

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Bâtiment POSEIDON

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	80051-160064 A
Propriétaire	CHU AMIENS PICARDIE
Donneur d'ordre	CHU AMIENS PICARDIE
Adresse de l'immeuble	Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens
Type de bien	Bâtiment
Date de la commande	04/07/2024
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	22/07/2024
Date d'émission du rapport de repérage	12/09/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
29, rue de la Croix de Pierre
80000 AMIENS
Tél. : 33 (0)3 65 88 97 17
amiens@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00056

Opérateur de repérage :

DRON Sebastien
Apave Diagnostics
Le 12/09/2024

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux (ex: enduit plâtreux recouvrant un plafond).

A la demande du donneur d'ordre, les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols des murs et des plafonds ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence du personnel soignant et personnes hospitalisées et du mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés / Démontés

Investigations restant à réaliser :

A la lecture des résultats d'analyses, le joint en bande à la jonction des dalles du plafond avec un enduit ciment est amianté (P027 ; P036 ; P056 ; P131 ; P114 ; P117) Les plafonds en béton bruts sans lissage sont revenus Négatif. Le bâtiment étant occupé par du personnel et des patients il est compliqué de suivre son cheminement. Celui-ci a été repéré sur l'ensemble des locaux au niveau des plans. A la libération des locaux avant la phase travaux, ci-nécessaire, un retrait de l'ensemble des faux-plafonds peut être envisagé afin de réaliser des investigations complémentaires pour repérer avec exactitude sont emplacement.

Le prélèvement P097, réalisé en première phase d'intervention, a obtenu des résultats d'analyses incohérents avec les autres résultats obtenus sur les composants de même nature faisant partie de la même ZPSO.

Des investigations complémentaires ont été menées afin de confirmer le résultat de ce prélèvement. Ces investigations ont consisté en la réalisation des prélèvements P129 et P130. L'un réalisé à proximité directe du P097 et le second à distance d'environ 100 cm sur la même surface.

Les résultats d'analyse de ces deux prélèvements sont cohérents avec les résultats obtenus sur les autres composants de même nature de la ZPSO considérés. Le résultat du prélèvement initial est donc exclu des conclusions, ce dernier étant de fait considéré comme faux-positif

RDC: Le sol dans le couloir du service est recouvert d'un linoleum gris (susceptible d'y avoir des dalles de sol+ colle noire dessous), 1 seul prélèvement a été effectué.

R+3 : Le sol dans tout le service est recouvert d'un linoleum marron récent, aucun prélèvement n'a été réalisé pour ne pas faire de dégradation inutile si pas de travaux au sol.

L'ensemble des couloirs tous niveaux :

Seul les Bandes de lissage foncé des plafonds et en cueillie des Murs / Poteaux / Poutre (sans l'enduit plâtreux blanc) dans les plénums sont revenus Positif

Les Clapets coupe-feu :

Les clapets CF en bas de murs dans les couloirs sur tous les niveaux n'ont pas pu être ouvert pour ne pas déclencher le système du bâtiment entier (seuls les prélèvements ont été effectué sur les parties visibles)

Les clapets CF de couleur bleu dans les plafonds (plénums) dans les couloirs sur tous les niveaux n'ont pas pu être démonter pour ne pas déclencher le système du bâtiment entier (seuls les prélèvements ont été effectué sur les parties visibles)

➤ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Chambre n°1	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°2	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°3	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°4	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°5	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°6	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°7	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°8	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°9	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°10	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°11	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°12	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°13	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°14	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°15	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°16	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°17	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°18	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°19	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°20	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°21	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°1	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°2	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°3	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°4	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°5	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°6	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°7	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°8	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°9	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°10	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°11	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°12	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°13	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°14	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°15	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°16	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°17	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027

Rapport n° : 80051-160064 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment POSEIDON

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

3/285

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
WC n°18	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°19	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°20	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°21	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Coin Familles	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Couloir n°1	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse (P027)	Z027
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse (P036)	Z036
Bains	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Salle a manger	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Salon	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Salubrité	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Réserve	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Bureau	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Salle de réunion	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Soins	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Ménage	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
WC n°22	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Lingerie	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Repos	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Ensemble des Gaines Techniques	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Chambre n°1	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°2	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°3	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°4	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°5	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°6	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°7	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°8	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°9	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°10	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°11	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°12	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°13	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°14	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°15	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°16	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°17	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Chambre n°18	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°19	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°20	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°21	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°1	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°2	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°3	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°4	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°5	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°6	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°7	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°8	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°9	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°10	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°11	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°12	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°13	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°14	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°15	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°16	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°17	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°18	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°19	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°20	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°21	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Coin Familles	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Couloir n°1	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse (P056)	Z056
Bains	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Salle a manger	RDC	Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z056
Salon	RDC	Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z056
Salubrité	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Réserve	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Bureau	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Salle de réunion	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Soins	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z056
Ménage	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
WC n°22	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027
Lingerie	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Repos	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056
Ensemble des Gainex techniques	RDC	Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z056
Chambre n°1	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°2	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°3	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°4	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°5	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°6	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°7	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°8	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°9	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°10	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°11	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°12	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°13	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°14	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°15	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°16	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°17	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°18	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°19	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°20	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°21	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
WC n°1	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
WC n°2	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
WC n°3	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
WC n°4	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
WC n°5	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
WC n°6	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
WC n°7	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
WC n°8	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
WC n°9	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
WC n°10	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
WC n°11	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
WC n°12	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
WC n°13	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
WC n°14	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
WC n°15	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
WC n°16	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
WC n°17	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
WC n°18	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
WC n°19	R+2	Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P097)	Z097
WC n°20	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
WC n°21	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Coin Familles	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Couloir n°1	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse (P131)	Z131
Bains	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Salle a manger	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Salon	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Salubrité	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Réserve	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Bureau	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Salle de réunion	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Soins	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z131
Ménage	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
WC n°22	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Lingerie	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Repos	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Chambre n°1	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Chambre n°2	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Chambre n°3	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Chambre n°4	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Chambre n°5	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Chambre n°6	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Chambre n°7	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Chambre n°8	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Chambre n°9	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Chambre n°10	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Chambre n°11	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Chambre n°12	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Chambre n°13	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Chambre n°14	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Chambre n°15	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Chambre n°16	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Chambre n°17	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Chambre n°18	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Chambre n°19	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Chambre n°20	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Chambre n°21	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°1	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°2	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°3	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°4	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°5	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°6	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°7	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°8	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°9	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°10	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°11	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°12	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°13	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°14	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°15	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°16	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°17	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°18	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z117
WC n°19	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°20	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°21	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Coin Familles	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Couloir n°1	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse (P114)	Z114
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse (P117)	Z117
Bains	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z117
Salle a manger	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Salon	R+3	Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z114
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z117
Salubrité	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Réserve	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Bureau	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Salle de réunion	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Soins	R+3	Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z117
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Ménage	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
WC n°22	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114

Rapport n° : 80051-160064 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment POSEIDON

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

8/285

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Lingerie	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Repos	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114
Ensemble des Gaines Techniques	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Ensemble des Gaines Techniques	R+3	Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z114
Ensemble Poteaux / Poutres	R+1	Poteaux / Poutres	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z036
Ensemble Poteaux / Poutres	R+2	Poteaux / Poutres	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131
Ensemble Poteaux / Poutres	R+3	Poteaux / Poutres	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z117
Ensemble Poteaux / Poutres	RDC	Poteaux / Poutres	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	11
OBJET DE LA MISSION :	11
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	11
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	11
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	11
PROGRAMME DE TRAVAUX	12
PROGRAMME DE REPERAGE	13
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	15
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	15
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	15
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	16
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	16
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	16
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	16
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	23
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	52
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	53
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	185
ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	190
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	236
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	283
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	284

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **80051-160064**

Référence du donneur d'ordre : **Bâtiment POSEIDON**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CHU AMIENS PICARDIE**

Adresse du propriétaire : **2 Place Victor Pauchet 80080 AMIENS**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **CHU AMIENS PICARDIE**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur DRON Sebastien**

N° de certification de l'opérateur : **CPDI6050**

Organisme : **I.Cert**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 AMIENS**

N° de Siret : **48333631900056**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **Bâtiment POSEIDON**

Adresse complète : **354 boulevard de Beauvillé - 80000 Amiens**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **Non communiquée**

Date de la construction : **Non communiquée**

Fonction principale du bâtiment : **Bâtiment**

N° de lot :

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Mise en sécurité du bâtiment ARTEMIS.

- Remplacement partiel du SSI, de l'ensemble des issues de secours.
- Remplacement du TGBT et création d'un TGS.
- Remplacement des sols sur l'ensemble du site
- Prélèvements sur murs et plafonds pour remplacement des SSI et mise en sécurité des bâtiments
- Prélèvements sur le système incendie en accord avec le client (Porte coupe-feu, clapet coupe-feu, conduit de ventilation, joint Compriband des portes remplacées, volets désenfumage...)

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Plaques en matériaux bitumineux Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux pluviales Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Tresses d'étanchéité à l'air Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.) Jonctions bitumineuses Solins en fibre ciment Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie Isolants fibreux en sous toiture Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Revêtements plastiques épais (RPE) Peintures sur béton Enduits pelliculaires de lissage/débullage Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Garnitures de friction sur fenêtres basculantes Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)

	Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux (pluviales et usées) Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits de ragréage, débullage, lissage Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Flocages Plots de colle fixant les cloisons au mur Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Sous couches des tissus muraux Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné Panneaux (fibres-ciment, ...) Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) Revêtements bitumineux Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Panneaux collés vissés ou cloués Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) Bandes calicot

Rapport n° : 80051-160064 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment POSEIDON

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

13/285

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
22/07/2024	1ERE VISITE

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Auteur/Société	Titre	Date	Objet
CHU AMIENS PICARDIE	Programme de travaux	22/07/2024	VOIRE DESCRIPTIF TRAVAUX

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	N° Lot
Chambre n°1	R+1
Chambre n°2	R+1
Chambre n°3	R+1
Chambre n°4	R+1
Chambre n°5	R+1
Chambre n°6	R+1
Chambre n°7	R+1
Chambre n°8	R+1
Chambre n°9	R+1
Chambre n°10	R+1
Chambre n°11	R+1
Chambre n°12	R+1
Chambre n°13	R+1
Chambre n°14	R+1
Chambre n°15	R+1
Chambre n°16	R+1
Chambre n°17	R+1
Chambre n°18	R+1
Chambre n°19	R+1
Chambre n°20	R+1
Chambre n°21	R+1
WC n°1	R+1
WC n°2	R+1
WC n°3	R+1
WC n°4	R+1
WC n°5	R+1
WC n°6	R+1

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	N° Lot
WC n°7	R+1
WC n°8	R+1
WC n°9	R+1
WC n°10	R+1
WC n°11	R+1
WC n°12	R+1
WC n°13	R+1
WC n°14	R+1
WC n°15	R+1
WC n°16	R+1
WC n°17	R+1
WC n°18	R+1
WC n°19	R+1
WC n°20	R+1
WC n°21	R+1
Coin Familles	R+1
Couloir n°1	R+1
Bains	R+1
Salle a manger	R+1
Salon	R+1
Salubrité	R+1
Réserve	R+1
Bureau	R+1
Salle de réunion	R+1
Soins	R+1
Ménage	R+1
WC n°22	R+1
Lingerie	R+1
Repos	R+1
Cage d'escaliers n°1	R+1
Ensemble des Gainex Techniques	R+1
Chambre n°1	RDC
Chambre n°2	RDC
Chambre n°3	RDC
Chambre n°4	RDC
Chambre n°5	RDC
Chambre n°6	RDC
Chambre n°7	RDC
Chambre n°8	RDC
Chambre n°9	RDC
Chambre n°10	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	N° Lot
Chambre n°11	RDC
Chambre n°12	RDC
Chambre n°13	RDC
Chambre n°14	RDC
Chambre n°15	RDC
Chambre n°16	RDC
Chambre n°17	RDC
Chambre n°18	RDC
Chambre n°19	RDC
Chambre n°20	RDC
Chambre n°21	RDC
WC n°1	RDC
WC n°2	RDC
WC n°3	RDC
WC n°4	RDC
WC n°5	RDC
WC n°6	RDC
WC n°7	RDC
WC n°8	RDC
WC n°9	RDC
WC n°10	RDC
WC n°11	RDC
WC n°12	RDC
WC n°13	RDC
WC n°14	RDC
WC n°15	RDC
WC n°16	RDC
WC n°17	RDC
WC n°18	RDC
WC n°19	RDC
WC n°20	RDC
WC n°21	RDC
Coin Familles	RDC
Couloir n°1	RDC
Bains	RDC
Salle a manger	RDC
Salon	RDC
Salubrité	RDC
Réserve	RDC
Bureau	RDC
Salle de réunion	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	N° Lot
Soins	RDC
Ménage	RDC
WC n°22	RDC
Lingerie	RDC
Repos	RDC
Cage d'escaliers n°1	RDC
Ensemble des Gaines techniques	RDC
Chambre n°1	R+2
Chambre n°2	R+2
Chambre n°3	R+2
Chambre n°4	R+2
Chambre n°5	R+2
Chambre n°6	R+2
Chambre n°7	R+2
Chambre n°8	R+2
Chambre n°9	R+2
Chambre n°10	R+2
Chambre n°11	R+2
Chambre n°12	R+2
Chambre n°13	R+2
Chambre n°14	R+2
Chambre n°15	R+2
Chambre n°16	R+2
Chambre n°17	R+2
Chambre n°18	R+2
Chambre n°19	R+2
Chambre n°20	R+2
Chambre n°21	R+2
WC n°1	R+2
WC n°2	R+2
WC n°3	R+2
WC n°4	R+2
WC n°5	R+2
WC n°6	R+2
WC n°7	R+2
WC n°8	R+2
WC n°9	R+2
WC n°10	R+2
WC n°11	R+2
WC n°12	R+2
WC n°13	R+2

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	N° Lot
WC n°14	R+2
WC n°15	R+2
WC n°16	R+2
WC n°17	R+2
WC n°18	R+2
WC n°19	R+2
WC n°20	R+2
WC n°21	R+2
Coin Familles	R+2
Couloir n°1	R+2
Bains	R+2
Salle a manger	R+2
Salon	R+2
Salubrité	R+2
Réserve	R+2
Bureau	R+2
Salle de réunion	R+2
Soins	R+2
Ménage	R+2
WC n°22	R+2
Lingerie	R+2
Repos	R+2
Cage d'escaliers n°1	R+2
Ensemble des gaines de désenfumage	R+2
Chambre n°1	R+3
Chambre n°2	R+3
Chambre n°3	R+3
Chambre n°4	R+3
Chambre n°5	R+3
Chambre n°6	R+3
Chambre n°7	R+3
Chambre n°8	R+3
Chambre n°9	R+3
Chambre n°10	R+3
Chambre n°11	R+3
Chambre n°12	R+3
Chambre n°13	R+3
Chambre n°14	R+3
Chambre n°15	R+3
Chambre n°16	R+3
Chambre n°17	R+3

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	N° Lot
Chambre n°18	R+3
Chambre n°19	R+3
Chambre n°20	R+3
Chambre n°21	R+3
WC n°1	R+3
WC n°2	R+3
WC n°3	R+3
WC n°4	R+3
WC n°5	R+3
WC n°6	R+3
WC n°7	R+3
WC n°8	R+3
WC n°9	R+3
WC n°10	R+3
WC n°11	R+3
WC n°12	R+3
WC n°13	R+3
WC n°14	R+3
WC n°15	R+3
WC n°16	R+3
WC n°17	R+3
WC n°18	R+3
WC n°19	R+3
WC n°20	R+3
WC n°21	R+3
Coin Familles	R+3
Couloir n°1	R+3
Bains	R+3
Salle a manger	R+3
Salon	R+3
Salubrité	R+3
Réserve	R+3
Bureau	R+3
Salle de réunion	R+3
Soins	R+3
Ménage	R+3
WC n°22	R+3
Lingerie	R+3
Repos	R+3
Cage d'escaliers n°1	R+3
Ensemble des gaines de désenfumage	R+3

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	N° Lot
Ensemble des gaines de désenfumage	R+1
Ensemble des gaines de désenfumage	RDC
Ensemble des Gaines Techniques	R+2
Ensemble des Gaines Techniques	R+3
Ensemble Poteaux / Poutres	R+1
Ensemble Poteaux / Poutres	R+2
Ensemble Poteaux / Poutres	R+3
Ensemble Poteaux / Poutres	RDC
Sortie de secours	R+2
Sortie de secours	R+1
Sortie de secours	R+3
Sortie de secours	RDC

➤ **Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :**

Néant

➤ **Liste des éléments non inspectés :**

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoléum noir colle et ragréage	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse (P040)	Z040	Non	
Chambre n°2	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoléum noir colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P030)	Z030	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P042)	Z042	Non	
Chambre n°3	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Plancher	Linoléum vert colle et ragréage	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z042	Non	
Chambre n°4	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Plancher	Linoléum bordeaux colle et ragréage	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z042	Non	
Chambre n°5	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoléum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z042	Non	
Chambre n°6	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoléum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z041	Non	
Chambre n°7	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoléum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P032)	Z032	Non	
Chambre n°8	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoléum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z042	Non	
Chambre n°9	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²

Rapport n° : 80051-160064 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment POSEIDON

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

23/285

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plancher	Linoléum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z041	Non	
Chambre n°10	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Plancher	Linoléum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z042	Non	
Chambre n°11	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoléum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z042	Non	
Chambre n°12	R+1	Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoléum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
Chambre n°13	R+1	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P034)	Z034	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse (P043)	Z043	Non	
Chambre n°14	R+1	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P044)	Z044	Non	
Chambre n°15	R+1	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
Chambre n°16	R+1	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
Chambre n°17	R+1	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
Chambre n°18	R+1	Plancher	Linoleum marron Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P037)	Z037	Non	
Chambre n°19	R+1	Plancher	Linoleum Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z005	Non	

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
Chambre n°20	R+1	Plancher	Linoleum Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
Chambre n°21	R+1	Plancher	Linoleum Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
WC n°1	R+1	Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoléum noir colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse (P041)	Z041	Non	
WC n°2	R+1	Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoléum noir colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 m²
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P031)	Z031	Non	
WC n°3	R+1	Plancher	Linoléum vert colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences bleu	Résultat d'analyse (P020)	Z020	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 m²
WC n°4	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences bleu	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plancher	Linoléum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 m²
WC n°5	R+1	Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoléum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 m²
WC n°6	R+1	Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoléum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 m²
WC n°7	R+1	Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoléum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P033)	Z033	Non	
WC n°8	R+1	Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoléum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences bleu	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 m²
WC n°9	R+1	Plancher	Linoléum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences bleu	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 m²
WC n°10	R+1	Plancher	Linoléum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 m²
WC n°11	R+1	Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoléum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 m²
WC n°12	R+1	Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoléum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences bleu	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 m²
WC n°13	R+1	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P035)	Z035	Non	
WC n°14	R+1	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences bleu	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 m²
WC n°15	R+1	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences bleu	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 m²
WC n°16	R+1	Plafond	Enduit ciment platre	Résultat d'analyse (P138)	Z138	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences bleu	Résultat d'analyse	Z020	Non	

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 m²
WC n°17	R+1	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 m²
WC n°18	R+1	Plancher	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthes	Résultat d'analyse (P023)	Z023	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	9 m²
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P038)	Z038	Non	
WC n°19	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 m²
		Plancher	Linoleum Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Plafond	Enduit ciment platre	Résultat d'analyse (P139)	Z139	Non	
WC n°20	R+1	Plancher	Linoleum Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences bleu	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 m²
		Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P045)	Z045	Non	
WC n°21	R+1	Plancher	Linoleum Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences bleu	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	5 m²
Coin Familles	R+1	Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Plancher	Carrelage gris, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
Couloir n°1	R+1	Plancher	Dalle de sol blanche, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plancher	Dalle de sol verte, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu, colle	Résultat d'analyse	Z012	Non	

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			et ragréage				
		Plancher	Dalle de sol bleu, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
		Plancher	Dalle de sol verte, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
		Plancher	Linoleum gris, Colle et ragréage	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthes grise	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
		Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse (P026)	Z026	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse (P027)	Z027	Oui	100 m²
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P028)	Z028	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse (P036)	Z036	Oui	100 m²

Rapport n° : 80051-160064 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment POSEIDON

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

28/285

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P039)	Z039	Non	
		Porte coupe-feu	Joint	Résultat d'analyse (P049)	Z049	Non	
		Gaine ventilation	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P050)	Z051	Non	
		Gaine ventilation	Flocage	Résultat d'analyse (P051)	Z050	Non	
		Clapets CF	Plâtre	Résultat d'analyse (P143)	Z143	Non	
Bains	R+1	Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Plancher	Carrelage gris, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthes grise	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences blanche	Résultat d'analyse (P022)	Z022	Non	
Salle a manger	R+1	Plancher	Linoleum marron Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	40 m²
		Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z039	Non	
Salon	R+1	Plancher	Linoleum marron Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z039	Non	
Salubrité	R+1	Plancher	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences blanche	Résultat d'analyse (P024)	Z024	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthes bleu	Résultat d'analyse (P025)	Z025	Non	
Réserve	R+1	Plancher	Dalle de sol blanche, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Non	
Bureau	R+1	Plancher	Linoléum gris, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z026	Non	
Salle de réunion	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²

Rapport n° : 80051-160064 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment POSEIDON

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

29/285

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plancher	Linoléum gris, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z026	Non	
Soins	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Gaine ventilation	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Gaine ventilation	Flocage	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Plancher	Carrelage rosé, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z028	Non	
Ménage	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	10 m²
		Gaine ventilation	Flocage	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Gaine ventilation	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Plancher	Dalle de sol blanche, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences blanche	Résultat d'analyse	Z024	Non	
WC n°22	R+1	Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Plancher	Carrelage gris, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	9 m²
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z023	Non	
Lingerie	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Plancher	Dalle de sol blanche, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z026	Non	
Repos	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Plancher	Linoleum, Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z026	Non	
Cage d'escaliers n°1	R+1	Ensemble des murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z127	Non	
Ensemble des Gains Techniques	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z026	Non	
Chambre n°1	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
Chambre n°2	RDC	Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
Chambre n°3	RDC	Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
Chambre n°4	RDC	Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Chambre n°5	RDC	Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
Chambre n°6	RDC	Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
Chambre n°7	RDC	Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
Chambre n°8	RDC	Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
Chambre n°9	RDC	Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
Chambre n°10	RDC	Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Chambre n°11	RDC	Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
Chambre n°12	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse (P060)	Z060	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P061)	Z061	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
Chambre n°13	RDC	Ensemble des murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
Chambre n°14	RDC	Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
Chambre n°15	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Ensemble des murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
Chambre n°16	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Ensemble des murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
Chambre n°17	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Ensemble des murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Chambre n°18	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Ensemble des murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
Chambre n°19	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Ensemble des murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Chambre n°20	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Ensemble des murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
Chambre n°21	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse (P057)	Z057	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P058)	Z058	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
WC n°1	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	5 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
WC n°2	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	5 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
WC n°3	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	5 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences bleu	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
WC n°4	RDC	Plafond	Enduit ciment platre	Résultat d'analyse (P144)	Z144	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	5 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences bleu	Résultat d'analyse	Z020	Non	
WC n°5	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Enduit ciment platre	Résultat d'analyse (P140)	Z140	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	5 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
WC n°6	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	5 m²
WC n°7	RDC	Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
WC n°8	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	5 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences bleu	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
WC n°9	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences bleu	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
WC n°10	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
WC n°11	RDC	Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
WC n°12	RDC	Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences bleu	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
WC n°13	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	5 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
WC n°14	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	5 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences bleu	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
WC n°15	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	5 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences bleu	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
WC n°16	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	5 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences bleu	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Enduit ciment platre	Résultat d'analyse (P141)	Z141	Non	
WC n°17	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	5 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
WC n°18	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	4 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Posé récemment)		Non	
WC n°19	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	5 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
WC n°20	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	5 m²

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences bleu	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Enduit ciment platre	Résultat d'analyse (P142)	Z142	Non	
WC n°21	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences bleu	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Ensemble des murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P059)	Z059	Non	
Coin Familles	RDC	Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Ensemble des murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plancher	Carrelage gris, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
Couloir n°1	RDC	Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Clapets CF	Plâtre	Résultat d'analyse	Z143	Non	
		Plancher	Linoleum blanc colle et ragréage	Résultat d'analyse (P052)	Z052	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Porte coupe-feu	Joint	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Gaine ventilation	Flocage	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Gaine ventilation	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P054)	Z054	Non	
		Ensemble des murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse (P055)	Z055	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse (P056)	Z056	Oui	200 m²
Bains	RDC	Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences blanche	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	20 m²
		Plancher	Carrelage gris, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthes grise	Résultat d'analyse	Z021	Non	
Salle a manger	RDC	Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z056	Oui	40 m²
		Ensemble des murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z055	Non	
Salon	RDC	Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Ensemble des murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
Salubrité	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Plancher	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z009	Non	

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Réserve	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences blanche	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthes bleu	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Plancher	Dalle de sol blanche, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
Bureau	RDC	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Plancher	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P053)	Z053	Non	
Salle de réunion	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
Soins	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z056	Oui	40 m²
		Gaine ventilation	Flocage	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Gaine ventilation	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Plancher	Carrelage rosé, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z016	Non	
Ménage	RDC	Gaine ventilation	Flocage	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Gaine ventilation	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
		Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Plancher	Dalle de sol blanche, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences blanche	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z107	Non	
WC n°22	RDC	Ensemble des murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z027	Oui	9 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Plancher	Dalle de sol blanche, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
Lingerie	RDC	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Plancher	Dalle de sol blanche, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
Repos	RDC	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Plancher	Linoleum, Colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	20 m²
Cage d'escaliers n°1	RDC	Ensemble des murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z127	Non	

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Ensemble des Gains techniques	RDC	Ensemble des murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z056	Oui	10 m²
Chambre n°1	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Plancher	Linoleum noir colle et ragréage	Résultat d'analyse (P069)	Z069	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse (P078)	Z078	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P079)	Z079	Non	
Chambre n°2	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Plancher	Linoleum noir colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z078	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P083)	Z083	Non	
Chambre n°3	R+2	Plancher	Linoleum vert colle et ragréage	Résultat d'analyse (P070)	Z070	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z078	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z083	Non	
Chambre n°4	R+2	Plancher	Linoleum bordeaux colle et ragréage	Résultat d'analyse (P071)	Z071	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z078	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z083	Non	
Chambre n°5	R+2	Plancher	Linoleum noir colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z078	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
Chambre n°6	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z078	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
Chambre n°7	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse (P084)	Z084	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P085)	Z085	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
Chambre n°8	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
Chambre n°9	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z070	Non	

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z083	Non	
Chambre n°10	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z083	Non	
Chambre n°11	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
Chambre n°12	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
Chambre n°13	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z089	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
Chambre n°14	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z083	Non	
Chambre n°15	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
Chambre n°16	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
Chambre n°17	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse (P088)	Z088	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P089)	Z089	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z083	Non	
Chambre n°18	R+2	Plancher	Linoleum carré colle et ragréage	Résultat d'analyse (P072)	Z072	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthe	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
Chambre n°19	R+2	Plancher	Linoleum carré colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z071	Non	

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse (P093)	Z093	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P095)	Z095	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P094)	Z094	Non	
Chambre n°20	R+2	Plancher	Linoleum carré colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
Chambre n°21	R+2	Plancher	Linoleum carré colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z093	Non	
WC n°1	R+2	Plancher	Linoleum noir colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse (P080)	Z080	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P081)	Z081	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse (P082)	Z082	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse (P128)	Z128	Non	
WC n°2	R+2	Plancher	Linoleum noir colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z080	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	5 m²
WC n°3	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	5 m²
		Plancher	Linoleum vert colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z080	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z082	Non	
WC n°4	R+2	Plafond	Enduit ciment platre	Résultat d'analyse (P135)	Z135	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	5 m²
		Plancher	Linoleum bordeaux colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z080	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z082	Non	
WC n°5	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	5 m²
		Plancher	Linoleum noir colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z080	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
WC n°6	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	5 m²
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z080	Non	

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
WC n°7	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	5 m²
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse (P086)	Z086	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P087)	Z087	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
WC n°8	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	5 m²
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
WC n°9	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	5 m²
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z086	Non	
WC n°10	R+2	Plafond	Enduit ciment platre	Résultat d'analyse (P136)	Z136	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	5 m²
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z086	Non	
WC n°11	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
WC n°12	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
WC n°13	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	5 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z090	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z092	Non	
WC n°14	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	5 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z090	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z092	Non	
WC n°15	R+2	Plafond	Enduit ciment platre	Résultat d'analyse (P137)	Z137	Non	
		Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z070	Non	

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	5 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z090	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z092	Non	
WC n°16	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	5 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z090	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z092	Non	
WC n°17	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	5 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse (P090)	Z090	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P091)	Z091	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse (P092)	Z092	Non	
WC n°18	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	4 m²
		Plancher	Carrelage gris, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z023	Non	
WC n°19	R+2	Plancher	Linoleum carré colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse (P096)	Z096	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P097)	Z097	Oui	9 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P129)	Z129	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P130)	Z130	Non	
WC n°20	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	5 m²
		Plancher	Linoleum carré colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z096	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z092	Non	
WC n°21	R+2	Plancher	Linoleum carré colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	5 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z096	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z092	Non	
Coin Familles	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Plancher	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthe	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z107	Non	
Couloir n°1	R+2	Plancher	Dalle de sol blanche , colle et ragréage	Résultat d'analyse (P062)	Z062	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise ,	Résultat d'analyse	Z063	Non	

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			colle et ragréage				
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z064	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Plancher	Linoleum gris colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Plancher	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Clapets CF	Plâtre	Résultat d'analyse	Z143	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Porte coupe-feu	Joint	Résultat d'analyse (P109)	Z109	Non	
		Gaine ventilation	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P110)	Z110	Non	
		Gaine ventilation	Flocage	Résultat d'analyse (P111)	Z111	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage	Résultat d'analyse (P063)	Z063	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z064	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z064	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Plancher	Dalle de sol beige ,	Résultat d'analyse	Z064	Non	

Rapport n° : 80051-160064 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment POSEIDON

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

42/285

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			colle et ragréage	(P064)			
		Plancher	Dalle de sol bleu , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu , colle et ragréage	Résultat d'analyse (P065)	Z065	Non	
		Plancher	Dalle de sol vert , colle et ragréage	Résultat d'analyse (P066)	Z066	Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge , colle et ragréage	Résultat d'analyse (P067)	Z067	Non	
		Plancher	Linoleum rouge colle et ragréage	Résultat d'analyse (P076)	Z076	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthe	Résultat d'analyse (P077)	Z077	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse (P098)	Z098	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P099)	Z099	Non	
		Muret	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P100)	Z100	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P103)	Z103	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P107)	Z107	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P108)	Z108	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse (P131)	Z131	Oui	200 m²
Bains	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Plancher	Carrelage gris, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthes grise	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences blanche	Résultat d'analyse	Z022	Non	
Salle a manger	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	200 m²
		Plancher	Linoleum vert pale colle et ragréage	Résultat d'analyse (P075)	Z075	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthe	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z103	Non	
Salon	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	200 m²
		Plancher	Linoleum carré colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthe	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z094	Non	
Salubrité	R+2	Revêtement de mur	Colle plinthes bleu	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Plancher	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z102	Non	
Réserve	R+2	Plancher	Dalle de sol blanche , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z062	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z078	Non	

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Bureau	R+2	Plancher	Linoleum gris colle et ragréage	Résultat d'analyse (P068)	Z068	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z078	Non	
Salle de réunion	R+2	Plancher	Linoleum gris colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z078	Non	
Soins	R+2	Plancher	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P073)	Z073	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z131	Oui	10 m²
		Gaine ventilation	Flocage	Résultat d'analyse	Z111	Non	
		Gaine ventilation	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthe	Résultat d'analyse (P074)	Z074	Non	
Ménage	R+2	Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P101)	Z101	Non	
		Plancher	Dalle de sol blanche , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z062	Non	
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
		Gaine ventilation	Flocage	Résultat d'analyse	Z111	Non	
		Gaine ventilation	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse	Z110	Non	
WC n°22	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse (P102)	Z102	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	9 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Plancher	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
Lingerie	R+2	Revêtement de mur	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Plancher	Dalle de sol blanche , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z062	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
Repos	R+2	Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Plancher	Linoleum vert colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	20 m²
Cage d'escaliers n°1	R+2	Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z098	Non	
Ensemble des gaines de désenfumage	R+2	Ensemble des murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z127	Non	
		Clapets	Plâtre	Résultat d'analyse (P104)	Z104	Non	
		Cloisons	Plâtre	Résultat d'analyse (P106)	Z106	Non	
Chambre n°1	R+3	Clapets	Plâtre	Résultat d'analyse (P105)	Z105	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
Chambre n°2	R+3	Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
Chambre n°3	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
Chambre n°4	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
Chambre n°5	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
Chambre n°6	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
Chambre n°7	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
Chambre n°8	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
Chambre n°9	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
Chambre n°10	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
Chambre n°11	R+3	Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
Chambre n°12	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
Chambre n°13	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
Chambre n°14	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
Chambre n°15	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
Chambre n°16	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
Chambre	R+3	Plafond	Enduit ciment de	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²

Rapport n° : 80051-160064 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment POSEIDON

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

45/285

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
n°17			lissage				
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
Chambre n°18	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
Chambre n°19	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse (P120)	Z120	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P121)	Z121	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P122)	Z122	Non	
Chambre n°20	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
Chambre n°21	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
WC n°1	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z123	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
		Plafond	Enduit ciment platre	Résultat d'analyse (P134)	Z134	Non	
WC n°2	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z123	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
WC n°3	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z123	Non	
WC n°4	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z123	Non	
WC n°5	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z123	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
WC n°6	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z123	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
WC n°7	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z123	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
WC n°8	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z123	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
WC n°9	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
WC n°10	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z123	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z123	Non	
WC n°11	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z123	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
WC n°12	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z123	Non	
		Cloisons	Bois colle rose	Résultat d'analyse	Z128	Non	
WC n°13	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z123	Non	
		Plafond	Enduit ciment platre	Résultat d'analyse (P132)	Z132	Non	
WC n°14	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z123	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²
WC n°15	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z123	Non	
WC n°16	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z123	Non	
WC n°17	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z123	Non	
WC n°18	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z117	Oui	4 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Plancher	Carrelage gris, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z023	Non	
WC n°19	R+3	Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse (P123)	Z123	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse (P124)	Z124	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P125)	Z125	Non	
WC n°20	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z124	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z123	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²
WC n°21	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z124	Non	

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z123	Non	
Coin Familles	R+3	Plancher	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P115)	Z115	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	5 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P116)	Z116	Non	
Couloir n°1	R+3	Clapets CF	Plâtre	Résultat d'analyse	Z143	Non	
		Porte coupe-feu	Joint	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Gaine ventilation	Flocage	Résultat d'analyse	Z111	Non	
		Gaine ventilation	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse (P112)	Z112	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P113)	Z113	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse (P114)	Z114	Oui	100 m²
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse (P117)	Z117	Oui	100 m²
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P119)	Z119	Non	
Bains	R+3	Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z117	Oui	20 m²
		Revêtement de mur	Colle faïences blanche	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Plancher	Carrelage gris, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthes grise	Résultat d'analyse	Z021	Non	
Salle a manger	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	30 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P118)	Z118	Non	
		Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z112	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z119	Non	
Salon	R+3	Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z113	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z112	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z119	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z117	Oui	100 m²
Salubrité	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plancher	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthes bleu	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z102	Non	
Réserve	R+3	Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z078	Non	
		Plancher	Dalle de sol blanche , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z062	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
Bureau	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Salle de réunion	R+3	Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z120	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P126)	Z126	Non	
Soins	R+3	Mur de refend	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z113	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z112	Non	
		Gaine ventilation	Flocage	Résultat d'analyse	Z111	Non	
		Gaine ventilation	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z117	Oui	10 m²
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
Ménage	R+3	Plancher	Dalle de sol blanche , colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z062	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z112	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Gaine ventilation	Flocage	Résultat d'analyse	Z111	Non	
		Gaine ventilation	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse	Z110	Non	
WC n°22	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	9 m²
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Plancher	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïences rose	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de mur	Colle plinthes	Résultat d'analyse	Z023	Non	
Lingerie	R+3	Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z112	Non	
		Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
Repos	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z114	Oui	20 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z112	Non	
Cage d'escaliers n°1	R+3	Ensemble des murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P127)	Z127	Non	
Ensemble des gaines de désenfumage	R+3	Clapets	Plâtre	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Cloisons	Plâtre	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Clapets	Plâtre	Résultat d'analyse	Z105	Non	
Ensemble des gaines de désenfumage	R+1	Clapets	Plâtre	Résultat d'analyse (P046)	Z046	Non	
		Clapets	Plâtre	Résultat d'analyse (P047)	Z047	Non	
		Cloisons	Plâtre	Résultat d'analyse (P048)	Z048	Non	
Ensemble des gaines de désenfumage	RDC	Clapets	Plâtre	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Cloisons	Plâtre	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Clapets	Plâtre	Résultat d'analyse	Z047	Non	
Ensemble des Gainés Techniques	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	2 m²
		Murs	Calicot Plâtre	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z107	Non	
Ensemble des Gainés Techniques	R+3	Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z114	Oui	10 m²
		Murs	Calicot plâtre	Résultat d'analyse	Z112	Non	
Ensemble Poteaux /	R+1	Poteaux / Poutres	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z036	Oui	100 m²

Local / Partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Poutres							
Ensemble Poteaux / Poutres	R+2	Poteaux / Poutres	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z131	Oui	100 m²
Ensemble Poteaux / Poutres	R+3	Poteaux / Poutres	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z117	Oui	100 m²
Ensemble Poteaux / Poutres	RDC	Poteaux / Poutres	Enduit ciment de lissage	Résultat d'analyse	Z056	Oui	100 m²
Sortie de secours	R+2	Porte coupe-feu	compriband enduit ciment	Résultat d'analyse (P145)	Z145	Non	
		Mur de facade	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P146)	Z146	Non	
Sortie de secours	R+1	Porte coupe-feu	compriband enduit ciment	Résultat d'analyse	Z145	Non	
		Mur de facade	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z146	Non	
Sortie de secours	R+3	Porte coupe-feu	compriband enduit ciment	Résultat d'analyse	Z145	Non	
		Mur de facade	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z146	Non	
Sortie de secours	RDC	Porte coupe-feu	compriband enduit ciment	Résultat d'analyse	Z145	Non	
		Mur de facade	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z146	Non	

Commentaires :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux (ex : enduit plâtreux recouvrant un plafond).

A la demande du donneur d'ordre, les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols des murs et des plafonds ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence du personnel soignant et personnes hospitalisées et du mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés / Démontés

Investigations restant à réaliser :

A la lecture des résultats d'analyses, le joint en bande à la jonction des dalles du plafond avec un enduit ciment est amianté (P027 ; P036 ; P056 ; P131 ; P114 ; P117) Les plafonds en béton bruts sans lissage sont revenus Négatif. Le bâtiment étant occupé par du personnel et des patients il est compliqué de suivre son cheminement. Celui-ci a été repéré sur l'ensemble des locaux au niveau des plans. A la libération des locaux avant la phase travaux, ci-nécessaire, un retrait de l'ensemble des faux-plafonds peut être envisagé afin de réaliser des investigations complémentaires pour repérer avec exactitude sont emplacement.

Le prélèvement P097, réalisé en première phase d'intervention, a obtenu des résultats d'analyses incohérents avec les autres résultats obtenus sur les composants de même nature faisant partie de la même ZPSO.

Des investigations complémentaires ont été menées afin de confirmer le résultat de ce prélèvement. Ces investigations ont consisté en la réalisation des prélèvements P129 et P130. L'un réalisé à proximité directe du P097 et le second à distance d'environ 100 cm sur la même surface.

Les résultats d'analyse de ces deux prélèvements sont cohérents avec les résultats obtenus sur les autres composants de même nature de la ZPSO considérés. Le résultat du prélèvement initial est donc exclu des conclusions, ce dernier étant de fait considéré comme faux-positif

RDC: Le sol dans le couloir du service est recouvert d'un linoleum gris (susceptible d'y avoir des dalles de sol+ colle noire dessous), 1 seul prélèvement a été effectué.

R+3 : Le sol dans tout le service est recouvert d'un linoleum marron récent, aucun prélèvement n'a été réalisé pour ne pas faire de dégradation inutile si pas de travaux au sol.

L'ensemble des couloirs tous niveaux :

Seul les Bandes de lissage foncé des plafonds et en cueillie des Murs / Poteaux / Poutre (sans l'enduit plâtreux blanc) dans les plénums sont revenus Positif

Les Clapets coupe-feu :

Les clapets CF en bas de murs dans les couloirs sur tous les niveaux n'ont pas pu être ouvert pour ne pas déclencher le système du bâtiment entier (seuls les prélèvements ont été effectué sur les parties visibles)

Les clapets CF de couleur bleu dans les plafonds (plénums) dans les couloirs sur tous les niveaux n'ont pas pu être démonter pour ne pas déclencher le système du bâtiment entier (seuls les prélèvements ont été effectué sur les parties visibles)

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

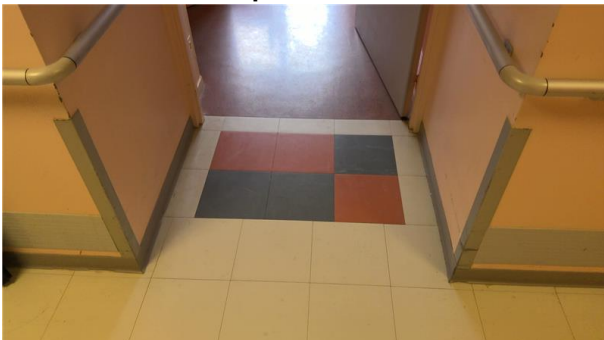
En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

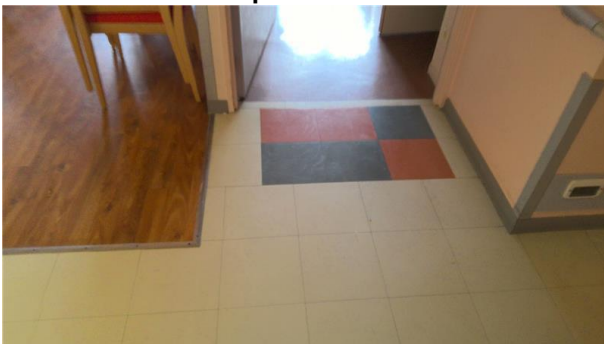
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol bleu , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol rouge, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol rouge, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol bleu, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

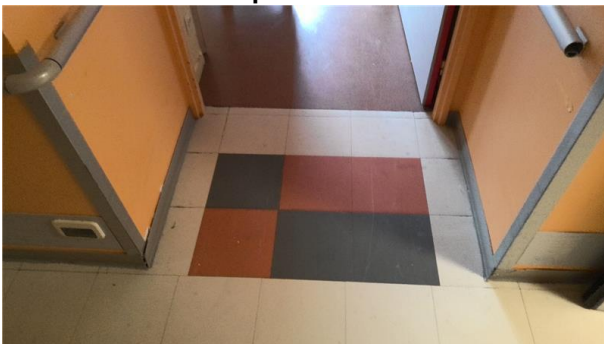
ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol bleu , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol beige , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol bleu , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

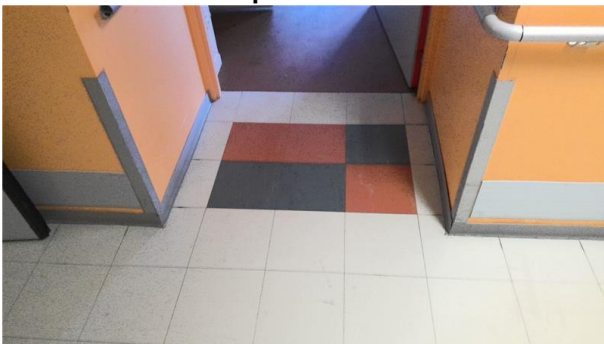
ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

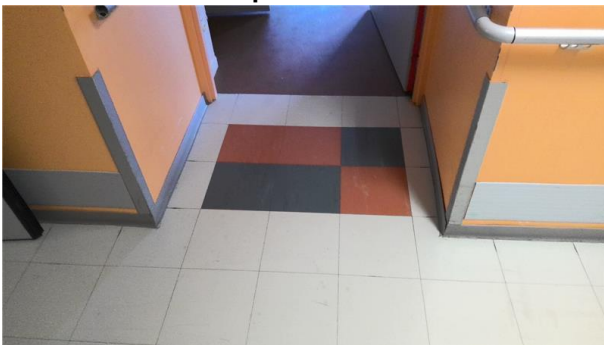
ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Coin Familles - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol bleu , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol bleu , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol rouge , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol rouge , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

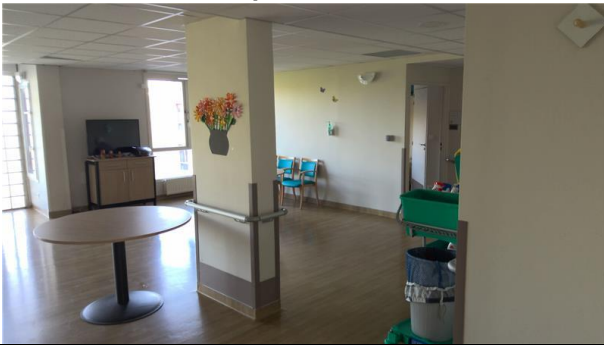
ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol bleu , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Linoléum gris colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Mur de refend		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Mur de refend		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+3 - Couloir n°1 - Mur de refend - Murs
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante		

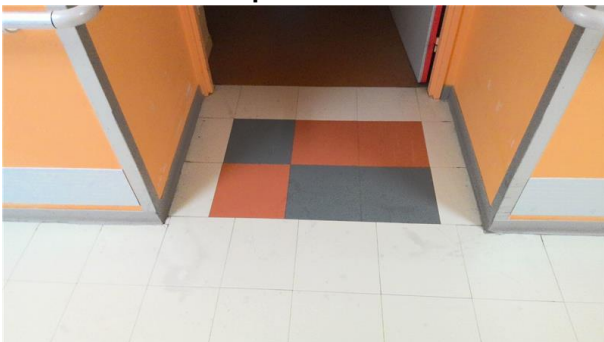
ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol beige , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

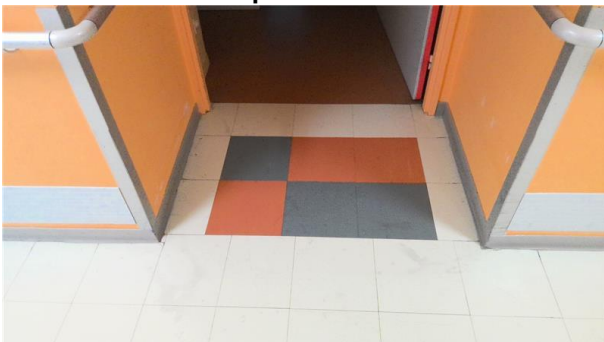
ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - WC n°22 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Carrelage gris, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol bleu, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

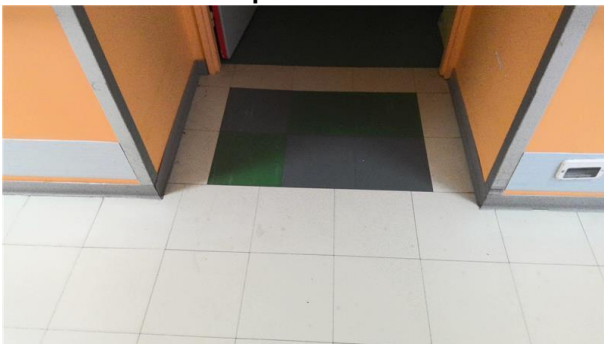
ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol bleu, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol rouge , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol blanche, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol verte , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol bleu , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

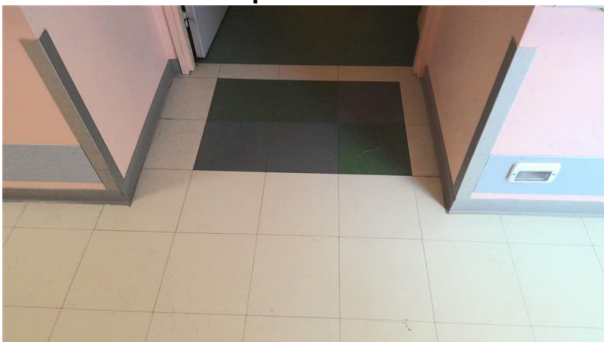
ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol bleu, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol bleu, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol verte, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol rouge, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol beige, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol bleu, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

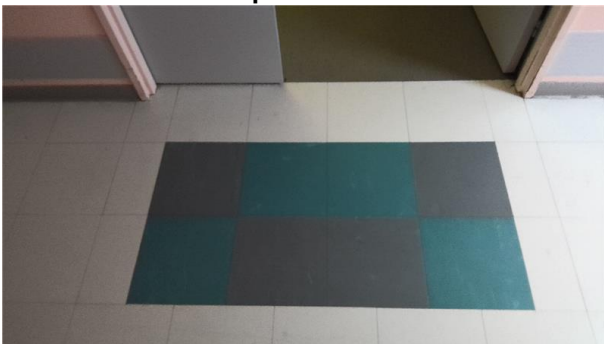
ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol beige, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

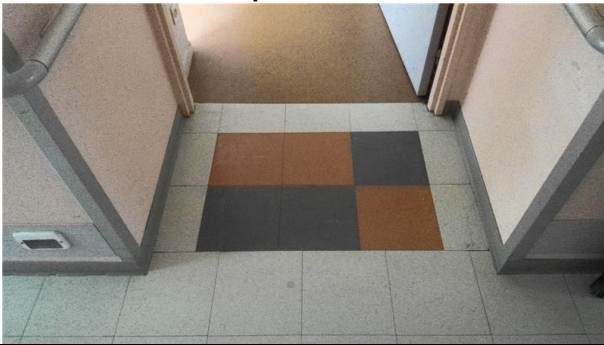
ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol beige, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol bleu, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol bleu , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

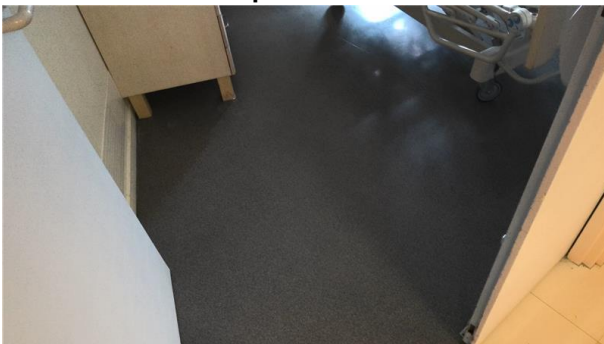
ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol grise, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol bleu, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement	Partie de composant Dalle de sol beige , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Réserve - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Dalle de sol blanche, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Dalle de sol blanche, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

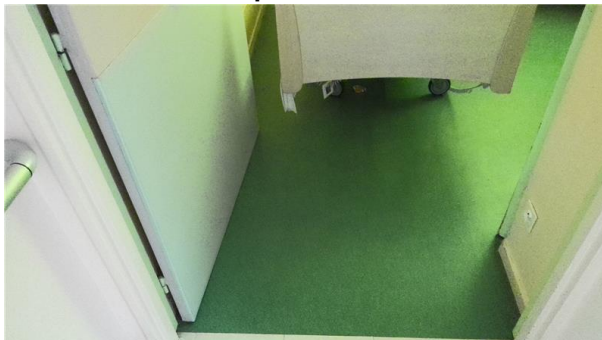
PRELEVEMENT : P002			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Bureau - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Linoléum gris, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Linoléum gris, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Chambre n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Linoléum noir colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Linoléum noir colle et ragréage			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Emplacement :



Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Chambre n°3 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Linoléum vert colle et ragréage

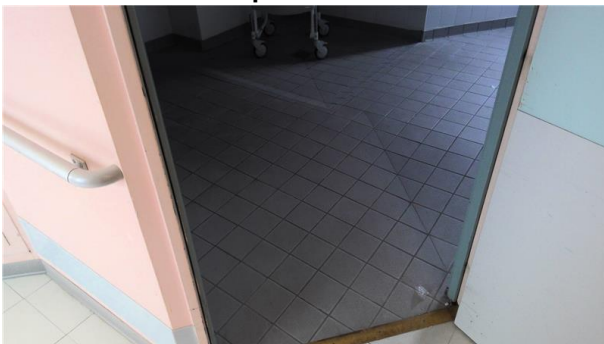
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Linoléum vert colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Chambre n°4 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Linoléum bordeaux colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Linoléum bordeaux colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Bains - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Carrelage gris, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Carrelage gris, colle et ragréage			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007
Emplacement :

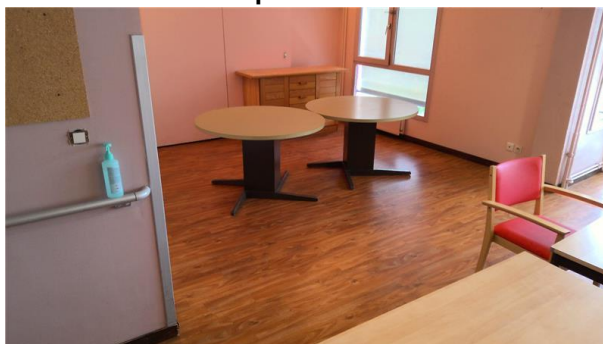

Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - WC n°18 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Carrelage, colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau semi-dur (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Chambre n°18 - Plancher - Sol
---	---	---

Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Linoléum marron Colle et ragréage
---	--	---

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Linoléum marron Colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Salubrité - Plancher - Sol
---	---	--

Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage
---	--	--

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Carrelage, colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

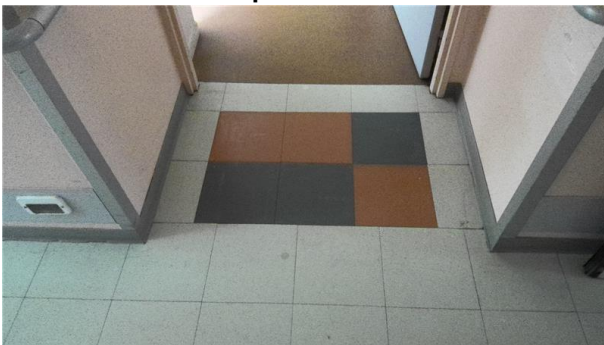
PRELEVEMENT : P010			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Dalle de sol grise, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Dalle de sol grise, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

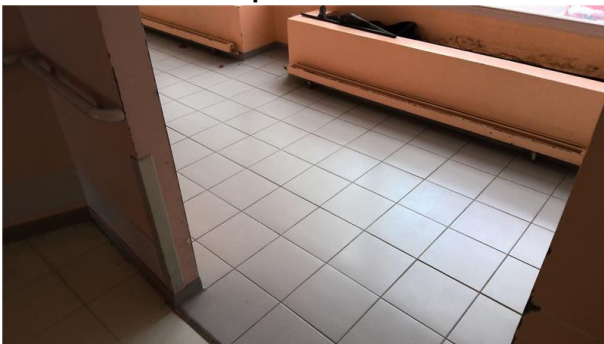
PRELEVEMENT : P011			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Dalle de sol beige, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Dalle de sol beige, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Dalle de sol bleu, colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Dalle de sol bleu, colle et ragréage			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013																		
Emplacement : 																		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol																
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Dalle de sol verte, colle et ragréage																
Résultat amiante : Absence d'amiante																		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :																		
Objet Dalle de sol verte, colle et ragréage	Planche de croquis n° :																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</th></tr> <tr> <th>Référence Couche</th><th>Description visuelle</th><th>Epaisseur (cm)</th><th>Conclusion amiante</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RAW PRODUCT</td><td>Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)</td><td>0</td><td>Fibres d'amiante non détectées</td></tr> <tr> <td>CUST 01</td><td>Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)</td><td>0</td><td>Fibres d'amiante non détectées</td></tr> </tbody> </table>			DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante	RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées	CUST 01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :																		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante															
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées															
CUST 01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées															

PRELEVEMENT : P014			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Dalle de sol rouge, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Dalle de sol rouge, colle et ragréage		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Coin Familles - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Carrelage gris, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Carrelage, colle et ragréage		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Soins - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Carrelage rosé, colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d'amiante

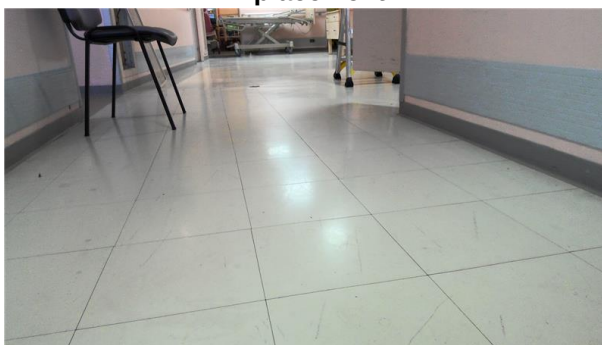
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Carrelage rosé, colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Linoleum gris, Colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Linoleum gris, Colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Revêtement de mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Colle plinthes grise
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n° :	
Colle plinthes grise		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple (gris) (foncé) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau (friable) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (polymérisé) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - WC n°1 - Revêtement de mur - C	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Colle faïences rose	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle faïences rose			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - WC n°3 - Revêtement de mur - F	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Colle faïences bleu	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Colle faïences bleu		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Bains - Revêtement de mur - Toutes zones	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Colle plinthes grise	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Colle plinthes grise			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau de type peinture (gris) ; matériau (friable) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Bains - Revêtement de mur - DEFGHIJKL
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Colle faïences blanche

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle faïences	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - WC n°18 - Revêtement de mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Colle plinthes

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle plinthes	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 03	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024

Emplacement :



Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Salubrité - Revêtement de mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Colle faïences blanche

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle faïences blanche	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Salubrité - Revêtement de mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Colle plinthes bleu

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle plinthes bleu	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (friable) (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Ensemble des cloisons - Murs
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Calicot Plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Calicot Plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) n°1	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) n°2	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027		
Emplacement : 		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plafond - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment de lissage
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Enduit ciment	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (fibreux) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P028			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Plaque de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Plaque de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Réserve - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Chambre n°2 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment

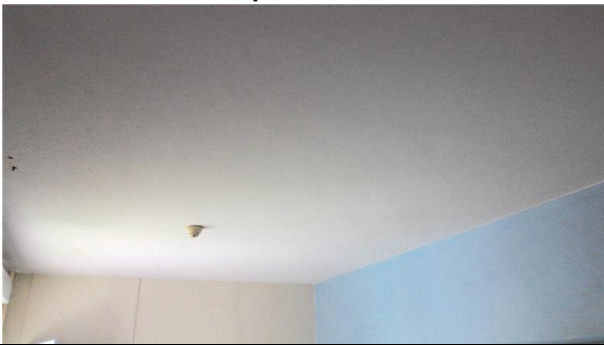
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

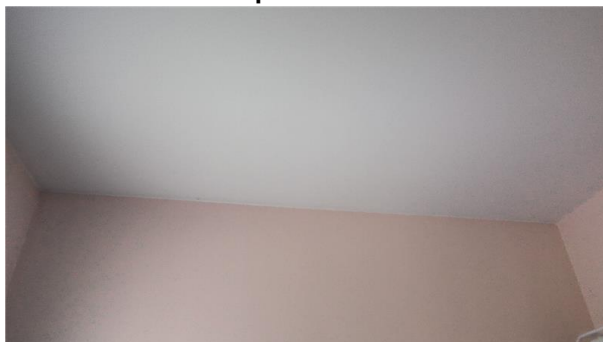
Objet	Planche de croquis n° :
Enduit ciment	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - WC n°2 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Chambre n°7 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - WC n°7 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit ciment	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Chambre n°13 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - WC n°13 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plafond - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment de lissage

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

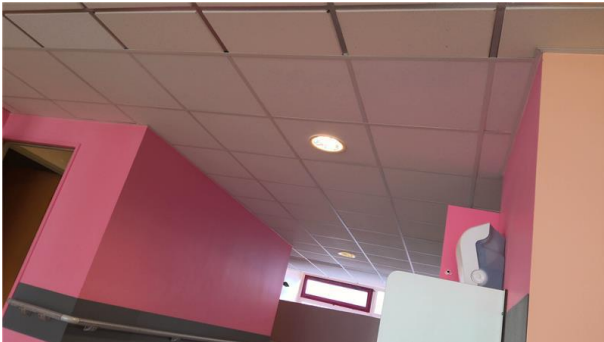
Objet	Planche de croquis n° :
Enduit ciment	

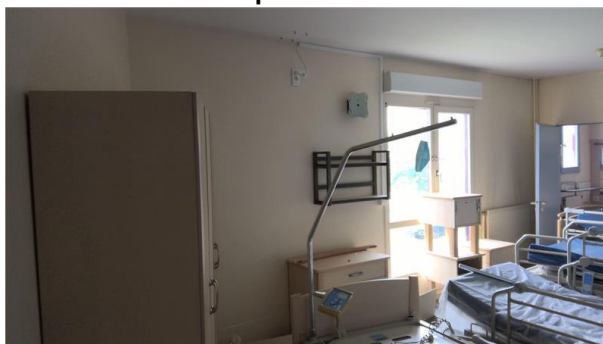
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (fibreuse) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P037			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Chambre n°18 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - WC n°18 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Plaque de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Plaque de faux-plafond		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Plaque de faux-plafond	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Chambre n°1 - Ensemble des murs - Toutes zones
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Calicot Plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Calicot Plâtre	Planche de croquis n° :
--------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 02	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) n°2	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) n°1	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - WC n°1 - Ensemble des murs - Murs
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Calicot Plâtre

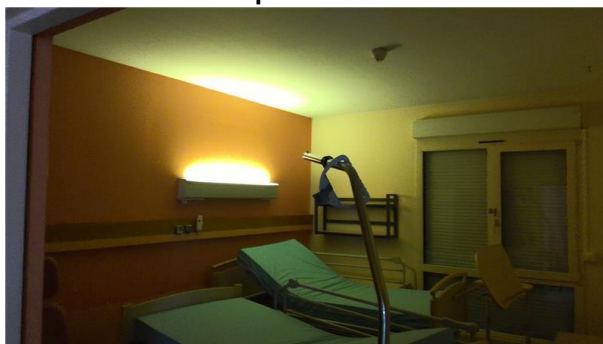
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

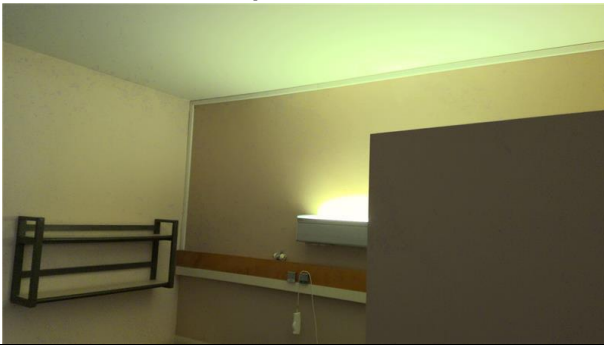
Objet Calicot Plâtre	Planche de croquis n° :
--------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042														
Emplacement : 														
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Chambre n°2 - Mur de refend - D												
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment												
Résultat amiante : Absence d'amiante														
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :														
Objet Enduit ciment	Planche de croquis n° :													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</th></tr> <tr> <th>Référence Couche</th><th>Description visuelle</th><th>Epaisseur (cm)</th><th>Conclusion amiante</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RAW PRODUCT</td><td>Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (fibreux) (gris) (clair)</td><td>0</td><td>Fibres d'amiante non détectées</td></tr> </tbody> </table>			DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :				Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante	RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (fibreux) (gris) (clair)	0	Fibres d'amiante non détectées
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :														
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante											
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (fibreux) (gris) (clair)	0	Fibres d'amiante non détectées											

PRELEVEMENT : P043
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Chambre n°13 - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Calicot Plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Calicot Plâtre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) n°2	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) n°1 en traces ; matériau fibreux de type papier peint (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

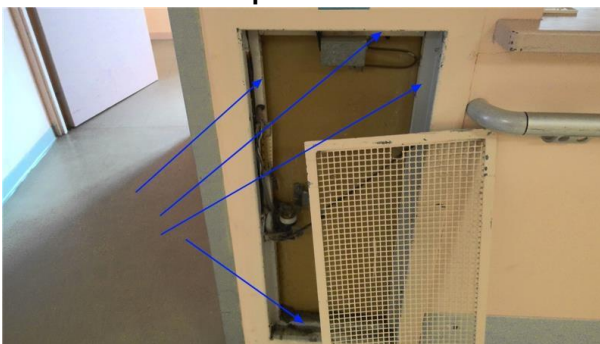
PRELEVEMENT : P044			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Chambre n°14 - Mur de refend - D
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (fibreux) (gris) (clair)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - WC n°20 - Poteau - Du sol au plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046		
Emplacement : 		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Ensemble des gaines de désenfumage - Clapets -
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 25/07/2024	Partie de composant Plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Plâtre	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047
Emplacement :


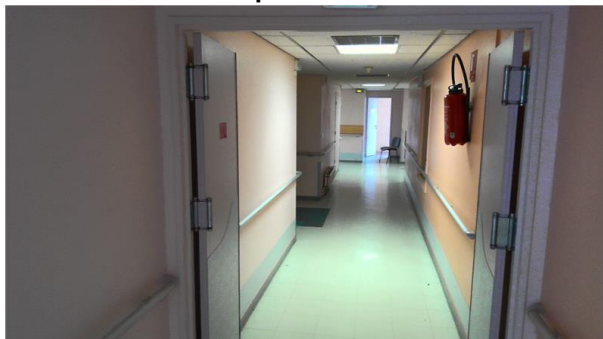
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Ensemble des gaines de désemfumage - Clapets -	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 25/07/2024	Partie de composant Plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Plâtre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (fibreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Ensemble des gaines de désenfumage - Cloisons -
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 25/07/2024	Partie de composant Plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Plâtre	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

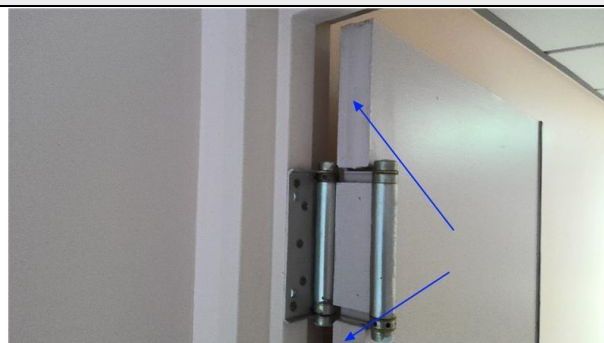
PRELEVEMENT : P049
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Porte coupe-feu -
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 25/07/2024	Partie de composant Joint

Résultat amiante : Absence d'amiante

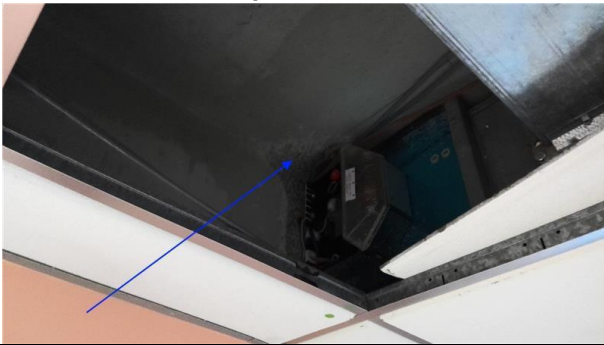
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Joint

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau (friable) (fibreuse) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (rose) ; matériau souple de type joint (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Gaine ventilation - Plénum	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 25/07/2024	Partie de composant Joint d'étanchéité	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Joint d'étanchéité Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type mousse (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Gaine ventilation - Mur/plafond	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 25/07/2024	Partie de composant Flocage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Flocage Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° RDC - Couloir n°1 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 25/07/2024	Partie de composant Linoleum blanc colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Linoleum blanc colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° RDC - Bureau - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 25/07/2024	Partie de composant Dalle de sol, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Dalle de sol, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° RDC - Couloir n°1 - Mur de refend - Murs
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 25/07/2024	Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n° :	
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° RDC - Couloir n°1 - Ensemble des murs - Murs
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 25/07/2024	Partie de composant Calicot plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Calicot plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° RDC - Couloir n°1 - Plafond - Plafond dans le plénum	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 25/07/2024	Partie de composant Enduit ciment de lissage	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P057
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° RDC - Chambre n°21 - Murs - Murs	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 25/07/2024	Partie de composant Calicot plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Calicot plâtre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) + (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple	0	Fibres d'amiante non détectées

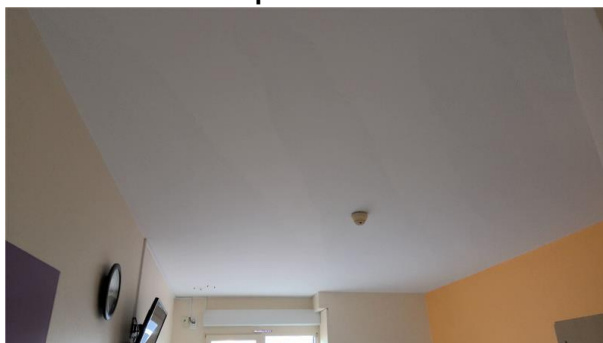
Rapport n° : 80051-160064 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment POSEIDON

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

123/285

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	fibreux de type papier, carton (blanc)		
CUST 03	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P058
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° RDC - Chambre n°21 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 25/07/2024	Partie de composant Enduit ciment

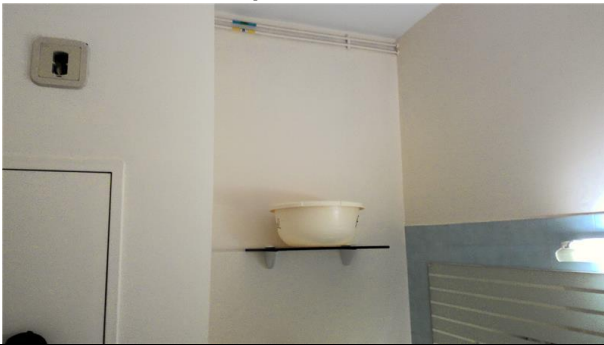
Résultat amiante : Absence d'amiante

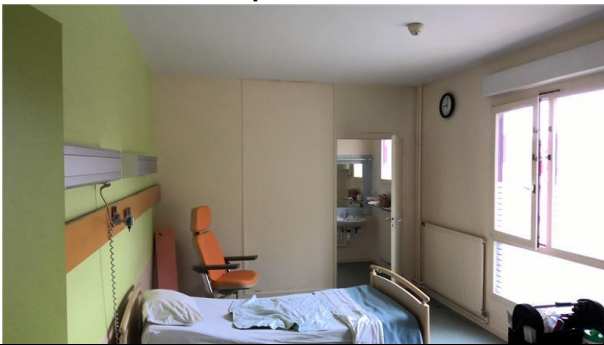
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit ciment	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° RDC - WC n°21 - Mur de refend - E
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 25/07/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P060			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° RDC - Chambre n°12 - Murs - Murs
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 25/07/2024		Partie de composant Calicot plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Calicot plâtre		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° RDC - Chambre n°12 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 25/07/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Dalle de sol blanche , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Dalle de sol blanche , colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Dalle de sol grise , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Dalle de sol grise , colle et ragréage			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064

Emplacement :



Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Dalle de sol beige , colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

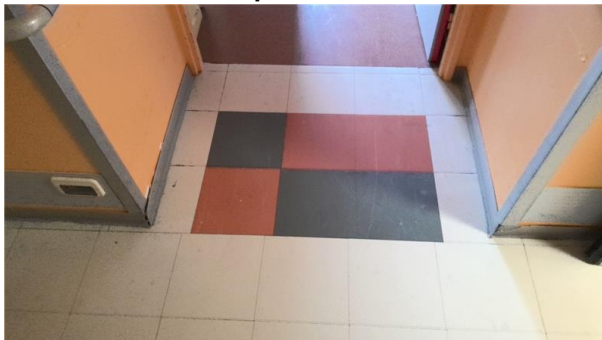
Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de sol beige , colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Dalle de sol bleu , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Dalle de sol bleu , colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P066			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Dalle de sol verte , colle et ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Dalle de sol verte , colle et ragréage			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P067
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Dalle de sol rouge , colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Dalle de sol rouge , colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P068
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Bureau - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Linoléum gris colle et ragréage

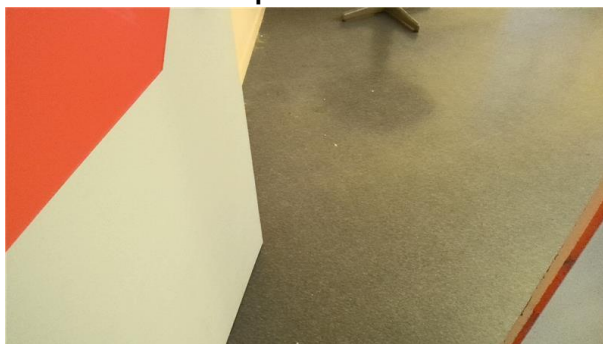
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Linoléum gris colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P069
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Chambre n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Linoléum noir colle et ragréage

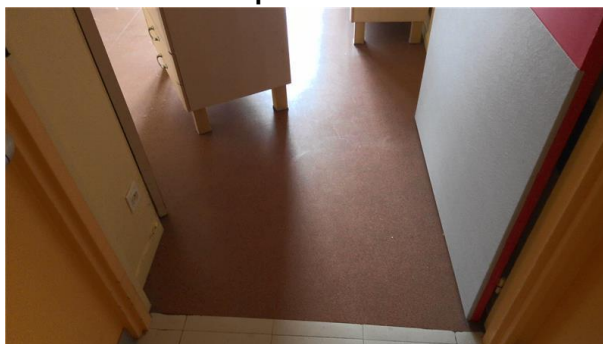
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Linoléum noir colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P070			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Chambre n°3 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Linoleum vert colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Linoleum noir colle et ragréage	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Chambre n°4 - Plancher - Sol
---	---	--

Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Linoléum bordeaux colle et ragréage
---	--	---

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Linoléum bordeaux colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (rouge)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P072
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Chambre n°18 - Plancher - Sol
---	---	---

Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Linoléum carré colle et ragréage
---	--	--

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Linoléum carré colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P073			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Soins - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Carrelage, colle et ragréage	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P074
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Soins - Revêtement de mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Colle plinthe

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle plinthe	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P075
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Salle a manger - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Linoleum vert pale colle et ragréage

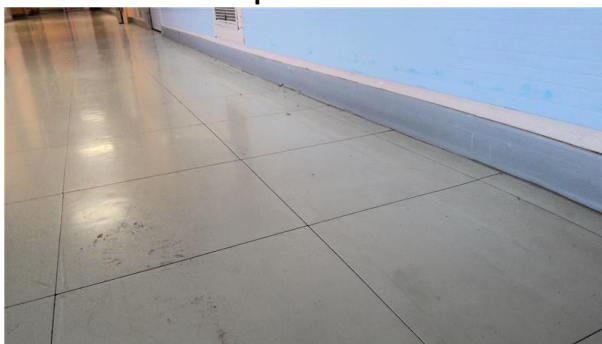
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Linoleum vert pale colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

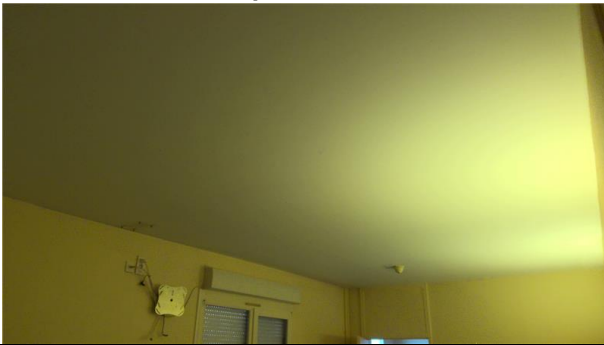
PRELEVEMENT : P076			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Linoleum rouge colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Linoleum rouge colle et ragréage	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P077
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Revêtement de mur - Toutes zones	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Colle plinthe	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Colle plinthe			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P078
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Chambre n°1 - Murs - Murs	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Calicot Plâtre	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Calicot Plâtre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P079			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Chambre n°1 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P080			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - WC n°1 - Murs - Murs	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Calicot Plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Calicot Plâtre		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 02	Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P081
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - WC n°1 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment

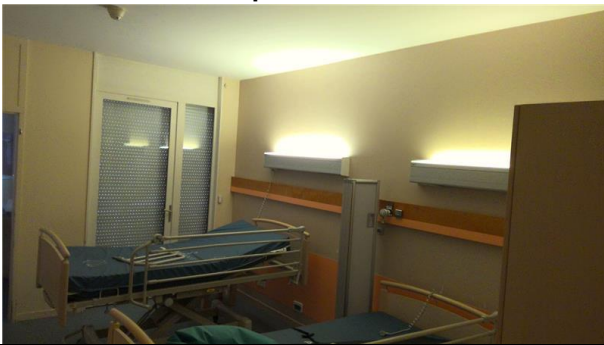
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

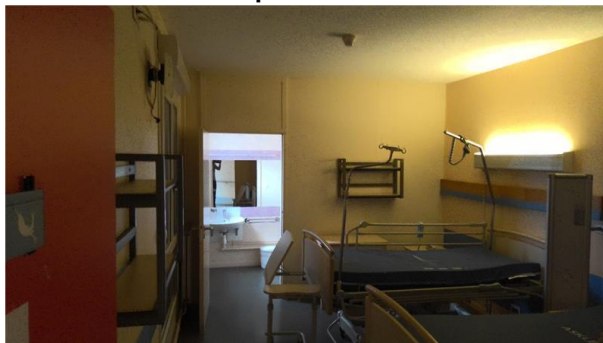
Objet Enduit ciment	Planche de croquis n° :
-------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P082			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - WC n°1 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Colle faïences
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle faïences			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P083			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Chambre n°2 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P084
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Chambre n°7 - Murs - Murs
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Calicot Plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Calicot Plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 02	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P085			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Chambre n°7 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P086			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - WC n°7 - Murs - Murs	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Calicot Plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Calicot Plâtre		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P087
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - WC n°7 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Enduit ciment	Planche de croquis n° :
-------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P088
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Chambre n°17 - Murs - Murs
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Calicot Plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Calicot Plâtre	Planche de croquis n° :
--------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P089
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Chambre n°17 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d'amiante

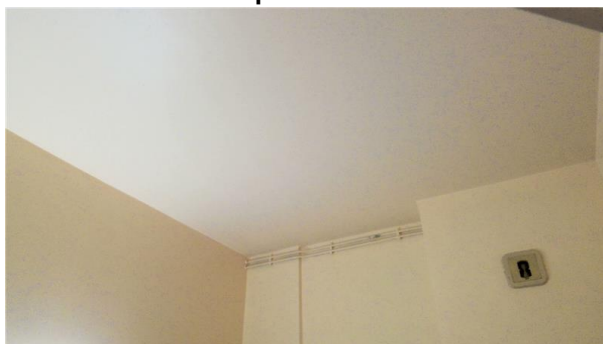
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Enduit ciment	Planche de croquis n° :
-------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P090		
Emplacement : 		
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - WC n°17 - Murs - Murs
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Calicot Plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Calicot Plâtre	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P091
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - WC n°17 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Enduit ciment	Planche de croquis n° :
-------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P092
Emplacement :

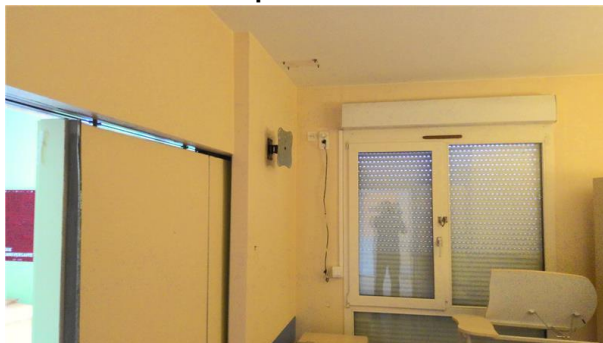

Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - WC n°17 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Colle faïences

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Colle faïences	Planche de croquis n° :
--------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P093
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Chambre n°19 - Murs - Murs
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Calicot Plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Calicot Plâtre	

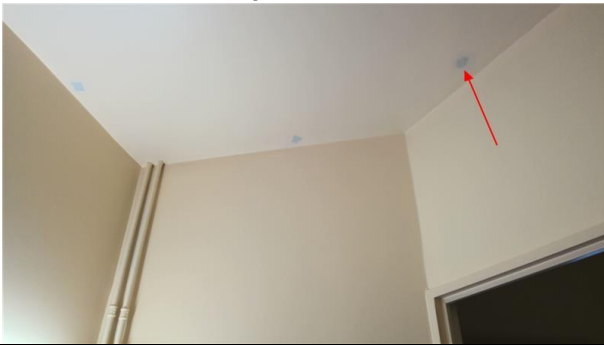
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

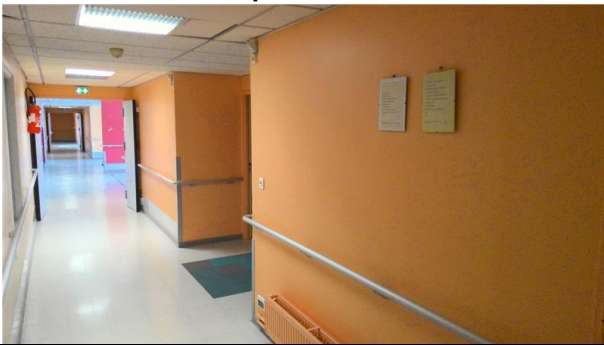
PRELEVEMENT : P094			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Chambre n°19 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P095			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Chambre n°19 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P096			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - WC n°19 - Murs - Murs
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Calicot Plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Calicot Plâtre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P097			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - WC n°19 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (fibreuse) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P098			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Murs - Murs
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Calicot Plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Calicot Plâtre		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P099
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Mur de refend - Murs
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit ciment	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P100
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Muret - Mur	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P101
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Soins - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Enduit ciment	Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P102
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Ménage - Revêtement de mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Colle faïences

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle faïences	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P103			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Plaque de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Plaque de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P104			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Ensemble des gaines de désenfumage - Clapets -
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Plâtre			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P105

Emplacement :



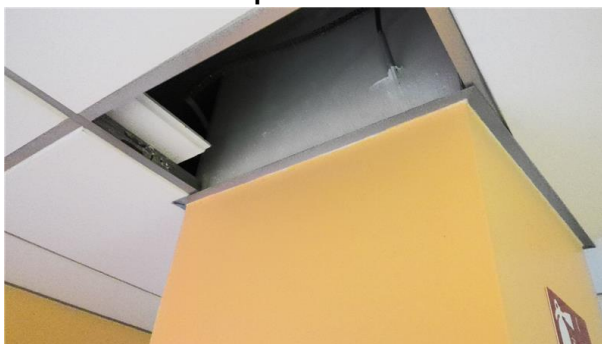
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Ensemble des gaines de déshumidification - Clapets -
	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (fibreuse) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P106
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Ensemble des gaines de désenfumage - Cloisons -	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Plâtre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P107
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plafond - Plafond dans le plénum	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P108
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plafond - Plafond dans le plénum	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

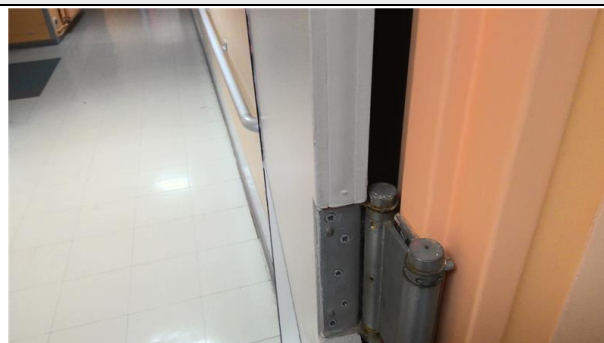
PRELEVEMENT : P109
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Porte coupe-feu -
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Joint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Joint

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) + (de différentes couleurs) ; matériau dur (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P110
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Gaine ventilation - Plénum
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Joint d'étanchéité

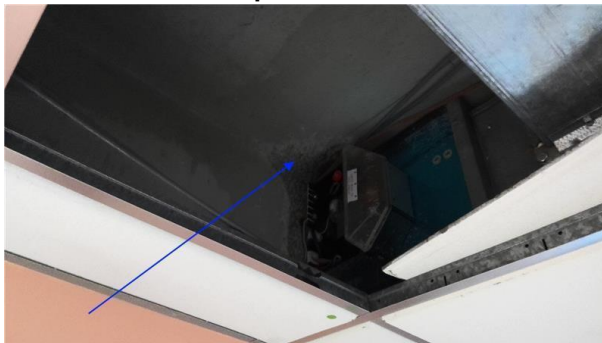
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Joint d'étanchéité	Planche de croquis n° :
------------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau semi-dur (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P111
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Gaine ventilation - Mur/plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Flocage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Flocage	Planche de croquis n° :
-------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P112
Emplacement :

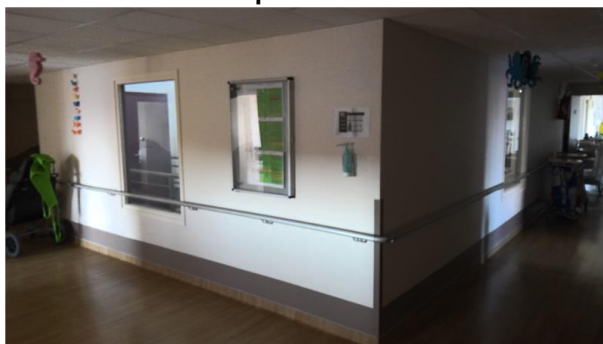

Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+3 - Couloir n°1 - Murs - Toutes zones
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Calicot plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Calicot plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P113
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+3 - Couloir n°1 - Mur de refend - Murs
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Enduit ciment	Planche de croquis n° :
-------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P114
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+3 - Couloir n°1 - Plafond - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment de lissage

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Enduit ciment	Planche de croquis n° :
-------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment (fibreuse) (brillant) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

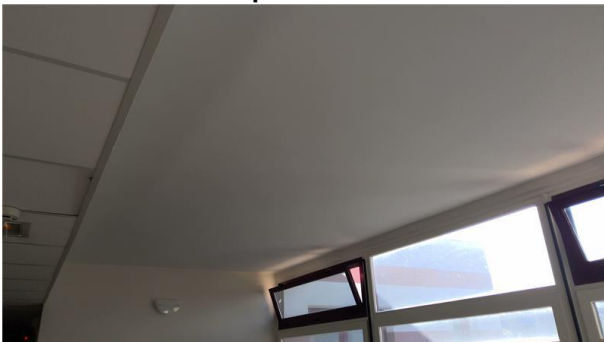
Rapport n° : 80051-160064 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment POSEIDON

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

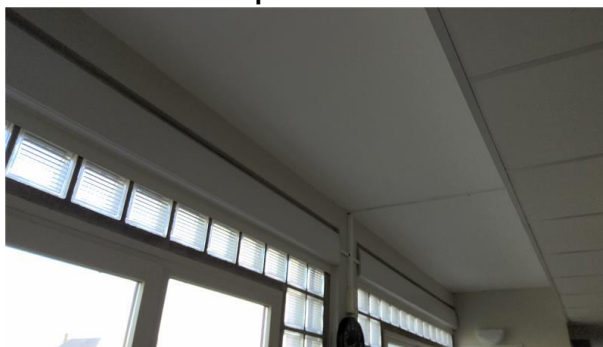
162/285

PRELEVEMENT : P115			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+3 - Coin Familles - Mur de refend - Murs
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) + (vert) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P116			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+3 - Coin Familles - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P117			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+3 - Couloir n°1 - Plafond - Plafond dans le plénum	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment de lissage	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment	Planche de croquis n° :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P118
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+3 - Salle a manger - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Enduit ciment	Planche de croquis n° :
-------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P119
Emplacement :

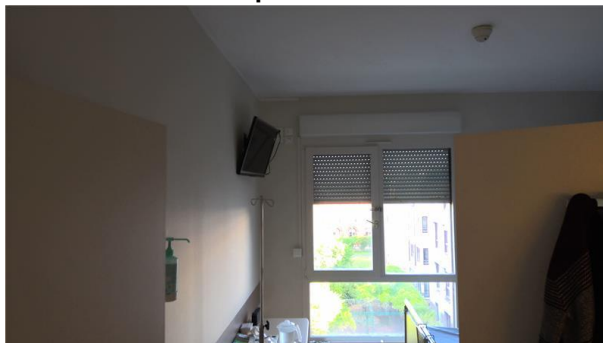

Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+3 - Couloir n°1 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Plaque de faux-plafond	Planche de croquis n° :
--	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P120
Emplacement :


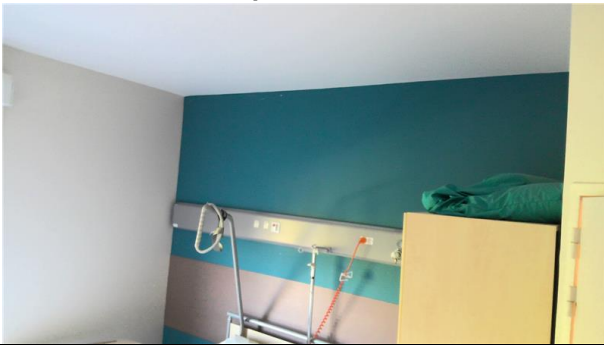
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+3 - Chambre n°19 - Murs - Murs
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Calicot plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

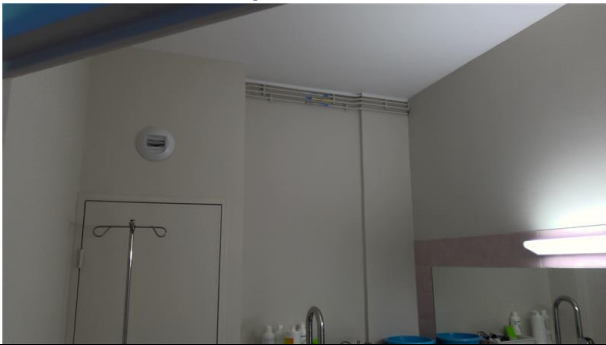
Objet	Planche de croquis n° :
Calicot plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

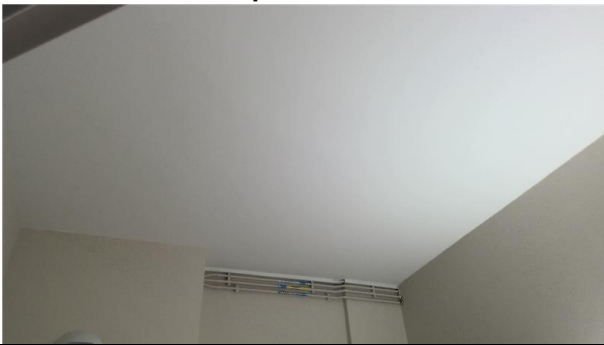
PRELEVEMENT : P121			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+3 - Chambre n°19 - Mur de refend - Mur	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P122			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+3 - Chambre n°19 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P123			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+3 - WC n°19 - Murs - Murs	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Calicot plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Calicot plâtre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P124			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+3 - WC n°19 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Colle faïences
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Colle faïences			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P125			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+3 - WC n°19 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P126
Emplacement :

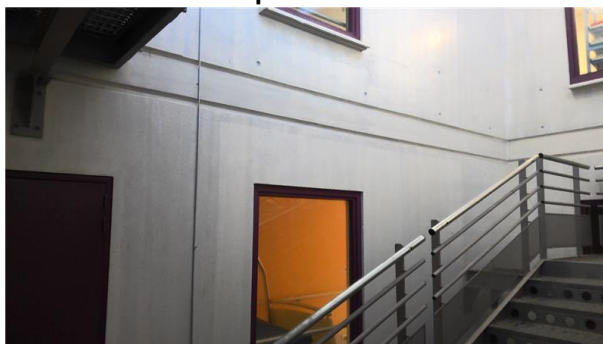

Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+3 - Salle de réunion - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit ciment	

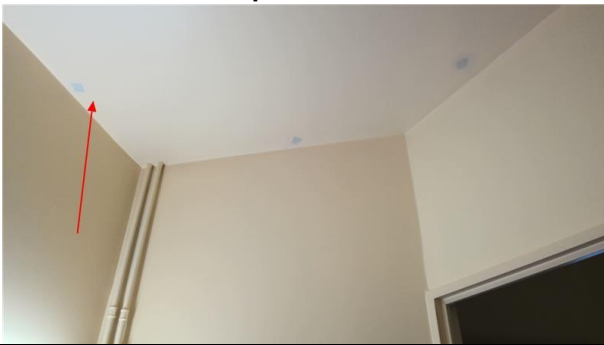
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P127
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+3 - Cage d'escaliers n°1 - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P128			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - WC n°1 - Cloisons - A	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Bois colle rose	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Bois colle rose Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) + (rouge) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P129			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - WC n°19 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (rose) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) + (blanc) (brillant)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P130			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - WC n°19 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) + (blanc) (brillant)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P131
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plafond - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment de lissage

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

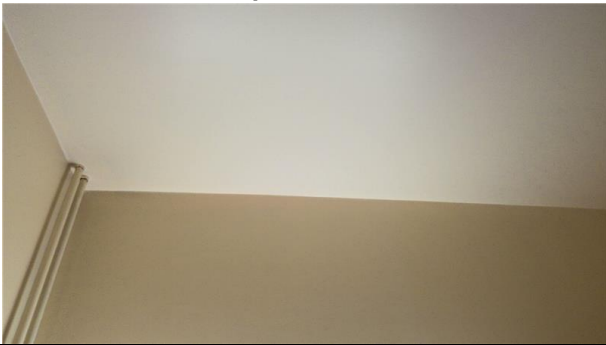
Objet Enduit ciment	Planche de croquis n° :
-------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (friable) (fibreuse) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

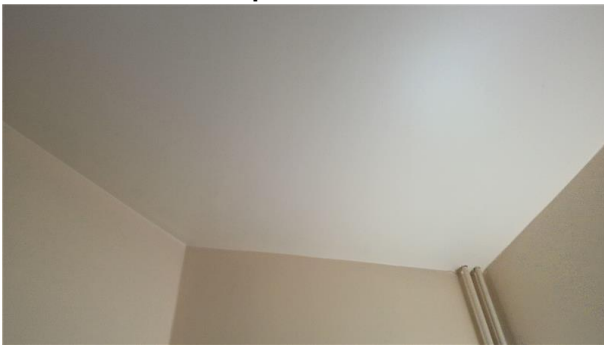
PRELEVEMENT : P132			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+3 - WC n°13 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Enduit ciment platre
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment platre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P134			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+3 - WC n°1 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Enduit ciment platre
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment platre			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

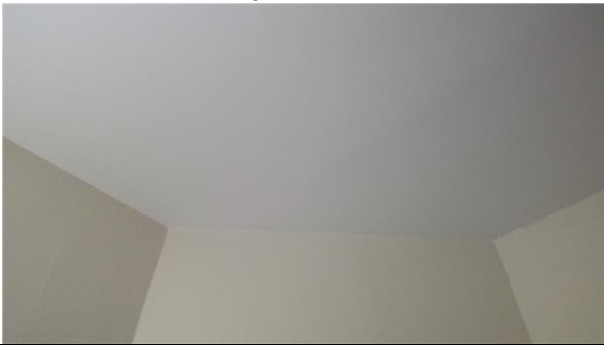
PRELEVEMENT : P135			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - WC n°4 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment platre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Enduit ciment platre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

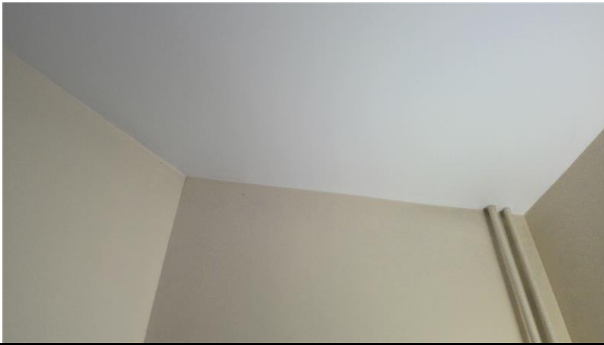
PRELEVEMENT : P136			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - WC n°10 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment plâtre		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P137			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - WC n°15 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment plâtre		Planche de croquis n° :	

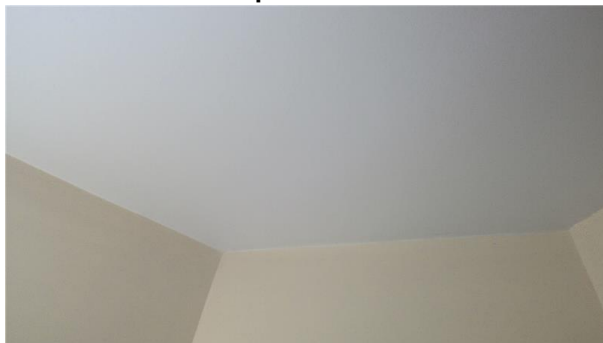
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P138			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - WC n°16 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment platre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment platre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

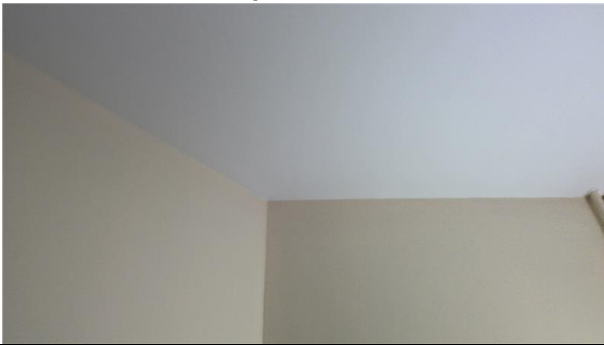
PRELEVEMENT : P139			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - WC n°19 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment plâtre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P140			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° RDC - WC n°4 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment plâtre			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

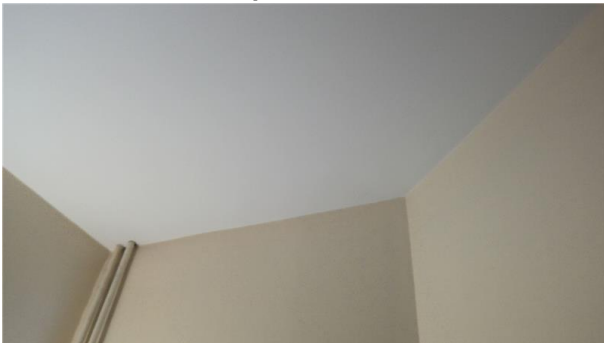
PRELEVEMENT : P141
Emplacement :


Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° RDC - WC n°16 - Plafond - Plafond	
Nom de l’opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment platre	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :		
Enduit ciment platre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) + (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P142			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° RDC - WC n°20 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Enduit ciment platre
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Enduit ciment platre		Planche de croquis n° :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P143			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Clapets CF - Plénum
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Plâtre
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Plâtre		Planche de croquis n° :	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type aluminium (bleu) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P144			
Emplacement : 			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80	Pièce ou local – Composant Lot n° RDC - WC n°3 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024	Partie de composant Enduit ciment platre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment platre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P145			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Sortie de secours - Porte coupe-feu -
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant compriband enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
compriband enduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur (cémenteux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P146			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU AMIENS PICARDIE	Numéro de dossier 80051-160064 Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 80		Pièce ou local – Composant Lot n° R+2 - Sortie de secours - Mur de facade - Mur
Nom de l'opérateur DRON Sebastien	Date de prélèvement 22/07/2024		Partie de composant Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit ciment			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

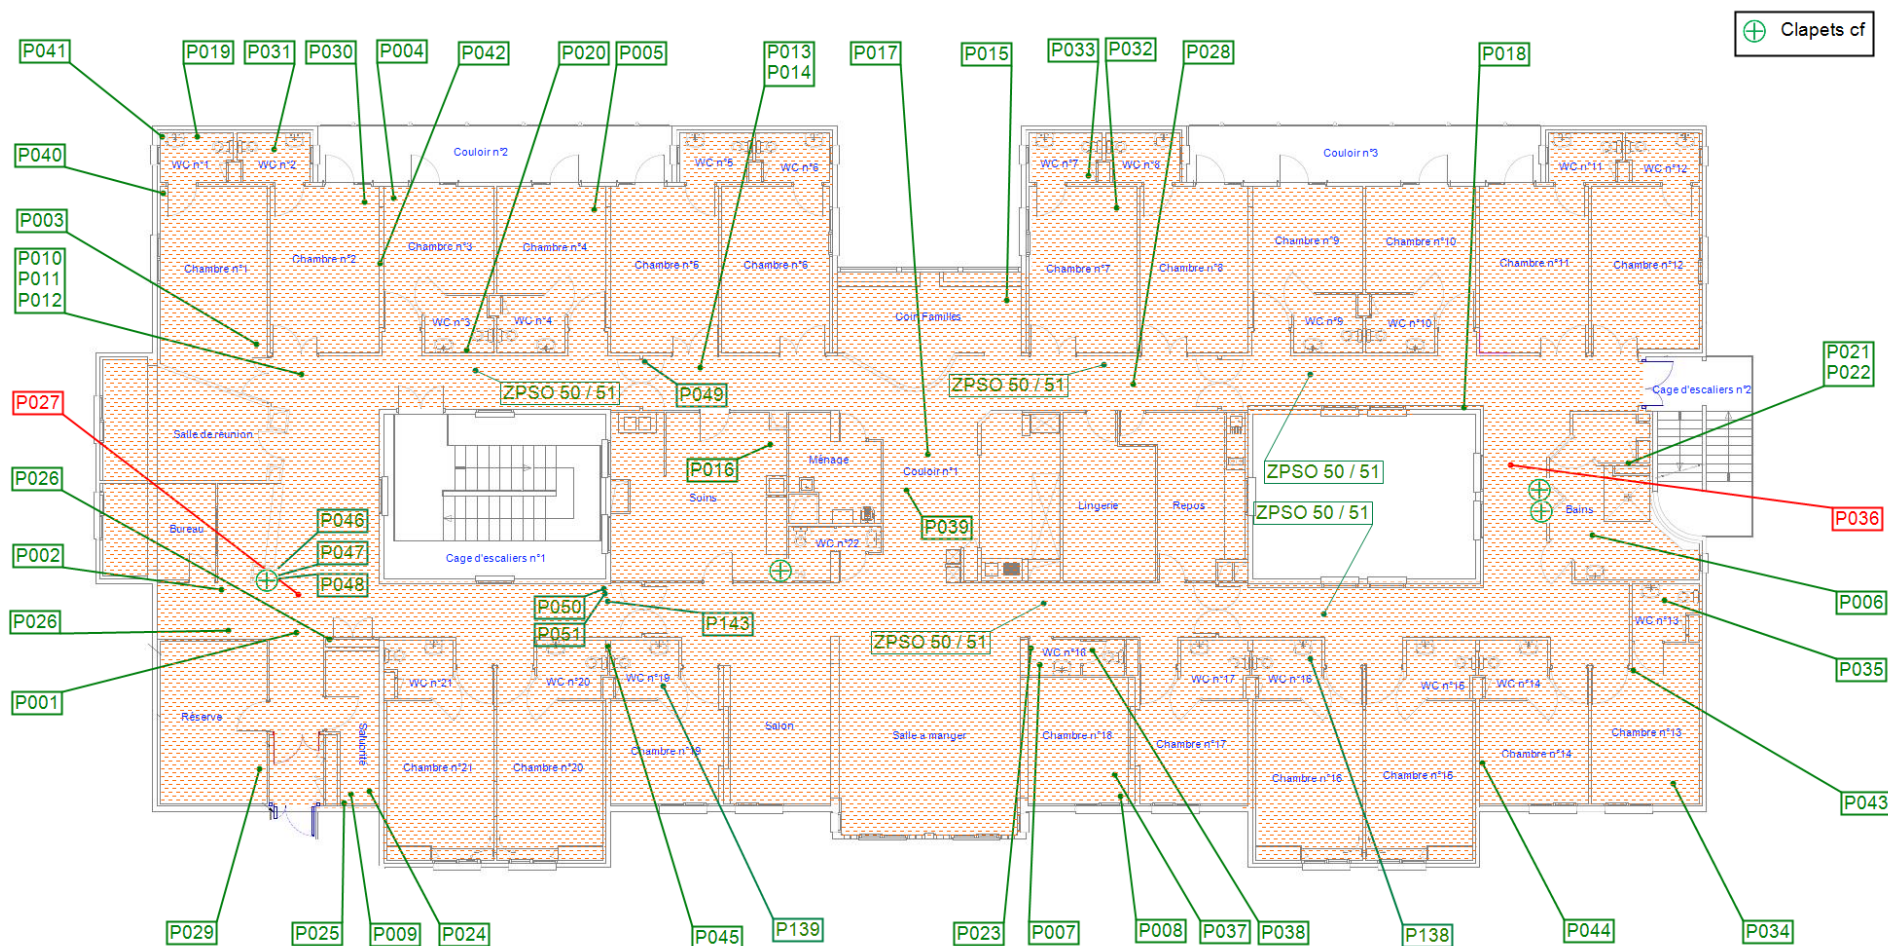
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis

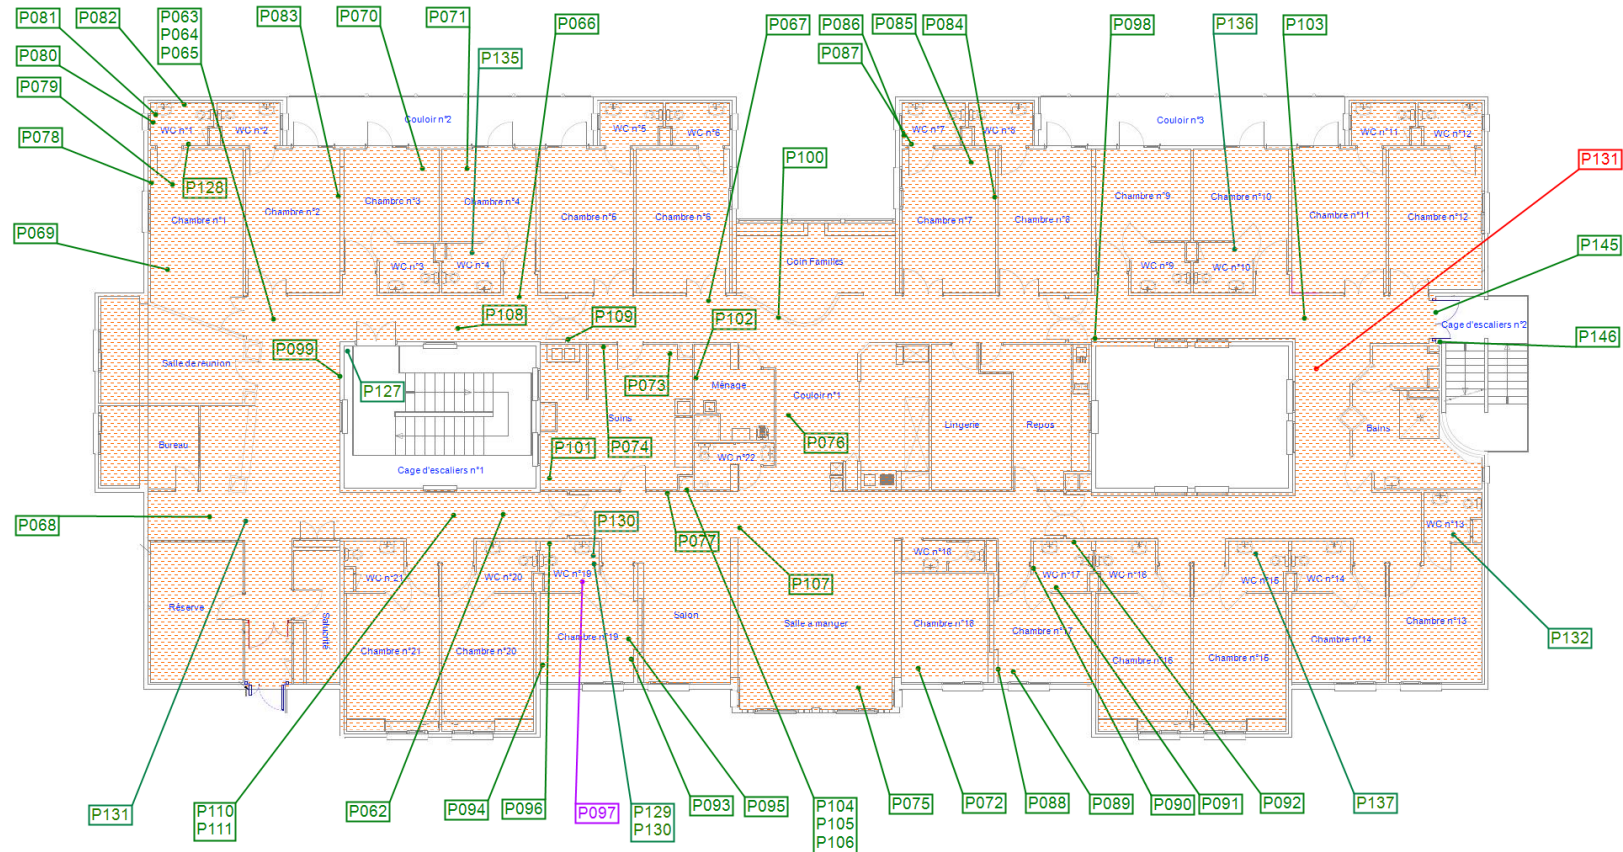
Titre : Croquis N°1	N° planche : 1/4	N° dossier : 80051-160064	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : CHU AMIENS PICARDIE	Version : 0	Adresse : Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens	
Intervenant : DRON Sebastien	Date : 12/09/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone : RDC
Commentaire :			



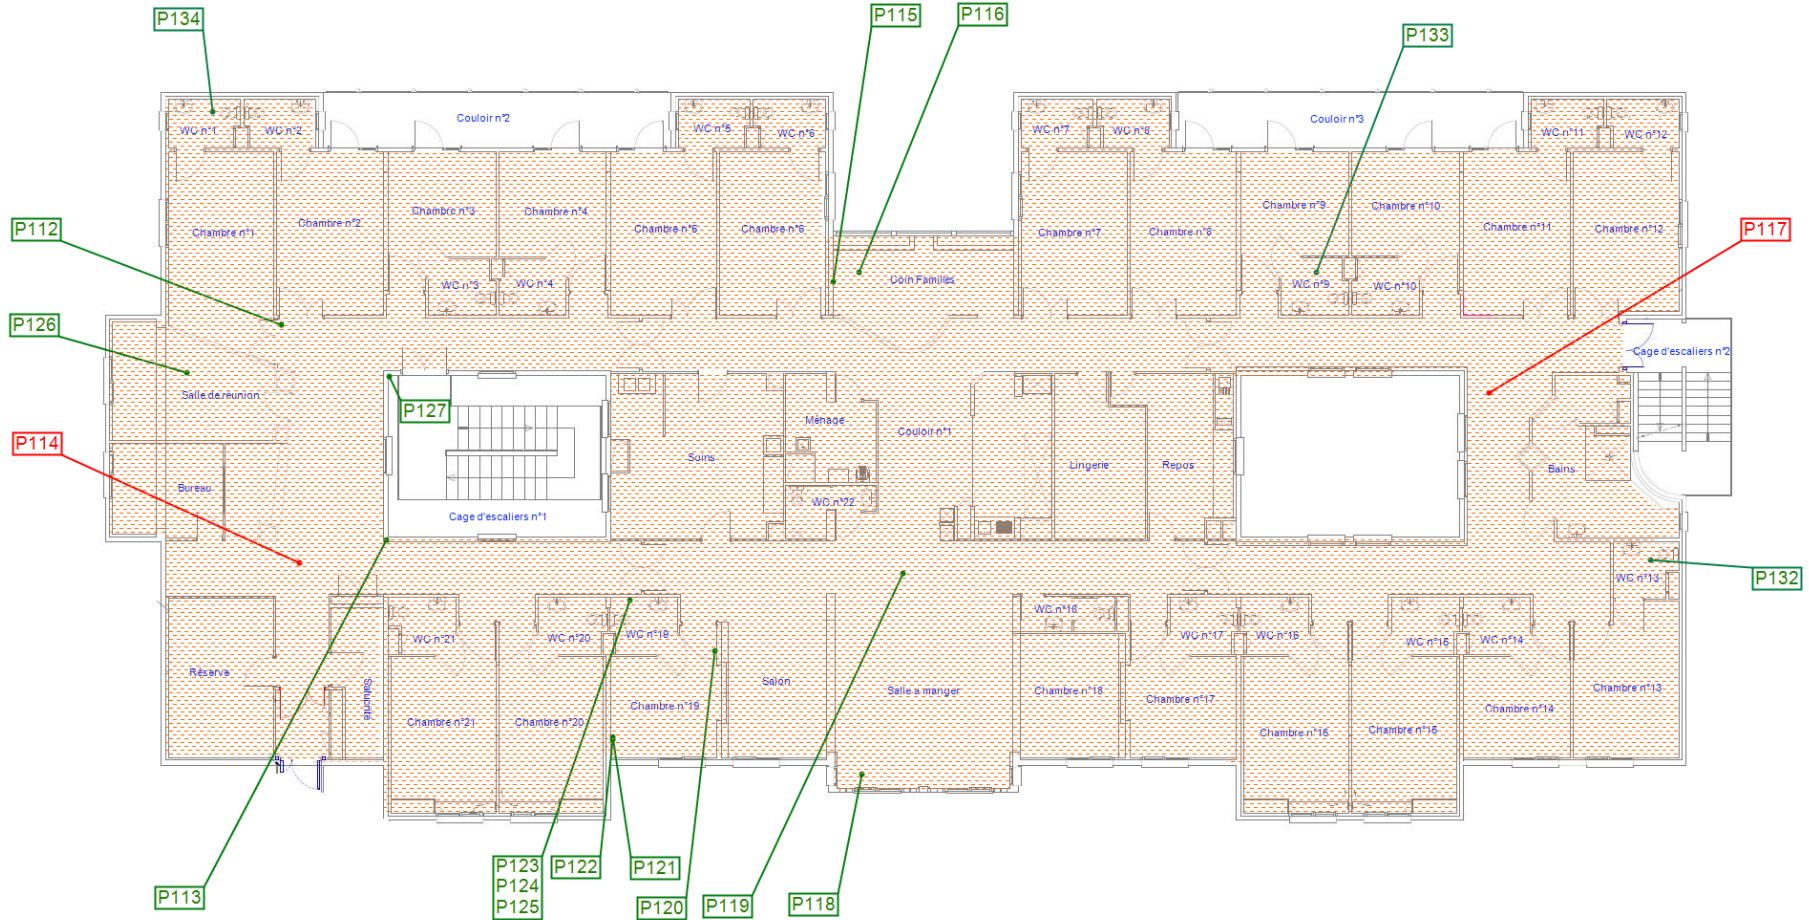
Titre : Croquis N°2	N° planche : 2/4	N° dossier : 80051-160064	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : CHU AMIENS PICARDIE	Version : 0	Adresse : Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens	
Intervenant : DRON Sebastien	Date : 12/09/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : R+1



Titre : Croquis N°3	N° planche : 3/4	N° dossier : 80051-160064	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : CHU AMIENS PICARDIE	Version : 0	Adresse : Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens	
Intervenant : DRON Sebastien	Date : 12/09/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : R+2



Titre : Croquis N°4	N° planche : 4/4	N° dossier : 80051-160064	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : CHU AMIENS PICARDIE	Version : 0	Adresse : Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens	
Intervenant : DRON Sebastien	Date : 12/09/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : R+3



ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Z001 : Plancher Dalle de sol blanche, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+1	Plancher	Dalle de sol blanche, colle et ragréage			Non	
Réserve	R+1	Plancher	Dalle de sol blanche, colle et ragréage		P001	Non	
Ménage	R+1	Plancher	Dalle de sol blanche, colle et ragréage			Non	
Lingerie	R+1	Plancher	Dalle de sol blanche, colle et ragréage			Non	
Réserve	RDC	Plancher	Dalle de sol blanche, colle et ragréage			Non	
Ménage	RDC	Plancher	Dalle de sol blanche, colle et ragréage			Non	
Lingerie	RDC	Plancher	Dalle de sol blanche, colle et ragréage			Non	

Z002 : Plancher Linoléum gris, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau	R+1	Plancher	Linoléum gris, colle et ragréage		P002	Non	
Salle de réunion	R+1	Plancher	Linoléum gris, colle et ragréage			Non	
Chambre n°5	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°11	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°3	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°4	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°5	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°6	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°7	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°8	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°9	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°10	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°11	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°12	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°13	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°14	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°15	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°16	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°17	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°19	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°20	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Salle de réunion	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	

Z003 : Plancher Linoléum noir colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	R+1	Plancher	Linoléum noir colle et ragréage		P003	Non	
Chambre n°2	R+1	Plancher	Linoléum noir colle et ragréage			Non	
Chambre n°5	R+1	Plancher	Linoléum colle et ragréage			Non	
Chambre n°7	R+1	Plancher	Linoléum colle et ragréage			Non	
Chambre n°8	R+1	Plancher	Linoléum colle et ragréage			Non	
Chambre n°11	R+1	Plancher	Linoléum colle et ragréage			Non	
Chambre n°13	R+1	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°14	R+1	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°1	R+1	Plancher	Linoléum noir colle et ragréage			Non	
WC n°2	R+1	Plancher	Linoléum noir colle et ragréage			Non	
WC n°5	R+1	Plancher	Linoléum colle et ragréage			Non	
WC n°7	R+1	Plancher	Linoléum colle et ragréage			Non	
WC n°8	R+1	Plancher	Linoléum colle et ragréage			Non	
WC n°11	R+1	Plancher	Linoléum colle et ragréage			Non	
WC n°13	R+1	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°14	R+1	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°1	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°2	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°7	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°8	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°13	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°14	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°18	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Salon	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°22	RDC	Plancher	Dalle de sol blanche, colle et ragréage			Non	
WC n°5	R+2	Plancher	Linoleum noir colle et ragréage			Non	

Z004 : Plancher Linoléum vert colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°3	R+1	Plancher	Linoléum vert colle et ragréage		P004	Non	
Chambre n°6	R+1	Plancher	Linoléum colle et ragréage			Non	
Chambre n°9	R+1	Plancher	Linoléum colle et ragréage			Non	
Chambre n°12	R+1	Plancher	Linoléum colle et ragréage			Non	
Chambre n°15	R+1	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°16	R+1	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°20	R+1	Plancher	Linoleum Colle et ragréage			Non	
Chambre n°21	R+1	Plancher	Linoleum Colle et ragréage			Non	
WC n°3	R+1	Plancher	Linoléum vert colle et ragréage			Non	
WC n°6	R+1	Plancher	Linoléum colle et ragréage			Non	
WC n°9	R+1	Plancher	Linoléum colle et ragréage			Non	
WC n°12	R+1	Plancher	Linoléum colle et ragréage			Non	
WC n°15	R+1	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°16	R+1	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°20	R+1	Plancher	Linoleum Colle et ragréage			Non	
WC n°21	R+1	Plancher	Linoleum Colle et ragréage			Non	
Repos	R+1	Plancher	Linoleum, Colle et ragréage			Non	
Chambre n°3	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°6	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°9	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°12	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°15	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°16	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°20	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°21	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°21	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Repos	RDC	Plancher	Linoleum, Colle et ragréage			Non	

Z005 : Plancher Linoléum bordeaux colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°4	R+1	Plancher	Linoléum bordeaux colle et ragréage		P005	Non	
Chambre n°10	R+1	Plancher	Linoléum colle et ragréage			Non	
Chambre n°17	R+1	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°19	R+1	Plancher	Linoleum Colle et ragréage			Non	
WC n°4	R+1	Plancher	Linoléum colle et ragréage			Non	
WC n°10	R+1	Plancher	Linoléum colle et ragréage			Non	
WC n°17	R+1	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°19	R+1	Plancher	Linoleum Colle et ragréage			Non	
Chambre n°4	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	

Z006 : Plancher Carrelage gris, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bains	R+1	Plancher	Carrelage gris, colle et ragréage		P006	Non	
Bains	RDC	Plancher	Carrelage gris, colle et ragréage			Non	
Bains	R+2	Plancher	Carrelage gris, colle et ragréage			Non	
Bains	R+3	Plancher	Carrelage gris, colle et ragréage			Non	

Z007 : Plancher Carrelage, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°18	R+1	Plancher	Carrelage, colle et ragréage		P007	Non	

Z008 : Plancher Linoleum marron Colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°18	R+1	Plancher	Linoleum marron Colle et ragréage		P008	Non	
Salle a manger	R+1	Plancher	Linoleum marron Colle et ragréage			Non	
Salon	R+1	Plancher	Linoleum marron Colle et ragréage			Non	
Chambre n°10	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°17	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°19	RDC	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	

Z009 : Plancher Carrelage, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salubrité	R+1	Plancher	Carrelage, colle et ragréage		P009	Non	
Salubrité	RDC	Plancher	Carrelage, colle et ragréage			Non	

Z010 : Plancher Dalle de sol grise, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+1	Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage		P010	Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise, colle et ragréage			Non	

Z011 : Plancher Dalle de sol beige, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+1	Plancher	Dalle de sol beige, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol beige, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol beige, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol beige, colle et ragréage		P011	Non	

Z012 : Plancher Dalle de sol bleu, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+1	Plancher	Dalle de sol bleu, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu, colle et ragréage		P012	Non	

Z013 : Plancher Dalle de sol verte, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+1	Plancher	Dalle de sol verte, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol verte, colle et ragréage		P013	Non	

Z014 : Plancher Dalle de sol rouge, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+1	Plancher	Dalle de sol rouge, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge, colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge, colle et ragréage		P014	Non	

Z015 : Plancher Carrelage gris, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Coin Familles	R+1	Plancher	Carrelage gris, colle et ragréage		P015	Non	
WC n°22	R+1	Plancher	Carrelage gris, colle et ragréage			Non	
Coin Familles	RDC	Plancher	Carrelage gris, colle et ragréage			Non	
WC n°18	R+2	Plancher	Carrelage gris, colle et ragréage			Non	
WC n°18	R+3	Plancher	Carrelage gris, colle et ragréage			Non	

Z016 : Plancher Carrelage rosé, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins	R+1	Plancher	Carrelage rosé, colle et ragréage		P016	Non	
Soins	RDC	Plancher	Carrelage rosé, colle et ragréage			Non	

Z017 : Plancher Linoleum gris, Colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+1	Plancher	Linoleum gris, Colle et ragréage		P017	Non	

Z018 : Revêtement de mur Colle plinthes grise (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+1	Revêtement de mur	Colle plinthes grise		P018	Non	

2019 : Revêtement de mur Colle faïences rose (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°1	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences rose		P019	Non	
WC n°2	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°5	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°6	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°7	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°10	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°11	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°13	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°17	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°18	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°19	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°22	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°1	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°2	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°5	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°6	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°7	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°10	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°11	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°13	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°17	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°18	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°19	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°22	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°18	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°22	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°18	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	
WC n°22	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences rose			Non	

Z020 : Revêtement de mur Colle faïences bleu (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°3	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences bleu		P020	Non	
WC n°4	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences bleu			Non	
WC n°8	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences bleu			Non	
WC n°9	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences bleu			Non	
WC n°12	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences bleu			Non	
WC n°14	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences bleu			Non	
WC n°15	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences bleu			Non	
WC n°16	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences bleu			Non	
WC n°20	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences bleu			Non	
WC n°21	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences bleu			Non	
WC n°3	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences bleu			Non	
WC n°4	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences bleu			Non	
WC n°8	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences bleu			Non	
WC n°9	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences bleu			Non	
WC n°12	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences bleu			Non	
WC n°14	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences bleu			Non	
WC n°15	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences bleu			Non	
WC n°16	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences bleu			Non	
WC n°20	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences bleu			Non	
WC n°21	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences bleu			Non	

Z021 : Revêtement de mur Colle plinthes grise (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bains	R+1	Revêtement de mur	Colle plinthes grise		P021	Non	
Bains	RDC	Revêtement de mur	Colle plinthes grise			Non	
Bains	R+2	Revêtement de mur	Colle plinthes grise			Non	
Bains	R+3	Revêtement de mur	Colle plinthes grise			Non	

Z022 : Revêtement de mur Colle faïences blanche (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bains	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences blanche		P022	Non	
Bains	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences blanche			Non	
Bains	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences blanche			Non	
Bains	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences blanche			Non	

Z023 : Revêtement de mur Colle plinthes (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°18	R+1	Revêtement de mur	Colle plinthes		P023	Non	
WC n°22	R+1	Revêtement de mur	Colle plinthes			Non	
WC n°22	RDC	Revêtement de mur	Colle plinthes			Non	
WC n°18	R+2	Revêtement de mur	Colle plinthes			Non	
WC n°22	R+2	Revêtement de mur	Colle plinthes			Non	
WC n°18	R+3	Revêtement de mur	Colle plinthes			Non	
WC n°22	R+3	Revêtement de mur	Colle plinthes			Non	

Z024 : Revêtement de mur Colle faïences blanche (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salubrité	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences blanche		P024	Non	
Ménage	R+1	Revêtement de mur	Colle faïences blanche			Non	
Salubrité	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences blanche			Non	
Ménage	RDC	Revêtement de mur	Colle faïences blanche			Non	

Z025 : Revêtement de mur Colle plinthes bleu (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salubrité	R+1	Revêtement de mur	Colle plinthes bleu		P025	Non	
Salubrité	RDC	Revêtement de mur	Colle plinthes bleu			Non	
Salubrité	R+2	Revêtement de mur	Colle plinthes bleu			Non	
Salubrité	R+3	Revêtement de mur	Colle plinthes bleu			Non	

Z026 : Ensemble des cloisons Calicot Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+1	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre		P026	Non	
Salle a manger	R+1	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre			Non	
Salon	R+1	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre			Non	
Salubrité	R+1	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre			Non	
Réserve	R+1	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre			Non	
Bureau	R+1	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre			Non	
Salle de réunion	R+1	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre			Non	
Soins	R+1	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre			Non	
Ménage	R+1	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre			Non	
Lingerie	R+1	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre			Non	
Repos	R+1	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre			Non	
Ensemble des Gaines Techniques	R+1	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre			Non	
Salubrité	RDC	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre			Non	
Réserve	RDC	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre			Non	
Bureau	RDC	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre			Non	
Salle de réunion	RDC	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre			Non	
Soins	RDC	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre			Non	
Ménage	RDC	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre			Non	
Lingerie	RDC	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre			Non	
Repos	RDC	Ensemble des cloisons	Calicot Plâtre			Non	

2027 : Plafond Enduit ciment de lissage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°2	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°3	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°4	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°5	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°6	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°7	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°8	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°9	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°10	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°11	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°12	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°13	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°14	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°15	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°16	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°17	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°18	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°19	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°20	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°21	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
WC n°1	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°2	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°3	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°4	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°5	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°6	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°7	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°8	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°9	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°10	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°11	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°12	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°13	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°14	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°15	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°16	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°17	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²

Rapport n° : 80051-160064 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment POSEIDON

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

200/285

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°18	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	9 m²
WC n°19	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°20	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°21	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
Coin Familles	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Couloir n°1	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage		P027	Oui	100 m²
Bains	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Salle a manger	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	40 m²
Salon	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Salubrité	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Réserve	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Bureau	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Salle de réunion	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Soins	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Ménage	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	10 m²
WC n°22	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	9 m²
Lingerie	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Repos	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Ensemble des Gainex Techniques	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Bains	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
WC n°22	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	9 m²

2028 : Faux-plafond Plaque de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond		P028	Non	
Soins	R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	
Couloir n°1	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	

2029 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Réserve	R+1	Plafond	Enduit ciment		P029	Non	
Soins	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Lingerie	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Salubrité	RDC	Plafond	Enduit ciment			Non	

2030 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°2	R+1	Plafond	Enduit ciment		P030	Non	

Z031 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°2	R+1	Plafond	Enduit ciment		P031	Non	

Z032 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°7	R+1	Plafond	Enduit ciment		P032	Non	

Z033 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°7	R+1	Plafond	Enduit ciment		P033	Non	

Z034 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°13	R+1	Plafond	Enduit ciment		P034	Non	

Z035 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°13	R+1	Plafond	Enduit ciment		P035	Non	

Z036 : Plafond Enduit ciment de lissage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+1	Plafond	Enduit ciment de lissage		P036	Oui	100 m²
Ensemble Poteaux / Poutres	R+1	Poteaux / Poutres	Enduit ciment de lissage			Oui	100 m²

Z037 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°18	R+1	Plafond	Enduit ciment		P037	Non	

Z038 : Faux-plafond Plaque de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°18	R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond		P038	Non	
WC n°22	R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	
WC n°22	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	
WC n°18	R+2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	
WC n°22	R+2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	
WC n°18	R+3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	
WC n°22	R+3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	

Z039 : Faux-plafond Plaque de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond		P039	Non	
Bains	R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	
Salle a manger	R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	
Salon	R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	
Couloir n°1	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	
Bains	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	
Bains	R+2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	
Bains	R+3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	

Z040 : Ensemble des murs Calicot Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre		P040	Non	
Chambre n°2	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°3	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°4	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°5	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	

Z041 : Ensemble des murs Calicot Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°6	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°7	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°8	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°9	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°10	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°11	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°12	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°1	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre		P041	Non	
WC n°2	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°3	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°4	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°5	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°6	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°7	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°8	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°9	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°10	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°11	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°12	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
Bains	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
Bains	RDC	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	

Z042 : Mur de refend Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°2	R+1	Mur de refend	Enduit ciment		P042	Non	
Chambre n°3	R+1	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°4	R+1	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°5	R+1	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°8	R+1	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°9	R+1	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°10	R+1	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°11	R+1	Mur de refend	Enduit ciment			Non	

Z043 : Ensemble des murs Calicot Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°13	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre		P043	Non	
Chambre n°14	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°15	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°16	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°17	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°18	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°19	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°20	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°21	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°13	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°14	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°15	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°16	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°17	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°18	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°19	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°20	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°21	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°22	R+1	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°22	RDC	Ensemble des murs	Calicot Plâtre			Non	

Z044 : Mur de refend Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°14	R+1	Mur de refend	Enduit ciment		P044	Non	
Chambre n°17	R+1	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°19	R+1	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Coin Familles	R+1	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Couloir n°1	R+1	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Couloir n°1	RDC	Mur de refend	Enduit ciment			Non	

Z045 : Poteau Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°20	R+1	Poteau	Enduit ciment		P045	Non	

Z046 : Clapets Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Ensemble des gaines de désenfumage	R+1	Clapets	Plâtre		P046	Non	
Ensemble des gaines de désenfumage	RDC	Clapets	Plâtre			Non	

Z047 : Clapets Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Ensemble des gaines de désenfumage	R+1	Clapets	Plâtre		P047	Non	
Ensemble des gaines de désenfumage	RDC	Clapets	Plâtre			Non	

Z048 : Cloisons Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Ensemble des gaines de désenfumage	R+1	Cloisons	Plâtre		P048	Non	
Ensemble des gaines de désenfumage	RDC	Cloisons	Plâtre			Non	

Z049 : Porte coupe-feu Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+1	Porte coupe-feu	Joint		P049	Non	
Couloir n°1	RDC	Porte coupe-feu	Joint			Non	

Z050 : Gaine ventilation Flocage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+1	Gaine ventilation	Flocage		P051	Non	
Soins	R+1	Gaine ventilation	Flocage			Non	
Ménage	R+1	Gaine ventilation	Flocage			Non	
Couloir n°1	RDC	Gaine ventilation	Flocage			Non	
Soins	RDC	Gaine ventilation	Flocage			Non	
Ménage	RDC	Gaine ventilation	Flocage			Non	

Z051 : Gaine ventilation Joint d'étanchéité (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+1	Gaine ventilation	Joint d'étanchéité		P050	Non	
Soins	R+1	Gaine ventilation	Joint d'étanchéité			Non	
Ménage	R+1	Gaine ventilation	Joint d'étanchéité			Non	
Couloir n°1	RDC	Gaine ventilation	Joint d'étanchéité			Non	
Soins	RDC	Gaine ventilation	Joint d'étanchéité			Non	
Ménage	RDC	Gaine ventilation	Joint d'étanchéité			Non	

Z052 : Plancher Linoleum blanc colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	RDC	Plancher	Linoleum blanc colle et ragréage		P052	Non	

Z053 : Plancher Dalle de sol, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau	RDC	Plancher	Dalle de sol, colle et ragréage		P053	Non	

Z054 : Mur de refend Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	RDC	Mur de refend	Enduit ciment		P054	Non	

Z055 : Ensemble des murs Calicot plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Coin Familles	RDC	Ensemble des murs	Calicot plâtre			Non	
Couloir n°1	RDC	Ensemble des murs	Calicot plâtre		P055	Non	
Salle a manger	RDC	Ensemble des murs	Calicot plâtre			Non	
Salon	RDC	Ensemble des murs	Calicot plâtre			Non	
Ensemble des Gainex techniques	RDC	Ensemble des murs	Calicot plâtre			Non	

Z056 : Plafond Enduit ciment de lissage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°2	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°3	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°4	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°5	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°6	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°7	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°8	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°9	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°10	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°11	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°12	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°13	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°14	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°15	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°16	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°17	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°18	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°19	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°20	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°21	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
WC n°1	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°2	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°3	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°4	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°5	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°6	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°7	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°8	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°9	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°10	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°11	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°12	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°13	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°14	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°15	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°16	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°17	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²

Rapport n° : 80051-160064 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment POSEIDON

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

208/285

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°18	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	4 m²
WC n°19	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°20	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°21	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
Coin Familles	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Couloir n°1	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage		P056	Oui	200 m²
Salle a manger	RDC	Plafond	Enduit ciment			Oui	40 m²
Salon	RDC	Plafond	Enduit ciment			Oui	20 m²
Salubrité	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Réserve	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Bureau	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Salle de réunion	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Soins	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
		Plafond	Enduit ciment			Oui	40 m²
Ménage	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Lingerie	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Repos	RDC	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Ensemble des Gainés techniques	RDC	Plafond	Enduit ciment			Oui	10 m²
Ensemble Poteaux / Poutres	RDC	Poteaux / Poutres	Enduit ciment de lissage			Oui	100 m²

Z057 : Murs Calicot plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°13	RDC	Ensemble des murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°14	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°15	RDC	Ensemble des murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°16	RDC	Ensemble des murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°17	RDC	Ensemble des murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°18	RDC	Ensemble des murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°19	RDC	Ensemble des murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°20	RDC	Ensemble des murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°21	RDC	Murs	Calicot plâtre		P057	Non	
WC n°13	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°14	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°15	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°16	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°17	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°18	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°19	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°20	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°21	RDC	Ensemble des murs	Calicot plâtre			Non	

Z058 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°21	RDC	Plafond	Enduit ciment		P058	Non	

Z059 : Mur de refend Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°2	RDC	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°3	RDC	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°4	RDC	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°5	RDC	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°8	RDC	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°9	RDC	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°10	RDC	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°11	RDC	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°14	RDC	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°17	RDC	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°18	RDC	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°19	RDC	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
WC n°21	RDC	Mur de refend	Enduit ciment		P059	Non	
Coin Familles	RDC	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Couloir n°1	RDC	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Salle a manger	RDC	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Salon	RDC	Mur de refend	Enduit ciment			Non	

Z060 : Murs Calicot plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°2	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°3	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°4	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°5	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°6	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°7	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°8	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°9	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°10	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°11	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°12	RDC	Murs	Calicot plâtre		P060	Non	
WC n°1	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°2	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°3	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°4	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°5	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°6	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°7	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°8	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°9	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°10	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°11	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°12	RDC	Murs	Calicot plâtre			Non	

Z061 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°12	RDC	Plafond	Enduit ciment		P061	Non	

Z062 : Plancher Dalle de sol blanche , colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+2	Plancher	Dalle de sol blanche , colle et ragréage		P062	Non	
Réserve	R+2	Plancher	Dalle de sol blanche , colle et ragréage			Non	
Ménage	R+2	Plancher	Dalle de sol blanche , colle et ragréage			Non	
Lingerie	R+2	Plancher	Dalle de sol blanche , colle et ragréage			Non	
Réserve	R+3	Plancher	Dalle de sol blanche , colle et ragréage			Non	
Ménage	R+3	Plancher	Dalle de sol blanche , colle et ragréage			Non	

Z063 : Plancher Dalle de sol grise , colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+2	Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol grise , colle et ragréage		P063	Non	

Z064 : Plancher Dalle de sol beige , colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+2	Plancher	Dalle de sol beige , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol beige , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol beige , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol beige , colle et ragréage		P064	Non	

Z065 : Plancher Dalle de sol bleu , colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+2	Plancher	Dalle de sol bleu , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol bleu , colle et ragréage		P065	Non	

Z066 : Plancher Dalle de sol verte , colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+2	Plancher	Dalle de sol verte , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol verte , colle et ragréage		P066	Non	

Z067 : Plancher Dalle de sol rouge , colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+2	Plancher	Dalle de sol rouge , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge , colle et ragréage			Non	
		Plancher	Dalle de sol rouge , colle et ragréage		P067	Non	

Z068 : Plancher Linoleum gris colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+2	Plancher	Linoleum gris colle et ragréage			Non	
Bureau	R+2	Plancher	Linoleum gris colle et ragréage		P068	Non	
Salle de réunion	R+2	Plancher	Linoleum gris colle et ragréage			Non	

Z069 : Plancher Linoleum noir colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	R+2	Plancher	Linoleum noir colle et ragréage		P069	Non	
Chambre n°2	R+2	Plancher	Linoleum noir colle et ragréage			Non	
Chambre n°5	R+2	Plancher	Linoleum noir colle et ragréage			Non	
Chambre n°7	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°8	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°11	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°13	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°14	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°1	R+2	Plancher	Linoleum noir colle et ragréage			Non	
WC n°2	R+2	Plancher	Linoleum noir colle et ragréage			Non	
WC n°7	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°8	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°11	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°13	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°14	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	

Z070 : Plancher Linoleum vert colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°3	R+2	Plancher	Linoleum vert colle et ragréage		P070	Non	
Chambre n°6	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°9	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°12	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°15	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°16	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°20	R+2	Plancher	Linoleum carré colle et ragréage			Non	
Chambre n°21	R+2	Plancher	Linoleum carré colle et ragréage			Non	
WC n°3	R+2	Plancher	Linoleum vert colle et ragréage			Non	
WC n°6	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°9	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°12	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°15	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°16	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°20	R+2	Plancher	Linoleum carré colle et ragréage			Non	
WC n°21	R+2	Plancher	Linoleum carré colle et ragréage			Non	
Repos	R+2	Plancher	Linoleum vert colle et ragréage			Non	

Z071 : Plancher Linoleum bordeaux colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°4	R+2	Plancher	Linoleum bordeaux colle et ragréage		P071	Non	
Chambre n°10	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°17	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
Chambre n°19	R+2	Plancher	Linoleum carré colle et ragréage			Non	
WC n°4	R+2	Plancher	Linoleum bordeaux colle et ragréage			Non	
WC n°10	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°17	R+2	Plancher	Linoleum colle et ragréage			Non	
WC n°19	R+2	Plancher	Linoleum carré colle et ragréage			Non	

Z072 : Plancher Linoleum carré colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°18	R+2	Plancher	Linoleum carré colle et ragréage		P072	Non	
Salon	R+2	Plancher	Linoleum carré colle et ragréage			Non	

Z073 : Plancher Carrelage, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Coin Familles	R+2	Plancher	Carrelage, colle et ragréage			Non	
Couloir n°1	R+2	Plancher	Carrelage, colle et ragréage			Non	
Salubrité	R+2	Plancher	Carrelage, colle et ragréage			Non	
Soins	R+2	Plancher	Carrelage, colle et ragréage		P073	Non	
WC n°22	R+2	Plancher	Carrelage, colle et ragréage			Non	
Coin Familles	R+3	Plancher	Carrelage, colle et ragréage			Non	
Salubrité	R+3	Plancher	Carrelage, colle et ragréage			Non	
WC n°22	R+3	Plancher	Carrelage, colle et ragréage			Non	

Z074 : Revêtement de mur Colle plinthe (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins	R+2	Revêtement de mur	Colle plinthe		P074	Non	

Z075 : Plancher Linoleum vert pale colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle a manger	R+2	Plancher	Linoleum vert pale colle et ragréage		P075	Non	

Z076 : Plancher Linoleum rouge colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+2	Plancher	Linoleum rouge colle et ragréage		P076	Non	

Z077 : Revêtement de mur Colle plinthe (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°18	R+2	Revêtement de mur	Colle plinthe			Non	
Coin Familles	R+2	Revêtement de mur	Colle plinthe			Non	
Couloir n°1	R+2	Revêtement de mur	Colle plinthe		P077	Non	
Salle a manger	R+2	Revêtement de mur	Colle plinthe			Non	
Salon	R+2	Revêtement de mur	Colle plinthe			Non	

Z078 : Murs Calicot Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	R+2	Murs	Calicot Plâtre		P078	Non	
Chambre n°2	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°3	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°4	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°5	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°6	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Réserve	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Bureau	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Salle de réunion	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Réserve	R+3	Murs	Calicot Plâtre			Non	

Z079 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	R+2	Plafond	Enduit ciment		P079	Non	

Z080 : Murs Calicot Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°1	R+2	Murs	Calicot Plâtre		P080	Non	
WC n°2	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°3	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°4	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°5	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°6	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	

Z081 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°1	R+2	Plafond	Enduit ciment		P081	Non	

Z082 : Revêtement de mur Colle faïences (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°1	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences		P082	Non	
WC n°2	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°3	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°4	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°5	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°6	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°7	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°8	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°9	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°10	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°11	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°12	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	

Z083 : Mur de refend Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°2	R+2	Mur de refend	Enduit ciment		P083	Non	
Chambre n°3	R+2	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°4	R+2	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°5	R+2	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°8	R+2	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°9	R+2	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°10	R+2	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°11	R+2	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°14	R+2	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°17	R+2	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Couloir n°1	R+2	Mur de refend	Enduit ciment			Non	

Z084 : Murs Calicot Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°7	R+2	Murs	Calicot Plâtre		P084	Non	
Chambre n°8	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°9	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°10	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°11	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°12	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	

Z085 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°7	R+2	Plafond	Enduit ciment		P085	Non	

Z086 : Murs Calicot Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°7	R+2	Murs	Calicot Plâtre		P086	Non	
WC n°8	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°9	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°10	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°11	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°12	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	

Z087 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°7	R+2	Plafond	Enduit ciment		P087	Non	

Z088 : Murs Calicot Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°13	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°14	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°15	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°16	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°17	R+2	Murs	Calicot Plâtre		P088	Non	
Chambre n°18	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	

Z089 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°13	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
Chambre n°17	R+2	Plafond	Enduit ciment		P089	Non	

Z090 : Murs Calicot Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°13	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°14	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°15	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°16	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°17	R+2	Murs	Calicot Plâtre		P090	Non	

Z091 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°17	R+2	Plafond	Enduit ciment		P091	Non	

Z092 : Revêtement de mur Colle faïences (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°13	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°14	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°15	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°16	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°17	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences		P092	Non	
WC n°19	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°20	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°21	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	

Z093 : Murs Calicot Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°19	R+2	Murs	Calicot Plâtre		P093	Non	
Chambre n°20	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Chambre n°21	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	

Z094 : Mur de refend Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°18	R+2	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°19	R+2	Mur de refend	Enduit ciment		P094	Non	
WC n°18	R+2	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Salon	R+2	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
WC n°18	R+3	Mur de refend	Enduit ciment			Non	

Z095 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°19	R+2	Plafond	Enduit ciment		P095	Non	

Z096 : Murs Calicot Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°19	R+2	Murs	Calicot Plâtre		P096	Non	
WC n°20	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
WC n°21	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	

Z097 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°19	R+2	Plafond	Enduit ciment		P097	Oui	9 m²

Z098 : Murs Calicot Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+2	Murs	Calicot Plâtre		P098	Non	
Salubrité	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Soins	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Ménage	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Lingerie	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Repos	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Salubrité	R+3	Murs	Calicot Plâtre			Non	
Ensemble des Gaines Techniques	R+2	Murs	Calicot Plâtre			Non	

Z099 : Mur de refend Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+2	Mur de refend	Enduit ciment		P099	Non	
Soins	R+2	Mur de refend	Enduit ciment			Non	

Z100 : Muret Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+2	Muret	Enduit ciment		P100	Non	

Z101 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins	R+2	Plafond	Enduit ciment		P101	Non	
Salubrité	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	

Z102 : Revêtement de mur Colle faïences (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salubrité	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
Ménage	R+2	Revêtement de mur	Colle faïences		P102	Non	
Salubrité	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
Ménage	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	

Z103 : Faux-plafond Plaque de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond		P103	Non	
Salle a manger	R+2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	

Z104 : Clapets Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Ensemble des gaines de désenfumage	R+2	Clapets	Plâtre		P104	Non	
Ensemble des gaines de désenfumage	R+3	Clapets	Plâtre			Non	

Z105 : Clapets Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Ensemble des gaines de désenfumage	R+2	Clapets	Plâtre		P105	Non	
Ensemble des gaines de désenfumage	R+3	Clapets	Plâtre			Non	

Z106 : Cloisons Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Ensemble des gaines de désenfumage	R+2	Cloisons	Plâtre		P106	Non	
Ensemble des gaines de désenfumage	R+3	Cloisons	Plâtre			Non	

Z107 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bains	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°22	R+1	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°18	RDC	Plafond	Enduit ciment			Non	
Bains	RDC	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°22	RDC	Plafond	Enduit ciment			Non	
Coin Familles	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
Couloir n°1	R+2	Plafond	Enduit ciment		P107	Non	
Bains	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°22	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°18	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
Bains	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
WC n°22	R+3	Plafond	Enduit ciment			Non	
Ensemble des Gainés Techniques	R+2	Plafond	Enduit ciment			Non	

Z108 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+2	Plafond	Enduit ciment		P108	Non	

Z109 : Porte coupe-feu Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+2	Porte coupe-feu	Joint		P109	Non	
Couloir n°1	R+3	Porte coupe-feu	Joint			Non	

Z110 : Gaine ventilation Joint d'étanchéité (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+2	Gaine ventilation	Joint d'étanchéité		P110	Non	
Soins	R+2	Gaine ventilation	Joint d'étanchéité			Non	
Ménage	R+2	Gaine ventilation	Joint d'étanchéité			Non	
Couloir n°1	R+3	Gaine ventilation	Joint d'étanchéité			Non	
Soins	R+3	Gaine ventilation	Joint d'étanchéité			Non	
Ménage	R+3	Gaine ventilation	Joint d'étanchéité			Non	

Z111 : Gaine ventilation Flocage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+2	Gaine ventilation	Flocage		P111	Non	
Soins	R+2	Gaine ventilation	Flocage			Non	
Ménage	R+2	Gaine ventilation	Flocage			Non	
Couloir n°1	R+3	Gaine ventilation	Flocage			Non	
Soins	R+3	Gaine ventilation	Flocage			Non	
Ménage	R+3	Gaine ventilation	Flocage			Non	

Z112 : Murs Calicot plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+3	Murs	Calicot plâtre		P112	Non	
Salle a manger	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Salon	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Soins	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Ménage	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Lingerie	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Repos	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Ensemble des Gaines Techniques	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	

Z113 : Mur de refend Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+3	Mur de refend	Enduit ciment		P113	Non	
Salon	R+3	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Soins	R+3	Mur de refend	Enduit ciment			Non	

Z114 : Plafond Enduit ciment de lissage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°2	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°3	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°4	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°5	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°6	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°7	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°8	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°9	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°10	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°11	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°12	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°13	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°14	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°15	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°16	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°17	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°18	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°19	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°20	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°21	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
WC n°1	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°2	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°3	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°4	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°5	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°6	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°7	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°8	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°9	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°10	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°11	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°12	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°13	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°14	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°15	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°16	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°17	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²

Rapport n° : 80051-160064 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment POSEIDON

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

224/285

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°19	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°20	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°21	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
Coin Familles	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
Couloir n°1	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage		P114	Oui	100 m²
Salle a manger	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	30 m²
Salon	R+3	Plafond	Enduit ciment			Oui	20 m²
Salubrité	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Réserve	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Bureau	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Salle de réunion	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Soins	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Ménage	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
WC n°22	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	9 m²
Lingerie	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Repos	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Ensemble des Gaines Techniques	R+3	Plafond	Enduit ciment			Oui	10 m²

Z115 : Mur de refend Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Coin Familles	R+3	Mur de refend	Enduit ciment		P115	Non	
Couloir n°1	R+3	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Salle a manger	R+3	Mur de refend	Enduit ciment			Non	

Z116 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Coin Familles	R+3	Plafond	Enduit ciment		P116	Non	

Z117 : Plafond Enduit ciment de lissage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°18	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	4 m²
Couloir n°1	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage		P117	Oui	100 m²
Bains	R+3	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Salon	R+3	Plafond	Enduit ciment			Oui	100 m²
Soins	R+3	Plafond	Enduit ciment			Oui	10 m²
Ensemble Poteaux / Poutres	R+3	Poteaux / Poutres	Enduit ciment de lissage			Oui	100 m²

Z118 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle a manger	R+3	Plafond	Enduit ciment		P118	Non	

Z119 : Faux-plafond Plaque de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond		P119	Non	
Salle a manger	R+3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	
Salon	R+3	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond			Non	

Z120 : Murs Calicot plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°2	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°3	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°4	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°5	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°6	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°7	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°8	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°9	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°10	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°11	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°12	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°13	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°14	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°15	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°16	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°17	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°18	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°19	R+3	Murs	Calicot plâtre		P120	Non	
Chambre n°20	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Chambre n°21	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Bureau	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
Salle de réunion	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	

Z121 : Mur de refend Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°2	R+3	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°3	R+3	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°4	R+3	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°5	R+3	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°8	R+3	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°9	R+3	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°10	R+3	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°11	R+3	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°14	R+3	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°17	R+3	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°18	R+3	Mur de refend	Enduit ciment			Non	
Chambre n°19	R+3	Mur de refend	Enduit ciment		P121	Non	

Z122 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°19	R+3	Plafond	Enduit ciment		P122	Non	

Z123 : Murs Calicot plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°1	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°2	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°3	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°4	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°5	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°6	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°7	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°8	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°9	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°10	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°11	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°12	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°13	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°14	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°15	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°16	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°17	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°19	R+3	Murs	Calicot plâtre		P123	Non	
WC n°20	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	
WC n°21	R+3	Murs	Calicot plâtre			Non	

Z124 : Revêtement de mur Colle faïences (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°1	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°2	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°3	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°4	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°5	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°6	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°7	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°8	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°9	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°10	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°11	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°12	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°13	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°14	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°15	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°16	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°17	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°19	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences		P124	Non	
WC n°20	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	
WC n°21	R+3	Revêtement de mur	Colle faïences			Non	

Z125 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°19	R+3	Plafond	Enduit ciment		P125	Non	

Z126 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de réunion	R+3	Plafond	Enduit ciment		P126	Non	

Z127 : Ensemble des murs Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cage d'escaliers n°1	R+1	Ensemble des murs	Enduit ciment			Non	
Cage d'escaliers n°1	RDC	Ensemble des murs	Enduit ciment			Non	
Cage d'escaliers n°1	R+2	Ensemble des murs	Enduit ciment			Non	
Cage d'escaliers n°1	R+3	Ensemble des murs	Enduit ciment		P127	Non	

Z128 : Cloisons Bois colle rose (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	R+1	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°2	R+1	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°5	R+1	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°6	R+1	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°7	R+1	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°8	R+1	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°11	R+1	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°12	R+1	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°1	R+1	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°2	R+1	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°5	R+1	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°6	R+1	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°7	R+1	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°8	R+1	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°11	R+1	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°12	R+1	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°1	RDC	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°2	RDC	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°5	RDC	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°6	RDC	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°7	RDC	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°8	RDC	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°11	RDC	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°12	RDC	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°1	RDC	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°2	RDC	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°5	RDC	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°6	RDC	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°7	RDC	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°8	RDC	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°11	RDC	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°12	RDC	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°1	R+2	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°2	R+2	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°5	R+2	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°6	R+2	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°7	R+2	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°8	R+2	Cloisons	Bois colle rose			Non	

Rapport n° : 80051-160064 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment POSEIDON

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

230/285

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°11	R+2	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°12	R+2	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°1	R+2	Cloisons	Bois colle rose		P128	Non	
WC n°2	R+2	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°5	R+2	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°6	R+2	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°7	R+2	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°8	R+2	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°11	R+2	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°12	R+2	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°1	R+3	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°2	R+3	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°5	R+3	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°6	R+3	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°7	R+3	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°8	R+3	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°11	R+3	Cloisons	Bois colle rose			Non	
Chambre n°12	R+3	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°1	R+3	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°2	R+3	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°5	R+3	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°6	R+3	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°7	R+3	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°8	R+3	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°11	R+3	Cloisons	Bois colle rose			Non	
WC n°12	R+3	Cloisons	Bois colle rose			Non	

Z129 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°19	R+2	Plafond	Enduit ciment		P129	Non	

Z130 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°19	R+2	Plafond	Enduit ciment		P130	Non	

Z131 : Plafond Enduit ciment de lissage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°2	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°3	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°4	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°5	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°6	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°7	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°8	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°9	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°10	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°11	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°12	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°13	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°14	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°15	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°16	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°17	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°18	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°19	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°20	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Chambre n°21	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
WC n°1	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°2	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°3	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°4	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°5	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°6	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°7	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°8	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°9	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°10	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°11	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°12	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°13	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°14	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°15	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°16	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°17	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²

Rapport n° : 80051-160064 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment POSEIDON

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

232/285

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°18	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	4 m²
WC n°20	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
WC n°21	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	5 m²
Coin Familles	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Couloir n°1	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage		P131	Oui	200 m²
Bains	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Salle a manger	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	200 m²
Salon	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	200 m²
Salubrité	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Réserve	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Bureau	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Salle de réunion	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Soins	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
		Plafond	Enduit ciment			Oui	10 m²
Ménage	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
WC n°22	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	9 m²
Lingerie	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Repos	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	20 m²
Ensemble des Gaines Techniques	R+2	Plafond	Enduit ciment de lissage			Oui	2 m²
Ensemble Poteaux / Poutres	R+2	Poteaux / Poutres	Enduit ciment de lissage			Oui	100 m²

Z132 : Plafond Enduit ciment platre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°13	R+3	Plafond	Enduit ciment platre		P132	Non	

Z133 : (continue : NON)

Z134 : Plafond Enduit ciment platre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°1	R+3	Plafond	Enduit ciment platre		P134	Non	

Z135 : Plafond Enduit ciment platre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°4	R+2	Plafond	Enduit ciment platre		P135	Non	

Z136 : Plafond Enduit ciment platre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°10	R+2	Plafond	Enduit ciment platre		P136	Non	

Z137 : Plafond Enduit ciment platre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°15	R+2	Plafond	Enduit ciment platre		P137	Non	

Z138 : Plafond Enduit ciment platre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°16	R+1	Plafond	Enduit ciment platre		P138	Non	

Z139 : Plafond Enduit ciment platre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°19	R+1	Plafond	Enduit ciment platre		P139	Non	

Z140 : Plafond Enduit ciment platre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°4	RDC	Plafond	Enduit ciment platre		P140	Non	

Z141 : Plafond Enduit ciment platre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°16	RDC	Plafond	Enduit ciment platre		P141	Non	

Z142 : Plafond Enduit ciment platre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°20	RDC	Plafond	Enduit ciment platre		P142	Non	

Z143 : Clapets CF Plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	R+1	Clapets CF	Plâtre		P143	Non	
Couloir n°1	RDC	Clapets CF	Plâtre			Non	
Couloir n°1	R+2	Clapets CF	Plâtre			Non	
Couloir n°1	R+3	Clapets CF	Plâtre			Non	

Z144 : Plafond Enduit ciment platre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC n°3	RDC	Plafond	Enduit ciment platre		P144	Non	

Z145 : Porte coupe-feu compriband enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sortie de secours	R+2	Porte coupe-feu	compriband enduit ciment		P145	Non	
Sortie de secours	R+1	Porte coupe-feu	compriband enduit ciment			Non	
Sortie de secours	R+3	Porte coupe-feu	compriband enduit ciment			Non	
Sortie de secours	RDC	Porte coupe-feu	compriband enduit ciment			Non	

Z146 : Mur de facade Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	N° de Lot	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sortie de secours	R+2	Mur de facade	Enduit ciment		P146	Non	
Sortie de secours	R+1	Mur de facade	Enduit ciment			Non	
Sortie de secours	R+3	Mur de facade	Enduit ciment			Non	
Sortie de secours	RDC	Mur de facade	Enduit ciment			Non	

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720240701354708



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Sebastien DRON
Chez Apave - 29 rue de la Croix de Pierre
CS 71328
80084 AMIENS CEDEX 2

Notre référence : AR-24-HB-120036-01

Numéro de dossier : 24N031448

Référence de dossier :

80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens
- CHU AMIENS PICARDIE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N031448-001 - Référence *P001-Lot n° R+1 - Réserve - Sol - Plancher - Dalle de sol blanche, colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-002 - Référence *P002-Lot n° R+1 - Bureau - Sol - Plancher - Linoléum gris, colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-003 - Référence *P003-Lot n° R+1 - Chambre n°1 - Sol - Plancher - Linoléum noir colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-004 - Référence *P004-Lot n° R+1 - Chambre n°3 - Sol - Plancher - Linoléum vert colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-005 - Référence *P005-Lot n° R+1 - Chambre n°4 - Sol - Plancher - Linoléum bordeaux colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-006 - Référence *P006-Lot n° R+1 - Bains - Sol - Plancher - Carrelage gris, colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N031448-007 - Référence P007-Lot n° R+1 - WC n°18 - Sol - Plancher - Carrelage, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-008 - Référence P008-Lot n° R+1 - Chambre n°18 - Sol - Plancher - Linoleum marron Colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-009 - Référence P009-Lot n° R+1 - Salubrité - Sol - Plancher - Carrelage, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-010 - Référence P010-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol grise, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-011 - Référence P011-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol beige, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-012 - Référence P012-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol bleu, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-013 - Référence P013-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol verte, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-014 - Référence P014-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol rouge, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-015 - Référence P015-Lot n° R+1 - Coin Familles - Sol - Plancher - Carrelage gris, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-016 - Référence P016-Lot n° R+1 - Soins - Sol - Plancher - Carrelage rosé, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-017 - Référence P017-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Sol - Plancher - Linoleum gris, Colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-018 - Référence P018-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes grise, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N031448-019 - Référence P019-Lot n° R+1 - WC n°1 - C - Revêtement de mur - Colle faïences rose, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-020 - Référence P020-Lot n° R+1 - WC n°3 - F - Revêtement de mur - Colle faïences bleu, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-021 - Référence P021-Lot n° R+1 - Bains - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes grise, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-022 - Référence P022-Lot n° R+1 - Bains - DEFGHIJKL - Revêtement de mur - Colle faïences blanche, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-023 - Référence P023-Lot n° R+1 - WC n°18 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-024 - Référence P024-Lot n° R+1 - Salubrité - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle faïences blanche, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-025 - Référence P025-Lot n° R+1 - Salubrité - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes bleu, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-026 - Référence P026-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Murs - Ensemble des cloisons - Calicot Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-027 - Référence P027-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-028 - Référence P028-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-029 - Référence P029-Lot n° R+1 - Réserve - Plafond - Plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-030 - Référence P030-Lot n° R+1 - Chambre n°2 - Plafond - Plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N031448-031 - Référence P031-Lot n° R+1 - WC n°2 - Plafond - Plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-032 - Référence P032-Lot n° R+1 - Chambre n°7 - Plafond - Plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-033 - Référence P033-Lot n° R+1 - WC n°7 - Plafond - Plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-034 - Référence P034-Lot n° R+1 - Chambre n°13 - Plafond - Plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-035 - Référence P035-Lot n° R+1 - WC n°13 - Plafond - Plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-036 - Référence P036-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-037 - Référence P037-Lot n° R+1 - Chambre n°18 - Plafond - Plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-038 - Référence P038-Lot n° R+1 - WC n°18 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-039 - Référence P039-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-040 - Référence P040-Lot n° R+1 - Chambre n°1 - Toutes zones - Ensemble des murs - Calicot Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-041 - Référence P041-Lot n° R+1 - WC n°1 - Murs - Ensemble des murs - Calicot Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-042 - Référence P042-Lot n° R+1 - Chambre n°2 - D - Mur de refend - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N031448-043 - Référence P043-Lot n° R+1 - Chambre n°13 - Murs - Ensemble des murs - Calicot Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-044 - Référence P044-Lot n° R+1 - Chambre n°14 - D - Mur de refend - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N031448-045 - Référence P045-Lot n° R+1 - WC n°20 - Du sol au plafond - Poteau - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

GEA (GRAND EST ANALYSES)

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-020966-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 10:27 Page 1/14
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007335 Référence de suivi du dossier N° : 24N031448
Reçu au laboratoire le : 26/07/2024 Date de réception : 25/07/2024
Date d'analyse : 26/07/2024
Référence dossier Client: 80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU
AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24N031448-001 - P001-Lot n° R+1 - Réserve - Sol - Plancher - Dalle de sol blanche, colle et ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	24N031448-002 - P002-Lot n° R+1 - Bureau - Sol - Plancher - Linoléum gris, colle et ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	24N031448-003 - P003-Lot n° R+1 - Chambre n°1 - Sol - Plancher - Linoléum noir colle et ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-020966-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 10:27 Page2/14
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007335 Référence de suivi du dossier N° : 24N031448
Reçu au laboratoire le : 26/07/2024 Date de réception : 25/07/2024
Date d'analyse : 26/07/2024
Référence dossier Client:80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU
AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	24N031448-004 - P004-Lot n° R+1 - Chambre n°3 - Sol - Plancher - Linoléum vert colle et ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (vert)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	24N031448-005 - P005-Lot n° R+1 - Chambre n°4 - Sol - Plancher - Linoléum bordeaux colle et ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	24N031448-006 - P006-Lot n° R+1 - Bains - Sol - Plancher - Carrelage gris, colle et ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris)(i)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007 (1)	24N031448-007 - P007-Lot n° R+1 - WC n°18 - Sol - Plancher - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-020966-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 10:27 Page3/14
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007335 Référence de suivi du dossier N° : 24N031448
Reçu au laboratoire le : 26/07/2024 Date de réception : 25/07/2024
Date d'analyse : 26/07/2024
Référence dossier Client:80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU
AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	24N031448-008 - P008-Lot n° R+1 - Chambre n°18 - Sol - Plancher - Linoleum marron Colle et ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	24N031448-009 - P009-Lot n° R+1 - Salubrité - Sol - Plancher - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	24N031448-010 - P010-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol grise, colle et ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	24N031448-011 - P011-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol beige, colle et ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-020966-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 10:27 Page4/14
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007335 Référence de suivi du dossier N° : 24N031448
Reçu au laboratoire le : 26/07/2024 Date de réception : 25/07/2024
Date d'analyse : 26/07/2024
Référence dossier Client:80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU
AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	24N031448-012 - P012-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol bleu, colle et ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	24N031448-013 - P013-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol verte, colle et ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)(ii)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	24N031448-014 - P014-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol rouge, colle et ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	24N031448-015 - P015-Lot n° R+1 - Coir Familles - Sol - Plancher - Carrelage gris, colle et ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-020966-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 10:27 Page5/14
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007335 Référence de suivi du dossier N° : 24N031448
Reçu au laboratoire le : 26/07/2024 Date de réception : 25/07/2024
Date d'analyse : 26/07/2024
Référence dossier Client:80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU
AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016 (2)	24N031448-016 - P016-Lot n° R+1 - Soins - Sol - Plancher - Carrelage rosé, colle et ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	24N031448-017 - P017-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Sol - Plancher - Linoleum gris, Colle et ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	24N031448-018 - P018-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes grise	Matériau souple de type dalle de sol (polymérisé) (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple (gris) (foncé) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau (friable) (blanc) (iii)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	24N031448-019 - P019-Lot n° R+1 - WC n°1 - C - Revêtement de mur - Colle faïences rose	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-020966-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 10:27 Page6/14
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007335 Référence de suivi du dossier N° : 24N031448
Reçu au laboratoire le : 26/07/2024 Date de réception : 25/07/2024
Date d'analyse : 26/07/2024
Référence dossier Client:80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU
AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	24N031448-020 - P020-Lot n° R+1 - WC n°3 - F - Revêtement de mur - Colle faïences bleu	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
021	24N031448-021 - P021-Lot n° R+1 - Bains - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes grise	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (gris) en traces	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau (friable) (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	24N031448-022 - P022-Lot n° R+1 - Bains - DEFGHIJKL - Revêtement de mur - Colle faïences blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-020966-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 10:27 Page 7/14
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007335 Référence de suivi du dossier N° : 24N031448
Reçu au laboratoire le : 26/07/2024 Date de réception : 25/07/2024
Date d'analyse : 26/07/2024
Référence dossier Client: 80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU
AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	24N031448-023 - P023-Lot n° R+1 - WC n°18 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple (beige)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	24N031448-024 - P024-Lot n° R+1 - Salubrité - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle faïences blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple (beige) (iv)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-020966-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 10:27 Page8/14
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007335 Référence de suivi du dossier N° : 24N031448
Reçu au laboratoire le : 26/07/2024 Date de réception : 25/07/2024
Date d'analyse : 26/07/2024
Référence dossier Client:80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU
AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	24N031448-025 - P025-Lot n° R+1 - Salubrité - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthes bleu	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (friable) (blanc) en traces	MET / Q2FS *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
026	24N031448-026 - P026-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Murs - Ensemble des cloisons - Calicot Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) n°1	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) n°2	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	24N031448-027 - P027-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (fibreux) (gris)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
028	24N031448-028 - P028-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-020966-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 10:27 Page9/14
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007335 Référence de suivi du dossier N° : 24N031448
Reçu au laboratoire le : 26/07/2024 Date de réception : 25/07/2024
Date d'analyse : 26/07/2024
Référence dossier Client:80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU
AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029 (3)	24N031448-029 - P029-Lot n° R+1 - Réserve - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030 (3)	24N031448-030 - P030-Lot n° R+1 - Chambre n°2 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
031	24N031448-031 - P031-Lot n° R+1 - WC n°2 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032 (3)	24N031448-032 - P032-Lot n° R+1 - Chambre n°7 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
033 (3)	24N031448-033 - P033-Lot n° R+1 - WC n°7 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-020966-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 10:27 Page 10/14
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007335 Référence de suivi du dossier N° : 24N031448
Reçu au laboratoire le : 26/07/2024 Date de réception : 25/07/2024
Date d'analyse : 26/07/2024
Référence dossier Client: 80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU
AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	24N031448-034 - P034-Lot n° R+1 - Chambre n°13 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035 (3)	24N031448-035 - P035-Lot n° R+1 - WC n°13 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	24N031448-036 - P036-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (fibreuse) (gris)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
037 (3)	24N031448-037 - P037-Lot n° R+1 - Chambre n°18 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	24N031448-038 - P038-Lot n° R+1 - WC n°18 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
039	24N031448-039 - P039-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-020966-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 10:27 Page11/14
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007335 Référence de suivi du dossier N° : 24N031448
Reçu au laboratoire le : 26/07/2024 Date de réception : 25/07/2024
Date d'analyse : 26/07/2024
Référence dossier Client:80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU
AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
040	24N031448-040 - P040-Lot n° R+1 - Chambre n°1 - Toutes zones - Ensemble des murs - Calicot Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) n°1	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) n°2	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	24N031448-041 - P041-Lot n° R+1 - WC n°1 - Murs - Ensemble des murs - Calicot Plâtre	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
042	24N031448-042 - P042-Lot n° R+1 - Chambre n°2 - D - Mur de refend - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (fibreux) (gris) (clair)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-020966-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 10:27 Page12/14
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007335 Référence de suivi du dossier N° : 24N031448
Reçu au laboratoire le : 26/07/2024 Date de réception : 25/07/2024
Date d'analyse : 26/07/2024
Référence dossier Client:80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU
AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043 (4)	24N031448-043 - P043-Lot n° R+1 - Chambre n°13 - Murs - Ensemble des murs - Calicot Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) n°1 en traces ; matériau fibreux de type papier peint (beige)(iii)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) n°2	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / YD8K *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
044	24N031448-044 - P044-Lot n° R+1 - Chambre n°14 - D - Mur de refend - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (fibreux) (gris) (clair)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	24N031448-045 - P045-Lot n° R+1 - WC n°20 - Du sol au plafond - Poteau - Enduit ciment	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET / M6XJ *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-020966-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 10:27 Page13/14
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007335 Référence de suivi du dossier N° : 24N031448
Reçu au laboratoire le : 26/07/2024 Date de réception : 25/07/2024
Date d'analyse : 26/07/2024
Référence dossier Client:80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU
AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité du matériau semi dur gris a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) La totalité de la colle jaune et du joint souple gris a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) Description client non-cohérente avec l'échantillon physiquement présent.
- (4) Un matériau de type plâtre blanc est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la colle jaune et du matériau souple de type joint gris a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (ii) La totalité du matériau semi dur de type ragréage rose a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (iii) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (iv) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES

42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE

Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-020966-01

Date d'émission de rapport : 30/07/2024 10:27

Page 14/14

Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007335

Référence de suivi du dossier N° : 24N031448

Reçu au laboratoire le : 26/07/2024

Date de réception : 25/07/2024

Date d'analyse : 26/07/2024

Référence dossier Client: 80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

Julie Burger
Coordinatrice Projets Clients

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

**PV_00720240701355593**

Rapport n° : 80051-160064 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment POSEIDON

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

254/285

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

APAVE DIAGNOSTICS
 Monsieur Sebastien DRON
 Chez Apave - 29 rue de la Croix de Pierre
 CS 71328
 80084 AMIENS CEDEX 2

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-120017-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 9:48 Page 1/5
 Dossier N° : 24N031628 Date de réception : 26/07/2024 Date d'analyse : 27/07/2024
 Référence dossier Client:
 80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P046-Lot n° R+1 - Les gaines de désenfumages - Clapets - Plâtre	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TY8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / FME3 *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
002	P047-Lot n° R+1 - Les gaines de désenfumages - Clapets - Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (fibreux) (blanc)	MET / TY8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P048-Lot n° R+1 - Les gaines de désenfumages - Cloisons - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TY8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P049-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Porte coupe-feu - Joint	Matériau de type peinture (rose) ; matériau souple de type joint (noir)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (friable) (fibreux) (blanc)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P050-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plénum - Gaine ventilation n°1 - Joint d'étanchéité	Matériau de type mousse (marron)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-120017-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 9:48 Page2/5
Dossier N° : 24N031628 Date de réception : 26/07/2024 Date d'analyse : 27/07/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	P051-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Mur/plafond - Gaine ventilation n°2 - Flocage	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P052-Lot n° RDC - Couloir n°1 - Sol - Plancher - Linoleum blanc colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P053-Lot n° RDC - Bureau - Sol - Plancher - Dalle de sol, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P054-Lot n° RDC - Couloir n°1 - Murs - Mur de refend - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P055-Lot n° RDC - Couloir n°1 - Murs - Ensemble des murs - Calicot plâtre					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-120017-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 9:48 Page3/5
Dossier N° : 24N031628 Date de réception : 26/07/2024 Date d'analyse : 27/07/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / FME3 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
011	P056-Lot n° RDC - Couloir n°1 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (gris)	MOLP / FME3 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
012	P057-Lot n° RDC - Chambre n°21 - Toutes zones - Ensemble des murs - Calicot plâtre	Matériau de type peinture (blanc) + (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)	MOLP / FME3 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P058-Lot n° RDC - Chambre n°21 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-120017-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 9:48 Page4/5
Dossier N° : 24N031628 Date de réception : 26/07/2024 Date d'analyse : 27/07/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	P059-Lot n° RDC - WC n°21 - E - Mur de refend - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P060-Lot n° RDC - Chambre n°12 - Toutes zones - Ensemble des murs - Calicot plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P061-Lot n° RDC - Chambre n°12 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscop Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-120017-01

Date d'émission de rapport : 30/07/2024 9:48

Page 5/5

Dossier N° : 24N031628

Date de réception : 26/07/2024

Date d'analyse : 27/07/2024

Référence dossier Client:

80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE



Sébastien Villez
Responsable de Laboratoire EABN
Hénin-Beaumont

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



PV_00720240701357988

Rapport n° : 80051-160064 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment POSEIDON

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

259/285

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

APAVE DIAGNOSTICS
 Monsieur Sebastien DRON
 Chez Apave - 29 rue de la Croix de Pierre
 CS 71328
 80084 AMIENS CEDEX 2

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-124426-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2024 15:49 Page 1/15
 Dossier N° : 24N032175 Date de réception : 31/07/2024 Date d'analyse : 31/07/2024
 Référence dossier Client:
 80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P062-Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol blanche, colle et ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P063-Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol grise, colle et ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P064-Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol beige, colle et ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
 www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-124426-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2024 15:49 Page 2/15
Dossier N° : 24N032175 Date de réception : 31/07/2024 Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	P065-Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol bleu , colle et ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P066-Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol verte , colle et ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P067-Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol rouge , colle et ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P068-Lot n° R+2 - Bureau - Sol - Plancher - Linoleum gris colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-124426-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2024 15:49 Page3/15
Dossier N° : 24N032175 Date de réception : 31/07/2024 Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P069-Lot n° R+2 - Chambre n°1 - Sol - Plancher - Linoleum noir colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (fibres) (noir)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P070-Lot n° R+2 - Chambre n°3 - Sol - Plancher - Linoleum vert colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (fibres) (vert)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FBCE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P071-Lot n° R+2 - Chambre n°4 - Sol - Plancher - Linoleum bordeaux colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (fibres) (rouge)	MET / FBCE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FBCE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-124426-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2024 15:49 Page4/15
Dossier N° : 24N032175 Date de réception : 31/07/2024 Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	P072-Lot n° R+2 - Chambre n°18 - Sol - Plancher - Linoleum carré colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (fibres) (gris)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P073-Lot n° R+2 - Soins - Sol - Plancher - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FBCE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P074-Lot n° R+2 - Soins - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FBCE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P075-Lot n° R+2 - Salle à manger - Sol - Plancher - Linoleum vert pale colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (fibres) (gris)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P076-Lot n° R+2 - Coulouir n°1 - Sol - Plancher - Linoleum rouge colle et ragréage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-124426-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2024 15:49 Page5/15
Dossier N° : 24N032175 Date de réception : 31/07/2024 Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P077-Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle plinthe	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / FBCD *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FBCD *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZQF6 *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
017	P078-Lot n° R+2 - Chambre n°1 - Murs - Murs - Calicot Plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZQF6 *	4 / 4 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FBCD *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-124426-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2024 15:49 Page6/15
Dossier N° : 24N032175 Date de réception : 31/07/2024 Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	P079-Lot n° R+2 - Chambre n°1 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P080-Lot n° R+2 - WC n°1 - Murs - Murs - Calicot Plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / ZQF6 *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc)	MET / FBCD *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P081-Lot n° R+2 - WC n°1 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FBCD *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P082-Lot n° R+2 - WC n°1 - Mur - Revêtement de mur - Colle faïences	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P083-Lot n° R+2 - Chambre n°2 - Mur - Mur de refend - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P084-Lot n° R+2 - Chambre n°7 - Murs - Murs - Calicot Plâtre					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-124426-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2024 15:49 Page 7/15
Dossier N° : 24N032175 Date de réception : 31/07/2024 Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FBCD *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZQF6 *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FBCD *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P085-Lot n° R+2 - Chambre n°7 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FETP *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P086-Lot n° R+2 - WC n°7 - Murs - Murs - Calicot Plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FETP *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / ZQF6 *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P087-Lot n° R+2 - WC n°7 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FETP *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P088-Lot n° R+2 - Chambre n°17 - Murs - Murs - Calicot Plâtre					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-124426-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2024 15:49 Page 8/15
Dossier N° : 24N032175 Date de réception : 31/07/2024 Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / ZQF6 *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P089-Lot n° R+2 - Chambre n°17 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P090-Lot n° R+2 - WC n°17 - Murs - Murs - Calicot Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / ZQF6 *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P091-Lot n° R+2 - WC n°17 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FETP *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-124426-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2024 15:49 Page9/15
Dossier N° : 24N032175 Date de réception : 31/07/2024 Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	P092-Lot n° R+2 - WC n°17 - Mur - Revêtement de mur - Colle faïences	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	P093-Lot n° R+2 - Chambre n°19 - Murs - Murs - Calicot Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / ZQF6 *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
033	P094-Lot n° R+2 - Chambre n°19 - Mur - Mur de refend - Enduit ciment	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FETP *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	P095-Lot n° R+2 - Chambre n°19 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FETP *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P096-Lot n° R+2 - WC n°19 - Murs - Murs - Calicot Plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P097-Lot n° R+2 - WC n°19 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (fibreux) (gris)	MET / FETP *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-124426-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2024 15:49 Page 10/15
Dossier N° : 24N032175 Date de réception : 31/07/2024 Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	P098-Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Murs - Murs - Calicot Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / ZQF6 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
038	P099-Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Murs - Mur de refend - Enduit ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FETP *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	P100-Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Mur - Muret - Enduit ciment	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	P101-Lot n° R+2 - Soins - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FETP *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	P102-Lot n° R+2 - Ménage - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle faïences	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	P103-Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (marron)	MET / Y8JB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	P104-Lot n° R+2 - Ensemble des gaines de désenfumage - - Clapets - Plâtre	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZQF6 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-124426-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2024 15:49 Page 11/15
Dossier N° : 24N032175 Date de réception : 31/07/2024 Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	P105-Lot n° R+2 - Ensemble des gaines de désenfumage - - Clapets - Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (fibreuse) (blanc)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	P106-Lot n° R+2 - Ensemble des gaines de désenfumage - - Cloisons - Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	P107-Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	P108-Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	P109-Lot n° R+2 - Couloir n°1 - - Porte coupe-feu - Joint	Matériau de type peinture (blanc) + (de différentes couleurs) ; matériau dur (noir)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-124426-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2024 15:49 Page 12/15
Dossier N° : 24N032175 Date de réception : 31/07/2024 Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	P110-Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plénum - Gaine ventilation n°1 - Joint d'étanchéité	Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau semi-dur (marron)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	P111-Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Mur/plafond - Gaine ventilation n°2 - Flocage	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	P112-Lot n° R+3 - Couloir n°1 - Toutes zones - Murs - Calicot plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / ZQF6	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
052	P113-Lot n° R+3 - Couloir n°1 - Murs - Mur de refend - Enduit ciment	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	P114-Lot n° R+3 - Couloir n°1 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment	Matériau dur de type ciment (fibreux) (brillant) (gris)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
054	P115-Lot n° R+3 - Coin Familles - Murs - Mur de refend - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) + (vert) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / YUQ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
055	P116-Lot n° R+3 - Coin Familles - Plafond - Plafond - Enduit ciment					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-124426-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2024 15:49 Page13/15
Dossier N° : 24N032175 Date de réception : 31/07/2024 Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056 (1)	P117-Lot n° R+3 - Couloir n°1 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	MOLP / ZQF6 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
057	P118-Lot n° R+3 - Salle a manger - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	P119-Lot n° R+3 - Couloir n°1 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (jaune)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059	P120-Lot n° R+3 - Chambre n°19 - Murs - Murs - Calicot plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	P121-Lot n° R+3 - Chambre n°19 - Mur - Mur de refend - Enduit ciment	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (plâtres) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
061	P122-Lot n° R+3 - Chambre n°19 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-124426-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2024 15:49 Page 14/15
Dossier N° : 24N032175 Date de réception : 31/07/2024 Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062	P123-Lot n° R+3 - WC n°19 - Murs - Murs - Calicot plâtre	Matériau de type peinture (beige) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
063	P124-Lot n° R+3 - WC n°19 - Mur - Revêtement de mur - Colle faïences	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
064	P125-Lot n° R+3 - WC n°19 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibres) (blanc)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
065	P126-Lot n° R+3 - Salle de réunion - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066	P127-Lot n° R+3 - Cage d'escaliers n°1 - Murs - Ensemble des murs - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
067	P128-Lot n° R+2 - WC n°1 - A - Cloisons - Bois colle rose	Matériau de type peinture (blanc) + (rouge) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / FETP *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans l'enduit fibreux gris. Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-124426-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2024 15:49 Page 15/15
Dossier N° : 24N032175 Date de réception : 31/07/2024 Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Mohamed Chaib
Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



PV_00720240801361063

Rapport n° : 80051-160064 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment POSEIDON

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

274/285

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Sebastien DRON
Chez Apave - 29 rue de la Croix de Pierre
CS 71328
80084 AMIENS CEDEX 2

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-125030-01 Date d'émission de rapport : 07/08/2024 2:48 Page 1/2
Dossier N° : 24N032942 Date de réception : 06/08/2024 Date d'analyse : 06/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P129-Lot n° R+2 - WC n°19 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (rose) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) + (blanc) (brillant)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P130-Lot n° R+2 - WC n°19 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (gris) + (blanc) (brillant)	MET / YUQ8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P131-Lot n° R+2 - Couloir n°1 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (friable) (fibreuse) (gris)	MOLP / FPDV *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-125030-01 Date d'émission de rapport : 07/08/2024 2:48 Page2/2
Dossier N° : 24N032942 Date de réception : 06/08/2024 Date d'analyse : 06/08/2024

Référence dossier Client:

80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Audrey Deshayes
Technicien Analyste

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



PV_00720240801361825

Rapport n° : 80051-160064 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment POSEIDON

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

276/285

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Sebastien DRON
Chez Apave - 29 rue de la Croix de Pierre
CS 71328
80084 AMIENS CEDEX 2

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-125318-01 Date d'émission de rapport : 07/08/2024 22:33 Page 1/3
Dossier N° : 24N033109 Date de réception : 07/08/2024 Date d'analyse : 07/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P132-Lot n° R+3 - WC n°13 - Plafond - Plafond - Enduit ciment platre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P133-Lot n° R+3 - WC n°9 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment platre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P134-Lot n° R+3 - WC n°1 - Plafond dans le plénum - Plafond - Enduit ciment platre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) en traces	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P135-Lot n° R+2 - WC n°4 - Plafond - Plafond - Enduit ciment platre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P136-Lot n° R+2 - WC n°10 - Plafond - Plafond - Enduit ciment platre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P137-Lot n° R+2 - WC n°15 - Plafond - Plafond - Enduit ciment platre					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-125318-01 Date d'émission de rapport : 07/08/2024 22:33 Page2/3
Dossier N° : 24N033109 Date de réception : 07/08/2024 Date d'analyse : 07/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P138-Lot n° R+1 - WC n°16 - Plafond - Plafond - Enduit ciment platre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P139-Lot n° R+1 - WC n°19 - Plafond - Plafond - Enduit ciment platre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P140-Lot n° RDC - WC n°4 - Plafond - Plafond - Enduit ciment platre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P141-Lot n° RDC - WC n°16 - Plafond - Plafond - Enduit ciment platre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) + (beige)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P142-Lot n° RDC - WC n°20 - Plafond - Plafond - Enduit ciment platre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P143-Lot n° R+1 - Couloir n°1 - Plénum - Clapets CF - Plâtre	Matériau de type aluminium (bleu) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles ,PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-125318-01 Date d'émission de rapport : 07/08/2024 22:33 Page 3/3
Dossier N° : 24N033109 Date de réception : 07/08/2024 Date d'analyse : 07/08/2024
Référence dossier Client:
80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU AMIENS PICARDIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	P144-Lot n° RDC - WC n°3 - Plafond - Plafond - Enduit ciment plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET * / FSV4	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscop Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Audrey Deshayes
Technicien Analyste

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



PV_00720240801382474

Rapport n° : 80051-160064 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment POSEIDON

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

279/285



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Sebastien DRON
Chez Apave - 29 rue de la Croix de Pierre
CS 71328
80084 AMIENS CEDEX 2

Notre référence : AR-24-HB-140864-01

Numéro de dossier : 24N035655

Référence de dossier :

80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens
- CHU AMIENS PICARDIE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N035655-001 - Référence *P145-Lot n° R+2 - Sortie de secours* - - *Porte coupe-feu - compris band enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N035655-002 - Référence *P146-Lot n° R+2 - Sortie de secours - Mur - Mur de facade - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

GEA (GRAND EST ANALYSES)

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025911-01 Date d'émission de rapport : 05/09/2024 20:40 Page 1/2
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE008395 Référence de suivi du dossier N° : 24N035655
Reçu au laboratoire le : 03/09/2024 Date de réception : 02/09/2024
Date d'analyse : 05/09/2024
Référence dossier Client:80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU
AMIENS PICARDIE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24N035655-001 - P145-Lot n° R+2 - Sortie de secours - - Porte coupe-feu - compriband enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (cimenteux) (blanc)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	24N035655-002 - P146-Lot n° R+2 - Sortie de secours - Mui - Mur de facade - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscop Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025911-01

Date d'émission de rapport : 05/09/2024 20:40

Page2/2

Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE008395

Référence de suivi du dossier N° : 24N035655

Reçu au laboratoire le : 03/09/2024

Date de réception : 02/09/2024

Date d'analyse : 05/09/2024

Référence dossier Client:80051-160064 A - Bâtiment POSEIDON 354 boulevard de Beauvillé 80000 Amiens - CHU

AMIENS PICARDIE

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Guillaume Batt
Technicien Analyste Microscopie
Technicien MOLP

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES

42 rue des Tisserands

68124 Wintzenheim, FRANCE

Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>

S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI6050 Version 002

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DRON Sébastien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :


Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/12/2019 - Date d'expiration : 16/12/2024
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/12/2019 - Date d'expiration : 16/12/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (2) Date d'effet : 27/11/2020 - Date d'expiration : 26/11/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.



(1) Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles b1b1s.
(2) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

03 89 61 64 64
08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités :	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il est précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 31/12/2024** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 10/01/2024

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué


AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport