

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 27790697/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 08/12/2025

Référence au programme de travaux :

AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 AMIA-
109301590_3_R AMIANTE BAT1 réalisé le 10/01/2023
par BUREAU VERITAS

DONNEUR D'ORDRE

- -

1 BOULEVARD ARCHIMEDE
CHAMPS SUR MARNE
77444 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

SITE D'INTERVENTION

590350024E BAT0001 DIAG COMPLEMENTAIRE

CASERNE VANDAMME
59000 LILLE

BAT 0001

Latitude : 50.630300 / Longitude : 3.066600

Date(s) d'intervention(s) :

Le 18/11/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Maxence ROSSIE	Diagnostiqueur	Certification N° CPDI4770	Maxence ROSSIE
			

Le présent rapport comporte 280 pages, dont 258 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périphère de repérage défini par l'opérateur de repérage	6
2. CONCLUSIONS	7
2.1. Obligations réglementaires	8
3. INFORMATIONS GENERALES	9
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	9
3.2. Parties prenantes	9
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	9
4.1. Références réglementaires	9
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
5.1. Date(s) de visite(s)	10
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	10
5.3. Conditions spécifiques	10
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	10
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
6.1. Matériaux et produits repérés	11
7. ANNEXES	23
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	23
7.2. Photos prélèvements	25
7.3. Photos sondages	29
7.4. Photos observations	33
7.5. Attestation d'assurance	34
7.6. Certificat de compétence	36
7.7. Croquis de repérage	37
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire	47

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Levée de réserves du diagnostic initial

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambbris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, Calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecoche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets
08 - Equipements divers et accessoires	
Aerothermes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Bacs à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Câbles électriques	Gaine/Enveloppe, Tresses/Isolant
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Chaudières (mixtes, collectives)	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Chauffes bains	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Coffres-forts	Parois, Portes
Convecteurs électriques	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Isolants thermiques cartonnés, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses des diffuseurs

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Equipements	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Etuves	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Fours	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Fusibles à broche	Carton, Tresses
Groupe électrogènes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Jardinières	Eléments en fibres-ciment
Poêles	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Portes de placard	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Pots de fleur	Eléments en fibres-ciment
Radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés, Tresses des diffuseurs
Radiateurs gaz modulables	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Tuyauteries	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Pièces non visitées lors du diagnostic initial

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : 590350024E BAT0001 DIAG COMPLEMENTAIRE
CASERNE VANDAMME
59000 LILLE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
590350024E BAT0001 DIAG COMPLEMENTAIRE	Administrations, bureaux	ERP de la 3ème et la 4ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
--	Donneur d'ordre	/	1 BOULEVARD ARCHIMEDE CHAMPS SUR MARNE 77444 MARNE LA VALLEE CEDEX 2	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 18/11/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Repérage amiante avant travaux / AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1	BUREAU VERITAS	10/01/2023	AMIA- 109301590_3_R AMIANTE BAT1	Présence d'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Couloir	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	6	P5* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	P6* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Gris	1	P2 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	4	P3* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	4	P4 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Couloir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	3	/	S2	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023 Prélèvements P017 / P018 du pré rapport n°109301590•3•R	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	5	/	S3	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023 Prélèvements P002 / P004 / P011 / P013 du pré rapport n°109301590•3•R	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	2	/	S1	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023 Prélèvements P006 / P008 du pré rapport n°109301590•3•R	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	P8 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Gris	8	P7* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	2	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	3	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	5	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 4	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Gris	8	P9 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 4	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	2	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	2	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	3	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	3	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	5	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	5	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 5	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	2	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 5	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	2	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Gris	8	Idem P 7	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Gris	8	Idem P 7	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	3	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	3	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	5	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	5	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 6	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Blanc	9	P10* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	2	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	3	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	5	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 7	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	2	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Gris	8	Idem P 7	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	3	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	5	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 8	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	2	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Gris	8	Idem P 7	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	3	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	5	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 9	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Blanc	9	P11 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	2	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	3	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	5	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 28	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	2	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Gris	8	Idem P 7	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	3	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	4	Idem P 3	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	5	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+1 -> Bureau 23	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	10	/	S4	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023 Prélèvements P041 / P073 / P074 du pré rapport n°109301590•3•R	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	S5	AN	/	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	11	/	S6	MA	/	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+2 -> Bureau 25	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	12	/	S7	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023 Prélèvements P162 / P167 / P173 / P174 du pré rapport n°109301590•3•R	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	13	/	S8	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023 Prélèvements P162 / P179 du pré rapport n°109301590•3•R	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	11	/	/	MA	/	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige	14	Idem P 12	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	15	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	16	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige	20	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	15	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	16	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 4	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige	14	Idem P 12	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	15	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	16	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 5	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige	14	Idem P 12	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	15	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	16	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 7	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige	22	P19* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	15	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	16	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 8	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige	22	P20 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	15	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	16	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 9	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	15	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	16	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 12	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Blanc	23	P21* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Blanc	23	P22* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	15	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	16	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 16	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Beige	17	P13* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige	14	P12* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Marron	19	P14* N	/	AN	Carrelage dans placards Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 16	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Marron	19	P15 N	/	AN	Carrelage dans placards Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	15	/	S9	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023 Prélèvements P136 / P137 du pré rapport n°109301590•3•R	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	16	/	S10	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023 Prélèvements P122 / P141 du pré rapport n°109301590•3•R	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	18	/	S11	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023 Prélèvements P142 / P157 du pré rapport n°109301590•3•R	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 21	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige	20	/	S12	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023 Prélèvements P123 / P143 du pré rapport n°109301590•3•R	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	15	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	16	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 22	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Blanc	21	P16* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Blanc	21	P17 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	15	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	16	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 23	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige	14	P18 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	18	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	15	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	16	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - AMIA-109301590_3_R AMIANTE BAT1 - 10/01/2023	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Caserne Vandamme	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Couloir	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 1	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 4	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 5	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 4	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 5	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 6	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 7	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 8	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 9	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 28	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+1	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+1 -> Bureau 23	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+2	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+2 -> Bureau 25	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 1	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 2	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 4	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 5	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 7	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 8	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 9	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 12	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 16	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 21	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 22	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 23	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Couloir	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P2	ZPSO 1
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Couloir	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P3	ZPSO 4
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Couloir	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P4	ZPSO 4
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Couloir	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P5	ZPSO 6
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Couloir	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P6	ZPSO 7
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Couloir	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P7	ZPSO 8
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 1	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P8	ZPSO 7
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P9	ZPSO 8
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 4	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P10	ZPSO 9
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 6	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P11	ZPSO 9
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Bureau 9	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

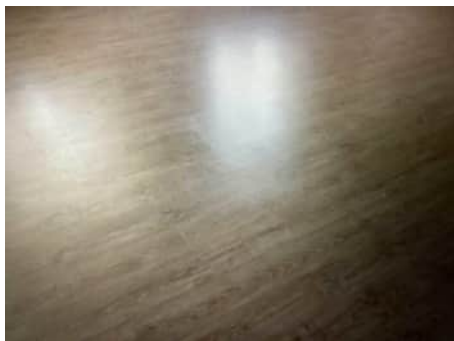P12	ZPSO 14
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 16	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P13	ZPSO 17
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 16	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P14	ZPSO 19
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 16	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P15	ZPSO 19
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 16	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P16	ZPSO 21
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 22	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P17	ZPSO 21
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 22	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P18	ZPSO 14
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 23	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P19	ZPSO 22
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 7	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P20	ZPSO 22
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 8	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P21	ZPSO 23
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 12	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P22	ZPSO 23
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 12	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

7.3. Photos sondages

S1	ZPSO 2	S1	ZPSO 2
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Couloir		Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Couloir	
 Prélèvement - P008 : Caserne Vandamme - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 21 - Colle, Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage- (Absence d'amiante)		 Prélèvement - P005 : Caserne Vandamme - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 35 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage- (Absence d'amiante)	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage		Revêtements de sol -> Colles de carrelage	
S2	ZPSO 3	S2	ZPSO 3
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Couloir		Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Couloir	
 Prélèvement - P017 : Caserne Vandamme - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 22 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)		 Prélèvement - P018 : Caserne Vandamme - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 25 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	
S3	ZPSO 5	S3	ZPSO 5
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Couloir		Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Couloir	
 Prélèvement - P004 : Caserne Vandamme - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 33 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)		 Prélèvement - P002 : Caserne Vandamme - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 35 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés		Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S3	ZPSO 5
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Couloir	
 Prélèvement - P013 : Caserne Vandamme - Bureaux 0001 / Rdc / Local 10 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S3	ZPSO 5
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> RDC -> Couloir	
 Prélèvement - P011 : Caserne Vandamme - Bureaux 0001 / Rdc / Local 10 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S4	ZPSO 10
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+1 -> Bureau 23	
 Prélèvement - P073 : Caserne Vandamme - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 14 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S4	ZPSO 10
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+1 -> Bureau 23	
 Prélèvement - P074 : Caserne Vandamme - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 19 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S4	ZPSO 10
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+1 -> Bureau 23	
 Prélèvement - P041 : Caserne Vandamme - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 1 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S7	ZPSO 12
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+2 -> Bureau 25	
 Prélèvement - P173 : Caserne Vandamme - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation - Enduit projeté- (Absence d'amiante)	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S7	ZPSO 12
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+2 -> Bureau 25	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S7	ZPSO 12
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+2 -> Bureau 25	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S8	ZPSO 13
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+2 -> Bureau 25	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S8	ZPSO 13
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+2 -> Bureau 25	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S9	ZPSO 15
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 16	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S9	ZPSO 15
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 16	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S10	ZPSO 16
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 16	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S11	ZPSO 18
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 16	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S11	ZPSO 18
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 16	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S12	ZPSO 20
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 21	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

S12	ZPSO 20
Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+3 -> Bureau 21	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

7.4. Photos observations

Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+1 -> Bureau 23		OBS 1
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
		Observation : Plancher technique en bois

Caserne Vandamme -> Bâtiment 001 -> R+2 -> Bureau 25		OBS 2
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
		Observation : Plancher technique en bois

7.5. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königsstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhofendorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agos.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus

(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.

Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michel Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 01/10/2025 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI4770 Version 004

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur ROSSIE Maxence

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 26/02/2023 - Date d'expiration : 25/02/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 26/02/2023 - Date d'expiration : 25/02/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 27/07/2023 - Date d'expiration : 26/07/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valable à partir du 27/07/2023.



(1) À partir du 24 décembre 2022, les centres de certification des systèmes de diagnostic immobilier des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 44704
LABORATOIRE
DE PRESSIONS
HYDRAULIQUES

CPE DI FR 12 rev03

7.7. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	590350024E BAT0001 DIAG COMPLEMENTAIRE CASERNE VANDAMME 59000 LILLE	
Localisation Caserne Vandamme	Date visite	Le 18/11/2025
	Auteur	Maxence ROSSIE
	N° dossier	27790697/S1/1
	Planche	1 / 9
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	590350024E BAT0001 DIAG COMPLEMENTAIRE CASERNE VANDAMME 59000 LILLE	
Localisation Caserne Vandamme > Bâtiment 001 > RDC	Date visite	Le 18/11/2025
	Auteur	Maxence ROSSIE
	N° dossier	27790697/S1/1
	Planche	2 / 9
	Indice	1


Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

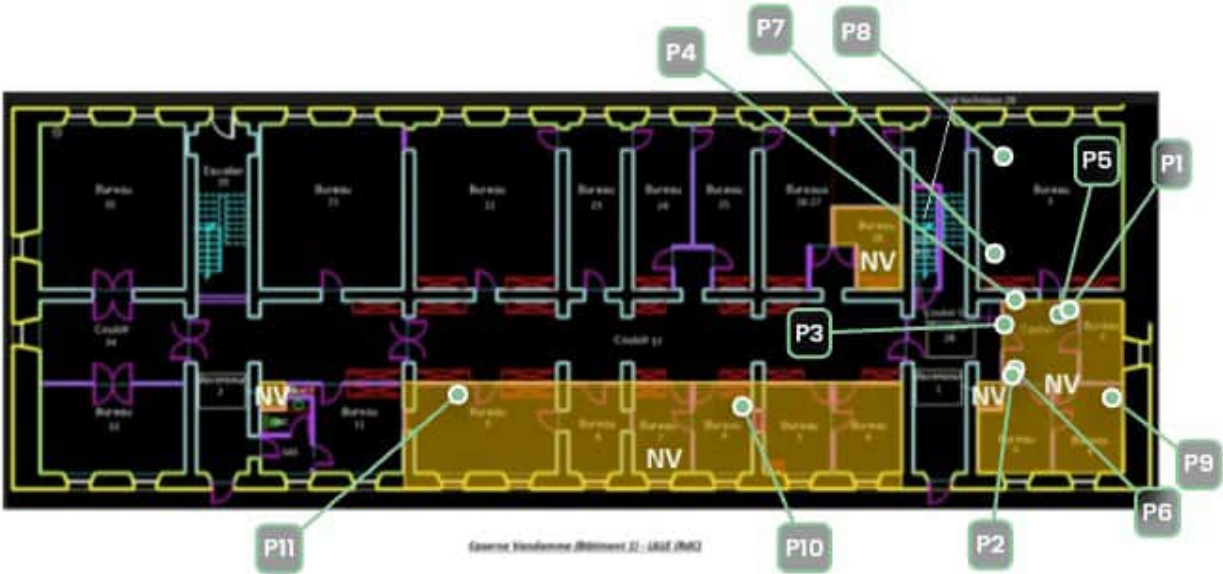

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	590350024E BAT0001 DIAG COMPLEMENTAIRE CASERNE VANDAMME 59000 LILLE	
Localisation Caserne Vandamme > Bâtiment 001 > RDC	Date visite	Le 18/11/2025
	Auteur	Maxence ROSSIE
	N° dossier	27790697/S1/1
	Planche	3 / 9
	Indice	1
Sondage <u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

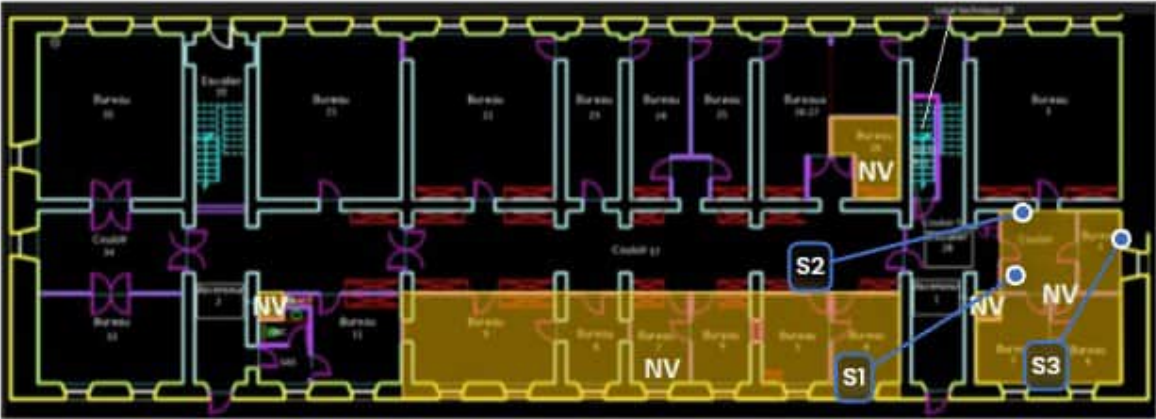

Caserne Vandamme (Bâtiment 001 - RDC) (RDC)

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	■ Inaccessibilité	■ Observation
---------	--	--	---	--	---


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	590350024E BAT0001 DIAG COMPLEMENTAIRE CASERNE VANDAMME 59000 LILLE	
Localisation Caserne Vandamme > Bâtiment 001 > R+1	Date visite	Le 18/11/2025
	Auteur	Maxence ROSSIE
	N° dossier	27790697/S1/1
	Planche	4 / 9
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

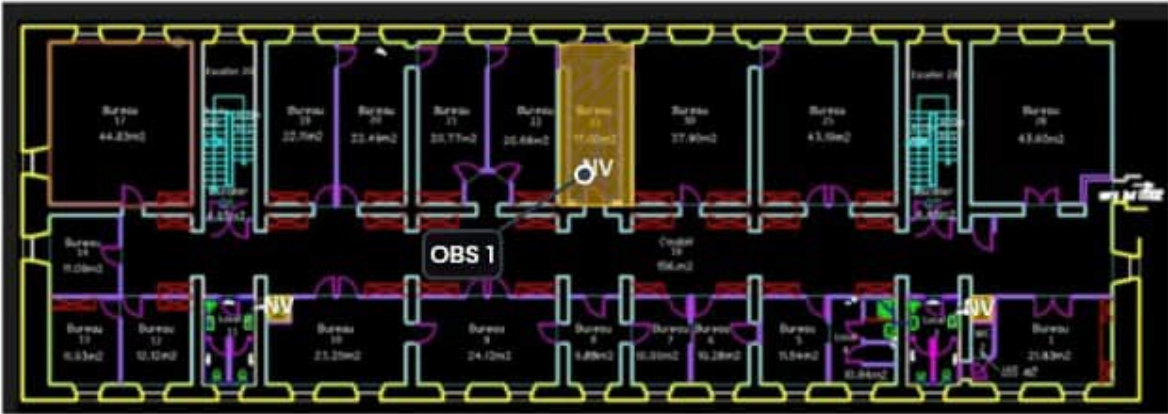

Caserne Vandamme (Bâtiment 001 - R+1) (R+1)

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	590350024E BAT0001 DIAG COMPLEMENTAIRE CASERNE VANDAMME 59000 LILLE	
Localisation Caserne Vandamme > Bâtiment 001 > R+1	Date visite	Le 18/11/2025
	Auteur	Maxence ROSSIE
	N° dossier	27790697/S1/1
	Planche	5 / 9
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Sondage		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

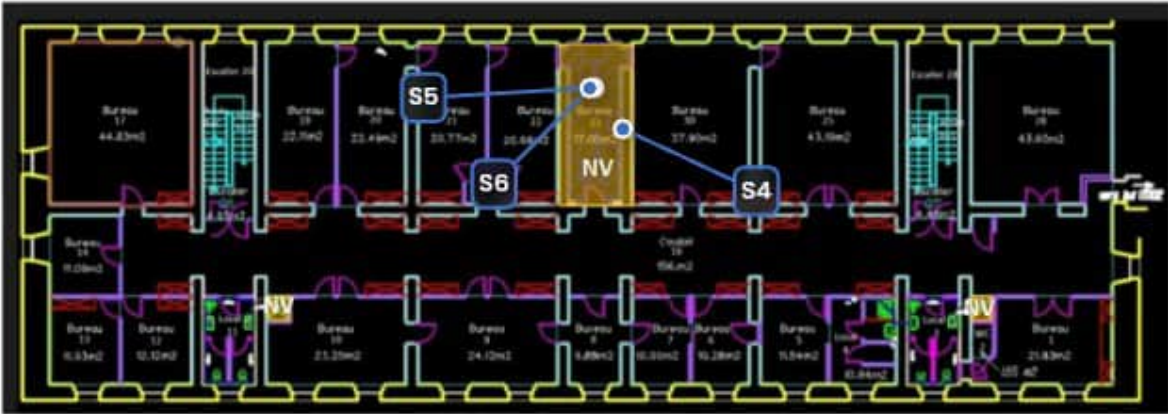

Caserne Vandamme (Bâtiment 001 - R+1) (R+1)

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------	---------------------	---------	-----------------	-------------


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	590350024E BAT0001 DIAG COMPLEMENTAIRE CASERNE VANDAMME 59000 LILLE	
Localisation Caserne Vandamme > Bâtiment 001 > R+2	Date visite	Le 18/11/2025
	Auteur	Maxence ROSSIE
	N° dossier	27790697/s1/1
	Planche	6 / 9
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

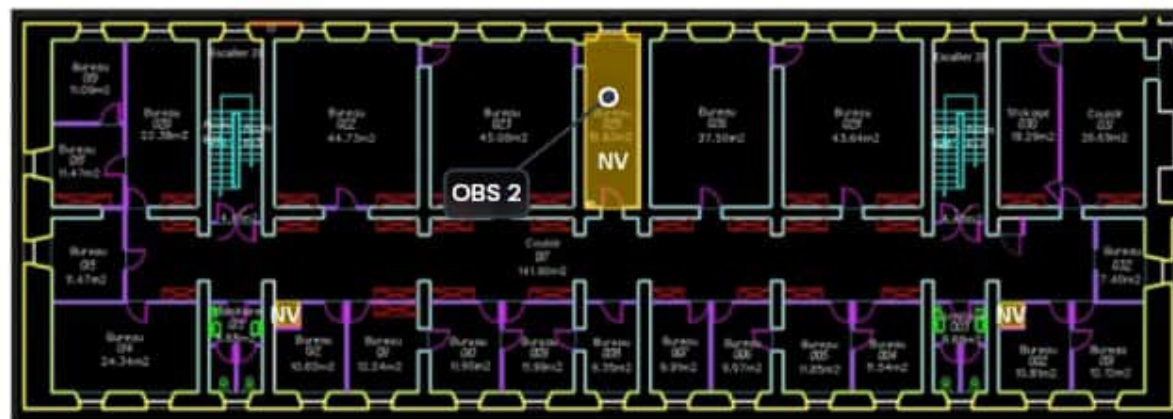

Course Vendoring (Battiment II) - (NAE (8+2))

LEGENDE

 Prélèvement positif


 Prélèvement négatif

Sondage

 Inaccessibilité

● Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	590350024E BAT0001 DIAG COMPLEMENTAIRE CASERNE VANDAMME 59000 LILLE	
Localisation Caserne Vandamme > Bâtiment 001 > R+2	Date visite	Le 18/11/2025
	Auteur	Maxence ROSSIE
	N° dossier	27790697/S1/1
	Planche	7 / 9
		Indice 1
Sondage		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

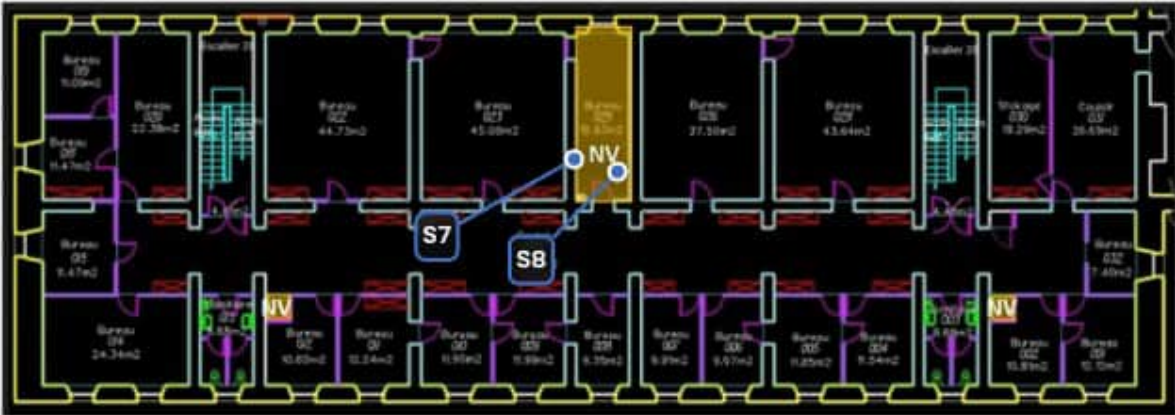

Caserne Vandamme Bâtiment 001 - LILLE (R+2)


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	590350024E BAT0001 DIAG COMPLEMENTAIRE CASERNE VANDAMME 59000 LILLE	
Localisation Caserne Vandamme > Bâtiment 001 > R+3	Date visite	Le 18/11/2025
	Auteur	Maxence ROSSIE
	N° dossier	27790697/S1/1
	Planche	8 / 9
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

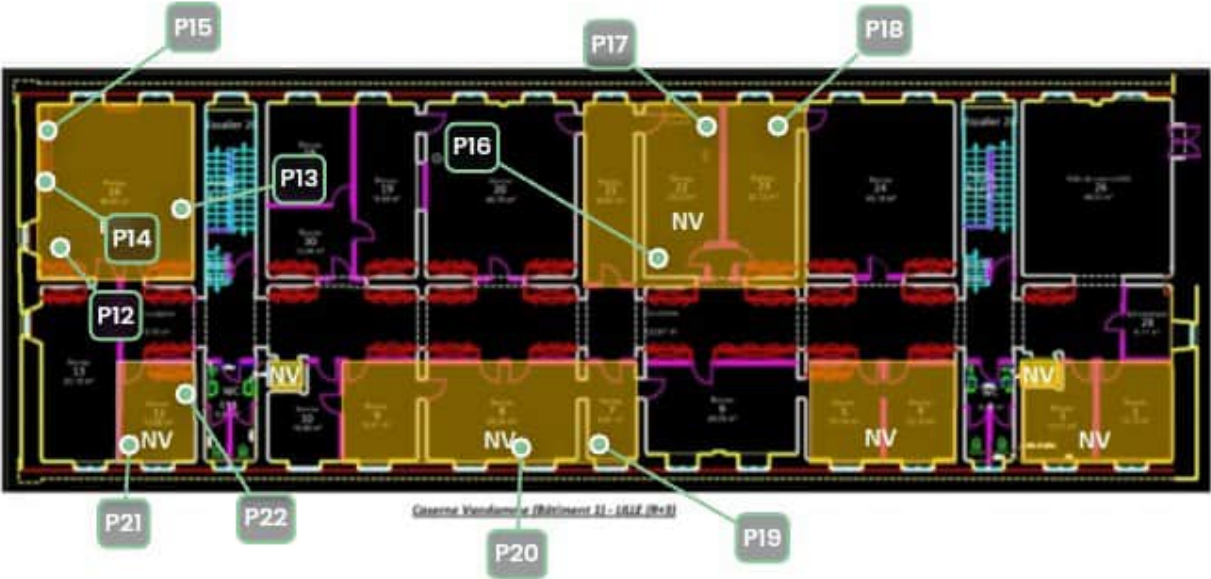

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	590350024E BAT0001 DIAG COMPLEMENTAIRE CASERNE VANDAMME 59000 LILLE	
Localisation Caserne Vandamme > Bâtiment 001 > R+3	Date visite	Le 18/11/2025
	Auteur	Maxence ROSSIE
	N° dossier	27790697/S1/1
	Planche	9 / 9
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Sondage		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

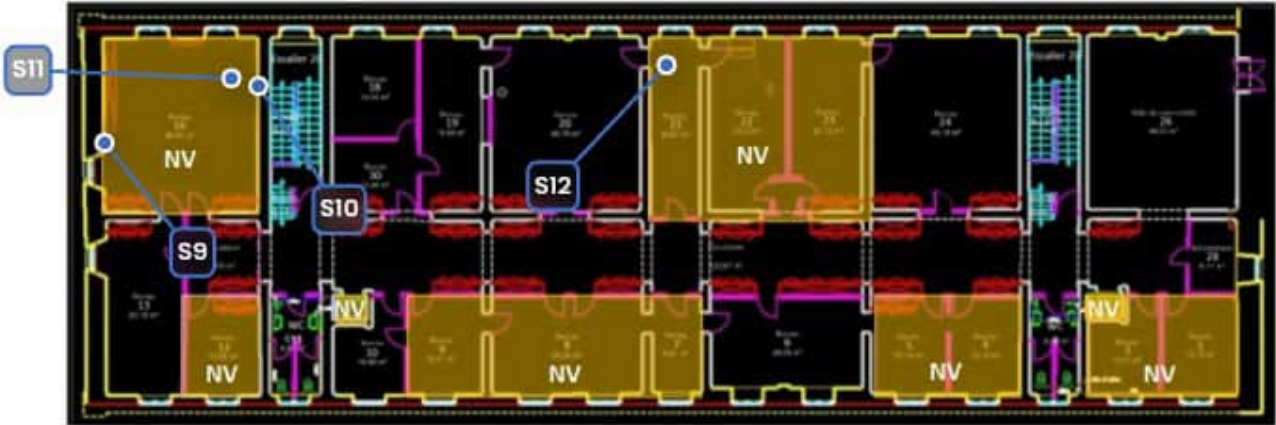

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Maxence ROSSIE

299 Rue du Général de Gaulle

59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Notre référence : AR-25-HB-111060-01

Numéro de dossier : 25N053869**Référence de dossier : 1510797287/27790697/S1/1/1_27790697/1/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N053869-001 - Référence *BV3NC1801 Réf. Prel : P1 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Couloir/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-002 - Référence *BV3NC1802 Réf. Prel : P2 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Couloir/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-003 - Référence *BV3NC1803 Réf. Prel : P3 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Couloir/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier, Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-004 - Référence *BV3NC1804 Réf. Prel : P4 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Couloir/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier, Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-005 - Référence *BV3NC1805 Réf. Prel : P5 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Couloir/Faux plafonds : Panneaux (Liste A) - (Fibreux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-006 - Référence *BV3NC1806 Réf. Prel : P6 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Couloir/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Compact/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-007 - Référence *BV3NC1807 Réf. Prel : P7 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Bureau 1/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-008 - Référence *BV3NC1808 Réf. Prel : P8 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Bureau 1/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Compact/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-009 - Référence *BV3NC1809 Réf. Prel : P9 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Bureau 4/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-010 - Référence *BV3NC1810 Réf. Prel : P10 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Bureau 6/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-011 - Référence *BV3NC1811 Réf. Prel : P11 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Bureau 9/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-012 - Référence *BV3NC1812 Réf. Prel : P12 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 16/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-013 - Référence *BV3NC1813 Réf. Prel : P13 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 16/Faux plafonds : Panneaux (Liste A) - (Fibreux/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-014 - Référence *BV3NC1814 Réf. Prel : P14 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 16/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Dur, Ciment/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-015 - Référence *BV3NC1815 Réf. Prel : P15 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 16/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Dur, Ciment/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-016 - Référence *BV3NC1816 Réf. Prel : P16 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 22/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-017 - Référence *BV3NC1817 Réf. Prel : P17 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 22/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-018 - Référence *BV3NC1818 Réf. Prel : P18 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 23/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-019 - Référence *BV3NC1819 Réf. Prel : P19 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 7/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-020 - Référence *BV3NC1820 Réf. Prel : P20 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 8/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-021 - Référence *BV3NC1821 Réf. Prel : P21 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 12/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N053869-022 - Référence *BV3NC1822 Réf. Prel : P22 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 12/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**

Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-070018-01

Date d'émission de rapport : 05/12/2025 8:46

Page1/10

Référence laboratoire N° : 25RI085766

Référence de suivi du dossier N° : 25N053869

Reçu au laboratoire le : 03/12/2025

Date de réception :01/12/2025

Date d'analyse : 04/12/2025

Référence dossier Client:25N053869 - 1510797287/27790697/S1/1/1_27790697/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N053869-001 - BV3NC1801 Réf. Prel : P1 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Couloir/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET /C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune)	MET /KYN6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25N053869-002 - BV3NC1802 Réf. Prel : P2 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Couloir/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET /C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET /C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-070018-01

Date d'émission de rapport : 05/12/2025 8:46

Page2/10

Référence laboratoire N° : 25RI085766

Référence de suivi du dossier N° : 25N053869

Reçu au laboratoire le : 03/12/2025

Date de réception : 01/12/2025

Date d'analyse : 04/12/2025

Référence dossier Client:25N053869 - 1510797287/27790697/S1/1/1_27790697/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	25N053869-003 - BV3NC1803 Réf. Prel : P3 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Couloir/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier, Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ACZ7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25N053869-004 - BV3NC1804 Réf. Prel : P4 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Couloir/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Papier, Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ACZ7	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
005	25N053869-005 - BV3NC1805 Réf. Prel : P5 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Couloir/Faux plafonds : Panneaux (Liste A) - (Fibreux/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-070018-01

Date d'émission de rapport : 05/12/2025 8:46

Page3/10

Référence laboratoire N° : 25RI085766

Référence de suivi du dossier N° : 25N053869

Reçu au laboratoire le : 03/12/2025

Date de réception : 01/12/2025

Date d'analyse : 04/12/2025

Référence dossier Client:25N053869 - 1510797287/27790697/S1/1/1_27790697/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	25N053869-006 - BV3NC1806 Réf. Prel : P6 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Couloir/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Compact/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25N053869-007 - BV3NC1807 Réf. Prel : P7 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Bureau 1/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25N053869-008 - BV3NC1808 Réf. Prel : P8 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Bureau 1/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre, Compact/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C8GK	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-070018-01

Date d'émission de rapport : 05/12/2025 8:46

Page4/10

Référence laboratoire N° : 25RI085766

Référence de suivi du dossier N° : 25N053869

Reçu au laboratoire le : 03/12/2025

Date de réception :01/12/2025

Date d'analyse : 04/12/2025

Référence dossier Client:25N053869 - 1510797287/27790697/S1/1/1_27790697/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25N053869-009 - BV3NC1809 Réf. Prel : P9 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Bureau 4/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25N053869-010 - BV3NC1810 Réf. Prel : P10 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Bureau 6/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Blanc)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-070018-01

Date d'émission de rapport : 05/12/2025 8:46

Page5/10

Référence laboratoire N° : 25RI085766

Référence de suivi du dossier N° : 25N053869

Reçu au laboratoire le : 03/12/2025

Date de réception : 01/12/2025

Date d'analyse : 04/12/2025

Référence dossier Client:25N053869 - 1510797287/27790697/S1/1/1_27790697/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	25N053869-011 - BV3NC1811 Réf. Prel : P11 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - RDC - Bureau 9/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Blanc)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	25N053869-012 - BV3NC1812 Réf. Prel : P12 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 16/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Beige)	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25N053869-013 - BV3NC1813 Réf. Prel : P13 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 16/Faux plafonds : Panneaux (Liste A) - (Fibreux/Beige)	Matériau de type aluminium ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-070018-01

Date d'émission de rapport : 05/12/2025 8:46

Page6/10

Référence laboratoire N° : 25RI085766

Référence de suivi du dossier N° : 25N053869

Reçu au laboratoire le : 03/12/2025

Date de réception :01/12/2025

Date d'analyse : 04/12/2025

Référence dossier Client:25N053869 - 1510797287/27790697/S1/1/1_27790697/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	25N053869-014 - BV3NC1814 Réf. Prel : P14 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 16/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Dur, Ciment/Marron)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25N053869-015 - BV3NC1815 Réf. Prel : P15 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 16/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Dur, Ciment/Marron)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25N053869-016 - BV3NC1816 Réf. Prel : P16 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 22/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Blanc)	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-070018-01

Date d'émission de rapport : 05/12/2025 8:46

Page 7/10

Référence laboratoire N° : 25RI085766

Référence de suivi du dossier N° : 25N053869

Reçu au laboratoire le : 03/12/2025

Date de réception : 01/12/2025

Date d'analyse : 04/12/2025

Référence dossier Client: 25N053869 - 1510797287/27790697/S1/1/1_27790697/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	25N053869-017 - BV3NC1817 Réf. Prel : P17 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 22/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Blanc)	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25N053869-018 - BV3NC1818 Réf. Prel : P18 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 23/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Beige)	Matériau souple de type dalle de sol (marron)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / VC7D	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-070018-01

Date d'émission de rapport : 05/12/2025 8:46

Page 8/10

Référence laboratoire N° : 25RI085766

Référence de suivi du dossier N° : 25N053869

Reçu au laboratoire le : 03/12/2025

Date de réception : 01/12/2025

Date d'analyse : 04/12/2025

Référence dossier Client: 25N053869 - 1510797287/27790697/S1/1/1_27790697/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	25N053869-019 - BV3NC1819 Réf. Prel : P19 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 7/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Beige)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron)	MET / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25N053869-020 - BV3NC1820 Réf. Prel : P20 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 8/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Beige)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron)	MET / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-070018-01

Date d'émission de rapport : 05/12/2025 8:46

Page9/10

Référence laboratoire N° : 25RI085766

Référence de suivi du dossier N° : 25N053869

Reçu au laboratoire le : 03/12/2025

Date de réception : 01/12/2025

Date d'analyse : 04/12/2025

Référence dossier Client:25N053869 - 1510797287/27790697/S1/1/1_27790697/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	25N053869-021 - BV3NC1821 Réf. Prel : P21 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 12/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Blanc)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	25N053869-022 - BV3NC1822 Réf. Prel : P22 Caserne Vandamme - Bâtiment 001 - R+3 - Bureau 12/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Blanc)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / X8VP	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-070018-01

Date d'émission de rapport : 05/12/2025 8:46

Page 10/10

Référence laboratoire N° : 25RI085766

Référence de suivi du dossier N° : 25N053869

Reçu au laboratoire le : 03/12/2025

Date de réception : 01/12/2025

Date d'analyse : 04/12/2025

Référence dossier Client: 25N053869 - 1510797287/27790697/S1/1/1_27790697/1/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Malgorzata Tomala
Chef d'équipe

Bureau Veritas Exploitation SAS

VALENCIENNES
5 avenue du Sénateur Girard
59300 VALENCIENNES France
Téléphone : 03 27 47 66 99
Mail : stephanie.noisette@bureauveritas.com

A l'attention de CHAMPENNOIS Sarah**Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti****Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017**

Date(s) du repérage : le 12/01/2023
le 10/01/2023
le 01/02/2023

Coordonnées du site : BAT 0001
Nom du site : LILLE - CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX

Immeuble bâti objet du repérage :
CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX
17 RUE LYDERIC
590350024E
59000 LILLE

Numéro d'affaire : 16300929
Référence du rapport : 109301590.3.R
Rédigé le : 18/04/2023
Par l'opérateur de repérage : Stephanie NOISETTE
Date de la commande : 10/01/2023

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par Bureau Veritas Certification 60 Avenue du Général de Gaulle - 92 046 PARIS LA DEFENSE Certificat n° 14692855



	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	30/06/2022	29/06/2029
Amiante avec mention	30/06/2022	29/06/2029

Ce rapport contient **220** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION.....	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre.....	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
2. CONCLUSIONS.....	4
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante.....	4
2.2. Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre.....	4
2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre.....	5
2.4. Obligation d'information.....	7
3. INFORMATIONS GENERALES.....	8
3.1. Immeuble bâti objet de la mission.....	8
3.2. Intervenants.....	8
3.3. Opérateur(s) de repérage.....	8
3.4. Laboratoire(s).....	8
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	9
4.1. Textes réglementaires.....	9
4.2. Méthodologie de la mission.....	9
4.3. Limites de la mission.....	9
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	11
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite.....	11
5.2. Conditions de visite.....	11
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	11
6.1. Résultats détaillés.....	11
6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante.....	38
7. ANNEXES.....	38
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées.....	38
7.2. Croquis de repérage.....	42
7.3. Photos.....	61
7.4. Programme des travaux.....	156
7.5. Attestation d'assurance.....	157
7.6. Certificat de compétence.....	158
7.7. Rapports d'essais de laboratoire.....	159

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Cf mail du client en annexe
Le programme travaux indiqué n'est pas exhaustif et ne nous permet pas de cibler correctement les zones impactées par les travaux futurs
Absence de plans projets + descriptifs détaillés des travaux
Le présent rapport se limite aux parties visibles et accessibles (sols, murs et plafonds)
Un diagnostic complémentaire devra être établi dès la réception d'un programme travaux détaillé + plans projets futurs

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Faux plafonds	Panneaux et plaques
Revêtements de sol	Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Colles bitumineuses, Colles non bitumineuses, Moquette, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
Parois et équipements	Isolants, Joints

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et/ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 11	Porte de placard	Plaque souple bitumineuse antivibratile	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Dalle de sol	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Dalle de sol	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Ragréage	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Dalle de sol	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Dalle de sol	Colle	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Ragréage	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Dalle de sol	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Dalle de sol	Colle	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 10	Plafond	Enduit	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / WC 22	Plafond	Enduit	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 3	Conduit	Enveloppe de calorifugeage	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 4	Conduit	Enveloppe de calorifugeage	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Archives 5	Conduit	Enveloppe de calorifugeage	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 13	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/

2.2. Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Volumes, ouvrages, matériaux ou produits restant à investiguer	Motifs	Investigations approfondies à réaliser par le donneur d'ordre
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 21 / Coffrage / Mur	Non démontable	Démontage à réaliser des soubassements bois dans le local
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / Ensemble des niveaux / Ensemble des locaux / Plafond / Faux plafond	Grande hauteur	Prévoir une nacelle
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / Ensemble des niveaux / Ensemble des circulations / Plénum / Faux plafond	Grande hauteur et non démontable	Prévoir une nacelle + Démontage à réaliser

2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Zones non accessibles	Motifs	Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 28	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 9	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 8	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 7	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 6	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 5	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 4	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureaux 1,3,4,5 + Couloir 2	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 12	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 16	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 21	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 22	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 23	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 1	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 2	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 4	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 5	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 7	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 8	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 9	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 25	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / Ensemble des niveaux / Ascenseur 1	Absence de la société de maintenance des ascenseurs ,	Coordonner une intervention complémentaire avec la société de maintenance
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / Ensemble des niveaux / Ascenseur 2	Absence de la société de maintenance des ascenseurs ,	Coordonner une intervention complémentaire avec la société de maintenance
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / Ensemble des niveaux / Gaine Ascenseur 1	Absence de la société de maintenance des ascenseurs ,	Coordonner une intervention complémentaire avec la société de maintenance
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / Ensemble des niveaux / Gaine Ascenseur 2	Absence de la société de maintenance des ascenseurs ,	Coordonner une intervention complémentaire avec la société de maintenance
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 12	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 16	Absence de clefs le jour de la visite,	Mettre à disposition les clés manquantes
Caserne Vandame - Bureaux 0001 /	Accès dangereux,	Mettre en place un accès sécurisé

Zones non accessibles	Motifs	Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre
R+5 / Combles		

2.4. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Remarque(s) complémentaire(s):

Bâtiment en exploitation le jour de notre visite

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX
17 RUE LYDERIC
590350024E
59000 LILLE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX	Bureaux	Immeuble de travail > 300 personnes	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiquée

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS Sarah CHAMPENNOIS	/	0326222911 sarah.champonnois@intradef.gouv.fr
Propriétaire	UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS Sarah CHAMPENNOIS	/	0326222911 sarah.champonnois@intradef.gouv.fr
Pas d'accompagnateur	/	/	/

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
Bureau Veritas Exploitation 79018467501639	Mlle Stéphanie Noisette	Bureau Veritas Certification	14692855	30/06/2022	29/06/2029

3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord	1-1593	557, route de NoyellesP.A. du PommierCS 20013 62110HENIN-BEAUMONTFrance	+33 3 21 08 80 20

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires

Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages,

- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.

La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne

prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 12/01/2023
le 10/01/2023
le 01/02/2023

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Aucun document nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

5.2. Conditions de visite

Absence d'accompagnement par une personne préalablement désignée par le donneur d'ordre
Absence de documents décrivant les ouvrages (plans, croquis)
Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire
Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
Absence d'éléments d'informations nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'immeuble en toute sécurité
Absence de communication des anciens rapports de repérage
Impossibilité d'accéder à certains locaux, parties de locaux, composants ou parties de composant

Remarque(s) complémentaire(s):

Bâtiment en exploitation le jour de notre visite

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 35	Revêtement de sol	Ragréage	/	P001	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 35	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	P001	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 35	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	P001	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 35	Mur	Enduit projeté	/	P002	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 35	Revêtement de sol	Ragréage	/	P006	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 35	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	P006	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 35	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	P006	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 33	Revêtement de sol	Ragréage	/	P003	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 33	Revêtement de sol	Colle	/	P003	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 33	Mur	Enduit projeté	/	P004	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 33	Revêtement de sol	Ragréage	/	P005	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 33	Revêtement de sol	Colle	/	P005	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 34	Revêtement de sol	Ragréage	/	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 34	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 34	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 34	Mur	Enduit projeté	/	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 34	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 34	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 12	/	Colle	Plafond bois	P031	Résultat d'analyse	Plafond bois	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 12	/	Colle	Plafond bois	P032	Résultat d'analyse	Plafond bois	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 12	/	Isolant	Isolant sous pincés métalliques porte en verre dans circulation	P189	Résultat d'analyse	Isolant sous pincés métalliques porte en verre dans circulation	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Escalier 20	Mur	Enduit projeté	/	P037	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Escalier 20	Mur	Enduit projeté	Montée d'escalier	P038	Résultat d'analyse	Montée d'escalier	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Escalier 20	Plafond	Enduit projeté	Dessous d'escalier	P039	Résultat d'analyse	Dessous d'escalier	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Escalier 20	Plafond	Enduit projeté	/	P040	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 21	Mur	Enduit projeté	/	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 21	Revêtement de sol	Ragréage	/	P007	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 21	Revêtement de sol	Colle	/	P007	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 21	/	Ragréage	/	P008	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 21	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	P008	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 21	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	P008	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 21	Revêtement de sol	Colle	/	P008	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 21	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 21	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC /	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	P017	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Bureau 22							
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 22	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P017	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 22	Revêtement du mur	Lé plastique	/	P019	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 22	Revêtement de sol	Colle	/	P019	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 22	Mur	Enduit projeté	/	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 23	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 23	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 23	Mur	Enduit projeté	/	P020	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 23	Revêtement de sol	Lé plastique	/	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 23	Revêtement en lé	Colle	/	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 24	Revêtement de sol	Ragréage	/	idem P007	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 24	Revêtement de sol	Colle	/	idem P007	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 24	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 24	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 25	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	P018	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 25	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P018	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 25	Revêtement de sol	Lé plastique	/	P021	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 25	Revêtement en lé	Colle	/	P021	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureaux 26-27	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureaux 26-27	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureaux 26-27	Mur	Enduit projeté	/	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureaux 26-27	Revêtement de sol	Lé plastique	/	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureaux 26-27	Revêtement en lé	Colle	/	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Local 10	Revêtement du mur	Joint de faïence	/	P009	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Local 10	Revêtement du mur	Colle de faïence	/	P009	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Local 10	Revêtement de sol	Ragréage	/	P010	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Local 10	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	P010	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Local 10	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	P010	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Local 10	Mur	Enduit projeté	/	P011	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Local 10	Revêtement du mur	Joint de faïence	/	P012	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Local 10	Revêtement du mur	Colle de faïence	/	P012	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Local 10	Mur	Enduit projeté	/	P013	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Local 10	Plafond	Faux plafond	/	P027	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Local 10	Plafond	Faux plafond	/	P028	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 11	Mur	Enduit projeté	/	idem P004	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 11	Porte de placard	Plaque souple bitumineuse antivibratile	/	P014	Résultat d'analyse	/	OUI
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 11	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	P015	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC /	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P015	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Bureau 11							
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 11	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	P016	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 11	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P016	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 5	Revêtement de sol	Ragréage	/	P022	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 5	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	P022	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 5	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	P022	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 5	Revêtement de sol	Ragréage	/	P023	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 5	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	P023	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 5	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	P023	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 5	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P024	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 5	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P025	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 5	Plafond	Faux plafond	/	P029	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 5	Plafond	Faux plafond	/	P030	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 5	Plafond	Enduit projeté	/	P036	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Local 28 Local technique sous escalier	Plafond	Enduit projeté	Dessous d'escalier	P026	Résultat d'analyse	Dessous d'escalier	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 17	Revêtement de sol	Ragréage	/	idem P007	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 17	Revêtement de sol	Colle	/	idem P007	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 17	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 17	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 17	Vitrage	Mastic	/	P033	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 17	Vitrage	Mastic	/	P034	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 17	/	Joint de vitrage	caoutchouc, Porte vitrée	P035	Résultat d'analyse	Porte vitrée	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 1	Mur	Enduit projeté	/	P041	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 1	Revêtement de sol	Ragréage	/	P042	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 1	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	P042	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 1	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	P042	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 1	Revêtement en lé	Colle	/	P042	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 3	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P060	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 3	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P061	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 3	Revêtement de sol	Ragréage	/	P062	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 3	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	P062	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 3	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	P062	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 3	Revêtement de sol	Ragréage	/	P063	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 3	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	P063	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 3	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	P063	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 5	Revêtement de sol	Lé plastique	/	P068	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 5	Revêtement en lé	Colle	/	P068	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 /	Mur	Enduit projeté	/	idem P041	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Bureau 9							
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 9	Revêtement de sol	Lé plastique	/	idem P075	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 9	Revêtement en lé	Colle	/	idem P075	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 10	Revêtement de sol	Ragréage	/	idem P042	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 10	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	idem P042	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 10	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	idem P042	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 10	Revêtement en lé	Colle	/	idem P042	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 10	Revêtement de sol	Lé plastique	/	idem P068	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 10	Revêtement en lé	Colle	/	idem P068	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 11	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	P069	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 11	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P069	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 11	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	P070	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 11	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P070	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 11	Revêtement du mur	Joint de faïence	/	P071	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 11	Revêtement du mur	Colle de faïence	/	P071	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 11	Revêtement du mur	Joint de faïence	/	P072	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 11	Revêtement du mur	Colle de faïence	/	P072	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 14	Mur	Enduit projeté	/	P073	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 17	Mur	Enduit projeté	/	idem P073	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 19	Mur	Enduit projeté	/	P074	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 20	Revêtement de sol	Lé plastique	/	idem P068	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 20	Revêtement en lé	Colle	/	idem P068	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 21	Mur	Enduit projeté	/	idem P041	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 22	Mur	Enduit projeté	/	idem P074	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 30	Revêtement de sol	Ragréage	/	idem P042	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 30	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	idem P042	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 30	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	idem P042	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 30	Revêtement en lé	Colle	/	idem P042	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 30	Revêtement de sol	Lé plastique	/	P075	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 30	Revêtement en lé	Colle	/	P075	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 25	Mur	Enduit projeté	/	idem P074	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 25	Revêtement de sol	Lé plastique	/	idem P075	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 25	Revêtement en lé	Colle	/	idem P075	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 28	Revêtement de sol	Moquette	/	P076	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 28	Moquette	Colle	/	P076	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Vitrage	Joint	carton, marron	P043	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Vitrage	Joint	carton, marron	P044	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 /	Revêtement de sol	Ragréage	/	P045	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Couloir 16							
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	P045	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	P045	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	P046	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P046	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Ragréage	/	P047	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Moquette	Colle	/	P047	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Ragréage	/	P048	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Moquette	Colle	/	P048	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Ragréage	/	P049	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	/	Dalle de sol	/	P049	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Dalle de sol	Colle	/	P049	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Ragréage	/	P050	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Dalle de sol	/	P050	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Dalle de sol	Colle	/	P050	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Ragréage	/	P051	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Dalle de sol	/	P051	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Dalle de sol	Colle	/	P051	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Dalle de sol	/	P052	Résultat d'analyse	/	OUI

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Dalle de sol	Colle	/	P052	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Ragréage	/	P052	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Ragréage	/	P053	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Dalle de sol	/	P053	Résultat d'analyse	/	OUI
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Dalle de sol	Colle	/	P053	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Ragréage	/	P054	Résultat d'analyse	/	OUI
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Dalle de sol	/	P054	Résultat d'analyse	/	OUI
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Dalle de sol	Colle	/	P054	Résultat d'analyse	/	OUI
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Ragréage	/	P055	Résultat d'analyse	/	OUI
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Dalle de sol	/	P055	Résultat d'analyse	/	OUI
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Dalle de sol	Colle	/	P055	Résultat d'analyse	/	OUI
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Ragréage	/	P056	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Moquette	/	P056	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Moquette	Colle	/	P056	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Moquette	/	P057	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Moquette	Colle	/	P057	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Ragréage	En placard	P058	Résultat d'analyse	En placard	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Colle de carrelage	En placard	P058	Résultat d'analyse	En placard	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 /	Revêtement de sol	Ragréage	En placard	P059	Résultat d'analyse	En placard	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Couloir 16							
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Revêtement de sol	Colle de carrelage	En placard	P059	Résultat d'analyse	En placard	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Mur	Enduit projeté	/	idem P073	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	Vitrage	Mastic	Impostes châssis vitrés	P187	Résultat d'analyse	Impostes châssis vitrés	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	/	Mastic	Impostes châssis vitrés	P188	Résultat d'analyse	Impostes châssis vitrés	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 4	Revêtement du mur	Joint de faïence	/	P064	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 4	Revêtement du mur	Colle de faïence	/	P064	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 4	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	P065	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 4	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P065	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 4	Revêtement du mur	Joint de faïence	En douche	P066	Résultat d'analyse	En douche	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 4	Revêtement du mur	Colle de faïence	En douche	P066	Résultat d'analyse	En douche	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 4	Revêtement du mur	Joint de faïence	En douche	P067	Résultat d'analyse	En douche	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 4	Revêtement du mur	Colle de faïence	En douche	P067	Résultat d'analyse	En douche	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Escalier 28	Mur	Enduit projeté	/	P112	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Escalier 28	Plafond	Enduit	/	P113	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Escalier 28	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	/	P114	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Escalier 28	Revêtement en lé	Colle	/	P114	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Escalier 28	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	/	P115	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Escalier 28	Revêtement en lé	Colle	/	P115	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Escalier 20	Mur	Enduit projeté	/	P118	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Escalier 20	Plafond	Enduit	/	P119	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Escalier 20	Revêtement de sol	Lé plastique	/	P120	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Escalier 20	Revêtement en lé	Colle	/	P120	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Escalier 20	Revêtement de sol	Lé plastique	/	P121	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Escalier 20	Revêtement en lé	Colle	/	P121	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 10	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	/	P077	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 10	Revêtement en lé	Colle	/	P077	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 10	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	/	P078	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 10	Revêtement en lé	Colle	/	P078	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 10	Mur	Enduit	/	P079	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 10	Plafond	Enduit	/	P080	Résultat d'analyse	/	OUI
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 10	Plafond	Isolant	/	P081	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 10	Conduit	Enveloppe de calorifugeage	/	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 10	Conduit	Calorifugeage	/	idem P110	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 24	Revêtement de sol	Moquette	/	P084	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 24	Moquette	Colle	/	P084	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 24	Mur	Enduit projeté	/	P085	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 /	Cloison	Bande calicot	/	P086	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Bureau 23							
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 23	Plafond	Bande calicot	/	P087	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / WC 22	Mur	Enduit	/	P088	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / WC 22	Mur	Enduit	/	P107	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / WC 22	Plafond	Enduit	/	P108	Résultat d'analyse	/	OUI
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / WC 22	Plafond	Enduit	/	P109	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 21	Revêtement de sol	Moquette	/	P089	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 21	Moquette	Colle	/	P089	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 21	Revêtement de sol	Moquette	/	P090	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 21	Moquette	Colle	/	P090	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 21	Conduit	Enveloppe de calorifugeage	/	P091	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 21	Conduit	Calorifugeage	/	P091	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 21	Mur	Enduit	/	P092	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 21	Plafond	Enduit	/	P093	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 20	Revêtement de sol	Moquette	/	P094	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 20	Moquette	Colle	/	P094	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 20	Revêtement de sol	Moquette	/	P095	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 20	Moquette	Colle	/	P095	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 20	Conduit	Enveloppe de calorifugeage	/	P096	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 20	Conduit	Calorifugeage	/	P096	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 18	Revêtement de sol	Moquette	/	P097	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 18	Moquette	Colle	/	P097	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 18	Revêtement de sol	Moquette	/	P098	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 18	Moquette	Colle	/	P098	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 17	Conduit	Enveloppe de calorifugeage	/	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 17	Conduit	Calorifugeage	/	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 17	Plafond	Enduit	/	idem P093	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 16	Revêtement de sol	Moquette	/	idem P089	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 16	Moquette	Colle	/	idem P089	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 16	Conduit	Enveloppe de calorifugeage	/	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 16	Conduit	Calorifugeage	/	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 15	Revêtement de sol	Moquette	/	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 15	Moquette	Colle	/	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 15	Revêtement de sol	Moquette	/	idem P095	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 15	Moquette	Colle	/	idem P095	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 14	Revêtement de sol	Moquette	/	idem P094	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 14	Moquette	Colle	/	idem P094	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 /	Conduit	Enveloppe de calorifugeage	/	idem P096	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Bureau 14							
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 14	Conduit	Calorifugeage	/	idem P096	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 12	Revêtement de sol	Lé plastique	/	P105	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 12	Revêtement en lé	Colle	/	P105	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 12	Revêtement de sol	Lé plastique	/	P106	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 12	Revêtement en lé	Colle	/	P106	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 3	Conduit	Enveloppe de calorifugeage	/	idem P101	Résultat d'analyse	/	OUI
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 3	Conduit	Calorifugeage	/	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 4	Revêtement de sol	Moquette	/	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 4	Moquette	Colle	/	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 4	Revêtement de sol	Moquette	/	idem P094	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 4	Moquette	Colle	/	idem P094	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 4	Conduit	Enveloppe de calorifugeage	/	idem P101	Résultat d'analyse	/	OUI
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 4	Conduit	Calorifugeage	/	idem P101	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Archives 5	Plafond	Enduit	/	idem P093	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Archives 5	Conduit	Enveloppe de calorifugeage	/	P101	Résultat d'analyse	/	OUI
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Archives 5	Conduit	Calorifugeage	/	P101	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Archives 5	Revêtement de sol	Moquette	/	P102	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Archives 5	Moquette	Colle	/	P102	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Archives 6	Mur	Enduit	/	idem P092	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 7	Revêtement de sol	Moquette	/	idem P089	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 7	Moquette	Colle	/	idem P089	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 7	Mur	Enduit	/	idem P092	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 8	Revêtement de sol	Moquette	/	idem P095	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 8	Moquette	Colle	/	idem P095	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 8	Conduit	Enveloppe de calorifugeage	/	idem P096	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 8	Conduit	Calorifugeage	/	idem P096	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 8	Revêtement de sol	Moquette	/	P103	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 8	Moquette	Colle	/	P103	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 8	Revêtement de sol	Moquette	/	P104	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 8	Moquette	Colle	/	P104	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Couloir 11	Plafond	Enduit	/	P082	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Couloir 11	Plafond	Isolant	/	P083	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Couloir 11	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	/	P099	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Couloir 11	Revêtement en lé	Colle	/	P099	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Couloir 11	Mur	Enduit	/	P100	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Couloir 11	Conduit	Enveloppe de calorifugeage	/	P110	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 /	Conduit	Calorifugeage	/	P110	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Couloir 11							
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Couloir 11	Mur	Enduit	/	P111	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Couloir 11	Mur	Enduit projeté	/	P116	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Couloir 11	Mur	Enduit projeté	/	P117	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Circulation	Revêtement de sol	Ragréage	/	idem P130	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Circulation	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	idem P130	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Circulation	Revêtement de sol	Colle de carrelage	En placard	idem P130	Résultat d'analyse	En placard	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Circulation	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	P136	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Circulation	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P136	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Circulation	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	P137	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Circulation	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P137	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Circulation	Revêtement de sol	Ragréage	En placards	P138	Résultat d'analyse	En placards	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Circulation	Revêtement de sol	Joint de carrelage	En placards	P138	Résultat d'analyse	En placards	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Circulation	Revêtement de sol	Colle de carrelage	En placards	P138	Résultat d'analyse	En placards	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Circulation	Vitrage	Mastic	Impostes châssis vitrés	P139	Résultat d'analyse	Impostes châssis vitrés	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Circulation	Vitrage	Mastic	Impostes châssis vitrés	P140	Résultat d'analyse	Impostes châssis vitrés	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 13	Mur	Enduit projeté	/	P122	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 13	Revêtement de sol	Lé plastique	/	P123	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 13	Revêtement en lé	Colle	/	P123	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 13	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	P124	Résultat d'analyse	/	OUI
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 13	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P124	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 13	Revêtement de sol	Ragréage	/	P130	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 13	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	P130	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 13	Revêtement de sol	Colle de carrelage	En placard	P130	Résultat d'analyse	En placard	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Escalier 20	Mur	Enduit projeté	Montée d'escalier	P125	Résultat d'analyse	Montée d'escalier	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Escalier 20	Mur	Enduit projeté	Cage d'escalier	P131	Résultat d'analyse	Cage d'escalier	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Escalier 20	Plafond	Enduit projeté	/	P132	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Escalier 20	Revêtement de sol	Ragréage	/	P133	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Escalier 20	Revêtement de sol	Lé plastique	/	P133	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Escalier 20	Revêtement en lé	Colle	/	P133	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Escalier 20	Plafond	Enduit projeté	Paillasse	P134	Résultat d'analyse	Paillasse	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Escalier 20	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	P135	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Escalier 20	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P135	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / WC 11	Mur	Enduit projeté	/	P126	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / WC 11	Revêtement du mur	Joint de faïence	/	P127	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / WC 11	Revêtement du mur	Colle de faïence	/	P127	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / WC 11	Revêtement de sol	Ragréage	/	P128	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / WC	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	P128	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
11							
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / WC 11	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	P128	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / WC 11	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	P129	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / WC 11	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P129	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 10	Mur	Enduit projeté	/	P141	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 10	Plafond	Enduit projeté	/	P142	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 10	Revêtement de sol	Ragréage	/	P143	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 10	Revêtement de sol	Lé plastique	/	P143	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 10	Revêtement en lé	Colle	/	P143	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 10	Revêtement de sol	Ragréage	/	P144	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 10	Revêtement de sol	Lé plastique	/	P144	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 10	Revêtement en lé	Colle	/	P144	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 10	Revêtement de sol	Lé plastique	/	P145	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 10	Revêtement en lé	Colle	/	P145	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 18	Mur	Enduit projeté	/	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 30	Revêtement de sol	Lé plastique	/	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 30	Revêtement en lé	Colle	/	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 30	Revêtement de sol	Ragréage	/	idem P130	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 30	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	idem P130	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 30	Revêtement de sol	Colle de carrelage	En placard	idem P130	Résultat d'analyse	En placard	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 19	Mur	Enduit projeté	/	idem P122	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 20	Revêtement de sol	Lé plastique	/	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 20	Revêtement en lé	Colle	/	idem P123	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 20	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	idem P136	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 20	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	idem P136	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 22	Revêtement de sol	Ragréage	/	idem P143	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 22	Revêtement de sol	Lé plastique	/	idem P143	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 22	Revêtement en lé	Colle	/	idem P143	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 23	Revêtement de sol	Ragréage	En placards	idem P138	Résultat d'analyse	En placards	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 23	Revêtement de sol	Joint de carrelage	En placards	idem P138	Résultat d'analyse	En placards	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 23	Revêtement de sol	Colle de carrelage	En placards	idem P138	Résultat d'analyse	En placards	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 24	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	idem P137	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 24	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	idem P137	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 24	Revêtement de sol	Lé plastique	/	P148	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 24	Revêtement en lé	Colle	/	P148	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 24	Plafond	Enduit projeté	/	P157	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Informatique 28	/	Joint de carrelage	Appui de fenêtre	P154	Résultat d'analyse	Appui de fenêtre	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 /	/	Colle de carrelage	Appui de fenêtre	P154	Résultat d'analyse	Appui de fenêtre	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Informatique 28							
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Informatique 28	Plafond	Faux plafond	/	P155	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Informatique 28	Revêtement de sol	Lé plastique	/	P156	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Informatique 28	Revêtement en lé	Colle	/	P156	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / WC 3	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	P149	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / WC 3	Revêtement du mur	Colle de faïence	/	P149	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / WC 3	Revêtement de sol	Ragréage	/	P150	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / WC 3	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	P150	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / WC 3	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	P150	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / WC 3	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	P151	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / WC 3	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P151	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / WC 3	Mur	Enduit projeté	/	P152	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / WC 3	Plafond	Enduit projeté	/	P153	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 5	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	idem P137	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 5	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	idem P137	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 5	Revêtement de sol	Ragréage	En placards	idem P138	Résultat d'analyse	En placards	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 5	Revêtement de sol	Joint de carrelage	En placards	idem P138	Résultat d'analyse	En placards	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 5	Revêtement de sol	Colle de carrelage	En placards	idem P138	Résultat d'analyse	En placards	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 6	Mur	Enduit projeté	/	idem P141	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 6	Plafond	Enduit projeté	/	idem P142	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 6	Plafond	Faux plafond	/	P146	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 6	Plafond	Faux plafond	/	P147	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 7	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	idem P136	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 7	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	idem P136	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 8	Mur	Enduit projeté	/	idem P141	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 8	Revêtement de sol	Ragréage	/	idem P143	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 8	Revêtement de sol	Lé plastique	/	idem P143	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 8	Revêtement en lé	Colle	/	idem P143	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 9	Plafond	Enduit projeté	/	idem P142	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 18	Revêtement de sol	Joint de carrelage	En placards	P159	Résultat d'analyse	En placards	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 18	Revêtement de sol	Colle de carrelage	En placards	P159	Résultat d'analyse	En placards	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 18	Plafond	Enduit projeté	/	P162	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 18	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	P166	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 18	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P166	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 19	Mur	Enduit projeté	/	P167	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 20	Revêtement de sol	Joint de carrelage	En placards	idem P159	Résultat d'analyse	En placards	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 20	Revêtement de sol	Colle de carrelage	En placards	idem P159	Résultat d'analyse	En placards	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 /	Revêtement de sol	Lé plastique	/	idem P158	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Bureau 22							
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 22	Revêtement en lé	Colle	/	idem P158	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 22	Revêtement de sol	Joint de carrelage	En placards	idem P159	Résultat d'analyse	En placards	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 22	Revêtement de sol	Colle de carrelage	En placards	idem P159	Résultat d'analyse	En placards	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 22	Mur	Enduit projeté	/	idem P167	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 23	Plafond	Enduit projeté	/	P179	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 26	Revêtement de sol	Lé plastique	/	idem P158	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 26	Revêtement en lé	Colle	/	idem P158	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 28	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	idem P165	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 28	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	idem P165	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 28	Mur	Enduit projeté	/	idem P167	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Couloir 31	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	P185	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Couloir 31	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P185	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 32	Mur	Enduit projeté	/	P186	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 2	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	idem P165	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 2	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	idem P165	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / WC 3	Revêtement du mur	Joint de faïence	/	P180	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / WC 3	Revêtement du mur	Colle de faïence	/	P180	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / WC 3	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	P181	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / WC 3	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P181	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / WC 3	Revêtement de sol	Ragréage	/	P182	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / WC 3	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	P182	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / WC 3	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	P182	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / WC 3	Mur	Enduit projeté	/	P183	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / WC 3	Plafond	Enduit projeté	/	P184	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 5	Revêtement de sol	Lé plastique	/	idem P176	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 5	Revêtement en lé	Colle	/	idem P176	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 7	Revêtement de sol	Lé plastique	/	idem P176	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 7	Revêtement en lé	Colle	/	idem P176	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 8	Plafond	Enduit projeté	/	idem P179	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 9	Revêtement de sol	Lé plastique	/	P176	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 9	Revêtement en lé	Colle	/	P176	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 10	Plafond	Enduit projeté	/	idem P179	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 11	Plafond	Enduit projeté	/	idem P162	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / WC 13	Revêtement du mur	Joint de faïence	/	P168	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / WC 13	Revêtement du mur	Colle de faïence	/	P168	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / WC 13	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	P169	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / WC	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P169	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
13							
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / WC 13	Revêtement de sol	Ragréage	/	P170	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / WC 13	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	P170	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / WC 13	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	P170	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / WC 13	Mur	Enduit projeté	/	P171	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / WC 13	Plafond	Enduit projeté	/	P172	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 14	Plafond	Enduit projeté	/	idem P162	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 15	Revêtement de sol	Lé plastique	/	P158	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 15	Revêtement en lé	Colle	/	P158	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation	Revêtement de sol	Moquette	/	P160	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation	Revêtement de sol	Colle	/	P160	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation	Revêtement de sol	Moquette	/	P161	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation	Revêtement de sol	Colle	/	P161	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation	Vitrage	Mastic	Impostes châssis vitrés	P163	Résultat d'analyse	Impostes châssis vitrés	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation	Vitrage	Mastic	Impostes châssis vitrés	P164	Résultat d'analyse	Impostes châssis vitrés	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation	Revêtement du mur	Joint de plinthe	/	P165	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	P165	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation	Mur	Enduit projeté	/	P173	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation	Mur	Enduit projeté	/	P174	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation	Revêtement de sol	Ragréage	En placards	P175	Résultat d'analyse	En placards	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation	Revêtement de sol	Joint de carrelage	En placards	P175	Résultat d'analyse	En placards	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation	Revêtement de sol	Colle de carrelage	En placards	P175	Résultat d'analyse	En placards	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation	Revêtement de sol	Ragréage	/	P177	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	P177	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	P177	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation	Revêtement de sol	Ragréage	/	P178	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation	Revêtement de sol	Joint de carrelage	/	P178	Résultat d'analyse	/	NON
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	P178	Résultat d'analyse	/	NON

6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N° MPCA	Ouvrage	Produit/matériau	Quantité estimée
1	Porte de placard	Plaque souple bitumineuse antivibratile	Unité : 4
2	Revêtement de sol	Dalle de sol	Surface : 100 m2
3	Revêtement de sol	Dalle de sol	Surface : 100 m2
4	Dalle de sol	Colle	Surface : 100 m2
5	Revêtement de sol	Ragréage	Surface : 100 m2
6	Revêtement de sol	Dalle de sol	Surface : 100 m2
7	Dalle de sol	Colle	Surface : 100 m2
8	Revêtement de sol	Ragréage	Surface : 100 m2
9	Revêtement du mur	Joint de plinthe	Longueur : 15 m
10	Plafond	Enduit	Surface : 15 m2
11	Plafond	Enduit	Surface : 4 m2
12	Conduit	Enveloppe de calorifugeage	Longueur : 30 m

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées


La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Commentaires
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 35	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 33	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 34	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 12	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Escalier 20	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 21	Parties non visitées : Coffrage
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 22	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 23	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 24	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 25	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureaux 26-27	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Escalier 28	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Local 10	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Bureau 11	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 5	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Local 28 Local technique sous escalier	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC / Couloir 17	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Escalier 28	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Escalier 20	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 1	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 3	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 5	/

Localisation	Commentaires
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 6	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 7	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 8	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 9	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 10	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 11	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 12	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 13	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 14	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 17	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 19	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 20	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 21	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 22	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 23	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 30	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 25	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Bureau 28	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Couloir 16	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / Local 4	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Escalier 28	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Escalier 20	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 10	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 24	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 23	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / WC 22	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 21	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 20	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 18	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 17	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 16	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 15	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 14	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Archives 13	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 12	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 1	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 3	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 4	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Archives 5	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Archives 6	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 7	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 8	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Couloir 11	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Circulation	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 13	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 13	/

Localisation	Commentaires
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Escalier 20	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Escalier 28	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / WC 11	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 10	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 10	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 18	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 30	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 19	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 20	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 24	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 26	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Informatique 28	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / WC 3	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3 / Bureau 6	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Escalier 20	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Escalier 28	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 18	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 19	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 20	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 22	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 23	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 26	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 28	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Stockage 30	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Couloir 31	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 32	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 1	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 2	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / WC 3	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 4	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 5	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 6	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 7	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 8	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 9	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 10	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 11	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 12	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / WC 13	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 14	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Bureau 15	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2 / Circulation	/
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / Ensemble des niveaux / Ensemble des locaux	Parties non visitées : Plafond
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / Ensemble des niveaux / Ensemble des circulations	Parties non visitées : Plénum
Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1 / WC 2	/

7.2. Croquis de repérage

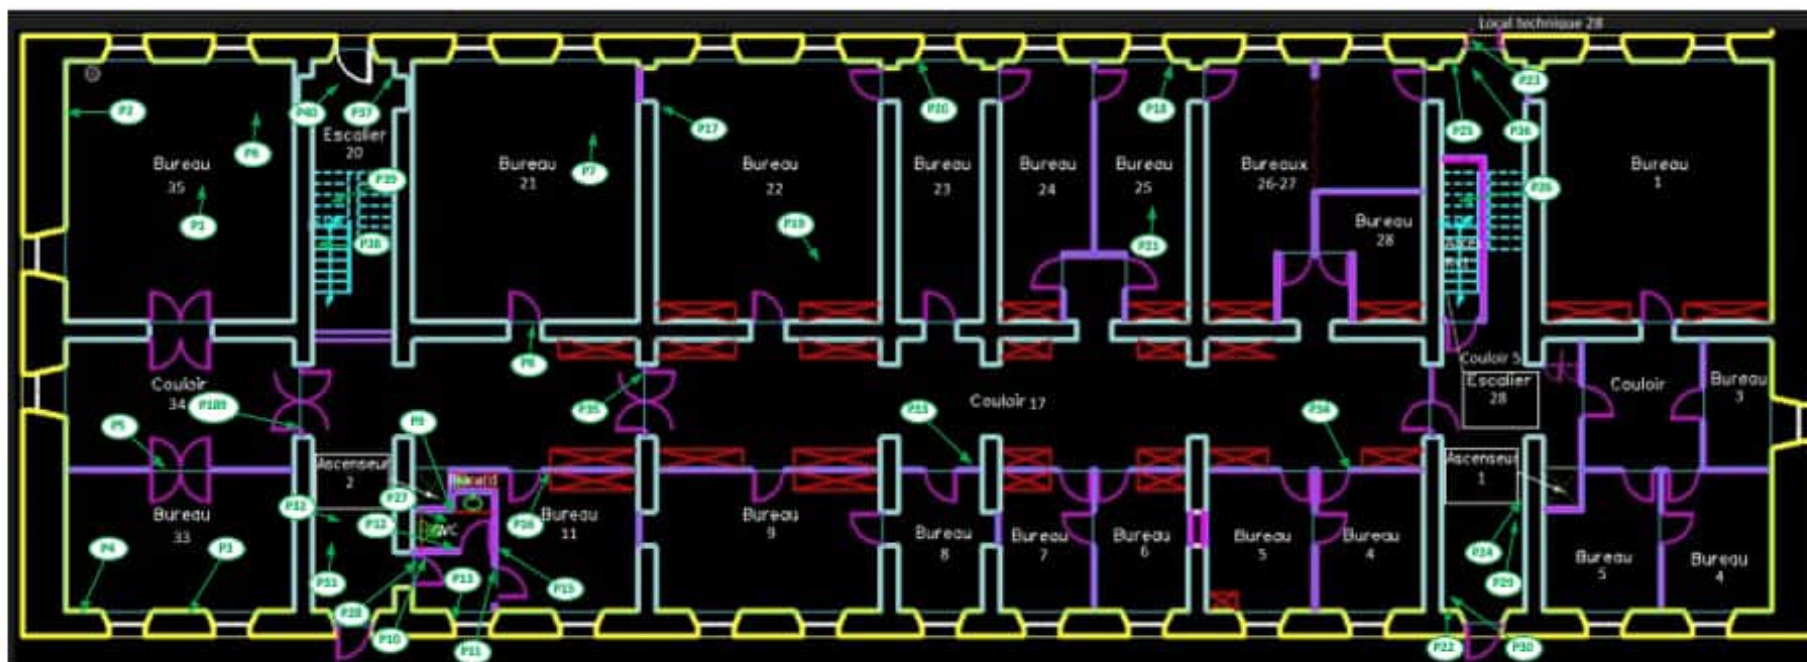

Caserne Vandamme (Bâtiment 1) - LILLE (RdC)


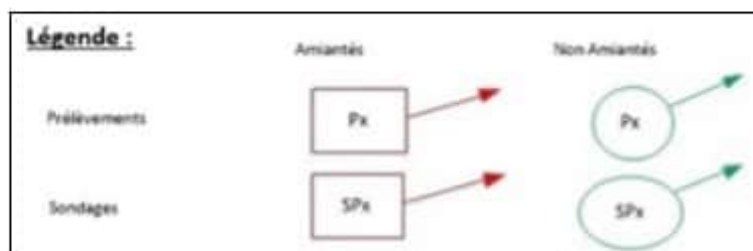


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX	Adresse : 17 RUE LYDERIC 590350024E 59000 LILLE	Localisation : Caserne Vandame - Bureaux 0001
Réalisé par : Stephanie NOISETTE	N° de planche : 1 / 18	

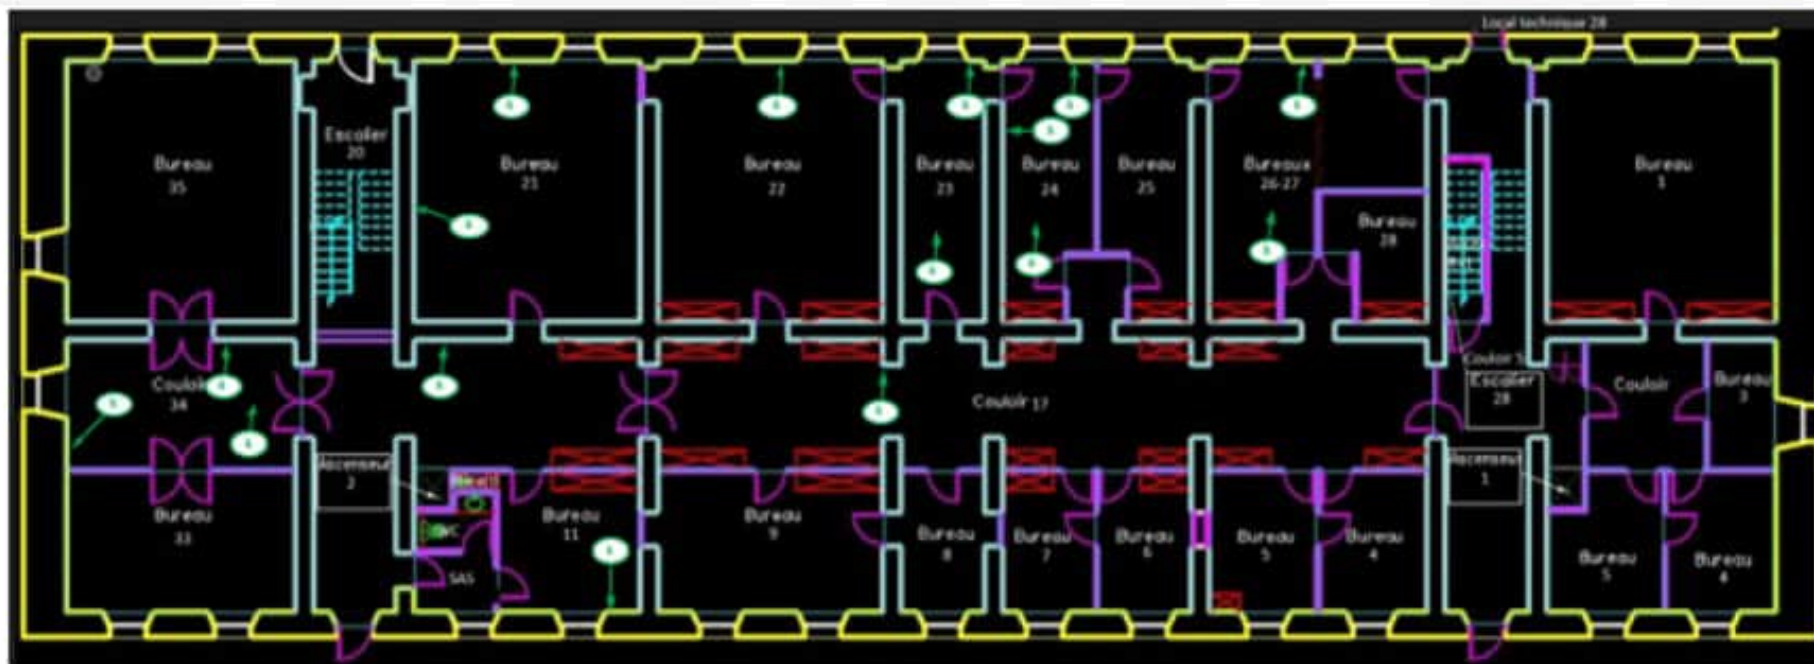

Caserne Vandamme (Bâtiment 11 - LILLE (RdC))


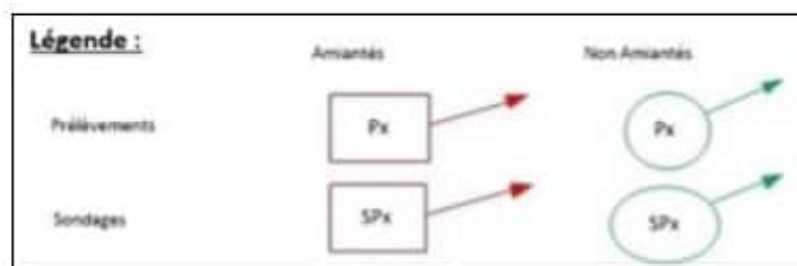


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX	Adresse : 17 RUE LYDERIC 590350024E 59000 LILLE	Localisation : Caserne Vandame - Bureaux 0001
Réalisé par : Stephanie NOISETTE	N° de planche : 2 / 18	

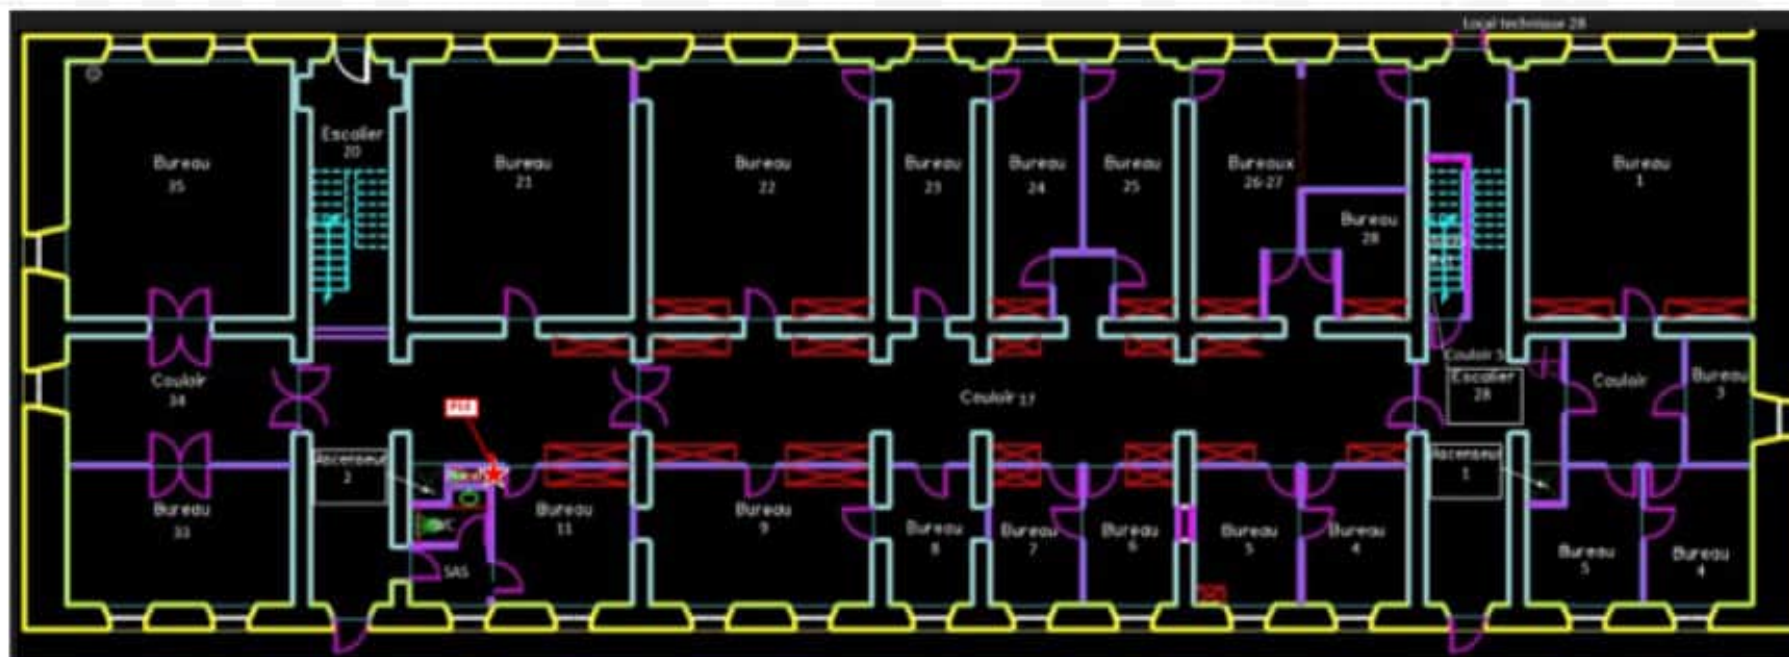

Caserne Vandamme (Bâtiment 11 - LILLE (RDC))


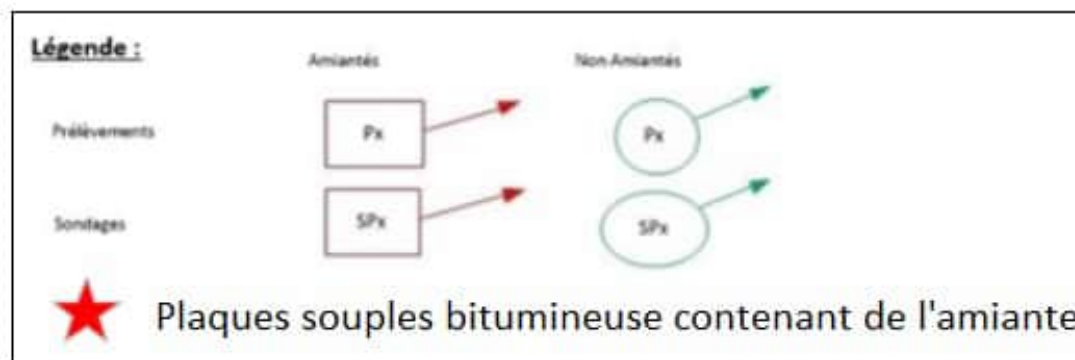


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX	Adresse : 17 RUE LYDERIC 590350024E 59000 LILLE	Localisation : Caserne Vandame - Bureaux 0001
Réalisé par : Stephanie NOISETTE	N° de planche : 3 / 18	

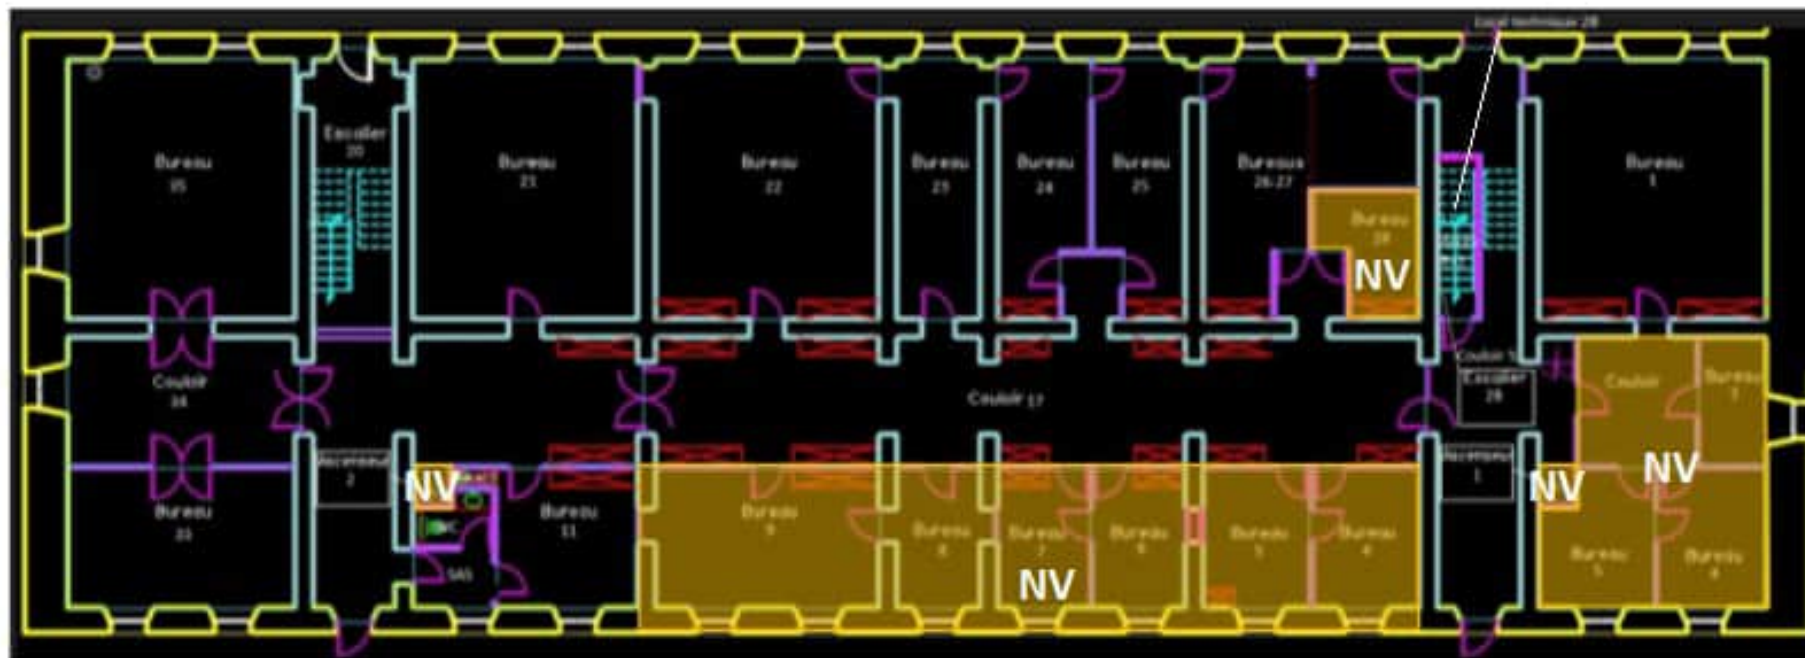

Caserne Vandamme (Bâtiment II) - LILLE (M/C)


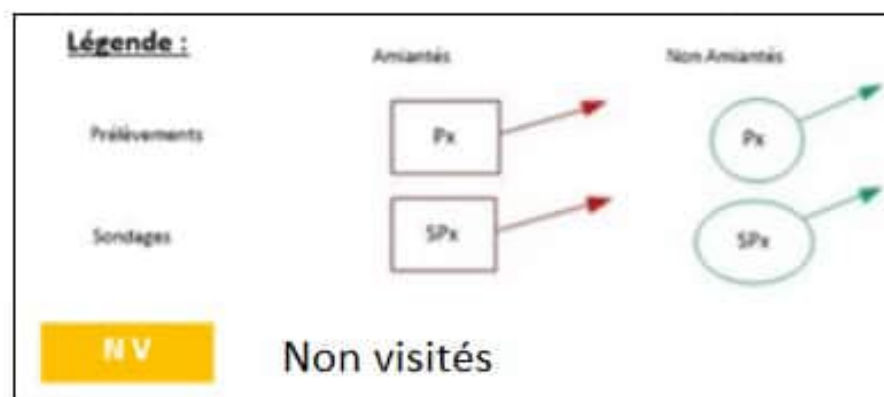


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX	Adresse : 17 RUE LYDERIC 590350024E 59000 LILLE	Localisation : Caserne Vandame - Bureaux 0001
Réalisé par : Stephanie NOISETTE	N° de planche : 4 / 18	

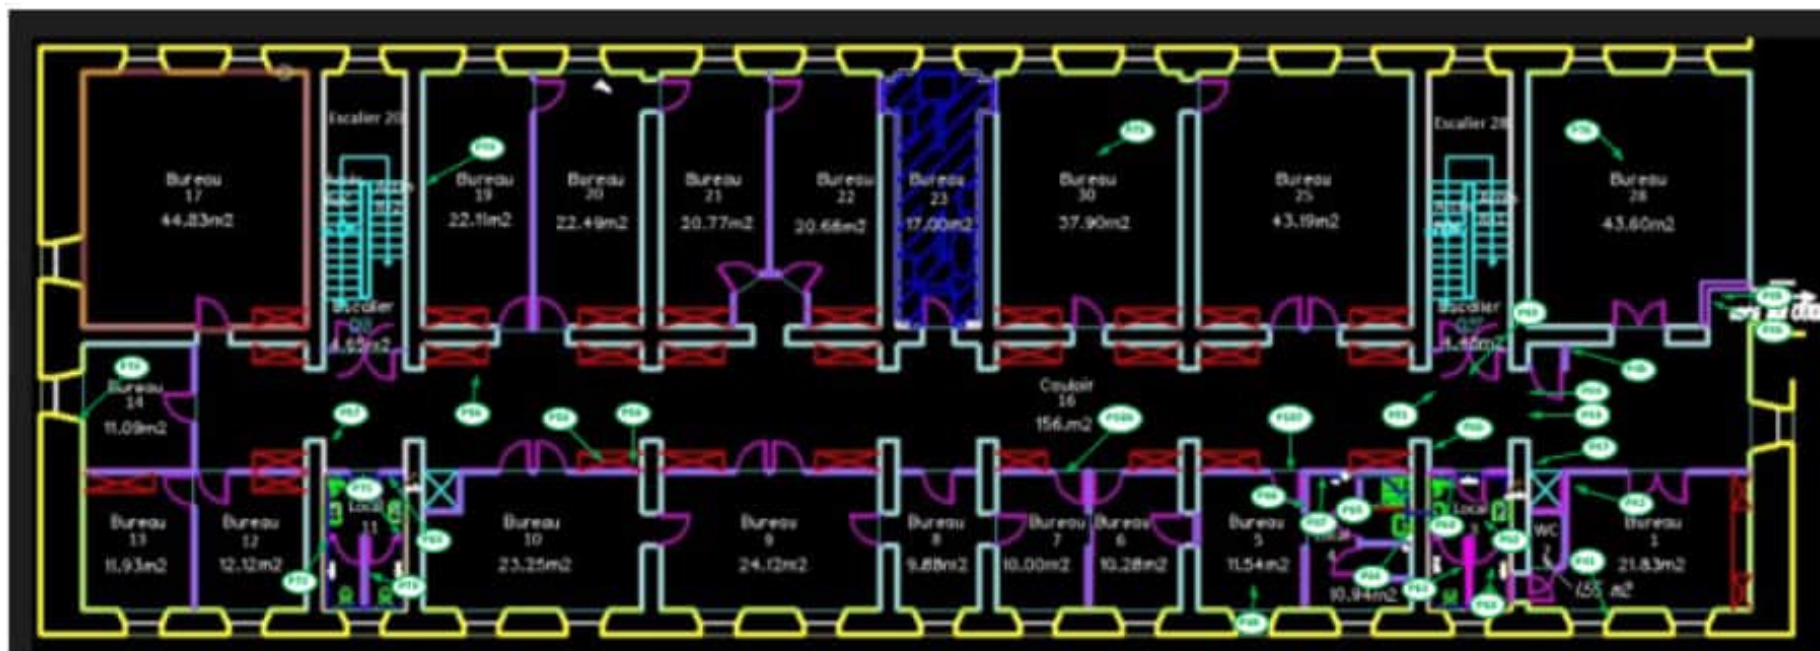

Caserne Vandamme (Bâtiment 11 - R1E (R+1))


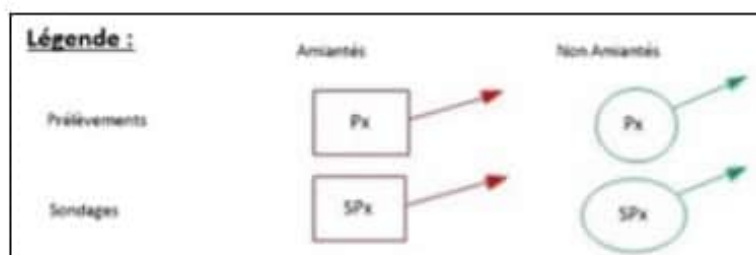


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX	Adresse : 17 RUE LYDERIC 590350024E 59000 LILLE	Localisation : Caserne Vandame - Bureaux 0001
Réalisé par : Stephanie NOISETTE	N° de planche : 5 / 18	

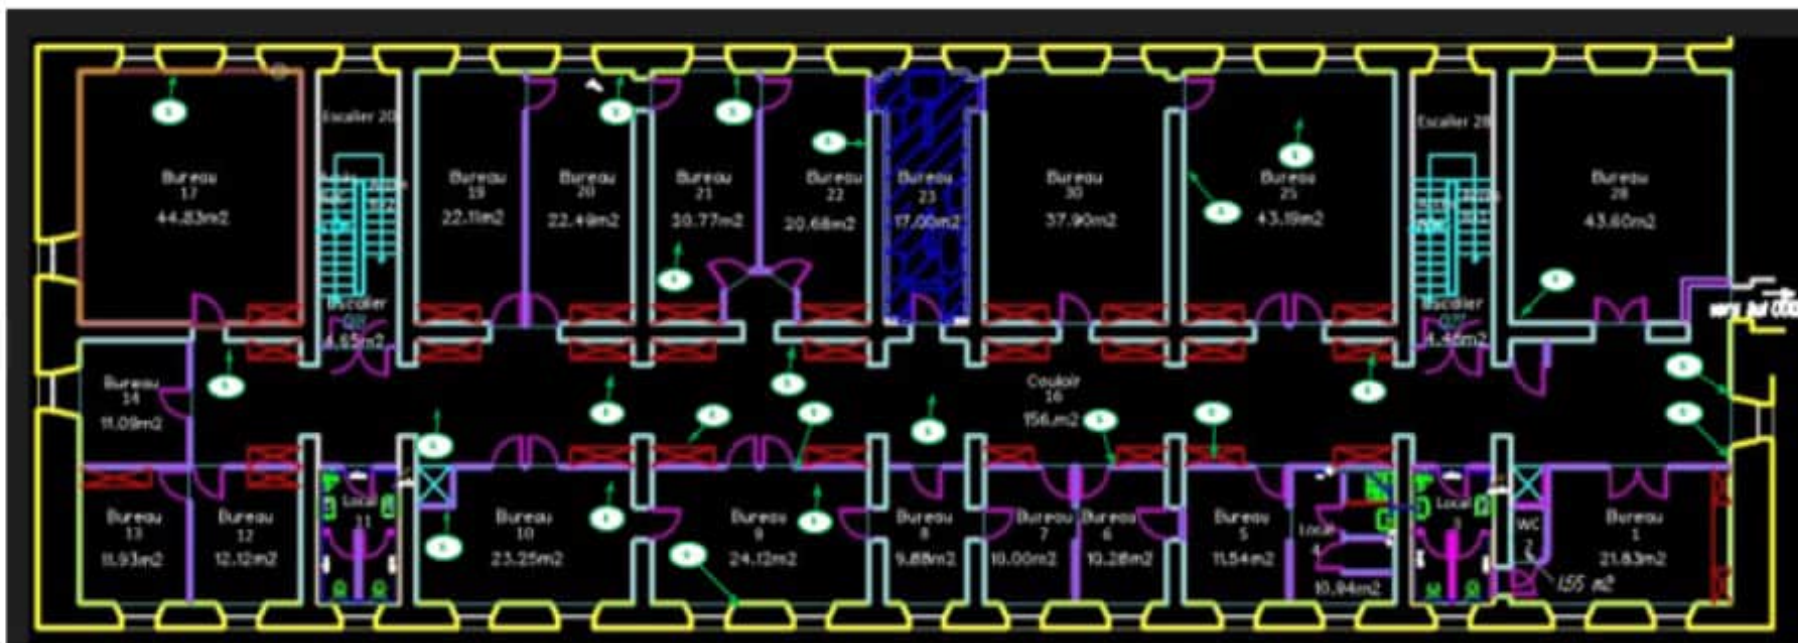

Caserne Vandamme (Bâtiment 1) - LRIE (R+1)


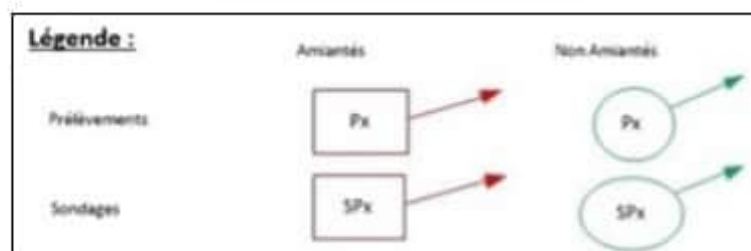


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX	Adresse : 17 RUE LYDERIC 590350024E 59000 LILLE	Localisation : Caserne Vandame - Bureaux 0001
Réalisé par : Stephanie NOISSETTE	N° de planche : 6 / 18	

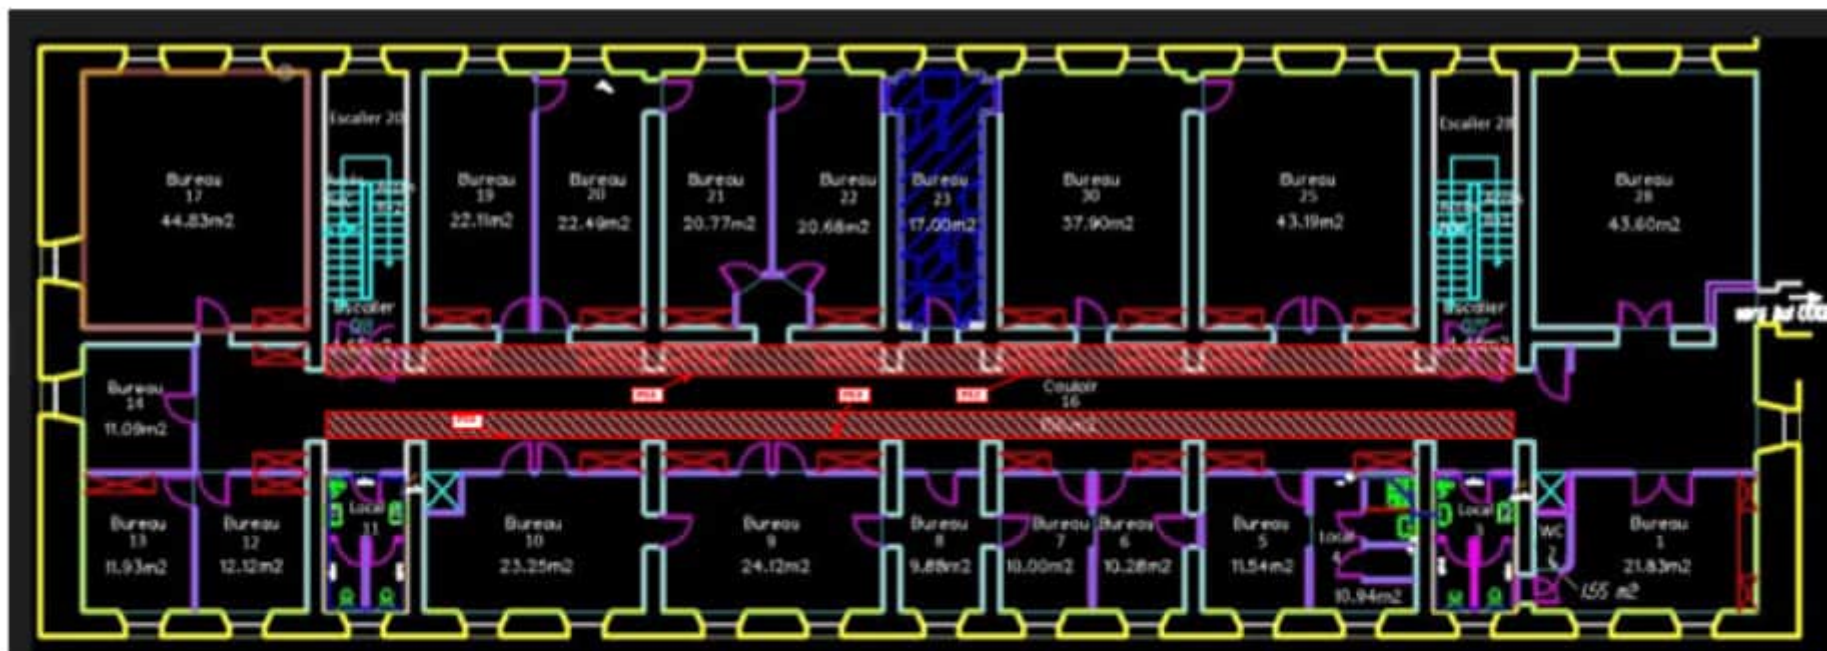

Caserne Vandamme (Bâtiment 11 - LILLE (R+1))

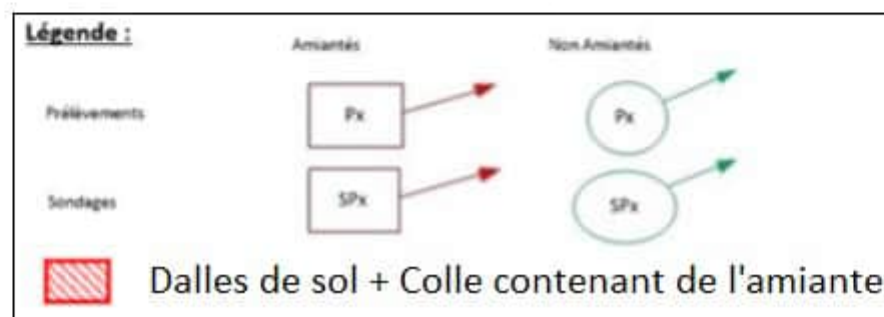


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)


Site : CASERNE VANDAMME - 0001
BUREAUX

Adresse : 17 RUE LYDERIC 590350024E 59000 LILLE

Localisation : Caserne Vandamme - Bureaux 0001

Réalisé par : Stephanie NOISETTE

N° de planche : 7 / 18

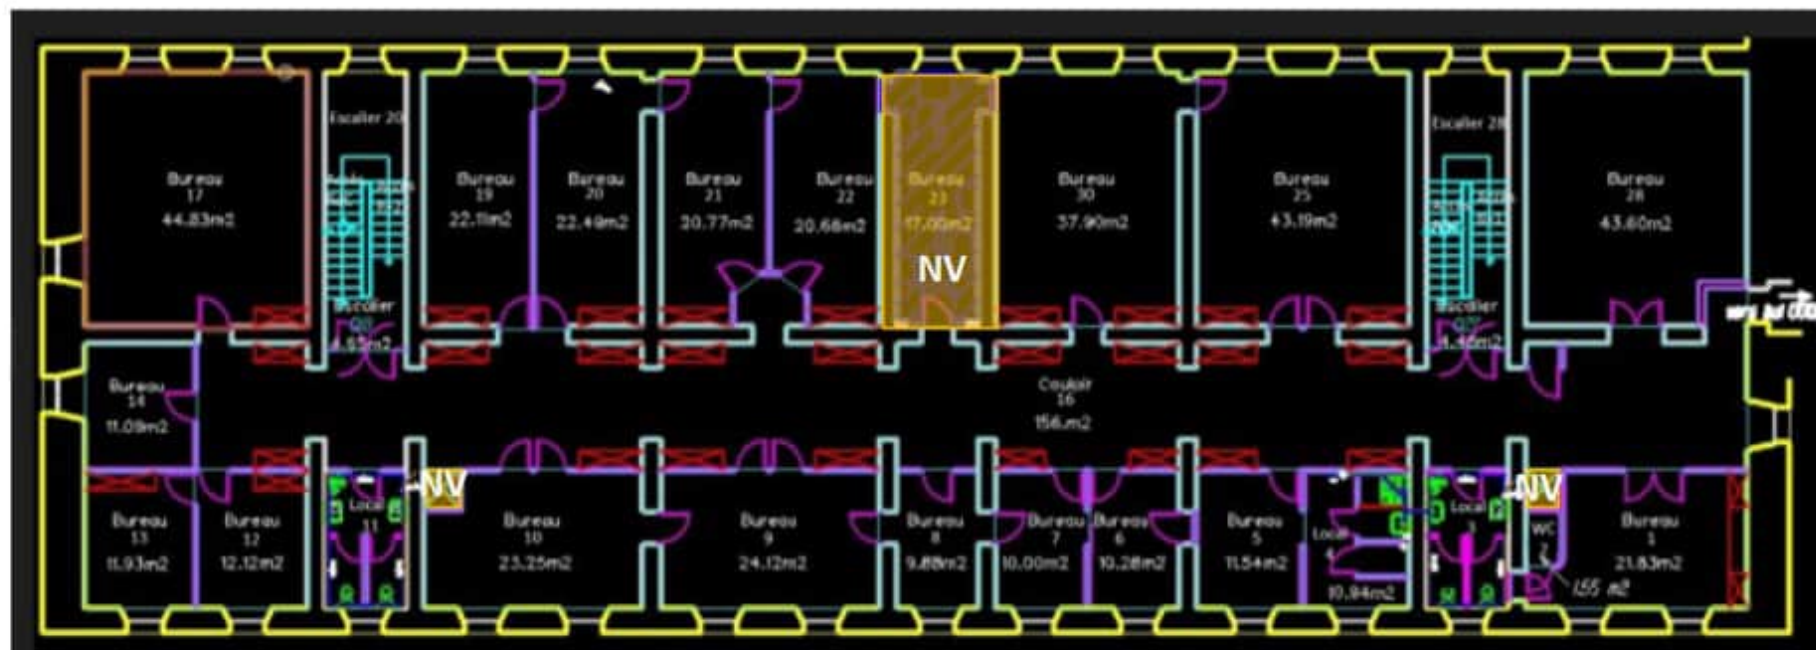

Caserne Vandamme (Bâtiment 1) - LILLE (R+1)


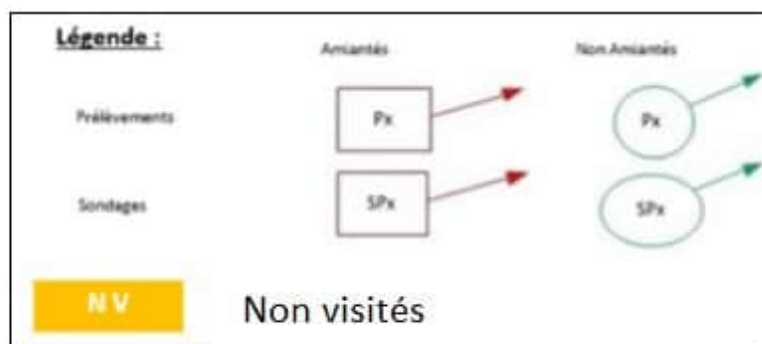


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX	Adresse : 17 RUE LYDERIC 590350024E 59000 LILLE	Localisation : Caserne Vandamme - Bureaux 0001
Réalisé par : Stephanie NOISETTE	N° de planche : 8 / 18	

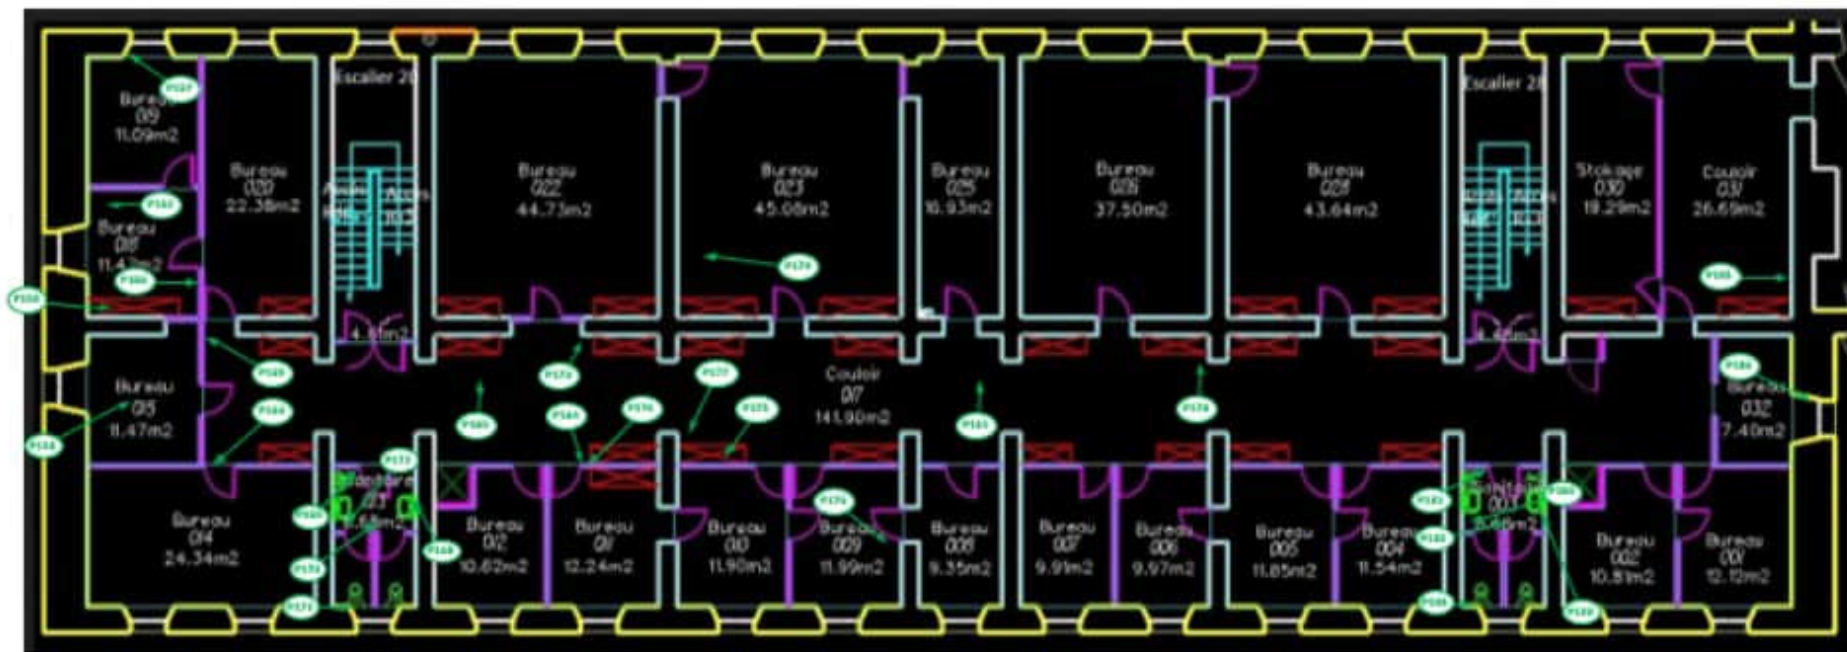

Caserne Vandamme (Bâtiment 1) - LILLE (R+2)


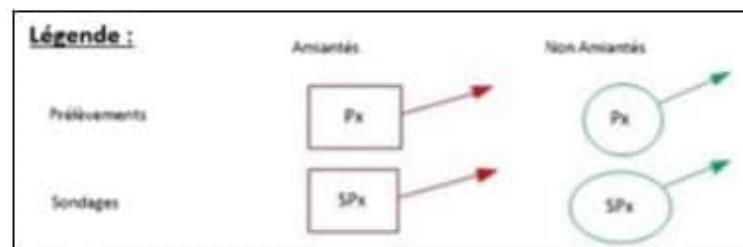


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX	Adresse : 17 RUE LYDERIC 590350024E 59000 LILLE	Localisation : Caserne Vandamme - Bureaux 0001
Réalisé par : Stephanie NOISETTE	N° de planche : 9 / 18	

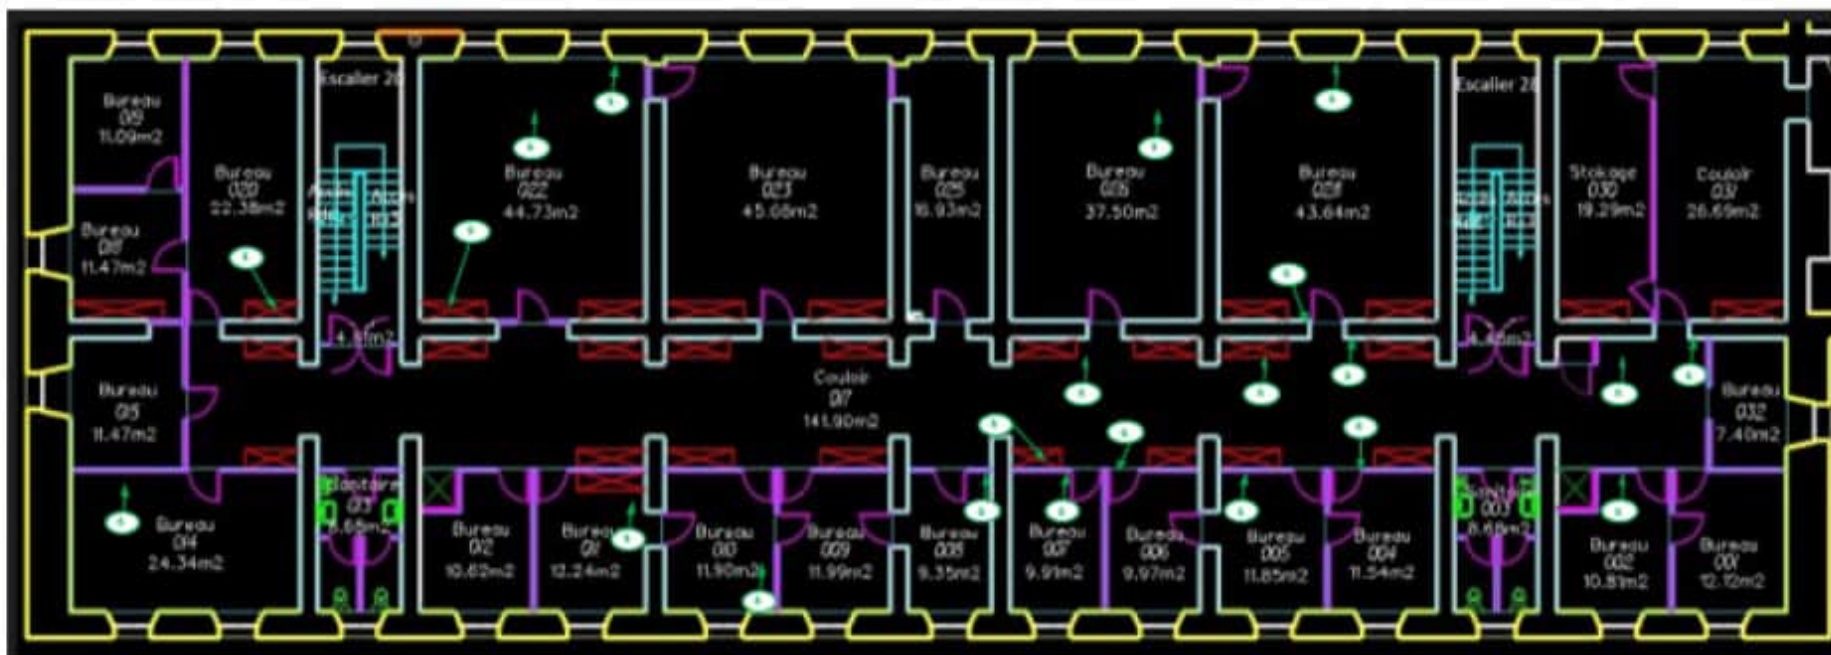

Caserne Vandamme (Bâtiment 1) - LILLE (R+2)


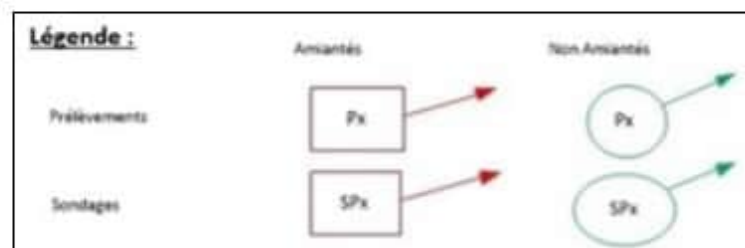


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX	Adresse : 17 RUE LYDERIC 590350024E 59000 LILLE	Localisation : Caserne Vandamme - Bureaux 0001
Réalisé par : Stephanie NOISETTE	N° de planche : 10 / 18	

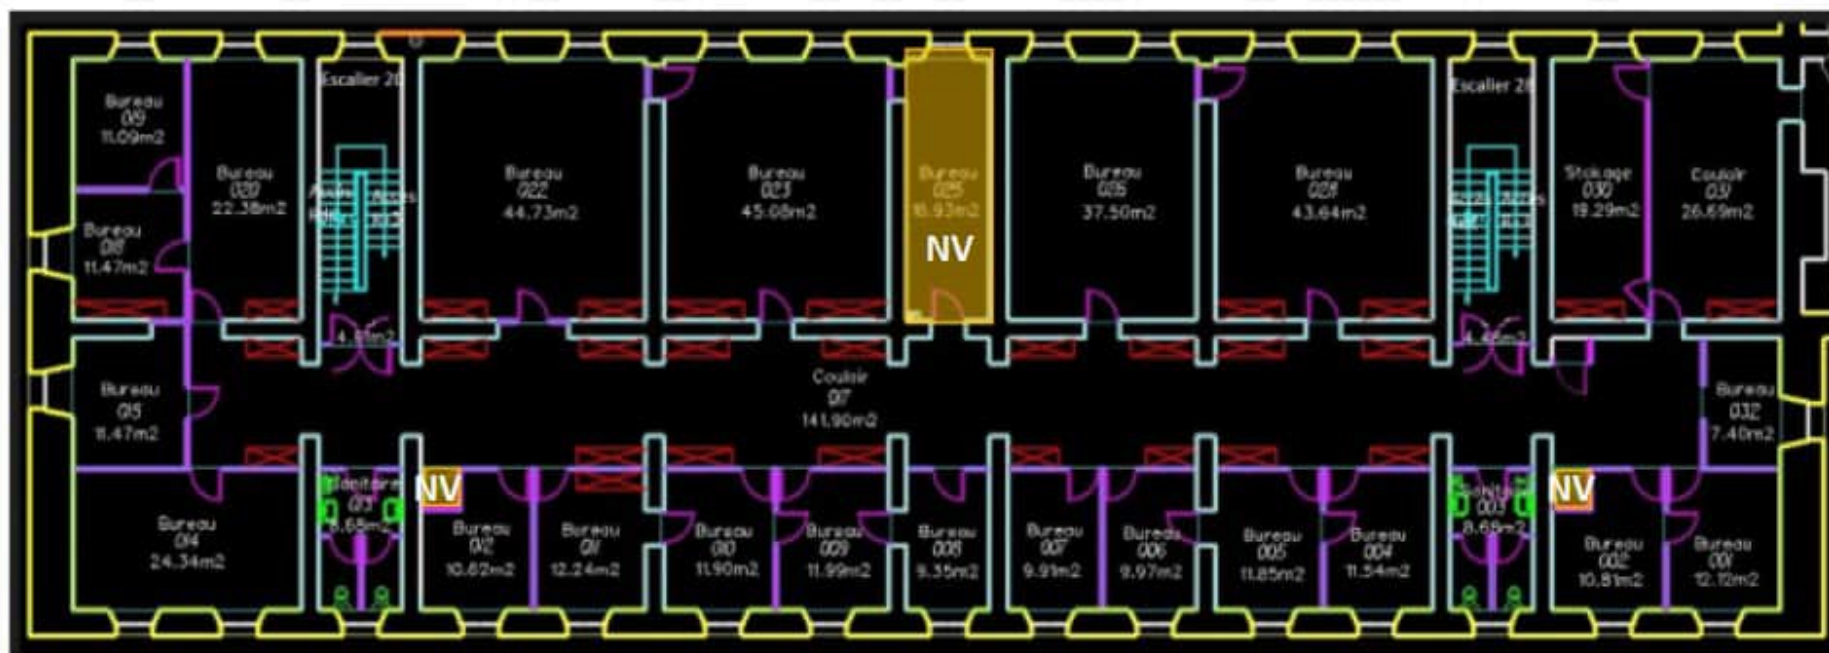

Caserne Vandamme (Bâtiment 1) - LILLE (R+2)


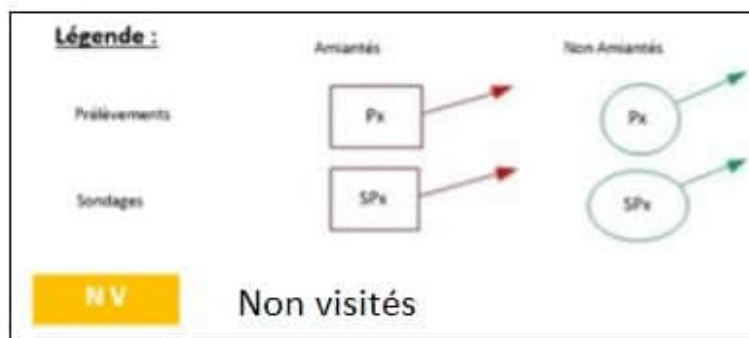


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX	Adresse : 17 RUE LYDERIC 590350024E 59000 LILLE	Localisation : Caserne Vandame - Bureaux 0001
Réalisé par : Stephanie NOISETTE	N° de planche : 11 / 18	

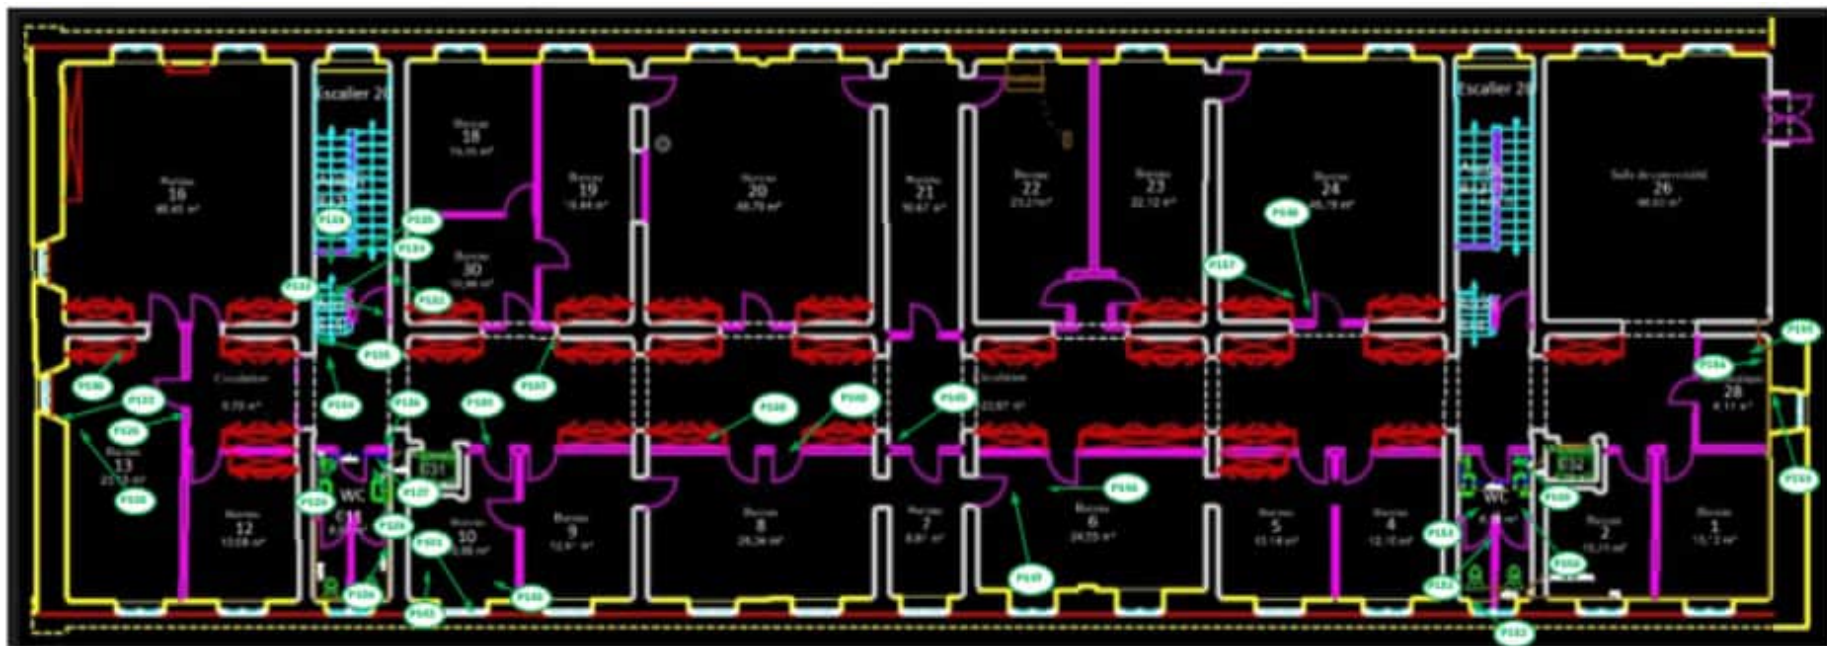

Caserne Vandamme (Bâtiment 3) - LILLE (R+3)


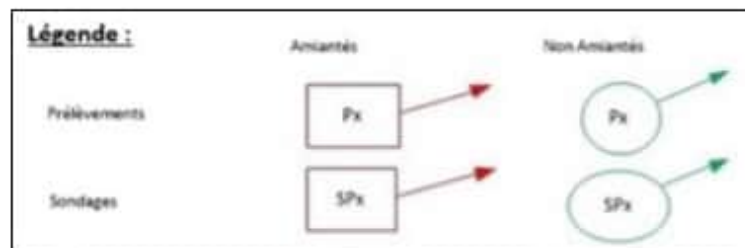


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX	Adresse : 17 RUE LYDERIC 590350024E 59000 LILLE	Localisation : Caserne Vandamme - Bureaux 0001
Réalisé par : Stephanie NOISETTE	N° de planche : 12 / 18	

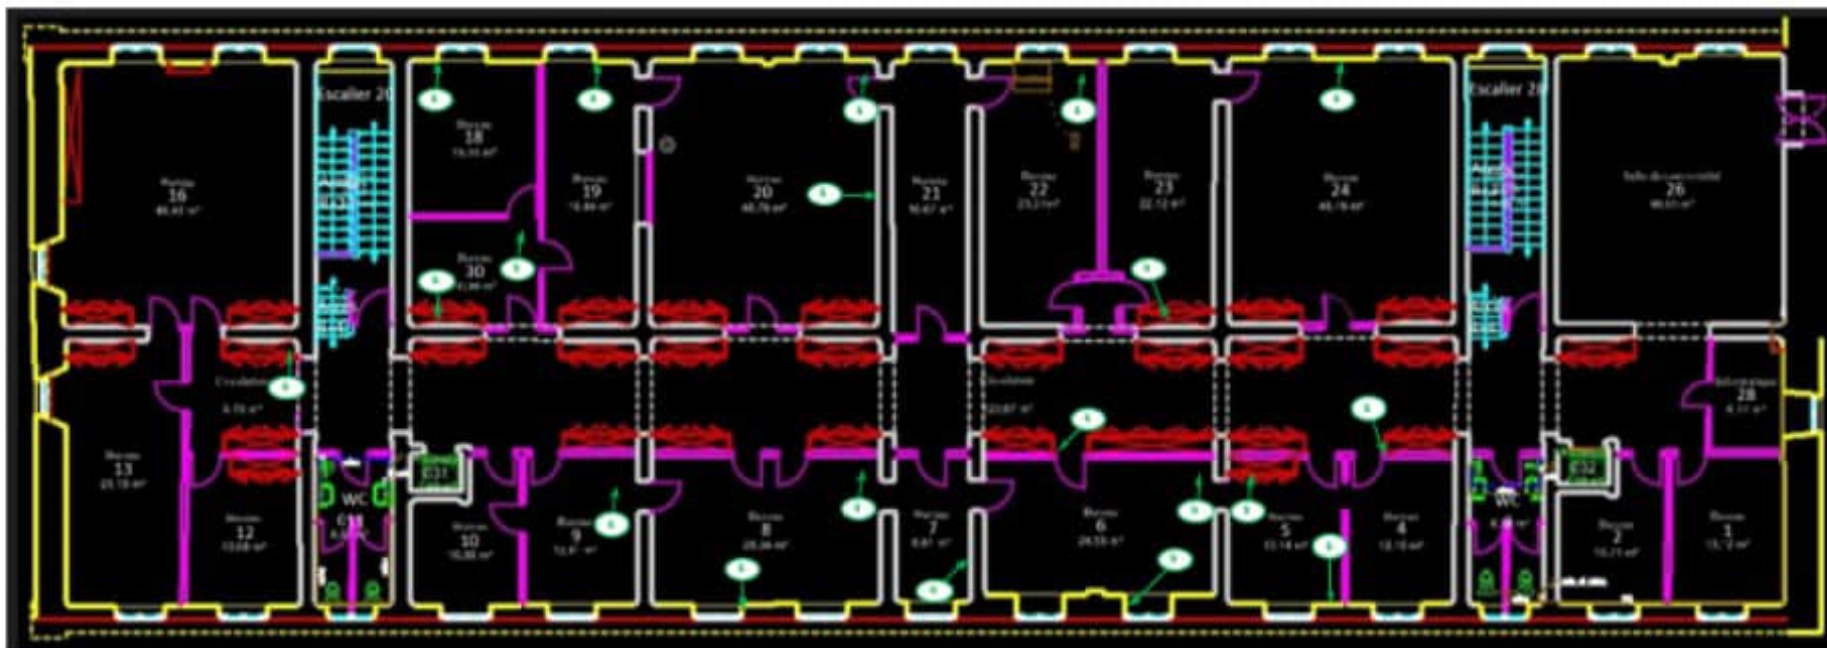

Caserne Vandamme (Bâtiment 1) - LILLE (R+3)


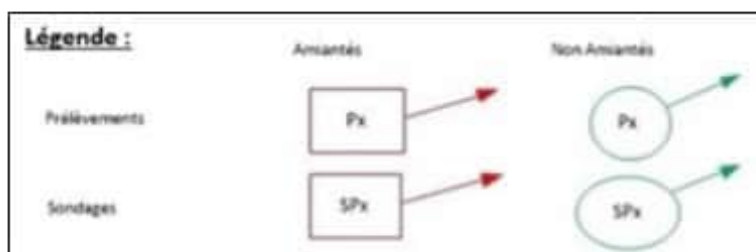


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX	Adresse : 17 RUE LYDERIC 590350024E 59000 LILLE	Localisation : Caserne Vandame - Bureaux 0001
Réalisé par : Stephanie NOISETTE	N° de planche : 13 / 18	

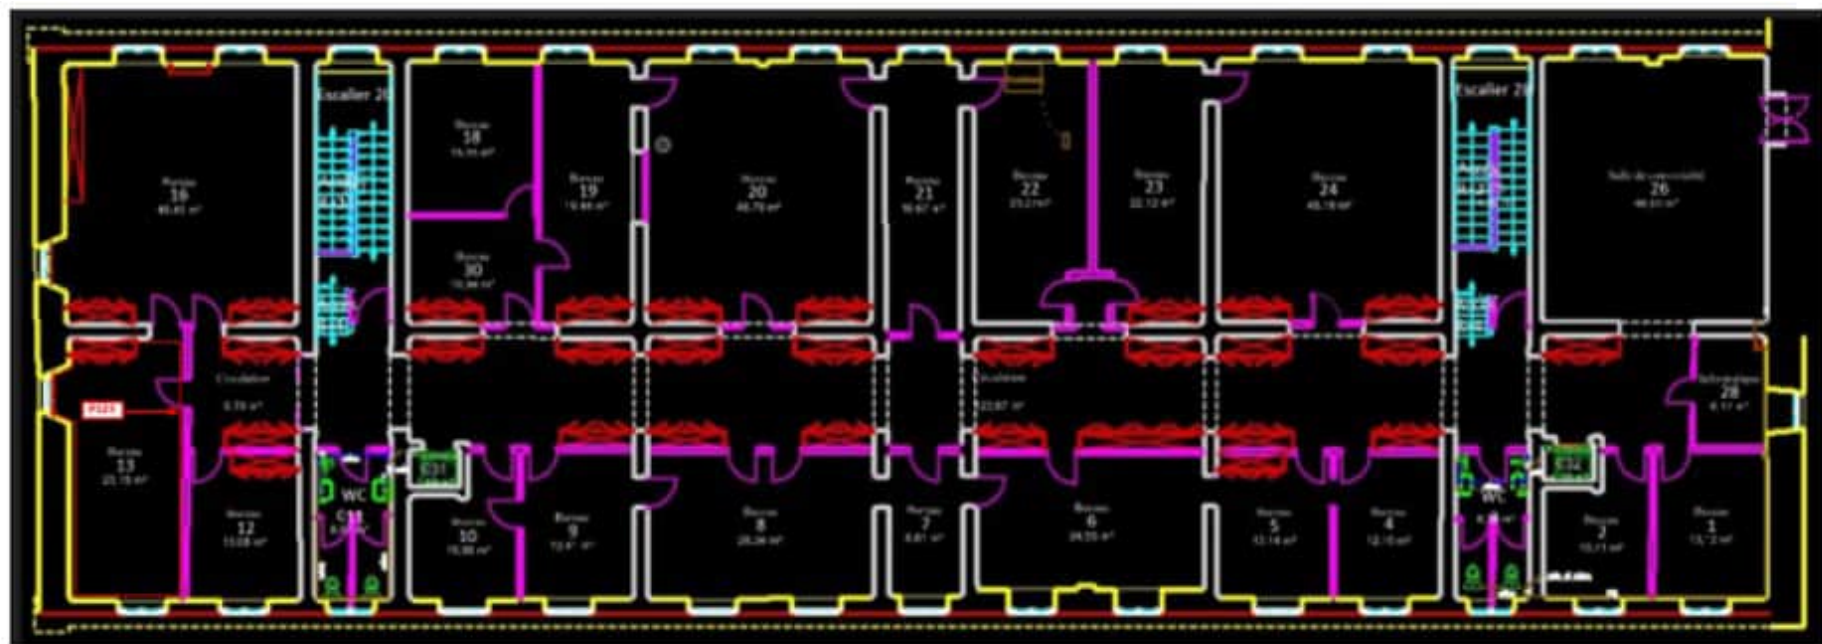

Caserne Vandamme (Bâtiment 1) - LILLE (R+3)


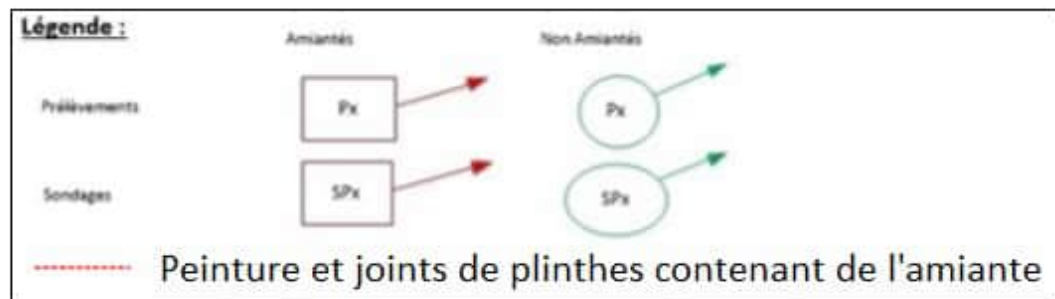


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX	Adresse : 17 RUE LYDERIC 590350024E 59000 LILLE	Localisation : Caserne Vandame - Bureaux 0001
Réalisé par : Stephanie NOISETTE	N° de planche : 14 / 18	

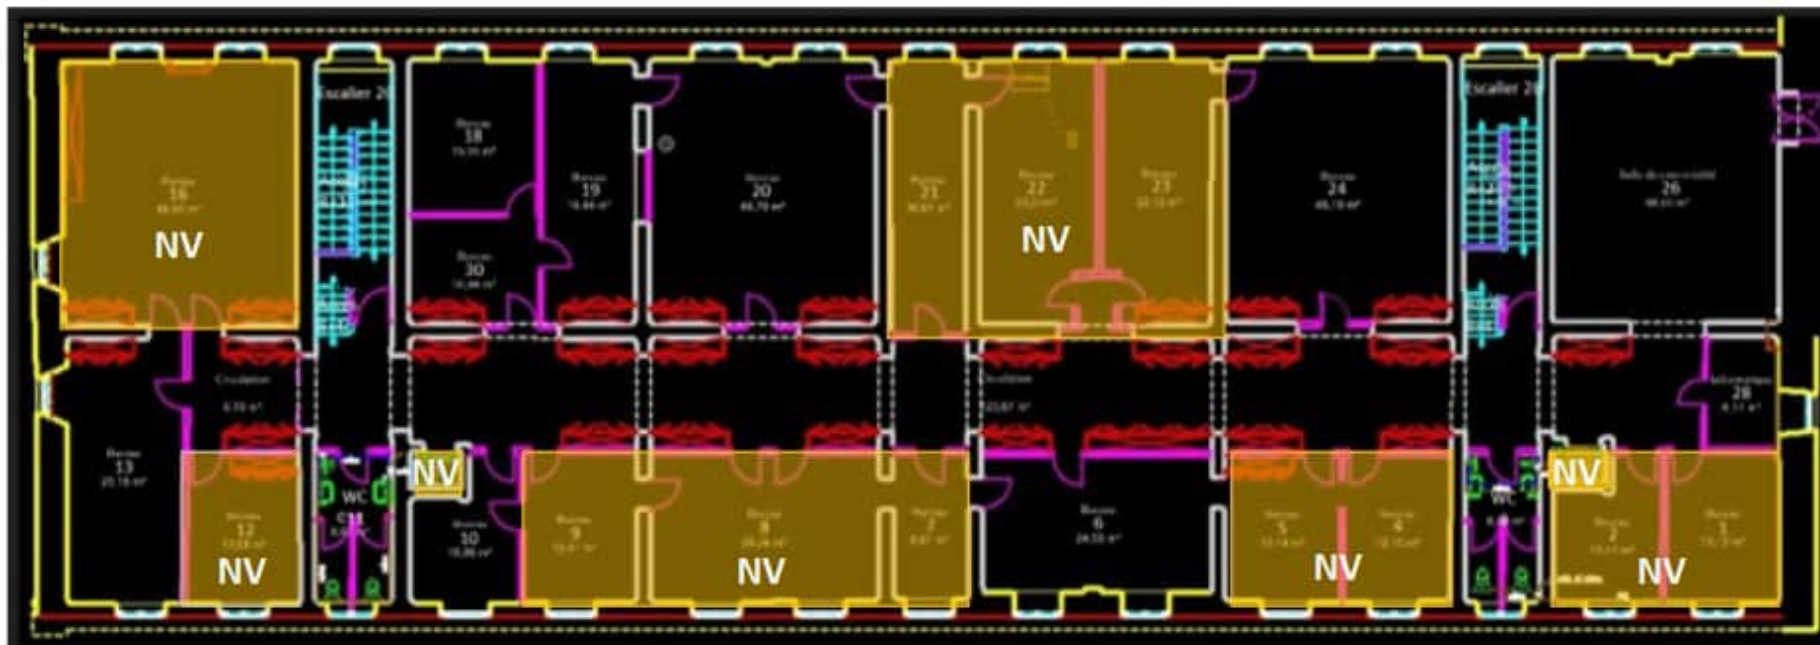

Caserne Vandamme (Bâtiment 1) - LILLE (R+3)


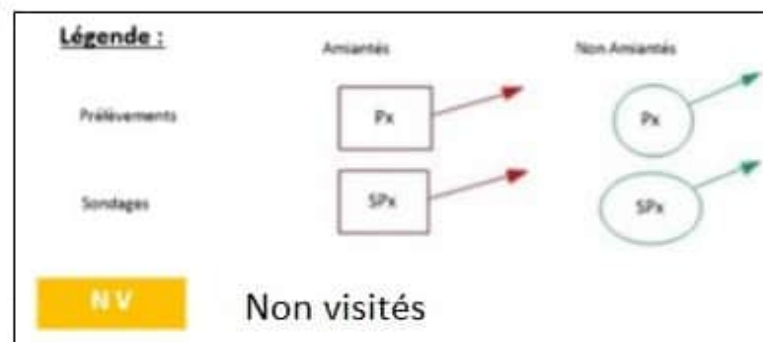


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX	Adresse : 17 RUE LYDERIC 590350024E 59000 LILLE	Localisation : Caserne Vandame - Bureaux 0001
Réalisé par : Stephanie NOISETTE	N° de planche : 15 / 18	

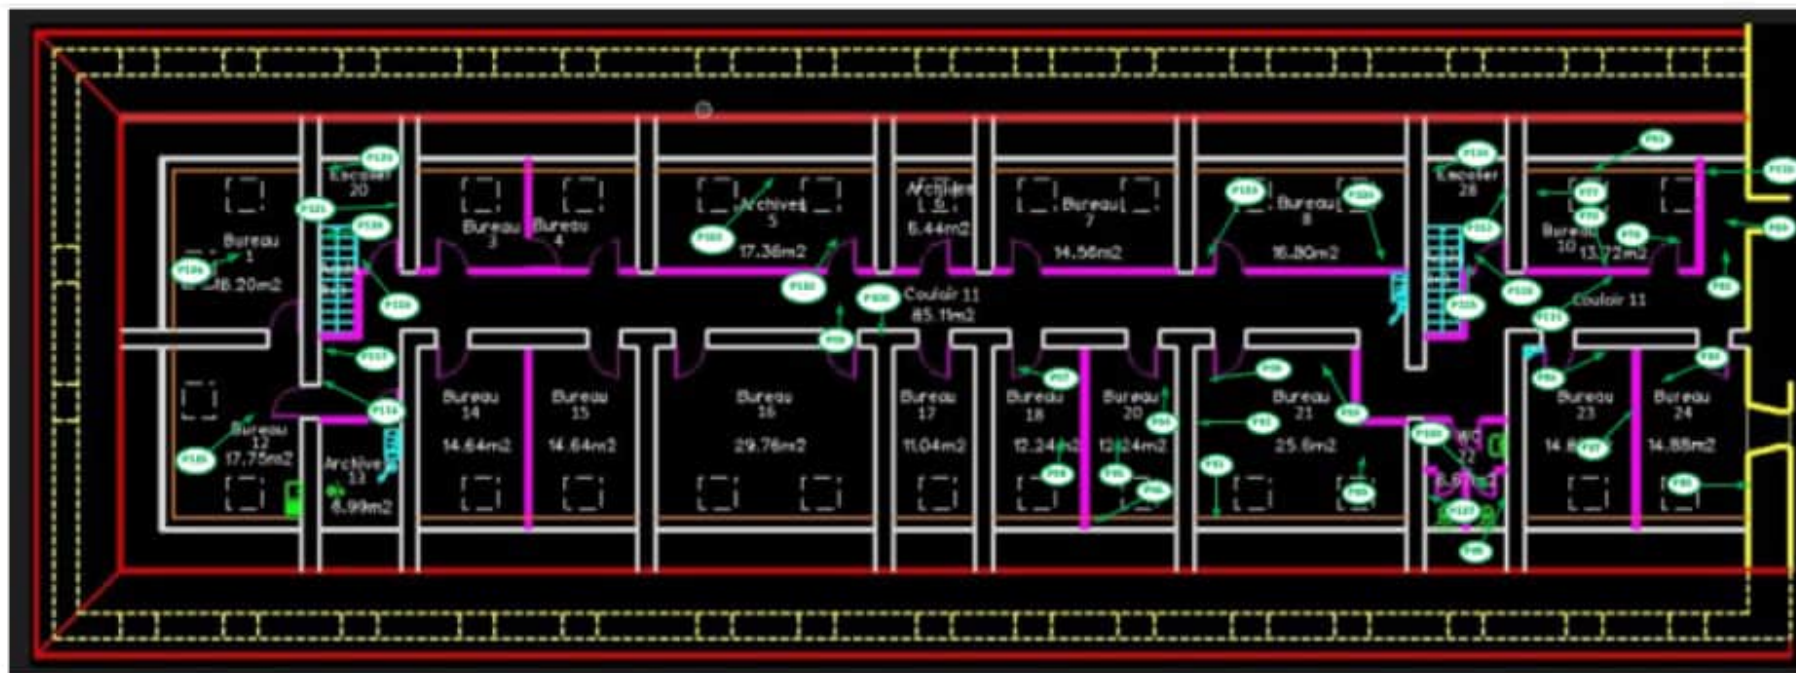

Caserne Vandamme (Bâtiment 1) - LILLE (R+4)


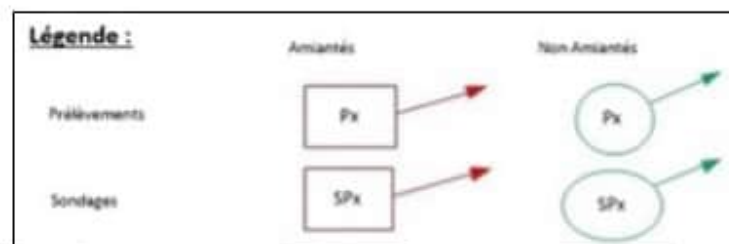


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX	Adresse : 17 RUE LYDERIC 590350024E 59000 LILLE	Localisation : Caserne Vandamme - Bureaux 0001
Réalisé par : Stephanie NOISETTE	N° de planche : 16 / 18	

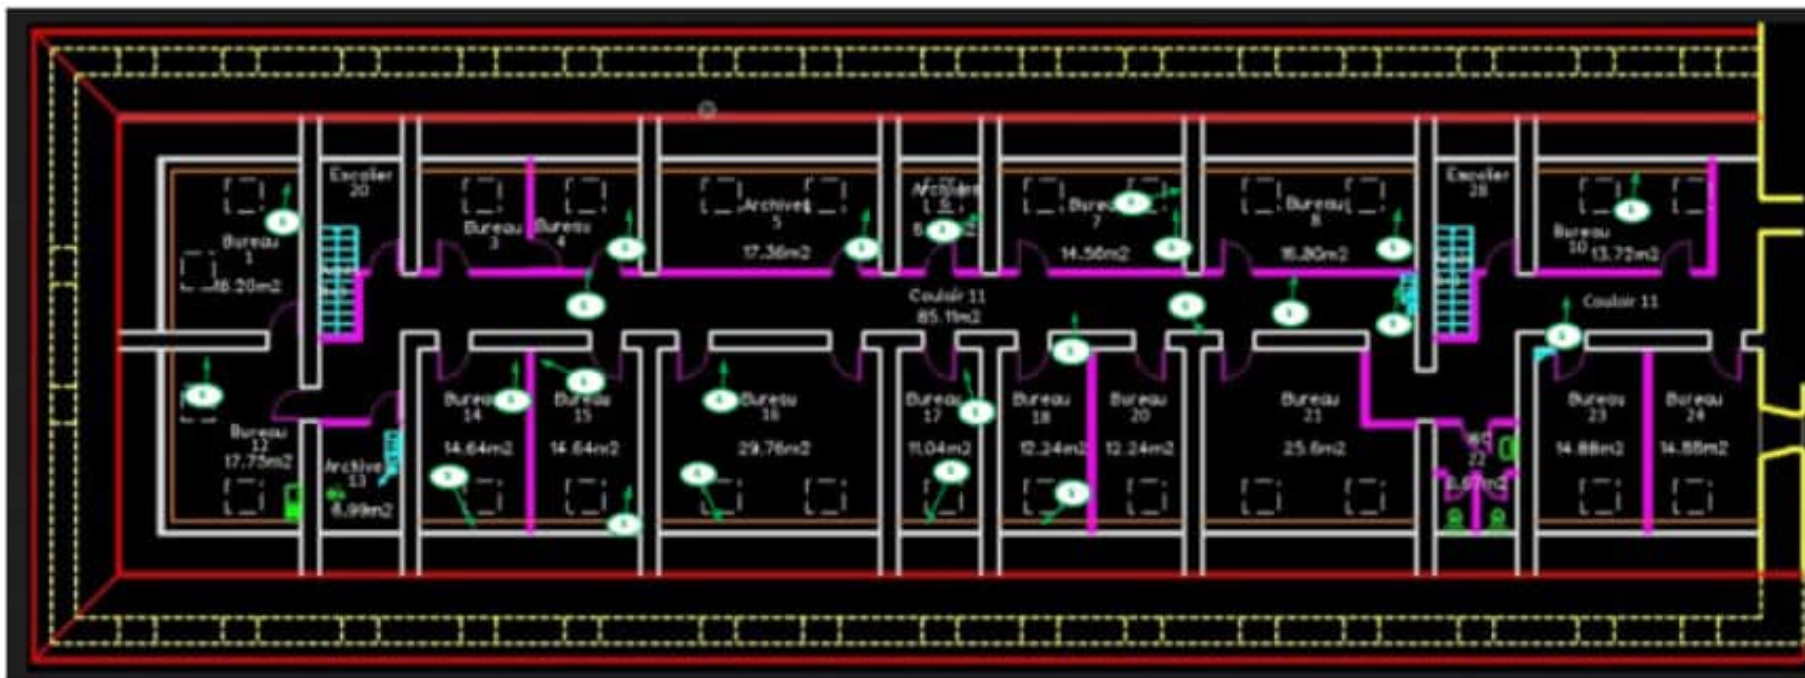

Caserne Vandamme (Bâtiment 3) - LILLE (R+4)


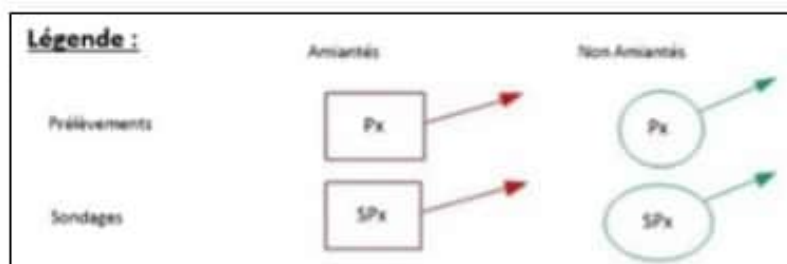


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX	Adresse : 17 RUE LYDERIC 590350024E 59000 LILLE	Localisation : Caserne Vandame - Bureaux 0001
Réalisé par : Stephanie NOISETTE	N° de planche : 17 / 18	

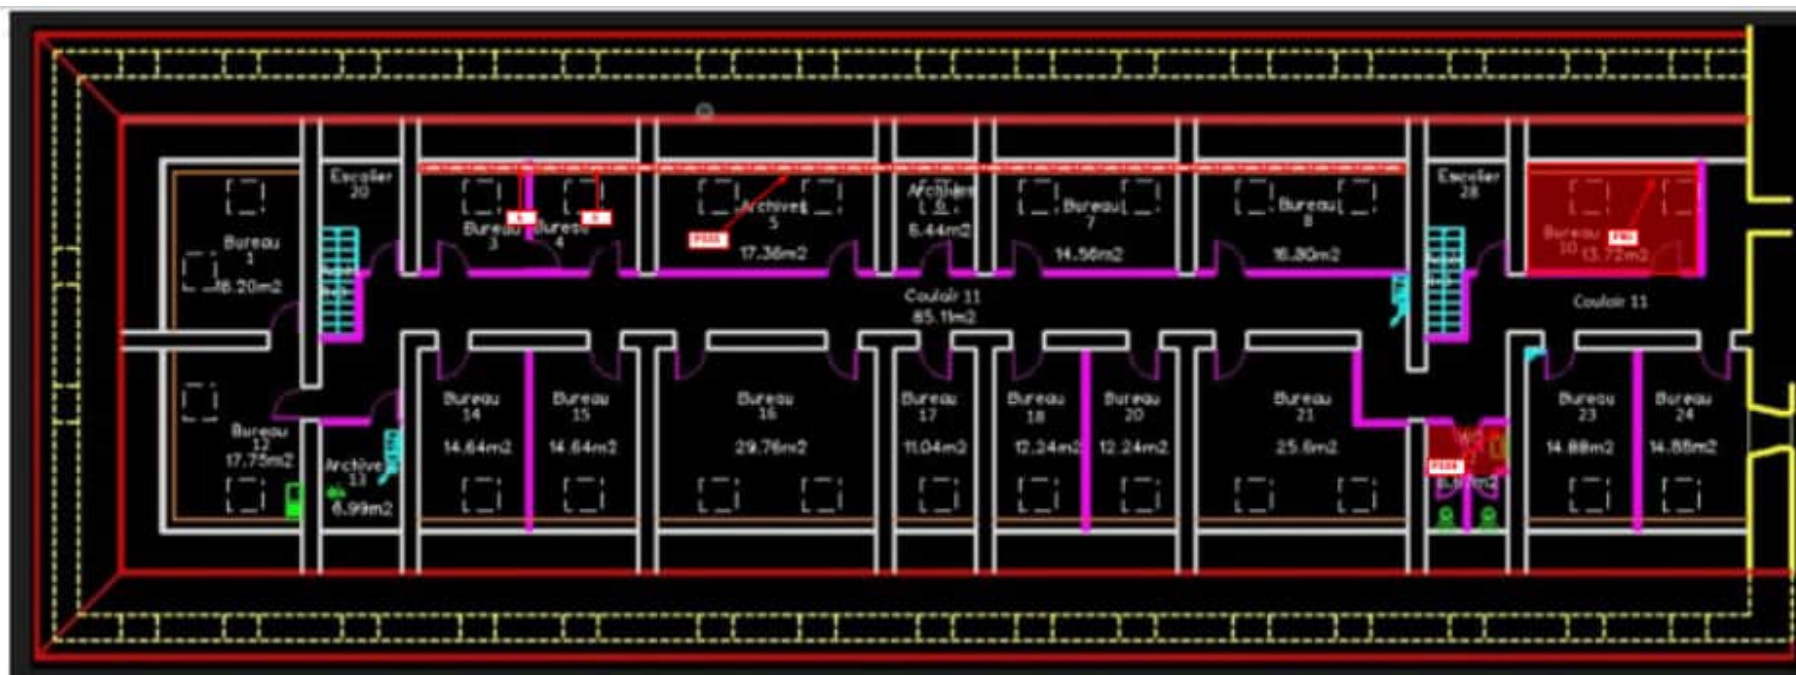

Caserne Vandamme (Bâtiment 1) - LILLE (R+4)

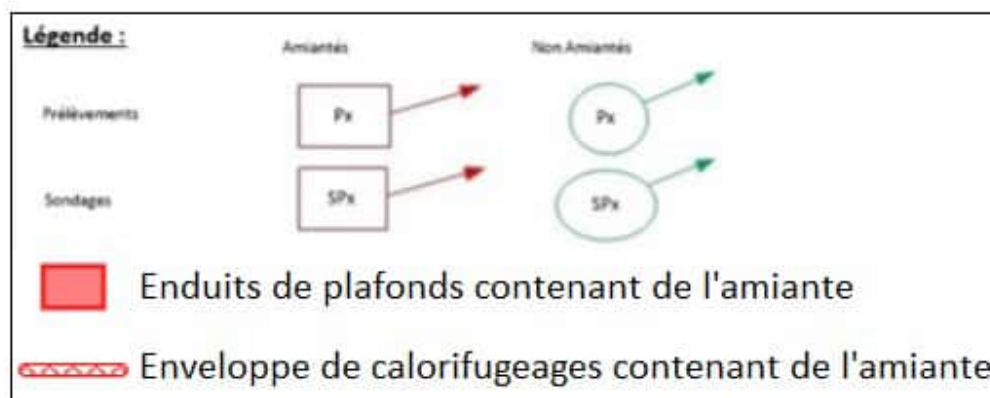


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : CASERNE VANDAMME - 0001 BUREAUX	Adresse : 17 RUE LYDERIC 590350024E 59000 LILLE	Localisation : Caserne Vandame - Bureaux 0001
Réalisé par : Stephanie NOISETTE	N° de planche : 18 / 18	

7.3. Photos



Prélèvement - P001 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 35 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P001 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 35 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P001 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 35 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P001 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 35 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P001 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 35 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P001 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 35 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P002 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 35 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P002 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 35 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P003 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 33 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P003 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 33 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P003 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 33 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P003 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 33 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P004 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 33 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P004 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 33 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P005 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 33 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P005 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 33 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P005 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 33 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)

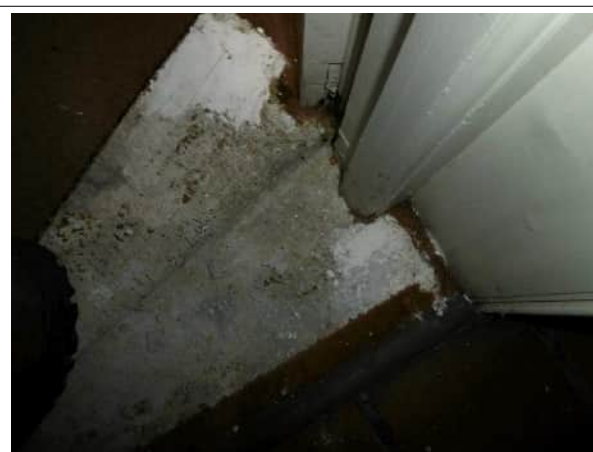

Prélèvement - P005 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 33 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P006 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 35 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P006 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 35 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P006 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 35 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P006 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 35 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P006 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 35 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P006 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 35 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P007 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 21 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P007 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 21 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)

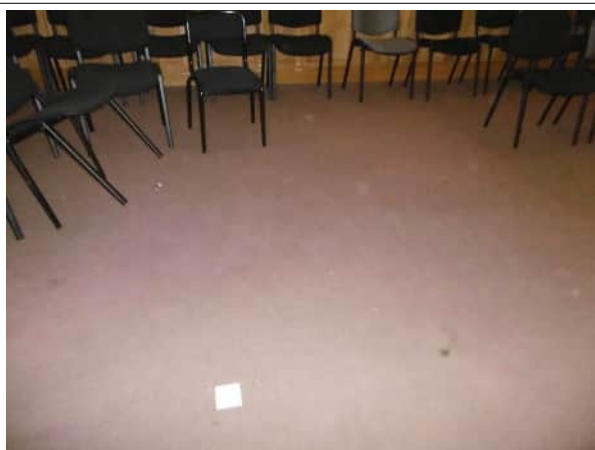

Prélèvement - P007 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 21 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P007 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 21 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P008 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 21 - Colle, Colle de carrelage, Ragréage, Joint de
carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P008 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 21 - Colle, Colle de carrelage, Ragréage, Joint de
carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P008 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 21 - Colle, Colle de carrelage, Ragréage, Joint de
carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P008 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 21 - Colle, Colle de carrelage, Ragréage, Joint de
carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P008 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 21 - Colle, Colle de carrelage, Ragréage, Joint de
carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P008 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 21 - Colle, Colle de carrelage, Ragréage, Joint de
carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P008 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 21 - Colle, Colle de carrelage, Ragréage, Joint de
carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P008 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 21 - Colle, Colle de carrelage, Ragréage, Joint de
carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P009 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P009 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P009 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P009 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P010 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)

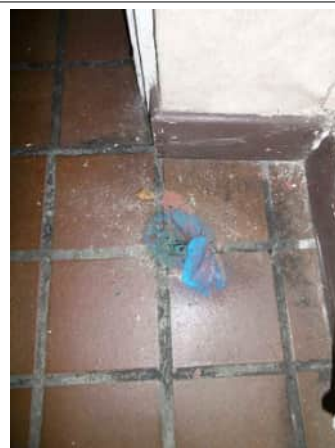

Prélèvement - P010 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P010 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P010 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P010 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P010 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P011 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P011 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P012 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P012 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P012 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P012 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P013 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P013 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)

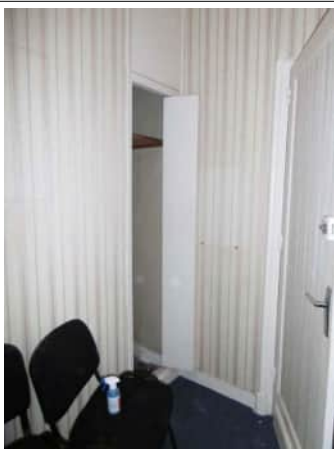

Prélèvement - P014 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 11 - Plaque souple bitumineuse antivibratile-
(Présence d'amiante)



Prélèvement - P014 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 11 - Plaque souple bitumineuse antivibratile-
(Présence d'amiante)



Prélèvement - P014 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 11 - Plaque souple bitumineuse antivibratile-
(Présence d'amiante)



Prélèvement - P015 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 11 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P015 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 11 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P015 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 11 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P015 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 11 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P016 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 11 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)

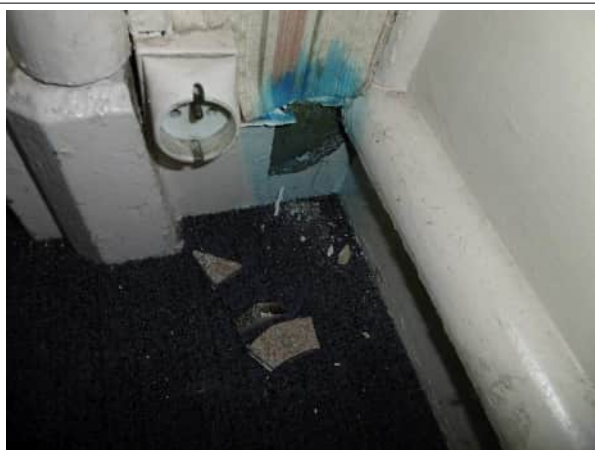


Prélèvement - P016 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 11 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P016 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 11 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)

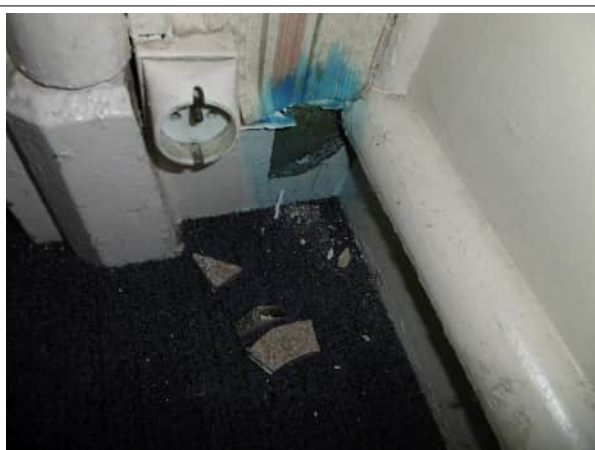

Prélèvement - P016 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 11 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)

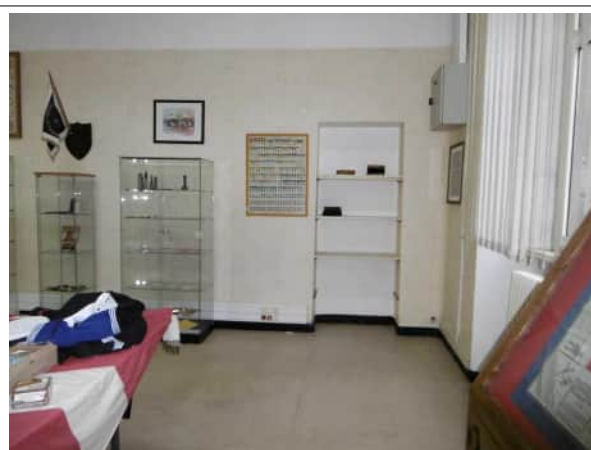

Prélèvement - P017 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 22 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P017 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 22 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P017 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 22 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P017 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 22 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P018 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 25 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P018 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 25 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P018 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 25 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P018 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 25 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P019 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 22 - Colle, Lé plastique- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P019 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 22 - Colle, Lé plastique- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P019 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 22 - Colle, Lé plastique- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P019 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 22 - Colle, Lé plastique- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P020 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 23 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P020 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Bureau 23 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P022 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 5 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P022 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 5 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P022 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 5 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P022 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 5 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P022 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 5 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P022 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 5 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P023 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 5 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P023 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 5 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P023 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 5 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)

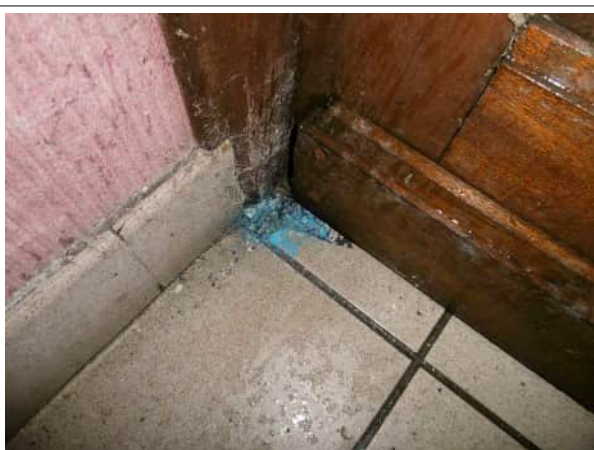

Prélèvement - P023 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 5 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P023 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 5 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)

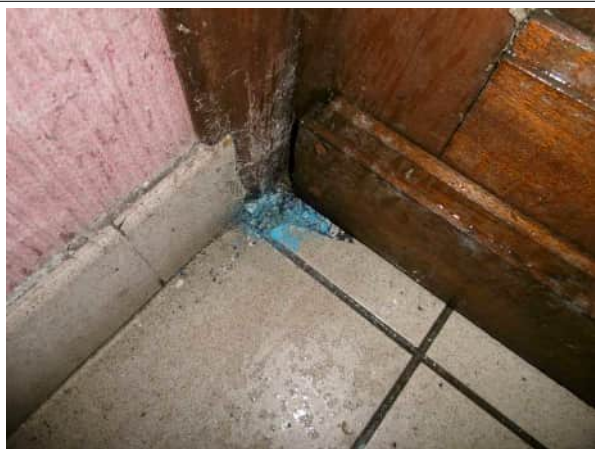

Prélèvement - P023 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 5 - Colle de carrelage, Ragraage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P024 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 5 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P024 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 5 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P025 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 5 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P025 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 5 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)

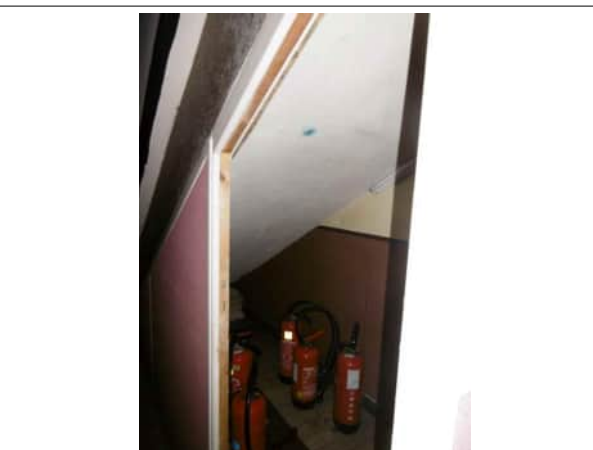

Prélèvement - P026 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 28 Local technique sous escalier - Enduit projeté-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P026 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 28 Local technique sous escalier - Enduit projeté-
(Absence d'amiante)

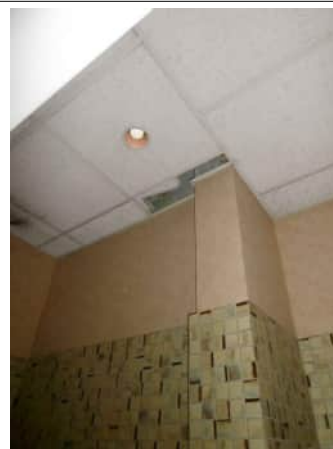

Prélèvement - P027 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P027 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P028 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P028 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Local 10 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P031 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 12 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P031 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 12 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P032 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 12 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P032 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 12 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P033 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 17 - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P033 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 17 - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P034 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 17 - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P034 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 17 - Mastic- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P035 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 17 - Joint de vitrage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P035 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 17 - Joint de vitrage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P036 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 5 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)

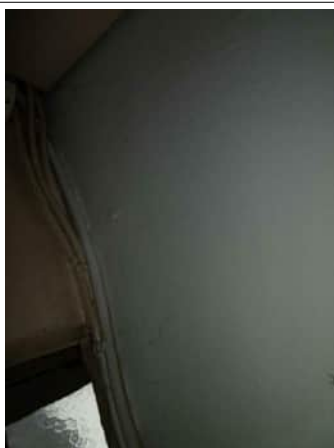

Prélèvement - P036 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 5 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P037 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Escalier 20 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P037 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Escalier 20 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P038 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Escalier 20 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P038 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Escalier 20 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P039 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Escalier 20 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)

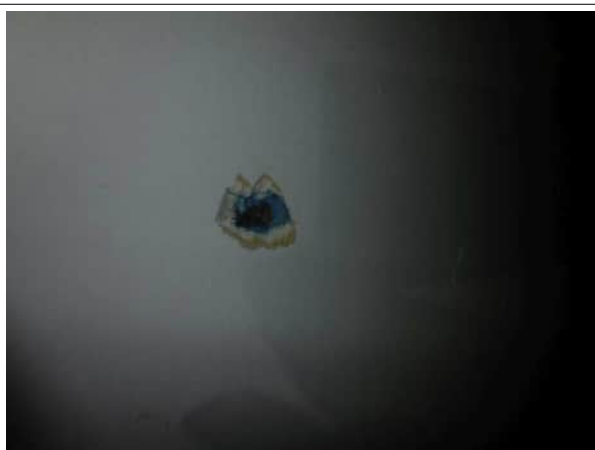

Prélèvement - P039 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Escalier 20 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P040 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Escalier 20 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P040 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Escalier 20 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P041 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Bureau 1 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)

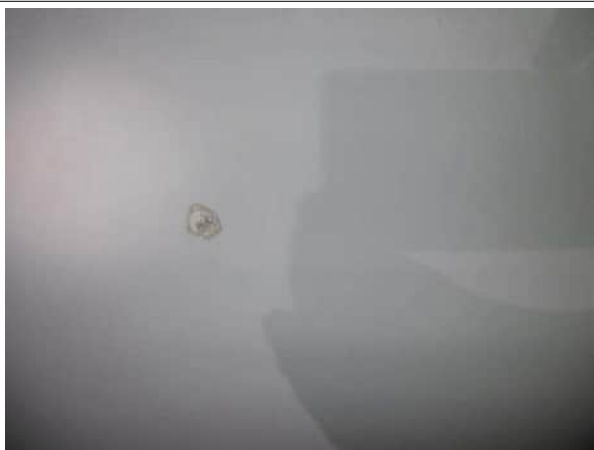

Prélèvement - P041 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Bureau 1 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P042 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Bureau 1 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage,
Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P042 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Bureau 1 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage,
Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P042 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Bureau 1 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage,
Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P042 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Bureau 1 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage,
Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P042 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Bureau 1 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage,
Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P042 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Bureau 1 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage,
Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P042 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Bureau 1 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage,
Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P042 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Bureau 1 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage,
Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P043 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Joint- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P044 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Joint- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P045 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle de carrelage, Ragréege, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P045 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle de carrelage, Ragréege, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P045 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle de carrelage, Ragréege, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P045 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle de carrelage, Ragréege, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P045 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle de carrelage, Ragréege, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P047 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P047 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P047 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P047 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P047 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P049 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)

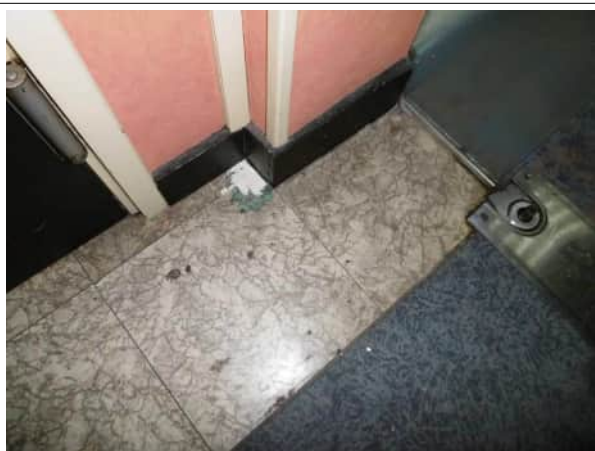


Prélèvement - P049 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P049 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)

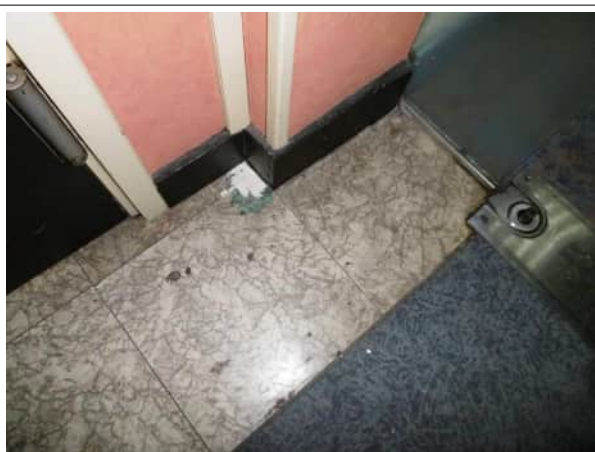

Prélèvement - P049 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)

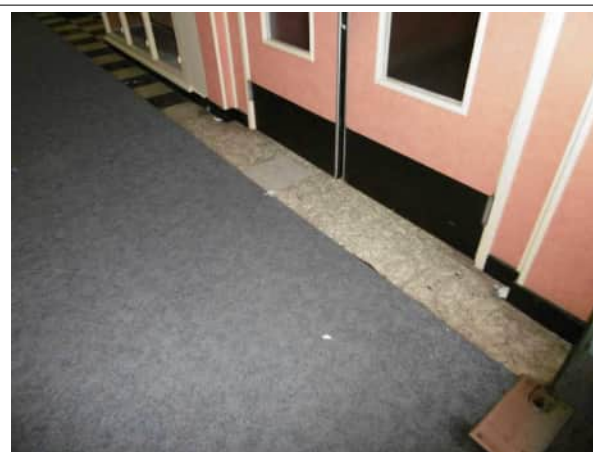


Prélèvement - P049 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)

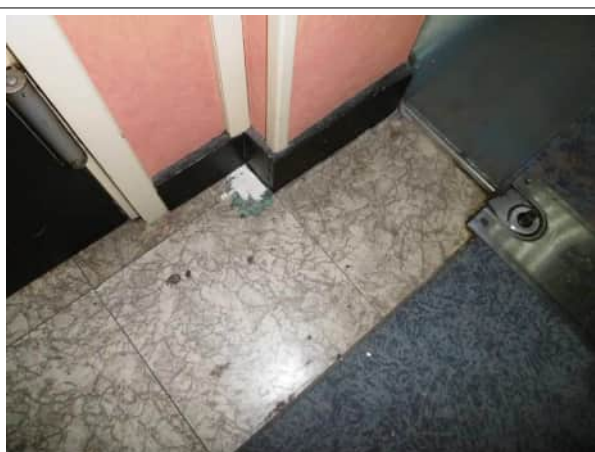

Prélèvement - P049 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P050 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)

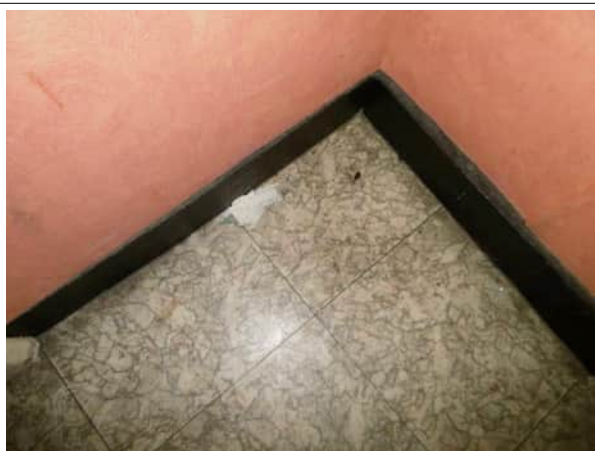

Prélèvement - P050 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P050 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)

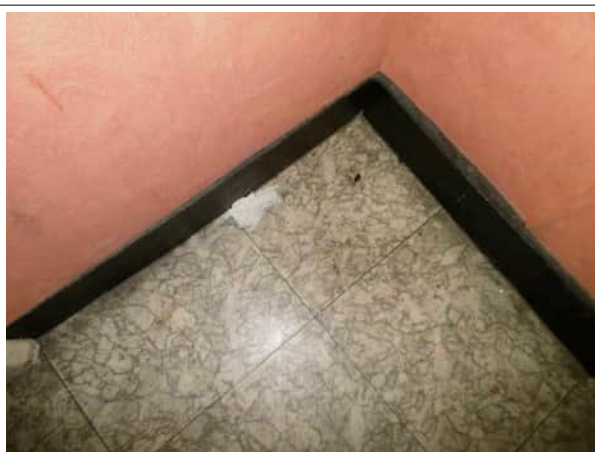


Prélèvement - P050 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P050 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)

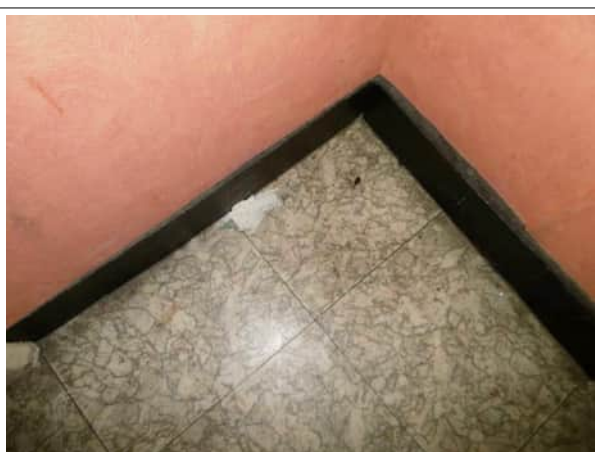

Prélèvement - P050 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)

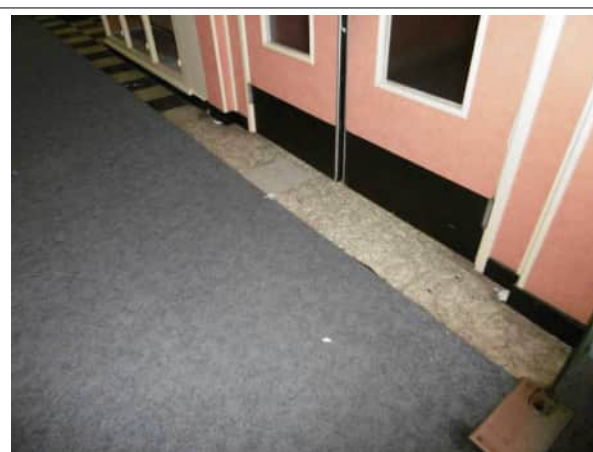

Prélèvement - P051 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P051 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P051 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P051 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P051 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P051 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)

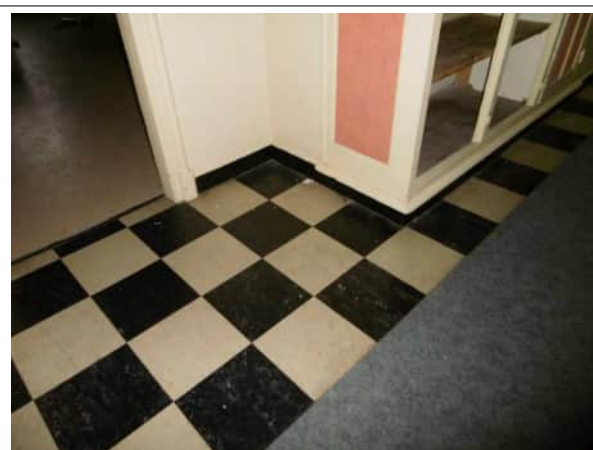


Prélèvement - P052 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)

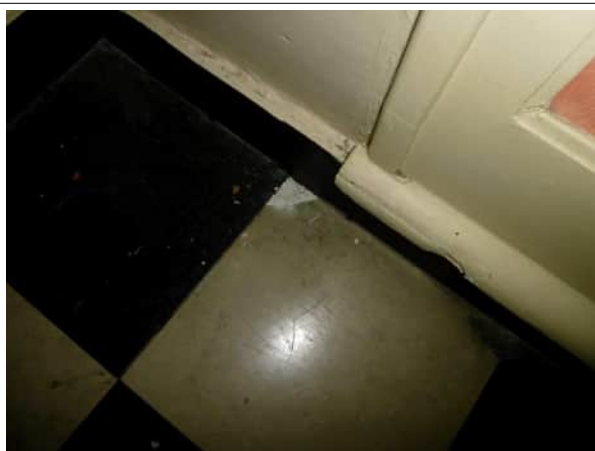

Prélèvement - P052 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P052 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol- (Présence d'amiante)

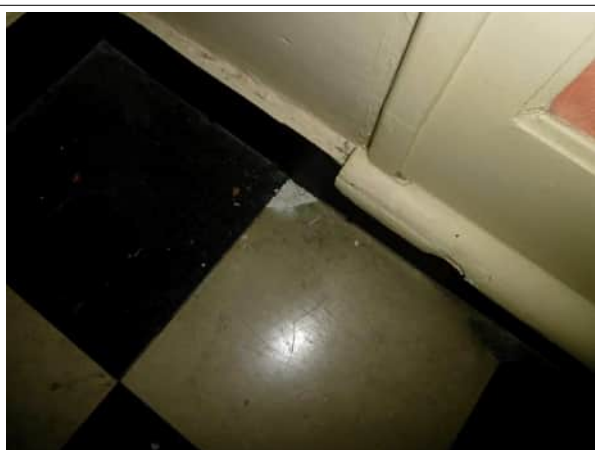


Prélèvement - P052 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P052 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)

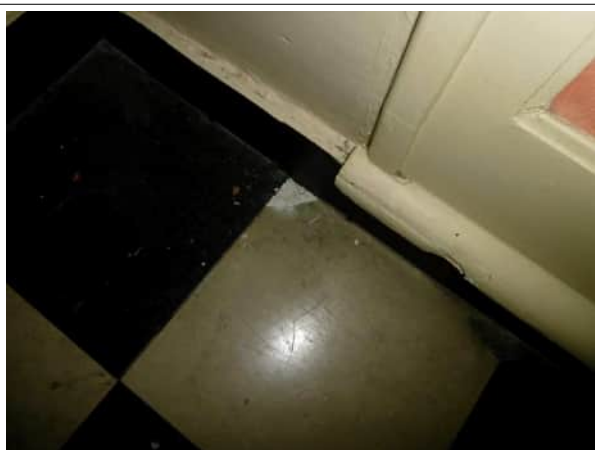


Prélèvement - P052 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)

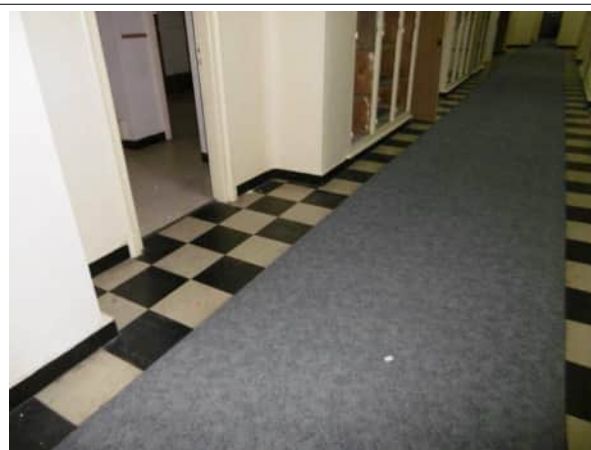


Prélèvement - P053 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P053 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)

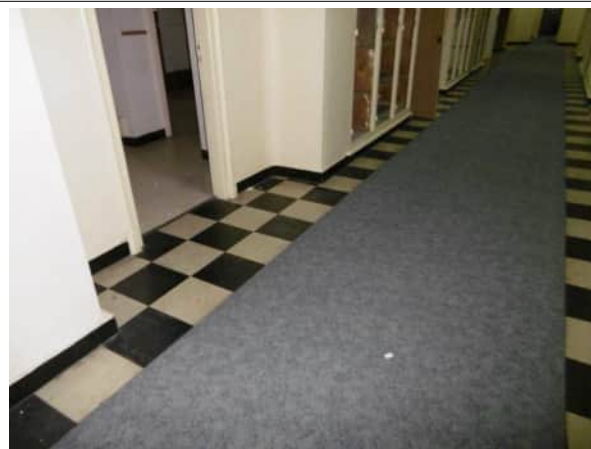


Prélèvement - P053 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol- (Présence d'amiante)

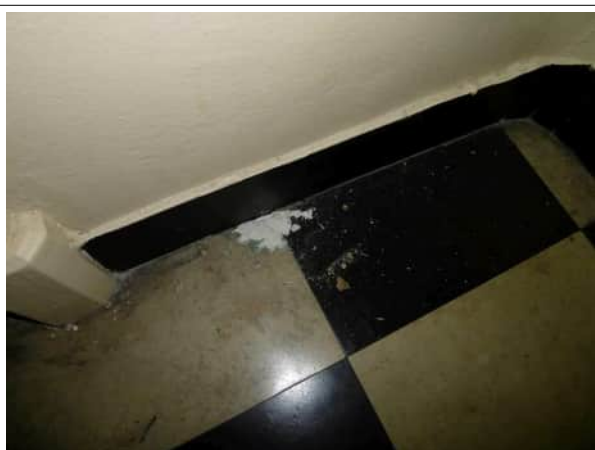

Prélèvement - P053 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol- (Présence d'amiante)

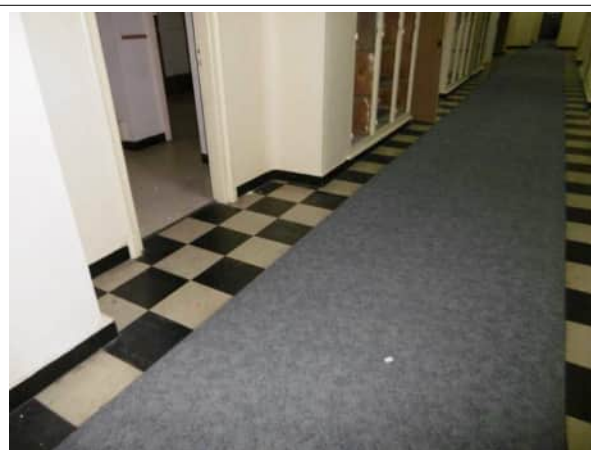

Prélèvement - P053 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)

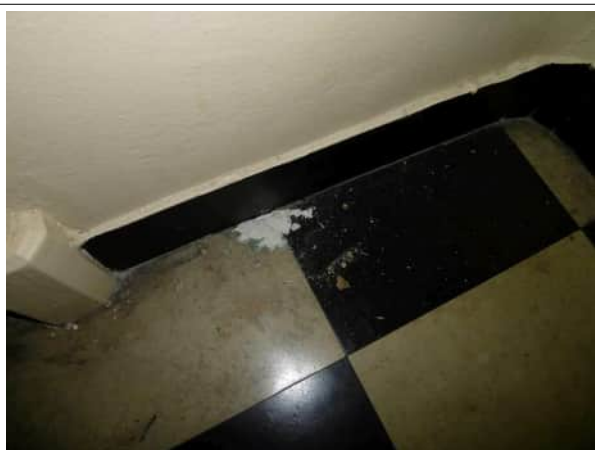

Prélèvement - P053 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P054 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P054 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Présence
d'amiante)




Prélèvement - P054 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Présence
d'amiante)

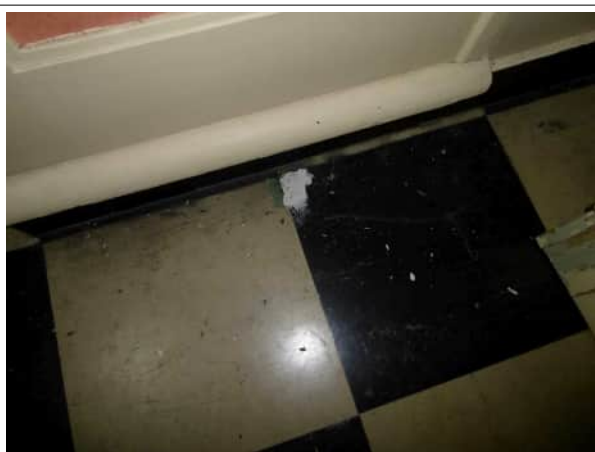


Prélèvement - P054 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Présence
d'amiante)



Prélèvement - P054 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Présence
d'amiante)

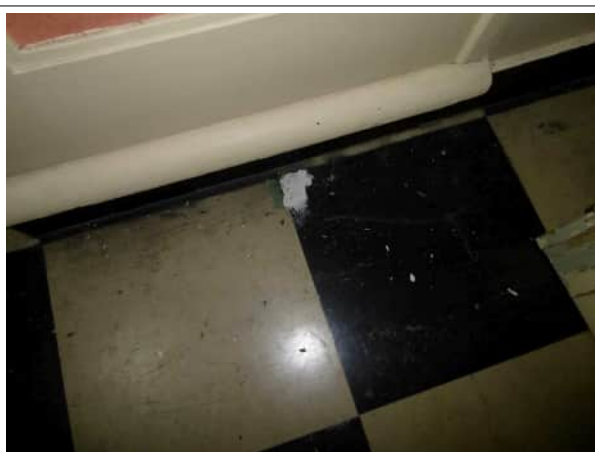

Prélèvement - P054 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Présence
d'amiante)

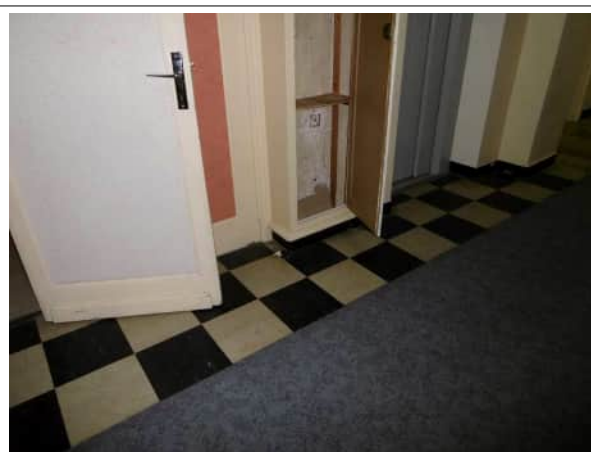

Prélèvement - P055 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Présence
d'amiante)



Prélèvement - P055 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Présence
d'amiante)



Prélèvement - P055 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Présence
d'amiante)



Prélèvement - P055 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Présence
d'amiante)



Prélèvement - P055 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Présence
d'amiante)



Prélèvement - P055 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Dalle de sol, Colle, Ragréage- (Présence
d'amiante)



Prélèvement - P056 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle, Moquette, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P056 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle, Moquette, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P056 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle, Moquette, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P057 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P057 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P058 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle de carrelage, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P058 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle de carrelage, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P059 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle de carrelage, Ragréage- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P059 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Colle de carrelage, Ragréage- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P060 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 3 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P061 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 3 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)

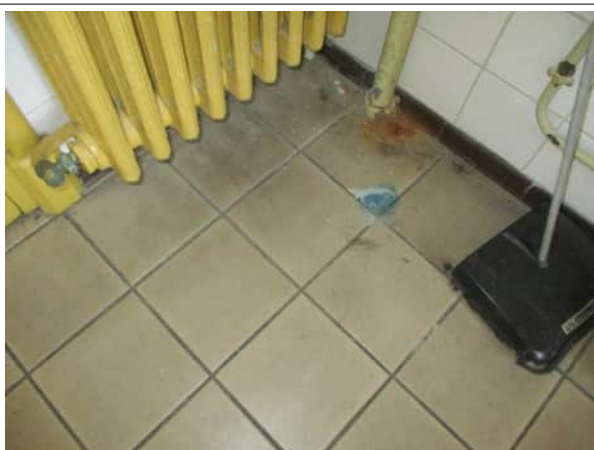


Prélèvement - P062 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 3 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)

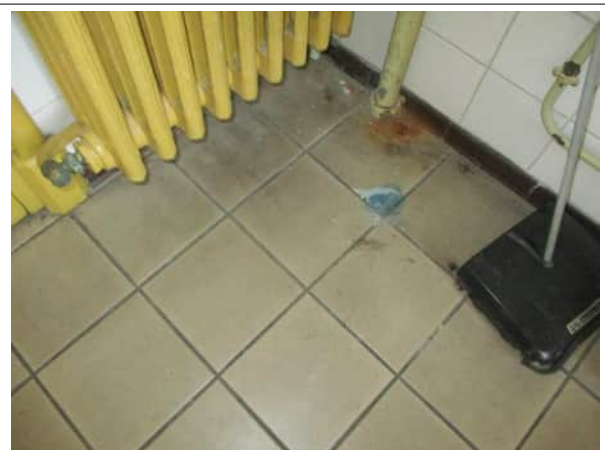

Prélèvement - P062 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 3 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)

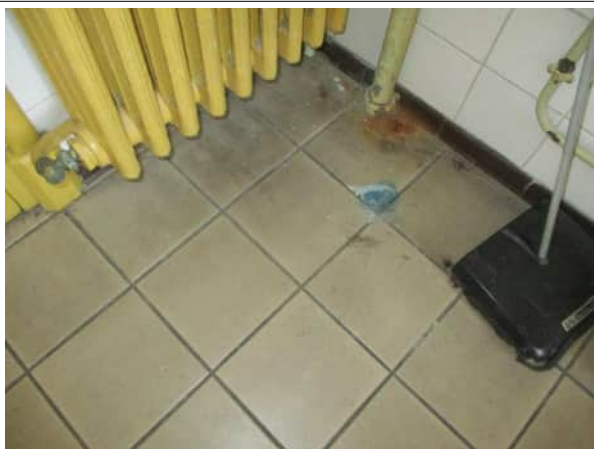

Prélèvement - P062 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 3 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)

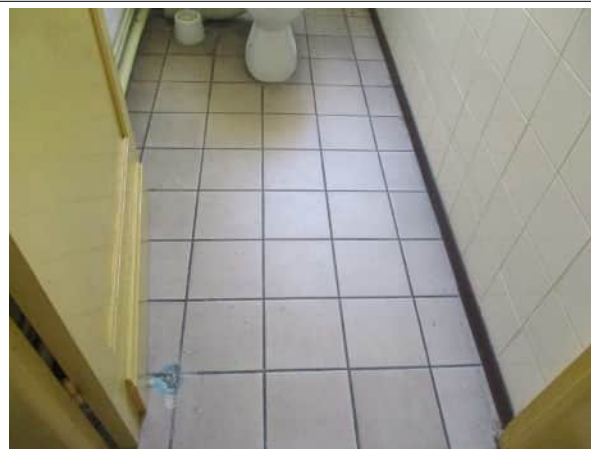


Prélèvement - P063 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 3 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P063 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 3 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P063 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 3 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)

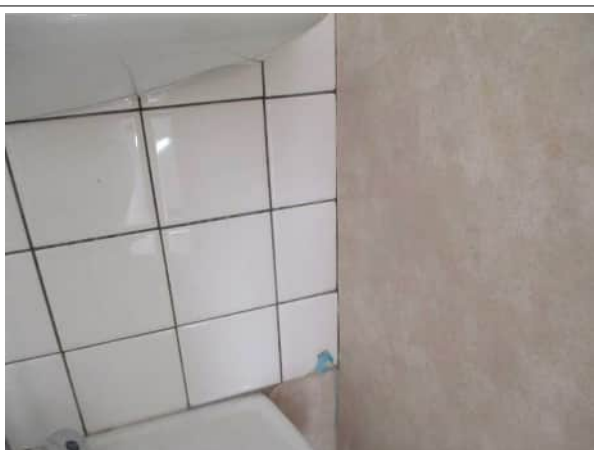

Prélèvement - P064 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 4 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)

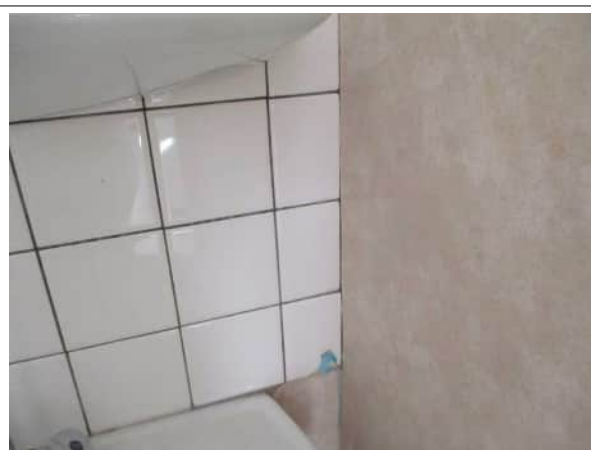

Prélèvement - P064 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 4 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P065 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 4 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P065 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 4 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P066 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 4 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P066 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 4 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)

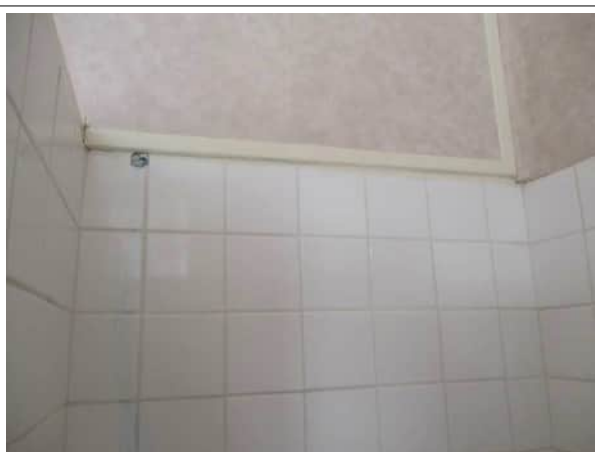

Prélèvement - P067 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 4 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)

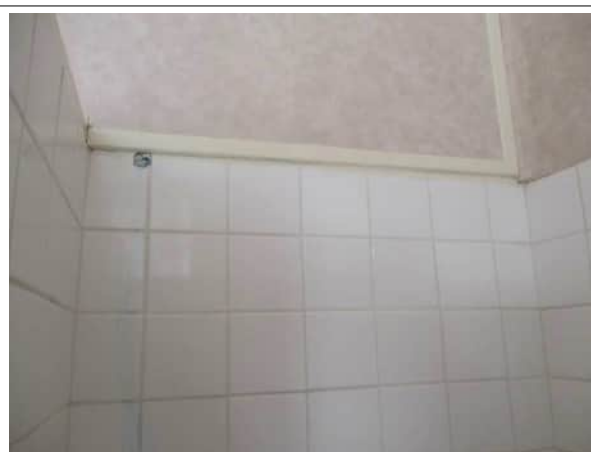


Prélèvement - P067 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 4 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P068 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Bureau 5 - Colle, Lé plastique- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P068 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Bureau 5 - Colle, Lé plastique- (Absence d'amiante)

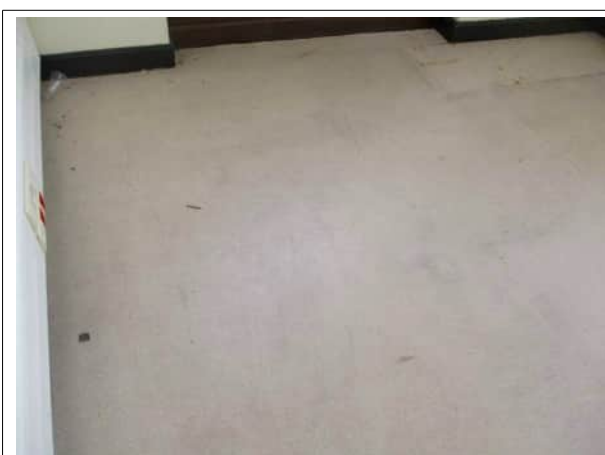

Prélèvement - P068 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Bureau 5 - Colle, Lé plastique- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P068 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Bureau 5 - Colle, Lé plastique- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P069 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 11 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P069 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 11 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P070 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 11 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P070 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 11 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)

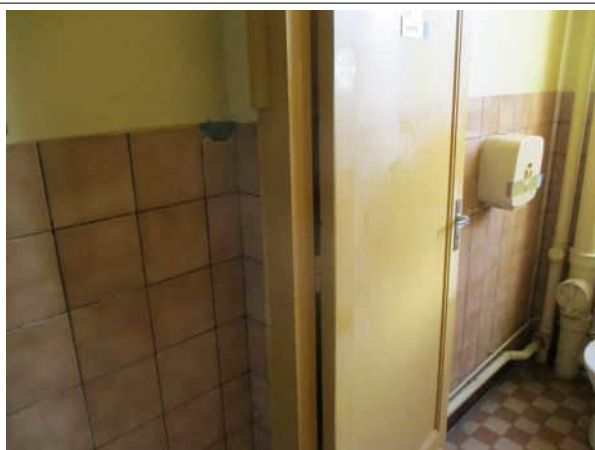

Prélèvement - P071 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 11 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P071 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 11 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P072 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 11 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P072 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Local 11 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P073 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Bureau 14 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P074 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Bureau 19 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P075 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Bureau 30 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P075 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Bureau 30 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P076 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Bureau 28 - Colle, Moquette- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P076 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Bureau 28 - Colle, Moquette- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P077 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 10 - Lé plastique avec sous-couche, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P077 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 10 - Lé plastique avec sous-couche, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P077 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 10 - Lé plastique avec sous-couche, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P077 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 10 - Lé plastique avec sous-couche, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P078 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 10 - Lé plastique avec sous-couche, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P078 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4 / Bureau 10 - Lé plastique avec sous-couche, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P078 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 10 - Lé plastique avec sous-couche, Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P078 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 10 - Lé plastique avec sous-couche, Colle- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P079 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 10 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P079 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 10 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P080 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 10 - Enduit- (Présence d'amiante)

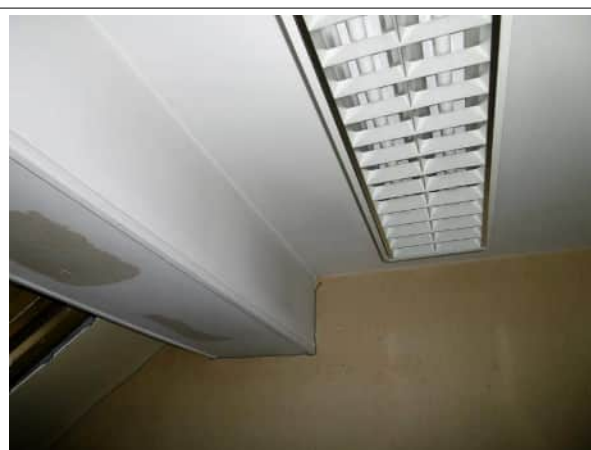

Prélèvement - P080 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 10 - Enduit- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P081 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 10 - Isolant- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P081 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 10 - Isolant- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P082 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Couloir 11 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P082 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Couloir 11 - Enduit- (Absence d'amiante)

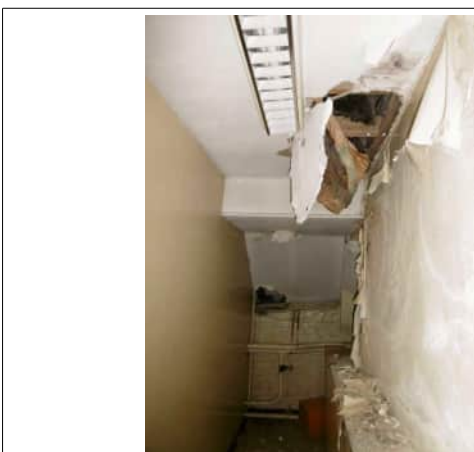

Prélèvement - P083 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Couloir 11 - Isolant- (Absence d'amiante)

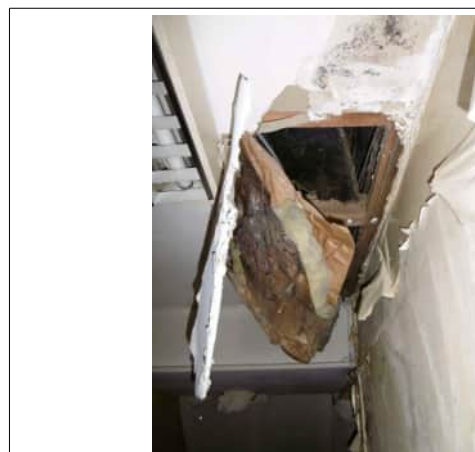

Prélèvement - P083 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Couloir 11 - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P084 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 24 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P084 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 24 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P084 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 24 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P084 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 24 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P085 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 24 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)

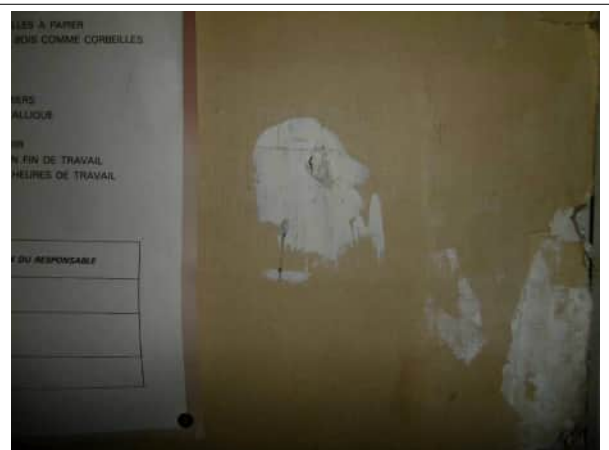

Prélèvement - P085 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 24 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P086 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 23 - Bande calicot- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P086 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 23 - Bande calicot- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P087 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 23 - Bande calicot- (Absence d'amiante)

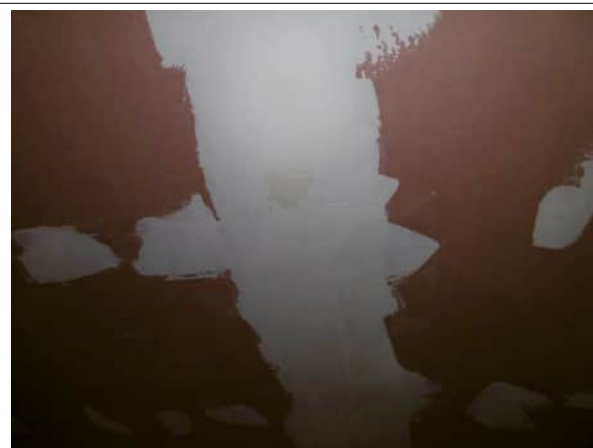

Prélèvement - P087 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 23 - Bande calicot- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P088 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ WC 22 - Enduit- (Absence d'amiante)

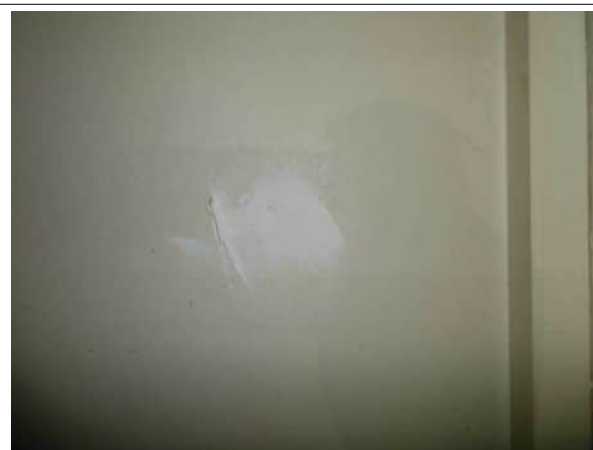

Prélèvement - P088 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ WC 22 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P089 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 21 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P089 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 21 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P089 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 21 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P089 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 21 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P090 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 21 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P090 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 21 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P090 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 21 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P090 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 21 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P091 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 21 - Enveloppe de calorifugeage, Calorifugeage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P091 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 21 - Enveloppe de calorifugeage, Calorifugeage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P091 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 21 - Enveloppe de calorifugeage, Calorifugeage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P091 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 21 - Enveloppe de calorifugeage, Calorifugeage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P092 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 21 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P092 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 21 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P093 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 21 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P093 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 21 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P094 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 20 - Colle, Moquette- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P094 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 20 - Colle, Moquette- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P094 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 20 - Colle, Moquette- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P094 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 20 - Colle, Moquette- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P095 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 20 - Colle, Moquette- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P095 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 20 - Colle, Moquette- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P095 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 20 - Colle, Moquette- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P095 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 20 - Colle, Moquette- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P096 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 20 - Enveloppe de calorifugeage, Calorifugeage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P096 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 20 - Enveloppe de calorifugeage, Calorifugeage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P096 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 20 - Enveloppe de calorifugeage, Calorifugeage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P096 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 20 - Enveloppe de calorifugeage, Calorifugeage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P097 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 18 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P097 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 18 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P097 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 18 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P097 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 18 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P098 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 18 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P098 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 18 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P098 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 18 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P098 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 18 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P099 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Couloir 11 - Lé plastique avec sous-couche, Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P099 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Couloir 11 - Lé plastique avec sous-couche, Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P099 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Couloir 11 - Lé plastique avec sous-couche, Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P099 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Couloir 11 - Lé plastique avec sous-couche, Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P100 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Couloir 11 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P100 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Couloir 11 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P101 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Archives 5 - Calorifugeage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P101 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Archives 5 - Calorifugeage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P101 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Archives 5 - Enveloppe de calorifugeage- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P101 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Archives 5 - Enveloppe de calorifugeage- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P102 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Archives 5 - Colle, Moquette- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P102 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Archives 5 - Colle, Moquette- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P102 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Archives 5 - Colle, Moquette- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P102 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Archives 5 - Colle, Moquette- (Absence d'amiante)

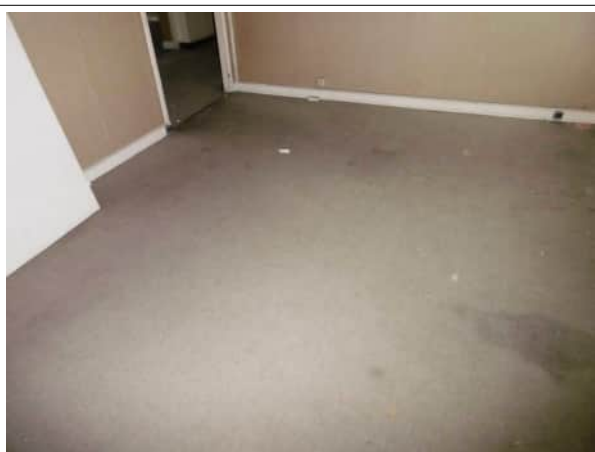

Prélèvement - P103 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 8 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P103 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 8 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P103 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 8 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P103 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 8 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P104 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 8 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P104 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 8 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P104 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 8 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P104 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 8 - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P105 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 12 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P105 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 12 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P106 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 12 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P106 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 12 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P106 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 12 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P106 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Bureau 12 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)

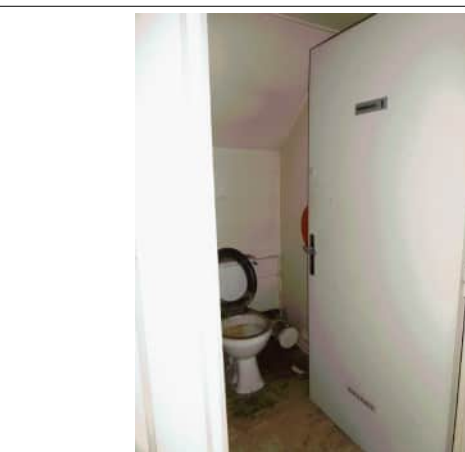

Prélèvement - P107 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ WC 22 - Enduit- (Absence d'amiante)

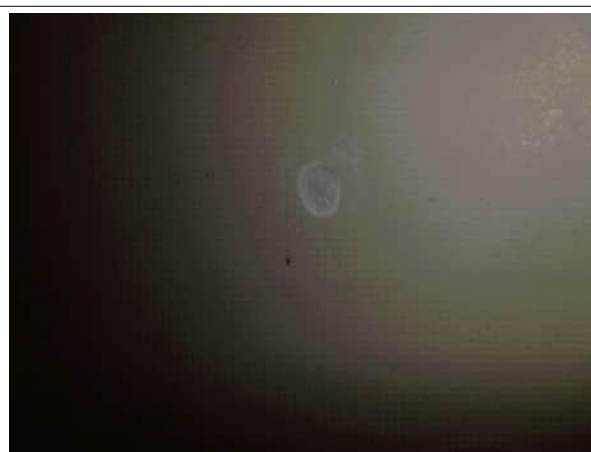

Prélèvement - P107 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ WC 22 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P108 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ WC 22 - Enduit- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P108 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ WC 22 - Enduit- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P109 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ WC 22 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P109 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ WC 22 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P110 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Couloir 11 - Calorifugeage, Enveloppe de calorifugeage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P110 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Couloir 11 - Calorifugeage, Enveloppe de calorifugeage-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P110 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Couloir 11 - Calorifugeage, Enveloppe de calorifugeage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P111 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Couloir 11 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P111 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Couloir 11 - Enduit- (Absence d'amiante)

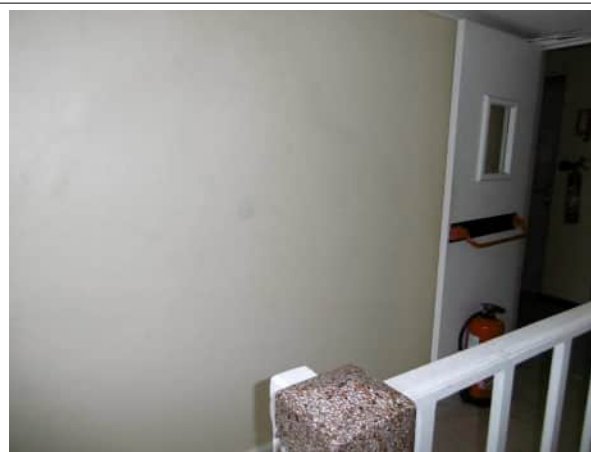

Prélèvement - P112 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 28 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P112 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 28 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P113 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 28 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P114 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 28 - Lé plastique avec sous-couche, Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P114 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 28 - Lé plastique avec sous-couche, Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P114 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 28 - Lé plastique avec sous-couche, Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P114 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 28 - Lé plastique avec sous-couche, Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P115 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 28 - Lé plastique avec sous-couche, Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P115 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 28 - Lé plastique avec sous-couche, Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P115 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 28 - Lé plastique avec sous-couche, Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P115 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 28 - Lé plastique avec sous-couche, Colle- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P116 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Couloir 11 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P116 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Couloir 11 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P117 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Couloir 11 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)

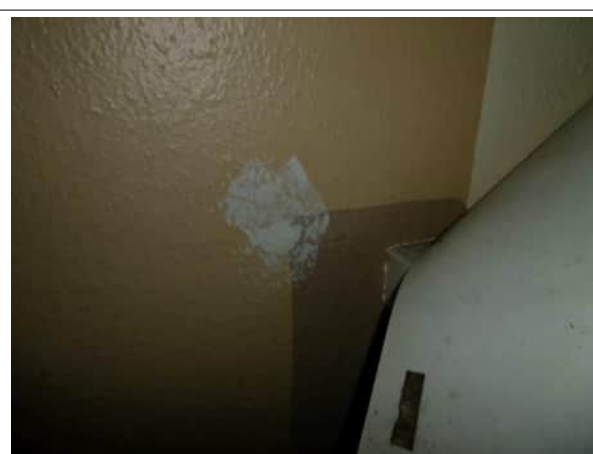

Prélèvement - P117 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Couloir 11 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P118 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 20 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P118 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 20 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P119 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 20 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P119 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 20 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P120 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 20 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P120 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 20 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P120 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 20 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P120 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 20 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P121 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 20 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P121 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 20 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P121 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 20 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P121 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+4
/ Escalier 20 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P122 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 13 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P122 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 13 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P123 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 13 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P123 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 13 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P124 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 13 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)

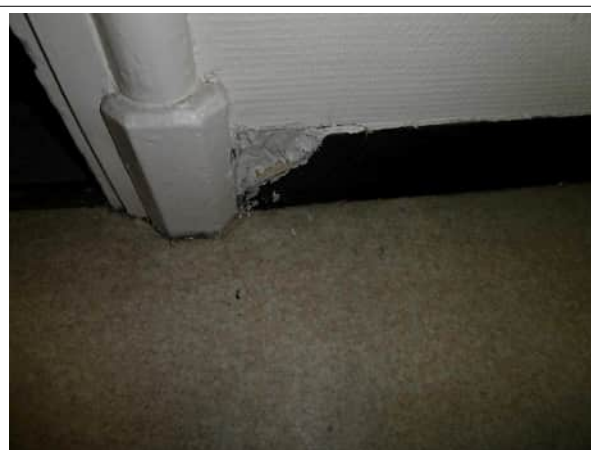


Prélèvement - P124 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 13 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P124 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 13 - Joint de plinthe- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P124 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 13 - Joint de plinthe- (Présence d'amiante)

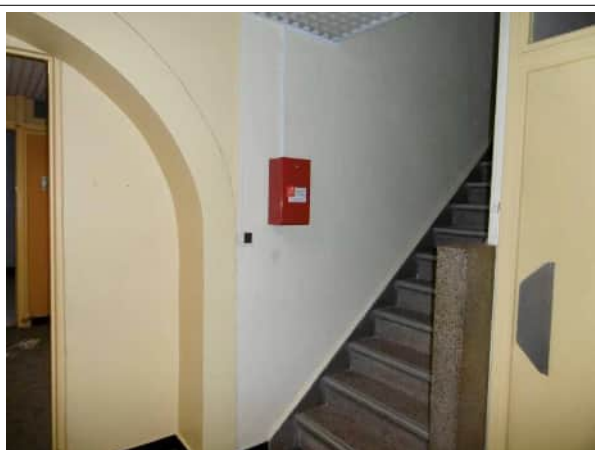


Prélèvement - P125 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Escalier 20 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P125 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Escalier 20 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P126 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 11 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)

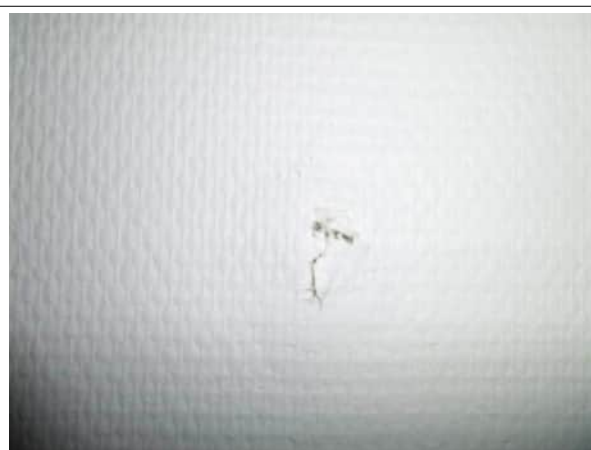

Prélèvement - P126 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 11 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P127 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 11 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P127 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 11 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P127 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 11 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P127 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 11 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P128 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 11 - Colle de carrelage, Ragréege, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P128 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 11 - Colle de carrelage, Ragréege, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P128 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 11 - Colle de carrelage, Ragréege, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P128 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 11 - Colle de carrelage, Ragréege, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P128 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 11 - Colle de carrelage, Ragréege, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P128 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 11 - Colle de carrelage, Ragréege, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P129 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 11 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P129 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 11 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P129 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 11 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P129 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 11 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P130 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 13 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P130 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 13 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P130 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 13 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P130 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 13 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P130 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 13 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P130 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 13 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P131 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Escalier 20 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P131 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Escalier 20 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P132 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Escalier 20 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P132 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Escalier 20 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P133 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Escalier 20 - Lé plastique, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P133 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Escalier 20 - Lé plastique, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P133 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Escalier 20 - Lé plastique, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P133 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Escalier 20 - Lé plastique, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P133 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Escalier 20 - Lé plastique, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)

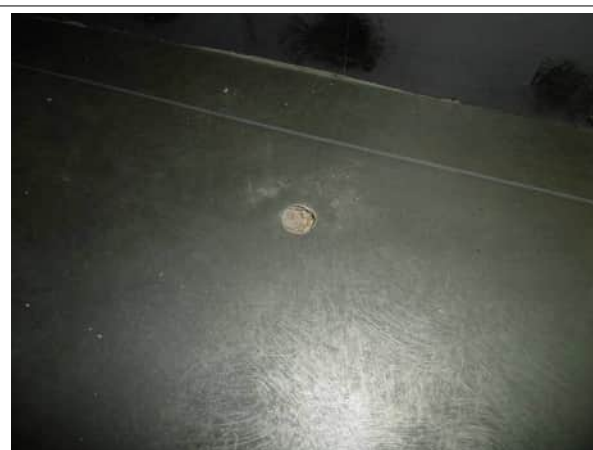

Prélèvement - P133 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Escalier 20 - Lé plastique, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P134 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Escalier 20 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P134 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Escalier 20 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P135 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Escalier 20 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)

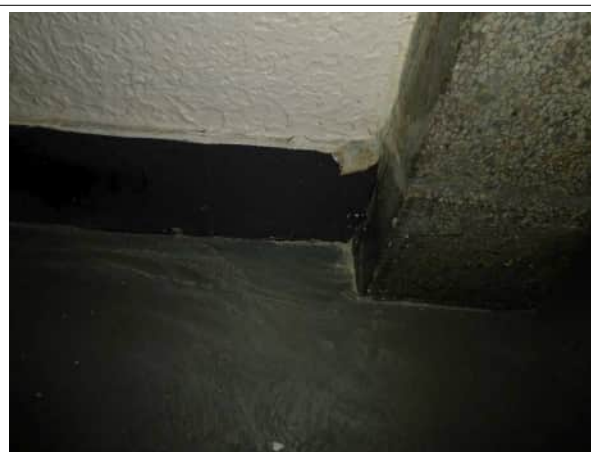

Prélèvement - P135 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Escalier 20 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P135 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Escalier 20 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)

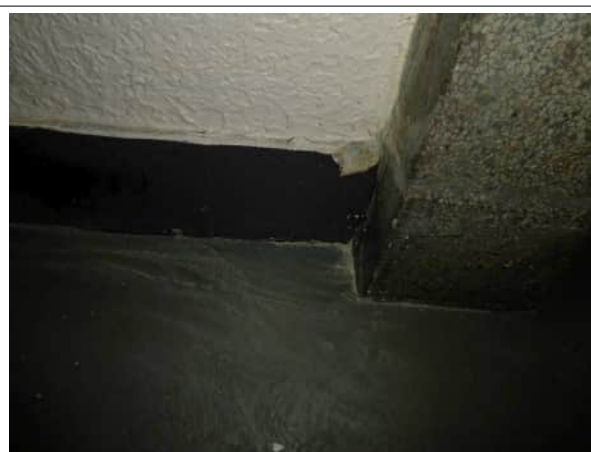

Prélèvement - P135 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Escalier 20 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P136 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Circulation - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P136 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Circulation - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P136 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Circulation - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P136 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Circulation - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P137 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Circulation - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P137 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Circulation - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P137 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Circulation - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P137 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Circulation - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P138 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Circulation - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P138 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Circulation - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P138 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Circulation - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P138 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Circulation - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P138 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Circulation - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P138 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Circulation - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P139 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Circulation - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P139 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Circulation - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P140 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Circulation - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P140 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Circulation - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P142 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 10 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P142 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 10 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P143 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 10 - Lé plastique, Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P143 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 10 - Lé plastique, Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P143 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 10 - Lé plastique, Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P143 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 10 - Lé plastique, Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P143 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 10 - Lé plastique, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P143 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 10 - Lé plastique, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P144 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 10 - Lé plastique, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P144 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 10 - Lé plastique, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P144 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 10 - Lé plastique, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)

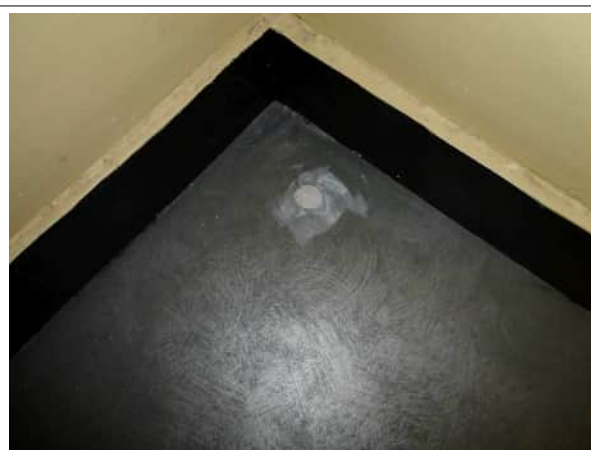

Prélèvement - P144 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 10 - Lé plastique, Colle, Ragréage- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P144 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 10 - Lé plastique, Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P144 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 10 - Lé plastique, Colle, Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P145 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 10 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P145 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 10 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P145 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 10 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P145 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 10 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P146 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 6 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P146 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 6 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P147 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 6 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P147 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 6 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P149 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 3 - Colle de faïence, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P149 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 3 - Colle de faïence, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P149 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 3 - Colle de faïence, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P150 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 3 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P150 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 3 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P150 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 3 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P150 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 3 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P150 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 3 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P150 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 3 - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P151 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 3 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)

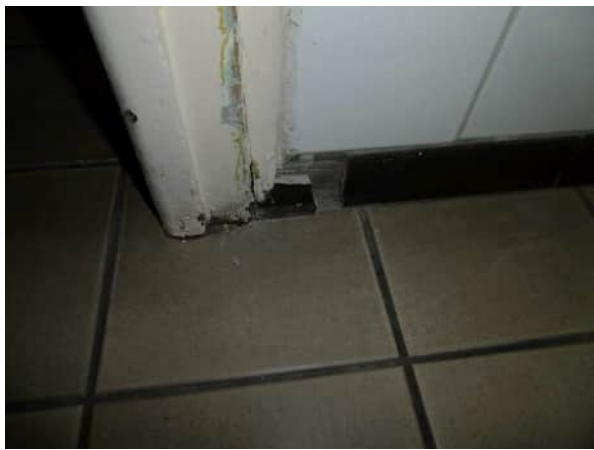


Prélèvement - P151 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 3 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P151 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 3 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)

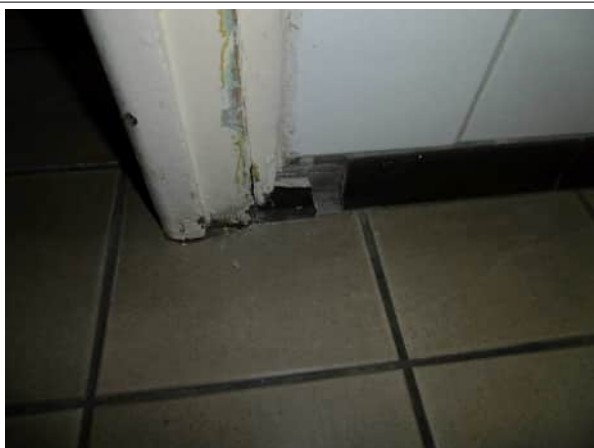


Prélèvement - P151 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 3 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)

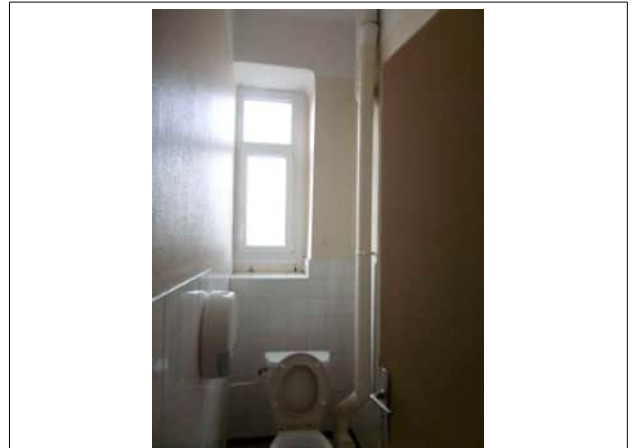

Prélèvement - P152 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 3 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P152 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 3 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)

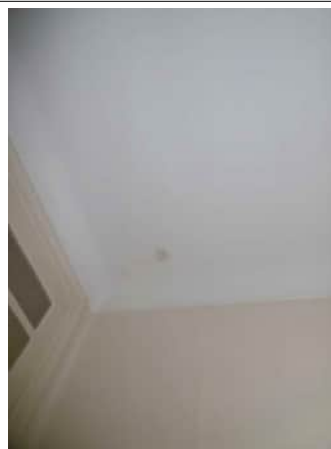

Prélèvement - P153 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 3 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P153 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ WC 3 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P154 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Informatique 28 - Colle de carrelage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P154 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Informatique 28 - Colle de carrelage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P154 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Informatique 28 - Colle de carrelage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P154 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Informatique 28 - Colle de carrelage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P155 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Informatique 28 - Faux plafond- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P155 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Informatique 28 - Faux plafond- (Absence d'amiante)

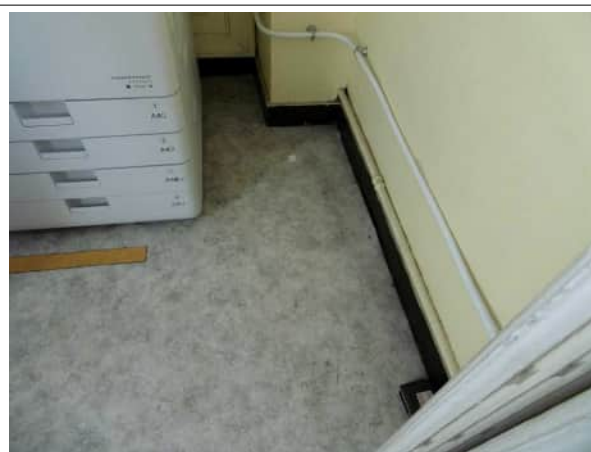

Prélèvement - P156 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Informatique 28 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P156 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Informatique 28 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)

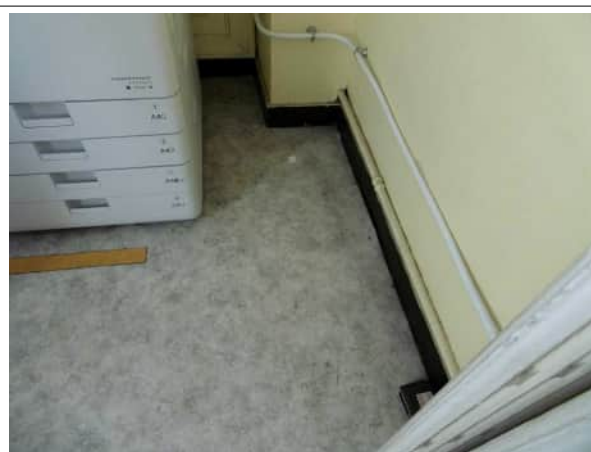

Prélèvement - P156 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Informatique 28 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P156 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Informatique 28 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P157 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 24 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P157 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+3
/ Bureau 24 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)

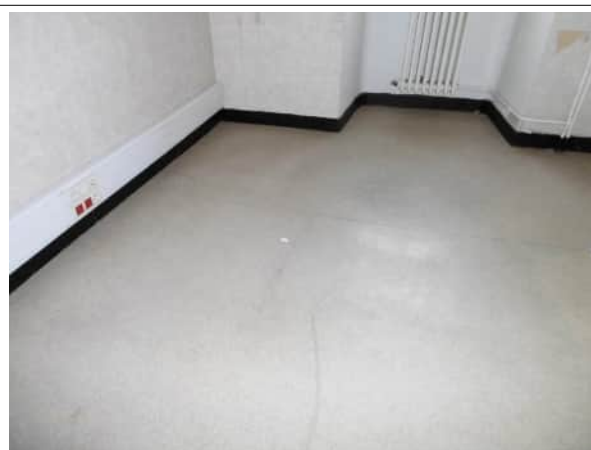

Prélèvement - P158 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Bureau 15 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P158 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Bureau 15 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P158 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Bureau 15 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P158 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Bureau 15 - Lé plastique, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P159 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Bureau 18 - Colle de carrelage, Joint de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P159 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Bureau 18 - Colle de carrelage, Joint de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P159 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Bureau 18 - Colle de carrelage, Joint de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P159 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Bureau 18 - Colle de carrelage, Joint de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P160 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P160 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P160 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P160 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P161 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P161 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P161 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P161 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Moquette, Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P162 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Bureau 18 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P162 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Bureau 18 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P163 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P163 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Mastic- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P164 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P164 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Mastic- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P165 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)

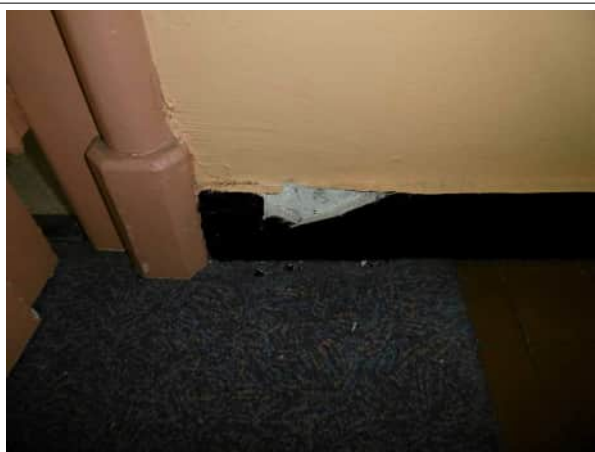

Prélèvement - P165 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P166 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Bureau 18 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)

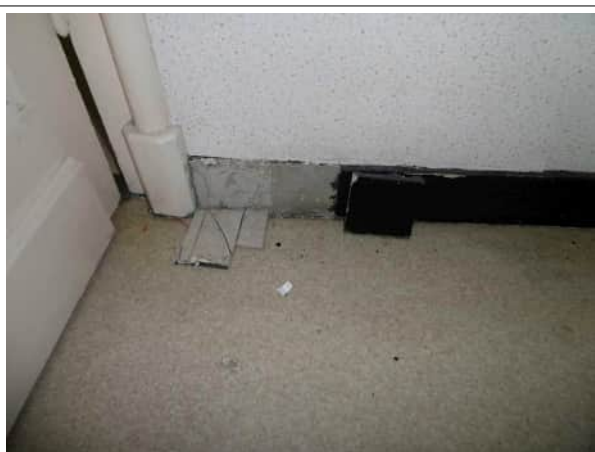

Prélèvement - P166 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Bureau 18 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P166 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Bureau 18 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)

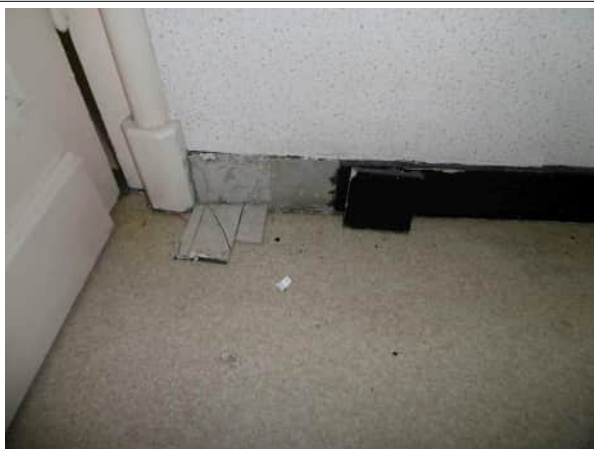

Prélèvement - P166 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Bureau 18 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P167 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Bureau 19 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P167 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Bureau 19 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P168 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 13 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P168 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 13 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P169 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 13 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P169 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 13 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P169 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 13 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P169 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 13 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence
d'amiante)

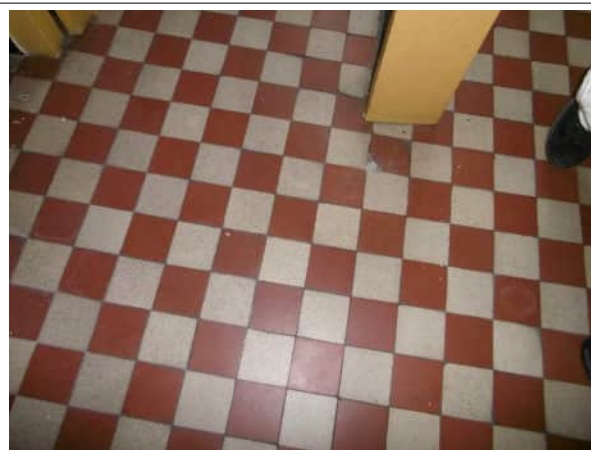

Prélèvement - P170 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 13 - Colle de carrelage, Ragréege, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)

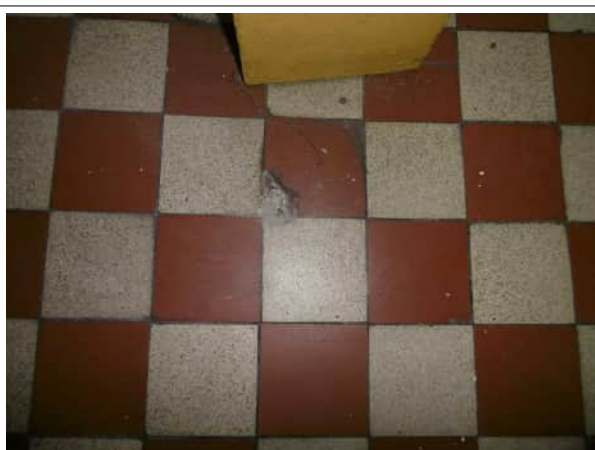


Prélèvement - P170 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 13 - Colle de carrelage, Ragréege, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)

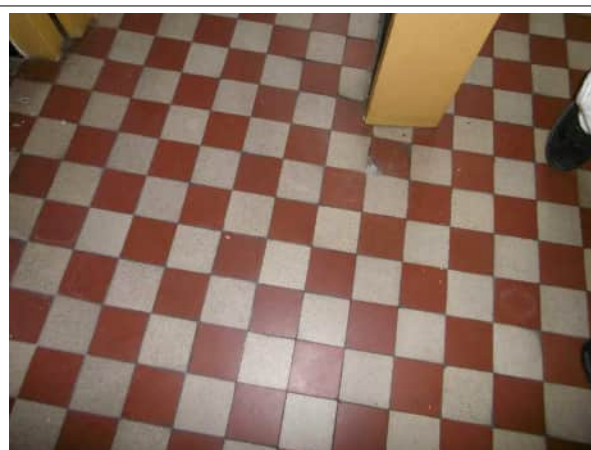

Prélèvement - P170 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 13 - Colle de carrelage, Ragréege, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P170 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 13 - Colle de carrelage, Ragréege, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)

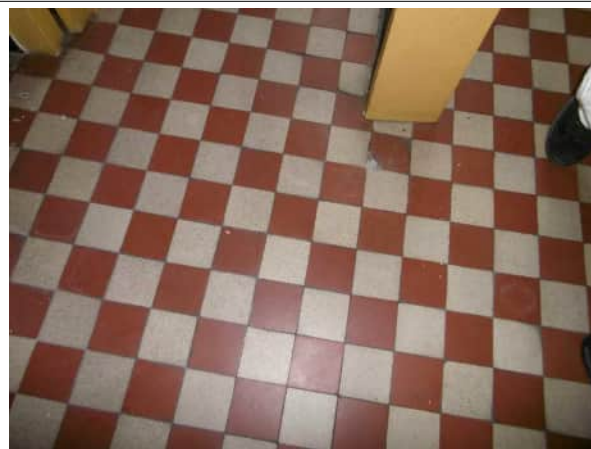

Prélèvement - P170 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 13 - Colle de carrelage, Ragréege, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P170 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 13 - Colle de carrelage, Ragréege, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P171 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 13 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P171 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 13 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P172 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 13 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P172 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 13 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P173 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P173 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Enduit projeté- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P174 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P174 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Enduit projeté- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P177 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Colle de carrelage, Ragrée, Joint de carrelage- (Absence d'amiante)

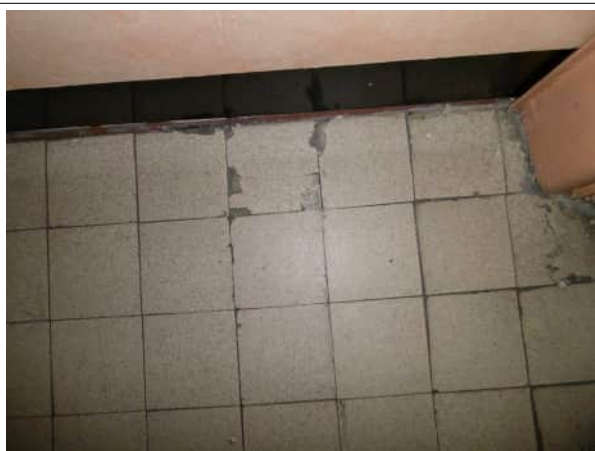

Prélèvement - P177 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P177 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)

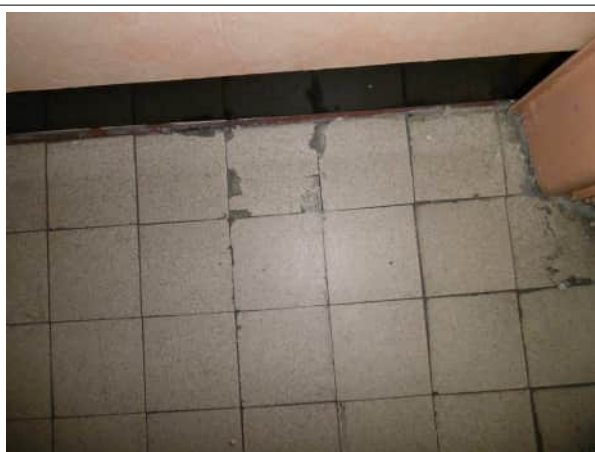

Prélèvement - P177 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P177 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)

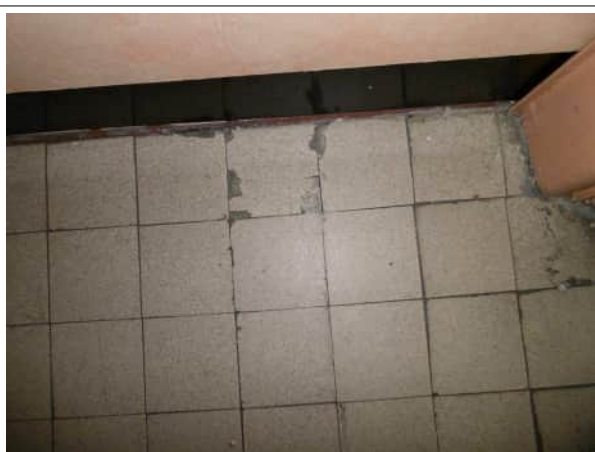

Prélèvement - P177 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P178 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Colle de carrelage, Ragréage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P178 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Colle de carrelage, Ragraéage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P178 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Colle de carrelage, Ragraéage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P178 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Colle de carrelage, Ragraéage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P178 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Colle de carrelage, Ragraéage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P178 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Circulation - Colle de carrelage, Ragraéage, Joint de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P179 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Bureau 23 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P179 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ Bureau 23 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P180 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 3 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P180 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 3 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P180 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 3 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P180 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 3 - Colle de faïence, Joint de faïence- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P181 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 3 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P181 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 3 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P181 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 3 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)

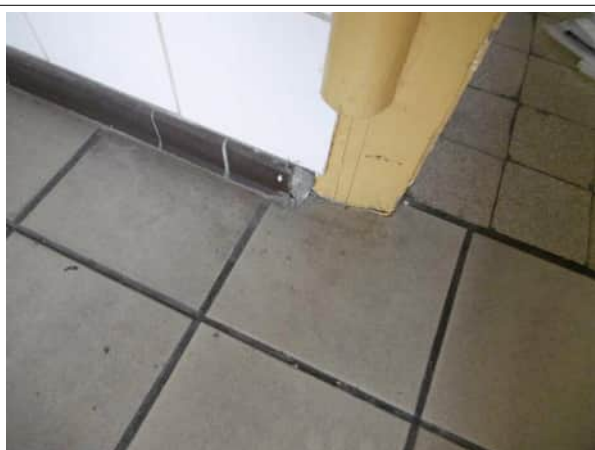

Prélèvement - P181 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 3 - Colle de plinthe, Joint de plinthe- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P182 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 3 - Colle de carrelage, Joint de carrelage, Ragréage-
(Absence d'amiante)

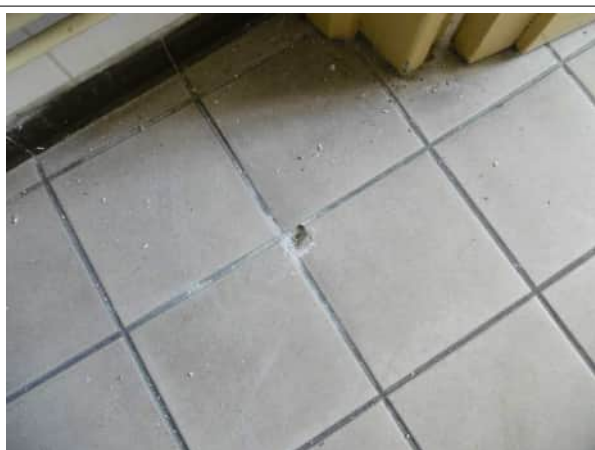

Prélèvement - P182 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 3 - Colle de carrelage, Joint de carrelage, Ragréage-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P182 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 3 - Colle de carrelage, Joint de carrelage, Ragréage-
(Absence d'amiante)

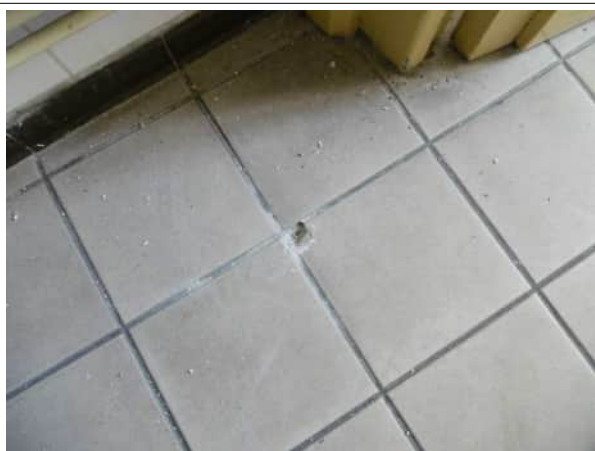

Prélèvement - P182 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 3 - Colle de carrelage, Joint de carrelage, Ragréage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P182 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 3 - Colle de carrelage, Joint de carrelage, Ragréage-
(Absence d'amiante)

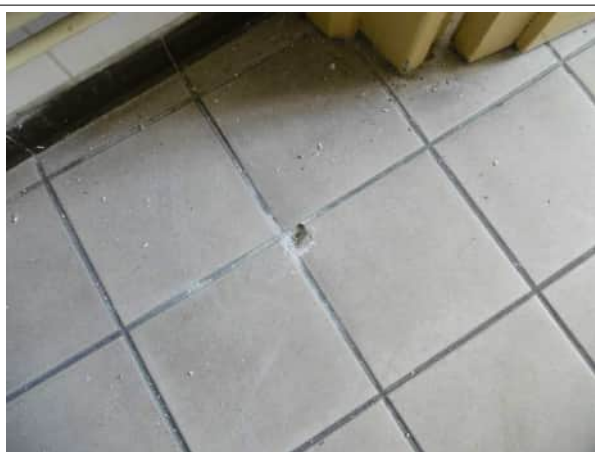

Prélèvement - P182 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 3 - Colle de carrelage, Joint de carrelage, Ragréage-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P183 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 3 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P183 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 3 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P184 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 3 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)

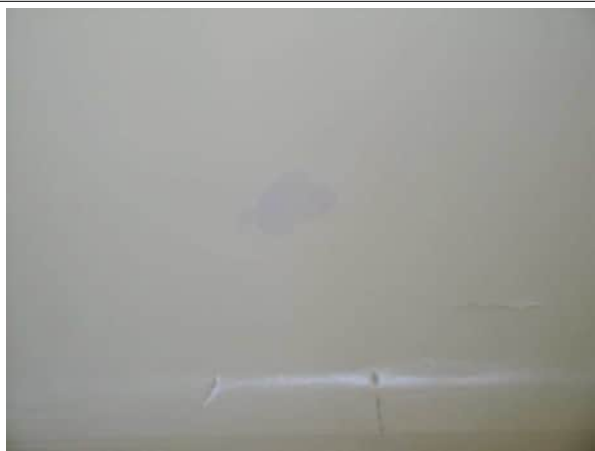

Prélèvement - P184 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+2
/ WC 3 - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P187 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P187 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P188 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Mastic- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P188 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / R+1
/ Couloir 16 - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P189 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 12 - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P189 : Caserne Vandame - Bureaux 0001 / RdC
/ Couloir 12 - Isolant- (Absence d'amiante)



7.4. Programme des travaux

De : CHAMPONNOIS Sarah ASC NIV 2 OT

Envoyé : lundi 7 novembre 2022 15:33

À : 'Katia GOUMGHAR' <katia.goumghar@bureauveritas.com>

Objet : RE: AM-RTV PB-RAT AM-RDEM 590350024E - LILLE - CASERNE VANDAMME - DIVERS BATS DEVIS UGAP N° 0003206668

Bonjour,

Vous trouverez sous deux mails, (le 1^{er} puis un second à venir) avec les repérage amiante ainsi que des plans de l'existant inclus.

Les travaux sont des travaux de réhabilitation complète, pas de transformation, nous restons en bureaux.

Cependant certains murs pourront être amenés à être détruits.

Les moyens d'accès son simples, par escalier.

Cordialement,

Sarah CHAMPONNOIS

Conductrice d'opérations

Pôle Conduite d'Opérations de Châlons-en-Champagne

7.5. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92000 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92000 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux - concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques -DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tél : +33(0)1 40 67 42 42
Fax : +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- Mise à jour du DPE,
- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mériule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mériule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millèmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

MONTANTS DE GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), par sinistre 1 000 000 EUR

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), par année d'assurance 1 000 000 EUR

La présente attestation valable du 01/01/2023 à zéro heure au 31/12/2023 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 14 décembre 2022

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tél : +33(0)1 40 67 42 42
Fax : +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

7.6. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
Attribué à
Stéphanie NOISETTE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029

Date :29/06/2022
Laurent Croguennec, Président

Numéro de certificat : 14692855


* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-dag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX


BUREAU VERITAS


cofrac
CERTIFICATION
DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr

7.7. Rapports d'essais de laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Madame Stephanie NOISSETTE

5 Avenue du Sénateur Girard

59300 VALENCIENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-008860-01

Date d'émission de rapport : 09/02/2023 22:48

Page 1/1

Dossier N° : 23N004499

Date de réception : 08/02/2023

Date d'analyse : 08/02/2023

Référence dossier Client: 1510797287/109301590/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3EF4531 Réf. prél : P092 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 21/Mur - Enduit	Matériau fibreux de type papier peint (rose)	MET * / QUG6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / QUG6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Audrey Deshayes
Tech. Analyste Microscopie



Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur
www.cofrac.fr



BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Madame Stephanie NOISETTE

5 Avenue du Sénateur Girard

59300 VALENCIENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20

Page1/60

Dossier N° : 23N004361

Date de réception : 07/02/2023

Date d'analyse : 07/02/2023

Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3EF4440 Réf. prél : P001 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 35/Revêtement de sol - Joint de carrelage + Réf. prél : P001 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 35/Revêtement de sol - Ragréage + Réf. prél : P001 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 35/Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	BV3EF4441 Réf. prél : P002 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 35/Mur - Enduit projeté	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	BV3EF4442 Réf. prél : P003 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 33/Revêtement de sol - Ragréage + Réf. prél : P003 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 33/Revêtement de sol - Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (rouge) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page2/60
 Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	BV3EF4443 Réf. prél : P004 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 33/Mur - Enduit projeté	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	BV3EF4444 Réf. prél : P005 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 33/Revêtement de sol - Colle + Réf. prél : P005 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 33/Revêtement de sol - Ragraage	Matériau souple fibreux de type moquette (rouge) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragraage (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	BV3EF4445 Réf. prél : P006 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 35/Revêtement de sol - Colle de carrelage + Réf. prél : P006 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 35/Revêtement de sol - Ragraage + Réf. prél : P006 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 35/Revêtement de sol - Joint de carrelage	Matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page3/60
 Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	BV3EF4446 Réf. prél : P007 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 21/Revêtement de sol - Colle + Réf. prél : P007 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 21/Revêtement de sol - Ragréage	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	BV3EF4447 Réf. prél : P008 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 21/Revêtement de sol - Colle de carrelage + Réf. prél : P008 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 21/Revêtement de sol - Joint de carrelage + Réf. prél : P008 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 21 Ragréage + Réf. prél : P008 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 21/Revêtement de sol - Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) + (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur (marron)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page4/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	BV3EF4448 Réf. prél : P009 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Local 10/Revêtement du mur - Colle de faïence + Réf. prél : P009 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Local 10/Revêtement du mur - Joint de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	BV3EF4449 Réf. prél : P010 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Local 10/Revêtement de sol - Ragréage + Réf. prél : P010 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Local 10/Revêtement de sol - Joint de carrelage + Réf. prél : P010 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Local 10/Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	BV3EF4450 Réf. prél : P011 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Local 10/Mur - Enduit projeté	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page5/60
 Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	BV3EF4451 Réf. prél : P012 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Local 10/Revêtement du mur - Joint de faïence + Réf. prél : P012 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Local 10/Revêtement du mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
013	BV3EF4452 Réf. prél : P013 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Local 10/Mur - Enduit projeté	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	BV3EF4453 Réf. prél : P014 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 11/Porte de placard - Plaque souple bitumineuse antivibratile	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
015	BV3EF4454 Réf. prél : P015 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 11/Revêtement du mur - Joint de plinthe + Réf. prél : P015 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 11/Revêtement du mur - Colle de plinthe	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page6/60
 Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	BV3EF4455 Réf. prél : P016 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 11/Revêtement du mur - Joint de plinthe + Réf. prél : P016 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 11/Revêtement du mur - Colle de plinthe	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	BV3EF4456 Réf. prél : P017 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 22/Revêtement du mur - Colle de plinthe + Réf prél : P017 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 22/Revêtement du mur - Joint de plinthe	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	BV3EF4457 Réf. prél : P018 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 25/Revêtement du mur - Joint de plinthe + Réf. prél : P018 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 25/Revêtement du mur - Colle de plinthe	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page7/60
 Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	BV3EF4458 Réf. prél : P019 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 22/Revêtement du mur + Réf. prél : P019 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 22/Revêtement de sol - Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (clair) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	BV3EF4459 Réf. prél : P020 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 23/Mur - Enduit projeté	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	BV3EF4460 Réf. prél : P021 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 25/Revêtement de sol + Réf. prél : P021 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Bureau 25/Revêtement en lé - Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (marron)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page8/60
 Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	BV3EF4461 Réf. prél : P022 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Couloir 5/Revêtement de sol - Joint de carrelage + Réf. prél : P022 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Couloir 5/Revêtement de sol - Colle de carrelage + Réf. prél : P022 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Couloir 5/Revêtement de sol - Ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) + (gris) (clair)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	BV3EF4462 Réf. prél : P023 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Couloir 5/Revêtement de sol - Ragréage + Réf. prél : P023 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Couloir 5/Revêtement de sol - Joint de carrelage + Réf. prél : P023 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Couloir 5/Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type joint ciment (noir)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	BV3EF4463 Réf. prél : P024 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Couloir 5/Revêtement du mur - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page9/60
 Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	BV3EF4464 Réf. prél : P025 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Couloir 5/Revêtement du mur - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	BV3EF4465 Réf. prél : P026 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Local 28 Local technique sous escalier/Plafond - Enduit projeté - (Dessous d'escalier)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	BV3EF4466 Réf. prél : P027 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Local 10/Plafond - Faux plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) + (beige)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	BV3EF4467 Réf. prél : P028 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Local 10/Plafond - Faux plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) + (beige)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	BV3EF4468 Réf. prél : P029 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Couloir 5/Plafond - Faux plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	BV3EF4469 Réf. prél : P030 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Couloir 5/Plafond - Faux plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page10/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	BV3EF4470 Réf. prél : P031 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Couloir 12 . Colle - (Plafond bois)	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	BV3EF4471 Réf. prél : P032 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Couloir 12 . Colle - (Plafond bois)	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	BV3EF4472 Réf. prél : P033 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Couloir 17/Vitrage - Mastic	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	BV3EF4473 Réf. prél : P034 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Couloir 17/Vitrage - Mastic	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	BV3EF4474 Réf. prél : P035 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Couloir 17 . Joint de vitrage - (caoutchouc/Porte vitrée)	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	BV3EF4475 Réf. prél : P036 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Couloir 5/Plafond - Enduit projeté	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page11/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	BV3EF4476 Réf. prél : P037 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Escalier 20/Mur - Enduit projeté	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	BV3EF4477 Réf. prél : P038 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Escalier 20/Mur - Enduit projeté - (Montée d'escalier)	Matériau de type peinture (rose) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	BV3EF4478 Réf. prél : P039 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Escalier 20/Plafond - Enduit projeté - (Dessous d'escalier)	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	BV3EF4479 Réf. prél : P040 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Escalier 20/Plafond - Enduit projeté	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	BV3EF4480 Réf. prél : P041 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Bureau 1/Mur - Enduit projeté	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page12/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	BV3EF4481 Réf. prél : P042 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Bureau 1/Revêtement de sol - Colle de carrelage + Réf. prél : P042 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Bureau 1/Revêtement de sol - Ragréage + Réf. prél : P042 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Bureau 1/Revêtement de sol - Joint de carrelage + Réf. prél : P042 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Bureau 1/Revêtement de sol - Joint de carrelage + Réf. prél : P042 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Bureau 1/Revêtement en lé - Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043 (1)	BV3EF4482 Réf. prél : P043 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Vitrage - Joint - (carton/marron)	Matériau souple (marron)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044 (1)	BV3EF4483 Réf. prél : P044 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Vitrage - Joint - (carton/marron)	Matériau souple (marron)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page13/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	BV3EF4484 Réf. prél : P045 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Colle de carrelage + Réf. prél : P045 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Ragréege + Réf. prél : P045 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Joint de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	BV3EF4485 Réf. prél : P046 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement du mur - Colle de plinthe + Réf. prél : P046 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement du mur - Joint de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	BV3EF4486 Réf. prél : P047 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Ragréege + Réf. prél : P047 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Moquette - Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) + (beige)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (marron) + (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20

Page 14/60

Dossier N° : 23N004361

Date de réception : 07/02/2023

Date d'analyse : 07/02/2023

Référence dossier Client: 1510797287/109301590/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	BV3EF4487 Réf. prél : P048 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Moquette - Colle + Réf. prél : P048 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Ragréage	Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (marron)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	BV3EF4488 Réf. prél : P049 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Dalle de sol - Colle + Réf. prél : P049 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Ragréage + Réf. prél : P049 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16 - Dalle de sol	Matériau souple de type dalle de sol (foncé)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	BV3EF4489 Réf. prél : P050 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Ragréage + Réf. prél : P050 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Dalle de sol + Réf. prél : P050 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Dalle de sol - Colle	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023
 Page15/60
 Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	BV3EF4490 Réf. prél : P051 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Dalle de sol - Colle + Réf. prél : P051 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Ragréage + Réf. prél : P051 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	BV3EF4491 Réf. prél : P052 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Ragréage + Réf. prél : P052 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Dalle de sol + Réf. prél : P052 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Dalle de sol - Colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page16/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053	BV3EF4492 Réf. prél : P053 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Dalle de sol + Réf. prél : P053 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Dalle de sol - Colle + Réf. prél : P053 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Ragréege	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	BV3EF4493 Réf. prél : P054 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Dalle de sol - Colle + Réf. prél : P054 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Ragréege + Réf. prél : P054 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page 17/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	BV3EF4494 Réf. prél : P055 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Dalle de sol + Réf. prél : P055 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Dalle de sol - Colle + Réf. prél : P055 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Ragrée	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
056	BV3EF4495 Réf. prél : P056 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Moquette - Colle + Réf. prél : P056 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Moquette + Réf. prél : P056 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Ragrée	Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragrée (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057	BV3EF4496 Réf. prél : P057 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Moquette - Colle + Réf. prél : P057 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Moquette	Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page18/60
 Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	BV3EF4497 Réf. prél : P058 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Ragréage - (En placard) + Réf. prél : P058 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (Er placard)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059	BV3EF4498 Réf. prél : P059 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (Er placard) + Réf. prél : P059 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Revêtement de sol - Ragréage - (En placard)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	BV3EF4499 Réf. prél : P060 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 3/Revêtement du mur - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
061	BV3EF4500 Réf. prél : P061 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 3/Revêtement du mur - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page19/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062	BV3EF4501 Réf. prél : P062 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 3/Revêtement de sol - Ragréage + Réf. prél : P062 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 3/Revêtement de sol - Joint de carrelage + Réf. prél : P062 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 3/Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) + (gris) (foncé)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
063	BV3EF4502 Réf. prél : P063 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 3/Revêtement de sol - Joint de carrelage + Réf. prél : P063 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 3/Revêtement de sol - Ragréage + Réf. prél : P063 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 3/Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) + (gris) (clair)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page20/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	BV3EF4503 Réf. prél : P064 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 4/Revêtement du mur - Joint de faïence + Réf. prél : P064 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 4/Revêtement du mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
065	BV3EF4504 Réf. prél : P065 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 4/Revêtement du mur - Joint de plinthe + Réf. prél : P065 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 4/Revêtement du mur - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (blanc)	MET * / I7XA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066	BV3EF4505 Réf. prél : P066 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 4/Revêtement du mur - Colle de faïence - (En douche) + Réf. prél : P066 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 4/Revêtement du mur - Joint de faïence - (En douche)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / I7XA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page 21/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067	BV3EF4506 Réf. prél : P067 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 4/Revêtement du mur - Colle de faïence - (En douche) + Réf. prél : P067 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 4/Revêtement du mur - Joint de faïence - (En douche)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / I7XA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068	BV3EF4507 Réf. prél : P068 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Bureau 5/Revêtement de sol + Réf. prél : P068 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Bureau 5/Revêtement en lé - Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / I7XA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / I7XA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
069	BV3EF4508 Réf. prél : P069 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 11/Revêtement du mur - Colle de plinthe + Réf. prél : P069 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 11/Revêtement du mur - Joint de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page 22/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070	BV3EF4509 Réf. prél : P070 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 11/Revêtement du mur - Colle de plinthe + Réf. prél : P070 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 11/Revêtement du mur - Joint de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / I7XA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
071	BV3EF4510 Réf. prél : P071 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 11/Revêtement du mur - Joint de faïence + Réf. prél : P071 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 11/Revêtement du mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / I7XA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
072	BV3EF4511 Réf. prél : P072 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 11/Revêtement du mur - Colle de faïence + Réf. prél : P072 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Local 11/Revêtement du mur - Joint de faïence	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / I7XA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
073	BV3EF4512 Réf. prél : P073 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Bureau 14/Mur - Enduit projeté	Matériau de type peinture (blanc) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / I7XA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023
 Page23/60
 Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
074	BV3EF4513 Réf. prél : P074 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Bureau 19/Mur - Enduit projeté	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
075	BV3EF4514 Réf. prél : P075 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Bureau 30/Revêtement de sol + Réf. prél : P075 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Bureau 30/Revêtement en lé - Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (rose)	MET * / I7XA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / I7XA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
076	BV3EF4515 Réf. prél : P076 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Bureau 28/Revêtement de sol - Moquette + Réf. prél : P076 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Bureau 28/Moquette - Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	MET * / I7XA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles ,PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page24/60
 Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
077	BV3EF4516 Réf. prél : P077 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 10/Revêtement de sol - Lé plastique avec sous-couche + Réf. prél : P077 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 10/Revêtement en lé - Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
078	BV3EF4517 Réf. prél : P078 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 10/Revêtement de sol - Lé plastique avec sous-couche + Réf. prél : P078 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 10/Revêtement en lé - Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
079	BV3EF4518 Réf. prél : P079 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 10/Mur - Enduit	Matériau fibreux de type papier peint (beige)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page 25/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
080	BV3EF4519 Réf. prél : P080 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 10/Plafond - Enduit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET * / SL3G	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / ZUG8	6 / 6 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
081	BV3EF4520 Réf. prél : P081 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 10/Plafond - Isolant	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082	BV3EF4521 Réf. prél : P082 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Couloir 11/Plafond - Enduit	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page26/60
 Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
083	BV3EF4522 Réf. prél : P083 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Couloir 11/Plafond - Isolant	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
084	BV3EF4523 Réf. prél : P084 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 24/Revêtement de sol - Moquette + Réf. prél : P084 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 24/Moquette - Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (vert) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
085	BV3EF4524 Réf. prél : P085 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 24/Mur - Enduit projeté	Matériau fibreux de type papier peint (beige)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
086	BV3EF4525 Réf. prél : P086 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 23/Cloison - Bande calicot	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (rose) + (marron)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (rose) + (marron)	MOLP * / ZUG8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20

Page 27/60

Dossier N° : 23N004361

Date de réception : 07/02/2023

Date d'analyse : 07/02/2023

Référence dossier Client: 1510797287/109301590/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
087	BV3EF4526 Réf. prél : P087 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 23/Plafond - Bande calicot	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) + (rose)	MOLP * / ZUG8	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
088	BV3EF4527 Réf. prél : P088 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ WC 22/Mur - Enduit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
089	BV3EF4528 Réf. prél : P089 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 21/Moquette - Colle + Réf. prél : P089 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 21/Revêtement de sol - Moquette	Matériau souple fibreux de type moquette (marron)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
090	BV3EF4529 Réf. prél : P090 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 21/Revêtement de sol - Moquette + Réf. prél : P090 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 21/Moquette - Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page28/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
091	BV3EF4530 Réf. prél : P091 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 21/Conduit - Enveloppe de calorifugeage + Réf. prél : P091 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 21/Conduit - Calorifugeage + Réf. prél : P092 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 21/Mur - Enduit	Matériau fibreux de type isolant (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (bitumineux) (marron) + (noir) + (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
092	BV3EF4532 Réf. prél : P093 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 21/Plafond - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZUG8	4 / 4 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
093	BV3EF4533 Réf. prél : P094 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 20/Moquette - Colle + Réf. prél : P094 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 20/Revêtement de sol - Moquette	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page29/60
 Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
094	BV3EF4534 Réf. prél : P095 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 20/Moquette - Colle + Réf. prél : P095 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 20/Revêtement de sol - Moquette	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
095	BV3EF4535 Réf. prél : P096 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 20/Conduit - Enveloppe de calorifugeage + Réf. prél : P096 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 20/Conduit - Calorifugeage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
096	BV3EF4536 Réf. prél : P097 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 18/Revêtement de sol - Moquette + Réf. prél : P097 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 18/Moquette - Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page30/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
097	BV3EF4537 Réf. prél : P098 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 18/Revêtement de sol - Moquette + Réf. prél : P098 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 18/Moquette - Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
098	BV3EF4538 Réf. prél : P099 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Couloir 11/Revêtement en lé - Colle + Réf. prél : P099 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Couloir 11/Revêtement de sol - Lé plastique avec sous-couche	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (fibreuse) (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
099	BV3EF4539 Réf. prél : P100 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Couloir 11/Mur - Enduit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page31/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
100	BV3EF4540 Réf. prél : P101 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Archives 5/Conduit - Enveloppe de calorifugeage + Réf. prél : P101 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Archives 5/Conduit - Calorifugeage	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)(i)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / L1WD	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
101	BV3EF4541 Réf. prél : P102 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Archives 5/Moquette - Colle + Réf. prél : P102 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Archives 5/Revêtement de sol - Moquette	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
102	BV3EF4542 Réf. prél : P103 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 8/Moquette - Colle + Réf. prél : P103 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 8/Revêtement de sol - Moquette	Matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page32/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
103	BV3EF4543 Réf. prél : P104 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 8/Revêtement de sol - Moquette + Réf. prél : P104 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 8/Moquette - Colle	Matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
104	BV3EF4544 Réf. prél : P105 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 12/Revêtement en lé - Colle + Réf. prél : P105 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 12/Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
105	BV3EF4545 Réf. prél : P106 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 12/Revêtement en lé - Colle + Réf. prél : P106 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Bureau 12/Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
106	BV3EF4546 Réf. prél : P107 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ WC 22/Mur - Enduit					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page33/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SL3G	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
107	BV3EF4547 Réf. prél : P108 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ WC 22/Plafond - Enduit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / SL3G	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / FLP4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SL3G	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
108	BV3EF4548 Réf. prél : P109 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ WC 22/Plafond - Enduit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / SL3G	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / FLP4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SL3G	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page34/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
109	BV3EF4549 Réf. prél : P110 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Couloir 11/Conduit - Calorifugeage + Réf. prél : P110 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Couloir 11/Conduit - Enveloppe de calorifugeage	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) + (beige)	MET * /SL3G	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET * /SL3G	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (friable) (fibreux) (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * /ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
110	BV3EF4550 Réf. prél : P111 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Couloir 11/Mur - Enduit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * /ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * /FLP4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
111	BV3EF4551 Réf. prél : P112 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Escalier 28/Mur - Enduit projeté	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple (fibres) (blanc)	MET * /ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page 35/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
112	BV3EF4552 Réf. prél : P113 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Escalier 28/Plafond - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (beige)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (fibreuse) (beige) (beige)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
113	BV3EF4553 Réf. prél : P114 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Escalier 28/Revêtement de sol - Lé plastique avec sous-couche + Réf. prél : P114 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Escalier 28/Revêtement en lé - Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (beige) + (noir)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (tacheté) (gris)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page36/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur (fibreuse) (beige)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
114	BV3EF4554 Réf. prél : P115 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Escalier 28/Revêtement de sol - Lé plastique avec sous-couche + Réf. prél : P115 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Escalier 28/Revêtement en lé - Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (tacheté) (gris)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) + (noir)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (fibreuse) (marron)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
115	BV3EF4555 Réf. prél : P116 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Couloir 11/Mur - Enduit projeté	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page 37/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
116	BV3EF4556 Réf. prél : P117 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Couloir 11/Mur - Enduit projeté	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
117	BV3EF4557 Réf. prél : P118 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Escalier 20/Mur - Enduit projeté	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
118 (1)	BV3EF4558 Réf. prél : P119 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Escalier 20/Plafond - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (rose) + (beige)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page38/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
119	BV3EF4559 Réf. prél : P120 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Escalier 20/Revêtement de sol + Réf. prél : P120 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Escalier 20/Revêtement en lé - Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) + (noir)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (tacheté) (gris)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (fibreuse) (marron)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
120	BV3EF4560 Réf. prél : P121 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Escalier 20/Revêtement de sol + Réf. prél : P121 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+4/ Escalier 20/Revêtement en lé - Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) + (noir)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (tacheté) (gris)	MET * / FLWA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page 39/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
121	BV3EF4561 Réf. prél : P122 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 13/Mur - Enduit projeté	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) + (blanc)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
122	BV3EF4562 Réf. prél : P123 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 13/Revêtement de sol + Réf. prél : P123 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 13/Revêtement en lé - Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
123	BV3EF4563 Réf. prél : P124 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 13/Revêtement du mur - Joint de plinthe + Réf. prél : P124 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 13/Revêtement du mur - Colle de plinthe	Matériau de type peinture (noir) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)(i)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
124	BV3EF4564 Réf. prél : P125 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Escalier 20/Mur - Enduit projeté - (Montée d'escalier)	Matériau de type peinture (beige) + (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page40/60
 Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
125	BV3EF4565 Réf. prél : P126 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ WC 11/Mur - Enduit projeté	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
126	BV3EF4566 Réf. prél : P127 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ WC 11/Revêtement du mur - Colle de faïence + Réf. prél : P127 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ WC 11/Revêtement du mur - Joint de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
127	BV3EF4567 Réf. prél : P128 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ WC 11/Revêtement de sol - Ragréage + Réf. prél : P128 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ WC 11/Revêtement de sol - Colle de carrelage + Réf. prél : P128 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ WC 11/Revêtement de sol - Joint de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page41/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
128	BV3EF4568 Réf. prél : P129 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ WC 11/Revêtement du mur - Colle de plinthe + Réf prél : P129 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ WC 11/Revêtement du mur - Joint de plinthe	Matériau de type peinture (blanc) + (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
129	BV3EF4569 Réf. prél : P130 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 13/Revêtement de sol - Ragréage + Réf. prél : P130 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 13/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (Er placard) + Réf. prél : P130 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 13/Revêtement de sol - Joint de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	MET * / P5BV	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
130	BV3EF4592 Réf. prél : P131 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Escalier 20/Mur - Enduit projeté - (Cage d'escalier)	Matériau de type peinture (rose) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / I7XA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023
 Page42/60
 Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
131	BV3EF4593 Réf. prél : P132 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Escalier 20/Plafond - Enduit projeté	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / I7XA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
132	BV3EF4594 Réf. prél : P133 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Escalier 20/Revêtement de sol - Ragréage + Réf. prél : P133 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Escalier 20/Revêtement en lé - Colle + Réf. prél : P133 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Escalier 20/Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / I7XA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	MET * / I7XA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
133	BV3EF4595 Réf. prél : P134 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Escalier 20/Plafond - Enduit projeté - (Paillasse)	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / I7XA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
134	BV3EF4596 Réf. prél : P135 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Escalier 20/Revêtement du mur - Joint de plinthe + Réf. prél : P135 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Escalier 20/Revêtement du mur - Colle de plinthe	Matériau de type peinture (gris) + (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	MET * / I7XA	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles ,PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page43/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
135	BV3EF4597 Réf. prél : P136 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Circulation/Revêtement du mur - Colle de plinthe + Réf. prél : P136 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Circulation/Revêtement du mur - Joint de plinthe	Matériau de type peinture (noir) + (jaune) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
136	BV3EF4598 Réf. prél : P137 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Circulation/Revêtement du mur - Joint de plinthe + Réf. prél : P137 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Circulation/Revêtement du mur - Colle de plinthe	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page44/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
137	BV3EF4599 Réf. prél : P138 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Circulation/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (En placards) + Réf. prél : P138 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Circulation/Revêtement de sol - Joint de carrelage - (En placards) + Réf. prél : P138 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Circulation/Revêtement de sol - Ragréage - (En placards)	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
138	BV3EF4600 Réf. prél : P139 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Circulation/Vitrage - Mastic - (Impostes châssis vitrés)	Matériau de type peinture (jaune) + (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
139	BV3EF4601 Réf. prél : P140 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Circulation/Vitrage - Mastic - (Impostes châssis vitrés)	Matériau de type peinture (jaune) + (vert) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
140	BV3EF4602 Réf. prél : P141 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 10/Mur - Enduit projeté	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page45/60
 Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
141	BV3EF4603 Réf. prél : P142 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 10/Plafond - Enduit projeté	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
142	BV3EF4604 Réf. prél : P143 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 10/Revêtement en lé - Colle + Réf. prél : P143 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 10/Revêtement de sol + Réf. prél : P143 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 10/Revêtement de sol - Ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
143	BV3EF4605 Réf. prél : P144 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 10/Revêtement de sol - Ragréage + Réf. prél : P144 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 10/Revêtement en lé - Colle + Réf. prél : P144 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 10/Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page46/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
144	BV3EF4606 Réf. prél : P145 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 10/Revêtement en lé - Colle + Réf. prél : P145 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 10/Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
145	BV3EF4607 Réf. prél : P146 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 6/Plafond - Faux plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
146	BV3EF4608 Réf. prél : P147 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 6/Plafond - Faux plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
147	BV3EF4609 Réf. prél : P148 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 24/Revêtement en lé - Colle + Réf. prél : P148 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 24/Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page 47/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
148	BV3EF4610 Réf. prél : P149 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ WC 3/Revêtement du mur - Joint de plinthe + Réf. prél : P149 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ WC 3/Revêtement du mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
149	BV3EF4611 Réf. prél : P150 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ WC 3/Revêtement de sol - Ragréage + Réf. prél : P150 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ WC 3/Revêtement de sol - Colle de carrelage + Réf. prél : P150 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ WC 3/Revêtement de sol - Joint de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
150	BV3EF4612 Réf. prél : P151 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ WC 3/Revêtement du mur - Joint de plinthe + Réf. prél : P151 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ WC 3/Revêtement du mur - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page48/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
151	BV3EF4613 Réf. prél : P152 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ WC 3/Mur - Enduit projeté	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) + (beige)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
152	BV3EF4614 Réf. prél : P153 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ WC 3/Plafond - Enduit projeté	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
153	BV3EF4615 Réf. prél : P154 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Informatique 28 - Colle de carrelage - (Appui de fenêtre) + Réf. prél : P154 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Informatique 28 - Joint de carrelage - (Appui de fenêtre)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
154	BV3EF4616 Réf. prél : P155 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Informatique 28/Plafond - Faux plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page49/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
155	BV3EF4617 Réf. prél : P156 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Informatique 28/Revêtement en lé - Colle + Réf. prél : P156 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Informatique 28/Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
156	BV3EF4618 Réf. prél : P157 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+3/ Bureau 24/Plafond - Enduit projeté	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
157	BV3EF4619 Réf. prél : P158 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Bureau 15/Revêtement en lé - Colle + Réf. prél : P158 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Bureau 15/Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
158	BV3EF4620 Réf. prél : P159 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Bureau 18/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (En placards) + Réf. prél : P159 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Bureau 18/Revêtement de sol - Joint de carrelage - (En placards)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page50/60
 Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
159	BV3EF4621 Réf. prél : P160 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Circulation/Revêtement de sol - Colle + Réf. prél : P160 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Circulation/Revêtement de sol - Moquette	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu)	MOLP * / L1WD	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
160	BV3EF4622 Réf. prél : P161 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Circulation/Revêtement de sol - Colle + Réf. prél : P161 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Circulation/Revêtement de sol - Moquette	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu)	MOLP * / L1WD	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
161	BV3EF4623 Réf. prél : P162 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Bureau 18/Plafond - Enduit projeté	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
162	BV3EF4624 Réf. prél : P163 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Circulation/Vitrage - Mastic - (Impostes châssis vitrés)	Matériau de type peinture (rose) + (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page 51/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
163	BV3EF4625 Réf. prél : P164 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Circulation/Vitrage - Mastic - (Impostes châssis vitrés)	Matériau de type peinture (rose) + (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
164	BV3EF4626 Réf. prél : P165 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Circulation/Revêtement du mur - Colle de plinthe + Réf. prél : P165 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Circulation/Revêtement du mur - Joint de plinthe	Matériau de type peinture (noir) + (de différentes couleurs)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
165	BV3EF4627 Réf. prél : P166 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Bureau 18/Revêtement du mur - Joint de plinthe + Réf. prél : P166 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Bureau 18/Revêtement du mur - Colle de plinthe	Matériau de type peinture (noir) + (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
166	BV3EF4628 Réf. prél : P167 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Bureau 19/Mur - Enduit projeté	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page52/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
167	BV3EF4629 Réf. prél : P168 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ WC 13/Revêtement du mur - Joint de faïence + Réf. prél : P168 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ WC 13/Revêtement du mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
168	BV3EF4630 Réf. prél : P169 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ WC 13/Revêtement du mur - Colle de plinthe + Réf. prél : P169 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ WC 13/Revêtement du mur - Joint de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
169	BV3EF4631 Réf. prél : P170 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ WC 13/Revêtement de sol - Joint de carrelage + Réf. prél : P170 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ WC 13/Revêtement de sol - Ragréage + Réf. prél : P170 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ WC 13/Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page53/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
170	BV3EF4632 Réf. prél : P171 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ WC 13/Mur - Enduit projeté	Matériau de type peinture (jaune) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
171	BV3EF4633 Réf. prél : P172 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ WC 13/Plafond - Enduit projeté	Matériau de type peinture (jaune) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
172	BV3EF4634 Réf. prél : P173 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Circulation/Mur - Enduit projeté	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
173	BV3EF4635 Réf. prél : P174 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Circulation/Mur - Enduit projeté	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(ii)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page54/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
174	BV3EF4636 Réf. prél : P175 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Circulation/Revêtement de sol - Joint de carrelage - (En placards) + Réf. prél : P175 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Circulation/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (En placards) + Réf. prél : P175 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Circulation/Revêtement de sol - Ragréage - (En placards)	Matériau dur (gris) (clair)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur (gris) (clair) ; matériau dur (gris) (foncé)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
175	BV3EF4637 Réf. prél : P176 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Bureau 9/Revêtement de sol + Réf. prél : P176 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Bureau 9/Revêtement en lé - Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page55/60
 Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
176	BV3EF4638 Réf. prél : P177 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Circulation/Revêtement de sol - Joint de carrelage + Réf. prél : P177 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Circulation/Revêtement de sol - Ragraéage + Réf. prél : P177 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Circulation/Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
177	BV3EF4639 Réf. prél : P178 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Circulation/Revêtement de sol - Joint de carrelage + Réf. prél : P178 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Circulation/Revêtement de sol - Ragraéage + Réf. prél : P178 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Circulation/Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page56/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
178	BV3EF4640 Réf. prél : P179 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Bureau 23/Plafond - Enduit projeté	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
179	BV3EF4641 Réf. prél : P180 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ WC 3/Revêtement du mur - Joint de faïence + Réf. prél : P180 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ WC 3/Revêtement du mur - Colle de faïence	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
180	BV3EF4642 Réf. prél : P181 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ WC 3/Revêtement du mur - Joint de plinthe + Réf. prél : P181 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ WC 3/Revêtement du mur - Colle de plinthe	Matériau dur (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page 57/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
181	BV3EF4643 Réf. prél : P182 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ WC 3/Revêtement de sol - Joint de carrelage + Réf. prél : P182 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ WC 3/Revêtement de sol - Colle de carrelage + Réf. prél : P182 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ WC 3/Revêtement de sol - Ragrage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) + (gris) (clair)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
182	BV3EF4644 Réf. prél : P183 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ WC 3/Mur - Enduit projeté	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(ii)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
183	BV3EF4645 Réf. prél : P184 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ WC 3/Plafond - Enduit projeté	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(ii)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023

Page58/60

Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
184	BV3EF4646 Réf. prél : P185 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Couloir 31/Revêtement du mur - Joint de plinthe + Réf. prél : P185 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Couloir 31/Revêtement du mur - Colle de plinthe	Matériau dur (gris)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
185	BV3EF4647 Réf. prél : P186 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+2/ Bureau 32/Mur - Enduit projeté	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(ii)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
186	BV3EF4648 Réf. prél : P187 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16/Vitrage - Mastic - (Impostes châssis vitrés)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / ZPE3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
187	BV3EF4649 Réf. prél : P188 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ R+1/ Couloir 16 - Mastic - (Impostes châssis vitrés)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / SL3G	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
 Dossier N° : 23N004361
 Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
 Date de réception : 07/02/2023
 Page59/60
 Date d'analyse : 07/02/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
188 (1)	BV3EF4650 Réf. prél : P189 Caserne Vandame - Bureaux 0001/ RdC/ Couloir 12 . Isolant - (Isolant sous pinces métalliques porte en verre dans circulation)	Matériau souple (marron)	MET * /SL3G	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
- (ii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-009423-01
Dossier N° : 23N004361
Référence dossier Client:1510797287/109301590/1

Date d'émission de rapport : 13/02/2023 11:20
Date de réception : 07/02/2023

Page60/60

Date d'analyse : 07/02/2023



Priscillia Delestrez
Cheffe de Service

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 60 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles ,PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

