

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 27790697/S6/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 19/12/2025

Référence au programme de travaux :
PRORGAMME TRAVAUX COURRIEL DE MME
CHAMPONNOIS réalisé le 07/11/2022 par Sarah
CHAMPONNOIS

DONNEUR D'ORDRE

MINISTERE DE LA DEFENSE

Sarah CHAMPONNOIS
1 BOULEVARD ARCHIMEDE
CHAMPS SUR MARNE
77444 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

SITE D'INTERVENTION

590350024E BAT0002 DIAG COMPLEMENTAIRE

CASERNE VANDAMME
59000 LILLE

BAT0002

Latitude : 50.631000 / Longitude : 3.066500

Date(s) d'intervention(s) :
Le 17/11/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Maxence ROSSIE	Diagnostiqueur	Certification N° CPDI4770	Maxence ROSSIE
			

Le présent rapport comporte 195 pages, dont 168 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Obligations réglementaires	7
3. INFORMATIONS GENERALES	8
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	8
3.2. Parties prenantes	8
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	8
4.1. Références réglementaires	8
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
5.1. Date(s) de visite(s)	9
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	9
5.3. Conditions spécifiques	9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	9
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
6.1. Matériaux et produits repérés	10
7. ANNEXES	28
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	28
7.2. Photos prélèvements	30
7.3. Photos sondages	35
7.4. Attestation d'assurance	40
7.5. Certificat de compétence	42
7.6. Croquis de repérage	43
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire	49

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Travaux de réhabilitation complète / Levée de réserve du pré-rapport / R+3 concerné

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Cloisons palière monte-charges	Panneaux
Cloisons palières ascenseur	
Convecteurs électriques	Calorifugeages
Equipements	
Matériel en machinerie ascenseur	Eléments de protection contre les arcs électriques , Freins d'ascenseurs, Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie escalier mécanique	Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie monte-charges	Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Parois des ascenseurs	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des escaliers mécaniques	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des monte-charges	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Portes palière ascenseur	Panneaux

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

R+3

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : 590350024E BAT0002 DIAG COMPLEMENTAIRE
CASERNE VANDAMME
59000 LILLE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
590350024E BAT0002 DIAG COMPLEMENTAIRE	Administrations, bureaux	ERP de la 3ème et la 4ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Sarah CHAMPONNOIS	Donneur d'ordre	MINISTERE DE LA DEFENSE	1 BOULEVARD ARCHIMEDE CHAMPS SUR MARNE 77444 MARNE LA VALLEE CEDEX 2	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 17/11/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Repérage amiante avant travaux / 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV	BUREAU VERITAS	25/01/2023	16300929_BÂTIMEN T 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV	Présence d'amiante
Avant projet sommaire / PRORGAMME TRAVAUX	Sarah CHAMPONNOIS	07/11/2022	COURRIEL DE MME CHAMPONNOIS	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	S2	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023 Rapport n°16300929/S8•16•2•R - P02 / P20 / P29 / P41 / P80 / P90 / P116 / P135	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Non bitumineux	Blanc	10	/	S5	DC	Mastic vitrier circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023 Rapport n°16300929/S8•16•2•R - P31 / P78 / P79	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Beige	6	/	S1	DC	Carrelage dans les placards Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023 Rapport n°16300929/S8•16•2•R - P050 / P051	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	S3	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023 Rapport n°16300929/S8•16•2•R - P46 / P62 / P91 / P125	Non
	Faux plafonds	Plaques	PVC	Blanc	9	/	S4	PN	Faux plafond PVC circulation	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Clair, Gris	1	P1* N	/	AN	Linoléum circulation	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Clair, Gris	1	P2 N	/	AN	Linoléum circulation	Non
	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Clair, Gris	2	P3* N	/	AN	Dalles de sol circulation	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Marron	3	P4* N	/	AN	Carrelage marron circulation	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Marron	3	P5 N	/	AN	Carrelage marron circulation	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	P6* N	/	AN	Plinthes noires circulation	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	P7 N	/	AN	Plinthes noires circulation	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Marron	5	P8* N	/	AN	Plinthes marrons circulation	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Marron	5	P9 N	/	AN	Plinthes marrons circulation	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 23	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige	11	P10* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	Idem P 6	/	AN	Plinthes noires circulation	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Marron	5	Idem P 8	/	AN	Plinthes marrons circulation	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 24	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Clair, Marron	13	/	S7	DC	Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023 Rapport n°16300929/S8•16•2•R - P103 / P104	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Clair	12	/	S6	DC	Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023 Rapport n°16300929/S8•16•2•R - P70 / P71 / P82	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 24	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 26	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Clair	12	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	Idem P 6	/	AN	Plinthes noires circulation	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 28	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 28	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige	11	Idem P 10	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	Idem P 6	/	AN	Plinthes noires circulation	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Cage d'escalier n°1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	14	/	S8	DC	Revêtement plâtreux sous escalier Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023 Rapport n°16300929/S8*16*2*R - P47 / P48 / P136 / P137 / P138	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 30	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige	11	P11 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 30	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	Idem P 6	/	AN	Plinthes noires circulation	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 32	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Clair	12	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	Idem P 6	/	AN	Plinthes noires circulation	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 33	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Clair	12	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	Idem P 6	/	AN	Plinthes noires circulation	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Dégagement	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Beige	15	P12* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Beige	15	P13 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	Idem P 6	/	AN	Plinthes noires circulation	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 41	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Blanc	16	P14* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Blanc	16	P15 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Blanc	17	P16* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Blanc	17	P17 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 42	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige	11	Idem P 10	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	Idem P 6	/	AN	Plinthes noires circulation	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 43	Faux plafonds	Plaques	Fibreux	Blanc	19	/	S9	DC	Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023 Rapport n°16300929/S8•16•2•R - P158 / P159	Non
	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Beige	18	P18* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Beige	18	P19 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Clair	12	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Cage d'escalier n°2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Cage d'escalier n°2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	14	/	/	DC	Revêtement plâtreux sous escalier Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 39	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	20	P20* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Clair	12	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	Idem P 6	/	AN	Plinthes noires circulation	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 40	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Clair, Jaune	21	/	S10	DC	Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023 Rapport n°16300929/S8•16•2•R - P81 / P82	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	Idem P 6	/	AN	Plinthes noires circulation	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 2	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Clair	22	/	S11	DC	Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023 Rapport n°16300929/S8•16•2•R - P123 / P124	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	Idem P 6	/	AN	Plinthes noires circulation	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Sanitaires n°1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment, Dur	Blanc	23	P21* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Marron	24	P22* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Blanc	16	Idem P 14	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 4	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Blanc	25	/	S12	DC	Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023 Rapport n°16300929/S8•16•2•R - P70 / P71	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 5	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige	11	Idem P 10	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	Idem P 6	/	AN	Plinthes noires circulation	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 6	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Blanc	25	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	Idem P 6	/	AN	Plinthes noires circulation	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 7	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Blanc	25	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	Idem P 6	/	AN	Plinthes noires circulation	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 8	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Blanc	25	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	Idem P 6	/	AN	Plinthes noires circulation	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 8	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 9	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige	11	Idem P 10	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	Idem P 6	/	AN	Plinthes noires circulation	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 11	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Gris	26	/	S13	DC	Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023 Rapport n°16300929/S8*16*2*R - P56 / P57	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	Idem P 6	/	AN	Plinthes noires circulation	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Sanitaires n°2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Blanc	27	P25* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Blanc	27	P26 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment, Dur	Blanc	23	P23 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Marron	24	P24 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 14	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	Idem P 6	/	AN	Plinthes noires circulation	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 14	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 15	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	Idem P 6	/	AN	Plinthes noires circulation	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 16	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Noir	4	Idem P 6	/	AN	Plinthes noires circulation	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 18	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Orange	28	/	S14	DC	Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023 Rapport n°16300929/S8•16•2•R - P92 / P93	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Blanc	17	Idem P 16	/	AN	/	Non
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 19	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	8	/	/	DC	Plafonds circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	Blanc	7	/	/	DC	Murs circulation Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Clair, Marron	13	/	/	DC	Repérage amiante avant travaux - 16300929_BÂTIMENT 002_CASERNE VANDAMME_59000 LILLE_PRE-AMRTV - 25/01/2023	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Caserne Vandamme	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 23	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 24	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 26	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 28	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Cage d'escalier n°1	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 30	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 32	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 33	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Dégagement	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 41	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 42	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 43	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Cage d'escalier n°2	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 39	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 40	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 2	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Sanitaires n°1	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 4	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 5	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 6	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 7	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 8	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 9	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 11	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Sanitaires n°2	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 14	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 15	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 16	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 18	/
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 19	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P2	ZPSO 1
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P3	ZPSO 2
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P4	ZPSO 3
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P5	ZPSO 3
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P6	ZPSO 4
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P7	ZPSO 4
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P8	ZPSO 5
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P9	ZPSO 5
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P10	ZPSO 11
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 23	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

P11	ZPSO 11
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 30	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

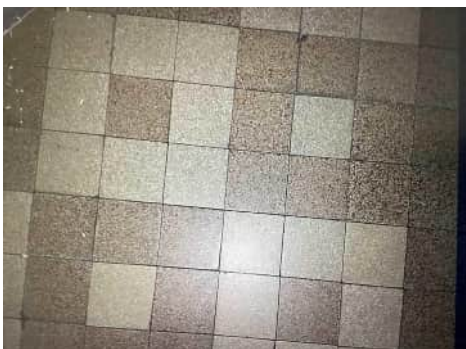P12	ZPSO 15
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Dégagement	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

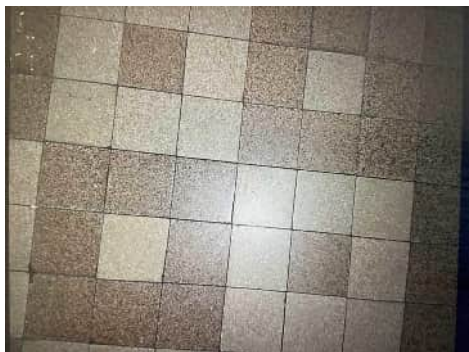P13	ZPSO 15
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Dégagement	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P14	ZPSO 16
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 41	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P15	ZPSO 16
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 41	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P16	ZPSO 17
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 41	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P17	ZPSO 17
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 41	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P18	ZPSO 18
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 43	
	
Revêtements de sol -> Moquettes	

P19	ZPSO 18
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 43	
	
Revêtements de sol -> Moquettes	


P20	ZPSO 20
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 39	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P21	ZPSO 23
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Sanitaires n°1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P22	ZPSO 24
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Sanitaires n°1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P23	ZPSO 23
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Sanitaires n°2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P24	ZPSO 24
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Sanitaires n°2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

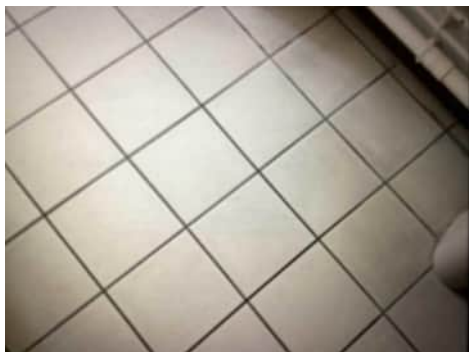P25	ZPSO 27
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Sanitaires n°2	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P26	ZPSO 27
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Sanitaires n°2	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

7.3. Photos sondages

S1	ZPSO 6
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

S1	ZPSO 6
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

S2	ZPSO 7
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S2	ZPSO 7
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S3	ZPSO 8
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S3	ZPSO 8
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S4	ZPSO 9
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S5	ZPSO 10
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

S5	ZPSO 10
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Circulation	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

S6	ZPSO 12
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 24	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

S6	ZPSO 12
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 24	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

S7	ZPSO 13
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 24	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S7	ZPSO 13
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 24	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S8	ZPSO 14
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Cage d'escalier n°1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S8	ZPSO 14
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Cage d'escalier n°1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S9	ZPSO 19
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 43	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S9	ZPSO 19
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 43	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S10	ZPSO 21
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 40	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

S10	ZPSO 21
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 40	
 Prélèvement - P081 : R+1 / Bureau 030 - Colle- (Absence d'amiante)	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

S11	ZPSO 22
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 2	
 Prélèvement - P123 : R+2 / Bureau 006 - Colle- (Absence d'amiante)	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

S11	ZPSO 22
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 2	
 Prélèvement - P124 : R+2 / Bureau 030 - Colle- (Absence d'amiante)	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

S12	ZPSO 25
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 4	
 Prélèvement - P070 : R+1 / Bureau 011 - Colle- (Absence d'amiante)	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

S12	ZPSO 25
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 4	
 Prélèvement - P071 : R+1 / Bureau 011 - Colle- (Absence d'amiante)	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

S13	ZPSO 26
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 11	
 Prélèvement - P056 : R+1 / Bureau 017 - Colle- (Absence d'amiante)	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

S13	ZPSO 26
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 11	
 Prélèvement - P057 : R+1 / Bureau 017 - Colle- (Absence d'amiante)	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples	

S14	ZPSO 28
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 18	
 Prélèvement - P092 : R+2 / Bureau 019 - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

S14	ZPSO 28
Caserne Vandamme -> Bâtiment 002 -> R+3 -> Bureau 18	
 Prélèvement - P093 : R+2 / Bureau 019 - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

7.4. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königsstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhendörfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
N° TVA intracommunautaire FR 00 487 424 608
RCS Nanterre 487 424 608
N° 147 164 232 110

Signé par : Juliette Allavoine
E-mail : juliette.allavoine@allianz.com
Heure de : 2025-01-07 10:12:02
Adresse IP : 147.164.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königsstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI4770 Version 004

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur ROSSIE Maxence

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 26/02/2023 - Date d'expiration : 25/02/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 26/02/2023 - Date d'expiration : 25/02/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 27/07/2023 - Date d'expiration : 26/07/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 27/07/2023.



(1) Article 24 du décret 2022 relatif aux critères de certification des systèmes de diagnostic immobilier des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 12 rev08

7.6. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	590350024E BAT0002 DIAG COMPLEMENTAIRE CASERNE VANDAMME 59000 LILLE	
Localisation	Date visite	Le 17/11/2025
Caserne Vandamme	Auteur	Maxence ROSSIE
	N° dossier	27790697/s6/1
	Planche	1 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
----------------	---	---	---	---	---

LEGENDE  Prélèvement positif


● Prélèvement négatif

 Sondage

 Inaccessibilité

● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	590350024E BAT0002 DIAG COMPLEMENTAIRE CASERNE VANDAMME 59000 LILLE	
Localisation Caserne Vandamme > Bâtiment 002 > R+3	Date visite	Le 17/11/2025
	Auteur	Maxence ROSSIE
	N° dossier	27790697/S6/1
	Planche	2 / 5
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

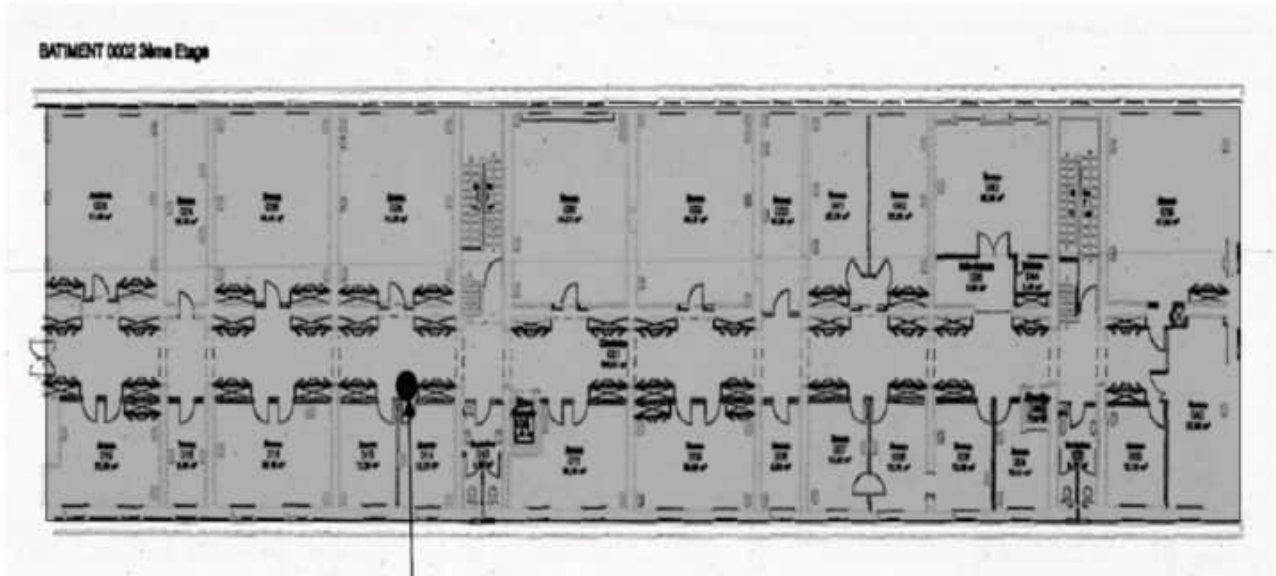

LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage




Inaccessibilité




Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	590350024E BAT0002 DIAG COMPLEMENTAIRE CASERNE VANDAMME 59000 LILLE	
Localisation Caserne Vandamme > Bâtiment 002 > R+3	Date visite	Le 17/11/2025
	Auteur	Maxence ROSSIE
	N° dossier	27790697/S6/1
	Planche	3 / 5
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

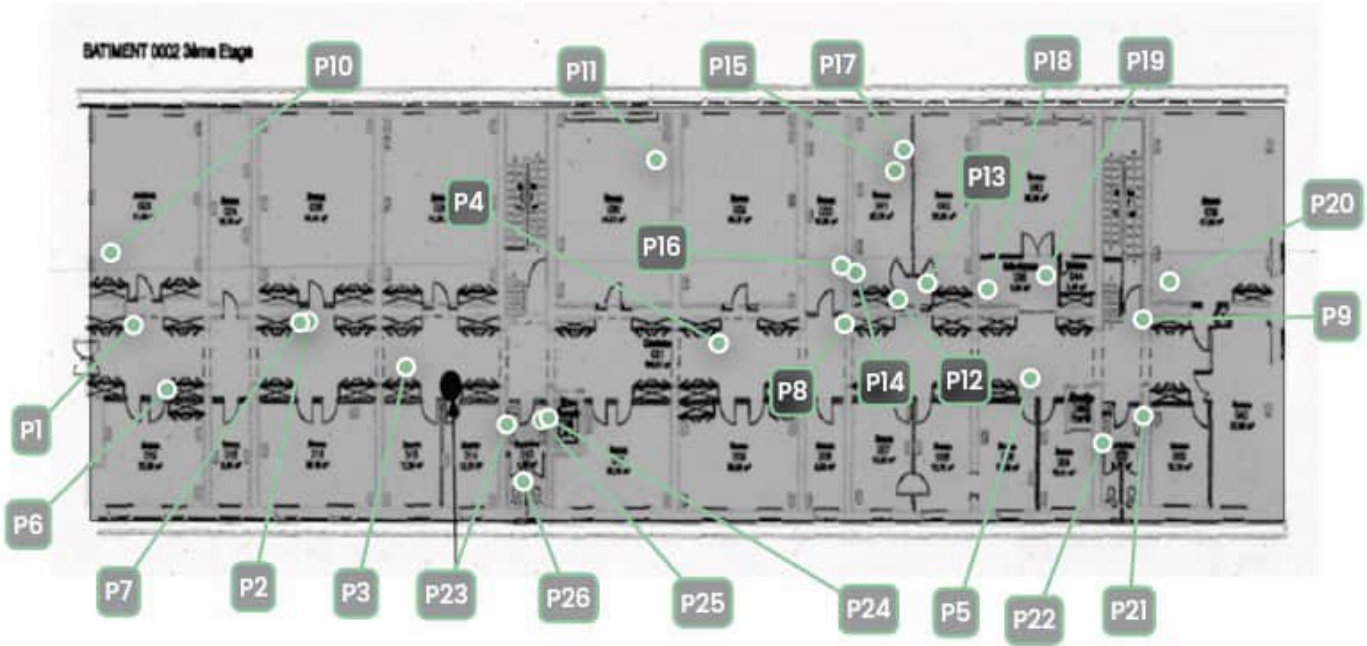


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	590350024E BAT0002 DIAG COMPLEMENTAIRE CASERNE VANDAMME 59000 LILLE	
Localisation Caserne Vandamme > Bâtiment 002 > R+3	Date visite	Le 17/11/2025
	Auteur	Maxence ROSSIE
	N° dossier	27790697/S6/1
	Planche	4 / 5
	Indice	1
Sondage Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

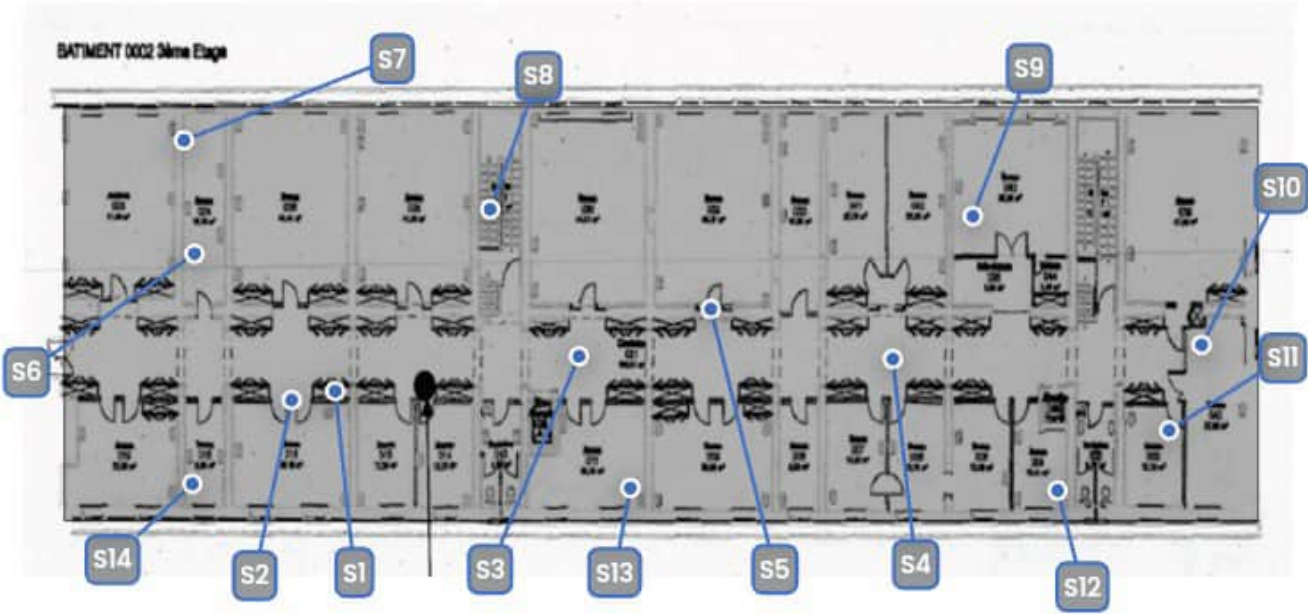

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	590350024E BAT0002 DIAG COMPLEMENTAIRE CASERNE VANDAMME 59000 LILLE	
Localisation Caserne Vandamme > Bâtiment 002 > R+3 > Bureau 41	Date visite	Le 17/11/2025
	Auteur	Maxence ROSSIE
	N° dossier	27790697/S6/1
	Planche	5 / 5
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

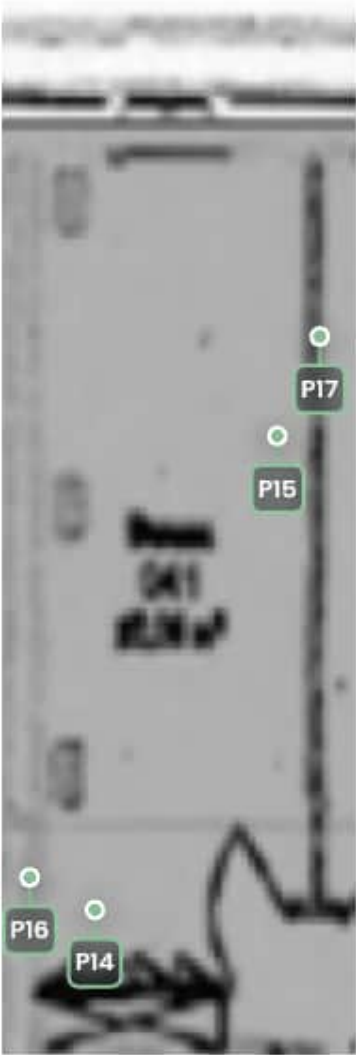

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Maxence ROSSIE

299 Rue du Général de Gaulle

59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Notre référence : AR-25-HB-114818-01

Numéro de dossier : 25N055662**Référence de dossier : 1510797287/27790697/S6/1/1_27790697/6/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N055662-001 - Référence BV3NC1731 Réf. Prel : P1 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Circulation/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Gris, Clair), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-002 - Référence BV3NC1732 Réf. Prel : P2 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Circulation/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Gris, Clair), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-003 - Référence BV3NC1733 Réf. Prel : P3 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Circulation/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) - (Cassant/Gris, Clair), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-004 - Référence BV3NC1734 Réf. Prel : P4 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Circulation/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Dur, Ciment/Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-005 - Référence BV3NC1735 Réf. Prel : P5 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Circulation/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Dur, Ciment/Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-006 - Référence BV3NC1736 Réf. Prel : P6 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Dur, Ciment/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-007 - Référence BV3NC1737 Réf. Prel : P7 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Dur, Ciment/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-008 - Référence BV3NC1738 Réf. Prel : P8 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Dur, Ciment/Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-009 - Référence BV3NC1739 Réf. Prel : P9 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Dur, Ciment/Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-010 - Référence BV3NC1740 Réf. Prel : P10 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Bureau 23/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-011 - Référence BV3NC1741 Réf. Prel : P11 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Bureau 30/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-012 - Référence BV3NC1742 Réf. Prel : P12 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Dégagement/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment, Dur/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-013 - Référence BV3NC1743 Réf. Prel : P13 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Dégagement/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment, Dur/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-014 - Référence BV3NC1744 Réf. Prel : P14 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Bureau 41/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment, Dur/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-015 - Référence BV3NC1745 Réf. Prel : P15 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Bureau 41/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment, Dur/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-016 - Référence BV3NC1746 Réf. Prel : P16 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Bureau 41/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment, Dur/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-017 - Référence BV3NC1747 Réf. Prel : P17 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Bureau 41/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment, Dur/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-018 - Référence BV3NC1748 Réf. Prel : P18 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Bureau 43/Revêtements de sol : Moquettes - (Toile/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-019 - Référence BV3NC1749 Réf. Prel : P19 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Bureau 43/Revêtements de sol : Moquettes - (Toile/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-020 - Référence BV3NC1750 Réf. Prel : P20 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Bureau 39/Faux plafonds : Panneaux (Liste A) - (Fibreux/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-021 - Référence BV3NC1751 Réf. Prel : P21 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Sanitaires n°1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Ciment, Dur/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-022 - Référence BV3NC1752 Réf. Prel : P22 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Sanitaires n°1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Dur, Ciment/Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-023 - Référence BV3NC1753 Réf. Prel : P23 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Sanitaires n°2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Ciment, Dur/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-024 - Référence BV3NC1754 Réf. Prel : P24 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Sanitaires n°2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Dur, Ciment/Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-025 - Référence BV3NC1755 Réf. Prel : P25 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Sanitaires n°2/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment, Dur/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N055662-026 - Référence BV3NC1756 Réf. Prel : P26 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Sanitaires n°2/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment, Dur/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BÂTIMENT NORD SAS
Réception résultat
557 Route de Noyelles
PA du Pommier
62110 Hénin Beaumont

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-077362-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2025 13:45

Page1/10

Référence laboratoire N° : 25EK068264

Référence de suivi du dossier N° : 25N055662

Reçu au laboratoire le : 12/12/2025

Date de réception :11/12/2025

Date d'analyse : 16/12/2025

Référence dossier Client:25N055662 - 1510797287/27790697/S6/1/1_27790697/6/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N055662-001 - BV3NC1731 Réf. Prel : P1 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Circulation/Revêtement s de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Gris, Clair)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET /CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron)	MET /CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25N055662-002 - BV3NC1732 Réf. Prel : P2 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Circulation/Revêtement s de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Gris, Clair)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET /CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron)	MET /CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-077362-01	Date d'émission de rapport : 17/12/2025 13:45	Page2/10
Référence laboratoire N° : 25EK068264	Référence de suivi du dossier N° : 25N055662	
Reçu au laboratoire le : 12/12/2025	Date de réception : 11/12/2025	
Date d'analyse : 16/12/2025		
Référence dossier Client:25N055662 - 1510797287/27790697/S6/1/1_27790697/6/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	25N055662-003 - BV3NC1733 Réf. Prel : P3 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Circulation/Revêtement s de sol : Dalles de sol (Liste B) - (Cassant/Gris, Clair)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET /CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET /CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25N055662-004 - BV3NC1734 Réf. Prel : P4 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Circulation/Revêtement s de sol : Colles de carrelage - (Dur, Ciment/Marron)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET /CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25N055662-005 - BV3NC1735 Réf. Prel : P5 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Circulation/Revêtement s de sol : Colles de carrelage - (Dur, Ciment/Marron)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET /CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-077362-01	Date d'émission de rapport : 17/12/2025 13:45	Page3/10
Référence laboratoire N° : 25EK068264	Référence de suivi du dossier N° : 25N055662	
Reçu au laboratoire le : 12/12/2025	Date de réception : 11/12/2025	
Date d'analyse : 16/12/2025		
Référence dossier Client:25N055662 - 1510797287/27790697/S6/1/1_27790697/6/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	25N055662-006 - BV3NC1736 Réf. Prel : P6 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Circulation/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Dur, Ciment/Noir)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25N055662-007 - BV3NC1737 Réf. Prel : P7 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Circulation/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Dur, Ciment/Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25N055662-008 - BV3NC1738 Réf. Prel : P8 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Circulation/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Dur, Ciment/Marron)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-077362-01	Date d'émission de rapport : 17/12/2025 13:45	Page4/10
Référence laboratoire N° : 25EK068264	Référence de suivi du dossier N° : 25N055662	
Reçu au laboratoire le : 12/12/2025	Date de réception : 11/12/2025	
Date d'analyse : 16/12/2025		
Référence dossier Client:25N055662 - 1510797287/27790697/S6/1/1_27790697/6/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25N055662-009 - BV3NC1739 Réf. Prel : P9 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Circulation/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Dur, Ciment/Marron)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25N055662-010 - BV3NC1740 Réf. Prel : P10 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Bureau 23/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Beige)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibres) (rose)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25N055662-011 - BV3NC1741 Réf. Prel : P11 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Bureau 30/Revêtements de sol : Sous-couches des revêtements souples - (Lé/Beige)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-077362-01	Date d'émission de rapport : 17/12/2025 13:45	Page 5/10
Référence laboratoire N° : 25EK068264	Référence de suivi du dossier N° : 25N055662	
Reçu au laboratoire le : 12/12/2025	Date de réception : 11/12/2025	
Date d'analyse : 16/12/2025		
Référence dossier Client: 25N055662 - 1510797287/27790697/S6/1/1_27790697/6/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	25N055662-012 - BV3NC1742 Réf. Prel : P12 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Dégagement/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment, Dur/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (noir)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25N055662-013 - BV3NC1743 Réf. Prel : P13 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Dégagement/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment, Dur/Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (marron) ; matériau souple (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25N055662-014 - BV3NC1744 Réf. Prel : P14 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Bureau 41/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment, Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-077362-01	Date d'émission de rapport : 17/12/2025 13:45	Page6/10
Référence laboratoire N° : 25EK068264	Référence de suivi du dossier N° : 25N055662	
Reçu au laboratoire le : 12/12/2025	Date de réception : 11/12/2025	
Date d'analyse : 16/12/2025		
Référence dossier Client: 25N055662 - 1510797287/27790697/S6/1/1_27790697/6/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	25N055662-015 - BV3NC1745 Réf. Prel : P15 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Bureau 41/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment, Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25N055662-016 - BV3NC1746 Réf. Prel : P16 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Bureau 41/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment, Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET /CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25N055662-017 - BV3NC1747 Réf. Prel : P17 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Bureau 41/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment, Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET /BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-077362-01	Date d'émission de rapport : 17/12/2025 13:45	Page 7/10
Référence laboratoire N° : 25EK068264	Référence de suivi du dossier N° : 25N055662	
Reçu au laboratoire le : 12/12/2025	Date de réception : 11/12/2025	
Date d'analyse : 16/12/2025		
Référence dossier Client: 25N055662 - 1510797287/27790697/S6/1/1_27790697/6/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	25N055662-018 - BV3NC1748 Réf. Prel : P18 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Bureau 43/Revêtements de sol : Moquettes - (Toile/Beige)	Matériau souple fibreux de type moquette (jaune) + (blanc) ; matériau semi-dur (jaune)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25N055662-019 - BV3NC1749 Réf. Prel : P19 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Bureau 43/Revêtements de sol : Moquettes - (Toile/Beige)	Matériau souple fibreux de type moquette (jaune) + + (gris) matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur (jaune)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25N055662-020 - BV3NC1750 Réf. Prel : P20 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Bureau 39/Faux plafonds : Panneaux (Liste A) - (Fibreux/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	25N055662-021 - BV3NC1751 Réf. Prel : P21 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Sanitaires n°1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Ciment, Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-077362-01	Date d'émission de rapport : 17/12/2025 13:45	Page 8/10
Référence laboratoire N° : 25EK068264	Référence de suivi du dossier N° : 25N055662	
Reçu au laboratoire le : 12/12/2025	Date de réception : 11/12/2025	
Date d'analyse : 16/12/2025		
Référence dossier Client: 25N055662 - 1510797287/27790697/S6/1/1_27790697/6/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	25N055662-022 - BV3NC1752 Réf. Prel : P22 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Sanitaires n°1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Dur, Ciment/Marron)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25N055662-023 - BV3NC1753 Réf. Prel : P23 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Sanitaires n°2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Ciment, Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25N055662-024 - BV3NC1754 Réf. Prel : P24 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Sanitaires n°2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Dur, Ciment/Marron)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-077362-01	Date d'émission de rapport : 17/12/2025 13:45	Page 9/10
Référence laboratoire N° : 25EK068264	Référence de suivi du dossier N° : 25N055662	
Reçu au laboratoire le : 12/12/2025	Date de réception : 11/12/2025	
Date d'analyse : 16/12/2025		
Référence dossier Client: 25N055662 - 1510797287/27790697/S6/1/1_27790697/6/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	25N055662-025 - BV3NC1755 Réf. Prel : P25 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Sanitaires n°2/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment, Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	25N055662-026 - BV3NC1756 Réf. Prel : P26 Caserne Vandamme - Bâtiment 002 - R+3 - Sanitaires n°2/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment, Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-077362-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2025 13:45

Page 10/10

Référence laboratoire N° : 25EK068264

Référence de suivi du dossier N° : 25N055662

Reçu au laboratoire le : 12/12/2025

Date de réception : 11/12/2025

Date d'analyse : 16/12/2025

Référence dossier Client: 25N055662 - 1510797287/27790697/S6/1/1_27790697/6/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Bureau Veritas Exploitation SAS

MARCQ-EN-BAROEUL
299 rue du Général de Gaulle
59700 MARCQ-EN-BAROEUL France
Téléphone : 03 20 19 25 00
Mail : dieu-beni.sakibede-moussa@bureauveritas.com

A l'attention de Mme CHAMPENNOIS Sarah

MINISTERE DE LA DEFENSE
1 RUE DU MARECHAL LYAUTEY
57044 METZ

Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017



Date(s) du repérage : du 25/01/2023 au 25/01/2023

Coordonnées du site : BAT 0002

Nom du site : LILLE - CASERNE VANDAMME - 0002 BUREAUX

Immeuble bâti objet du repérage :

BÂTIMENT 002
17 Rue Lyderic
590350024E
59000 LILLE

Numéro d'affaire : 16300929

Référence du rapport : 16300929/S8.16.2.R

Rédigé le : 21/04/2023

Par l'opérateur de repérage : Dieu Beni SAKIBEDE MOUSSA

Date de la commande : 25/01/2023

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense Certificat n° 8193224



	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	05/02/2020	04/02/2025
Amiante avec mention	24/05/2018	23/05/2023

Ce rapport contient **132** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION.....	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre.....	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	4
2. CONCLUSIONS.....	5
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante.....	5
2.2. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre.....	5
2.3. Obligation d'information.....	5
3. INFORMATIONS GENERALES.....	6
3.1. Immeuble bâti objet de la mission.....	6
3.2. Intervenants.....	6
3.3. Opérateur(s) de repérage.....	6
3.4. Laboratoire(s).....	6
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	7
4.1. Textes réglementaires.....	7
4.2. Méthodologie de la mission.....	7
4.3. Limites de la mission.....	7
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	9
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite.....	9
5.2. Conditions de visite.....	9
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	9
6.1. Résultats détaillés.....	9
6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante.....	32
7. ANNEXES.....	32
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées.....	32
7.2. Croquis de repérage.....	36
7.3. Photos.....	42
7.4. Programme des travaux.....	69
7.5. Attestation d'assurance.....	70
7.6. Certificat de compétence.....	71
7.7. Rapports d'essais de laboratoire.....	72

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Cf mail du client en annexe.
Le programme travaux indiqué n'est pas exhaustif et ne nous permet pas de cibler correctement les zones impactées par les travaux futurs
Absence de plans projets + descriptifs détaillés des travaux.
Le présent rapport se limite aux parties visibles et accessibles (sols, murs et plafonds).
Un diagnostic complémentaire devra être établi dès la réception d'un programme travaux détaillé + plans projets futurs.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Murs et cloisons maçonnés	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu, Fourreaux (carton, fibres-ciment)
Poteaux	Flocages, Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés, Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Joints de dilatation, d'assemblage avec pourtravaux, Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Flocages, Plots de colle fixant les cloisons au mur, Bandes calicot, Enduit de jointoiement des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac, Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages, Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés), Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné, Panneaux (fibres-ciment, .), Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie), Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite, Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment, Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes, .), Revêtements bitumineux, Peintures intumescentes
Plafonds	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou cloués, Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), Bandes calicot, Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes, .), Résines, Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage, Joint de dilatation

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Poutres et charpentes	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Entourages de poutres (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich), Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné, Panneaux (fibres-ciment,.), Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques, Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux, Pare vapeur, Isolants posés dans le plenum au-dessus du panneau de faux-plafond, Ecrans de contonnement et leurs joints (dans le plenum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Revêtements de sol	Dalles de sol, Nez de marche, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Sous-couches (carton, feutre, .) des revêtements souples, Colles bitumineuses, Colles non bitumineuses, Moquette, Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.), Peintures de sol, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Revêtements de sols sportifs, Joints de dilatation et d'assemblage, Joints de contonnement sur faux planchers, Enduit de cuvelage, Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échapement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas), Matelas, Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage, Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides, Rubans adhésifs, Mastics, Conduits en fibres-ciment, manchons, Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage), Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie, Isolants fibreux en sous toiture, Flocages, enduits projetés

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- parties du bâtiment :
BÂTIMENT 002

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et/ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description
RDC / Bureau 001	Revêtement de sol	Colle	Lino
RDC / Bureau 002	Revêtement de sol	Colle	Lino
RDC / Couloir 014	Revêtement de sol	Ragréage	compact, Colle+Lino
RDC / Couloir 014	Revêtement de sol	Ragréage	compact, Colle+Lino
R+1 / Sanitaire 003	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)
R+1 / Sanitaire 003	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)
R+1 / Sanitaire 003	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)
R+4 / Couloir 016	Conduit	Calorifuge tresse	fibreux
R-1 / Chaufferie	Conduit	Calorifugeage	/

2.2. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Zones non accessibles	Motifs	Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre
R+3/Occupé	Accès restreint pour des raisons de sécurité, Locaux occupés	Faire évacuer les locaux

2.3. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Remarque(s) complémentaire(s):

Le programme travaux indiqué n'est pas exhaustif et ne nous permet pas de cibler correctement les zones impactées par les travaux futurs

Absence de plans projets + descriptifs détaillés des travaux.

Le présent rapport se limite aux parties visibles et accessibles (sols, murs et plafonds).

Un diagnostic complémentaire devra être établi dès la réception d'un programme travaux détaillé + plans projets futurs.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: BÂTIMENT 002
17 Rue Lyderic
590350024E
59000 LILLE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
BÂTIMENT 002	Bureaux	Immeuble de travail > 300 personnes	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	MINISTERE DE LA DEFENSE Mme Sarah CHAMPENNOIS	1 RUE DU MARECHAL LYAUTEY 57044 METZ	0326222911 sarah.champonnois@intradef. gouv.fr
Propriétaire	MINISTERE DE LA DEFENSE	1 RUE DU MARECHAL LYAUTEY 57044 METZ	/
Pas d'accompagnateur	/	/	/

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 77569062104890	Dieu Beni SAKIBEDE MOUSSA	BUREAU VERITAS CERTIFICATION	8193224	05/02/2020	04/02/2025

3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord	1-1593	557, route de NoyellesP.A. du PommierCS 20013 62110HENIN-BEAUMONTFrance	+33 3 21 08 80 20

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires

Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages,

- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.

La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne

prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : du 25/01/2023 au 25/01/2023

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Références rapport de repérage	Date rapport	Auteur rapport	Objet du repérage	Principales conclusions
N° 201612-168-2	02/01/2017	CL - Natalia Pinan-Lucarre	DTA	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

Autres documents :

Titre	Référence	Type Document
Localisation	/	Plan
Devis	n°0003206668	Autre

5.2. Conditions de visite

Absence d'accompagnement par une personne préalablement désignée par le donneur d'ordre
Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire
Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
Absence d'éléments d'informations nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'immeuble en toute sécurité
Impossibilité d'accéder à certains locaux, parties de locaux, composants ou parties de composant

Remarque(s) complémentaire(s):

Le programme travaux indiqué n'est pas exhaustif et ne nous permet pas de cibler correctement les zones impactées par les travaux futurs

Absence de plans projets + descriptifs détaillés des travaux.

Le présent rapport se limite aux parties visibles et accessibles (sols, murs et plafonds).

Un diagnostic complémentaire devra être établi dès la réception d'un programme travaux détaillé + plans projets futurs.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 001	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / Bureau 001	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 001	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / Bureau 001	Revêtement de sol	Colle	Lino	idem P039	Résultat d'analyse	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) + (noir) amianté	OUI
RDC / Bureau 001	Revêtement de sol	Colle	Lino	P040	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 002	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / Bureau 002	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 002	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / Bureau 002	Revêtement de sol	Colle	Lino	P039	Résultat d'analyse	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) + (noir) amianté	OUI
RDC / Bureau 003	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / Bureau 003	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 003	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Douche 004	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Douche 004	Revêtement de sol	Ragréage	compact, Colle+Lino	P033	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Douche 004	Revêtement de sol	Ragréage	compact, Colle+Lino	P034	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Douche 004	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)	P035	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Douche 004	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)	P036	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 005	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 005	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 005	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / Bureau 006	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 006	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 006	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 007	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 007	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 007	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 007	Revêtement de sol	Colle	Lino	P049	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 008	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 008	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 008	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 008	Revêtement de sol	Colle	Lino	P023	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 008	Revêtement de sol	Colle	Lino	P024	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 009	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 009	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 009	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 010	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 010	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 010	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Hall 011	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Hall 011	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Hall 011	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 012	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 012	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 012	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Couloir 013	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / Couloir 013	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Couloir 013	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier, Colle+Lino	P018	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Couloir 013	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P019	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Couloir 013	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Couloir 014	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Couloir 014	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Couloir 014	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Couloir 014	Revêtement de sol	Ragréage	compact, Colle+Lino	P037	Résultat d'analyse	Matériau souple de type dalle de sol (beige) + (noir) ; matériau de type colle (jaune) amianté.	OUI
RDC / Couloir 014	Revêtement de sol	Ragréage	compact, Colle+Lino	P038	Résultat d'analyse	Matériau souple de type dalle de sol (beige) + (noir) ; matériau de type colle (jaune) amianté.	OUI
RDC / Bureau 015	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 015	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 015	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier, Colle+Lino	P017	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 015	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 016	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 016	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 016	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	/	P007	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 016	Revêtement de sol	Moquette avec sous couche	/	P008	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 016	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 017	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 017	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 017	Revêtement de sol	Ragréage	compact, Colle+Lino	P005	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 017	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	P006	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 017	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 018	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier, colle+Lino	P001	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / Bureau 018	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 018	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 018	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P004	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 018	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Local 019	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Local 019	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Local 019	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 020	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 020	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 020	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 021	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 021	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 021	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 022	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 022	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 022	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 042	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 042	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 042	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 041	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 041	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 041	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier, Colle+Dalle plastique	P009	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 041	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier, Colle+Dalle plastique	P010	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 041	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he)	P011	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 041	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he)	P012	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / Bureau 041	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 040	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 040	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 040	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he)	P015	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 040	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he)	P016	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 040	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 025	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 025	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 025	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 028	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 028	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 028	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier, Colle+lino	P013	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 028	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 029	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 029	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 029	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier, Colle+Lino	P014	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 029	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Hall 030	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Hall 030	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Hall 030	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Hall 030	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), Sous face d'escalier	P048	Résultat d'analyse	Sous face d'escalier	NON
RDC / Couloir 031	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Couloir 031	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Couloir 031	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Couloir 031	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, beige	P027	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / Couloir 031	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, beige	P028	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Couloir 031	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), Papier peint	P029	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Couloir 031	Vitrage	Mastic	compact	P030	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Couloir 031	Vitrage	Mastic	compact	P031	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 032	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 032	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 032	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 033	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 033	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 033	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 033	Revêtement de sol	Ragréage	compact, Colle+lino	P021	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 034	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 034	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 034	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 034	Revêtement de sol	Ragréage	compact, Colle+lino	P022	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 035	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 035	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 035	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 035	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier, Colle+Lino	P025	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 035	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier, Colle+Lino	P026	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 036	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 036	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 036	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 036	Revêtement de sol	Colle	Lino	P032	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Hall 037	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / Hall 037	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Hall 037	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Hall 037	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), Sous face d'escalier	P047	Résultat d'analyse	Sous face d'escalier	NON
RDC / Bureau 038	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 038	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 038	Cloison	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 038	Mur	Enduit	plâtre, Papier peint	P041	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 038	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P042	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 038	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P043	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 038	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier	P044	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 038	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier	P045	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / Bureau 038	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	P046	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 001	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 001	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 001	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 002	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 002	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 002	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Sanitaire 003	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Sanitaire 003	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Sanitaire 003	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Sanitaire 003	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)	P083	Résultat d'analyse	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) amianté	OUI
R+1 / Sanitaire 003	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)	P084	Résultat d'analyse	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ;	OUI

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
						matériau de type peinture (blanc) amianté	
R+1 / Sanitaire 003	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P085	Résultat d'analyse	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) amianté	OUI
R+1 / Sanitaire 003	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P086	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Sanitaire 003	Cloison	Enduit	plâtre, peint, jaune	P087	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Sanitaire 003	Mur	Enduit	plâtre, peint, jaune	P088	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 004	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 004	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 004	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 005	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 005	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 005	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 006	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 006	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 006	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 007	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 007	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 007	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 008	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 008	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 008	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 009	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 009	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 009	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Bureau 010	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 010	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 010	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 011	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 011	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 011	Revêtement de sol	Colle	jaune, Lino	P070	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 011	Revêtement de sol	Colle	jaune, Lino	P071	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 011	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 012	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 012	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 012	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Sanitaire 013	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Sanitaire 013	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Sanitaire 013	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)	P064	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Sanitaire 013	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)	P065	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Sanitaire 013	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P066	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Sanitaire 013	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P067	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Sanitaire 013	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier	P068	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Sanitaire 013	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, ciment	P069	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Sanitaire 013	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 014	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier, Colle+Lino	P061	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 014	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 014	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 014	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 015	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier, Colle+Lino	P060	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Bureau 015	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 015	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 015	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 016	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 016	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 016	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), Sur appui de fenêtre	P076	Résultat d'analyse	Sur appui de fenêtre	NON
R+1 / Bureau 016	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e), Sur appui de fenêtre	P077	Résultat d'analyse	Sur appui de fenêtre	NON
R+1 / Bureau 016	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 017	Revêtement de sol	Colle	Lino	P056	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 017	Revêtement de sol	Colle	/	P057	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 017	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 017	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 017	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 018	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P054	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 018	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P055	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 018	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 018	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 018	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 019	Revêtement de sol	Colle	Lino	P053	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 019	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 019	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 019	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 020	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 020	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 020	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Bureau 021	Revêtement de sol	Colle	Lino	P052	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 021	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 021	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 021	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 022	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 022	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 022	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 023	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier	P058	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 023	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier	P059	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 023	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 023	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 023	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 024	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 024	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 024	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Cage d'escalier 025	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Cage d'escalier 025	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Cage d'escalier 025	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), Sous face d'escalier	P136	Résultat d'analyse	Sous face d'escalier	NON
R+1 / Bureau 026	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 026	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 026	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 027	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 027	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 027	Revêtement de sol	Colle	jaune, Lino	P072	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 027	Revêtement de sol	Colle	jaune, Lino	P073	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Bureau 027	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 028	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 028	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 028	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 029	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 029	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 029	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 030	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 030	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 030	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 030	Revêtement de sol	Colle	jaune, Lino	P081	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 031	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 031	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 031	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 031	Revêtement de sol	Colle	jaune, Lino	P082	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Couloir 032	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier, Placard	P050	Résultat d'analyse	Placard	NON
R+1 / Couloir 032	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier, Placard	P051	Résultat d'analyse	Placard	NON
R+1 / Couloir 032	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Couloir 032	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Couloir 032	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Cage d'escalier 033	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Cage d'escalier 033	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Cage d'escalier 033	Plafond	Enduit	peint, plâtre, blanc(he), Sous face d'escalier	P137	Résultat d'analyse	Sous face d'escalier	NON
R+1 / Bureau 034	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Bureau 034	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / Bureau 034	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Couloir 035	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Couloir 035	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Couloir 035	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Couloir 035	Revêtement de sol	Ragréage	compact, Colle+Lino	P089	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / SAS 036	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / SAS 036	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / SAS 036	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	idem P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Couloir 037	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P062	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Couloir 037	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P063	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Couloir 037	Revêtement de sol	Colle	ragréage	P074	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Couloir 037	Revêtement de sol	Colle	ragréage	P075	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Couloir 037	Vitrage	Mastic	compact	P078	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Couloir 037	Vitrage	Mastic	compact	P079	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / Couloir 037	Cloison	Enduit	plâtre, peint, bleu(e)	P080	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 001	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 001	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 002	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 002	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Sanitaire 003	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Sanitaire 003	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Sanitaire 003	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P126	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Sanitaire 003	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P127	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Sanitaire 003	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)	P128	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Sanitaire 003	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)	P129	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Sanitaire 003	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier	P130	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Sanitaire 003	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier	P131	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Sanitaire 003	Mur	Enduit	plâtre, peint, orange	P132	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 004	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 004	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 005	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 005	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 006	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 006	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 006	Revêtement de sol	Colle	jaune, ragréage+lino	P123	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 007	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 007	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 007	Revêtement de sol	Colle	jaune, ragréage+lino	P119	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 007	Revêtement de sol	Colle	jaune, ragréage+lino	P120	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 008	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 008	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 008	Revêtement de sol	Ragréage	compact, Colle+lino	P114	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 009	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 009	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 009	Revêtement de sol	Moquette	toile, Colle+ragréage	P112	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 009	Revêtement de sol	Moquette	toile, Colle+ragrége	P113	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 010	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 010	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 010	Revêtement de sol	Colle	jaune, Lino+ragréage	P110	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 010	Revêtement de sol	Colle	jaune, ragréage+lino	P111	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Bureau 011	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 011	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 011	Revêtement de sol	Colle	jaune, ragréage+lino	P108	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 011	Revêtement de sol	Colle	jaune, ragréage+lino	P109	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Sanitaire 012	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Sanitaire 012	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Sanitaire 012	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)	P101	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Sanitaire 012	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)	P102	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Sanitaire 012	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P103	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Sanitaire 012	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P104	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Sanitaire 012	Mur	Enduit	plâtre, peint, orange	P105	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 013	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 013	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 014	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 014	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 015	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 015	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 015	Revêtement de sol	Colle	jaune, Lino+ragréage	P099	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 016	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 016	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 016	Revêtement de sol	Colle	jaune, Lino+ragréage	P098	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 017	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 017	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 018	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 018	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Bureau 018	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P094	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 018	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P095	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 019	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 019	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 019	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier	P092	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 019	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, mortier	P093	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Couloir 020	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Couloir 020	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Couloir 020	Cloison	Enduit	plâtre, peint, beige	P116	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Couloir 020	Revêtement de sol	Colle	ragréage+Dalle de sol souple	P117	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Couloir 020	Revêtement de sol	Colle	ragréage+Dalle de sol souple	P118	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Couloir 020	Vitrage	Mastic	compact	P133	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 021	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 021	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 022	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 022	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 023	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 023	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 024	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 024	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 024	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	P100	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Cage d'escalier 025	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Cage d'escalier 025	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 026	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 026	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Bureau 026	Revêtement de sol	Colle	jaune, Lino+ragréage	P106	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 026	Revêtement de sol	Colle	jaune, Lino+ragréage	P107	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 027	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 027	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 028	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 028	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 028	Revêtement de sol	Colle	jaune, Ragréage+lino	P115	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 029	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 029	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 029	Poutre	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	P121	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 029	Poutre	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	P122	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 030	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 030	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 030	Revêtement de sol	Colle	ragréage+lino	P124	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 030	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	P125	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Cage d'escalier 031	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Cage d'escalier 031	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Cage d'escalier 031	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), Sous face d'escalier	P138	Résultat d'analyse	Sous face d'escalier	NON
R+2 / Bureau 032	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 032	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 032	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	P134	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 032	Cloison	Enduit	plâtre, Papier peint	P135	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Couloir 033	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Couloir 033	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Couloir 033	Faux plafond	Panneau	plâtre, composite	P096	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / Couloir 033	Faux plafond	Panneau	composite	P097	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 034	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 034	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 035	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), Papier peint	idem P090	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / Bureau 035	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P091	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 001	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 001	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 001	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 002	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 002	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 002	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Ascenseur 003	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Ascenseur 003	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 004	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 004	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	S	NON
R+4 / Bureau 004	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 005	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 005	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique, gris(e), ragréage+Colle noire	P153	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 005	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 005	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Vestiaire 006	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Vestiaire 006	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Vestiaire 006	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 007	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 007	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+4 / Bureau 007	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 008	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 008	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 008	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local Ascenseur 009	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Local Ascenseur 009	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Sanitaire 010	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Sanitaire 010	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)	P149	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Sanitaire 010	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)	P150	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Sanitaire 010	Revêtement de sol	Colle	Ragréage+Lino	P151	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Sanitaire 010	Revêtement de sol	Colle	Ragréage+Lino	P152	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Sanitaire 010	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Sanitaire 010	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 011	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 011	Revêtement de sol	Moquette	toile, Colle	P147	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 011	Revêtement de sol	Moquette	toile, Colle	P148	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 011	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 011	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 012	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 012	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 012	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 013	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 013	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 013	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Débarra 014	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+4 / Débarra 014	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Débarra 014	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Archives 015	Conduit	Calorifugeage	laine de roche, feutre, tissu, plâtre	P139	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Archives 015	Conduit	Calorifugeage	laine de roche, feutre, tissu, Plâtre	P140	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Archives 015	Revêtement de sol	Colle	sol souple	P141	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Couloir 016	Conduit	Calorifugeage	feutre, tissu, plâtre	P142	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Couloir 016	Conduit	Calorifuge tresse	fibreux	P143	Résultat d'analyse	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau (fibreuse) (vert) amianté	OUI
R+4 / Couloir 016	Revêtement de sol	Colle	ragréage+lino	P144	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Couloir 016	Conduit	Conduit	métallique	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S	NON
R+4 / Bureau 017	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, Colle noire	P145	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 017	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 017	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 017	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 018	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 018	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 018	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Cage d'escalier 019	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Cage d'escalier 019	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Cage d'escalier 019	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 020	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 020	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 020	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 020	Conduit	Calorifugeage	feutre, tissu, laine de roche, plâtre	P162	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Vestiaire 021	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+4 / Vestiaire 021	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Vestiaire 021	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 022	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 022	Revêtement de sol	Colle	Ragréage+Lino	P154	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 022	Revêtement de sol	Colle	Ragréage+Lino	P155	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 022	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 022	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 023	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 023	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 023	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 023	Faux plafond	Panneau	composite	P158	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 023	Faux plafond	Panneau	composite	P159	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Cage d'escalier 024	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Cage d'escalier 024	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Cage d'escalier 024	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 025	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 025	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 025	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 025	Elément de sous toiture	Isolant	laine de verre	P160	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Bureau 025	Elément de sous toiture	Isolant	laine de verre	P161	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Couloir 026	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Couloir 026	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	idem P156	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Couloir 026	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	idem P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Couloir 027	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P146	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Couloir 027	Cloison	Enduit	ciment, peint, plâtre, beige	P156	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+4 / Couloir 027	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, beige	P157	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / Couloir 027	Vitrage	Mastic	compact	P163	Résultat d'analyse	/	NON
R-1 / Chauffage	Conduit	Calorifugeage	/	/	Résultat d'analyse (Réf. N° 201612-168-2, prél. AR-16-NM-049894-01)	Matériau semi-dur (fibreuse) (beige) amianté	OUI
R-1 / Chauffage	Conduit	Conduit	métallique	/	Ne contient pas d'amiante par nature	/	NON

6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N° MPCA	Ouvrage	Produit/matériau	Quantité estimée
1	Revêtement de sol	Ragréage	Surface : 22,5 m2
2	Revêtement de sol	Colle	Surface : 10 m2
3	Revêtement de sol	Colle	Surface : 10 m2
4	Revêtement du mur	Colle de faïence	Surface : 28 m2
5	Revêtement du mur	Colle de plinthe	Longueur : 18 m
6	Conduit	Calorifuge tresse	Longueur : 6 m
7	Conduit	Calorifugeage	Longueur : 16 m

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Commentaires
RDC / Bureau 001	/
RDC / Bureau 002	/
RDC / Bureau 003	/
RDC / Douche 004	/
RDC / Bureau 005	/
RDC / Bureau 006	/
RDC / Bureau 007	/
RDC / Bureau 008	/
RDC / Bureau 009	/
RDC / Bureau 010	/
RDC / Hall 011	/
RDC / Bureau 012	/
RDC / Couloir 013	/
RDC / Couloir 014	/
RDC / Bureau 015	/
RDC / Bureau 016	/
RDC / Bureau 017	/
RDC / Bureau 018	/
RDC / Local 019	/
RDC / Bureau 020	/
RDC / Bureau 021	/
RDC / Bureau 022	/
RDC / Bureau 042	/
RDC / Bureau 041	/
RDC / Bureau 040	/
RDC / Bureau 025	/
RDC / Bureau 028	/
RDC / Bureau 029	/

Localisation	Commentaires
RDC / Hall 030	/
RDC / Couloir 031	/
RDC / Bureau 032	/
RDC / Bureau 033	/
RDC / Bureau 034	/
RDC / Bureau 035	/
RDC / Bureau 036	/
RDC / Hall 037	/
RDC / Bureau 038	/
R+1 / Bureau 001	/
R+1 / Bureau 002	/
R+1 / Sanitaire 003	/
R+1 / Bureau 004	/
R+1 / Bureau 005	/
R+1 / Bureau 006	/
R+1 / Bureau 007	/
R+1 / Bureau 008	/
R+1 / Bureau 009	/
R+1 / Bureau 010	/
R+1 / Bureau 011	/
R+1 / Bureau 012	/
R+1 / Sanitaire 013	/
R+1 / Bureau 014	/
R+1 / Bureau 015	/
R+1 / Bureau 016	/
R+1 / Bureau 017	/
R+1 / Bureau 018	/
R+1 / Bureau 019	/
R+1 / Bureau 020	/
R+1 / Bureau 021	/
R+1 / Bureau 022	/
R+1 / Bureau 023	/
R+1 / Bureau 024	/
R+1 / Cage d'escalier 025	/
R+1 / Bureau 026	/
R+1 / Bureau 027	/
R+1 / Bureau 028	/
R+1 / Bureau 029	/
R+1 / Bureau 030	/
R+1 / Bureau 031	/
R+1 / Couloir 032	/
R+1 / Cage d'escalier 033	/
R+1 / Bureau 034	/
R+1 / Couloir 035	/
R+1 / SAS 036	/
R+1 / Couloir 037	/

Localisation	Commentaires
R+2 / Bureau 001	/
R+2 / Bureau 002	/
R+2 / Sanitaire 003	/
R+2 / Bureau 004	/
R+2 / Bureau 005	/
R+2 / Bureau 006	/
R+2 / Bureau 007	/
R+2 / Bureau 008	/
R+2 / Bureau 009	/
R+2 / Bureau 010	/
R+2 / Bureau 011	/
R+2 / Sanitaire 012	/
R+2 / Bureau 013	/
R+2 / Bureau 014	/
R+2 / Bureau 015	/
R+2 / Bureau 016	/
R+2 / Bureau 017	/
R+2 / Bureau 018	/
R+2 / Bureau 019	/
R+2 / Couloir 020	/
R+2 / Bureau 021	/
R+2 / Bureau 022	/
R+2 / Bureau 023	/
R+2 / Bureau 024	/
R+2 / Cage d'escalier 025	/
R+2 / Bureau 026	/
R+2 / Bureau 027	/
R+2 / Bureau 028	/
R+2 / Bureau 029	/
R+2 / Bureau 030	/
R+2 / Cage d'escalier 031	/
R+2 / Bureau 032	/
R+2 / Couloir 033	/
R+2 / Bureau 034	/
R+2 / Bureau 035	/
R+4 / Bureau 001	/
R+4 / Bureau 002	/
R+4 / Ascenseur 003	/
R+4 / Bureau 004	/
R+4 / Bureau 005	/
R+4 / Vestiaire 006	/
R+4 / Bureau 007	/
R+4 / Bureau 008	/
R+4 / Local Ascenseur 009	/
R+4 / Sanitaire 010	/
R+4 / Bureau 011	/

Localisation	Commentaires
R+4 / Bureau 012	/
R+4 / Bureau 013	/
R+4 / Débarra 014	/
R+4 / Archives 015	/
R+4 / Couloir 016	/
R+4 / Bureau 017	/
R+4 / Bureau 018	/
R+4 / Cage d'escalier 019	/
R+4 / Bureau 020	/
R+4 / Vestiaire 021	/
R+4 / Bureau 022	/
R+4 / Bureau 023	/
R+4 / Cage d'escalier 024	/
R+4 / Bureau 025	/
R+4 / Couloir 026	/
R+4 / Couloir 027	/
R-1 / Chauffage	/

7.2. Croquis de repérage

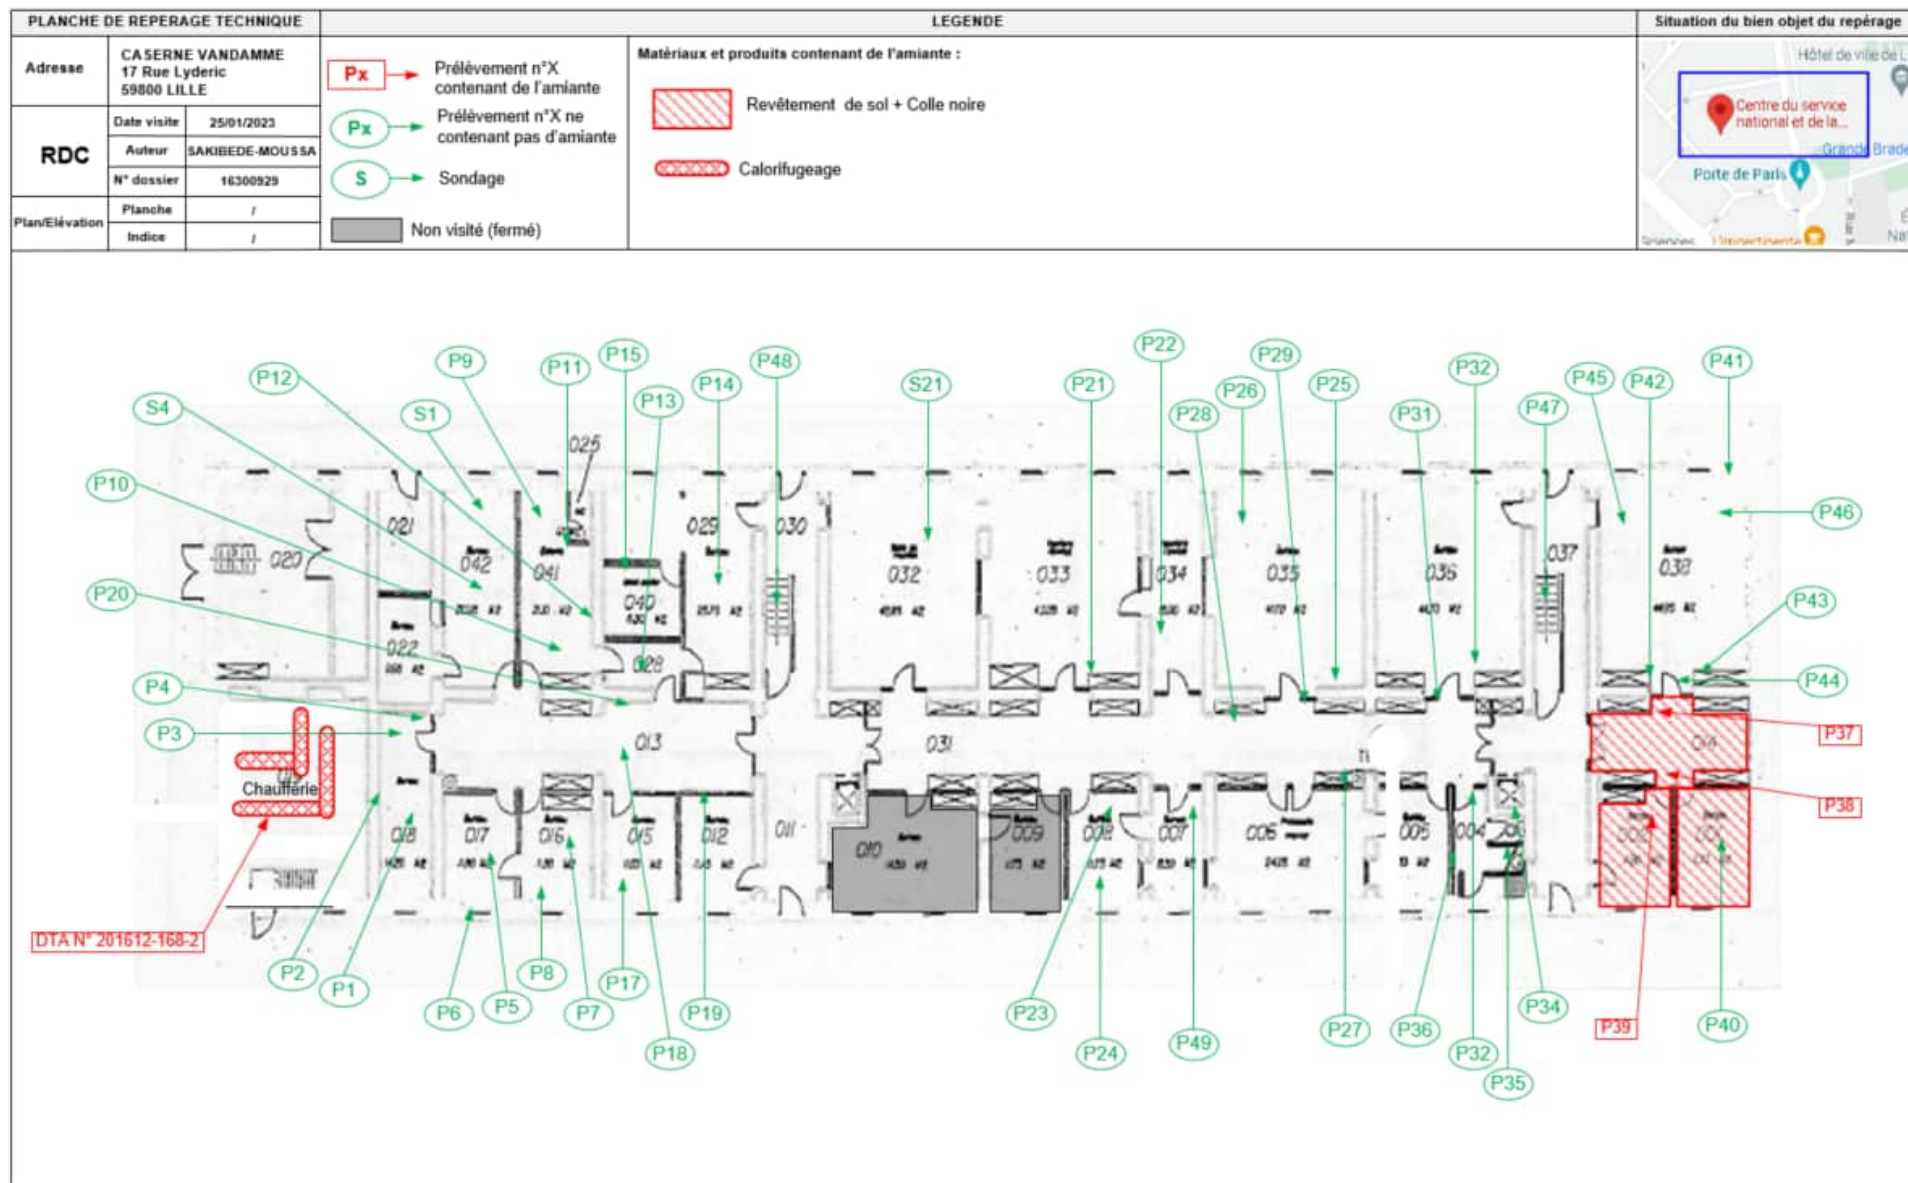


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BÂTIMENT 002	Adresse : 17 Rue Lyderic 590350024E 59000 LILLE	Localisation : RDC
Réalisé par : Dieu Beni SAKIBEDE MOUSSA	N° de planche : 1 / 5	

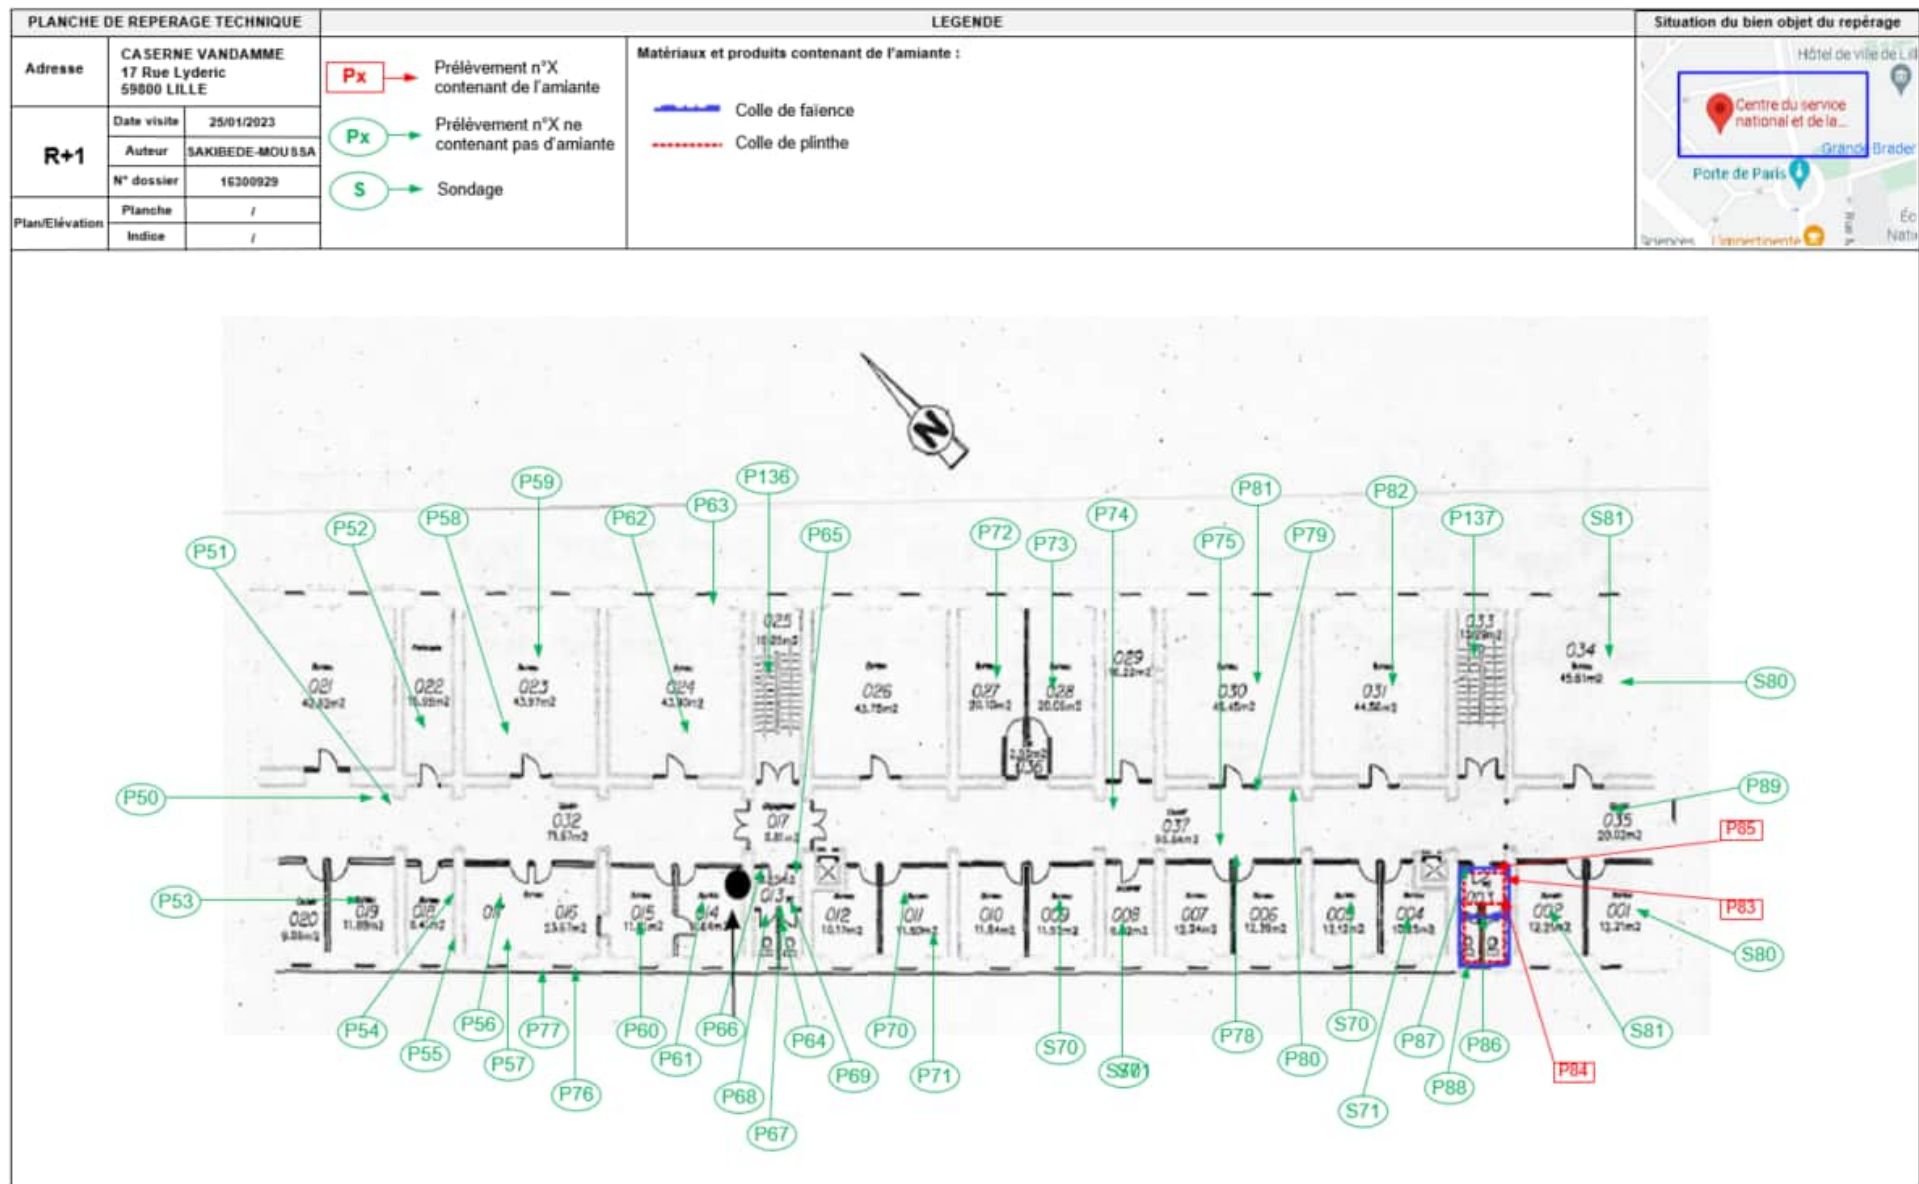


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BÂTIMENT 002	Adresse : 17 Rue Lyderic 590350024E 59000 LILLE	Localisation : R+1
Réalisé par : Dieu Beni SAKIBEDE MOUSSA	N° de planche : 2 / 5	

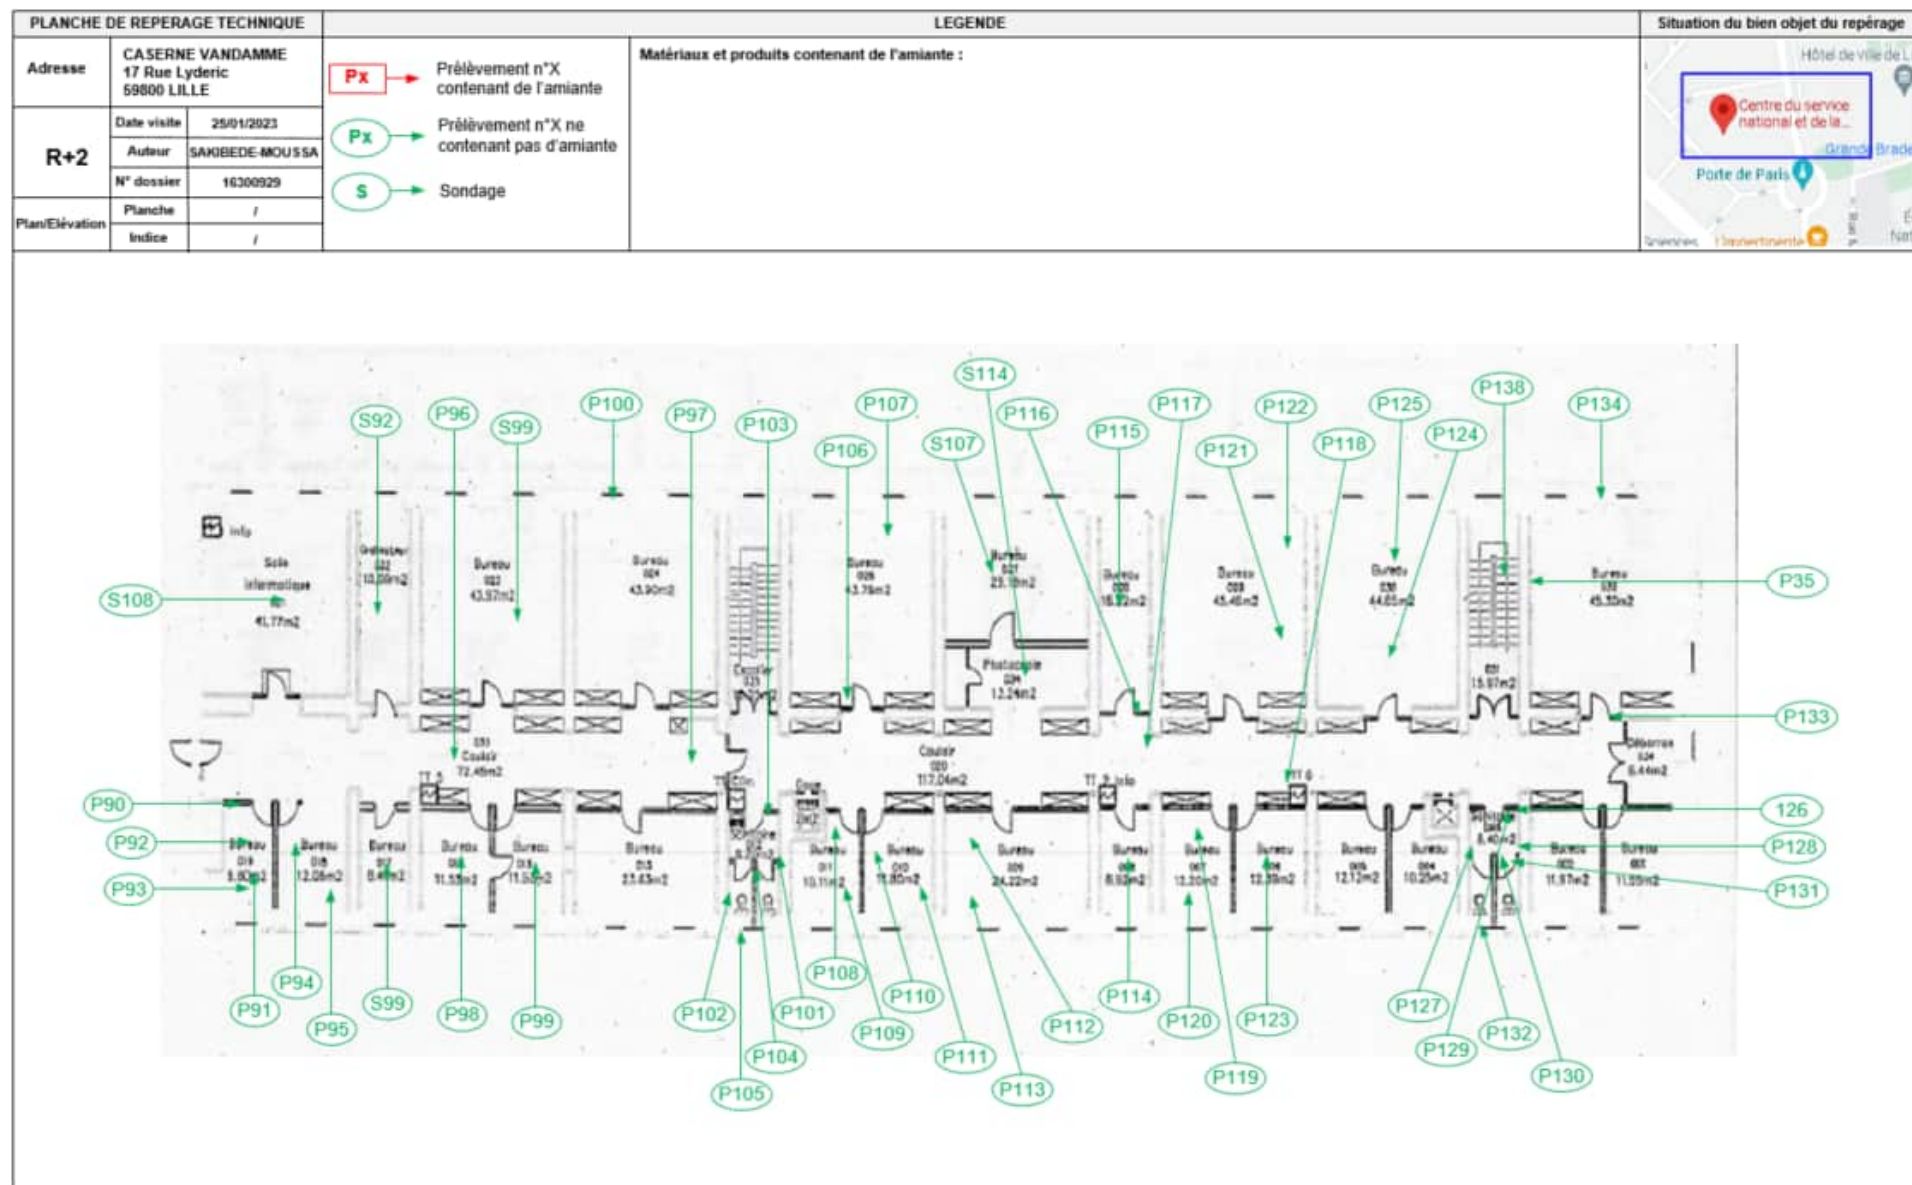
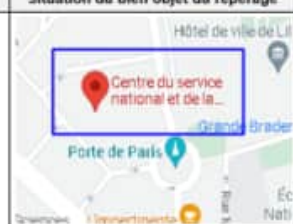


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BÂTIMENT 002	Adresse : 17 Rue Lyderic 590350024E 59000 LILLE	Localisation : R+2
Réalisé par : Dieu Beni SAKIBEDE MOUSSA	N° de planche : 3 / 5	

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE	Situation du bien objet du repérage
Adresse	CASERNE VANDAMME 17 Rue Lyderic 59800 LILLE		Matériaux et produits contenant de l'amiante :	
R+3	Date visite	25/01/2023		
	Auteur	SAKIBEDE MOUSSA		
	N° dossier	16300929		
Plan/Elévation	Planche	/		
	Indice	/		

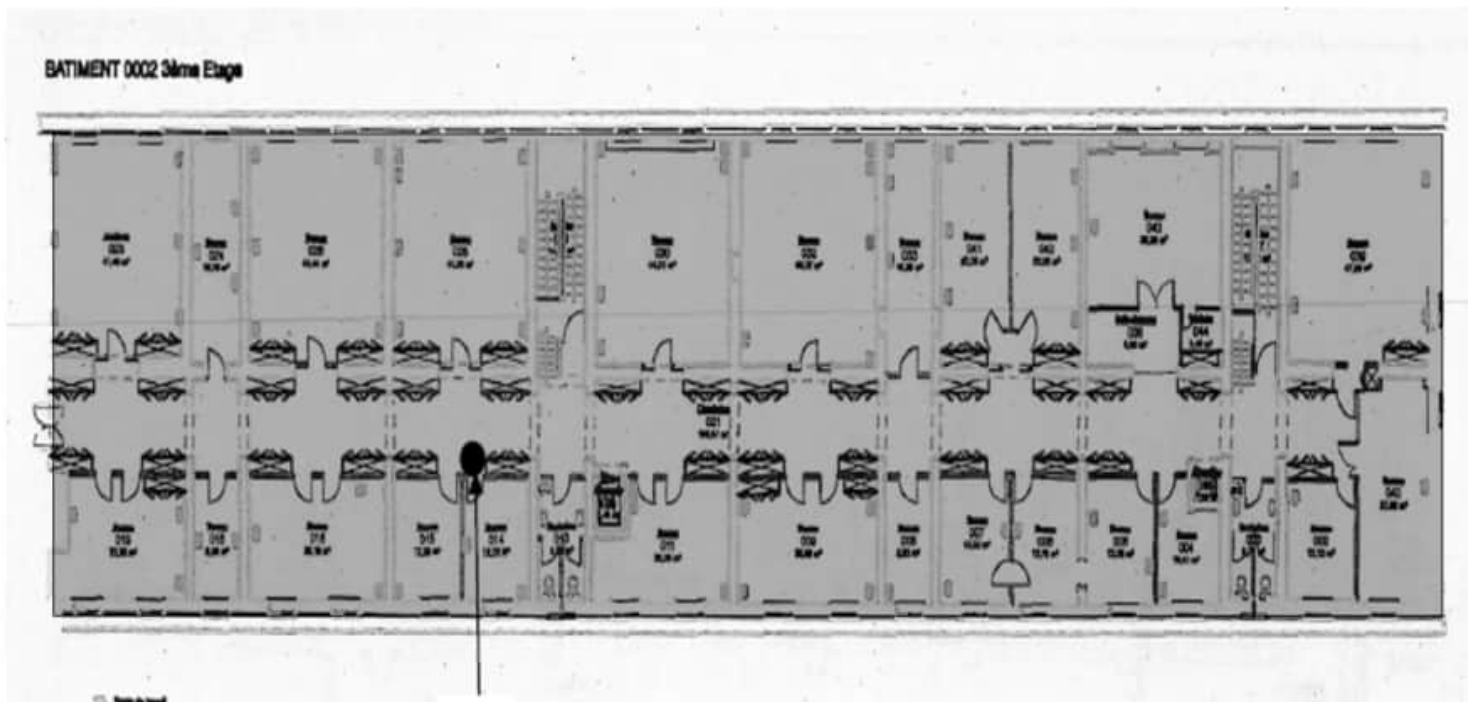


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : BÂTIMENT 002	Adresse : 17 Rue Lyderic 590350024E 59000 LILLE	Localisation : R+3/Occupé
Réalisé par : Dieu Beni SAKIBEDE MOUSSA	N° de planche : 4 / 5	

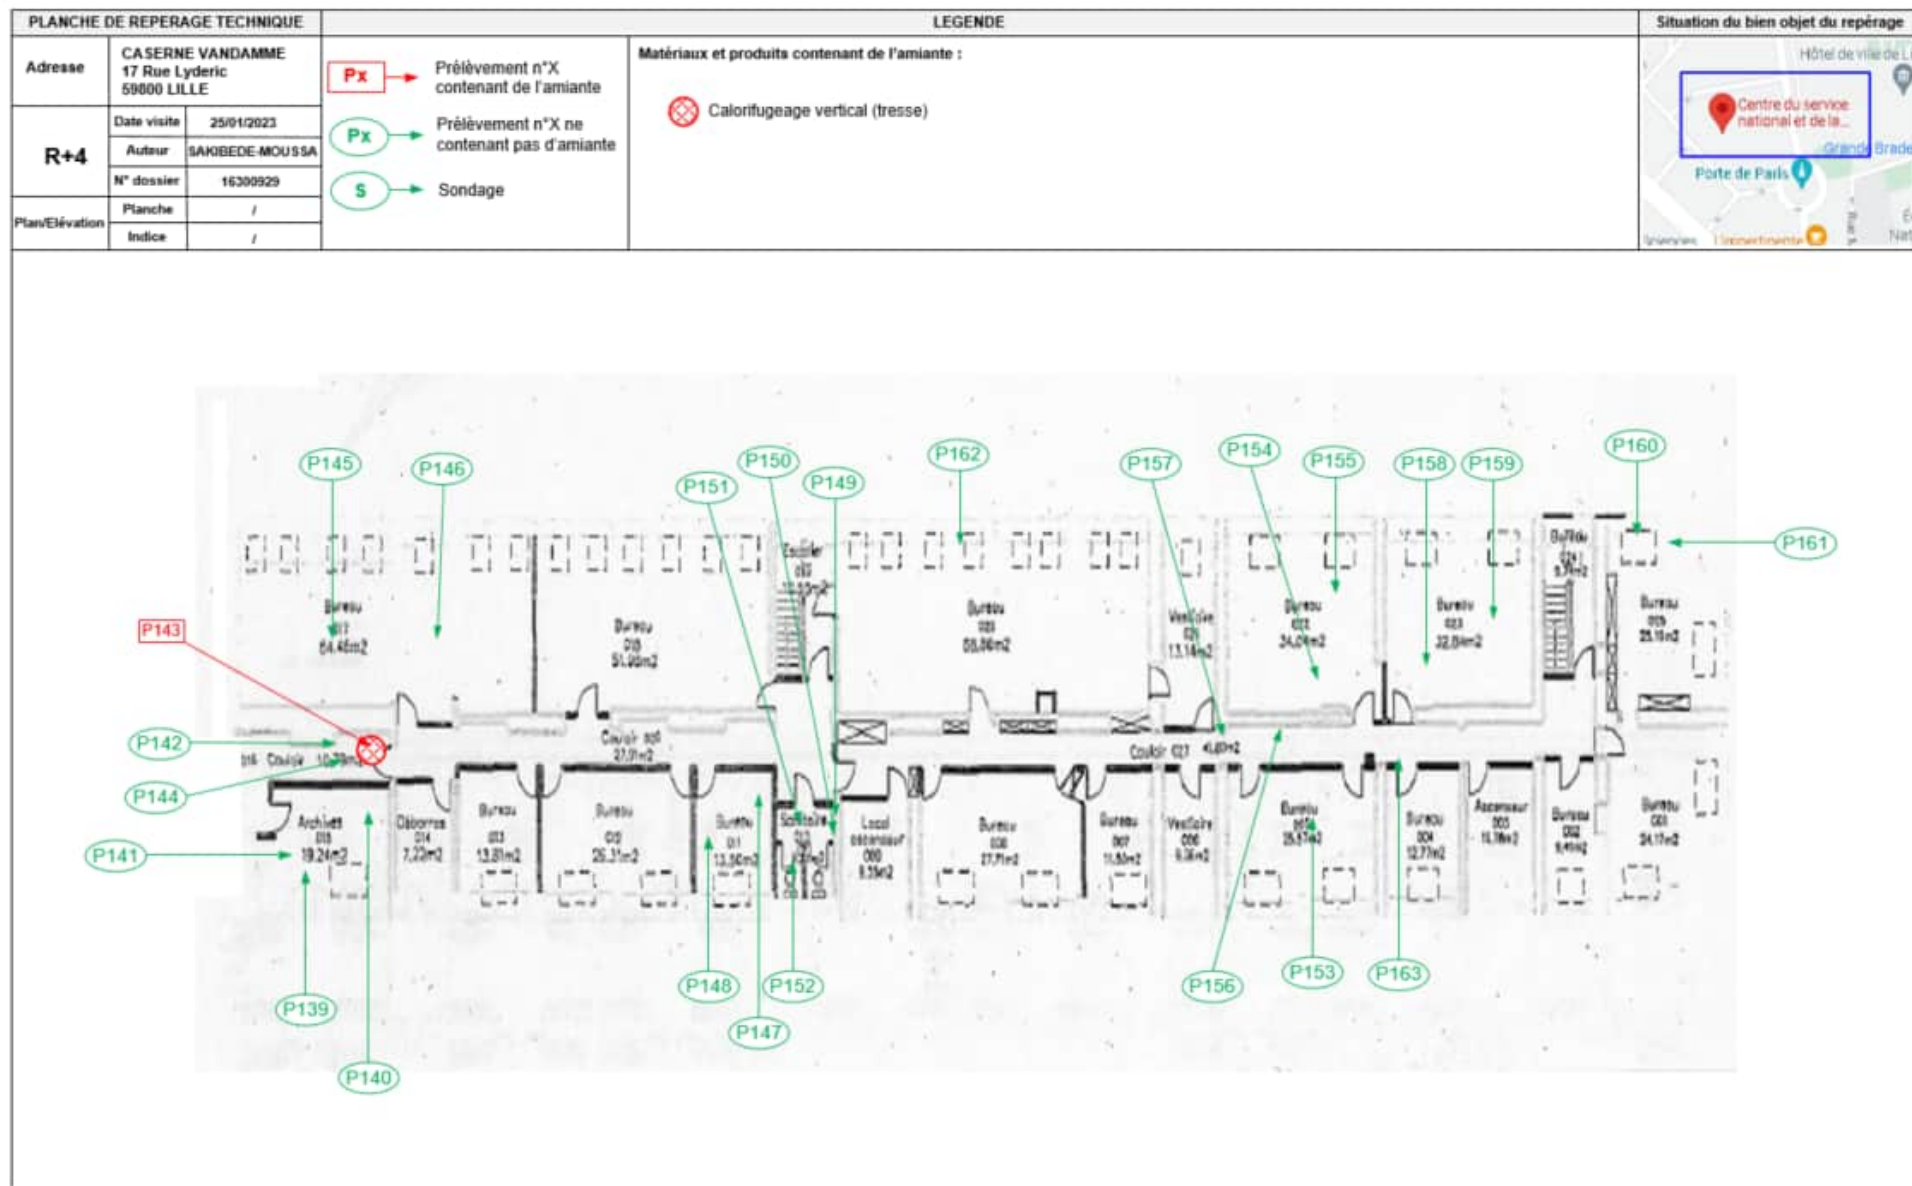


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : BÂTIMENT 002	Adresse : 17 Rue Lyderic 590350024E 59000 LILLE	Localisation : R+4
Réalisé par : Dieu Beni SAKIBEDE MOUSSA	N° de planche : 5 / 5	

7.3. Photos



Prélèvement - P001 : RDC / Bureau 018 - Colle de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P002 : RDC / Bureau 018 - Enduit- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P003 : RDC / Bureau 018 - Enduit- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P004 : RDC / Bureau 018 - Colle de plinthe-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P005 : RDC / Bureau 017 - Ragréage- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P006 : RDC / Bureau 017 - Enduit- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P007 : RDC / Bureau 016 - Moquette avec sous couche- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P008 : RDC / Bureau 016 - Moquette avec sous couche- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P009 : RDC / Bureau 041 - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P010 : RDC / Bureau 041 - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P011 : RDC / Bureau 041 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P012 : RDC / Bureau 041 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P013 : RDC / Bureau 028 - Colle de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P014 : RDC / Bureau 029 - Colle de carrelage-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P015 : RDC / Bureau 040 - Colle de faïence-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P016 : RDC / Bureau 040 - Colle de faïence-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P017 : RDC / Bureau 015 - Colle de carrelage-
(Absence d'amiante)

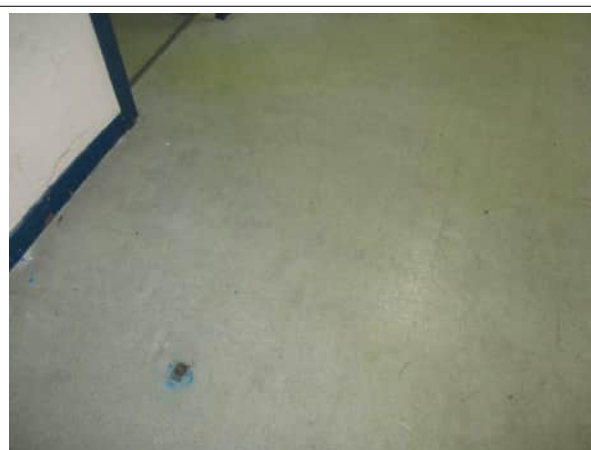


Prélèvement - P018 : RDC / Couloir 013 - Colle de carrelage-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P019 : RDC / Couloir 013 - Colle de plinthe-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P020 : RDC / Couloir 013 - Enduit- (Absence
d'amiante)

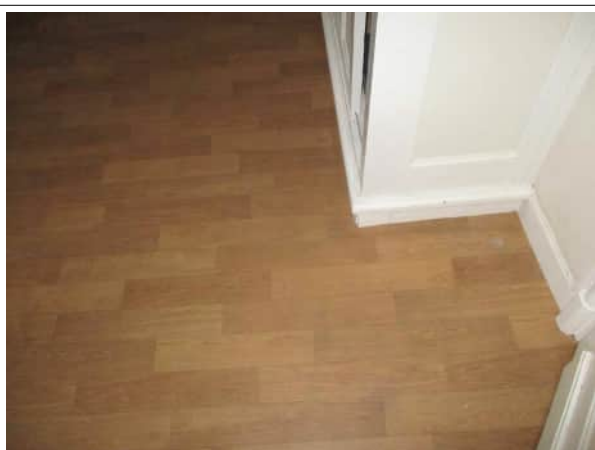

Prélèvement - P021 : RDC / Bureau 033 - Ragréage- (Absence
d'amiante)

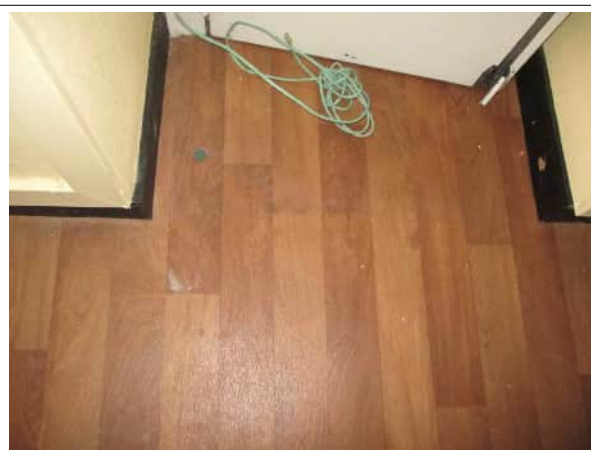

Prélèvement - P022 : RDC / Bureau 034 - Ragréage- (Absence
d'amiante)

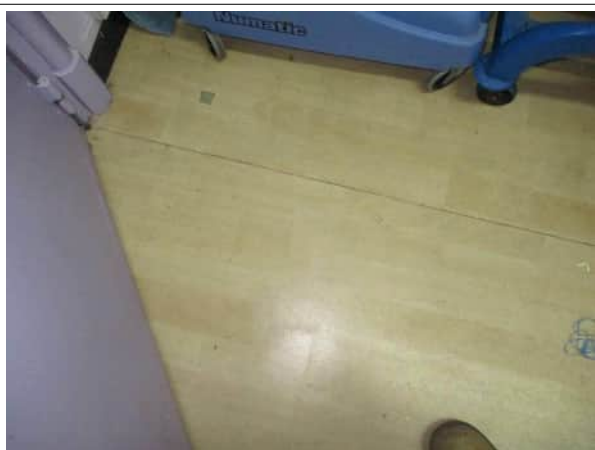


Prélèvement - P023 : RDC / Bureau 008 - Colle- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P024 : RDC / Bureau 008 - Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P025 : RDC / Bureau 035 - Colle de carrelage-
(Absence d'amiante)

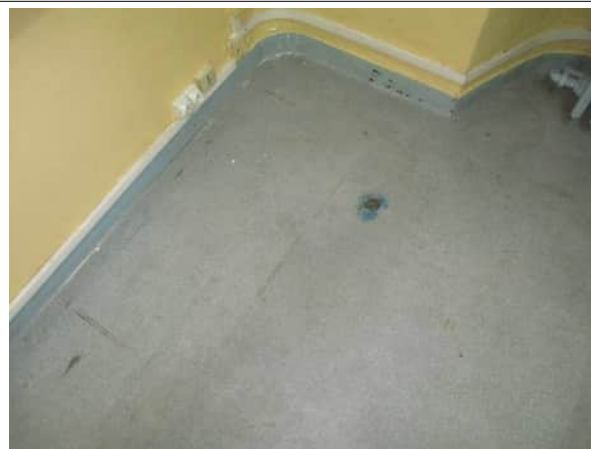

Prélèvement - P026 : RDC / Bureau 035 - Colle de carrelage-
(Absence d'amiante)

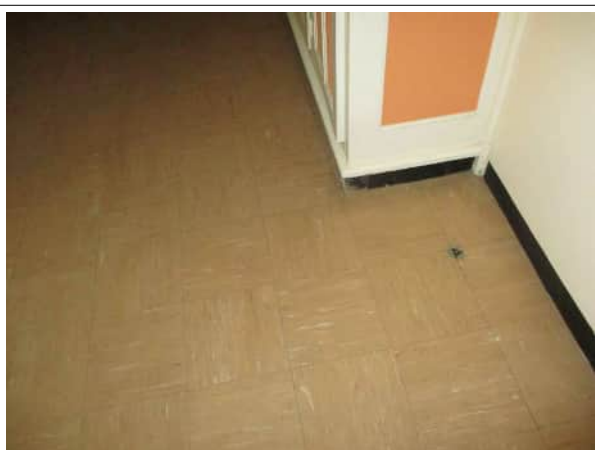

Prélèvement - P027 : RDC / Couloir 031 - Dalle de sol-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P028 : RDC / Couloir 031 - Dalle de sol-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P029 : RDC / Couloir 031 - Enduit- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P030 : RDC / Couloir 031 - Mastic- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P031 : RDC / Couloir 031 - Mastic- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P032 : RDC / Bureau 036 - Colle- (Absence d'amiante)

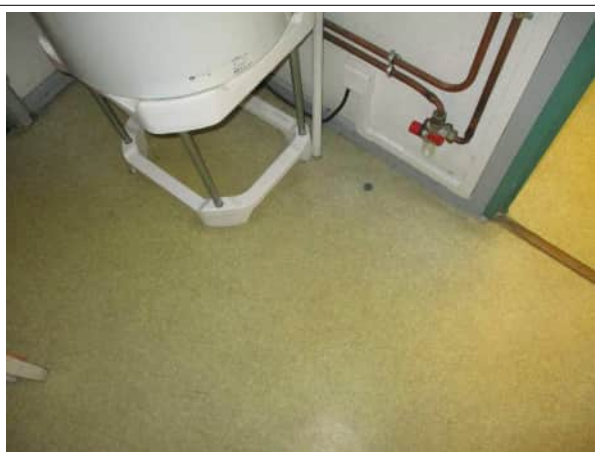

Prélèvement - P033 : RDC / Douche 004 - Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P034 : RDC / Douche 004 - Ragréage- (Absence d'amiante)

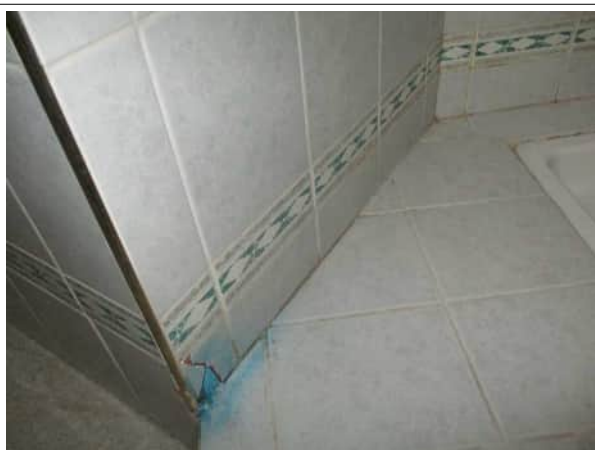

Prélèvement - P035 : RDC / Douche 004 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P036 : RDC / Douche 004 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P037 : RDC / Couloir 014 - Ragréage- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P038 : RDC / Couloir 014 - Ragréage- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P039 : RDC / Bureau 002 - Colle- (Présence d'amiante)

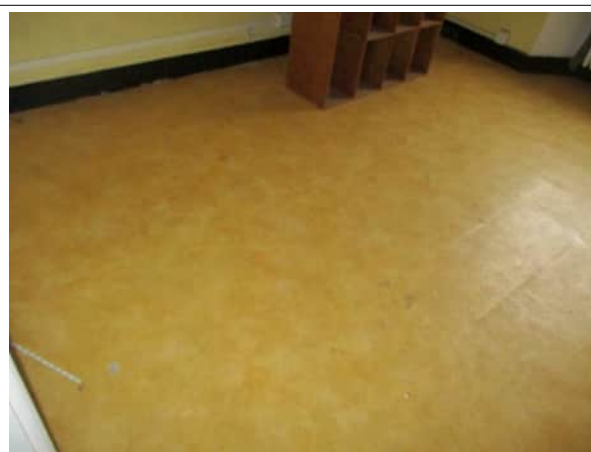

Prélèvement - P040 : RDC / Bureau 001 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P041 : RDC / Bureau 038 - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P042 : RDC / Bureau 038 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P043 : RDC / Bureau 038 - Colle de plinthe-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P044 : RDC / Bureau 038 - Colle de carrelage-
(Absence d'amiante)

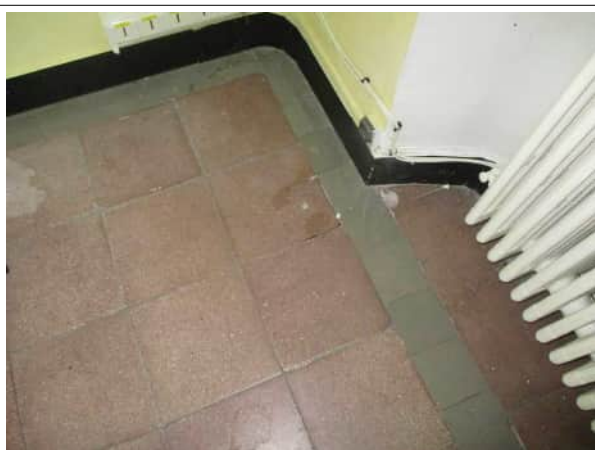

Prélèvement - P045 : RDC / Bureau 038 - Colle de carrelage-
(Absence d'amiante)

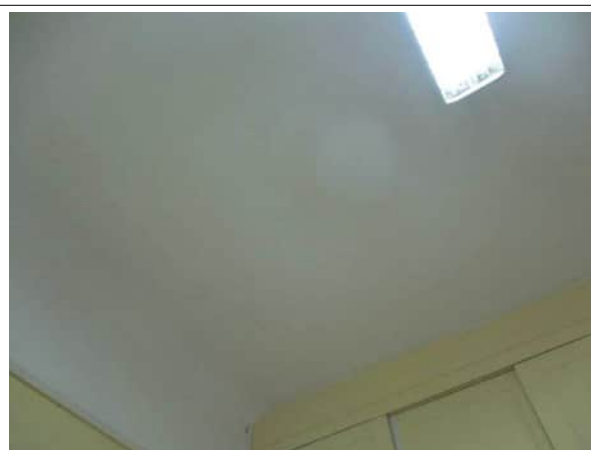

Prélèvement - P046 : RDC / Bureau 038 - Enduit- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P047 : RDC / Hall 037 - Enduit- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P048 : RDC / Hall 030 - Enduit- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P050 : R+1 / Couloir 032 - Colle de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P051 : R+1 / Couloir 032 - Colle de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P052 : R+1 / Bureau 021 - Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P053 : R+1 / Bureau 019 - Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P054 : R+1 / Bureau 018 - Colle de plinthe-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P055 : R+1 / Bureau 018 - Colle de plinthe-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P056 : R+1 / Bureau 017 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P057 : R+1 / Bureau 017 - Colle- (Absence d'amiante)

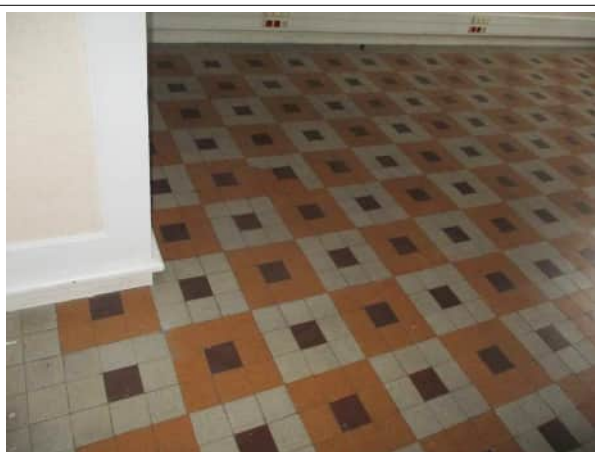

Prélèvement - P058 : R+1 / Bureau 023 - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P059 : R+1 / Bureau 023 - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P060 : R+1 / Bureau 015 - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P061 : R+1 / Bureau 014 - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P062 : R+1 / Bureau 024 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P063 : R+1 / Bureau 024 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P064 : R+1 / Sanitaire 013 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P065 : R+1 / Sanitaire 013 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P066 : R+1 / Sanitaire 013 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P067 : R+1 / Sanitaire 013 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P068 : R+1 / Sanitaire 013 - Colle de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P069 : R+1 / Sanitaire 013 - Colle de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P070 : R+1 / Bureau 011 - Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P071 : R+1 / Bureau 011 - Colle- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P072 : R+1 / Bureau 027 - Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P073 : R+1 / Bureau 027 - Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P074 : R+1 / Couloir 037 - Colle- (Absence d'amiante)

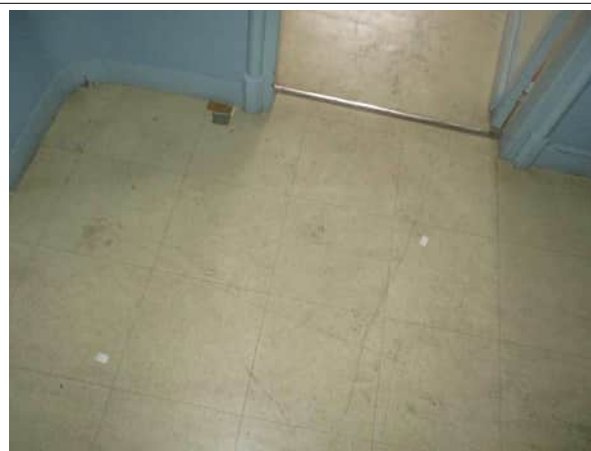

Prélèvement - P075 : R+1 / Couloir 037 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P076 : R+1 / Bureau 016 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P077 : R+1 / Bureau 016 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P078 : R+1 / Couloir 037 - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P079 : R+1 / Couloir 037 - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P080 : R+1 / Couloir 037 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P081 : R+1 / Bureau 030 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P082 : R+1 / Bureau 031 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P083 : R+1 / Sanitaire 003 - Colle de faïence- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P084 : R+1 / Sanitaire 003 - Colle de faïence- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P085 : R+1 / Sanitaire 003 - Colle de plinthe- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P086 : R+1 / Sanitaire 003 - Colle de plinthe-
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P087 : R+1 / Sanitaire 003 - Enduit- (Absence
d'amiante)

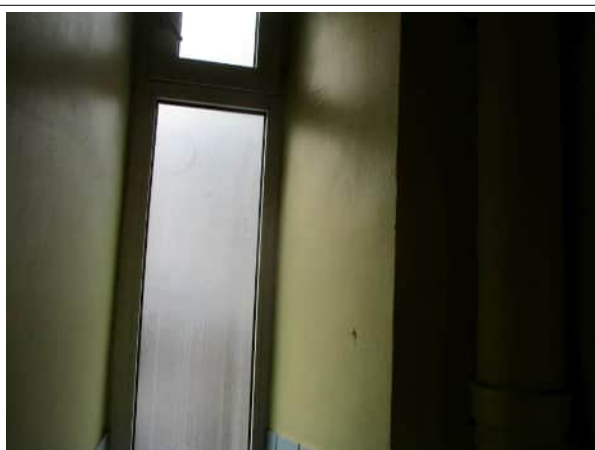

Prélèvement - P088 : R+1 / Sanitaire 003 - Enduit- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P089 : R+1 / Couloir 035 - Ragréage- (Absence
d'amiante)

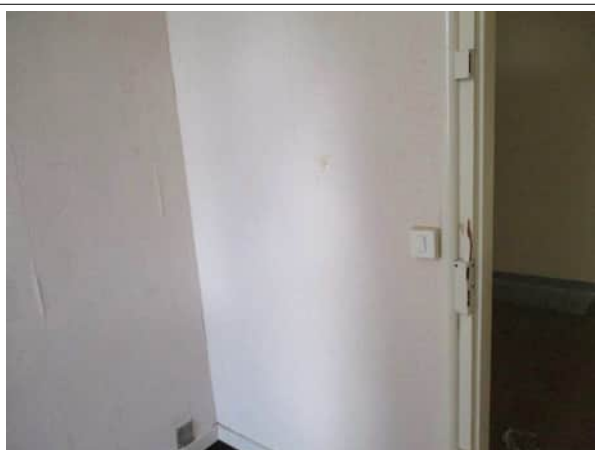

Prélèvement - P090 : R+2 / Bureau 019 - Enduit- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P091 : R+2 / Bureau 019 - Enduit- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P092 : R+2 / Bureau 019 - Colle de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P093 : R+2 / Bureau 019 - Colle de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P094 : R+2 / Bureau 018 - Colle de plinthe-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P095 : R+2 / Bureau 018 - Colle de plinthe-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P096 : R+2 / Couloir 033 - Panneau- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P097 : R+2 / Couloir 033 - Panneau- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P098 : R+2 / Bureau 016 - Colle- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P099 : R+2 / Bureau 015 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P100 : R+2 / Bureau 024 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P101 : R+2 / Sanitaire 012 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)

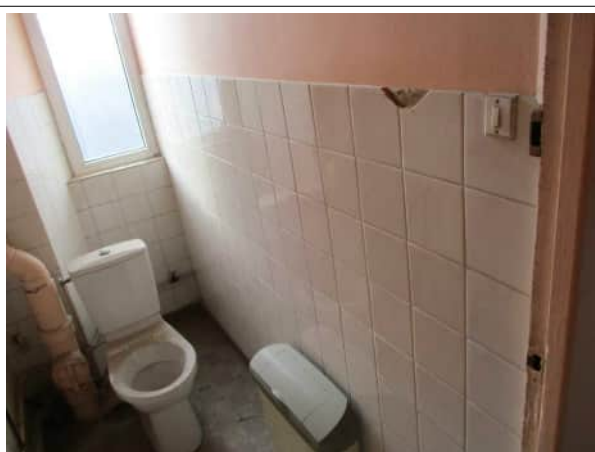

Prélèvement - P102 : R+2 / Sanitaire 012 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P103 : R+2 / Sanitaire 012 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P104 : R+2 / Sanitaire 012 - Colle de plinthe-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P105 : R+2 / Sanitaire 012 - Enduit- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P106 : R+2 / Bureau 026 - Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P107 : R+2 / Bureau 026 - Colle- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P108 : R+2 / Bureau 011 - Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P109 : R+2 / Bureau 011 - Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P110 : R+2 / Bureau 010 - Colle- (Absence d'amiante)

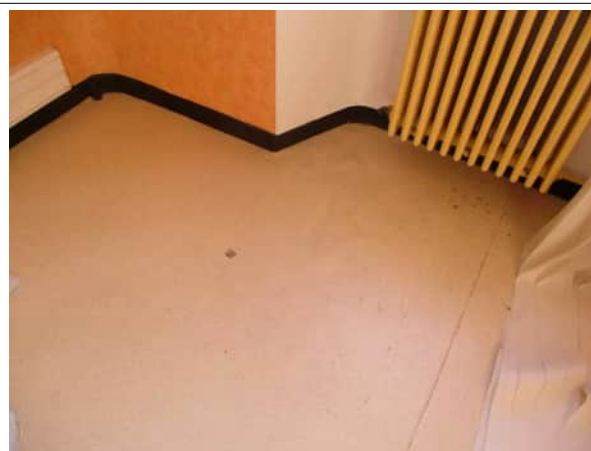

Prélèvement - P111 : R+2 / Bureau 010 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P112 : R+2 / Bureau 009 - Moquette- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P113 : R+2 / Bureau 009 - Moquette- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P114 : R+2 / Bureau 008 - Ragréage- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P115 : R+2 / Bureau 028 - Colle- (Absence d'amiante)

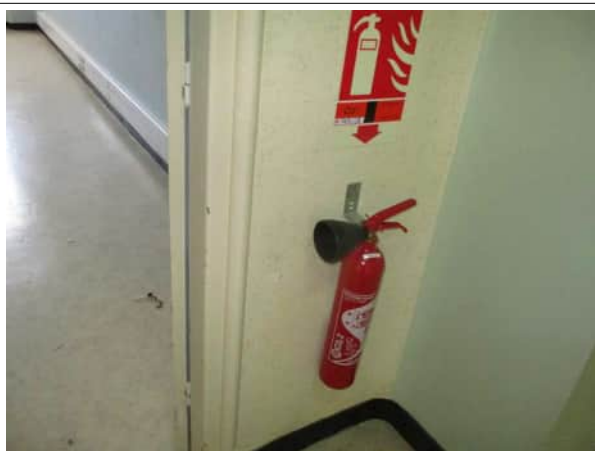

Prélèvement - P116 : R+2 / Couloir 020 - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P117 : R+2 / Couloir 020 - Colle- (Absence d'amiante)

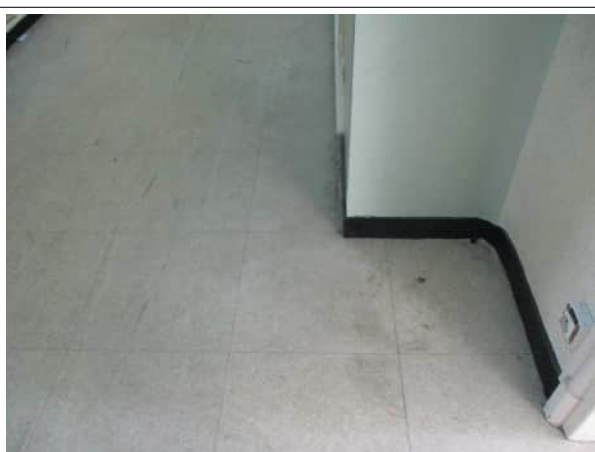

Prélèvement - P118 : R+2 / Couloir 020 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P119 : R+2 / Bureau 007 - Colle- (Absence d'amiante)

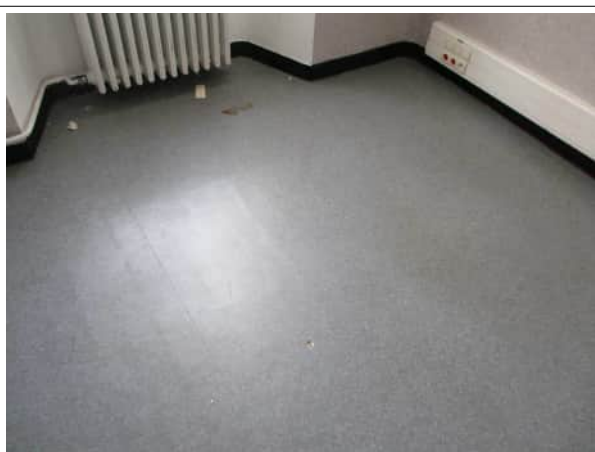

Prélèvement - P120 : R+2 / Bureau 007 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P121 : R+2 / Bureau 029 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P122 : R+2 / Bureau 029 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P123 : R+2 / Bureau 006 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P124 : R+2 / Bureau 030 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P125 : R+2 / Bureau 030 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P126 : R+2 / Sanitaire 003 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P127 : R+2 / Sanitaire 003 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P128 : R+2 / Sanitaire 003 - Colle de faïence-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P129 : R+2 / Sanitaire 003 - Colle de faïence-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P130 : R+2 / Sanitaire 003 - Colle de carrelage-
(Absence d'amiante)

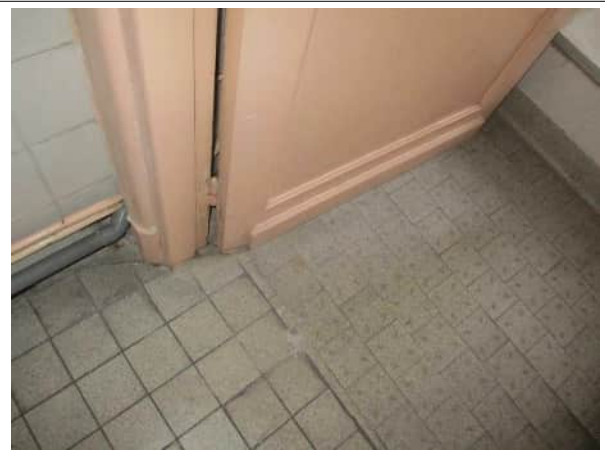

Prélèvement - P131 : R+2 / Sanitaire 003 - Colle de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P132 : R+2 / Sanitaire 003 - Enduit- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P133 : R+2 / Couloir 020 - Mastic- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P134 : R+2 / Bureau 032 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P135 : R+2 / Bureau 032 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P136 : R+1 / Cage d'escalier 025 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P137 : R+1 / Cage d'escalier 033 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P138 : R+2 / Cage d'escalier 031 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P139 : R+4 / Archives 015 - Calorifugeage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P140 : R+4 / Archives 015 - Calorifugeage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P141 : R+4 / Archives 015 - Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P142 : R+4 / Couloir 016 - Calorifugeage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P143 : R+4 / Couloir 016 - Calorifuge tresse-
(Présence d'amiante)



Prélèvement - P144 : R+4 / Couloir 016 - Colle- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P145 : R+4 / Bureau 017 - Dalle de sol-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P146 : R+4 / Bureau 017 - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P147 : R+4 / Bureau 011 - Moquette- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P148 : R+4 / Bureau 011 - Moquette- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P149 : R+4 / Sanitaire 010 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)

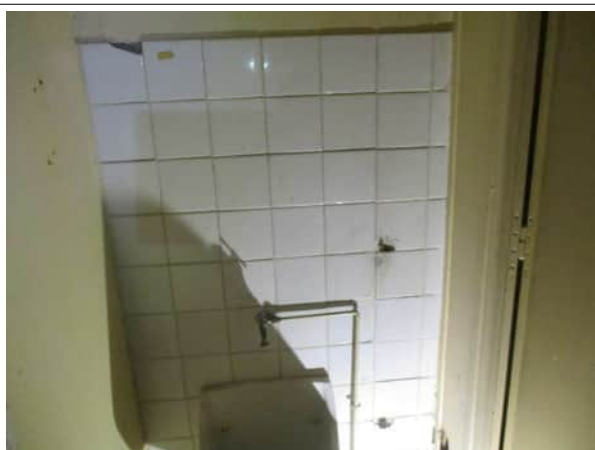

Prélèvement - P150 : R+4 / Sanitaire 010 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P151 : R+4 / Sanitaire 010 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P152 : R+4 / Sanitaire 010 - Colle- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P153 : R+4 / Bureau 005 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P154 : R+4 / Bureau 022 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P155 : R+4 / Bureau 022 - Colle- (Absence d'amiante)

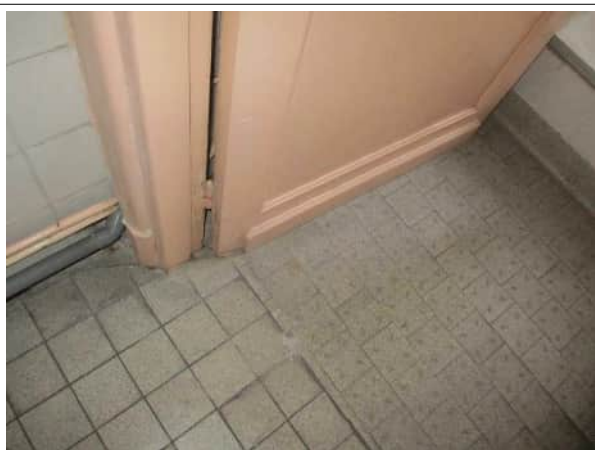

Prélèvement - P156 : R+4 / Couloir 027 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P157 : R+4 / Couloir 027 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P158 : R+4 / Bureau 023 - Panneau- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P159 : R+4 / Bureau 023 - Panneau- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P160 : R+4 / Bureau 025 - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P161 : R+4 / Bureau 025 - Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P162 : R+4 / Bureau 020 - Calorifugeage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P163 : R+4 / Couloir 027 - Mastic- (Absence d'amiante)

7.4. Programme des travaux

De : CHAMPONNOIS Sarah ASC NIV 2 OT

Envoyé : lundi 7 novembre 2022 15:33

À : 'Katia GOUMGHAR' <katia.goumghar@bureauveritas.com>

Objet : RE: AM-RTV PB-RAT AM-RDEM 590350024E - LILLE - CASERNE VANDAMME - DIVERS BATS DEVIS UGAP N° 0003206668

Bonjour,

Vous trouverez sous deux mails, (le 1^{er} puis un second à venir) avec les repérage amiante ainsi que des plans de l'existant inclus.

Les travaux sont des travaux de réhabilitation complète, pas de transformation, nous restons en bureaux.

Cependant certains murs pourrons être amenés à être détruits.

Les moyens d'accès son simples, par escalier.

Cordialement,

Sarah CHAMPONNOIS

Conductrice d'opérations

Pôle Conduite d'Opérations de Châlons-en-Champagne

7.5. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux - concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques -DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tél : +33(0)1 40 67 42 42
Fax : +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- Mise à jour du DPE,
- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mériule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mériule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millèmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

MONTANTS DE GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), par sinistre 1 000 000 EUR

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), par année d'assurance 1 000 000 EUR

La présente attestation valable du 01/01/2023 à zéro heure au 31/12/2023 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 14 décembre 2022

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tél : +33(0)1 40 67 42 42
Fax : +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

7.6. Certificat de compétence



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat
Attribué à

Monsieur Dieu Béni SAKIBEDE-MOUSSA

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondant aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L 271-6 et R 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES			
	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation pénologique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	05/02/2020	04/02/2025
Amiante avec mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation pénologique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	24/05/2018	23/05/2023
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs qui constatent de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	24/05/2018	23/05/2023

Date : 26/02/2020

Jean-Michel Audrain , Directeur Général

Numéro de certificat : 8193224



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur : <https://www.bureauveritas.fr>

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaume - 92046 Paris La Defense



cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITÉ PAR ISO
N°4 0087
Liste des sites et porteurs d'opérations
sur www.cofrac.fr

7.7. Rapports d'essais de laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Dieu Beni SAKIBEDE MOUSSA
27 Allée du Chargement - BP 336
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Notre référence : AR-23-HB-028118-01

Numéro de dossier : 23N008101

Référence de dossier : 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23N008101-001 - Référence *BV3JJ8192 Réf. prél : P001 RDC/ Bureau 018/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/colle+Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-002 - Référence *BV3JJ8193 Réf. prél : P002 RDC/ Bureau 018/Mur - Enduit - (plâtre/Papier peint)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-003 - Référence *BV3JJ8194 Réf. prél : P003 RDC/ Bureau 018/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-004 - Référence *BV3JJ8195 Réf. prél : P004 RDC/ Bureau 018/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-005 - Référence *BV3JJ8196 Réf. prél : P005 RDC/ Bureau 017/Revêtement de sol - Ragréage - (compact/Colle+Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-006 - Référence *BV3JJ8197 Réf. prél : P006 RDC/ Bureau 017/Mur - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-007 - Référence BV3JJ8198 Réf. prél : P007 RDC/ Bureau 016/Revêtement de sol - Moquette avec sous couche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-008 - Référence BV3JJ8199 Réf. prél : P008 RDC/ Bureau 016/Revêtement de sol - Moquette avec sous couche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-009 - Référence BV3JJ8200 Réf. prél : P009 RDC/ Bureau 041/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Colle+Dalle plastique), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-010 - Référence BV3JJ8201 Réf. prél : P010 RDC/ Bureau 041/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Colle+Dalle plastique), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-011 - Référence BV3JJ8202 Réf. prél : P011 RDC/ Bureau 041/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-012 - Référence BV3JJ8203 Réf. prél : P012 RDC/ Bureau 041/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-013 - Référence BV3JJ8204 Réf. prél : P013 RDC/ Bureau 028/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Colle+lino), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-014 - Référence BV3JJ8205 Réf. prél : P014 RDC/ Bureau 029/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Colle+Lino), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-015 - Référence BV3JJ8206 Réf. prél : P015 RDC/ Bureau 040/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-016 - Référence BV3JJ8207 Réf. prél : P016 RDC/ Bureau 040/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-017 - Référence BV3JJ8208 Réf. prél : P017 RDC/ Bureau 015/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Colle+Lino), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-018 - Référence BV3JJ8209 Réf. prél : P018 RDC/ Couloir 013/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Colle+Lino), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-019 - Référence BV3JJ8210 Réf. prél : P019 RDC/ Couloir 013/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-020 - Référence BV3JJ8211 Réf. prél : P020 RDC/ Couloir 013/Cloison - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-021 - Référence BV3JJ8212 Réf. prél : P021 RDC/ Bureau 033/Revêtement de sol - Ragréage - (compact/Colle+lino), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-022 - Référence BV3JJ8213 Réf. prél : P022 RDC/ Bureau 034/Revêtement de sol - Ragréage - (compact/Colle+lino), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-023 - Référence BV3JJ8214 Réf. prél : P023 RDC/ Bureau 008/Revêtement de sol - Colle - (Lino), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-024 - Référence BV3JJ8215 Réf. prél : P024 RDC/ Bureau 008/Revêtement de sol - Colle - (Lino), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-025 - Référence BV3JJ8216 Réf. prél : P025 RDC/ Bureau 035/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Colle+Lino), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-026 - Référence *BV3JJ8217 Réf. prél : P026 RDC/ Bureau 035/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Colle+Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-027 - Référence *BV3JJ8218 Réf. prél : P027 RDC/ Couloir 031/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-028 - Référence *BV3JJ8219 Réf. prél : P028 RDC/ Couloir 031/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-029 - Référence *BV3JJ8220 Réf. prél : P029 RDC/ Couloir 031/Cloison - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he)/Papier peint)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-030 - Référence *BV3JJ8221 Réf. prél : P030 RDC/ Couloir 031/Vitrage - Mastic - (compact)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-031 - Référence *BV3JJ8222 Réf. prél : P031 RDC/ Couloir 031/Vitrage - Mastic - (compact)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-032 - Référence *BV3JJ8223 Réf. prél : P032 RDC/ Bureau 036/Revêtement de sol - Colle - (Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-033 - Référence *BV3JJ8224 Réf. prél : P033 RDC/ Douche 004/Revêtement de sol - Ragréage - (compact/Colle+Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-034 - Référence *BV3JJ8225 Réf. prél : P034 RDC/ Douche 004/Revêtement de sol - Ragréage - (compact/Colle+Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-035 - Référence *BV3JJ8226 Réf. prél : P035 RDC/ Douche 004/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-036 - Référence *BV3JJ8227 Réf. prél : P036 RDC/ Douche 004/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-037 - Référence *BV3JJ8228 Réf. prél : P037 RDC/ Couloir 014/Revêtement de sol - Ragréage - (compact/Colle+Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-038 - Référence *BV3JJ8229 Réf. prél : P038 RDC/ Couloir 014/Revêtement de sol - Ragréage - (compact/Colle+lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-039 - Référence *BV3JJ8230 Réf. prél : P039 RDC/ Bureau 002/Revêtement de sol - Colle - (Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-040 - Référence *BV3JJ8231 Réf. prél : P040 RDC/ Bureau 001/Revêtement de sol - Colle - (Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-041 - Référence *BV3JJ8232 Réf. prél : P041 RDC/ Bureau 038/Mur - Enduit - (plâtre/Papier peint)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-042 - Référence *BV3JJ8233 Réf. prél : P042 RDC/ Bureau 038/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-043 - Référence *BV3JJ8234 Réf. prél : P043 RDC/ Bureau 038/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-044 - Référence *BV3JJ8235 Réf. prél : P044 RDC/ Bureau 038/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-045 - Référence *BV3JJ8236 Réf. prél : P045 RDC/ Bureau 038/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-046 - Référence *BV3JJ8237 Réf. prél : P046 RDC/ Bureau 038/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 23N008101-047 - Référence *BV3JJ8238 Réf. prél : P047 RDC/ Hall 037/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))/Sous face d'escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 23N008101-048 - Référence *BV3JJ8239 Réf. prél : P048 RDC/ Hall 030/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))/Sous face d'escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 23N008101-049 - Référence *BV3JJ8240 Réf. prél : P049 RDC/ Bureau 007/Revêtement de sol - Colle - (Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 23N008101-050 - Référence *BV3JJ8241 Réf. prél : P050 R+1/ Couloir 032/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Placard)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 23N008101-051 - Référence *BV3JJ8242 Réf. prél : P051 R+1/ Couloir 032/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Placard)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 23N008101-052 - Référence *BV3JJ8243 Réf. prél : P052 R+1/ Bureau 021/Revêtement de sol - Colle - (Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 23N008101-053 - Référence *BV3JJ8244 Réf. prél : P053 R+1/ Bureau 019/Revêtement de sol - Colle - (Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 23N008101-054 - Référence *BV3JJ8245 Réf. prél : P054 R+1/ Bureau 018/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 23N008101-055 - Référence *BV3JJ8246 Réf. prél : P055 R+1/ Bureau 018/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-056 - Référence *BV3JJ8247 Réf. prél : P056 R+1/ Bureau 017/Revêtement de sol - Colle (Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-057 - Référence *BV3JJ8248 Réf. prél : P057 R+1/ Bureau 017/Revêtement de sol - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-058 - Référence *BV3JJ8249 Réf. prél : P058 R+1/ Bureau 023/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-059 - Référence *BV3JJ8250 Réf. prél : P059 R+1/ Bureau 023/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-060 - Référence *BV3JJ8251 Réf. prél : P060 R+1/ Bureau 015/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Colle+Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-061 - Référence *BV3JJ8252 Réf. prél : P061 R+1/ Bureau 014/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Colle+Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-062 - Référence *BV3JJ8253 Réf. prél : P062 R+1/ Bureau 024/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-063 - Référence *BV3JJ8254 Réf. prél : P063 R+1/ Bureau 024/Mur - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-064 - Référence *BV3JJ8255 Réf. prél : P064 R+1/ Sanitaire 013/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-065 - Référence *BV3JJ8256 Réf. prél : P065 R+1/ Sanitaire 013/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-066 - Référence BV3JJ8257 Réf. prél : P066 R+1/ Sanitaire 013/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-067 - Référence BV3JJ8258 Réf. prél : P067 R+1/ Sanitaire 013/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-068 - Référence BV3JJ8259 Réf. prél : P068 R+1/ Sanitaire 013/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-069 - Référence BV3JJ8260 Réf. prél : P069 R+1/ Sanitaire 013/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier-ciment), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-070 - Référence BV3JJ8261 Réf. prél : P070 R+1/ Bureau 011/Revêtement de sol - Colle (jaune/Lino), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-071 - Référence BV3JJ8262 Réf. prél : P071 R+1/ Bureau 011/Revêtement de sol - Colle (jaune/Lino), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-072 - Référence BV3JJ8263 Réf. prél : P072 R+1/ Bureau 027/Revêtement de sol - Colle (jaune/Lino), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-073 - Référence BV3JJ8264 Réf. prél : P073 R+1/ Bureau 027/Revêtement de sol - Colle (jaune/Lino), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-074 - Référence BV3JJ8265 Réf. prél : P074 R+1/ Couloir 037/Revêtement de sol - Colle (ragréage), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-075 - Référence BV3JJ8266 Réf. prél : P075 R+1/ Couloir 037/Revêtement de sol - Colle (ragréage), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-076 - Référence BV3JJ8267 Réf. prél : P076 R+1/ Bureau 016/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/gris(e)/Sur appui de fenêtre), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-077 - Référence *BV3JJ8268 Réf. prél : P077 R+1/ Bureau 016/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/gris(e)/Sur appui de fenêtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-078 - Référence *BV3JJ8269 Réf. prél : P078 R+1/ Couloir 037/Vitrage - Mastic - (compact)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-079 - Référence *BV3JJ8270 Réf. prél : P079 R+1/ Couloir 037/Vitrage - Mastic - (compact)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-080 - Référence *BV3JJ8271 Réf. prél : P080 R+1/ Couloir 037/Cloison - Enduit - (plâtre-peint/bleu(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-081 - Référence *BV3JJ8272 Réf. prél : P081 R+1/ Bureau 030/Revêtement de sol - Colle - (jaune/Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-082 - Référence *BV3JJ8273 Réf. prél : P082 R+1/ Bureau 031/Revêtement de sol - Colle - (jaune/Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-083 - Référence *BV3JJ8274 Réf. prél : P083 R+1/ Sanitaire 003/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-084 - Référence *BV3JJ8275 Réf. prél : P084 R+1/ Sanitaire 003/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-085 - Référence *BV3JJ8276 Réf. prél : P085 R+1/ Sanitaire 003/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-086 - Référence *BV3JJ8277 Réf. prél : P086 R+1/ Sanitaire 003/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-087 - Référence *BV3JJ8278 Réf. prél : P087 R+1/ Sanitaire 003/Cloison - Enduit - (plâtre-peint/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-088 - Référence *BV3JJ8279 Réf. prél : P088 R+1/ Sanitaire 003/Mur - Enduit - (plâtre-peint/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-089 - Référence *BV3JJ8280 Réf. prél : P089 R+1/ Couloir 035/Revêtement de sol - Ragréage - (compact/Colle+Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-090 - Référence *BV3JJ8281 Réf. prél : P090 R+2/ Bureau 019/Cloison - Enduit - (plâtre/blanc(he)/Papier peint)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-091 - Référence *BV3JJ8282 Réf. prél : P091 R+2/ Bureau 019/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-092 - Référence *BV3JJ8283 Réf. prél : P092 R+2/ Bureau 019/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-093 - Référence *BV3JJ8284 Réf. prél : P093 R+2/ Bureau 019/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-094 - Référence *BV3JJ8285 Réf. prél : P094 R+2/ Bureau 018/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-095 - Référence *BV3JJ8286 Réf. prél : P095 R+2/ Bureau 018/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-096 - Référence *BV3JJ8287 Réf. prél : P096 R+2/ Couloir 033/Faux plafond - Panneau - (plâtre-composite)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-097 - Référence *BV3JJ8288 Réf. prél : P097 R+2/ Couloir 033/Faux plafond - Panneau - (composite)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-098 - Référence *BV3JJ8289 Réf. prél : P098 R+2/ Bureau 016/Revêtement de sol - Colle (jaune/Lino+ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-099 - Référence *BV3JJ8290 Réf. prél : P099 R+2/ Bureau 015/Revêtement de sol - Colle (jaune/Lino+ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-100 - Référence *BV3JJ8291 Réf. prél : P100 R+2/ Bureau 024/Mur - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-101 - Référence *BV3JJ8292 Réf. prél : P101 R+2/ Sanitaire 012/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-102 - Référence *BV3JJ8293 Réf. prél : P102 R+2/ Sanitaire 012/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-103 - Référence *BV3JJ8294 Réf. prél : P103 R+2/ Sanitaire 012/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-104 - Référence *BV3JJ8295 Réf. prél : P104 R+2/ Sanitaire 012/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-105 - Référence *BV3JJ8296 Réf. prél : P105 R+2/ Sanitaire 012/Mur - Enduit - (plâtre-peint/orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-106 - Référence *BV3JJ8297 Réf. prél : P106 R+2/ Bureau 026/Revêtement de sol - Colle (jaune/Lino+ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-107 - Référence *BV3JJ8298 Réf. prél : P107 R+2/ Bureau 026/Revêtement de sol - Colle (jaune/Lino+ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-108 - Référence *BV3JJ8299 Réf. prél : P108 R+2/ Bureau 011/Revêtement de sol - Colle (jaune/ragréage+lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-109 - Référence *BV3JJ8300 Réf. prél : P109 R+2/ Bureau 011/Revêtement de sol - Colle (jaune/ragréage+lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 23N008101-110 - Référence *BV3JJ8301 Réf. prél : P110 R+2/ Bureau 010/Revêtement de sol - Colle (jaune/Lino+ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 23N008101-111 - Référence *BV3JJ8302 Réf. prél : P111 R+2/ Bureau 010/Revêtement de sol - Colle (jaune/ragréage+lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 23N008101-112 - Référence *BV3JJ8303 Réf. prél : P112 R+2/ Bureau 009/Revêtement de sol - Moquette - (toile/Colle+ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 23N008101-113 - Référence *BV3JJ8304 Réf. prél : P113 R+2/ Bureau 009/Revêtement de sol - Moquette - (toile/Colle+ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 23N008101-114 - Référence *BV3JJ8305 Réf. prél : P114 R+2/ Bureau 008/Revêtement de sol - Ragréage - (compact/Colle+lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 23N008101-115 - Référence *BV3JJ8306 Réf. prél : P115 R+2/ Bureau 028/Revêtement de sol - Colle (jaune/Ragréage+lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 23N008101-116 - Référence *BV3JJ8307 Réf. prél : P116 R+2/ Couloir 020/Cloison - Enduit - (plâtre-peint/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 23N008101-117 - Référence *BV3JJ8308 Réf. prél : P117 R+2/ Couloir 020/Revêtement de sol - Colle - (ragréage+Dalle de sol souple)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 23N008101-118 - Référence *BV3JJ8309 Réf. prél : P118 R+2/ Couloir 020/Revêtement de sol - Colle - (ragréage+Dalle de sol souple)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 23N008101-119 - Référence *BV3JJ8310 Réf. prél : P119 R+2/ Bureau 007/Revêtement de sol - Colle (jaune/ragréage+lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-120 - Référence *BV3JJ8311 Réf. prél : P120 R+2/ Bureau 007/Revêtement de sol - Colle - (jaune/ragréage+lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-121 - Référence *BV3JJ8312 Réf. prél : P121 R+2/ Bureau 029/Poutre - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-122 - Référence *BV3JJ8313 Réf. prél : P122 R+2/ Bureau 029/Poutre - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-123 - Référence *BV3JJ8314 Réf. prél : P123 R+2/ Bureau 006/Revêtement de sol - Colle - (jaune/ragréage+lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-124 - Référence *BV3JJ8315 Réf. prél : P124 R+2/ Bureau 030/Revêtement de sol - Colle - (ragréage+lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-125 - Référence *BV3JJ8316 Réf. prél : P125 R+2/ Bureau 030/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-126 - Référence *BV3JJ8317 Réf. prél : P126 R+2/ Sanitaire 003/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-127 - Référence *BV3JJ8318 Réf. prél : P127 R+2/ Sanitaire 003/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-128 - Référence *BV3JJ8319 Réf. prél : P128 R+2/ Sanitaire 003/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-129 - Référence *BV3JJ8320 Réf. prél : P129 R+2/ Sanitaire 003/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-130 - Référence *BV3JJ8321 Réf. prél : P130 R+2/ Sanitaire 003/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-131 - Référence *BV3JJ8322 Réf. prél : P131 R+2/ Sanitaire 003/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-132 - Référence *BV3JJ8323 Réf. prél : P132 R+2/ Sanitaire 003/Mur - Enduit - (plâtre-peint/orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-133 - Référence *BV3JJ8324 Réf. prél : P133 R+2/ Couloir 020/Vitrage - Mastic - (compact)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-134 - Référence *BV3JJ8325 Réf. prél : P134 R+2/ Bureau 032/Mur - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-135 - Référence *BV3JJ8326 Réf. prél : P135 R+2/ Bureau 032/Cloison - Enduit - (plâtre/Papier peint)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-136 - Référence *BV3JJ8327 Réf. prél : P136 R+1/ Cage d'escalier 025/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))/Sous face d'escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-137 - Référence *BV3JJ8328 Réf. prél : P137 R+1/ Cage d'escalier 033/Plafond - Enduit - (peint-plâtre/blanc(he))/Sous face d'escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-138 - Référence *BV3JJ8329 Réf. prél : P138 R+2/ Cage d'escalier 031/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))/Sous face d'escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-139 - Référence *BV3JJ8330 Réf. prél : P139 R+4/ Archives 015/Conduit - Calorifugeage - (laine de roche-feutre-tissu/platre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-140 - Référence *BV3JJ8331 Réf. prél : P140 R+4/ Archives 015/Conduit - Calorifugeage - (laine de roche-feutre-tissu/Platre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-141 - Référence *BV3JJ8332 Réf. prél : P141 R+4/ Archives 015/Revêtement de sol - Colle - (sol souple)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-142 - Référence *BV3JJ8333 Réf. prél : P142 R+4/ Couloir 016/Conduit - Calorifugeage - (feutre-tissu/platre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-143 - Référence *BV3JJ8334 Réf. prél : P143 R+4/ Couloir 016/Conduit - Calorifuge tresse - (fibreuse)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-144 - Référence *BV3JJ8335 Réf. prél : P144 R+4/ Couloir 016/Revêtement de sol - Colle - (ragréage+lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-145 - Référence *BV3JJ8336 Réf. prél : P145 R+4/ Bureau 017/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/Colle noire)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-146 - Référence *BV3JJ8337 Réf. prél : P146 R+4/ Bureau 017/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-147 - Référence *BV3JJ8338 Réf. prél : P147 R+4/ Bureau 011/Revêtement de sol - Moquette - (toile/Colle)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-148 - Référence *BV3JJ8339 Réf. prél : P148 R+4/ Bureau 011/Revêtement de sol - Moquette - (toile/Colle)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-149 - Référence *BV3JJ8340 Réf. prél : P149 R+4/ Sanitaire 010/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-150 - Référence *BV3JJ8341 Réf. prél : P150 R+4/ Sanitaire 010/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-151 - Référence *BV3JJ8342 Réf. prél : P151 R+4/ Sanitaire 010/Revêtement de sol - Colle - (Ragréage+Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-152 - Référence *BV3JJ8343 Réf. prél : P152 R+4/ Sanitaire 010/Revêtement de sol - Colle - (Ragréage+Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-153 - Référence *BV3JJ8344 Réf. prél : P153 R+4/ Bureau 005/Revêtement de sol - Dalle de sol - (plastique/gris(e)/ragréage+Colle noire)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-154 - Référence *BV3JJ8345 Réf. prél : P154 R+4/ Bureau 022/Revêtement de sol - Colle - (Ragréage+Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-155 - Référence *BV3JJ8346 Réf. prél : P155 R+4/ Bureau 022/Revêtement de sol - Colle - (Ragréage+Lino)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-156 - Référence *BV3JJ8347 Réf. prél : P156 R+4/ Couloir 027/Cloison - Enduit - (ciment-peint-plâtre/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-157 - Référence *BV3JJ8348 Réf. prél : P157 R+4/ Couloir 027/Mur - Enduit - (ciment-plâtre-peint/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-158 - Référence *BV3JJ8349 Réf. prél : P158 R+4/ Bureau 023/Faux plafond - Panneau - (composite)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-159 - Référence *BV3JJ8350 Réf. prél : P159 R+4/ Bureau 023/Faux plafond - Panneau - (composite)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-160 - Référence *BV3JJ8351 Réf. prél : P160 R+4/ Bureau 025/Elément de sous toiture - Isolant - (laine de verre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-161 - Référence *BV3JJ8352 Réf. prél : P161 R+4/ Bureau 025/Elément de sous toiture - Isolant - (laine de verre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-162 - Référence *BV3JJ8353 Réf. prél : P162 R+4/ Bureau 020/Conduit - Calorifugeage - (feutre-tissu-laine de roche/platre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23N008101-163 - Référence *BV3JJ8354 Réf. prél : P163 R+4/ Couloir 027/Vitrage - Mastic - (compact)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**
Laboratoire Analyses Henin Beaumont
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page1/43
Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
Date d'analyse : 10/03/2023
Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23N008101-001 - BV3JJ8192 Réf. pré : P001 RDC/ Bureau 018/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/colle+L no)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	23N008101-002 - BV3JJ8193 Réf. pré : P002 RDC/ Bureau 018/Mur - Enduit - (plâtre/Papier peint)	Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	23N008101-003 - BV3JJ8194 Réf. pré : P003 RDC/ Bureau 018/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page2/43
 Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
 Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
 Date d'analyse : 10/03/2023
 Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	23N008101-004 - BV3JJ8195 Réf. prél : P004 RDC/ Bureau 018/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	23N008101-005 - BV3JJ8196 Réf. prél : P005 RDC/ Bureau 017/Revêtement de sol - Ragréage - (compact/Colle+Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (jaune)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	23N008101-006 - BV3JJ8197 Réf. prél : P006 RDC/ Bureau 017/Mur - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	23N008101-007 - BV3JJ8198 Réf. prél : P007 RDC/ Bureau 016/Revêtement de sol - Moquette avec sous couche	Matériau souple fibreuse de type moquette (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page3/43
Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
Date d'analyse : 10/03/2023
Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	23N008101-008 - BV3JJ8199 Réf. pré : P008 RDC/ Bureau 016/Revêtement de sol - Moquette avec sous couche	Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	23N008101-009 - BV3JJ8200 Réf. pré : P009 RDC/ Bureau 041/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Colle+ Dalle plastique)	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	23N008101-010 - BV3JJ8201 Réf. pré : P010 RDC/ Bureau 041/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Colle+ Dalle plastique)	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (jaune)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	23N008101-011 - BV3JJ8202 Réf. pré : P011 RDC/ Bureau 041/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/blanc(he))					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02

Page4/43

Référence laboratoire N° : 23RB006583

Référence de suivi du dossier N° : 23N008101

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 03/03/2023

Date d'analyse : 10/03/2023

Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / FN5U	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
012	23N008101-012 - BV3JJ8203 Réf. pré : P012 RDC/ Bureau 041/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/blanc(he))	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	23N008101-013 - BV3JJ8204 Réf. pré : P013 RDC/ Bureau 028/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Colle+li no)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, ROMANIA

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page5/43
Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
Date d'analyse : 10/03/2023
Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	23N008101-014 - BV3JJ8205 Réf. pré : P014 RDC/ Bureau 029/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Colle+Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	23N008101-015 - BV3JJ8206 Réf. pré : P015 RDC/ Bureau 040/Revêtement du mur - Colle de faïence (ciment/blanc(he))	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	23N008101-016 - BV3JJ8207 Réf. pré : P016 RDC/ Bureau 040/Revêtement du mur - Colle de faïence (ciment/blanc(he))	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	23N008101-017 - BV3JJ8208 Réf. pré : P017 RDC/ Bureau 015/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Colle+Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur (noir)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02

Page6/43

Référence laboratoire N° : 23RB006583

Référence de suivi du dossier N° : 23N008101

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 03/03/2023

Date d'analyse : 10/03/2023

Référence dossier Client:23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	23N008101-018 - BV3JJ8209 Réf. pré : P018 RDC/ Couloir 013/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Colle+L ino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu)	MET / H6QF	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / H6QF	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	MET / H6QF	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	23N008101-019 - BV3JJ8210 Réf. pré : P019 RDC/ Couloir 013/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / H6QF	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	23N008101-020 - BV3JJ8211 Réf. pré : P020 RDC/ Couloir 013/Cloison - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / H6QF	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / FN5U	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02

Page 7/43

Référence laboratoire N° : 23RB006583

Référence de suivi du dossier N° : 23N008101

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 03/03/2023

Date d'analyse : 10/03/2023

Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	23N008101-021 - BV3JJ8212 Réf. prél : P021 RDC/ Bureau 033/Revêtement de sol - Ragréege - (compact/Colle+lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type ragréege (rose) ; matériau de type colle (jaune)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	23N008101-022 - BV3JJ8213 Réf. prél : P022 RDC/ Bureau 034/Revêtement de sol - Ragréege - (compact/Colle+lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ragréege (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (pulvérulent) (beige)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	23N008101-023 - BV3JJ8214 Réf. prél : P023 RDC/ Bureau 008/Revêtement de sol - Colle - (Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	23N008101-024 - BV3JJ8215 Réf. prél : P024 RDC/ Bureau 008/Revêtement de sol - Colle - (Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor, 6th District

062203 Bucharest, ROMANIA

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02

Page8/43

Référence laboratoire N° : 23RB006583

Référence de suivi du dossier N° : 23N008101

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 03/03/2023

Date d'analyse : 10/03/2023

Référence dossier Client:23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	23N008101-025 - BV3JJ8216 Réf. prél : P025 RDC/ Bureau 035/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Colle+Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	23N008101-026 - BV3JJ8217 Réf. prél : P026 RDC/ Bureau 035/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Colle+Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) + (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	23N008101-027 - BV3JJ8218 Réf. prél : P027 RDC/ Couloir 031/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/beige)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	23N008101-028 - BV3JJ8219 Réf. prél : P028 RDC/ Couloir 031/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/beige)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page9/43
Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
Date d'analyse : 10/03/2023
Référence dossier Client:23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	23N008101-029 - BV3JJ8220 Réf. pré : P029 RDC/ Couloir 031/Cloison - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he)/ Papier peint)	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030 (1)	23N008101-030 - BV3JJ8221 Réf. pré : P030 RDC/ Couloir 031/Vitrage - Mastic - (compact)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031 (1)	23N008101-031 - BV3JJ8222 Réf. pré : P031 RDC/ Couloir 031/Vitrage - Mastic - (compact)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	23N008101-032 - BV3JJ8223 Réf. pré : P032 RDC/ Bureau 036/Revêtement de sol - Colle - (Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	23N008101-033 - BV3JJ8224 Réf. pré : P033 RDC/ Douche 004/Revêtement de sol - Ragrée - (compact/Colle+Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragrée (gris) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page10/43
Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
Date d'analyse : 10/03/2023
Référence dossier Client:23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	23N008101-034 - BV3JJ8225 Réf. pré : P034 RDC/ Douche 004/Revêtement de sol - Ragréege - (compact/Colle+Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (jaune)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (jaune) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréege (gris) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	23N008101-035 - BV3JJ8226 Réf. pré : P035 RDC/ Douche 004/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	23N008101-036 - BV3JJ8227 Réf. pré : P036 RDC/ Douche 004/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron)	MET / UG8R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037 (2)	23N008101-037 - BV3JJ8228 Réf. pré : P037 RDC/ Couloir 014/Revêtement de sol - Ragréege - (compact/Colle+Lino)	Matériau souple de type dalle de sol (beige) + (noir) ; matériau de type colle (jaune)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02

Page 11/43

Référence laboratoire N° : 23RB006583

Référence de suivi du dossier N° : 23N008101

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 03/03/2023

Date d'analyse : 10/03/2023

Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc) matériau (pulvérulent) (noir)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038 (2)	23N008101-038 - BV3JJ8229 Réf. pré : P038 RDC/ Couloir 014/Revêtement de sol - Ragréage - (compact/Colle+lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) + (noir) (i)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	23N008101-039 - BV3JJ8230 Réf. pré : P039 RDC/ Bureau 002/Revêtement de sol - Colle - (Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) + (noir) (i)	MET / UG8R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02

Page 12/43

Référence laboratoire N° : 23RB006583

Référence de suivi du dossier N° : 23N008101

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 03/03/2023

Date d'analyse : 10/03/2023

Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	23N008101-040 - BV3JJ8231 Réf. pré : P040 RDC/ Bureau 001/Revêtement de sol - Colle - (Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (jaune) ; matériau de type colle (jaune)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	23N008101-041 - BV3JJ8232 Réf. pré : P041 RDC/ Bureau 038/Mur - Enduit - (plâtre/Papier peint)	Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	23N008101-042 - BV3JJ8233 Réf. pré : P042 RDC/ Bureau 038/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (marron)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	23N008101-043 - BV3JJ8234 Réf. pré : P043 RDC/ Bureau 038/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) en traces ; matériau de type peinture (beige)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, ROMANIA

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page 13/43
 Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
 Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
 Date d'analyse : 10/03/2023
 Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	23N008101-044 - BV3JJ8235 Réf. pré : P044 RDC/ Bureau 038/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier)	Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) + (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	23N008101-045 - BV3JJ8236 Réf. pré : P045 RDC/ Bureau 038/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) + (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	23N008101-046 - BV3JJ8237 Réf. pré : P046 RDC/ Bureau 038/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	23N008101-047 - BV3JJ8238 Réf. pré : P047 RDC/ Hall 037/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he)/ Sous face d'escalier)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	23N008101-048 - BV3JJ8239 Réf. pré : P048 RDC/ Hall 030/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he)/ Sous face d'escalier)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02

Page 14/43

Référence laboratoire N° : 23RB006583

Référence de suivi du dossier N° : 23N008101

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 03/03/2023

Date d'analyse : 10/03/2023

Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	23N008101-049 - BV3JJ8240 Réf. pré : P049 RDC/ Bureau 007/Revêtement de sol - Colle - (Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreuse de type bois, copeaux (beige) en traces ; matériau (pulvérulent) (noir) en traces	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	23N008101-050 - BV3JJ8241 Réf. pré : P050 R+1/ Couloir 032/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Placard)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (noir)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	23N008101-051 - BV3JJ8242 Réf. pré : P051 R+1/ Couloir 032/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Placard)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (noir)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	23N008101-052 - BV3JJ8243 Réf. pré : P052 R+1/ Bureau 021/Revêtement de sol - Colle - (Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02

Page 15/43

Référence laboratoire N° : 23RB006583

Référence de suivi du dossier N° : 23N008101

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 03/03/2023

Date d'analyse : 10/03/2023

Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	23N008101-053 - BV3JJ8244 Réf. pré : P053 R+1/ Bureau 019/Revêtement de sol - Colle - (Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	23N008101-054 - BV3JJ8245 Réf. pré : P054 R+1/ Bureau 018/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	23N008101-055 - BV3JJ8246 Réf. pré : P055 R+1/ Bureau 018/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	23N008101-056 - BV3JJ8247 Réf. pré : P056 R+1/ Bureau 017/Revêtement de sol - Colle - (Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (marron)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02

Page 16/43

Référence laboratoire N° : 23RB006583

Référence de suivi du dossier N° : 23N008101

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 03/03/2023

Date d'analyse : 10/03/2023

Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057	23N008101-057 - BV3JJ8248 Réf. pré : P057 R+1/ Bureau 017/Revêtement de sol - Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (bleu)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	23N008101-058 - BV3JJ8249 Réf. pré : P058 R+1/ Bureau 023/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	23N008101-059 - BV3JJ8250 Réf. pré : P059 R+1/ Bureau 023/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (noir)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	23N008101-060 - BV3JJ8251 Réf. pré : P060 R+1/ Bureau 015/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Colle+Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau semi-dur (noir) en traces	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor, 6th District

062203 Bucharest, ROMANIA

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page 17/43
Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
Date d'analyse : 10/03/2023
Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	23N008101-061 - BV3JJ8252 Réf. prél : P061 R+1/ Bureau 014/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier/Colle+Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	23N008101-062 - BV3JJ8253 Réf. prél : P062 R+1/ Bureau 024/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	23N008101-063 - BV3JJ8254 Réf. prél : P063 R+1/ Bureau 024/Mur - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	23N008101-064 - BV3JJ8255 Réf. prél : P064 R+1/ Sanitaire 013/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	23N008101-065 - BV3JJ8256 Réf. prél : P065 R+1/ Sanitaire 013/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02

Page 18/43

Référence laboratoire N° : 23RB006583

Référence de suivi du dossier N° : 23N008101

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 03/03/2023

Date d'analyse : 10/03/2023

Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	23N008101-066 - BV3JJ8257 Réf. prél : P066 R+1/ Sanitaire 013/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (beige)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	23N008101-067 - BV3JJ8258 Réf. prél : P067 R+1/ Sanitaire 013/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	23N008101-068 - BV3JJ8259 Réf. prél : P068 R+1/ Sanitaire 013/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur (noir) en traces	MET / G7ME	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor, 6th District

062203 Bucharest, ROMANIA

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page 19/43
Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
Date d'analyse : 10/03/2023
Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	23N008101-069 - BV3JJ8260 Réf. prél : P069 R+1/ Sanitaire 013/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (mortier-ciment)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur (noir) en traces	MET /G7ME	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	23N008101-070 - BV3JJ8261 Réf. prél : P070 R+1/ Bureau 011/Revêtement de sol - Colle - (jaune/Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET /Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	23N008101-071 - BV3JJ8262 Réf. prél : P071 R+1/ Bureau 011/Revêtement de sol - Colle - (jaune/Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET /Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	23N008101-072 - BV3JJ8263 Réf. prél : P072 R+1/ Bureau 027/Revêtement de sol - Colle - (jaune/Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	MET /Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	23N008101-073 - BV3JJ8264 Réf. prél : P073 R+1/ Bureau 027/Revêtement de sol - Colle - (jaune/Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	MET /Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	23N008101-074 - BV3JJ8265 Réf. prél : P074 R+1/ Couloir 037/Revêtement de sol - Colle - (ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET /Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page 20/43
Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
Date d'analyse : 10/03/2023
Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	23N008101-075 - BV3JJ8266 Réf. pré : P075 R+1/ Couloir 037/Revêtement de sol - Colle - (ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	23N008101-076 - BV3JJ8267 Réf. pré : P076 R+1/ Bureau 016/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/gris(e)/Sur appui de fenêtre)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	23N008101-077 - BV3JJ8268 Réf. pré : P077 R+1/ Bureau 016/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/gris(e)/Sur appui de fenêtre)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	23N008101-078 - BV3JJ8269 Réf. pré : P078 R+1/ Couloir 037/Vitrage - Mastic - (compact)	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02

Page 21/43

Référence laboratoire N° : 23RB006583

Référence de suivi du dossier N° : 23N008101

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 03/03/2023

Date d'analyse : 10/03/2023

Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079	23N008101-079 - BV3JJ8270 Réf. pré : P079 R+1/ Couloir 037/Vitrage - Mastic - (compact)	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	23N008101-080 - BV3JJ8271 Réf. pré : P080 R+1/ Couloir 037/Cloison - Enduit - (plâtre-peint/bleu(e))	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081	23N008101-081 - BV3JJ8272 Réf. pré : P081 R+1/ Bureau 030/Revêtement de sol - Colle - (jaune/Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	23N008101-082 - BV3JJ8273 Réf. pré : P082 R+1/ Bureau 031/Revêtement de sol - Colle - (jaune/Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	23N008101-083 - BV3JJ8274 Réf. pré : P083 R+1/ Sanitaire 003/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / H6QF	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, ROMANIA

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page 22/43
Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
Date d'analyse : 10/03/2023
Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
084	23N008101-084 - BV3JJ8275 Réf. pré : P084 R+1/ Sanitaire 003/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
085	23N008101-085 - BV3JJ8276 Réf. pré : P085 R+1/ Sanitaire 003/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)(i)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
086	23N008101-086 - BV3JJ8277 Réf. pré : P086 R+1/ Sanitaire 003/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	23N008101-087 - BV3JJ8278 Réf. pré : P087 R+1/ Sanitaire 003/Cloison - Enduit - (plâtre-peint/jaune)	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088	23N008101-088 - BV3JJ8279 Réf. pré : P088 R+1/ Sanitaire 003/Mur - Enduit - (plâtre-peint/jaune)	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page23/43
Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
Date d'analyse : 10/03/2023
Référence dossier Client:23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
089	23N008101-089 - BV3JJ8280 Réf. prél : P089 R+1/ Couloir 035/Revêtement de sol - Ragréege - (compact/Colle+Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (de différentes couleurs)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréege (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090	23N008101-090 - BV3JJ8281 Réf. prél : P090 R+2/ Bureau 019/Cloison - Enduit - (plâtre/blanc(he))/Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / R8MC	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
091	23N008101-091 - BV3JJ8282 Réf. prél : P091 R+2/ Bureau 019/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	23N008101-092 - BV3JJ8283 Réf. prél : P092 R+2/ Bureau 019/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau (blanc) en traces	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page 24/43
Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
Date d'analyse : 10/03/2023
Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
093	23N008101-093 - BV3JJ8284 Réf. prél : P093 R+2/ Bureau 019/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur (gris) ; matériau dur (noir)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	23N008101-094 - BV3JJ8285 Réf. prél : P094 R+2/ Bureau 018/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau dur (blanc) en traces ; matériau dur (beige) ; matériau dur (gris)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	23N008101-095 - BV3JJ8286 Réf. prél : P095 R+2/ Bureau 018/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau (orange) ; matériau dur (beige)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	23N008101-096 - BV3JJ8287 Réf. prél : P096 R+2/ Couloir 033/Faux plafond - Panneau - (plâtre-composite)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097	23N008101-097 - BV3JJ8288 Réf. prél : P097 R+2/ Couloir 033/Faux plafond - Panneau - (composite)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page25/43
Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception :03/03/2023
Date d'analyse : 10/03/2023
Référence dossier Client:23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
098	23N008101-098 - BV3JJ8289 Réf. prél : P098 R+2/ Bureau 016/Revêtement de sol - Colle - (jaune/Lino+ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	MET /WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) (ii)	MET /WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099	23N008101-099 - BV3JJ8290 Réf. prél : P099 R+2/ Bureau 015/Revêtement de sol - Colle - (jaune/Lino+ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	MET /WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	MET /WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100	23N008101-100 - BV3JJ8291 Réf. prél : P100 R+2/ Bureau 024/Mur - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101	23N008101-101 - BV3JJ8292 Réf. prél : P101 R+2/ Sanitaire 012/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET /UG8R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02

Page 26/43

Référence laboratoire N° : 23RB006583

Référence de suivi du dossier N° : 23N008101

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 03/03/2023

Date d'analyse : 10/03/2023

Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
102	23N008101-102 - BV3JJ8293 Réf. pré : P102 R+2/ Sanitaire 012/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (orange) en traces ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
103	23N008101-103 - BV3JJ8294 Réf. pré : P103 R+2/ Sanitaire 012/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
104	23N008101-104 - BV3JJ8295 Réf. pré : P104 R+2/ Sanitaire 012/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur (gris) ; matériau dur (blanc)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
105	23N008101-105 - BV3JJ8296 Réf. pré : P105 R+2/ Sanitaire 012/Mur - Enduit - (plâtre-peint/orange)	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106	23N008101-106 - BV3JJ8297 Réf. pré : P106 R+2/ Bureau 026/Revêtement de sol - Colle - (jaune/Lino+ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page 27/43
 Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
 Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
 Date d'analyse : 10/03/2023
 Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
107	23N008101-107 - BV3JJ8298 Réf. pré : P107 R+2/ Bureau 026/Revêtement de sol - Colle - (jaune/Lino+ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
108 ⁽³⁾	23N008101-108 - BV3JJ8299 Réf. pré : P108 R+2/ Bureau 011/Revêtement de sol - Colle - (jaune/ragréage+lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
109	23N008101-109 - BV3JJ8300 Réf. pré : P109 R+2/ Bureau 011/Revêtement de sol - Colle - (jaune/ragréage+lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02

Page 28/43

Référence laboratoire N° : 23RB006583

Référence de suivi du dossier N° : 23N008101

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 03/03/2023

Date d'analyse : 10/03/2023

Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
110	23N008101-110 - BV3JJ8301 Réf. prél : P110 R+2/ Bureau 010/Revêtement de sol - Colle - (jaune/Lino+ragréage)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) + (orange)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
111	23N008101-111 - BV3JJ8302 Réf. prél : P111 R+2/ Bureau 010/Revêtement de sol - Colle - (jaune/ragréage+lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) + (orange)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
112	23N008101-112 - BV3JJ8303 Réf. prél : P112 R+2/ Bureau 009/Revêtement de sol - Moquette - (toile/Colle+ragréage)	Matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
113	23N008101-113 - BV3JJ8304 Réf. prél : P113 R+2/ Bureau 009/Revêtement de sol - Moquette - (toile/Colle+ragréage)	Matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor, 6th District

062203 Bucharest, ROMANIA

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02

Page 29/43

Référence laboratoire N° : 23RB006583

Référence de suivi du dossier N° : 23N008101

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 03/03/2023

Date d'analyse : 10/03/2023

Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
114	23N008101-114 - BV3JJ8305 Réf. pré : P114 R+2/ Bureau 008/Revêtement de sol - Ragréage - (compact/Colle+lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
115	23N008101-115 - BV3JJ8306 Réf. pré : P115 R+2/ Bureau 028/Revêtement de sol - Colle - (jaune/Ragréage+lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor, 6th District

062203 Bucharest, ROMANIA

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page30/43
Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
Date d'analyse : 10/03/2023
Référence dossier Client:23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
116	23N008101-116 - BV3JJ8307 Réf. prél : P116 R+2/ Couloir 020/Cloison - Enduit - (plâtre-peint/beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
117	23N008101-117 - BV3JJ8308 Réf. prél : P117 R+2/ Couloir 020/Revêtement de sol - Colle - (ragréage+Dalle de sol souple)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
118	23N008101-118 - BV3JJ8309 Réf. prél : P118 R+2/ Couloir 020/Revêtement de sol - Colle - (ragréage+Dalle de sol souple)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
119	23N008101-119 - BV3JJ8310 Réf. prél : P119 R+2/ Bureau 007/Revêtement de sol - Colle - (jaune/ragréage+lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (bleu)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page 31/43
 Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
 Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
 Date d'analyse : 10/03/2023
 Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
120	23N008101-120 - BV3JJ8311 Réf. pré : P120 R+2/ Bureau 007/Revêtement de sol - Colle - (jaune/ragréage+lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
121	23N008101-121 - BV3JJ8312 Réf. pré : P121 R+2/ Bureau 029/Poutre - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
122	23N008101-122 - BV3JJ8313 Réf. pré : P122 R+2/ Bureau 029/Poutre - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02

Page 32/43

Référence laboratoire N° : 23RB006583

Référence de suivi du dossier N° : 23N008101

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 03/03/2023

Date d'analyse : 10/03/2023

Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
123	23N008101-123 - BV3JJ8314 Réf. prél : P123 R+2/ Bureau 006/Revêtement de sol - Colle - (jaune/ragréage+lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (rose) (clair)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
124	23N008101-124 - BV3JJ8315 Réf. prél : P124 R+2/ Bureau 030/Revêtement de sol - Colle - (ragréage+lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (rose) (clair)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)(ii)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
125	23N008101-125 - BV3JJ8316 Réf. prél : P125 R+2/ Bureau 030/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page33/43
Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
Date d'analyse : 10/03/2023
Référence dossier Client:23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
126	23N008101-126 - BV3JJ8317 Réf. pré : P126 R+2/ Sanitaire 003/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / UG8R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
127	23N008101-127 - BV3JJ8318 Réf. pré : P127 R+2/ Sanitaire 003/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
128	23N008101-128 - BV3JJ8319 Réf. pré : P128 R+2/ Sanitaire 003/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / UG8R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
129	23N008101-129 - BV3JJ8320 Réf. pré : P129 R+2/ Sanitaire 003/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
130	23N008101-130 - BV3JJ8321 Réf. pré : P130 R+2/ Sanitaire 003/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page34/43
Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
Date d'analyse : 10/03/2023
Référence dossier Client:23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
131	23N008101-131 - BV3JJ8322 Réf. pré : P131 R+2/ Sanitaire 003/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment-mortier)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
132	23N008101-132 - BV3JJ8323 Réf. pré : P132 R+2/ Sanitaire 003/Mur - Enduit - (plâtre-peint/orange)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
133	23N008101-133 - BV3JJ8324 Réf. pré : P133 R+2/ Couloir 020/Vitrage - Mastic - (compact)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
134	23N008101-134 - BV3JJ8325 Réf. pré : P134 R+2/ Bureau 032/Mur - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
135	23N008101-135 - BV3JJ8326 Réf. pré : P135 R+2/ Bureau 032/Cloison - Enduit - (plâtre/Papier peint)	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02

Page 35/43

Référence laboratoire N° : 23RB006583

Référence de suivi du dossier N° : 23N008101

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 03/03/2023

Date d'analyse : 10/03/2023

Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
136	23N008101-136 - BV3JJ8327 Réf. pré : P136 R+1/ Cage d'escalier 025/Plafond Enduit - (plâtre-peint/blanc(he)/ Sous face d'escalier)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
137	23N008101-137 - BV3JJ8328 Réf. pré : P137 R+1/ Cage d'escalier 033/Plafond Enduit - (peint-plâtre/blanc(he)/ Sous face d'escalier)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
138	23N008101-138 - BV3JJ8329 Réf. pré : P138 R+2/ Cage d'escalier 031/Plafond Enduit - (plâtre-peint/blanc(he)/ Sous face d'escalier)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
139	23N008101-139 - BV3JJ8330 Réf. pré : P139 R+4/ Archives 015/Conduit - Calorifugeage - (laine de roche-feutre-tissu/plâtre)	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreuse de type isolant (beige) ; matériau de type peinture (beige) en traces	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreuse de type isolant (beige)	MOLP / R8MC	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page 36/43
 Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
 Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
 Date d'analyse : 10/03/2023
 Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
140	23N008101-140 - BV3JJ8331 Réf. pré : P140 R+4/ Archives 015/Conduit - Calorifugeage - (laine de roche-feutre-tissu/Platr e)	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreuse de type isolant (blanc)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreuse de type isolant (blanc)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
141	23N008101-141 - BV3JJ8332 Réf. pré : P141 R+4/ Archives 015/Revêtement de sol - Colle - (sol souple)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris) + (beige)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
142	23N008101-142 - BV3JJ8333 Réf. pré : P142 R+4/ Couloir 016/Conduit - Calorifugeage - (feutre-tissu/platre)	Matériau (fibreuse) (beige) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
143 (4)	23N008101-143 - BV3JJ8334 Réf. pré : P143 R+4/ Couloir 016/Conduit - Calorifuge tresse - (fibreuse)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau (fibreuse) (vert)	MET / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page 37/43
 Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
 Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
 Date d'analyse : 10/03/2023
 Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
144	23N008101-144 - BV3JJ8335 Réf. prél : P144 R+4/ Couloir 016/Revêtement de sol - Colle - (ragréage+lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (jaune)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (fibreuse) (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
145	23N008101-145 - BV3JJ8336 Réf. prél : P145 R+4/ Bureau 017/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/Colle noire)	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
146	23N008101-146 - BV3JJ8337 Réf. prél : P146 R+4/ Bureau 017/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (beige)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
147	23N008101-147 - BV3JJ8338 Réf. prél : P147 R+4/ Bureau 011/Revêtement de sol - Moquette - (toile/Colle)	Matériau souple fibreux de type moquette (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page 38/43
Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
Date d'analyse : 10/03/2023
Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
148	23N008101-148 - BV3JJ8339 Réf. prél : P148 R+4/ Bureau 011/Revêtement de sol - Moquette - (toile/Colle)	Matériau souple fibreux de type moquette (vert) ; matériau de type colle (jaune)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
149	23N008101-149 - BV3JJ8340 Réf. prél : P149 R+4/ Sanitaire 010/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / UG8R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
150	23N008101-150 - BV3JJ8341 Réf. prél : P150 R+4/ Sanitaire 010/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
151	23N008101-151 - BV3JJ8342 Réf. prél : P151 R+4/ Sanitaire 010/Revêtement de sol - Colle - (Ragréage+Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
152	23N008101-152 - BV3JJ8343 Réf. prél : P152 R+4/ Sanitaire 010/Revêtement de sol - Colle - (Ragréage+Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page 39/43
 Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
 Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
 Date d'analyse : 10/03/2023
 Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
153	23N008101-153 - BV3JJ8344 Réf. prél : P153 R+4/ Bureau 005/Revêtement de sol - Dalle de sol - (plastique/gris(e)/ragréage+Colle noire)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibres) (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
154	23N008101-154 - BV3JJ8345 Réf. prél : P154 R+4/ Bureau 022/Revêtement de sol - Colle - (Ragréage+Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibres) (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau (fibres) (marron) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
155	23N008101-155 - BV3JJ8346 Réf. prél : P155 R+4/ Bureau 022/Revêtement de sol - Colle - (Ragréage+Lino)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibres) (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page 40/43
Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
Date d'analyse : 10/03/2023
Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
156	23N008101-156 - BV3JJ8347 Réf. prél : P156 R+4/ Couloir 027/Cloison - Enduit - (ciment-peint-plâtre/bei ge)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
157	23N008101-157 - BV3JJ8348 Réf. prél : P157 R+4/ Couloir 027/Mur - Enduit - (ciment-plâtre-peint/bei ge)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UG8R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
158	23N008101-158 - BV3JJ8349 Réf. prél : P158 R+4/ Bureau 023/Faux plafond - Panneau - (composite)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
159	23N008101-159 - BV3JJ8350 Réf. prél : P159 R+4/ Bureau 023/Faux plafond - Panneau - (composite)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
160	23N008101-160 - BV3JJ8351 Réf. prél : P160 R+4/ Bureau 025/Elément de sous toiture - Isolant - (laine de verre)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 43 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02 Page 41/43
 Référence laboratoire N° : 23RB006583 Référence de suivi du dossier N° : 23N008101
 Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 03/03/2023
 Date d'analyse : 10/03/2023
 Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
161	23N008101-161 - BV3JJ8352 Réf. prél : P161 R+4/ Bureau 025/Elément de sous toiture - Isolant - (laine de verre)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
162	23N008101-162 - BV3JJ8353 Réf. prél : P162 R+4/ Bureau 020/Conduit - Calorifugeage - (feutre-tissu-laine de roche/platre)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
163	23N008101-163 - BV3JJ8354 Réf. prél : P163 R+4/ Couloir 027/Vitrage - Mastic - (compact)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02

Page 42/43

Référence laboratoire N° : 23RB006583

Référence de suivi du dossier N° : 23N008101

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 03/03/2023

Date d'analyse : 10/03/2023

Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Un matériau de type colle (bitumineux) (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (3) La totalité du matériau semi-dur de type ragrege (gris) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (4) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Observation(s) couche(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (ii) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, PS/MOLP/03 Ed.04 / 23.11.2020.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, PS/MET/04 Ed.04 / 23.11.2020.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008958-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 7:02

Page 43/43

Référence laboratoire N° : 23RB006583

Référence de suivi du dossier N° : 23N008101

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 03/03/2023

Date d'analyse : 10/03/2023

Référence dossier Client: 23N008101 - 1510797287/16300929/S8/16/1_16300929/11/20

Validé et approuvé par :



Andreea Cojocaru
Sef serviciu -