

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Version : V03

Numéro de dossier : **M201231_34556**
Norme employée : **AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)**
Date du repérage : **29/04/2026**
Heure d'arrivée : **10 h 30**
Date émission : **10/07/2026**

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition, conformément à l'arrêté du 26 juin 2013, de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la note de la DGT de juin 2021. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN**

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage : **Ensemble du bâtiment**

Propriétaire

Nom : **Société Ministère des armées**
Adresse : **Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) : **Autre**
Nom : **Société SID Nord-Ouest - SID NO / BCO CBG**
Adresse : **BCRM Cherbourg - CC 04
50115 Cherbourg-en-Cotentin**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2026**

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	DILLY Mathieu	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 30/11/2023 Échéance : 29/11/2030 N° de certification : 23-2327
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	DILLY Mathieu	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 30/11/2023 Échéance : 29/11/2030 N° de certification : 23-2327

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	3
D.	Résultats détaillés du repérage.....	4
	D.1. Listes des locaux visités.....	4
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	5
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	6
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	14
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.....	14
	D.6. Zones non visitées.....	15
E.	Annexes au rapport.....	16
	E.1. Consignes générales de sécurité.....	16
	E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	18
	E.3. Planches de repérage.....	39
	E.4. Résultats d'analyses.....	55

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **29/04/2026**

Type de bâtiment : **AUTRE**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Propriétaire

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

toiture bac acier inaccessible

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	7 rue Pierre Adolphe Bobierre - CS 90 827 - 44308 NANTES	1-5597



C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Mastic vitrier intérieur (Après analyse en laboratoire) Localisation : Parties extérieures	Dalles de sol(a) + colle(a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - cuve DSM zone 1; RDC - Bureau 6 zone 2; RDC
Béton peinture verte (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	Béton sous bassement (Après analyse en laboratoire) Localisation : Façade
Mastic joint de dilatation (Après analyse en laboratoire) Localisation : Façade	Joint de bride chaudière gris (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Local chaufferie
Joint de bride chaudière orange (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Local chaufferie	Joint de bride gris CTA (Après analyse en laboratoire) Localisation : CTA

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- ❖ RDC - Hall d'entrée Zone 1
- ❖ RDC - SG zone 1
- ❖ RDC - Sanitaires zone 1
- ❖ RDC - vestiaires zone 1
- ❖ RDC - transit zone 1
- ❖ RDC - bureau 3 zone 1
- ❖ RDC - Local service general zone 1
- ❖ RDC - local escarpelette zone 3
- ❖ RDC - Bureau 6 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 9 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 12 zone 2
- ❖ RDC - vestiaire 2 zone 2
- ❖ RDC - Cage de faraday zone 2
- ❖ RDC - cage de faraday 2 zone 2
- ❖ RDC - vestiaire zone 3
- ❖ RDC - NEF zone 3
- ❖ RDC - Bureau 16 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 19 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 22 zone 3
- ❖ Étage 1 - réfectoire zone 1
- ❖ Étage 1 - Sanitaire zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 3 zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 6 zone 1
- ❖ Étage 1 - Dégagement zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau7 zone 1
- ❖ Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2
- ❖ Étage 1 - Vestiaire2 zone 2
- ❖ Étage 1 - Locale open space2 zone 3
- ❖ Étage 1 - Locale documentations zone 3
- ❖ zone de stockage ext
- ❖ RDC - Dégagement zone 1
- ❖ RDC - salle d'accueil zone 1
- ❖ RDC - placard s/escalier zone 1
- ❖ RDC - ascenseur zone 1
- ❖ RDC - bureau 1 zone 1
- ❖ RDC - bureau 4 zone 1
- ❖ RDC - Local groupe zone 1
- ❖ RDC - Sas d'entrée zone 1
- ❖ RDC - Bureau 7 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 10 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 13 zone 2
- ❖ RDC - bureau 14 zone 2
- ❖ RDC - vestiaire 3 zone2
- ❖ RDC - salle de conférence zone 3
- ❖ RDC - gardien z-A zone 3
- ❖ RDC - plateforme informatiques zone 3
- ❖ RDC - Bureau 17 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 20 zone 3
- ❖ RDC - Ascenseur
- ❖ Étage 1 - Salle de conférence zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 1 zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 4 zone 1
- ❖ Étage 1 - Vestiaire zone 1
- ❖ Étage 1 - Zone de stockage zone 1
- ❖ Étage 1 - Vestiaire zone 2
- ❖ Étage 1 - Transit trans zone 2
- ❖ Étage 1 - Bureau8 zone 2
- ❖ Étage 1 - Locale open space3 zone 3
- ❖ Étage 1 - Sanitaire zone 3
- ❖ RDC - Local chaufferie
- ❖ RDC - Salle gardiens zone 1
- ❖ RDC - Local remises zone 1
- ❖ RDC - sanitaires 2 zone 1
- ❖ RDC - cuve DSM zone 1
- ❖ RDC - bureau 2 zone 1
- ❖ RDC - Local nettoyage zone 1
- ❖ RDC - Escalier zone 1
- ❖ RDC - Bureau 5 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 8 zone 2
- ❖ RDC - Bureau 11 zone 2
- ❖ RDC - locale open space zone 2
- ❖ RDC - transit QSM zone 2
- ❖ RDC - Sam zone 2
- ❖ RDC - salle de formation zone 3
- ❖ RDC - transite zone armes zone 3
- ❖ RDC - Bureau 15 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 18 zone 3
- ❖ RDC - Bureau 21 zone 3
- ❖ Étage 1 - magasins outillage zone 1
- ❖ Étage 1 - Défense secrétariat zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 2 zone 1
- ❖ Étage 1 - Bureau 5 zone 1
- ❖ Étage 1 - DEM zone 1
- ❖ Étage 1 - Vestiaire2 zone 1
- ❖ Étage 1 - NEF DEM zone 2
- ❖ Étage 1 - Locale chiffre zone 2
- ❖ Étage 1 - NEF trans zone 2
- ❖ Étage 1 - Vestiaire zone 3
- ❖ Façade
- ❖ CTA

D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0027 Description : Mastic vitrier interieur	Après analyse en laboratoire (P0041; P0099)
RDC - cuve DSM zone 1; RDC - Bureau 6 zone 2; RDC	Identifiant : ZPSO-0051 Description : Dalles de sol(a) + colle(a)	Après analyse en laboratoire (P0069; P0070)
Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	Identifiant : ZPSO-0093 Description : Béton peinture verte	Après analyse en laboratoire (P0135)
Façade	Identifiant : ZPSO-0101 Description : Béton sous bassement	Après analyse en laboratoire (P0160)
Façade	Identifiant : ZPSO-0106 Description : Mastic joint de dilatation	Après analyse en laboratoire (P0162; P0163; P0170)
RDC - Local chaufferie	Identifiant : ZPSO-0111 Description : Joint de bride chaudière gris	Après analyse en laboratoire (P0173; P0174)
RDC - Local chaufferie	Identifiant : ZPSO-0112 Description : Joint de bride chaudière orange	Après analyse en laboratoire (P0175; P0176)
CTA	Identifiant : ZPSO-0115 Description : Joint de bride gris CTA	Après analyse en laboratoire (P0180; P0181)

D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
Salle gardiens; SG; salle d'accueil; Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0001 (P0001; P0003) Description : Linoleum
RDC - Salle gardiens zone 1	Identifiant : ZPSO-0002 (P0002; P0004) Description : Colle + ragréage
RDC - salle de conférence zone 3; RDC - salle de formation zone 3; RDC - vestiaire zone 3; RDC - gardien z-A zone 3; RDC - transite zone armes zone 3; RDC - NEF zone 3; RDC - plateforme informatiques zone 3; RDC - Bureau 15 zone 3; RDC - Bureau 16 zone 3; RDC - Bureau 17 zone 3; RDC - Bureau 18 zone 3; RDC - Bureau 19 zone 3; RDC - Bureau 20 zone 3; RDC - Bureau 21 zone 3; RDC - Bureau 22 zone 3; Salle gardiens; SG; salle d'accueil; Local remises; Sanitaires; sanitaires 2; vestiaires; cuve DSM; transit; bureau 1; bureau 2; bureau 3; Local nettoyage; Local service general; Local groupe	Identifiant : ZPSO-0003 (P0005; P0007; P0036; P0096) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Sanitaires zone 1	Identifiant : ZPSO-0004 (P0006) Description : Colle de faïence
Hall d'entrée; Dégagement	Identifiant : ZPSO-0005 (P0008; P0009) Description : Béton
RDC - placard s/escalier zone 1	Identifiant : ZPSO-0006 (P0010) Description : Linoleum
RDC - placard s/escalier zone 1	Identifiant : ZPSO-0007 (P0011) Description : Colle + ragréage
RDC - Escalier zone 1	Identifiant : ZPSO-0008 (P0012) Description : Béton
RDC - Hall d'entrée Zone 1; RDC - sanitaires 2 zone 1	Identifiant : ZPSO-0009 (P0013; P0056) Description : Faux plafond
Hall d'entrée; Dégagement; Salle gardiens; SG; salle d'accueil; Local remises; Sanitaires; placard s/escalier; sanitaires 2; vestiaires; ascenseur; cuve DSM; transit; bureau 1; bureau 2; bureau 3; Local nettoyage; Local service general	Identifiant : ZPSO-0010 (P0014; P0015) Description : Faux plafond
RDC - Local groupe zone 1; Hall d'entrée; Dégagement; Salle gardiens; SG; salle d'accueil; Local remises; Sanitaires; placard s/escalier; sanitaires 2; vestiaires; ascenseur; cuve DSM; transit; bureau 1; bureau 2; bureau 3; Local nettoyage; Local service general; Local groupe	Identifiant : ZPSO-0011 (P0016; P0101) Description : Béton
RDC - Local groupe zone 1	Identifiant : ZPSO-0012 (P0017; P0018) Description : Panneaux de fibralith murs



Localisation	Description du matériau
RDC - Local groupe zone 1	Identifiant : ZPSO-0013 (P0019; P0020) Description : Béton peint
RDC - Local groupe zone 1	Identifiant : ZPSO-0014 (P0021) Description : Faux plafond
RDC - cuve DSM zone 1	Identifiant : ZPSO-0015 (P0022) Description : Mastic béton bassin
RDC - cuve DSM zone 1	Identifiant : ZPSO-0016 (P0023) Description : Béton murs bassin
RDC - cuve DSM zone 1	Identifiant : ZPSO-0017 (P0024) Description : Béton murs peint
RDC - Local remises zone 1; RDC - Bureau 6 zone 2; RDC - Bureau 7 zone 2; RDC - Bureau 8 zone 2; RDC - Bureau 9 zone 2; RDC - Bureau 10 zone 2; RDC - Bureau 11 zone 2; RDC - Bureau 12 zone 2; RDC - Bureau 13 zone 2; RDC - locale open space zone 2; RDC - plateforme informatiques zone 3; bureau 1; bureau 2; bureau4; Local service general; Local groupe; cuve DSM; transit	Identifiant : ZPSO-0018 (P0025; P0037; P0038; P0098) Description : Béton poteaux
RDC - transit zone 1	Identifiant : ZPSO-0019 (P0026) Description : Béton
RDC - bureau 1 zone 1; RDC - bureau 2 zone 1; RDC - bureau 3 zone 1; RDC - bureau 4 zone 1	Identifiant : ZPSO-0020 (P0027; P0030) Description : Linoleum
RDC - bureau 1 zone 1; RDC - bureau 2 zone 1; RDC - bureau 3 zone 1; RDC - bureau 4 zone 1	Identifiant : ZPSO-0021 (P0028; P0031) Description : Colle + ragréage
RDC - Local remises zone 1; RDC - Bureau 5 zone 2; RDC - Bureau 6 zone 2; RDC - Bureau 7 zone 2; RDC - Bureau 8 zone 2; RDC - Bureau 9 zone 2; RDC - Bureau 10 zone 2; RDC - Bureau 11 zone 2; RDC - Bureau 12 zone 2; RDC - Bureau 13 zone 2; RDC - locale open space zone 2; RDC - vestiaire 2 zone 2; RDC - bureau 14 zone 2; bureau 1; bureau 2; bureau 3; Local groupe	Identifiant : ZPSO-0022 (P0029; P0043) Description : Joint d'étanchéité de vitrage fenêtres intérieur
RDC - bureau 2 zone 1; RDC - bureau 3 zone 1	Identifiant : ZPSO-0023 (P0032) Description : Isolant
RDC - bureau 2 zone 1; RDC - bureau 3 zone 1	Identifiant : ZPSO-0024 (P0033) Description : Isolant
RDC - Local service general zone 1; RDC - Local groupe zone 1	Identifiant : ZPSO-0025 (P0034; P0039) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - Local service general zone 1; RDC - Local groupe zone 1	Identifiant : ZPSO-0026 (P0035; P0040) Description : Colle de plinthe carrelage
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0028 (P0042) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre métallique extérieur



Localisation	Description du matériau
RDC - local escarpelette zone 3	Identifiant : ZPSO-0029 (P0044) Description : Linoleum
RDC - local escarpelette zone 3	Identifiant : ZPSO-0030 (P0045) Description : Colle + ragréage
RDC - local escarpelette zone 3; RDC - plateforme informatiques zone 3	Identifiant : ZPSO-0031 (P0046; P0095) Description : Béton conduite de câble
RDC - local escarpelette zone 3	Identifiant : ZPSO-0032 (P0047) Description : Peinture escalier
RDC - local escarpelette zone 3	Identifiant : ZPSO-0033 (P0048) Description : Peinture de porte marron
RDC - local escarpelette zone 3	Identifiant : ZPSO-0034 (P0049) Description : Peinture de porte beige
RDC - Local groupe zone 1	Identifiant : ZPSO-0035 (P0050) Description : Isolant porte coupe feux
RDC - sanitaires 2 zone 1	Identifiant : ZPSO-0036 (P0051) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - sanitaires 2 zone 1	Identifiant : ZPSO-0037 (P0052) Description : Colle de plinthe carrelage
RDC - sanitaires 2 zone 1	Identifiant : ZPSO-0038 (P0053) Description : Colle de faïence
RDC - Salle gardiens zone 1; RDC - salle d'accueil zone 1; RDC - Local remises zone 1; RDC - sanitaires 2 zone 1	Identifiant : ZPSO-0039 (P0054) Description : Enduit ciment peint mur cloisons
RDC - sanitaires 2 zone 1	Identifiant : ZPSO-0040 (P0055) Description : Béton peint
RDC - sanitaires 2 zone 1	Identifiant : ZPSO-0041 (P0057) Description : Béton peint
RDC - sanitaires 2 zone 1	Identifiant : ZPSO-0042 (P0058) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - sanitaires 2 zone 1	Identifiant : ZPSO-0043 (P0059) Description : Colle de plinthe carrelage
RDC - sanitaires 2 zone 1	Identifiant : ZPSO-0044 (P0060) Description : Faux plafond
RDC - vestiaires zone 1; RDC - Bureau 5 zone 2; RDC - Bureau 6 zone 2; RDC - Bureau 7 zone 2; RDC - Bureau 8 zone 2; RDC - Bureau 9 zone 2; RDC - Bureau 10 zone 2; RDC - Bureau 11 zone 2; RDC - Bureau 12 zone 2; RDC - Bureau 13 zone 2; RDC - locale open space zone 2; RDC - vestiaire 2 zone 2; RDC - bureau 14 zone 2; RDC - Cage de faraday zone 2	Identifiant : ZPSO-0045 (P0061; P0067) Description : Linoleum



Localisation	Description du matériau
RDC - vestiaires zone 1; RDC - Bureau 5 zone 2; RDC - Bureau 6 zone 2; RDC - Bureau 7 zone 2; RDC - Bureau 8 zone 2; RDC - Bureau 9 zone 2; RDC - Bureau 10 zone 2; RDC - Bureau 11 zone 2; RDC - Bureau 12 zone 2; RDC - Bureau 13 zone 2; RDC - locale open space zone 2; RDC - vestiaire 2 zone 2; RDC - bureau 14 zone 2; RDC - Cage de faraday zone 2	Identifiant : ZPSO-0046 (P0062; P0068) Description : Colle + ragréage
RDC - Local remises zone 1	Identifiant : ZPSO-0047 (P0063) Description : Enduit plâtre sur mur cloison
RDC - Local service general zone 1	Identifiant : ZPSO-0048 (P0064) Description : Joint chassis porte coulissante
RDC - Sas d'entrée zone 1	Identifiant : ZPSO-0049 (P0065) Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte coulissante
RDC - Sas d'entrée zone 1	Identifiant : ZPSO-0050 (P0066) Description : Joint chassis-vitrage
RDC - vestiaire 2 zone 2	Identifiant : ZPSO-0052 (P0071) Description : Colle de faïence
RDC - transit QSM zone 2; RDC - Sam zone 2	Identifiant : ZPSO-0053 (P0072; P0077) Description : Linoleum
RDC - transit QSM zone 2; RDC - Sam zone 2	Identifiant : ZPSO-0054 (P0073; P0078) Description : Colle + ragréage
RDC - vestiaire 3 zone2	Identifiant : ZPSO-0055 (P0074) Description : Linoleum
RDC - vestiaire 3 zone2	Identifiant : ZPSO-0056 (P0075) Description : Colle + ragréage
RDC - vestiaire 3 zone2	Identifiant : ZPSO-0057 (P0076) Description : Colle de faïence
RDC - Cage de faraday zone 2	Identifiant : ZPSO-0058 (P0079) Description : Linoleum
RDC - Cage de faraday zone 2	Identifiant : ZPSO-0059 (P0080) Description : Colle + ragréage
RDC - transite zone armes zone 3	Identifiant : ZPSO-0060 (P0081) Description : Linoleum
RDC - transite zone armes zone 3	Identifiant : ZPSO-0061 (P0082) Description : Colle + ragréage
RDC - transite zone armes zone 3	Identifiant : ZPSO-0062 (P0083) Description : Enduit ciment peint mur béton



Localisation	Description du matériau
RDC - salle de conférence zone 3; RDC - salle de formation zone 3; RDC - vestiaire zone 3; RDC - gardien z-A zone 3; RDC - transite zone armes zone 3; RDC - NEF zone 3; RDC - plateforme informatiques zone 3; RDC - Bureau 15 zone 3; RDC - Bureau 16 zone 3; RDC - Bureau 17 zone 3; RDC - Bureau 18 zone 3; RDC - Bureau 19 zone 3; RDC - Bureau 20 zone 3; RDC - Bureau 21 zone 3; RDC - Bureau 22 zone 3	Identifiant : ZPSO-0063 (P0084; P0092) Description : Enduit plâtre sur mur cloisons
RDC - vestiaire zone 3	Identifiant : ZPSO-0064 (P0085) Description : Colle de faïence
RDC - salle de formation zone 3; RDC - NEF zone 3	Identifiant : ZPSO-0065 (P0086; P0093) Description : Linoleum
RDC - salle de formation zone 3; RDC - NEF zone 3	Identifiant : ZPSO-0066 (P0087; P0094) Description : Colle + ragréage
RDC - salle de conférence zone 3; RDC - Bureau 15 zone 3; RDC - Bureau 16 zone 3; RDC - Bureau 17 zone 3; RDC - Bureau 18 zone 3; RDC - Bureau 19 zone 3; RDC - Bureau 20 zone 3; RDC - Bureau 21 zone 3; RDC - Bureau 22 zone 3	Identifiant : ZPSO-0067 (P0088; P0090) Description : Linoleum
RDC - salle de conférence zone 3; RDC - Bureau 15 zone 3; RDC - Bureau 16 zone 3; RDC - Bureau 17 zone 3; RDC - Bureau 18 zone 3; RDC - Bureau 19 zone 3; RDC - Bureau 20 zone 3; RDC - Bureau 21 zone 3; RDC - Bureau 22 zone 3	Identifiant : ZPSO-0068 (P0089; P0091) Description : Colle + ragréage
RDC - Ascenseur	Identifiant : ZPSO-0069 (P0100) Description : Peinture de porte
Étage 1 - Dégagement zone 1	Identifiant : ZPSO-0070 (P0102; P0111) Description : Joint de maçonnerie
Étage 1 - Dégagement zone 1	Identifiant : ZPSO-0071 (P0103; P0124) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Étage 1 - Dégagement zone 1	Identifiant : ZPSO-0072 (P0104) Description : Béton
Étage 1 - magasins outillage zone 1; Étage 1 - Bureau 1 zone 1; Étage 1 - DEM zone 1; Étage 1 - Zone de stockage zone 1; Étage 1 - Bureau7 zone 1; Étage 1 - Transit trans zone 2; Étage 1 - Locale documentations zone 3	Identifiant : ZPSO-0073 (P0105; P0112) Description : Linoleum
Étage 1 - magasins outillage zone 1; Étage 1 - Bureau 1 zone 1; Étage 1 - DEM zone 1; Étage 1 - Zone de stockage zone 1; Étage 1 - Transit trans zone 2; Étage 1 - Locale documentations zone 3	Identifiant : ZPSO-0074 (P0106; P0113) Description : Colle + ragréage
Étage 1 - Sanitaire zone 1	Identifiant : ZPSO-0075 (P0107) Description : Colle de faïence



Localisation	Description du matériau
Étage 1 - Sanitaire zone 1	Identifiant : ZPSO-0076 (P0108) Description : Béton peint
Étage 1 - Sanitaire zone 1	Identifiant : ZPSO-0077 (P0109) Description : Enduit ciment peint mur béton
Étage 1 - Sanitaire zone 1; Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	Identifiant : ZPSO-0078 (P0110) Description : Enduit plâtre sur mur cloison
Étage 1 - Bureau 4 zone 1; Étage 1 - Bureau7 zone 1	Identifiant : ZPSO-0079 (P0114; P0116) Description : Linoleum
Étage 1 - Bureau 4 zone 1; Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	Identifiant : ZPSO-0080 (P0115; P0117) Description : Colle + ragréage
Étage 1 - Salle de conférence zone 1; Étage 1 - Défense secrétariat zone 1; Étage 1 - Bureau 4 zone 1; Étage 1 - Bureau 5 zone 1; Étage 1 - Bureau 6 zone 1; Étage 1 - Locale open space3 zone 3	Identifiant : ZPSO-0081 (P0118; P0120) Description : Linoleum
Étage 1 - Salle de conférence zone 1; Étage 1 - Défense secrétariat zone 1; Étage 1 - Bureau 4 zone 1; Étage 1 - Bureau 5 zone 1; Étage 1 - Bureau 6 zone 1; Étage 1 - Locale open space3 zone 3	Identifiant : ZPSO-0082 (P0119; P0121) Description : Colle + ragréage
Étage 1 - Bureau 2 zone 1; Étage 1 - NEF trans zone 2	Identifiant : ZPSO-0083 (P0122; P0137) Description : Linoleum
Étage 1 - Bureau 2 zone 1; Étage 1 - NEF trans zone 2	Identifiant : ZPSO-0084 (P0123; P0138) Description : Colle + ragréage
Étage 1 - réfectoire zone 1	Identifiant : ZPSO-0085 (P0125) Description : Colle de faïence
Étage 1 - Dégagement zone 1	Identifiant : ZPSO-0086 (P0126) Description : Béton
Étage 1 - Bureau8 zone 2	Identifiant : ZPSO-0087 (P0127) Description : Linoleum
Étage 1 - Bureau8 zone 2	Identifiant : ZPSO-0088 (P0128) Description : Colle + ragréage
Étage 1 - NEF DEM zone 2; Étage 1 - Vestiaire2 zone 2; Étage 1 - Bureau8 zone 2	Identifiant : ZPSO-0089 (P0129; P0131) Description : Linoleum
Étage 1 - NEF DEM zone 2; Étage 1 - Vestiaire2 zone 2; Étage 1 - Bureau8 zone 2	Identifiant : ZPSO-0090 (P0130; P0132) Description : Colle + ragréage
Étage 1 - NEF DEM zone 2	Identifiant : ZPSO-0091 (P0133) Description : Linoleum rampe estrade
Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	Identifiant : ZPSO-0092 (P0134) Description : Colle de faïence
Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	Identifiant : ZPSO-0094 (P0136) Description : Béton peint
Étage 1 - Locale open space2 zone 3; Étage 1 - Locale open space3 zone 3	Identifiant : ZPSO-0095 (P0139) Description : Enduit plâtre sur mur béton



Localisation	Description du matériau
Étage 1 - Vestiaire zone 3	Identifiant : ZPSO-0096 (P0140) Description : Enduit plâtre sur mur Cloison
Étage 1 - Vestiaire zone 3	Identifiant : ZPSO-0097 (P0141) Description : Colle de faïence
Étage 1 - Sanitaire zone 3	Identifiant : ZPSO-0098 (P0142) Description : Colle de faïence
Façade	Identifiant : ZPSO-0099 (P0143; P0145; P0148; P0151; P0153; P0155) Description : Béton façade grise
Façade	Identifiant : ZPSO-0100 (P0144; P0146; P0149; P0152; P0154; P0156) Description : Béton façade orange
zone de stockage ext	Identifiant : ZPSO-0102 (P0157) Description : Béton
zone de stockage ext	Identifiant : ZPSO-0103 (P0158) Description : Béton bordure
zone de stockage ext	Identifiant : ZPSO-0104 (P0159) Description : Béton
Façade	Identifiant : ZPSO-0105 (P0161; P0169) Description : Bande bitumineuse d'étanchéité
Façade	Identifiant : ZPSO-0107 (P0166; P0167) Description : Mastic pattes de scellement
Étage 1 - Locale open space2 zone 3	Identifiant : ZPSO-0108 (P0168) Description : Mastic châssis porte
RDC - Sam zone 2	Identifiant : ZPSO-0109 (P0171) Description : Joint de bride chaudière électrique
RDC - plateforme informatiques zone 3	Identifiant : ZPSO-0110 (P0172) Description : Plaque bitumineuse isophonique
RDC - Local chaufferie	Identifiant : ZPSO-0113 (P0177; P0178) Description : Calorifugeage
CTA	Identifiant : ZPSO-0114 (P0179) Description : Isolant plancher
CTA	Identifiant : ZPSO-0116 (P0182) Description : Calorifugeage
CTA	Identifiant : ZPSO-0117 (P0183) Description : Joint de maçonnerie
CTA	Identifiant : ZPSO-0118 (P0184; P0185) Description : Béton socle
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0119 (P0164; P0165) Description : Mastic vitrier extérieur
plateforme informatiques zone 3	Identifiant : ZPSO-0120 (P0097) Description : Dalles de sol + colle
Façade	Identifiant : ZPSO-0121 (P0147; P0150) Description : Béton sous bassement





D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-

D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Fait à **CHERBOURG-EN-COTENTIN**, le **10/07/2026**

Par : **DILLY Mathieu**



Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - 102, route de Limours - Bat A6 - 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE**

E. Annexes au rapport

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 :

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

E.1. Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangers de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

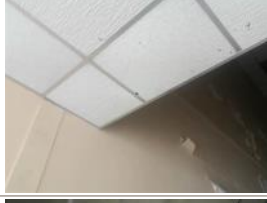
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).



Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Linoleum	Salle gardiens	
P0002	Colle + ragréage	Salle gardiens	
P0003	Linoleum	SG	
P0004	Colle + ragréage	Salle gardiens	
P0005	Enduit plâtre sur mur béton	SG	
P0006	Colle de faïence	Sanitaires	
P0007	Enduit plâtre sur mur béton	Sanitaires	
P0008	Béton	Hall d'entrée	



Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0009	Béton	Dégagement	
P0010	Linoleum	placard s/escalier	
P0011	Colle + ragréage	placard s/escalier	
P0012	Béton	escalier	
P0013	Faux plafond	Hall d'entrée	
P0014	Faux plafond	Hall d'entrée	
P0015	Faux plafond	Hall d'entrée	
P0016	Béton	Local groupe	
P0017	Panneaux de fibralith murs	Local groupe	

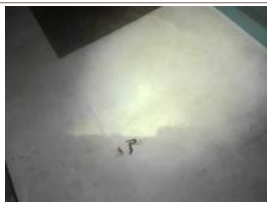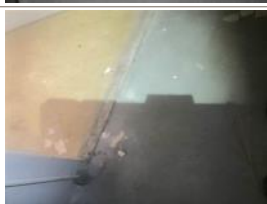Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0018	Panneaux de fibralith murs	Local groupe	
P0019	Béton peint	Local groupe	
P0020	Béton peint	Local groupe	
P0021	Faux plafond	Local groupe	
P0022	Mastic béton bassin	cuve DSM	
P0023	Béton murs bassin	cuve DSM	
P0024	Béton murs peint	cuve DSM	
P0025	Béton poteaux	transit	
P0026	Béton	transit	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0027	Linoleum	bureau 1	
P0028	Colle + ragréage	bureau 1	
P0029	Joint d'étanchéité de vitrage fenêtres intérieur	bureau 3	
P0030	Linoleum	bureau 3	
P0031	Colle + ragréage	bureau 3	
P0032	Isolant	bureau 2	
P0033	Isolant	bureau 2	
P0034	Colle de carrelage de sol	Local service general	
P0035	Colle de plinthe carrelage	Local service general	

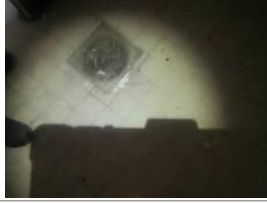
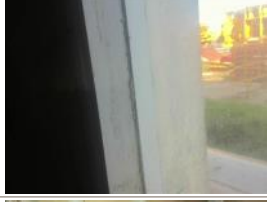
Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0036	Enduit plâtre sur mur béton	Local service general	
P0037	Béton poteaux	Local service general	
P0038	Béton poteaux	Local service general	
P0039	Colle de carrelage de sol	Local groupe	
P0040	Colle de plinthe carrelage	Local groupe	
P0041	Mastic vitrier interieur	Parties extérieures	
P0042	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre métallique extérieur	Parties extérieures	
P0043	Joint d'étanchéité de vitrage fenêtres intérieur	Local groupe	
P0044	Linoleum	local escarpelette	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0045	Colle + ragréage	local escarpelette	
P0046	Béton conduite de câble	RDC - local escarpelette zone 3	
P0047	Peinture escalier	RDC - local escarpelette zone 3	
P0048	Peinture de porte marron	RDC - local escarpelette zone 3	
P0049	Peinture de porte beige	RDC - local escarpelette zone 3	
P0050	Isolant porte coupe feux	Local groupe	
P0051	Colle de carrelage de sol	Local groupe	
P0052	Colle de plinthe carrelage	Local groupe	
P0053	Colle de faïence	RDC - sanitaires 2 zone 1	

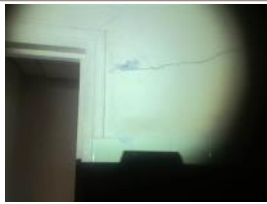
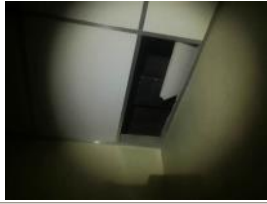
Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0054	Enduit ciment peint mur cloisons	RDC - sanitaires 2 zone 1	
P0055	Béton peint	RDC - sanitaires 2 zone 1	
P0056	Faux plafond	RDC - sanitaires 2 zone 1	
P0057	Béton peint	RDC - sanitaires 2 zone 1	
P0058	Colle de carrelage de sol	RDC - sanitaires 2 zone 1	
P0059	Colle de plinthe carrelage	RDC - sanitaires 2 zone 1	
P0060	Faux plafond	RDC - sanitaires 2 zone 1	
P0061	Linoleum	RDC - vestiaires zone 1	
P0062	Colle + ragréage	RDC - vestiaires zone 1	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0063	Enduit plâtre sur mur cloison	RDC - Local remises zone 1	
P0064	Joint chassis porte coulissante	RDC - Local service general zone 1	
P0065	Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte coulissante	RDC - Sas d'entrée zone 1	
P0066	Joint chassis-vitrage	RDC - Sas d'entrée zone 1	
P0067	Linoleum	RDC - locale open space zone 2	
P0068	Colle + ragréage	RDC - locale open space zone 2	
P0069	Dalles de sol(a) + colle(a)	RDC - cuve DSM zone 1	
P0070	Dalles de sol(a) + colle(a)	RDC - Bureau 6 zone 2	
P0071	Colle de faïence	RDC - vestiaire 2 zone 2	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0072	Linoleum	RDC - transit QSM zone 2	
P0073	Colle + ragréage	RDC - transit QSM zone 2	
P0074	Linoleum	RDC - vestiaire 3 zone2	
P0075	Colle + ragréage	RDC - vestiaire 3 zone2	
P0076	Colle de faïence	RDC - vestiaire 3 zone2	
P0077	Linoleum	RDC - Sam zone 2	
P0078	Colle + ragréage	RDC - Sam zone 2	
P0079	Linoleum	RDC - Cage de faraday zone 2	
P0080	Colle + ragréage	RDC - Cage de faraday zone 2	

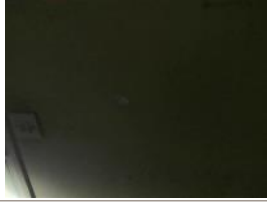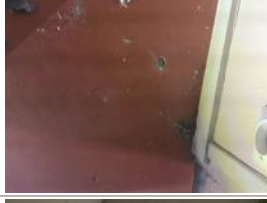
Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0081	Linoleum	RDC - transit zone armes zone 3	
P0082	Colle + ragréage	RDC - transit zone armes zone 3	
P0083	Enduit ciment peint mur béton	RDC - transit zone armes zone 3	
P0084	Enduit plâtre sur mur cloisons	RDC - transit zone armes zone 3	
P0085	Colle de faïence	RDC - vestiaire zone 3	
P0086	Linoleum	RDC - salle de formation zone 3	
P0087	Colle + ragréage	RDC - salle de formation zone 3	
P0088	Linoleum	RDC - salle de conférence zone 3	
P0089	Colle + ragréage	RDC - salle de conférence zone 3	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0090	Linoleum	RDC - Bureau 18 zone 3	
P0091	Colle + ragréage	RDC - Bureau 18 zone 3	
P0092	Enduit plâtre sur mur cloisons	RDC - Bureau 19 zone 3	
P0093	Linoleum	RDC - NEF zone 3	
P0094	Colle + ragréage	RDC - salle de formation zone 3	
P0095	Béton conduite de câble	RDC - plateforme informatiques zone 3	
P0096	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - NEF zone 3	
P0097	Dalles de sol + colle	RDC - plateforme informatiques zone 3	
P0098	Béton poteaux	RDC - plateforme informatiques zone 3	

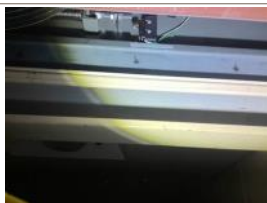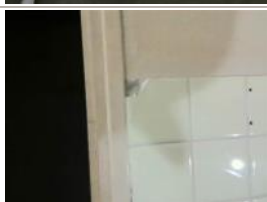
Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0099	Mastic vitrier interieur	Parties extérieures	
P0100	Peinture de porte	RDC - Ascenseur	
P0101	Béton	RDC - Local groupe zone 1	
P0102	Joint de maçonnerie	Étage 1 - Dégagement zone 1	
P0103	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 1 - Dégagement zone 1	
P0104	Béton	Étage 1 - Dégagement zone 1	
P0105	Linoleum	Étage 1 - Zone de stockage zone 1	
P0106	Colle + ragréage	Étage 1 - Zone de stockage zone 1	
P0107	Colle de faïence	Étage 1 - Sanitaire zone 1	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0108	Béton peint	Étage 1 - Sanitaire zone 1	
P0109	Enduit ciment peint mur béton	Étage 1 - Sanitaire zone 1	
P0110	Enduit plâtre sur mur cloison	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	
P0111	Joint de maçonnerie	Étage 1 - Dégagement zone 1	
P0112	Linoleum	Étage 1 - DEM zone 1	
P0113	Colle + ragréage	Étage 1 - Zone de stockage zone 1	
P0114	Linoleum	Étage 1 - Bureau7 zone 1	
P0115	Colle + ragréage	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	
P0116	Linoleum	Étage 1 - Bureau7 zone 1	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0117	Colle + ragréage	Étage 1 - Vestiaire2 zone 1	
P0118	Linoleum	Étage 1 - Bureau 6 zone 1	
P0119	Colle + ragréage	Étage 1 - Bureau 6 zone 1	
P0120	Linoleum	Étage 1 - Bureau 6 zone 1	
P0121	Colle + ragréage	Étage 1 - Bureau 6 zone 1	
P0122	Linoleum	Étage 1 - Bureau 2 zone 1	
P0123	Colle + ragréage	Étage 1 - Bureau 2 zone 1	
P0124	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 1 - Dégagement zone 1	
P0125	Colle de faïence	Étage 1 - réfectoire zone 1	

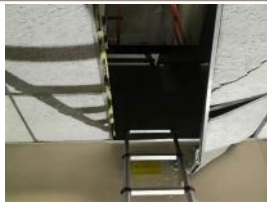Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0126	Béton	Étage 1 - Dégagement zone 1	
P0127	Linoleum	Étage 1 - Bureau8 zone 2	
P0128	Colle + ragréage	Étage 1 - Bureau8 zone 2	
P0129	Linoleum	Étage 1 - Bureau8 zone 2	
P0130	Colle + ragréage	Étage 1 - Bureau8 zone 2	
P0131	Linoleum	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2	
P0132	Colle + ragréage	Étage 1 - Vestiaire2 zone 2	
P0133	Linoleum rampe estrade	Étage 1 - NEF DEM zone 2	
P0134	Colle de faïence	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0135	Béton peinture verte	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	
P0136	Béton peint	Étage 1 - Locale circuit imprimé zone 2	
P0137	Linoleum	Étage 1 - NEF trans zone 2	
P0138	Colle + ragréage	Étage 1 - NEF trans zone 2	
P0139	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 1 - Locale open space2 zone 3	
P0140	Enduit plâtre sur mur Cloison	Étage 1 - Vestiaire zone 3	
P0141	Colle de faïence	Étage 1 - Vestiaire zone 3	
P0142	Colle de faïence	Étage 1 - Sanitaire zone 3	
P0143	Béton façade grise	Étage 1 - Façade	

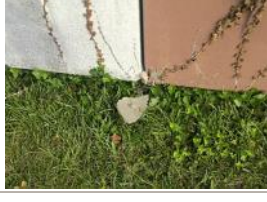Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0144	Béton façade orange	Façade	
P0145	Béton façade grise	Façade	
P0146	Béton façade orange	Façade	
P0147	Béton sous bassement	Façade	
P0148	Béton façade grise	Façade	
P0149	Béton façade orange	Façade	
P0150	Béton sous bassement	Façade	
P0151	Béton façade grise	Façade	
P0152	Béton façade orange	Façade	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0153	Béton façade grise	Façade	
P0154	Béton façade orange	Façade	
P0155	Béton façade grise	Façade	
P0156	Béton façade orange	Façade	
P0157	Béton	zone de stockage ext	
P0158	Béton bordure	zone de stockage ext	
P0159	Béton	zone de stockage ext	
P0160	Béton sous bassement	Façade	
P0161	Bande bitumineuse d'étanchéité	Façade	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0162	Mastic joint de dilatation	Façade	
P0163	Mastic joint de dilatation	Façade	
P0164	Mastic vitrier exterieur	Parties extérieures	
P0165	Mastic vitrier exterieur	Parties extérieures	
P0166	Mastic pattes de scellement	Façade	
P0167	Mastic pattes de scellement	Façade	
P0168	Mastic châssis porte	Étage 1 - Locale open space2 zone 3	
P0169	Bande bitumineuse d'étanchéité	Façade	
P0170	Mastic joint de dilatation	Façade	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0171	Joint de bride chaudière électrique	RDC - Sam zone 2	
P0172	Plaque bitumineuse isophonique	RDC - plateforme informatiques zone 3	
P0173	Joint de bride chaudière gris	RDC - Local chaufferie	
P0174	Joint de bride chaudière gris	RDC - Local chaufferie	
P0175	Joint de bride chaudière orange	RDC - Local chaufferie	
P0176	Joint de bride chaudière orange	RDC - Local chaufferie	
P0177	Calorifugeage	RDC - Local chaufferie	
P0178	Calorifugeage	RDC - Local chaufferie	
P0179	Isolant plancher	CTA	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0180	Joint de bride gris CTA	CTA	
P0181	Joint de bride gris CTA	CTA	
P0182	Calorifugeage	CTA	
P0183	Joint de maçonnerie	CTA	
P0184	Béton socle	CTA	
P0185	Béton socle	CTA	

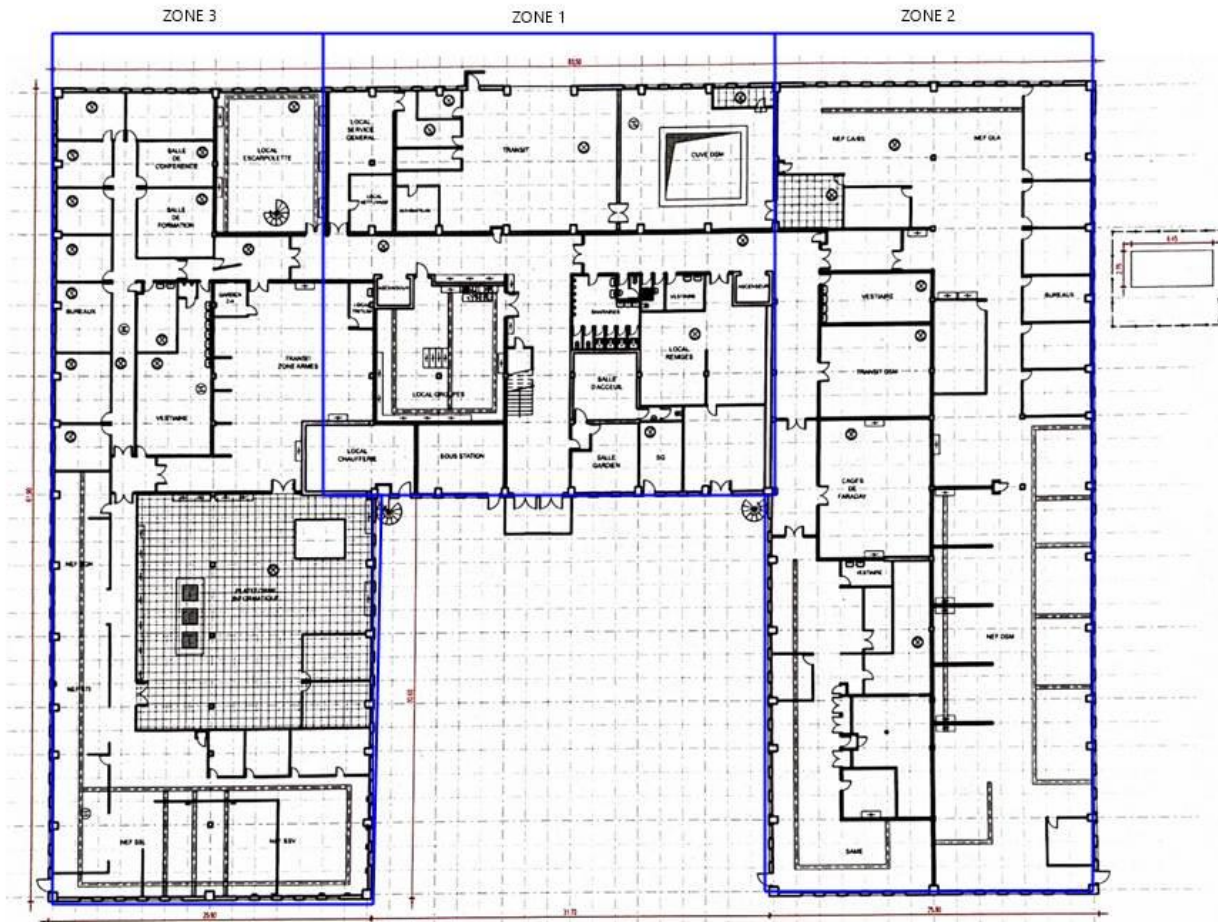E.3. Planches de repérage



Annexe au rapport : **M201231_34556**

Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien :	Bâtiments 281/282 port Militaire de Cherbourg 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
--------	---

Etabli par :	DILLY Mathieu
Société :	AED Groupe
Le :	10/07/2026

Croquis 1 / 16	
Version :	V03
du :	10/07/2026

	PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
	PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
	MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Annexe au rapport : **M201231_34556**


Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Établi par : DILLY Mathieu
Société : AED Groupe
Le : 10/07/2026

Croquis 2 / 16
Version : V03
du : 10/07/2026

 PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
 MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

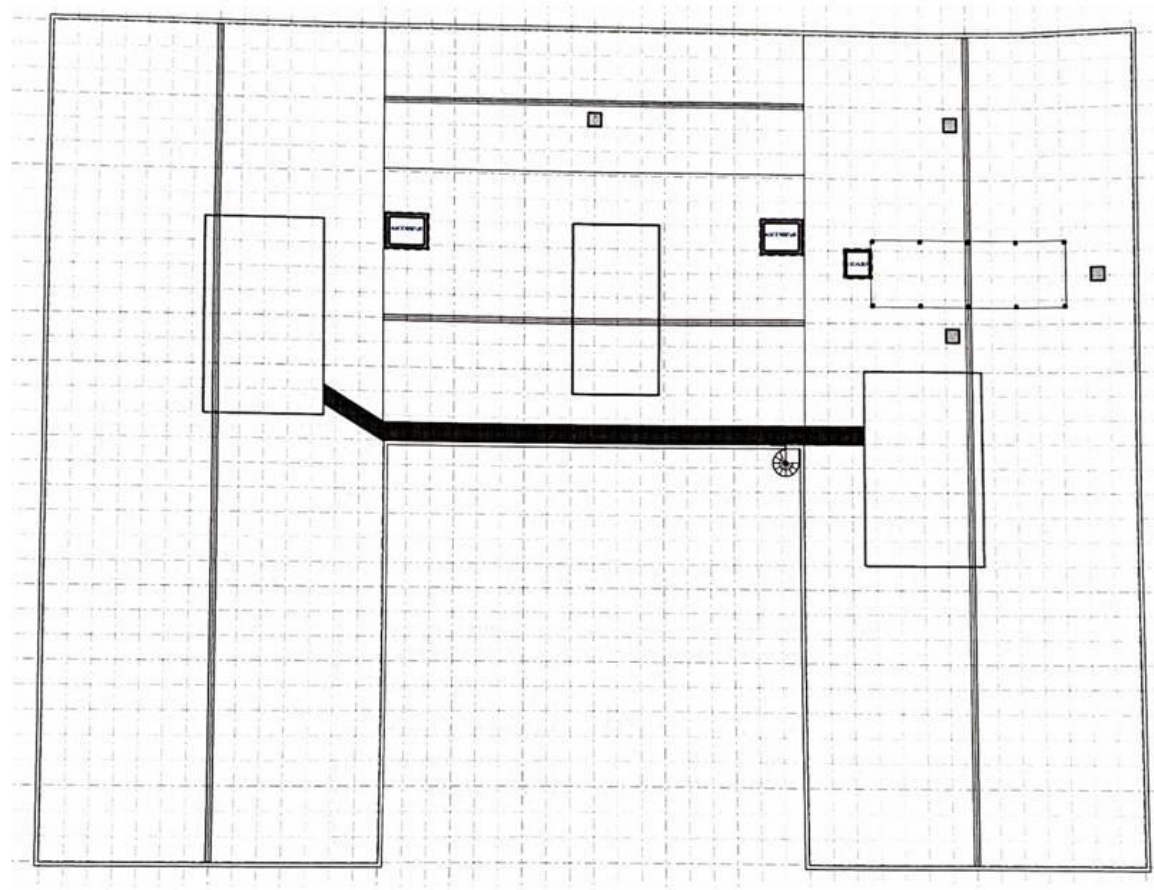

Annexe au rapport : **M201231_34556**


Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Etabli par : DILLY Mathieu
Société : AED Groupe
Le : 10/07/2026

Croquis 3 / 16
Version : V03
du : 10/07/2026

 PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
 MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

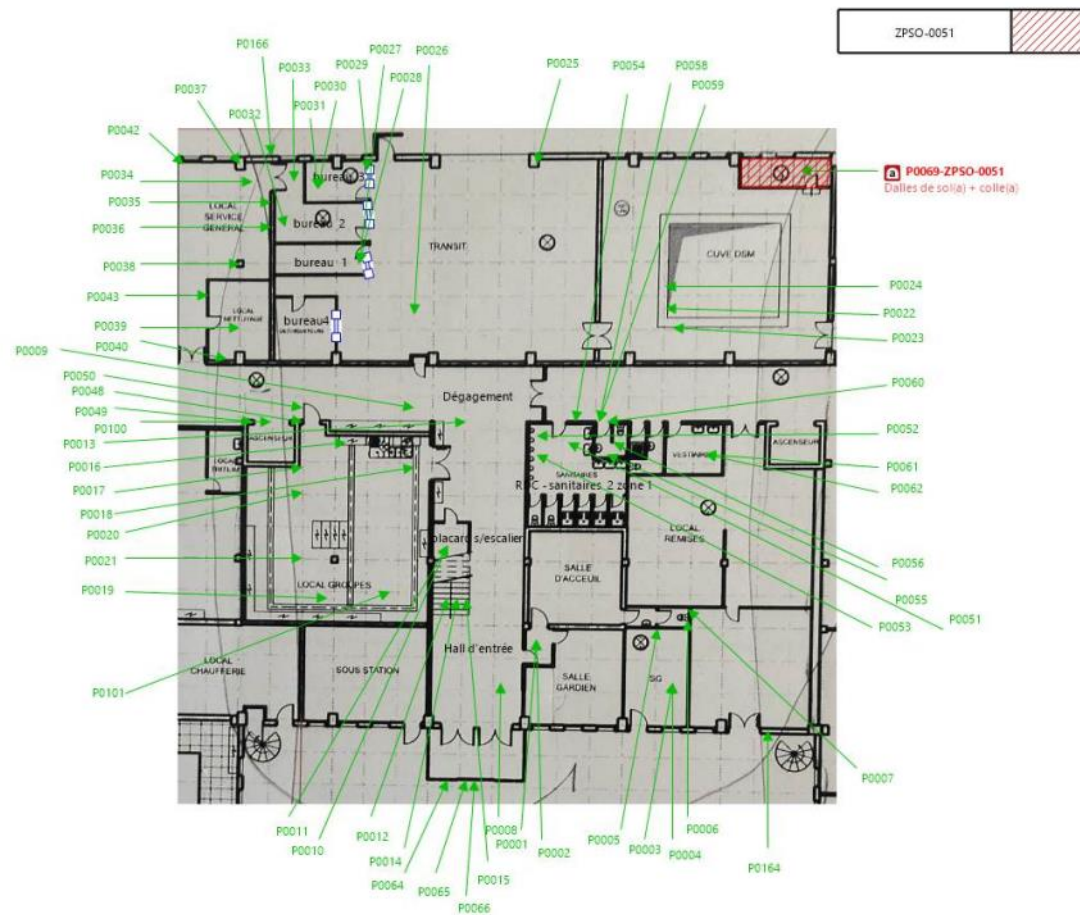

Annexe au rapport : **M201231_34556**


Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN


Etabli par : DILLY Mathieu
Société : AED Groupe
Le : 10/07/2026

Croquis 4 / 16
Version : V03
du : 10/07/2026

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

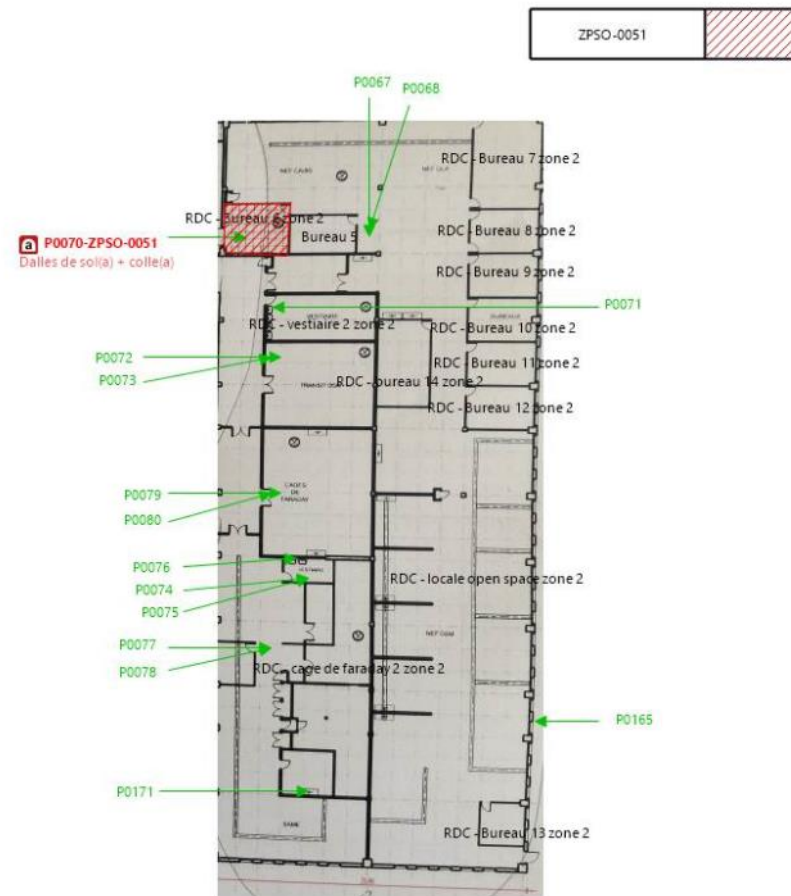Annexe au rapport : **M201231_34556**Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-CotentinBien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTINEtabli par : DILLY Mathieu
Société : AED Groupe
Le : 10/07/2026Croquis 5 / 16
Version : V03
du : 10/07/2026

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

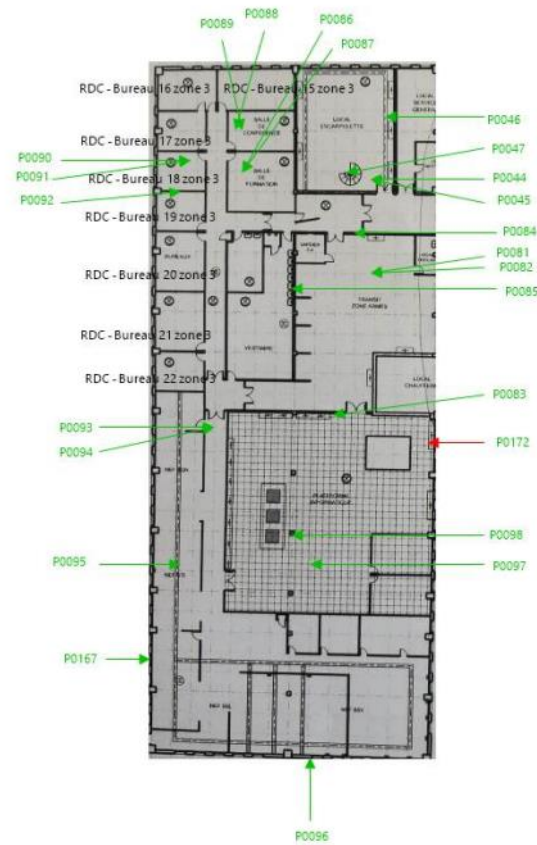

Annexe au rapport : **M201231_34556**


Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Etabli par : DILLY Mathieu
Société : AED Groupe
Le : 10/07/2026

Croquis 6 / 16
Version : V03
du : 10/07/2026

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

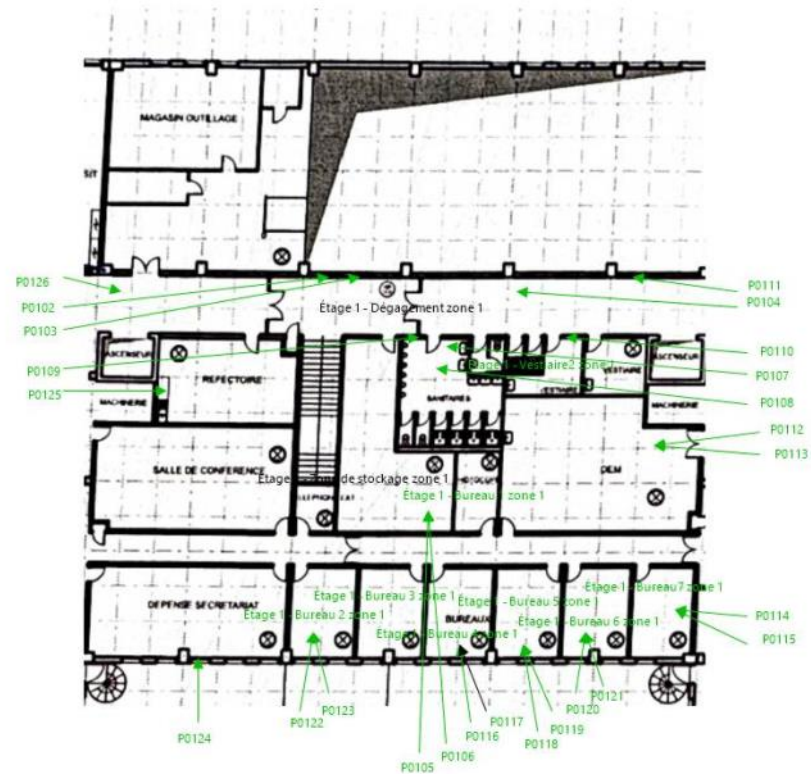

r=1 zone 1

Annexe au rapport : **M201231_34556**


Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Etabli par : DILLY Mathieu
Société : AED Groupe
Le : 10/07/2026

Croquis 7 / 16
Version : V03
du : 10/07/2026


A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

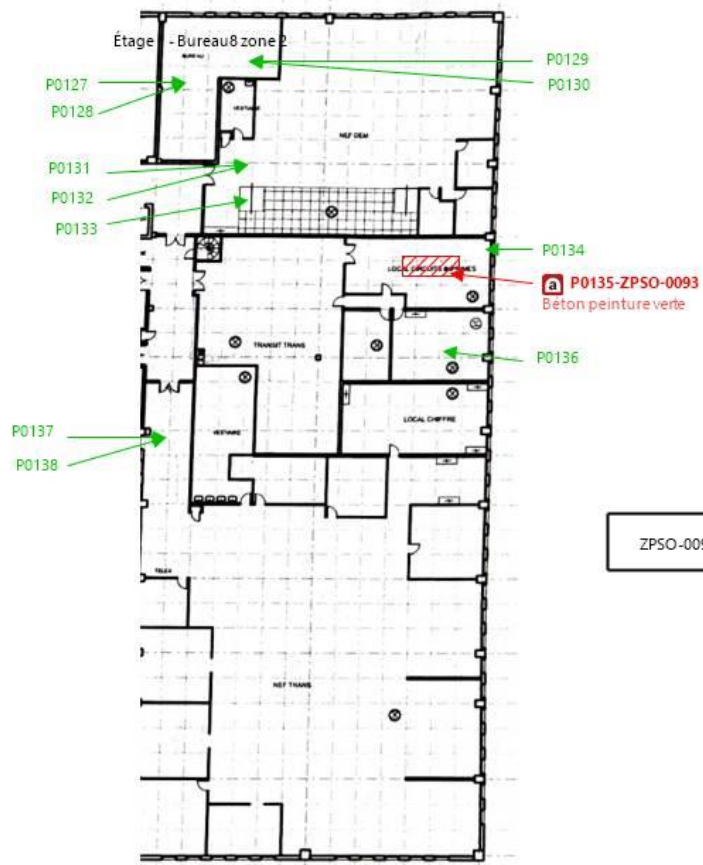


R+1 zone 2

Annexe au rapport : **M201231_34556**Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-CotentinBien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTINÉtabli par : DILLY Mathieu
Société : AED Groupe
Le : 10/07/2026Croquis 8 / 16
Version : V03
du : 10/07/2026

a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

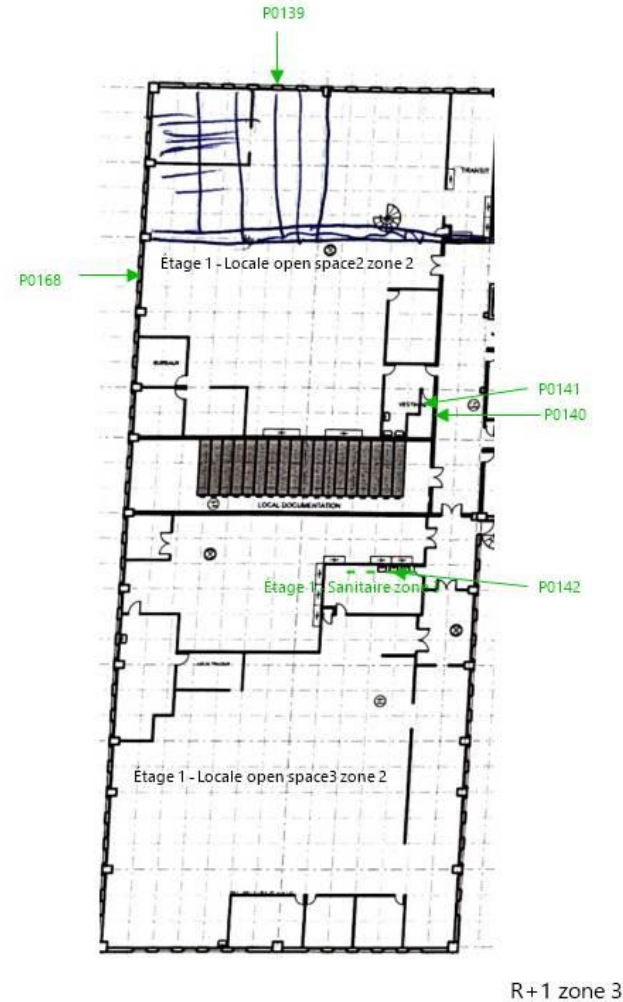

Annexe au rapport : M201231_34556				Croquis 9 / 16	
Propriétaire : Société Ministère des armées Port Militaire de Cherbourg 50115 Cherbourg-en-Cotentin		Bien : Bâtiments 281/282 port Militaire de Cherbourg 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN		Etabli par : DILLY Mathieu Société : AED Groupe Le : 10/07/2026	
				Version : V03 du : 10/07/2026	
				PXXX - MXXX PXXX MXXX Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)	

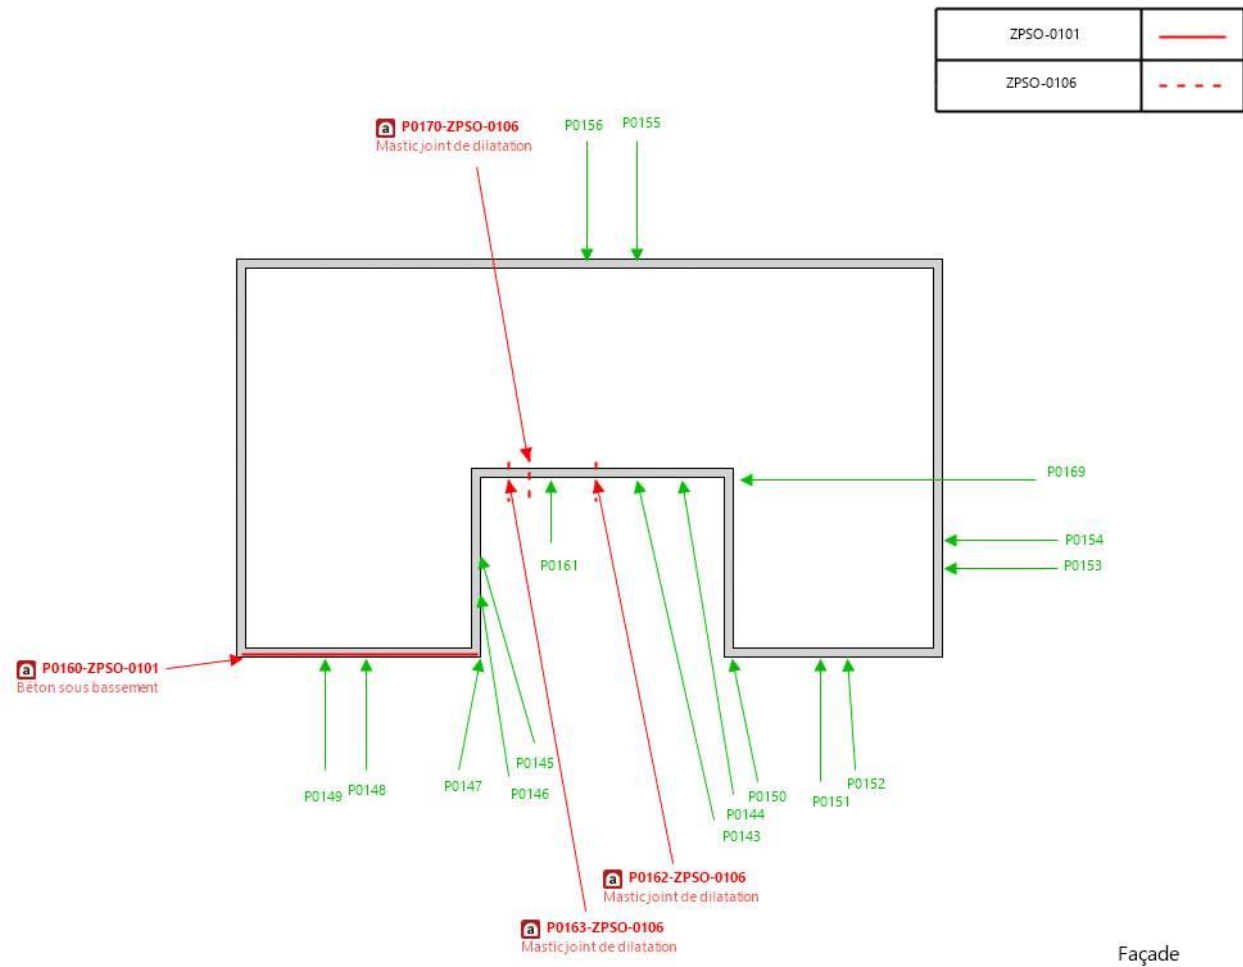

Annexe au rapport : **M201231_34556**


Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Etabli par : DILLY Mathieu
Société : AED Groupe
Le : 10/07/2026

Croquis 10 / 16
Version : V03
du : 10/07/2026

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

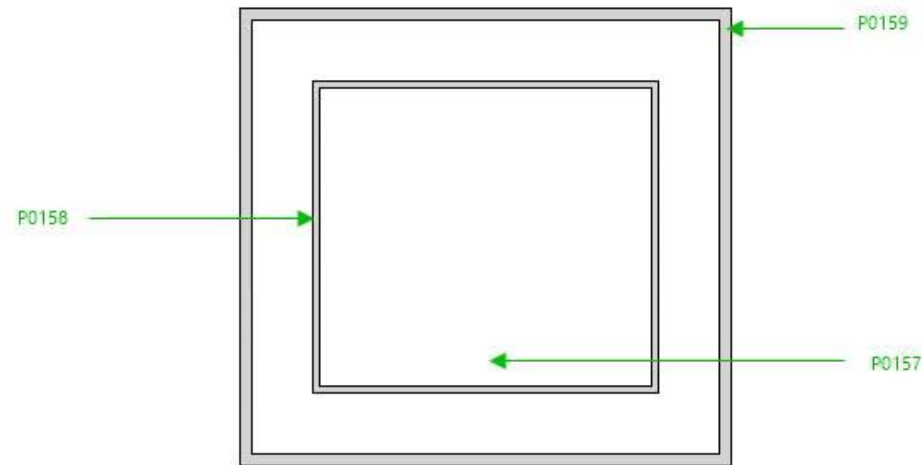

zone de stockage extérieur

Annexe au rapport : **M201231_34556**


Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Établi par : DILLY Mathieu
Société : AED Groupe
Le : 10/07/2026

Croquis 11 / 16
Version : V03
du : 10/07/2026

 PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
 MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

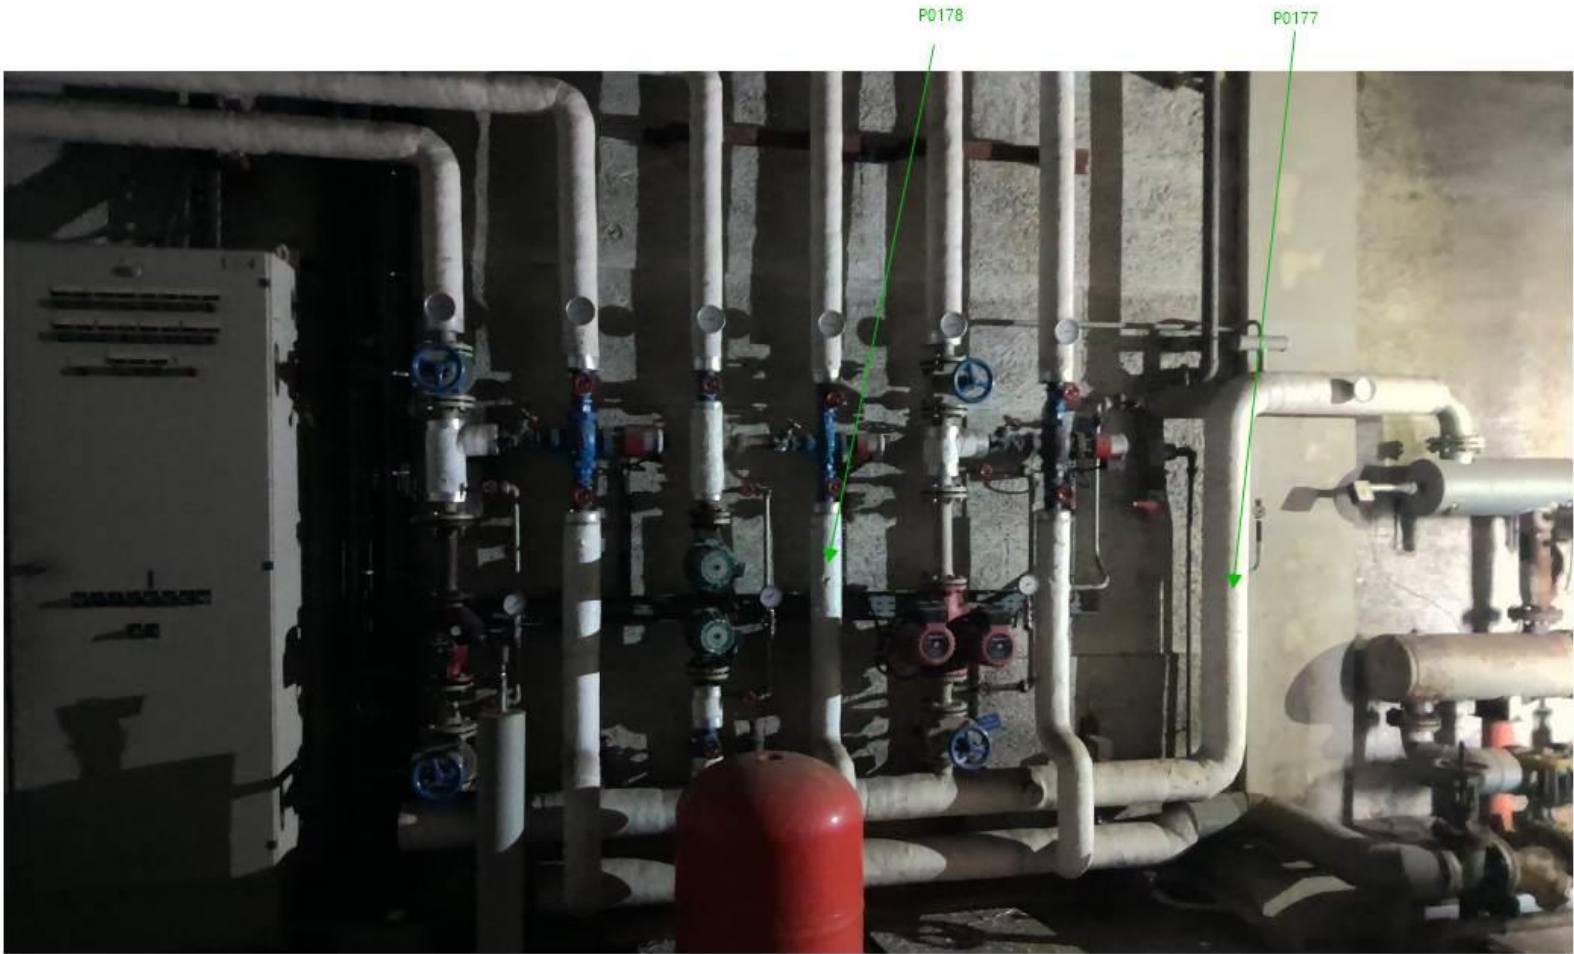

Annexe au rapport : M201231_34556		Croquis 12 / 16		PXXX - MXXX Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
Propriétaire : Société Ministère des armées	Bien : Bâtiments 281/282	Établi par : DILLY Mathieu	Version : V03	
Port Militaire de Cherbourg	port Militaire de Cherbourg	Société : AED Groupe	du : 10/07/2026	
50115 Cherbourg-en-Cotentin	50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN	Le : 10/07/2026		PXXX Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
				MXXX Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



ZPSO-0111	☐
-----------	--------------------------

Annexe au rapport : **M201231_34556**


Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Etabli par : DILLY Mathieu
Société : AED Groupe
Le : 10/07/2026

Croquis 13 / 16
Version : V03
du : 10/07/2026

☐ PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
☐ MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

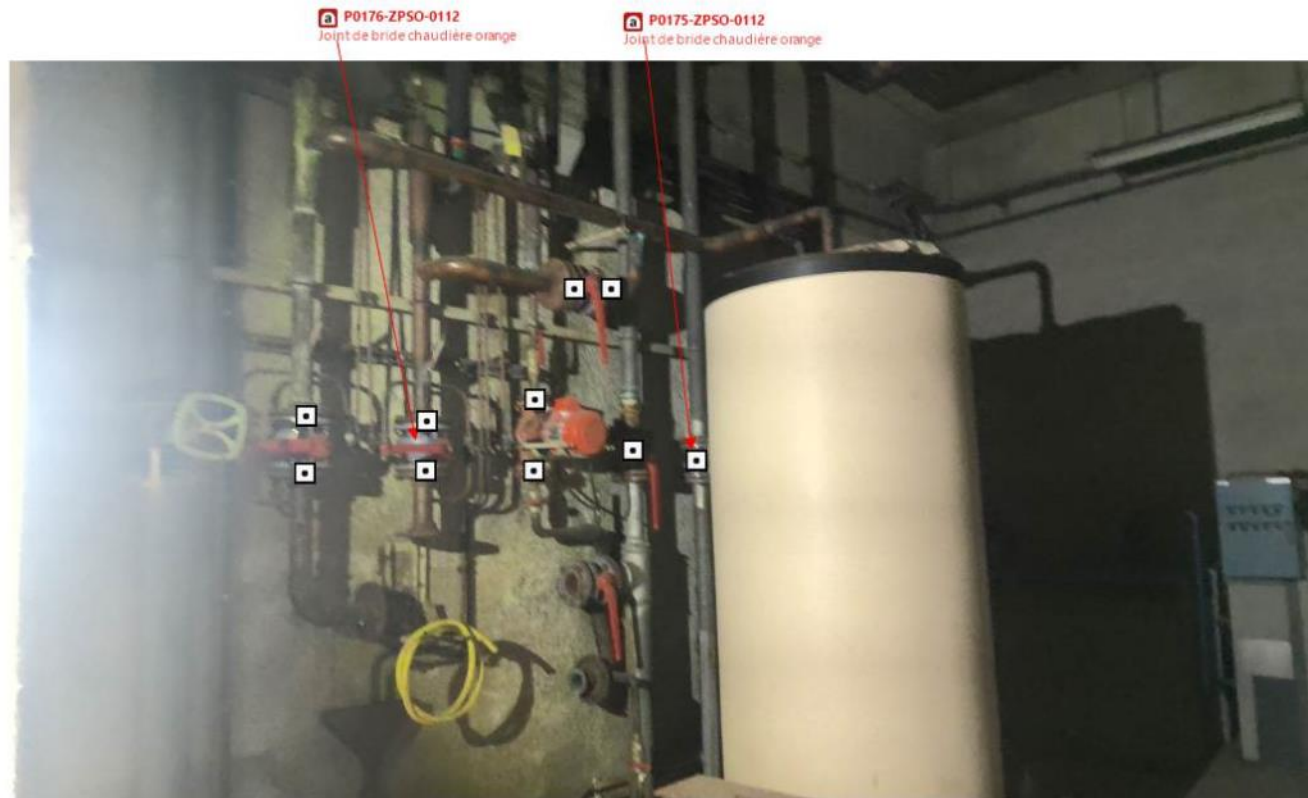

ZPSO-0112	■
-----------	---

Annexe au rapport : **M201231_34556**

Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Établi par : DILLY Mathieu
Société : AED Groupe
Le : 10/07/2026

Croquis 14 / 16
Version : V03
du : 10/07/2026

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



Annexe au rapport : **M201231_34556**


Propriétaire : Société Ministère des armées
Port Militaire de Cherbourg
50115 Cherbourg-en-Cotentin

Bien : Bâtiments 281/282
port Militaire de Cherbourg
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Etabli par : DILLY Mathieu
Société : AED Groupe
Le : 10/07/2026

Croquis 15 / 16
Version : V03
du : 10/07/2026

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

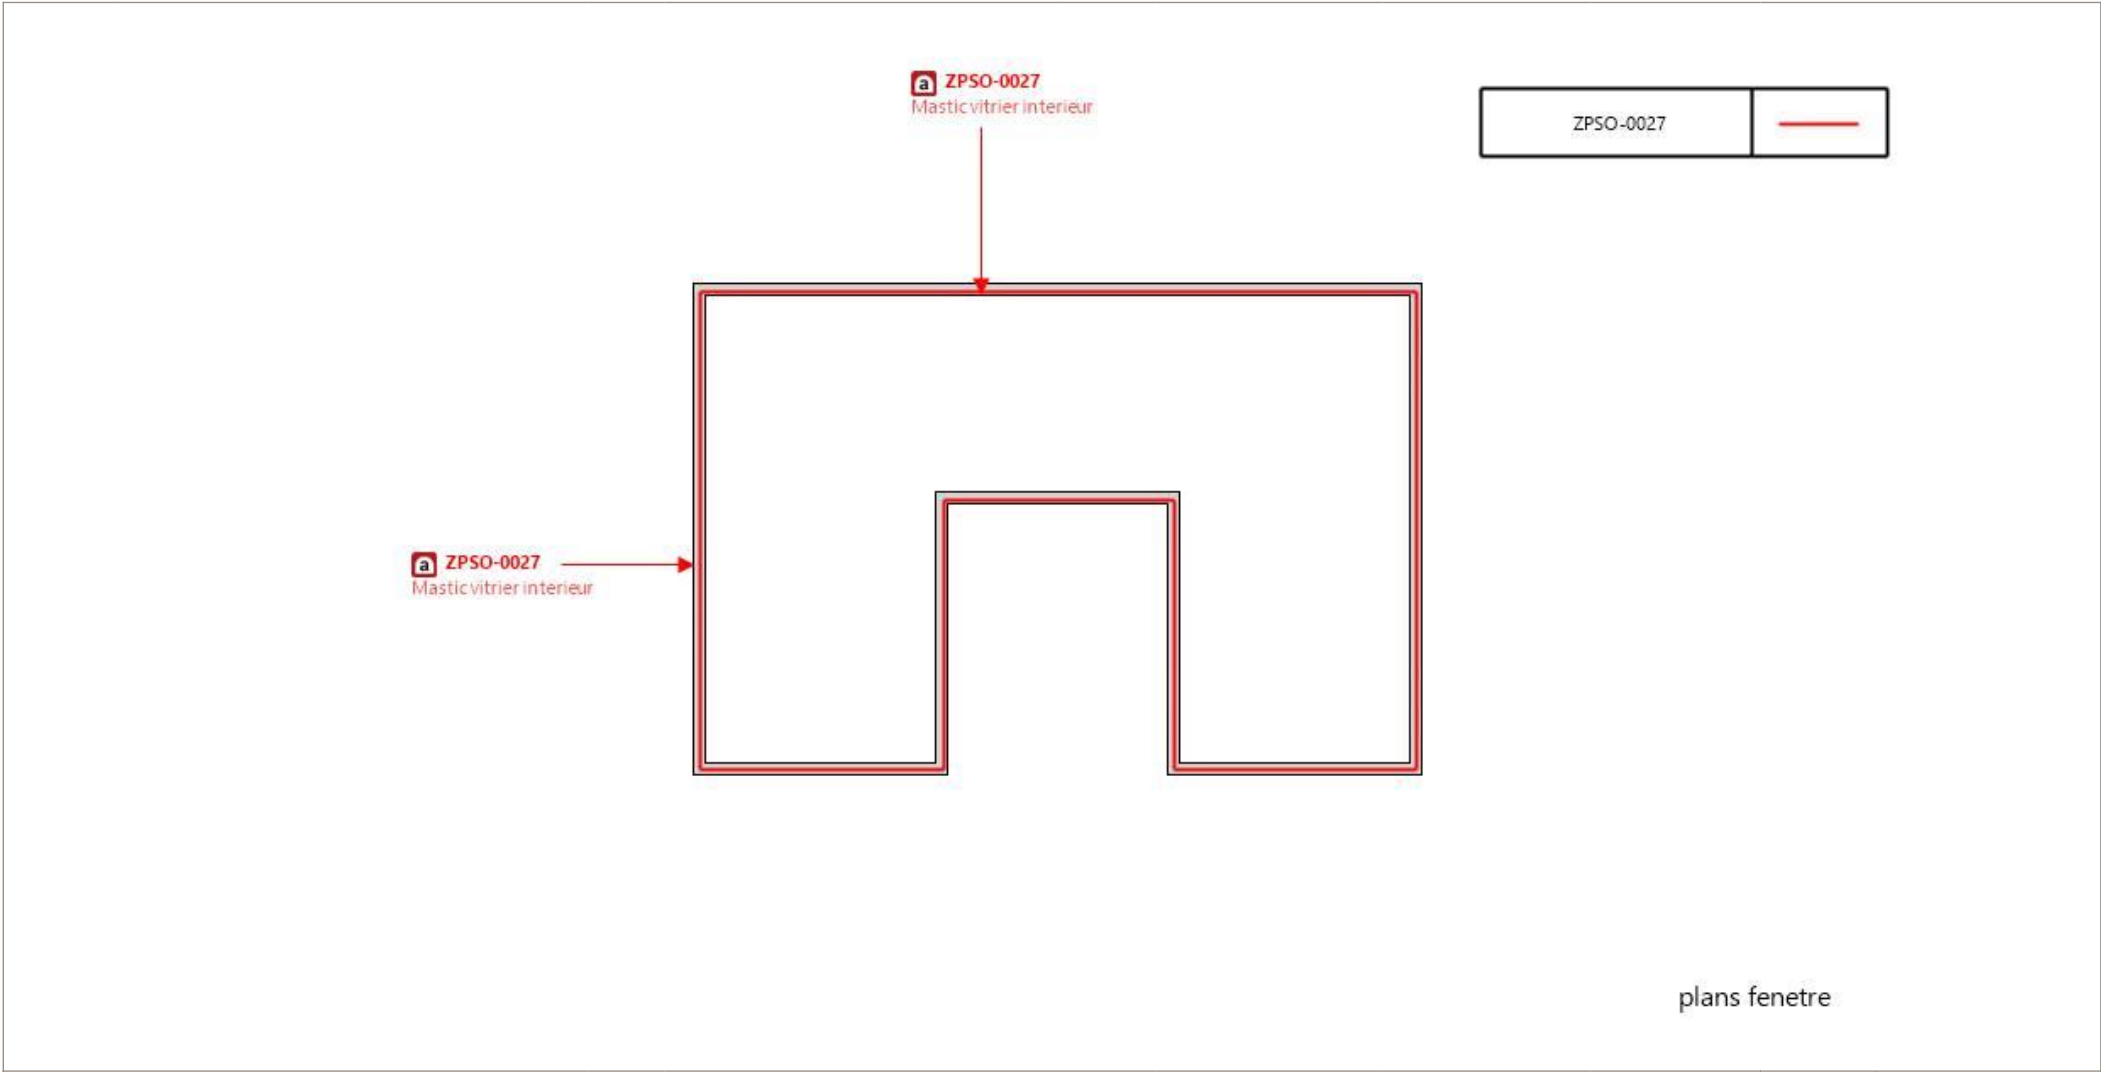

Annexe au rapport : M201231_34556		Croquis 16 / 16		A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
Propriétaire : Société Ministère des armées Port Militaire de Cherbourg 50115 Cherbourg-en-Cotentin	Bien : Bâtiments 281/282 port Militaire de Cherbourg 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN	Établi par : DILLY Mathieu Société : AED Groupe Le : 10/07/2026	Version : V03 du : 10/07/2026	PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
				A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



E.4. Résultats d'analyses

SARL AED EXPERTISES
Monsieur Mathieu DILLY
220 route LE GRAND PRE - RD 220
14610 ANISY

Notre référence : AR-26-NS-030987-01

Numéro de dossier : 26W018501

Référence de dossier : Dossier: M201231_34556

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26W018501-001 - Référence *P0001 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche*
- *Linoleum - Salle gardiens*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-002 - Référence *P0002 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - Salle*
gardiens, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-003 - Référence *P0003 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche*
- *Linoleum - SG*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-004 - Référence *P0004 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - Salle*
gardiens, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-005 - Référence *P0005 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur*
béton - SG, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-006 - Référence *P0006 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de*
faïence - Sanitaires, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-007 - Référence *P0007 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur*
béton - Sanitaires, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-008 - Référence *P0008 - Planchers - Dalle - Beton - Hall d'entree*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-009 - Référence *P0009 - Planchers - Dalle - Beton - Degagement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-010 - Référence *P0010 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - placard s/escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-011 - Référence *P0011 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - placard s/escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-012 - Référence *P0012 - Escalier - Maçonnerie - Beton - escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-013 - Référence *P0013 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - Hall d'entree*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-014 - Référence *P0014 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - Hall d'entree*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-015 - Référence *P0015 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - Hall d'entree*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-016 - Référence *P0016 - Plafonds - Maçonnerie - Beton - Local groupe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-017 - Référence *P0017 - Plafonds - Panneaux colles ou vissees - Panneaux de fibralith murs - Local groupe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-018 - Référence *P0018 - Plafonds - Panneaux colles ou vissees - Panneaux de fibralith murs - Local groupe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-019 - Référence *P0019 - Planchers - Dalle - Beton peint - Local groupe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-020 - Référence *P0020 - Planchers - Dalle - Beton peint - Local groupe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-021 - Référence *P0021 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - Local groupe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-022 - Référence *P0022 - Revêtements de murs - Mastic - Mastic beton bassin - cuve DSM*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-023 - Référence *P0023 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton murs bassin - cuve DSM*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-024 - Référence *P0024 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton murs peint - cuve DSM*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-025 - Référence *P0025 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton poteaux - transit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-026 - Référence *P0026 - Planchers - Dalle - Beton - transit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-027 - Référence *P0027 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-028 - Référence *P0028 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragrage - bureau 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-029 - Référence *P0029 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite de vitrage fenetres interieur - bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-030 - Référence *P0030 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-031 - Référence *P0031 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragrage - bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-032 - Référence *P0032 - Plafonds - Isolants - Isolant - bureau 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-033 - Référence *P0033 - Plafonds - Isolants - Isolant - bureau 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-034 - Référence *P0034 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Local service general*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-035 - Référence *P0035 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Local service general*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-036 - Référence *P0036 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - Local service general*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-037 - Référence *P0037 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton poteaux - Local service general*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-038 - Référence *P0038 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton poteaux - Local service general*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-039 - Référence *P0039 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Local groupe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-040 - Référence *P0040 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Local groupe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-041 - Référence *P0041 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-042 - Référence *P0042 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite ouvrant-dormant de fenetre metallique exterieur - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-043 - Référence *P0043 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite de vitrage fenetres interieur - Local groupe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-044 - Référence *P0044 - Revetements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - local escarpelette*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-045 - Référence *P0045 - Revetements de sol - Colles - Colle + ragreage - local escarpelette*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-046 - Référence *P0046 - Planchers - Dalle - Beton conduite de cable - RDC - local escarpelette zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-047 - Référence *P0047 - Escalier - Peinture - Peinture escalier - RDC - local escarpelette zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-048 - Référence *P0048 - Ascenseur - Porte - Peinture de porte marron - RDC - local escarpelette zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-049 - Référence *P0049 - Ascenseur - Porte - Peinture de porte beige - RDC - local escarpelette zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-050 - Référence *P0050 - Porte - Isolants - Isolant porte coupe feux - Local groupe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-051 - Référence *P0051 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Local groupe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-052 - Référence *P0052 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Local groupe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-053 - Référence *P0053 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - RDC - sanitaires 2 zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-054 - Référence *P0054 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mur cloisons - RDC - sanitaires 2 zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-055 - Référence *P0055 - Planchers - Dalle - Beton peint - RDC - sanitaires 2 zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-056 - Référence *P0056 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC - sanitaires 2 zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-057 - Référence *P0057 - Planchers - Dalle - Beton peint - RDC - sanitaires 2 zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-058 - Référence *P0058 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - sanitaires 2 zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-059 - Référence *P0059 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - sanitaires 2 zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-060 - Référence *P0060 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC - sanitaires 2 zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-061 - Référence *P0061 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - vestiaires zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-062 - Référence *P0062 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC - vestiaires zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-063 - Référence *P0063 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur cloison - RDC - Local remises zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-064 - Référence *P0064 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis porte coulissante - RDC - Local service general zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-065 - Référence *P0065* - *Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte coulissante - RDC - Sas d'entrée zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-066 - Référence *P0066* - *Chassis de fenêtre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - RDC - Sas d'entrée zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-067 - Référence *P0067* - *Revetements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - locale open space zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-068 - Référence *P0068* - *Revetements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - locale open space zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-069 - Référence *P0069* - *Revetements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol + colle - RDC - cuve DSM zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-070 - Référence *P0070* - *Revetements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol + colle - RDC - Bureau 6 zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-071 - Référence *P0071* - *Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - vestiaire 2 zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-072 - Référence *P0072* - *Revetements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - transit QSM zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-073 - Référence *P0073* - *Revetements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - transit QSM zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-074 - Référence *P0074* - *Revetements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - vestiaire 3 zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-075 - Référence *P0075 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC - vestiaire 3 zone2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-076 - Référence *P0076 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - RDC - vestiaire 3 zone2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-077 - Référence *P0077 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - Sam zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-078 - Référence *P0078 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC - Sam zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-079 - Référence *P0079 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - Cage de faraday zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-080 - Référence *P0080 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC - Cage de faraday zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-081 - Référence *P0081 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - transit zone armes zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-082 - Référence *P0082 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC - transit zone armes zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-083 - Référence *P0083 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mur beton - RDC - transit zone armes zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-084 - Référence *P0084 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur cloisons - RDC - transit zone armes zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-085 - Référence *P0085 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - vestiaire zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-086 - Référence *P0086 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - salle de formation zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-087 - Référence *P0087 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC - salle de formation zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-088 - Référence *P0088 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - salle de conference zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-089 - Référence *P0089 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC - salle de conference zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-090 - Référence *P0090 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - Bureau 18 zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-091 - Référence *P0091 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC - Bureau 18 zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-092 - Référence *P0092 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur cloisons - RDC - Bureau 19 zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-093 - Référence *P0093 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - NEF zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-094 - Référence *P0094 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC - salle de formation zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-095 - Référence *P0095 - Planchers - Dalle - Beton conduite de cable - RDC - plateforme informatiques zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-096 - Référence *P0096 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - RDC - NEF zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-097 - Référence *P0097 - Revêtements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol + colle - RDC - plateforme informatiques zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-098 - Référence *P0098 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton poteaux - RDC - plateforme informatiques zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-099 - Référence *P0099 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-100 - Référence *P0100 - Ascenseur - Porte - Peinture de porte - RDC - Ascenseur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-101 - Référence *P0101 - Plafonds - Maçonnerie - Beton - RDC - Local groupe zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-102 - Référence *P0102 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - Etage 1 - Degagement zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-103 - Référence *P0103 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - Etage 1 - Degagement zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-104 - Référence *P0104 - Planchers - Dalle - Beton - Etage 1 - Degagement zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-105 - Référence *P0105 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - Etage 1 - Zone de stockage zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-106 - Référence *P0106 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 1 - Zone de stockage zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-107 - Référence *P0107 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Sanitaire zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-108 - Référence *P0108 - Planchers - Dalle - Béton peint - Etage 1 - Sanitaire zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-109 - Référence *P0109 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mur béton - Etage 1 - Sanitaire zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-110 - Référence *P0110 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur cloison - Etage 1 - Vestiaire2 zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-111 - Référence *P0111 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - Etage 1 - Degagement zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-112 - Référence *P0112 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - Etage 1 - DEM zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-113 - Référence *P0113 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 1 - Zone de stockage zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-114 - Référence *P0114 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - Etage 1 - Bureau7 zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-115 - Référence *P0115 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 1 - Vestiaire2 zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-116 - Référence *P0116 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - Etage 1 - Bureau 7 zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-117 - Référence *P0117 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 1 - Vestiaire 2 zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-118 - Référence *P0118 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - Etage 1 - Bureau 6 zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-119 - Référence *P0119 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 1 - Bureau 6 zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-120 - Référence *P0120 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - Etage 1 - Bureau 6 zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-121 - Référence *P0121 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 1 - Bureau 6 zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-122 - Référence *P0122 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - Etage 1 - Bureau 2 zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-123 - Référence *P0123 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 1 - Bureau 2 zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-124 - Référence *P0124 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - Etage 1 - Degagement zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-125 - Référence *P0125 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - refectoire zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-126 - Référence *P0126 - Plafonds - Maçonnerie - Béton - Etage 1 - Degagement zone 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-127 - Référence *P0127 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoléum - Etage 1 - Bureau8 zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-128 - Référence *P0128 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 1 - Bureau8 zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-129 - Référence *P0129 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoléum - Etage 1 - Bureau8 zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-130 - Référence *P0130 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 1 - Bureau8 zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-131 - Référence *P0131 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoléum - Etage 1 - Vestiaire2 zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-132 - Référence *P0132 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 1 - Vestiaire2 zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-133 - Référence *P0133 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoléum rampe estrade - Etage 1 - NEF DEM zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-134 - Référence *P0134 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Locale circuit imprime zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-135 - Référence *P0135 - Planchers - Dalle - Béton peinture verte - Etage 1 - Locale circuit imprime zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-136 - Référence *P0136 - Planchers - Dalle - Béton peint - Etage 1 - Locale circuit imprime zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-137 - Référence *P0137 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - Etage 1 - NEF trans zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-138 - Référence *P0138 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 1 - NEF trans zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-139 - Référence *P0139 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - Etage 1 - Locale open space2 zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-140 - Référence *P0140 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur Cloison - Etage 1 - Vestiaire zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-141 - Référence *P0141 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Vestiaire zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-142 - Référence *P0142 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Sanitaire zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-143 - Référence *P0143 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Béton facade grise - Etage 1 - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-144 - Référence *P0144 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Béton facade orange - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-145 - Référence *P0145 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Béton facade grise - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-146 - Référence *P0146 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Béton facade orange - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-147 - Référence *P0147 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Béton sous bassement - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-148 - Référence *P0148 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton facade grise - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-149 - Référence *P0149 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton facade orange - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-150 - Référence *P0150 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton sous bassement - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-151 - Référence *P0151 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton facade grise - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-152 - Référence *P0152 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton facade orange - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-153 - Référence *P0153 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton facade grise - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-154 - Référence *P0154 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton facade orange - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-155 - Référence *P0155 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton facade grise - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-156 - Référence *P0156 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton facade orange - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-157 - Référence *P0157 - Planchers - Dalle - Beton - zone de stockage ext*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-158 - Référence *P0158 - Planchers - Dalle - Beton bordure - zone de stockage ext*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-159 - Référence *P0159 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton - zone de stockage ext*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-160 - Référence *P0160 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Béton sous bassement - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-161 - Référence *P0161 - Planchers - Calfeutrement des passages de conduits - Bande bitumineuse d'étanchéité - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-162 - Référence *P0162 - Facade beton - Mastics et joints - Mastic joint de dilatation - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-163 - Référence *P0163 - Facade beton - Mastics et joints - Mastic joint de dilatation - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-164 - Référence *P0164 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-165 - Référence *P0165 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-166 - Référence *P0166 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic pattes de scellement - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-167 - Référence *P0167 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic pattes de scellement - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-168 - Référence *P0168 - Chassis de porte - Mastics et joints - Mastic chassis porte - Etage 1 - Locale open space2 zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-169 - Référence *P0169 - Planchers - Calfeutrement des passages de conduits - Bande bitumineuse d'étanchéité - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-170 - Référence *P0170 - Facade beton - Mastics et joints - Mastic joint de dilatation - Facade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-171 - Référence *P0171 - Chaudiere - Tresses et joints - Joint de bride chaudiere electrique - RDC - Sam zone 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26W018501-172 - Référence *P0172 - Porte - Plaque bitumineuse - Plaque bitumineuse isophonique - RDC - plateforme informatiques zone 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment
Ouest SAS
Eurofins ABO
Rue Pierre Adolphe Bobierre
Site de la Géraudière
44300 Nantes

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01 Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04 Page1/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605 Référence de suivi du dossier N° : 26W018501
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026 Date de réception : 15/05/2026
Date d'analyse : 18/05/2026
Référence dossier Client:26W018501 - Dossier: M201231_34556
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26W018501-001 - P0001 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - Salle gardiens	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	26W018501-002 - P0002 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Salle gardiens	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	26W018501-003 - P0003 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - SG	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page2/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client:26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	26W018501-004 - P0004 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Salle gardiens	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	26W018501-005 - P0005 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - SG	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	26W018501-006 - P0006 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Sanitaires	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page3/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client:26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	26W018501-007 - P0007 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - Sanitaires	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	26W018501-008 - P0008 - Planchers - Dalle - Beton - Hall d'entree	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	26W018501-009 - P0009 - Planchers - Dalle - Beton - Degagement	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	26W018501-010 - P0010 - Revetements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - placard s/escalier	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page4/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client:26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	26W018501-011 - P0011 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - placard s/escalier	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	26W018501-012 - P0012 - Escalier - Maçonnerie - Beton - escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	26W018501-013 - P0013 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - Hall d'entree	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	26W018501-014 - P0014 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - Hall d'entree	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page5/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client:26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	26W018501-015 - P0015 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - Hall d'entree	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	26W018501-016 - P0016 - Plafonds - Maçonnerie - Beton - Local groupe	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	26W018501-017 - P0017 - Plafonds - Panneaux colles ou visées - Panneaux de fibralith murs - Local groupe	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	26W018501-018 - P0018 - Plafonds - Panneaux colles ou visées - Panneaux de fibralith murs - Local groupe	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	26W018501-019 - P0019 - Planchers - Dalle - Beton peint - Local groupe	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page6/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client:26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	26W018501-020 - P0020 - Planchers - Dalle - Beton peint - Local groupe	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	26W018501-021 - P0021 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - Local groupe	Matériau semi-dur (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	26W018501-022 - P0022 - Revêtements de murs - Mastic - Mastic beton bassin - cuve DSM	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple de type mastic (noir)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	26W018501-023 - P0023 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton murs bassin - cuve DSM	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	26W018501-024 - P0024 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton murs peint - cuve DSM	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 7/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	26W018501-025 - P0025 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton poteaux - transit	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	26W018501-026 - P0026 - Planchers - Dalle - Beton - transit	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	26W018501-027 - P0027 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - bureau 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	26W018501-028 - P0028 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - bureau 1	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page8/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client:26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	26W018501-029 - P0029 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d"etancheite de vitrage fenetres interieur - bureau 3	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type mastic (noir)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	26W018501-030 - P0030 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - bureau 3	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	26W018501-031 - P0031 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - bureau 3	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	26W018501-032 - P0032 - Plafonds - Isolants - Isolant - bureau 2	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page9/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client:26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	26W018501-033 - P0033 - Plafonds - Isolants - Isolant - bureau 2	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
034	26W018501-034 - P0034 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Local service general	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	26W018501-035 - P0035 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Local service general	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	26W018501-036 - P0036 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - Local service general	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 10/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	26W018501-037 - P0037 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton poteaux - Local service general	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	26W018501-038 - P0038 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton poteaux - Local service general	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 11/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	26W018501-039 - P0039 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Local groupe	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040 (1)	26W018501-040 - P0040 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Local groupe	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	26W018501-041 - P0041 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Parties exterieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
042	26W018501-042 - P0042 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d"etancheite ouvrant-dormant de fenetre metallique exterieur - Parties exterieures	Matériau souple de type joint (noir)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 12/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	26W018501-043 - P0043 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d"etancheite de vitrage fenetres interieur - Local groupe	Matériau souple de type joint (noir)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	26W018501-044 - P0044 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - local escarpelette	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	26W018501-045 - P0045 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - local escarpelette	Matériau souple (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	26W018501-046 - P0046 - Planchers - Dalle - Beton conduite de cable - RDC - local escarpelette zone 3	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 13/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	26W018501-047 - P0047 - Escalier - Peinture - Peinture escalier - RDC - local escarpelette zone 3	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	26W018501-048 - P0048 - Ascenseur - Porte - Peinture de porte marron - RDC - local escarpelette zone 3	Matériau de type peinture (marron)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	26W018501-049 - P0049 - Ascenseur - Porte - Peinture de porte beige - RDC - local escarpelette zone 3	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (noir) en traces	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	26W018501-050 - P0050 - Porte - Isolants - Isolant porte coupe feu - Local groupe	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 14/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	26W018501-051 - P0051 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Local groupe	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	26W018501-052 - P0052 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Local groupe	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (blanc) en traces	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	26W018501-053 - P0053 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - sanitaires 2 zone 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	26W018501-054 - P0054 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mur cloisons - RDC - sanitaires 2 zone 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 15/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	26W018501-055 - P0055 - Planchers - Dalle - Beton peint - RDC - sanitaires 2 zone 1	Matériau (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) + (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	26W018501-056 - P0056 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC - sanitaires 2 zone 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	26W018501-057 - P0057 - Planchers - Dalle - Beton peint - RDC - sanitaires 2 zone 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) + (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	26W018501-058 - P0058 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - sanitaires 2 zone 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	26W018501-059 - P0059 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - sanitaires 2 zone 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 16/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060	26W018501-060 - P0060 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC - sanitaires 2 zone 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	26W018501-061 - P0061 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - vestiaires zone 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	26W018501-062 - P0062 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - vestiaires zone 1	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063 (2)	26W018501-063 - P0063 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur cloison - RDC - Local remises zone 1	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	26W018501-064 - P0064 - Chassis de fenêtre - Mastics et joints - Joint chassis porte coulissante - RDC - Local service general zone 1	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau (noir) en traces	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 17/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065	26W018501-065 - P0065 - Chassis de porte - Mastics et joints - Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte coulissante - RDC - Sas d'entrée zone 1	Matériau souple de type joint (noir)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	26W018501-066 - P0066 - Chassis de fenêtre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage - RDC - Sas d'entrée zone 1	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau souple de type joint (noir)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	26W018501-067 - P0067 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoléum - RDC - locale open space zone 2	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	26W018501-068 - P0068 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - locale open space zone 2	Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (gris) (clair)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01 Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04 Page 18/44
 Référence laboratoire N° : 26EK031605 Référence de suivi du dossier N° : 26W018501
 Reçu au laboratoire le : 18/05/2026 Date de réception : 15/05/2026
 Date d'analyse : 18/05/2026
 Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	26W018501-069 - P0069 - Revêtements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol + colle - RDC - cuve DSM zone 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) ; matériau (vert)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
070 (3)	26W018501-070 - P0070 - Revêtements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol + colle - RDC - Bureau 6 zone 2	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
071	26W018501-071 - P0071 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - vestiaire 2 zone 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	26W018501-072 - P0072 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - transit QSM zone 2	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	26W018501-073 - P0073 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - transit QSM zone 2					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 19/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (gris) (clair)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074 (4)	26W018501-074 - P0074 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - vestiaire 3 zone2	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	26W018501-075 - P0075 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - vestiaire 3 zone2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	26W018501-076 - P0076 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - vestiaire 3 zone2	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 20/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
077 (4)	26W018501-077 - P0077 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - Sam zone 2	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	26W018501-078 - P0078 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - Sam zone 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079	26W018501-079 - P0079 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - Cage de faraday zone 2	Matériau souple de type revêtement de sol (noir)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	26W018501-080 - P0080 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - Cage de faraday zone 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081 (5)	26W018501-081 - P0081 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - transite zone armes zone 3	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 21/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
082 (6)	26W018501-082 - P0082 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - transite zone armes zone 3	Matériau souple (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	26W018501-083 - P0083 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mur béton - RDC - transite zone armes zone 3	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	26W018501-084 - P0084 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur cloisons - RDC - transite zone armes zone 3	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 22/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
085	26W018501-085 - P0085 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - vestiaire zone 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086	26W018501-086 - P0086 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - salle de formation zone 3	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	26W018501-087 - P0087 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - salle de formation zone 3	Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (gris) (clair)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088 (4)	26W018501-088 - P0088 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - salle de conférence zone 3	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089	26W018501-089 - P0089 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - salle de conférence zone 3	Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 23/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
090 (4)	26W018501-090 - P0090 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - Bureau 18 zone 3	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091	26W018501-091 - P0091 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - Bureau 18 zone 3	Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	26W018501-092 - P0092 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur cloisons - RDC - Bureau 19 zone 3	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces(ii)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	26W018501-093 - P0093 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - RDC - NEF zone 3	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 24/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
094	26W018501-094 - P0094 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - salle de formation zone 3	Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur (gris) (foncé)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	26W018501-095 - P0095 - Planchers - Dalle - Beton conduite de cable - RDC - plateforme informatiques zone 3	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	26W018501-096 - P0096 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - RDC - NEF zone 3	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097	26W018501-097 - P0097 - Revêtements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol + colle - RDC - plateforme informatiques zone 3	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 25/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
098	26W018501-098 - P0098 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton poteaux - RDC - plateforme informatiques zone 3	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099 (6)	26W018501-099 - P0099 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Parties exterieures	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
100	26W018501-100 - P0100 - Ascenseur - Porte - Peinture de porte - RDC - Ascenseur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) en traces	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101	26W018501-101 - P0101 - Plafonds - Maçonnerie - Beton - RDC - Local groupe zone 1	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01 Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04 Page 26/44
 Référence laboratoire N° : 26EK031605 Référence de suivi du dossier N° : 26W018501
 Reçu au laboratoire le : 18/05/2026 Date de réception : 15/05/2026
 Date d'analyse : 18/05/2026
 Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
102	26W018501-102 - P0102 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - Etage 1 - Degagement zone 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
103	26W018501-103 - P0103 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur beton - Etage 1 - Degagement zone 1	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
104	26W018501-104 - P0104 - Planchers - Dalle - Beton - Etage 1 - Degagement zone 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
105	26W018501-105 - P0105 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - Etage 1 - Zone de stockage zone 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106	26W018501-106 - P0106 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 1 - Zone de stockage zone 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 27/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
107	26W018501-107 - P0107 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Sanitaire zone 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
108	26W018501-108 - P0108 - Planchers - Dalle - Béton peint - Etage 1 - Sanitaire zone 1	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (granulaire) (bleu) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
109	26W018501-109 - P0109 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment peint mur béton - Etage 1 - Sanitaire zone 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
110	26W018501-110 - P0110 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur cloison - Etage 1 - Vestiaire2 zone 1	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 28/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
111	26W018501-111 - P0111 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - Etage 1 - Degagement zone 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
112	26W018501-112 - P0112 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - Etage 1 - DEM zone 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
113	26W018501-113 - P0113 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 1 - Zone de stockage zone 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
114	26W018501-114 - P0114 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - Etage 1 - Bureau7 zone 1	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
115	26W018501-115 - P0115 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 1 - Vestiaire2 zone 1	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 29/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
116	26W018501-116 - P0116 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - Etage 1 - Bureau 7 zone 1	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
117	26W018501-117 - P0117 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 1 - Vestiaire 2 zone 1	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
118	26W018501-118 - P0118 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - Etage 1 - Bureau 6 zone 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
119	26W018501-119 - P0119 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 1 - Bureau 6 zone 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
120	26W018501-120 - P0120 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - Etage 1 - Bureau 6 zone 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 30/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
121	26W018501-121 - P0121 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 1 - Bureau 6 zone 1	Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
122	26W018501-122 - P0122 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - Etage 1 - Bureau 2 zone 1	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
123	26W018501-123 - P0123 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 1 - Bureau 2 zone 1	Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
124	26W018501-124 - P0124 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur beton - Etage 1 - Degagement zone 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01 Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04 Page 31/44
 Référence laboratoire N° : 26EK031605 Référence de suivi du dossier N° : 26W018501
 Reçu au laboratoire le : 18/05/2026 Date de réception : 15/05/2026
 Date d'analyse : 18/05/2026
 Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
125	26W018501-125 - P0125 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - refectoire zone 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
126 (7)	26W018501-126 - P0126 - Plafonds - Maçonnerie - Beton - Etage 1 - Degagement zone 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
127	26W018501-127 - P0127 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - Etage 1 - Bureau8 zone 2	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
128	26W018501-128 - P0128 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 1 - Bureau8 zone 2	Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
129	26W018501-129 - P0129 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - Etage 1 - Bureau8 zone 2	Matériau souple de type revêtement de sol (noir)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 32/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
130	26W018501-130 - P0130 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 1 - Bureau8 zone 2	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
131	26W018501-131 - P0131 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - Etage 1 - Vestiaire2 zone 2	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
132	26W018501-132 - P0132 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 1 - Vestiaire2 zone 2	Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
133	26W018501-133 - P0133 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum rampe estrade - Etage 1 - NEF DEM zone 2	Matériau souple de type dalle de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
134	26W018501-134 - P0134 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Locale circuit imprime zone 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 33/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
135 (6)	26W018501-135 - P0135 - Planchers - Dalle - Beton peinture verte - Etage 1 - Locale circuit imprime zone 2	Matériau de type peinture (vert)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
136	26W018501-136 - P0136 - Planchers - Dalle - Beton peint - Etage 1 - Locale circuit imprime zone 2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) + (jaune)	MET / GID7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
137	26W018501-137 - P0137 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum - Etage 1 - NEF trans zone 2	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
138	26W018501-138 - P0138 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 1 - NEF trans zone 2	Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
139	26W018501-139 - P0139 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur beton - Etage 1 - Locale open space zone 3	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 34/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
140	26W018501-140 - P0140 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit platre sur mur Cloison - Etage 1 - Vestiaire zone 3	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
141	26W018501-141 - P0141 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Vestiaire zone 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
142	26W018501-142 - P0142 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Sanitaire zone 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 35/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
143	26W018501-143 - P0143 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton facade grise - Etage 1 - Facade	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
144	26W018501-144 - P0144 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton facade orange - Facade	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
145	26W018501-145 - P0145 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton facade grise - Facade	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 36/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
146	26W018501-146 - P0146 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton facade orange - Facade	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
147	26W018501-147 - P0147 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton sous bassement - Facade	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
148	26W018501-148 - P0148 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton facade grise - Facade	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
149	26W018501-149 - P0149 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton facade orange - Facade	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 37/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
150	26W018501-150 - P0150 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton sous bassement - Facade	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (beige)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
151	26W018501-151 - P0151 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton facade grise - Facade	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment (gris)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
152	26W018501-152 - P0152 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton facade orange - Facade	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) + (orange)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) + (orange)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 38/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
153	26W018501-153 - P0153 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton facade grise - Facade	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
154	26W018501-154 - P0154 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton facade orange - Facade	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
155	26W018501-155 - P0155 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton facade grise - Facade	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 39/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
156	26W018501-156 - P0156 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton facade orange - Facade	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
157	26W018501-157 - P0157 - Planchers - Dalle - Beton - zone de stockage ext	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
158 (1)	26W018501-158 - P0158 - Planchers - Dalle - Beton bordure - zone de stockage ext	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
159	26W018501-159 - P0159 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton - zone de stockage ext	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
160	26W018501-160 - P0160 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Beton sous bassement - Facade	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01	Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04	Page 40/44
Référence laboratoire N° : 26EK031605	Référence de suivi du dossier N° : 26W018501	
Reçu au laboratoire le : 18/05/2026	Date de réception : 15/05/2026	
Date d'analyse : 18/05/2026		
Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
161	26W018501-161 - P0161 - Planchers - Calfeutrement des passages de conduits - Bande bitumineuse d"etancheite - Facade	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron)	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
162	26W018501-162 - P0162 - Facade beton - Mastics et joints - Mastic joint de dilatation - Facade	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau de type colle (transparent) ; matériau souple (fibreuse) (marron) ; matériau (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces(ii)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
163	26W018501-163 - P0163 - Facade beton - Mastics et joints - Mastic joint de dilatation - Facade	Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau souple de type mastic (gris) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau souple (fibreuse) (marron) ; matériau (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces(iii)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01 Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04 Page 41/44
 Référence laboratoire N° : 26EK031605 Référence de suivi du dossier N° : 26W018501
 Reçu au laboratoire le : 18/05/2026 Date de réception : 15/05/2026
 Date d'analyse : 18/05/2026
 Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
164	26W018501-164 - P0164 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Parties exterieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type mastic (gris) ; matériau (noir)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
165	26W018501-165 - P0165 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Parties exterieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type mastic (gris) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
166	26W018501-166 - P0166 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic pattes de scellement - Facade	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (brillant) (gris) ; matériau souple (brillant) (bleu) ; matériau souple de type mastic (gris) ; matériau (noir)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
167	26W018501-167 - P0167 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic pattes de scellement - Facade	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (brillant) (gris) ; matériau souple (brillant) (bleu) ; matériau souple de type mastic (gris) ; matériau (noir)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01 Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04 Page 42/44
 Référence laboratoire N° : 26EK031605 Référence de suivi du dossier N° : 26W018501
 Reçu au laboratoire le : 18/05/2026 Date de réception : 15/05/2026
 Date d'analyse : 18/05/2026
 Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
168	26W018501-168 - P0168 - Chassis de porte - Mastics et joints - Mastic chassis porte - Etage 1 - Locale open space2 zone 3	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau (gris) ; matériau (marron)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
169	26W018501-169 - P0169 - Planchers - Calfeutrement des passages de conduits - Bande bitumineuse d'etancheite - Facade	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (marron)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
170	26W018501-170 - P0170 - Facade beton Mastics et joints - Mastic joint de dilatation - Facade	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau de type mousse (gris)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
171	26W018501-171 - P0171 - Chaudiere - Tresses et joints - Joint de bride chaudiere electrique - RDC - Sam zone 2	Matériau souple (gris) ; matériau souple de type joint (noir)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
172	26W018501-172 - P0172 - Porte - Plaque bitumineuse - Plaque bitumineuse isophonique - RDC - plateforme informatiques zone 3	Matériau semi-dur (noir) ; matériau (fibreuse) (noir)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01

Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04

Page43/44

Référence laboratoire N° : 26EK031605

Référence de suivi du dossier N° : 26W018501

Reçu au laboratoire le : 18/05/2026

Date de réception :15/05/2026

Date d'analyse : 18/05/2026

Référence dossier Client:26W018501 - Dossier: M201231_34556

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau de type peinture (blanc) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (2) Un matériau semi-dur (gris) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (3) Un matériau (vert); matériau semi-dur (fibreuse) (marron) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (4) Un matériau de type colle (jaune) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (5) Un matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur (gris) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (6) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (7) Un matériau semi-dur (marron) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (iii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-032737-01

Date d'émission de rapport : 19/05/2026 19:04

Page 44/44

Référence laboratoire N° : 26EK031605

Référence de suivi du dossier N° : 26W018501

Reçu au laboratoire le : 18/05/2026

Date de réception : 15/05/2026

Date d'analyse : 18/05/2026

Référence dossier Client: 26W018501 - Dossier: M201231_34556

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Beatriz Monteiro

Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

SARL AED EXPERTISES

Monsieur Mathieu DILLY

220 route LE GRAND PRE - RD 220

14610 ANISY

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-033866-01

Date d'émission de rapport : 27/05/2026 10:54

Page1/4

Dossier N° : 26W019118

Date de réception : 21/05/2026

Date d'analyse : 22/05/2026

Référence dossier Client:Dossier: M201231_34556

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0173 - Chaudiere - Tresses et joints - Joint de bride chaudiere gris - RDC - Local chaufferie	Matériau souple de type joint (fibreuse) (marron)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	P0174 - Chaudiere - Tresses et joints - Joint de bride chaudiere gris - RDC - Local chaufferie	Matériau souple de type joint (fibreuse) (beige)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
003	P0175 - Chaudiere - Tresses et joints - Joint de bride chaudiere orange - RDC - Local chaufferie	Matériau souple de type joint (fibreuse) (rose)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
004	P0176 - Chaudiere - Tresses et joints - Joint de bride chaudiere orange - RDC - Local chaufferie	Matériau souple de type joint (fibreuse) (rose)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827

F-44308 Nantes, FRANCE

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5597

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-033866-01	Date d'émission de rapport : 27/05/2026 10:54	Page 2/4
Dossier N° : 26W019118	Date de réception : 21/05/2026	Date d'analyse : 22/05/2026
Référence dossier Client: Dossier: M201231_34556		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P0177 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - RDC - Local chaufferie	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)(i)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P0178 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - RDC - Local chaufferie	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / M7TY	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P0179 - Plancher - Isolants - Isolant plancher - CTA	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET * / M7TY	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P0180 - CTA - Tresses et joints - Joint de bride gris CTA - CTA	Matériau souple de type joint (fibreux) (marron)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
009	P0181 - CTA - Tresses et joints - Joint de bride gris CTA - CTA	Matériau souple de type joint (fibreux) (beige)	MOLP * / KAR6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
010	P0182 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - CTA	Matériau de type mousse (gris)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827

F-44308 Nantes, FRANCE

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-033866-01	Date d'émission de rapport : 27/05/2026 10:54	Page3/4
Dossier N° : 26W019118	Date de réception : 21/05/2026	Date d'analyse : 22/05/2026
Référence dossier Client:Dossier: M201231_34556		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	P0183 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - CTA	Matériau dur de type joint ciment (beige)	MET * / M7TY	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P0184 - Planchers - Dalle - Beton socle - CTA	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / M7TY	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P0185 - Planchers - Dalle - Beton socle - CTA	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / M7TY	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827

F-44308 Nantes, FRANCE

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-NS-033866-01

Date d'émission de rapport : 27/05/2026 10:54

Page4/4

Dossier N° : 26W019118

Date de réception : 21/05/2026

Date d'analyse : 22/05/2026

Référence dossier Client:Dossier: M201231_34556

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Gabriel ORHAN

Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827

F-44308 Nantes, FRANCE

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597

Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier



Certificat diagnostiqueur immobilier numérique

N° CPDI6489 Version 003

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DILLY Mathieu

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

DPE individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (1)
Date d'effet : 01/07/2022 - Date d'expiration : 30/06/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : <https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/>

Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 20 juillet 2023 modifié définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev23

La certification de compétence de personnes physiques est
attribuée par ABCIDIA à

Mathieu DILLY

Sous le Numéro **23-2327**



Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☒	AMIANTE AVEC MENTION	Prise d'effet : 30/11/2023	Validité : 29/11/2030
	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite		
☒	AMIANTE SANS MENTION	Prise d'effet : 30/11/2023	Validité : 29/11/2030
	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite		
☒	PLOMB SANS MENTION	Prise d'effet : 13/11/2023	Validité : 12/11/2030
	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite		



Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance.
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

Signature :

Accréditation
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr



Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC**

Ainsi que :

**AED EXPERTISES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

**AED SERVICES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/07/2024** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

- 1/** En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1 à 7 de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
- 2/** En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée
 - Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
 - L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
 - L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
 - L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
 - L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à l'article L 125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article ;
 - Le diagnostic de performance énergétique (DPE) prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de mэрule prévu à l'article L 133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements tels que ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le code du travail
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants de garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2025** au **01/07/2026** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 12 juin 2025
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	150 000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance