



BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

GEP Hauts de France (Lille)
5 avenue du Sénateur Girard

BUREAU
VERITAS

59300 VALENCIENNES

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 27075015/S1/1/AM-RTV_V2

Rédigé le : 27/03/2026

Annule et remplace : 27075015/S1/1/AM-RTV_V1
en date du 27/03/2026

Référence au programme de travaux :

Avant projet sommaire / RE: PPSPS - Travaux de diagnostic amiante casernes AULT - SOISSONS Mail du 20/06/2025 réalisé le 20/06/2025 par M. Alain Champagne

DONNEUR D'ORDRE

Gendarmerie

Darong Yos

45 AVENUE DE LAON
02200 SOISSONS

SITE D'INTERVENTION

CASERNE DE SOISSONS

45 AVENUE DE LAON
02200 SOISSONS

BAT 002

Latitude : 49.391000 / Longitude : 3.340200

Date(s) d'intervention(s) :

Le 07/07/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Stéphanie NOISETTE	Chargée d'Affaires DBE	Certification N° 14692855	Stéphanie NOISETTE

Le présent rapport comporte 75 pages, dont 53 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

0. HISTORIQUE DES VERSIONS	3
1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	6
2. CONCLUSIONS	7
2.1. Remarque(s) complémentaire(s)	7
2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre	8
2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre	8
2.4. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux	8
2.5. Obligations réglementaires	9
3. INFORMATIONS GENERALES	10
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	10
3.2. Parties prenantes	10
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	10
4.1. Références réglementaires	10
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	11
5.1. Date(s) de visite(s)	11
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	11
5.3. Conditions spécifiques	11
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	11
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	12
6.1. Matériaux et produits repérés	12
7. ANNEXES	23
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	23
7.2. Photos prélèvements	25
7.3. Photos inaccessibilités	34
7.4. Attestation d'assurance	38
7.5. Certificat de compétence	40
7.6. Croquis de repérage	41
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire	54

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



0. HISTORIQUE DES VERSIONS

Version	Date version	Motif de révision
V1	27/03/2026	Repérage initial
V2	27/03/2026	0

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Logements: Remplacement menuiseries extérieures en parties communes (pose à neuf) Remplacement portes de hall (pose à neuf) Remplacement de portes de gaines (partiel) Remplacement caisson VMC en terrasse (caissons et réseaux horizontaux) Traitement technique des façades (purgé des bétons et enduit et ravalement) Réfection complète de l'isolation et étanchéité terrasse après dépose existante Remplacement des portes palières logements (pose rénovation) Réfection des peintures des parties communes (y compris grattage et purge des parties béton endommagées suite infiltration) Réfection éclairage des parties communes Réfection électrique des installations intérieures des logements (sous moulure) Reprise ponctuelle de voiries (flash réseau)

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Éléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Éléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Éléments sous toiture	Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Étanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés, Ecrans de semi indépendance, Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Lanterneaux	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Ragréages
08 - Equipements divers et accessoires	
Câbles électriques	Gaine/Enveloppe, Tresses/Isolant
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Equipements	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Parties communes

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

De plus, des investigations complémentaires doivent être réalisées en cours de travaux.

2.1. Remarque(s) complémentaire(s)

Le présent rapport ne concerne que les parties communes

Bâtiment en exploitation le jour de notre visite

Couverture: Absence d'étanchéité

Façade: Absence de menuisier et d'accès sécurisé (Hauteur > à 3 mètres)

2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
Bâtiment 2 - Entrée C -> RdC -> SAS d'entrée (IA 3)	Local complet - Absence de précision sur la nature des travaux en local poubelles - À préciser	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> Circulation (IA 2)	Local complet - Absence de précision sur la nature des travaux en local poubelles - À préciser	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation

2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
Bâtiment 2 - Entrée C -> Extérieurs -> Extérieurs (MA 6)	2- Parois verticales extérieures et façades	Façade(s) en partie haute (>3m)	Mettre à disposition une nacelle avec chauffeur
Bâtiment 2 - Entrée C -> Extérieurs -> Couvertures (MA 5)	1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités - Prévoir un étancheur pour rebouchages des prélèvements destructifs	Hauteur supérieure à 3m	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé
Bâtiment 2 - Entrée D -> Extérieurs -> Extérieurs (MA 7)	2- Parois verticales extérieures et façades	Façade(s) en partie haute (>3m)	Mettre à disposition une nacelle avec chauffeur
Bâtiment 2 - Entrée D -> Extérieurs -> Couvertures (MA 4)	1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités - Prévoir un étancheur pour rebouchages des prélèvements destructifs	Hauteur supérieure à 3m	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé

2.4. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
Bâtiment 2 - Entrée C -> RdC -> SAS d'entrée (IC 10)	4- Plafonds et faux-plafonds - Plafonds de type luxalon en SAS d'entrée non démontable	Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Bâtiment 2 - Entrée C -> Extérieurs -> Extérieurs (IC 9)	2- Parois verticales extérieures et façades - Donner accès aux joints compréhensibles par la dépose de chaque typologie de menuiserie et façade par un menuisier	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Bâtiment 2 - Entrée D -> Extérieurs -> Extérieurs (IC 8)	2- Parois verticales extérieures et façades - Donner accès aux joints compréhensibles par la dépose de chaque typologie de menuiserie et façade par un menuisier	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4

2.5. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CASERNE DE SOISSONS
45 AVENUE DE LAON
02200 SOISSONS

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CASERNE DE SOISSONS	Habitation (Parties communes)	/	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Darong Yos	Donneur d'ordre	Gendarmerie	45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	/
CARLU	Accompagnateur	Gendarmerie	02200 SOISSONS	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 07/07/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)
- Les éléments d'information nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés

5.3. Conditions spécifiques

- Pas d'accompagnateur lors du repérage
- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Moyens nécessaires pour accéder à certains matériaux non mis en oeuvre (escabeau, échelle, échafaudage, plateforme élévatrice de personnes, etc.)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
RE: Demande de documents pour la mission de la caserne de Soissons	M. Eddy Flamant	24/06/2025	Mail	/
Avant projet sommaire / RE: PPSPS - Travaux de diagnostic amiante casernes AULT - SOISSONS	M. Alain Champagne	20/06/2025	Mail du 20/06/2025	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
 Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
 Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
 xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
 Sxx = Sondage n°xx
 xx* = élément témoin de la ZPSO
 Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
 AN = Analyse
 DC = Document consulté
 MA = Marquage
 PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 2 - Entrée C -> RdC -> SAS d'entrée	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	2	/	S2	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	2	/	S2	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	/	S4	AN	Identique ZPSO 1	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	4	/	S4	AN	Identique ZPSO 1	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	P1* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	P1* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	2	P2* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 2 - Entrée C -> Rdc -> SAS d'entrée	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	2	P2* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 2 - Entrée C -> Rdc -> Circulation	Poutres	Enduits projetés	/	/	6	P6* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits projetés	/	/	11	P11* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	4	P4* N	/	AN	Identique ZPSO 1	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	4	P4* N	/	AN	Identique ZPSO 1	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	3	P3* N	/	AN	Enduit mur pailleté	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	5	P5* N	/	AN	Identique ZPSO 5	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	P5* N	/	AN	Identique ZPSO 5	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	5	/	S5	AN	Identique ZPSO 5	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	5	/	S5	AN	Identique ZPSO 5	Non
	Plafonds	Enduits projetés	/	/	11	/	S12	AN	/	Non
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+1 -> Escalier	Poutres	Enduits projetés	/	/	6	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	3	Idem P 3	/	AN	Enduit mur pailleté	Non
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+1 -> Circulation	Plafonds	Enduits projetés	/	/	10	P10* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+1 -> Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	7	P7* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	7	P7* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	/	13	P13* N	/	AN	Joint de dilatation	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	8	P8* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	8	P8* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés	/	/	9	P9* N	/	AN	Enduit mur pailleté Identique ZPSO 3	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés	/	/	12	P12* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	14	P14* N	/	AN	Joint châssis métalliques fixe intérieur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	16	P16* N	/	AN	Mastic extérieur châssis PVC Menuiserie/Fenetre	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	17	P17* N	/	AN	Mastic châssis PVC Fenêtre/Bati	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	3	/	S3	AN	Enduit mur pailleté	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	7	/	S7	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	7	/	S7	AN	/	Non
	Poutres	Enduits projetés	/	/	6	/	S6	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+1 -> Placards techniques 2	Portes	Peintures	/	/	15	P15* N	/	AN	Enduit portes PT	Non
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+2 -> Circulation	Poutres	Enduits projetés	/	/	23	P23* N	/	AN	Identique ZPSO 6	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	18	P18* N	/	AN	Identique ZPSO 7	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	18	P18* N	/	AN	Identique ZPSO 7	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	/	19	P19* N	/	AN	Identique ZPSO 13	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	20	P20* N	/	AN	Identique ZPSO 8	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	20	P20* N	/	AN	Identique ZPSO 8	Non
	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	22	P22* N	/	AN	Joint châssis métallique intérieur Identique ZPSO 14	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	24	P24* N	/	AN	Mastic châssis PVC Menuiserie/Bati Identique ZPSO 16	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	25	P25* N	/	AN	Mastic menuiserie PVC châssis Identique ZPSO 17	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	/	19	/	S20	AN	Identique ZPSO 13	Non
	Poutres	Enduits projetés	/	/	23	/	S22	AN	Identique ZPSO 6	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+2 -> Placards techniques 2	Portes	Peintures	/	/	21	/	S21	AN	Enduit portes PT Identique ZPSO 15	Non
	Portes	Peintures	/	/	21	P21* N	/	AN	Enduit portes PT Identique ZPSO 15	Non
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+3 -> Placards techniques 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	/	S1	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	/	S1	AN	/	Non
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+3 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	8	/	S9	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	8	/	S9	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés	/	/	9	/	S10	AN	Enduit mur pailleté Identique ZPSO 3	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés	/	/	12	/	S13	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	14	/	S15	AN	Joint châssis métalliques fixe intérieur	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	16	/	S17	AN	Mastic extérieur châssis PVC Menuiserie/Fenetre	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	17	/	S18	AN	Mastic châssis PVC Fenêtre/Bati	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	7	/	S8	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	7	/	S8	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+3 -> Circulation	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	/	/	13	/	S14	AN	Joint de dilatation	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	18	/	S19	AN	Identique ZPSO 7	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	18	/	S19	AN	Identique ZPSO 7	Non
	Plafonds	Enduits projetés	/	/	10	/	S11	AN	/	Non
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+3 -> Placards techniques 2	Portes	Peintures	/	/	15	/	S16	AN	Enduit portes PT	Non
Bâtiment 2 - Entrée C -> Extérieurs -> Extérieurs	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	16	Idem P 16	/	AN	Mastic extérieur châssis PVC Menuiserie/Fenetre	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	17	Idem P 17	/	AN	Mastic châssis PVC Fenêtre/Bati	Non
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> SAS d'entrée	Plafonds	Enduits projetés	/	/	32	P32* N	/	AN	Identique ZPSO 31	Non
	Plafonds	Enduits projetés	/	/	35	P35* N	/	AN	Identique ZPSO 32	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	26	P26* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	26	P26* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	28	P28* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	28	P28* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés	/	/	30	P30* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> SAS d'entrée	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	28	/	S25	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	28	/	S25	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	29	/	S26	AN	Identique ZPSO 28	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	29	/	S26	AN	Identique ZPSO 28	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés	/	/	30	/	S27	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	26	/	S23	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	26	/	S23	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits projetés	/	/	32	/	S29	AN	Identique ZPSO 31	Non
	Plafonds	Enduits projetés	/	/	35	/	S32	AN	Identique ZPSO 32	Non
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> Circulation	Poutres	Enduits projetés	/	/	33	P33* N	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits projetés	/	/	34	P34* N	/	AN	Identique ZPSO 33	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	27	P27* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	27	P27* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	29	P29* N	/	AN	Identique ZPSO 28	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	29	P29* N	/	AN	Identique ZPSO 28	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés	/	/	31	P31* N	/	AN	Identique ZPSO 32	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés	/	/	31	/	S28	AN	Identique ZPSO 32	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	27	/	S24	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	27	/	S24	AN	/	Non
	Poutres	Enduits projetés	/	/	33	/	S30	AN	/	Non
	Poutres	Enduits projetés	/	/	34	/	S31	AN	Identique ZPSO 33	Non
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> Placards techniques	Portes	Peintures	/	/	36	/	S33	AN	/	Non
	Portes	Peintures	/	/	36	P36* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+1 -> Placards techniques	Portes	Peintures	/	/	39	P39* N	/	AN	Identique ZPSO 36	Non
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+1 -> Circulation	Poutres	Enduits projetés	/	/	45	P45* N	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits projetés	/	/	46	P46* N	/	AN	Identique ZPSO 45	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	37	P37* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	37	P37* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	38	P38* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+1 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	38	P38* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	40	P40* N	/	AN	Joint intérieur châssis métalliques	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	41	P41* N	/	AN	Joint extérieur châssis métalliques	Non
	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	42	P42* N	/	AN	Parclose	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	43	P43* N	/	AN	Joint extérieur menuiserie	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	44	P44* N	/	AN	Mastic extérieur menuiserie	Non
	Poutres	Enduits projetés	/	/	45	/	S42	AN	/	Non
	Poutres	Enduits projetés	/	/	46	/	S43	AN	Identique ZPSO 45	Non
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+3 -> Placards techniques	Portes	Peintures	/	/	39	/	S36	AN	Identique ZPSO 36	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	41	Idem P 41	/	AN	Joint extérieur châssis métalliques	Non
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+3 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	38	/	S35	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	38	/	S35	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	40	/	S37	AN	Joint intérieur châssis métalliques	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+3 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	41	/	S38	AN	Joint extérieur châssis métalliques	Non
	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	42	/	S39	AN	Parclose	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	43	/	S40	AN	Joint extérieur menuiserie	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	44	/	S41	AN	Mastic extérieur menuiserie	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	37	/	S34	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	37	/	S34	AN	/	Non
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+2 -> Placards techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	47	/	S44	AN	Identique ZPSO 47	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	47	/	S44	AN	Identique ZPSO 47	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	47	P47* N	/	AN	Identique ZPSO 47	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	47	P47* N	/	AN	Identique ZPSO 47	Non
	Portes	Peintures	/	/	54	P54* N	/	AN	Enduit sur PT Identique ZPSO 36	Non
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+2 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	48	/	S45	AN	Identique ZPSO 38	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	48	/	S45	AN	Identique ZPSO 38	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+2 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	48	P48* N	/	AN	Identique ZPSO 38	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	48	P48* N	/	AN	Identique ZPSO 38	Non
	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	49	P49* N	/	AN	Parclose Identique ZPSO 42	Non
	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	50	P50* N	/	AN	Joint intérieur châssis métalliques Identique ZPSO 40	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	51	P51* N	/	AN	Joint extérieur châssis métalliques Identique ZPSO 41	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	52	P52* N	/	AN	Mastic extérieur Identique ZPSO 44	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	53	P53* N	/	AN	Joint extérieur Identique ZPSO 43	Non
Bâtiment 2 - Entrée D -> Extérieurs -> Extérieurs	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	41	Idem P 41	/	AN	Joint extérieur châssis métalliques	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	43	Idem P 43	/	AN	Joint extérieur menuiserie	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	44	Idem P 44	/	AN	Mastic extérieur menuiserie	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment 2 - Entrée C	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> RdC	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> RdC -> SAS d'entrée	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> RdC -> Circulation	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> RdC -> Placards techniques	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+1	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+1 -> Escalier	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+1 -> Placards techniques 1	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+1 -> Circulation	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+1 -> Placards techniques 2	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+2	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+2 -> Escalier	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+2 -> Placards techniques 1	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+2 -> Circulation	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+2 -> Placards techniques 2	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+3	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+3 -> Escalier	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+3 -> Placards techniques 1	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+3 -> Circulation	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+3 -> Placards techniques 2	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> Extérieurs	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> Extérieurs -> Extérieurs	/
Bâtiment 2 - Entrée C -> Extérieurs -> Couvertures	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment 2 - Entrée D	/
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC	/
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> SAS d'entrée	/
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> Circulation	/
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> Placards techniques	/
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+1	/
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+1 -> Escalier	/
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+1 -> Placards techniques	/
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+1 -> Circulation	/
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+3	/
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+3 -> Escalier	/
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+3 -> Placards techniques	/
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+3 -> Circulation	/
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+2	/
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+2 -> Escalier	/
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+2 -> Placards techniques	/
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+2 -> Circulation	/
Bâtiment 2 - Entrée D -> Extérieurs	/
Bâtiment 2 - Entrée D -> Extérieurs -> Extérieurs	/
Bâtiment 2 - Entrée D -> Extérieurs -> Couvertures	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1	P2	ZPSO 2
Bâtiment 2 - Entrée C -> RdC -> SAS d'entrée		Bâtiment 2 - Entrée C -> RdC -> SAS d'entrée	
			
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	
P3	ZPSO 3	P4	ZPSO 4
Bâtiment 2 - Entrée C -> RdC -> Circulation		Bâtiment 2 - Entrée C -> RdC -> Circulation	
			
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)		Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	
P5	ZPSO 5	P6	ZPSO 6
Bâtiment 2 - Entrée C -> RdC -> Circulation		Bâtiment 2 - Entrée C -> RdC -> Circulation	
			
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe		Poutres -> Enduits projetés (Liste B)	

P7	ZPSO 7
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+1 -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P8	ZPSO 8
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+1 -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P9	ZPSO 9
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+1 -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés (Liste B)	

P10	ZPSO 10
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+1 -> Circulation	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	

P11	ZPSO 11
Bâtiment 2 - Entrée C -> RdC -> Circulation	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	

P12	ZPSO 12
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+1 -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés (Liste B)	

P13	ZPSO 13
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+1 -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	


P14	ZPSO 14
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+1 -> Circulation	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P15	ZPSO 15
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+1 -> Placards techniques 2	
	
Portes -> Peintures	

P16	ZPSO 16
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+1 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P17	ZPSO 17
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+1 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P18	ZPSO 18
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+2 -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

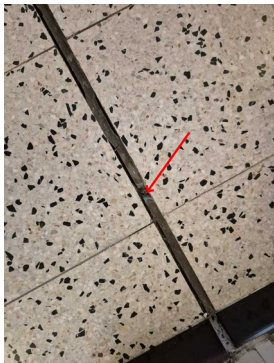P19	ZPSO 19
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+2 -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

P20	ZPSO 20
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+2 -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P21	ZPSO 21
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+2 -> Placards techniques 2	
	
Portes -> Peintures	

P22	ZPSO 22
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+2 -> Circulation	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	


P23	ZPSO 23
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+2 -> Circulation	
	
Poutres -> Enduits projetés (Liste B)	

P24	ZPSO 24
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+2 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P25	ZPSO 25
Bâtiment 2 - Entrée C -> R+2 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P26	ZPSO 26
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> SAS d'entrée	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P27	ZPSO 27
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

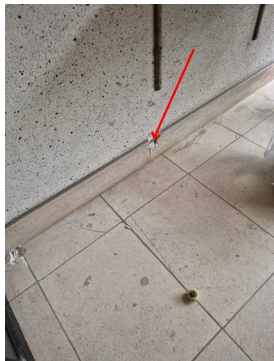P28	ZPSO 28
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> SAS d'entrée	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P29	ZPSO 29
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P30	ZPSO 30
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> SAS d'entrée	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés (Liste B)	

P31	ZPSO 31
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> Circulation	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés (Liste B)	


P32	ZPSO 32
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> SAS d'entrée	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	

P33	ZPSO 33
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> Circulation	
	
Poutres -> Enduits projetés (Liste B)	

P34	ZPSO 34
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> Circulation	
	
Poutres -> Enduits projetés (Liste B)	

P35	ZPSO 35
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> SAS d'entrée	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	

P36	ZPSO 36
Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> Placards techniques	
	
Portes -> Peintures	

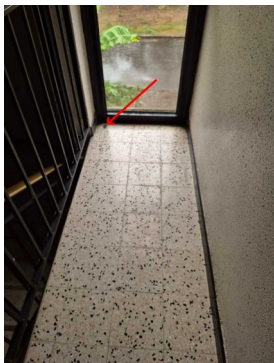P37	ZPSO 37
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+1 -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P38	ZPSO 38
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+1 -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P40	ZPSO 40
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+1 -> Circulation	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	


P41	ZPSO 41
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+1 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P42	ZPSO 42
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+1 -> Circulation	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P43	ZPSO 43
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+1 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	


P44	ZPSO 44
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+1 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P45	ZPSO 45
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+1 -> Circulation	
	
Poutres -> Enduits projetés (Liste B)	

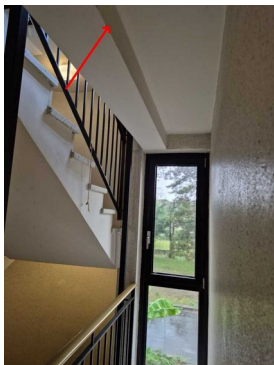P46	ZPSO 46
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+1 -> Circulation	
	
Poutres -> Enduits projetés (Liste B)	

P47	ZPSO 47
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+2 -> Placards techniques	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P48	ZPSO 48
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+2 -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

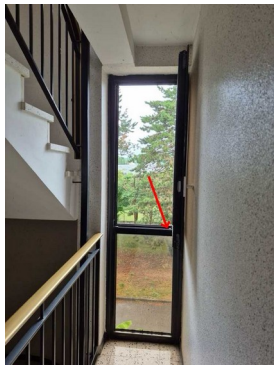P49	ZPSO 49
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+2 -> Circulation	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P50	ZPSO 50
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+2 -> Circulation	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P51	ZPSO 51
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+2 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P52	ZPSO 52
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+2 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P53	ZPSO 53
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+2 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P54	ZPSO 54
Bâtiment 2 - Entrée D -> R+2 -> Placards techniques	
	
Portes -> Peintures	

7.3. Photos inaccessibilités

Moyen(s) d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre avant les travaux

Bâtiment 2 - Entrée D -> Extérieurs -> Couvertures		MA 4
1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités		
Hauteur supérieure à 3m		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Prévoir un étancheur pour rebouchages des prélèvements destructifs Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé	
Bâtiment 2 - Entrée C -> Extérieurs -> Couvertures		MA 5
1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités		
Hauteur supérieure à 3m		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Prévoir un étancheur pour rebouchages des prélèvements destructifs Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé	
Bâtiment 2 - Entrée C -> Extérieurs -> Extérieurs		MA 6
2- Parois verticales extérieures et façades		
Façade(s) en partie haute (>3m)		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Mettre à disposition une nacelle avec chauffeur	

Bâtiment 2 - Entrée D -> Extérieurs -> Extérieurs		MA 7
2- Parois verticales extérieures et façades		
Façade(s) en partie haute (>3m)		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Mettre à disposition une nacelle avec chauffeur	

Investigation(s) approfondie(s) à réaliser avant les travaux

Bâtiment 2 - Entrée D -> RdC -> Circulation		IA 2
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Absence de précision sur la nature des travaux en local poubelles - À préciser Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

Bâtiment 2 - Entrée C -> RdC -> SAS d'entrée		IA 3
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Absence de précision sur la nature des travaux en local poubelles - À préciser Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

Investigation(s) complémentaire(s) à réaliser juste avant les travaux ou entre les différentes étapes de travaux

Bâtiment 2 - Entrée D -> Extérieurs -> Extérieurs		IC 8
2- Parois verticales extérieures et façades		
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	Donner accès aux joints compréhensibles par la dépose de chaque typologie de menuiserie et façade par un menuisier Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4	
Bâtiment 2 - Entrée C -> Extérieurs -> Extérieurs		IC 9
2- Parois verticales extérieures et façades		
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	Donner accès aux joints compréhensibles par la dépose de chaque typologie de menuiserie et façade par un menuisier Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4	
Bâtiment 2 - Entrée C -> RdC -> SAS d'entrée		IC 10
4- Plafonds et faux-plafonds		
Démontages à réaliser sur éléments fixes requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	Plafonds de type luxalon en SAS d'entrée non démontable Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

7.4. Attestation d'assurance



Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Signed by: LORENZO BATTISTI
E-Mail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 2025 10:46:58
IP address: 163.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat
Attribué à
Stéphanie NOISSETTE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029

Date : 29/06/2022

Laurent Croguennec, Président



Numéro de certificat : 14692855



BUREAU VERITAS

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'à : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX




cofrac

CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

7.6. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 2 - Entrée C > RdC	Date visite	Le 07/07/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27075015/S1/1
	Planche	1 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

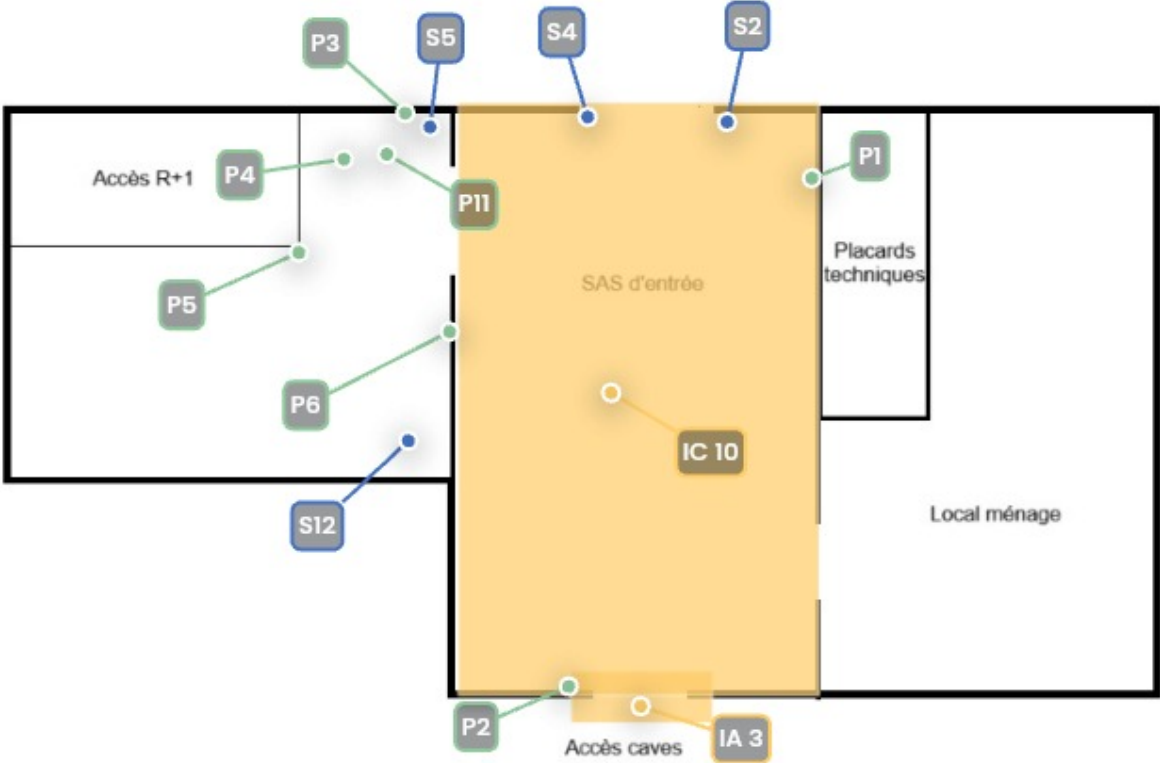

Bâtiment 2 - Entrée C - Gendarmerie - SOISSONS (RdC)

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 2 - Entrée C > R+1	Date visite	Le 07/07/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27075015/S1/1
	Planche	2 / 12
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

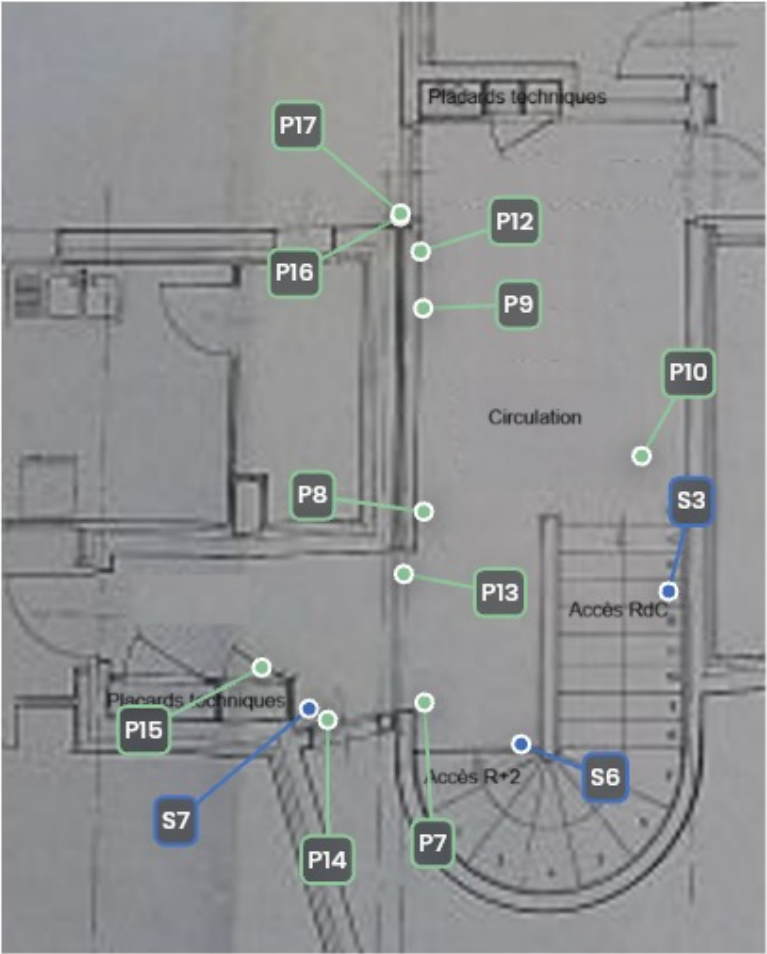

Bâtiment 2 - Entrée C - Gendarmerie - SOISSONS (R+1)

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 2 - Entrée C > R+2	Date visite	Le 07/07/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27075015/S1/1
	Planche	3 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

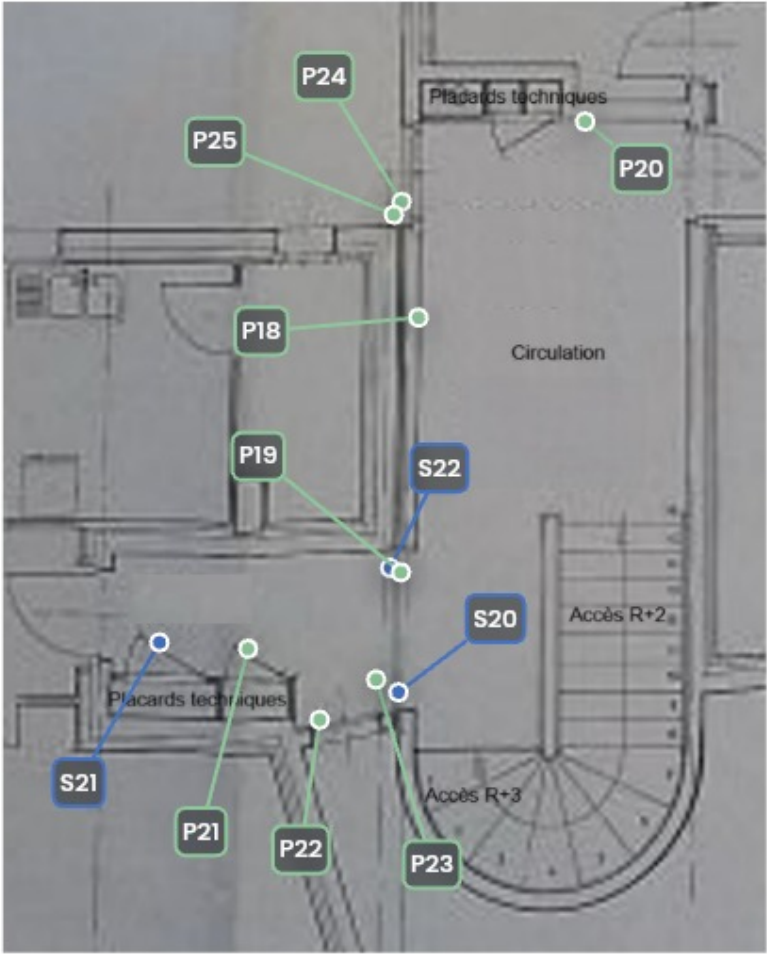

Bâtiment 2 - Entrée C - Gendarmerie - SOISSONS (R+2)

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 2 - Entrée C > R+3	Date visite	Le 07/07/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27075015/S1/1
	Planche	4 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

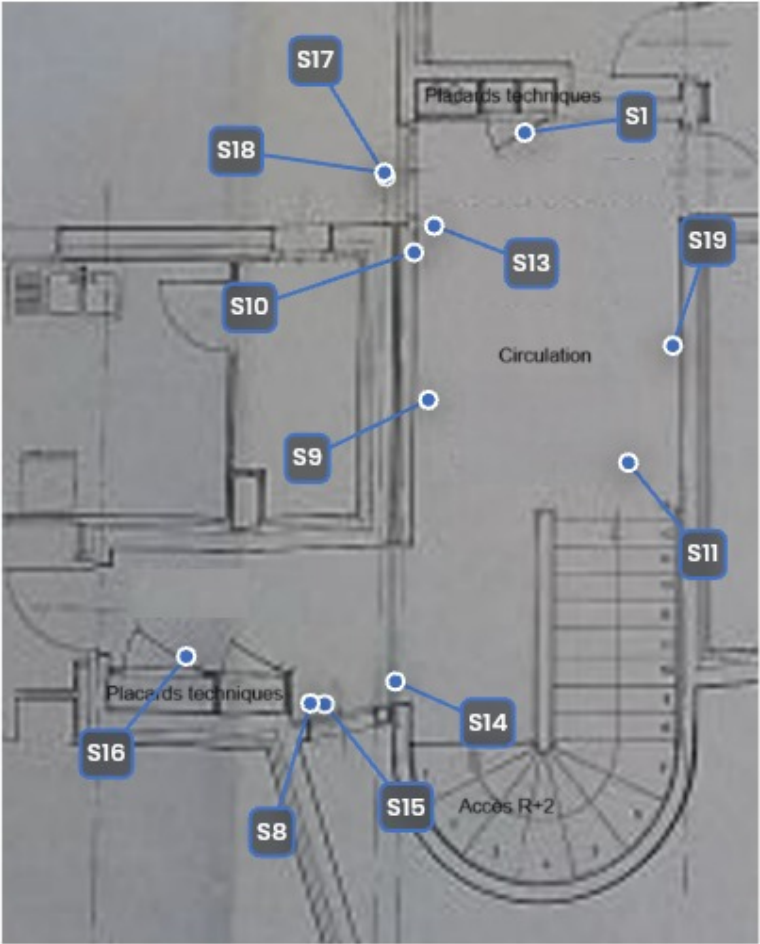

Bâtiment 2 - Entrée C - Gendarmerie - SOISSONS (R+3)

LEGENDE

- Prélèvement positif
- Prélèvement négatif
- Sondage
- Inaccessibilité
- Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 2 – Entrée C > Extérieurs	Date visite	Le 07/07/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27075015/S1/1
	Planche	5 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



Bâtiment 2 - Entrées C et D - Gendarmerie - SOISSONS (Extérieurs)

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
----------------	---------------------	---------------------	---------	-----------------	-------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 2 – Entrée C > Extérieurs > Extérieurs	Date visite	Le 07/07/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27075015/S1/1
	Planche	6 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage




Inaccessibilité



Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 2 - Entrée D > RdC	Date visite	Le 07/07/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27075015/S1/1
	Planche	7 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

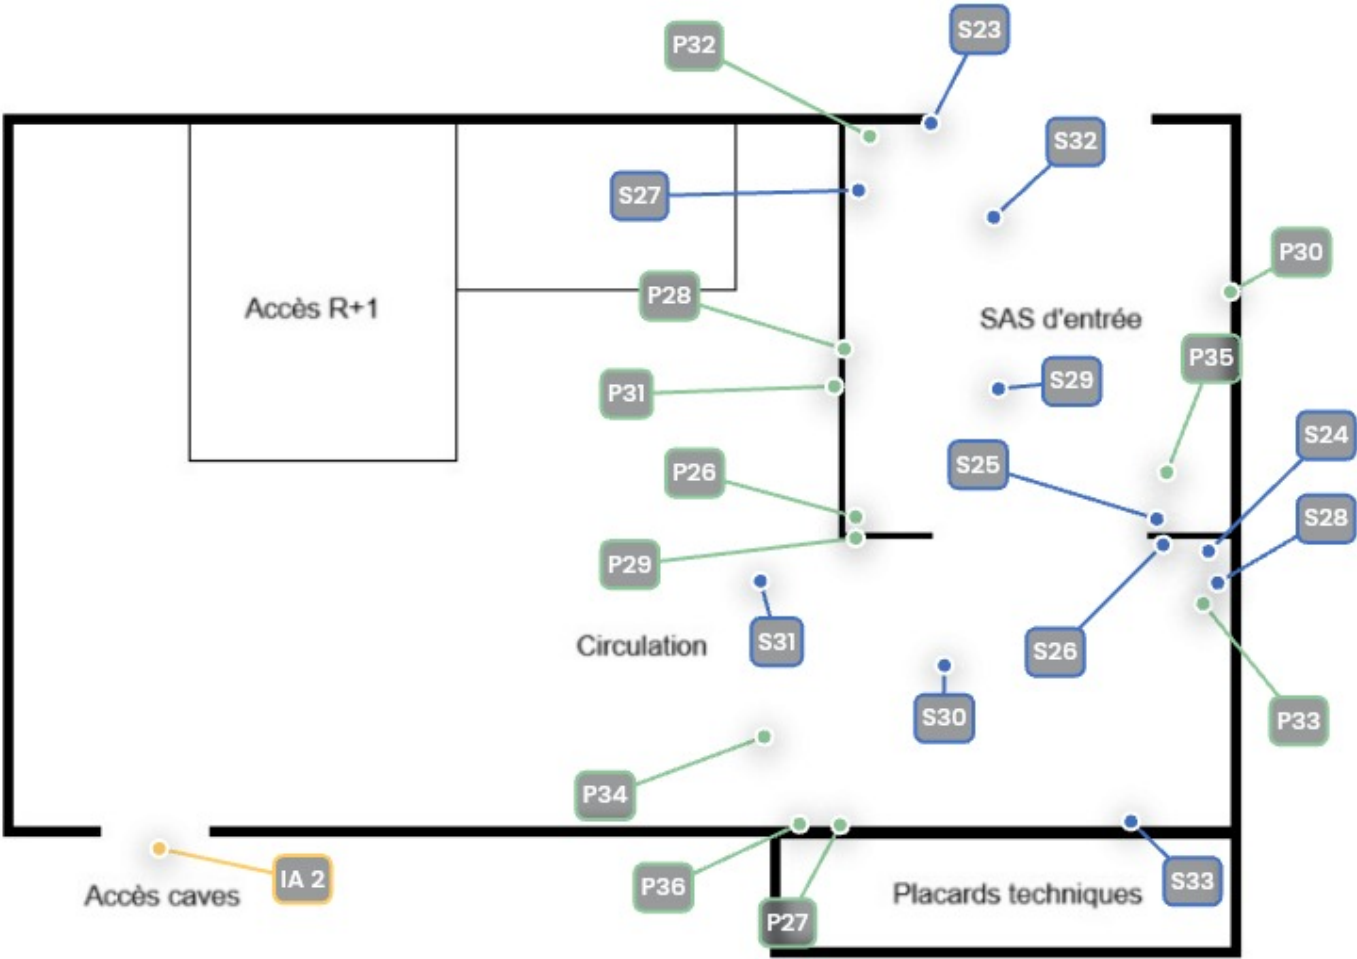

Bâtiment 2 - Entrée D - Gendarmerie - SOISSONS (RdC)

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 2 - Entrée D > R+1	Date visite	Le 07/07/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27075015/S1/1
	Planche	8 / 12
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

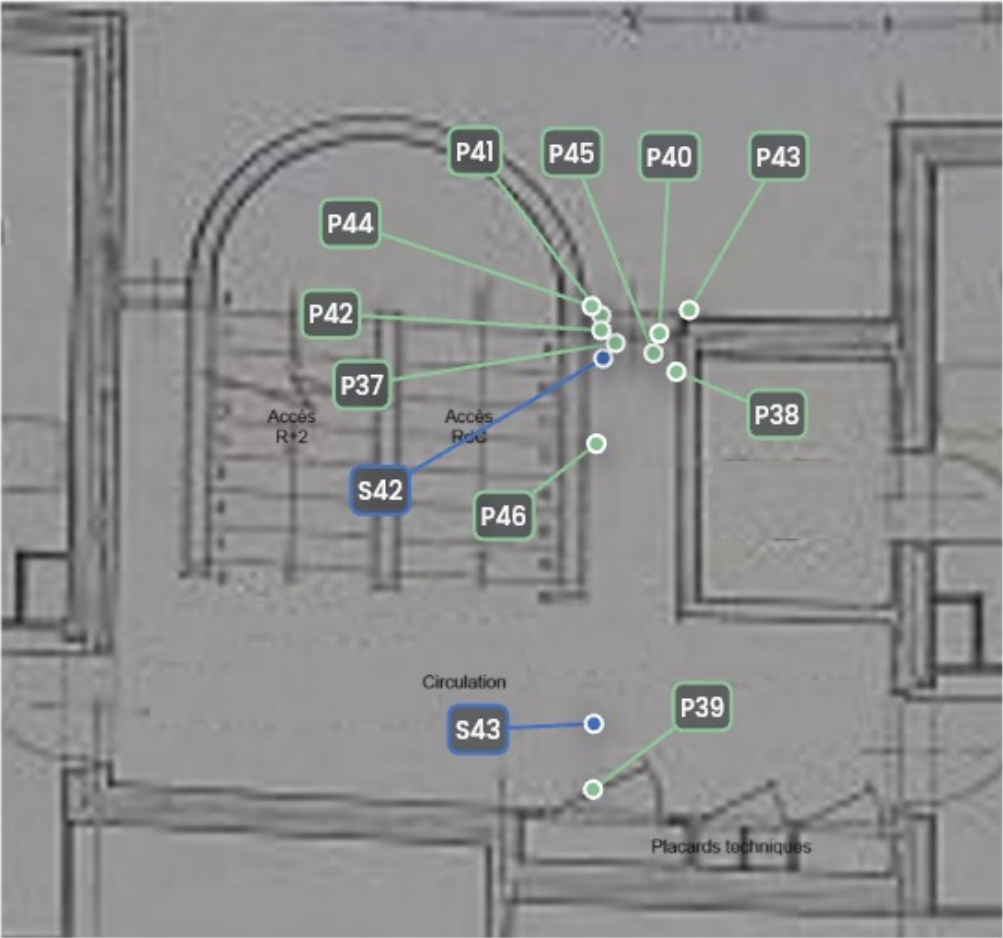

Bâtiment 2 - Entrée D - Gendarmerie - SOISSONS (R+1)

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 2 - Entrée D > R+2	Date visite	Le 07/07/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27075015/S1/1
	Planche	9 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



Bâtiment 2 - Entrée D - Gendarmerie - SOISSONS (R+2)

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 2 - Entrée D > R+3	Date visite	Le 07/07/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27075015/S1/1
	Planche	10 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



Bâtiment 2 - Entrée D - Gendarmerie - SOISSONS (R+3)

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
----------------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 2 - Entrée D > Extérieurs	Date visite	Le 07/07/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27075015/S1/1
	Planche	11 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



Bâtiment 2 - Entrées C et D - Gendarmerie - SOISSONS (Extérieurs)

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
----------------	---------------------	---------------------	---------	-----------------	-------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 2 – Entrée D > Extérieurs > Extérieurs	Date visite	Le 07/07/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27075015/S1/1
	Planche	12 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage



Inaccessibilité



Observation

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Madame Stephanie NOISETTE

5 Avenue du Sénateur Girard

59300 VALENCIENNES

Notre référence : AR-25-HB-077782-01

Numéro de dossier : 25N034412**Référence de dossier : 1510797287/27075015/S1/1/1_27075015/1/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N034412-001 - Référence *BV3JP5546 Réf. Prel : P1 Bâtiment 2 - Entrée C - RdC - SAS d'entrée/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-002 - Référence *BV3JP5547 Réf. Prel : P2 Bâtiment 2 - Entrée C - RdC - SAS d'entrée/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-003 - Référence *BV3JP5548 Réf. Prel : P3 Bâtiment 2 - Entrée C - RdC - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-004 - Référence *BV3JP5549 Réf. Prel : P4 Bâtiment 2 - Entrée C - RdC - Circulation/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-005 - Référence *BV3JP5550 Réf. Prel : P5 Bâtiment 2 - Entrée C - RdC - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-006 - Référence *BV3JP5551 Réf. Prel : P6 Bâtiment 2 - Entrée C - RdC - Circulation/Poutres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-007 - Référence *BV3JP5552 Réf. Prel : P7 Bâtiment 2 - Entrée C - R+1 - Circulation/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-008 - Référence *BV3JP5553 Réf. Prel : P8 Bâtiment 2 - Entrée C - R+1 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-009 - Référence *BV3JP5554 Réf. Prel : P9 Bâtiment 2 - Entrée C - R+1 - Circulation/Cloisons (légères et préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-010 - Référence *BV3JP5555 Réf. Prel : P10 Bâtiment 2 - Entrée C - R+1 - Circulation/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-011 - Référence *BV3JP5556 Réf. Prel : P11 Bâtiment 2 - Entrée C - RdC - Circulation/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-012 - Référence *BV3JP5557 Réf. Prel : P12 Bâtiment 2 - Entrée C - R+1 - Circulation/Cloisons (légères et préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-013 - Référence *BV3JP5558 Réf. Prel : P13 Bâtiment 2 - Entrée C - R+1 - Circulation/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-014 - Référence *BV3JP5559 Réf. Prel : P14 Bâtiment 2 - Entrée C - R+1 - Circulation/Menuiseries intérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-015 - Référence *BV3JP5560 Réf. Prel : P15 Bâtiment 2 - Entrée C - R+1 - Placards techniques 2/Portes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-016 - Référence *BV3JP5561 Réf. Prel : P16 Bâtiment 2 - Entrée C - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-017 - Référence *BV3JP5562 Réf. Prel : P17 Bâtiment 2 - Entrée C - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-018 - Référence *BV3JP5563 Réf. Prel : P18 Bâtiment 2 - Entrée C - R+2 - Circulation/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-019 - Référence *BV3JP5564 Réf. Prel : P19 Bâtiment 2 - Entrée C - R+2 - Circulation/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-020 - Référence *BV3JP5565 Réf. Prel : P20 Bâtiment 2 - Entrée C - R+2 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-021 - Référence *BV3JP5566 Réf. Prel : P21 Bâtiment 2 - Entrée C - R+2 - Placards techniques 2/Portes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-022 - Référence *BV3JP5567 Réf. Prel : P22 Bâtiment 2 - Entrée C - R+2 - Circulation/Menuiseries intérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-023 - Référence *BV3JP5568 Réf. Prel : P23 Bâtiment 2 - Entrée C - R+2 - Circulation/Poutres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-024 - Référence *BV3JP5569 Réf. Prel : P24 Bâtiment 2 - Entrée C - R+2 - Circulation/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-025 - Référence *BV3JP5570 Réf. Prel : P25 Bâtiment 2 - Entrée C - R+2 - Circulation/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-026 - Référence *BV3JP5571 Réf. Prel : P26 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - SAS d'entrée/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-027 - Référence BV3JP5572 Réf. Prel : P27 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - Circulation/Revêtements de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-028 - Référence BV3JP5573 Réf. Prel : P28 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - SAS d'entrée/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-029 - Référence BV3JP5574 Réf. Prel : P29 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-030 - Référence BV3JP5575 Réf. Prel : P30 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - SAS d'entrée/Cloisons (légères et préfabriquées), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-031 - Référence BV3JP5576 Réf. Prel : P31 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - Circulation/Cloisons (légères et préfabriquées), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-032 - Référence BV3JP5577 Réf. Prel : P32 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - SAS d'entrée/Plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-033 - Référence BV3JP5578 Réf. Prel : P33 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - Circulation/Poutres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-034 - Référence BV3JP5580 Réf. Prel : P34 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - Circulation/Poutres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-035 - Référence BV3JP5579 Réf. Prel : P35 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - SAS d'entrée/Plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-036 - Référence BV3JP5581 Réf. Prel : P36 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - Placards techniques/Portes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-037 - Référence *BV3JP5582 Réf. Prel : P37 Bâtiment 2 - Entrée D - R+1 - Circulation/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-038 - Référence *BV3JP5583 Réf. Prel : P38 Bâtiment 2 - Entrée D - R+1 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-039 - Référence *BV3JP5584 Réf. Prel : P39 Bâtiment 2 - Entrée D - R+1 - Placards techniques/Portes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-040 - Référence *BV3JP5585 Réf. Prel : P40 Bâtiment 2 - Entrée D - R+1 - Circulation/Menuiseries intérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-041 - Référence *BV3JP5586 Réf. Prel : P41 Bâtiment 2 - Entrée D - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-042 - Référence *BV3JP5587 Réf. Prel : P42 Bâtiment 2 - Entrée D - R+1 - Circulation/Menuiseries intérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-043 - Référence *BV3JP5588 Réf. Prel : P43 Bâtiment 2 - Entrée D - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-044 - Référence *BV3JP5589 Réf. Prel : P44 Bâtiment 2 - Entrée D - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-045 - Référence *BV3JP5590 Réf. Prel : P45 Bâtiment 2 - Entrée D - R+1 - Circulation/Poutres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-046 - Référence *BV3JP5591 Réf. Prel : P46 Bâtiment 2 - Entrée D - R+1 - Circulation/Poutres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-047 - Référence *BV3JP5592 Réf. Prel : P47 Bâtiment 2 - Entrée D - R+2 - Circulation/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-048 - Référence *BV3JP5593 Réf. Prel : P48 Bâtiment 2 - Entrée D - R+2 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-049 - Référence *BV3JP5594 Réf. Prel : P49 Bâtiment 2 - Entrée D - R+2 - Circulation/Menuiseries intérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-050 - Référence *BV3JP5595 Réf. Prel : P50 Bâtiment 2 - Entrée D - R+2 - Circulation/Menuiseries intérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-051 - Référence *BV3JP5596 Réf. Prel : P51 Bâtiment 2 - Entrée D - R+2 - Circulation/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-052 - Référence *BV3JP5597 Réf. Prel : P52 Bâtiment 2 - Entrée D - R+2 - Circulation/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-053 - Référence *BV3JP5598 Réf. Prel : P53 Bâtiment 2 - Entrée D - R+2 - Circulation/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034412-054 - Référence *BV3JP5599 Réf. Prel : P54 Bâtiment 2 - Entrée D - R+2 - Placards techniques/Portes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BÂTIMENT NORD SAS

Réception résultat
557 Route de Noyelles
PA du Pommier
62110 Hénin Beaumont

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-048779-01

Référence laboratoire N° : 25EK042953

Reçu au laboratoire le : 28/07/2025

Date d'analyse : 29/07/2025

Référence dossier Client:25N034412 - 1510797287/27075015/S1/1/1_27075015/1/1

Date d'émission de rapport : 30/07/2025 18:58

Référence de suivi du dossier N° : 25N034412

Date de réception :25/07/2025

Page1/14

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N034412-001 - BV3JP5546 Réf. Prel : P1 Bâtiment 2 - Entrée C - RdC - SAS d"entrée/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25N034412-002 - BV3JP5547 Réf. Prel : P2 Bâtiment 2 - Entrée C - RdC - SAS d"entrée/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25N034412-003 - BV3JP5548 Réf. Prel : P3 Bâtiment 2 - Entrée C - RdC - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25N034412-004 - BV3JP5549 Réf. Prel : P4 Bâtiment 2 - Entrée C - RdC - Circulation/Revêtement s de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-048779-01	Date d'émission de rapport : 30/07/2025 18:58	Page2/14
Référence laboratoire N° : 25EK042953	Référence de suivi du dossier N° : 25N034412	
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025	Date de réception : 25/07/2025	
Date d'analyse : 29/07/2025		
Référence dossier Client: 25N034412 - 1510797287/27075015/S1/1/1_27075015/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	25N034412-005 - BV3JP5550 Réf. Prel : P5 Bâtiment 2 - Entrée C - RdC - Circulation/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25N034412-006 - BV3JP5551 Réf. Prel : P6 Bâtiment 2 - Entrée C - RdC - Circulation/Poutres	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25N034412-007 - BV3JP5552 Réf. Prel : P7 Bâtiment 2 - Entrée C - R+1 - Circulation/Revêtement s de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25N034412-008 - BV3JP5553 Réf. Prel : P8 Bâtiment 2 - Entrée C - R+1 - Circulation/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-048779-01	Date d'émission de rapport : 30/07/2025 18:58	Page3/14
Référence laboratoire N° : 25EK042953	Référence de suivi du dossier N° : 25N034412	
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025	Date de réception : 25/07/2025	
Date d'analyse : 29/07/2025		
Référence dossier Client: 25N034412 - 1510797287/27075015/S1/1/1_27075015/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25N034412-009 - BV3JP5554 Réf. Prel : P9 Bâtiment 2 - Entrée C - R+1 - Circulation/Cloisons (légères et préfabriquées)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25N034412-010 - BV3JP5555 Réf. Prel : P10 Bâtiment 2 - Entrée C - R+1 - Circulation/Plafonds	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25N034412-011 - BV3JP5556 Réf. Prel : P11 Bâtiment 2 - Entrée C - RdC - Circulation/Plafonds	Matériau dur (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	25N034412-012 - BV3JP5557 Réf. Prel : P12 Bâtiment 2 - Entrée C - R+1 - Circulation/Cloisons (légères et préfabriquées)	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-048779-01	Date d'émission de rapport : 30/07/2025 18:58	Page4/14
Référence laboratoire N° : 25EK042953	Référence de suivi du dossier N° : 25N034412	
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025	Date de réception : 25/07/2025	
Date d'analyse : 29/07/2025		
Référence dossier Client:25N034412 - 1510797287/27075015/S1/1/1_27075015/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25N034412-013 - BV3JP5558 Réf. Prel : P13 Bâtiment 2 - Entrée C - R+1 - Circulation/Revêtements de sol	Matériau (noir) ; matériau souple (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25N034412-014 - BV3JP5559 Réf. Prel : P14 Bâtiment 2 - Entrée C - R+1 - Circulation/Menuiseries intérieures	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple (noir) ; matériau (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25N034412-015 - BV3JP5560 Réf. Prel : P15 Bâtiment 2 - Entrée C - R+1 - Placards techniques 2/Portes	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25N034412-016 - BV3JP5561 Réf. Prel : P16 Bâtiment 2 - Entrée C - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-048779-01	Date d'émission de rapport : 30/07/2025 18:58	Page5/14
Référence laboratoire N° : 25EK042953	Référence de suivi du dossier N° : 25N034412	
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025	Date de réception : 25/07/2025	
Date d'analyse : 29/07/2025		
Référence dossier Client: 25N034412 - 1510797287/27075015/S1/1/1_27075015/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	25N034412-017 - BV3JP5562 Réf. Prel : P17 Bâtiment 2 - Entrée C - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau souple (blanc) ; matériau (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25N034412-018 - BV3JP5563 Réf. Prel : P18 Bâtiment 2 - Entrée C - R+2 - Circulation/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25N034412-019 - BV3JP5564 Réf. Prel : P19 Bâtiment 2 - Entrée C - R+2 - Circulation/Revêtements de sol	Matériau (gris) ; matériau souple (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25N034412-020 - BV3JP5565 Réf. Prel : P20 Bâtiment 2 - Entrée C - R+2 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type mortier, béton, chape (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	25N034412-021 - BV3JP5566 Réf. Prel : P21 Bâtiment 2 - Entrée C - R+2 - Placards techniques 2/Portes	Matériau semi-dur (orange) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-048779-01	Date d'émission de rapport : 30/07/2025 18:58	Page 6/14
Référence laboratoire N° : 25EK042953	Référence de suivi du dossier N° : 25N034412	
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025	Date de réception : 25/07/2025	
Date d'analyse : 29/07/2025		
Référence dossier Client: 25N034412 - 1510797287/27075015/S1/1/1_27075015/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	25N034412-022 - BV3JP5567 Réf. Prel : P22 Bâtiment 2 - Entrée C - R+2 - Circulation/Menuiseries intérieures	Matériau souple (noir) ; matériau (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25N034412-023 - BV3JP5568 Réf. Prel : P23 Bâtiment 2 - Entrée C - R+2 - Circulation/Poutres	Matériau semi-dur (orange) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25N034412-024 - BV3JP5569 Réf. Prel : P24 Bâtiment 2 - Entrée C - R+2 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau souple (blanc) ; matériau (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25N034412-025 - BV3JP5570 Réf. Prel : P25 Bâtiment 2 - Entrée C - R+2 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	25N034412-026 - BV3JP5571 Réf. Prel : P26 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - SAS d'entrée/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-048779-01	Date d'émission de rapport : 30/07/2025 18:58	Page 7/14
Référence laboratoire N° : 25EK042953	Référence de suivi du dossier N° : 25N034412	
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025	Date de réception : 25/07/2025	
Date d'analyse : 29/07/2025		
Référence dossier Client: 25N034412 - 1510797287/27075015/S1/1/1_27075015/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	25N034412-027 - BV3JP5572 Réf. Prel : P27 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - Circulation/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	25N034412-028 - BV3JP5573 Réf. Prel : P28 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - SAS d'entrée/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	25N034412-029 - BV3JP5574 Réf. Prel : P29 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	25N034412-030 - BV3JP5575 Réf. Prel : P30 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - SAS d'entrée/Cloisons (légères et préfabriquées)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (marron)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-048779-01	Date d'émission de rapport : 30/07/2025 18:58	Page 8/14
Référence laboratoire N° : 25EK042953	Référence de suivi du dossier N° : 25N034412	
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025	Date de réception : 25/07/2025	
Date d'analyse : 29/07/2025		
Référence dossier Client: 25N034412 - 1510797287/27075015/S1/1/1_27075015/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	25N034412-031 - BV3JP5576 Réf. Prel : P31 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - Circulation/Cloisons (légères et préfabriquées)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	25N034412-032 - BV3JP5577 Réf. Prel : P32 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - SAS d'entrée/Plafonds	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25N034412-033 - BV3JP5578 Réf. Prel : P33 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - Circulation/Poutres	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	25N034412-034 - BV3JP5580 Réf. Prel : P34 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - Circulation/Poutres	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-048779-01	Date d'émission de rapport : 30/07/2025 18:58	Page9/14
Référence laboratoire N° : 25EK042953	Référence de suivi du dossier N° : 25N034412	
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025	Date de réception : 25/07/2025	
Date d'analyse : 29/07/2025		
Référence dossier Client:25N034412 - 1510797287/27075015/S1/1/1_27075015/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	25N034412-035 - BV3JP5579 Réf. Prel : P35 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - SAS d"entrée/Plafonds	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	25N034412-036 - BV3JP5581 Réf. Prel : P36 Bâtiment 2 - Entrée D - RdC - Placards techniques/Portes	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	25N034412-037 - BV3JP5582 Réf. Prel : P37 Bâtiment 2 - Entrée D - R+1 - Circulation/Revêtement s de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	25N034412-038 - BV3JP5583 Réf. Prel : P38 Bâtiment 2 - Entrée D - R+1 - Circulation/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-048779-01	Date d'émission de rapport : 30/07/2025 18:58	Page 10/14
Référence laboratoire N° : 25EK042953	Référence de suivi du dossier N° : 25N034412	
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025	Date de réception : 25/07/2025	
Date d'analyse : 29/07/2025		
Référence dossier Client: 25N034412 - 1510797287/27075015/S1/1/1_27075015/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	25N034412-039 - BV3JP5584 Réf. Prel : P39 Bâtiment 2 - Entrée D - R+1 - Placards techniques/Portes	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	25N034412-040 - BV3JP5585 Réf. Prel : P40 Bâtiment 2 - Entrée D - R+1 - Circulation/Menuiseries intérieures	Matériau souple (noir)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	25N034412-041 - BV3JP5586 Réf. Prel : P41 Bâtiment 2 - Entrée D - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau souple (noir)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	25N034412-042 - BV3JP5587 Réf. Prel : P42 Bâtiment 2 - Entrée D - R+1 - Circulation/Menuiseries intérieures	Matériau souple (noir)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	25N034412-043 - BV3JP5588 Réf. Prel : P43 Bâtiment 2 - Entrée D - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-048779-01	Date d'émission de rapport : 30/07/2025 18:58	Page 11/14
Référence laboratoire N° : 25EK042953	Référence de suivi du dossier N° : 25N034412	
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025	Date de réception : 25/07/2025	
Date d'analyse : 29/07/2025		
Référence dossier Client: 25N034412 - 1510797287/27075015/S1/1/1_27075015/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	25N034412-044 - BV3JP5589 Réf. Prel : P44 Bâtiment 2 - Entrée D - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau souple (noir)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	25N034412-045 - BV3JP5590 Réf. Prel : P45 Bâtiment 2 - Entrée D - R+1 - Circulation/Poutres	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	25N034412-046 - BV3JP5591 Réf. Prel : P46 Bâtiment 2 - Entrée D - R+1 - Circulation/Poutres	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	25N034412-047 - BV3JP5592 Réf. Prel : P47 Bâtiment 2 - Entrée D - R+2 - Circulation/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	25N034412-048 - BV3JP5593 Réf. Prel : P48 Bâtiment 2 - Entrée D - R+2 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-048779-01	Date d'émission de rapport : 30/07/2025 18:58	Page 12/14
Référence laboratoire N° : 25EK042953	Référence de suivi du dossier N° : 25N034412	
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025	Date de réception : 25/07/2025	
Date d'analyse : 29/07/2025		
Référence dossier Client: 25N034412 - 1510797287/27075015/S1/1/1_27075015/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	25N034412-049 - BV3JP5594 Réf. Prel : P49 Bâtiment 2 - Entrée D - R+2 - Circulation/Menuiseries intérieures	Matériau souple (noir)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	25N034412-050 - BV3JP5595 Réf. Prel : P50 Bâtiment 2 - Entrée D - R+2 - Circulation/Menuiseries intérieures	Matériau souple (noir)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	25N034412-051 - BV3JP5596 Réf. Prel : P51 Bâtiment 2 - Entrée D - R+2 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau souple (noir)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	25N034412-052 - BV3JP5597 Réf. Prel : P52 Bâtiment 2 - Entrée D - R+2 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (gris)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	25N034412-053 - BV3JP5598 Réf. Prel : P53 Bâtiment 2 - Entrée D - R+2 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau souple (noir)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-048779-01	Date d'émission de rapport : 30/07/2025 18:58	Page 13/14
Référence laboratoire N° : 25EK042953	Référence de suivi du dossier N° : 25N034412	
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025	Date de réception : 25/07/2025	
Date d'analyse : 29/07/2025		
Référence dossier Client: 25N034412 - 1510797287/27075015/S1/1/1_27075015/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054	25N034412-054 - BV3JP5599 Réf. Prel : P54 Bâtiment 2 - Entrée D - R+2 - Placards techniques/Portes	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / CKQ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-048779-01

Date d'émission de rapport : 30/07/2025 18:58

Page 14/14

Référence laboratoire N° : 25EK042953

Référence de suivi du dossier N° : 25N034412

Reçu au laboratoire le : 28/07/2025

Date de réception : 25/07/2025

Date d'analyse : 29/07/2025

Référence dossier Client: 25N034412 - 1510797287/27075015/S1/1/1_27075015/1/1

Validé et approuvé par :

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.