

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 27074249/S1/1/AM-RTV_V1**Rédigé le : 05/09/2025****Référence au programme de travaux :**

Avant projet sommaire / RE: PPSPS - Travaux de diagnostic amiante casernes AULT - SOISSONS Mail du 20/06/2025 réalisé le 20/06/2025 par M. Alain Champagne

DONNEUR D'ORDRE

Gendarmerie**Darong Yos**

45 AVENUE DE LAON

02200 SOISSONS

SITE D'INTERVENTION

CASERNE DE SOISSONS

45 AVENUE DE LAON

02200 SOISSONS

BAT 006

Latitude : 49.391000 / Longitude : 3.340200

Date(s) d'intervention(s) :

Le 08/07/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Stéphanie NOISETTE	Chargée d'Affaires DBE	Certification N° 14692855	Stéphanie NOISETTE
			

Le présent rapport comporte 35 pages, dont 21 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	6
2. CONCLUSIONS	7
2.1. Remarque(s) complémentaire(s)	7
2.2. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre	8
2.3. Obligations réglementaires	9
3. INFORMATIONS GENERALES	10
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	10
3.2. Parties prenantes	10
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	10
4.1. Références réglementaires	10
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	11
5.1. Date(s) de visite(s)	11
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	11
5.3. Conditions spécifiques	11
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	11
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	12
6.1. Matériaux et produits repérés	12
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	15
7. ANNEXES	15
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	15
7.2. Photos prélèvements	16
7.3. Photos sondages	19
7.4. Photos inaccessibilités	20
7.5. Attestation d'assurance	21
7.6. Certificat de compétence	23
7.7. Croquis de repérage	24
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire	28

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Bâtiment LST: Remplacement des menuiseries extérieures yc hall et verrière bureau (pose à neuf) Remplacement portes sectionnelles garage Traitement technique des façades (purge des bétons et enduit et ravalement) Réfection isolation et étanchéité terrasse et toiture Création VMC et CTA (pose en toiture sur bigfoot) Mise en place faux plafonds dans parties communes R+1 couloir circulation Remplacement TGBT + TD + Groupe électrogène Réfection éclairage et compléments de prises sur moulure plinthe Remplacement alarme SSI et équipement Remplacement alarme intrusion Mise aux normes accessibilité et traitement sanitaires Traitement des sols des garages Amélioration cellules garde à vue (ventilation)

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Eléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Eléments sous toiture	Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Etanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés, Ecrans de semi indépendance, Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Lanterneaux	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaire d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec pourtravaux, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaire d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaire d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets
08 - Equipements divers et accessoires	
Aerothermes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Câbles électriques	Gaine/Enveloppe, Tresses/Isolant
Equipements	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Tuyauteries	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Remarque(s) complémentaire(s)

Prévoir un étancheur pour rebouchage des prélèvements
Prévoir un accès sécurisé en toiture (Nacelle)
Bâtiment en exploitation le jour de notre visite
Couverture: Hauteur > à 3 mètres - Absence d'étancheur (A prévoir)
Façade: Hauteur > à 3 mètres - Absence d'accès sécurisé (A prévoir)

2.2. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
Bâtiment 6 -> Couverture -> Couverture (MA 1)	1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités - Absence d'accès à la couverture (hauteur supérieure à 3m) Prévoir un étancher pour le rebouchage des prélèvements	Hauteur supérieure à 3m	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé

2.3. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CASERNE DE SOISSONS
45 AVENUE DE LAON
02200 SOISSONS

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CASERNE DE SOISSONS	Autres	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Darong Yos	Donneur d'ordre	Gendarmerie	45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	/
Alexandre CARLU	Accompagnateur	Gendarmerie	02200 SOISSONS	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 08/07/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)
- Les éléments d'information nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires

5.3. Conditions spécifiques

- Pas d'accompagnateur lors du repérage
- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
RE Demande de documents pour la mission de la caserne de Soissons	M. Eddy Flamant	24/06/2025	Mail	/
Avant projet sommaire / RE: PPSPS - Travaux de diagnostic amiante casernes AULT - SOISSONS	M. Alain Champagne	20/06/2025	Mail du 20/06/2025	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :

AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	Poteaux	Peintures	/	/	4	/	S4	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	2	/	S2	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	/	2	/	S2	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	P1* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	1	P1* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	P2 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	1	P2 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	2	P3* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	/	2	P3* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	2	P4 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	/	2	P4 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	3	P5* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	3	P6 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	Poteaux	Peintures	/	/	4	P7* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	Poteaux	Peintures	/	/	4	P8 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> RdC -> Local jardinage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	3	/	S3	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> RdC -> Local jardinage	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	/	S1	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> RdC -> Local jardinage	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	1	/	S1	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> RdC -> Local jardinage	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	/	S8	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> RdC -> Local jardinage	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	1	/	S8	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> Extérieurs -> Extérieurs	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Peinture	/	/	7	/	S5	AN	Sur portes sectionnelles	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 6 -> Extérieurs -> Extérieurs	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	/	5	/	S6	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> Extérieurs -> Extérieurs	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Peinture	/	/	6	/	S7	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> Extérieurs -> Extérieurs	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	/	5	P9* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> Extérieurs -> Extérieurs	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	/	5	P10 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> Extérieurs -> Extérieurs	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Peinture	/	/	6	P11* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> Extérieurs -> Extérieurs	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Peinture	/	/	6	P12 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 6 -> Extérieurs -> Extérieurs	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Peinture	/	/	7	P13* N	/	AN	Sur portes sectionnelles	Non
Bâtiment 6 -> Extérieurs -> Extérieurs	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Peinture	/	/	7	P14 N	/	AN	Sur portes sectionnelles	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment 6	/
Bâtiment 6 -> RdC	/
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	/
Bâtiment 6 -> RdC -> Local jardinage	/
Bâtiment 6 -> Extérieurs	/
Bâtiment 6 -> Extérieurs -> Extérieurs	/
Bâtiment 6 -> Couverture	/
Bâtiment 6 -> Couverture -> Couverture	/

7.2. Photos prélèvements


P1	ZPSO 1
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	
	
Revêtements de sol -> Ragréages Sols coulés à base ciment	

P2	ZPSO 1
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	
	
Revêtements de sol -> Ragréages Sols coulés à base ciment	


P3	ZPSO 2
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	
	
Revêtements de sol -> Ragréages Peintures de sol	

P4	ZPSO 2
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	
	
Revêtements de sol -> Ragréages Peintures de sol	

P5	ZPSO 3
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

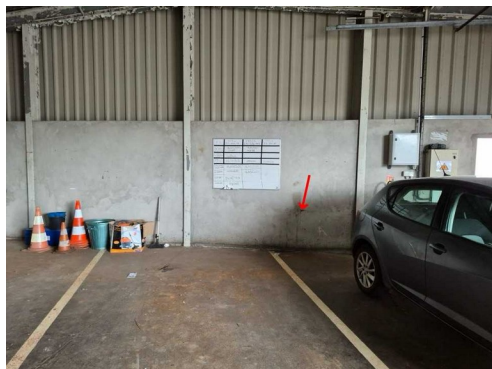P6	ZPSO 3
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P7	ZPSO 4
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	
	
Poteaux -> Peintures	

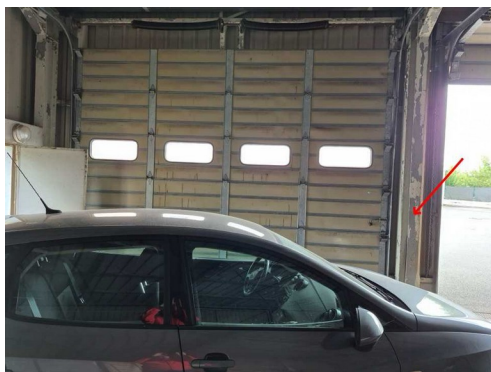P8	ZPSO 4
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	
	
Poteaux -> Peintures	

P9	ZPSO 5
Bâtiment 6 -> Extérieurs -> Extérieurs	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P10	ZPSO 5
Bâtiment 6 -> Extérieurs -> Extérieurs	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P11	ZPSO 6
Bâtiment 6 -> Extérieurs -> Extérieurs	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Peinture	

P12	ZPSO 6
Bâtiment 6 -> Extérieurs -> Extérieurs	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Peinture	

P13	ZPSO 7
Bâtiment 6 -> Extérieurs -> Extérieurs	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Peinture	

P14	ZPSO 7
Bâtiment 6 -> Extérieurs -> Extérieurs	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Peinture	

7.3. Photos sondages

S2	ZPSO 2
Bâtiment 6 -> RdC -> Garage	
	
Revêtements de sol -> Ragréages Peintures de sol	

S5	ZPSO 7
Bâtiment 6 -> Extérieurs -> Extérieurs	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Peinture	

S7	ZPSO 6
Bâtiment 6 -> Extérieurs -> Extérieurs	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Peinture	

7.4. Photos inaccessibilités

Bâtiment 6 -> Couverture -> Couverture		MA 1
1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités		
Hauteur supérieure à 3m		
		Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux : Absence d'accès à la couverture (hauteur supérieure à 3m) Prévoir un étancher pour le rebouchage des prélèvements Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé

7.5. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Signé par : Juliette Allavoine
E-mail : juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 2025-01-07 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat
 Attribué à
Stéphanie NOISSETTE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029

Date : 29/06/2022

Laurent Croguennec, Président



Numéro de certificat : 14692855



BUREAU
VERITAS

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag


Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
 Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



cofrac
CERTIFICATION
DE PERSONNES
 ACCREDITATION
 N°4-0087
 Liste des sites et
 portées disponibles
 sur www.cofrac.fr


7.7. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 6 > RdC	Date visite	Le 08/07/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27074249/S1/1
	Planche	1 / 3
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

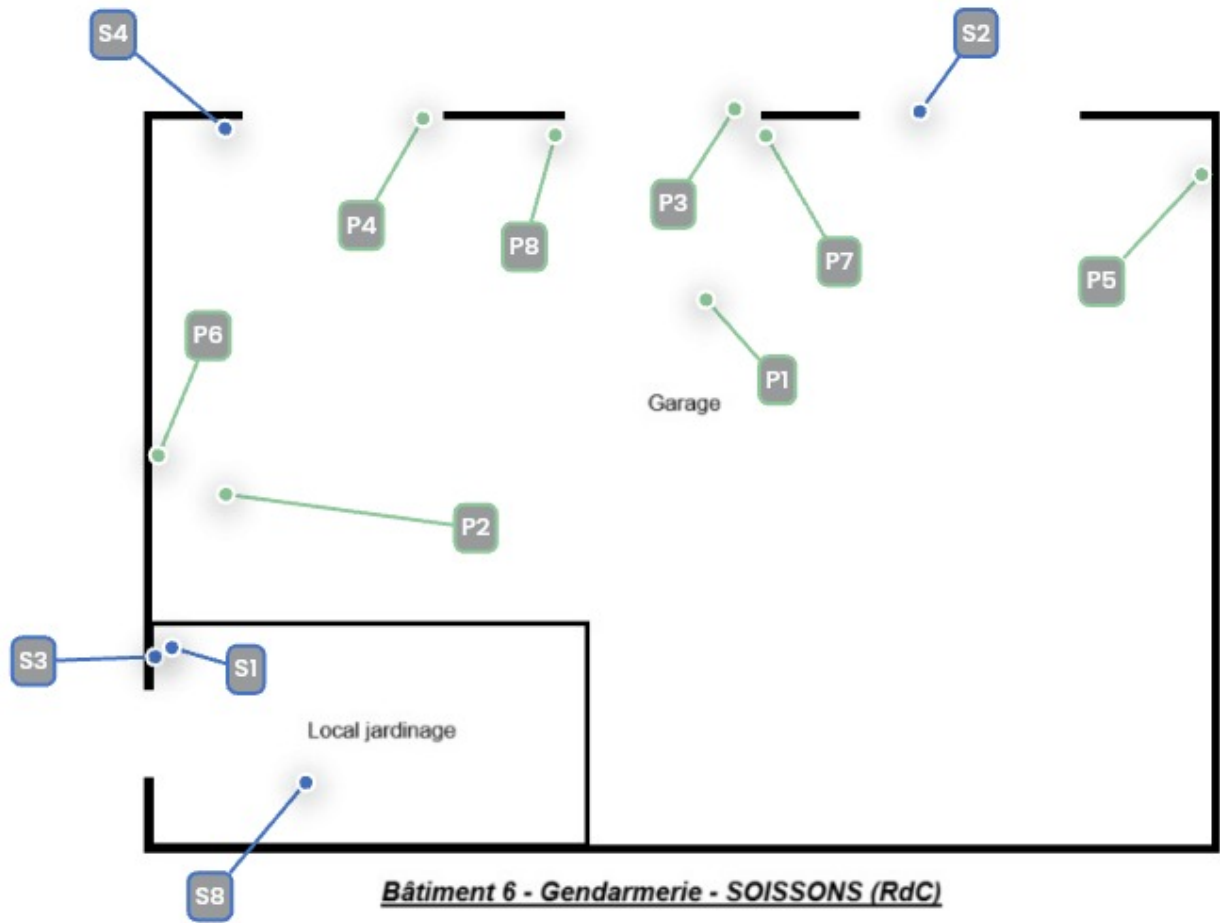

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 6 > Extérieurs	Date visite	Le 08/07/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27074249/S1/1
	Planche	2 / 3
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

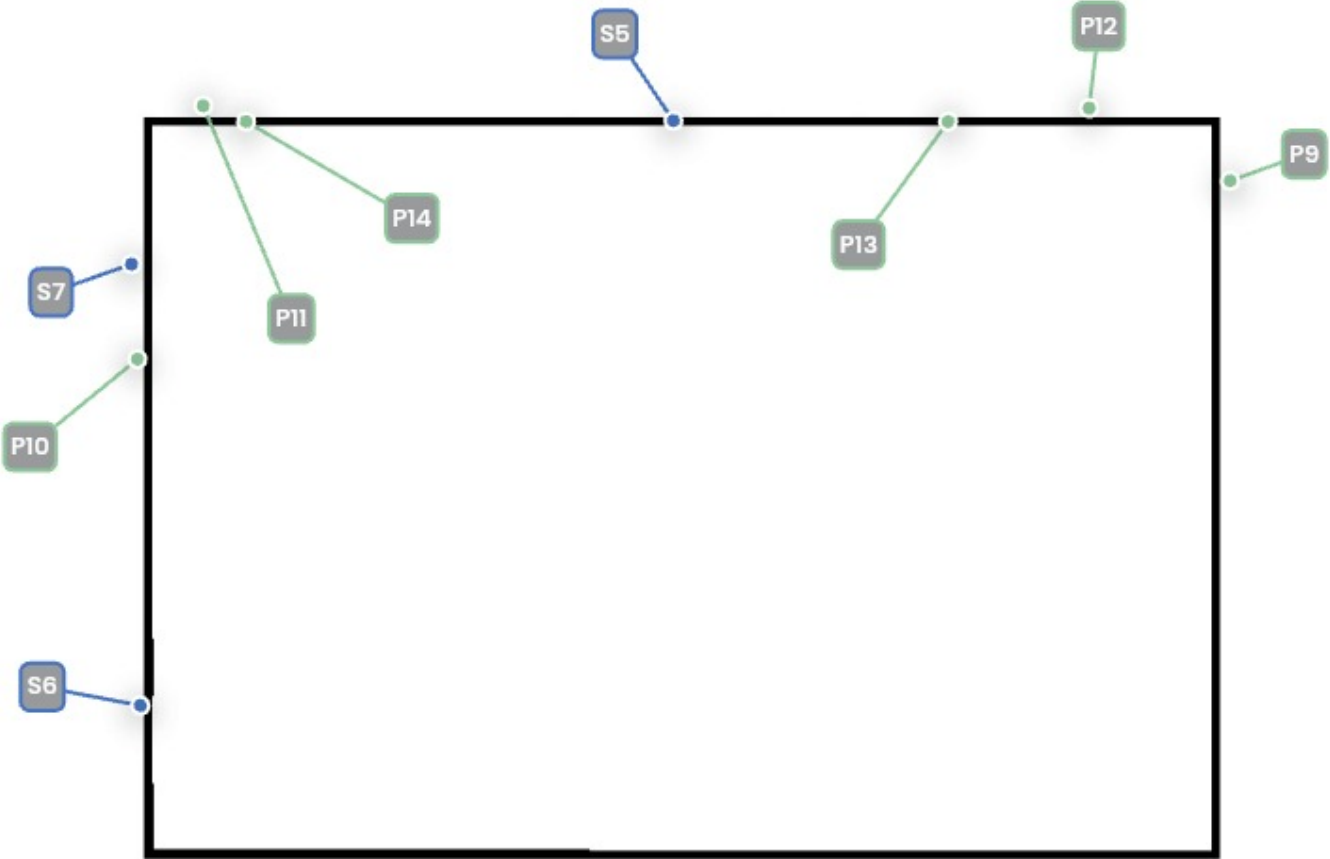

Bâtiment 6 - Gendarmerie - SOISSONS (Extérieurs)

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 6 > Couverture	Date visite	Le 08/07/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27074249/S1/1
	Planche	3 / 3
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



Bâtiment 6 - Gendarmerie - SOISSONS (Extérieurs)

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Madame Stephanie NOISETTE

5 Avenue du Sénateur Girard

59300 VALENCIENNES

Notre référence : AR-25-HB-078114-01

Numéro de dossier : 25N034411**Référence de dossier : 1510797287/27074249/S1/1/1_27074249/1/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N034411-001 - Référence *BV3JP5624 Réf. Prel : P1 Bâtiment 6 - RdC - Garage/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034411-002 - Référence *BV3JP5625 Réf. Prel : P2 Bâtiment 6 - RdC - Garage/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034411-003 - Référence *BV3JP5626 Réf. Prel : P3 Bâtiment 6 - RdC - Garage/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034411-004 - Référence *BV3JP5627 Réf. Prel : P4 Bâtiment 6 - RdC - Garage/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034411-005 - Référence *BV3JP5628 Réf. Prel : P5 Bâtiment 6 - RdC - Garage/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034411-006 - Référence *BV3JP5629 Réf. Prel : P6 Bâtiment 6 - RdC - Garage/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034411-007 - Référence *BV3JP5630 Réf. Prel : P7 Bâtiment 6 - RdC - Garage/Poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034411-008 - Référence *BV3JP5631 Réf. Prel : P8 Bâtiment 6 - RdC - Garage/Poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034411-009 - Référence *BV3JP5632 Réf. Prel : P9 Bâtiment 6 - Extérieurs - Extérieurs/Façades lourdes y compris poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034411-010 - Référence *BV3JP5633 Réf. Prel : P10 Bâtiment 6 - Extérieurs - Extérieurs/Façades lourdes y compris poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034411-011 - Référence *BV3JP5634 Réf. Prel : P11 Bâtiment 6 - Extérieurs - Extérieurs/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034411-012 - Référence *BV3JP5635 Réf. Prel : P12 Bâtiment 6 - Extérieurs - Extérieurs/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034411-013 - Référence *BV3JP5636 Réf. Prel : P13 Bâtiment 6 - Extérieurs - Extérieurs/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N034411-014 - Référence *BV3JP5637 Réf. Prel : P14 Bâtiment 6 - Extérieurs - Extérieurs/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BÂTIMENT NORD SAS
Réception résultat
557 Route de Noyelles
PA du Pommier
62110 Hénin Beaumont

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-049178-01
Référence laboratoire N° : 25EK042952
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025
Date d'analyse : 30/07/2025
Référence dossier Client:25N034411 - 1510797287/27074249/S1/1/1_27074249/1/1

Date d'émission de rapport : 31/07/2025 20:56
Référence de suivi du dossier N° : 25N034411
Date de réception :25/07/2025

Page1/5

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N034411-001 - BV3JP5624 Réf. Prel : P1 Bâtiment 6 - RdC - Garage/Revêtements de sol	Matériau dur (granulaire) (marron)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25N034411-002 - BV3JP5625 Réf. Prel : P2 Bâtiment 6 - RdC - Garage/Revêtements de sol	Matériau dur (granulaire) (marron)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25N034411-003 - BV3JP5626 Réf. Prel : P3 Bâtiment 6 - RdC - Garage/Revêtements de sol	Matériau dur (granulaire) (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25N034411-004 - BV3JP5627 Réf. Prel : P4 Bâtiment 6 - RdC - Garage/Revêtements de sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (pulvérulent) (marron)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-049178-01	Date d'émission de rapport : 31/07/2025 20:56	Page2/5
Référence laboratoire N° : 25EK042952	Référence de suivi du dossier N° : 25N034411	
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025	Date de réception : 25/07/2025	
Date d'analyse : 30/07/2025		
Référence dossier Client: 25N034411 - 1510797287/27074249/S1/1/1_27074249/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur (granulaire) (marron)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25N034411-005 - BV3JP5628 Réf. Prel : P5 Bâtiment 6 - RdC - Garage/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25N034411-006 - BV3JP5629 Réf. Prel : P6 Bâtiment 6 - RdC - Garage/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25N034411-007 - BV3JP5630 Réf. Prel : P7 Bâtiment 6 - RdC - Garage/Poteaux	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25N034411-008 - BV3JP5631 Réf. Prel : P8 Bâtiment 6 - RdC - Garage/Poteaux	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-049178-01	Date d'émission de rapport : 31/07/2025 20:56	Page3/5
Référence laboratoire N° : 25EK042952	Référence de suivi du dossier N° : 25N034411	
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025	Date de réception : 25/07/2025	
Date d'analyse : 30/07/2025		
Référence dossier Client: 25N034411 - 1510797287/27074249/S1/1/1_27074249/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25N034411-009 - BV3JP5632 Réf. Prel : P9 Bâtiment 6 - Extérieurs - Extérieurs/Façades lourdes y compris poteaux	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25N034411-010 - BV3JP5633 Réf. Prel : P10 Bâtiment 6 - Extérieurs - Extérieurs/Façades lourdes y compris poteaux	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25N034411-011 - BV3JP5634 Réf. Prel : P11 Bâtiment 6 - Extérieurs - Extérieurs/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	25N034411-012 - BV3JP5635 Réf. Prel : P12 Bâtiment 6 - Extérieurs - Extérieurs/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-049178-01	Date d'émission de rapport : 31/07/2025 20:56	Page4/5
Référence laboratoire N° : 25EK042952	Référence de suivi du dossier N° : 25N034411	
Reçu au laboratoire le : 28/07/2025	Date de réception : 25/07/2025	
Date d'analyse : 30/07/2025		
Référence dossier Client: 25N034411 - 1510797287/27074249/S1/1/1_27074249/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	25N034411-013 - BV3JP5636 Réf. Prel : P13 Bâtiment 6 - Extérieurs - Extérieurs/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25N034411-014 - BV3JP5637 Réf. Prel : P14 Bâtiment 6 - Extérieurs - Extérieurs/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-049178-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2025 20:56

Page 5/5

Référence laboratoire N° : 25EK042952

Référence de suivi du dossier N° : 25N034411

Reçu au laboratoire le : 28/07/2025

Date de réception : 25/07/2025

Date d'analyse : 30/07/2025

Référence dossier Client: 25N034411 - 1510797287/27074249/S1/1/1_27074249/1/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.