

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 27074758/S1/1/AM-RTV_V1**Rédigé le : 15/09/2025****Référence au programme de travaux :**
MAIL MAIL DU 24/06/2025 réalisé le 24/06/2025 par
EDDY FLAMENT

DONNEUR D'ORDRE

CASERNE SOISSONS45 AVENUE DE LAON
02200 SOISSONS

SITE D'INTERVENTION

CASERNE DE SOISSONS45 AVENUE DE LAON
02200 SOISSONS**BAT 001**

Latitude : 49.391000 / Longitude : 3.340200

Date(s) d'intervention(s) :
Du 24/06/2025 au 25/06/2025

SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Florine MERCIER	Opératrice de repérage	Certification N° 21134572	Florine MERCIER
Stéphanie NOISETTE	Chargée d'Affaires DBE	Certification N° 14692855	

Le présent rapport comporte 71 pages, dont 50 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périphère de repérage défini par l'opérateur de repérage	6
2. CONCLUSIONS	7
2.1. Remarque(s) complémentaire(s)	7
2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre	8
2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre	8
2.4. Obligations réglementaires	9
3. INFORMATIONS GENERALES	10
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	10
3.2. Parties prenantes	10
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	10
4.1. Références réglementaires	10
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	11
5.1. Date(s) de visite(s)	11
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	11
5.3. Conditions spécifiques	11
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	11
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	12
6.1. Matériaux et produits repérés	12
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	22
7. ANNEXES	22
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	22
7.2. Photos prélèvements	24
7.3. Photos sondages	35
7.4. Photos inaccessibilités	36
7.5. Attestation d'assurance	38
7.6. Certificat de compétence	40
7.7. Croquis de repérage	41
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire	48

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Logements -Remplacement menuiseries extérieures en parties communes (pose à neuf) -Remplacement portes de hall (pose à neuf) -Remplacement de portes de gaines (partiel) -Remplacement caisson VMC en terrasse (caissons et réseaux horizontaux) -Traitement technique des façades (purgé des bétons et enduit et ravalement) -Réfection complète de l'isolation et étanchéité terrasse après dépose existante -Remplacement des portes palières logements (pose rénovation) -Réfection des peintures des parties communes (y compris grattage et purge des parties béton endommagées suite infiltration) -Réfection éclairage des parties communes -Réfection électrique des installations intérieures des logements (sous moulure) -Reprise ponctuelle de voiries (flash réseau)

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Eléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Eléments sous toiture	Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Etanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés, Ecrans de semi indépendance, Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Lanterneaux	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaire d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets
08 - Equipements divers et accessoires	
Aerothermes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Bacs à sable incendie	Eléments en fibres-ciment
Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Câbles électriques	Gaine/Enveloppe, Tresses/Isolant
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Chaudières (mixtes, collectives)	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Chauffes bains	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Coffres-forts	Parois, Portes
Convecteurs électriques	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Isolants thermiques cartonnés, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses des diffuseurs
Equipements	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Etuves	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Fours	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Fusibles à broche	Carton, Tresses
Groupes électrogènes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Jardinières	Eléments en fibres-ciment
Poêles	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Portes de placard	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Pots de fleur	Eléments en fibres-ciment
Radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés, Tresses des diffuseurs
Radiateurs gaz modulables	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Tuyauteries	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

PARTIE COMMUNES DES LOGEMENTS, PORTE DES LOGEMENTS, TOITURE, FACADE

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Remarque(s) complémentaire(s)

Façade et toiture non réalisés
Impossibilité de prélever en toiture car pas d'étanchéité sur place.
Et façade à plus de 3 mètres, nacelle nécessaire

2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
BATIMENT 1 -> Façade (IA 4)	2- Parois verticales extérieures et façades	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4

2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
BATIMENT 1 -> Toiture (MA 1)	1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	Hauteur supérieure à 3m	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé
BATIMENT 1 -> Façade (MA 2)	2- Parois verticales extérieures et façades	Façade(s) en partie haute (>3m)	Mettre à disposition une nacelle avec chauffeur

2.4. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CASERNE DE SOISSONS
45 AVENUE DE LAON
02200 SOISSONS

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CASERNE DE SOISSONS	Habitation (Parties communes)	ERP de la 5ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
CASERNE SOISSONS	Donneur d'ordre	/	45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	/
ALEXANDRE CARLU	Accompagnateur	/	45 avenue de laon 02200 SOISSONS	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 24/06/2025 au 25/06/2025

5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les plans ou croquis à jour de l'immeuble bâti
- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires

5.3. Conditions spécifiques

- Pas d'accompagnateur disposant de tous les moyens d'accès et autorisations nécessaires
- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Moyens nécessaires pour accéder à certains matériaux non mis en oeuvre (escabeau, échelle, échafaudage, plateforme élévatrice de personnes, etc.)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / MAIL	EDDY FLAMENT	24/06/2025	MAIL DU 24/06/2025	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :

AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT 1 -> RDC	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	5	P9* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	5	P10 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	1	P1* N	/	AN	Carrelage beige	Non
BATIMENT 1 -> RDC	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	1	P2 N	/	AN	Carrelage beige	Non
BATIMENT 1 -> RDC	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	2	P3* N	/	AN	Plinthe beige	Non
BATIMENT 1 -> RDC	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	2	P4 N	/	AN	Plinthe beige	Non
BATIMENT 1 -> RDC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Pailleté	/	3	P5* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT 1 -> RDC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Pailleté	/	3	P6 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	P7* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	P8 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE A	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	6	P11* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE A	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	6	P12 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	9	P17* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	9	P18 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE A	Portes	Peintures	Pailleté	/	10	P19* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC -> SAS ENTREE A	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Dur	Beige	7	P13* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC -> SAS ENTREE A	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Dur	Beige	7	P14 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC -> SAS ENTREE A	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	8	P15* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT 1 -> RDC -> SAS ENTREE A	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	8	P16 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE B	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	21	P45* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE B	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	22	P47* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE B	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Dur	Gris	18	P38* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE B	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Pailleté	/	18	P38* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE B	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	20	P44* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE B	Portes	Peintures	Pailleté	/	23	P49* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE B	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	9	/	S32	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC -> SAS ENTREE B	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	22	P48 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC -> SAS ENTREE B	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	19	P41* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC -> SAS ENTREE B	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	19	P42 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC -> SAS ENTREE B	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	20	P43 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT 1 -> RDC -> SAS ENTREE B	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Dur	Beige	7	/	S30	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> RDC -> SAS ENTREE B	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	8	/	S31	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	/	S1	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	5	/	S4	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Pailleté	/	3	/	S7	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Dur	Gris	18	/	S35	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Pailleté	/	18	/	S35	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER A	Portes	Peintures	Pailleté	/	10	/	S10	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER A	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	17	P34* N	/	AN	Carrelage beige tacheté	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER A	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	16	P32* N	/	AN	Plinthe noir	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER A	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	11	P21* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER A	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	12	P24* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER A	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Blanc	13	P25* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER A	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Caoutchouc	Noir	14	P27* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER A	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	15	P29* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER B	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	26	P57* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER B	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	27	P59* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER B	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	28	P61* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER B	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	28	P63 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER B	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Noir	29	P64* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER B	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Blanc	30	P66* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER B	Portes	Peintures	Pailleté	/	23	/	S21	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER B	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Blanc	13	/	S33	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER B	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	15	/	S34	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER B	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	21	/	S18	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER B	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	25	P53* N	/	AN	Carrelage beige tacheté	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER B	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Dur	Gris	18	P39 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER B	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Pailleté	/	18	P39 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER B	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	24	P51* N	/	AN	Plinthe noir	Non
BATIMENT 1 -> R+2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	/	S2	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER A	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	5	P36 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER A	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	16	P33 N	/	AN	Plinthe noir	Non
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	P37 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER A	Portes	Peintures	Pailleté	/	10	P20 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Pailleté	/	3	/	S8	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Dur	Gris	18	/	S36	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Pailleté	/	18	/	S36	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER A	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	17	/	S16	AN	Carrelage beige tacheté	Non
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER A	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	5	/	S5	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+2 -> CAGE ESCALIER A	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	11	/	S12	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+2 -> CAGE ESCALIER A	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Caoutchouc	Noir	14	/	S14	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+2 -> CAGE ESCALIER A	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	12	P23 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER B	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	21	P46 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER B	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	25	P54 N	/	AN	Carrelage beige tacheté	Non
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER B	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	24	P52 N	/	AN	Plinthe noir	Non
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER B	Portes	Peintures	Pailleté	/	23	P50 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER B	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Dur	Gris	18	/	S37	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER B	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Pailleté	/	18	/	S37	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+2 -> CAGE ESCALIER B	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	26	P58 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT 1 -> R+2 -> CAGE ESCALIER B	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	27	P60 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+2 -> CAGE ESCALIER B	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Noir	29	P65 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+2 -> CAGE ESCALIER B	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Blanc	30	P67 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	/	S3	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Pailleté	/	3	/	S9	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER A	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	16	/	S15	AN	Plinthe noir	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	/	S17	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Dur	Gris	18	/	S39	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Pailleté	/	18	/	S39	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER A	Portes	Peintures	Pailleté	/	10	/	S11	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER A	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	12	/	S13	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER A	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	5	/	S6	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER A	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	17	P35 N	/	AN	Carrelage beige tacheté	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Pailleté	/	3	P31 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> CAGE ESCALIER A	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	11	P22 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> CAGE ESCALIER A	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Blanc	13	P26 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> CAGE ESCALIER A	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Caoutchouc	Noir	14	P28 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> CAGE ESCALIER A	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	15	P30 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> CAGE ESCALIER B	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	26	/	S25	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> CAGE ESCALIER B	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	27	/	S26	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> CAGE ESCALIER B	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	28	/	S27	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> CAGE ESCALIER B	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Noir	29	/	S28	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> CAGE ESCALIER B	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Blanc	30	/	S29	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> CAGE ESCALIER B	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	25	/	S24	AN	Carrelage beige tacheté	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER B	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	24	/	S22	AN	Plinthe noir	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER B	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Dur	Gris	18	/	S38	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER B	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Pailleté	/	18	/	S38	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER B	Portes	Peintures	Pailleté	/	23	/	S20	AN	/	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER B	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	25	/	S23	AN	Carrelage beige tacheté	Non
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER B	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	21	/	S19	AN	/	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BATIMENT 1	/
BATIMENT 1 -> RDC	/
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE A	/
BATIMENT 1 -> RDC -> SAS ENTREE A	/
BATIMENT 1 -> RDC -> CAGE ESCALIER A	/
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE B	/
BATIMENT 1 -> RDC -> SAS ENTREE B	/
BATIMENT 1 -> RDC -> CAGE ESCALIER B	/
BATIMENT 1 -> R+1	/
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER A	/
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER A	/
BATIMENT 1 -> R+1 -> LOGEMENT GAUCHE	/
BATIMENT 1 -> R+1 -> LOGEMENT DROITE	/
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER B	/
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER B	/
BATIMENT 1 -> R+1 -> LOGEMENT DE GAUCHE	/
BATIMENT 1 -> R+1 -> LOGEMENT DE DROITE	/
BATIMENT 1 -> R+2	/
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER A	/
BATIMENT 1 -> R+2 -> CAGE ESCALIER A	/
BATIMENT 1 -> R+2 -> LOGEMENT GAUCHE	/
BATIMENT 1 -> R+2 -> LOGEMENT DROITE	/
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER B	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BATIMENT 1 -> R+2 -> CAGE ESCALIER B	/
BATIMENT 1 -> R+2 -> LOGEMENT GAUCHE	/
BATIMENT 1 -> R+2 -> LOGEMENT DROITE	/
BATIMENT 1 -> R+3	/
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER A	/
BATIMENT 1 -> R+3 -> CAGE ESCALIER A	/
BATIMENT 1 -> R+3 -> LOGEMENT GAUCHE	/
BATIMENT 1 -> R+3 -> LOGEMENT GAUCHE - > PALIER B	/
BATIMENT 1 -> R+3 -> LOGEMENT DROITE	/
BATIMENT 1 -> R+3 -> CAGE ESCALIER B	/
BATIMENT 1 -> R+3 -> LOGEMENT GAUCHE	/
BATIMENT 1 -> R+3 -> LOGEMENT DROITE	/
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER B	/
BATIMENT 1 -> Toiture	/
BATIMENT 1 -> Façade	/

7.2. Photos prélèvements

P9	ZPSO 5
BATIMENT 1 -> RDC	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P10	ZPSO 5
BATIMENT 1 -> RDC	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P1	ZPSO 1
BATIMENT 1 -> RDC	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P2	ZPSO 1
BATIMENT 1 -> RDC	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P3	ZPSO 2
BATIMENT 1 -> RDC	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P4	ZPSO 2
BATIMENT 1 -> RDC	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P5	ZPSO 3
BATIMENT 1 -> RDC	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture	

P6	ZPSO 3
BATIMENT 1 -> RDC	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture	

P7	ZPSO 4
BATIMENT 1 -> RDC	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P8	ZPSO 4
BATIMENT 1 -> RDC	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P11	ZPSO 6
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE A	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

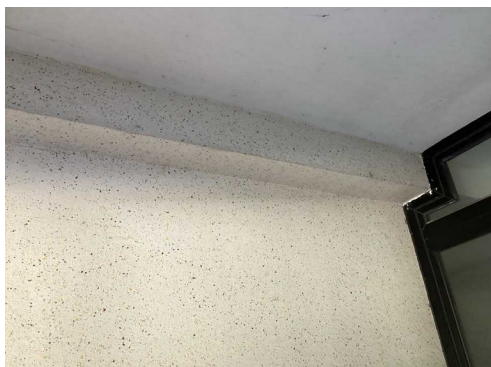P12	ZPSO 6
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE A	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P17	ZPSO 9
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE A	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P18	ZPSO 9
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE A	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P19	ZPSO 10
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE A	
	
Portes -> Peintures	

P13	ZPSO 7
BATIMENT 1 -> RDC -> SAS ENTREE A	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P14	ZPSO 7
BATIMENT 1 -> RDC -> SAS ENTREE A	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P15	ZPSO 8
BATIMENT 1 -> RDC -> SAS ENTREE A	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

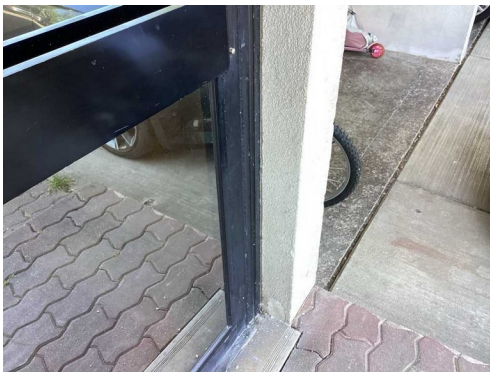P16	ZPSO 8
BATIMENT 1 -> RDC -> SAS ENTREE A	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P45	ZPSO 21
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE B	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P47	ZPSO 22
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE B	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P38	ZPSO 18
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE B	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P44	ZPSO 20
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE B	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P49	ZPSO 23
BATIMENT 1 -> RDC -> ENTREE B	
	
Portes -> Peintures	

P48	ZPSO 22
BATIMENT 1 -> RDC -> SAS ENTREE B	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P41	ZPSO 19
BATIMENT 1 -> RDC -> SAS ENTREE B	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P42	ZPSO 19
BATIMENT 1 -> RDC -> SAS ENTREE B	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P43	ZPSO 20
BATIMENT 1 -> RDC -> SAS ENTREE B	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P34	ZPSO 17
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER A	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P32	ZPSO 16
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER A	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P21	ZPSO 11
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER A	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P24	ZPSO 12
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER A	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P25	ZPSO 13
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER A	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P27	ZPSO 14
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER A	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Joints d'assemblage	

P29	ZPSO 15
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER A	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P57	ZPSO 26
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER B	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P59	ZPSO 27
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER B	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P61	ZPSO 28
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER B	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P63	ZPSO 28
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER B	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P64	ZPSO 29
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER B	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P66	ZPSO 30
BATIMENT 1 -> R+1 -> CAGE ESCALIER B	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P53	ZPSO 25
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER B	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P39	ZPSO 18
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER B	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P51	ZPSO 24
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER B	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P36	ZPSO 5
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER A	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P33	ZPSO 16
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER A	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P37	ZPSO 4
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER A	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P20	ZPSO 10
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER A	
	
Portes -> Peintures	

P23	ZPSO 12
BATIMENT 1 -> R+2 -> CAGE ESCALIER A	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P46	ZPSO 21
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER B	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P54	ZPSO 25
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER B	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P52	ZPSO 24
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER B	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P50	ZPSO 23
BATIMENT 1 -> R+2 -> PALIER B	
	
Portes -> Peintures	

P58	ZPSO 26
BATIMENT 1 -> R+2 -> CAGE ESCALIER B	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P60	ZPSO 27
BATIMENT 1 -> R+2 -> CAGE ESCALIER B	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P65	ZPSO 29
BATIMENT 1 -> R+2 -> CAGE ESCALIER B	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P67	ZPSO 30
BATIMENT 1 -> R+2 -> CAGE ESCALIER B	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P35	ZPSO 17
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER A	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P31	ZPSO 3
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER A	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture	

P22	ZPSO 11
BATIMENT 1 -> R+3 -> CAGE ESCALIER A	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P26	ZPSO 13
BATIMENT 1 -> R+3 -> CAGE ESCALIER A	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P28	ZPSO 14
BATIMENT 1 -> R+3 -> CAGE ESCALIER A	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	

P30	ZPSO 15
BATIMENT 1 -> R+3 -> CAGE ESCALIER A	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

7.3. Photos sondages

S1	ZPSO 4
BATIMENT 1 -> R+1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S21	ZPSO 23
BATIMENT 1 -> R+1 -> PALIER B	
	
Portes -> Peintures	

S2	ZPSO 4
BATIMENT 1 -> R+2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S3	ZPSO 4
BATIMENT 1 -> R+3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S22	ZPSO 24
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER B	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S23	ZPSO 25
BATIMENT 1 -> R+3 -> PALIER B	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

7.4. Photos inaccessibilités

BATIMENT 1 -> Toiture		MA 1
1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités		
Hauteur supérieure à 3m		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé	
BATIMENT 1 -> Façade		MA 2
2- Parois verticales extérieures et façades		
Façade(s) en partie haute (>3m)		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Mettre à disposition une nacelle avec chauffeur	

BATIMENT 1 -> Façade		IA 4
2- Parois verticales extérieures et façades		
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

7.5. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
N° TVA intracommunautaire FR 00 487 424 608

Signé par : Juliette Allavoine
E-mail : juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 2025-01-07 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat attribué à

Florine RAMEZ

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
DPE sans mention	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	20/02/2024	19/02/2031
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	20/02/2024	19/02/2031
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	20/02/2024	19/02/2031

Date : 03/03/2025

Numéro du certificat : **21134572**

Samuel DUPRIEU - Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. [Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat.](#)
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie




7.7. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation BATIMENT 1 > RDC	Date visite	Du 24/06/2025 au 25/06/2025
	Auteur	Florine MERCIER
	N° dossier	27074758/S1/1
	Planche	1 / 6
	Indice	1


Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

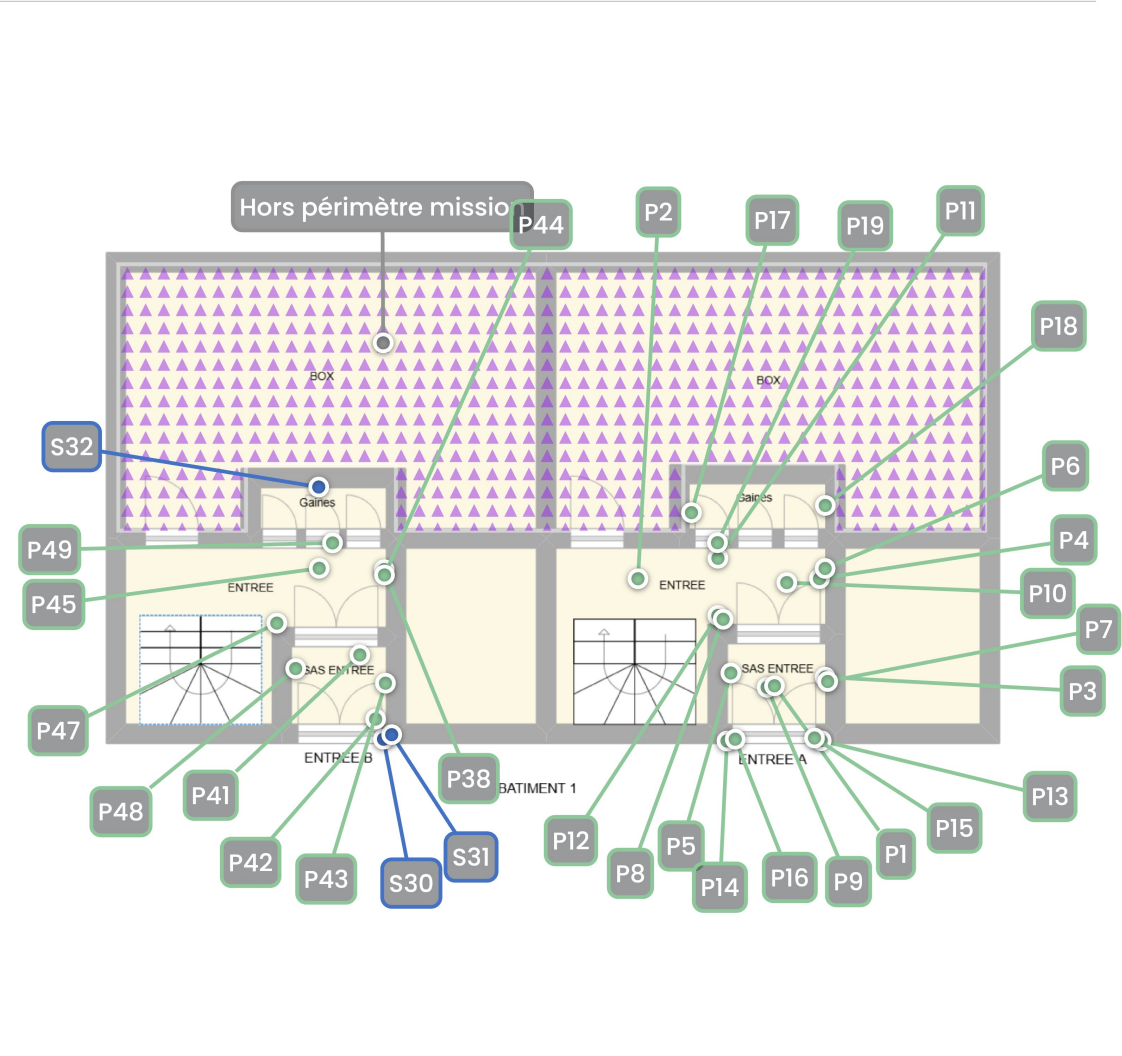

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation BATIMENT 1 > R+1	Date visite	Du 24/06/2025 au 25/06/2025
	Auteur	Florine MERCIER
	N° dossier	27074758/S1/1
	Planche	2 / 6
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

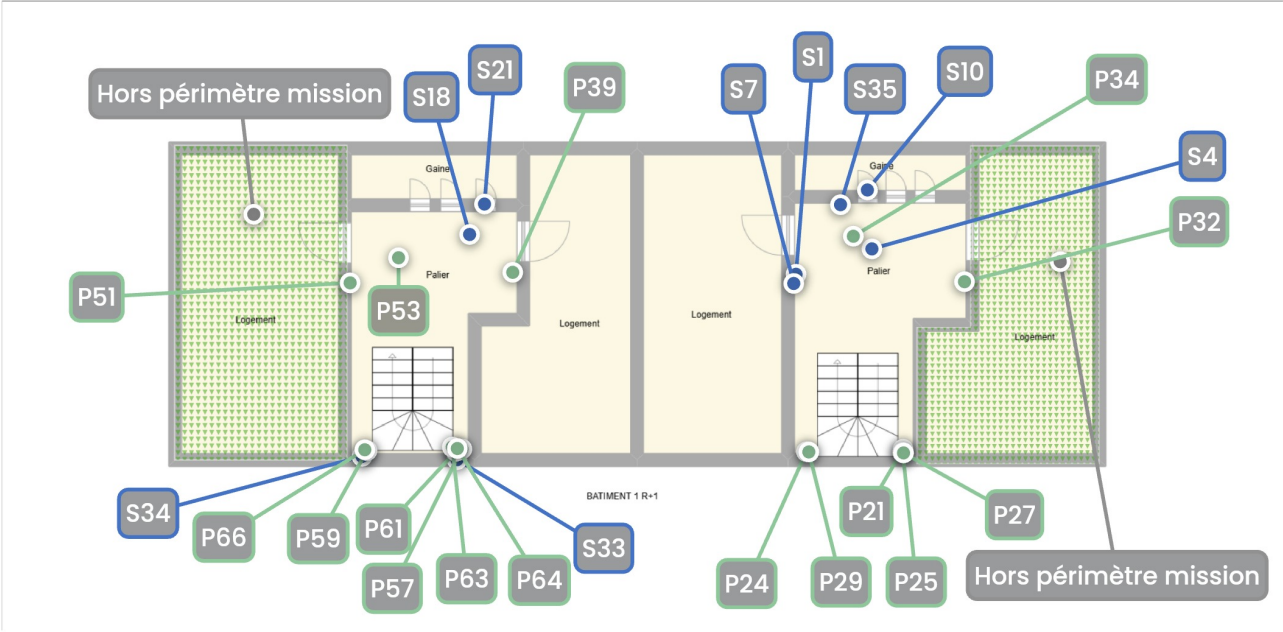


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation BATIMENT 1 > R+2	Date visite	Du 24/06/2025 au 25/06/2025
	Auteur	Florine MERCIER
	N° dossier	27074758/S1/1
	Planche	3 / 6
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

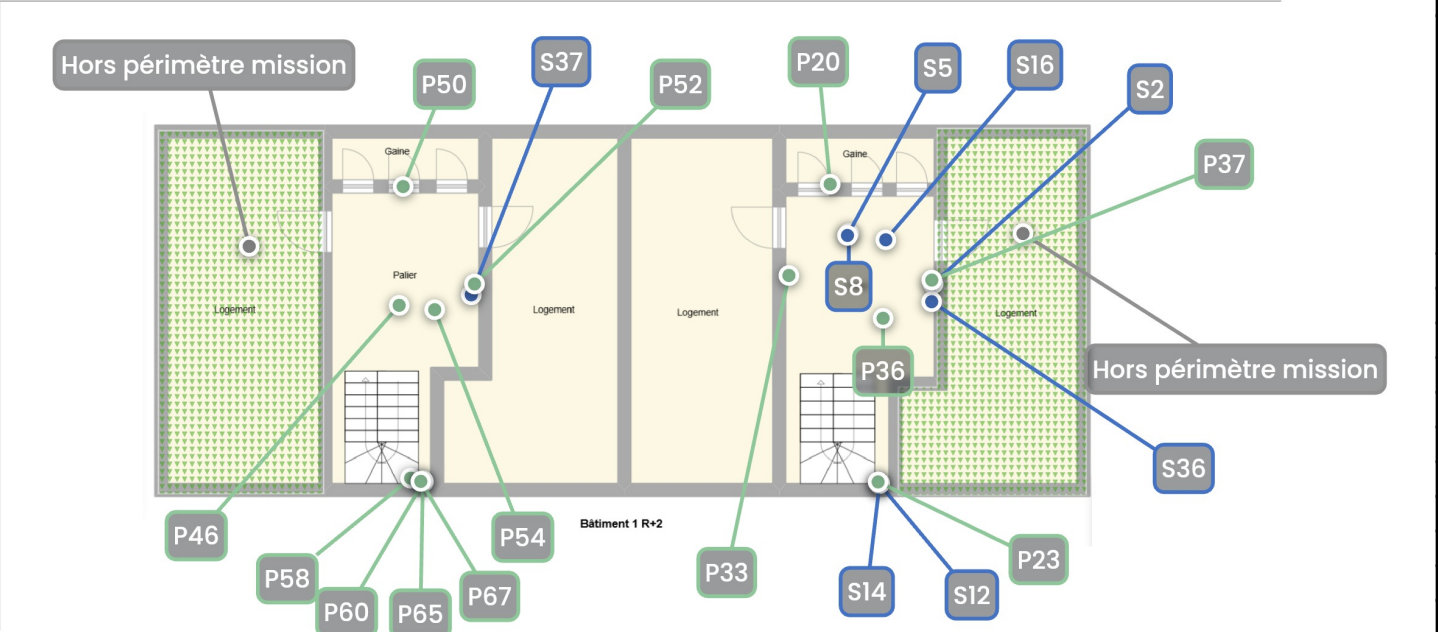


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation BATIMENT 1 > R+3	Date visite	Du 24/06/2025 au 25/06/2025
	Auteur	Florine MERCIER
	N° dossier	27074758/S1/1
	Planche	4 / 6
	Indice	1


Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

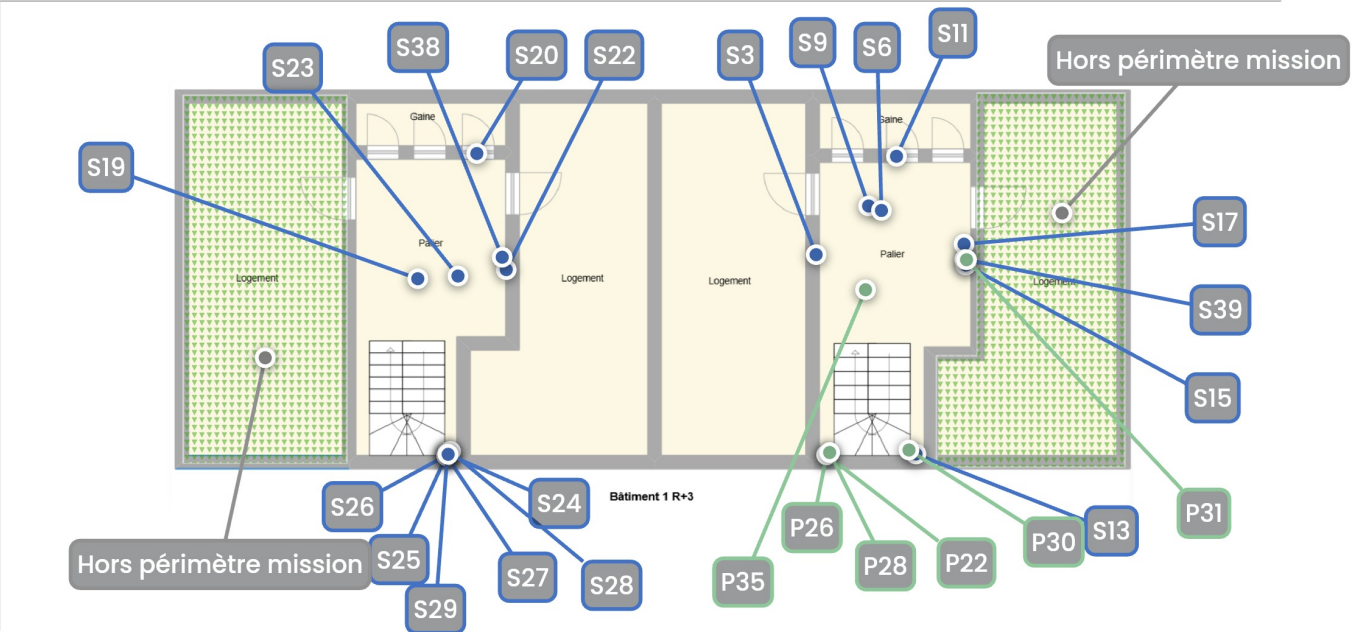

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation BATIMENT 1 > Toiture	Date visite	Du 24/06/2025 au 25/06/2025
	Auteur	Florine MERCIER
	N° dossier	27074758/S1/1
	Planche	5 / 6
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

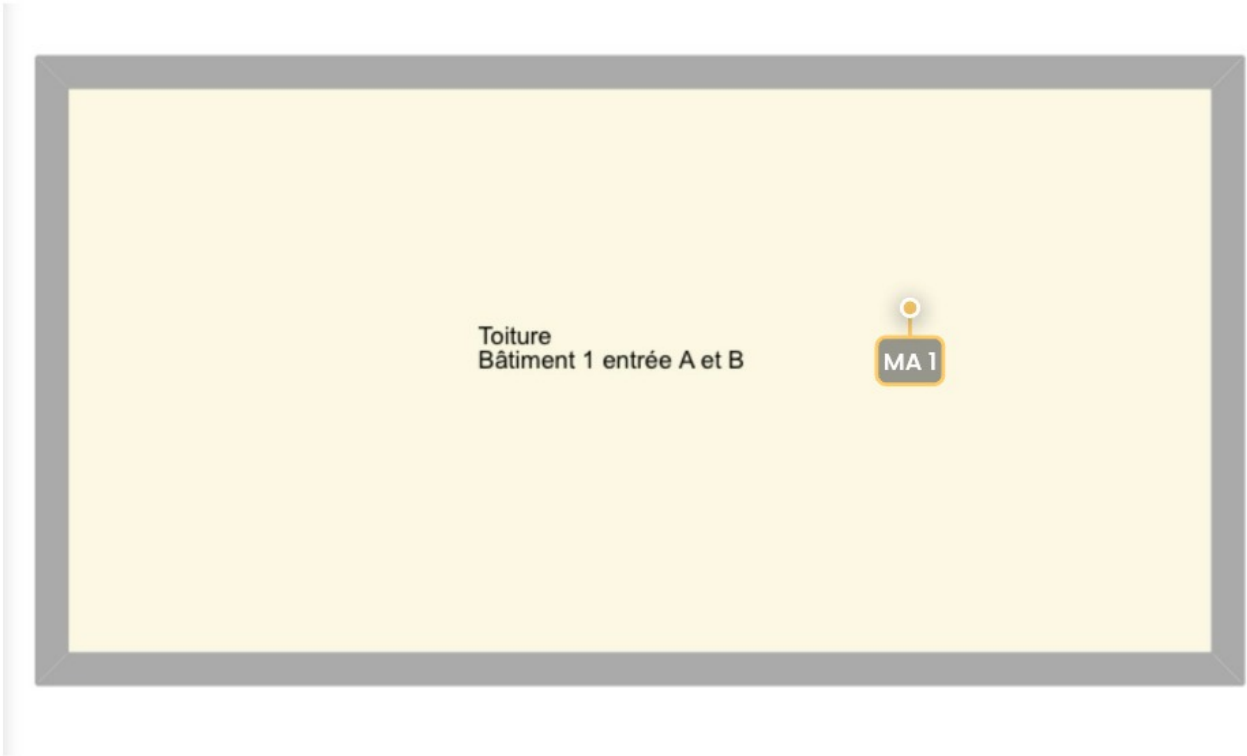

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation BATIMENT 1 > Façade	Date visite	Du 24/06/2025 au 25/06/2025
	Auteur	Florine MERCIER
	N° dossier	27074758/S1/1
	Planche	6 / 6
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Madame Florine MERCIER

299 Rue du Général de Gaulle

59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Notre référence : AR-25-HB-080672-01

Numéro de dossier : 25N036274**Référence de dossier : 1510797287/27074758/S1/1/2_27074758/1/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N036274-001 - Référence *BV3MZ7941 Réf. Prel : P1 BATIMENT 1 - RDC/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-002 - Référence *BV3MZ7942 Réf. Prel : P2 BATIMENT 1 - RDC/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-003 - Référence *BV3MZ7943 Réf. Prel : P3 BATIMENT 1 - RDC/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-004 - Référence *BV3MZ7944 Réf. Prel : P4 BATIMENT 1 - RDC/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-005 - Référence *BV3MZ7945 Réf. Prel : P5 BATIMENT 1 - RDC/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Pailleté)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-006 - Référence *BV3MZ7946 Réf. Prel : P6 BATIMENT 1 - RDC/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Pailleté)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-007 - Référence *BV3MZ7947 Réf. Prel : P7 BATIMENT 1 - RDC/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-008 - Référence *BV3MZ7948 Réf. Prel : P8 BATIMENT 1 - RDC/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-009 - Référence *BV3MZ7949 Réf. Prel : P9 BATIMENT 1 - RDC/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-010 - Référence *BV3MZ7950 Réf. Prel : P10 BATIMENT 1 - RDC/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-011 - Référence *BV3MZ7951 Réf. Prel : P11 BATIMENT 1 - RDC - ENTREE A/Poutres - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-012 - Référence *BV3MZ7952 Réf. Prel : P12 BATIMENT 1 - RDC - ENTREE A/Poutres - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-013 - Référence *BV3MZ7953 Réf. Prel : P13 BATIMENT 1 - RDC - SAS ENTREE A/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-014 - Référence *BV3MZ7954 Réf. Prel : P14 BATIMENT 1 - RDC - SAS ENTREE A/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-015 - Référence *BV3MZ7955 Réf. Prel : P15 BATIMENT 1 - RDC - SAS ENTREE A/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-016 - Référence *BV3MZ7956 Réf. Prel : P16 BATIMENT 1 - RDC - SAS ENTREE A/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-017 - Référence BV3MZ7957 Réf. Prel : P17 BATIMENT 1 - RDC - ENTREE A/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-018 - Référence BV3MZ7958 Réf. Prel : P18 BATIMENT 1 - RDC - ENTREE A/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-019 - Référence BV3MZ7979 Réf. Prel : P19 BATIMENT 1 - RDC - ENTREE A/Portes - (Pailleté/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-020 - Référence BV3MZ7980 Réf. Prel : P20 BATIMENT 1 - R+2 - PALIER A/Portes - (Pailleté/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-021 - Référence BV3MZ7981 Réf. Prel : P21 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER A/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-022 - Référence BV3MZ7982 Réf. Prel : P22 BATIMENT 1 - R+3 - CAGE ESCALIER A/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-023 - Référence BV3MZ7983 Réf. Prel : P23 BATIMENT 1 - R+2 - CAGE ESCALIER A/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-024 - Référence BV3MZ7984 Réf. Prel : P24 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER A/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-025 - Référence BV3MZ7985 Réf. Prel : P25 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER A/Menuiseries extérieures - (Silicone/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-026 - Référence BV3MZ7986 Réf. Prel : P26 BATIMENT 1 - R+3 - CAGE ESCALIER A/Menuiseries extérieures - (Silicone/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-027 - Référence BV3MZ7987 Réf. Prel : P27 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER A/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-028 - Référence BV3MZ7988 Réf. Prel : P28 BATIMENT 1 - R+3 - CAGE ESCALIER A/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-029 - Référence BV3MZ7989 Réf. Prel : P29 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER A/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-030 - Référence BV3MZ7990 Réf. Prel : P30 BATIMENT 1 - R+3 - CAGE ESCALIER A/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-031 - Référence BV3MZ7991 Réf. Prel : P31 BATIMENT 1 - R+3 - PALIER A/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Pailleté), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-032 - Référence BV3MZ7992 Réf. Prel : P32 BATIMENT 1 - R+1 - PALIER A/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-033 - Référence BV3MZ7993 Réf. Prel : P33 BATIMENT 1 - R+2 - PALIER A/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-034 - Référence BV3MZ7994 Réf. Prel : P34 BATIMENT 1 - R+1 - PALIER A/Revêtements de sol - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-035 - Référence BV3MZ7995 Réf. Prel : P35 BATIMENT 1 - R+3 - PALIER A/Revêtements de sol - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-036 - Référence BV3MZ7996 Réf. Prel : P36 BATIMENT 1 - R+2 - PALIER A/Plafonds - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-037 - Référence BV3MZ7997 Réf. Prel : P37 BATIMENT 1 - R+2 - PALIER A/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-038 - Référence BV3MZ7998 Réf. Prel : P38 BATIMENT 1 - RDC - ENTREE B/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-039 - Référence BV3MZ7999 Réf. Prel : P39 BATIMENT 1 - R+1 - PALIER B/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-040 - Référence BV3MZ8000 Réf. Prel : P41 BATIMENT 1 - RDC - SAS ENTREE B/Revêtements de sol - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-041 - Référence BV3MZ8001 Réf. Prel : P42 BATIMENT 1 - RDC - SAS ENTREE B/Revêtements de sol - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-042 - Référence BV3MZ8002 Réf. Prel : P43 BATIMENT 1 - RDC - SAS ENTREE B/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-043 - Référence BV3MZ8003 Réf. Prel : P44 BATIMENT 1 - RDC - ENTREE B/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-044 - Référence BV3MZ8004 Réf. Prel : P45 BATIMENT 1 - RDC - ENTREE B/Plafonds - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-045 - Référence BV3MZ8005 Réf. Prel : P46 BATIMENT 1 - R+2 - PALIER B/Plafonds - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-046 - Référence BV3MZ8006 Réf. Prel : P47 BATIMENT 1 - RDC - ENTREE B/Poutres - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-047 - Référence *BV3MZ8007 Réf. Prel : P48 BATIMENT 1 - RDC - SAS ENTREE B/Poutres - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-048 - Référence *BV3MZ8008 Réf. Prel : P49 BATIMENT 1 - RDC - ENTREE B/Portes - (Pailleté)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-049 - Référence *BV3MZ8009 Réf. Prel : P50 BATIMENT 1 - R+2 - PALIER B/Portes - (Pailleté)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-050 - Référence *BV3MZ8010 Réf. Prel : P51 BATIMENT 1 - R+1 - PALIER B/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-051 - Référence *BV3MZ8011 Réf. Prel : P52 BATIMENT 1 - R+2 - PALIER B/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-052 - Référence *BV3MZ8012 Réf. Prel : P53 BATIMENT 1 - R+1 - PALIER B/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-053 - Référence *BV3MZ8013 Réf. Prel : P54 BATIMENT 1 - R+2 - PALIER B/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-054 - Référence *BV3MZ8014 Réf. Prel : P57 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER B/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-055 - Référence *BV3MZ8015 Réf. Prel : P58 BATIMENT 1 - R+2 - CAGE ESCALIER B/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-056 - Référence *BV3MZ8016 Réf. Prel : P59 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER B/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-057 - Référence *BV3MZ8017 Réf. Prel : P60 BATIMENT 1 - R+2 - CAGE ESCALIER B/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-058 - Référence *BV3MZ8018 Réf. Prel : P61 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER B/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-059 - Référence *BV3MZ8019 Réf. Prel : P63 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER B/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-060 - Référence *BV3MZ8020 Réf. Prel : P64 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER B/Menuiseries extérieures - (Mastic/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-061 - Référence *BV3MZ8021 Réf. Prel : P65 BATIMENT 1 - R+2 - CAGE ESCALIER B/Menuiseries extérieures - (Mastic/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-062 - Référence *BV3MZ8022 Réf. Prel : P66 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER B/Menuiseries extérieures - (Mastic/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N036274-063 - Référence *BV3MZ8023 Réf. Prel : P67 BATIMENT 1 - R+2 - CAGE ESCALIER B/Menuiseries extérieures - (Mastic/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**

Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046394-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 11:47

Page1/16

Référence laboratoire N° : 25RI057017

Référence de suivi du dossier N° : 25N036274

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception :06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client:25N036274 - 1510797287/27074758/S1/1/2_27074758/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N036274-001 - BV3MZ7941 Réf. Prel : P1 BATIMENT 1 - RDC/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET /Y2QT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25N036274-002 - BV3MZ7942 Réf. Prel : P2 BATIMENT 1 - RDC/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET /Y2QT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25N036274-003 - BV3MZ7943 Réf. Prel : P3 BATIMENT 1 - RDC/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (blanc)	MET /Y2QT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25N036274-004 - BV3MZ7944 Réf. Prel : P4 BATIMENT 1 - RDC/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (blanc)	MET /Y2QT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046394-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 11:47

Page 2/16

Référence laboratoire N° : 25RI057017

Référence de suivi du dossier N° : 25N036274

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036274 - 1510797287/27074758/S1/1/2_27074758/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	25N036274-005 - BV3MZ7945 Réf. Prel : P5 BATIMENT 1 - RDC/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Pailleté/)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Y2QT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25N036274-006 - BV3MZ7946 Réf. Prel : P6 BATIMENT 1 - RDC/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Pailleté/)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Y2QT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25N036274-007 - BV3MZ7947 Réf. Prel : P7 BATIMENT 1 - RDC/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Y2QT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25N036274-008 - BV3MZ7948 Réf. Prel : P8 BATIMENT 1 - RDC/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (clair)	MET / Y2QT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25N036274-009 - BV3MZ7949 Réf. Prel : P9 BATIMENT 1 - RDC/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Y2QT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046394-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 11:47

Page 3/16

Référence laboratoire N° : 25RI057017

Référence de suivi du dossier N° : 25N036274

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036274 - 1510797287/27074758/S1/1/2_27074758/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	25N036274-010 - BV3MZ7950 Réf. Prel : P10 BATIMENT 1 - RDC/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Y2QT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25N036274-011 - BV3MZ7951 Réf. Prel : P11 BATIMENT 1 - RDC - ENTREE A/Poutres - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Y2QT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ciment (gris)(i)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	25N036274-012 - BV3MZ7952 Réf. Prel : P12 BATIMENT 1 - RDC - ENTREE A/Poutres - (Plâtre/Blanc)	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Y2QT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25N036274-013 - BV3MZ7953 Réf. Prel : P13 BATIMENT 1 - RDC - SAS ENTREE A/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/Beige)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Y2QT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046394-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 11:47

Page 4/16

Référence laboratoire N° : 25RI057017

Référence de suivi du dossier N° : 25N036274

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036274 - 1510797287/27074758/S1/1/2_27074758/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	25N036274-014 - BV3MZ7954 Réf. Prel : P14 BATIMENT 1 - RDC - SAS ENTREE A/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur/Beige)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Y2QT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25N036274-015 - BV3MZ7955 Réf. Prel : P15 BATIMENT 1 - RDC - SAS ENTREE A/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple (noir) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Y2QT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25N036274-016 - BV3MZ7956 Réf. Prel : P16 BATIMENT 1 - RDC - SAS ENTREE A/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple (noir) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Y2QT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25N036274-017 - BV3MZ7957 Réf. Prel : P17 BATIMENT 1 - RDC - ENTREE A/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Y2QT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25N036274-018 - BV3MZ7958 Réf. Prel : P18 BATIMENT 1 - RDC - ENTREE A/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (blanc)	MET / Y2QT	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046394-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 11:47

Page5/16

Référence laboratoire N° : 25RI057017

Référence de suivi du dossier N° : 25N036274

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception :06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client:25N036274 - 1510797287/27074758/S1/1/2_27074758/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	25N036274-019 - BV3MZ7979 Réf. Prel : P19 BATIMENT 1 - RDC - ENTREE A/Portes - (Pailleté/)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25N036274-020 - BV3MZ7980 Réf. Prel : P20 BATIMENT 1 - R+2 - PALIER A/Portes - (Pailleté/)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	25N036274-021 - BV3MZ7981 Réf. Prel : P21 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER A/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	25N036274-022 - BV3MZ7982 Réf. Prel : P22 BATIMENT 1 - R+3 - CAGE ESCALIER A/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046394-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 11:47

Page 6/16

Référence laboratoire N° : 25RI057017

Référence de suivi du dossier N° : 25N036274

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036274 - 1510797287/27074758/S1/1/2_27074758/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	25N036274-023 - BV3MZ7983 Réf. Prel : P23 BATIMENT 1 - R+2 - CAGE ESCALIER A/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25N036274-024 - BV3MZ7984 Réf. Prel : P24 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER A/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25N036274-025 - BV3MZ7985 Réf. Prel : P25 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER A/Menuiseries extérieures - (Silicone/Blanc)	Matériau (blanc) ; matériau souple de type joint (transparent)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	25N036274-026 - BV3MZ7986 Réf. Prel : P26 BATIMENT 1 - R+3 - CAGE ESCALIER A/Menuiseries extérieures - (Silicone/Blanc)	Matériau souple (blanc)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046394-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 11:47

Page 7/16

Référence laboratoire N° : 25RI057017

Référence de suivi du dossier N° : 25N036274

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036274 - 1510797287/27074758/S1/1/2_27074758/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	25N036274-027 - BV3MZ7987 Réf. Prel : P27 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER A/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	25N036274-028 - BV3MZ7988 Réf. Prel : P28 BATIMENT 1 - R+3 - CAGE ESCALIER A/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	25N036274-029 - BV3MZ7989 Réf. Prel : P29 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER A/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	25N036274-030 - BV3MZ7990 Réf. Prel : P30 BATIMENT 1 - R+3 - CAGE ESCALIER A/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046394-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 11:47

Page 8/16

Référence laboratoire N° : 25RI057017

Référence de suivi du dossier N° : 25N036274

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036274 - 1510797287/27074758/S1/1/2_27074758/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	25N036274-031 - BV3MZ7991 Réf. Prel : P31 BATIMENT 1 - R+3 - PALIER A/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Pailleté/)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	25N036274-032 - BV3MZ7992 Réf. Prel : P32 BATIMENT 1 - R+1 - PALIER A/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25N036274-033 - BV3MZ7993 Réf. Prel : P33 BATIMENT 1 - R+2 - PALIER A/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	25N036274-034 - BV3MZ7994 Réf. Prel : P34 BATIMENT 1 - R+1 - PALIER A/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046394-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 11:47

Page9/16

Référence laboratoire N° : 25RI057017

Référence de suivi du dossier N° : 25N036274

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception :06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client:25N036274 - 1510797287/27074758/S1/1/2_27074758/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	25N036274-035 - BV3MZ7995 Réf. Prel : P35 BATIMENT 1 - R+3 - PALIER A/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (orange)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	25N036274-036 - BV3MZ7996 Réf. Prel : P36 BATIMENT 1 - R+2 - PALIER A/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	25N036274-037 - BV3MZ7997 Réf. Prel : P37 BATIMENT 1 - R+2 - PALIER A/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	25N036274-038 - BV3MZ7998 Réf. Prel : P38 BATIMENT 1 - RDC - ENTREE B/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur/Gris)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	25N036274-039 - BV3MZ7999 Réf. Prel : P39 BATIMENT 1 - R+1 - PALIER B/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046394-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 11:47

Page10/16

Référence laboratoire N° : 25RI057017

Référence de suivi du dossier N° : 25N036274

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception :06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client:25N036274 - 1510797287/27074758/S1/1/2_27074758/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	25N036274-040 - BV3MZ8000 Réf. Prel : P41 BATIMENT 1 - RDC - SAS ENTREE B/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	25N036274-041 - BV3MZ8001 Réf. Prel : P42 BATIMENT 1 - RDC - SAS ENTREE B/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ciment (beige)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	25N036274-042 - BV3MZ8002 Réf. Prel : P43 BATIMENT 1 - RDC - SAS ENTREE B/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	25N036274-043 - BV3MZ8003 Réf. Prel : P44 BATIMENT 1 - RDC - ENTREE B/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046394-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 11:47

Page 11/16

Référence laboratoire N° : 25RI057017

Référence de suivi du dossier N° : 25N036274

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036274 - 1510797287/27074758/S1/1/2_27074758/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	25N036274-044 - BV3MZ8004 Réf. Prel : P45 BATIMENT 1 - RDC - ENTREE B/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	25N036274-045 - BV3MZ8005 Réf. Prel : P46 BATIMENT 1 - R+2 - PALIER B/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	25N036274-046 - BV3MZ8006 Réf. Prel : P47 BATIMENT 1 - RDC - ENTREE B/Poutres - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	25N036274-047 - BV3MZ8007 Réf. Prel : P48 BATIMENT 1 - RDC - SAS ENTREE B/Poutres - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (beige)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	25N036274-048 - BV3MZ8008 Réf. Prel : P49 BATIMENT 1 - RDC - ENTREE B/Portes - (Pailleté/)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046394-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 11:47

Page 12/16

Référence laboratoire N° : 25RI057017

Référence de suivi du dossier N° : 25N036274

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036274 - 1510797287/27074758/S1/1/2_27074758/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	25N036274-049 - BV3MZ8009 Réf. Prel : P50 BATIMENT 1 - R+2 - PALIER B/Portes - (Pailleté/)	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	25N036274-050 - BV3MZ8010 Réf. Prel : P51 BATIMENT 1 - R+1 - PALIER B/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	25N036274-051 - BV3MZ8011 Réf. Prel : P52 BATIMENT 1 - R+2 - PALIER B/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	25N036274-052 - BV3MZ8012 Réf. Prel : P53 BATIMENT 1 - R+1 - PALIER B/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	25N036274-053 - BV3MZ8013 Réf. Prel : P54 BATIMENT 1 - R+2 - PALIER B/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046394-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 11:47

Page13/16

Référence laboratoire N° : 25RI057017

Référence de suivi du dossier N° : 25N036274

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception :06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client:25N036274 - 1510797287/27074758/S1/1/2_27074758/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054 (1)	25N036274-054 - BV3MZ8014 Réf. Prel : P57 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER B/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / P9CQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	25N036274-055 - BV3MZ8015 Réf. Prel : P58 BATIMENT 1 - R+2 - CAGE ESCALIER B/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	25N036274-056 - BV3MZ8016 Réf. Prel : P59 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER B/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057 (1)	25N036274-057 - BV3MZ8017 Réf. Prel : P60 BATIMENT 1 - R+2 - CAGE ESCALIER B/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / WL2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046394-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 11:47

Page 14/16

Référence laboratoire N° : 25RI057017

Référence de suivi du dossier N° : 25N036274

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036274 - 1510797287/27074758/S1/1/2_27074758/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058 (2)	25N036274-058 - BV3MZ8018 Réf. Prel : P61 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER B/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	25N036274-059 - BV3MZ8019 Réf. Prel : P63 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER B/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	25N036274-060 - BV3MZ8020 Réf. Prel : P64 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER B/Menuiseries extérieures - (Mastic/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	25N036274-061 - BV3MZ8021 Réf. Prel : P65 BATIMENT 1 - R+2 - CAGE ESCALIER B/Menuiseries extérieures - (Mastic/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046394-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2025 11:47 Page 15/16
Référence laboratoire N° : 25RI057017 Référence de suivi du dossier N° : 25N036274
Reçu au laboratoire le : 07/08/2025 Date de réception : 06/08/2025
Date d'analyse : 08/08/2025
Référence dossier Client: 25N036274 - 1510797287/27074758/S1/1/2_27074758/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062	25N036274-062 - BV3MZ8022 Réf. Prel : P66 BATIMENT 1 - R+1 - CAGE ESCALIER B/Menuiseries extérieures - (Mastic/Blanc)	Matériau (blanc) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	25N036274-063 - BV3MZ8023 Réf. Prel : P67 BATIMENT 1 - R+2 - CAGE ESCALIER B/Menuiseries extérieures - (Mastic/Blanc)	Matériau (blanc) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / NN4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-046394-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2025 11:47

Page 16/16

Référence laboratoire N° : 25RI057017

Référence de suivi du dossier N° : 25N036274

Reçu au laboratoire le : 07/08/2025

Date de réception : 06/08/2025

Date d'analyse : 08/08/2025

Référence dossier Client: 25N036274 - 1510797287/27074758/S1/1/2_27074758/1/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Krzysztof Zemlo
Chef d'équipe