

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 27073212/S1/1/AM-RTV_V1**Rédigé le :** 05/09/2025**Référence au programme de travaux :**

RE: Demande de documents pour la mission de la caserne de Soissons Mail réalisé le 24/06/2025 par M. Eddy Flamant

DONNEUR D'ORDRE

Gendarmerie**Darong YOS**

45 AVENUE DE LAON

02200 SOISSONS

SITE D'INTERVENTION

CASERNE DE SOISSONS

45 AVENUE DE LAON

02200 SOISSONS

BAT 003

Latitude : 49.391000 / Longitude : 3.340200

Date(s) d'intervention(s) :

Le 24/06/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Stéphanie NOISETTE	Chargée d'Affaires DBE	Certification N° 14692855	Stéphanie NOISETTE
			

Le présent rapport comporte 77 pages, dont 56 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Remarque(s) complémentaire(s)	6
2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre	7
2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre	7
2.4. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux	7
2.5. Obligations réglementaires	8
3. INFORMATIONS GENERALES	9
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	9
3.2. Parties prenantes	9
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	9
4.1. Références réglementaires	9
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
5.1. Date(s) de visite(s)	10
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	10
5.3. Conditions spécifiques	10
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	10
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
6.1. Matériaux et produits repérés	11
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	22
7. ANNEXES	22
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	22
7.2. Photos prélèvements	24
7.3. Photos inaccessibilités	35
7.4. Attestation d'assurance	39
7.5. Certificat de compétence	41
7.6. Croquis de repérage	42
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire	55

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Logements: Remplacement menuiseries extérieures en parties communes (pose à neuf) Remplacement portes de hall (pose à neuf) Remplacement de portes de gaines (partiel) Remplacement caisson VMC en terrasse (caissons et réseaux horizontaux) Traitement technique des façades (purge des bétons et enduit et ravalement) Réfection complète de l'isolation et étanchéité terrasse après dépose existante Remplacement des portes palières logements (pose rénovation) Réfection des peintures des parties communes (y compris grattage et purge des parties béton endommagées suite infiltration) Réfection éclairage des parties communes Réfection électrique des installations intérieures des logements (sous moulure) Reprise ponctuelle de voiries (flash réseau)

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Eléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Eléments sous toiture	Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Etanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés, Ecrans de semi indépendance, Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Lanterneaux	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec pourtravaux, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, cafeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Revêtements bitumineux
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, cafeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Joints de carrelage, Ragréages
08 - Equipements divers et accessoires	
Câbles électriques	Gaine/Enveloppe, Tresses/Isolant
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Equipements	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Tuyauteries	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Parties communes

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

De plus, des investigations complémentaires doivent être réalisées en cours de travaux.

2.1. Remarque(s) complémentaire(s)

Donner accès aux couvertures, façades et logements
Préciser la nature des travaux dans le local poubelles
Bâtiment en exploitation le jour de notre visite
Présence de stockage sur les paliers
Absence d'accès aux couvertures, façades et logements
Absence de précision sur la nature des travaux en local poubelles - À préciser

2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Circulation (IA 12)	Local complet - Absence de précision sur la nature des travaux en local poubelles - À préciser	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> Circulation (IA 13)	Local complet - Absence de précision sur la nature des travaux en local poubelles - À préciser	Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante	Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation

2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
Bâtiment 3 - Entrée E -> Extérieurs -> Façades (MA 1)	2- Parois verticales extérieures et façades	Façade(s) en partie haute (>3m)	Mettre à disposition une nacelle avec chauffeur
Bâtiment 3 - Entrée E -> Extérieurs -> Couvertures (MA 2)	1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités - Prévoir étanchéité pour débouchage des prélèvements destructifs	Hauteur supérieure à 3m	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé
Bâtiment 3 - Entrée F -> Extérieurs -> Façades (MA 3)	2- Parois verticales extérieures et façades	Façade(s) en partie haute (>3m)	Mettre à disposition une nacelle avec chauffeur
Bâtiment 3 - Entrée F -> Extérieurs -> Couvertures (MA 4)	1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités - Prévoir étanchéité pour débouchage des prélèvements destructifs	Hauteur supérieure à 3m	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé

2.4. Investigations complémentaires à réaliser en cours de travaux

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
Bâtiment 3 - Entrée E -> Extérieurs -> Façades (IC 6)	2- Parois verticales extérieures et façades - Donner accès aux joints compréhensibles par la dépose de chaque typologie de menuiserie et façade par un menuisier	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Bâtiment 3 - Entrée F -> Extérieurs -> Façades (IC 5)	2- Parois verticales extérieures et façades - Donner accès aux joints compréhensibles par la dépose de chaque typologie de menuiserie et façade par un menuisier	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4

2.5. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CASERNE DE SOISSONS
45 AVENUE DE LAON
02200 SOISSONS

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CASERNE DE SOISSONS	Habitation (Parties communes)	/	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Darong YOS	Donneur d'ordre	Gendarmerie	45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	/
CARLU	Autre	Gendarmerie de Soissons	45 Avenue de Laon 02200 SOISSONS	+33 6 79 97 27 67

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 24/06/2025

5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les plans ou croquis à jour de l'immeuble bâti
- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)
- Les éléments d'information nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires
- Les conditions de sécurité et des règles de sécurité
- Les modalités d'accès et de circulation

5.3. Conditions spécifiques

- Pas d'accompagnateur lors du repérage
- Occupants ou exploitants nécessaires à certains accès non informés de l'intervention ou non présents
- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Moyens nécessaires pour accéder à certains matériaux non mis en oeuvre (escabeau, échelle, échafaudage, plateforme élévatrice de personnes, etc.)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
RE: Demande de documents pour la mission de la caserne de Soissons	M. Eddy Flamant	24/06/2025	Mail	/
Avant projet sommaire / RE: PPSPS - Travaux de diagnostic amiante- casernes AULT - SOISSONS	M. Alain Champagne	20/06/2025	Mail du 20/06/2025	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :

AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> SAS d'entrée	Poutres	Enduits projetés	/	/	4	P7* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> SAS d'entrée	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	P9* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> SAS d'entrée	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	P1* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> SAS d'entrée	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	P1* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> SAS d'entrée	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	2	P3* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> SAS d'entrée	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	2	P3* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> SAS d'entrée	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	3	P5* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> SAS d'entrée	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	2	/	S3	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> SAS d'entrée	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	2	/	S3	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> SAS d'entrée	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	3	/	S5	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> SAS d'entrée	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	/	S1	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> SAS d'entrée	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	/	S1	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Circulation	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	5	P8* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	P10 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	P2 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Circulation	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	P2 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	2	P4 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	2	P4 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	3	P6 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	2	/	S4	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	2	/	S4	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	3	/	S6	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	/	S2	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Circulation	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	/	S2	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Placards techniques	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés	/	/	27	/	S22	AN	enduit PT	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	15	P20* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	Poutres	Enduits projetés	/	/	16	P21* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	17	P22* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	12	P17* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	12	P17* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	7	P11* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	7	P12 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	13	P18* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	14	P19* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	/	/	8	P13* N	/	AN	par close par close	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	9	P14* N	/	AN	joint menuiserie extérieur joint menuiserie extérieur	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	10	P15* N	/	AN	joint fenêtre extérieur joint fenêtre extérieur	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	11	P16* N	/	AN	joint fenêtre intérieur joint fenêtre intérieur	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	Poutres	Enduits projetés	/	/	4	/	S7	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	5	/	S8	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	18	/	S18	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	24	/	S20	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	24	/	S20	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	/	S9	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	/	S10	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	24	P29* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	24	P29* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	18	P23* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	26	P31* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	/	/	20	P25* N	/	AN	parclose	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	21	P26* N	/	AN	joint fenêtre extérieur joint fenêtre extérieur	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	22	P27* N	/	AN	joint fenêtre intérieur joint fenêtre intérieur	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	23	P28* N	/	AN	joint extérieur menuiserie joint menuiserie extérieur	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	Verrières	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	/	/	25	P30* N	/	AN	joint mastic joint mastic	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Placards techniques	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés	/	/	19	P24* N	/	AN	enduit PT	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+3 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	13	/	S16	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+3 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	14	/	S17	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+3 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	/	/	8	/	S11	AN	par close	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+3 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	9	/	S12	AN	joint menuiserie extérieur	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+3 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	10	/	S13	AN	joint fenêtre extérieur	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+3 -> Circulation	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	11	/	S14	AN	joint fenêtre intérieur	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+3 -> Circulation	Verrières	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	/	/	25	/	S21	AN	joint mastic	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+3 -> Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	12	/	S15	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+3 -> Circulation	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	12	/	S15	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+3 -> Placards techniques	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés	/	/	19	/	S19	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+3 -> Placards techniques	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés	/	/	27	P32* N	/	AN	enduit PT enduit PT	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> SAS d'entrée	Poutres	Enduits projetés	/	/	31	P39* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> SAS d'entrée	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	34	P42* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> SAS d'entrée	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	28	P33* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> SAS d'entrée	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	28	P33* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> SAS d'entrée	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	29	P35* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> SAS d'entrée	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	30	P37* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> SAS d'entrée	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	29	/	S24	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> SAS d'entrée	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	30	/	S25	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> SAS d'entrée	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	28	/	S23	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> SAS d'entrée	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	28	/	S23	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> Circulation	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	32	P40* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	34	P43 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	28	P34 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> Circulation	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	28	P34 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	29	P36 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	30	P38 N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> Placards techniques	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés	/	/	33	P41* N	/	AN	Enduit PT Enduit PT	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	Poutres	Enduits projetés	/	/	42	P53* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	43	P54* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	45	P56* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	45	P56* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	35	P46* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	36	P47* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	44	P55* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	38	P49* N	/	AN	Parclose Parclose	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	39	P50* N	/	AN	Joint fenêtre intérieur Joint intérieur fenêtre	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	40	P51* N	/	AN	Joint fenêtre extérieur Joint fenêtre extérieur	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	41	P52* N	/	AN	Joint extérieur Joint extérieur	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	46	P57* N	/	AN	Joint mastic Joint mastic	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Placards techniques	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés	/	/	37	P48* N	/	AN	Enduit PT Enduit PT	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+2 -> Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	54	/	S40	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+2 -> Circulation	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	54	/	S40	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	36	/	S30	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	44	/	S37	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	38	/	S31	AN	Parclose	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	39	/	S32	AN	Joint fenêtre intérieur	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	40	/	S33	AN	Joint fenêtre extérieur	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	41	/	S34	AN	Joint extérieur	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	46	/	S39	AN	Joint mastic	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	45	/	S38	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	45	/	S38	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Poutres	Enduits projetés	/	/	31	/	S26	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	32	/	S27	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	34	/	S29	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Poutres	Enduits projetés	/	/	42	/	S35	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	43	/	S36	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	54	P65* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	54	P65* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	P58* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	/	48	P59* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	49	P60* N	/	AN	Parclose Parclose	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	50	P61* N	/	AN	Joint fenêtre extérieur Joint fenêtre extérieur	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	/	/	51	P62* N	/	AN	Joint fenêtre intérieur Joint fenêtre intérieur	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	52	P63* N	/	AN	Joint extérieur Joint extérieur	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	53	P64* N	/	AN	Joint mastic Joint mastic extérieur	Non
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Placards techniques	Gaines et coffres verticaux	Enduits projetés	/	/	33	/	S28	AN	Enduit PT	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment 3 - Entrée E	/
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC	/
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> SAS d'entrée	/
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Circulation	/
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Placards techniques	/
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1	/
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Escalier	/
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	/
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Placards techniques	/
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2	/
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Escalier	/
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	/
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Placards techniques	/
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+3	/
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+3 -> Escalier	/
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+3 -> Circulation	/
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+3 -> Placards techniques	/
Bâtiment 3 - Entrée E -> Extérieurs	/
Bâtiment 3 - Entrée E -> Extérieurs -> Façades	/
Bâtiment 3 - Entrée E -> Extérieurs -> Couvertures	/
Bâtiment 3 - Entrée F	/
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC	/
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> SAS d'entrée	/

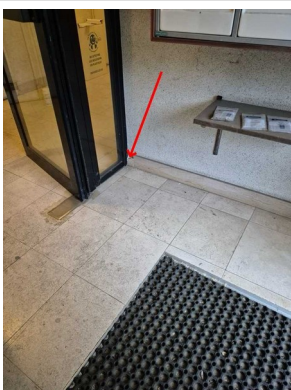
Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> Circulation	/
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> Placards techniques	/
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1	/
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Escalier	/
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	/
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Placards techniques	/
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+2	/
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+2 -> Escalier	/
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+2 -> Circulation	/
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+2 -> Placards techniques	/
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3	/
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Escalier	/
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	/
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Placards techniques	/
Bâtiment 3 - Entrée F -> Extérieurs	/
Bâtiment 3 - Entrée F -> Extérieurs -> Façades	/
Bâtiment 3 - Entrée F -> Extérieurs -> Couvertures	/

7.2. Photos prélèvements

P7	ZPSO 4
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> SAS d'entrée	
	
Poutres -> Enduits projetés (Liste B)	

P9	ZPSO 6
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> SAS d'entrée	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P1	ZPSO 1
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> SAS d'entrée	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

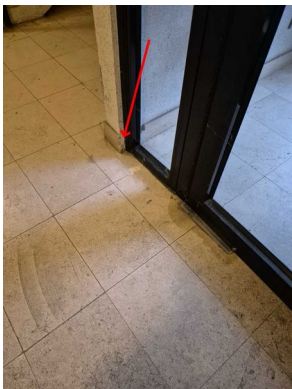
P3	ZPSO 2
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> SAS d'entrée	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

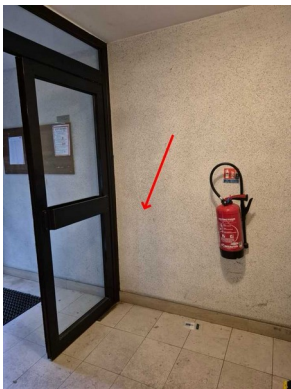
P5	ZPSO 3
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> SAS d'entrée	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P8	ZPSO 5
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Circulation	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

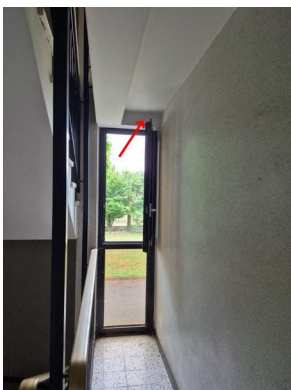
P10	ZPSO 6
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Circulation	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P2	ZPSO 1
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragrèages	

P4	ZPSO 2
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe Joints de plinthe	

P6	ZPSO 3
Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P20	ZPSO 15
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P21	ZPSO 16
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	
	
Poutres -> Enduits projetés (Liste B)	

P22	ZPSO 17
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P17	ZPSO 12
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragrèages	

P11	ZPSO 7
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P12	ZPSO 7
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

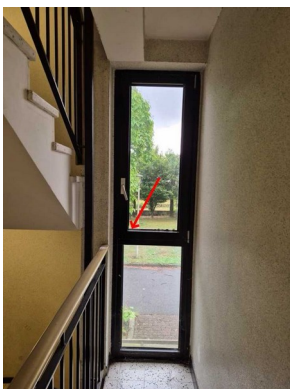
P18	ZPSO 13
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P19	ZPSO 14
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Joints de plinthe	

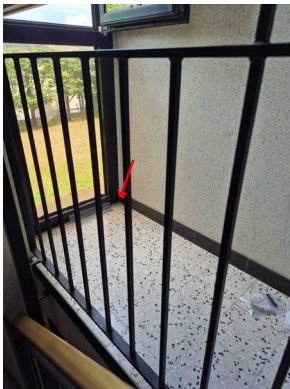
P13	ZPSO 8
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	

P14	ZPSO 9
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P15	ZPSO 10
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P16	ZPSO 11
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+1 -> Circulation	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P29	ZPSO 24
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P23	ZPSO 18
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P31	ZPSO 26
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Joints de plinthe	

P25	ZPSO 20
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	

P26	ZPSO 21
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P27	ZPSO 22
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P28	ZPSO 23
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P30	ZPSO 25
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Circulation	
	
Verrières -> Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	

P24	ZPSO 19
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+2 -> Placards techniques	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits projetés (Liste B)	

P32	ZPSO 27
Bâtiment 3 - Entrée E -> R+3 -> Placards techniques	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits projetés (Liste B)	

P39	ZPSO 31
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> SAS d'entrée	
	
Poutres -> Enduits projetés (Liste B)	

P42	ZPSO 34
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> SAS d'entrée	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

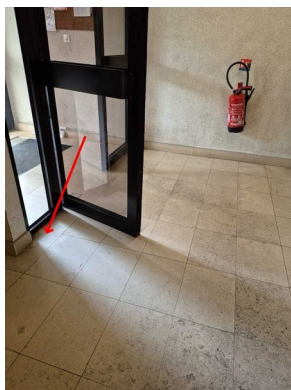
P33	ZPSO 28
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> SAS d'entrée	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragréages	

P35	ZPSO 29
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> SAS d'entrée	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P37	ZPSO 30
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> SAS d'entrée	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P40	ZPSO 32
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> Circulation	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P43	ZPSO 34
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> Circulation	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P34	ZPSO 28
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragrèges	

P36	ZPSO 29
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P38	ZPSO 30
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P41	ZPSO 33
Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> Placards techniques	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits projetés (Liste B)	

P53	ZPSO 42
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	
	
Poutres -> Enduits projetés (Liste B)	

P54	ZPSO 43
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P56	ZPSO 45
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragrèges	

P46	ZPSO 35
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P47	ZPSO 36
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Joints de plinthe	

P55	ZPSO 44
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P49	ZPSO 38
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P50	ZPSO 39
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P51	ZPSO 40
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P52	ZPSO 41
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P57	ZPSO 46
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P48	ZPSO 37
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+1 -> Placards techniques	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits projetés (Liste B)	

P65	ZPSO 54
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Ragrèages	

P58	ZPSO 47
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P59	ZPSO 48
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Joints de plinthe	

P60	ZPSO 49
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P61	ZPSO 50
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P62	ZPSO 51
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P63	ZPSO 52
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P64	ZPSO 53
Bâtiment 3 - Entrée F -> R+3 -> Circulation	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

7.3. Photos inaccessibilités

Bâtiment 3 - Entrée E -> Extérieurs -> Façades		MA 1
2- Parois verticales extérieures et façades		
Façade(s) en partie haute (>3m)		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Mettre à disposition une nacelle avec chauffeur	
Bâtiment 3 - Entrée E -> Extérieurs -> Couvertures		MA 2
1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités		
Hauteur supérieure à 3m		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Prévoir etancheur pour débouchage des prélèvements destructifs Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé	
Bâtiment 3 - Entrée F -> Extérieurs -> Façades		MA 3
2- Parois verticales extérieures et façades		
Façade(s) en partie haute (>3m)		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Mettre à disposition une nacelle avec chauffeur	

Bâtiment 3 - Entrée F -> Extérieurs -> Couvertures		MA 4
1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités		
Hauteur supérieure à 3m		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Prévoir etancheur pour débouchage des prélèvements destructifs Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé	

Bâtiment 3 - Entrée E -> RdC -> Circulation		IA 12
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Absence de précision sur la nature des travaux en local poubelles - À préciser Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

Bâtiment 3 - Entrée F -> RdC -> Circulation		IA 13
Local complet		
Présence de mobilier(s), investigations susceptibles de générer des fibres d'amiante		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Absence de précision sur la nature des travaux en local poubelles - À préciser Evacuer les mobilier(s) ou prévoir une intervention hors occupation	

Bâtiment 3 - Entrée E -> Extérieurs -> Façades		IC 6
2- Parois verticales extérieures et façades		
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	Donner accès aux joints comprébandes par la dépose de chaque typologie de menuiserie et façade par un menuisier Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

Bâtiment 3 - Entrée F -> Extérieurs -> Façades		IC 5
2- Parois verticales extérieures et façades		
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation complémentaire à réaliser avant ou entre les différentes étapes de travaux :	
	Donner accès aux joints comprébandes par la dépose de chaque typologie de menuiserie et façade par un menuisier Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

7.4. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR 00 487 424 608

Signé par : Juliette Allavoine
E-mail : juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 2025-01-07 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat
 Attribué à
Stéphanie NOISSETTE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029

Date : 29/06/2022

Laurent Croguennec, Président



Numéro de certificat : 14692855



BUREAU
VERITAS

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

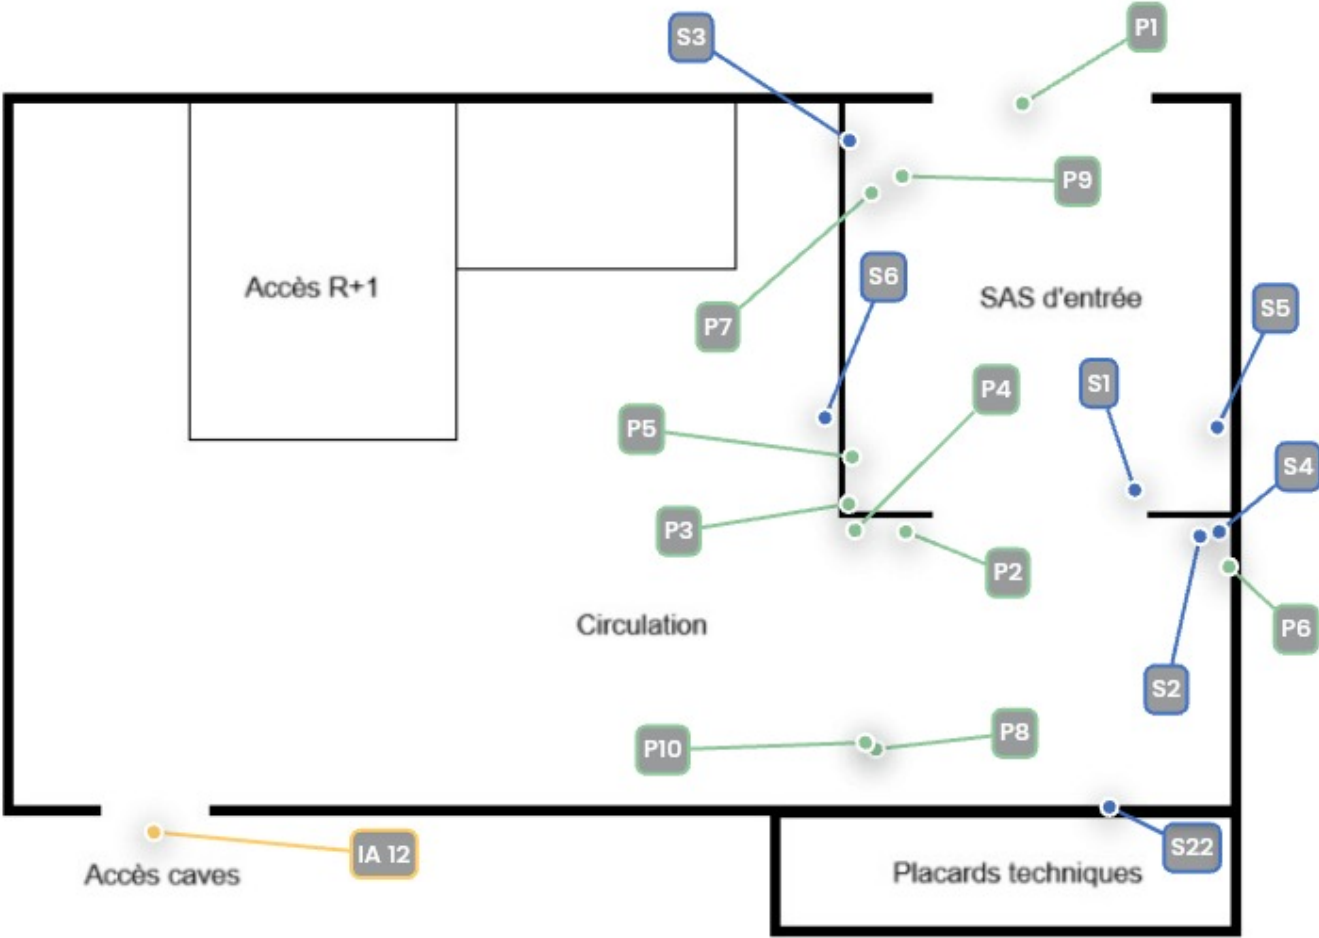
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
 Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



cofrac
CERTIFICATION
DE PERSONNES
ACCREDITATION
 N°4-0087
 Liste des sites et
 portées disponibles
 sur www.cofrac.fr

7.6. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 3 - Entrée E > RdC	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27073212/S1/1
	Planche	1 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



Bâtiment 3 - Entrée E - Gendarmerie - SOISSONS (RdC)

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 3 - Entrée E > R+1	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27073212/S1/1
	Planche	2 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



Bâtiment 3 - Entrée E - Gendarmerie - SOISSONS (R+1)

LEGENDE

- | | | | | |
|--|--|---|---|---|
| ● Prélèvement positif | ● Prélèvement négatif | ● Sondage | ● Inaccessibilité | ● Observation |
|--|--|---|---|---|

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 3 - Entrée E > R+2	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27073212/S1/1
	Planche	3 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



Bâtiment 3 - Entrée E - Gendarmerie - SOISSONS (R+2)

LEGENDE

- Prélèvement positif
- Prélèvement négatif
- Sondage
- Inaccessibilité
- Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 3 - Entrée E > R+3	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27073212/S1/1
	Planche	4 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



Bâtiment 3 - Entrée E - Gendarmerie - SOISSONS (R+3)

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 3 – Entrée E > Extérieurs > Façades	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27073212/S1/1
	Planche	5 / 12
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



Bâtiment 3 - Entrées E et F - Gendarmerie - SOISSONS (Extérieurs)

LEGENDE

- Prélèvement positif
- Prélèvement négatif
- Sondage
- Inaccessibilité
- Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 3 - Entrée E > Extérieurs > Couvertures	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27073212/S1/1
	Planche	6 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

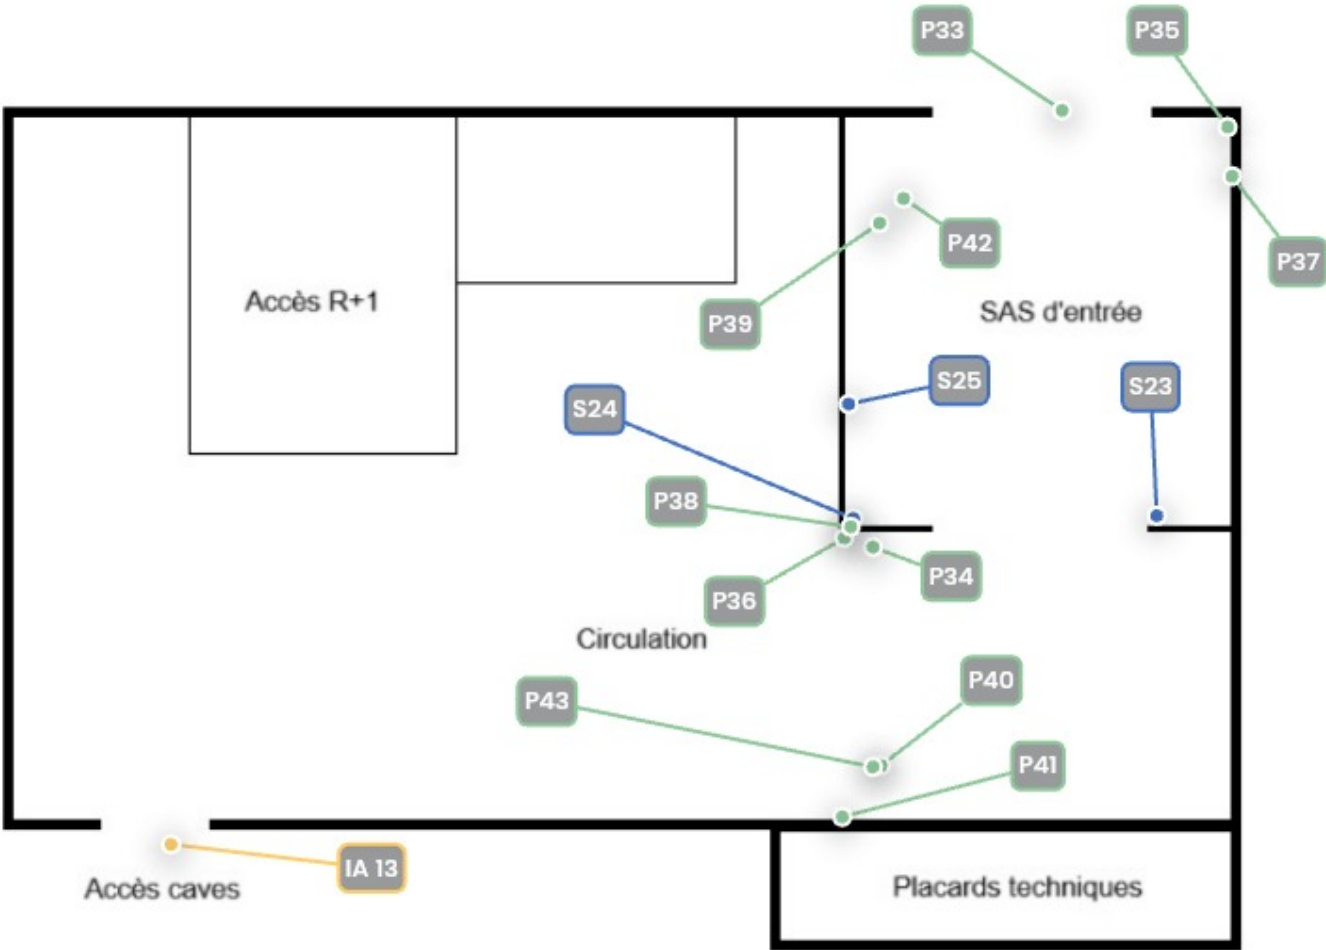


Bâtiment 3 - Entrées E et F - Gendarmerie - SOISSONS (Extérieurs)

LEGENDE

- | | | | | |
|--|--|---|---|--|
| ● Prélèvement positif | ● Prélèvement négatif | ● Sondage | ● Inaccessibilité | ● Observation |
|--|--|---|---|--|

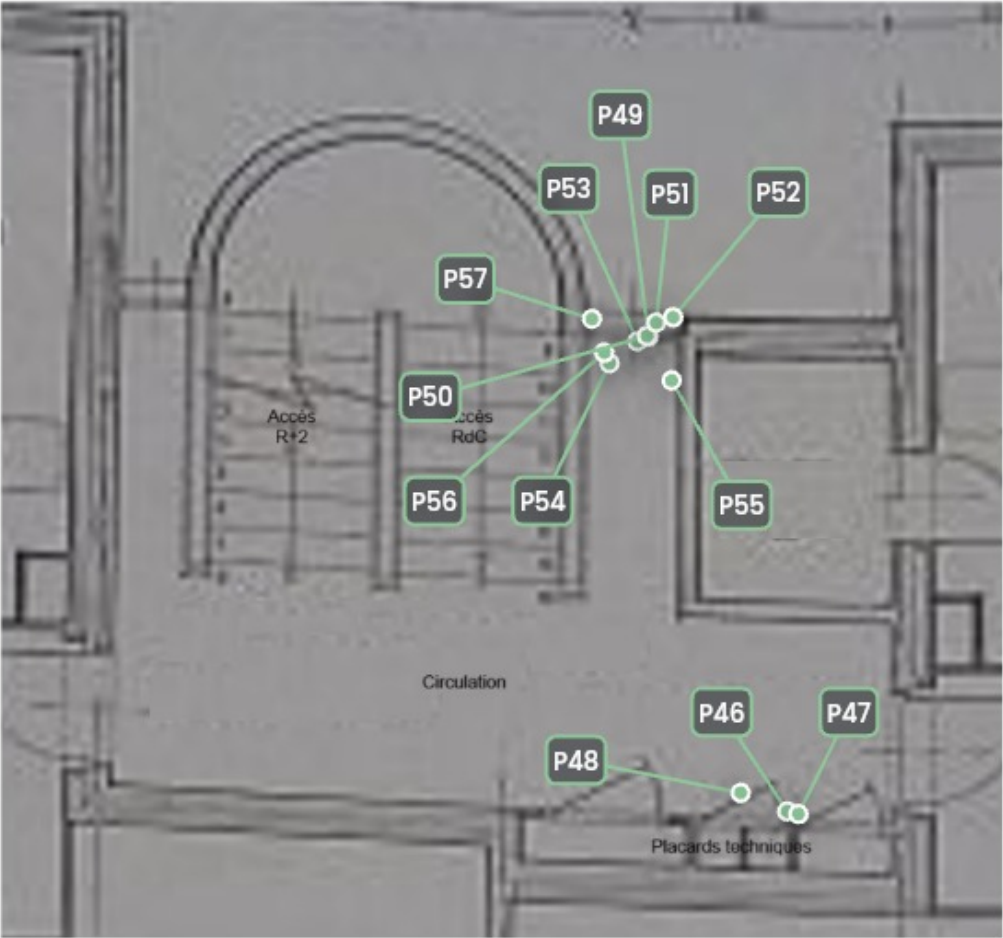
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 3 - Entrée F > RdC	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27073212/S1/1
	Planche	7 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



Bâtiment 3 - Entrée F - Gendarmerie - SOISSONS (RdC)

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

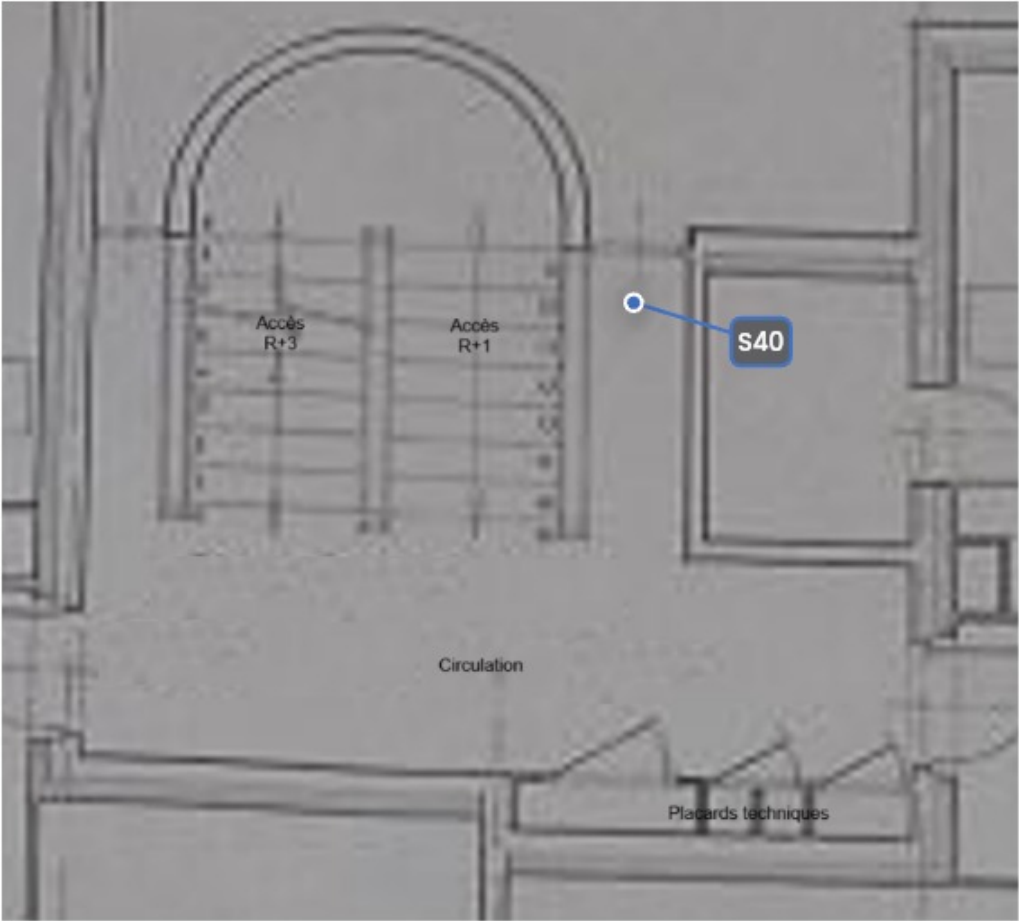
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 3 - Entrée F > R+1	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27073212/S1/1
	Planche	8 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



Bâtiment 3 - Entrée F - Gendarmerie - SOISSONS (R+1)

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 3 - Entrée F > R+2	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27073212/S1/1
	Planche	9 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



Bâtiment 3 - Entrée F - Gendarmerie - SOISSONS (R+2)

LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage



Inaccessibilité



Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 3 - Entrée F > R+3	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27073212/S1/1
	Planche	10 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



Bâtiment 3 - Entrée F - Gendarmerie - SOISSONS (R+3)

LEGENDE

- Prélèvement positif
- Prélèvement négatif
- Sondage
- Inaccessibilité
- Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 3 - Entrée F > Extérieurs > Façades	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27073212/S1/1
	Planche	11 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



Bâtiment 3 - Entrées E et F - Gendarmerie - SOISSONS (Extérieurs)

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE DE SOISSONS 45 AVENUE DE LAON 02200 SOISSONS	
Localisation Bâtiment 3 - Entrée F > Extérieurs > Couvertures	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	Stéphanie NOISETTE
	N° dossier	27073212/S1/1
	Planche	12 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



Bâtiment 3 - Entrées E et F - Gendarmerie - SOISSONS (Extérieurs)

LEGENDE

- | | | | | |
|--|--|---|---|--|
| ● Prélèvement positif | ● Prélèvement négatif | ● Sondage | ● Inaccessibilité | ● Observation |
|--|--|---|---|--|

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Madame Stephanie NOISETTE

5 Avenue du Sénateur Girard

59300 VALENCIENNES

Notre référence : AR-25-HB-072104-01

Numéro de dossier : 25N030339**Référence de dossier : 1510797287/27073212/S1/1/1_27073212/1/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N030339-001 - Référence *BV3JP5483 Réf. Prel : P1 Bâtiment 3 - Entrée E - RdC - SAS d'entrée/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-002 - Référence *BV3JP5484 Réf. Prel : P2 Bâtiment 3 - Entrée E - RdC - Circulation/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-003 - Référence *BV3JP5485 Réf. Prel : P3 Bâtiment 3 - Entrée E - RdC - SAS d'entrée/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-004 - Référence *BV3JP5486 Réf. Prel : P4 Bâtiment 3 - Entrée E - RdC - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-005 - Référence *BV3JP5487 Réf. Prel : P5 Bâtiment 3 - Entrée E - RdC - SAS d'entrée/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-006 - Référence *BV3JP5488 Réf. Prel : P6 Bâtiment 3 - Entrée E - RdC - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-007 - Référence *BV3JP5489 Réf. Prel : P7 Bâtiment 3 - Entrée E - RdC - SAS d'entrée/Poutres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-008 - Référence *BV3JP5490 Réf. Prel : P8 Bâtiment 3 - Entrée E - RdC - Circulation/Poutres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-009 - Référence *BV3JP5491 Réf. Prel : P9 Bâtiment 3 - Entrée E - RdC - SAS d'entrée/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-010 - Référence *BV3JP5492 Réf. Prel : P10 Bâtiment 3 - Entrée E - RdC - Circulation/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-011 - Référence *BV3JP5493 Réf. Prel : P11 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-012 - Référence *BV3JP5494 Réf. Prel : P12 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-013 - Référence *BV3JP5495 Réf. Prel : P13 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-014 - Référence *BV3JP5496 Réf. Prel : P14 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-015 - Référence *BV3JP5497 Réf. Prel : P15 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-016 - Référence *BV3JP5498 Réf. Prel : P16 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Menuiseries intérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-017 - Référence *BV3JP5499 Réf. Prel : P17 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-018 - Référence *BV3JP5500 Réf. Prel : P18 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-019 - Référence *BV3JP5501 Réf. Prel : P19 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-020 - Référence *BV3JP5502 Réf. Prel : P20 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Poutres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-021 - Référence *BV3JP5503 Réf. Prel : P21 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Poutres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-022 - Référence *BV3JP5504 Réf. Prel : P22 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-023 - Référence *BV3JP5505 Réf. Prel : P23 Bâtiment 3 - Entrée E - R+2 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-024 - Référence *BV3JP5506 Réf. Prel : P24 Bâtiment 3 - Entrée E - R+2 - Placards techniques/Gaines et coffres verticaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-025 - Référence *BV3JP5507 Réf. Prel : P25 Bâtiment 3 - Entrée E - R+2 - Circulation/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-026 - Référence *BV3JP5508 Réf. Prel : P26 Bâtiment 3 - Entrée E - R+2 - Circulation/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-027 - Référence *BV3JP5509 Réf. Prel : P27 Bâtiment 3 - Entrée E - R+2 - Circulation/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-028 - Référence *BV3JP5510 Réf. Prel : P28 Bâtiment 3 - Entrée E - R+2 - Circulation/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-029 - Référence *BV3JP5511 Réf. Prel : P29 Bâtiment 3 - Entrée E - R+2 - Circulation/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-030 - Référence *BV3JP5512 Réf. Prel : P30 Bâtiment 3 - Entrée E - R+2 - Circulation/Verrières*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-031 - Référence *BV3JP5513 Réf. Prel : P31 Bâtiment 3 - Entrée E - R+2 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-032 - Référence *BV3JP5514 Réf. Prel : P32 Bâtiment 3 - Entrée E - R+3 - Placards techniques/Gaines et coffres verticaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-033 - Référence *BV3JP5515 Réf. Prel : P33 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - SAS d'entrée/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-034 - Référence *BV3JP5516 Réf. Prel : P34 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - Circulation/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-035 - Référence *BV3JP5517 Réf. Prel : P35 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - SAS d'entrée/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-036 - Référence *BV3JP5518 Réf. Prel : P36 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-037 - Référence *BV3JP5519 Réf. Prel : P37 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - SAS d'entrée/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-038 - Référence *BV3JP5520 Réf. Prel : P38 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-039 - Référence *BV3JP5521 Réf. Prel : P39 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - SAS d'entrée/Poutres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-040 - Référence *BV3JP5522 Réf. Prel : P40 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - Circulation/Poutres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-041 - Référence *BV3JP5523 Réf. Prel : P41 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - Placards techniques/Gaines et coffres verticaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-042 - Référence *BV3JP5524 Réf. Prel : P42 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - SAS d'entrée/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-043 - Référence *BV3JP5525 Réf. Prel : P43 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - Circulation/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-044 - Référence *BV3JP5526 Réf. Prel : P46 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-045 - Référence *BV3JP5527 Réf. Prel : P47 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-046 - Référence *BV3JP5528 Réf. Prel : P48 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Placards techniques/Gaines et coffres verticaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-047 - Référence BV3JP5529 Réf. Prel : P49 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-048 - Référence BV3JP5530 Réf. Prel : P50 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Menuiseries intérieures, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-049 - Référence BV3JP5531 Réf. Prel : P51 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-050 - Référence BV3JP5532 Réf. Prel : P52 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-051 - Référence BV3JP5533 Réf. Prel : P53 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Poutres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-052 - Référence BV3JP5534 Réf. Prel : P54 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Poutres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-053 - Référence BV3JP5535 Réf. Prel : P55 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur", prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-054 - Référence BV3JP5536 Réf. Prel : P56 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Revêtements de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-055 - Référence BV3JP5537 Réf. Prel : P57 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-056 - Référence BV3JP5538 Réf. Prel : P58 Bâtiment 3 - Entrée F - R+3 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-057 - Référence *BV3JP5539 Réf. Prel : P59 Bâtiment 3 - Entrée F - R+3 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-058 - Référence *BV3JP5540 Réf. Prel : P60 Bâtiment 3 - Entrée F - R+3 - Circulation/Menuiseries intérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-059 - Référence *BV3JP5541 Réf. Prel : P61 Bâtiment 3 - Entrée F - R+3 - Circulation/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-060 - Référence *BV3JP5542 Réf. Prel : P62 Bâtiment 3 - Entrée F - R+3 - Circulation/Menuiseries intérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-061 - Référence *BV3JP5543 Réf. Prel : P63 Bâtiment 3 - Entrée F - R+3 - Circulation/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-062 - Référence *BV3JP5544 Réf. Prel : P64 Bâtiment 3 - Entrée F - R+3 - Circulation/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25N030339-063 - Référence *BV3JP5545 Réf. Prel : P65 Bâtiment 3 - Entrée F - R+3 - Circulation/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BÂTIMENT NORD SAS

Réception résultat
557 Route de Noyelles
PA du Pommier
62110 Hénin Beaumont

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-041465-01

Référence laboratoire N° : 25EK037403

Reçu au laboratoire le : 02/07/2025

Date d'analyse : 04/07/2025

Référence dossier Client:25N030339 - 1510797287/27073212/S1/1/1_27073212/1/1

Date d'émission de rapport : 07/07/2025 12:29

Référence de suivi du dossier N° : 25N030339

Date de réception :01/07/2025

Page1/15

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N030339-001 - BV3JP5483 Réf. Prel : P1 Bâtiment 3 - Entrée E - RdC - SAS d"entrée/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET /BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25N030339-002 - BV3JP5484 Réf. Prel : P2 Bâtiment 3 - Entrée E - RdC - Circulation/Revêtements de sol	Matériau dur (beige) ; matériau (gris) ; matériau (blanc)	MET /BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25N030339-003 - BV3JP5485 Réf. Prel : P3 Bâtiment 3 - Entrée E - RdC - SAS d"entrée/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-041465-01	Date d'émission de rapport : 07/07/2025 12:29	Page2/15
Référence laboratoire N° : 25EK037403	Référence de suivi du dossier N° : 25N030339	
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025	Date de réception : 01/07/2025	
Date d'analyse : 04/07/2025		
Référence dossier Client:25N030339 - 1510797287/27073212/S1/1/1_27073212/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25N030339-004 - BV3JP5486 Réf. Prel : P4 Bâtiment 3 - Entrée E - RdC - Circulation/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25N030339-005 - BV3JP5487 Réf. Prel : P5 Bâtiment 3 - Entrée E - RdC - SAS d"entrée/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (noir)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25N030339-006 - BV3JP5488 Réf. Prel : P6 Bâtiment 3 - Entrée E - RdC - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25N030339-007 - BV3JP5489 Réf. Prel : P7 Bâtiment 3 - Entrée E - RdC - SAS d"entrée/Poutres	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25N030339-008 - BV3JP5490 Réf. Prel : P8 Bâtiment 3 - Entrée E - RdC - Circulation/Poutres	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-041465-01	Date d'émission de rapport : 07/07/2025 12:29	Page3/15
Référence laboratoire N° : 25EK037403	Référence de suivi du dossier N° : 25N030339	
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025	Date de réception : 01/07/2025	
Date d'analyse : 04/07/2025		
Référence dossier Client:25N030339 - 1510797287/27073212/S1/1/1_27073212/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25N030339-009 - BV3JP5491 Réf. Prel : P9 Bâtiment 3 - Entrée E - RdC - SAS d"entrée/Plafonds	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25N030339-010 - BV3JP5492 Réf. Prel : P10 Bâtiment 3 - Entrée E - RdC - Circulation/Plafonds	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25N030339-011 - BV3JP5493 Réf. Prel : P11 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012 (1)	25N030339-012 - BV3JP5494 Réf. Prel : P12 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25N030339-013 - BV3JP5495 Réf. Prel : P13 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau (beige) en traces ; matériau souple de type joint (noir)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-041465-01	Date d'émission de rapport : 07/07/2025 12:29	Page4/15
Référence laboratoire N° : 25EK037403	Référence de suivi du dossier N° : 25N030339	
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025	Date de réception : 01/07/2025	
Date d'analyse : 04/07/2025		
Référence dossier Client:25N030339 - 1510797287/27073212/S1/1/1_27073212/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	25N030339-014 - BV3JP5496 Réf. Prel : P14 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau souple de type joint (noir)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25N030339-015 - BV3JP5497 Réf. Prel : P15 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau souple de type joint (noir)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25N030339-016 - BV3JP5498 Réf. Prel : P16 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Menuiseries intérieures	Matériau souple de type joint (noir)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25N030339-017 - BV3JP5499 Réf. Prel : P17 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Revêtement s de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (noir) ; matériau semi-dur (poudreux) (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018 (2)	25N030339-018 - BV3JP5500 Réf. Prel : P18 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-041465-01	Date d'émission de rapport : 07/07/2025 12:29	Page 5/15
Référence laboratoire N° : 25EK037403	Référence de suivi du dossier N° : 25N030339	
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025	Date de réception : 01/07/2025	
Date d'analyse : 04/07/2025		
Référence dossier Client: 25N030339 - 1510797287/27073212/S1/1/1_27073212/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	25N030339-019 - BV3JP5501 Réf. Prel : P19 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25N030339-020 - BV3JP5502 Réf. Prel : P20 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Poutres	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreuse) (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	25N030339-021 - BV3JP5503 Réf. Prel : P21 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Poutres	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	25N030339-022 - BV3JP5504 Réf. Prel : P22 Bâtiment 3 - Entrée E - R+1 - Circulation/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25N030339-023 - BV3JP5505 Réf. Prel : P23 Bâtiment 3 - Entrée E - R+2 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-041465-01	Date d'émission de rapport : 07/07/2025 12:29	Page 6/15
Référence laboratoire N° : 25EK037403	Référence de suivi du dossier N° : 25N030339	
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025	Date de réception : 01/07/2025	
Date d'analyse : 04/07/2025		
Référence dossier Client: 25N030339 - 1510797287/27073212/S1/1/1_27073212/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25N030339-024 - BV3JP5506 Réf. Prel : P24 Bâtiment 3 - Entrée E - R+2 - Placards techniques/Gaines et coffres verticaux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25N030339-025 - BV3JP5507 Réf. Prel : P25 Bâtiment 3 - Entrée E - R+2 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau souple de type joint (noir)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	25N030339-026 - BV3JP5508 Réf. Prel : P26 Bâtiment 3 - Entrée E - R+2 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau souple de type joint (noir)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	25N030339-027 - BV3JP5509 Réf. Prel : P27 Bâtiment 3 - Entrée E - R+2 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau souple de type joint (noir)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-041465-01	Date d'émission de rapport : 07/07/2025 12:29	Page 7/15
Référence laboratoire N° : 25EK037403	Référence de suivi du dossier N° : 25N030339	
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025	Date de réception : 01/07/2025	
Date d'analyse : 04/07/2025		
Référence dossier Client: 25N030339 - 1510797287/27073212/S1/1/1_27073212/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	25N030339-028 - BV3JP5510 Réf. Prel : P28 Bâtiment 3 - Entrée E - R+2 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau souple de type joint (noir)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	25N030339-029 - BV3JP5511 Réf. Prel : P29 Bâtiment 3 - Entrée E - R+2 - Circulation/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	25N030339-030 - BV3JP5512 Réf. Prel : P30 Bâtiment 3 - Entrée E - R+2 - Circulation/Verrières	Matériau souple (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25N030339-031 - BV3JP5513 Réf. Prel : P31 Bâtiment 3 - Entrée E - R+2 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau semi-dur de type ciment (beige) + (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	25N030339-032 - BV3JP5514 Réf. Prel : P32 Bâtiment 3 - Entrée E - R+3 - Placards techniques/Gaines et coffres verticaux	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-041465-01	Date d'émission de rapport : 07/07/2025 12:29	Page 8/15
Référence laboratoire N° : 25EK037403	Référence de suivi du dossier N° : 25N030339	
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025	Date de réception : 01/07/2025	
Date d'analyse : 04/07/2025		
Référence dossier Client: 25N030339 - 1510797287/27073212/S1/1/1_27073212/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	25N030339-033 - BV3JP5515 Réf. Prel : P33 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - SAS d'entrée/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	25N030339-034 - BV3JP5516 Réf. Prel : P34 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - Circulation/Revêtements de sol	Matériau dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	25N030339-035 - BV3JP5517 Réf. Prel : P35 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - SAS d'entrée/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	25N030339-036 - BV3JP5518 Réf. Prel : P36 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	25N030339-037 - BV3JP5519 Réf. Prel : P37 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - SAS d'entrée/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-041465-01	Date d'émission de rapport : 07/07/2025 12:29	Page9/15
Référence laboratoire N° : 25EK037403	Référence de suivi du dossier N° : 25N030339	
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025	Date de réception : 01/07/2025	
Date d'analyse : 04/07/2025		
Référence dossier Client:25N030339 - 1510797287/27073212/S1/1/1_27073212/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	25N030339-038 - BV3JP5520 Réf. Prel : P38 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	25N030339-039 - BV3JP5521 Réf. Prel : P39 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - SAS d'entrée/Poutres	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040 (3)	25N030339-040 - BV3JP5522 Réf. Prel : P40 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - Circulation/Poutres	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	25N030339-041 - BV3JP5523 Réf. Prel : P41 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - Placards techniques/Gaines et coffres verticaux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	25N030339-042 - BV3JP5524 Réf. Prel : P42 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - SAS d'entrée/Plafonds	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-041465-01	Date d'émission de rapport : 07/07/2025 12:29	Page 10/15
Référence laboratoire N° : 25EK037403	Référence de suivi du dossier N° : 25N030339	
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025	Date de réception : 01/07/2025	
Date d'analyse : 04/07/2025		
Référence dossier Client: 25N030339 - 1510797287/27073212/S1/1/1_27073212/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	25N030339-043 - BV3JP5525 Réf. Prel : P43 Bâtiment 3 - Entrée F - RdC - Circulation/Plafonds	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	25N030339-044 - BV3JP5526 Réf. Prel : P46 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P4BA	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
045	25N030339-045 - BV3JP5527 Réf. Prel : P47 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	25N030339-046 - BV3JP5528 Réf. Prel : P48 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Placards techniques/Gaines et coffres verticaux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-041465-01	Date d'émission de rapport : 07/07/2025 12:29	Page 11/15
Référence laboratoire N° : 25EK037403	Référence de suivi du dossier N° : 25N030339	
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025	Date de réception : 01/07/2025	
Date d'analyse : 04/07/2025		
Référence dossier Client: 25N030339 - 1510797287/27073212/S1/1/1_27073212/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	25N030339-047 - BV3JP5529 Réf. Prel : P49 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau souple (noir)	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	25N030339-048 - BV3JP5530 Réf. Prel : P50 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Menuiseries intérieures	Matériau souple (noir)	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	25N030339-049 - BV3JP5531 Réf. Prel : P51 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau souple (noir)	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	25N030339-050 - BV3JP5532 Réf. Prel : P52 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau souple (noir)	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	25N030339-051 - BV3JP5533 Réf. Prel : P53 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Poutres	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-041465-01	Date d'émission de rapport : 07/07/2025 12:29	Page 12/15
Référence laboratoire N° : 25EK037403	Référence de suivi du dossier N° : 25N030339	
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025	Date de réception : 01/07/2025	
Date d'analyse : 04/07/2025		
Référence dossier Client: 25N030339 - 1510797287/27073212/S1/1/1_27073212/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	25N030339-052 - BV3JP5534 Réf. Prel : P54 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Poutres	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	25N030339-053 - BV3JP5535 Réf. Prel : P55 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	25N030339-054 - BV3JP5536 Réf. Prel : P56 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Revêtements de sol	Matériau dur (blanc) + (noir)	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	25N030339-055 - BV3JP5537 Réf. Prel : P57 Bâtiment 3 - Entrée F - R+1 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	25N030339-056 - BV3JP5538 Réf. Prel : P58 Bâtiment 3 - Entrée F - R+3 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (blanc)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-041465-01	Date d'émission de rapport : 07/07/2025 12:29	Page 13/15
Référence laboratoire N° : 25EK037403	Référence de suivi du dossier N° : 25N030339	
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025	Date de réception : 01/07/2025	
Date d'analyse : 04/07/2025		
Référence dossier Client: 25N030339 - 1510797287/27073212/S1/1/1_27073212/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057	25N030339-057 - BV3JP5539 Réf. Prel : P59 Bâtiment 3 - Entrée F - R+3 - Circulation/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	25N030339-058 - BV3JP5540 Réf. Prel : P60 Bâtiment 3 - Entrée F - R+3 - Circulation/Menuiseries intérieures	Matériau souple (noir)	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	25N030339-059 - BV3JP5541 Réf. Prel : P61 Bâtiment 3 - Entrée F - R+3 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau souple (noir)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	25N030339-060 - BV3JP5542 Réf. Prel : P62 Bâtiment 3 - Entrée F - R+3 - Circulation/Menuiseries intérieures	Matériau souple (noir)	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	25N030339-061 - BV3JP5543 Réf. Prel : P63 Bâtiment 3 - Entrée F - R+3 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau souple (noir)	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-041465-01	Date d'émission de rapport : 07/07/2025 12:29	Page 14/15
Référence laboratoire N° : 25EK037403	Référence de suivi du dossier N° : 25N030339	
Reçu au laboratoire le : 02/07/2025	Date de réception : 01/07/2025	
Date d'analyse : 04/07/2025		
Référence dossier Client: 25N030339 - 1510797287/27073212/S1/1/1_27073212/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062	25N030339-062 - BV3JP5544 Réf. Prel : P64 Bâtiment 3 - Entrée F - R+3 - Circulation/Menuiseries extérieures	Matériau souple (beige) ; matériau (noir) en traces	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	25N030339-063 - BV3JP5545 Réf. Prel : P65 Bâtiment 3 - Entrée F - R+3 - Circulation/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur (noir)	MET / MT8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Echantillon mouillé.
- (2) Un matériau de type peinture (beige) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (3) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-041465-01

Date d'émission de rapport : 07/07/2025 12:29

Page 15/15

Référence laboratoire N° : 25EK037403

Référence de suivi du dossier N° : 25N030339

Reçu au laboratoire le : 02/07/2025

Date de réception : 01/07/2025

Date d'analyse : 04/07/2025

Référence dossier Client: 25N030339 - 1510797287/27073212/S1/1/1_27073212/1/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.