

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE
80000 AMIENS

Propriétaire

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE LA SOMME (CAF 80)
9 BOULEVARD MAIGNAN
80000 AMIENS

Demandeur

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE LA SOMME (CAF 80)
9 BOULEVARD MAIGNAN
80000 AMIENS

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 05/06/2026

Date de visite : 05/11/2025

Nombre de pages : 160

Fait à : 62450 AVESNES LES BAPAUME

Référence du dossier : 2511CHNBA - BI12050000003333

Nombre de prélèvements : 251

Nombre d'analyses réalisées : 257

Le présent rapport est établi par :
Sebastien GALLAND

dont les compétences sont certifiées par :
SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy
Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
sur la durée de validité du : 30/08/2022 au 29/08/2029

Certificat de compétence :
n° DTI / 2205-003

Contrat d'assurance :
AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2026

Révision	Date	Objet
Version initiale	05/06/2026	Edition initiale diagnostic amiante avant travaux

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE.....	3
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION	6
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	6
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	6
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	8
1. PRESTATIONS REALISEES.....	8
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	9
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	9
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	10
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION	10
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	12
1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	12
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE.....	15
3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....	31
VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....	32
1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT	32
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....	32
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....	33
1. PRELEVEMENTS	34
2. COMPOSANTS.....	52
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	80
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	105
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	158
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	159
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE	160

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Phase 1:

- Mise en œuvre d'une isolation thermique par l'intérieur et complément dans les combles.
- Mise en œuvre d'une isolation de plafond haut (sous-sol).
- Suppression transformateur et mis en place d'un branchement tarif jaune.
- Installation d'un système de gestion technique du bâtiment (GTB).
- Remplacement du réseau de distribution eau chaude et eau glacée.
- Remplacement des ventilo-convecteurs actuel par des gainables.
- Dépose/repose des faux plafond lorsque cela est nécessaire pour permettre me passages de nouveaux réseaux et la pose de ventilo-convecteurs.

Phase 2

- Réaménagement des espaces de bureaux
- Réfection des postes de travail
- Adaptation de l'électricité

Hors phasage :

Réfection du complexe d'étanchéité en toiture pour mise en place de panneaux photovoltaïques.

Remplacement des menuiseries

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :

Rez de chaussée au 5ème étage

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Localisation	Matériau ou produit
5ème étage - Pièce 8	Enduit à base de ciment
4ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment projeté
4ème étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment projeté
3ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment projeté
3ème étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment projeté

2ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment projeté
1er étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment projeté
Rez de chaussée - Local 10	Enduit à base de ciment projeté
Rez de chaussée - escalier 1	Enduit à base de ciment projeté
Rez de chaussée - escalier 2	Enduit à base de ciment projeté
4ème étage - Pièce 5	Enduit à base de ciment,poteau
4ème étage - Pièce 6	Enduit à base de ciment,poteau
4ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment sous face escalier
4ème étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous face escalier
3ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment sous face escalier
3ème étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous face escalier
2ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment sous face escalier
2ème étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous face escalier
1er étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment sous face escalier
Rez de chaussée - Local 10	Enduit à base de ciment sous face escalier
Rez de chaussée - escalier 1	Enduit à base de ciment sous face escalier
1er étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous face escalier
Sous sol - 1 - Poste transfo	Plaque amiante
3ème étage - Pièce 1	Enduit à base de ciment
3ème étage - Pièce 2	Enduit à base de ciment
3ème étage - Pièce 3	Enduit à base de ciment
3ème étage - Pièce 4	Enduit à base de ciment
3ème étage - Pièce 5	Enduit à base de ciment
3ème étage - Pièce 6	Enduit à base de ciment
3ème étage - Pièce 7	Enduit à base de ciment
3ème étage - Pièce 1	Enduit à base de ciment,poteau
3ème étage - Pièce 2	Enduit à base de ciment,poteau
3ème étage - Pièce 3	Enduit à base de ciment,poteau
3ème étage - Pièce 4	Enduit à base de ciment,poteau
3ème étage - Pièce 5	Enduit à base de ciment,poteau
3ème étage - Pièce 6	Enduit à base de ciment,poteau
	Enduit à base de ciment, poteau
3ème étage - Pièce 7	Enduit à base de ciment,poteau
3ème étage - Couloir	Enduit à base de ciment,poteau
	Enduit à base de ciment, poteau
	Enduit à base de ciment, poteau
	Enduit à base de ciment, poteau
1er étage - Couloir	Enduit à base de ciment,poteau
3ème étage - Pièce 1	Enduit à base de ciment
3ème étage - Pièce 2	Enduit à base de ciment
3ème étage - Pièce 3	Enduit à base de ciment
3ème étage - Pièce 4	Enduit à base de ciment
3ème étage - Pièce 5	Enduit à base de ciment
3ème étage - Pièce 6	Enduit à base de ciment
3ème étage - Pièce 7	Enduit à base de ciment
2ème étage - Pièce 1	Enduit à base de ciment lissé ou taloché
2ème étage - Pièce 2	Enduit à base de ciment lissé ou taloché
	Enduit à base de ciment
2ème étage - Pièce 3	Enduit à base de ciment lissé ou taloché
2ème étage - Pièce 4	Enduit à base de ciment lissé ou taloché
	Enduit à base de ciment
2ème étage - Pièce 5	Enduit à base de ciment lissé ou taloché
2ème étage - Pièce 6	Enduit à base de ciment lissé ou taloché
4ème étage - Pièce 1	Enduit à base de ciment sur extérieur
4ème étage - Pièce 2	Enduit à base de ciment sur extérieur
4ème étage - Pièce 3	Enduit à base de ciment sur extérieur
4ème étage - Pièce 4	Enduit à base de ciment sur extérieur
4ème étage - Pièce 5	Enduit à base de ciment sur extérieur
4ème étage - Pièce 6	Enduit à base de ciment sur extérieur
4ème étage - Pièce 7	Enduit à base de ciment sur extérieur
4ème étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous face escalier
3ème étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous face escalier
2ème étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous face escalier
1er étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous face escalier

1er étage - Pièce 1	Enduit à base de ciment
1er étage - Pièce 2	Enduit à base de ciment
1er étage - Pièce 3	Enduit à base de ciment
1er étage - Pièce 4	Enduit à base de ciment
1er étage - Pièce 16	Enduit à base de ciment
Rez de chaussée - Local 5	Enduit à base de ciment sur ext.
Rez de chaussée - Façade	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
4ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment
4ème étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment
3ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment
3ème étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment
2ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment
	Enduit à base de ciment
Rez de chaussée - escalier 1	Enduit à base de ciment
Rez de chaussée - escalier 2	Enduit à base de ciment
3ème étage - Pièce 1	Enduit à base de ciment
3ème étage - Pièce 2	Enduit à base de ciment
3ème étage - Pièce 3	Enduit à base de ciment
3ème étage - Pièce 4	Enduit à base de ciment
3ème étage - Pièce 5	Enduit à base de ciment
3ème étage - Pièce 6	Enduit à base de ciment
3ème étage - Pièce 7	Enduit à base de ciment
2ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre
4ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment sous face escalier
4ème étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous face escalier
3ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment sous face escalier
3ème étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous face escalier
2ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment sous face escalier
2ème étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous face escalier
1er étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment sous face escalier
	Enduit à base de ciment sous face escalier
Rez de chaussée - Local 10	Enduit à base de ciment sous face escalier
Rez de chaussée - escalier 1	Enduit à base de ciment sous face escalier
1er étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous face escalier
	Enduit à base de ciment sous face escalier
4ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment
3ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment
2ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment
	Enduit à base de ciment lissé ou taloché
1er étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment
	Enduit à base de ciment
	Enduit à base de ciment
Rez de chaussée - Local 10	Enduit à base de ciment
Rez de chaussée - escalier 1	Enduit à base de ciment
Rez de chaussée - Local 2	Enduit à base de ciment
Rez de chaussée - Local 3	Enduit à base de ciment
	Enduit à base de ciment
Rez de chaussée - Local 5	Enduit à base de ciment ext.

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
5ème étage	Pièce 1
5ème étage	Pièce 2
5ème étage	Pièce 3
5ème étage	Pièce 4
5ème étage	Pièce 5
5ème étage	Pièce 6
5ème étage	Pièce 7
5ème étage	Pièce 8
5ème étage	Pièce 9
5ème étage	Pièce 10
5ème étage	Escalier 1
5ème étage	Couloir

5ème étage	WC
4ème étage	Pièce 1
4ème étage	Pièce 2
4ème étage	Pièce 3
4ème étage	Pièce 4
4ème étage	Pièce 5
4ème étage	Pièce 6
4ème étage	Pièce 7
4ème étage	Pièce 8
4ème étage	Pièce 9
4ème étage	Pièce 10
4ème étage	Pièce 11
4ème étage	Pièce 12
4ème étage	Pièce 13
4ème étage	WC
4ème étage	couloir
4ème étage	Escalier 1
4ème étage	Escalier 2
3ème étage	Pièce 1
3ème étage	Pièce 2
3ème étage	Pièce 3
3ème étage	Pièce 4
3ème étage	Pièce 5
3ème étage	Pièce 6
3ème étage	Pièce 7
3ème étage	Pièce 8
3ème étage	Pièce 9
3ème étage	Pièce 10
3ème étage	Couloir
3ème étage	Escalier 1
3ème étage	Escalier 2
3er étage	WC
2ème étage	Pièce 1
2ème étage	Pièce 2
2ème étage	Pièce 3
2ème étage	Pièce 4
2ème étage	Pièce 5
2ème étage	Pièce 6
2ème étage	Pièce 7
2ème étage	Pièce 8
2ème étage	Pièce 9
2ème étage	Pièce 10
2ème étage	Pièce 11
2ème étage	Couloir
2ème étage	Escalier 1
2ème étage	Escalier 2
2ème étage	WC
1er étage	Pièce 1
1er étage	Pièce 2
1er étage	Pièce 3
1er étage	Pièce 4
1er étage	Pièce 5
1er étage	Pièce 6
1er étage	Pièce 7
1er étage	Pièce 8
1er étage	Pièce 9
1er étage	Pièce 10
1er étage	Pièce 11
1er étage	Pièce 12
1er étage	Pièce 13
1er étage	Pièce 14
1er étage	Pièce 15
1er étage	Pièce 16
1er étage	Pièce 17

1er étage	Pièce 18
1er étage	Pièce 19
1er étage	Pièce 20
1er étage	Pièce 21
1er étage	Pièce 22
1er étage	Pièce 23
1er étage	Pièce 24
1er étage	Pièce 25
1er étage	Pièce 26
1er étage	Pièce 27
1er étage	Pièce 28
1er étage	Pièce 29
1er étage	Couloir
1er étage	Escalier 1
1er étage	WC
Sous sol - 1	Poste transfo
Sous sol - 1	
Sous sol - 2	
2ème étage	Pièce 12
4ème étage	Pièce 14
5ème étage escalier 2	
Rez de chaussée	Local 1
Rez de chaussée	Local 2
Rez de chaussée	Local 3
Rez de chaussée	Local 4
Rez de chaussée	Local 5
Rez de chaussée	Local 6
Rez de chaussée	Local 7
Rez de chaussée	Local 8
Rez de chaussée	Local 9
Rez de chaussée	Local 10
Rez de chaussée	Local 11
Rez de chaussée	Local 12
Rez de chaussée	escalier 1
Rez de chaussée	escalier 2
Rez de chaussée	Façade
5ème étage	escalier 2
5ème étage	Façade extérieure
1er étage	Escalier 2
2ème étage	Toiture terrasse

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Lille (Cofrac : 1-5971)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :

> Nom: Bernardino RAMOS Fonction: Autre

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Remarques :

Une contre visite en présence de Socotec et l'entreprise en charge des travaux et/ou le cas échéant du désamiantage devra obligatoirement être organisée avant tous départs de travaux.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site		X	
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables	X		
Toiture accessible et visitable	X		
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobiliers		X	
Equipements en fonctionnement	X		

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Localisation	Parties du local	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Néant	-		

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Occupé

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Sous sol -2	Sous sol -2
Sous sol -1	Sous sol -1
Rez de chaussée prélèvements 1	Rez de chaussée prélèvements 1
1er étage prélèvements 1	1er étage prélèvements 1
2ème étage prélèvements 1	2ème étage prélèvements 1
3ème étage prélèvements 1	3ème étage prélèvements 1
4ème étage prélèvements 1	4ème étage prélèvements 1
5ème étage prélèvements 1	5ème étage prélèvements 1
Poste transfo Sous sol -1	Poste transfo Sous sol -1
Façades	Façades
Rez de chaussée prélèvements 2	Rez de chaussée prélèvements 2
1er étage prélèvements 2	1er étage prélèvements 2
2ème étage prélèvements 2	2ème étage prélèvements 2
3ème étage prélèvements 2	3ème étage prélèvements 2
4ème étage prélèvements 2	4ème étage prélèvements 2
5ème étage prélèvements 2	5ème étage prélèvements 2
plan vue dessus prélèvements 2	plan vue dessus prélèvements 2
Rez de chaussée MPCA	Rez de chaussée MPCA
1er étage MPCA	1er étage MPCA
2ème étage MPCA	2ème étage MPCA
3ème étage MPCA	3ème étage MPCA
4ème étage MPCA	4ème étage MPCA
5ème étage MPCA	5ème étage MPCA

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.3)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-012	5ème étage - Pièce 8	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P012 (5ème étage - Pièce 8)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	4ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 1; 1er étage - Escalier 1; Rez de chaussée - Local 10; Rez de chaussée - escalier 1; Rez de chaussée - escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	P025 (4ème étage - Escalier 2) P045 (3ème étage - Escalier 2) P078 (3ème étage - Escalier 1)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	4ème étage - Pièce 5; 4ème étage - Pièce 6	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débouillage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P036 (4ème étage - Pièce 5)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	4ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 1; 2ème étage - Escalier 2; 1er étage - Escalier 1; Rez de chaussée - Local 10; Rez de chaussée - escalier 1; 1er étage - Escalier 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous face escalier	P076 (3ème étage - Escalier 1)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	Sous sol - 1 - Poste transfo	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Plaques amiante	Plaque amiante	P049 (Sous sol - 1 - Poste transfo)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	3ème étage - Pièce 1; 3ème étage - Pièce 2; 3ème étage - Pièce 3; 3ème étage - Pièce 4; 3ème étage - Pièce 5; 3ème étage - Pièce 6; 3ème étage - Pièce 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P060 (3ème étage - Pièce 4)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049	3ème étage - Pièce 1; 3ème étage - Pièce 2; 3ème étage - Pièce 3; 3ème étage - Pièce 4; 3ème étage - Pièce 5; 3ème étage - Pièce 6; 3ème étage - Pièce 7;	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débouillage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau Enduit à base de ciment, poteau	P063 (3ème étage - Pièce 4) P070 (3ème étage - Pièce 3)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	3ème étage - Couloir; 1er étage - Couloir			P127 (3ème étage - Couloir) P138 (1er étage - Couloir) P179 (3ème étage - Couloir) P180 (3ème étage - Couloir) P181 (3ème étage - Pièce 6)	
ZPSO-053	3ème étage - Pièce 1; 3ème étage - Pièce 2; 3ème étage - Pièce 3; 3ème étage - Pièce 4; 3ème étage - Pièce 5; 3ème étage - Pièce 6; 3ème étage - Pièce 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P068 (3ème étage - Pièce 4)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-057	2ème étage - Pièce 1; 2ème étage - Pièce 2; 2ème étage - Pièce 3; 2ème étage - Pièce 4; 2ème étage - Pièce 5; 2ème étage - Pièce 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Enduit à base de ciment	P081 (2ème étage - Pièce 11) P099 (2ème étage - Pièce 5) P246 (2ème étage - Pièce 4) P247 (2ème étage - Pièce 2)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-078	4ème étage - Pièce 1; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Pièce 3; 4ème étage - Pièce 4; 4ème étage - Pièce 5; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sur extérieur	P124 (4ème étage - Pièce 3)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-083	4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 2; 1er étage - Escalier 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous face escalier	P133 (2ème étage - Escalier 2)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-084	1er étage - Pièce 1; 1er étage - Pièce 2; 1er étage - Pièce 3; 1er étage - Pièce 4; 1er étage - Pièce 16	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P135 (1er étage - Pièce 2)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-093	Rez de chaussée - Local 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sur ext.	P147 (Rez de chaussée - Local 4)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-101	Rez de chaussée - Façade	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	P158 (Rez de chaussée - Façade) P159 (Rez de chaussée - Façade)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-109	4ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 1; Rez de chaussée - escalier 1; Rez de chaussée - escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P167 (3ème étage - Escalier 2)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-131	3ème étage - Pièce 1; 3ème étage - Pièce 2; 3ème étage - Pièce 3; 3ème étage - Pièce 4; 3ème étage - Pièce 5; 3ème étage - Pièce 6; 3ème étage - Pièce 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P189 (3ème étage - Pièce 6)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-136	2ème étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P194 (2ème étage - Escalier 1)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-153	4ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 1; 2ème étage - Escalier 2; 1er étage - Escalier 1; Rez de chaussée - Local 10; Rez de chaussée - escalier 1; 1er étage - Escalier 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous face escalier	P211 (1er étage - Escalier 2) P220 (1er étage - Escalier 1)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-161	4ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 1; 2ème étage - Escalier 1; 1er étage - Escalier 1; Rez de chaussée - Local 10; Rez de chaussée - escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment Enduit à base de ciment lissé ou taloché	P218 (1er étage - Escalier 1) P219 (1er étage - Escalier 1) P222 (1er étage - Escalier 1) P251 (2ème étage - Escalier 1)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-166	Rez de chaussée - Local 2; Rez de chaussée - Local 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P224 (Rez de chaussée - Local 3) P225 (Rez de chaussée - Local 3) P226 (Rez de chaussée - Local 2)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-172	Rez de chaussée - Local 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment ext.	P230 (Rez de chaussée - Local 5)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

*2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	5ème étage - Pièce 1; 5ème étage - Pièce 2; 5ème étage - Pièce 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Flocage	Flocage	P001 (5ème étage - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	5ème étage - Pièce 1; 5ème étage - Pièce 2; 5ème étage - Pièce 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre carreaux plâtre	P002 (5ème étage - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	5ème étage - Pièce 1; 5ème étage - Pièce 2; 5ème étage - Pièce 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P003 (5ème étage - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	5ème étage - Pièce 1	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge (eau glacée)	P004 (5ème étage - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	5ème étage - Pièce 1	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge	P005 (5ème étage - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	5ème étage - Pièce 2	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge	P006 (5ème étage - Pièce 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	5ème étage - Pièce 2	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P007 (5ème étage - Pièce 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	5ème étage - Pièce 3	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Enveloppe (bande tissée enduite ou non)	Enveloppe plâtre	P008 (5ème étage - Pièce 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	5ème étage - Pièce 3	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge	P009 (5ème étage - Pièce 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	5ème étage - Pièce 5; 5ème étage - Pièce 7; 5ème étage - Pièce 9	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base carreaux plâtre	P010 (5ème étage - Pièce 7) P019 (5ème étage - Pièce 9)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-011	5ème étage - Pièce 4; 5ème étage - Pièce 5; 5ème étage - Pièce 6; 5ème étage - Pièce 7; 5ème étage - Pièce 8; 5ème étage - Pièce 9	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Panneaux collés vissés ou cloués	Panneaux collés bois plafond	P011 (5ème étage - Pièce 8)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	5ème étage - Pièce 4; 5ème étage - Pièce 6; 5ème étage - Pièce 7; 5ème étage - Pièce 8; 5ème étage - Pièce 9	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Sous-couche de revêtement souple	P013 (5ème étage - Pièce 7) P018 (5ème étage - Pièce 8)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	5ème étage - Pièce 10	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques faux plafond	P014 (5ème étage - Pièce 10)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	5ème étage - Pièce 10	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P015 (5ème étage - Pièce 10)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	5ème étage - Pièce 10	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P016 (5ème étage - Pièce 10)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	5ème étage - Pièce 9	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P017 (5ème étage - Pièce 9)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	4ème étage - Pièce 1; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Pièce 3; 4ème étage - Pièce 4; 4ème étage - Pièce 5; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7; 4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 11; 4ème étage - Pièce 12; 4ème étage - Pièce 13	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Sous-couche de revêtement souple	P020 (4ème étage - Pièce 8)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	5ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 1; 2ème étage - Escalier 2; 1er étage - Escalier 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment plafond	P021 (4ème étage - Escalier 2) P048 (3ème étage - Escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 12; 4ème étage - Pièce 13; 4ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Panneaux de cloisons plâtre	P022 (4ème étage - Escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	5ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 1; 2ème étage - Escalier 2; 1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthes	P023 (4ème étage - Escalier 2) P043 (3ème étage - Escalier 2) P107 (2ème étage - Escalier 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-022	5ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 1; 2ème étage - Escalier 2; 1er étage - Escalier 1	5 - Planchers et revêtements techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P024 (4ème étage - Escalier 2) P042 (3ème étage - Escalier 2) P106 (2ème étage - Escalier 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	4ème étage - WC; 3er étage - WC; 2ème étage - WC; 1er étage - WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P026 (4ème étage - WC)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	4ème étage - WC; 3er étage - WC; 2ème étage - WC; 1er étage - WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P027 (4ème étage - WC)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	4ème étage - WC; 3er étage - WC; 2ème étage - WC; 1er étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthes	P028 (4ème étage - WC)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	4ème étage - Pièce 1; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Pièce 3; 4ème étage - Pièce 4; 4ème étage - Pièce 5; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7; 4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 11; 4ème étage - Pièce 12; 4ème étage - Pièce 13; 4ème étage - couloir	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques faux plafond	P029 (4ème étage - Pièce 12) P039 (4ème étage - Pièce 7)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	4ème étage - Pièce 1; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Pièce 3; 4ème étage - Pièce 4; 4ème étage - Pièce 5; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7; 4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 11; 4ème étage - Pièce 12; 4ème étage - Pièce 13	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Sous-couche de revêtement souple	P030 (4ème étage - Pièce 12) P034 (4ème étage - Pièce 5) P038 (4ème étage - Pièce 7)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	4ème étage - Pièce 1; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Pièce 3; 4ème étage - Pièce 4; 4ème étage - Pièce 5; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7; 4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 11; 4ème étage - Pièce 12; 4ème étage - Pièce 13; 4ème étage - couloir	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Panneaux de cloisons plâtre	P031 (4ème étage - Pièce 12) P035 (4ème étage - Pièce 5) P040 (4ème étage - Pièce 7) P112 (4ème étage - couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-030	4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 11; 4ème étage - Pièce 12; 4ème étage - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P032 (4ème étage - Pièce 12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	4ème étage - Pièce 1; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Pièce 3; 4ème étage - Pièce 4; 4ème étage - Pièce 5; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7; 4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 11; 4ème étage - Pièce 12; 4ème étage - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Cloisons plâtre	P033 (4ème étage - Pièce 12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	4ème étage - Pièce 1; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Pièce 3; 4ème étage - Pièce 4; 4ème étage - Pièce 5; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment poutre	P037 (4ème étage - Pièce 5)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Panneaux de cloisons plâtre	P044 (3ème étage - Escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	4ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 1; 2ème étage - Escalier 2; 1er étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P046 (3ème étage - Escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037	4ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 1; 2ème étage - Escalier 2; 1er étage - Escalier 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment poutre	P047 (3ème étage - Escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	Sous sol - 1 - Poste transfo; Sous sol - 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment jonction plaques plafond	P050 (Sous sol - 1 - Poste transfo) P058 (Sous sol - 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	Sous sol - 1 - Poste transfo; Sous sol - 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment plafond	P051 (Sous sol - 1 - Poste transfo) P059 (Sous sol - 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-041	Sous sol - 1 - Poste transfo	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Joint d'assemblage	Joint d'assemblage parpaings	P052 (Sous sol - 1 - Poste transfo)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-042	Sous sol - 1 - Poste transfo	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Plaques béton sol	P053 (Sous sol - 1 - Poste transfo)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-043	Sous sol - 1 - Poste transfo	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment	P054 (Sous sol - 1 - Poste transfo) P055 (Sous sol - 1 - Poste transfo)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-044	Sous sol - 1 - Poste transfo	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P056 (Sous sol - 1 - Poste transfo)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-045	Sous sol - 1 - Poste transfo	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment socle	P057 (Sous sol - 1 - Poste transfo)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-047	3ème étage - Pièce 1; 3ème étage - Pièce 2; 3ème étage - Pièce 3; 3ème étage - Pièce 4; 3ème étage - Pièce 5; 3ème étage - Pièce 6; 3ème étage - Pièce 7; 3ème étage - Pièce 8; 3ème étage - Pièce 9; 3ème étage - Pièce 10; 3ème étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Panneaux de cloisons plâtre	P061 (3ème étage - Pièce 4) P065 (3ème étage - Pièce 12) P077 (3ème étage - Escalier 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	3ème étage - Pièce 1; 3ème étage - Pièce 2; 3ème étage - Pièce 3; 3ème étage - Pièce 4; 3ème étage - Pièce 5; 3ème étage - Pièce 6; 3ème étage - Pièce 7; 3ème étage - Pièce 8; 3ème étage - Pièce 9; 3ème étage - Pièce 10; 3ème étage - Couloir	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Sous-couche de revêtement souple	P062 (3ème étage - Pièce 4) P069 (3ème étage - Pièce 3) P072 (3ème étage - Pièce 1) P075 (3ème étage - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-050	3ème étage - Pièce 4; 3ème étage - Pièce 6	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre plafond	P064 (3ème étage - Pièce 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-051	3ème étage - Pièce 8; 3ème étage - Pièce 9; 3ème étage - Pièce 10	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Sous-couche de revêtement souple	P066 (3ème étage - Pièce 12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-052	3ème étage - Pièce 1; 3ème étage - Pièce 2; 3ème étage - Pièce 3; 3ème étage - Pièce 4; 3ème étage - Pièce 5; 3ème étage - Pièce 6; 3ème étage - Pièce 7; 3ème étage - Pièce 8; 3ème étage - Pièce 9; 3ème étage - Pièce 10; 3ème étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Cloisons plâtre	P067 (3ème étage - Pièce 12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-054	3ème étage - Pièce 1; 3ème étage - Pièce 2; 3ème étage - Pièce 3; 3ème étage - Pièce 4; 3ème étage - Pièce 5; 3ème étage - Pièce 6; 3ème étage - Pièce 7; 3ème étage - Pièce 8;	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques faux plafond	P073 (3ème étage - Pièce 1) P074 (3ème étage - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	3ème étage - Pièce 9; 3ème étage - Pièce 10; 3ème étage - Couloir				
ZPSO-055	2ème étage - Pièce 1; 2ème étage - Pièce 2; 2ème étage - Pièce 3; 2ème étage - Pièce 4; 2ème étage - Pièce 5; 2ème étage - Pièce 6; 2ème étage - Pièce 7; 2ème étage - Pièce 8; 2ème étage - Pièce 9; 2ème étage - Pièce 10; 2ème étage - Pièce 11; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Panneaux de cloisons plâtre	P079 (2ème étage - Pièce 11) P083 (2ème étage - Pièce 12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-056	2ème étage - Pièce 4; 2ème étage - Pièce 5; 2ème étage - Pièce 10; 2ème étage - Pièce 11	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette	Moquette	P080 (2ème étage - Pièce 11) P100 (2ème étage - Pièce 5) P104 (2ème étage - Pièce 10)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-058	2ème étage - Pièce 1; 2ème étage - Pièce 2; 2ème étage - Pièce 3; 2ème étage - Pièce 4; 2ème étage - Pièce 5; 2ème étage - Pièce 6; 2ème étage - Pièce 7; 2ème étage - Pièce 8; 2ème étage - Pièce 9; 2ème étage - Pièce 10; 2ème étage - Pièce 11; 2ème étage - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Cloisons plâtre	P082 (2ème étage - Pièce 12) P101 (2ème étage - Pièce 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-059	2ème étage - Pièce 1; 2ème étage - Pièce 2; 2ème étage - Pièce 3; 2ème étage - Pièce 4; 2ème étage - Pièce 5; 2ème étage - Pièce 6; 2ème étage - Pièce 7; 2ème étage - Pièce 8; 2ème étage - Pièce 9; 2ème étage - Pièce 10; 2ème étage - Pièce 11; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Pièce 12	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques faux plafond	P084 (2ème étage - Pièce 12) P097 (2ème étage - Pièce 7)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-060	2ème étage - Pièce 12	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge dans le plénum	P085 (2ème étage - Pièce 12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-061	1er étage - WC	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques faux plafond	P086 (1er étage - WC)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-062	1er étage - Pièce 9; 1er étage - Pièce 12; 1er étage - Pièce 14	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Panneaux de cloisons plâtre	P087 (1er étage - Pièce 9) P089 (1er étage - Pièce 12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
				P093 (1er étage - Pièce 14)	
ZPSO-063	1er étage - Pièce 2; 1er étage - Pièce 9; 1er étage - Pièce 12; 1er étage - Pièce 14; 1er étage - Couloir	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Sous-couche de revêtement souple	P088 (1er étage - Pièce 9) P090 (1er étage - Pièce 12) P094 (1er étage - Pièce 14) P109 (1er étage - Couloir) P111 (1er étage - Pièce 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-064	1er étage - Pièce 2; 1er étage - Pièce 9; 1er étage - Pièce 12; 1er étage - Pièce 14	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Cloisons plâtre	P091 (1er étage - Pièce 12) P092 (1er étage - Pièce 12) P095 (1er étage - Pièce 14) P110 (1er étage - Pièce 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-065	1er étage - Pièce 19	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé à base ciment	P096 (1er étage - Pièce 19)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-066	2ème étage - Pièce 7; 2ème étage - Pièce 10; 2ème étage - Couloir	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Sous-couche de revêtement souple	P098 (2ème étage - Pièce 7) P102 (2ème étage - Pièce 10) P105 (2ème étage - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-067	2ème étage - Pièce 10	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P103 (2ème étage - Pièce 10)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-068	5ème étage - Pièce 4; 5ème étage - Pièce 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P113 (5ème étage - Pièce 4) P116 (5ème étage - Pièce 6)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-069	5ème étage - Pièce 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sur extérieur	P114 (5ème étage - Pièce 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-070	5ème étage - Pièce 8; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes; 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment poutre Enduit à base de ciment sous face escalier	P041 (3ème étage - Escalier 2) P108 (2ème étage - Escalier 1) P115 (5ème étage - Pièce 8)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-071	2ème étage - Escalier 2; 5ème étage escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés; 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment projeté; Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment projeté Enduit à base de ciment plafond	P117 (5ème étage escalier 2) P132 (2ème étage - Escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-072	5ème étage escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P118 (5ème étage escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-073	4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Pièce 1; 2ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P071 (3ème étage - Pièce 1) P119 (4ème étage - Escalier 2) P131 (2ème étage - Escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-074	4ème étage - Pièce 3	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P120 (4ème étage - Pièce 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-075	4ème étage - Pièce 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment poutre	P121 (4ème étage - Pièce 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-076	4ème étage - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment extérieur	P122 (4ème étage - Pièce 13)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-077	4ème étage - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sur extérieur	P123 (4ème étage - Pièce 13)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-079	4ème étage - Pièce 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Joint d'assemblage	Joint d'assemblage brique extérieur	P125 (4ème étage - Pièce 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-080	4ème étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sur ascenseur	P126 (4ème étage - Escalier 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-081	2ème étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P130 (2ème étage - Couloir) P134 (2ème étage - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-082	3ème étage - Couloir; 3ème étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sur extérieur	P128 (3ème étage - Pièce 8) P129 (3ème étage - Escalier 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-085	1er étage - Pièce 29; 1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P136 (1er étage - Pièce 29) P142 (1er étage - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-086	1er étage - Pièce 29	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P137 (1er étage - Pièce 29)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-088	1er étage - Pièce 5; 1er étage - Pièce 13; 1er étage - Pièce 17	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sur extérieur	P139 (1er étage - Pièce 5) P140 (1er étage - Pièce 13) P141 (1er étage - Pièce 17)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-089	Rez de chaussée - Local 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Sous-couche de revêtement souple	P143 (Rez de chaussée - Local 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-090	Rez de chaussée - Local 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P144 (Rez de chaussée - Local 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-091	Rez de chaussée - Local 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P145 (Rez de chaussée - Local 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-092	Rez de chaussée - Local 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment plafond	P146 (Rez de chaussée - Local 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-094	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P148 (Rez de chaussée - Local 4) P149 (Rez de chaussée - Local 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-095	Rez de chaussée - Local 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Sous-couche de revêtement souple	P150 (Rez de chaussée - Local 4) P151 (Rez de chaussée - Local 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-096	Rez de chaussée - Local 11	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Sous-couche de revêtement souple	P152 (Rez de chaussée - Local 11)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-097	Rez de chaussée - Local 10	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P153 (Rez de chaussée - Local 10)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-098	Rez de chaussée - Local 10	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons,	Colle de plinthes	P154 (Rez de chaussée - Local 10)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
		gaines, coffres - Colle de carrelage			
ZPSO-099	Rez de chaussée - Local 10	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques faux plafond	P155 (Rez de chaussée - Local 10)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-100	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre	P156 (Rez de chaussée - Local 4) P157 (Rez de chaussée - Local 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-102	Rez de chaussée - Façade	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Couche1: Joint d'assemblage	Couche1: Joint d'assemblage brique	P160 (Rez de chaussée - Façade)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-103	Rez de chaussée - Façade	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment soubassement	P161 (Rez de chaussée - Façade)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-104	5ème étage - escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P162 (5ème étage - escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-105	5ème étage - Façade extérieure	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P163 (5ème étage - Façade extérieure)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-106	5ème étage - Façade extérieure	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P164 (5ème étage - Façade extérieure)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-107	5ème étage - Pièce 10	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo plâtre	P165 (5ème étage - Pièce 10)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-108	3ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P166 (3ème étage - Escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-110	4ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P168 (4ème étage - Escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-111	4ème étage - couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P169 (4ème étage - couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-112	4ème étage - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteaux	P170 (4ème étage - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-113	4ème étage - Pièce 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés -	Enduit à base de ciment	P171 (4ème étage - Pièce 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
		Enduit à base de ciment lissé ou taloché			
ZPSO-114	4ème étage - Pièce 3; 4ème étage - Pièce 4	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P172 (4ème étage - Pièce 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-115	4ème étage - Pièce 3; 4ème étage - Pièce 4	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P173 (4ème étage - Pièce 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-116	4ème étage - Pièce 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P174 (4ème étage - Pièce 5)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-117	4ème étage - Pièce 7	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P175 (4ème étage - Pièce 7)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-118	4ème étage - Pièce 7	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P176 (4ème étage - Pièce 7)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-119	4ème étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P177 (4ème étage - Escalier 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-120	4ème étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P178 (4ème étage - Escalier 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-124	4ème étage - Pièce 10	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P182 (4ème étage - Pièce 10)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-125	4ème étage - Pièce 10	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment plafond	P183 (4ème étage - Pièce 10)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-126	4ème étage - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P184 (4ème étage - Pièce 13)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-127	4ème étage - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P185 (4ème étage - Pièce 13)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-128	4ème étage - Pièce 13	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment plafond	P186 (4ème étage - Pièce 13)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-129	5ème étage - Pièce 8	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques faux plafond	P187 (5ème étage - Pièce 8)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-130	4ème étage - Escalier 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous face escalier	P188 (4ème étage - Escalier 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-132	3ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P190 (3ème étage - Escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-133	3ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P191 (3ème étage - Escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-134	3ème étage - Escalier 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous face d'escalier	P192 (3ème étage - Escalier 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-135	2ème étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P193 (2ème étage - Escalier 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-137	3ème étage - Pièce 8	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P195 (3ème étage - Pièce 8)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-138	4ème étage - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P196 (4ème étage - Pièce 12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-139	4ème étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P197 (4ème étage - Escalier 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-140	3ème étage - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P198 (3ème étage - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-141	3ème étage - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P199 (3ème étage - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-142	3ème étage - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Panneaux de cloisons plâtre	P200 (3ème étage - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-143	1er étage - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P201 (1er étage - Pièce 12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-144	1er étage - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés -	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P202 (1er étage - Pièce 12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
		Enduit à base de ciment lissé ou taloché			
ZPSO-145	1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment,poteau	P203 (1er étage - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-146	1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment,poteau	P204 (1er étage - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-147	1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P205 (1er étage - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-148	1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment,poteau	P206 (1er étage - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-149	1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment,poteau	P207 (1er étage - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-150	1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment,poteau	P208 (1er étage - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-151	1er étage - Pièce 24	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment,poteau	P209 (1er étage - Pièce 24)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-152	1er étage - Pièce 8	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P210 (1er étage - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-154	1er étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P212 (1er étage - Escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-155	1er étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P213 (1er étage - Escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-156	1er étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P214 (1er étage - Escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-157	1er étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés -	Enduit à base de ciment	P215 (1er étage - Escalier 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
		Enduit à base de ciment lissé ou taloché			
ZPSO-158	1er étage - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P216 (1er étage - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-159	1er étage - Pièce 23	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P217 (1er étage - Pièce 23)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-163	1er étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P221 (1er étage - Escalier 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-165	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P223 (Rez de chaussée - Local 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-169	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P227 (Rez de chaussée - Local 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-170	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P228 (Rez de chaussée - Local 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-171	Rez de chaussée - Local 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment ext.	P229 (Rez de chaussée - Local 5)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-173	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P231 (Rez de chaussée - Local 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-174	Rez de chaussée - Local 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment ext.	P232 (Rez de chaussée - Local 6)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-175	Rez de chaussée - Local 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment ext.	P233 (Rez de chaussée - Local 6)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-176	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P234 (Rez de chaussée - Local 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-177	Rez de chaussée - Local 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés -	Enduit à base de ciment ext	P235 (Rez de chaussée - Local 7)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
		Enduit à base de ciment lissé ou taloché			
ZPSO-178	Rez de chaussée - Local 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment ext.	P236 (Rez de chaussée - Local 7)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-179	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P237 (Rez de chaussée - Local 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-180	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P238 (Rez de chaussée - Local 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-181	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P239 (Rez de chaussée - Local 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-182	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P240 (Rez de chaussée - Local 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-183	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P241 (Rez de chaussée - Local 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-184	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P242 (Rez de chaussée - Local 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-185	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	P243 (Rez de chaussée - Local 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-186	2ème étage - Toiture terrasse	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Partie plane : revêtement bitumineux	P244 (2ème étage - Toiture terrasse)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-187	2ème étage - Toiture terrasse	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Partie plane : revêtement bitumineux	P245 (2ème étage - Toiture terrasse)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-190	2ème étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débouillage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P248 (2ème étage - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-191	2ème étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché	Enduit à base de ciment, poteau	P249 (2ème étage - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
		(ragréage, débullage, lissage)			
ZPSO-192	2ème étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	Enduit à base de ciment, poteau	P250 (2ème étage - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-194	5ème étage - Pièce 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-195	5ème étage - Pièce 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction concernés	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

1. PRELEVEMENTS

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO-001 <u>Description:</u> Flocage	5ème étage - Pièce 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre carreaux plâtre	5ème étage - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO-003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	5ème étage - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO-004 <u>Description:</u> Calorifuge (eau glacée)	5ème étage - Pièce 1	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	05/11/2025	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO-005 <u>Description:</u> Calorifuge	5ème étage - Pièce 1	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	05/11/2025	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO-006 <u>Description:</u> Calorifuge	5ème étage - Pièce 2	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	05/11/2025	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO-007 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	5ème étage - Pièce 2	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO-008 <u>Description:</u> Enveloppe plâtre	5ème étage - Pièce 3	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	05/11/2025	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO-009 <u>Description:</u> Calorifuge	5ème étage - Pièce 3	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	05/11/2025	Absence d'amiante

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO-010 <u>Description:</u> Enduit à base carreaux plâtre	5ème étage - Pièce 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO-011 <u>Description:</u> Panneaux collés bois plafond	5ème étage - Pièce 8	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO-012 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	5ème étage - Pièce 8	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO-013 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	5ème étage - Pièce 7	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO-014 <u>Description:</u> Panneaux et plaques faux plafond	5ème étage - Pièce 10	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO-015 <u>Description:</u> Colle de carrelage	5ème étage - Pièce 10	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO-016 <u>Description:</u> Colle de faïence	5ème étage - Pièce 10	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	05/11/2025	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO-017 <u>Description:</u> Colle de faïence	5ème étage - Pièce 9	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	05/11/2025	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO-013 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	5ème étage - Pièce 8	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO-010 <u>Description:</u> Enduit à base carreaux plâtre	5ème étage - Pièce 9	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO-018 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	4ème étage - Pièce 8	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO-019 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment plafond	4ème étage - Escalier 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO-020 <u>Description:</u> Panneaux de cloisons plâtre	4ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO-021 <u>Description:</u> Colle de plinthes	4ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements	05/11/2025	Absence d'amiante

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
			de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres		
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO-022 <u>Description:</u> Colle de carrelage	4ème étage - Escalier 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO-023 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment projeté	4ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO-024 <u>Description:</u> Colle de faïence	4ème étage - WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	05/11/2025	Absence d'amiante
P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO-025 <u>Description:</u> Colle de carrelage	4ème étage - WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO-026 <u>Description:</u> Colle de plinthes	4ème étage - WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	05/11/2025	Absence d'amiante
P029	<u>Identifiant:</u> ZPSO-027 <u>Description:</u> Panneaux et plaques faux plafond	4ème étage - Pièce 12	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO-028 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	4ème étage - Pièce 12	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO-029 <u>Description:</u> Panneaux de cloisons plâtre	4ème étage - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante
P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO-030 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	4ème étage - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO-031 <u>Description:</u> Cloisons plâtre	4ème étage - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante
P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO-028 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	4ème étage - Pièce 5	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO-029 <u>Description:</u> Panneaux de cloisons plâtre	4ème étage - Pièce 5	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO-032 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment,poteau	4ème étage - Pièce 5	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Présence d'amiante
P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO-033 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment poutre	4ème étage - Pièce 5	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	05/11/2025	Absence d'amiante
P038	<u>Identifiant:</u> ZPSO-028 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	4ème étage - Pièce 7	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO-027 <u>Description:</u> Panneaux et plaques faux plafond	4ème étage - Pièce 7	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO-029 <u>Description:</u> Panneaux de cloisons plâtre	4ème étage - Pièce 7	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante
P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO-070 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous face escalier	3ème étage - Escalier 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO-022 <u>Description:</u> Colle de carrelage	3ème étage - Escalier 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO-021 <u>Description:</u> Colle de plinthes	3ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	05/11/2025	Absence d'amiante
P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO-035 <u>Description:</u> Panneaux de cloisons plâtre	3ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante
P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO-023 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment projeté	3ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO-036 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment,poteau	3ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO-037 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment poutre	3ème étage - Escalier 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	05/11/2025	Absence d'amiante
P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO-019 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment plafond	3ème étage - Escalier 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO-038 <u>Description:</u> Plaque amiante	Sous sol - 1 - Poste transfo	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Présence d'amiante
P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO-039 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment jonction plaques plafond	Sous sol - 1 - Poste transfo	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO-040 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment plafond	Sous sol - 1 - Poste transfo	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO-041 <u>Description:</u> Joint d'assemblage parpaings	Sous sol - 1 - Poste transfo	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO-042 <u>Description:</u> Plaques béton sol	Sous sol - 1 - Poste transfo	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO-043 <u>Description:</u> Sol coulé à base ciment	Sous sol - 1 - Poste transfo	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO-043 <u>Description:</u> Sol coulé à base ciment	Sous sol - 1 - Poste transfo	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO-044 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	Sous sol - 1 - Poste transfo	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO-045 <u>Description:</u> Sol coulé à base ciment socle	Sous sol - 1 - Poste transfo	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P058	<u>Identifiant:</u> ZPSO-039 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment jonction plaques plafond	Sous sol - 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO-040 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment plafond	Sous sol - 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO-046 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	3ème étage - Pièce 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P061	<u>Identifiant:</u> ZPSO-047 <u>Description:</u> Panneaux de cloisons plâtre	3ème étage - Pièce 4	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante
P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO-048 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	3ème étage - Pièce 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P063	<u>Identifiant:</u> ZPSO-049 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	3ème étage - Pièce 4	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Présence d'amiante
P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO-050 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre plafond	3ème étage - Pièce 4	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P065		3ème étage - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P066		3ème étage - Pièce 12	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P067		3ème étage - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante
P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO-053 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	3ème étage - Pièce 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO-048 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	3ème étage - Pièce 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO-049 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	3ème étage - Pièce 3	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Présence d'amiante
P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO-073 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	3ème étage - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO-048 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	3ème étage - Pièce 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P073	<u>Identifiant:</u> ZPSO-054 <u>Description:</u> Panneaux et plaques faux plafond	3ème étage - Pièce 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO-054 <u>Description:</u> Panneaux et plaques faux plafond	3ème étage - Couloir	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO-048 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	3ème étage - Couloir	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO-034 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous face escalier	3ème étage - Escalier 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Présence d'amiante
P077	<u>Identifiant:</u> ZPSO-047 <u>Description:</u> Panneaux de cloisons plâtre	3ème étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante
P078	<u>Identifiant:</u> ZPSO-023 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment projeté	3ème étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P079	<u>Identifiant:</u> ZPSO-055 <u>Description:</u> Panneaux de cloisons plâtre	2ème étage - Pièce 11	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P080	<u>Identifiant:</u> ZPSO-056 <u>Description:</u> Moquette	2ème étage - Pièce 11	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P081	<u>Identifiant:</u> ZPSO-057 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	2ème étage - Pièce 11	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P082	<u>Identifiant:</u> ZPSO-058 <u>Description:</u> Cloisons plâtre	2ème étage - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante
P083	<u>Identifiant:</u> ZPSO-055 <u>Description:</u> Panneaux de cloisons plâtre	2ème étage - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante
P084	<u>Identifiant:</u> ZPSO-059 <u>Description:</u> Panneaux et plaques faux plafond	2ème étage - Pièce 12	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P085	<u>Identifiant:</u> ZPSO-060 <u>Description:</u> Calorifuge dans le plénum	2ème étage - Pièce 12	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	05/11/2025	Absence d'amiante
P086	<u>Identifiant:</u> ZPSO-061 <u>Description:</u> Panneaux et plaques faux plafond	1er étage - WC	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P087	<u>Identifiant:</u> ZPSO-062 <u>Description:</u> Panneaux de cloisons plâtre	1er étage - Pièce 9	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante
P088	<u>Identifiant:</u> ZPSO-063 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	1er étage - Pièce 9	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P089	<u>Identifiant:</u> ZPSO-062 <u>Description:</u> Panneaux de cloisons plâtre	1er étage - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante
P090	<u>Identifiant:</u> ZPSO-063 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	1er étage - Pièce 12	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P091	<u>Identifiant:</u> ZPSO-064 <u>Description:</u> Cloisons plâtre	1er étage - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P092	<u>Identifiant:</u> ZPSO-064 <u>Description:</u> Cloisons plâtre	1er étage - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante
P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO-062 <u>Description:</u> Panneaux de cloisons plâtre	1er étage - Pièce 14	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante
P094	<u>Identifiant:</u> ZPSO-063 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	1er étage - Pièce 14	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P095	<u>Identifiant:</u> ZPSO-064 <u>Description:</u> Cloisons plâtre	1er étage - Pièce 14	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante
P096	<u>Identifiant:</u> ZPSO-065 <u>Description:</u> Sol coulé à base ciment	1er étage - Pièce 19	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P097	<u>Identifiant:</u> ZPSO-059 <u>Description:</u> Panneaux et plaques faux plafond	2ème étage - Pièce 7	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P098	<u>Identifiant:</u> ZPSO-066 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	2ème étage - Pièce 7	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P099	<u>Identifiant:</u> ZPSO-057 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	2ème étage - Pièce 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P100	<u>Identifiant:</u> ZPSO-056 <u>Description:</u> Moquette	2ème étage - Pièce 5	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P101	<u>Identifiant:</u> ZPSO-058 <u>Description:</u> Cloisons plâtre	2ème étage - Pièce 4	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante
P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO-066 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	2ème étage - Pièce 10	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO-067 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	2ème étage - Pièce 10	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P104	<u>Identifiant:</u> ZPSO-056 <u>Description:</u> Moquette	2ème étage - Pièce 10	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P105	<u>Identifiant:</u> ZPSO-066 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	2ème étage - Couloir	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P106	<u>Identifiant:</u> ZPSO-022 <u>Description:</u> Colle de carrelage	2ème étage - Escalier 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P107	<u>Identifiant:</u> ZPSO-021 <u>Description:</u> Colle de plinthes	2ème étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	05/11/2025	Absence d'amiante
P108	<u>Identifiant:</u> ZPSO-070 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous face escalier	2ème étage - Escalier 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P109	<u>Identifiant:</u> ZPSO-063 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	1er étage - Couloir	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P110	<u>Identifiant:</u> ZPSO-064 <u>Description:</u> Cloisons plâtre	1er étage - Pièce 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante
P111	<u>Identifiant:</u> ZPSO-063 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	1er étage - Pièce 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P112	<u>Identifiant:</u> ZPSO-029 <u>Description:</u> Panneaux de cloisons plâtre	4ème étage - couloir	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante
P113	<u>Identifiant:</u> ZPSO-068 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	5ème étage - Pièce 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO-069 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sur extérieur	5ème étage - Pièce 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO-070 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment poutre	5ème étage - Pièce 8	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	05/11/2025	Absence d'amiante
P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO-068 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	5ème étage - Pièce 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO-071 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment plafond	5ème étage escalier 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P118	<u>Identifiant:</u> ZPSO-072 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	5ème étage escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P119	<u>Identifiant:</u> ZPSO-073 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	4ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P120	<u>Identifiant:</u> ZPSO-074 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	4ème étage - Pièce 3	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P121	<u>Identifiant:</u> ZPSO-075 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment poutre	4ème étage - Pièce 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	05/11/2025	Absence d'amiante
P122	<u>Identifiant:</u> ZPSO-076 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment extérieur	4ème étage - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P123	<u>Identifiant:</u> ZPSO-077 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sur extérieur	4ème étage - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P124	<u>Identifiant:</u> ZPSO-078 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sur extérieur	4ème étage - Pièce 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P125	<u>Identifiant:</u> ZPSO-079 <u>Description:</u> Joint d'assemblage brique extérieur	4ème étage - Pièce 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P126	<u>Identifiant:</u> ZPSO-080 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sur ascenseur	4ème étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P127	<u>Identifiant:</u> ZPSO-049 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	3ème étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Présence d'amiante
P128	<u>Identifiant:</u> ZPSO-082 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sur extérieur	3ème étage - Pièce 8	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P129	<u>Identifiant:</u> ZPSO-082 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sur extérieur	3ème étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P130	<u>Identifiant:</u> ZPSO-081 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	2ème étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P131	<u>Identifiant:</u> ZPSO-073 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	2ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P132	<u>Identifiant:</u> ZPSO-071 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment projeté	2ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P133	<u>Identifiant:</u> ZPSO-083 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous face escalier	2ème étage - Escalier 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Présence d'amiante
P134	<u>Identifiant:</u> ZPSO-081 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	2ème étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P135	<u>Identifiant:</u> ZPSO-084 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	1er étage - Pièce 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P136	<u>Identifiant:</u> ZPSO-085 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	1er étage - Pièce 29	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P137	<u>Identifiant:</u> ZPSO-086 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	1er étage - Pièce 29	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P138	<u>Identifiant:</u> ZPSO-049 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Présence d'amiante
P139	<u>Identifiant:</u> ZPSO-088 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sur extérieur	1er étage - Pièce 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P140	<u>Identifiant:</u> ZPSO-088 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sur extérieur	1er étage - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P141	<u>Identifiant:</u> ZPSO-088 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sur extérieur	1er étage - Pièce 17	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO-085 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P143	<u>Identifiant:</u> ZPSO-089 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	Rez de chaussée - Local 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P144	<u>Identifiant:</u> ZPSO-090 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	Rez de chaussée - Local 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P145	<u>Identifiant:</u> ZPSO-091 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	Rez de chaussée - Local 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P146	<u>Identifiant:</u> ZPSO-092 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment plafond	Rez de chaussée - Local 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P147	<u>Identifiant:</u> ZPSO-093 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sur ext.	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P148	<u>Identifiant:</u> ZPSO-094 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P149	<u>Identifiant:</u> ZPSO-094 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P150	<u>Identifiant:</u> ZPSO-095 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	Rez de chaussée - Local 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P151	<u>Identifiant:</u> ZPSO-095 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	Rez de chaussée - Local 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO-096 <u>Description:</u> Sous-couche de revêtement souple	Rez de chaussée - Local 11	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P153	<u>Identifiant:</u> ZPSO-097 <u>Description:</u> Colle de carrelage	Rez de chaussée - Local 10	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	05/11/2025	Absence d'amiante
P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO-098 <u>Description:</u> Colle de plinthes	Rez de chaussée - Local 10	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	05/11/2025	Absence d'amiante
P155	<u>Identifiant:</u> ZPSO-099 <u>Description:</u> Panneaux et plaques faux plafond	Rez de chaussée - Local 10	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P156	<u>Identifiant:</u> ZPSO-100 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P157	<u>Identifiant:</u> ZPSO-100 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO-101 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Rez de chaussée - Façade	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	05/11/2025	Présence d'amiante
P159	<u>Identifiant:</u> ZPSO-101 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Rez de chaussée - Façade	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	05/11/2025	Présence d'amiante
P160	<u>Identifiant:</u> ZPSO-102 <u>Description:</u> Couche1: Joint d'assemblage brique	Rez de chaussée - Façade	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P161	<u>Identifiant:</u> ZPSO-103 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment soubassement	Rez de chaussée - Façade	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P162	<u>Identifiant:</u> ZPSO-104 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	5ème étage - escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P163	<u>Identifiant:</u> ZPSO-105 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	5ème étage - Façade extérieure	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P164	<u>Identifiant:</u> ZPSO-106 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	5ème étage - Façade extérieure	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P165	<u>Identifiant:</u> ZPSO-107 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo plâtre	5ème étage - Pièce 10	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P166	<u>Identifiant:</u> ZPSO-108 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	3ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P167	<u>Identifiant:</u> ZPSO-109 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	3ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P168	<u>Identifiant:</u> ZPSO-110 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	4ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P169	<u>Identifiant:</u> ZPSO-111 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment,poteau	4ème étage - couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P170	<u>Identifiant:</u> ZPSO-112 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment,poteaux	4ème étage - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P171	<u>Identifiant:</u> ZPSO-113 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	4ème étage - Pièce 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO-114 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment,poteau	4ème étage - Pièce 3	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO-115 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment,poteau	4ème étage - Pièce 3	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO-116 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	4ème étage - Pièce 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P175	<u>Identifiant:</u> ZPSO-117 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment,poteau	4ème étage - Pièce 7	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P176	<u>Identifiant:</u> ZPSO-118 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment,poteau	4ème étage - Pièce 7	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P177	<u>Identifiant:</u> ZPSO-119 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	4ème étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P178	<u>Identifiant:</u> ZPSO-120 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	4ème étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P179	<u>Identifiant:</u> ZPSO-049 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	3ème étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Présence d'amiante
P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO-049 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	3ème étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Présence d'amiante
P181	<u>Identifiant:</u> ZPSO-049 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	3ème étage - Pièce 6	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Présence d'amiante
P182	<u>Identifiant:</u> ZPSO-124 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	4ème étage - Pièce 10	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P183	<u>Identifiant:</u> ZPSO-125 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment plafond	4ème étage - Pièce 10	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P184	<u>Identifiant:</u> ZPSO-126 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	4ème étage - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P185	<u>Identifiant:</u> ZPSO-127 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	4ème étage - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P186	<u>Identifiant:</u> ZPSO-128 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment plafond	4ème étage - Pièce 13	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P187	<u>Identifiant:</u> ZPSO-129 <u>Description:</u> Panneaux et plaques faux plafond	5ème étage - Pièce 8	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P188	<u>Identifiant:</u> ZPSO-130 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous face escalier	4ème étage - Escalier 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO-131 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	3ème étage - Pièce 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P190	<u>Identifiant:</u> ZPSO-132 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	3ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P191	<u>Identifiant:</u> ZPSO-133 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	3ème étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO-134 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous face d'escalier	3ème étage - Escalier 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Absence d'amiante
P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO-135 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	2ème étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO-136 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	2ème étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO-137 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	3ème étage - Pièce 8	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO-138 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	4ème étage - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P197	<u>Identifiant:</u> ZPSO-139 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	4ème étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P198	<u>Identifiant:</u> ZPSO-140 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	3ème étage - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P199	<u>Identifiant:</u> ZPSO-141 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	3ème étage - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P200	<u>Identifiant:</u> ZPSO-142 <u>Description:</u> Panneaux de cloisons plâtre	3ème étage - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	05/11/2025	Absence d'amiante
P201	<u>Identifiant:</u> ZPSO-143 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	1er étage - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P202	<u>Identifiant:</u> ZPSO-144 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	1er étage - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P203	<u>Identifiant:</u> ZPSO-145 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P204	<u>Identifiant:</u> ZPSO-146 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P205	<u>Identifiant:</u> ZPSO-147 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P206	<u>Identifiant:</u> ZPSO-148 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO-149 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P208	<u>Identifiant:</u> ZPSO-150 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	1er étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P209	<u>Identifiant:</u> ZPSO-151 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment,poteau	1er étage - Pièce 24	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P210	<u>Identifiant:</u> ZPSO-152 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	1er étage - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P211	<u>Identifiant:</u> ZPSO-153 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous face escalier	1er étage - Escalier 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Présence d'amiante
P212	<u>Identifiant:</u> ZPSO-154 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	1er étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P213	<u>Identifiant:</u> ZPSO-155 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	1er étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P214	<u>Identifiant:</u> ZPSO-156 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	1er étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P215	<u>Identifiant:</u> ZPSO-157 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	1er étage - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P216	<u>Identifiant:</u> ZPSO-158 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	1er étage - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P217	<u>Identifiant:</u> ZPSO-159 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment,poteau	1er étage - Pièce 23	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P218	<u>Identifiant:</u> ZPSO-161 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	1er étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P219	<u>Identifiant:</u> ZPSO-161 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	1er étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P220	<u>Identifiant:</u> ZPSO-153 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous face escalier	1er étage - Escalier 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	05/11/2025	Présence d'amiante
P221	<u>Identifiant:</u> ZPSO-163 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	1er étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P222	<u>Identifiant:</u> ZPSO-161 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	1er étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P223	<u>Identifiant:</u> ZPSO-165 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment,poteau	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P224	<u>Identifiant:</u> ZPSO-166 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	Rez de chaussée - Local 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P225	<u>Identifiant:</u> ZPSO-166 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	Rez de chaussée - Local 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P226	<u>Identifiant:</u> ZPSO-166 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	Rez de chaussée - Local 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P227	<u>Identifiant:</u> ZPSO-169 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P228	<u>Identifiant:</u> ZPSO-170 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P229	<u>Identifiant:</u> ZPSO-171 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment ext.	Rez de chaussée - Local 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P230	<u>Identifiant:</u> ZPSO-172 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment ext.	Rez de chaussée - Local 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P231	<u>Identifiant:</u> ZPSO-173 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P232	<u>Identifiant:</u> ZPSO-174 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment ext.	Rez de chaussée - Local 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P233	<u>Identifiant:</u> ZPSO-175 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment ext.	Rez de chaussée - Local 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P234	<u>Identifiant:</u> ZPSO-176 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P235	<u>Identifiant:</u> ZPSO-177 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment ext	Rez de chaussée - Local 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P236	<u>Identifiant:</u> ZPSO-178 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment ext.	Rez de chaussée - Local 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P237	<u>Identifiant:</u> ZPSO-179 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P238	<u>Identifiant:</u> ZPSO-180 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P239	<u>Identifiant:</u> ZPSO-181 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P240	<u>Identifiant:</u> ZPSO-182 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO-183 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P242	<u>Identifiant:</u> ZPSO-184 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P243	<u>Identifiant:</u> ZPSO-185 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Rez de chaussée - Local 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Absence d'amiante
P244	<u>Identifiant:</u> ZPSO-186 <u>Description:</u> Partie plane : revêtement bitumineux	2ème étage - Toiture terrasse	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	05/11/2025	Absence d'amiante
P245	<u>Identifiant:</u> ZPSO-187 <u>Description:</u> Partie plane : revêtement bitumineux	2ème étage - Toiture terrasse	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	05/11/2025	Absence d'amiante
P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO-057 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	2ème étage - Pièce 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P247	<u>Identifiant:</u> ZPSO-057 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	2ème étage - Pièce 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante
P248	<u>Identifiant:</u> ZPSO-190 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	2ème étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P249	<u>Identifiant:</u> ZPSO-191 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	2ème étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P250	<u>Identifiant:</u> ZPSO-192 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment, poteau	2ème étage - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	05/11/2025	Absence d'amiante
P251	<u>Identifiant:</u> ZPSO-161 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	2ème étage - Escalier 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	05/11/2025	Présence d'amiante

2. COMPOSANTS

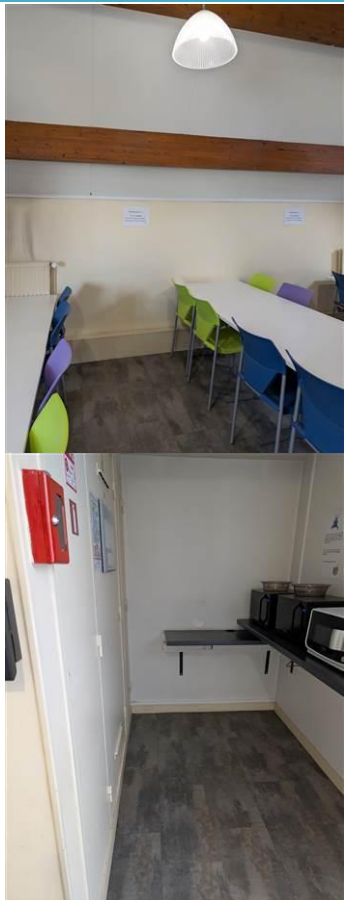
N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-001	5ème étage - Pièce 1; 5ème étage - Pièce 2; 5ème étage - Pièce 3	Flocage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-002	5ème étage - Pièce 1; 5ème étage - Pièce 2; 5ème étage - Pièce 3	Enduit à base de plâtre carreaux plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-003	5ème étage - Pièce 1; 5ème étage - Pièce 2; 5ème étage - Pièce 3	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-004	5ème étage - Pièce 1	Calorifuge (eau glacée)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

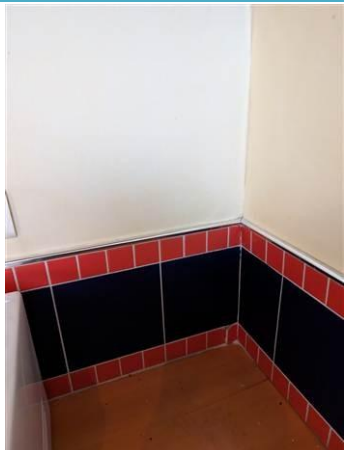
N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-005	5ème étage - Pièce 1	Calorifuge	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-006	5ème étage - Pièce 2	Calorifuge	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-007	5ème étage - Pièce 2	Enduit à base de ciment, poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-008	5ème étage - Pièce 3	Enveloppe plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-009	5ème étage - Pièce 3	Calorifuge	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-010	5ème étage - Pièce 5; 5ème étage - Pièce 7; 5ème étage - Pièce 9	Enduit à base carreaux plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-011	5ème étage - Pièce 4; 5ème étage - Pièce 5; 5ème étage - Pièce 6; 5ème étage - Pièce 7; 5ème étage - Pièce 8; 5ème étage - Pièce 9	Panneaux collés bois plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-012	5ème étage - Pièce 8	Enduit à base de ciment	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-013	5ème étage - Pièce 4; 5ème étage - Pièce 6; 5ème étage - Pièce 7; 5ème étage - Pièce 8; 5ème étage - Pièce 9	Sous-couche de revêtement souple	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-014	5ème étage - Pièce 10	Panneaux et plaques faux plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-015	5ème étage - Pièce 10	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-016	5ème étage - Pièce 10	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-017	5ème étage - Pièce 9	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-018	4ème étage - Pièce 1; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Pièce 3; 4ème étage - Pièce 4; 4ème étage - Pièce 5; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7; 4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 11; 4ème étage - Pièce 12; 4ème étage - Pièce 13	Sous-couche de revêtement souple	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-019	5ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 1; 2ème étage - Escalier 2; 1er étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-020	4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 12; 4ème étage - Pièce 13; 4ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 2	Panneaux de cloisons plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-021	5ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 1; 2ème étage - Escalier 2; 1er étage - Couloir	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-022	5ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 1; 2ème étage - Escalier 2; 1er étage - Escalier 1	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-023	4ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 1; 1er étage - Escalier 1; Rez de chaussée - Local 10; Rez de chaussée - escalier 1; Rez de chaussée - escalier 2	Enduit à base de ciment projeté	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
ZPSO-024	4ème étage - WC; 3er étage - WC; 2ème étage - WC; 1er étage - WC	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-025	4ème étage - WC; 3er étage - WC; 2ème étage - WC; 1er étage - WC	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-026	4ème étage - WC; 3er étage - WC; 2ème étage - WC; 1er étage - Escalier 1	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-027	4ème étage - Pièce 1; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Pièce 3; 4ème étage - Pièce 4; 4ème étage - Pièce 5; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7; 4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 11; 4ème étage - Pièce 12; 4ème étage - Pièce 13; 4ème étage - couloir	Panneaux et plaques faux plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-028	4ème étage - Pièce 1; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Pièce 3; 4ème étage - Pièce 4; 4ème étage - Pièce 5; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7; 4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 11; 4ème étage - Pièce 12; 4ème étage - Pièce 13	Sous-couche de revêtement souple	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-029	4ème étage - Pièce 1; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Pièce 3; 4ème étage - Pièce 4; 4ème étage - Pièce 5; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7; 4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 11; 4ème étage - Pièce 12; 4ème étage - Pièce 13; 4ème étage - couloir	Panneaux de cloisons plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-030	4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 11; 4ème étage - Pièce 12; 4ème étage - Pièce 13	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-031	4ème étage - Pièce 1; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Pièce 3; 4ème étage - Pièce 4; 4ème étage - Pièce 5; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7; 4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 11; 4ème étage - Pièce 12; 4ème étage - Pièce 13	Cloisons plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-032	4ème étage - Pièce 5; 4ème étage - Pièce 6	Enduit à base de ciment, poteau	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-033	4ème étage - Pièce 1; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Pièce 3; 4ème étage - Pièce 4; 4ème étage - Pièce 5; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7	Enduit à base de ciment poutre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-034	4ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 1; 2ème étage - Escalier 2; 1er étage - Escalier 1; Rez de chaussée - Local 10; Rez de chaussée - escalier 1; 1er étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous face escalier	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-035	4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 2	Panneaux de cloisons plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-036	4ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 1; 2ème étage - Escalier 2; 1er étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment, poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-037	4ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 1; 2ème étage - Escalier 2; 1er étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment poutre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-038	Sous sol - 1 - Poste transfo	Plaque amiante	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-039	Sous sol - 1 - Poste transfo; Sous sol - 2	Enduit à base de ciment jonction plaques plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-040	Sous sol - 1 - Poste transfo; Sous sol - 2	Enduit à base de ciment plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-041	Sous sol - 1 - Poste transfo	Joint d'assemblage parpaings	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-042	Sous sol - 1 - Poste transfo	Plaques béton sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-043	Sous sol - 1 - Poste transfo	Sol coulé à base ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-044	Sous sol - 1 - Poste transfo	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-045	Sous sol - 1 - Poste transfo	Sol coulé à base ciment socle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-046	3ème étage - Pièce 1; 3ème étage - Pièce 2; 3ème étage - Pièce 3; 3ème étage - Pièce 4; 3ème étage - Pièce 5; 3ème étage - Pièce 6; 3ème étage - Pièce 7	Enduit à base de ciment	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-047	3ème étage - Pièce 1; 3ème étage - Pièce 2; 3ème étage - Pièce 3; 3ème étage - Pièce 4; 3ème étage - Pièce 5; 3ème étage - Pièce 6; 3ème étage - Pièce 7; 3ème étage - Pièce 8; 3ème étage - Pièce	Panneaux de cloisons plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
	9; 3ème étage - Pièce 10; 3ème étage - Escalier 1			
ZPSO-048	3ème étage - Pièce 1; 3ème étage - Pièce 2; 3ème étage - Pièce 3; 3ème étage - Pièce 4; 3ème étage - Pièce 5; 3ème étage - Pièce 6; 3ème étage - Pièce 7; 3ème étage - Pièce 8; 3ème étage - Pièce 9; 3ème étage - Pièce 10; 3ème étage - Couloir	Sous-couche de revêtement souple	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-049	3ème étage - Pièce 1; 3ème étage - Pièce 2; 3ème étage - Pièce 3; 3ème étage - Pièce 4; 3ème étage - Pièce 5; 3ème étage - Pièce 6; 3ème étage - Pièce 7; 3ème étage - Couloir; 1er étage - Couloir	Enduit à base de ciment, poteau Enduit à base de ciment, poteau	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-050	3ème étage - Pièce 4; 3ème étage - Pièce 6	Enduit à base de plâtre plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-051	3ème étage - Pièce 8; 3ème étage - Pièce 9; 3ème étage - Pièce 10	Sous-couche de revêtement souple	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-052	3ème étage - Pièce 1; 3ème étage - Pièce 2; 3ème étage - Pièce 3; 3ème étage - Pièce 4; 3ème étage - Pièce 5; 3ème étage - Pièce 6; 3ème étage - Pièce 7; 3ème étage - Pièce 8; 3ème étage - Pièce 9; 3ème étage - Pièce 10; 3ème étage - Couloir	Cloisons plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-053	3ème étage - Pièce 1; 3ème étage - Pièce 2; 3ème étage - Pièce 3; 3ème étage - Pièce 4; 3ème étage - Pièce 5; 3ème étage - Pièce 6; 3ème étage - Pièce 7	Enduit à base de ciment	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-054	3ème étage - Pièce 1; 3ème étage - Pièce 2; 3ème étage - Pièce 3; 3ème étage -	Panneaux et plaques faux plafond	Absence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
	Pièce 4; 3ème étage - Pièce 5; 3ème étage - Pièce 6; 3ème étage - Pièce 7; 3ème étage - Pièce 8; 3ème étage - Pièce 9; 3ème étage - Pièce 10; 3ème étage - Couloir		(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-055	2ème étage - Pièce 1; 2ème étage - Pièce 2; 2ème étage - Pièce 3; 2ème étage - Pièce 4; 2ème étage - Pièce 5; 2ème étage - Pièce 6; 2ème étage - Pièce 7; 2ème étage - Pièce 8; 2ème étage - Pièce 9; 2ème étage - Pièce 10; 2ème étage - Pièce 11; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Pièce 12	Panneaux de cloisons plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-056	2ème étage - Pièce 4; 2ème étage - Pièce 5; 2ème étage - Pièce 10; 2ème étage - Pièce 11	Moquette	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-057	2ème étage - Pièce 1; 2ème étage - Pièce 2; 2ème étage - Pièce 3; 2ème étage - Pièce 4; 2ème étage - Pièce 5; 2ème étage - Pièce 6	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Enduit à base de ciment	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-058	2ème étage - Pièce 1; 2ème étage - Pièce 2; 2ème étage - Pièce 3; 2ème étage - Pièce 4; 2ème étage - Pièce 5; 2ème étage - Pièce 6; 2ème étage - Pièce 7; 2ème étage - Pièce 8; 2ème étage - Pièce 9; 2ème étage - Pièce 10; 2ème étage - Pièce 11; 2ème étage - Pièce 12	Cloisons plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-059	2ème étage - Pièce 1; 2ème étage - Pièce 2; 2ème étage - Pièce 3; 2ème étage - Pièce 4; 2ème étage - Pièce 5; 2ème étage - Pièce 6; 2ème étage - Pièce 7; 2ème étage - Pièce 8; 2ème étage - Pièce 9; 2ème étage - Pièce 10; 2ème étage - Pièce 11; 2ème étage - Couloir; 2ème étage - Pièce 12	Panneaux et plaques faux plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-060	2ème étage - Pièce 12	Calorifuge dans le plénum	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-061	1er étage - WC	Panneaux et plaques faux plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-062	1er étage - Pièce 9; 1er étage - Pièce 12; 1er étage - Pièce 14	Panneaux de cloisons plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-063	1er étage - Pièce 2; 1er étage - Pièce 9; 1er étage - Pièce 12; 1er étage - Pièce 14; 1er étage - Couloir	Sous-couche de revêtement souple	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-064	1er étage - Pièce 2; 1er étage - Pièce 9; 1er étage - Pièce 12; 1er étage - Pièce 14	Cloisons plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-065	1er étage - Pièce 19	Sol coulé à base ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-066	2ème étage - Pièce 7; 2ème étage - Pièce 10; 2ème étage - Couloir	Sous-couche de revêtement souple	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-067	2ème étage - Pièce 10	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-068	5ème étage - Pièce 4; 5ème étage - Pièce 6	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-069	5ème étage - Pièce 4	Enduit à base de ciment sur extérieur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-070	5ème étage - Pièce 8; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment poutre Enduit à base de ciment sous face escalier	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-071	2ème étage - Escalier 2; 5ème étage escalier 2	Enduit à base de ciment projeté Enduit à base de ciment plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-072	5ème étage escalier 2	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-073	4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Pièce 1; 2ème étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-074	4ème étage - Pièce 3	Enduit à base de ciment, poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-075	4ème étage - Pièce 3	Enduit à base de ciment poutre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-076	4ème étage - Pièce 13	Enduit à base de ciment extérieur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-077	4ème étage - Pièce 13	Enduit à base de ciment sur extérieur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-078	4ème étage - Pièce 1; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Pièce 3; 4ème étage - Pièce 4; 4ème étage - Pièce 5; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7	Enduit à base de ciment sur extérieur	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-079	4ème étage - Pièce 3	Joint d'assemblage brique extérieur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-080	4ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment sur ascenseur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-081	2ème étage - Couloir	Enduit à base de ciment, poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-082	3ème étage - Couloir; 3ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment sur extérieur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-083	4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 2; 1er étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous face escalier	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-084	1er étage - Pièce 1; 1er étage - Pièce 2; 1er étage - Pièce 3; 1er étage - Pièce 4; 1er étage - Pièce 16	Enduit à base de ciment	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-085	1er étage - Pièce 29; 1er étage - Couloir	Enduit à base de ciment, poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-086	1er étage - Pièce 29	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-088	1er étage - Pièce 5; 1er étage - Pièce 13; 1er étage - Pièce 17	Enduit à base de ciment sur extérieur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-089	Rez de chaussée - Local 1	Sous-couche de revêtement souple	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-090	Rez de chaussée - Local 3	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-091	Rez de chaussée - Local 3	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-092	Rez de chaussée - Local 3	Enduit à base de ciment plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-093	Rez de chaussée - Local 5	Enduit à base de ciment sur ext.	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-094	Rez de chaussée - Local 4	Enduit à base de ciment, poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-095	Rez de chaussée - Local 4	Sous-couche de revêtement souple	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-096	Rez de chaussée - Local 11	Sous-couche de revêtement souple	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-097	Rez de chaussée - Local 10	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-098	Rez de chaussée - Local 10	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-099	Rez de chaussée - Local 10	Panneaux et plaques faux plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-100	Rez de chaussée - Local 4	Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-101	Rez de chaussée - Façade	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-102	Rez de chaussée - Façade	Couche1: Joint d'assemblage brique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-103	Rez de chaussée - Façade	Enduit à base de ciment soubassement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-104	5ème étage - escalier 2	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-105	5ème étage - Façade extérieure	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-106	5ème étage - Façade extérieure	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-107	5ème étage - Pièce 10	Enduit à base de ciment sous placo plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-108	3ème étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-109	4ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 1; Rez de chaussée - escalier 1; Rez de chaussée - escalier 2	Enduit à base de ciment	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-110	4ème étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-111	4ème étage - couloir	Enduit à base de ciment,poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-112	4ème étage - Pièce 1	Enduit à base de ciment,poteaux	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-113	4ème étage - Pièce 2	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-114	4ème étage - Pièce 3; 4ème étage - Pièce 4	Enduit à base de ciment,poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-115	4ème étage - Pièce 3; 4ème étage - Pièce 4	Enduit à base de ciment,poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-116	4ème étage - Pièce 5	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-117	4ème étage - Pièce 7	Enduit à base de ciment,poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-118	4ème étage - Pièce 7	Enduit à base de ciment,poteau	Absence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-119	4ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-120	4ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-124	4ème étage - Pièce 10	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-125	4ème étage - Pièce 10	Enduit à base de ciment plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-126	4ème étage - Pièce 13	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-127	4ème étage - Pièce 13	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-128	4ème étage - Pièce 13	Enduit à base de ciment plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-129	5ème étage - Pièce 8	Panneaux et plaques faux plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-130	4ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment sous face escalier	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-131	3ème étage - Pièce 1; 3ème étage - Pièce 2; 3ème étage - Pièce 3; 3ème étage - Pièce 4; 3ème étage - Pièce 5; 3ème étage - Pièce 6; 3ème étage - Pièce 7	Enduit à base de ciment	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-132	3ème étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-133	3ème étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-134	3ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment sous face d'escalier	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-135	2ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-136	2ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-137	3ème étage - Pièce 8	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-138	4ème étage - Pièce 12	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-139	4ème étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-140	3ème étage - Pièce 1	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-141	3ème étage - Pièce 1	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-142	3ème étage - Pièce 1	Panneaux de cloisons plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-143	1er étage - Pièce 12	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-144	1er étage - Pièce 12	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-145	1er étage - Couloir	Enduit à base de ciment, poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-146	1er étage - Couloir	Enduit à base de ciment, poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-147	1er étage - Couloir	Enduit à base de ciment, poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-148	1er étage - Couloir	Enduit à base de ciment, poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-149	1er étage - Couloir	Enduit à base de ciment,poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-150	1er étage - Couloir	Enduit à base de ciment,poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-151	1er étage - Pièce 24	Enduit à base de ciment,poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-152	1er étage - Pièce 8	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-153	4ème étage - Escalier 1; 4ème étage - Escalier 2; 3ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 2; 2ème étage - Escalier 1; 2ème étage - Escalier 2; 1er étage - Escalier 1; Rez de chaussée - Local 10; Rez de chaussée - escalier 1; 1er étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous face escalier	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-154	1er étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-155	1er étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-156	1er étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-157	1er étage - Escalier 2	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-158	1er étage - Pièce 1	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-159	1er étage - Pièce 23	Enduit à base de ciment,poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-161	4ème étage - Escalier 1; 3ème étage - Escalier 1; 2ème étage - Escalier 1; 1er étage - Escalier 1; Rez de chaussée - Local 10; Rez de chaussée - escalier 1	Enduit à base de ciment Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-163	1er étage - Escalier 1	Enduit à base de ciment	Absence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-165	Rez de chaussée - Local 4	Enduit à base de ciment,poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-166	Rez de chaussée - Local 2; Rez de chaussée - Local 3	Enduit à base de ciment	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-169	Rez de chaussée - Local 4	Enduit à base de ciment, poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-170	Rez de chaussée - Local 4	Enduit à base de ciment,poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-171	Rez de chaussée - Local 5	Enduit à base de ciment ext.	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-172	Rez de chaussée - Local 5	Enduit à base de ciment ext.	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-173	Rez de chaussée - Local 4	Enduit à base de ciment,poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-174	Rez de chaussée - Local 6	Enduit à base de ciment ext.	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-175	Rez de chaussée - Local 6	Enduit à base de ciment ext.	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-176	Rez de chaussée - Local 4	Enduit à base de ciment, poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-177	Rez de chaussée - Local 7	Enduit à base de ciment ext	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-178	Rez de chaussée - Local 7	Enduit à base de ciment ext.	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-179	Rez de chaussée - Local 4	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-180	Rez de chaussée - Local 4	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
			(Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-181	Rez de chaussée - Local 4	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-182	Rez de chaussée - Local 4	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-183	Rez de chaussée - Local 4	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-184	Rez de chaussée - Local 4	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-185	Rez de chaussée - Local 4	Enduit à base de ciment sous placo-plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-186	2ème étage - Toiture terrasse	Partie plane : revêtement bitumineux	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-187	2ème étage - Toiture terrasse	Partie plane : revêtement bitumineux	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-190	2ème étage - Couloir	Enduit à base de ciment, poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-191	2ème étage - Couloir	Enduit à base de ciment, poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-192	2ème étage - Couloir	Enduit à base de ciment, poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-194	5ème étage - Pièce 1	Dalle de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-195	5ème étage - Pièce 1	Dalle de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

Planche de repérage technique

N° planche :1/23

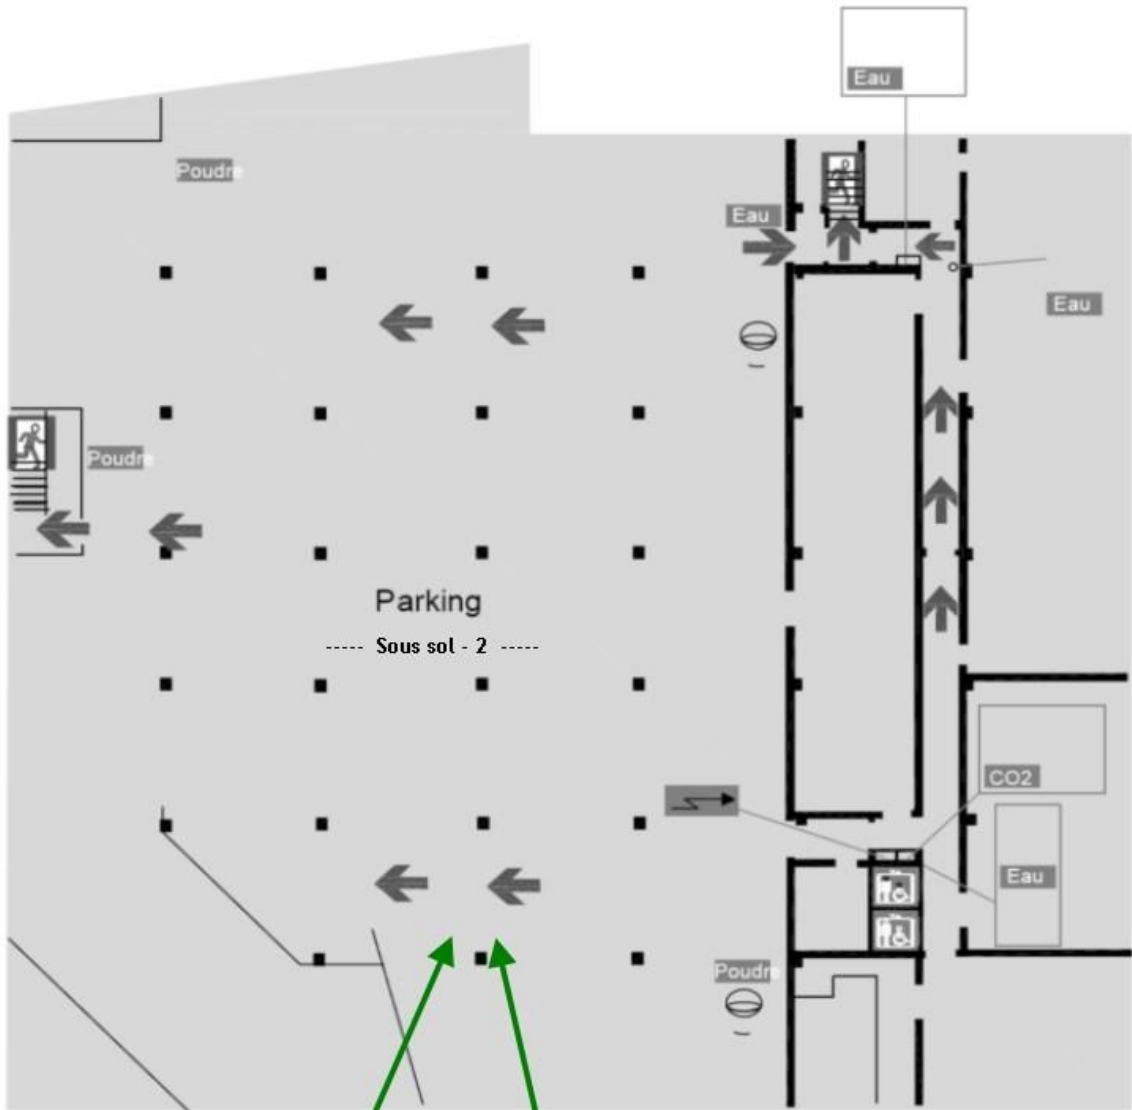
Nom du plan :
Sous sol -2

Entreprise réalisant le repérage :
SOCOTEC Diagnostic Bapaume
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Adresse du bien :
9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE
80000 AMIENS

Informations relatives au rapport du repérage :
Réf. du rapport : 2511CHNBA -
BI12050000003333
Rédacteur : Sebastien GALLAND
Date : 05/06/2026

Commentaires :



P058 - Non amianté
Enduit à base de ciment jonction plaques plafond

P059 - Non amianté
Enduit à base de ciment plafond

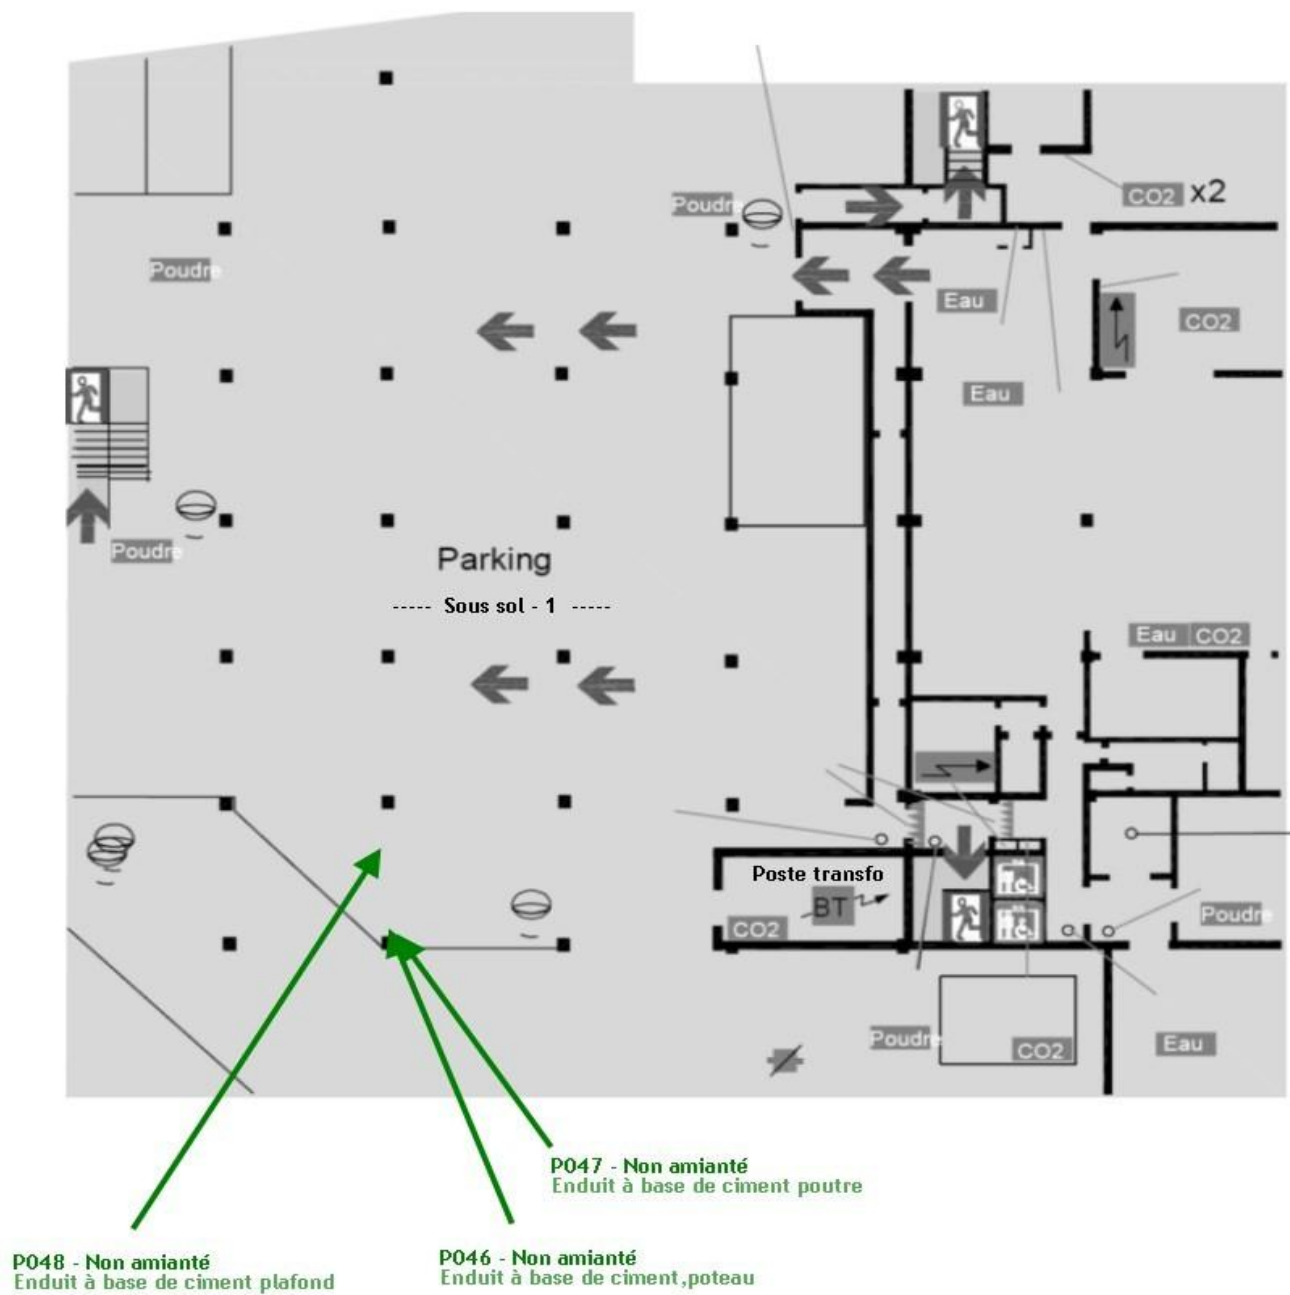


Planche de repérage technique

N° planche :2/23

Nom du plan :
Sous sol -1

Entreprise réalisant le repérage :
SOCOTEC Diagnostic Bapaume
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Adresse du bien :
9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE
80000 AMIENS

Informations relatives au rapport du repérage :
Réf. du rapport : 2511CHNBA - BI12050000003333
Rédacteur : Sebastien GALLAND
Date : 05/06/2026

Commentaires :

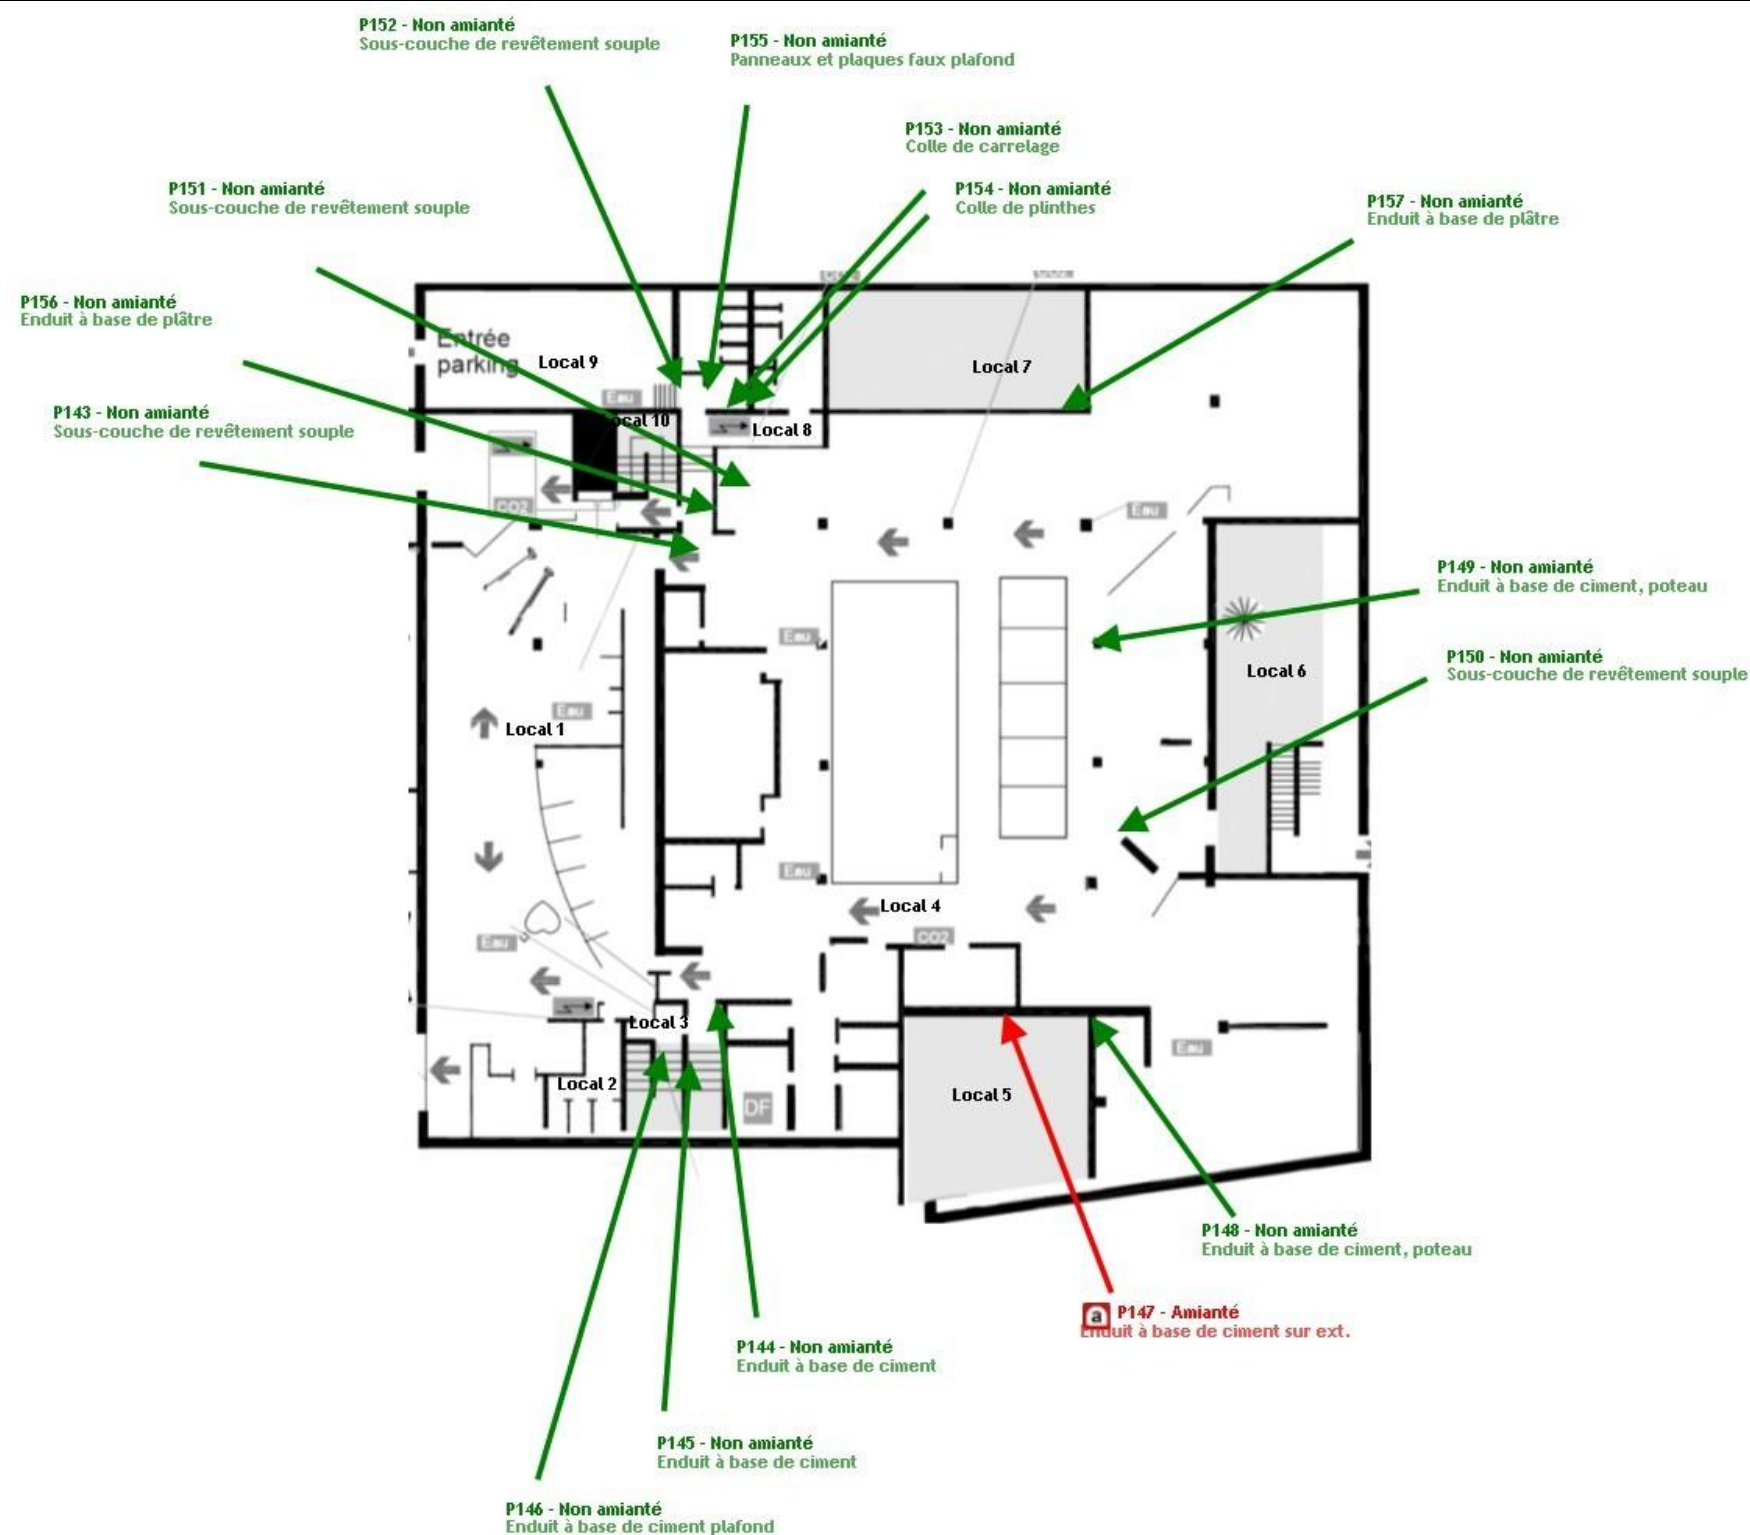


Planche de repérage technique

N° planche :3/23

Nom du plan :
Rez de chaussée prélèvements 1

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Bapaume
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Adresse du bien :

9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE
80000 AMIENS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2511CHNBA -
BI12050000003333
Rédacteur : Sebastien GALLAND
Date : 05/06/2026

Commentaires :

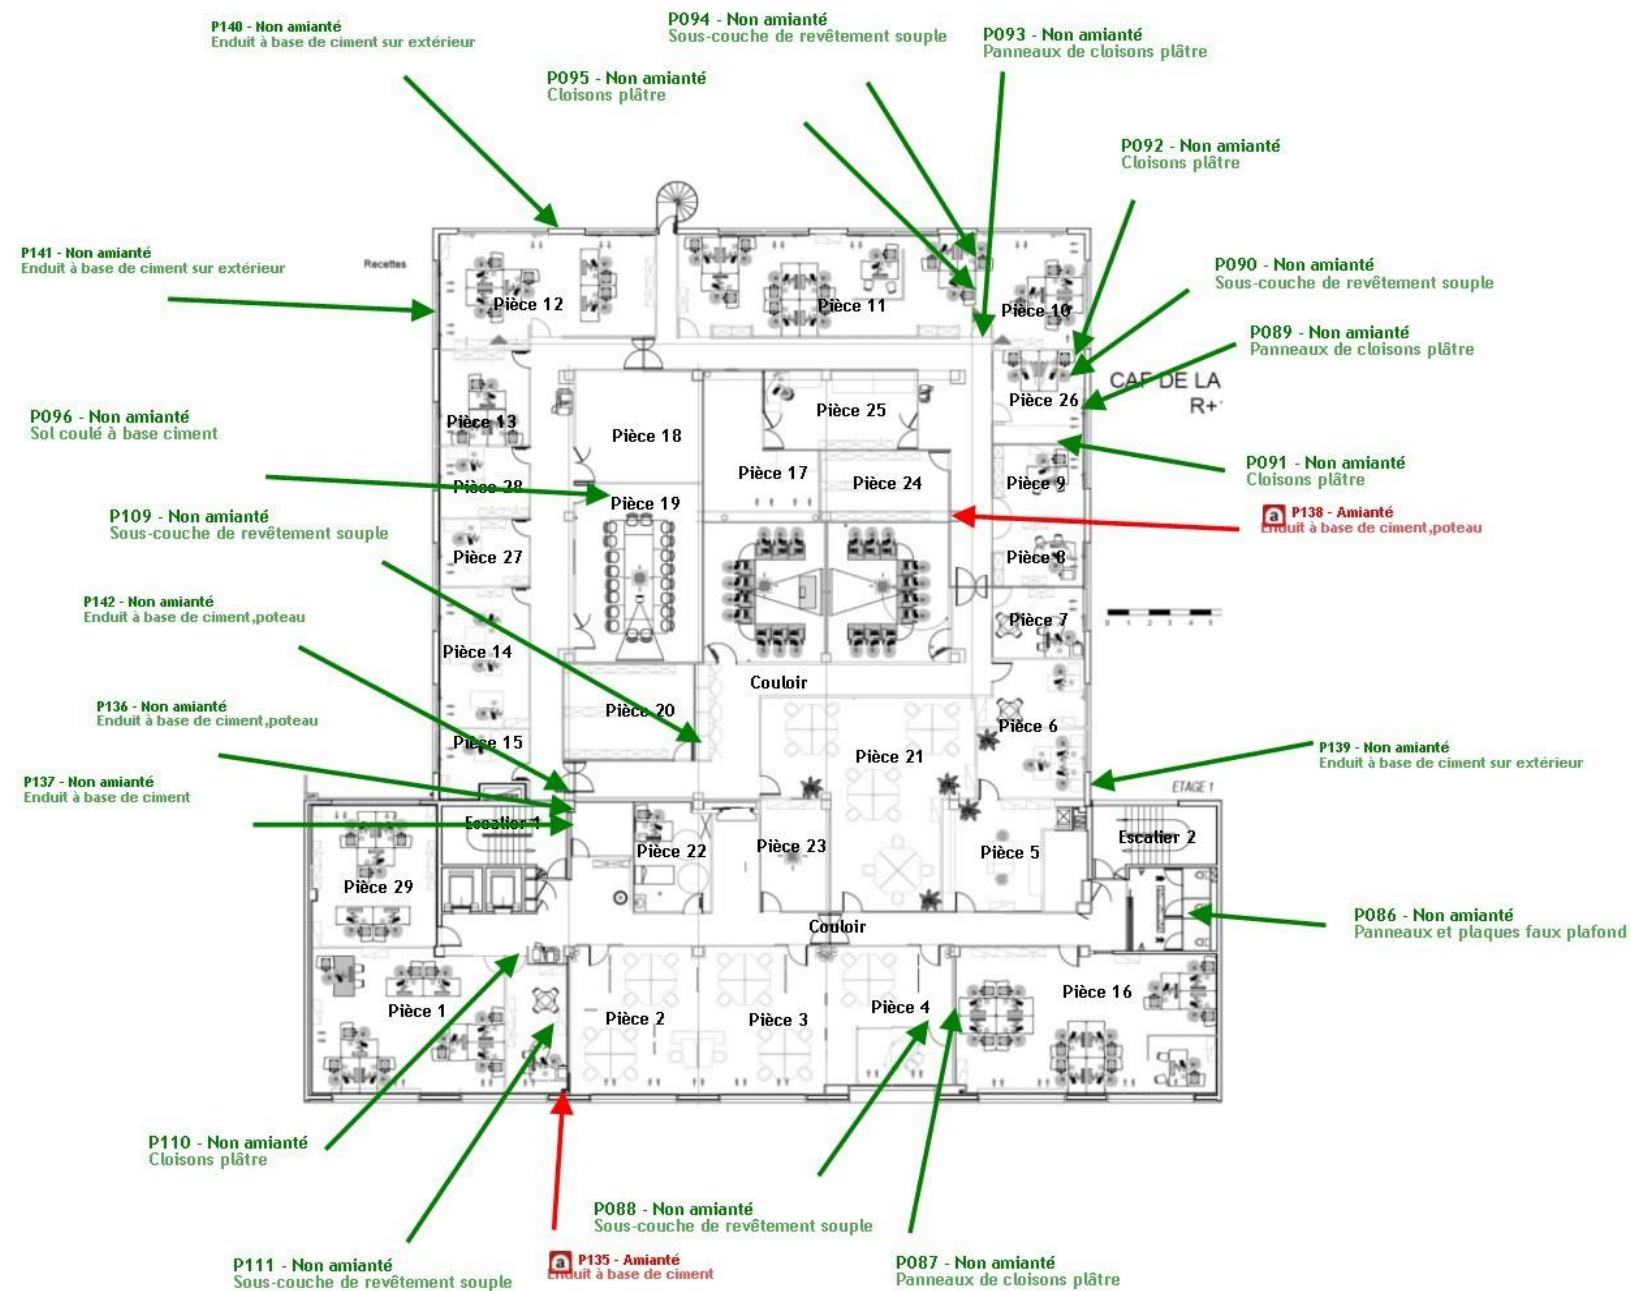


Planche de repérage technique

N° planche : 4/23

Nom du plan :
1er étage prélèvements 1

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Bapaume
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Adresse du bien :

9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE
80000 AMIENS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2511CHNBA -
BI12050000003333
Rédacteur : Sebastien GALLAND
Date : 05/06/2026

Commentaires :

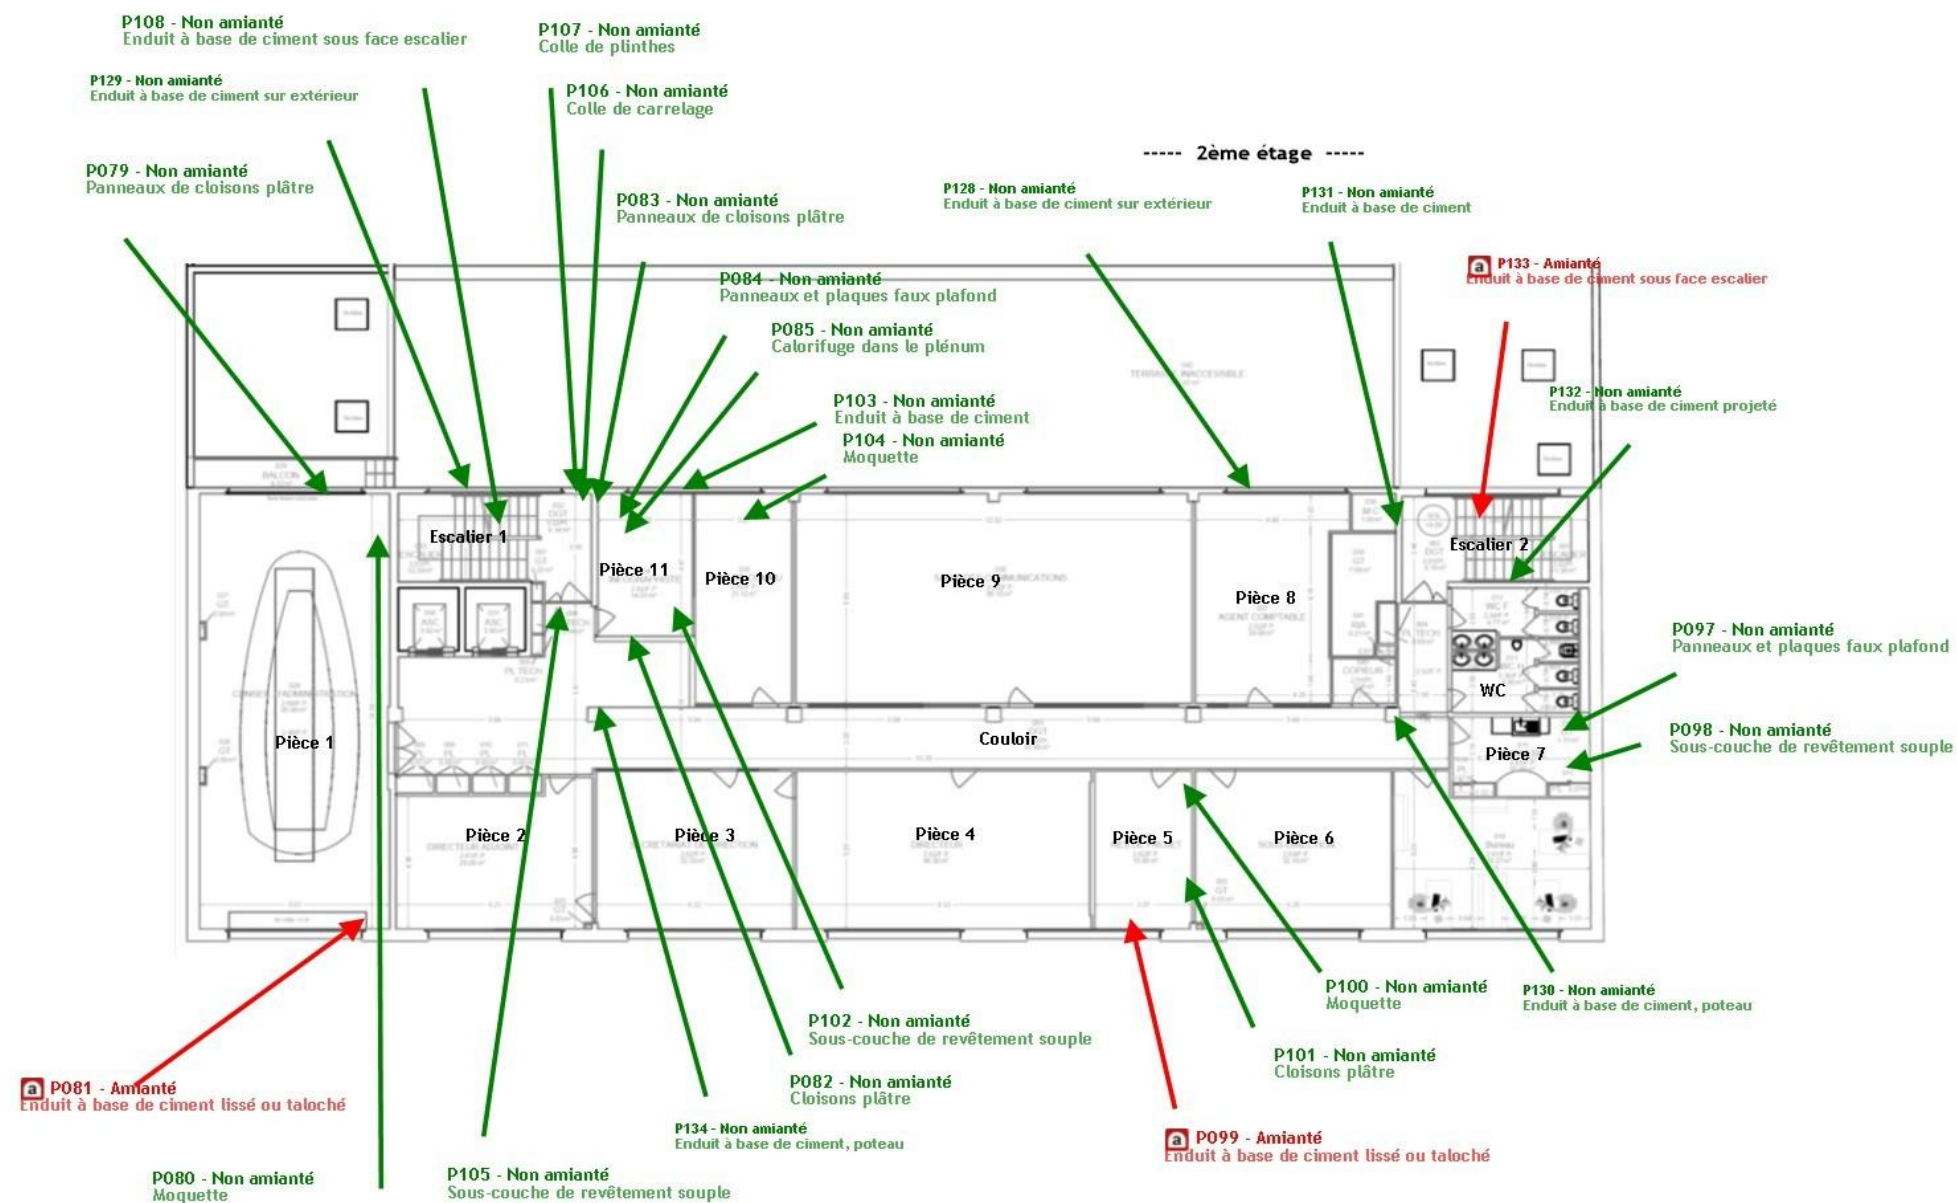


Planche de repérage technique

N° planche : 5/23

Nom du plan :
2ème étage prélèvements 1

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Bapaume
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Adresse du bien :

9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE
80000 AMIENS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2511CHNBA -
BI12050000003333
Rédacteur : Sebastien GALLAND
Date : 05/06/2026

Commentaires :

	Planche de repérage technique N° planche :6/23 Nom du plan : 3ème étage prélèvements 1 Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Bapaume 21 Route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME Adresse du bien : 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2511CHNBA - BI12050000003333 Rédacteur : Sebastien GALLAND Date : 05/06/2026 Commentaires :
--	---

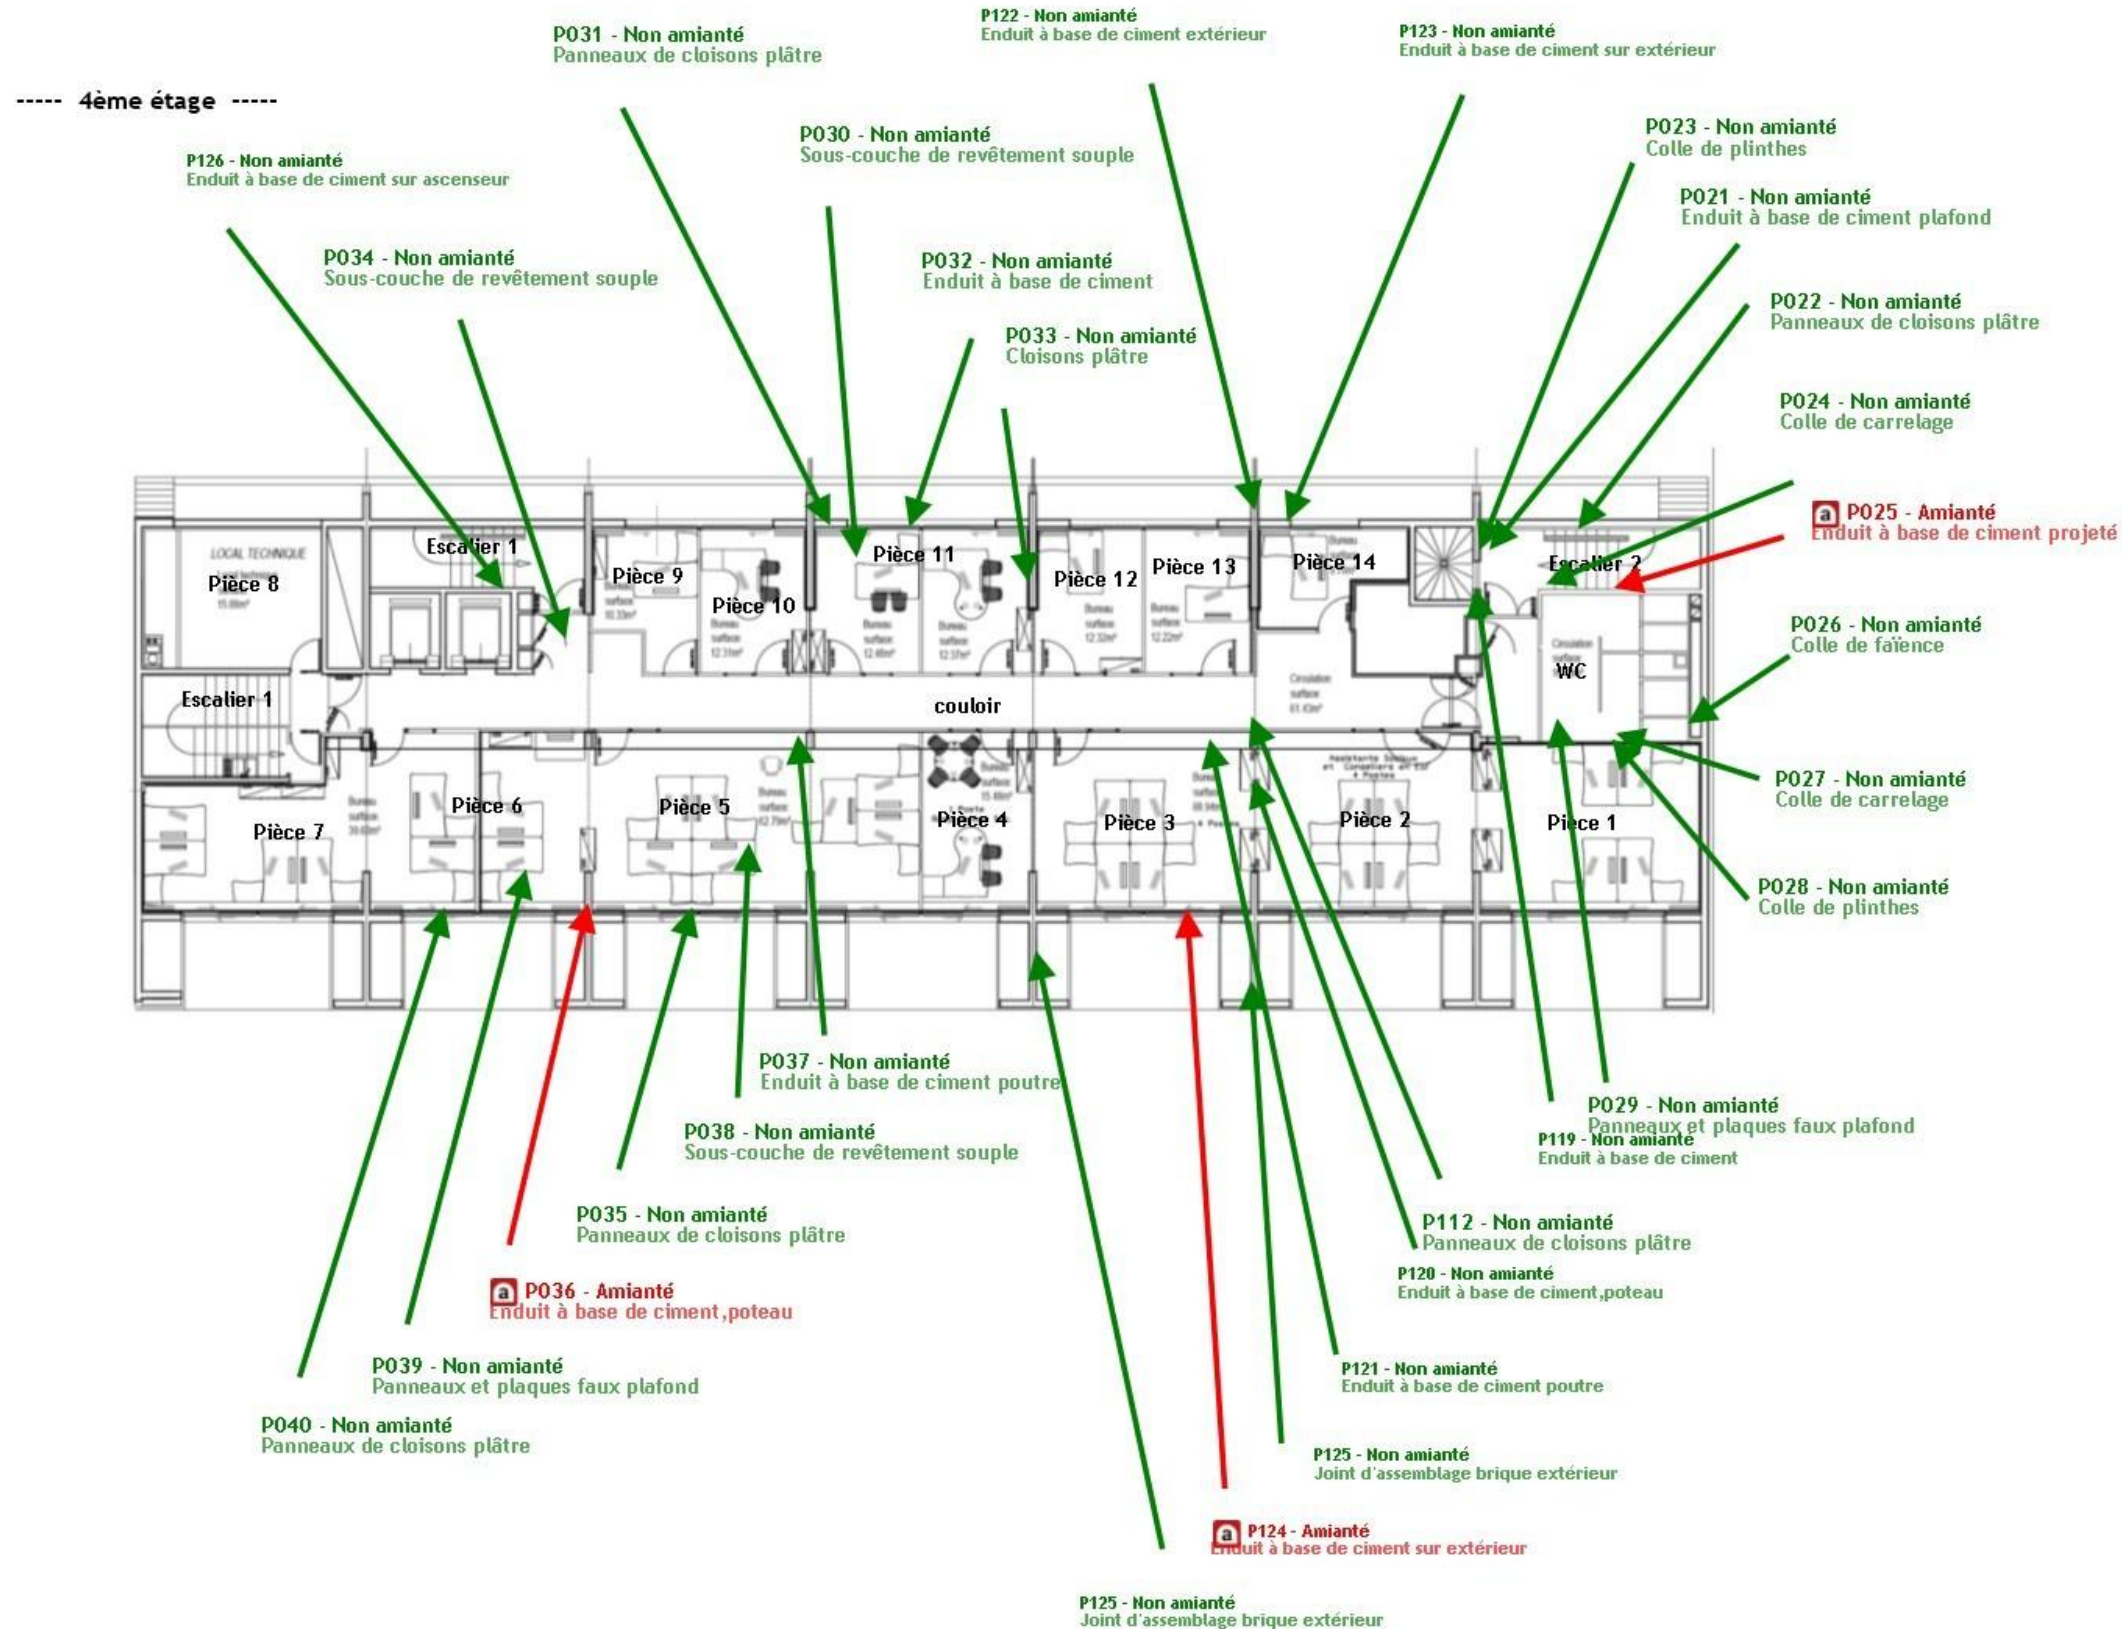


Planche de repérage technique

N° planche : 7/23

Nom du plan :
4ème étage prélèvements 1

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Bapaume
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

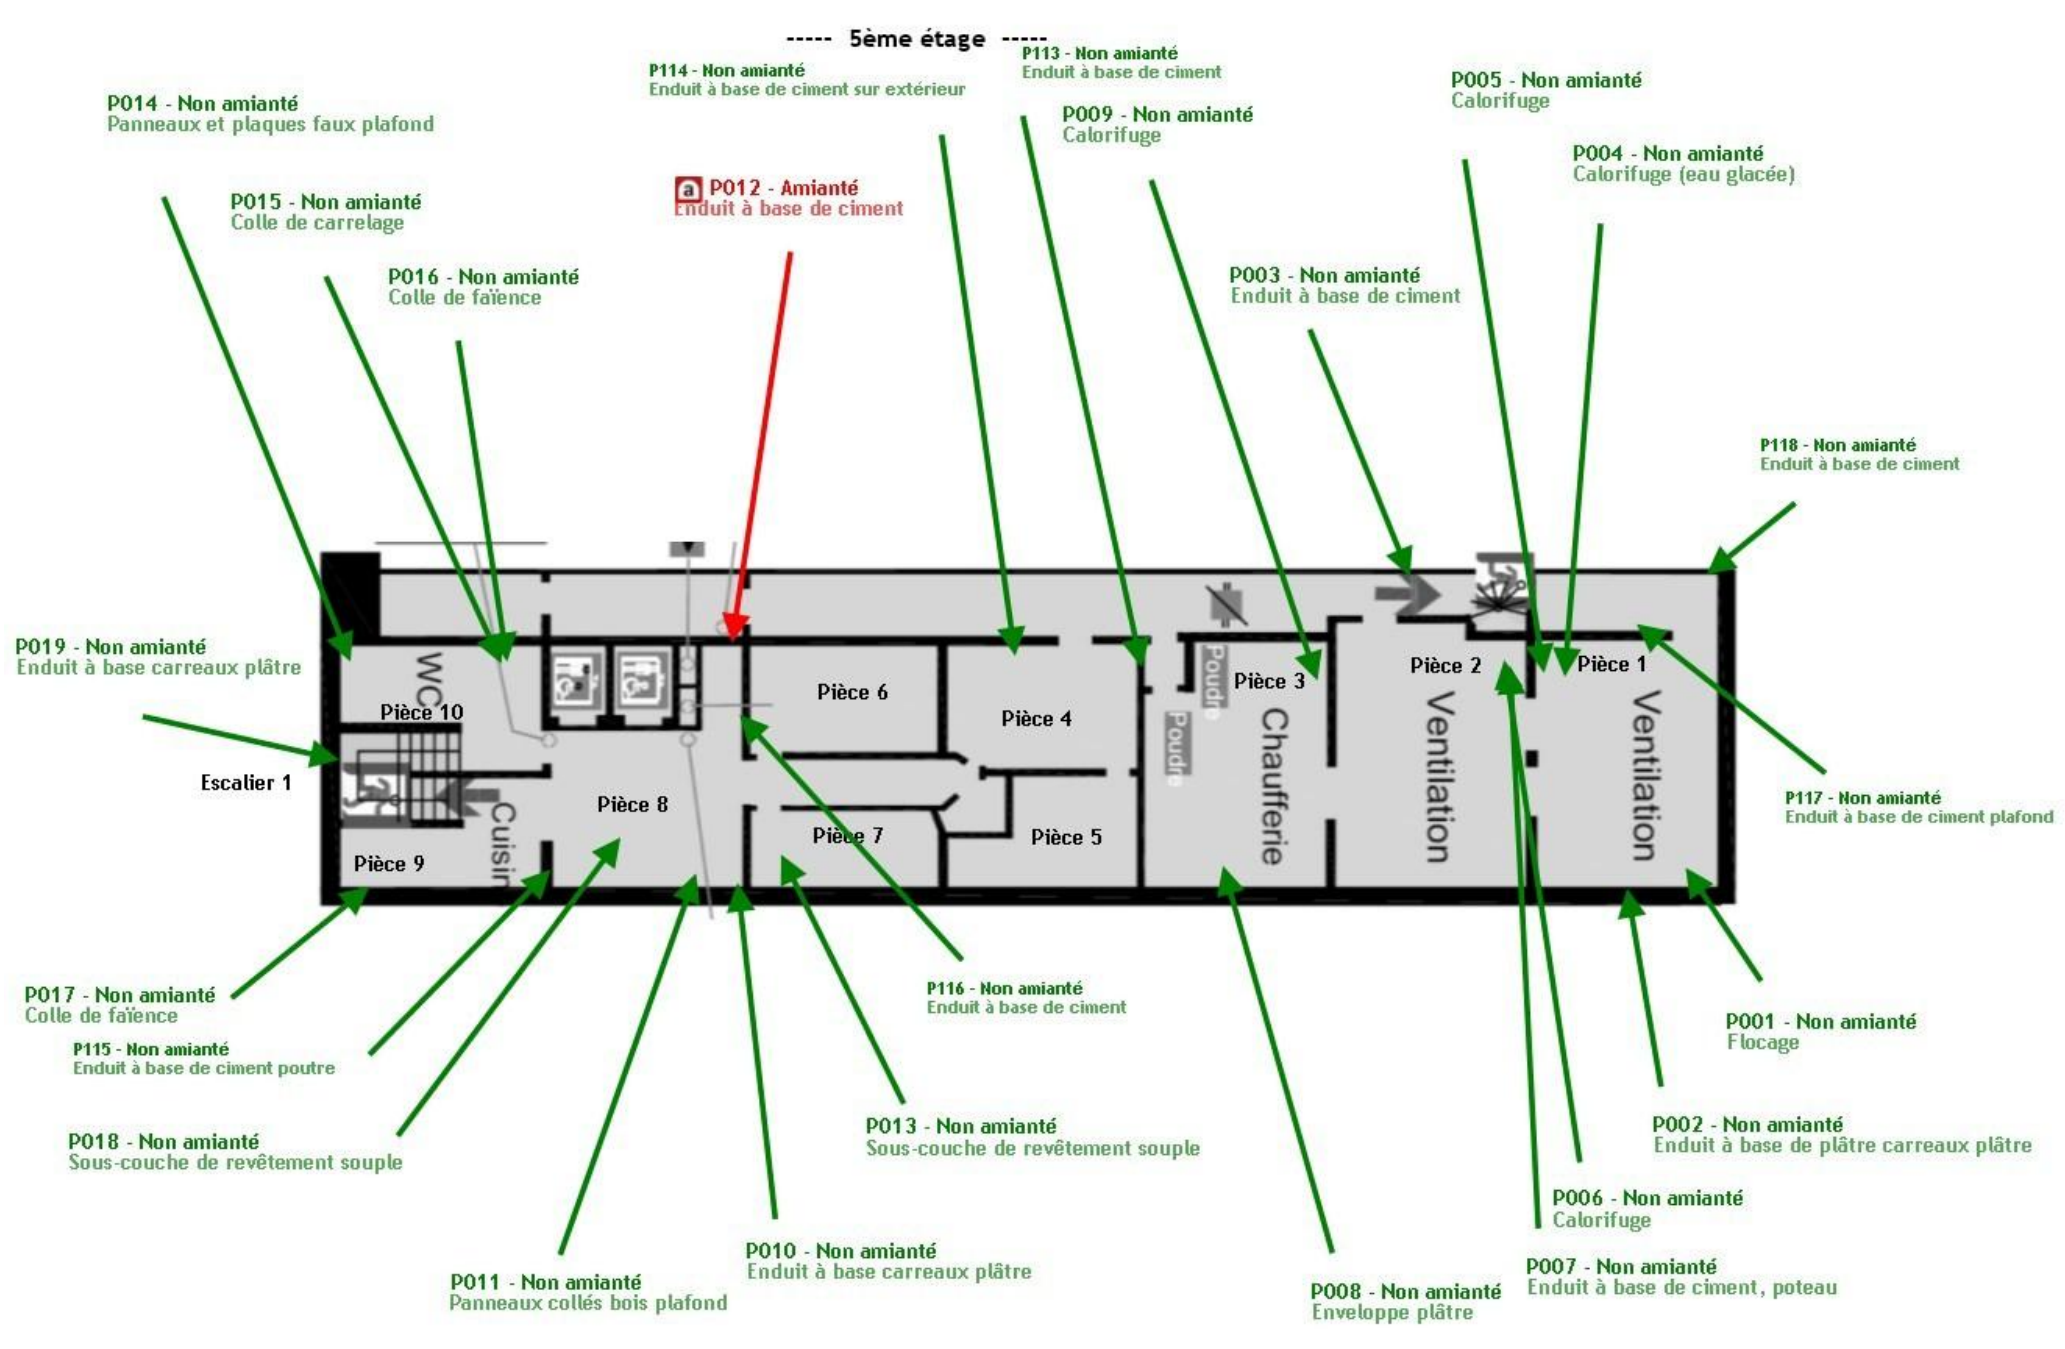
Adresse du bien :

9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE
80000 AMIENS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2511CHNBA -
BI12050000003333
Rédacteur : Sebastien GALLAND
Date : 05/06/2026

Commentaires :

 ----- 5ème étage ----- P014 - Non amianté Panneaux et plaques faux plafond P015 - Non amianté Colle de carrelage P016 - Non amianté Colle de faïence P019 - Non amianté Enduit à base carreaux plâtre P017 - Non amianté Colle de faïence P015 - Non amianté Enduit à base de ciment poutre P018 - Non amianté Sous-couche de revêtement souple P011 - Non amianté Panneaux collés bois plafond P010 - Non amianté Enduit à base carreaux plâtre P013 - Non amianté Sous-couche de revêtement souple P008 - Non amianté Enveloppe plâtre P007 - Non amianté Enduit à base de ciment, poteau P006 - Non amianté Calorifuge P002 - Non amianté Enduit à base de plâtre carreaux plâtre P001 - Non amianté Flocage P117 - Non amianté Enduit à base de ciment plafond P118 - Non amianté Enduit à base de ciment P005 - Non amianté Calorifuge P004 - Non amianté Calorifuge (eau glacée) P003 - Non amianté Enduit à base de ciment P009 - Non amianté Calorifuge P113 - Non amianté Enduit à base de ciment P114 - Non amianté Enduit à base de ciment sur extérieur a P012 - Amianté Enduit à base de ciment Pièce 10, Cuisine, WC, Escalier 1, Pièce 9, Pièce 8, Pièce 7, Pièce 6, Pièce 5, Pièce 4, Pièce 3, Pièce 2, Pièce 1, Chauffage, Ventilation, Poudr	Planche de repérage technique
	N° planche : 8/23
	Nom du plan : 5ème étage prélèvements 1
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Bapaume 21 Route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
	Adresse du bien : 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2511CHNBA - BI12050000003333 Rédacteur : Sebastien GALLAND Date : 05/06/2026 Commentaires :

Poste transfo P052 - Non amianté Joint d'assemblage parpaings P050 - Non amianté Enduit à base de ciment jonction plaques plafond P051 - Non amianté Enduit à base de ciment plafond P054 - Non amianté Sol coulé à base ciment P053 - Non amianté Plaques béton sol P057 - Non amianté Sol coulé à base ciment socle P056 - Non amianté Enduit à base de ciment P055 - Non amianté Sol coulé à base ciment P049 - Amianté Plaque amiante	Planche de repérage technique
	N° planche :9/23
	Nom du plan : Poste transfo Sous sol -1
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Bapaume 21 Route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
	Adresse du bien : 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2511CHNBA - BI12050000003333 Rédacteur : Sebastien GALLAND Date : 05/06/2026
	Commentaires :



a P158 - Amianté
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

a P159 - Amianté
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

P161 - Non amianté
Enduit à base de ciment soubassement

P160 - Non amianté
Couche1: Joint d'assemblage brique

Planche de repérage technique

N° planche :10/23

Nom du plan :
Façades

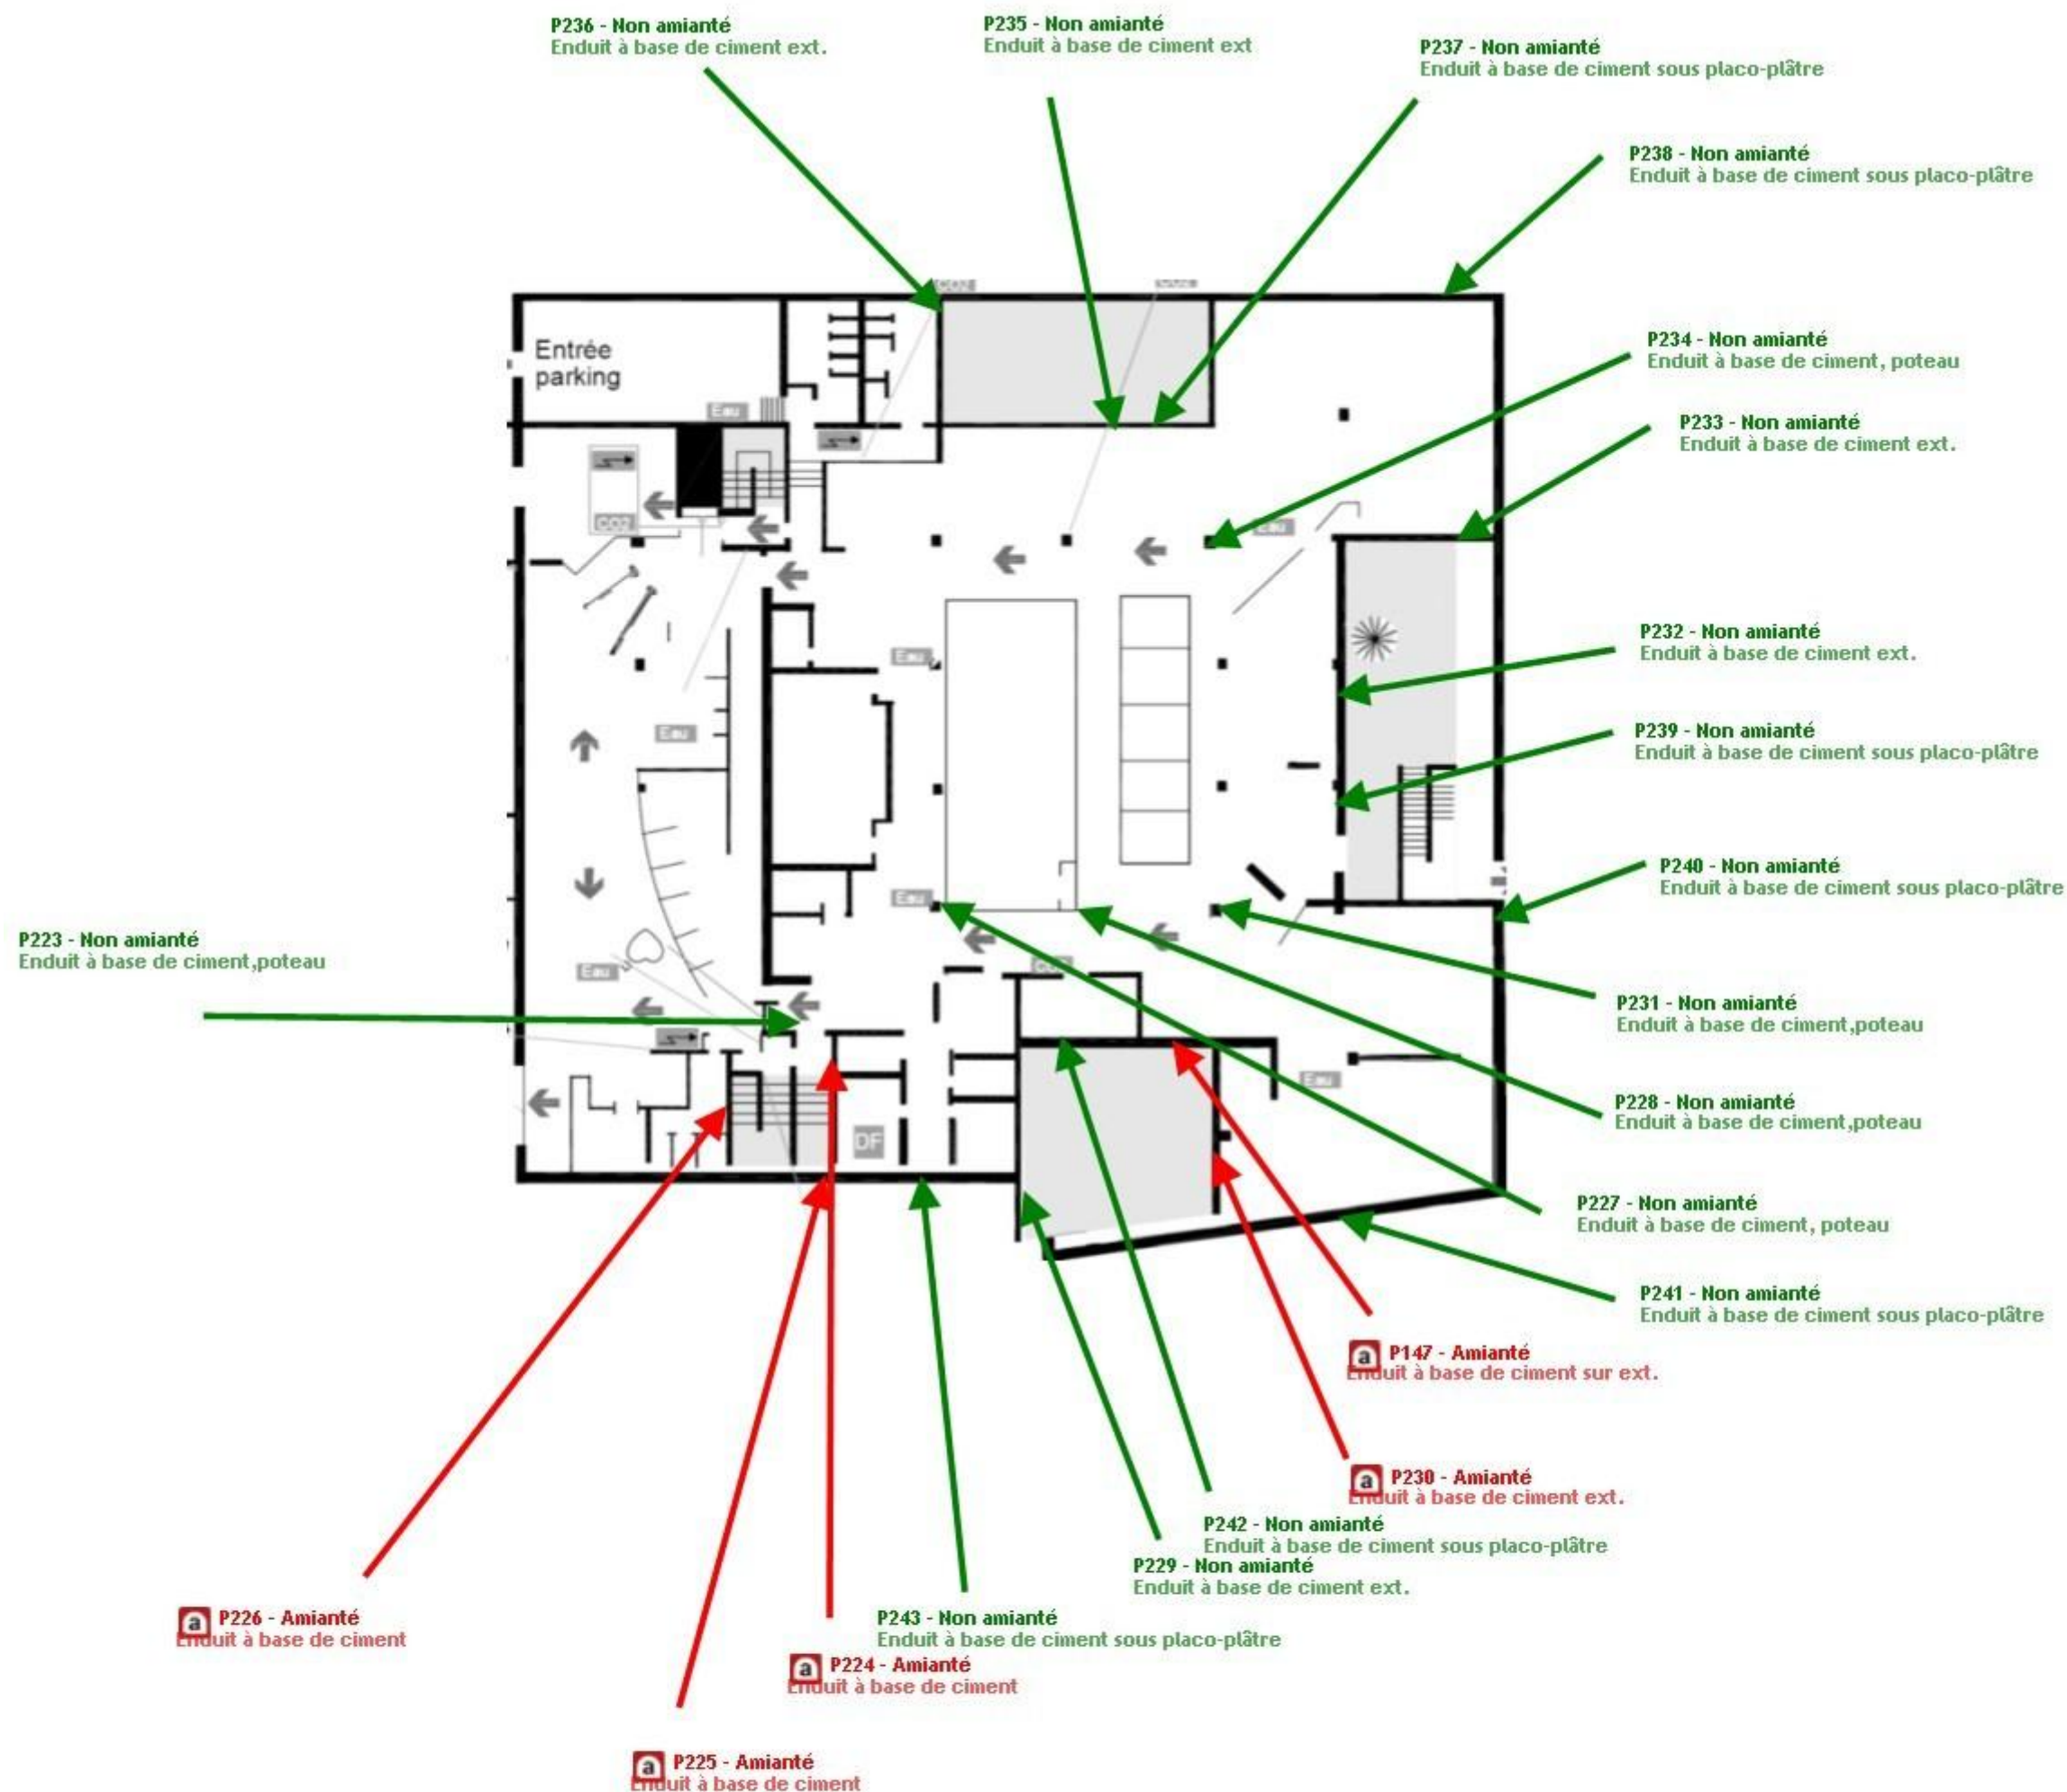
Entreprise réalisant le repérage :
SOCOTEC Diagnostic Bapaume
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Adresse du bien :
9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE
80000 AMIENS

Informations relatives au rapport du repérage :
Réf. du rapport : 2511CHNBA -
BI12050000003333
Rédacteur : Sebastien GALLAND
Date : 05/06/2026

Commentaires :

	Planche de repérage technique
	N° planche :11/23
	Nom du plan : Rez de chaussée prélèvements 2
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Bapaume 21 Route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
	Adresse du bien : 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2511CHNBA - BI12050000003333 Rédacteur : Sebastien GALLAND Date : 05/06/2026



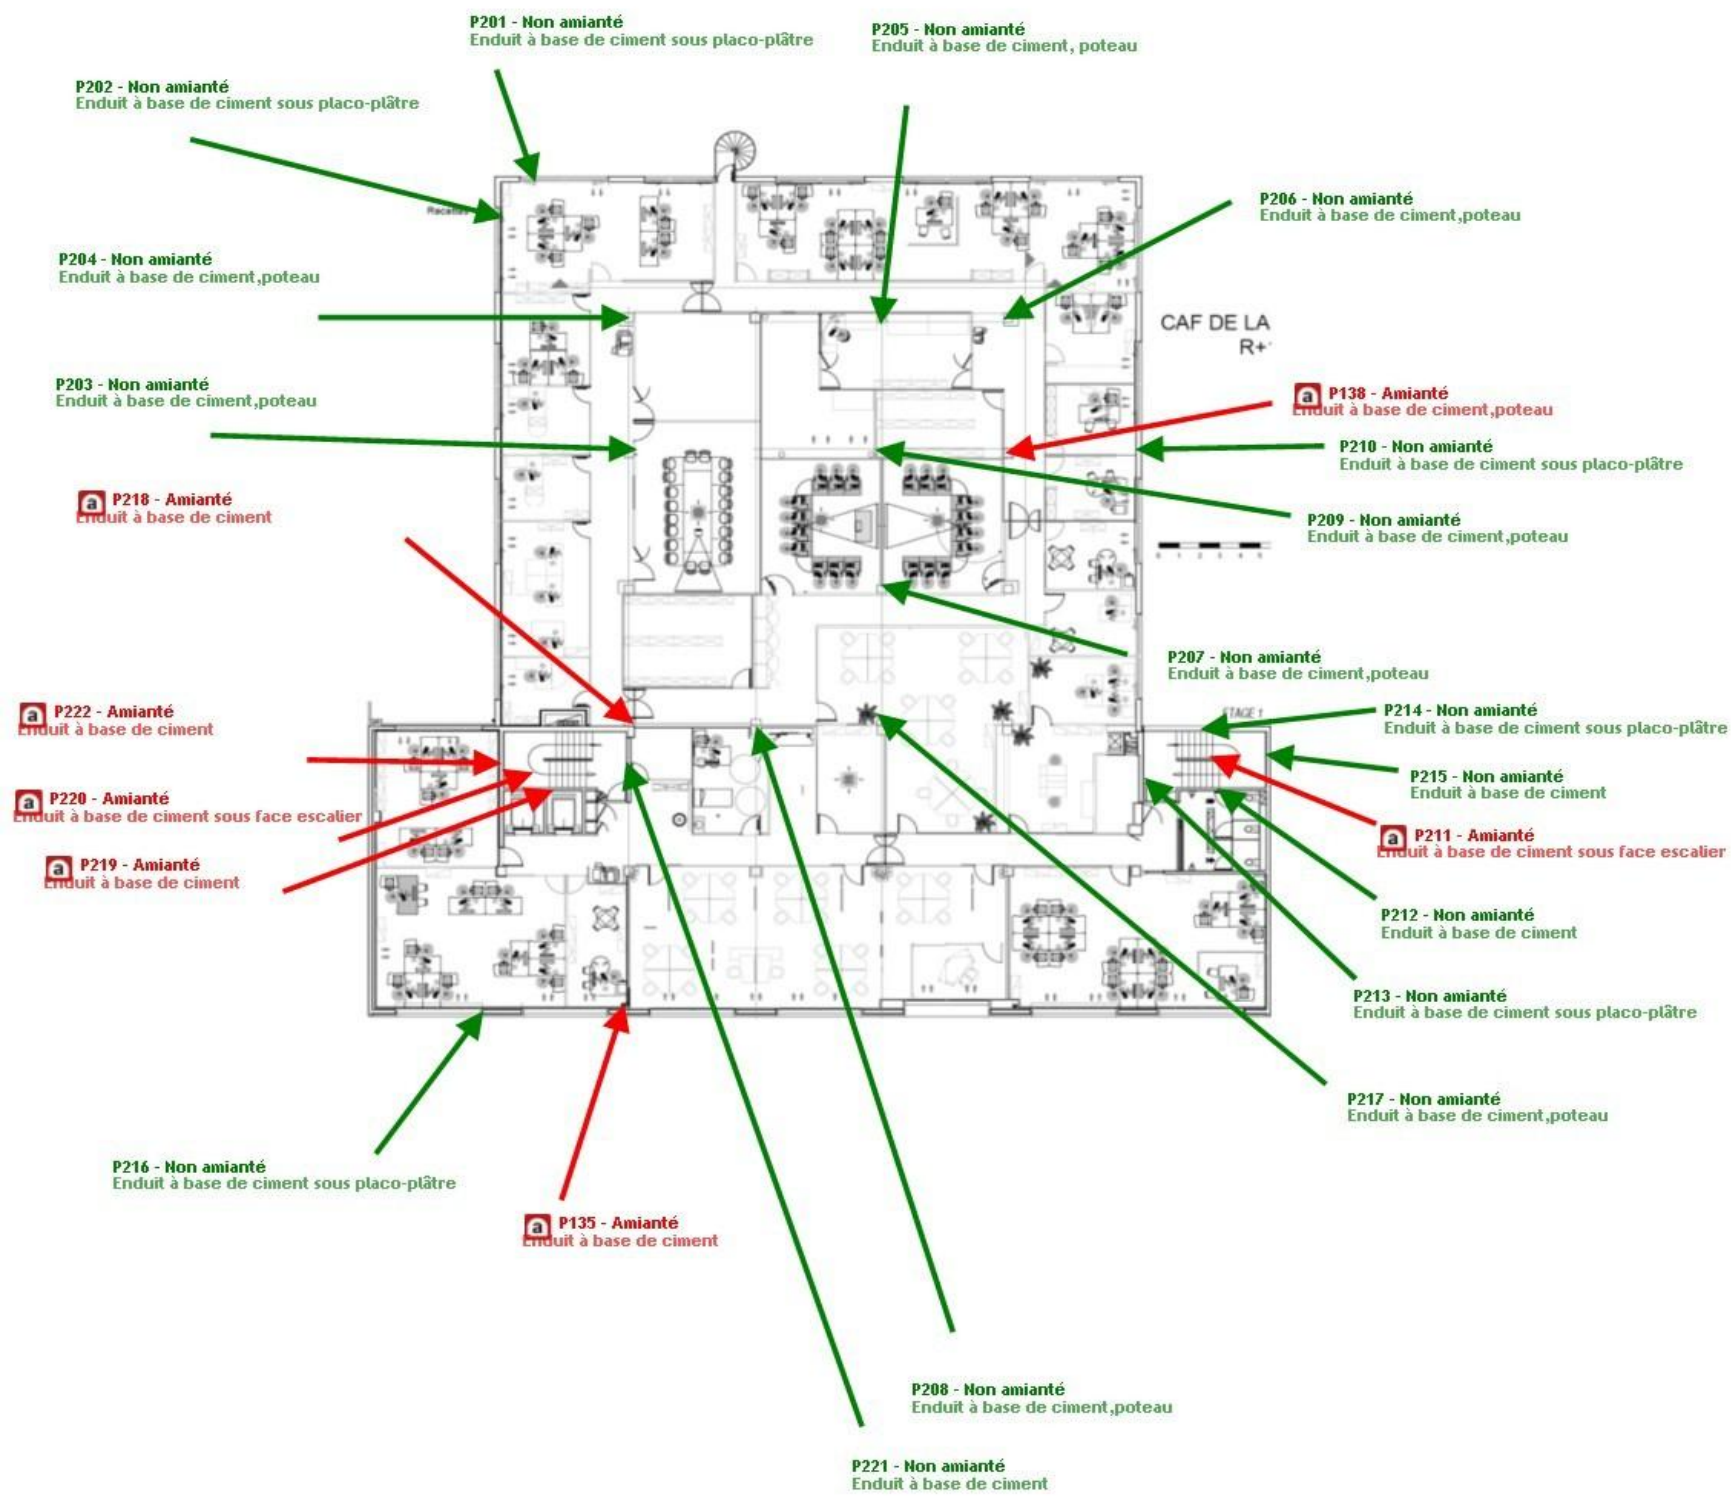
	Planche de repérage technique
	N° planche :12/23
	Nom du plan : 1er étage prélèvements 2
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Bapaume 21 Route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
	Adresse du bien : 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2511CHNBA - BI12050000003333 Rédacteur : Sebastien GALLAND Date : 05/06/2026
	Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche :13/23

Nom du plan :
2ème étage prélèvements 2

Entreprise réalisant le repérage :
SOCOTEC Diagnostic Bapaume
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Adresse du bien :
9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE
80000 AMIENS

Informations relatives au rapport du repérage :
Réf. du rapport : 2511CHNBA - BI12050000003333
Rédacteur : Sebastien GALLAND
Date : 05/06/2026

Commentaires :

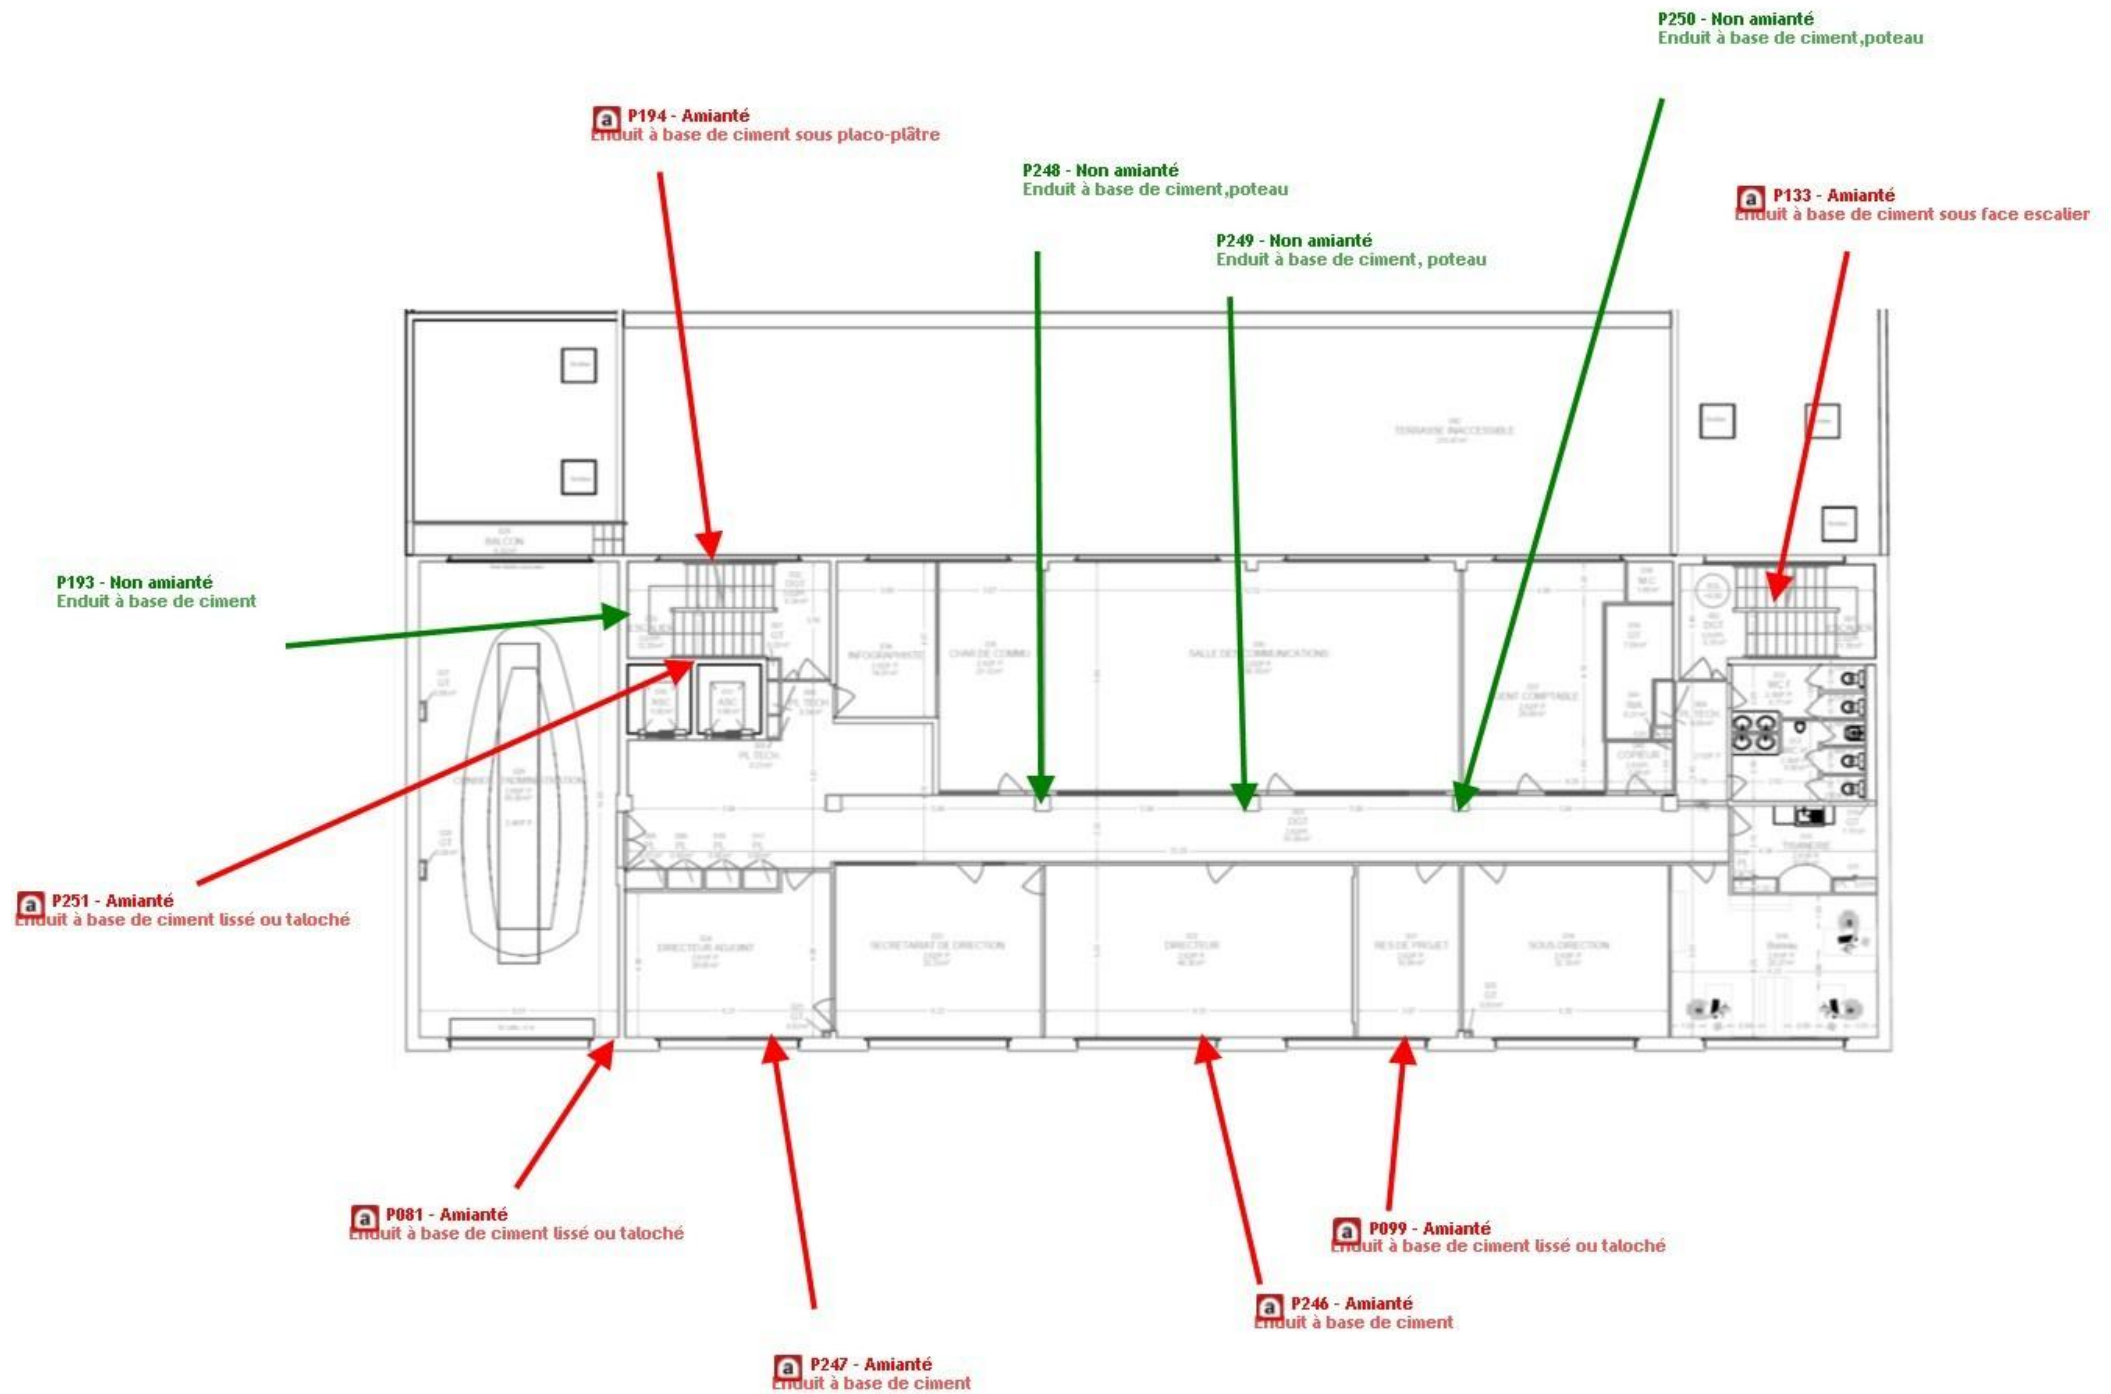


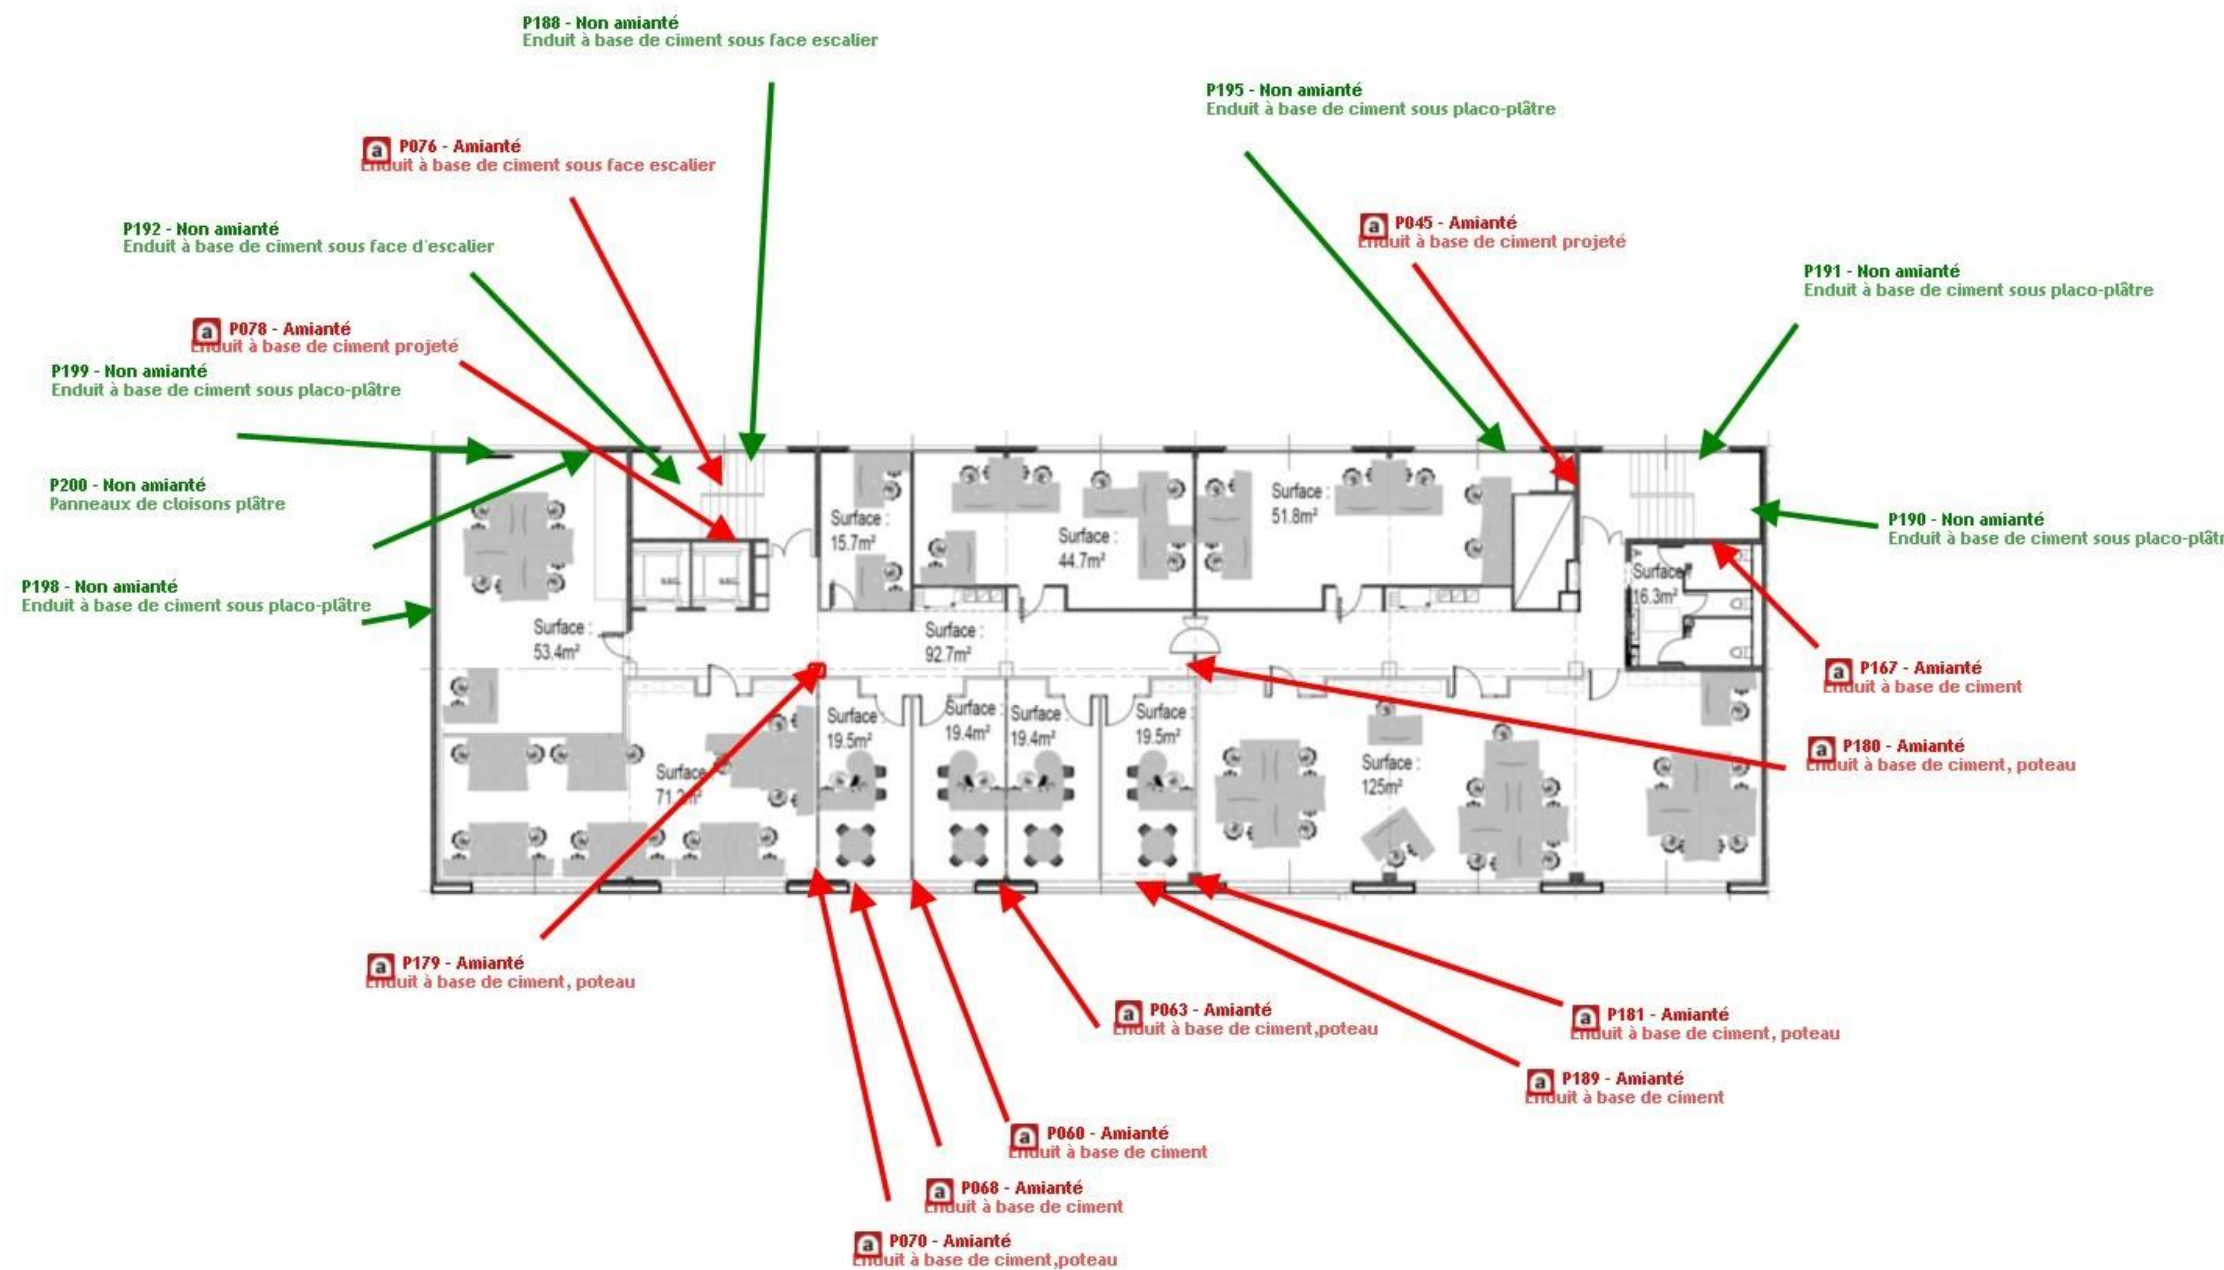
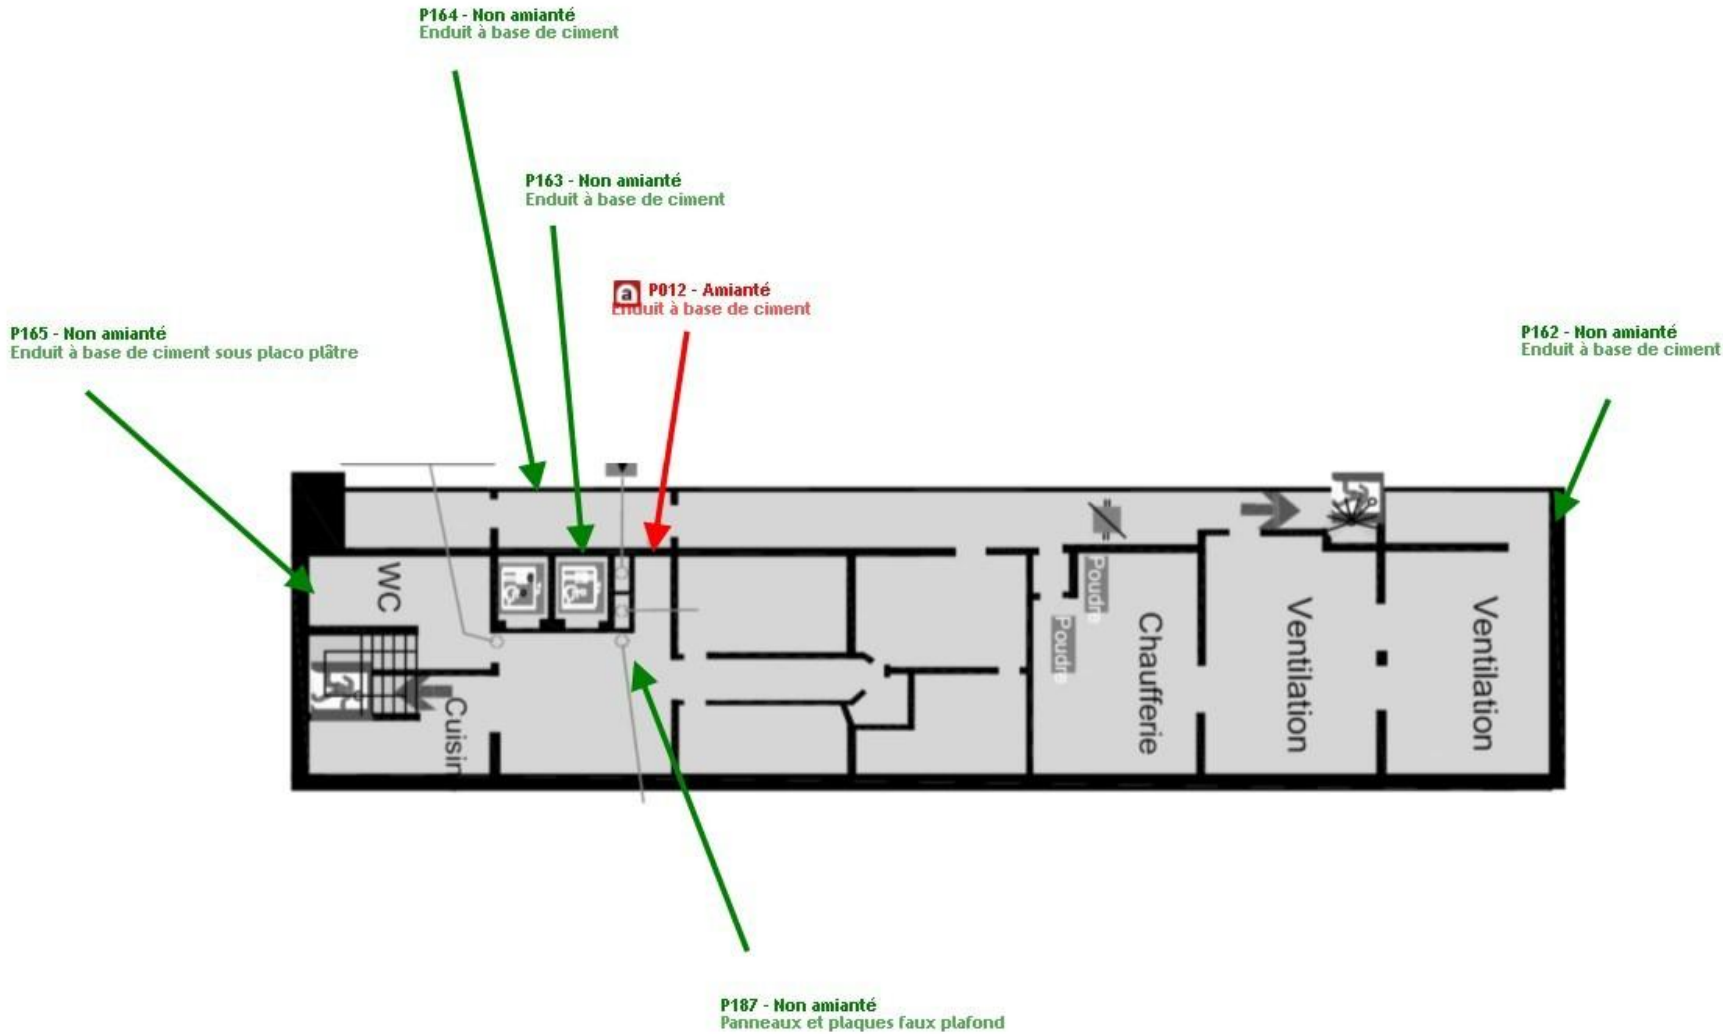
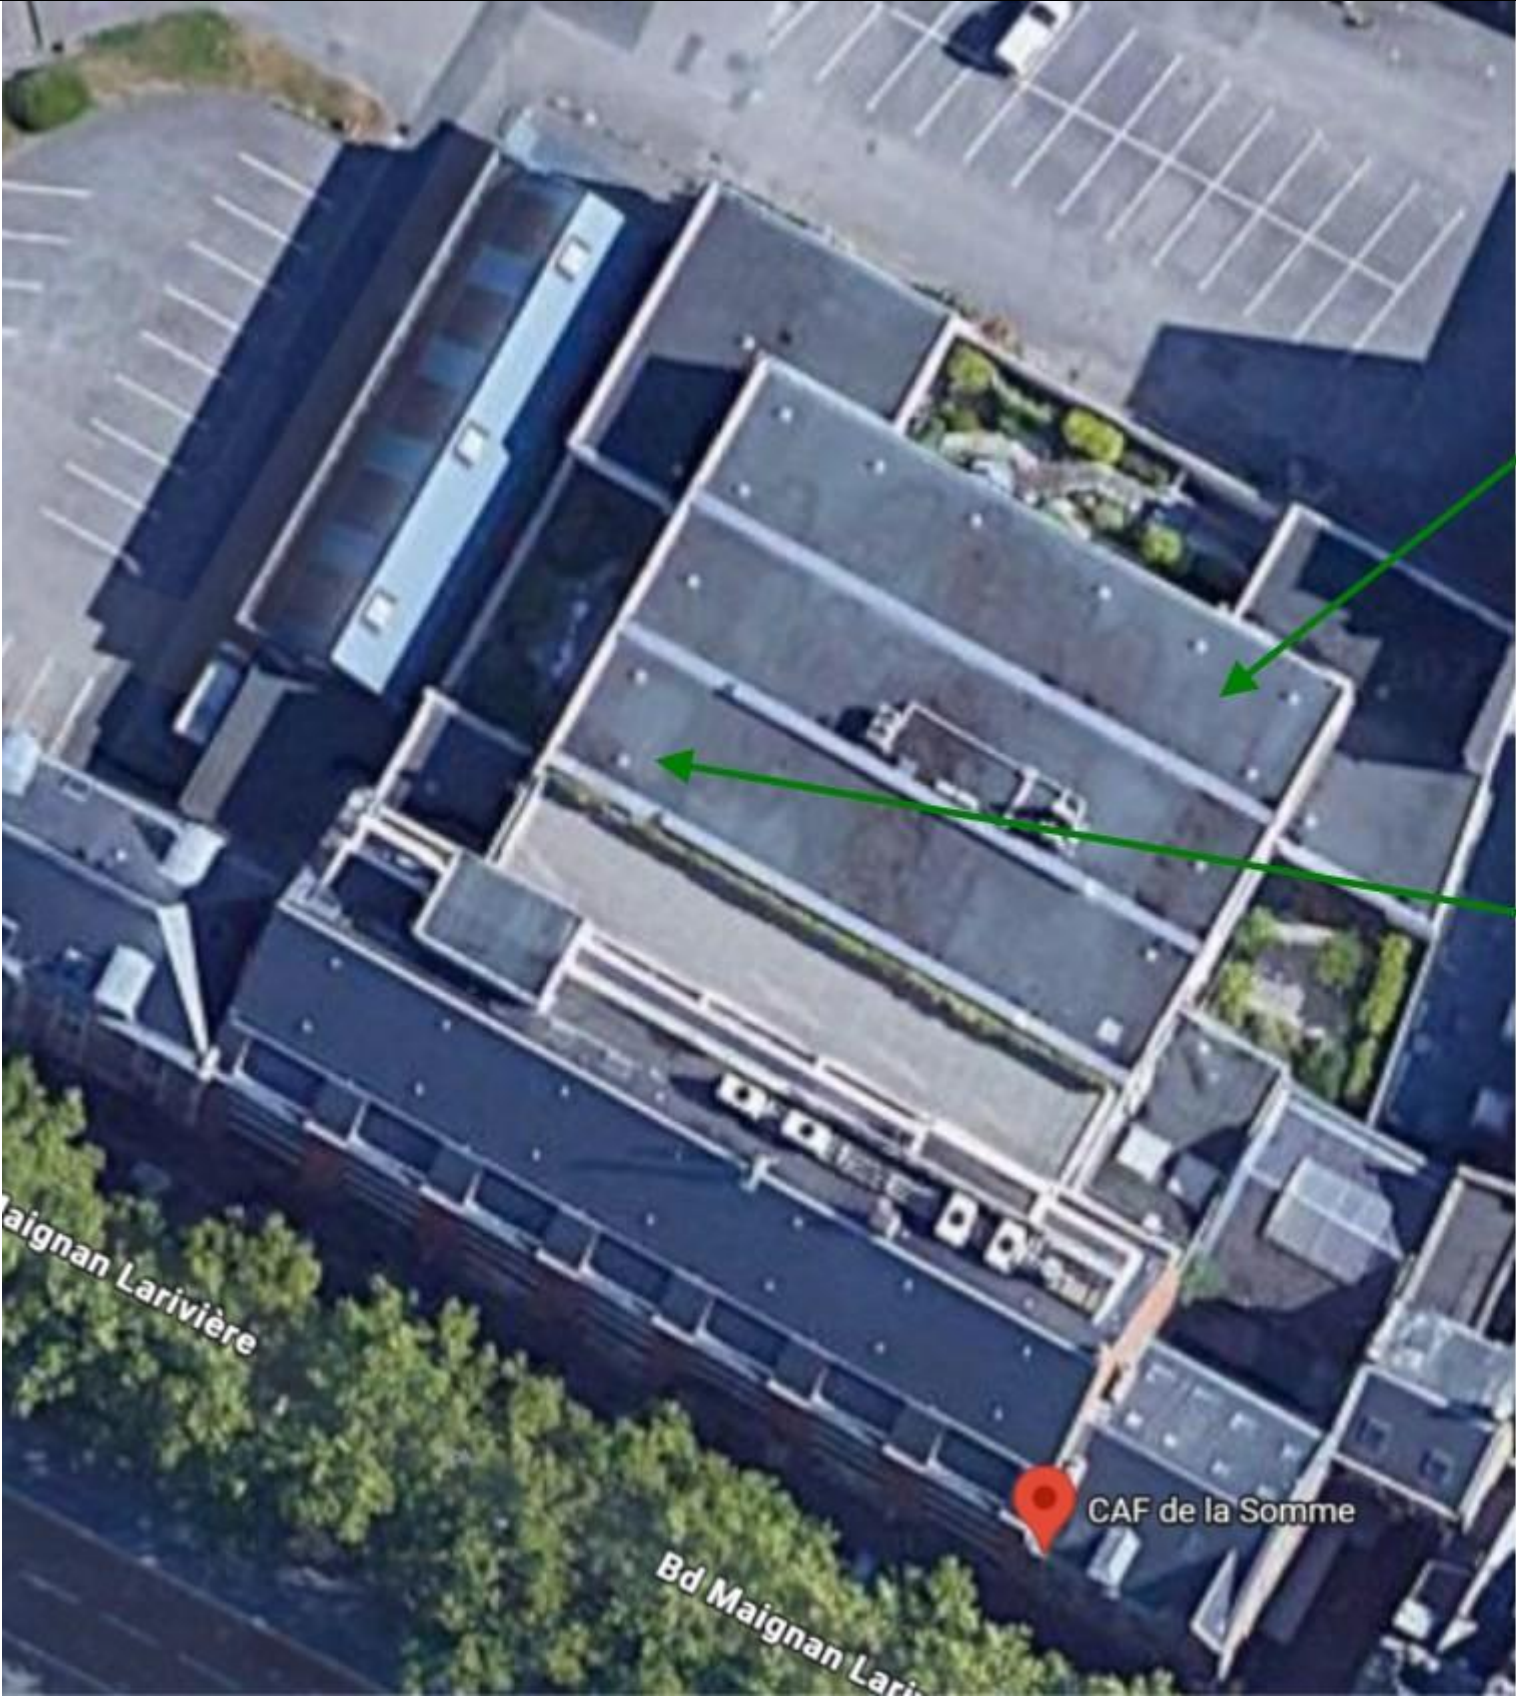
	Planche de repérage technique
	N° planche :14/23
	Nom du plan : 3ème étage prélèvements 2
 P188 - Non amianté Enduit à base de ciment sous face escalier P076 - Amianté Enduit à base de ciment sous face escalier P192 - Non amianté Enduit à base de ciment sous face d'escalier P078 - Amianté Enduit à base de ciment projeté P199 - Non amianté Enduit à base de ciment sous placo-plâtre P200 - Non amianté Panneaux de cloisons plâtre P198 - Non amianté Enduit à base de ciment sous placo-plâtre P195 - Non amianté Enduit à base de ciment sous placo-plâtre P045 - Amianté Enduit à base de ciment projeté P191 - Non amianté Enduit à base de ciment sous placo-plâtre P190 - Non amianté Enduit à base de ciment sous placo-plâtre P167 - Amianté Enduit à base de ciment P180 - Amianté Enduit à base de ciment, poteau P179 - Amianté Enduit à base de ciment, poteau P063 - Amianté Enduit à base de ciment, poteau P181 - Amianté Enduit à base de ciment, poteau P189 - Amianté Enduit à base de ciment P060 - Amianté Enduit à base de ciment P068 - Amianté Enduit à base de ciment P070 - Amianté Enduit à base de ciment, poteau Surface : 15.7m² Surface : 44.7m² Surface : 51.8m² Surface : 16.3m² Surface : 53.4m² Surface : 92.7m² Surface : 19.5m² Surface : 19.4m² Surface : 19.4m² Surface : 19.5m² Surface : 125m² Surface : 71.2m²	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Bapaume 21 Route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
	Adresse du bien : 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2511CHNBA - BI12050000003333 Rédacteur : Sebastien GALLAND Date : 05/06/2026
	Commentaires :

	Planche de repérage technique
	N° planche : 15/23
	Nom du plan : 4ème étage prélèvements 2
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Bapaume 21 Route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
	Adresse du bien : 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2511CHNBA - BI12050000003333 Rédacteur : Sebastien GALLAND Date : 05/06/2026
	Commentaires :

	Planche de repérage technique
	N° planche :16/23
	Nom du plan : 5ème étage prélèvements 2
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Bapaume 21 Route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
	Adresse du bien : 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2511CHNBA - BI12050000003333 Rédacteur : Sebastien GALLAND Date : 05/06/2026
	Commentaires :

	Planche de repérage technique
	N° planche :17/23
	Nom du plan : plan vue dessus prélèvements 2
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Bapaume 21 Route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
	Adresse du bien : 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2511CHNBA - BI12050000003333 Rédacteur : Sebastien GALLAND Date : 05/06/2026
	Commentaires :

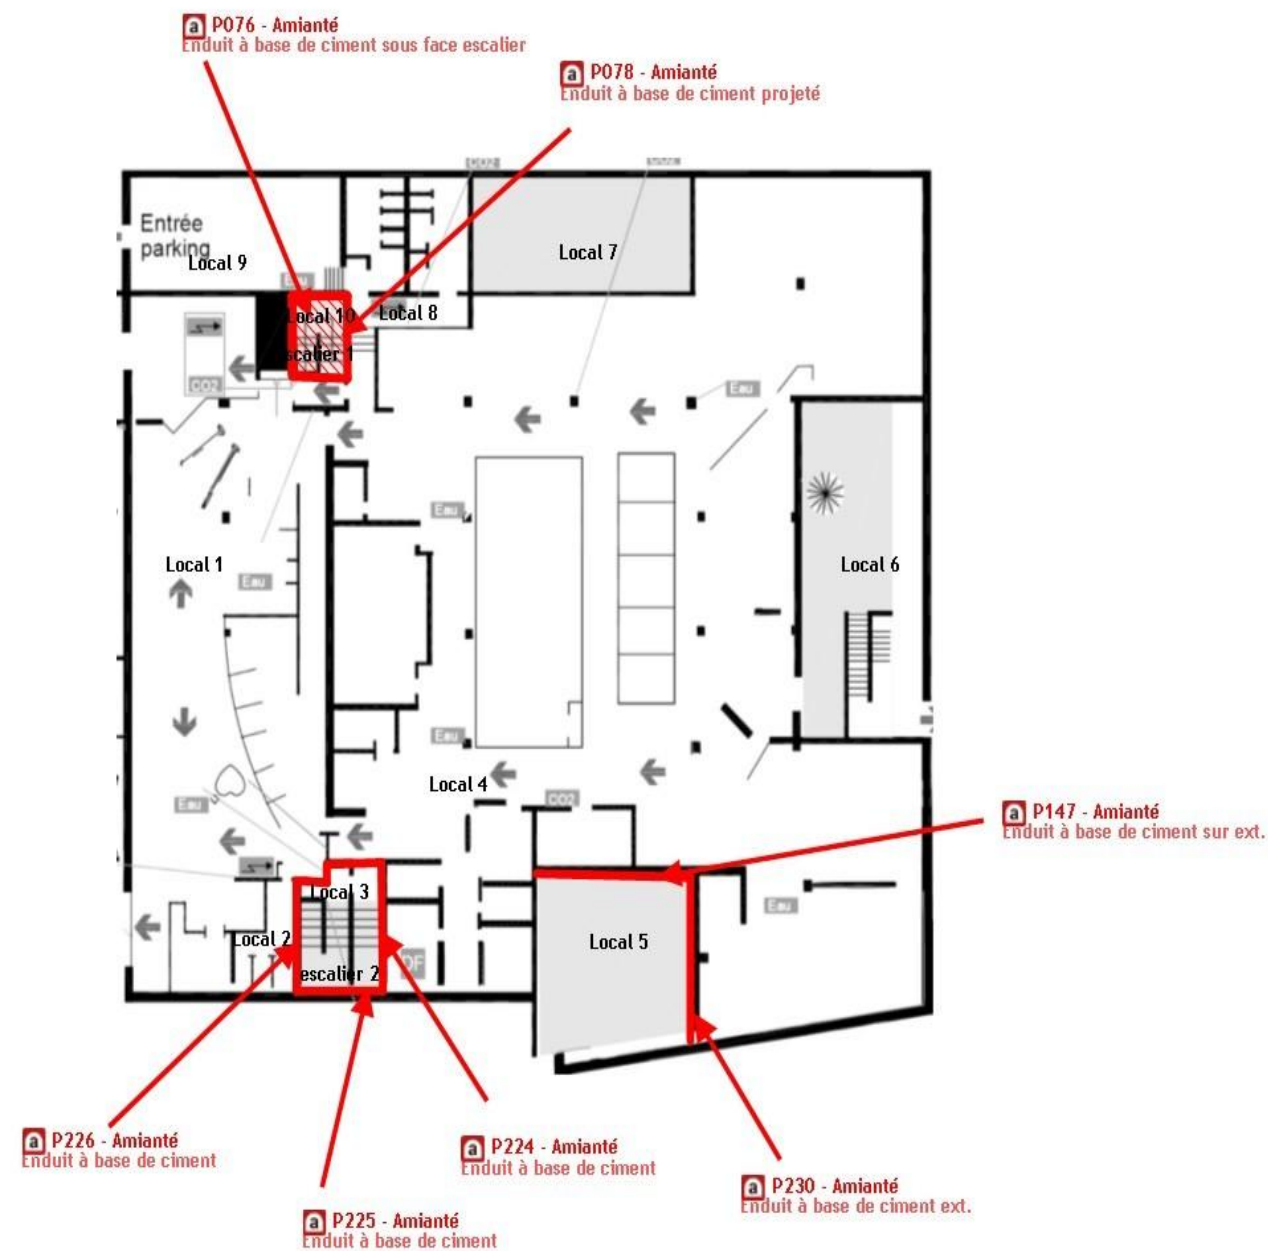


Planche de repérage technique

N° planche : 18/23

Nom du plan :
Rez de chaussée MPCA

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Bapaume
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Adresse du bien :

9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE
80000 AMIENS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2511CHNBA -
BI12050000003333
Rédacteur : Sebastien GALLAND
Date : 05/06/2026

Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche :19/23

Nom du plan :
1er étage MPCA

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Bapaume
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

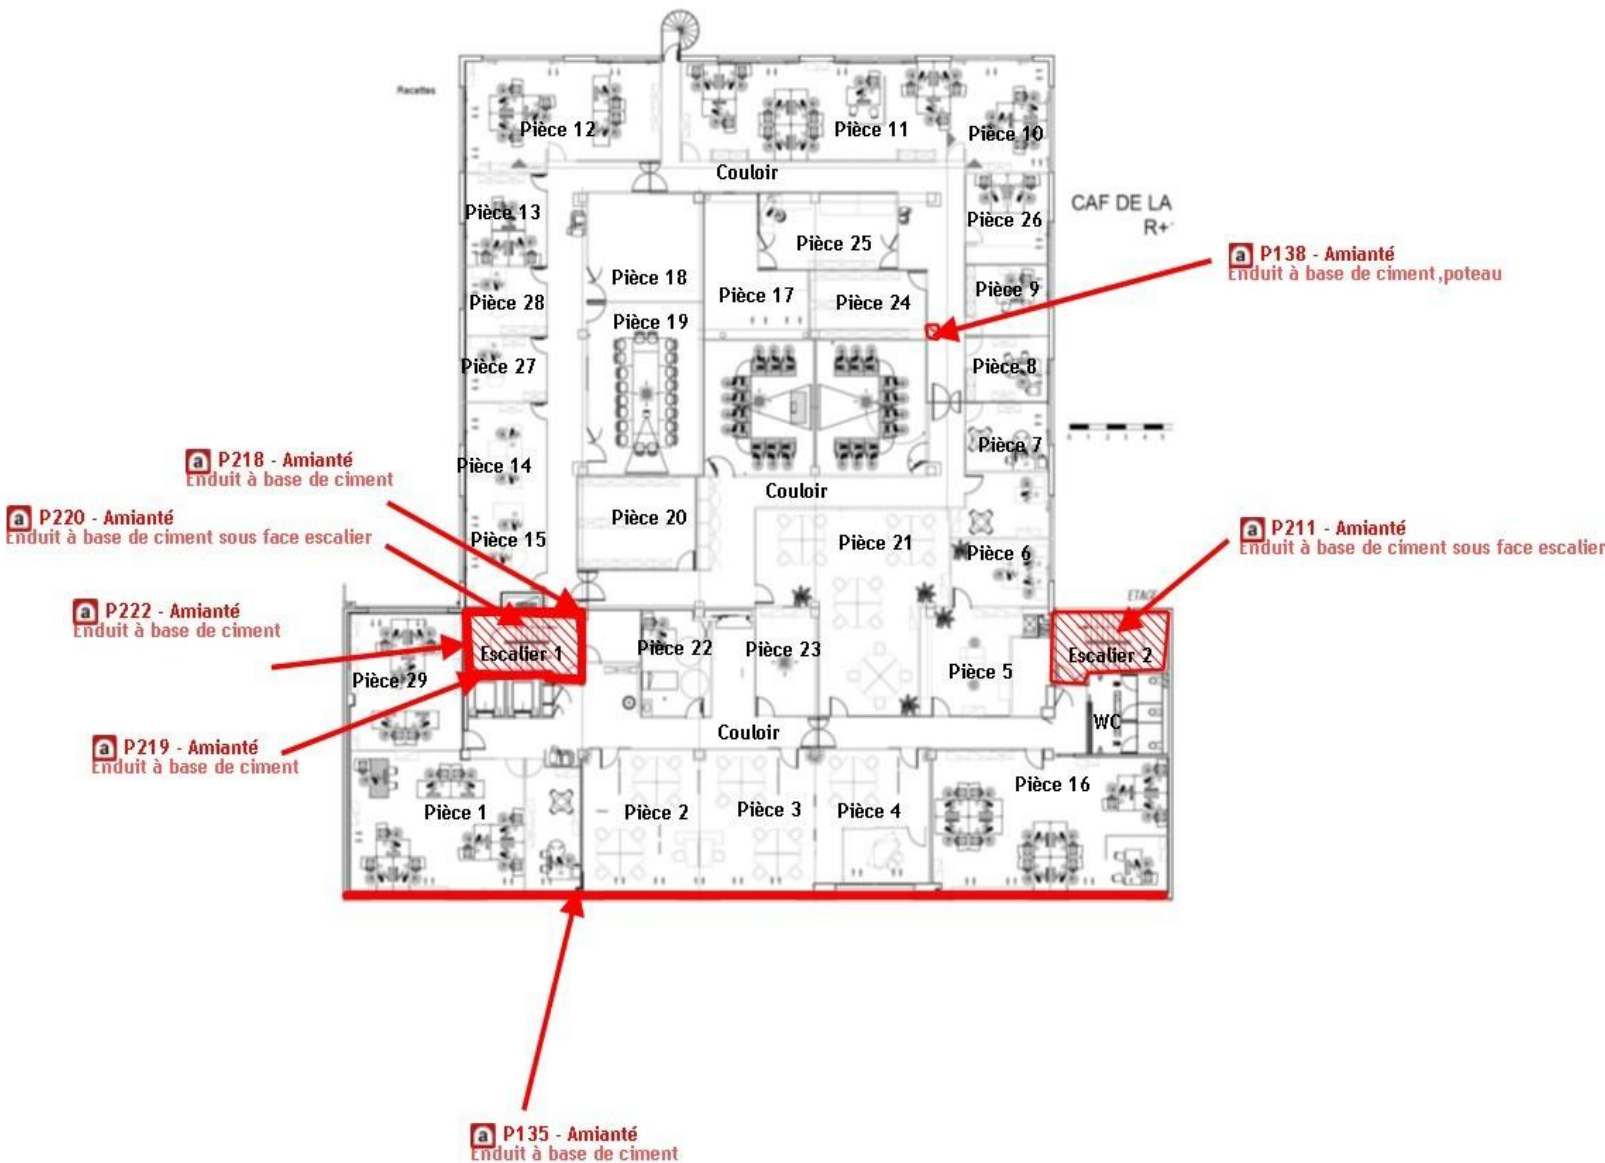
Adresse du bien :

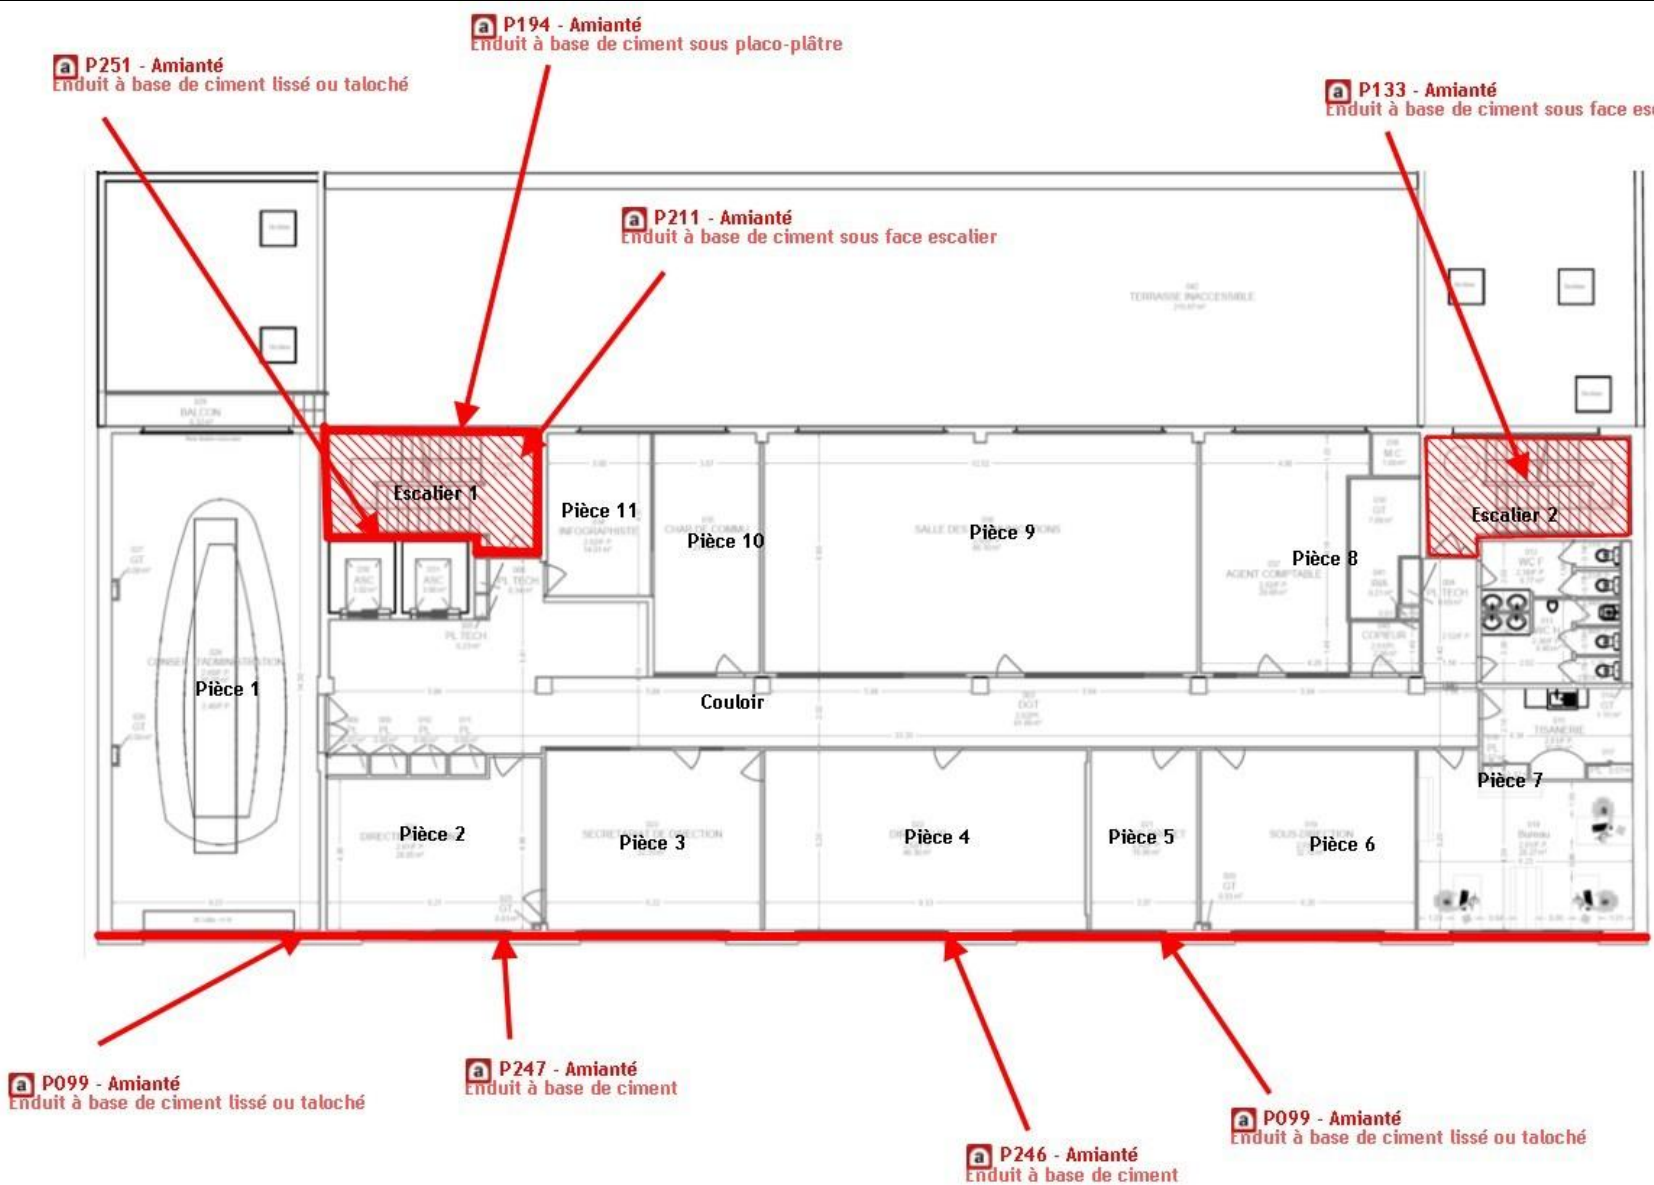
9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE
80000 AMIENS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2511CHNBA -
BI12050000003333
Rédacteur : Sebastien GALLAND
Date : 05/06/2026

Commentaires :



	Planche de repérage technique
	N° planche :20/23
	Nom du plan : 2ème étage MPCA
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Bapaume 21 Route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
	Adresse du bien : 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2511CHNBA - BI1205000003333 Rédacteur : Sebastien GALLAND Date : 05/06/2026
	Commentaires :

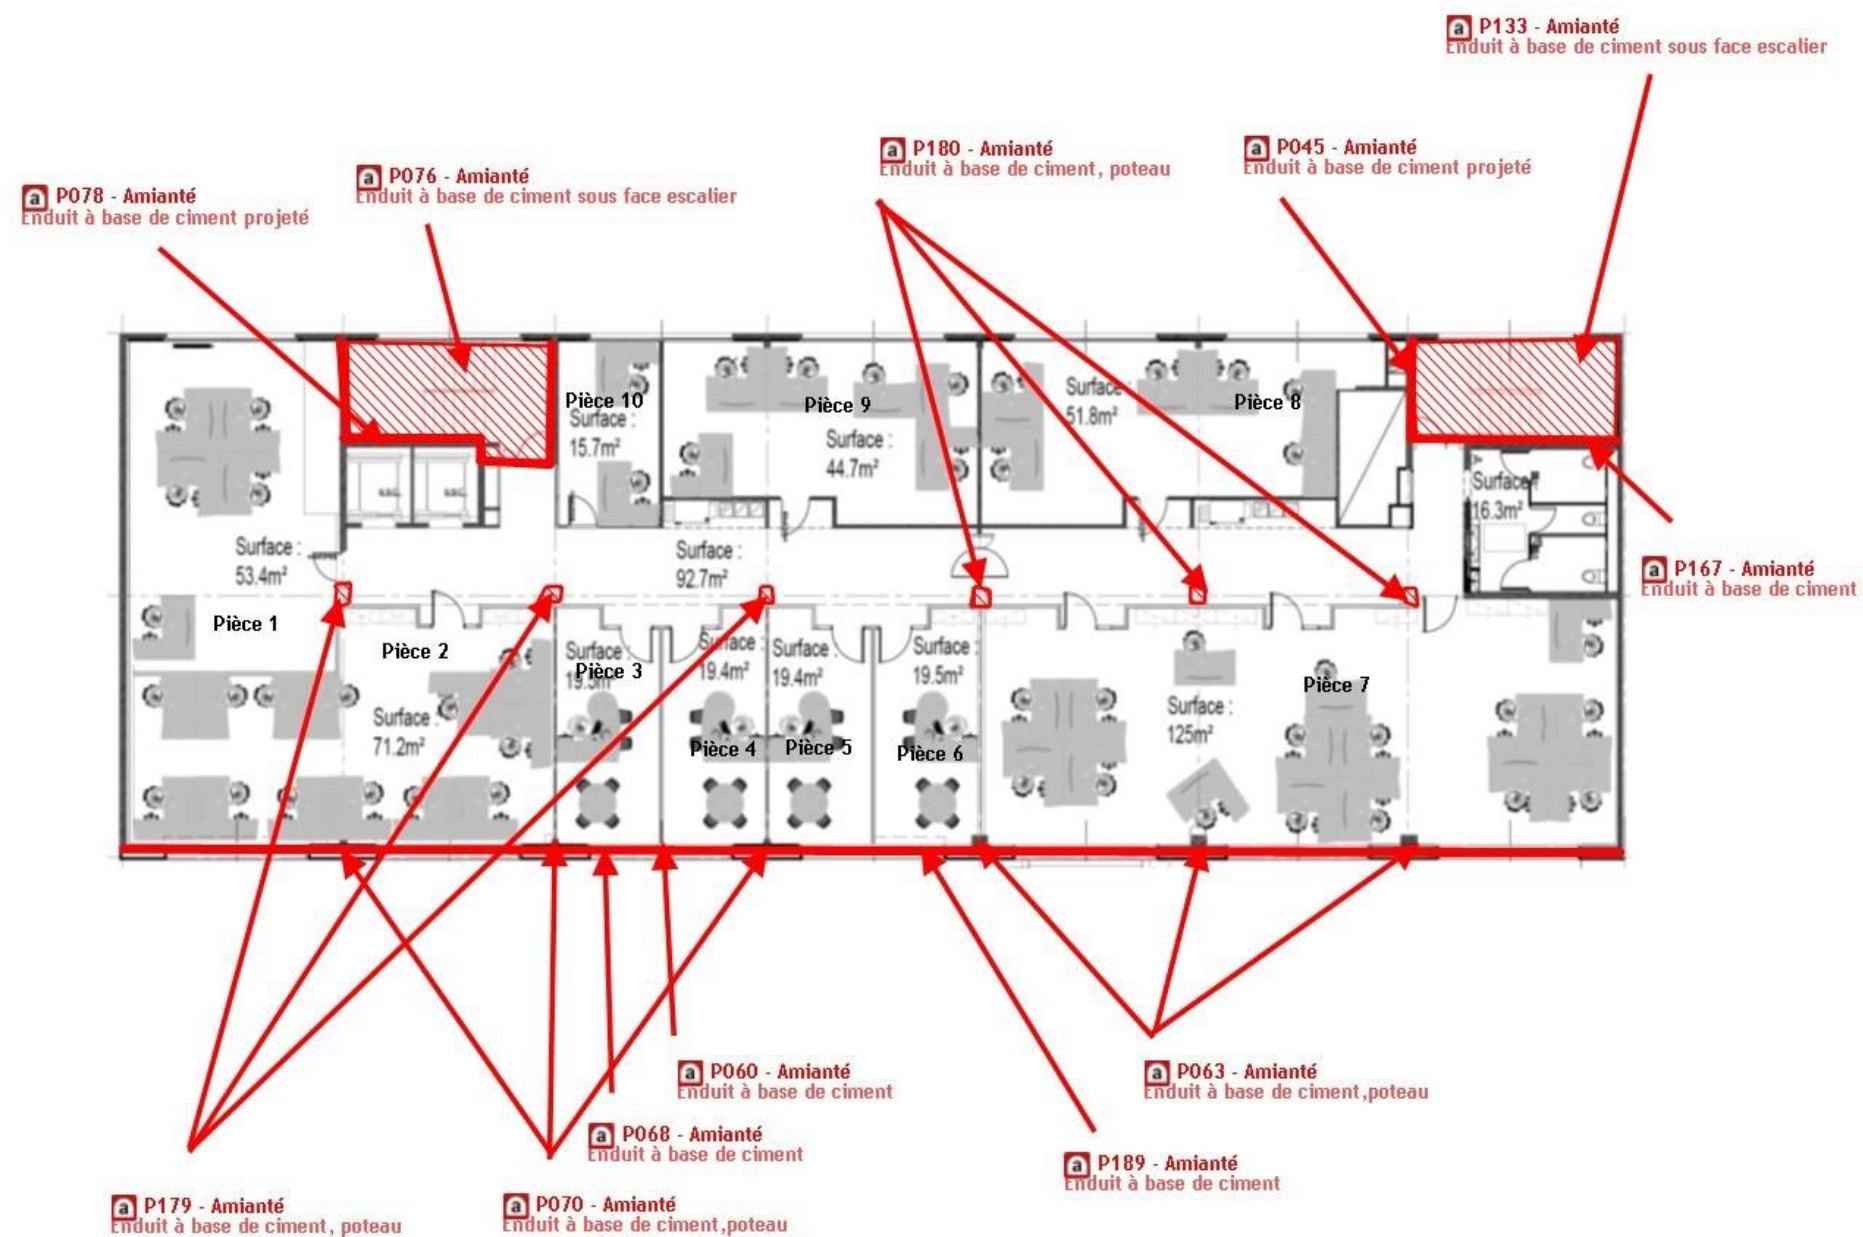


Planche de repérage technique

N° planche : 21/23

Nom du plan :

3ème étage MPCA

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Bapaume
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Adresse du bien :

9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE
80000 AMIENS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2511CHNBA -
BI12050000003333
Rédacteur : Sebastien GALLAND
Date : 05/06/2026

Commentaires :

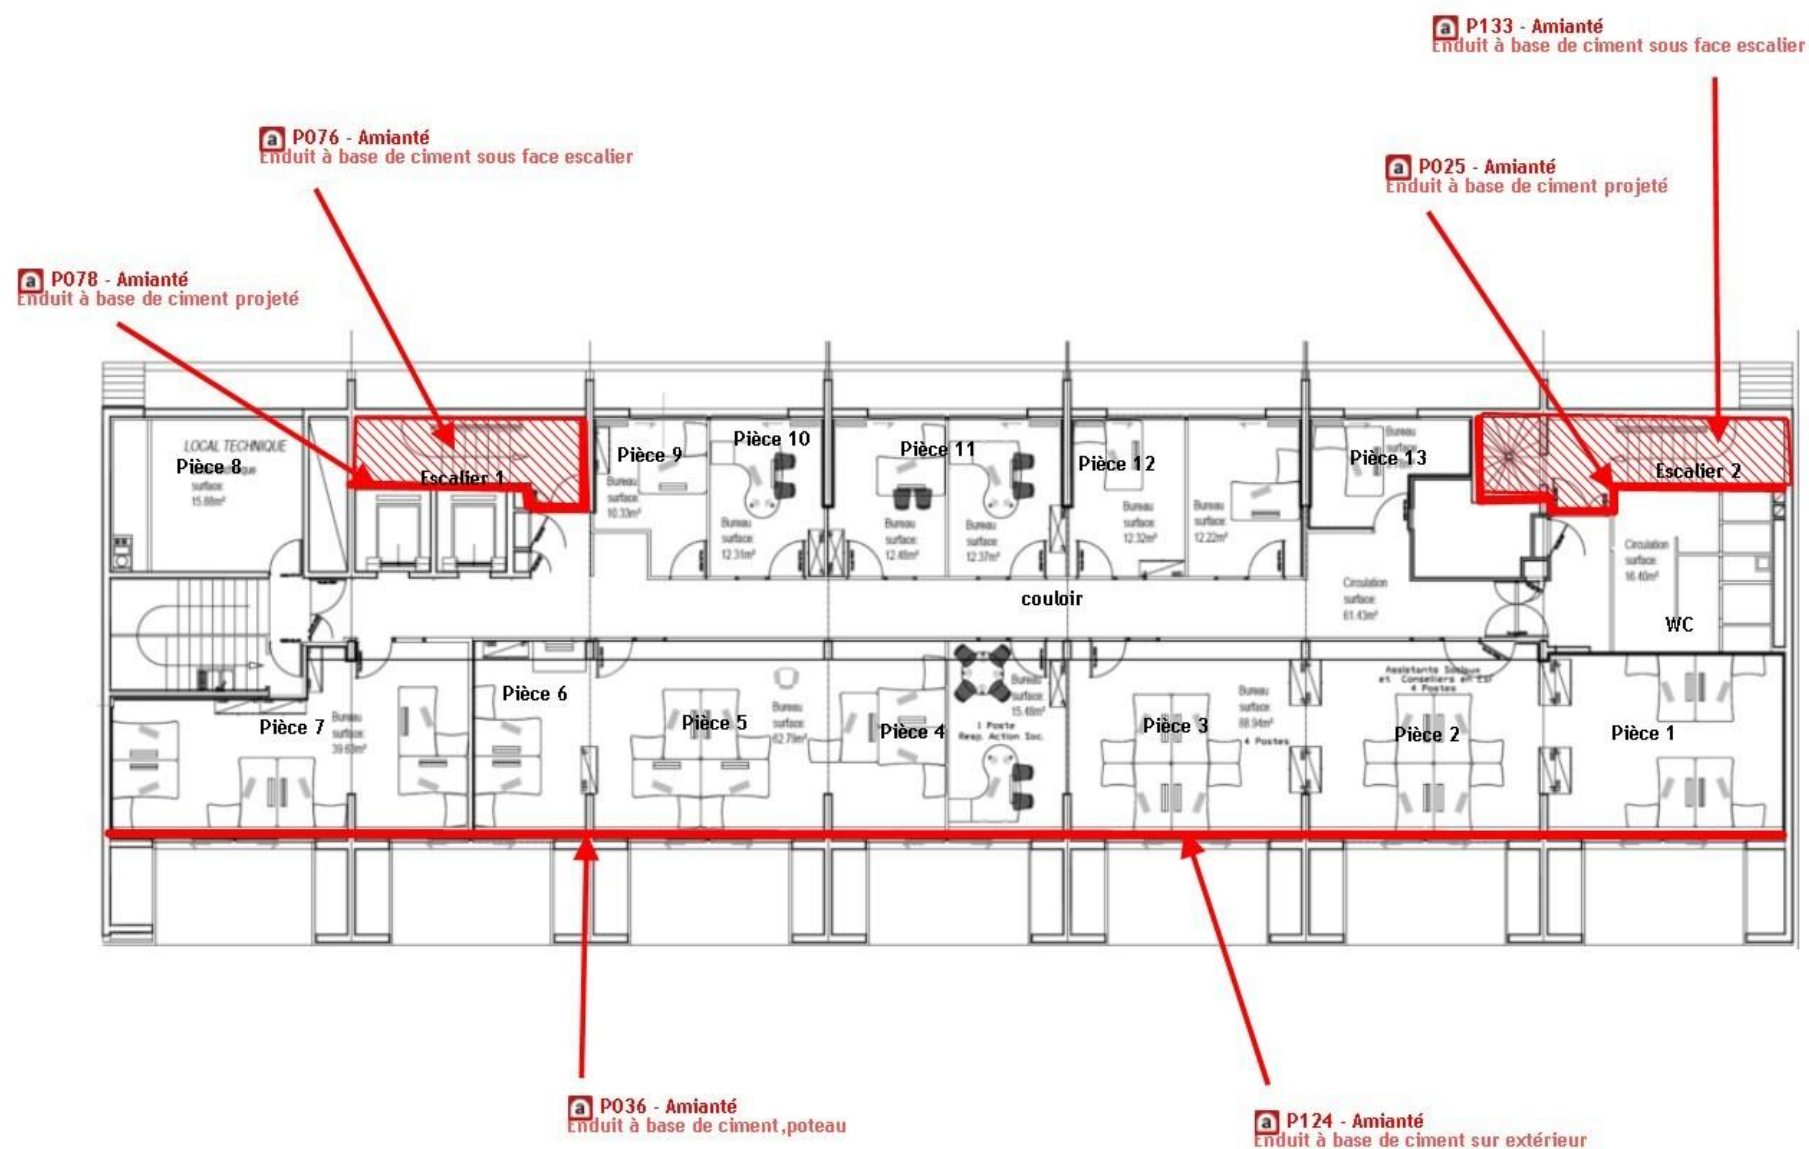


Planche de repérage technique

N° planche :22/23

Nom du plan :
4ème étage MPCA

Entreprise réalisant le repérage :
SOCOTEC Diagnostic Bapaume
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Adresse du bien :
9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE
80000 AMIENS

Informations relatives au rapport du repérage :
Réf. du rapport : 2511CHNBA -
BI12050000003333
Rédacteur : Sebastien GALLAND
Date : 05/06/2026

Commentaires :

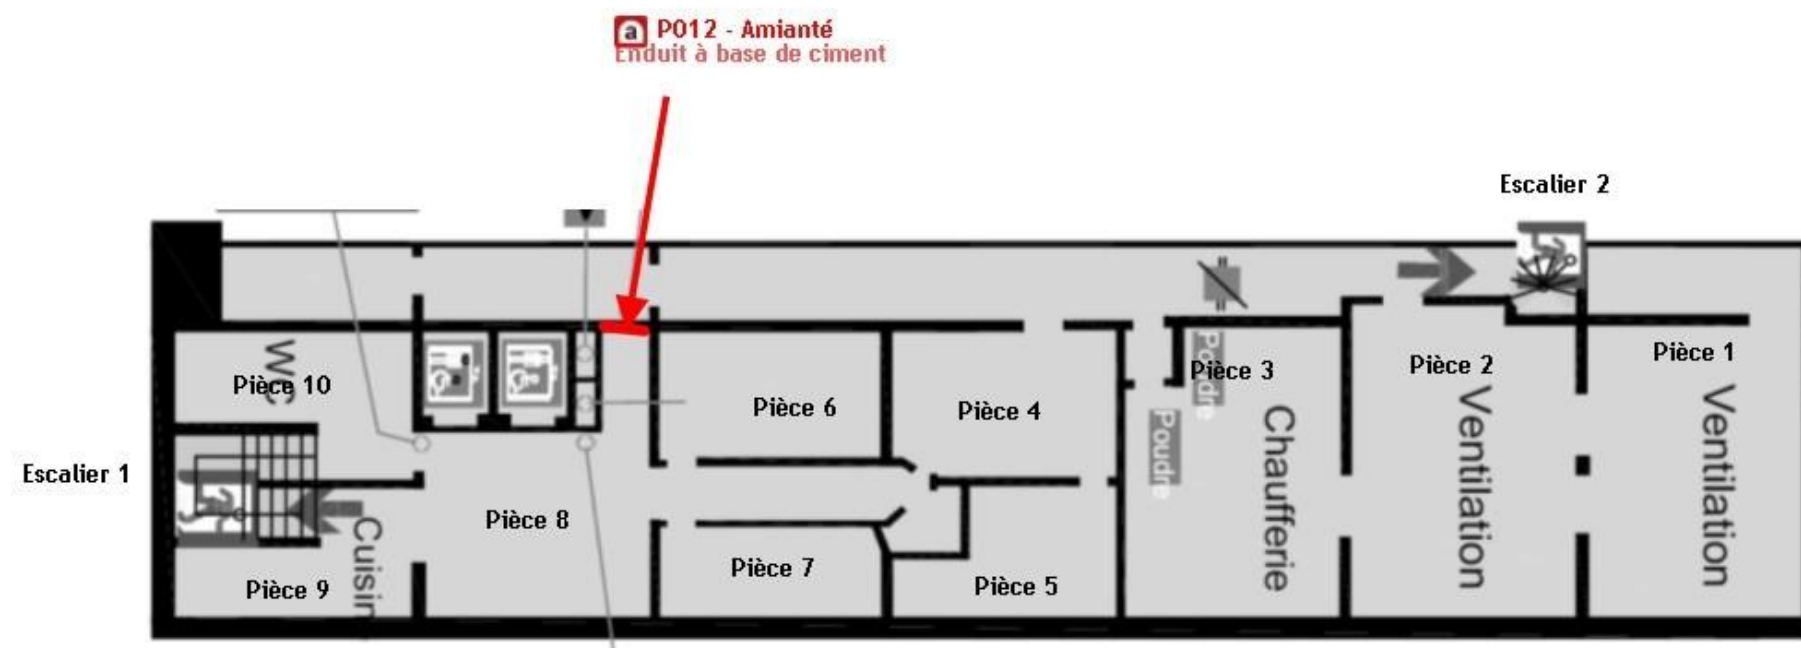


Planche de repérage technique

N° planche : 23/23

Nom du plan :
5ème étage MPCA

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Bapaume
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Adresse du bien :

9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE
80000 AMIENS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2511CHNBA -
BI12050000003333
Rédacteur : Sebastien GALLAND
Date : 05/06/2026

Commentaires :

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av
de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D' ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC BAPAUME (CHNBA) 21 Route d'Albert 62450 BAPAUME	Réf. Commande ITGA : IT0225-28796 Réf. Commande Client : 2511CHNBA_-_BI12050000003333_2025_11_10_1741_52 72
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/11/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P001 - Flocage - 5eme etage - Piece 1 ITM-CYQJK-2107303		Réf échantillon ITGA : IT022511-12630 Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P002 - Enduit a base de platre carreaux platre - 5eme etage - Piece 1 ITM-HKODA-2107304		Réf échantillon ITGA : IT022511-12631 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUJ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P003 - Enduit à base de ciment - 5eme etage - Piece 1 ITM-YFCBH-2107305			
Réf échantillon ITGA : IT022511-12632		Description ITGA : Enduit compact gris	
▸ Enduit compact gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUJ (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P004 - Calorifuge (eau glacée) - 5eme etage - Piece 1 ITM-VCKUG-2107306			
Réf échantillon ITGA : IT022511-12633		Description ITGA : Toile blanche plâtrée en vrac / Matériau fibreux beige en vrac avec poussières	
▸ Toile blanche plâtrée en vrac non séparable + Matériau fibreux beige en vrac avec poussières	MOLP + META (A) le 17/11/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TUB (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P005 - Calorifuge - 5eme etage - Piece 1 ITM-ZPXXT-2107307			
Réf échantillon ITGA : IT022511-12634		Description ITGA : Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc / Matériau fibreux jaune	
▸ Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau fibreux jaune	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P006 - Calorifuge - 5eme etage - Piece 2 ITM-YFHBV-2107308			
Réf échantillon ITGA : IT022511-12635		Description ITGA : Peinture / Couche bitumineuse noire / Matériau marron en mousse	
▸ Peinture non séparable + Couche bitumineuse noire non séparable + Matériau marron en mousse	META (B) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUJ (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P007 - Enduit à base de ciment, poteau - 5eme etage - Piece 2 ITM-TJCSG-2107309			
Réf échantillon ITGA : IT022511-12636		Description ITGA : Enduit compact gris	
▸ Enduit compact gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P008 - Enveloppe plâtre - 5eme etage - Pecce 3 ITM-NPKSD-2107310		Réf échantillon ITGA : IT022511-12637 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P009 - Calorifuge - 5eme etage - Pecce 3 ITM-VKRTQ-2107311		Réf échantillon ITGA : IT022511-12638 Description ITGA : Toile blanche plâtrée en vrac / Matériau fibreux beige en vrac avec poussières	
Toile blanche plâtrée en vrac non séparable + Matériau fibreux beige en vrac avec poussières	MOLP + META (A) le 17/11/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TUB (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P010 - Enduit a base carreaux plâtre - 5eme etage - Pecce 7 ITM-WBHA-2107312		Réf échantillon ITGA : IT022511-12639 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P011 - Panneaux colles bois plafond - 5eme etage - Pecce 8 ITM-ZMINKY-2107313		Réf échantillon ITGA : IT022511-12640 Description ITGA : Peinture en vrac / Bois en lamelles en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Bois en lamelles en vrac	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P012 - Enduit a base de ciment - 5eme etage - Pecce 8 ITM-ZIMGS-2107314		Réf échantillon ITGA : IT022511-12641 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 5	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YYC (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P013 - Sous-couche de revêtement souple - 5eme etage - Pecce 7 ITM-PSDAC-2107315		Réf échantillon ITGA : IT022511-12642 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P014 - Panneaux et plaques faux plafond - Seme étage - Piece 10 ITM-SGQW-2107316			
		Réf échantillon ITGA : IT022511-12643	
		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige en vrac avec poussières	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige en vrac avec poussières	MOLP + META (A) le 17/11/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TUB (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P015 - Colle de carrelage - Seme étage - Piece 10 ITM-GOWNY-2107317			
		Réf échantillon ITGA : IT022511-12644	
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P016 - Colle de faïence - Seme étage - Piece 10 ITM-WXODU-2107318			
		Réf échantillon ITGA : IT022511-12645	
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P017 - Colle de faïence - Seme étage - Piece 9			
		Réf échantillon ITGA : IT022511-12646	
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P018 - Sous-couche de revêtement souple - Seme étage - Piece 8 ITM-UXJYC-2049723			
		Réf échantillon ITGA : IT022511-12647	
		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P019 - Enduit à base carreaux plâtre - 5ème étage - Piece 9 ITC-HXVDE-2049724		Réf échantillon ITGA : IT022511-12648 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P020 - Sous-couche de revêtement souple - 4ème étage - Piece 8 ITC-GTOUZ-2049725		Réf échantillon ITGA : IT022511-12649 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P021 - Enduit à base de ciment plafond - 4ème étage - Escalier 2 ITC-BUNOT-2139015		Réf échantillon ITGA : IT022511-12650 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P022 - Panneaux de cloisons plâtre - 4ème étage - Escalier 2 ITC-APALD-2139016		Réf échantillon ITGA : IT022511-12651 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P023 - Colle de plinthes - 4ème étage - Escalier 2 ITC-FUNQS-2138803		Réf échantillon ITGA : IT022511-12652 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant gris	
Peinture non séparable + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT (4)
Joint cassant gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P024 - Colle de carrelage - 4eme etage - Escalier 2 ITM-BDHRU-2138802		Réf échantillon ITGA : IT022511-12653 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P025 - Enduit a base de ciment projete - 4eme etage - Escalier 2 ITM-WJURZ-2138801		Réf échantillon ITGA : IT022511-12654 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SHE (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P026 - Colle de faïence - 4eme etage - WC ITM-XRIRJ-2138800		Réf échantillon ITGA : IT022511-12655 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P027 - Colle de carrelage - 4eme etage - WC ITM-HAOPF-2138799		Réf échantillon ITGA : IT022511-12656 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJG
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P028 - Colle de plinthes - 4eme etage - WC ITM-RBAVG-2138798		Réf échantillon ITGA : IT022511-12657 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 6/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277		Réf échantillon ITGA : IT022511-12658	
Réf échantillon client : P029 - Panneaux et plaques faux plafond - 4eme etage - Piece 12 ITM-GZJM-2138797		Description ITGA : Enduit blanc en vrac avec couche en papier	
Enduit blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 17/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TUB (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277		Réf échantillon ITGA : IT022511-12659	
Réf échantillon client : P030 - Sous-couche de revêtement souple - 4eme etage - Piece 12 ITM-LVRGN-2138796		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUO (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277		Réf échantillon ITGA : IT022511-12660	
Réf échantillon client : P031 - Panneaux de cloisons plâtre - 4eme etage - Piece 12 ITM-VYPM-2138795		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtréux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtréux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277		Réf échantillon ITGA : IT022511-12661	
Réf échantillon client : P032 - Enduit à base de ciment - 4eme etage - Piece 12 ITM-LNHT-2138794		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277		Réf échantillon ITGA : IT022511-12662	
Réf échantillon client : P033 - Cloisons plâtre - 4eme etage - Piece 12 ITM-KRZK-2138793		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtréux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtréux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277		Réf échantillon ITGA : IT022511-12663	
Réf échantillon client : P034 - Sous-couche de revêtement souple - 4eme etage - Piece 5 ITM-VRGLS-2138792		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 7/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P035 - Panneaux de cloisons plâtre - 4eme etage - Piece 5 ITC-KITXM-2138791		Réf échantillon ITGA : IT022511-12664 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P036 - Enduit a base de ciment poteau - 4eme etage - Piece 5 ITC-DAQAS-2138790		Réf échantillon ITGA : IT022511-12665 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P037 - Enduit a base de ciment poutre - 4eme etage - Piece 5 ITC-BVAIH-2138789		Réf échantillon ITGA : IT022511-12666 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P038 - Sous-couche de revêtement souple - 4eme etage - Piece 7 ITC-BEICX-2138788		Réf échantillon ITGA : IT022511-12667 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUJ (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P039 - Panneaux et plaques faux plafond - 4eme etage - Piece 7 ITC-KTWVY-2138787		Réf échantillon ITGA : IT022511-12668 Description ITGA : Enduit blanc en vrac / Matériau fibreux beige en vrac avec poussières	
Enduit blanc en vrac non séparable + Matériau fibreux beige en vrac avec poussières	MOLP + META (A) le 17/11/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TUB (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P040 - Panneaux de cloisons plâtre - 4eme etage - Piece 7 ITC-MYVKS-2138786		Réf échantillon ITGA : IT022511-12669 Description ITGA : Matériau plâtreux beige en vrac	
Matériau plâtreux beige en vrac	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MUJ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 8/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P041 - Enduit à base de ciment sous face escalier - 3eme etage - Escalier 2 ITM-DWMNM-2138785		Réf échantillon ITGA : IT022511-12670 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 (1)	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YYC (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P042 - Colle de carrelage - 3eme etage - Escalier 2 ITM-SLWIV-2138784		Réf échantillon ITGA : IT022511-12671 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P043 - Colle de plinthes - 3eme etage - Escalier 2 ITM-GYIHR-2138783		Réf échantillon ITGA : IT022511-12672 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture non séparable + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P044 - Panneaux de cloisons platre - 3eme etage - Escalier 2 ITM-KHQLP-2138782		Réf échantillon ITGA : IT022511-12673 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P045 - Enduit à base de ciment projete - 3eme etage - Escalier 2 ITM-VMWEV-2025567		Réf échantillon ITGA : IT022511-12674 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SHE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 9/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P046 - Enduit a base de ciment,poteau - 3eme etage - Escalier 2 ITM-WZWLLJ-2106656		Réf échantillon ITGA : IT022511-12675 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P047 - Enduit a base de ciment poutre - 3eme etage - Escalier 2 ITM-JSABB-2106657		Réf échantillon ITGA : IT022511-12676 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P048 - Enduit a base de ciment plafond - 3eme etage - Escalier 2 ITM-BILZY-2106658		Réf échantillon ITGA : IT022511-12677 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P049 - Plaque amiante - Sous sol - 1 - Poste transfo ITM-AHDXV-2106625		Réf échantillon ITGA : IT022511-12678 Description ITGA : Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles	
Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SHE (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P050 - Enduit a base de ciment jonction plaques plafond - Sous sol - 1 - Poste transfo ITM-GWBWE-2106624		Réf échantillon ITGA : IT022511-12679 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJG (3)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P051 - Enduit a base de ciment plafond - Sous sol - 1 - Poste transfo ITM-LGPKG-2106622		Réf échantillon ITGA : IT022511-12680 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AJO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 10/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P052 - Joint d'assemblage parpaings - Sous sol - 1 - Poste transfo ITM-PVCLH-2106621		Réf échantillon ITGA : IT022511-12681 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P053 - Plaques beton sol - Sous sol - 1 - Poste transfo ITM-QHIMN-2106642		Réf échantillon ITGA : IT022511-12682 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P054 - Sol coule a base ciment - Sous sol - 1 - Poste transfo ITM-BTEJD-2106643		Réf échantillon ITGA : IT022511-12683 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P055 - Sol coule a base ciment - Sous sol - 1 - Poste transfo ITM-JIMKZ-2106644		Réf échantillon ITGA : IT022511-12684 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P056 - Enduit a base de ciment - Sous sol - 1 - Poste transfo ITM-LKLMJ-2106645		Réf échantillon ITGA : IT022511-12685 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P057 - Sol coule a base ciment sode - Sous sol - 1 - Poste transfo ITM-ABBMQ-2106646		Réf échantillon ITGA : IT022511-12686 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HNT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 11/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P058 - Enduit a base de ciment jonction plaques plafond - Sous sol - 1 ITM-QUHLC-2106647		Réf échantillon ITGA : IT022511-12687 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P059 - Enduit a base de ciment plafond - Sous sol - 1 ITM-NLOOX-2106648		Réf échantillon ITGA : IT022511-12688 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P060 - Enduit a base de ciment - 3eme etage - Piece 4 ITM-FBMUN-2106649		Réf échantillon ITGA : IT022511-12689 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P061 - Panneaux de cloisons platre - 3eme etage - Piece 4 ITM-GEKTK-2106650		Réf échantillon ITGA : IT022511-12690 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P062 - Sous-couche de revêtement souple - 3eme etage - Piece 4 ITM-YZTJL-2106651		Réf échantillon ITGA : IT022511-12691 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P063 - Enduit a base de ciment poteau - 3eme etage - Piece 4 ITM-ACAUI-2106652		Réf échantillon ITGA : IT022511-12692 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SHE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 12/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P064 - Enduit a base de platre plafond - 3eme etage - Piece 4 ITM-YIESC-2106653		Réf échantillon ITGA : IT022511-12693 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P065 - Panneaux de cloisons platre - 3eme etage - Piece 12 ITM-BOABY-2106654		Réf échantillon ITGA : IT022511-12694 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 17/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : TUB
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P066 - Sous-couche de revêtement souple - 3eme etage - Piece 12 ITM-LYLHZ-2106655		Réf échantillon ITGA : IT022511-12695 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P067 - Cloisons platre - 3eme etage - Piece 12 ITM-YWERB-2109829		Réf échantillon ITGA : IT022511-12696 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux beige	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux beige	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P068 - Enduit a base de ciment - 3eme etage - Piece 4 ITM-AOGOP-2109828		Réf échantillon ITGA : IT022511-12697 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YYC
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P069 - Sous-couche de revêtement souple - 3eme etage - Piece 3 ITM-AXVMB-2109827		Réf échantillon ITGA : IT022511-12698 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : MUO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 13/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P070 - Enduit a base de ciment, poteau - 3eme etage - Piece 3 ITM-AGGHM-2109826		Réf échantillon ITGA : IT022511-12699 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste(s) : SHE / MJO
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P071 - Enduit a base de ciment - 3eme etage - Piece 1 ITM-GLTRS-2106641		Réf échantillon ITGA : IT022511-12700 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ETW
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P072 - Sous-couche de revêtement souple - 3eme etage - Piece 1 ITM-ZRBTR-2106640		Réf échantillon ITGA : IT022511-12701 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P073 - Panneaux et plaques faux plafond - 3eme etage - Piece 1 ITM-NKJZR-2106639		Réf échantillon ITGA : IT022511-12702 Description ITGA : Enduit blanc en vrac / Matériau fibreux beige en vrac avec poussières	
Enduit blanc en vrac non séparable + Matériau fibreux beige en vrac avec poussières	MOLP + META (A) le 17/11/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : TUB
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P074 - Panneaux et plaques faux plafond - 3eme etage - Couloir ITM-QMBMR-2106638		Réf échantillon ITGA : IT022511-12703 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 17/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : TUB
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P075 - Sous-couche de revêtement souple - 3eme etage - Couloir ITM-LOQJZ-2106637		Réf échantillon ITGA : IT022511-12704 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 14/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P076 - Enduit a base de ciment sous face escalier - 3eme etage - Escalier 1 ITM-LJBVI-2106636		Réf échantillon ITGA : IT022511-12705 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YYC
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P077 - Panneaux de cloisons platre - 3eme etage - Escalier 1 ITM-VPTVL-2106635		Réf échantillon ITGA : IT022511-12706 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P078 - Enduit a base de ciment projete - 3eme etage - Escalier 1 ITM-LOXQW-2106634		Réf échantillon ITGA : IT022511-12707 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P079 - Panneaux de cloisons platre - 2eme etage - Piece 11 ITM-PYWN1-2106633		Réf échantillon ITGA : IT022511-12708 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P080 - Moquette - 2eme etage - Piece 11 ITM-USKVM-2106632		Réf échantillon ITGA : IT022511-12709 Description ITGA : Moquette bleue avec poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Moquette bleue avec poussières	META (B) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ETW
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 15/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P081 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 2eme etage - Piece 11 ITM-UKPIZ-2106631		Réf échantillon ITGA : IT022511-12710 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P082 - Cloisons platre - 2eme etage - Piece 12 ITM-FRUEJ-2109833		Réf échantillon ITGA : IT022511-12711 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P083 - Panneaux de cloisons platre - 2eme etage - Piece 12 ITM-WVASR-2109832		Réf échantillon ITGA : IT022511-12712 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P084 - Panneaux et plaques faux plafond - 2eme etage - Piece 12		Réf échantillon ITGA : IT022511-12713 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux jaune avec poussières	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P085 - Calorifuge dans le plenum - 2eme etage - Piece 12 ITM-AGZZJ-2109830		Réf échantillon ITGA : IT022511-12714 Description ITGA : Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc / Matériau fibreux jaune	
Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau fibreux jaune non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 16/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277		Réf échantillon ITGA : IT022511-12715	
Réf échantillon client : P086 - Panneaux et plaques faux plafond - 1er étage - WC ITC-CKGZK-2128502		Description ITGA : Peinture / Enduit blanc / Matériau fibreuse beige en vrac avec poussières	
Peinture non séparable + Enduit blanc non séparable + Matériau fibreuse beige en vrac avec poussières	MOLP + META (A) le 17/11/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : TUB
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277		Réf échantillon ITGA : IT022511-12716	
Réf échantillon client : P087 - Panneaux de cloisons plâtre - 1er étage - Piece 9 ITC-WQHVA-2128501		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277		Réf échantillon ITGA : IT022511-12717	
Réf échantillon client : P088 - Sous-couche de revêtement souple - 1er étage - Piece 9 ITC-JARPA-2106630		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277		Réf échantillon ITGA : IT022511-12718	
Réf échantillon client : P089 - Panneaux de cloisons plâtre - 1er étage - Piece 12 ITC-IGJPE-2106629		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277		Réf échantillon ITGA : IT022511-12719	
Réf échantillon client : P090 - Sous-couche de revêtement souple - 1er étage - Piece 12 ITC-DDXKT-2106628		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277		Réf échantillon ITGA : IT022511-12720	
Réf échantillon client : P091 - Cloisons plâtre - 1er étage - Piece 12 ITC-WPUIZ-2106627		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 17/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P092 - Cloisons plâtre - 1er étage - Piece 12 ITM-AETTX-2106626		Réf échantillon ITGA : IT022511-12721 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P093 - Panneaux de cloisons plâtre - 1er étage - Piece 14 ITM-SHFDE-2128500		Réf échantillon ITGA : IT022511-12722 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P094 - Sous-couche de revêtement souple - 1er étage - Piece 14 ITM-UBDYN-2128499		Réf échantillon ITGA : IT022511-12723 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P095 - Cloisons plâtre - 1er étage - Piece 14 ITM-GDVJN-2128498		Réf échantillon ITGA : IT022511-12724 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P096 - Sol coule à base ciment - 1er étage - Piece 19 ITM-MGOKR-2128497		Réf échantillon ITGA : IT022511-12725 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P097 - Panneaux et plaques faux plafond - 2eme étage - Piece 7 ITM-VKNHH-2128496		Réf échantillon ITGA : IT022511-12726 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 18/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P098 - Sous-couche de revêtement souple - 2eme etage - Piece 7 ITM-WNOLK-2128507		Réf échantillon ITGA : IT022511-12727 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P099 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 2eme etage - Piece 5 ITM-VAYUN-2128506		Réf échantillon ITGA : IT022511-12728 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YYC
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P100 - Moquette - 2eme etage - Piece 5 ITM-OSMUM-2128505		Réf échantillon ITGA : IT022511-12729 Description ITGA : Moquette grise en faible quantité / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Moquette grise en faible quantité non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P101 - Cloisons platre - 2eme etage - Piece 4 ITM-EVZPG-2128504		Réf échantillon ITGA : IT022511-12730 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P102 - Sous-couche de revêtement souple - 2eme etage - Piece 10 ITM-RKSLD-2128503		Réf échantillon ITGA : IT022511-12731 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P103 - Enduit a base de ciment - 2eme etage - Piece 10 ITM-LFLAR-2128511		Réf échantillon ITGA : IT022511-12732 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 19/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P104 - Moquette - 2eme etage - Piece 10 ITM-LWSYF-2128510		Réf échantillon ITGA : IT022511-12733 Description ITGA : Moquette grise en faible quantité / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Moquette grise en faible quantité non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P105 - Sous-couche de revêtement souple - 2eme etage - Couloir ITM-FWEOD-2128509		Réf échantillon ITGA : IT022511-12734 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P106 - Colle de carrelage - 2eme etage - Escalier 1 ITM-KULV-2128508		Réf échantillon ITGA : IT022511-12735 Description ITGA : Colle grise	
Colle grise	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P107 - Colle de plinthes - 2eme etage - Escalier 1 ITM-OOVXS-2025592		Réf échantillon ITGA : IT022511-12736 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AJO
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P108 - Enduit à base de ciment sous face escalier - 2eme etage - Escalier 1 ITM-ETRWB-2025593		Réf échantillon ITGA : IT022511-12737 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : YYC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 20/21

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-28796 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P109 - Sous-couche de revêtement souple - 1er étage - Couloir ITM-TONYG-2025595		Réf échantillon ITGA : IT022511-12738 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P110 - Cloisons plâtre - 1er étage - Piece 2 ITM-FSWKC-2025594		Réf échantillon ITGA : IT022511-12739 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P111 - Sous-couche de revêtement souple - 1er étage - Piece 2 ITM-ABBFQ-2128519		Réf échantillon ITGA : IT022511-12740 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-LHVJJO-164277 Réf échantillon client : P112 - Panneaux de cloisons plâtre - 4eme étage - couloir ITM-BDABL-2128520		Réf échantillon ITGA : IT022511-12741 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : HNT

- (1) Cet échantillon a fait l'objet d'une réanalyse en laboratoire afin d'en confirmer les caractéristiques.
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : **Tristan BRAURE** Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 21/21



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av
de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCOQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0225-33168 EN DATE DU 31/12/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC BAPAUME (CHINBA) 21 Route d'Albert 62450 BAPAUME	Réf. Commande ITGA : I T0225-33168 Réf. Commande Client : 2511CHINBA_-_BI12050000003333_2025_12_19_1532_03 50
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 23/12/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2511CHINBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P113 - Enduit a base de ciment - 5eme etage - Piece 4 I TM-KRYVB-2139333		Réf échantillon ITGA : I T022512-26386 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MUO (4)
Réf dossier client : 2511CHINBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P114 - Enduit a base de ciment sur extérieur - 5eme etage - Piece 4 I TM-ISZWH-2139332		Réf échantillon ITGA : I T022512-26387 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TUB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-33168 EN DATE DU 31/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P115 - Enduit a base de ciment poutre - 5eme etage - Piece 8 ITM-TZUUL-2139330		Réf échantillon ITGA : IT022512-26388 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TUB (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P116 - Enduit a base de ciment - 5eme etage - Piece 6 ITM-EMAJR-2139105		Réf échantillon ITGA : IT022512-26389 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TUB (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P117 - Enduit a base de ciment plafond - 5eme etage escalier 2 ITM-OSUKW-2139104		Réf échantillon ITGA : IT022512-26390 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TUB (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P118 - Enduit a base de ciment - 5eme etage escalier 2 ITM-XQZAG-2139343		Réf échantillon ITGA : IT022512-26391 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MUO (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P119 - Enduit a base de ciment - 4eme etage - Escalier 2 ITM-YBOIG-2139342		Réf échantillon ITGA : IT022512-26392 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MUO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 2/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-33168 EN DATE DU 31/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P120 - Enduit a base de ciment poteau - 4eme etage - Piece 3 ITM-ZTJNM-2139341		Réf échantillon ITGA : IT022512-26393 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJD (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P121 - Enduit a base de ciment poutre - 4eme etage - Piece 3 ITM-QQDIG-2139340		Réf échantillon ITGA : IT022512-26394 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture	---	Non analysé	
Enduit compact gris	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJD (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P122 - Enduit a base de ciment extérieur - 4eme etage - Piece 13 ITM-NFHII-2139337		Réf échantillon ITGA : IT022512-26395 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TUB (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P123 - Enduit a base de ciment sur extérieur - 4eme etage - Piece 13 ITM-FUSZB-2139336		Réf échantillon ITGA : IT022512-26396 Description ITGA : Enduit compact gris en vrac	
Enduit compact gris en vrac	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TUB (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P124 - Enduit a base de ciment sur extérieur - 4eme etage - Piece 3 ITM-CCHIA-2139347		Réf échantillon ITGA : IT022512-26397 Description ITGA : Enduit compact gris	
Enduit compact gris	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TUB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 3/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-33168 EN DATE DU 31/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOKAZ-164263 Réf échantillon client : P125 - Joint d'assemblage brique extérieur - 4ème étage - Piece 3 ITM-NQGYH-2139346		Réf échantillon ITGA : IT022512-26398 Description ITGA : Matériau compact gris	
Matériau compact gris	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TUB
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOKAZ-164263 Réf échantillon client : P126 - Enduit à base de ciment sur ascenseur - 4ème étage - Escalier 1 ITM-VCCFJ-2139339		Réf échantillon ITGA : IT022512-26399 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
(Peinture non séparable) + (2) Enduit compact gris en vrac	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TUB (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOKAZ-164263 Réf échantillon client : P127 - Enduit à base de ciment, poteau - 3ème étage - Couloir ITM-XIDRW-2139345		Réf échantillon ITGA : IT022512-26400 Description ITGA : Enduit compact gris	
Enduit compact gris	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 (1)	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MUO (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOKAZ-164263 Réf échantillon client : P128 - Enduit à base de ciment sur extérieur - 3ème étage - Piece 8 ITM-LZDOD-2139344		Réf échantillon ITGA : IT022512-26401 Description ITGA : Enduit compact gris	
Enduit compact gris	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MUO (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOKAZ-164263 Réf échantillon client : P129 - Enduit à base de ciment sur extérieur - 3ème étage - Escalier 1 ITM-VGCXN-2139007		Réf échantillon ITGA : IT022512-26402 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture	---	Non analysé	
Enduit compact gris	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TUB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 4/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0225-33168 EN DATE DU 31/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AW0XAZ-164263 Réf échantillon client : P130 - Enduit à base de ciment, poteau - 2eme etage - Couloir ITM-TOBRA-2139354		Réf échantillon ITGA : IT022512-26403 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture	---	Non analysé	
* Enduit compact gris	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4 (1)	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : FCA (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AW0XAZ-164263 Réf échantillon client : P131 - Enduit à base de ciment - 2eme etage - Escalier 2 ITM-XQ0FA-2139353		Réf échantillon ITGA : IT022512-26404 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
* Peinture non séparable + Enduit compact gris (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TUB (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AW0XAZ-164263 Réf échantillon client : P132 - Enduit à base de ciment projete - 2eme etage - Escalier 2 ITM-CHMZ-2139352		Réf échantillon ITGA : IT022512-26405 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
* Peinture non séparable + Enduit compact gris (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TUB (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AW0XAZ-164263 Réf échantillon client : P133 - Enduit à base de ciment sous face escalier - 2eme etage - Escalier 2 ITM-TJBOE-2139351		Réf échantillon ITGA : IT022512-26406 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
* Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste(s) : TUB / DMX (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AW0XAZ-164263 Réf échantillon client : P134 - Enduit à base de ciment, poteau - 2eme etage - Couloir ITM-QHCAO-2139350		Réf échantillon ITGA : IT022512-26407 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
* Peinture non séparable + Enduit compact gris (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 (1)	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 5/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-33168 EN DATE DU 31/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P135 - Enduit a base de ciment - 1er etage - Pecce 2 ITC-EQWKI-2139349		Réf échantillon ITGA : IT022512-26408 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SGR (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P136 - Enduit a base de ciment, poteau - 1er etage - Pecce 29 ITC-VYCYP-2139348		Réf échantillon ITGA : IT022512-26409 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TUB (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P137 - Enduit a base de ciment - 1er etage - Pecce 29 ITC-YQSLC-2138907		Réf échantillon ITGA : IT022512-26410 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit compact gris en vrac	
(Peinture en vrac non séparable) + Enduit compact gris en vrac (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ETW (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P138 - Enduit a base de ciment, poteau - 1er etage - Couloir ITC-FDRZJ-2139376		Réf échantillon ITGA : IT022512-26411 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MUO (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P139 - Enduit a base de ciment sur exterieur - 1er etage - Pecce 5 ITC-WQMCW-2139373		Réf échantillon ITGA : IT022512-26412 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ETW (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 6/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-33168 EN DATE DU 31/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOKAZ-164263 Réf échantillon client : P140 - Enduit à base de ciment sur extérieur - 1er étage - Piece 13 ITM-PHPTW-2139374		Réf échantillon ITGA : IT022512-26413 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
(Peinture non séparable) + Enduit compact gris en vrac (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJG (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOKAZ-164263 Réf échantillon client : P141 - Enduit à base de ciment sur extérieur - 1er étage - Piece 17 ITM-WUNSA-2139372		Réf échantillon ITGA : IT022512-26414 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture	---	Non analysé	
(Peinture non séparable) + Enduit compact gris	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TUB (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOKAZ-164263 Réf échantillon client : P142 - Enduit à base de ciment, poteau - 1er étage - Couloir ITM-RVVT-2139371		Réf échantillon ITGA : IT022512-26415 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture	---	Non analysé	
(Peinture non séparable) + Enduit compact gris	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DMX (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOKAZ-164263 Réf échantillon client : P143 - Sous-couche de revêtement souple - Rez de chaussée - Local 1 ITM-MXNSZ-2139369		Réf échantillon ITGA : IT022512-26416 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
(Peinture non séparable) + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DMX (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 7/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0225-33168 EN DATE DU 31/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P144 - Enduit a base de ciment - Rez de chausée - Local 3 ITC-HMGPF-2138902		Réf échantillon ITGA : IT022512-26417 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture	---	Non analysé	
▸ Enduit compact gris	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DMX (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P145 - Enduit a base de ciment - Rez de chausée - Local 3 ITC-TYCR-2138901		Réf échantillon ITGA : IT022512-26418 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DMX (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P146 - Enduit a base de ciment plafond - Rez de chaussée - Local 3 ITC-LOZJ-2138898		Réf échantillon ITGA : IT022512-26419 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MUO (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P147 - Enduit a base de ciment sue exterieur - Rez de chaussée - Local 4 ITC-QLQEG-2138896		Réf échantillon ITGA : IT022512-26420 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MUO (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOXAZ-164263 Réf échantillon client : P148 - Enduit a base de ciment, poteau - Rez de chaussée - Local 4 ITC-YRSDH-2138893		Réf échantillon ITGA : IT022512-26421 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MUO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 8/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-33168 EN DATE DU 31/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AW0XAZ-164263 Réf échantillon client : P149 - Enduit à base de ciment, poteau - Rez de chaussée - Local 4 ITM-HCUQQ-2138892		Réf échantillon ITGA : IT022512-26422 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit compact gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit compact gris en vrac non séparable (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MJO (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AW0XAZ-164263 Réf échantillon client : P150 - Sous-couche de revêtement souple - Rez de chaussée - Local 4 ITM-ZKHGC-2138889		Réf échantillon ITGA : IT022512-26423 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TUB (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AW0XAZ-164263 Réf échantillon client : P151 - Sous-couche de revêtement souple - Rez de chaussée - Local 4 ITM-UBPTG-2138885		Réf échantillon ITGA : IT022512-26424 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TUB (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AW0XAZ-164263 Réf échantillon client : P152 - Sous-couche de revêtement souple - Rez de chaussée - Local 11 ITM-OYYDW-2138883		Réf échantillon ITGA : IT022512-26425 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage beige	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage beige non séparable (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TUB (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AW0XAZ-164263 Réf échantillon client : P153 - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Local 10 ITM-ACURU-2139311		Réf échantillon ITGA : IT022512-26426 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ETW

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 9/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-33168 EN DATE DU 31/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOKAZ-164263 Réf échantillon client : P154 - Colle de plinthes - Rez de chaussée - Local 10 ITC-ZETUF-2139310		Réf échantillon ITGA : IT022512-26427 Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TUB
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOKAZ-164263 Réf échantillon client : P155 - Panneaux et plaques faux plafond - Rez de chaussée - Local 10 ITM-CXFAK-2139309		Réf échantillon ITGA : IT022512-26428 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières (2)	MOLP + META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HNT (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOKAZ-164263 Réf échantillon client : P156 - Enduit à base de plâtre - Rez de chaussée - Local 4 ITC-NBWOY-2139308		Réf échantillon ITGA : IT022512-26429 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TUB (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOKAZ-164263 Réf échantillon client : P157 - Enduit à base de plâtre - Rez de chaussée - Local 4 ITC-YZBEO-2139307		Réf échantillon ITGA : IT022512-26430 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TUB (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AWOKAZ-164263 Réf échantillon client : P158 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - Facade ITM-WROLH-2139305		Réf échantillon ITGA : IT022512-26431 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ETW (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 10/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0225-33168 EN DATE DU 31/12/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AW0XAZ-164263 Réf échantillon client : P159 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Rez de chaussée - Facade ITM-THSCZ-2138929		Réf échantillon ITGA : IT022512-26432 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TUB (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AW0XAZ-164263 Réf échantillon client : P160 - Couche1: Joint d'assemblage brique - Rez de chaussée - Facade ITM-MNLRM-2138931		Réf échantillon ITGA : IT022512-26433 Description ITGA : Matériau compact beige en vrac	
Matériau compact beige en vrac	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MUO (4)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-AW0XAZ-164263 Réf échantillon client : P161 - Enduit à base de ciment soubassement - Rez de chaussée - Facade ITM-JCAXM-2138930		Réf échantillon ITGA : IT022512-26434 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable (2)	META (A) le 31/12/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MUO (4)

(1) Cet échantillon a fait l'objet d'une réanalyse en laboratoire afin d'en confirmer les caractéristiques.
(2) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Validé par : **Tristan BRAURE** Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 11/11



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av
de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D' ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-2299 EN DATE DU 02/02/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC BAPAUME (CHNBA) 21 Route d'Albert 62450 BAPAUME	Réf. Commande ITGA : IT0226-2299 Réf. Commande Client : 2511CHNBA_-_BI12050000003333_2026_01_27_1505_23 55
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/01/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P162 - Enduit a base de ciment - 5eme etage - escalier 2 ITM-TGEZJ-2138838		Réf échantillon ITGA : IT022601-25191 Description ITGA : Peinture / Enduit beige et gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit beige et gris en vrac	(1) META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LCN (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P163 - Enduit a base de ciment - 5eme etage - Facade extérieure ITM-SSDQJ-2138837		Réf échantillon ITGA : IT022601-25192 Description ITGA : Enduit gris en vrac	
▸ Enduit gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LCN (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-2299 EN DATE DU 02/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P164 - Enduit a base de ciment - 5eme etage - Facade extérieure ITM-CKNEF-2138836		Réf échantillon ITGA : IT022601-25193 Description ITGA : Enduit gris en vrac	
Enduit gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LCN (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P165 - Enduit a base de ciment sous placo platre - 5eme etage - Piece 10 ITM-QUINN-2138835		Réf échantillon ITGA : IT022601-25194 Description ITGA : Enduit gris en vrac avec couche en mousse	
Enduit gris en vrac avec couche en mousse	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YYC (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P166 - Enduit a base de ciment sous placo-platre - 3eme etage - Escalier 2 ITM-LDELU-2138834		Réf échantillon ITGA : IT022601-25195 Description ITGA : Enduit gris en vrac avec couche en mousse	
Enduit gris en vrac avec couche en mousse	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P167 - Enduit a base de ciment - 3eme etage - Escalier 2 ITM-WHGNU-2138833		Réf échantillon ITGA : IT022601-25196 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P168 - Enduit a base de ciment sous placo-platre - 4eme etage - Escalier 2 ITM-QTRHK-2138832		Réf échantillon ITGA : IT022601-25197 Description ITGA : Matériau mousse en vrac / Matériau gris en vrac	
Matériau mousse en vrac + Matériau gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 2/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-2299 EN DATE DU 02/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P169 - Enduit a base de ciment,poteau - 4eme etage - couloir ITM-EHCVO-2138831		Réf échantillon ITGA : IT022601-25198 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P170 - Enduit a base de ciment,poteaux - 4eme etage - Piece 1 ITM-YEUXW-2138881		Réf échantillon ITGA : IT022601-25199 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P171 - Enduit a base de ciment - 4eme etage - Piece 2 ITM-HPDIA-2138880		Réf échantillon ITGA : IT022601-25200 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P172 - Enduit a base de ciment,poteau - 4eme etage - Piece 3 ITM-KTNFG-2138879		Réf échantillon ITGA : IT022601-25201 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P173 - Enduit a base de ciment,poteau - 4eme etage - Piece 3 ITM-ZSYXS-2138878		Réf échantillon ITGA : IT022601-25202 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 3/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-2299 EN DATE DU 02/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P174 - Enduit a base de ciment - 4eme etage - Piece 5 ITM-KPDV-2138877		Réf échantillon ITGA : IT022601-25203 Description ITGA : Enduit compact gris	
Enduit compact gris	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P175 - Enduit a base de ciment poteau - 4eme etage - Piece 7 ITM-KUSAC-2138876		Réf échantillon ITGA : IT022601-25204 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BMJ (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P176 - Enduit a base de ciment poteau - 4eme etage - Piece 7 ITM-XMUBT-2138875		Réf échantillon ITGA : IT022601-25205 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ETW (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P177 - Enduit a base de ciment - 4eme etage - Escalier 1 ITM-KSVQN-2138874		Réf échantillon ITGA : IT022601-25206 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SGR (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P178 - Enduit a base de ciment sous placo-platre - 4eme etage - Escalier 1 ITM-PGLSD-2138873		Réf échantillon ITGA : IT022601-25207 Description ITGA : Matériau mousse en vrac avec poussières / Matériau gris en faible quantité en vrac	
Matériau mousse en vrac avec poussières non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac (1)	META (B) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LCN (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 4/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-2299 EN DATE DU 02/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P179 - Enduit a base de ciment, poteau - 3eme etage - Couloir ITM-CHXTU-2138872		Réf échantillon ITGA : IT022601-25208 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YYC (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P180 - Enduit a base de ciment, poteau - 3eme etage - Couloir ITM-EQLVR-2138871		Réf échantillon ITGA : IT022601-25209 Description ITGA : Peinture / Enduit beige	
Peinture non séparable + Enduit beige (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NME (6)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P181 - Enduit a base de ciment, poteau - 3eme etage - Piece 6 ITM-GUQXV-2138870		Réf échantillon ITGA : IT022601-25210 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BKB (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P182 - Enduit a base de ciment sous placo-platre - 4eme etage - Piece 10 ITM-NZKDG-2138869		Réf échantillon ITGA : IT022601-25211 Description ITGA : Matériau gris en vrac / Matériau mousse jaune	
Matériau gris en vrac + Matériau mousse jaune non séparable (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LCN (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P183 - Enduit a base de ciment plafond - 4eme etage - Piece 10 ITM-REGGX-2138868		Réf échantillon ITGA : IT022601-25212 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SHE (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 5/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-2299 EN DATE DU 02/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P184 - Enduit a base de ciment sous placo-plâtre - 4eme etage - Piece 13 ITM-FAYEM-2138867		Réf échantillon ITGA : IT022601-25213 Description ITGA : Matériau compact gris avec couche en mousse	
Matériau compact gris avec couche en mousse	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distingues par D. (4) Analyste : NME
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P185 - Enduit a base de ciment - 4eme etage - Piece 13 ITM-YSGLU-2138866		Réf échantillon ITGA : IT022601-25214 Description ITGA : Enduit compact gris	
Enduit compact gris	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P186 - Enduit a base de ciment plafond - 4eme etage - Piece 13 ITM-CHIMMU-2138865		Réf échantillon ITGA : IT022601-25215 Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P187 - Panneaux et plaques faux plafond - 5eme etage - Piece 8 ITM-TDKGE-2138864		Réf échantillon ITGA : IT022601-25216 Description ITGA : Enduit blanc avec couche en papier	
Enduit blanc avec couche en papier	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P188 - Enduit a base de ciment sous face escalier - 4eme etage - Escalier 1 ITM-UWSBT-2138863		Réf échantillon ITGA : IT022601-25217 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LCN (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 6/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-2299 EN DATE DU 02/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P189 - Enduit à base de ciment - 3ème étage - Pièce 6 ITM-NIZFU-2138862		Réf échantillon ITGA : IT022601-25218 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BKB (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P190 - Enduit à base de ciment sous placo-plâtre - 3ème étage - Escalier 2 ITM-VGBCX-2138861		Réf échantillon ITGA : IT022601-25219 Description ITGA : Matériau gris avec couche en mousse et poussières	
Matériau gris avec couche en mousse et poussières	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P191 - Enduit à base de ciment sous placo-plâtre - 3ème étage - Escalier 2 ITM-UUYVH-2138860		Réf échantillon ITGA : IT022601-25220 Description ITGA : Matériau mousse jaune avec poussières / Matériau gris	
Matériau mousse jaune avec poussières	META (B) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA
Matériau gris	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P192 - Enduit à base de ciment sous face d'escalier - 3ème étage - Escalier 1 ITM-GNRFU-2138859		Réf échantillon ITGA : IT022601-25221 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 7/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-2299 EN DATE DU 02/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P193 - Enduit a base de ciment - 2eme etage - Escalier 1 ITM-NYSYR-2138858		Réf échantillon ITGA : IT022601-25222 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P194 - Enduit a base de ciment sous placo-platre - 2eme etage - Escalier 1 ITM-JGYTA-2139064		Réf échantillon ITGA : IT022601-25223 Description ITGA : Matériau gris en vrac / Matériau mousse en vrac	
Matériau gris en vrac + Matériau mousse en vrac non séparable (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P195 - Enduit a base de ciment sous placo-platre - 3eme etage - Piece 8 ITM-DFCVH-2138849		Réf échantillon ITGA : IT022601-25224 Description ITGA : Enduit gris en vrac avec couche en mousse	
Enduit gris en vrac avec couche en mousse (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LCN (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P196 - Enduit a base de ciment - 4eme etage - Piece 12 ITM-DJLDI-2138848		Réf échantillon ITGA : IT022601-25225 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBU (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P197 - Enduit a base de ciment sous placo-platre - 4eme etage - Escalier 1 ITM-EPWUC-2138847		Réf échantillon ITGA : IT022601-25226 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LCN (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 8/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-2299 EN DATE DU 02/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P198 - Enduit à base de ciment sous placo-plâtre - 3eme etage - Piece 1 ITM-NINTLO-2138846			
Réf échantillon ITGA : IT022601-25227		Description ITGA : Matériau gris en vrac / Matériau mousse jaune en vrac avec poussières	
Matériau gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LCN (5)
Matériau mousse jaune en vrac avec poussières	META (B) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P199 - Enduit à base de ciment sous placo-plâtre - 3eme etage - Piece 1 ITM-BWEXO-2139063			
Réf échantillon ITGA : IT022601-25228		Description ITGA : Matériau plâtreux en vrac / Matériau mousse jaune	
Matériau plâtreux en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LCN (5)
Matériau mousse jaune	META (B) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P200 - Panneaux de cloisons plâtre - 3eme etage - Piece 1 ITM-DUIFX-2139062			
Réf échantillon ITGA : IT022601-25229		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LCN
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P201 - Enduit à base de ciment sous placo-plâtre - 1er etage - Piece 12 ITM-ZHEHL-2139061			
Réf échantillon ITGA : IT022601-25230		Description ITGA : Matériau gris en vrac / Matériau mousse jaune	
Matériau gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBU (5)
Matériau mousse jaune	META (B) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 9/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-2299 EN DATE DU 02/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P202 - Enduit à base de ciment sous placo-plâtre - 1er étage - Placé 12 ITM-SGLJO-2139060		Réf échantillon ITGA : IT022601-25231 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac avec couche en mousse	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac avec couche en mousse	(1) META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P203 - Enduit à base de ciment, poteau - 1er étage - Couloir ITM-NRZDY-2139059		Réf échantillon ITGA : IT022601-25232 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	(1) META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P204 - Enduit à base de ciment, poteau - 1er étage - Couloir ITM-TKPPU-2139058		Réf échantillon ITGA : IT022601-25233 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	(1) META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P205 - Enduit à base de ciment, poteau - 1er étage - Couloir ITM-POEQV-2139057		Réf échantillon ITGA : IT022601-25234 Description ITGA : Peinture / Enduit beige en vrac	
Peinture non séparable + Enduit beige en vrac	(1) META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P206 - Enduit à base de ciment, poteau - 1er étage - Couloir ITM-NEZPP-2139056		Réf échantillon ITGA : IT022601-25235 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture	
Enduit gris en vrac + Peinture non séparable	(1) META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 10/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-2299 EN DATE DU 02/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P207 - Enduit à base de ciment, poteau - 1er étage - Couloir ITC-FGVUC-2138781		Réf échantillon ITGA : IT022601-25236 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GBJ (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P208 - Enduit à base de ciment, poteau - 1er étage - Couloir ITC-BBSIN-2138780		Réf échantillon ITGA : IT022601-25237 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (4) Analyste : NME (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P209 - Enduit à base de ciment, poteau - 1er étage - Piece 24 ITC-SMVUU-2138779		Réf échantillon ITGA : IT022601-25238 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P210 - Enduit à base de ciment sous placo-plâtre - 1er étage - Piece 1 ITC-IRKYS-2138778		Réf échantillon ITGA : IT022601-25239 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en mousse	
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en mousse (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P211 - Enduit à base de ciment sous face escalier - 1er étage - Escalier 2 ITC-HNDUT-2138777		Réf échantillon ITGA : IT022601-25240 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LCN (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 11/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-2299 EN DATE DU 02/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P212 - Enduit a base de ciment - 1er etage - Escalier 2 ITM-JHJHW-2138776		Réf échantillon ITGA : IT022601-25241 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKB (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P213 - Enduit a base de ciment sous placo-platre - 1er etage - Escalier 2 ITM-IDPIP-2138775		Réf échantillon ITGA : IT022601-25242 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P214 - Enduit a base de ciment sous placo-platre - 1er etage - Escalier 2 ITM-WOIFZ-2138774		Réf échantillon ITGA : IT022601-25243 Description ITGA : Matériau gris / Matériau mousse avec poussières	
Matériau gris	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME
Matériau mousse avec poussières	META (B) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P215 - Enduit a base de ciment - 1er etage - Escalier 2 ITM-JHJMD-2138773		Réf échantillon ITGA : IT022601-25244 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : NME (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 12/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-2299 EN DATE DU 02/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P216 - Enduit à base de ciment sous placo-plâtre - 1er étage - Piece 1 ITM-CBFZA-2138772		Réf échantillon ITGA : IT022601-25245 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	(1) META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (3) Analyse : NME (5)
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P217 - Enduit à base de ciment, poteau - 1er étage - Piece 23 ITM-DSKLY-2138771		Réf échantillon ITGA : IT022601-25246 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distingues par D. Analyse : NME
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P218 - Enduit à base de ciment - 1er étage - Escalier 1 ITM-TWWIX-2138770		Réf échantillon ITGA : IT022601-25247 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyse : GBU
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P219 - Enduit à base de ciment - 1er étage - Escalier 1 ITM-SKMKQ-2138769		Réf échantillon ITGA : IT022601-25248 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyse : FCA
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P220 - Enduit à base de ciment sous face escalier - 1er étage - Escalier 1 ITM-OOSKM-2138768		Réf échantillon ITGA : IT022601-25249 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyse : LCN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 13/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-2299 EN DATE DU 02/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P221 - Enduit à base de ciment - 1er étage - Escalier 1 ITC-XQXEV-2138767		Réf échantillon ITGA : IT022601-25250 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac avec poussières	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac avec poussières	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : ETW
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P222 - Enduit à base de ciment - 1er étage - Escalier 1 ITC-DRFCW-2138766		Réf échantillon ITGA : IT022601-25251 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ETW
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P223 - Enduit à base de ciment, poteau - Rez de chaussée - Local 4 ITC-SQJWH-2138765		Réf échantillon ITGA : IT022601-25252 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BKB
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P224 - Enduit à base de ciment - Rez de chaussée - Local 3 ITC-RVFKG-2138764		Réf échantillon ITGA : IT022601-25253 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BKB
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P225 - Enduit à base de ciment - Rez de chaussée - Local 3 ITC-EZUVG-2138763		Réf échantillon ITGA : IT022601-25254 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BKB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 14/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-2299 EN DATE DU 02/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P226 - Enduit a base de ciment - Rez de chaussee - Local 2 ITC-PBXOK-2138762		Réf échantillon ITGA : IT022601-25255 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BKB
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P227 - Enduit a base de ciment, poteau - Rez de chaussee - Local 4 ITC-HMZXP-2138761		Réf échantillon ITGA : IT022601-25256 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BKB
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P228 - Enduit a base de ciment, poteau - Rez de chaussee - Local 4 ITC-MYIKU-2138760		Réf échantillon ITGA : IT022601-25257 Description ITGA : Enduit gris en vrac	
Enduit gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BKB
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P229 - Enduit a base de ciment ext. - Rez de chaussee - Local 5 ITC-GEAOV-2138759		Réf échantillon ITGA : IT022601-25258 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BKB
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI 12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P230 - Enduit a base de ciment ext. - Rez de chaussee - Local 5 ITC-LIGPG-2138758		Réf échantillon ITGA : IT022601-25259 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BKB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 15/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-2299 EN DATE DU 02/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P231 - Enduit a base de ciment, poteau - Rez de chaussée - Local 4 ITM-GDMOP-2138757		Réf échantillon ITGA : IT022601-25260 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : NME
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P232 - Enduit a base de ciment ext. - Rez de chaussée - Local 6 ITM-HQXHB-2138854		Réf échantillon ITGA : IT022601-25261 Description ITGA : Enduit gris en vrac	
Enduit gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : NME
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P233 - Enduit a base de ciment ext. - Rez de chaussée - Local 6 ITM-KRBUT-2138853		Réf échantillon ITGA : IT022601-25262 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : NME
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P234 - Enduit a base de ciment, poteau - Rez de chaussée - Local 4 ITM-RDFHR-2138852		Réf échantillon ITGA : IT022601-25263 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BKB
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P235 - Enduit a base de ciment ext - Rez de chaussée - Local 7 ITM-UEJZO-2138851		Réf échantillon ITGA : IT022601-25264 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BKB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 16/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-2299 EN DATE DU 02/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P236 - Enduit à base de ciment ext. - Rez de chausée - Local 7 ITM-NRYZY-2138850		Réf échantillon ITGA : IT022601-25265 Description ITGA : Peinture / Enduit beige et gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit beige et gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BKB
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P237 - Enduit à base de ciment sous placo-plâtre - Rez de chaussée - Local 4 ITM-ZDGVU-2139077		Réf échantillon ITGA : IT022601-25266 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BKB
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P238 - Enduit à base de ciment sous placo-plâtre - Rez de chaussée - Local 4 ITM-GEFBD-2139072		Réf échantillon ITGA : IT022601-25267 Description ITGA : Enduit gris en vrac avec couche en mousse et poussières	
Enduit gris en vrac avec couche en mousse et poussières	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BKB
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P239 - Enduit à base de ciment sous placo-plâtre - Rez de chaussée - Local 4 ITM-ICYKD-2139073		Réf échantillon ITGA : IT022601-25268 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac / Polystyrène expansé (billes)	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac + Polystyrène expansé (billes) non séparable	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BKB
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P240 - Enduit à base de ciment sous placo-plâtre - Rez de chaussée - Local 4 ITM-GQCM-2139074		Réf échantillon ITGA : IT022601-25269 Description ITGA : Enduit gris en vrac avec couche en mousse et poussières	
Enduit gris en vrac avec couche en mousse et poussières	META (B) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 17/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-2299 EN DATE DU 02/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P241 - Enduit à base de ciment sous placo-plâtre - Rez de chaussée - Local 4 ITM-NVVM-2139075		Réf échantillon ITGA : IT022601-25270 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BKB
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P242 - Enduit à base de ciment sous placo-plâtre - Rez de chaussée - Local 4 ITM-ALLZD-2139076		Réf échantillon ITGA : IT022601-25271 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P243 - Enduit à base de ciment sous placo-plâtre - Rez de chaussée - Local 4 ITM-GXVDX-2139078		Réf échantillon ITGA : IT022601-25272 Description ITGA : Matériau jaune en mousse avec poussières	
Matériau jaune en mousse avec poussières	META (B) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : BMJ
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P244 - Partie plane : revêtement bitumineux - 2eme etage - Toiture terrasse ITM-YBIMD-2139079		Réf échantillon ITGA : IT022601-25273 Description ITGA : Matériau bitumineux avec couche en mousse et poussières	
Matériau bitumineux avec couche en mousse et poussières	META (B) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P245 - Partie plane : revêtement bitumineux - 2eme etage - Toiture terrasse ITM-YXHTD-2139080		Réf échantillon ITGA : IT022601-25274 Description ITGA : Matériau bitumineux avec couche en mousse et poussières	
Matériau bitumineux avec couche en mousse et poussières	META (B) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 18/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0226-2299 EN DATE DU 02/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Éléments analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P246 - Enduit à base de ciment - 2ème étage - Piece 4 ITM-CRSAS-2139070		Réf échantillon ITGA : IT022601-25275 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BMJ
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P247 - Enduit à base de ciment - 2ème étage - Piece 2 ITM-LHBYB-2139069		Réf échantillon ITGA : IT022601-25276 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac avec poussières	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac avec poussières	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P248 - Enduit à base de ciment, poteau - 2ème étage - Couloir ITM-BPIBI-2139068		Réf échantillon ITGA : IT022601-25277 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P249 - Enduit à base de ciment, poteau - 2ème étage - Couloir ITM-JXGKW-2139067		Réf échantillon ITGA : IT022601-25278 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257 Réf échantillon client : P250 - Enduit à base de ciment, poteau - 2ème étage - Couloir ITM-GBVZC-2139066		Réf échantillon ITGA : IT022601-25279 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac avec poussières	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac avec poussières	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : SGR

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 19/20

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0226-2299 EN DATE DU 02/02/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2511CHNBA - BI12050000003333 - 9 BOULEVARD MAIGNAN LARIVIERE 80000 AMIENS ITC-FGWGLG-164257		Réf échantillon ITGA : IT022601-25280	
Réf échantillon client : P251 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 2eme etage - Escalier 1 ITM-XKBWJ-2139065		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 02/02/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : YYC

- (1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
- (2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
- (3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
- (4) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
- (5) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
- (6) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DE CAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 20/20

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

Néant

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



CERTIFICAT
 N° DTI / 2205-003

Certifie par la présente que :

Sebastien GALLAND

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DES TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les éventuels travaux à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	30/05/2022	29/05/2029
AMIANTE - avec mention		30/05/2022	29/05/2029
ELECTRICITE	Etat des installations internes d'électricité	23/05/2022	22/05/2029

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux activités compétentes :

- Article 10, 24 décembre 2021 décernant les titres de certification des spécialistes de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification


 Directeur Général Certification Xavier Daniel

 ACCREDITATION N° 4480
 PORTER CERTIFICATION SIRE
 www.cofrac.fr

Ce certificat n'a aucune valeur intrinsèque. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans le formulaire des certificats déposés sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr
 SOCOTEC Certification France - 15, avenue d'Alsace 93017 PUTEAUX Cedex - France - SIRET au capital de 100 000€ - RCS Cofrac 448 000 000 - www.socotec-certification-international.fr

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex

 **01 41 34 50 00**
 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
 Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
 Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME
 N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 12/12/2025
 POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.