

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Version : V02

Numéro de dossier : EPFBR3_01_20250930_23-22106-2_BATA_DEML
Norme employée : AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)
Date du repérage : 02/10/2025
Heure d'arrivée : 08 h 30
Date émission : 23/12/2025

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition, conformément à l'arrêté du 26 juin 2013, de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la note de la DGT de juin 2021. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **92 et 94 rue de brest
22360 LANGUEUX**

Référence cadastrale : **BP 12**
Périmètre de repérage :
Ensemble du bâtiment

Propriétaire

Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) :
Propriétaire
Nom : **EPF Bretagne**
Adresse : **14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNES**

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2026

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	AMET Jean-David	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 13/10/2021 Échéance : 12/10/2028 N° de certification : 21-1454
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	AMET Jean-David	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 13/10/2021 Échéance : 12/10/2028 N° de certification : 21-1454

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	3
D.	Résultats détaillés du repérage.....	4
	D.1. Listes des locaux visités.....	4
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	5
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	6
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	8
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante...	8
	D.6. Zones non visitées.....	9
E.	Annexes au rapport.....	10
	E.1. Consignes générales de sécurité.....	10
	E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	12
	E.3. Planches de repérage.....	18
	E.4. Résultats d'analyses.....	22

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **02/10/2025**

Type de bâtiment : **Pavillon individuel**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Aucun accompagnateur

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Le prélèvement 26 (joint de maçonnerie) et le prélèvement p41(joint de maçonnerie) pris dans la même pièce sont revenu avec des résultats différents. Cependant le p41 à été fait à la demande du donneur d'ordre, il à été réaliser sur un support propre, pour confirmé ou infirmer la présence d'amiante sur le mur du garage. Avec le résultats, la présence d'amiante provenait d'une pollution de la toiture.

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecart par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	Parc de la Lormandiere Rue Maryse Bastie Batiment C Campus de Ker Lann - 35170 BRUZ	1-6491



C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Colle de plinthe carrelage (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Cuisine	Linoleum(a) + colle(a) (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Chambre 1
Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Salle d'eau	Joint de maçonnerie (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Garage
Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture (Après analyse en laboratoire) Localisation : Parties extérieures	Conduit fibres-ciment (Après analyse en laboratoire) Localisation : Parties extérieures
Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - WC extérieur	Conduit fibres-ciment (Après analyse en laboratoire) Localisation : Parties extérieures

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.



D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- ❖ RDC - Garage
- ❖ RDC - Chambre 1
- ❖ RDC - Salle d'eau
- ❖ Étage 1 - Toiture

- ❖ RDC - Entrée
- ❖ RDC - Chambre 2
- ❖ RDC - WC extérieur

- ❖ RDC - Cuisine
- ❖ RDC - Chambre 3
- ❖ Étage 1 - Pièce 1



D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion
RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0006 Description : Colle de plinthe carrelage	Après analyse en laboratoire (P0006)
RDC - Chambre 1	Identifiant : ZPSO-0012 Description : Linoleum(a) + colle(a)	Après analyse en laboratoire (P0012)
RDC - Salle d'eau	Identifiant : ZPSO-0022 Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond	Après analyse en laboratoire (P0022)
RDC - Garage	Identifiant : ZPSO-0026 Description : Joint de maçonnerie	Après analyse en laboratoire (P0026)
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0030 Description : Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture	Après analyse en laboratoire (P0030)
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0031 Description : Conduit fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0031)
RDC - WC extérieur	Identifiant : ZPSO-0034 Description : Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture	Après analyse en laboratoire (P0034)
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0035 Description : Conduit fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0035)



D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
RDC - Cuisine; RDC - Chambre 1; RDC - Chambre 2; RDC - Chambre 3; RDC - Salle d'eau	Identifiant : ZPSO-0001 (P0001) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Cuisine; RDC - Chambre 1; RDC - Chambre 2; RDC - Chambre 3; RDC - Salle d'eau	Identifiant : ZPSO-0002 (P0002) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Cuisine; RDC - Chambre 1; RDC - Chambre 2; RDC - Chambre 3	Identifiant : ZPSO-0003 (P0003) Description : Enduit plâtre peint plafond
RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0004 (P0004) Description : Colle de faïence
RDC - Cuisine	Identifiant : ZPSO-0005 (P0005) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - Cuisine; RDC - Chambre 1; RDC - Chambre 2; RDC - Chambre 3; RDC - Salle d'eau	Identifiant : ZPSO-0007 (P0007) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Chambre 2	Identifiant : ZPSO-0008 (P0008) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Cuisine; RDC - Chambre 1; RDC - Chambre 2; RDC - Chambre 3	Identifiant : ZPSO-0009 (P0009) Description : Enduit plâtre peint plafond
RDC - Chambre 2	Identifiant : ZPSO-0010 (P0010) Description : Chape maigre
RDC - Chambre 2	Identifiant : ZPSO-0011 (P0011) Description : Colle de moquette
RDC - Chambre 3	Identifiant : ZPSO-0013 (P0013) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - Cuisine; RDC - Chambre 1; RDC - Chambre 2; RDC - Chambre 3	Identifiant : ZPSO-0014 (P0014) Description : Joint silicone
RDC - Entrée	Identifiant : ZPSO-0015 (P0015) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Entrée	Identifiant : ZPSO-0016 (P0016) Description : Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture
RDC - Entrée	Identifiant : ZPSO-0017 (P0017) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - Entrée	Identifiant : ZPSO-0018 (P0018) Description : Colle de plinthe carrelage
RDC - Entrée	Identifiant : ZPSO-0019 (P0019) Description : Mastic vitrier
RDC - Salle d'eau	Identifiant : ZPSO-0020 (P0020) Description : Enduit plâtre sur mur brique
RDC - Salle d'eau	Identifiant : ZPSO-0021 (P0021) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Salle d'eau	Identifiant : ZPSO-0023 (P0023) Description : Colle de faïence



Localisation	Description du matériau
RDC - Salle d'eau	Identifiant : ZPSO-0024 (P0024) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - Garage	Identifiant : ZPSO-0025 (P0025) Description : Enduit ciment mural
RDC - Garage	Identifiant : ZPSO-0027 (P0027) Description : Chape maigre
RDC - Garage	Identifiant : ZPSO-0028 (P0028) Description : Calorifugeage
RDC - Garage	Identifiant : ZPSO-0029 (P0029) Description : Mastic vitrier
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0032 (P0032) Description : Enduit de façade
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0033 (P0033) Description : Enduit de façade
Étage 1 - Toiture	Identifiant : ZPSO-0036 (P0036) Description : Ardoises
RDC - WC extérieur	Identifiant : ZPSO-0037 (P0037) Description : Enduit ciment peint mural
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0038 (P0038) Description : Enduit de façade
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0039 (P0039) Description : Chape maigre
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0040 (P0040) Description : Enduit de façade
RDC - Garage	Identifiant : ZPSO-0041 (P0041) Description : Joint de maçonnerie
RDC - Chambre 3	Identifiant : ZPSO-0042 (P0042) Description : Colle
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0043 (P0043) Description : Enduit de muret
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0044 (P0044) Description : Enduit de muret



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-



D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Fait à **LANGUEUX**, le **23/12/2025**

Par : **AMET Jean-David**

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - 102, route de Limours - Bat A6 - 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE**

E. Annexes au rapport

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 :

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

E.1. Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangers de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).


Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

E.2. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Cuisine	
P0002	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Cuisine	
P0003	Enduit plâtre peint plafond	RDC - Cuisine	
P0004	Colle de faïence	RDC - Cuisine	
P0005	Colle de carrelage de sol	RDC - Cuisine	
P0006	Colle de plinthe carrelage	RDC - Cuisine	
P0007	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Chambre 2	
P0008	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Chambre 2	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0009	Enduit plâtre peint plafond	RDC - Chambre 2	
P0010	Chape maigre	RDC - Chambre 2	
P0011	Colle de moquette	RDC - Chambre 2	
P0012	Linoleum(a) + colle(a)	RDC - Chambre 1	
P0013	Colle de carrelage de sol	RDC - Chambre 3	
P0014	Joint silicone	RDC - Cuisine	
P0015	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Entrée	
P0016	Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture	RDC - Entrée	
P0017	Colle de carrelage de sol	RDC - Entrée	

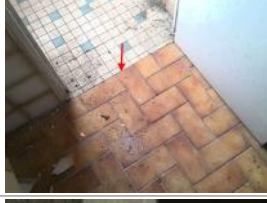
Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0018	Colle de plinthe carrelage	RDC - Entrée	
P0019	Mastic vitrier	RDC - Entrée	
P0020	Enduit plâtre sur mur brique	RDC - Salle d'eau	
P0021	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Salle d'eau	
P0022	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond	RDC - Salle d'eau	
P0023	Colle de faïence	RDC - Salle d'eau	
P0024	Colle de carrelage de sol	RDC - Salle d'eau	
P0025	Enduit ciment mural	RDC - Garage	
P0026	Joint de maçonnerie	RDC - Garage	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0027	Chape maigre	RDC - Garage	
P0028	Calorifugeage	RDC - Garage	
P0029	Mastic vitrier	RDC - Garage	
P0030	Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture	Parties extérieures	
P0031	Conduit fibres-ciment	Parties extérieures	
P0032	Enduit de façade	Parties extérieures	
P0033	Enduit de façade	Parties extérieures	
P0034	Plaque ondulée en fibres-ciment de toiture	RDC - WC extérieur	
P0035	Conduit fibres-ciment	Parties extérieures	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0036	Ardoises	Étage 1 - Toiture	
P0037	Enduit ciment peint mural	RDC - WC extérieur	
P0038	Enduit de façade	Parties extérieures	
P0039	Chape maigre	Parties extérieures	
P0040	Enduit de façade	Parties extérieures	
P0041	Joint de maçonnerie	RDC - Garage	
P0042	Colle	RDC - Chambre 3	
P0043	Enduit de muret	Parties extérieures	
P0044	Enduit de muret	Parties extérieures	




E.3. Planches de repérage

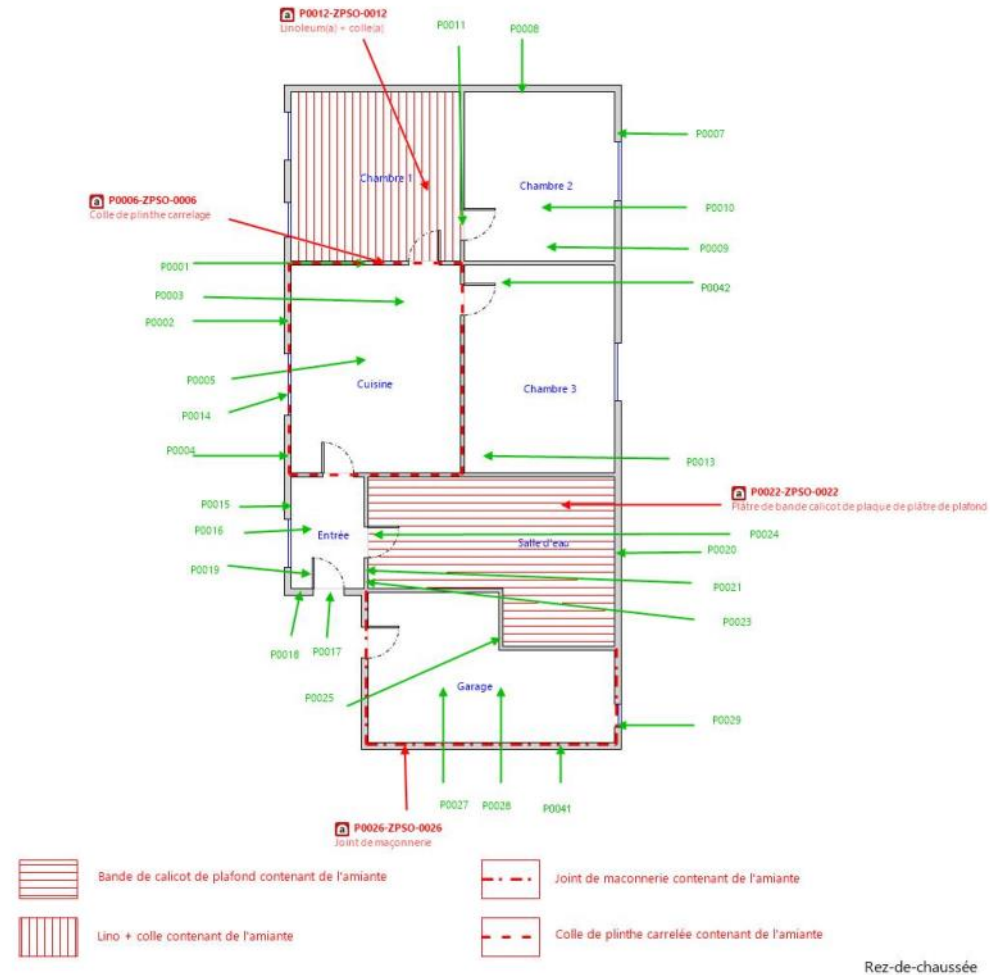


Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250930_23-22106-2_BATA_DEML

Propriétaire : EPF Bretagne
14, Avenue Henri Fréville - CS90721-
35207 RENNESBien : 92 et 94 rue de brest
22360 LANGUEUXEtabli par : AMET Jean-David
Société : AED Groupe
Le : 23/12/2025Croquis 1 / 4
Version : V02
du : 23/12/2025

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)




PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

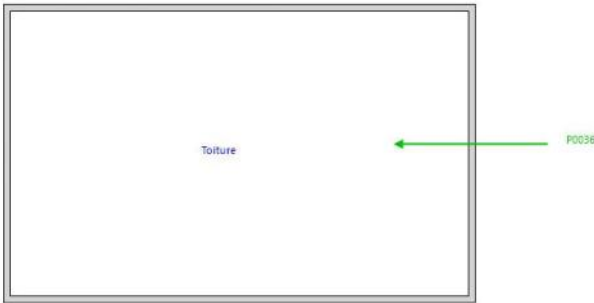

Toiture

Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250930_23-22106-2_BATA_DEML					Croquis 3 / 4	
Propriétaire : EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721- 35207 RENNES	Bien : 92 et 94 rue de brest 22360 LANGUEUX	Etabli par : AMET Jean-David Société : AED Groupe Le : 23/12/2025	Version : V02 du : 23/12/2025		 PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
					 PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
					 MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

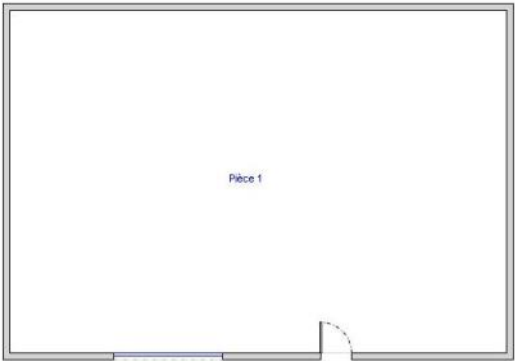

1er Etage

Annexe au rapport : EPFBR3_01_20250930_23-22106-2_BATA_DEML			Croquis 4 / 4		PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
Propriétaire : EPF Bretagne 14, Avenue Henri Fréville - CS90721-35207 RENNES	Bien : 92 et 94 rue de brest 22360 LANGUEUX	Établi par : AMET Jean-David Société : AED Groupe Le : 23/12/2025	Version : V02 du : 23/12/2025	PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse	
					MXXX	
					Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)	



E.4. Résultats d'analyses

SARL AED EXPERTISES
Monsieur Jean-David AMET
310 Rue des Fougères
35700 RENNES

Notre référence : AR-25-SE-042704-01

Numéro de dossier : 25SE025751

Référence de dossier : Dossier: EPFBR3_01_20250930_23-22106-2_BATA_DEML

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25SE025751-001 - Référence *P0001 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 25SE025751-002 - Référence *P0002 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - RDC - Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 25SE025751-003 - Référence *P0003 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - RDC - Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 25SE025751-004 - Référence *P0004 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 25SE025751-005 - Référence *P0005 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 25SE025751-006 - Référence *P0006 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - Cuisine*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 25SE025751-007 - Référence *P0007 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Chambre 2*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-008 - Référence *P0008* - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit plâtre sur mur béton - RDC - Chambre 2, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-009 - Référence *P0009* - Plafonds - Enduits projetes - Enduit plâtre peint plafond - RDC - Chambre 2, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-010 - Référence *P0010* - Planchers - Chape maigre - Chape maigre - RDC - Chambre 2, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-011 - Référence *P0011* - Revêtements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC - Chambre 2, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-012 - Référence *P0012* - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - RDC - Chambre 1, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-013 - Référence *P0013* - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Chambre 3, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-014 - Référence *P0014* - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint silicone - RDC - Cuisine, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-015 - Référence *P0015* - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit plâtre sur mur béton - RDC - Entree, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-016 - Référence *P0016* - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaque ondulee en fibres-ciment de toiture - RDC - Entree, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-017 - Référence *P0017* - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Entree, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-018 - Référence *P0018* - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - Entree, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-019 - Référence *P0019* - *Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - Entree*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-020 - Référence *P0020* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur brique - RDC - Salle d'eau*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-021 - Référence *P0021* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - RDC - Salle d'eau*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-022 - Référence *P0022* - *Plafonds - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre de plafond - RDC - Salle d'eau*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-023 - Référence *P0023* - *Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - Salle d'eau*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-024 - Référence *P0024* - *Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Salle d'eau*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-025 - Référence *P0025* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment mural - RDC - Garage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-026 - Référence *P0026* - *Murs et cloisons - Maconnerie - Joint de maconnerie - RDC - Garage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-027 - Référence *P0027* - *Planchers - Chape maigre - Chape maigre - RDC - Garage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-028 - Référence *P0028* - *Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - RDC - Garage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-029 - Référence *P0029* - *Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - Garage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-030 - Référence *P0030 - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaque ondulee en fibres-ciment de toiture - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-031 - Référence *P0031 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-032 - Référence *P0032 - Facades - Enduits - Enduit de facade - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-033 - Référence *P0033 - Facades - Enduits - Enduit de facade - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-034 - Référence *P0034 - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaque ondulee en fibres-ciment de toiture - RDC - WC exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-035 - Référence *P0035 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-036 - Référence *P0036 - Toitures - Ardoises - Ardoises - Etage 1 - Toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-037 - Référence *P0037 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - RDC - WC exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-038 - Référence *P0038 - Facades - Enduits - Enduit de facade - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-039 - Référence *P0039 - Planchers - Chape maigre - Chape maigre - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE025751-040 - Référence *P0040 - Facades - Enduits - Enduit de facade - Parties exterieures*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Eichrom Amiante SAS

EUROFINS EICHROM AMIANTE SAS

LABO Eichrom Amiante

Campus de Ker Lann, Rue Maryse Bastié,
Parc de Lormandière, Bât. C
35170 BRUZ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-018050-01 Date d'émission de rapport : 10/10/2025 18:27 Page 1/12
Dossier N° : 25GE009714 Date de réception : 09/10/2025 Date d'analyse : 09/10/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE009714 Référence de suivi du dossier N° : 25SE025751
Reçu au laboratoire le : 09/10/2025 Date de réception : 08/10/2025
Date d'analyse : 09/10/2025
Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_01_20250930_23-22106-2_BATA_DEML
Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25SE025751-001 - P0001 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Cuisine	Matériau dur de type brique (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	25SE025751-002 - P0002 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - RDC - Cuisine	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	25SE025751-003 - P0003 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - RDC - Cuisine	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-018050-01 Date d'émission de rapport : 10/10/2025 18:27 Page 2/12
 Dossier N° : 25GE009714 Date de réception : 09/10/2025 Date d'analyse : 09/10/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE009714 Référence de suivi du dossier N° : 25SE025751
 Reçu au laboratoire le : 09/10/2025 Date de réception : 08/10/2025
 Date d'analyse : 09/10/2025
 Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_01_20250930_23-22106-2_BATA_DEML
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25SE025751-004 - P0004 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - Cuisine	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	25SE025751-005 - P0005 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	25SE025751-006 - P0006 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
007	25SE025751-007 - P0007 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Chambre 2	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-018050-01 Date d'émission de rapport : 10/10/2025 18:27 Page 3/12
 Dossier N° : 25GE009714 Date de réception : 09/10/2025 Date d'analyse : 09/10/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE009714 Référence de suivi du dossier N° : 25SE025751
 Reçu au laboratoire le : 09/10/2025 Date de réception : 08/10/2025
 Date d'analyse : 09/10/2025
 Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_01_20250930_23-22106-2_BATA_DEML
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25SE025751-008 - P0008 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - RDC - Chambre 2	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	25SE025751-009 - P0009 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre peint plafond - RDC - Chambre 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	25SE025751-010 - P0010 - Planchers - Chape maigre - Chape maigre - RDC - Chambre 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	25SE025751-011 - P0011 - Revêtements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC - Chambre 2	Matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-018050-01	Date d'émission de rapport : 10/10/2025 18:27	Page 4/12
Dossier N° : 25GE009714	Date de réception : 09/10/2025	Date d'analyse : 09/10/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE009714	Référence de suivi du dossier N° : 25SE025751	
Reçu au laboratoire le : 09/10/2025	Date de réception : 08/10/2025	
Date d'analyse : 09/10/2025		
Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_01_20250930_23-22106-2_BATA_DEML		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	25SE025751-012 - P0012 - Revetements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoléum + colle - RDC - Chambre 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MOLP * / WV7V	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
013	25SE025751-013 - P0013 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Chambre 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	25SE025751-014 - P0014 - Chassis de fenêtre - Mastics et joints - Joint silicone - RDC - Cuisine	Matériau souple de type joint (transparent)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	25SE025751-015 - P0015 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - RDC - Entree	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-018050-01 Date d'émission de rapport : 10/10/2025 18:27 Page 5/12
 Dossier N° : 25GE009714 Date de réception : 09/10/2025 Date d'analyse : 09/10/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE009714 Référence de suivi du dossier N° : 25SE025751
 Reçu au laboratoire le : 09/10/2025 Date de réception : 08/10/2025
 Date d'analyse : 09/10/2025
 Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_01_20250930_23-22106-2_BATA_DEML
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25SE025751-016 - P0016 - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaque ondulee en fibres-ciment de toiture - RDC - Entree	Matériau dur de type résine (fibreuse) (blanc)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	25SE025751-017 - P0017 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Entree	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	25SE025751-018 - P0018 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - Entree	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	25SE025751-019 - P0019 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - Entree	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-018050-01 Date d'émission de rapport : 10/10/2025 18:27 Page 6/12
 Dossier N° : 25GE009714 Date de réception : 09/10/2025 Date d'analyse : 09/10/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE009714 Référence de suivi du dossier N° : 25SE025751
 Reçu au laboratoire le : 09/10/2025 Date de réception : 08/10/2025
 Date d'analyse : 09/10/2025
 Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_01_20250930_23-22106-2_BATA_DEML
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	25SE025751-020 - P0020 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur brique - RDC - Salle d'eau	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	25SE025751-021 - P0021 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - RDC - Salle d'eau	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	25SE025751-022 - P0022 - Plafonds - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond - RDC - Salle d'eau	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / SY3H	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-018050-01 Date d'émission de rapport : 10/10/2025 18:27 Page 7/12
 Dossier N° : 25GE009714 Date de réception : 09/10/2025 Date d'analyse : 09/10/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE009714 Référence de suivi du dossier N° : 25SE025751
 Reçu au laboratoire le : 09/10/2025 Date de réception : 08/10/2025
 Date d'analyse : 09/10/2025
 Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_01_20250930_23-22106-2_BATA_DEML
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	25SE025751-023 - P0023 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - Salle d'eau	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	25SE025751-024 - P0024 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Salle d'eau	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	25SE025751-025 - P0025 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit ciment mural - RDC - Garage	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	25SE025751-026 - P0026 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - RDC - Garage	Matériau dur de type joint ciment (gris)(i)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
027	25SE025751-027 - P0027 - Planchers - Chape maigre - Chape maigre - RDC - Garage	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-018050-01 Date d'émission de rapport : 10/10/2025 18:27 Page 8/12
 Dossier N° : 25GE009714 Date de réception : 09/10/2025 Date d'analyse : 09/10/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE009714 Référence de suivi du dossier N° : 25SE025751
 Reçu au laboratoire le : 09/10/2025 Date de réception : 08/10/2025
 Date d'analyse : 09/10/2025
 Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_01_20250930_23-22106-2_BATA_DEML
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	25SE025751-028 - P0028 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage - RDC - Garage	Matériau de type mousse (gris)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	25SE025751-029 - P0029 - Chassis de fenêtre - Mastics et joints - Mastic vitrier - RDC - Garage	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / SX3D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	25SE025751-030 - P0030 - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaque ondulee en fibres-ciment de toiture - Parties exterieures	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / MF7K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
031	25SE025751-031 - P0031 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Parties exterieures	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / MF7K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-018050-01	Date d'émission de rapport : 10/10/2025 18:27	Page 9/12
Dossier N° : 25GE009714	Date de réception : 09/10/2025	Date d'analyse : 09/10/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE009714	Référence de suivi du dossier N° : 25SE025751	
Reçu au laboratoire le : 09/10/2025	Date de réception : 08/10/2025	
Date d'analyse : 09/10/2025		
Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_01_20250930_23-22106-2_BATA_DEML		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	25SE025751-032 - P0032 - Facades - Enduits - Enduit de facade - Parties exterieures	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (foncé) en traces	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (granulaire) (gris) (foncé)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	25SE025751-033 - P0033 - Facades - Enduits - Enduit de facade - Parties exterieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (foncé) en traces	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (granulaire) (gris) (foncé)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-018050-01 Date d'émission de rapport : 10/10/2025 18:27 Page 10/12
 Dossier N° : 25GE009714 Date de réception : 09/10/2025 Date d'analyse : 09/10/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE009714 Référence de suivi du dossier N° : 25SE025751
 Reçu au laboratoire le : 09/10/2025 Date de réception : 08/10/2025
 Date d'analyse : 09/10/2025
 Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_01_20250930_23-22106-2_BATA_DEML
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	25SE025751-034 - P0034 - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaque ondulee en fibres-ciment de toiture - RDC - WC exterieur	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / MF7K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
035	25SE025751-035 - P0035 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Parties exterieures	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / MF7K	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
036	25SE025751-036 - P0036 - Toitures - Ardoises - Ardoises - Etage 1 - Toiture	Matériau dur de type ardoise (gris) (foncé)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
037	25SE025751-037 - P0037 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural - RDC - WC exterieur	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-018050-01	Date d'émission de rapport : 10/10/2025 18:27	Page 11/12
Dossier N° : 25GE009714	Date de réception : 09/10/2025	Date d'analyse : 09/10/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE009714	Référence de suivi du dossier N° : 25SE025751	
Reçu au laboratoire le : 09/10/2025	Date de réception : 08/10/2025	
Date d'analyse : 09/10/2025		
Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_01_20250930_23-22106-2_BATA_DEML		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	25SE025751-038 - P0038 - Facades - Enduits - Enduit de facade - Parties exterieures	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	25SE025751-039 - P0039 - Planchers - Chape maigre - Chape maigre - Parties exterieures	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	25SE025751-040 - P0040 - Facades - Enduits - Enduit de facade - Parties exterieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-018050-01	Date d'émission de rapport : 10/10/2025 18:27	Page 12/12
Dossier N° : 25GE009714	Date de réception : 09/10/2025	Date d'analyse : 09/10/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE009714	Référence de suivi du dossier N° : 25SE025751	
Reçu au laboratoire le : 09/10/2025	Date de réception : 08/10/2025	
Date d'analyse : 09/10/2025		
Référence dossier Client: Dossier: EPFBR3_01_20250930_23-22106-2_BATA_DEML		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.		

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Alexandre Conte
Chef(fe) de Groupe Technicien META

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

SARL AED EXPERTISES
Monsieur Jean-David AMET
310 Rue des Fougères
35700 RENNES

Notre référence : AR-25-SE-050363-01

Numéro de dossier : 25SE032059

Référence de dossier : Dossier: EPFBR3_01_20250930_23-22106-2_BATA_DEML

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25SE032059-001 - Référence *P0041 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - RDC - Garage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE032059-002 - Référence *P0042 - Revêtements de sol - Colles - Colle - RDC - Chambre 3*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE032059-003 - Référence *P0043 - Facades - Enduits - Enduit de muret - Parties extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25SE032059-004 - Référence *P0044 - Facades - Enduits - Enduit de muret - Parties extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Eichrom Amiante SAS

EUROFINS EICHROM AMIANTE SAS

LABO Eichrom Amiante

Campus de Ker Lann, Rue Maryse Bastié,
Parc de Lormandière, Bât. C
35170 BRUZ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-021270-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2025 17:57 Page1/2
Dossier N° : 25GE011967 Date de réception : 18/12/2025 Date d'analyse : 19/12/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE011967 Référence de suivi du dossier N° : 25SE032059
Reçu au laboratoire le : 18/12/2025 Date de réception : 17/12/2025
Date d'analyse : 19/12/2025
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_01_20250930_23-22106-2_BATA_DEML
Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25SE032059-001 - P0041 - Murs et cloisons - Maçonnerie - Joint de maçonnerie - RDC - Garage	Matériau semi-dur de type joint (cimenteux) (gris)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	25SE032059-002 - P0042 - Revêtements de sol - Colles - Colle - RDC - Chambre 3	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	25SE032059-003 - P0043 - Facades - Enduits - Enduit de muret - Parties extérieures	Matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	25SE032059-004 - P0044 - Facades - Enduits - Enduit de muret - Parties extérieures	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair)	MET * / EFA6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-021270-01	Date d'émission de rapport : 19/12/2025 17:57	Page2/2
Dossier N° : 25GE011967	Date de réception : 18/12/2025	Date d'analyse : 19/12/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE011967	Référence de suivi du dossier N° : 25SE032059	
Reçu au laboratoire le : 18/12/2025	Date de réception : 17/12/2025	
Date d'analyse : 19/12/2025		
Référence dossier Client:Dossier: EPFBR3_01_20250930_23-22106-2_BATA_DEML		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Eichrom Amiante SAS.		

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Jessica DELEPINE
Responsable de Département

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

AMET Jean-David
sous le numéro 21-1454

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| ☒ | Amiante sans mention | Prise d'effet : 13/10/2021 | Validité : 12/10/2028 |
| | Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| ☒ | Amiante avec mention | Prise d'effet : 13/10/2021 | Validité : 12/10/2028 |
| | Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| ☒ | DPE individuel | Prise d'effet : 25/01/2022 | Validité : 24/01/2029 |
| | Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| ☒ | Gaz | Prise d'effet : 25/01/2022 | Validité : 24/01/2029 |
| | Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| ☒ | CREP | Prise d'effet : 13/10/2021 | Validité : 12/10/2028 |
| | Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| ☒ | Termites
Métropole | Prise d'effet : 13/10/2021 | Validité : 12/10/2028 |
| | <i>Zone d'intervention : France métropolitaine</i>
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| ☒ | Electricité | Prise d'effet : 10/12/2021 | Validité : 09/12/2028 |
| | Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |

21-1454 - v3 - 25/01/2022

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC**

Ainsi que :

**AED EXPERTISES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

**AED SERVICES
4 Allée Pierre Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/07/2024** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

- 1/** En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1 à 7 de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
- 2/** En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée
 - Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
 - L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
 - L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
 - L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
 - L'état des risques naturels, miniers et technologiques prévu à l'article L 125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article ;
 - Le diagnostic de performance énergétique (DPE) prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de mэрule prévu à l'article L 133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements tels que ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le code du travail
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants de garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2025** au **01/07/2026** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 12 juin 2025
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	150 000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance