

PREFECTURE DE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
181, RUE DE BOURGOGNE
45000 ORLEANS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION DU BIEN	PROPRIÉTAIRE
Référence : 002EW764119 A communiquer pour toute correspondance Réalisé le : 03/07/2025 Reference mandataire : Pavillon 2	Pavillon 2 - Type T6 63 Avenue de Lattre de Tassigny 18000 BOURGES	PREFECTURE DE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 181, RUE DE BOURGOGNE 45000 ORLEANS

Diagnostics



Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

PREFECTURE DE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
181, RUE DE BOURGOGNE
45000 ORLEANS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION DU BIEN	PROPRIÉTAIRE
Référence : 002EW764119 A communiquer pour toute correspondance Réalisé le : 03/07/2025 Reference mandataire : Pavillon 2	Pavillon 2 - Type T6 63 Avenue de Lattre de Tassigny 18000 BOURGES	PREFECTURE DE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 181, RUE DE BOURGOGNE 45000 ORLEANS

Diagnostics



Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence




Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

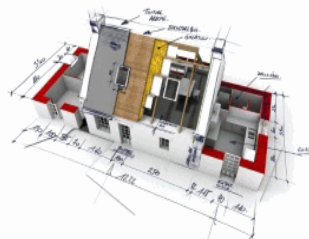

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 63 Avenue de Lattre de Tassigny 18000 BOURGES

Référence client : Pavillon 2

Désignation : Pavillon 2 - Type T6

Date de construction : En 1968

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : BECQUET VALENTIN


Accompagnateur : Chargé de travaux M. Denis DESCHATRE (06.1

Date de repérage 03/07/2025

Numéro attestation : CPDI4965

Délivré le : 03/03/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
PREFECTURE DE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
181, RUE DE BOURGOGNE
45000 ORLEANS

Donneur d'ordre :
PREFECTURE DE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
181, RUE DE BOURGOGNE
45000 ORLEANS

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 09/07/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 09/07/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Pavillon 2 - Vol 1 (Patio)	Pavillon 2 - Vol 2 (Entrée)
Pavillon 2 - Vol 3 (Séjour)	Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)
Pavillon 2 - Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Pavillon 2 - Vol 6 (Couloir)
Pavillon 2 - Vol 7 (W.C)	Pavillon 2 - Vol 8 (Chambre 1)
Pavillon 2 - Vol 9 (Salle de bain)	Pavillon 2 - Vol 10 (Chambre 2)
Pavillon 2 - Vol 11 (Chambre 3)	Pavillon 2 - Vol 12 (Chambre 4)
Pavillon 2 - Vol 13 (Chambre 5)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réfection des sols
Remise en peinture des murs et plafonds
Dépose des sanitaires
Mise en place d'une VMC

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Pavillon 2 Intérieur : Patio, Entrée, Séjour, Cuisine,
Cellier/Buanderie, Couloir, WC, Salle de bain, Chambre 1,
Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4, Chambre 5.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Pavillon 2	Vol 1 (Patio) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Cellier/Buanderie) - Vol 6 (Couloir) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Salle de bain) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 3) - Vol 12 (Chambre 4) - Vol 13 (Chambre 5)	
Plafond et faux-plafonds	Pavillon 2	Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Cellier/Buanderie) - Vol 6 (Couloir) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Salle de bain) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 3) - Vol 12 (Chambre 4) - Vol 13 (Chambre 5)	
Revêtement de mur	Pavillon 2	Vol 2 (Entrée) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Cellier/Buanderie) - Vol 6 (Couloir) - Vol 7 (W.C) - Vol 9 (Salle de bain) - Vol 12 (Chambre 4)	

Revêtement de sol	Pavillon 2	Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Cellier/Buanderie) - Vol 6 (Couloir) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Salle de bain) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 3) - Vol 12 (Chambre 4) - Vol 13 (Chambre 5)
Equipements divers et accessoires	Pavillon 2	Vol 4 (Cuisine) - Vol 9 (Salle de bain)
Conduits, canalisations et équipements	Pavillon 2	Vol 5 (Cellier/Buanderie) - Vol 7 (W.C)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S1
Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit de fumée	Conduit en fibres-ciment	S2
Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S3
Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S4 (S3)
Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S5
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P7
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P9
Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P9
Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P9
Vol 9 (Salle de bain)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P9
Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P9
Vol 6 (Couloir)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P9
Vol 9 (Salle de bain)	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tablier	S9

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

Pavillon 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref préL. Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit de fumée	Conduit en fibres-ciment	S2	Réalisation d'un sondage		S2 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S3	Réalisation d'un sondage		S3 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S4 (S3)	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S3		S3 - 1			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	S5	Réalisation d'un sondage	Plaques planes en fibres-ciment servant de support à la chaudière	S5 - 1 - S5 - 2			Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Vol 7 (W.C)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit	S6	Réalisation d'un sondage		S6 - 1 - S6 - 2			Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 4 (Cuisine)	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux	S7	Réalisation d'un sondage		S7 - 1			Materiau ne contenant pas d'amiante par nature


Pavillon 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (Cuisine)	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EW764119 n°1 - 1	P1	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW764119 n°1 - 1	P1	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW764119 n°1 - 1	P1	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW764119 n°1 - 1	P1	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW764119 n°1 - 1	P1	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bain)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW764119 n°1 - 1	P1	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW764119 n°1 - 1	P1	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW764119 n°1 - 1	P1	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pavillon 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (Cellier/Buanderie) - Vol 9 (Salle de bain) - Vol 7 (W.C) - Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P1 - S11 - S12 - S13 - S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW7 64119 n °1 - 1	P1	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Equipemen ts divers et accessoires	Radiateurs	Peinture anti-condensatio n	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 64119 n °2 - 1	P2	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Mur donnant sur l'extérieur (pièces humides)	002EW7 64119 n °3 - 1	P3	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Equipemen ts divers et accessoires	Tuyauteries	Peinture anti-condensatio n	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 64119 n °4 - 1	P4	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparatives (pièces humides)	002EW7 64119 n °5 - 1	P5	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bain)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Cloisons séparatives (pièces humides)	002EW7 64119 n °5 - 1	P5	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bain)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Cloisons séparatives (pièces humides)	002EW7 64119 n °5 - 1	P5	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bain)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Cloisons séparatives (pièces humides)	002EW7 64119 n °5 - 1	P5	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pavillon 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (W.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Cloisons séparatives (pièces humides)	002EW7 64119 n °5 - 1	P5	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Cloisons séparatives (pièces humides)	002EW7 64119 n °5 - 1	P5	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bain) - Vol 7 (W.C) - Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S14 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Cloisons séparatives (pièces humides)	002EW7 64119 n °5 - 1	P5	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002EW7 64119 n °6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (W.C)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plafond pièces humides	002EW7 64119 n °6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bain)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plafond pièces humides	002EW7 64119 n °6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plafond pièces humides	002EW7 64119 n °6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (W.C) - Vol 9 (Salle de bain) - Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plafond pièces humides	002EW7 64119 n °6 - 1	P6	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pavillon 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 64119 n °7 - 1	P7	Colle - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S25 (P7)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW7 64119 n °7 - 1	P7	Colle - Dur - Beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint de carrelage	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 64119 n °8 - 1	P8	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint de carrelage	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW7 64119 n °8 - 1	P8	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint de carrelage	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW7 64119 n °8 - 1	P8	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bain)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint de carrelage	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW7 64119 n °8 - 1	P8	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint de carrelage	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW7 64119 n °8 - 1	P8	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Couloir)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint de carrelage	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW7 64119 n °8 - 1	P8	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Cellier/Buanderie) - Vol 7 (W.C) - Vol 9 (Salle de bain) - Vol 2 (Entrée) - Vol 6 (Couloir)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint de carrelage	S26 - S27 - S28 - S29 - S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW7 64119 n °8 - 1	P8	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P9	Réalisation d'un prélèvement	Multi-couches non dissociables	002EW7 64119 n °9 - 1	P9	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse


Pavillon 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S31 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Multi-couches non dissociables	002EW7 64119 n °9 - 1	P9	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S32 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Multi-couches non dissociables	002EW7 64119 n °9 - 1	P9	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 9 (Salle de bain)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S33 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Multi-couches non dissociables	002EW7 64119 n °9 - 1	P9	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S34 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Multi-couches non dissociables	002EW7 64119 n °9 - 1	P9	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 6 (Couloir)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S35 (P9)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Multi-couches non dissociables	002EW7 64119 n °9 - 1	P9	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vol 3 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement	Boisseaux de l'ancienne cheminée	002EW7 64119 n °10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Rouge / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Boisseaux de l'ancienne cheminée	002EW7 64119 n °10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Rouge / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Boisseaux de l'ancienne cheminée	002EW7 64119 n °10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Rouge / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pavillon 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Boisseaux de l'ancienne cheminée	002EW7 64119 n °10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Rouge / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	S36 - S37 - S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Boisseaux de l'ancienne cheminée	002EW7 64119 n °10 - 1	P10	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Rouge / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint de carrelage	P11	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 64119 n °11 - 1	P11	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P12	Réalisation d'un prélèvement	Multi-couches non dissociables	002EW7 64119 n °12 - 1	P12	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Patio)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P13	Réalisation d'un prélèvement	Murs du Patio	002EW7 64119 n °13 - 1	P13	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Patio)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Murs du Patio	002EW7 64119 n °13 - 1	P13	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Patio)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Murs du Patio	002EW7 64119 n °13 - 1	P13	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pavillon 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (Patio)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Murs du Patio	002EW7 64119 n °13 - 1	P13	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Patio)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S40 - S41 - S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Murs du Patio	002EW7 64119 n °13 - 1	P13	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (W.C)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 64119 n °14 - 1	P14	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bain)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 64119 n °15 - 1	P15	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bain)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW7 64119 n °15 - 1	P15	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bain)	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Trappe de visite	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 64119 n °16 - 1	P16	Matériau - Fibreux Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Salle de bain)	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux	S8	Réalisation d'un sondage		S8 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Amiante

Pavillon 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (Salle de bain)	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tablier	S9	Réalisation d'un sondage	Plaques planes en fibres ciment	S9 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Vol 9 (Salle de bain)	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tablier	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9	Plaques planes en fibres ciment	S9 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Vol 8 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P17	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002EW764119 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Entrée)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Plafond pièces sèches	002EW764119 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Séjour)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Plafond pièces sèches	002EW764119 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Couloir)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Plafond pièces sèches	002EW764119 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Plafond pièces sèches	002EW764119 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Chambre 5)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Plafond pièces sèches	002EW764119 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Plafond pièces sèches	002EW764119 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pavillon 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Chambre 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Plafond pièces sèches	002EW7 64119 n °17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Séjour) - Vol 6 (Couloir) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 13 (Chambre 5) - Vol 11 (Chambre 3) - Vol 12 (Chambre 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S43 - S44 - S45 - S46 - S47 - S48 - S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Plafond pièces sèches	002EW7 64119 n °17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend (pièces sèches)	002EW7 64119 n °18 - 1	P18	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Mur de refend (pièces sèches)	002EW7 64119 n °18 - 1	P18	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Mur de refend (pièces sèches)	002EW7 64119 n °18 - 1	P18	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Mur de refend (pièces sèches)	002EW7 64119 n °18 - 1	P18	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Couloir)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Mur de refend (pièces sèches)	002EW7 64119 n °18 - 1	P18	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Mur de refend (pièces sèches)	002EW7 64119 n °18 - 1	P18	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pavillon 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Mur de refend (pièces sèches)	002EW7 64119 n °18 - 1	P18	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Mur de refend (pièces sèches)	002EW7 64119 n °18 - 1	P18	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Couloir)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Mur de refend (pièces sèches)	002EW7 64119 n °18 - 1	P18	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Mur de refend (pièces sèches)	002EW7 64119 n °18 - 1	P18	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Mur de refend (pièces sèches)	002EW7 64119 n °18 - 1	P18	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Mur de refend (pièces sèches)	002EW7 64119 n °18 - 1	P18	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Chambre 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Mur de refend (pièces sèches)	002EW7 64119 n °18 - 1	P18	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pavillon 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Séjour) - Vol 6 (Couloir) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 3) - Vol 12 (Chambre 4) - Vol 13 (Chambre 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S50 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Mur de refend (pièces sèches)	002EW7 64119 n °18 - 1	P18	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
				S51 -							
				S52 -							
				S53 -							
				S54 -							
				S55 -							
				S56 -							
				S57 -							
				S58 -							
				S59 -							
				S60 -							
				S61							
Vol 8 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélèvement	Mur donnant sur l'extérieur (pièces sèches)	002EW7 64119 n °19 - 1	P19	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Mur donnant sur l'extérieur (pièces sèches)	002EW7 64119 n °19 - 1	P19	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Mur donnant sur l'extérieur (pièces sèches)	002EW7 64119 n °19 - 1	P19	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Mur donnant sur l'extérieur (pièces sèches)	002EW7 64119 n °19 - 1	P19	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Mur donnant sur l'extérieur (pièces sèches)	002EW7 64119 n °19 - 1	P19	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Mur donnant sur l'extérieur (pièces sèches)	002EW7 64119 n °19 - 1	P19	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pavillon 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Chambre 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Mur donnant sur l'extérieur (pièces sèches)	002EW7 64119 n °19 - 1	P19	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Chambre 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Mur donnant sur l'extérieur (pièces sèches)	002EW7 64119 n °19 - 1	P19	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Chambre 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Mur donnant sur l'extérieur (pièces sèches)	002EW7 64119 n °19 - 1	P19	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Séjour) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 3) - Vol 12 (Chambre 4) - Vol 13 (Chambre 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S62 - S63 - S64 - S65 - S66 - S67 - S68 - S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Mur donnant sur l'extérieur (pièces sèches)	002EW7 64119 n °19 - 1	P19	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Couloir)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P20	Réalisation d'un prélèvement	Revêtement de sol des placards du couloir	002EW7 64119 n °20 - 1	P20	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Couloir)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Revêtement de sol des placards du couloir	002EW7 64119 n °20 - 1	P20	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Couloir)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P21	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 64119 n °21 - 1	P21	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Entrée)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW7 64119 n °21 - 1	P21	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pavillon 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW764119 n°21 - 1	P21	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW764119 n°21 - 1	P21	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (W.C)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW764119 n°21 - 1	P21	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Entrée) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Cellier/Buanderie) - Vol 7 (W.C)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S70 - S71 - S72 - S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW764119 n°21 - 1	P21	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P22	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparatives (pièces sèches)	002EW764119 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Cloisons séparatives (pièces sèches)	002EW764119 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Cloisons séparatives (pièces sèches)	002EW764119 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Cloisons séparatives (pièces sèches)	002EW764119 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

Pavillon 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 6 (Couloir)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Cloisons séparatives (pièces sèches)	002EW7 64119 n °22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Couloir)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Cloisons séparatives (pièces sèches)	002EW7 64119 n °22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Couloir)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Cloisons séparatives (pièces sèches)	002EW7 64119 n °22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Couloir)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Cloisons séparatives (pièces sèches)	002EW7 64119 n °22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Cloisons séparatives (pièces sèches)	002EW7 64119 n °22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Cloisons séparatives (pièces sèches)	002EW7 64119 n °22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Cloisons séparatives (pièces sèches)	002EW7 64119 n °22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pavillon 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Cloisons séparatives (pièces sèches)	002EW7 64119 n °22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Chambre 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Cloisons séparatives (pièces sèches)	002EW7 64119 n °22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Chambre 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Cloisons séparatives (pièces sèches)	002EW7 64119 n °22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Couloir)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Cloisons séparatives (pièces sèches)	002EW7 64119 n °22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Cloisons séparatives (pièces sèches)	002EW7 64119 n °22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pavillon 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Chambre 4) - Vol 11 (Chambre 3) - Vol 6 (Coulair) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 13 (Chambre 5) - Vol 3 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P22 - S74 - S75 - S76 - S77 - S78 - S79 - S80 - S81 - S82 - S83 - S84 - S85 - S86 - S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Cloisons séparatives (pièces sèches)	002EW7 64119 n °22 - 1	P22	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	P23	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 64119 n °23 - 1	P23	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture de plinthe	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW7 64119 n °23 - 1	P23	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P24	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 64119 n °24 - 1	P24	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P25	Réalisation d'un prélèvement	Multi-couches non dissociables	002EW7 64119 n °25 - 1	P25	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P26	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 64119 n °26 - 1	P26 Phase 1	Moquette - Souple Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

Pavillon 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW7 64119 n °26 - 1	P26 Phase 1	Moquette - Souple Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW7 64119 n °26 - 1	P26 Phase 1	Moquette - Souple Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW7 64119 n °26 - 1	P26 Phase 1	Moquette - Souple Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S88 - S89 - S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW7 64119 n °26 - 1	P26 Phase 1	Moquette - Souple Fibreux - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P26	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 64119 n °26 - 1	P26 Phase 2	Sous-couche / Colle - Bitumineux / Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW7 64119 n °26 - 1	P26 Phase 2	Sous-couche / Colle - Bitumineux / Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW7 64119 n °26 - 1	P26 Phase 2	Sous-couche / Colle - Bitumineux / Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW7 64119 n °26 - 1	P26 Phase 2	Sous-couche / Colle - Bitumineux / Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Chambre 1) - Vol 10 (Chambre 2) - Vol 11 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S88 - S89 - S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW7 64119 n °26 - 1	P26 Phase 2	Sous-couche / Colle - Bitumineux / Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés à titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage linéaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Pavillon 2							
S1	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	Vol 5 (Cellier/Buanderie)				1 unité(s)
S2	Conduit de fumée	Conduit en fibres-ciment	Vol 5 (Cellier/Buanderie)				1 unité(s)
S3	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	Vol 5 (Cellier/Buanderie)				2 unité(s)
S5	Cloisons légères ou préfabriquées	Plaques planes en fibres-ciment	Vol 5 (Cellier/Buanderie)				1 unité(s)
P7	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	Vol 4 (Cuisine) - Vol 4 (Cuisine)			7 m²	
P9	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Cellier/Buanderie) - Vol 7 (W.C) - Vol 9 (Salle de bain) - Vol 2 (Entrée) - Vol 6 (Couloir)			30 m²	
S9	Baignoire	Tablier	Vol 9 (Salle de bain)				2 unité(s)

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	 Pavillon 2	Pavillon 2 - Plan de repérage - Actions menées
	 Pavillon 2	Pavillon 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	 Pavillon 2	Pavillon 2 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	 Pavillon 2	Pavillon 2 - MPCA Revêtement de sol
	 Pavillon 2	Pavillon 2 - MPCA Revêtement de mur
	 Pavillon 2	Pavillon 2 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	 Pavillon 2	Pavillon 2 - MPCA Equipements divers et accessoires

PAVILLON 2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
---	---------------------------------------

	Localisation dun sondage négatif
---	----------------------------------

The graph shows a blue line starting at the origin (0,0), increasing linearly with a positive slope, and then becoming horizontal. The horizontal segment is labeled 'S'.

Graph S shows a linear increase from the origin to a point, followed by a horizontal line segment. The horizontal segment is labeled 'S'.

[illegible]

Adresse du bien
63 Avenue de Lattre de Tassigny 18000 BOURGES

Désignation
Pavillon 2 - Type T6

Date intervention
03/07/2025

Technicien intervenant
BECQUET VALENTIN

BECOQUET VALENTIN

PAVILLON 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW764119

Légende



S3: Conduit en fibres-ciment



P7 : Colle de carrelage (faïence)



S1: Conduit en fibres-ciment



S9: Tablier




S5: Plaques planes en fibres-ciment



P9 : Colles de carrelage



S2: Conduit en fibres-ciment

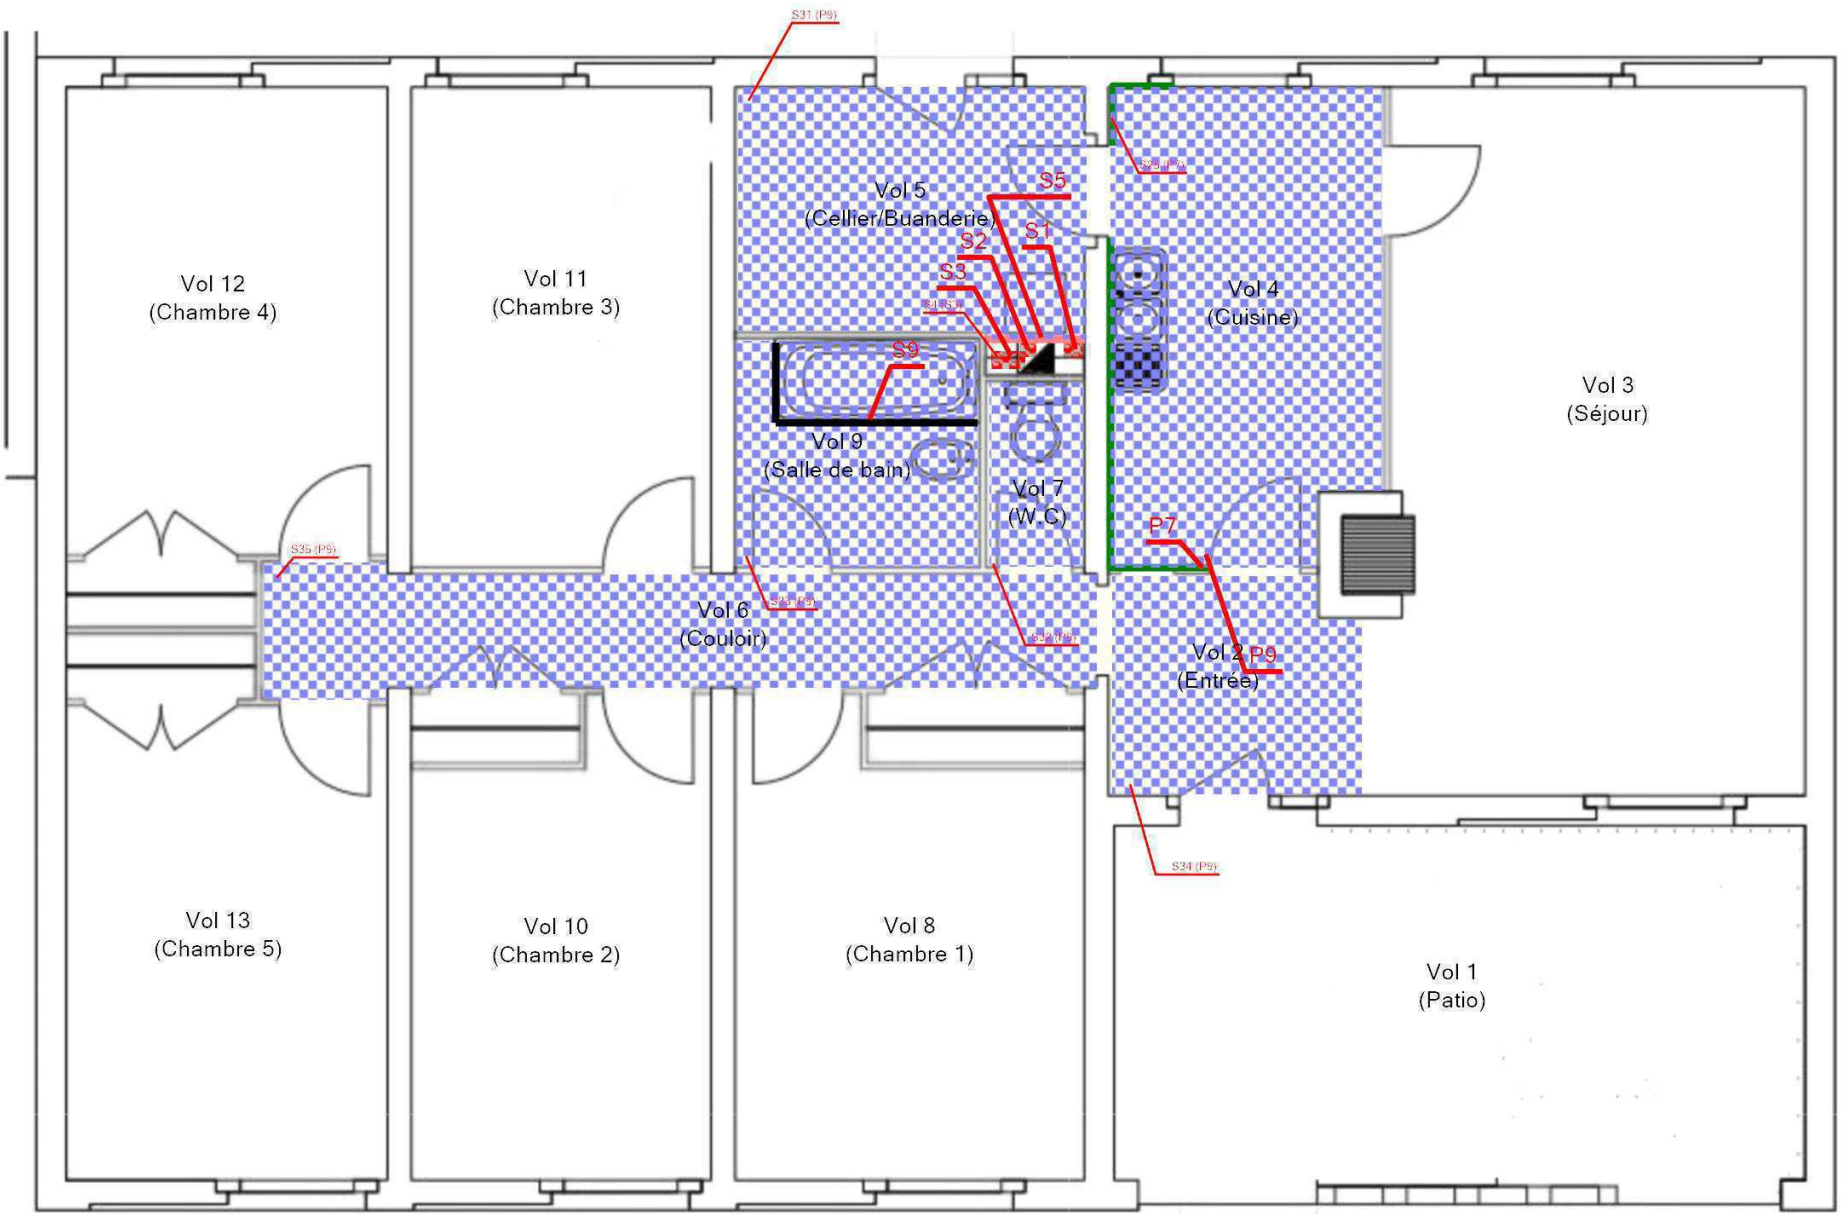

Adresse du bien

63 Avenue de Lattre de Tassigny
18000 BOURGES

Désignation

Pavillon 2 - Type T6

Date intervention

03/07/2025


Technicien intervenant

BECQUET VALENTIN

Légende



S5: Plaques planes en fibres-ciment

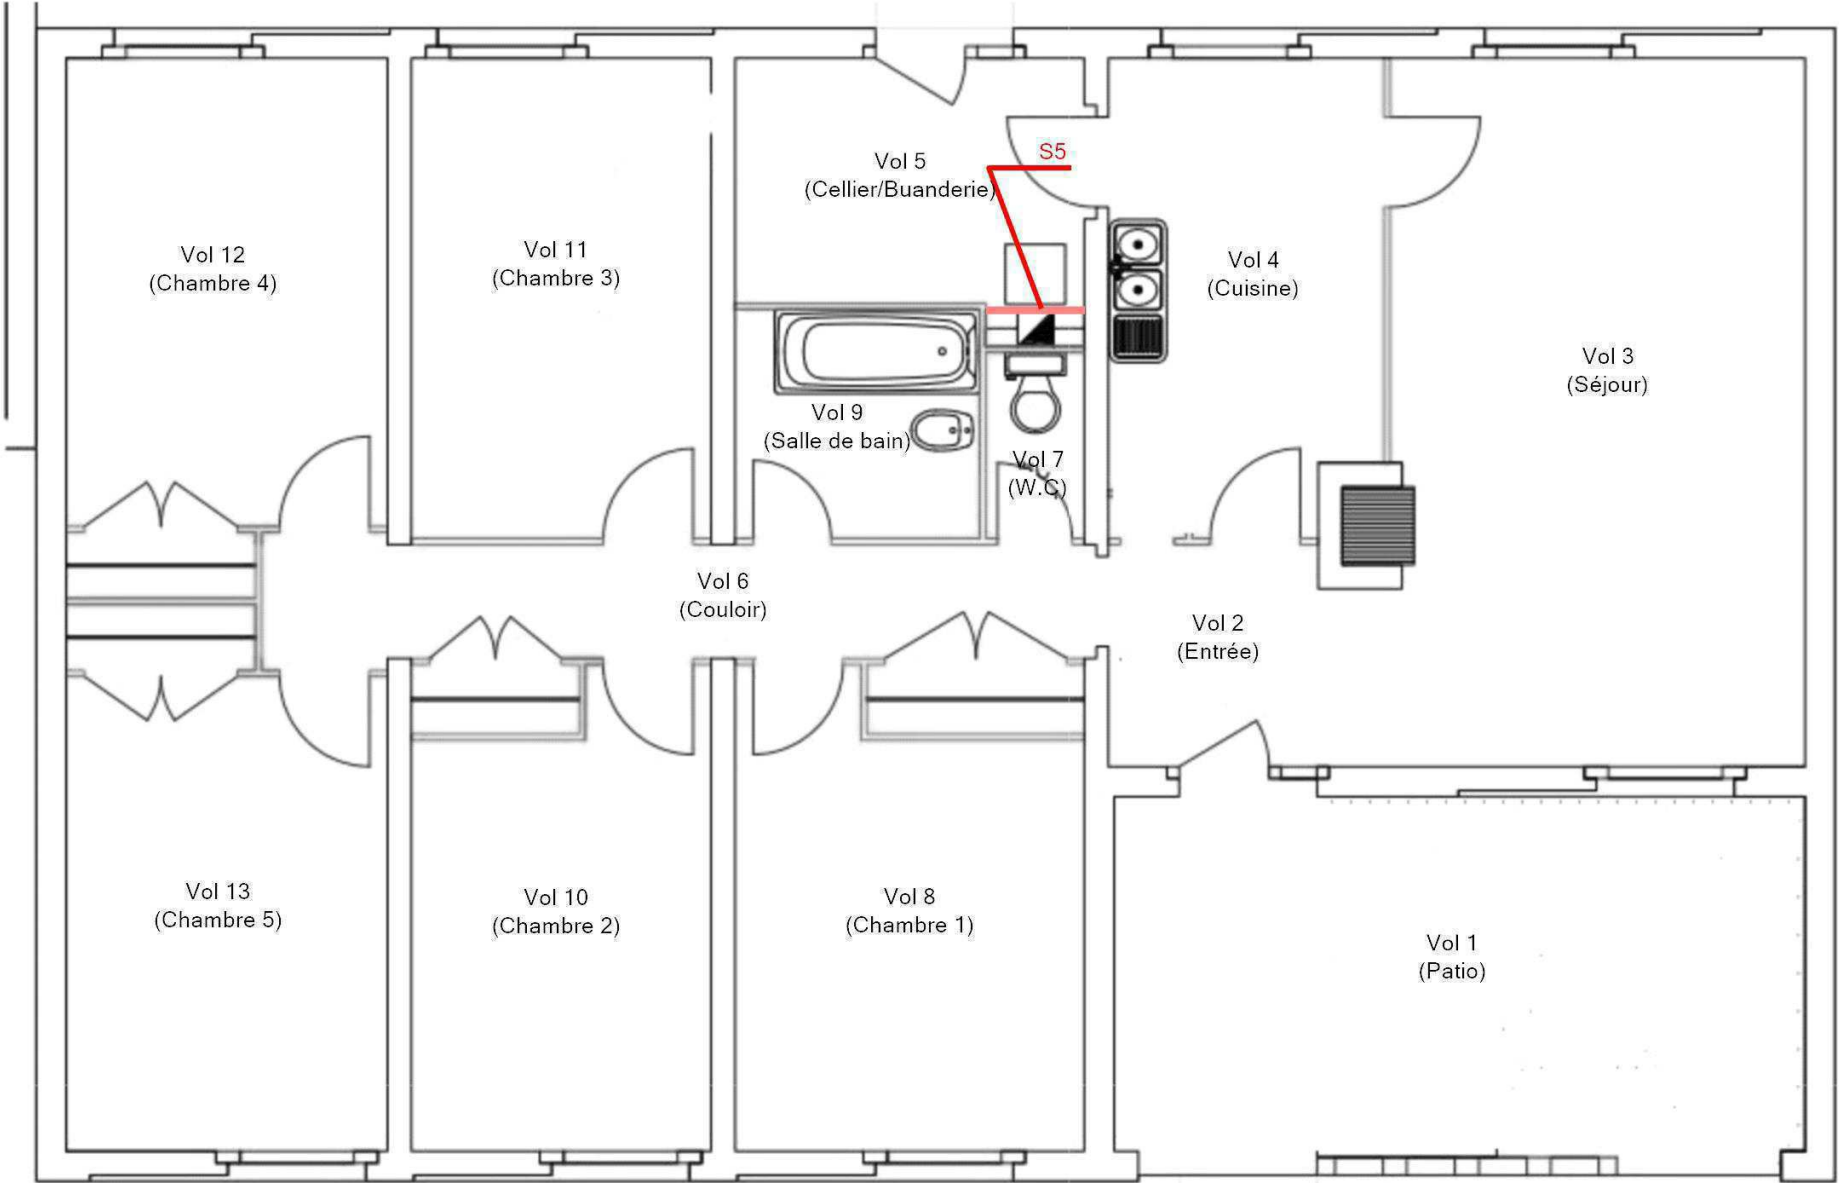

Adresse du bien

63 Avenue de Lattre de Tassigny
18000 BOURGES

Désignation

Pavillon 2 - Type T6

Date intervention

03/07/2025


Technicien intervenant

BECQUET VALENTIN


PAVILLON 2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW764119

Légende



P9 : Colles de carrelage

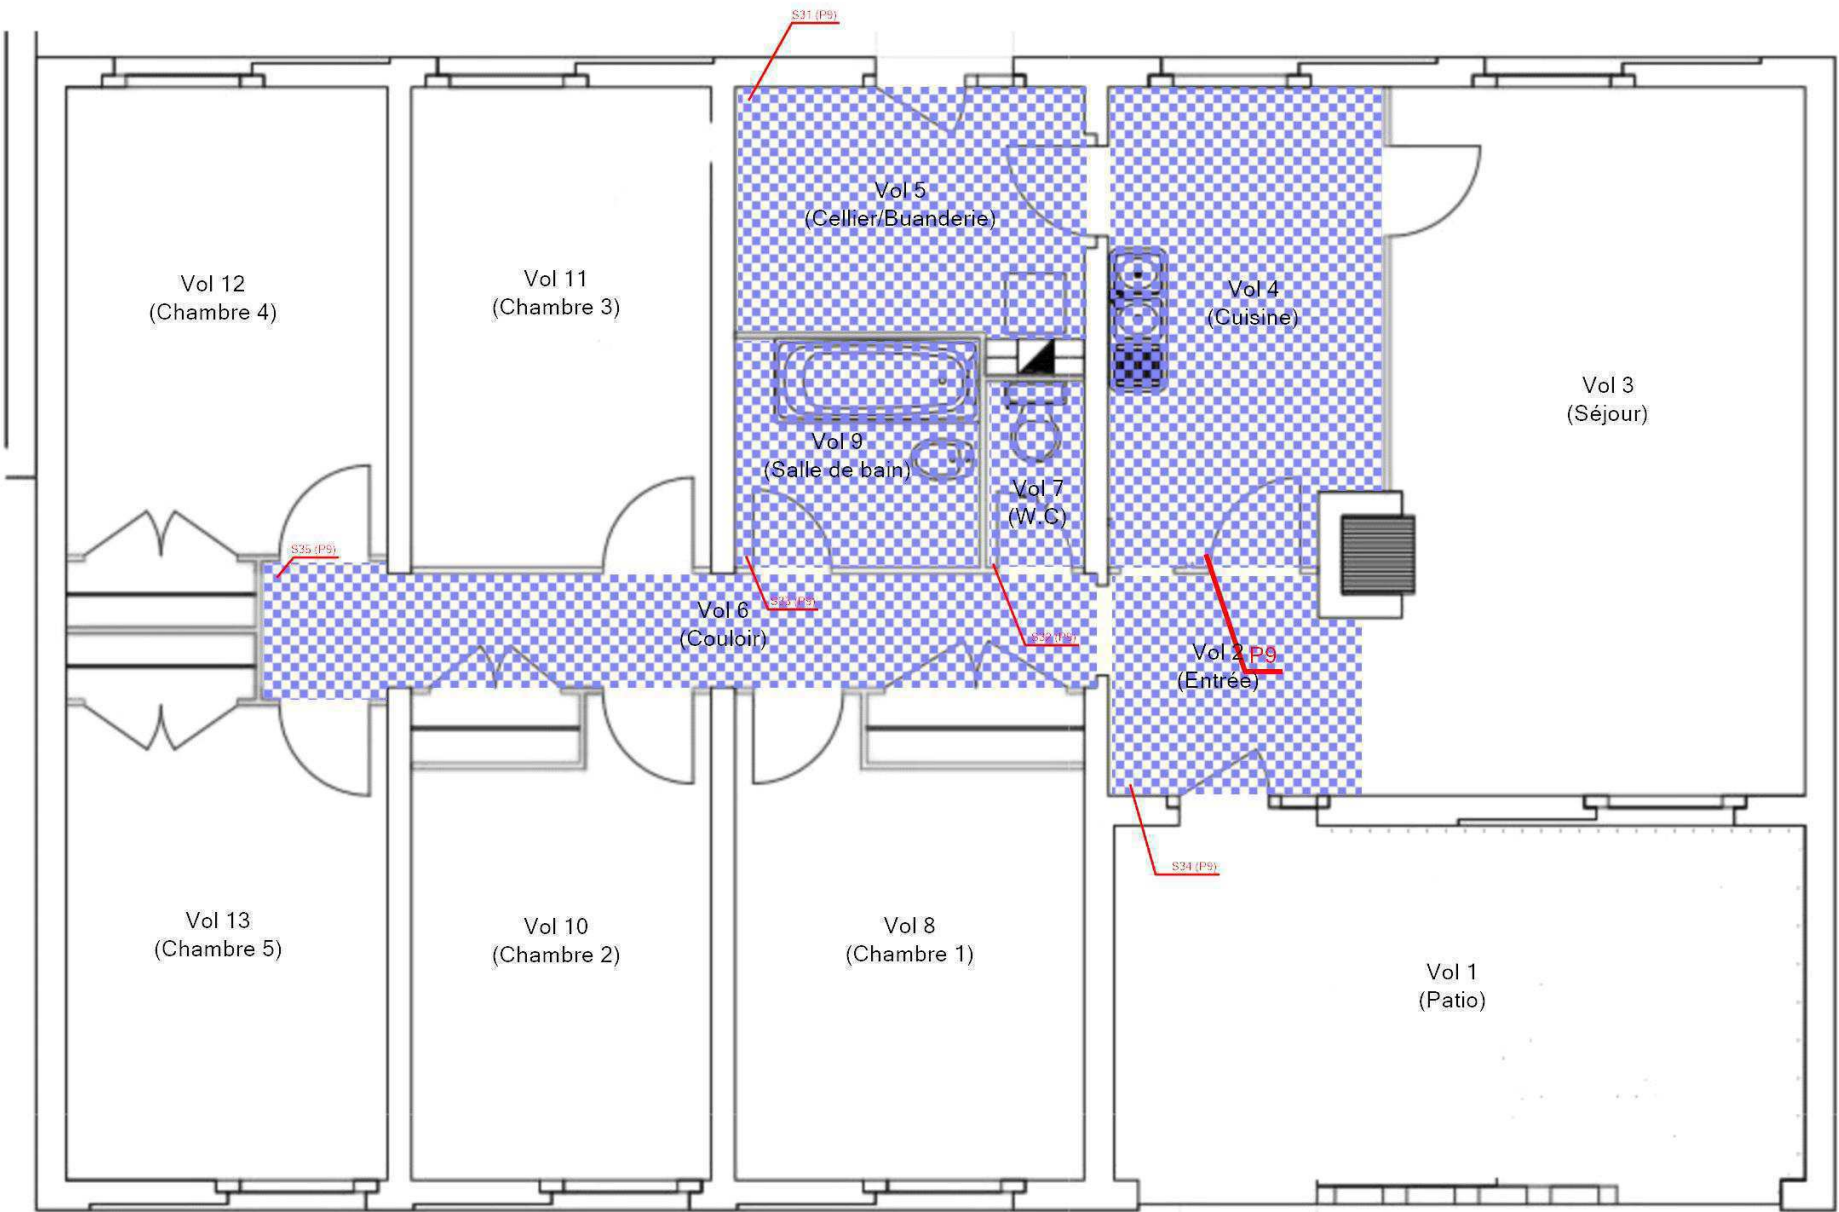

Adresse du bien

63 Avenue de Lattre de Tassigny
18000 BOURGES

Désignation

Pavillon 2 - Type T6

Date intervention

03/07/2025


Technicien intervenant

BECQUET VALENTIN

Légende



P7 : Colle de carrelage (faïence)

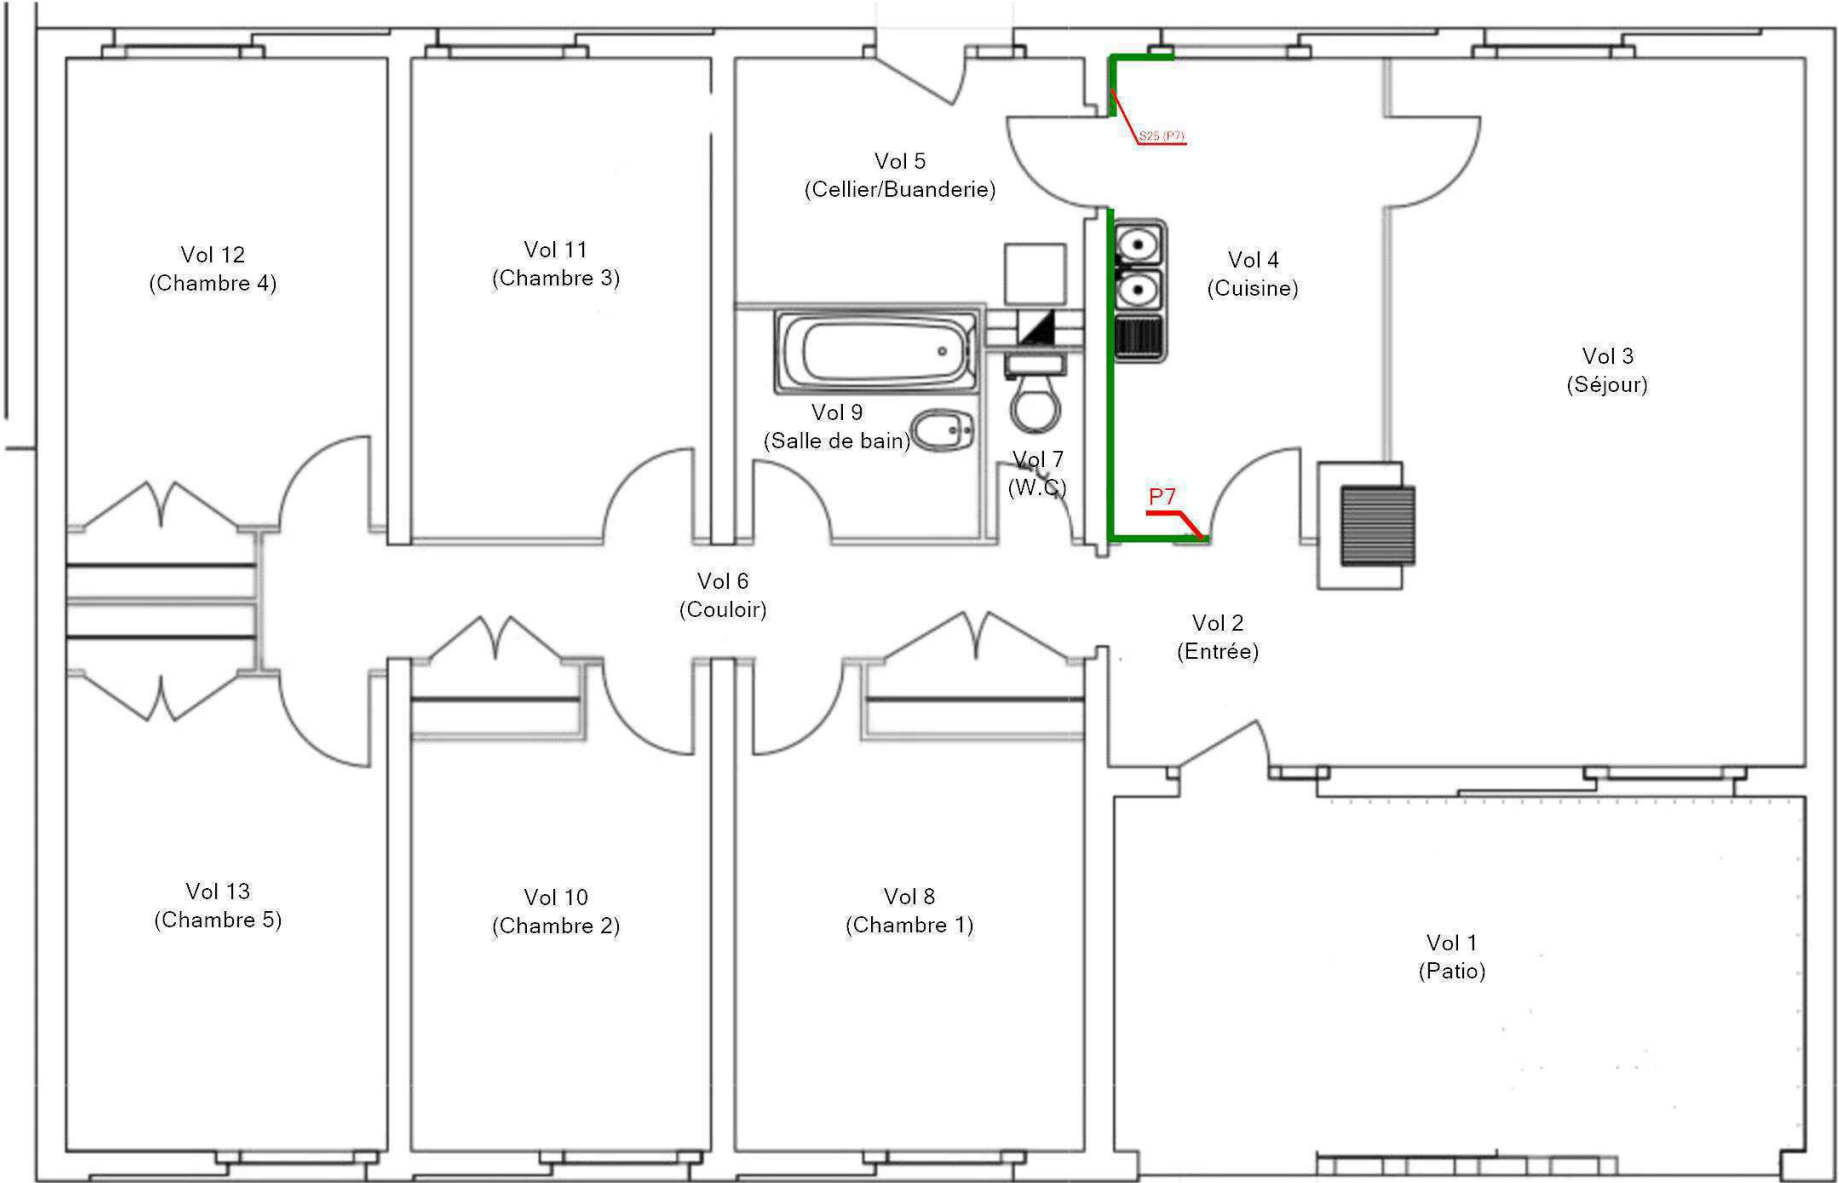

Adresse du bien

63 Avenue de Lattre de Tassigny
18000 BOURGES

Désignation

Pavillon 2 - Type T6

Date intervention

03/07/2025

Technicien intervenant

BECQUET VALENTIN

Légende




S3: Conduit en fibres-ciment



S1: Conduit en fibres-ciment



S2: Conduit en fibres-ciment

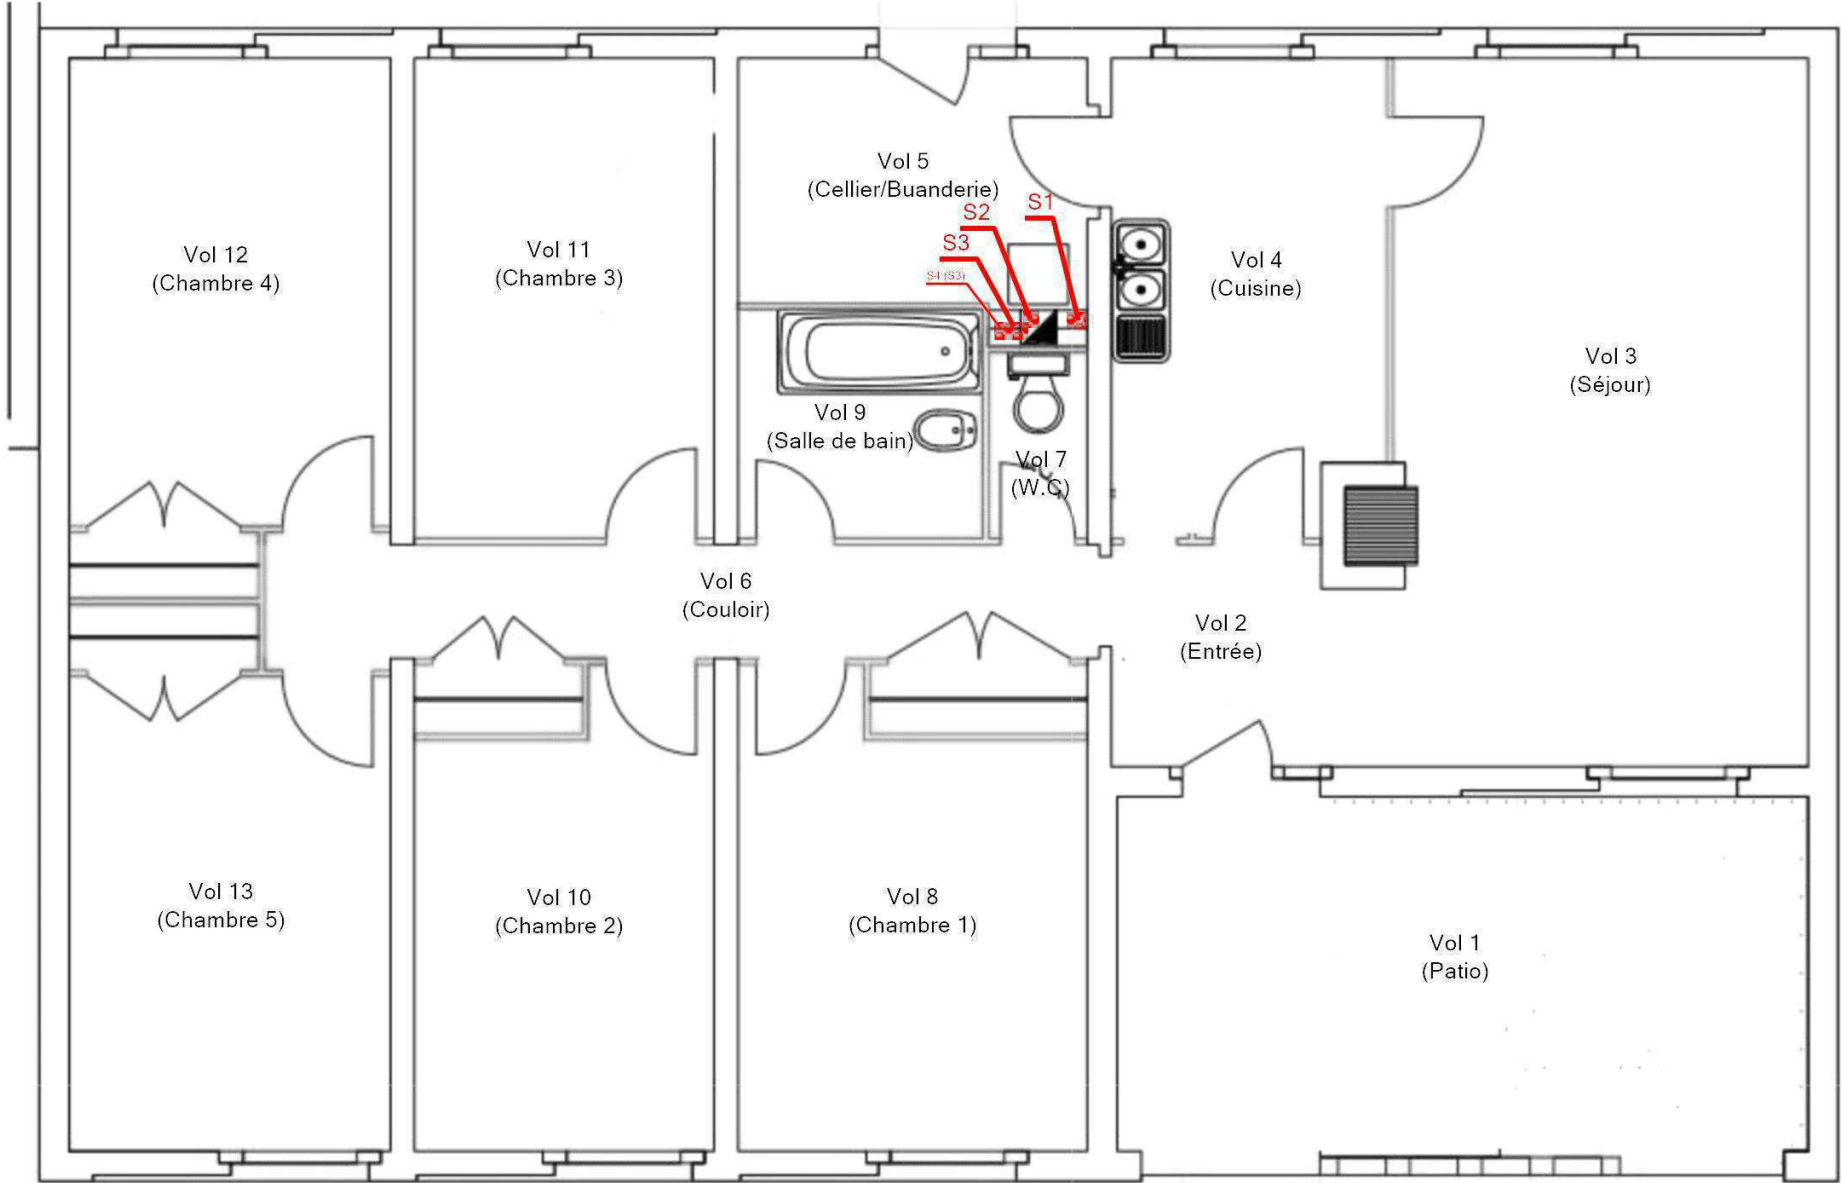

Adresse du bien

63 Avenue de Lattre de Tassigny
18000 BOURGES

Désignation

Pavillon 2 - Type T6

Date intervention

03/07/2025

Technicien intervenant


BECQUET VALENTIN

PAVILLON 2 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002EW764119

Légende

S9: Tablier

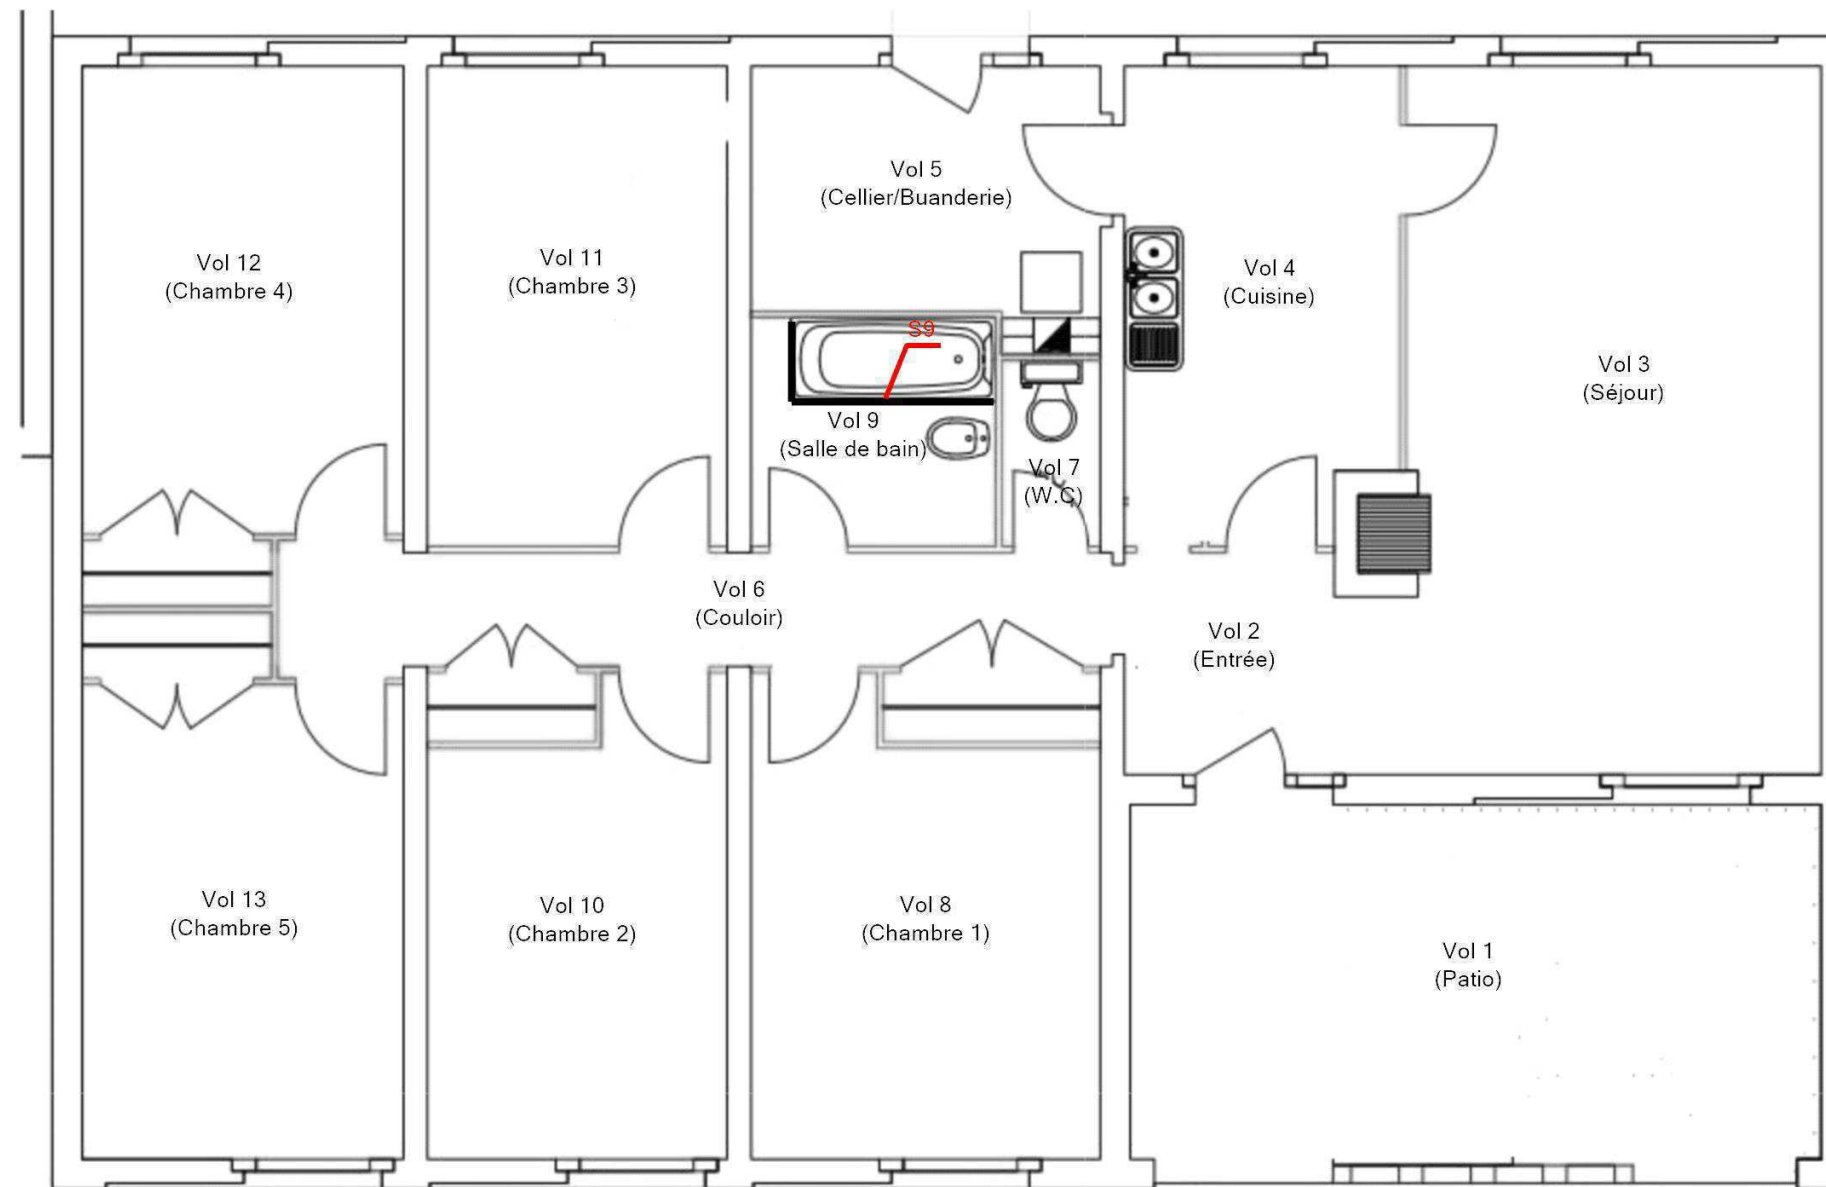

Adresse du bien

63 Avenue de Lattre de Tassigny
18000 BOURGES

Désignation

Pavillon 2 - Type T6

Date intervention

03/07/2025

Techniciens intervenant

BECQUET VALENTIN

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE


 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
S1 - 1 (S1)	Pavillon 2 - Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S2 - 1 (S2)	Pavillon 2 - Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S3 - 1 (S3)	Pavillon 2 - Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S5 - 1 (S5)	Pavillon 2 - Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S5 - 2 (S5)	Pavillon 2 - Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S6 - 1 (S6)	Pavillon 2 - Vol 7 (W.C)	Absence : pas d'amiante par nature
S6 - 2 (S6)	Pavillon 2 - Vol 7 (W.C)	Absence : pas d'amiante par nature
S7 - 1 (S7)	Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)	Absence : pas d'amiante par nature
S8 - 1 (S8)	Pavillon 2 - Vol 9 (Salle de bain)	Absence : pas d'amiante par nature
S9 - 1 (S9)	Pavillon 2 - Vol 9 (Salle de bain)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002EW764119 n°1 - 1 (P1)	Pavillon 2 - Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Prélèvement négatif
002EW764119 n°2 - 1 (P2)	Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW764119 n°3 - 1 (P3)	Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW764119 n°4 - 1 (P4)	Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW764119 n°5 - 1 (P5)	Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW764119 n°6 - 1 (P6)	Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW764119 n°7 - 1 (P7)	Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)	Prélèvement positif
002EW764119 n°8 - 1 (P8)	Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002EW764119 n°9 - 1 (P9)	Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)	Prélèvement positif
002EW764119 n°10 - 1 (P10)	Pavillon 2 - Vol 3 (Séjour)	Prélèvement négatif
002EW764119 n°11 - 1 (P11)	Pavillon 2 - Vol 3 (Séjour)	Prélèvement négatif
002EW764119 n°12 - 1 (P12)	Pavillon 2 - Vol 3 (Séjour)	Prélèvement négatif
002EW764119 n°13 - 1 (P13)	Pavillon 2 - Vol 1 (Patio)	Prélèvement négatif
002EW764119 n°14 - 1 (P14)	Pavillon 2 - Vol 7 (W.C)	Prélèvement négatif
002EW764119 n°15 - 1 (P15)	Pavillon 2 - Vol 9 (Salle de bain)	Prélèvement négatif
002EW764119 n°16 - 1 (P16)	Pavillon 2 - Vol 9 (Salle de bain)	Prélèvement négatif
002EW764119 n°17 - 1 (P17)	Pavillon 2 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélèvement négatif

002EW764119 n°18 - 1 (P18)	Pavillon 2 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002EW764119 n°19 - 1 (P19)	Pavillon 2 - Vol 8 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002EW764119 n°20 - 1 (P20)	Pavillon 2 - Vol 6 (Couloir)	Prélevement négatif
002EW764119 n°21 - 1 (P21)	Pavillon 2 - Vol 6 (Couloir)	Prélevement négatif
002EW764119 n°22 - 1 (P22)	Pavillon 2 - Vol 12 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002EW764119 n°23 - 1 (P23)	Pavillon 2 - Vol 12 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002EW764119 n°24 - 1 (P24)	Pavillon 2 - Vol 12 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002EW764119 n°25 - 1 (P25)	Pavillon 2 - Vol 12 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002EW764119 n°26 - 1 (P26)	Pavillon 2 - Vol 13 (Chambre 5)	Prélevement négatif



S1 - 1 (S1) - Pavillon 2 - Vol 5 (Cellier/Buanderie)

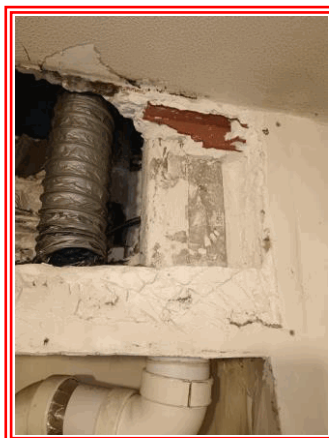

S2 - 1 (S2) - Pavillon 2 - Vol 5 (Cellier/Buanderie)



S3 - 1 (S3) - Pavillon 2 - Vol 5 (Cellier/Buanderie)



S5 - 1 (S5) - Pavillon 2 - Vol 5 (Cellier/Buanderie)



S5 - 2 (S5) - Pavillon 2 - Vol 5 (Cellier/Buanderie)



S6 - 1 (S6) - Pavillon 2 - Vol 7 (W.C)



S6 - 2 (S6) - Pavillon 2 - Vol 7 (W.C)



S7 - 1 (S7) - Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)



S8 - 1 (S8) - Pavillon 2 - Vol 9 (Salle de bain)



S9 - 1 (S9) - Pavillon 2 - Vol 9 (Salle de bain)



002EW764119 n°1 - 1 (P1) - Pavillon 2 - Vol 5
(Cellier/Buanderie)



002EW764119 n°2 - 1 (P2) - Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)



002EW764119 n°3 - 1 (P3) - Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)



002EW764119 n°4 - 1 (P4) - Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)



002EW764119 n°5 - 1 (P5) - Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)



002EW764119 n°6 - 1 (P6) - Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)



002EW764119 n°7 - 1 (P7) - Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)



002EW764119 n°8 - 1 (P8) - Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)



002EW764119 n°9 - 1 (P9) - Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)



002EW764119 n°10 - 1 (P10) - Pavillon 2 - Vol 3
(Séjour)



002EW764119 n°11 - 1 (P11) - Pavillon 2 - Vol 3 (Séjour)



002EW764119 n°12 - 1 (P12) - Pavillon 2 - Vol 3
(Séjour)




002EW764119 n°13 - 1 (P13) - Pavillon 2 - Vol 1 (Patio)



002EW764119 n°14 - 1 (P14) - Pavillon 2 - Vol 7 (W.C)



002EW764119 n°15 - 1 (P15) - Pavillon 2 - Vol 9 (Salle de bain)

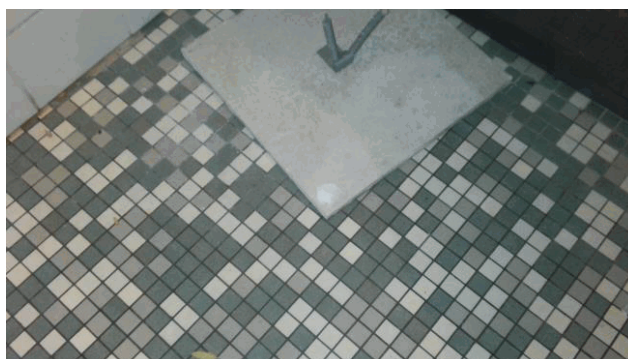

002EW764119 n°16 - 1 (P16) - Pavillon 2 - Vol 9 (Salle de bain)



002EW764119 n°17 - 1 (P17) - Pavillon 2 - Vol 8 (Chambre 1)



002EW764119 n°18 - 1 (P18) - Pavillon 2 - Vol 8 (Chambre 1)




002EW764119 n°19 - 1 (P19) - Pavillon 2 - Vol 8 (Chambre 1)



002EW764119 n°20 - 1 (P20) - Pavillon 2 - Vol 6 (Couloir)



002EW764119 n°21 - 1 (P21) - Pavillon 2 - Vol 6 (Coulloir)

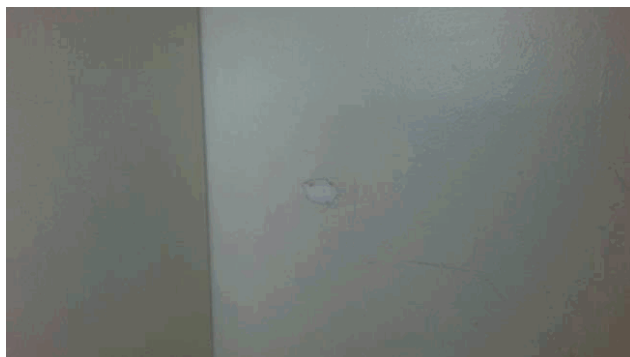

002EW764119 n°22 - 1 (P22) - Pavillon 2 - Vol 12
(Chambre 4)



002EW764119 n°23 - 1 (P23) - Pavillon 2 - Vol 12
(Chambre 4)



002EW764119 n°24 - 1 (P24) - Pavillon 2 - Vol 12
(Chambre 4)



002EW764119 n°25 - 1 (P25) - Pavillon 2 - Vol 12
(Chambre 4)



002EW764119 n°26 - 1 (P26) - Pavillon 2 - Vol 13
(Chambre 5)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	Pavillon 2 - Vol 5 (Cellier/Buanderie)	
P2	Equipements divers et accessoires	Radiateurs	Peinture - Effritable - Multicolore	Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Bleu / Beige / Blanc - Mur donnant sur l'extérieur (pièces humides)	Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)	
P4	Equipements divers et accessoires	Tuyauteries	Peinture - Effritable - Multicolore	Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - Cloisons séparatives (pièces humides)	Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc - Plafond pièces humides	Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris	Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Multi-couches non dissociables	Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Rouge / Beige / Blanc - Boisseaux de l'ancienne cheminée	Pavillon 2 - Vol 3 (Séjour)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris	Pavillon 2 - Vol 3 (Séjour)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Multi-couches non dissociables	Pavillon 2 - Vol 3 (Séjour)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige / Gris - Murs du Patio	Pavillon 2 - Vol 1 (Patio)	
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	Pavillon 2 - Vol 7 (W.C)	

P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Blanc / Multicolore / Blanc	Pavillon 2 - Vol 9 (Salle de bain)
P16	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Matériau - Fibreux Effritable - Beige	Pavillon 2 - Vol 9 (Salle de bain)
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Plafond pièces sèches	Pavillon 2 - Vol 8 (Chambre 1)
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - Mur de refend (pièces sèches)	Pavillon 2 - Vol 8 (Chambre 1)
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - Mur donnant sur l'extérieur (pièces sèches)	Pavillon 2 - Vol 8 (Chambre 1)
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Semi-dur / Souple - Beige / Jaune - Revêtement de sol des placards du couloir	Pavillon 2 - Vol 6 (Couloir)
P21	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Pavillon 2 - Vol 6 (Couloir)
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - Cloisons séparatives (pièces sèches)	Pavillon 2 - Vol 12 (Chambre 4)
P23	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Pavillon 2 - Vol 12 (Chambre 4)
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Marron / Jaune	Pavillon 2 - Vol 12 (Chambre 4)
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Dur / Effritable - Jaune / Rose / Blanc - Multi-couches non dissociables	Pavillon 2 - Vol 12 (Chambre 4)
P26 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette - Souple Fibreux - Bleu	Pavillon 2 - Vol 13 (Chambre 5)
P26 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle - Bitumineux / Souple - Noir / Jaune	Pavillon 2 - Vol 13 (Chambre 5)



ITGA ANALYTICS LIMONEST
235 rue de l'étang
69760 Limonest
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7326
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CHANTIER		COORDONNÉES DESTINATAIRE	
Référence	C032025092612	AC Environnement	
Adresse	Commande : 002EW764119 Affaire : Pavillon 2 63 Avenue de Lattre de Tassigny 18000 BOURGES	64, rue Clément Ader	
		42153 RIORGES	

Limonest, le 08/07/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032025092612
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Limonest
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 (parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW764119_001

Référence labo	69PM00702621	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 5 (Cellier/Buanderie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat			
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VAS	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032025092612

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW764119_002

Référence labo	69PM00702622	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Radiateurs - Peinture anti-condensation		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 4 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	VAS
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW764119_003

Référence labo	69PM00702623	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 4 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur donnant sur l'extérieur (pièces humides)		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	VAS
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW764119_004

Référence labo	69PM00702624	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Tuyauteries - Peinture anti-condensation		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 4 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	VAS
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032025092612

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW764119_005

Référence labo	69PM00702625	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 4 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparatives (pièces humides)		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effrifiable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	VAS	Non détecté
	2	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW764119_006

Référence labo	69PM00702626	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 4 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Plafond pièces humides		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	VAS	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW764119_007

Référence labo	69PM00702627	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 4 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	VAS	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Faïence Dur Jaune, Enduit Effritable Blanc

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032025092612

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW764119_008

Référence labo	69PM00702628	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Joint de carrelage		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 4 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Joint Dur Gris	-	-	Acétone	1	2	VAS	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Bleu

Référence échantillon : 002EW764119_009

Référence labo	69PM00702629	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 4 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	Multi-couches non dissociables Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Ragréage Dur Pulvérulent Effritable Beige Gris		

Description			MOLP	MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	VAS
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Bleu

Référence échantillon : 002EW764119_010

Référence labo	69PM00702630	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Gains et coffre verticaux - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 3 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	Boisseaux de l'ancienne cheminée		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Rouge	-	-	-	1	2	VAS	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032025092612

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES AMIANTE

Référence échantillon : 002EW764119_011

Référence labo	69PM00702631	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Joint de carrelage		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 3 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	VAS	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW764119_012

Référence labo	69PM00702632	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 3 (Séjour)		
Remarque concernant le prélèvement	Multi-couches non dissociables Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Colle Matériau Ragréage Dur Pulvérulent Effritable Blanc Beige Gris		

Description			MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1		-	-		-	1		2
Colle Dur Gris			-	-	-	1	2	VAS	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Rose

Référence échantillon : 002EW764119_013

Référence labo	69PM00702633	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 1 (Patio)		
Remarque concernant le prélèvement	Murs du Patio		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	Acétone	1	2	VAS	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Beige	-	-		-	-			
	3	Mortier Dur Gris	-	-		-	-			
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032025092612

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW764119_014

Référence labo	69PM00702634	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 7 (W.C)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige		

Description			MOLP		MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	Acétone	1	2	VAS	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Peinture Effritable Multicolore, Enduit Effritable Blanc, Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW764119_015

Référence labo	69PM00702635	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 9 (Salle de bain)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste		Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste		Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VAS	Non détecté	
	2	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Faïence Dur Blanc, Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW764119_016

Référence labo	69PM00702636	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Baignoire - Trappe de visite		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 9 (Salle de bain)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Fibreux Effritable Beige	2	2	ZLB	Acétone	1	2	VAS	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032025092612

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW764119_017

Référence labo	69PM00702637	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 8 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Plafond pièces sèches		

Description			MOLP		MET				Résultat			
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			1	2	VAS	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW764119_018

Référence labo	69PM00702638	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 8 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur de refend (pièces sèches) Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Plâtre Dur Pulvérulent Effritable Blanc		

Description			MOLP		MET				Résultat			
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effrifiable Blanc	-	-	-	Acétone			1	2	VAS	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Papier peint Souple Fibreux Vert
Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW764119_019

Référence labo	69PM00702639	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 8 (Chambre 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur donnant sur l'extérieur (pièces sèches)		

Description			MOLP		MET				Résultat			
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			1	2	VAS	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032025092612

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW764119_020

Référence labo	69PM00702640	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 6 (Couloir)		
Remarque concernant le prélèvement	Revêtement de sol des placards du couloir		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Semi-dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	VAS
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW764119_021

Référence labo	69PM00702641	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 6 (Couloir)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	VAS
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Plinthe Dur Noir
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW764119_022

Référence labo	69PM00702642	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 12 (Chambre 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Cloisons séparatives (pièces sèches)		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	VAS
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté ●

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032025092612
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW764119_023

Référence labo	69PM00702643	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Peinture de plinthe		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 12 (Chambre 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Peinture Effritable Blanc Vert Multicolore		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effrifiable Multicolore	-	-	Acétone	1	2	Non détecté	●	
	2	Enduit Effrifiable Blanc	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Bois Fibreux Effritable Marron

Référence échantillon : 002EW764119_024

Référence labo	69PM00702644	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 12 (Chambre 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Revêtement Souple Marron	-	-	Acétone	1	2	Non détecté	●	
	2	Colle Souple Jaune	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW764119_025

Référence labo	69PM00702645	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 12 (Chambre 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Multi-couches non dissociables		

Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste			Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste			Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	VAS	Non détecté
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032025092612
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW764119_026

Référence labo	69PM00702646	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	VALENTIN BECQUET	Date d'analyse	08/07/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Pavillon 2 - Type T6 - Vol 13 (Chambre 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Moquette Souple Fibreux Bleu	2	2	ZLB	-	-	-	-	Non détecté ●
2	2	Sous-couche Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	VAS	Non détecté ●
	3	Colle Souple Jaune	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				
Remarque concernant l'analyse		Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.								

Référence dossier: RSC032025092612

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 2 MOLP et 26 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 27/27

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Résponsable d'équipe
Lucile Falenta




L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

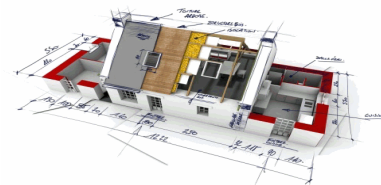

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 63 Avenue de Lattre de Tassigny 18000 BOURGES

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : Pavillon 2

N° de lot : Non communiqué

Désignation : Pavillon 2 - Type T6

Date de construction ou permis de construire : En 1968

Fonction du bâtiment : Habitation (Maison individuelle)

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : FONDIS. FEN-X . (2-1192.)

Date de chargement de la source : 07/03/2023

Nature radionucléide : Xd-109.

Activité initiale : 850 MBq.

Date de fin de validité de la source : 07/03/2028

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : BECQUET VALENTIN

Certification n° : CPDI4965

Délivré le : 10/09/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :

PREFECTURE DE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
181, RUE DE BOURGOGNE
45000 ORLEANS

Donneur d'ordre :

PREFECTURE DE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
181, RUE DE BOURGOGNE
45000 ORLEANS

Accompagnateur : Chargé de travaux

A-4 MISSION

Date de la mission : 03/07/2025

Date du rapport : 03/07/2025

Référence mission : 002EW764119

Circonstance du constat : Travaux



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Pavillon 2

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Réfection des sols, murs et plafonds

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage. Il dresse la liste détaillée :

¼ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¼ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¼ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¼ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces.

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, ...), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X...) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles...) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et réparties de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complètera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Pavillon 2 : Vol 1 (Patio)	Pavillon 2 : Vol 2 (Entrée)
Pavillon 2 : Vol 3 (Séjour)	Pavillon 2 : Vol 4 (Cuisine)
Pavillon 2 : Vol 5 (Cellier/Buanderie)	Pavillon 2 : Vol 6 (Couloir)
Pavillon 2 : Vol 7 (W.C)	Pavillon 2 : Vol 8 (Chambre 1)
Pavillon 2 : Vol 9 (Salle de bain)	Pavillon 2 : Vol 10 (Chambre 2)
Pavillon 2 : Vol 11 (Chambre 3)	Pavillon 2 : Vol 12 (Chambre 4)
Pavillon 2 : Vol 13 (Chambre 5)	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Pavillon 2 - Vol 1								
3	A	Mur-Mur1	Centre Centre	Béton/Ciment	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
4	B	Mur-Mur1	Centre Centre	Béton/Ciment	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
5	C	Mur-Mur1	Centre Centre	Béton/Ciment	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
6	D	Mur-Mur1	Centre Centre	Béton/Ciment	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 4								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Pavillon 2 - Vol 10 (Chambre 2)								
44	A	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm ²		Inconnu
45	B	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm ²		Inconnu
46	C	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm ²		Inconnu
47	D	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm ²		Inconnu
48	E	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm ²		Inconnu
49	F	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm ²		Inconnu
70	Plancher haut	Plafond-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
111	A	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
112	B	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
113	C	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
114	D	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
115	E	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Pavillon 2 - Vol 10 (Chambre 2)								
116	F	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Pavillon 2 - Vol 11 (Chambre 3)								
50	A	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm ²		Inconnu
51	B	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm ²		Inconnu
52	C	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm ²		Inconnu
53	D	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm ²		Inconnu
71	Plancher haut	Plafond-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
117	A	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
118	B	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
119	C	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
120	D	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
225	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
226	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
227	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
228	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
229	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
230	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Pavillon 2 - Vol 12 (Chambre 4)								
54	A	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm²		Inconnu
55	B	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm²		Inconnu
56	C	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm²		Inconnu
57	D	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm²		Inconnu
72	Plancher haut	Plafond-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm²		Inconnu
121	A	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm²		Inconnu
122	B	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm²		Inconnu
123	C	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm²		Inconnu
124	D	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm²		Inconnu
231	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
250	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Pavillon 2 - Vol 13 (Chambre 5)								
58	A	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm ²		Inconnu
59	B	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm ²		Inconnu
60	C	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm ²		Inconnu
61	D	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm ²		Inconnu
73	Plancher haut	Plafond-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
125	A	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
126	B	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
127	C	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
128	D	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
237	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
238	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
239	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
240	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
241	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
242	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
243	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
244	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
245	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
246	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
247	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Pavillon 2 - Vol 13 (Chambre 5)

248	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
-----	---	--------------------------------	---------------	------	----------	-------------------------	-------------	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Pavillon 2 - Vol 2 (Entrée)

11	A	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
12	B	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
13	C	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
14	D	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
15	E	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
62	Plancher haut	Plafond-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
74	A	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
75	B	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
76	C	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
77	D	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
78	E	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
129	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
130	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
131	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
132	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
133	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
134	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Pavillon 2 - Vol 3 (Séjour)								
7	A	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
8	B	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
9	C	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
10	D	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
63	Plancher haut	Plafond-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
97	A	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
98	B	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
99	C	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
100	D	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)								
16	A	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
17	B	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
18	C	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
19	D	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
20	E	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
21	F	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Pavillon 2 - Vol 4 (Cuisine)								
64	Plancher haut	Plafond-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm²		Inconnu
79	A	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
80	B	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
81	C	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
82	D	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
83	E	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
84	F	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
135	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		15						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Pavillon 2 - Vol 5								
22	A	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
23	B	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
24	C	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
25	D	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
65	Plancher haut	Plafond-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
85	A	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
86	B	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
87	C	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
88	D	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
147	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
148	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
149	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
150	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
151	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
152	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Pavillon 2 - Vol 6 (Couloir)								
34	A	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
35	B	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
36	C	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Pavillon 2 - Vol 6 (Couloir)								
37	D	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm²		Inconnu
68	Plancher haut	Plafond-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm²		Inconnu
89	A	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
90	B	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
91	C	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
92	D	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
153	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Pavillon 2 - Vol 6 (Couloir)								
187	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
188	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
195	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
196	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
197	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
198	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
199	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
200	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
201	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
202	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
203	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
204	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
205	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
206	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
207	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
208	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
209	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
210	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
211	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
212	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
213	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
214	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
215	B	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Pavillon 2 - Vol 6 (Couloir)								
216	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
217	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
218	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
219	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
220	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
221	B	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
222	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
223	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
224	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Pavillon 2 - Vol 7 (W.C)								
26	A	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
27	B	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
28	C	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
29	D	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
66	Plancher haut	Plafond-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
93	A	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
94	B	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
95	C	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
96	D	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Pavillon 2 - Vol 7 (W.C)								
159	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
160	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
161	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
162	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
163	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
164	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Pavillon 2 - Vol 8 (Chambre 1)								
38	A	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm ²		Inconnu
39	B	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm ²		Inconnu
40	C	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm ²		Inconnu
41	D	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm ²		Inconnu
42	E	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm ²		Inconnu
43	F	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,1 mg/cm ²		Inconnu
69	Plancher haut	Plafond-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
105	A	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
106	B	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
107	C	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
108	D	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
109	E	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Pavillon 2 - Vol 8 (Chambre 1)								
110	F	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
189	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
190	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
191	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
192	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
193	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
194	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Pavillon 2 - Vol 9 (Salle de bain)								
30	A	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
31	B	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
32	C	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
33	D	Mur-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
67	Plancher haut	Plafond-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
101	A	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
102	B	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
103	C	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
104	D	Plinthe-Plinthe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,1 mg/cm ²		Inconnu
165	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
166	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Pavillon 2 - Vol 9 (Salle de bain)								
167	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
168	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
169	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
170	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
171	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
172	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
173	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
174	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
175	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
176	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écaillés et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écaillés de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement




Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

PAVILLON 2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW764119

Légende

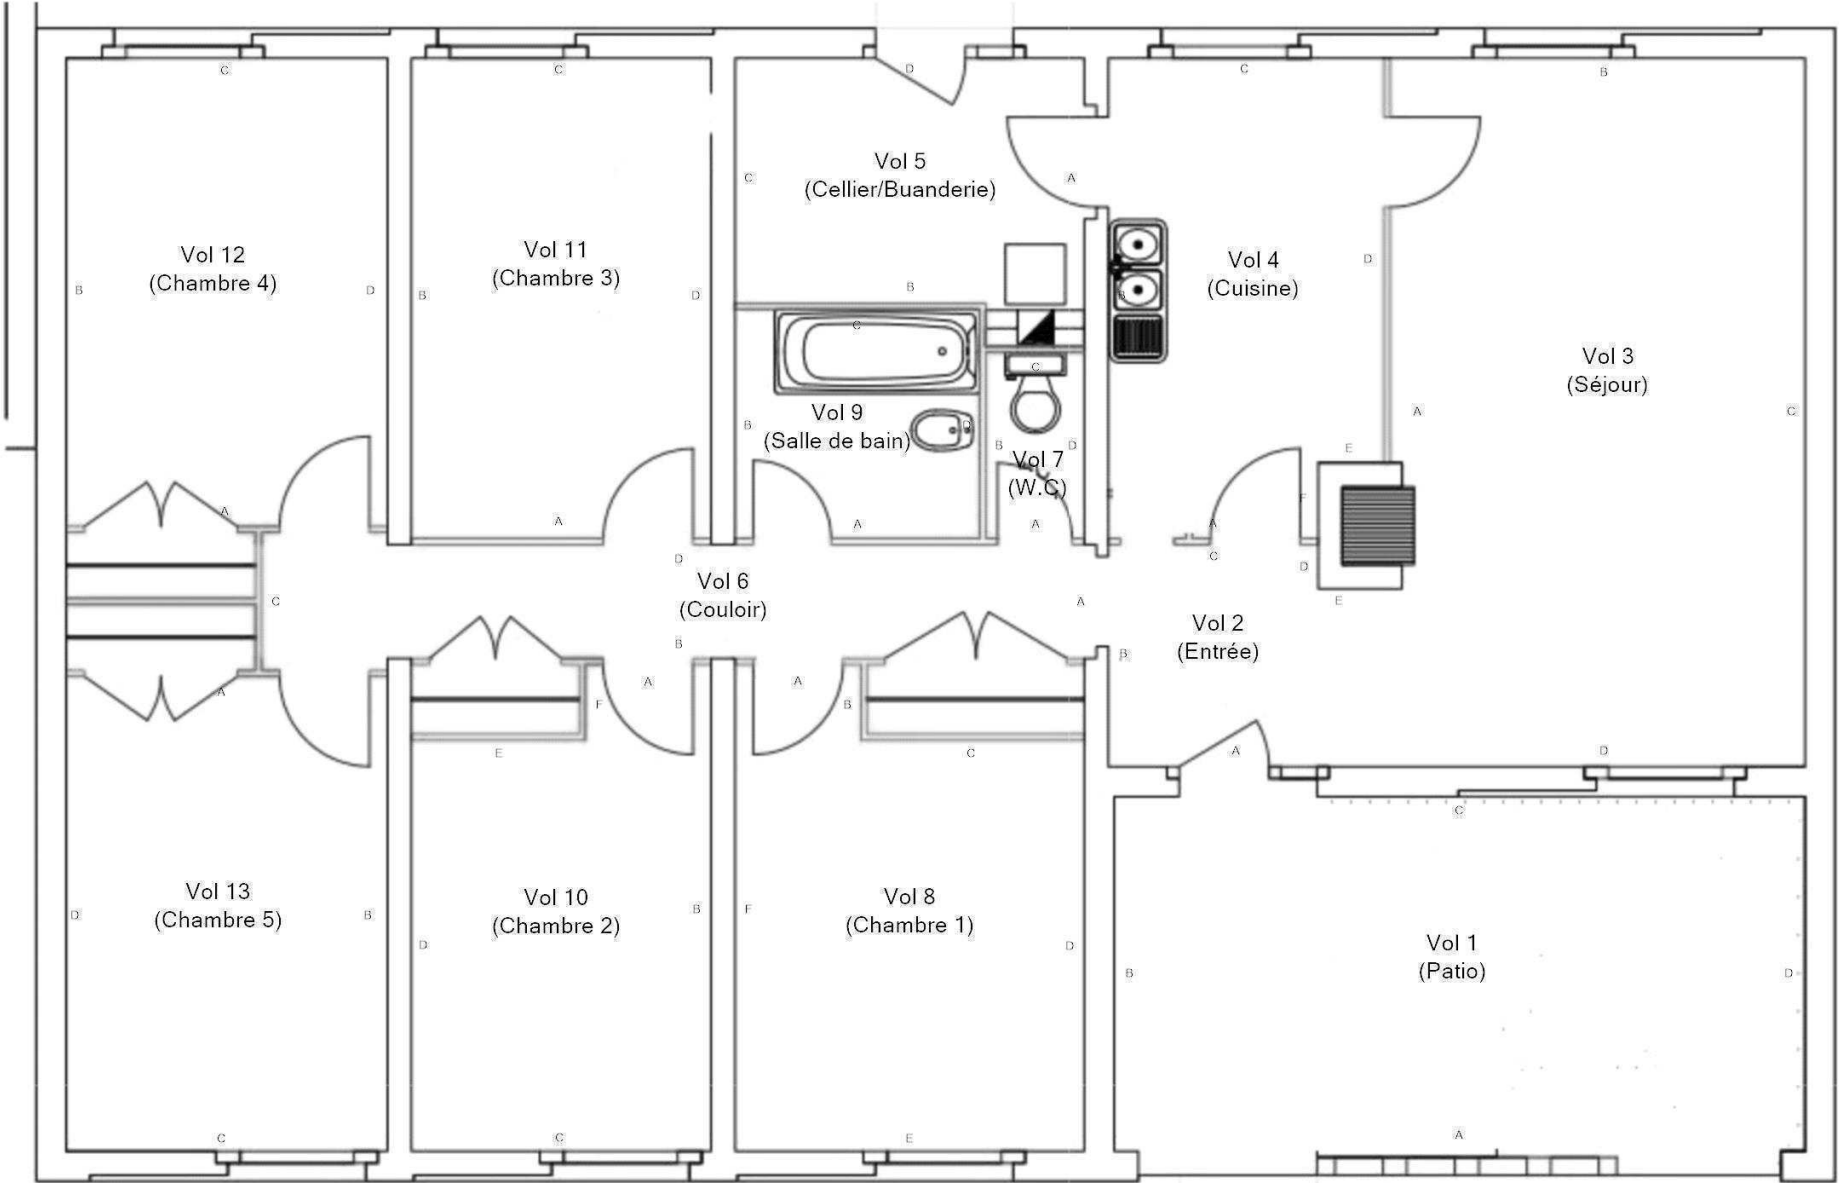

Adresse du bien

63 Avenue de Lattre de Tassigny
18000 BOURGES

Désignation

Pavillon 2 - Type T6

Date intervention

03/07/2025

Technicien intervenant


BECQUET VALENTIN

PAVILLON 2 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW764119

Légende

Volume et élément contenant du plomb

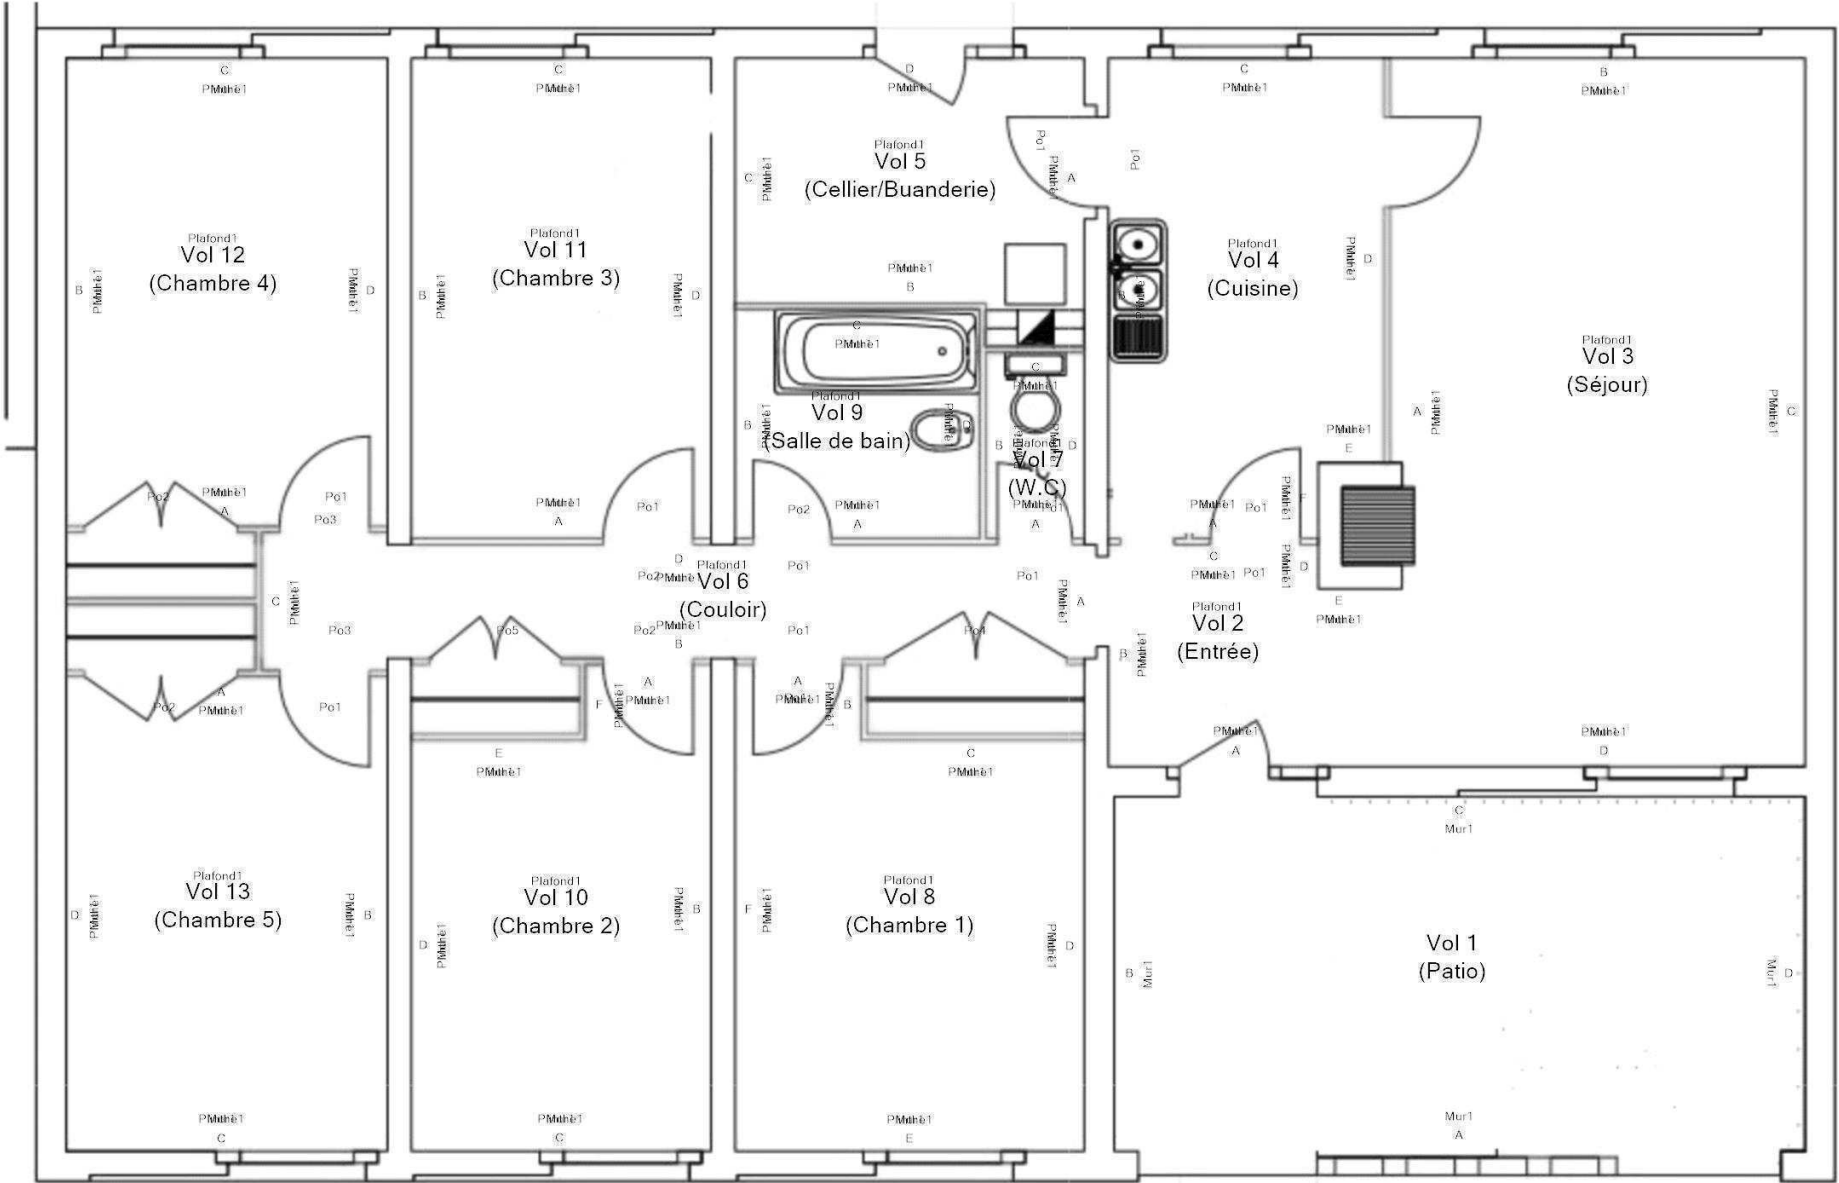

Adresse du bien

63 Avenue de Lattre de Tassigny
18000 BOURGES

Désignation

Pavillon 2 - Type T6

Date intervention

03/07/2025

Technicien intervenant

BECQUET VALENTIN

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI4965



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI4965 Version 009

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BECQUET Valentin

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (s) Date d'effet : 03/03/2020 - Date d'expiration : 02/03/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (s) Date d'effet : 03/03/2020 - Date d'expiration : 02/03/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (x) Date d'effet : 08/11/2023 - Date d'expiration : 07/11/2030
Électricité	Etat de l'installation intérieure électrique (s) Date d'effet : 07/11/2023 - Date d'expiration : 06/11/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (s) Date d'effet : 31/08/2023 - Date d'expiration : 30/08/2030
Plomb	Plomb : constat du risque d'exposition au plomb (s) Date d'effet : 30/09/2023 - Date d'expiration : 09/09/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (s) Date d'effet : 14/09/2023 - Date d'expiration : 13/09/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

Stone Lang

(1) Arrêté du 1^{er} juillet 2014 relatif aux critères de certification des diagnostics intervenant dans le domaine de diagnostic amont, électrique, gaz, plomb et thermique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.

(2) Arrêté du 25 juin 2015 relatif aux critères de certification des diagnostics intervenant dans le domaine de diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.



I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DIFR 11 rev19