

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 29368120/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 13/02/2026

Référence au programme de travaux :

NANCY_Cour damp;#39;Appel_Plans
géôles_Décembre 2025 NANCY_Cour
damp;#39;Appel_Plans géôles_Décembre 2025 réalisé
le 01/12/2025 par Agence Pierre Yves CAILLAULT

DONNEUR D'ORDRE

MINISTERE DE LA JUSTICE

ANTHONY FUHRMANN

1 BOULEVARD ARCHIMEDE

CHAMPS SUR MARNE

77444 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

SITE D'INTERVENTION

COUR D'APPEL DE NANCY

3 Rue Suzanne Regnault-Gousset

54000 NANCY

SOUS SOL GEOLES

Latitude : 48.694700 / Longitude : 6.183200

Date(s) d'intervention(s) :

Le 28/01/2026



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
SOLENE LIPIEC	Diagnosticheuse	Certification N° 22/08/2022	SOLENE LIPIEC
			

Le présent rapport comporte 43 pages, dont 28 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. PÉRIMÈTRE de repérage défini par l'opérateur de repérage	6
2. CONCLUSIONS	7
2.1. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre	8
2.2. Obligations réglementaires	9
3. INFORMATIONS GENERALES	10
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	10
3.2. Parties prenantes	10
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	10
4.1. Références réglementaires	10
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	11
5.1. Date(s) de visite(s)	11
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	11
5.3. Conditions spécifiques	11
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	11
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	12
6.1. Matériaux et produits repérés	12
7. ANNEXES	16
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	16
7.2. Photos prélèvements	17
7.3. Photos sondages	22
7.4. Photos inaccessibilités	23
7.5. Attestation d'assurance	24
7.6. Certificat de compétence	26
7.7. Croquis de repérage	27
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire	31

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Réaménagement d'un local en geôles et création de cloisons et dépose de cloisons, création d'une ouverture dans un mur.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambbris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, Calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecoche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets
08 - Equipements divers et accessoires	
Aerothermes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Bacs à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Câbles électriques	Gaine/Enveloppe, Tresses/Isolant
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Chaudières (mixtes, collectives)	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Chauffes bains	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Coffres-forts	Parois, Portes
Convecteurs électriques	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Isolants thermiques cartonnés, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses des diffuseurs

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Equipements	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Etuves	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Fours	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Fusibles à broche	Carton, Tresses
Groupe électrogène	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Jardinières	Eléments en fibres-ciment
Poêles	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Portes de placard	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Pots de fleur	Eléments en fibres-ciment
Radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés, Tresses des diffuseurs
Radiateurs gaz modulables	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Tuyauteries	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

SOUS SOL : ARCHIVES ET SCSELLES, 112, 111, CHAUFFERIE

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
SOUS SOL -> 111 (IA 1)	3- Parois verticales intérieures	Investigations destructives sur les portes coupe-feu susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
SOUS SOL -> 111 (IA 2)	3- Parois verticales intérieures	Investigations destructives sur les portes coupe-feu susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
SOUS SOL -> 110 (IA 3)	3- Parois verticales intérieures	Investigations destructives sur les portes coupe-feu susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : COUR D'APPEL DE NANCY
3 Rue Suzanne Regnault-Gousset
54000 NANCY

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
COUR D'APPEL DE NANCY	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
ANTHONY FUHRMANN	Donneur d'ordre	MINISTERE DE LA JUSTICE	1 BOULEVARD ARCHIMEDE CHAMPS SUR MARNE 77444 MARNE LA VALLEE CEDEX 2	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 28/01/2026

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / NANCY_Cour damp;#39;Appel_Plans géôles_Décembre 2025	Agence Pierre Yves CAILLAULT	01/12/2025	NANCY_Cour damp;#39;Appel_Plans géôles_Décembre 2025	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS SOL -> ARCHIVES ET SCELLES	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	8	/	S4	AN	/	Non
	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	14	/	S3	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	14	/	S3	AN	/	Non
SOUS SOL -> 112	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	9	/	S2	AN	joints de parpaings	Non
	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	14	/	S1	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	14	/	S1	AN	/	Non
	Poteaux	Peintures	Multicouches	Beige, Noir, Blanc	15	P28* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS SOL -> 112	Poteaux	Peintures	Multicouches	Beige, Noir, Blanc	15	P29 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	8	Idem P 15	/	AN	/	Non
SOUS SOL -> CHAUFFERIE	Plafonds	Flocages	Cotonneux	Gris	6	P11* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Flocages	Cotonneux	Gris	6	P12 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Gris	4	P7* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	4	P7* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Gris	4	P8 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	4	P8 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	P3* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Blanc	2	P3* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	P4 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Blanc	2	P4 N	/	AN	/	Non
	Poteaux	Flocages	Cotonneux	Gris	3	P5* N	/	AN	/	Non
	Poteaux	Flocages	Cotonneux	Gris	3	P6 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Flocages	Cotonneux	Gris	5	P9* N	/	AN	/	Non
SOUS SOL ->	Conduits	Flocages	Cotonneux	Gris	5	P10 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CHAUFFERIE	Portes coupe-feu	Isolants intérieurs	/	/	17	/	S6	MA	2018	Non
SOUS SOL -> 111	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	14	P26* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	14	P26* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	14	P27 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	14	P27 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Rouge	12	P22* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	12	P22* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Rouge	12	P23 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	12	P23 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Rouge, Blanc	11	P20* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Blanc	11	P20* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Rouge, Blanc	11	P21 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Blanc	11	P21 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Conduits	PVC	Gris	16	/	S5	PN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Granuleux	Blanc	13	P24* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SOUS SOL -> 113	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Granuleux	Blanc	13	P25 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	Multicouches	Marron, Gris	18	P30* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	8	Idem P 15	/	AN	/	Non
SOUS SOL -> 110	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	8	P15* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	8	P17 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Granuleux	Gris	7	P13* N	/	AN	murs voûtes	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Granuleux	Gris	7	P14 N	/	AN	murs voûtes	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	10	P18* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	10	P19 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	9	P16* N	/	AN	joints de parpaings	Non


7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
SOUS SOL	/
SOUS SOL -> ARCHIVES ET SCELLES	/
SOUS SOL -> 112	/
SOUS SOL -> CHAUFFERIE	/
SOUS SOL -> 111	/
SOUS SOL -> 113	/
SOUS SOL -> 110	/

7.2. Photos prélèvements

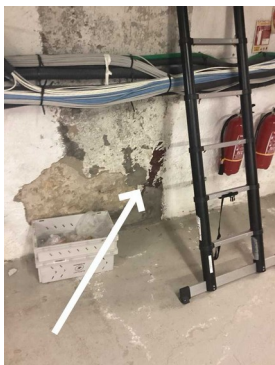P3	ZPSO 2
SOUS SOL -> CHAUFFERIE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P4	ZPSO 2
SOUS SOL -> CHAUFFERIE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P5	ZPSO 3
SOUS SOL -> CHAUFFERIE	
	
Poteaux -> Flocages (Liste A)	

P6	ZPSO 3
SOUS SOL -> CHAUFFERIE	
	
Poteaux -> Flocages (Liste A)	

P7	ZPSO 4
SOUS SOL -> CHAUFFERIE	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Ragréages	

P8	ZPSO 4
SOUS SOL -> CHAUFFERIE	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Ragréages	

P9	ZPSO 5
SOUS SOL -> CHAUFFERIE	
	
Conduits -> Flocages (Liste A)	

P10	ZPSO 5
SOUS SOL -> CHAUFFERIE	
	
Conduits -> Flocages (Liste A)	

P11	ZPSO 6
SOUS SOL -> CHAUFFERIE	
	
Plafonds -> Flocages (Liste A)	

P12	ZPSO 6
SOUS SOL -> CHAUFFERIE	
	
Plafonds -> Flocages (Liste A)	

P13	ZPSO 7
SOUS SOL -> 110	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P14	ZPSO 7
SOUS SOL -> 110	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P15	ZPSO 8
SOUS SOL -> 110	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P16	ZPSO 9
SOUS SOL -> 110	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P17	ZPSO 8
SOUS SOL -> 110	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P18	ZPSO 10
SOUS SOL -> 110	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P19	ZPSO 10
SOUS SOL -> 110	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P20	ZPSO 11
SOUS SOL -> 111	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P21	ZPSO 11
SOUS SOL -> 111	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P22	ZPSO 12
SOUS SOL -> 111	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Ragréages	

P23	ZPSO 12
SOUS SOL -> 111	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Ragréages	

P24	ZPSO 13
SOUS SOL -> 113	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P25	ZPSO 13
SOUS SOL -> 113	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P26	ZPSO 14
SOUS SOL -> 111	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	



P27	ZPSO 14
SOUS SOL -> 111	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés	

P28	ZPSO 15
SOUS SOL -> 112	
	
Poteaux -> Peintures	

P29	ZPSO 15
SOUS SOL -> 112	
	
Poteaux -> Peintures	

P30	ZPSO 18
SOUS SOL -> 113	
	
Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives	

7.3. Photos sondages

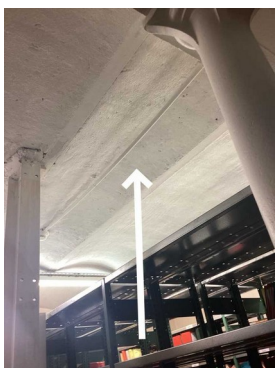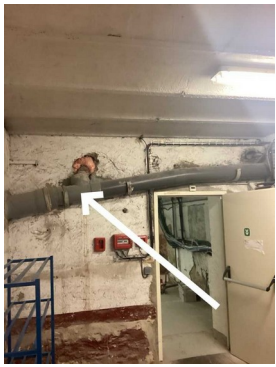S1	ZPSO 14	S2	ZPSO 9
SOUS SOL -> 112		SOUS SOL -> 112	
			
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés		Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	
S3	ZPSO 14	S4	ZPSO 8
SOUS SOL -> ARCHIVES ET SCELLES		SOUS SOL -> ARCHIVES ET SCELLES	
			
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits lissés, projetés ou talochés		Revêtements de sol -> Ragréages	
S5	ZPSO 16	S6	ZPSO 17
SOUS SOL -> 111		SOUS SOL -> CHAUFFERIE	
			
Conduits -> Conduits (Liste B)		Portes coupe-feu -> Isolants intérieurs	

7.4. Photos inaccessibilités

Investigation(s) approfondie(s) à réaliser avant les travaux

SOUS SOL -> 111		IA 1
3- Parois verticales intérieures		
Investigations destructives sur les portes coupe-feu susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4	
SOUS SOL -> 111		IA 2
3- Parois verticales intérieures		
Investigations destructives sur les portes coupe-feu susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4	
SOUS SOL -> 110		IA 3
3- Parois verticales intérieures		
Investigations destructives sur les portes coupe-feu susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

7.5. Attestation d'assurance



Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Signed by: LORENZO BATTISTI
E-Mail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 2025 10:46:58
IP address: 163.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence



CERTIFICAT
N° ODI-00452
Version 01

Nous attestons que :
LIPIEC Solène

Né(e) le : 17/10/1995 A : ST AVOLD

**Répond aux exigences de compétences de certification de personnes « Opérateurs en
Diagnostics Immobiliers » pour les domaines techniques suivants :**

Domaine(s) Technique(s)

Amiante sans mention
Amiante avec mention

Validité du Certificat

Du 22/08/2022 au 21/08/2029
Du 22/08/2022 au 21/08/2029

**Les évaluations des opérateurs en diagnostics immobiliers sont réalisées
conformément aux dispositions définies dans les référentiels de certification.**

- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir
ce que de droit.

Edité à Paris,

Le 22/08/2022

Le Directeur

Sébastien MAURICE



7.7. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	COUR D'APPEL DE NANCY 3 Rue Suzanne Regnault-Gousset 54000 NANCY	
Localisation	Date visite	Le 28/01/2026
	Auteur	SOLENE LIPIEC
SOUS SOL	N° dossier	29368120/S1/1
	Planche	1 / 3
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



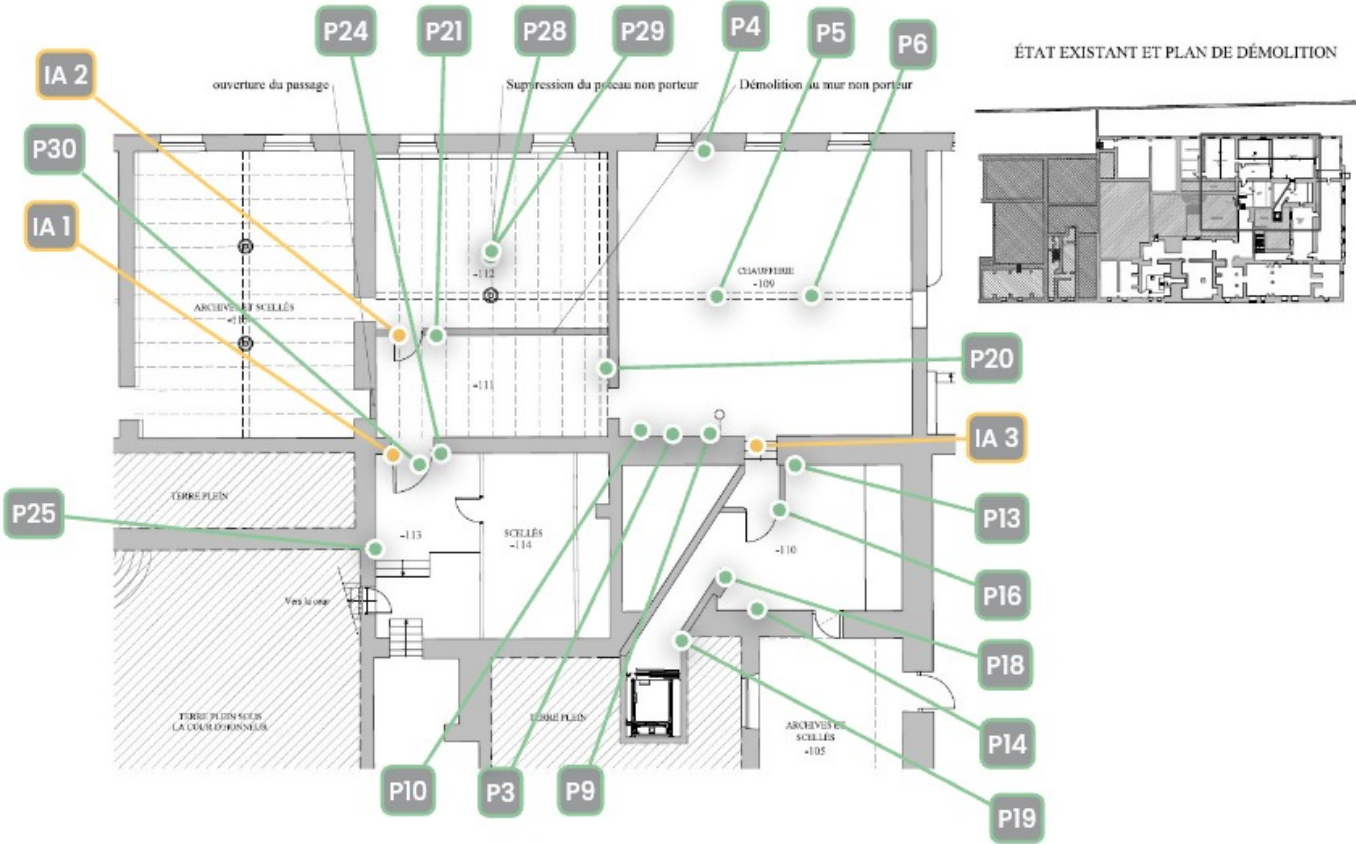


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	COUR D'APPEL DE NANCY 3 Rue Suzanne Regnault-Gousset 54000 NANCY	
Localisation SOUS SOL	Date visite	Le 28/01/2026
	Auteur	SOLENE LIPIEC
	N° dossier	29368120/S1/1
	Planche	2 / 3
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Sondage		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

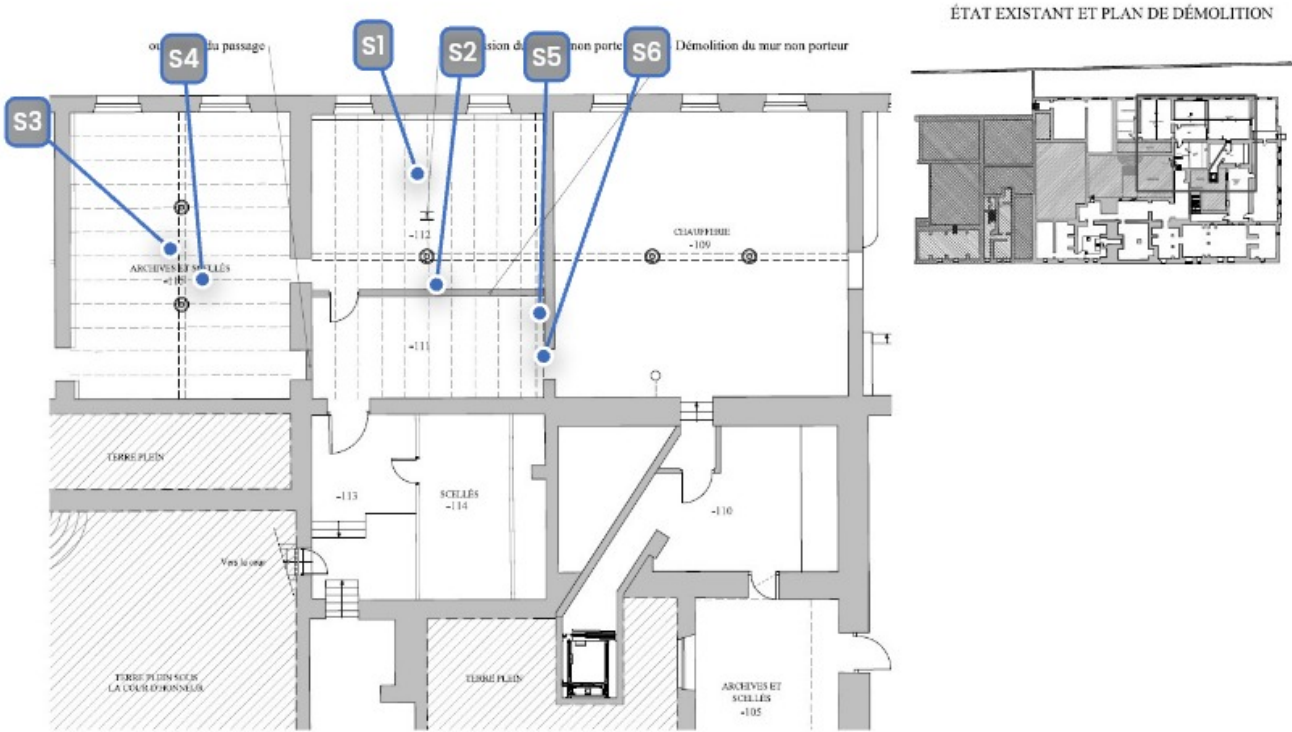

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	COUR D'APPEL DE NANCY 3 Rue Suzanne Regnault-Gousset 54000 NANCY	
Localisation	Date visite	Le 28/01/2026
	Auteur	SOLENE LIPIEC
SOUS SOL	N° dossier	29368120/S1/1
	Planche	3 / 3
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Sol,Plafond		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

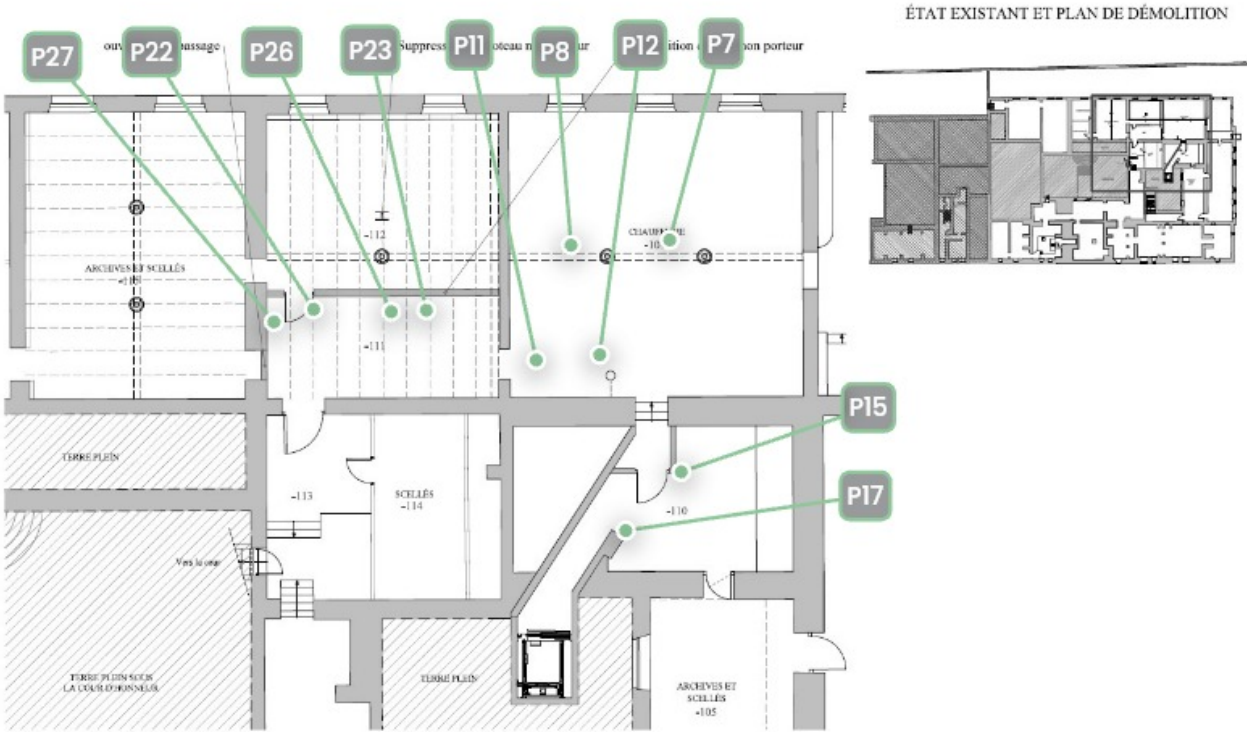

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Madame Solene LIPIEC

5 Rue Pablo Picasso

57365 ENNERY

Notre référence : AR-26-LE-067055-01

Numéro de dossier : 26A003835**Référence de dossier : 1510797887/29368120/S1/1/4_29368120/1/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26A003835-001 - Référence BV3MX2352 Réf. Prel : P3 SOUS SOL - CHAUFFERIE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés / Peinture - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-002 - Référence BV3MX2354 Réf. Prel : P4 SOUS SOL - CHAUFFERIE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés / Peinture - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-003 - Référence BV3MX2353 Réf. Prel : P5 SOUS SOL - CHAUFFERIE/Poteaux : Flocages (Liste A) - (Cotonneux/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-004 - Référence BV3MX2361 Réf. Prel : P6 SOUS SOL - CHAUFFERIE/Poteaux : Flocages (Liste A) - (Cotonneux/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-005 - Référence BV3MX2356 Réf. Prel : P7 SOUS SOL - CHAUFFERIE/Revêtements de sol : Peintures de sol / Ragréages - (Décoratif/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-006 - Référence BV3MX2355 Réf. Prel : P8 SOUS SOL - CHAUFFERIE/Revêtements de sol : Peintures de sol / Ragréages - (Décoratif/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-007 - Référence BV3MX2362 Réf. Prel : P9 SOUS SOL - CHAUFFERIE/Conduits : Flocages (Liste A) - (Cotonneux/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-008 - Référence BV3MX2364 Réf. Prel : P10 SOUS SOL - CHAUFFERIE/Conduits : Flocages (Liste A) - (Cotonneux/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-009 - Référence BV3MX2365 Réf. Prel : P11 SOUS SOL - CHAUFFERIE/Plafonds : Flocages (Liste A) - (Cotonneux/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-010 - Référence BV3MX2363 Réf. Prel : P12 SOUS SOL - CHAUFFERIE/Plafonds : Flocages (Liste A) - (Cotonneux/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-011 - Référence BV3MX2367 Réf. Prel : P13 SOUS SOL - 110/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment, Granuleux/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-012 - Référence BV3MX2366 Réf. Prel : P14 SOUS SOL - 110/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment, Granuleux/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-013 - Référence BV3MX2369 Réf. Prel : P15 SOUS SOL - 110/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-014 - Référence BV3MX2368 Réf. Prel : P16 SOUS SOL - 110/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Joints d'assemblage - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-015 - Référence BV3MX2370 Réf. Prel : P17 SOUS SOL - 110/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-016 - Référence *BV3MX2371 Réf. Prel : P18 SOUS SOL - 110/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-017 - Référence *BV3MX2372 Réf. Prel : P19 SOUS SOL - 110/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-018 - Référence *BV3MX2360 Réf. Prel : P20 SOUS SOL - 111/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés / Peinture - (Ciment/Blanc, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-019 - Référence *BV3MX2358 Réf. Prel : P21 SOUS SOL - 111/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés / Peinture - (Ciment/Blanc, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-020 - Référence *BV3MX2357 Réf. Prel : P22 SOUS SOL - 111/Revêtements de sol : Peintures de sol / Ragréages - (Décoratif/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-021 - Référence *BV3MX2359 Réf. Prel : P23 SOUS SOL - 111/Revêtements de sol : Peintures de sol / Ragréages - (Décoratif/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-022 - Référence *BV3MX2373 Réf. Prel : P24 SOUS SOL - 113/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment, Granuleux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-023 - Référence *BV3MX2374 Réf. Prel : P25 SOUS SOL - 113/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment, Granuleux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-024 - Référence *BV3MX2375 Réf. Prel : P26 SOUS SOL - 111/Plafonds : Peintures décoratives / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Epais/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-025 - Référence BV3MX2376 Réf. Prel : P27 SOUS SOL - 111/Plafonds : Peintures décoratives / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Epais/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-026 - Référence BV3MX2377 Réf. Prel : P28 SOUS SOL - 112/Poteaux : Peintures - (Multicouches/Beige, Noir, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-027 - Référence BV3MX2378 Réf. Prel : P29 SOUS SOL - 112/Poteaux : Peintures - (Multicouches/Beige, Noir, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A003835-028 - Référence BV3MX2385 Réf. Prel : P30 SOUS SOL - 113/Menuiseries extérieures : Peintures décoratives - (Multicouches/Gris, Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS**
Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-003048-01 Date d'émission de rapport : 07/02/2026 0:02 Page 1/8
Référence laboratoire N° : 26RB003537 Référence de suivi du dossier N° : 26A003835
Reçu au laboratoire le : 04/02/2026 Date de réception : 04/02/2026
Date d'analyse : 06/02/2026
Référence dossier Client: 26A003835 - 1510797887/29368120/S1/1/4_29368120/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26A003835-001 - BV3MX2352 Réf. Prel : P3 SOUS SOL - CHAUFFERIE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés / Peinture - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (granulaire) (beige)	MET / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	26A003835-002 - BV3MX2354 Réf. Prel : P4 SOUS SOL - CHAUFFERIE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés / Peinture - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	26A003835-003 - BV3MX2353 Réf. Prel : P5 SOUS SOL - CHAUFFERIE/Poteaux : Flocages (Liste A) - (Cotonneux/Gris)	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-003048-01

Date d'émission de rapport : 07/02/2026 0:02

Page 2/8

Référence laboratoire N° : 26RB003537

Référence de suivi du dossier N° : 26A003835

Reçu au laboratoire le : 04/02/2026

Date de réception : 04/02/2026

Date d'analyse : 06/02/2026

Référence dossier Client: 26A003835 - 1510797887/29368120/S1/1/4_29368120/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004 (1)	26A003835-004 - BV3MX2361 Réf. Prel : P6 SOUS SOL - CHAUFFERIE/Poteaux : Flocages (Liste A) - (Cotonneux/Gris)	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	26A003835-005 - BV3MX2356 Réf. Prel : P7 SOUS SOL - CHAUFFERIE/Revêtement de sol : Peintures de sol / Ragrèages - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (1)	26A003835-006 - BV3MX2355 Réf. Prel : P8 SOUS SOL - CHAUFFERIE/Revêtement de sol : Peintures de sol / Ragrèages - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (granulaire) (marron)	MET / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007 (1)	26A003835-007 - BV3MX2362 Réf. Prel : P9 SOUS SOL - CHAUFFERIE/Conduits : Flocages (Liste A) - (Cotonneux/Gris)	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008 (1)	26A003835-008 - BV3MX2364 Réf. Prel : P10 SOUS SOL - CHAUFFERIE/Conduits : Flocages (Liste A) - (Cotonneux/Gris)	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-003048-01 Date d'émission de rapport : 07/02/2026 0:02 Page3/8
Référence laboratoire N° : 26RB003537 Référence de suivi du dossier N° : 26A003835
Reçu au laboratoire le : 04/02/2026 Date de réception : 04/02/2026
Date d'analyse : 06/02/2026
Référence dossier Client: 26A003835 - 1510797887/29368120/S1/1/4_29368120/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009 (1)	26A003835-009 - BV3MX2365 Réf. Prel : P11 SOUS SOL - CHAUFFERIE/Plafonds : Flocages (Liste A) - (Cotonneux/Gris)	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010 (1)	26A003835-010 - BV3MX2363 Réf. Prel : P12 SOUS SOL - CHAUFFERIE/Plafonds : Flocages (Liste A) - (Cotonneux/Gris)	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	26A003835-011 - BV3MX2367 Réf. Prel : P13 SOUS SOL - 110/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment, Granuleux/Gris)	Matériau dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	26A003835-012 - BV3MX2366 Réf. Prel : P14 SOUS SOL - 110/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment, Granuleux/Gris)	Matériau dur (granulaire) (beige)	MET / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (1)	26A003835-013 - BV3MX2369 Réf. Prel : P15 SOUS SOL - 110/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	MET / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-003048-01

Date d'émission de rapport : 07/02/2026 0:02

Page 4/8

Référence laboratoire N° : 26RB003537

Référence de suivi du dossier N° : 26A003835

Reçu au laboratoire le : 04/02/2026

Date de réception : 04/02/2026

Date d'analyse : 06/02/2026

Référence dossier Client: 26A003835 - 1510797887/29368120/S1/1/4_29368120/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	26A003835-014 - BV3MX2368 Réf. Prel : P16 SOUS SOL - 110/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Joints d'assemblage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	MET / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015 (1)	26A003835-015 - BV3MX2370 Réf. Prel : P17 SOUS SOL - 110/Revêtements de sol : Ragrèages - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) en traces	MET / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016 (1)	26A003835-016 - BV3MX2371 Réf. Prel : P18 SOUS SOL - 110/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	MET / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	26A003835-017 - BV3MX2372 Réf. Prel : P19 SOUS SOL - 110/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-003048-01

Date d'émission de rapport : 07/02/2026 0:02

Page5/8

Référence laboratoire N° : 26RB003537

Référence de suivi du dossier N° : 26A003835

Reçu au laboratoire le : 04/02/2026

Date de réception :04/02/2026

Date d'analyse : 06/02/2026

Référence dossier Client:26A003835 - 1510797887/29368120/S1/1/4_29368120/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	26A003835-018 - BV3MX2360 Réf. Prel : P20 SOUS SOL - 111/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés / Peinture - (Ciment/Blanc, Rouge)	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET /VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019 (1)	26A003835-019 - BV3MX2358 Réf. Prel : P21 SOUS SOL - 111/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés / Peinture - (Ciment/Blanc, Rouge)	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET /A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	26A003835-020 - BV3MX2357 Réf. Prel : P22 SOUS SOL - 111/Revêtements de sol : Peintures de sol / Ragréages - (Décoratif/Rouge)	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur (gris)	MET /A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021 (1)	26A003835-021 - BV3MX2359 Réf. Prel : P23 SOUS SOL - 111/Revêtements de sol : Peintures de sol / Ragréages - (Décoratif/Rouge)	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (clair)	MET /A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-003048-01

Date d'émission de rapport : 07/02/2026 0:02

Page6/8

Référence laboratoire N° : 26RB003537

Référence de suivi du dossier N° : 26A003835

Reçu au laboratoire le : 04/02/2026

Date de réception :04/02/2026

Date d'analyse : 06/02/2026

Référence dossier Client:26A003835 - 1510797887/29368120/S1/1/4_29368120/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022 (1)	26A003835-022 - BV3MX2373 Réf. Prel : P24 SOUS SOL - 113/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment, Granuleux/Blanc)	Matériau semi-dur de type ciment (blanc)	MET /A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	26A003835-023 - BV3MX2374 Réf. Prel : P25 SOUS SOL - 113/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment, Granuleux/Blanc)	Matériau semi-dur de type ciment (blanc)	MET /VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	26A003835-024 - BV3MX2375 Réf. Prel : P26 SOUS SOL - 111/Plafonds : Peintures décoratives / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Epais/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET /VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	26A003835-025 - BV3MX2376 Réf. Prel : P27 SOUS SOL - 111/Plafonds : Peintures décoratives / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Epais/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET /VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-003048-01

Date d'émission de rapport : 07/02/2026 0:02

Page 7/8

Référence laboratoire N° : 26RB003537

Référence de suivi du dossier N° : 26A003835

Reçu au laboratoire le : 04/02/2026

Date de réception : 04/02/2026

Date d'analyse : 06/02/2026

Référence dossier Client: 26A003835 - 1510797887/29368120/S1/1/4_29368120/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	26A003835-026 - BV3MX2377 Réf. Prel : P28 SOUS SOL - 112/Poteaux : Peintures - (Multicouches/Beige, Noir, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (bitumineux) (noir)	MET / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	26A003835-027 - BV3MX2378 Réf. Prel : P29 SOUS SOL - 112/Poteaux : Peintures - (Multicouches/Beige, Noir, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (bitumineux) (noir)	MET / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	26A003835-028 - BV3MX2385 Réf. Prel : P30 SOUS SOL - 113/Menuiseries extérieures : Peintures décoratives - (Multicouches/Gris, Marron)	Matériau de type système d'enduit peinture (marron)	MET / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un objet utilisé lors du prélèvement par l'opérateur de repérage est présent dans l'échantillon. Celui-ci n'a pas été analysé.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-003048-01

Référence laboratoire N° : 26RB003537

Reçu au laboratoire le : 04/02/2026

Date d'analyse : 06/02/2026

Référence dossier Client:26A003835 - 1510797887/29368120/S1/1/4_29368120/1/1

Date d'émission de rapport : 07/02/2026 0:02

Référence de suivi du dossier N° : 26A003835

Date de réception :04/02/2026

Page8/8

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Vicentiu Stoica
Team Leader CRO007