

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom
INSTITUT DE RECHERCHE MONTABO IRD

Adresse

Type de construction

PARTICIPANTS

P Présent R Retard A Absent E Excusé

PERSONNES RELATIVES AU PROJET

Rôle	Contact	Adresse	Email & Téléphone	Présence	Convoqué
Maitre d'ouvrage					
Maitre d'oeuvre					

ENTREPRISES



Rôle	Contact	Adresse	Email & Téléphone	Présence	Convoqué
1 - Charpente / Couverture	BETEG				
1 - CVCD	BIRSAN ATTA				
2 - Electricité Courants Forts et Faibles					
2 - Faux Plafond	BETEG				
3 - Plomberie Sanitaire - Accessoires					
3 - Second oeuvre / divers	BETEG				
4 - Électricité					
5 - CVC					
6 - Plomberie					
7 - Reseaux Eau Pluviale	BETEG				
8 - Voirie	BETEG				
9 - Divers VRD					
10 - Gros-œuvre					

PLAN 3951-PLAN-D-INTERIEUR-COUPÉ-BAT-C-R+1

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
---	--------------	-----	-------------	---------	----------


1

Fissure à traiter, reprise béton

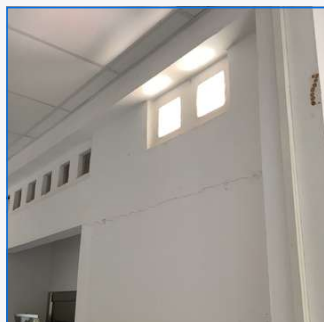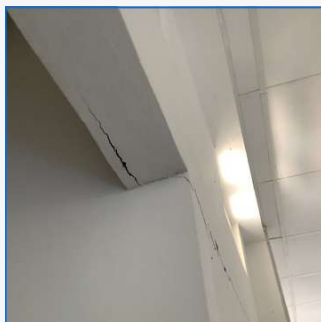


2

Fissure à traiter, reprise béton

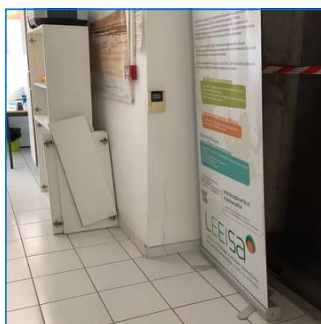

3

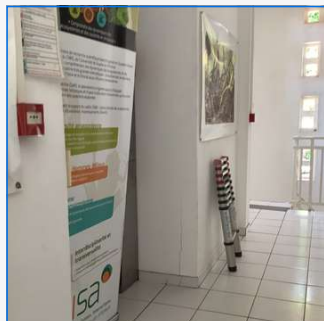

4

Fissure non structurale, jonction entre cloison agglo et mur porteur




#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
5			Fissure traversante non structurelle, jonction entre cloison agglo et mur porteur		
					

7 Fissure



9			Fissure traversante non structurelle, jonction entre cloison agglo et mur porteur		
					

PLAN 3951-PLAN-D-INTERIEUR-COUPÉ-BAT-C-SOUS-SOL
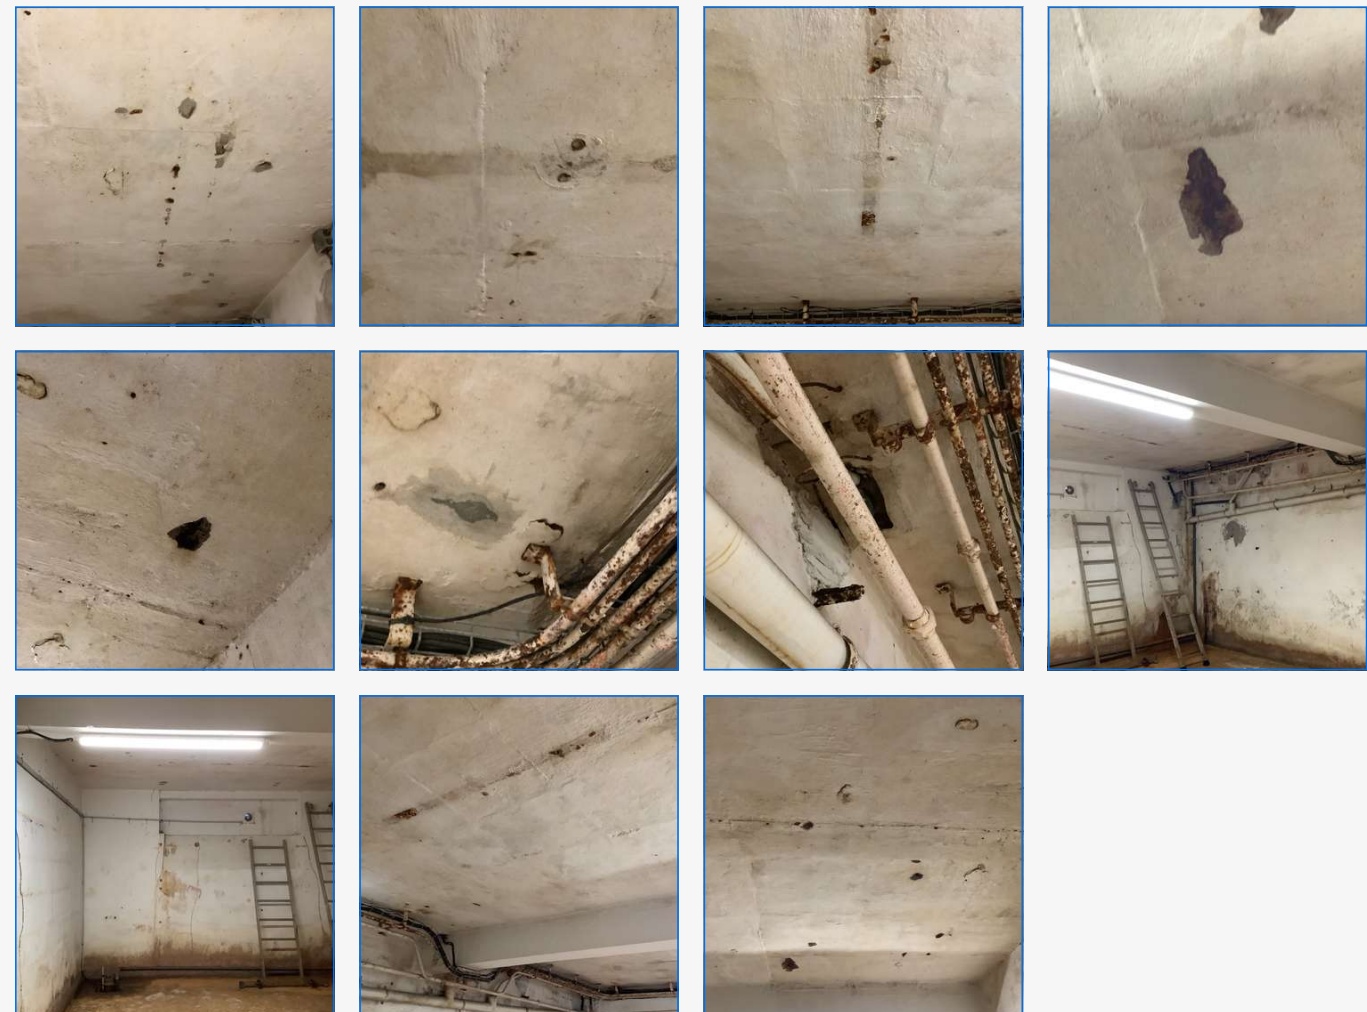
#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
1			Éclatement en sous face béton, reprises à réaliser. Remplacer le chemin de câble rouillé.		
					

PLAN 3951-PLAN-INTERIEUR-COUPÉ-BAT-A-R+1

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
17			Fissure		
					

PLAN 3951-PLAN-INTERIEUR-COUPÉ-BAT-A-R+1

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
18			Fissure		



20			Fissure, chaînage verticaux et horizontaux à reprendre		
----	--	--	--	--	--




PLAN 3951-PLAN-RDC-INTERIEUR-COUPÉ-BAT-A

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
1			Fissure, reprise structurelle		




10			Reprise béton en tête des 2 poteaux béton, vérifier DIAG amiante		
----	--	--	--	--	--

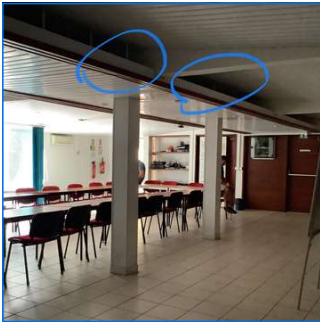

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
14			Infiltration en faux plafond, reprises béton et acier		
					


#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
17			Poutre de reprise en console, manque certainement liaison d armature avec la poutre reprise. Fort problème de infiltration depuis le haut en partie courante, et en tête et pied de mur côté façade.		

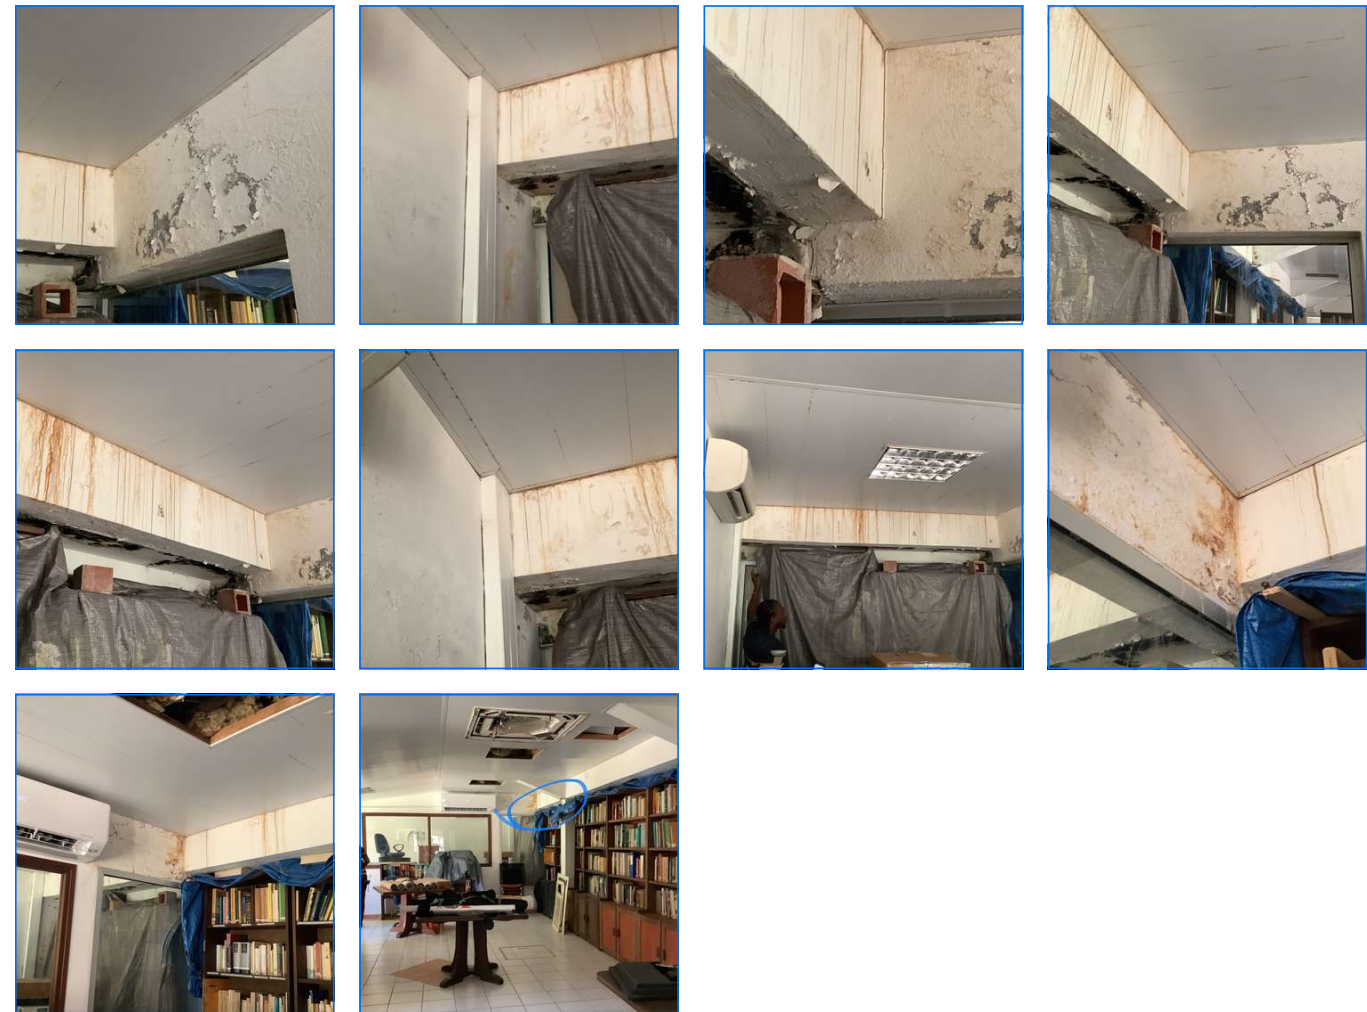

19	TCE	Salleréunion

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
1			Fissuration type délation, à traiter. Mais il semble y avoir un problème de tassement de l'extension qui semble à voir été réalisée dans un 2 temps (voir dates de réalisation), fondations et structure séparée voir absence de fondation côté sanitaire		
					

3			Fissures dans l'a faïences		
					
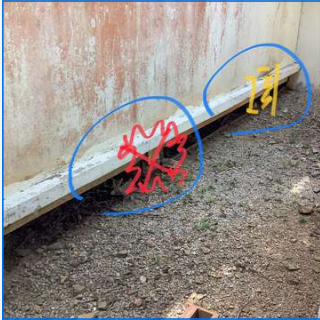
#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
5			2 éclatement de poteaux de fondation et longrines Un appuie à refaire complètement en sous œuvre. L autre à traiter de manière superficielle Reconnaissance des fondations à prévoir.		
					




**SOCIETE D'IMAGERIE D'AMENAGEMENT
ET DE GEODESIE**

480, ch. CONSTANT Chlore
97354, REMIRE-MONTJOLY
Tél : 05 94 28 76 03 - Fax : 05 94 28 76 04
email : siage@siage-guyane.fr
www.siage-guyane.fr

**COMMUNE DE CAYENNE
IRD DE GUYANE
PLAN D'INTERIEUR R+1
BAT C**

Désignation	Représentation
Interrupteur	
Prise de courant électrique	
LUMIERE	
Prise de télévision	
Prise informatique	
EXTINCTEUR	
DÉTECTEUR DE FUMÉE	
CLIMATISATION	
HAUTEUR SOUS PLAFOND	HSP
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	

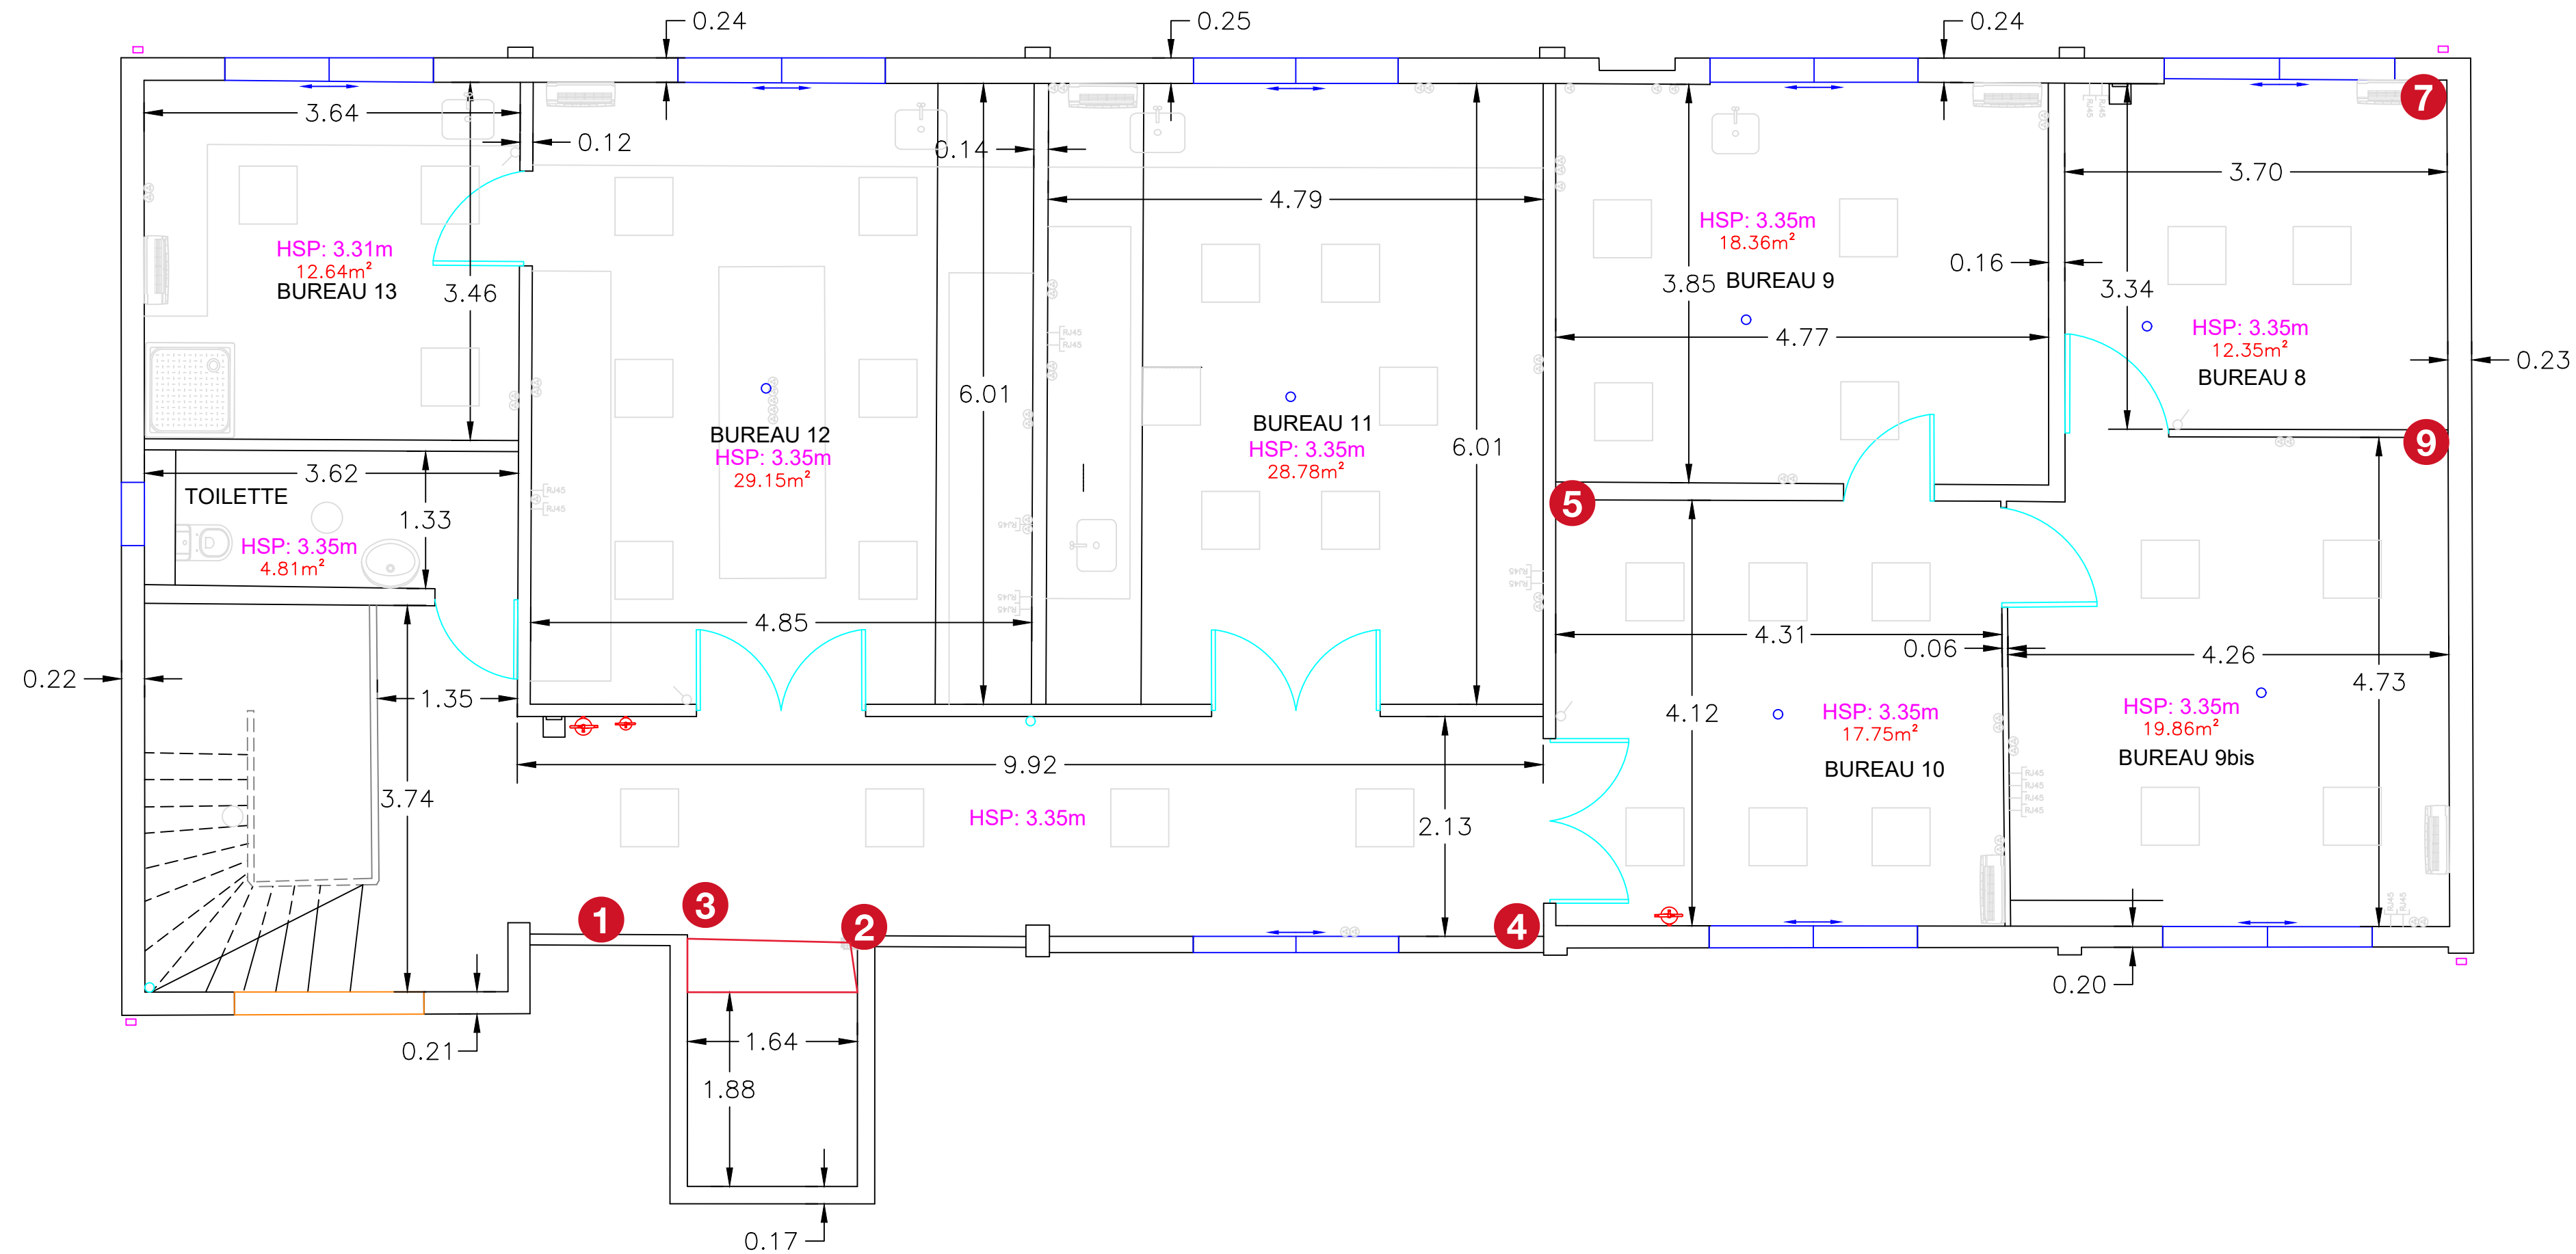

ECHELLE : 1 / 50




**SOCIETE D'IMAGERIE D'AMENAGEMENT
ET DE GEODESIE**

480, ch. CONSTANT Chlore
97354 , REMIRE-MONTJOLY
Tél : 05 94 28 76 03 - Fax : 05 94 28 76 04
email : siage@siage-guyane.fr
www.siage-guyane.fr

**COMMUNE DE CAYENNE
IRD DE GUYANE
PLAN INTERIEUR
SOUS SOL
BAT C**

Désignation	Représentation
Interrupteur	
Prise de courant électrique	
Prise Téléphone	
Prise de télévision	
Prise informatique	
EXTINCTEUR	
CHAUFFE EAU	
CLIMATISATION	
HAUTEUR SOUS PLAFOND	HSP

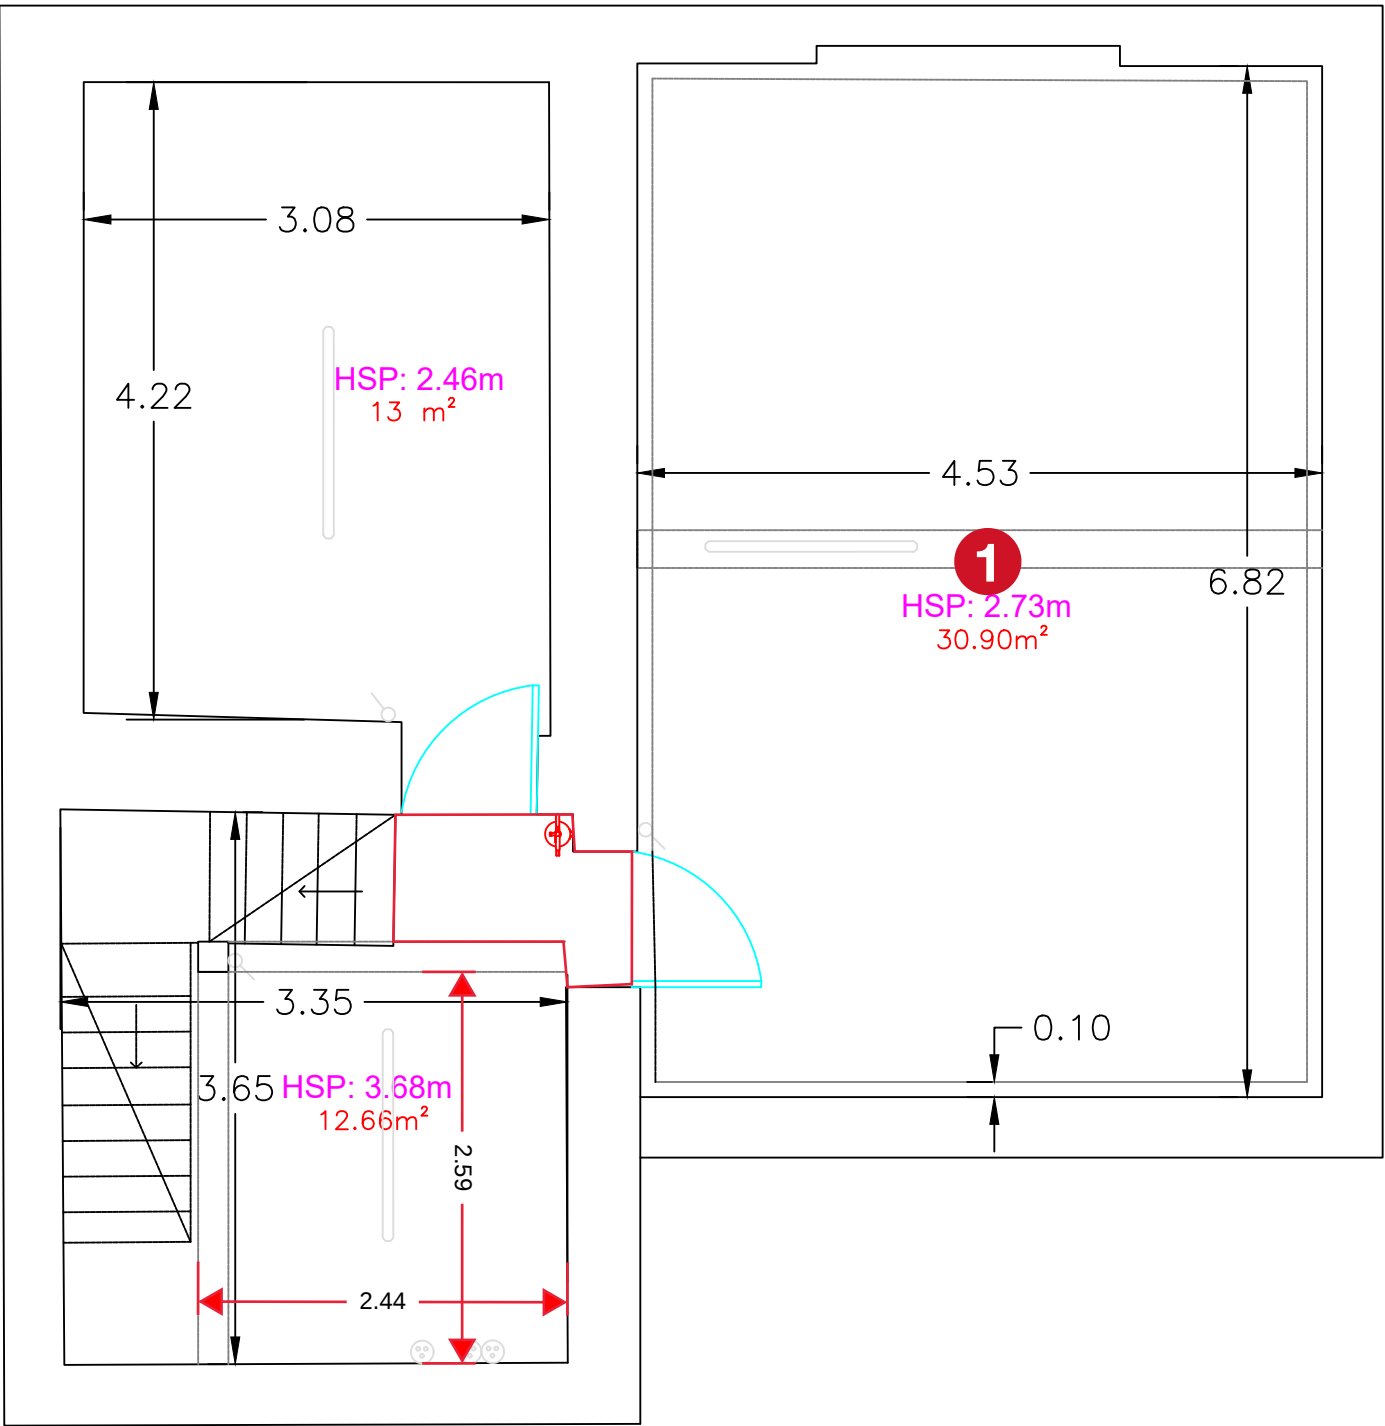


ECHELLE : 1 / 50



SOCIETE D'IMAGERIE D'AMENAGEMENT
ET DE GEODESIE

480, ch. CONSTANT Chloé
97354, REMIRE-MONTJOLY
Tél : 05 94 28 76 03 - Fax : 05 94 28 76 04
email : siage@siage-guyane.fr
www.siage-guyane.fr

COMMUNE DE CAYENNE
IRD DE GUYANE
PLAN D'INTERIEUR R+1
BAT A

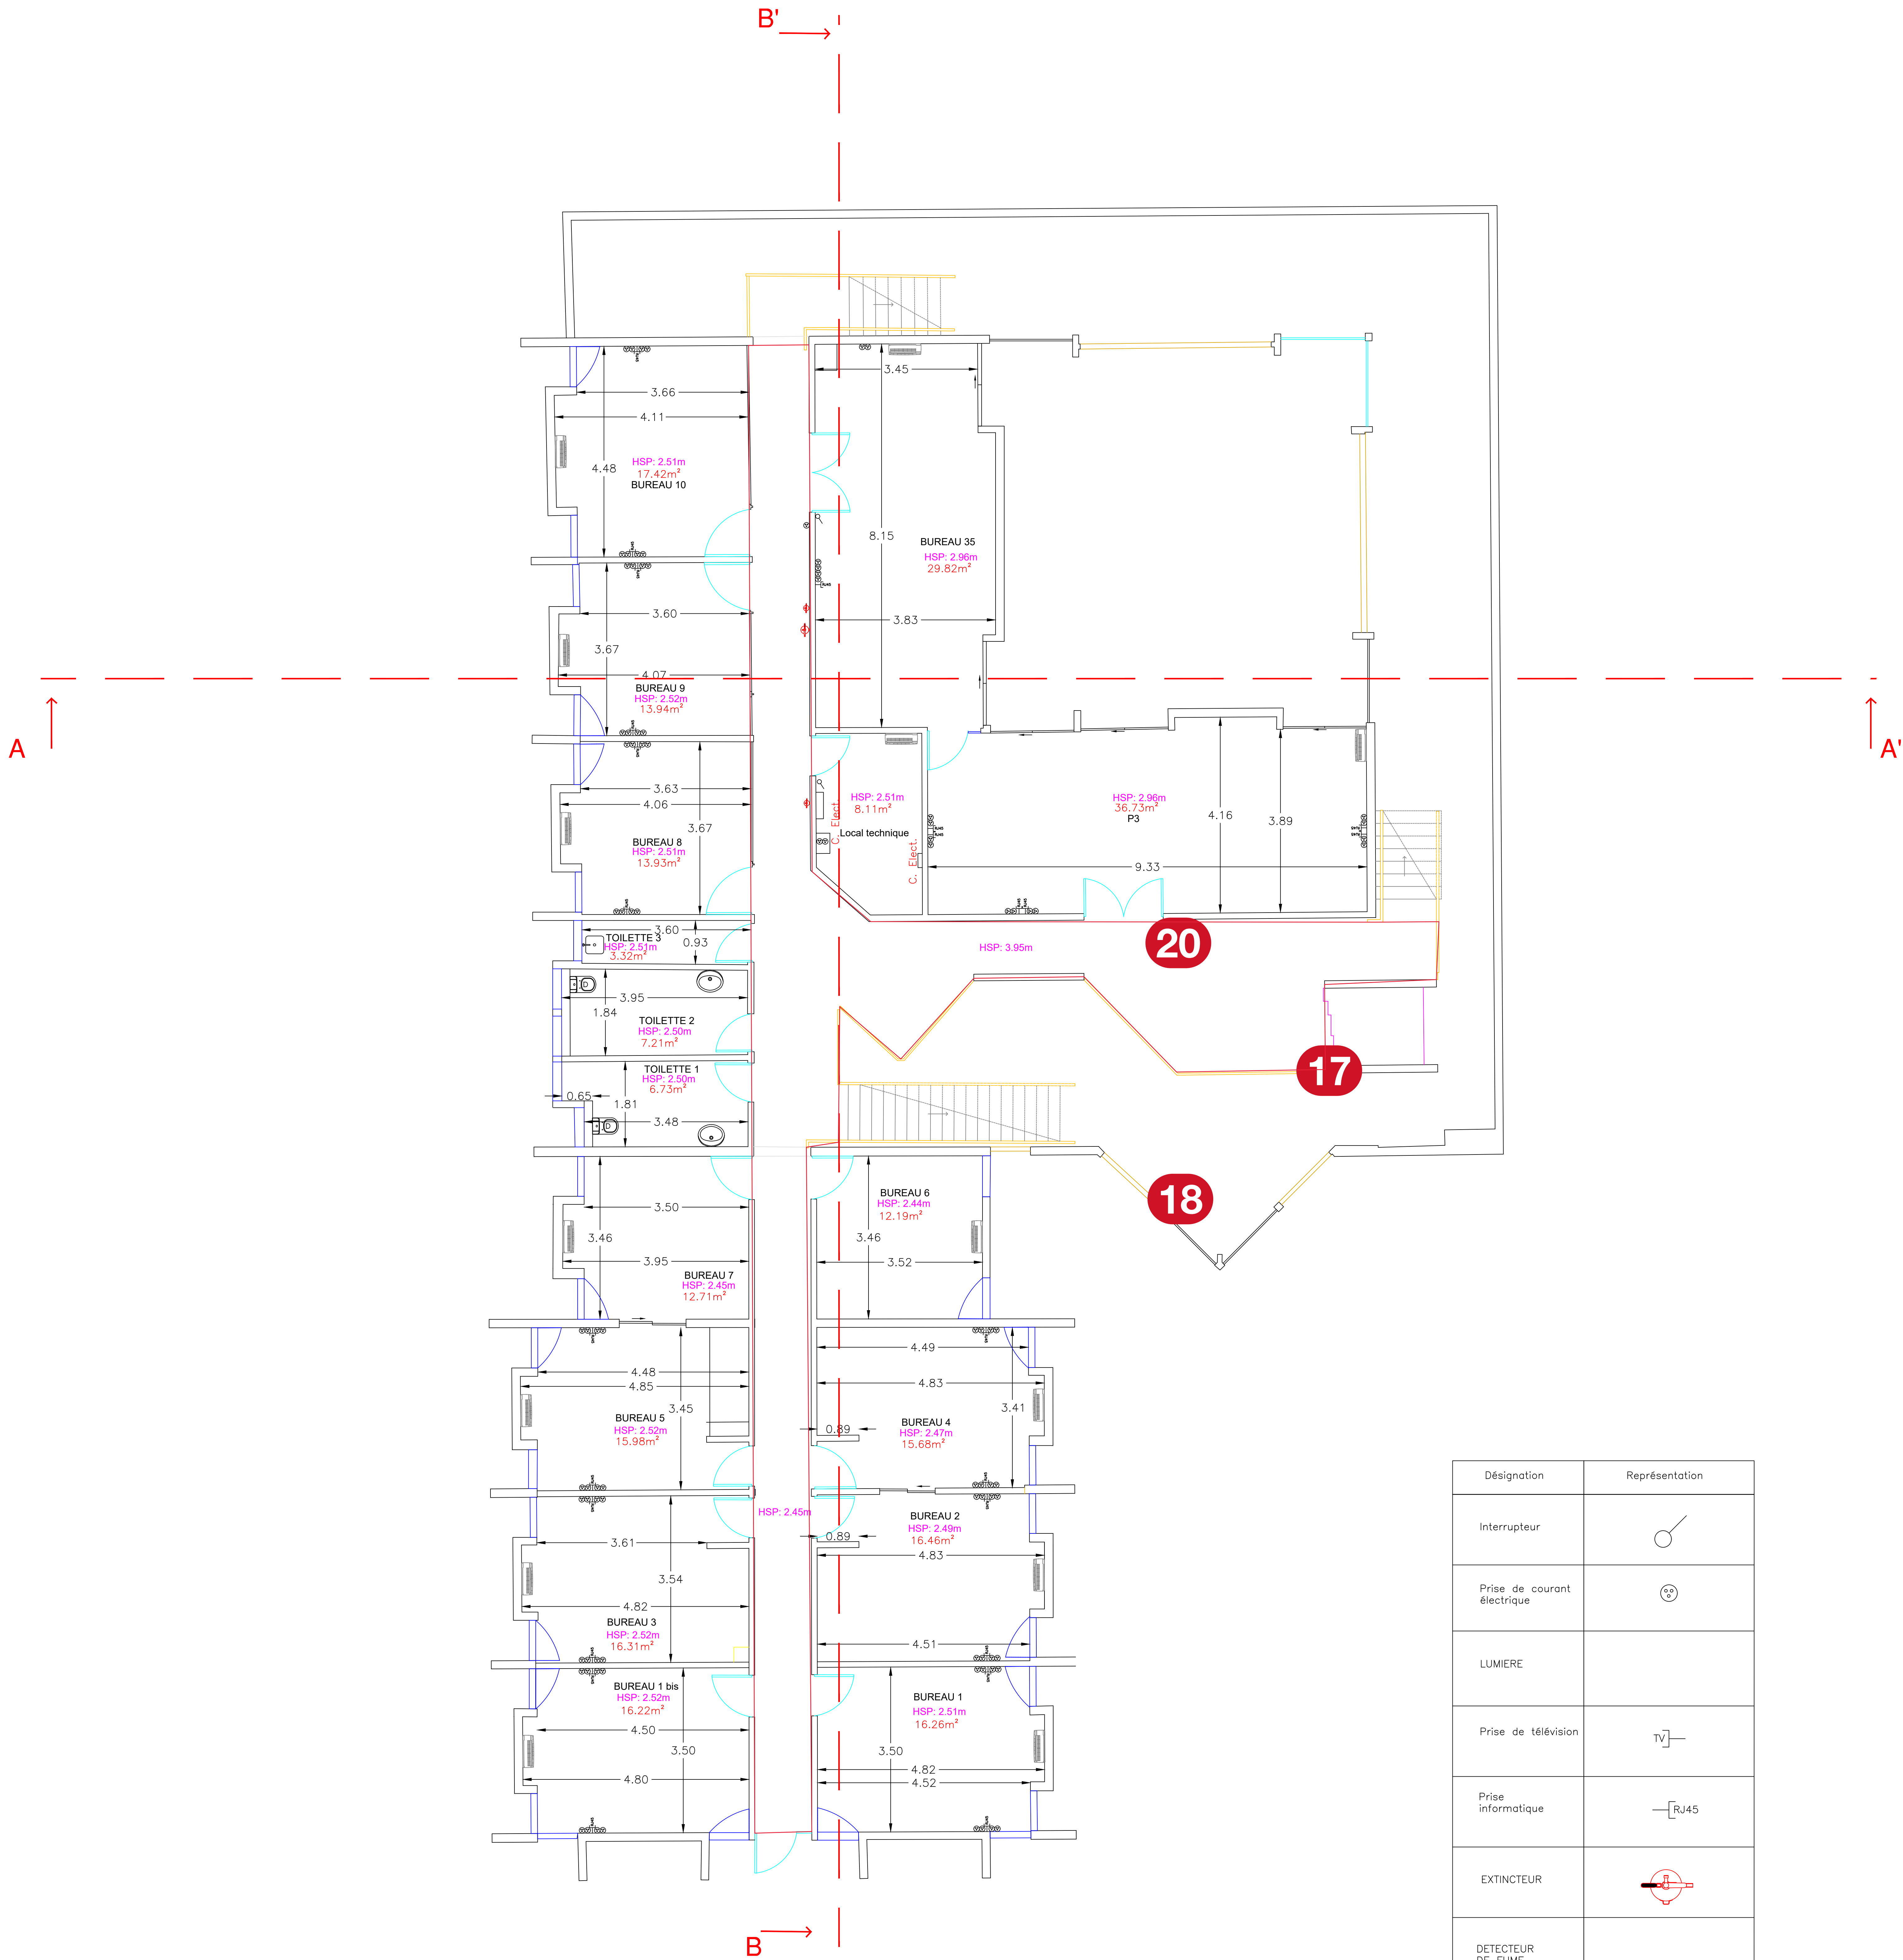


Désignation	Représentation
Interrupteur	
Prise de courant électrique	
LUMIERE	
Prise de télévision	
Prise informatique	
EXTINCTEUR	
DETECTEUR DE FUME	
CLIMATISATION	
HAUTEUR SOUS PLAFOND	HSP
DETECTEUR DE MOUVEMENT	

ECHELLE : 1 / 50
DECEMBRE 2023



**SOCIETE D'IMAGERIE D'AMENAGEMENT
ET DE GEODESIE**
480, ch. CONSTANT Chloé
97354, REMIRE-MONTJOLY
Tél : 05 94 28 76 03 - Fax : 05 94 28 76 04
email : siage@siage-guyane.fr
www.siage-guyane.fr

COMMUNE DE CAYENNE
IRD DE GUYANE
PLAN D'INTERIEUR RDC
BAT A

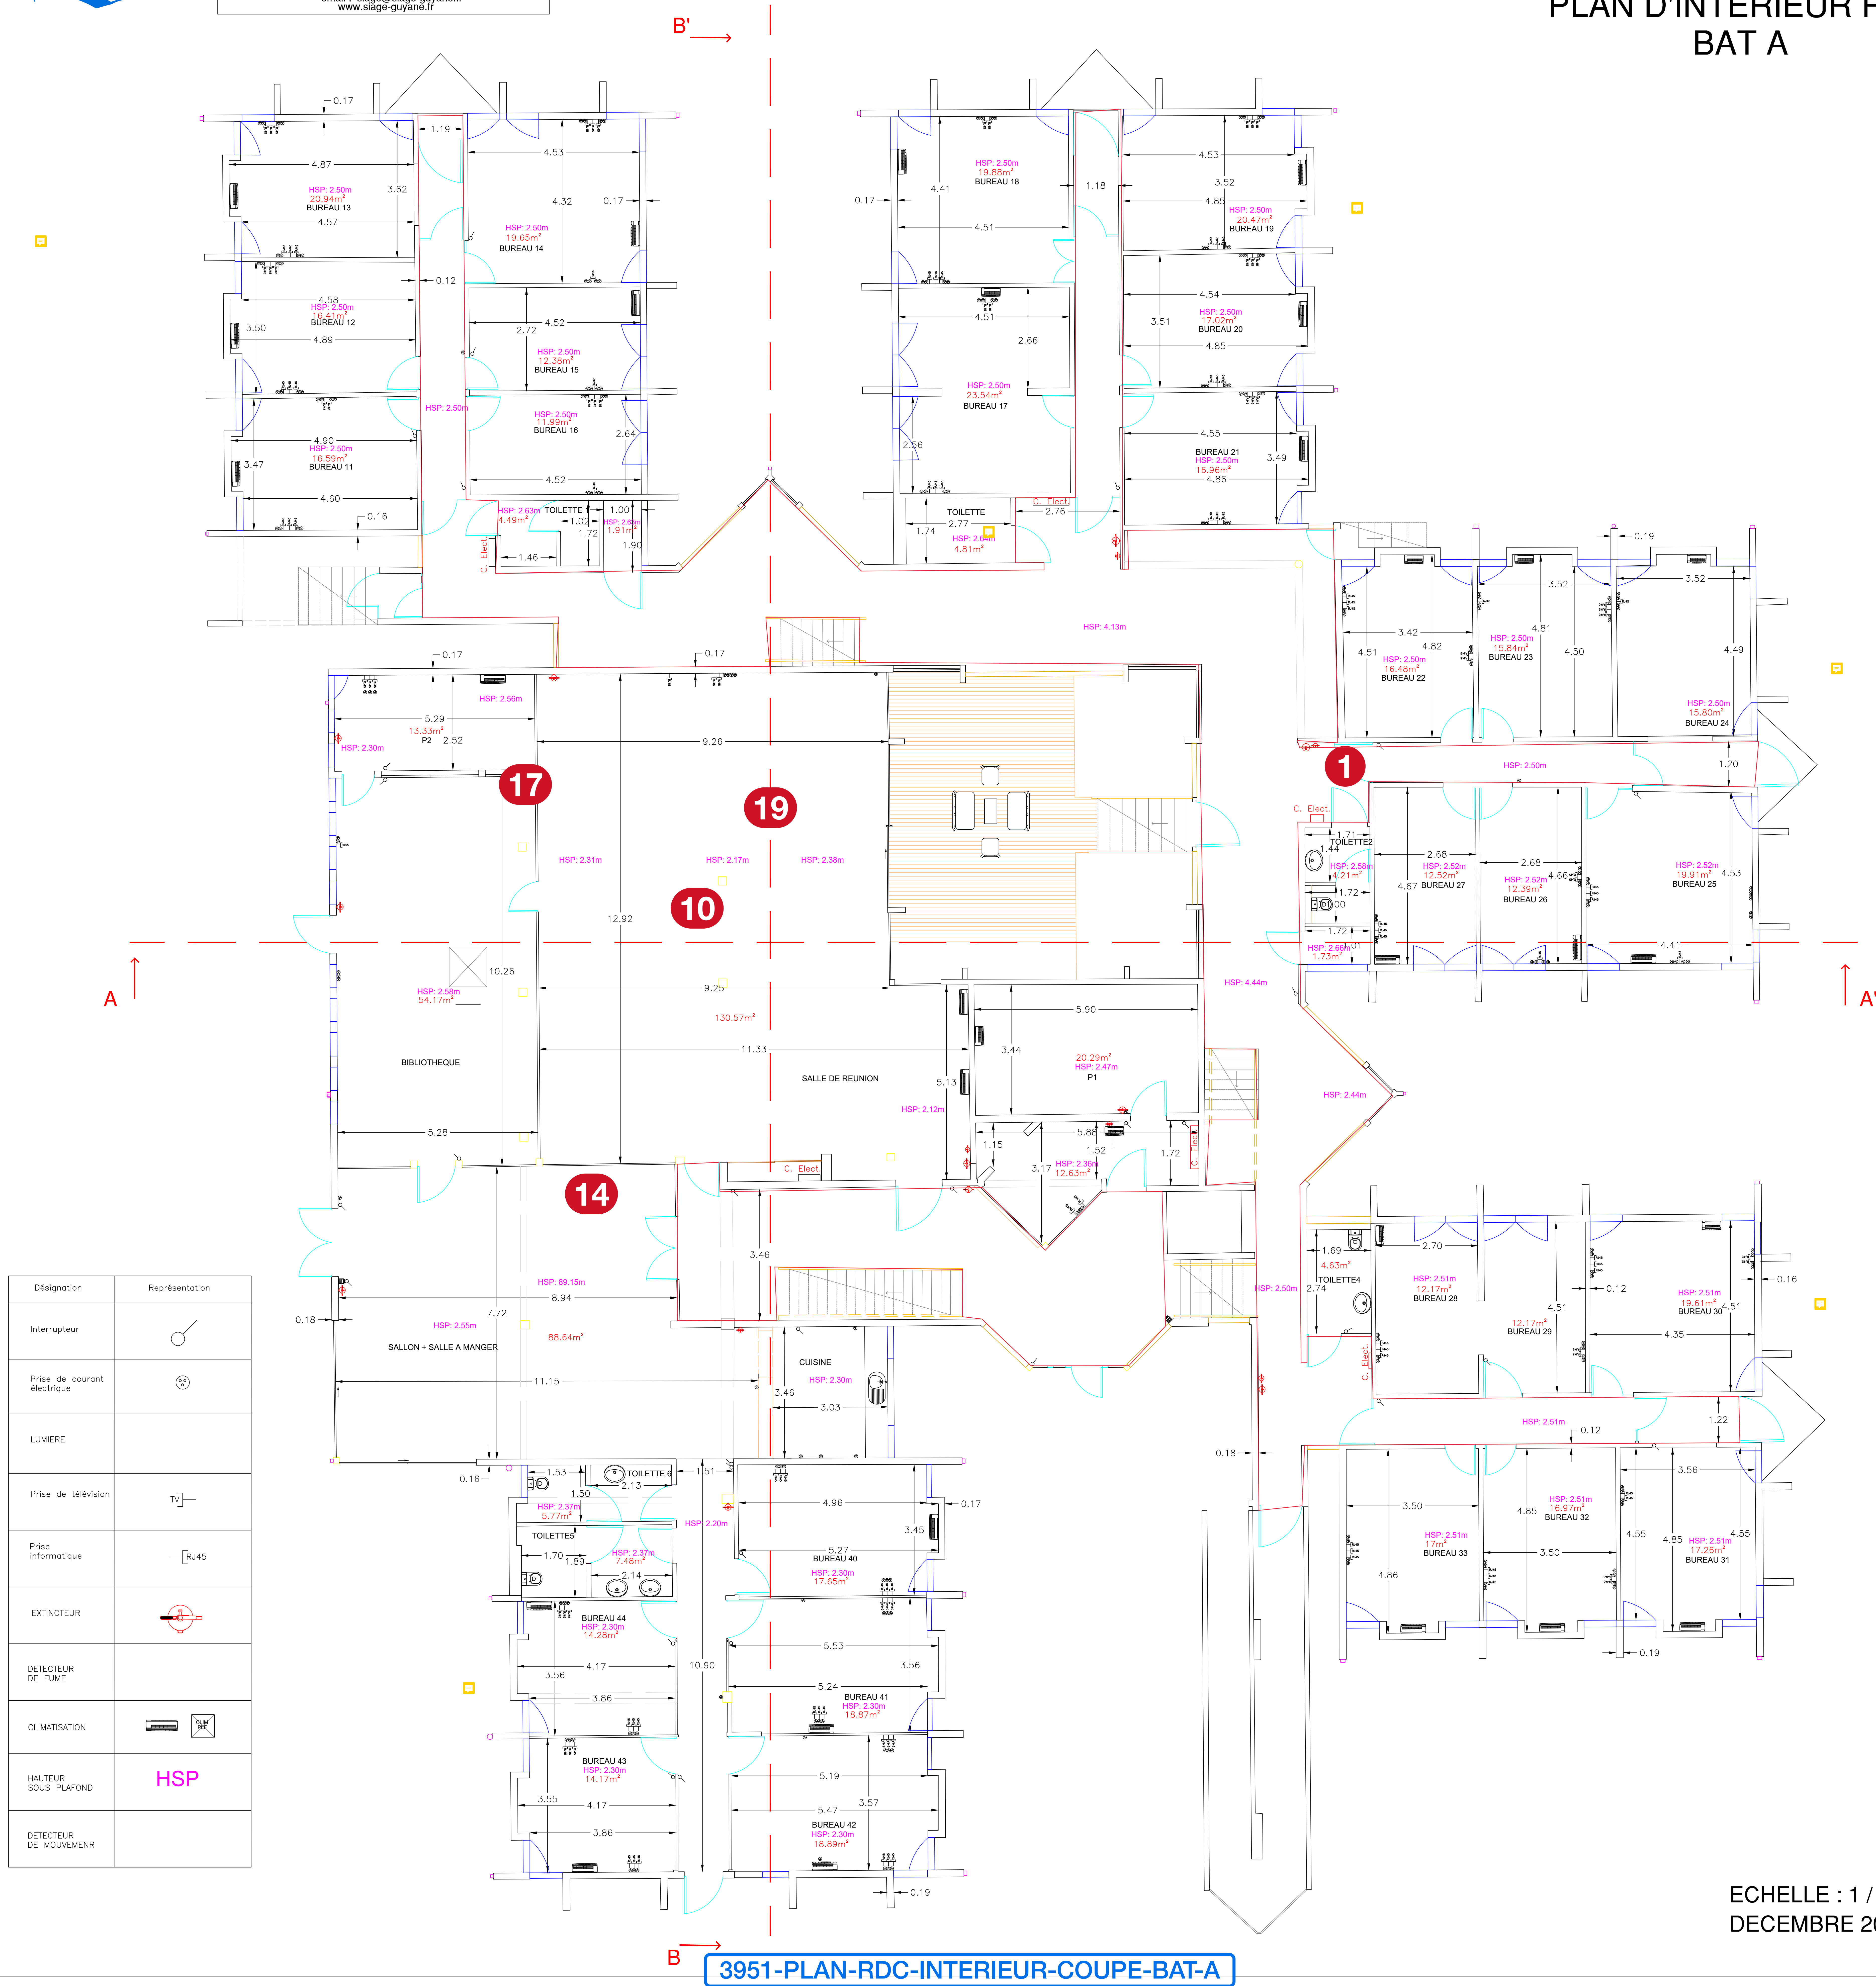

ECHELLE : 1 / 50
DECEMBRE 2023




**SOCIÉTÉ D'IMAGERIE D'AMÉNAGEMENT
ET DE GÉODÉSIE**

480, ch. CONSTANT Chlore
97354, REMIRE-MONTJOLY
Tél : 05 94 28 76 03 - Fax : 05 94 28 76 04
email : siage@siage-guyane.fr
www.siage-guyane.fr

**COMMUNE DE CAYENNE
IRD DE GUYANE
SECHOIR
PLAN INTERIEUR**

Désignation	Représentation
Interrupteur	
Prise de courant électrique	
LUMIERE	
Prise de télévision	
Prise informatique	
EXTINCTEUR	
DETECTEUR DE FUME	
CLIMATISATION	
HAUTEUR SOUS PLAFOND	HSP
DETECTEUR DE MOUVEMENT	

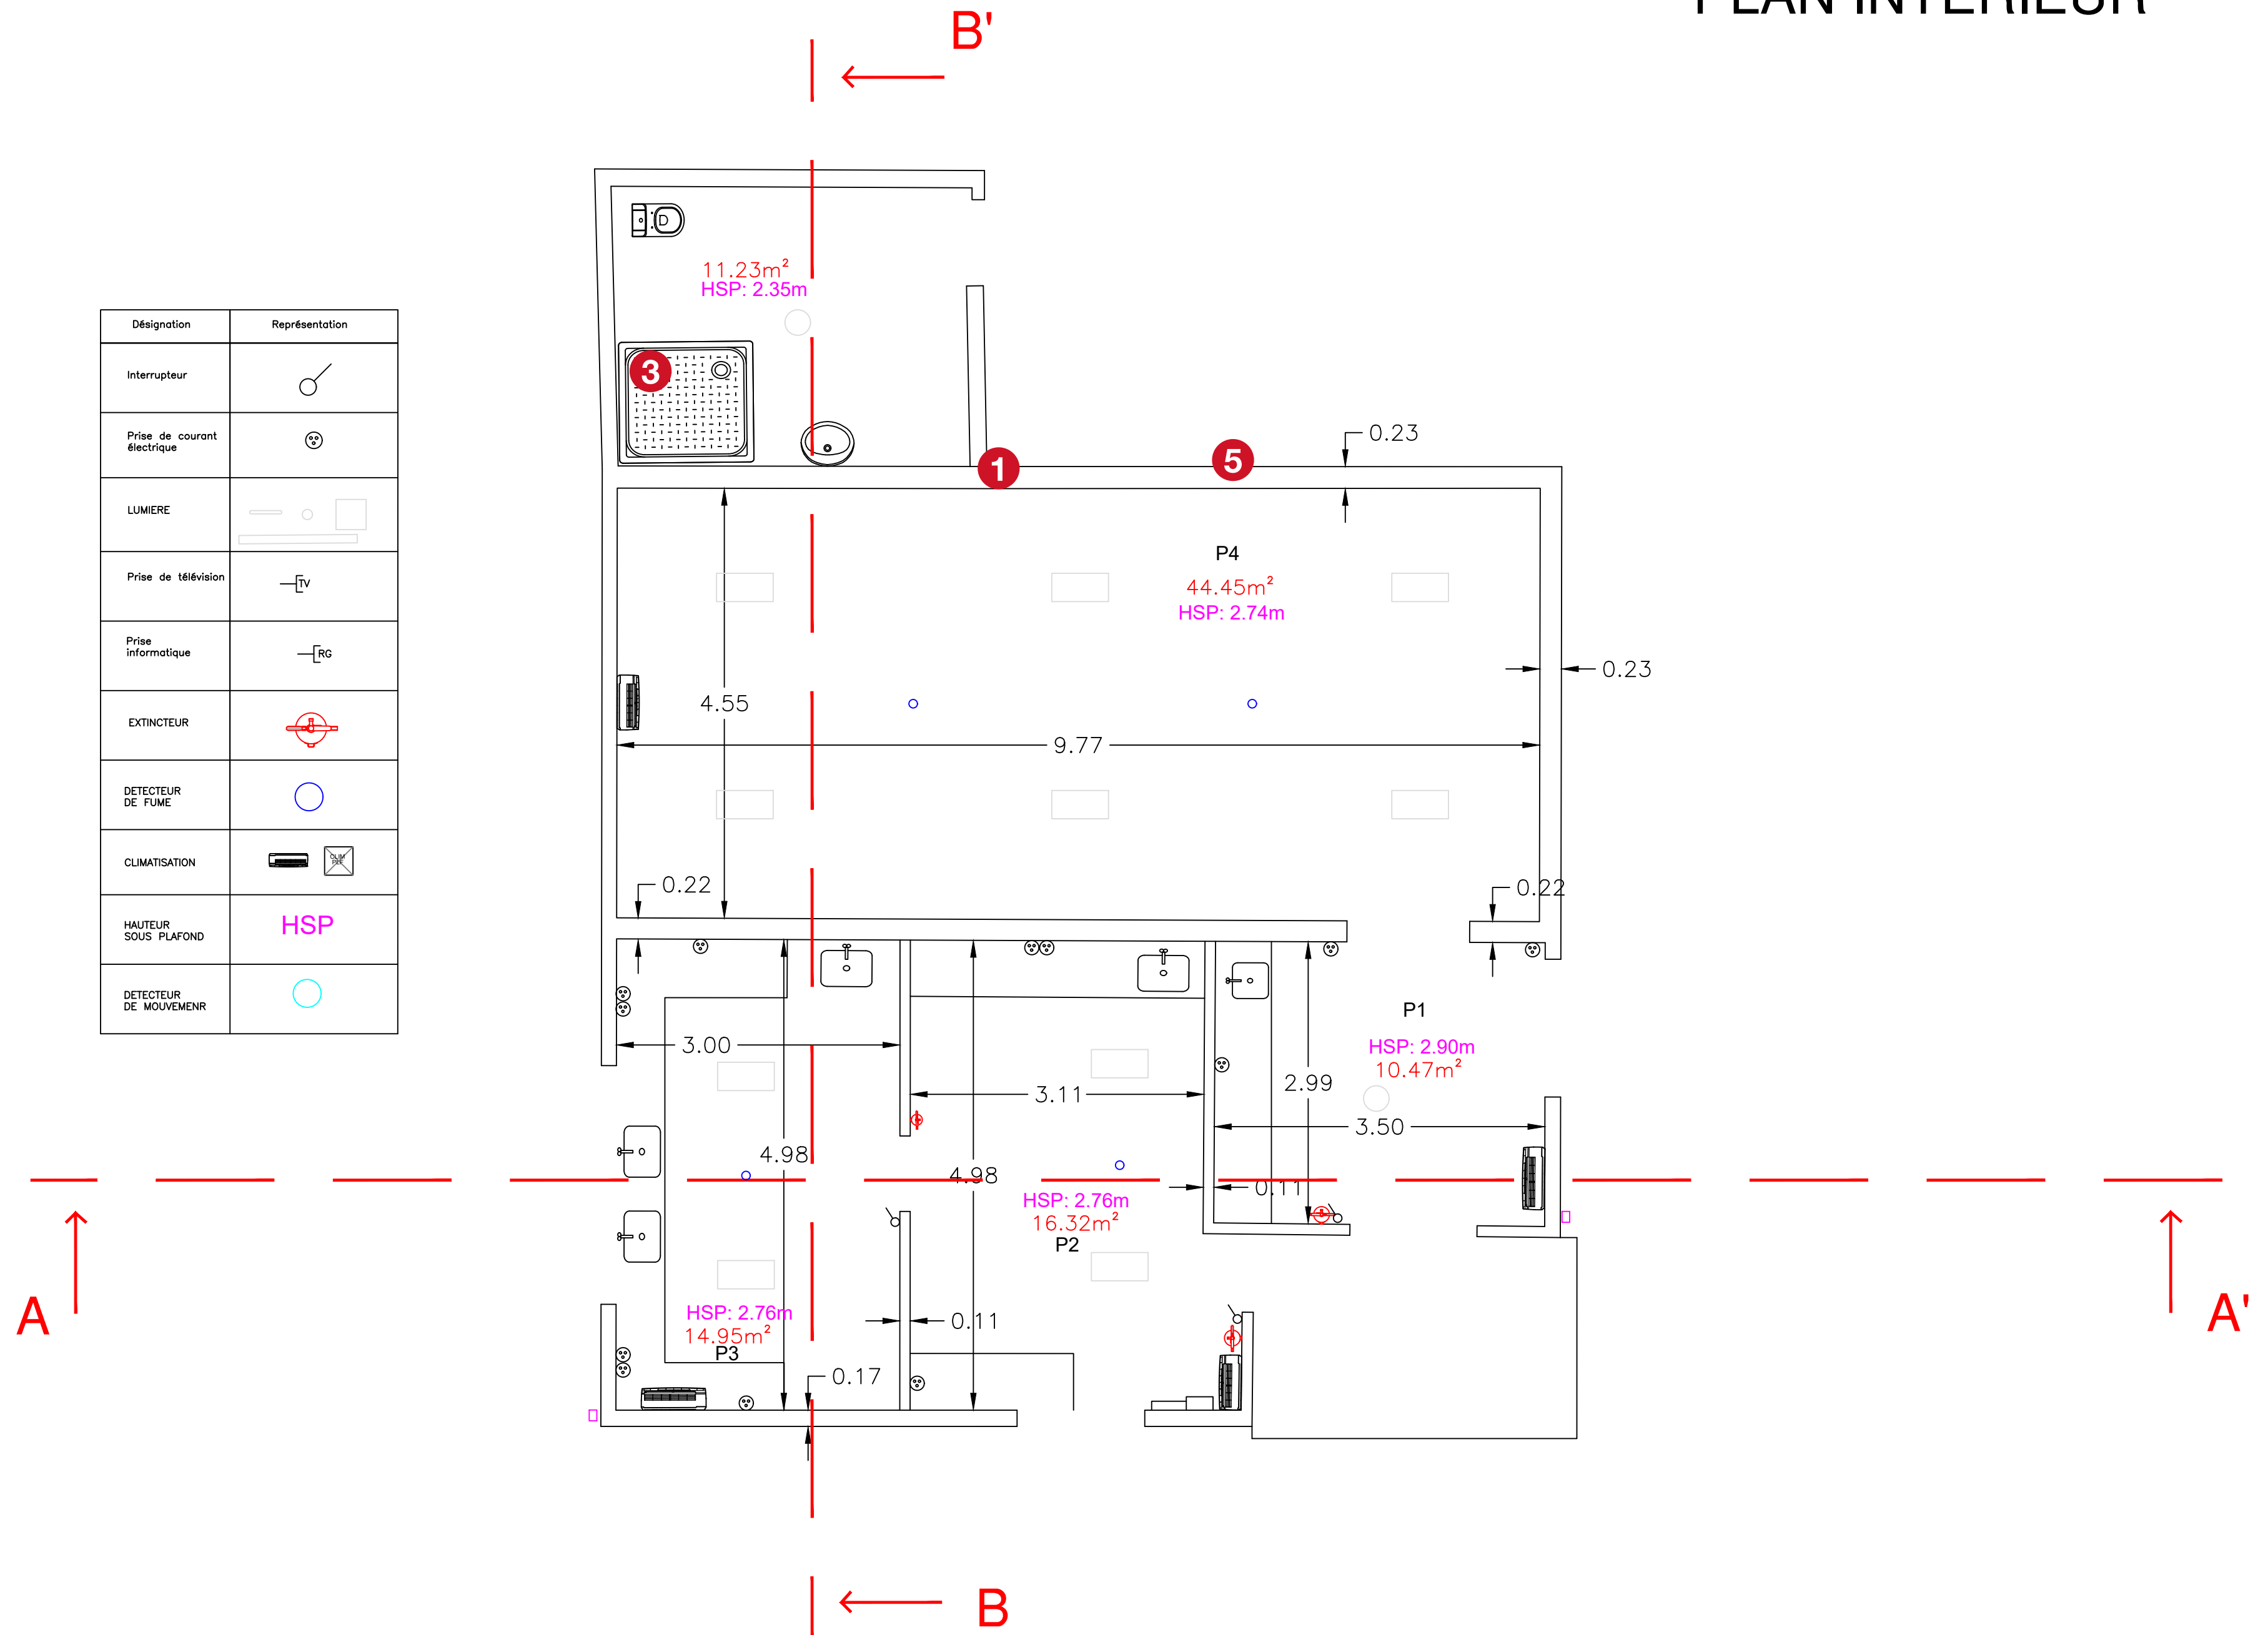

ECHELLE : 1 / 50

VUE EN PLAN SECHOIR