

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

Bâtiments 320, 321, 322
Ferme De Bellevue
Fontevraud-L'abbaye
49590 FONTEVRAUD L'ABBAYE

Propriétaire

Etablissement du Service d'Infrastructure de la Défense de Rennes
Pôle Conduite des Opérations d'Angers
5 Rue Des Petites Musses BP 14114
49041 ANGERS CEDEX 01

Demandeur

Etablissement du Service d'Infrastructure de la Défense de Rennes
Pôle Conduite des Opérations d'Angers
5 Rue Des Petites Musses BP 14114
49041 ANGERS CEDEX 01

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 30/09/2021

Date de visite : 23/09/2021

Nombre de pages : 32

Fait à : ANGERS CEDEX 01

Référence du dossier :
2109CCEANBCI013214

Nombre de prélèvements : 22

Le présent rapport est établi par
Jerome Houdayer

dont les compétences sont certifiées par
: **SOCOTEC Certification France**

sur la durée de validité du 21/09/2020 au
20/09/2027

Certificat de compétence :
n° DTI / 1811-002

Contrat d'assurance :
AXA /
n° 37503519275087 / échéance
31/12/2021

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION.....	3
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	4
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	5
1. PRESTATIONS REALISEES	5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	5
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	5
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	6
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION.....	6
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	6
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE	7
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF	8
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES	8
VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	9
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	10
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	14
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	22
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	29
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	30
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE.....	31

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réfection partielle du bâtiment.

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Ensemble des locaux.

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Niveau	Local	Matériau ou produit
BAT 321	Pièce 11	Plaques bitumineuses Evier

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
BAT 320	Pièce 1
BAT 320	Extérieur
BAT 321	Pièce 1
BAT 321	Pièce 2
BAT 321	Pièce 3
BAT 321	Pièce 4
BAT 321	Pièce 5
BAT 321	Pièce 6
BAT 321	Pièce 7
BAT 321	Pièce 8
BAT 321	Pièce 9
BAT 321	Pièce 10
BAT 321	Pièce 11
BAT 321	Pièce 12
BAT 321	Pièce 13
BAT 321	Pièce 14
BAT 321	Extérieur
BAT 322 RDC	Pièce 1
BAT 322 RDC	Pièce 2
BAT 322 RDC	Pièce 3
BAT 322 RDC	Pièce 4
BAT 322 RDC	Pièce 5
BAT 322 RDC	Pièce 6
BAT 322 RDC	Pièce 7
BAT 322 RDC	Pièce 8
BAT 322 RDC	Pièce 9
BAT 322 RDC	Pièce 10
BAT 322 RDC	Escalier 1
BAT 322 RDC	Escalier 2
BAT 322 R+1	Pièce 11
BAT 322 R+1	Pièce 12
BAT 322 R+1	Pièce 13
BAT 322 R+1	Pièce 14
BAT 322 R+1	Pièce 15
BAT 322 R+1	Pièce 16
BAT 322 R+1	Pièce 17
BAT 322 R+1	Pièce 18
BAT 322 R+1	Pièce 19
BAT 322 R+1	Pièce 20

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA St Grégoire Bât K (Cofrac : 1-5970)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :

> Mme COUILLET

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables		X	

Parties non visitées

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Occupé

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
BAT 320	BAT 320
BAT 321	BAT 321
BAT 322 RDC	BAT 322 RDC
BAT 322 R+1	BAT 322 R+1
BAT 320-T	BAT 320-T
BAT 321-T	BAT 321-T

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2 et 5.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ 5.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité*
ZPSO-021	BAT 321 - Pièce 11	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Plaques bitumineuses Evier	P021	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		

* la quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-001	BAT 322 RDC - Pièce 7	Colle de carrelage	Colle de carrelage (30x30) + ragréage	P001	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	BAT 322 RDC - Pièce 7	Colle de faïence	Colle de faïence (20x20)	P002	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	BAT 322 RDC - Pièce 8	Colle de faïence	Colle de faïence (15x15)	P003	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	BAT 322 RDC - Pièce 9	Colle de carrelage	Colle de carrelage (5x5) + ragréage	P004	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	BAT 322 RDC - Pièce 9	Colle de carrelage	Colle de plinthes (10x10)	P005	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	BAT 322 RDC - Pièce 9	Colle de faïence	Colle de faïence (20x25)	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	BAT 322 RDC - Pièce 9	Panneaux et plaques	Faux Plafonds 60x60 Dur	P007	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	BAT 322 RDC - Pièce 9	Panneaux et plaques	Faux Plafonds 60x60	P008	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	BAT 322 RDC - Pièce 1; BAT 322 RDC - Pièce 3; BAT 322 RDC - Pièce 4; BAT 322 RDC - Pièce 5; BAT 322 RDC - Pièce 6; BAT 322 R+1 - Pièce 11; BAT 322 R+1 - Pièce 12; BAT 322 R+1 - Pièce 19	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre Murs	P009	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	BAT 322 RDC - Pièce 1; BAT 322 RDC - Pièce 2; BAT 322 RDC - Escalier 1; BAT 322 RDC - Escalier 2	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment Murs	P010	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Parties extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	P011	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	BAT 322 R+1 - Pièce 14	Bandes calicot	Bandes calicot Murs	P012	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	BAT 322 R+1 - Pièce 17; BAT 322 R+1 - Pièce 18	Colle de carrelage	Colle de carrelage (20x20) + ragréage	P013	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	BAT 322 R+1 - Pièce 17	Colle de carrelage	Colle de plinthes (10x30)	P014	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-015	BAT 322 R+1 - Pièce 17; BAT 322 R+1 - Pièce 18	Colle de faïence	Colle de faïence (20x25)	P015	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	BAT 320 - Pièce 1; BAT 321 - Pièce 1; BAT 321 - Pièce 2; BAT 321 - Pièce 3; BAT 321 - Pièce 4; BAT 321 - Pièce 5; BAT 321 - Pièce 8; BAT 321 - Pièce 9; BAT 321 - Pièce 10; BAT 321 - Pièce 11; BAT 321 - Pièce 12; BAT 321 - Pièce 13; BAT 321 - Pièce 14	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit ciment Murs	P016	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	BAT 321 - Pièce 6; BAT 321 - Pièce 7	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre Murs	P017	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	BAT 321 - Pièce 8	Colle de faïence	Colle de faïence (15x20)	P018	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	BAT 321 - Pièce 8; BAT 321 - Pièce 10; BAT 321 - Pièce 12	Colle de faïence	Colle de faïence (5x5)	P019	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	BAT 321 - Pièce 8; BAT 321 - Pièce 12	Colle de carrelage	Colle de carrelage (10x10) + ragréage	P020	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	BAT 321 - Pièce 12; BAT 321 - Pièce 13; BAT 321 - Pièce 14	Bandes calicot	Bandes calicot Murs	P022	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
Néant		-			

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Matériau	Localisation	Composant		Conclusion (justification)
ZPSO-023	BAT 320 - Extérieur	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment	Susceptible de contenir de l'amiante (Materiaux inaccessibles)
ZPSO-024	BAT 321 - Extérieur	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment	Susceptible de contenir de l'amiante (Materiaux inaccessibles)

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.


Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.


ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION




Matériaux : ZPSO-001
Prélèvement : P001
Description : Colle de carrelage (30x30) + ragréage
Localisation : BAT 322 RDC - Pièce 7
Résultat : Absence d'amiante

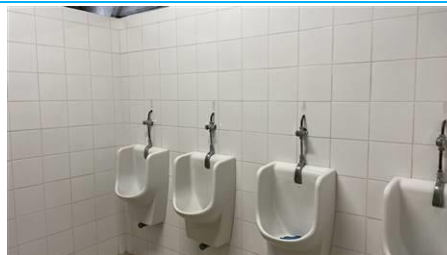

Matériaux : ZPSO-002
Prélèvement : P002
Description : Colle de faïence (20x20)
Localisation : BAT 322 RDC - Pièce 7
Résultat : Absence d'amiante

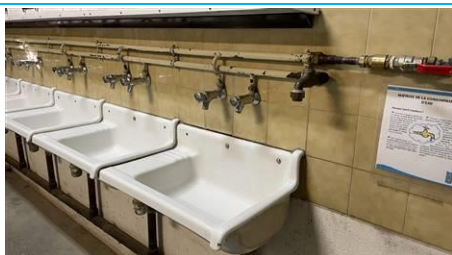


Matériaux : ZPSO-003
Prélèvement : P003
Description : Colle de faïence (15x15)
Localisation : BAT 322 RDC - Pièce 8
Résultat : Absence d'amiante

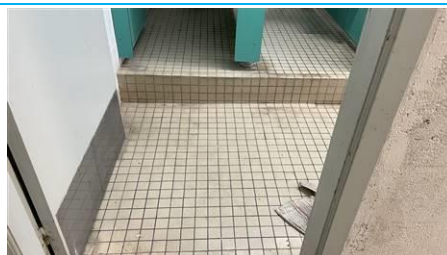

Matériaux : ZPSO-004
Prélèvement : P004
Description : Colle de carrelage (5x5) + ragréage
Localisation : BAT 322 RDC - Pièce 9
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005
Prélèvement : P005
Description : Colle de plinthes (10x10)
Localisation : BAT 322 RDC - Pièce 9
Résultat : Absence d'amiante

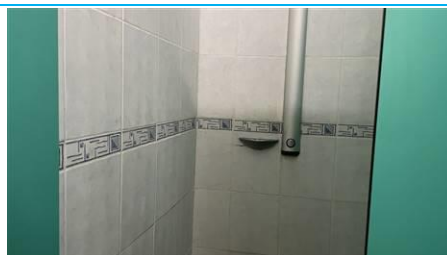

Matériaux : ZPSO-006
Prélèvement : P006
Description : Colle de faïence (20x25)
Localisation : BAT 322 RDC - Pièce 9
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-007
Prélèvement : P007
Description : Faux Plafonds 60x60 Dur
Localisation : BAT 322 RDC - Pièce 9
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-008
Prélèvement : P008
Description : Faux Plafonds 60x60
Localisation : BAT 322 RDC - Pièce 9
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-009
Prélèvement : P009
Description : Enduit plâtre Murs
Localisation : BAT 322 RDC - Pièce 6
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-010
Prélèvement : P010
Description : Enduit ciment Murs
Localisation : BAT 322 RDC - Pièce 1
Résultat : Absence d'amiante

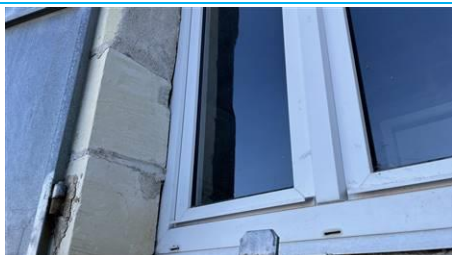


Matériaux : ZPSO-011
Prélèvement : P011
Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
Localisation : Parties extérieures
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-012
Prélèvement : P012
Description : Bandes calicot Murs
Localisation : BAT 322 R+1 - Pièce 14
Résultat : Absence d'amiante

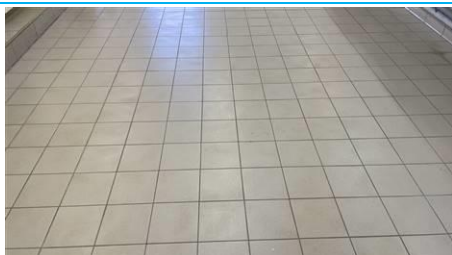

Matériaux : ZPSO-013
Prélèvement : P013
Description : Colle de carrelage (20x20) + ragréage
Localisation : BAT 322 R+1 - Pièce 17
Résultat : Absence d'amiante

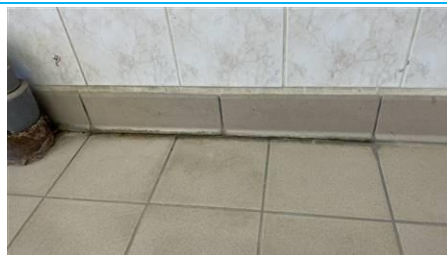

Matériaux : ZPSO-014
Prélèvement : P014
Description : Colle de plinthes (10x30)
Localisation : BAT 322 R+1 - Pièce 17
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-015
Prélèvement : P015
Description : Colle de faïence (20x25)
Localisation : BAT 322 R+1 - Pièce 17
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-016
Prélèvement : P016
Description : Enduit ciment Murs
Localisation : BAT 321 - Pièce 5
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017
Prélèvement : P017
Description : Enduit plâtre Murs
Localisation : BAT 321 - Pièce 6
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-018
Prélèvement : P018
Description : Colle de faïence (15x20)
Localisation : BAT 321 - Pièce 8
Résultat : Absence d'amiante

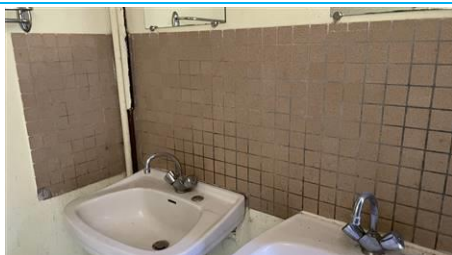

Matériaux : ZPSO-019
Prélèvement : P019
Description : Colle de faïence (5x5)
Localisation : BAT 321 - Pièce 8
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-020
Prélèvement : P020
Description : Colle de carrelage (10x10) + ragréage
Localisation : BAT 321 - Pièce 8
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-021
Prélèvement : P021
Description : Plaques bitumineuses Evier
Localisation : BAT 321 - Pièce 11
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-022
Prélèvement : P022
Description : Bandes calicot Murs
Localisation : BAT 321 - Pièce 12
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-023
Prélèvement :
Description : Plaques en fibres-ciment
Localisation : BAT 320 - Extérieur
Résultat : Susceptible de contenir de l'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-024
Prélèvement :
Description : Plaques en fibres-ciment
Localisation : BAT 321 - Extérieur
Résultat : Susceptible de contenir de l'amiante
Quantité :

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

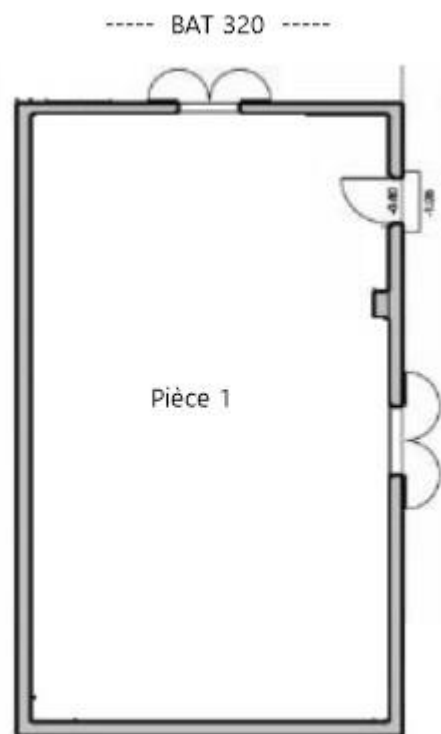


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Jerome Houdayer
Dossier n° 2109CCEANBCI013214 du 23/09/2021
Adresse du bien : Ferme De Bellevue
Fontevraud-L'abbaye 49590 FONTEVRAUD L'ABBAYE

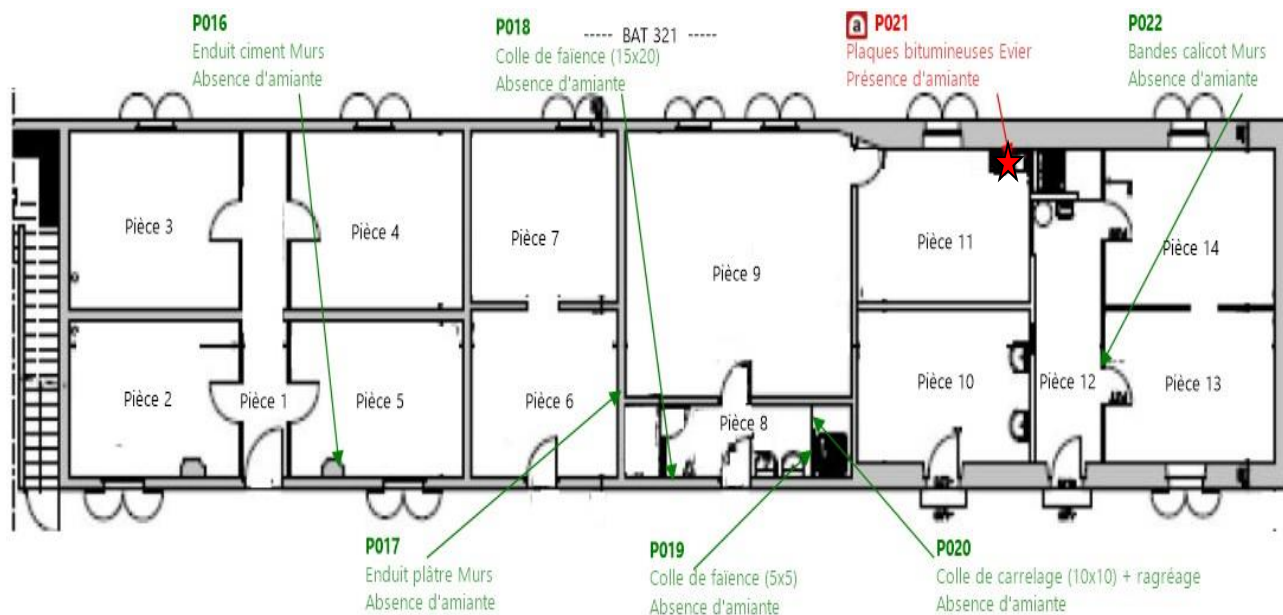


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Jerome Houdayer
Dossier n° 2109CCEANBCI013214 du 23/09/2021
Adresse du bien : Ferme De Bellevue
Fontevraud-L'abbaye 49590 FONTEVRAUD L'ABBAYE

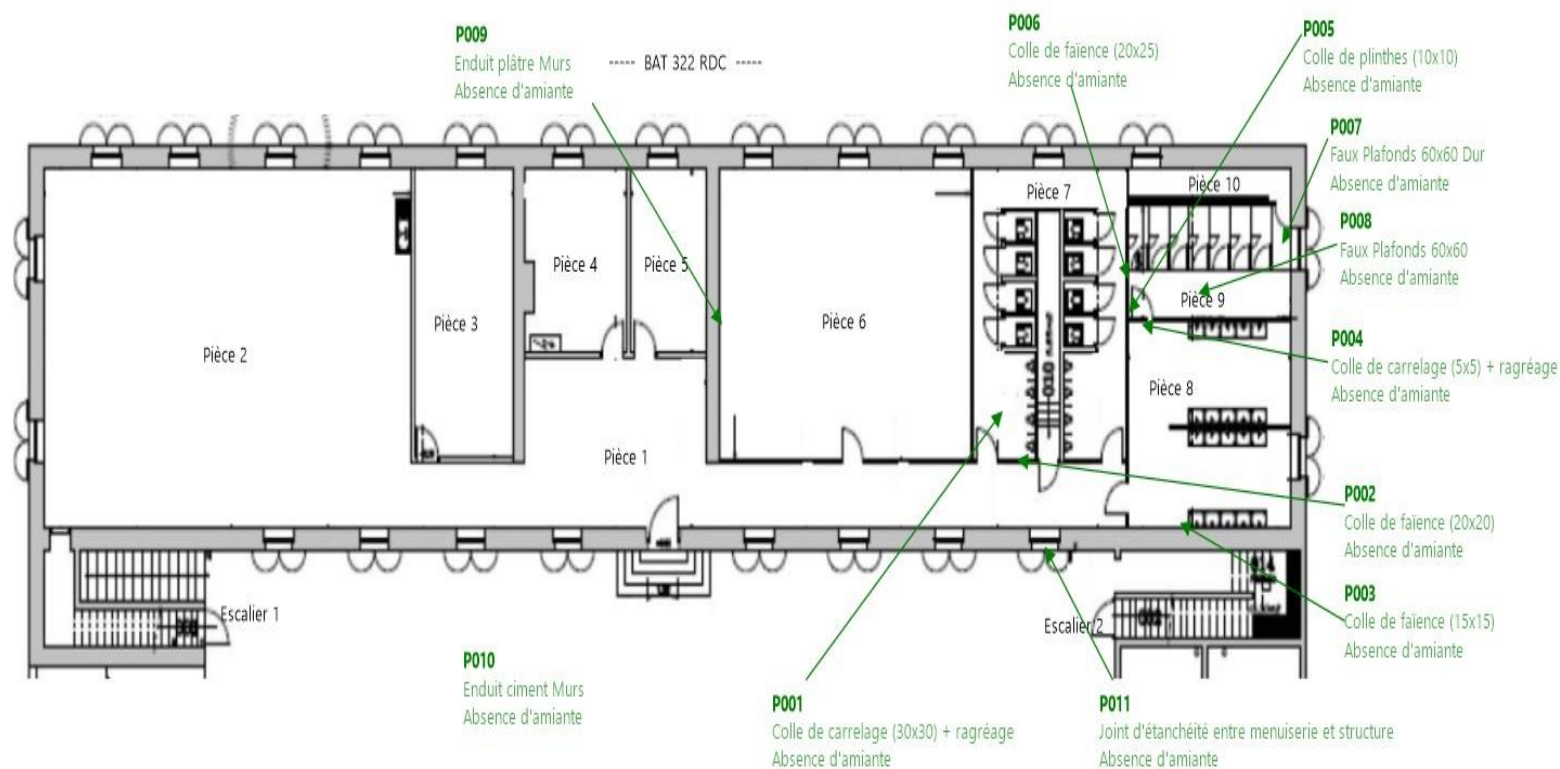


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Jerome Houdayer

Dossier n° 2109CCEANBCI013214 du 23/09/2021

Adresse du bien : Ferme De Bellevue

Fontevraud-L'abbaye 49590 FONTEVRAUD L'ABBAYE

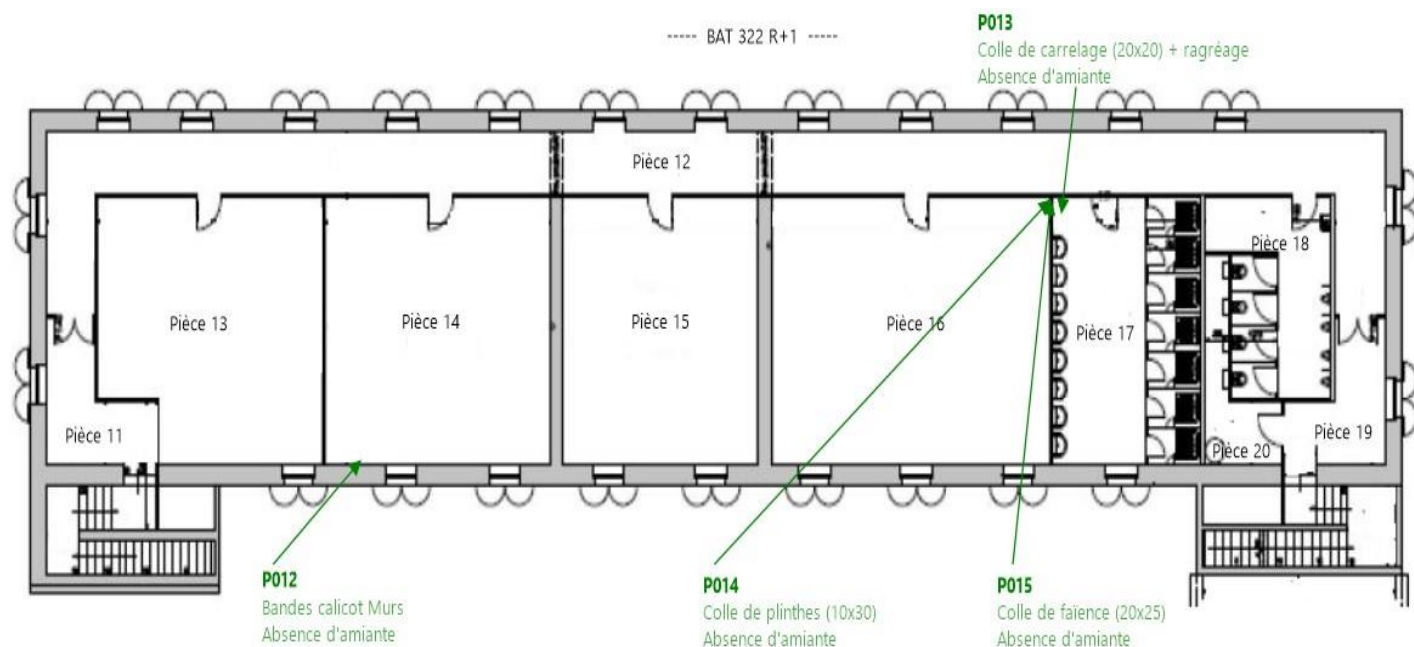


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Jerome Houdayer
Dossier n° 2109CCEANBCI013214 du 23/09/2021
Adresse du bien : Ferme De Bellevue
Fontevraud-L'abbaye 49590 FONTEVRAUD L'ABBAYE

ZPSO-023

Plaques en fibres-ciment

Susceptible de contenir de l'amiante

BAT 320 - Extérieur

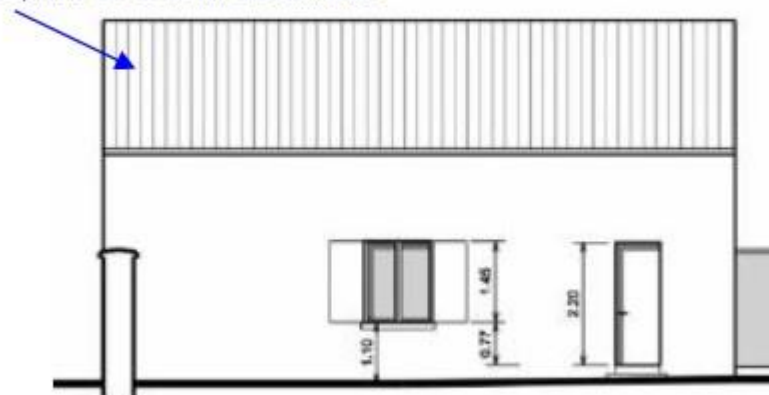


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Jerome Houdayer

Dossier n° 2109CCEANBCI013214 du 23/09/2021

Adresse du bien : Ferme De Bellevue

Fontevraud-L'abbaye 49590 FONTEVRAUD L'ABBAYE



Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Jerome Houdayer
Dossier n° 2109CCEANBCI013214 du 23/09/2021
Adresse du bien : Ferme De Bellevue
Fontevraud-L'abbaye 49590 FONTEVRAUD L'ABBAYE

Légende	ZPSO	N° Prélèvement	Type de sondage	Conclusion
	ZPSO-001	P001		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-002	P002		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-003	P003		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-004	P004		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-005	P005		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-006	P006		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-007	P007		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-008	P008		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-009	P009		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-010	P010		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-011	P011		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-012	P012		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-013	P013		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-014	P014		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-015	P015		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-016	P016		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-017	P017		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-018	P018		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-019	P019		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-020	P020		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
★	ZPSO-021	P021		Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-022	P022		Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	ZPSO-023			Susceptible de contenir de l'amiante (Matériaux inaccessibles)
	ZPSO-024			Susceptible de contenir de l'amiante (Matériaux inaccessibles)

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



7 Rue Charles Jourde
29200 BREST
Tel : 0230821209
Fax :
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6090

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-29298 EN DATE DU 29/09/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC ANGERS (CCEAN) 122 rue du Château d'Orgemont-BP 50 206 49002 ANGERS CEDEX 01	Réf. Commande ITGA : IT1421-29298 Réf. Commande Client : USID_4151
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 27/09/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
ou La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE		Réf échantillon ITGA : IT382109-5539	
Réf échantillon client : P001 - Colle de carrelage (30x30) + ragréage - BAT 322 RDC - Piece 7		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Ragréage gris	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Ragréage gris non séparable	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (4)
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE		Réf échantillon ITGA : IT382109-5540	
Réf échantillon client : P002 - Colle de faïence (20x20) - BAT 322 RDC - Piece 7		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 1/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-29298 EN DATE DU 29/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE Réf échantillon client : P003 - Colle de faïence (15x15) - BAT 322 RDC - Piece 8		Réf échantillon ITGA : IT382109-5541 Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE Réf échantillon client : P004 - Colle de carrelage (5x5) + ragréage - BAT 322 RDC - Piece 9		Réf échantillon ITGA : IT382109-5542 Description ITGA : Poussières / Joint cassant gris / Carrelage / Colle beige / Ragréage gris	
Poussières	---	Non analysé	
▸ Joint cassant gris	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Ragréage gris non séparable	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (4)
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE Réf échantillon client : P005 - Colle de plinthes (10x10) - BAT 322 RDC - Piece 9		Réf échantillon ITGA : IT382109-5543 Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige	
Peintures multiples + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE Réf échantillon client : P006 - Colle de faïence (20x25) - BAT 322 RDC - Piece 9		Réf échantillon ITGA : IT382109-5544 Description ITGA : Peinture / Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige	
▸ Peinture non séparable + Joint cassant blanc	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (4)
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 2/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-29298 EN DATE DU 29/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE Réf échantillon client : P007 - Faux Plafonds 60x60 Dur - BAT 322 RDC - Piece 9		Réf échantillon ITGA : IT382109-5545 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Matériau fibreux beige	MOUP le 29/09/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : THV
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE Réf échantillon client : P008 - Faux Plafonds 60x60 - BAT 322 RDC - Piece 9		Réf échantillon ITGA : IT382109-5546 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Matériau fibreux beige	MOUP le 29/09/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : THV
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE Réf échantillon client : P009 - Enduit plâtre Murs - BAT 322 RDC - Piece 6		Réf échantillon ITGA : IT382109-5547 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau gris	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac + Matériau gris non séparable	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (3)
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE Réf échantillon client : P010 - Enduit ciment Murs - BAT 322 RDC - Piece 1		Réf échantillon ITGA : IT382109-5548 Description ITGA : Poussières / Enduit compact beige hétérogène	
Poussières	---	Non analysé	
Enduit compact beige hétérogène	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE Réf échantillon client : P011 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Parties extérieures		Réf échantillon ITGA : IT382109-5549 Description ITGA : Matériau souple incolore avec couche souple / Matériau beige	
Matériau souple incolore avec couche souple + Matériau beige non séparable	META (B) le 28/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EOC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 3/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-29298 EN DATE DU 29/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE		Réf échantillon ITGA : IT382109-5550	
Réf échantillon client : P012 - Bandes calicot Murs - BAT 322 R+1 - Pièce 14		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (4)
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE		Réf échantillon ITGA : IT382109-5551	
Réf échantillon client : P013 - Colle de carrelage (20x20) + ragréage - BAT 322 R+1 - Pièce 17		Description ITGA : Joint cassant gris / Carrelage / Colle grise / Ragréage gris	
▶ Joint cassant gris	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Ragréage gris non séparable	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (4)
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE		Réf échantillon ITGA : IT382109-5552	
Réf échantillon client : P014 - Colle de plinthes (10x30) - BAT 322 R+1 - Pièce 17		Description ITGA : Joint cassant gris / Carrelage / Colle beige	
▶ Joint cassant gris	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE		Réf échantillon ITGA : IT382109-5553	
Réf échantillon client : P015 - Colle de faïence (20x25) - BAT 322 R+1 - Pièce 17		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 4/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-29298 EN DATE DU 29/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE		Réf échantillon ITGA : IT382109-5554	
Réf échantillon client : P016 - Enduit ciment Murs - BAT 321 - Piece 5		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▶ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (4)
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE		Réf échantillon ITGA : IT382109-5555	
Réf échantillon client : P017 - Enduit plâtre Murs - BAT 321 - Piece 6		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau beige	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc + Matériau beige non séparable	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (4)
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE		Réf échantillon ITGA : IT382109-5556	
Réf échantillon client : P018 - Colle de faïence (15x20) - BAT 321 - Piece 8		Description ITGA : Peinture / Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige / Peinture en faible quantité	
▶ Peinture non séparable + Joint cassant blanc	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (4)
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Peinture en faible quantité	---	Quantité insuffisante pour analyse	
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE		Réf échantillon ITGA : IT382109-5557	
Réf échantillon client : P019 - Colle de faïence (5x5) - BAT 321 - Piece 8		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE		Réf échantillon ITGA : IT382109-5558	
Réf échantillon client : P020 - Colle de carrelage (10x10) + ragréage - BAT 321 - Piece 8		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Ragréage gris hétérogène	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise non séparable + Ragréage gris hétérogène	META (A) le 28/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EOC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 5/6

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-29298 EN DATE DU 29/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE		Réf échantillon ITGA : IT382109-5559	
Réf échantillon client : P021 - Plaques bitumineuses Evier - BAT 321 - Piece 11		Description ITGA : Tampon bitumineux noir	
Tampon bitumineux noir	META (B) le 28/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EOC
Réf dossier client : 2109CCEANBCI013214 - Ferme De Bellevue Fontevraud-l'Abbaye 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE		Réf échantillon ITGA : IT382109-5560	
Réf échantillon client : P022 - Bandes calicot Murs - BAT 321 - Piece 12		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 29/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MMY (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Felix ROUSTAN Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 6/6

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



CERTIFICAT

N° DTI / 1811-002

Certifié par la présente que :			
Jérôme HOUDAYER			
a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences			
DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	21/09/2020	20/09/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	21/09/2020	20/09/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	21/09/2020	20/09/2027
DPE - individuels	Diagnostic de performance énergétique individuel	13/10/2020	12/10/2027
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	13/10/2020	12/10/2027
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	20/10/2020	19/10/2027
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	01/10/2020	30/09/2027

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 2 juillet 2013 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique



ACCREDITATION N° 4005
PORTÉE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**



Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr
SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92077 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 984 300 - www.socotec-certification-international.fr

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex



Assurance et Banque

 **01 41 34 50 00**

 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**

Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**

A effet du **01/01/2001**

Client : **0010834120**

SOCOTEC DIAGNOSTIC

21 Route d'Albert

62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME
 N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre le 23 décembre 2020

POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 € 451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.