



APAVE
AGENCE DE ROUEN
2 rue des Mouettes CS 90098
76132 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX
N° SIRET : 90386907101236

DONNEUR D'ORDRE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
ROUEN
1 RUE DE GERMONT
76031 ROUEN CEDEX
CONTACT : Monsieur DETHOREY FABIEN



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre : **3340953.2**
Numéro de contrat : **C26135417**
Numéro de rapport (n° de tâche) :
Date : **20/05/2026**

Lieu d'intervention :
Bâtiment Camille Claudel

2 rue GUILLAUME LECOINTE
76140 LE PETIT-QUEVILLY

Destinataire rapport :
CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

Date d'intervention :
Du **04/05/2026** au **04/05/2026**

Intervenant : **Monsieur Manuel MARTINS**
BASTO

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 211 pages

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : 2 rue GUILLAUME LECOINTE
76140 LE PETIT-QUEVILLY

Étage : RDC et R+1
Bâtiment : Bâtiment Camille Claudel
Nature du bâtiment : ERP

Numéro de Lot :
Référence Cadastre : 000AY - 0116
Date du Permis de Construire : Non fournis
Date de construction : Non fournis

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN
Adresse : 1 RUE DE GERMONT
76031 ROUEN CEDEX

DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN
Adresse : 1 RUE DE GERMONT
76031 ROUEN CEDEX

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par : MARTINS BASTO Manuel

N° certification : CDPI3224
Date d'obtention : 23/02/2023
Organisme : I.Cert
Adresse : Bâtiment K
Parc d'Affaires Espace Performance
35760 SAINT-GRÉGOIRE

Date de la commande : 06/05/2026
Accompagnateur : Aucun

Laboratoire d'Analyses : Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud
Adresse laboratoire : 75C Avenue de Pascalet 30310 Vergèze
Numéro d'accréditation : 1-5922

Organisme d'assurance professionnelle : Allianz Global Corporate & Specialty SE
Adresse assurance : 1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex

N° de contrat d'assurance : FRL003861
Date de validité : 31/12/2026

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence : Non fournis

Nature des travaux envisagés : Travaux de réaménagement des sols murs et plafonds, isolations et remplacement des menuiseries extérieurs

1.5 CONCLUSION(S) DU PRE RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent apport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	2
CONCLUSION(S) DU PRE RAPPORT	2
RESULTATS DU REPERAGE.....	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	4
INVESTIGATIONS NON REALISEES	17
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	17
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	18
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	18
OBJECTIF	18
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	18
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	18
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	19
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	19
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	19
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)	22
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI	22
PRECONISATIONS	22
ANNEXE CROQUIS	24
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	34
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES	168
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....	207
ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	208
ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE	209
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS	210

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Circulation 1	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P023)		Z008
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P017)		
RDC	Salle de réunion	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S044	Z008
RDC	Local réserve direction de site	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P069)		Z008
RDC	Entrée/Circulation	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P082)		Z008
R+1	Circulation R+1	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P102 - idem)	S154	Z018
R+1	Réserve IDE	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P102)		Z018
R+1	Dégagement	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P120)		Z018
R+1	Dégagement 2	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P128)		Z018
R+1	Salle de réunion R+1	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P102 - idem)		Z018
RDC	Réserve RDC	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S043	Z008
R+1	Salle de soin	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P102 - idem)	S153	Z018
R+1	Bureau infirmier	Poteau	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P102 - idem)	S155	Z018

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Chambre 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P001)		Z001
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P004)		Z004
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P006)		Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P002)		Z002
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003)		Z003
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P005)		Z006
RDC	Chambre 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P007)		Z001
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P008)		Z002
RDC	Chambre 5	Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P009)		Z005
RDC	Chambre 6	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P010)		Z001
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P011)		Z002
RDC	Chambre 9	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P012)		Z001
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P014)		Z005
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P015)		Z005
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P013)		Z002
RDC	Circulation 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P016)		Z001
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P018)		Z001
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P019)		Z002
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P020)		Z005
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P021)		Z001
		Murs	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P026)		Z007
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P022)		Z002
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P025)		Z006
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P024)		Z006
RDC	Local déchet	Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P027)		
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse	S051	Z006

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
				(P005 - idem)		
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S052	Z005
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S053	Z003
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S054	Z004
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S055	Z001
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S056	Z002
RDC	Local décontamination	Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P028)		
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P030)		Z002
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P029)		Z001
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle carrelage	Résultat d'analyse (P031)		Z001
RDC	Salle de réunion	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P032)		Z001
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P033)		Z002
RDC	Sanitaires personnels	Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P034)		
		Murs	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P038)		Z007
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P035)		Z001
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P036)		Z002
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P037)		Z009
RDC	Circulation 2	Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P039)		Z005
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P059)		Z005
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P040)		Z001
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P041)		Z002
RDC	Sanitaires patients	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P043)		Z002
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P042)		Z001

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P044)		Z009
RDC	Chambre 11	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P046)		Z002
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P045)		Z001
RDC	Chambre 12	Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P047)		Z005
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P050)		Z004
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P048)		Z006
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P049)		Z003
RDC	Chambre 14 n°1	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P052)		Z002
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P053)		Z005
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P051)		Z001
RDC	Office	Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P056)		Z005
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P055)		Z002
		Equipement	Tampon bitumineux	Résultat d'analyse (P057)		
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P054)		Z001
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P058)		Z006
RDC	Zone libre/Douche	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P060)		Z001
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P063)		Z005
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P072)		Z005
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P070)		Z001
		Revêtements de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P077)		
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P073)		Z005
		Plafond	Colle fibratith	Résultat d'analyse (P075)		
		Conduit d'air	Revêtement dur	Résultat d'analyse		

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
				(P076)		
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P061)		Z002
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P071)		Z002
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P062)		
		Revêtements de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P064)		
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P074)		Z003
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P078)		Z006
RDC	Local réserve direction de site	Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P068)		Z005
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P065)		Z001
		Revêtements de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P067)		
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P066)		Z002
RDC	Entrée/Circulation	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Résultat d'analyse (P081)		
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P079)		Z005
		Revêtement de sol	Colle+Ragréage	Résultat d'analyse (P080)		
		Revêtements de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P083)		
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P084)		
R+1	Chambre 1 R+1	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P085)		Z010
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P087)		Z012
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P088)		Z012
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P091)		Z014
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P086)		Z011
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P089)		Z013
		Faux-plafond	Isolant fibreux	Résultat d'analyse (P090)		

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P092)		Z015
R+1	Local ménage	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P093)		Z010
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P095)		Z012
		Murs	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P096)		Z016
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P094)		Z011
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P097)		
R+1	Circulation R+1	Murs - Ouvrant	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P100)		Z012
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P098)		Z010
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P099)		Z011
R+1	Réserve IDE	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P101)		Z017
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P103)		Z012
R+1	Office R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P109)		Z013
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P106)		Z012
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P110)		Z014
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P104)		Z010
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P107)		Z012
		Murs	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P108)		
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P105)		Z011
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P111)		Z015
R+1	Sanitaire personnels	Revêtement de sol - Ouvrant	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P112)		Z010
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P114)		Z012
		Revêtement de sol - Ouvrant	Ragréage	Résultat d'analyse (P113)		Z011
		Revêtement de	Colle de faïence	Résultat d'analyse		

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		murs		(P115)		
R+1	Dégagement	Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P121)		Z012
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P116)		Z010
		Murs	Allège de fenêtre	Résultat d'analyse (P118)		Z019
		Murs	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P119)		Z016
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P122)		Z012
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P117)		Z011
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P123)		Z013
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P124)		Z015
R+1	Sanitaire visiteurs	Revêtement de murs - Ouvrant	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P125)		
R+1	Dégagement 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P126)		Z010
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P129)		Z012
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P127)		Z011
R+1	Salle de réunion R+1	Fenêtre	Mastic	Résultat d'analyse (P130)		Z015
		Murs	Allège de fenêtre	Résultat d'analyse (P131)		Z019
Extérieur	Façade	Façade	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P132)		Z020
		Façade	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P133)		Z021
		Façade	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P134)		Z021
		Façade	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P135)		Z021
		Façade	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P136)		Z020
		Façade	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P137)		Z020
		Façade	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P139)		Z022
		Façade	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P138)		

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Façade	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P140)		Z022
RDC	Chambre 1 n°2	Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S156	Z006
RDC	Chambre 3	Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S006	Z006
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S005	Z005
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S004	Z003
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S003	Z004
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S001	Z001
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S002	Z002
RDC	Chambre 7	Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S007	Z006
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S008	Z005
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S009	Z003
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S010	Z004
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S011	Z001
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S012	Z002
RDC	Chambre 8	Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S013	Z006
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S014	Z005
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S015	Z003
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S016	Z004
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S017	Z001
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S018	Z002
RDC	Chambre 10	Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S019	Z006
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S020	Z005
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	S021	Z003

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
				(P003 - idem)		
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S022	Z004
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S023	Z001
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S024	Z002
RDC	Chambre 13	Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S157	Z006
RDC	Chambre 15	Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S025	Z006
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S026	Z005
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S027	Z003
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S028	Z004
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S029	Z001
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S030	Z002
RDC	Chambre 16	Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S031	Z006
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S032	Z005
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S033	Z003
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S034	Z004
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S035	Z001
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S036	Z002
RDC	Chambre 17	Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S037	Z006
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S038	Z005
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S039	Z003
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S040	Z004
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S041	Z001
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S042	Z002

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Réserve RDC	Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S045	Z006
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S046	Z005
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S047	Z003
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S048	Z004
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S049	Z001
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S050	Z002
R+1	Chambre 2 R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P089 - idem)	S060	Z013
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P092 - idem)	S062	Z015
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P087 - idem)	S059	Z012
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P091 - idem)	S061	Z014
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P085 - idem)	S057	Z010
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P086 - idem)	S058	Z011
R+1	Chambre 3 R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P089 - idem)	S063	Z013
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P092 - idem)	S064	Z015
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P087 - idem)	S065	Z012
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P091 - idem)	S066	Z014
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P085 - idem)	S067	Z010
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P086 - idem)	S068	Z011
R+1	Chambre 4 R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P089 - idem)	S069	Z013
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P092 - idem)	S083	Z015
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P087 - idem)	S084	Z012
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P091 - idem)	S085	Z014
		Revêtement de	Revêtement de sol +	Résultat d'analyse	S086	Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		sol	Colle	(P085 - idem)		
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P086 - idem)	S087	Z011
R+1	Chambre 5 R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P089 - idem)	S070	Z013
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P092 - idem)	S088	Z015
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P087 - idem)	S089	Z012
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P091 - idem)	S090	Z014
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P085 - idem)	S091	Z010
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P086 - idem)	S092	Z011
R+1	Chambre 6 R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P089 - idem)	S071	Z013
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P092 - idem)	S093	Z015
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P087 - idem)	S094	Z012
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P091 - idem)	S095	Z014
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P085 - idem)	S096	Z010
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P086 - idem)	S097	Z011
R+1	Chambre 7 R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P089 - idem)	S072	Z013
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P092 - idem)	S098	Z015
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P087 - idem)	S099	Z012
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P091 - idem)	S100	Z014
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P085 - idem)	S101	Z010
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P086 - idem)	S102	Z011
R+1	Chambre 8 R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P089 - idem)	S073	Z013
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P092 - idem)	S103	Z015
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P087 - idem)	S104	Z012

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P091 - idem)	S105	Z014
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P085 - idem)	S106	Z010
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P086 - idem)	S107	Z011
R+1	Chambre 9 R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P089 - idem)	S074	Z013
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P092 - idem)	S108	Z015
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P087 - idem)	S109	Z012
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P091 - idem)	S110	Z014
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P085 - idem)	S111	Z010
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P086 - idem)	S112	Z011
R+1	Chambre 10 R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P089 - idem)	S075	Z013
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P092 - idem)	S113	Z015
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P087 - idem)	S114	Z012
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P091 - idem)	S115	Z014
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P085 - idem)	S116	Z010
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P086 - idem)	S117	Z011
R+1	Chambre 11 R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P089 - idem)	S076	Z013
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P092 - idem)	S118	Z015
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P087 - idem)	S119	Z012
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P091 - idem)	S120	Z014
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P085 - idem)	S121	Z010
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P086 - idem)	S122	Z011
R+1	Chambre 12 R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P089 - idem)	S077	Z013
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse	S123	Z015

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
				(P092 - idem)		
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P087 - idem)	S124	Z012
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P091 - idem)	S125	Z014
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P085 - idem)	S126	Z010
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P086 - idem)	S127	Z011
R+1	Chambre 13 R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P089 - idem)	S078	Z013
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P092 - idem)	S128	Z015
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P087 - idem)	S129	Z012
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P091 - idem)	S130	Z014
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P085 - idem)	S131	Z010
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P086 - idem)	S132	Z011
R+1	Chambre 14 R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P089 - idem)	S079	Z013
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P092 - idem)	S133	Z015
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P087 - idem)	S134	Z012
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P091 - idem)	S135	Z014
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P085 - idem)	S136	Z010
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P086 - idem)	S137	Z011
R+1	Chambre 15 R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P089 - idem)	S080	Z013
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P092 - idem)	S138	Z015
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P087 - idem)	S139	Z012
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P091 - idem)	S140	Z014
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P085 - idem)	S141	Z010
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P086 - idem)	S142	Z011

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	Chambre 16 R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P089 - idem)	S081	Z013
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P092 - idem)	S143	Z015
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P087 - idem)	S144	Z012
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P091 - idem)	S145	Z014
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P085 - idem)	S146	Z010
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P086 - idem)	S147	Z011
R+1	Chambre 17 R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P089 - idem)	S082	Z013
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic	Résultat d'analyse (P092 - idem)	S148	Z015
		Murs	Bandes BA13	Résultat d'analyse (P087 - idem)	S149	Z012
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P091 - idem)	S150	Z014
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P085 - idem)	S151	Z010
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P086 - idem)	S152	Z011

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Etage	Local / partie d'immeuble	Justification	Moyen d'accès à prévoir
RDC	Chambre 18	Porte Fermée à clé.	
RDC	Chambre 19	Porte Fermée à clé.	
RDC	Secrétariat médical	Porte Fermée à clé.	

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies. Selon la Norme NF X 46-020 « Le propriétaire s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Joint entre dormant et bâti

Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante doit être envisagée. Il appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en s'assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
04/05/2026	Repérage amiante avant travaux

Documents remis :

Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plenums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Commentaire : Néant

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux : Non fournis

Nature des travaux envisagés : Travaux de réaménagement des sols murs et plafonds, isolations et remplacement des menuiseries extérieurs

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Chambre 2	OUI	
RDC	Chambre 4	OUI	
RDC	Chambre 5	OUI	
RDC	Chambre 6	OUI	
RDC	Chambre 9	OUI	
RDC	Circulation 1	OUI	
RDC	Local déchet	OUI	
RDC	Local décontamination	OUI	
RDC	Salle de réunion	OUI	
RDC	Sanitaires personnels	OUI	
RDC	Circulation 2	OUI	
RDC	Sanitaires patients	OUI	
RDC	Chambre 11	OUI	
RDC	Chambre 12	OUI	
RDC	Chambre 14 n°1	OUI	
RDC	Office	OUI	
RDC	Zone libre/Douche	OUI	
RDC	Local réserve direction de site	OUI	
RDC	Entrée/Circulation	OUI	
R+1	Chambre 1 R+1	OUI	
R+1	Local ménage	OUI	
R+1	Circulation R+1	OUI	
R+1	Réserve IDE	OUI	
R+1	Office R+1	OUI	
R+1	Sanitaire personnels	OUI	
R+1	Dégagement	OUI	
R+1	Sanitaire visiteurs	OUI	
R+1	Dégagement 2	OUI	
R+1	Salle de réunion R+1	OUI	
Extérieur	Façade	OUI	
RDC	Chambre 1 n°2	OUI	
RDC	Chambre 3	OUI	
RDC	Chambre 7	OUI	
RDC	Chambre 8	OUI	
RDC	Chambre 10	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Chambre 13	OUI	
RDC	Chambre 15	OUI	
RDC	Chambre 16	OUI	
RDC	Chambre 17	OUI	
RDC	Chambre 18	NON	Porte Fermée à clé.
RDC	Chambre 19	NON	Porte Fermée à clé.
RDC	Secrétariat médical	NON	Porte Fermée à clé.
RDC	Réserve RDC	OUI	
R+1	Chambre 2 R+1	OUI	
R+1	Chambre 3 R+1	OUI	
R+1	Chambre 4 R+1	OUI	
R+1	Chambre 5 R+1	OUI	
R+1	Chambre 6 R+1	OUI	
R+1	Chambre 7 R+1	OUI	
R+1	Chambre 8 R+1	OUI	
R+1	Chambre 9 R+1	OUI	
R+1	Chambre 10 R+1	OUI	
R+1	Chambre 11 R+1	OUI	
R+1	Chambre 12 R+1	OUI	
R+1	Chambre 13 R+1	OUI	
R+1	Chambre 14 R+1	OUI	
R+1	Chambre 15 R+1	OUI	
R+1	Chambre 16 R+1	OUI	
R+1	Chambre 17 R+1	OUI	
R+1	Salle de soin	OUI	
R+1	Bureau infirmier	OUI	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
Poteaux	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage,	M	

	débullage, lissage)	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	M
4 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P
5 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sols	Dalles de sol	P
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M
	Colles bitumineuses	M
	Colles non bitumineuses	M
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M
	Revêtements de sols sportifs	P

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

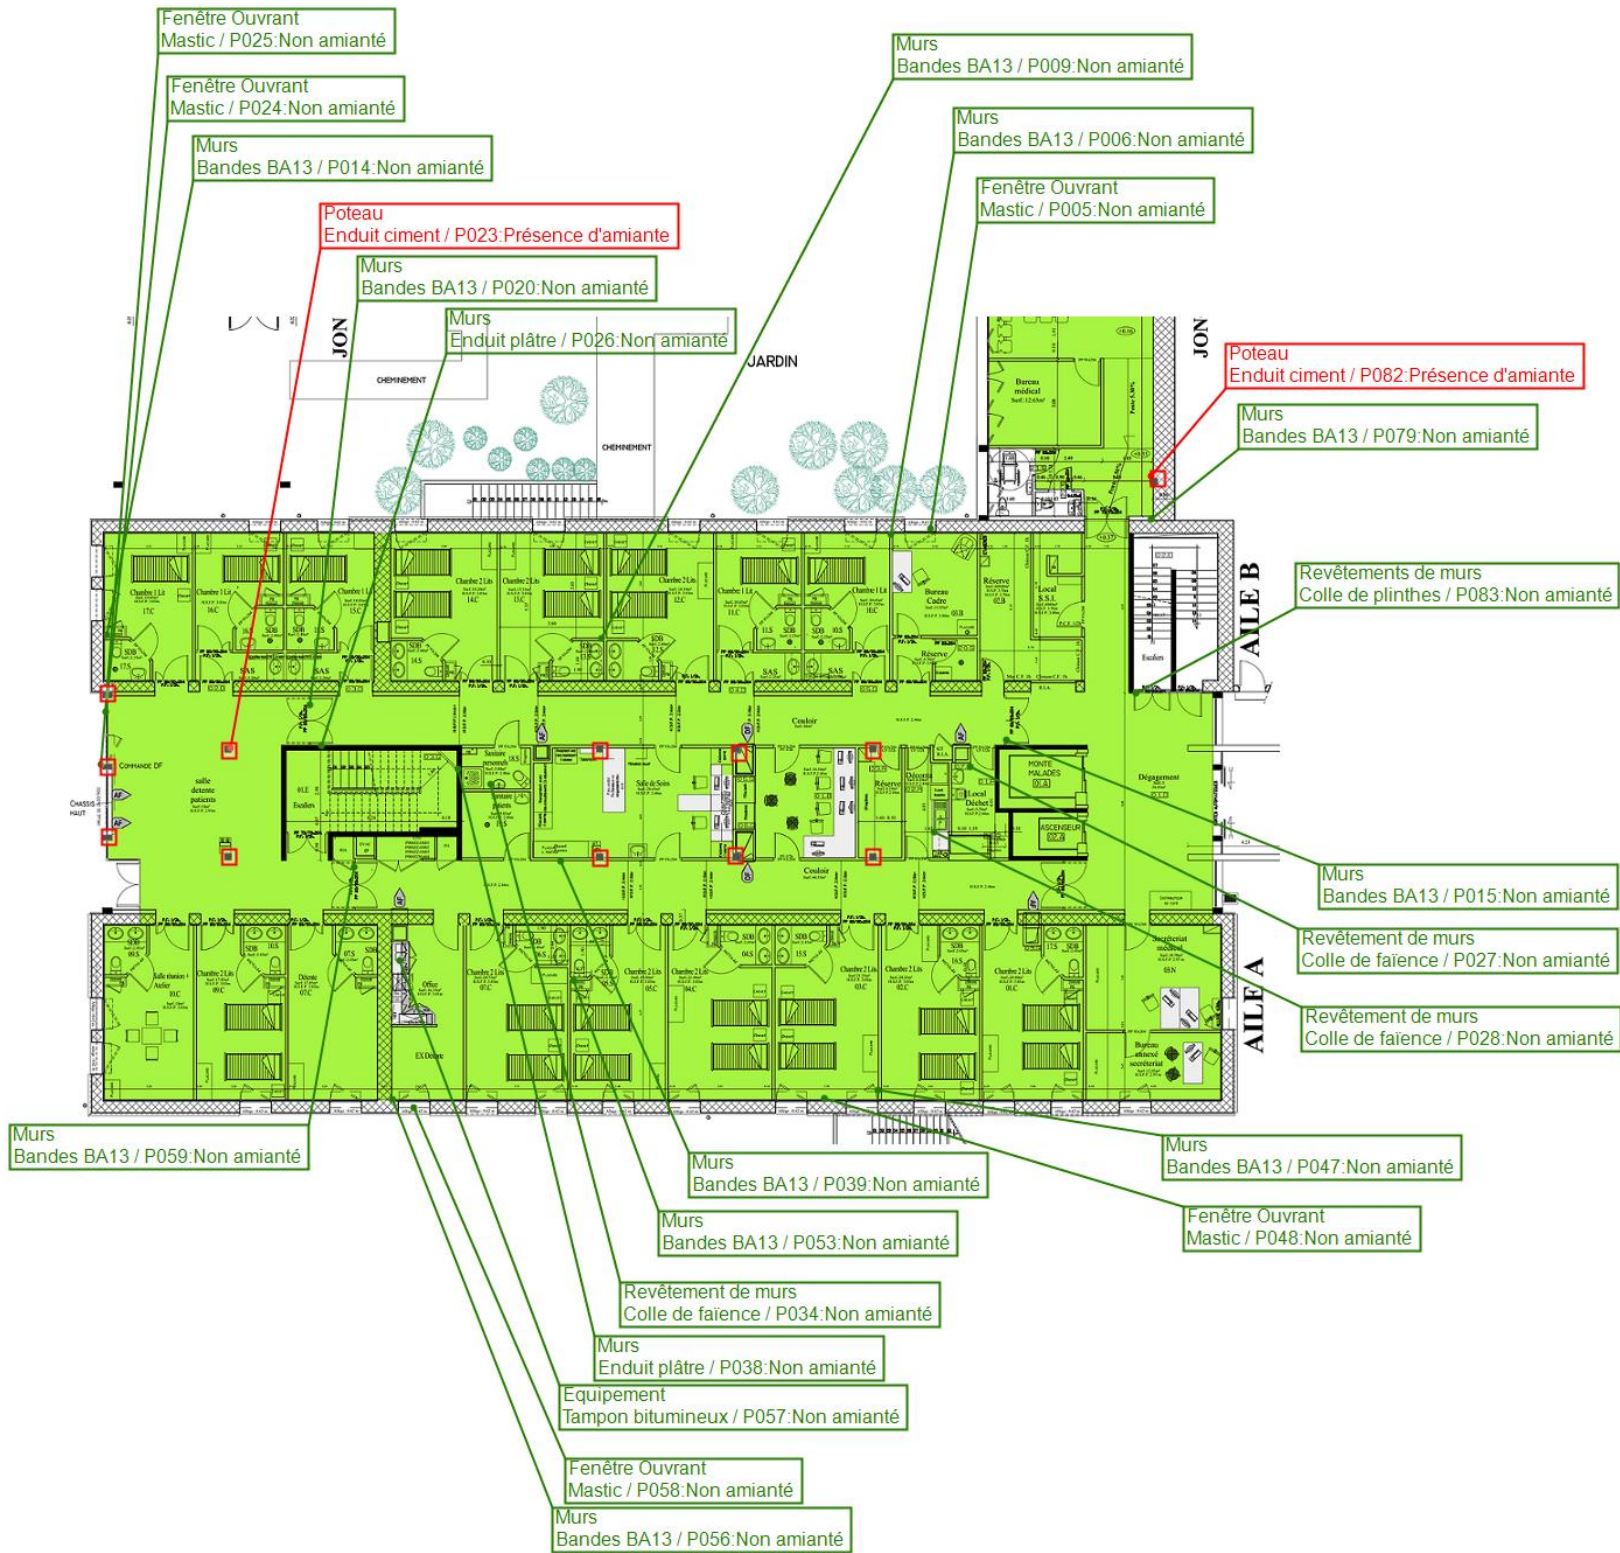
8. PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

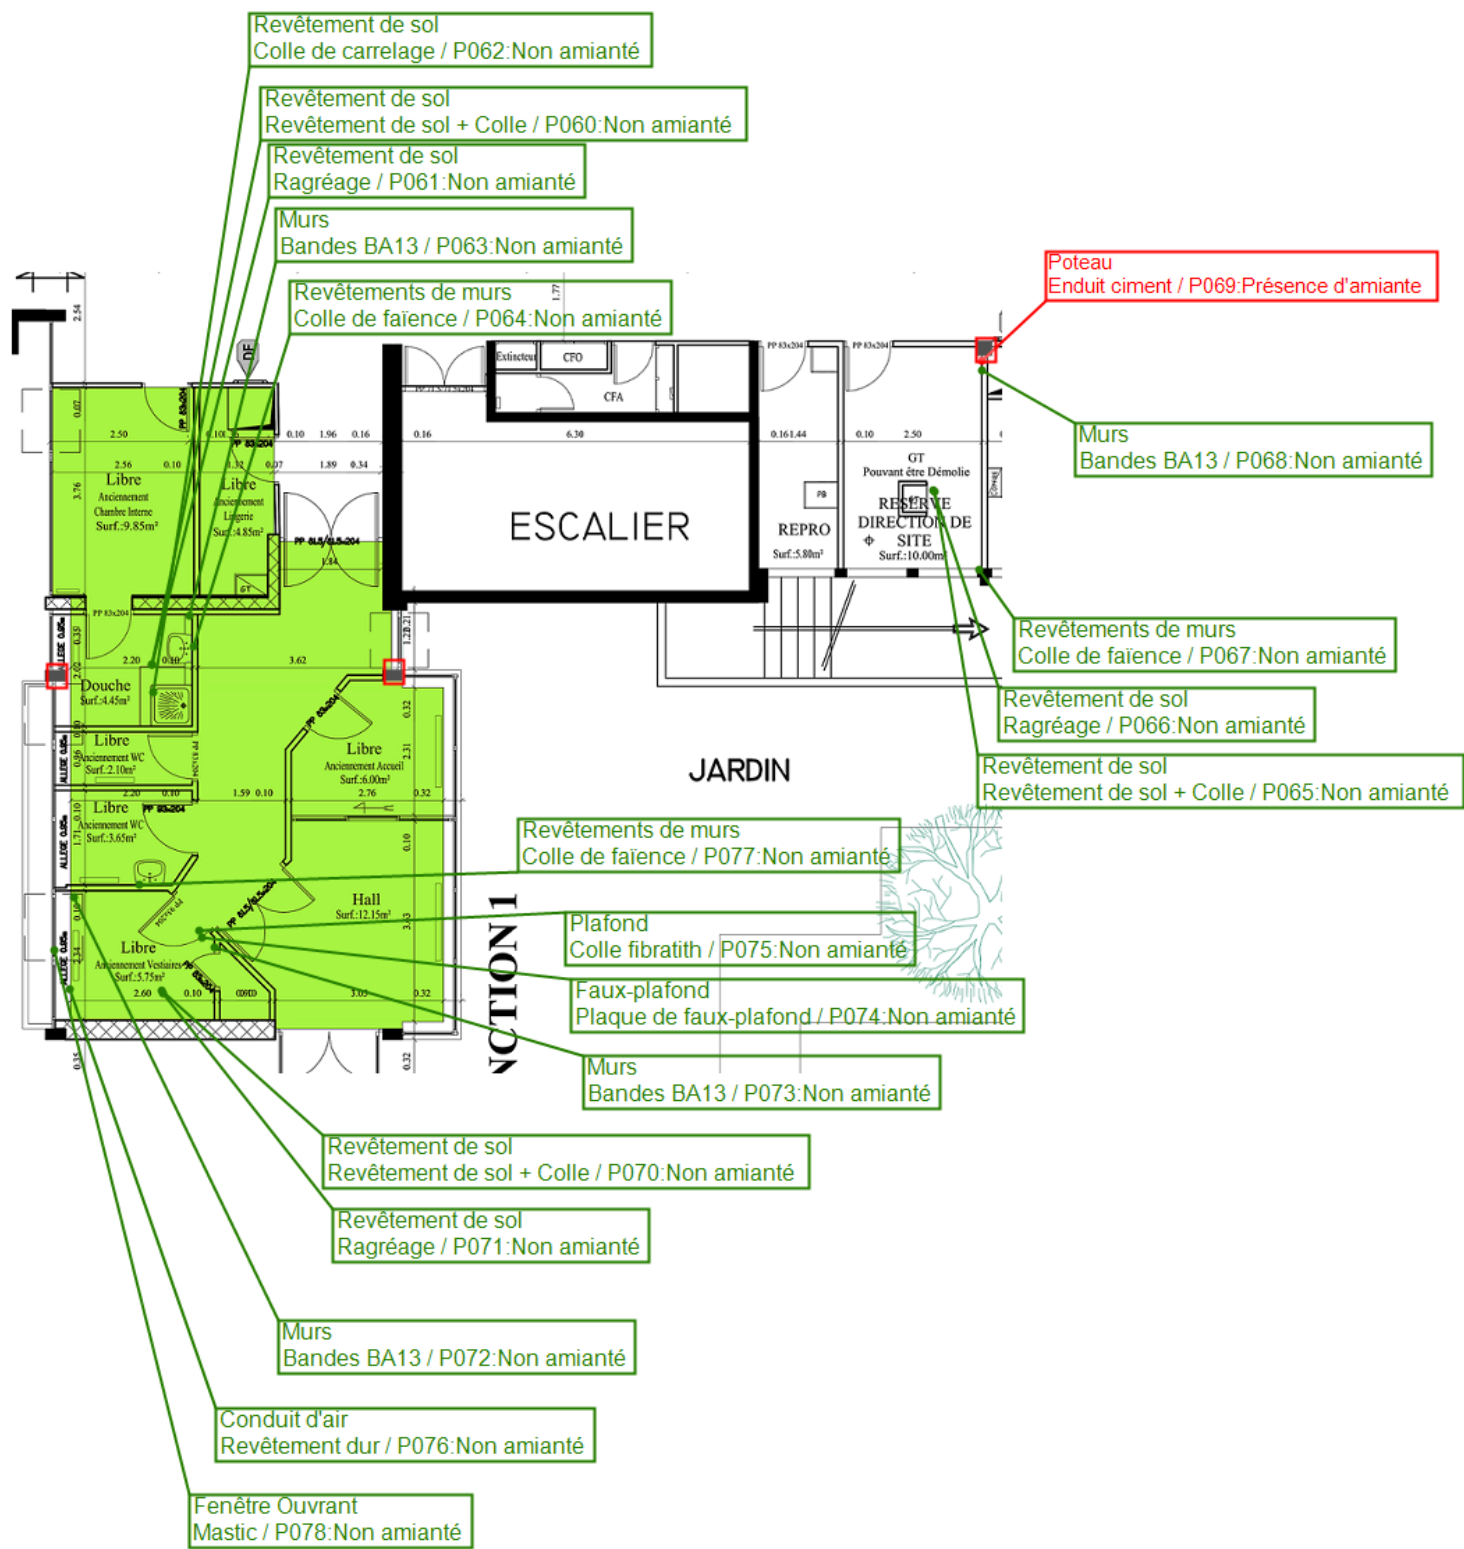
ANNEXE CROQUIS



Client :	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		Titre :	RDC Plafonds et faux plafonds
N° rapport :				
N° planche :	3/9	Version : 0	Lieu d'intervention :	2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY
Type :	Croquis			
Date :	20/05/2026		Bâtiment :	
Intervenant :	MARTINS BASTO Manuel		Etage :	
Origine du plan :			Commentaire :	



apave Planche de repérage		Legende : Enduits ciment sur poteaux amianté	
Client :	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN	Titre :	RDC Zones libre / Douches
N° rapport :		Lieu d'intervention :	2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY
N° planche :	4/9	Bâtiment :	
Type :	Croquis	Etage :	
Date :	20/05/2026	Commentaire :	
Intervenant :	MARTINS BASTO Manuel		
Origine du plan :			



apave Planche de repérage			
Client :	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN	Titre :	R+1 Sol
N° rapport :		Lieu d'intervention :	2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY
N° planche :	5/9	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	20/05/2026	Etage :	
Intervenant :	MARTINS BASTO Manuel	Commentaire :	
Origine du plan :			



apave Planche de repérage			
Client :	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN	Titre :	Façades 1
N° rapport :		Lieu d'intervention :	Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY
N° planche :	8/9	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	20/05/2026	Etage :	
Intervenant :	MARTINS BASTO Manuel	Commentaire :	
Origine du plan :			



Façade
Enduit ciment / P132:Non amianté

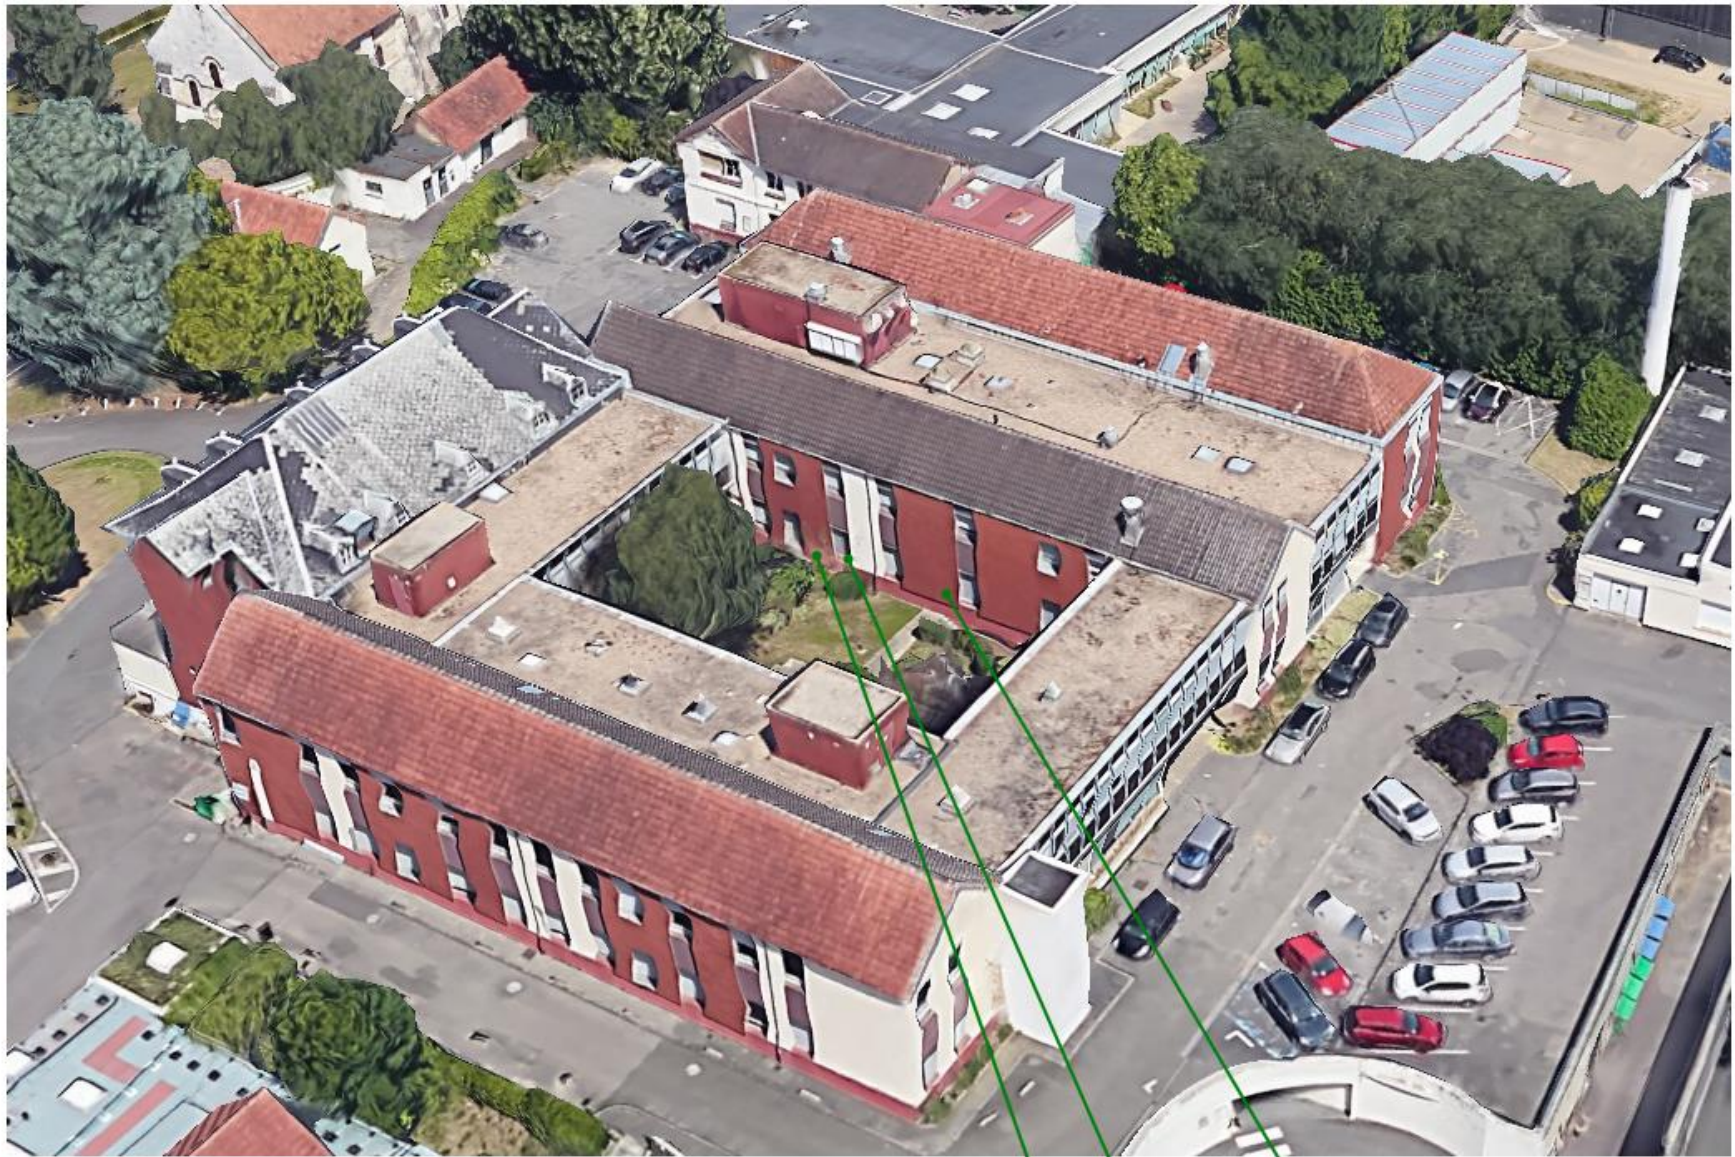
Façade
Enduit ciment / P133:Non amianté

Façade
Enduit ciment / P134:Non amianté

Façade
Enduit ciment / P140:Non amianté

Façade
Enduit ciment / P139:Non amianté

Client :	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN	Titre :	Façades 2
N° rapport :		Lieu d'intervention :	Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY
N° planche :	9/9	Version :	0
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	20/05/2026	Etage :	
Intervenant :	MARTINS BASTO Manuel	Commentaire :	
Origine du plan :			



Façade
Enduit ciment / P137:Non amianté

Façade
Enduit ciment / P135:Non amianté

Façade
Enduit ciment / P136:Non amianté

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
PRELEVEMENT : P001
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (marron) ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Faux-plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaque de faux-plafond		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (beige)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004
Emplacement

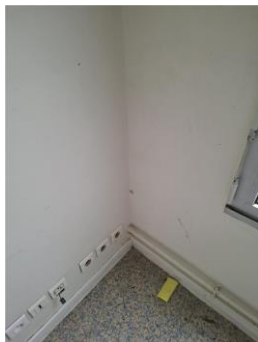

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtre		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Fenêtre		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (poudreux) (gris) ; matériau souple de type joint (noir) ; matériau (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

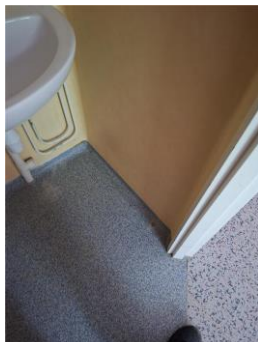
Bandes BA13

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de sol - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

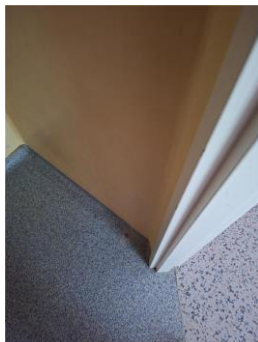
Revêtement de sol + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de sol - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

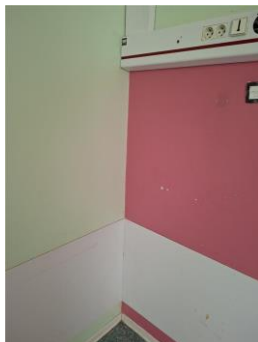
Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bandes BA13

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Revêtement de sol + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (poudreux) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (poudreux) (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bandes BA13

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bandes BA13

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Circulation 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (poudreux) (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Circulation 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau (poudreux) (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P018
Emplacement

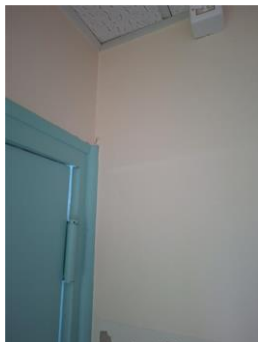

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Circulation 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (poudreux) (blanc) ; matériau souple de type revêtement de sol (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (pulvérulent) (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Circulation 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Circulation 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bandes BA13

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Circulation 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (poudreux) (blanc) ; matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Circulation 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Circulation 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Poteau - A		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P024

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Circulation 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Fenêtre - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type mastic (gris) + (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Circulation 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Fenêtre - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mastic

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Circulation 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Local déchet
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (fibreuse) (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Local décontamination
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (fibreuse) (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Local décontamination
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (poudreux) (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Local décontamination
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de sol - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Local décontamination
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle carrelage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (marron)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Salle de réunion
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (poudreux) (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Salle de réunion
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de sol - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Sanitaires personnels
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (plâtreux) (bleu)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Sanitaires personnels
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Sanitaires personnels
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Ragréage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Sanitaires personnels
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Sanitaires personnels
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (bleu)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Circulation 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bandes BA13

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Circulation 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau (poudreux) (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Circulation 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de sol - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Sanitaires patients
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) en traces	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Sanitaires patients
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Sanitaires patients
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) en traces ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 11
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau souple de type dalle de sol (tacheté) (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 11
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche		Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 12
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bandes BA13

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 12
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Fenêtre - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Mastic

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049
Emplacement

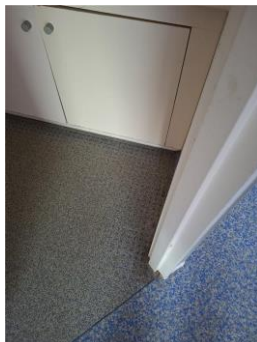

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 12
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Faux-plafond - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaque de faux-plafond		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050
Emplacement

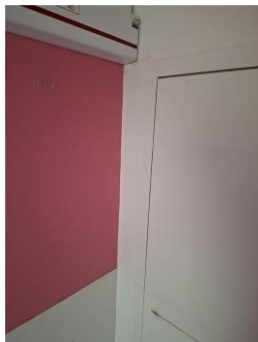

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 12
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Plafond - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtre		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 14 n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (fibreux) (bleu)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 14 n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type béton (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Chambre 14 n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bandes BA13

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Office
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Office
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de sol - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Office
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bandes BA13

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P057
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Office
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Tampon bitumineux	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Equipement - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Tampon bitumineux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple bitumineux (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P058
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Office
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Fenêtre - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau souple de type joint (noir)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Circulation 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bandes BA13

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P060
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Zone libre/Douche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Zone libre/Douche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Zone libre/Douche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de sol - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (pulvérulent) (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Zone libre/Douche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bandes BA13

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Zone libre/Douche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtements de murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

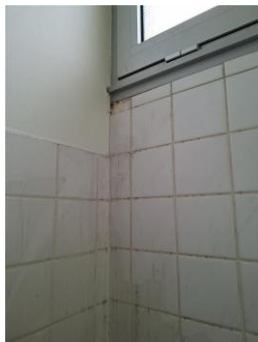
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Local réserve direction de site
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) ; matériau (pulvérulent) (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P066
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Local réserve direction de site
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P067
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Local réserve direction de site
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtements de murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

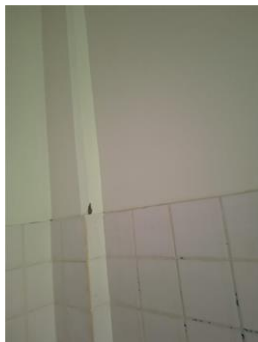
Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (jaune) + (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P068
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Local réserve direction de site
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

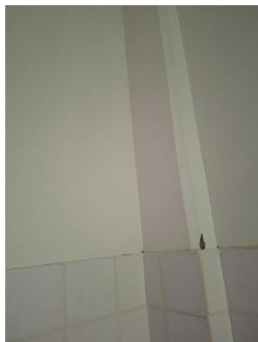
Bandes BA13

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P069
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Local réserve direction de site
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Poteau - A

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

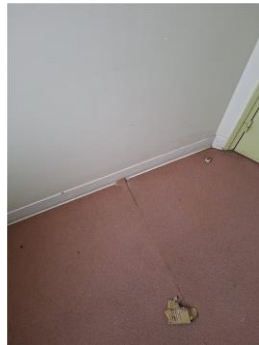
Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

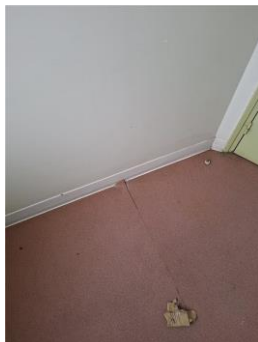
Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

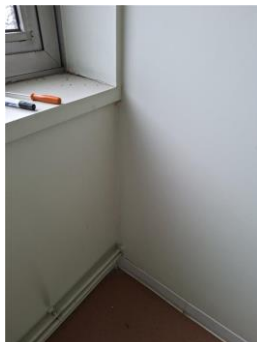
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P070
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Zone libre/Douche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (beige) + (gris) ; matériau de type colle (jaune)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Zone libre/Douche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P072
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Zone libre/Douche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

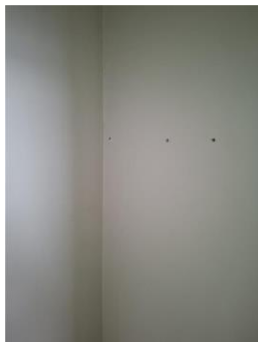
Bandes BA13

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P073
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Zone libre/Douche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bandes BA13

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P074
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Zone libre/Douche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Faux-plafond - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaque de faux-plafond		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P075
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Zone libre/Douche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle fibratith	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Plafond - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle fibratith		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur (cémenteux) (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P076
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Zone libre/Douche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement dur	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Conduit d'air - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Revêtement dur

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P077
Emplacement

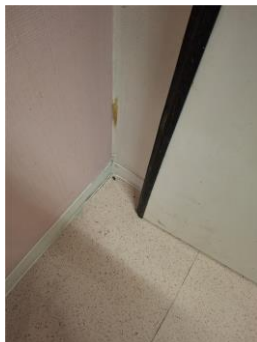

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Zone libre/Douche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtements de murs - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de faïence		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P078

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Zone libre/Douche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Fenêtre - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (noir)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P079
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Entrée/Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

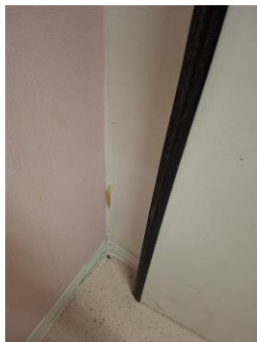
Bandes BA13

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P080
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Entrée/Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle+Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle+Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P081
Emplacement

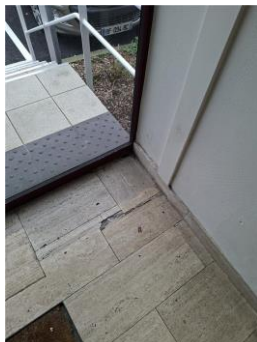

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Entrée/Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir) en traces	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P082
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Entrée/Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Poteau - A		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P083
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Entrée/Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtements de murs - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (cémenteux) (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P084
Emplacement


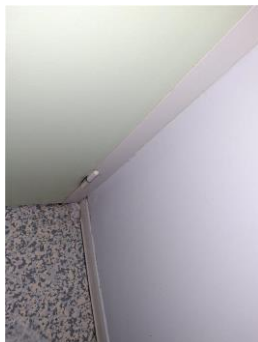
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		RDC - Entrée/Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P085

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Chambre 1 R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type dalle de sol (gris) + (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P086
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Chambre 1 R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de sol - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P087

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Chambre 1 R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Murs - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Bandes BA13		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P088

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Chambre 1 R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Murs - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Bandes BA13		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P089
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Chambre 1 R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Faux-plafond - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaque de faux-plafond		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P090
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Chambre 1 R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant fibreux	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Faux-plafond - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Isolant fibreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P091
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Chambre 1 R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Plafond - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P092
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Chambre 1 R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Fenêtre - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (noir)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P093
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Local ménage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P094
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Local ménage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de sol - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

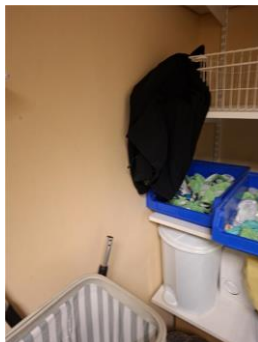
Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) + (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P095
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Local ménage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Murs - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Bandes BA13		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P096
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Local ménage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Murs - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtre		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P097
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Local ménage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P098
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Circulation R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau (blanc) en traces	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P099
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Circulation R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de sol - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (pulvérulent) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P100
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Circulation R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bandes BA13

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P101
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Réserve IDE
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de sol - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P102
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Réserve IDE
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Poteau - A		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P103
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Réserve IDE
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bandes BA13

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P104
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Office R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P105

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Office R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de sol - A

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

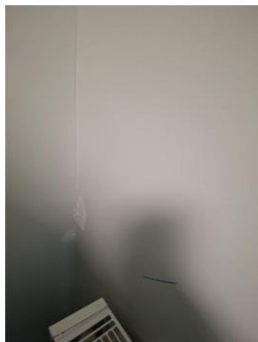
Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P106
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Office R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

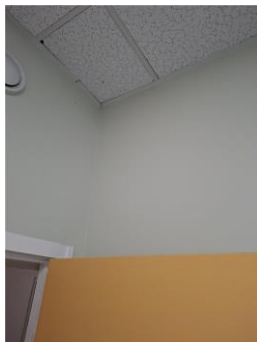
Bandes BA13

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P107
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Office R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Murs - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Bandes BA13		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P108
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Office R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit platre	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Murs - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit platre		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P109
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Office R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Faux-plafond - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)
001-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P110
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Office R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Plafond - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P111

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Office R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Fenêtre - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P112

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Sanitaire personnels
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (bleu) ; matériau souple de type dalle de sol (fibreuse) (bleu) + (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P113

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Sanitaire personnels
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Ragréage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P114

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Sanitaire personnels
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Murs - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Bandes BA13		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P115

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Sanitaire personnels
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P116
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) en traces ; matériau souple de type dalle de sol (beige)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P117
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur (cémenteux) (granulaire) (gris) ; matériau (blanc) en traces	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P118
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Allège de fenêtre	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Murs - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Allège de fenêtre		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (orange)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P119
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P120
Emplacement


Nom du client		Numéro de dossier		Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN				R+1 - Dégagement	
Matériau		Date de prélèvement		Nom de l'opérateur	
Enduit ciment		06/05/2026		MARTINS BASTO Manuel	
Localisation					
Poteau - A					
Résultat amiante					
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Enduit ciment					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche		Description visuelle			
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)				
DETAIL DES RESULTATS :					
Référence Couche		PV analyse Amiante		Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01		Fibres d'amiante de type chrysotile		

PRELEVEMENT : P121
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

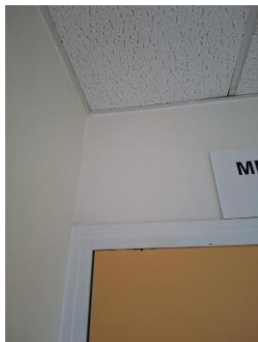
Bandes BA13

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P122
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Bandes BA13

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P123

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Faux-plafond - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaque de faux-plafond		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche		Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P124

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Fenêtre - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type mastic (noir)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P125
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Sanitaire visiteurs
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P126
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Dégagement 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Revêtement de sol - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Revêtement de sol + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (tacheté) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P127
Emplacement

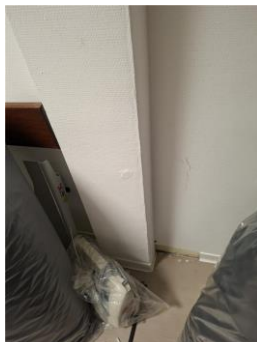

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Dégagement 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Revêtement de sol - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P128
Emplacement


Nom du client		Numéro de dossier		Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN				R+1 - Dégagement 2	
Matériau		Date de prélèvement		Nom de l'opérateur	
Enduit ciment		06/05/2026		MARTINS BASTO Manuel	
Localisation					
Poteau - A					
Résultat amiante					
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Bandes BA13					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche		Description visuelle			
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)				
DETAIL DES RESULTATS :					
Référence Couche		PV analyse Amiante		Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01		Fibres d'amiante de type chrysotile		

PRELEVEMENT : P129

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Dégagement 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bandes BA13	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Murs - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Bandes BA13		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P130

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Salle de réunion R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Fenêtre - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type mastic (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P131

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		R+1 - Salle de réunion R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Allège de fenêtre	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Murs - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Allège de fenêtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P132
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		Extérieur - Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Façade - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P133
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		Extérieur - Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Façade - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P134
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		Extérieur - Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Façade - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P135
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		Extérieur - Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Façade - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P136
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		Extérieur - Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Façade - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P137
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		Extérieur - Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Façade - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P138
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		Extérieur - Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel

Localisation

Façade - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint d'étanchéité

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple de type joint (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P139
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		Extérieur - Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Façade - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P140
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN		Extérieur - Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	06/05/2026	MARTINS BASTO Manuel
Localisation		
Façade - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-NM-051333-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720260501826635



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

**APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE**
Monsieur Manuel MARTINS BASTO
2 Route des Mouettes
76130 MONT-SAINT-AIGNAN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page1/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-RDC - Chambre 2 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau de type colle (marron) ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-RDC - Chambre 2 - Sol - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003 (1)	P003-RDC - Chambre 2 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (beige)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004 (2)	P004-RDC - Chambre 2 - Plafond - Plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1 - 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page2/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P005-RDC - Chambre 2 - - Fenêtre - Mastic	Matériau (poudreux) (gris) ; matériau souple de type joint (noir) ; matériau (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-RDC - Chambre 2 - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / ZBQ7 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007-RDC - Chambre 4 - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008-RDC - Chambre 4 - A - Revêtement de sol - Ragréage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1 - 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page3/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009-RDC - Chambre 5 - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010-RDC - Chambre 6 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page4/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (poudreux) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (poudreux) (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-RDC - Chambre 6 - Sol - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P012-RDC - Chambre 9 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013-RDC - Chambre 9 - Sol - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014 (3)	P014-RDC - Chambre 9 - A - Murs - Bandes BA13					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page5/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015-RDC - Chambre 9 - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page6/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016-RDC - Circulation 1 - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (poudreux) (gris)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P017-RDC - Circulation 1 - A - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau de type colle (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau (poudreux) (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
018	P018-RDC - Circulation 1 - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau (poudreux) (blanc) ; matériau souple de type revêtement de sol (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P019-RDC - Circulation 1 - A - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 7/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	P020-RDC - Circulation 1 - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / ZBQ7 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZBQ7 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
021	P021-RDC - Circulation 1 - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (poudreux) (blanc) ; matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P022-RDC - Circulation 1 - A - Revêtement de sol - Ragréage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page8/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023 (3)	P023-RDC - Circulation 1 - A - Poteau - Enduit ciment	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
024	P024-RDC - Circulation 1 - A - Fenêtre - Mastic	Matériau souple de type mastic (gris) + (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025 (3)	P025-RDC - Circulation 1 - A - Fenêtre - Mastic	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (noir)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026 (3)	P026-RDC - Circulation 1 - A - Murs - Enduit plâtre					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page9/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P027-RDC - Local déchet - A - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (fibreuse) (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P028-RDC - Local décontamination - A - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (fibreuse) (beige)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P029-RDC - Local décontamination - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau (poudreuse) (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 10/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	P030-RDC - Local décontamination - A - Revêtement de sol - Ragrée	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (rose)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P031-RDC - Local décontamination - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (marron)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	P032-RDC - Salle de réunion - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (poudreux) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P033-RDC - Salle de réunion - A - Revêtement de sol - Ragrée	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	P034-RDC - Sanitaires personnels - A - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (plâtres) (bleu)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 11/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	P035-RDC - Sanitaires personnels - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (beige)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P036-RDC - Sanitaires personnels - A - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (rose)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P037-RDC - Sanitaires personnels - A - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038 (2)	P038-RDC - Sanitaires personnels - A - Murs - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (bleu)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039 (2)	P039-RDC - Circulation 2 - A - Murs - Bandes BA13					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 12/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / ZBQ7 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZBQ7 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
040	P040-RDC - Circulation 2 - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau (poudreux) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	P041-RDC - Circulation 2 - A - Revêtement de sol - Ragrée	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 13/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	P042-RDC - Sanitaires patients - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau souple de type dalle de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	P043-RDC - Sanitaires patients - A - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	P044-RDC - Sanitaires patients - A - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) en traces ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	P045-RDC - Chambre 11 - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau souple de type dalle de sol (tacheté) (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	P046-RDC - Chambre 11 - A - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 14/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	P047-RDC - Chambre 12 - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / RY2W *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
048 (3)	P048-RDC - Chambre 12 - A - Fenêtre - Mastic	Matériau souple de type joint (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049 (1)	P049-RDC - Chambre 12 - A - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050 (2)	P050-RDC - Chambre 12 - A - Plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	P051-RDC - Chambre 14 - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 15/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (fibreux) (bleu)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	P052-RDC - Chambre 14 - A - Revêtement de sol - Ragrée	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type béton (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	P053-RDC - Chambre 14 - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / RY2W *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / RY2W *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
054	P054-RDC - Office - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 16/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
055	P055-RDC - Office - A - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056	P056-RDC - Office - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / RY2W *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
057	P057-RDC - Office - A - Equipement - Tampon bitumineux	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 17/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058 (3)	P058-RDC - Office - A - Fenêtre - Mastic	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau souple de type joint (noir)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059 (2)	P059-RDC - Circulation 2 - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	P060-RDC - Zone libre/Douche - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
061	P061-RDC - Zone libre/Douche - A - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062 (2)	P062-RDC - Zone libre/Douche - A - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (pulvérulent) (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 18/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	P063-RDC - Zone libre/Douche - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / A3PY *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / HD9H *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
064	P064-RDC - Zone libre/Douche - A - Revêtements de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (beige)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
065	P065-RDC - Local réserve direction de site - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066	P066-RDC - Local réserve direction de site - A - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 19/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067	P067-RDC - Local réserve direction de site - A - Revêtements de murs - Colle de faïence	Matériau (pulvérulent) (jaune) + (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068 (2) (3)	P068-RDC - Local réserve direction de site - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / HD9H *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
069	P069-RDC - Local réserve direction de site - A - Poteau - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
070 (3)	P070-RDC - Zone libre/Douche - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau souple de type dalle de sol (beige) + (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page20/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
071 (3)	P071-RDC - Zone libre/Douche - A - Revêtement de sol - Ragrée	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
072	P072-RDC - Zone libre/Douche - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FW5M *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / HD9H *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / HD9H *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
073 (2) (3)	P073-RDC - Zone libre/Douche - A - Murs - Bandes BA13	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 21/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP* / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
074 (1) (3)	P074-RDC - Zone libre/Douche - A - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET* / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
075	P075-RDC - Zone libre/Douche - A - Plafond - Colle fibratith	Matériau dur (cimenteux) (gris)	MET* / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
076	P076-RDC - Zone libre/Douche - A - Conduit d'air - Revêtement dur	Matériau semi-dur (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir) en traces	MET* / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
077 (3)	P077-RDC - Zone libre/Douche - A - Revêtements de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET* / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
078	P078-RDC - Zone libre/Douche - A - Fenêtre - Mastic					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 22/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (noir)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
079	P079-RDC - Entrée/Circulation - A - Murs - Bandes BA13	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
080	P080-RDC - Entrée/Circulation - A - Revêtement de sol - Colle+Ragréage	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (cimenteux) (gris) en traces	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
081 (3)	P081-RDC - Entrée/Circulation - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol	Matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir) en traces	MET * / A3PY	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1 - 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 23/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
082	P082-RDC - Entrée/Circulation - A - Poteau - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
083 (3)	P083-RDC - Entrée/Circulation - A - Revêtements de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (cimenteux) (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
084	P084-RDC - Entrée/Circulation - A - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
085	P085-R+1 - Chambre 1 - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type dalle de sol (gris) + (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
086	P086-R+1 - Chambre 1 - A - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 24/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
087	P087-R+1 - Chambre 1 - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / HD9H *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
088 (2) (3)	P088-R+1 - Chambre 1 - A - Murs - Bandes BA13	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / HD9H *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
089	P089-R+1 - Chambre 1 - A - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
090 (1)	P090-R+1 - Chambre 1 - A - Faux-plafond - Isolant fibreux					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 25/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / HD9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
091	P091-R+1 - Chambre 1 - A - Plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / A3PY	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
092	P092-R+1 - Chambre 1 - A - Fenêtre - Mastic	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (noir)	MET / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
093 (3)	P093-R+1 - Local ménage - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 26/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
094	P094-R+1 - Local ménage - A - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) + (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
095 (3)	P095-R+1 - Local ménage - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
096 (2)	P096-R+1 - Local ménage - A - Murs - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
097	P097-R+1 - Local ménage - A - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau (pulvérulent) (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 27/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
098 (3)	P098-R+1 - Circulation R+1 - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau (blanc) en traces	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
099	P099-R+1 - Circulation R+1 - A - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / A3PY *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
100	P100-R+1 - Circulation R+1 - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / HD9H *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / HD9H *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 28/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
101	P101-R+1 - Réserve IDE - A - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
102 (3)	P102-R+1 - Réserve IDE - A - Poteau - Enduit ciment	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
103	P103-R+1 - Réserve IDE - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / HD9H *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
104	P104-R+1 - Office R+1 - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
105	P105-R+1 - Office R+1 - A - Revêtement de sol - Ragréage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 29/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
106	P106-R+1 - Office R+1 - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / HD9H *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / HD9H *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
107	P107-R+1 - Office R+1 - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 30/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
108	P108-R+1 - Office R+1 - A - Murs - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
109 (1)	P109-R+1 - Office R+1 - A - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / A3PY *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
110 (2)	P110-R+1 - Office R+1 - A - Plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / A3PY *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
111	P111-R+1 - Office R+1 - A - Fenêtre - Mastic					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 31/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type joint (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
112	P112-R+1 - Sanitaire personnels - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau (bleu) ; matériau souple de type dalle de sol (fibreuse) (bleu) + (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
113	P113-R+1 - Sanitaire personnels - A - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
114	P114-R+1 - Sanitaire personnels - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
115	P115-R+1 - Sanitaire personnels - A - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 32/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
116 (3)	P116-R+1 - Dégagement - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau (pulvérulent) (noir) en traces ; matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
117	P117-R+1 - Dégagement - A - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur (cémenteux) (granulaire) (gris) ; matériau (blanc) en traces	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
118 (3)	P118-R+1 - Dégagement - A - Murs - Allège de fenêtre	Matériau de type système d'enduit peinture (orange)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
119	P119-R+1 - Dégagement - A - Murs - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
120 (3)	P120-R+1 - Dégagement - A - Poteau - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 33/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
121 (3)	P121-R+1 - Dégagement - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
122 (2) (3)	P122-R+1 - Dégagement - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (blanc)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	MOLP * / RY2W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
123 (1)	P123-R+1 - Dégagement - A - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (beige)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 34/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
124	P124-R+1 - Dégagement - A - Fenêtre - Mastic	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type mastic (noir)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
125	P125-R+1 - Sanitaire visiteurs - A - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
126	P126-R+1 - Dégagement 2 - A - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau souple de type dalle de sol (tacheté) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
127	P127-R+1 - Dégagement 2 - A - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
128 (3)	P128-R+1 - Dégagement 2 - A - Poteau - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / DFJ3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 35/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
129	P129-R+1 - Dégagement 2 - A - Murs - Bandes BA13	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
130	P130-R+1 - Salle de réunion R+1 - A - Fenêtre - Mastic	Matériau souple de type mastic (noir)	MET / A3PY *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
131	P131-R+1 - Salle de réunion R+1 - A - Murs - Allège de fenêtre	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau (blanc)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
132 (2) (3)	P132-Extérieur - Façade - A - Façade - Enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
133	P133-Extérieur - Façade - A - Façade - Enduit ciment	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 36/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
134	P134-Extérieur - Façade - A - Façade - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
135	P135-Extérieur - Façade - A - Façade - Enduit ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
136	P136-Extérieur - Façade - A - Façade - Enduit ciment	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
137	P137-Extérieur - Façade - A - Façade - Enduit ciment	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
138 (3)	P138-Extérieur - Façade - A - Façade - Joint d'étanchéité	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 37/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
139	P139-Extérieur - Façade - A - Façade - Enduit ciment	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
140	P140-Extérieur - Façade - A - Façade - Enduit ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET / DFJ3 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Des fibres minérales non-asbestiformes susceptibles d'être inhalées ($< 3 \mu m$) ont été observées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres sont non-amiantées.
- (2) Des fibres minérales asbestiformes inhalables ($l < 3 \mu m$) ont été observées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres, non amiantées, sont suspectées d'être de nature Gypse et Talc. Elles ont pu être différenciées des amiantes par analyse.
- (3) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-051333-01 Date d'émission de rapport : 13/05/2026 9:58 Page 38/38
Dossier N° : 26NM022378 Date de réception : 12/05/2026 Date d'analyse : 12/05/2026
Référence dossier Client:
C26135417 A - Pavillon Fleury 2 rue GUILLAUME LECOINTE 76140 LE PETIT-QUEVILLY - CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE ROUEN

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Jordan MASQUELIER
Responsable Département
Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ".

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél : +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
RDC	Circulation 1	Poteau	Enduit ciment	4 u	
		Revêtement de sol	Ragréage	1 m ²	
RDC	Salle de réunion	Poteau	Enduit ciment	2 u	
RDC	Salle de réunion	Poteau	Enduit ciment	2 u	
RDC	Local réserve direction de site	Poteau	Enduit ciment	1 u	
RDC	Entrée/Circulation	Poteau	Enduit ciment	2 u	
R+1	Circulation R+1	Poteau	Enduit ciment	7 u	
R+1	Réserve IDE	Poteau	Enduit ciment	2 u	
R+1	Dégagement	Poteau	Enduit ciment	3 u	
R+1	Dégagement 2	Poteau	Enduit ciment	3 u	
R+1	Salle de réunion R+1	Poteau	Enduit ciment	3 u	
RDC	Réserve RDC	Poteau	Enduit ciment	2 u	
R+1	Salle de soin	Poteau	Enduit ciment	2 u	
R+1	Bureau infirmier	Poteau	Enduit ciment	2 u	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI3224 Version 009

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MARTINS BASTO Manuel

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1)
	Date d'effet : 23/02/2023 - Date d'expiration : 22/02/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1)
	Date d'effet : 23/02/2023 - Date d'expiration : 22/02/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>
Valable à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électrique, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société :

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle

Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance


Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non-paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat. Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :

S. PERREAU Allianz (®)
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
00 487 424 608

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social:
Königsstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 206312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhendörfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets

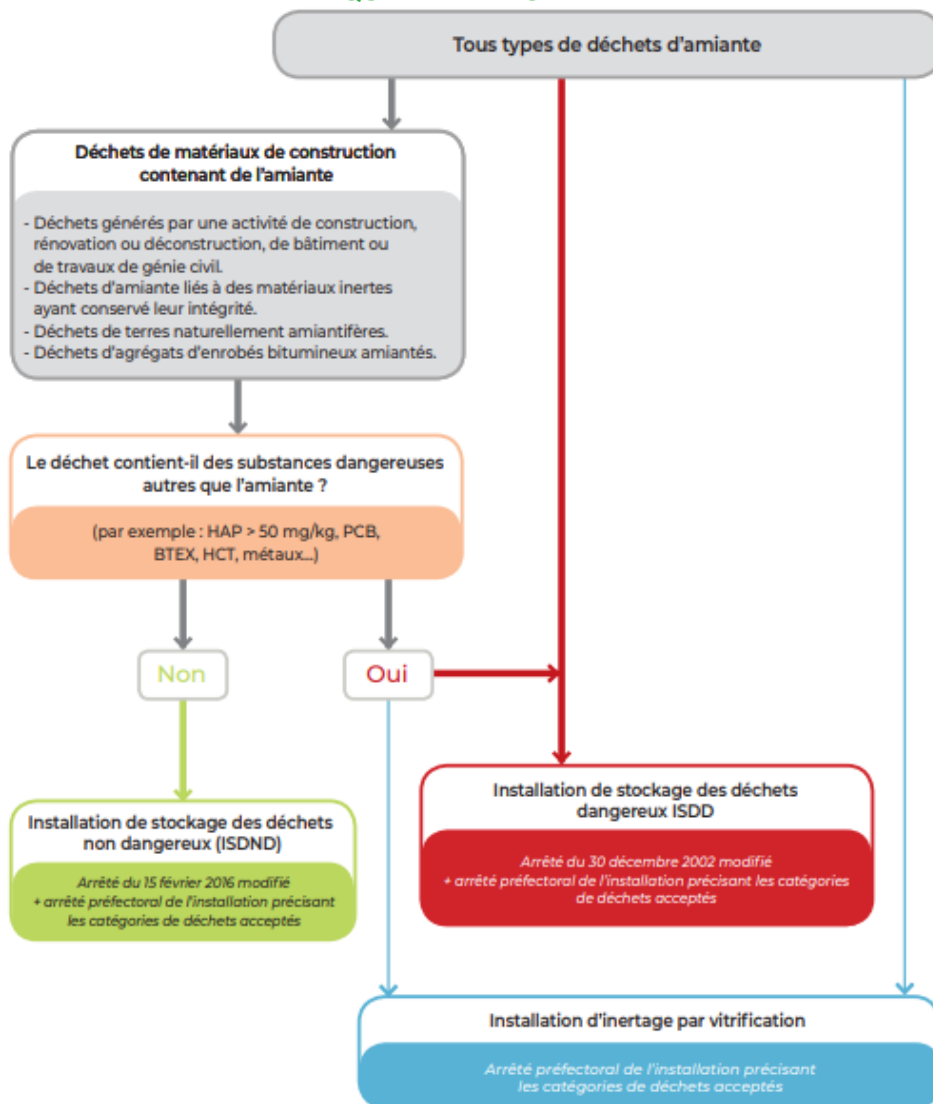


Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE



Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>