

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 29170731/S5/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 09/12/2025

Référence au programme de travaux :
email - réalisé le 03/10/2025 par Alix Thomas

DONNEUR D'ORDRE

DILA

Alix THOMAS

26 rue Desaix

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

SITE D'INTERVENTION

Amiante Batiment DESAIX

26 rue Desaix
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Terrasses - Aile Nord

Latitude : 48.852900 / Longitude : 2.293000

Date(s) d'intervention(s) :
Du 12/11/2025 au 13/11/2025

SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Moh Ouhand DAHOUN	Diagnosticteur immobilier	Certification N° 8168329	Moh Ouhand DAHOUN
			

Le présent rapport comporte 80 pages, dont 68 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	4
2. CONCLUSIONS	5
2.1. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre	6
2.2. Obligations réglementaires	7
3. INFORMATIONS GENERALES	8
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	8
3.2. Parties prenantes	8
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	8
4.1. Références réglementaires	8
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
5.1. Date(s) de visite(s)	9
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	9
5.3. Conditions spécifiques	9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	9
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
6.1. Matériaux et produits repérés	10
7. ANNEXES	13
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	13
7.2. Photos prélèvements	14
7.3. Photos inaccessibilités	21
7.4. Attestation d'assurance	22
7.5. Certificat de compétence	24
7.6. Croquis de repérage	25
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire	29

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Remplacement de l'étanchéité et isolation des terrasses

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Éléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Éléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Éléments sous toiture	Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Étanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés, Ecrans de semi indépendance, Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Lanterneaux	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
03 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés
08 - Equipements divers et accessoires	
Convecteurs électriques	Calorifugeages, Enveloppes de calorifuges

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Terrasses - Aile Nord

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
toiture terrasse -> Terrasse ruche (abeilles) (MA 2)	Prélèvements à réaliser sur l'étanchéité	présence de ruches (abeilles	déplacer les ruches

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : Amiante Batiment DESAIX
26 rue Desaix
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
Amiante Batiment DESAIX	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Alix THOMAS	Donneur d'ordre	DILA	26 rue Desaix 75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT	06.32.87.92.98

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 12/11/2025 au 13/11/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / email	Alix Thomas	03/10/2025	-	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 1	Etanchéité de toiture terrasse	Pare-vapeur	Bitumé	Noir	1	P1* N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Ecrans de semi indépendance	Polyane	Blanc	2	P2* N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Bande	Noir	3	P3* N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Pare-vapeur	Bitumé	Noir	1	P4 N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Ecrans de semi indépendance	Polyane	Blanc	2	P5 N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Bande	Noir	3	P6 N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Bande, Paxalu	Noir	4	P9* N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Bande, Paxalu	Noir	4	P10 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 1	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Peint	Gris	5	P7* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Peint	Gris	5	P8 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Beige	6	P11* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Beige	6	P12 N	/	AN	/	Non
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 2	Etanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés	Bitumineux	Noir	7	P13* N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Bande	Noir	8	P14* N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Bande, Paxalu	Noir	10	P16* N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés	Bitumineux	Noir	7	P17 N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Bande	Noir	8	P18 N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Bande, Paxalu	Noir	10	P20 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Gris	9	P15* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Gris	9	P19 N	/	AN	/	Non
toiture terrasse -> Terrasse 1	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Bitumineux	Noir	15	P33* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de dilatation et d'assemblage	Bitumineux	Noir	15	P34 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
toiture terrasse -> Terrasse escaliers secours	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Bande	Noir	18	P35* N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Bande	Noir	18	P36 N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Bande, Paxalu	Noir	17	P37* N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Bande, Paxalu	Noir	17	P38 N	/	AN	/	Non
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 3	Etanchéité de toiture terrasse	Pare-vapeur	Bitumé	Noir	11	P21* N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Ecrans de semi indépendance	Polyane	Blanc	12	P22* N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Bande	Noir	13	P23* N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Bande, Paxalu	Noir	14	P24* N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Pare-vapeur	Bitumé	Noir	11	P25 N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Ecrans de semi indépendance	Polyane	Blanc	12	P26 N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Bande	Noir	13	P27 N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Bande, Paxalu	Noir	14	P28 N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Pare-vapeur	Bitumé	Noir	11	P29 N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Ecrans de semi indépendance	Polyane	Blanc	12	P30 N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Bande	Noir	13	P31 N	/	AN	/	Non
	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Bande, Paxalu	Noir	14	P32 N	/	AN	/	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
toiture terrasse	/
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 1	/
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 2	/
toiture terrasse -> Terrasse 1	/
toiture terrasse -> Terrasse escaliers secours	/
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 3	/
toiture terrasse -> Terrasse ruche (abeilles)	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1	P2	ZPSO 2
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 1		toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 1	
			
Etanchéité de toiture terrasse -> Pare-vapeur		Etanchéité de toiture terrasse -> Ecrans de semi indépendance	
P3	ZPSO 3	P4	ZPSO 1
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 1		toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 1	
			
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes		Etanchéité de toiture terrasse -> Pare-vapeur	
P5	ZPSO 2	P6	ZPSO 3
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 1		toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 1	
			
Etanchéité de toiture terrasse -> Ecrans de semi indépendance		Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	

P7	ZPSO 5
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 1	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P8	ZPSO 5
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 1	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P9	ZPSO 4
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 1	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P10	ZPSO 4
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 1	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P11	ZPSO 6
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 1	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P12	ZPSO 6
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 1	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P13	ZPSO 7
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 2	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Complexes asphaltés	

P14	ZPSO 8
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 2	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	

P15	ZPSO 9
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 2	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P16	ZPSO 10
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 2	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P17	ZPSO 7
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 2	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Complexes asphaltés	

P18	ZPSO 8
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 2	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	

P19	ZPSO 9
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 2	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P20	ZPSO 10
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 2	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P21	ZPSO 11
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 3	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Pare-vapeur	

P22	ZPSO 12
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 3	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Ecrans de semi indépendance	

P23	ZPSO 13
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 3	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	

P24	ZPSO 14
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 3	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P25	ZPSO 11
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 3	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Pare-vapeur	

P26	ZPSO 12
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 3	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Ecrans de semi indépendance	

P27	ZPSO 13
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 3	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	

P28	ZPSO 14
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 3	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P29	ZPSO 11
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 3	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Pare-vapeur	

P30	ZPSO 12
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 3	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Ecrans de semi indépendance	

P31	ZPSO 13
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 3	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	

P32	ZPSO 14
toiture terrasse -> Terrasse Aile Nord 3	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P33	ZPSO 15
toiture terrasse -> Terrasse 1	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

P34	ZPSO 15
toiture terrasse -> Terrasse 1	
	
Revêtements de sol -> Joints de dilatation et d'assemblage	

P35	ZPSO 18
toiture terrasse -> Terrasse escaliers secours	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	

P36	ZPSO 18
toiture terrasse -> Terrasse escaliers secours	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	

P37	ZPSO 17
toiture terrasse -> Terrasse escaliers secours	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P38	ZPSO 17
toiture terrasse -> Terrasse escaliers secours	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

7.3. Photos inaccessibilités

Moyen(s) d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre avant les travaux

toiture terrasse -> Terrasse ruche (abeilles)		MA 2
Prélèvements à réaliser sur l'étanchéité		
présence de ruches (abeilles)		
		Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :
		déplacer les ruches

7.4. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûr

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhofendorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non)..... **1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michel et Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 01/01/2025 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à
Moh Ouhand DAHOUN

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271-1 du Code de la Construction et de l'habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostic techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	14/11/2020	23/11/2027
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	14/11/2020	23/11/2027
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	14/03/2019	13/03/2024

Date : 02/05/2023
Numéro du certificat : 0160329
Laurent Coguenec, Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valide jusqu'à la date ci-dessus.
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur <https://www.bureauveritas.com/fr/fr/certification>.
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Ancre, 8 cours du Triangle 92037 Paris-La Defense Cedex




7.6. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Amiante Batiment DESAIX 26 rue Desaix 75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT	
Localisation toiture terrasse	Date visite	Du 12/11/2025 au 13/11/2025
	Auteur	Moh Ouhand DAHOUN
	N° dossier	29170731/S5/1
	Planche	1 / 3
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :


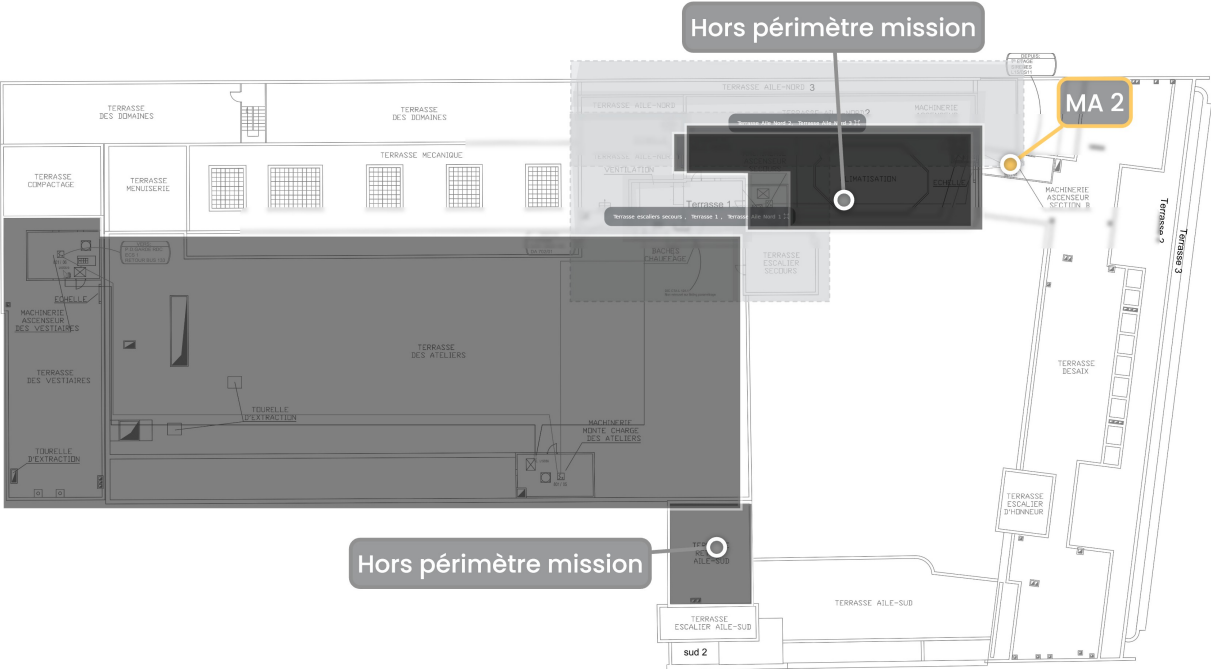


Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Amiante Batiment DESAIX 26 rue Desaix 75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT	
Localisation toiture terrasse	Date visite	Du 12/11/2025 au 13/11/2025
	Auteur	Moh Ouhand DAHOUN
	N° dossier	29170731/S5/1
	Planche	2 / 3
Indice		1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
Localisation de la zone isolée		
		

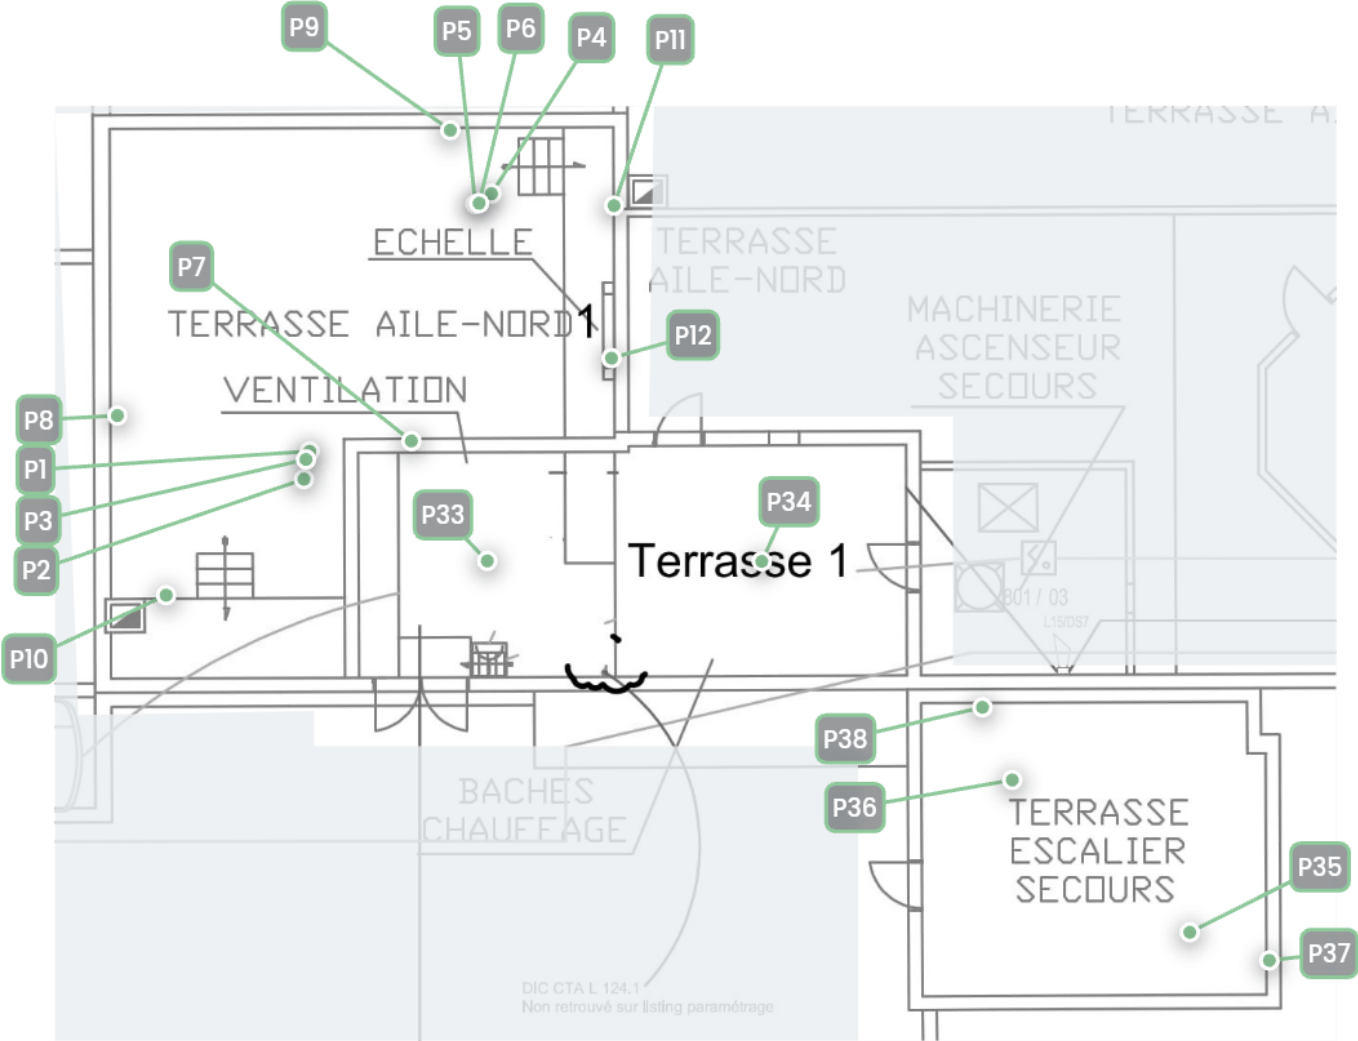

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Amiante Batiment DESAIX 26 rue Desaix 75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT	
Localisation toiture terrasse	Date visite	Du 12/11/2025 au 13/11/2025
	Auteur	Moh Ouhand DAHOUN
	N° dossier	29170731/S5/1
	Planche	3 / 3
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
Localisation de la zone isolée		
		

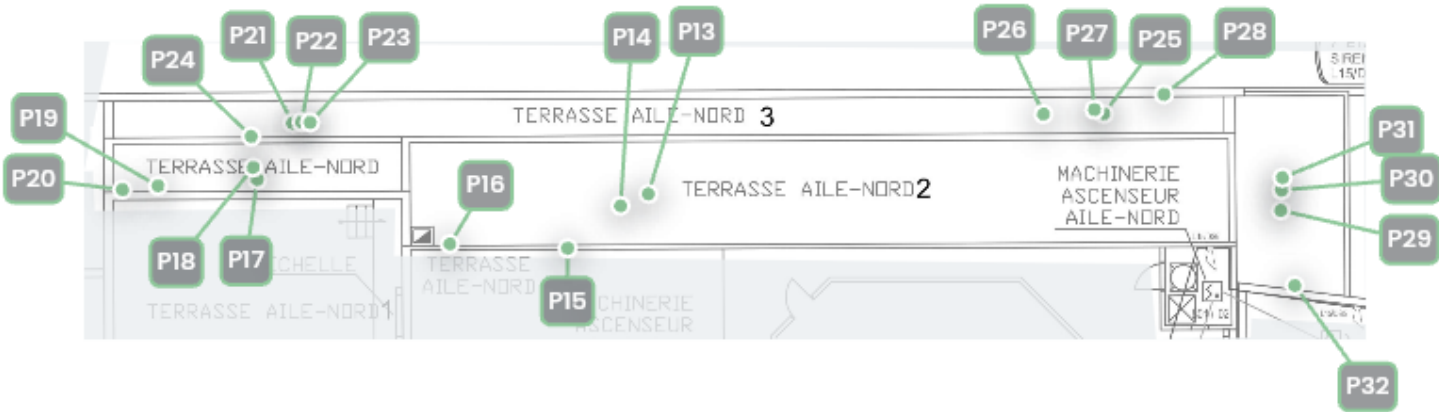

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Moh Ouhand DAHOUN

6 Boulevard d'Archimède

77420 CHAMPS SUR MARNE

Notre référence : AR-25-LE-136607-01

Numéro de dossier : 25A040746**Référence de dossier : 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A040746-001 - Référence *EUROFINS250000025767* Réf. Prel : *P1 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-002 - Référence *EUROFINS250000025768* Réf. Prel : *P2 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-003 - Référence *EUROFINS250000025766* Réf. Prel : *P3 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-004 - Référence *EUROFINS250000025763* Réf. Prel : *P4 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-005 - Référence *EUROFINS250000025765* Réf. Prel : *P5 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-006 - Référence *EUROFINS250000025764* Réf. Prel : P6 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-007 - Référence *EUROFINS250000025761* Réf. Prel : P7 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/*Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Ciment, Peint/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-008 - Référence *EUROFINS250000025762* Réf. Prel : P8 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/*Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Ciment, Peint/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-009 - Référence *EUROFINS250000025760* Réf. Prel : P9 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-010 - Référence *EUROFINS250000025759* Réf. Prel : P10 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-011 - Référence *EUROFINS250000025758* Réf. Prel : P11 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/*Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Mastic/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-012 - Référence *EUROFINS250000025757* Réf. Prel : P12 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/*Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Mastic/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-013 - Référence *EUROFINS250000025782* Réf. Prel : P13 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 2/*Etanchéité de toiture terrasse : Complexes asphaltés - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-014 - Référence *EUROFINS250000025781* Réf. Prel : P14 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 2/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-015 - Référence *EUROFINS250000025788* Réf. Prel : P15 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 2/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Mastic/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-016 - Référence *EUROFINS250000025783* Réf. Prel : P16 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 2/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-017 - Référence *EUROFINS250000025786* Réf. Prel : P17 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 2/Etanchéité de toiture terrasse : Complexes asphaltés - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-018 - Référence *EUROFINS250000025787* Réf. Prel : P18 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 2/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-019 - Référence *EUROFINS250000025784* Réf. Prel : P19 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 2/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Mastic/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-020 - Référence *EUROFINS250000025785* Réf. Prel : P20 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 2/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-021 - Référence *EUROFINS250000025794* Réf. Prel : P21 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-022 - Référence *EUROFINS250000025795* Réf. Prel : P22 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-023 - Référence *EUROFINS250000025528* Réf. Prel : P23 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-024 - Référence *EUROFINS250000025793* Réf. Prel : P24 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-025 - Référence *EUROFINS250000025756* Réf. Prel : P25 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/*Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-026 - Référence *EUROFINS250000025530* Réf. Prel : P26 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/*Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-027 - Référence *EUROFINS250000025531* Réf. Prel : P27 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-028 - Référence *EUROFINS250000025529* Réf. Prel : P28 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-029 - Référence *EUROFINS250000025754* Réf. Prel : P29 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/*Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-030 - Référence *EUROFINS250000025755* Réf. Prel : P30 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/*Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-031 - Référence *EUROFINS250000025753* Réf. Prel : P31 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-032 - Référence *EUROFINS250000025752* Réf. Prel : P32 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-033 - Référence *EUROFINS250000025750* Réf. Prel : P33 toiture terrasse - Terrasse 1/Revêtements de sol : Joints de dilatation et d'assemblage - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-034 - Référence *EUROFINS250000025751* Réf. Prel : P34 toiture terrasse - Terrasse 1/Revêtements de sol : Joints de dilatation et d'assemblage - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-035 - Référence *EUROFINS250000025548* Réf. Prel : P35 toiture terrasse - Terrasse escaliers secours/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-036 - Référence *EUROFINS250000025542* Réf. Prel : P36 toiture terrasse - Terrasse escaliers secours/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-037 - Référence *EUROFINS250000025749* Réf. Prel : P37 toiture terrasse - Terrasse escaliers secours/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-038 - Référence *EUROFINS250000025543* Réf. Prel : P38 toiture terrasse - Terrasse escaliers secours/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-039 - Référence *EUROFINS250000025532* Réf. Prel : P39 toiture terrasse - Terrasse des domaines/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-040 - Référence *EUROFINS250000025533* Réf. Prel : P40 toiture terrasse - Terrasse des domaines/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-041 - Référence *EUROFINS250000025534* Réf. Prel : P41 toiture terrasse - Terrasse des domaines/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-042 - Référence *EUROFINS250000025547* Réf. Prel : P42 toiture terrasse - Terrasse des domaines/*Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-043 - Référence *EUROFINS250000025546* Réf. Prel : P43 toiture terrasse - Terrasse des domaines/*Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-044 - Référence *EUROFINS250000025545* Réf. Prel : P44 toiture terrasse - Terrasse des domaines/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-045 - Référence *EUROFINS250000025544* Réf. Prel : P45 toiture terrasse - Terrasse des domaines/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-046 - Référence *EUROFINS250000025541* Réf. Prel : P46 toiture terrasse - Terrasse des domaines/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-047 - Référence *EUROFINS250000025540* Réf. Prel : P47 toiture terrasse - Terrasse des domaines/*Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-048 - Référence *EUROFINS250000025537* Réf. Prel : P48 toiture terrasse - Terrasse des domaines/*Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-049 - Référence *EUROFINS250000025535* Réf. Prel : P49 toiture terrasse - Terrasse des domaines/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-050 - Référence *EUROFINS250000025536* Réf. Prel : P50 toiture terrasse - Terrasse des domaines/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-051 - Référence *EUROFINS250000025466* Réf. Prel : P51 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/*Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-052 - Référence *EUROFINS250000025465* Réf. Prel : P52 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/*Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-053 - Référence *EUROFINS250000025464* Réf. Prel : P53 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-054 - Référence *EUROFINS250000025463* Réf. Prel : P54 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-055 - Référence *EUROFINS250000025462* Réf. Prel : P55 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-056 - Référence *EUROFINS250000025525* Réf. Prel : P56 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/*Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-057 - Référence *EUROFINS250000025524* Réf. Prel : P57 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/*Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-058 - Référence *EUROFINS250000025523* Réf. Prel : P58 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-059 - Référence *EUROFINS250000025527* Réf. Prel : P59 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/*Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Mastic/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-060 - Référence *EUROFINS250000025539* Réf. Prel : P60 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Ciment, Peint/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-061 - Référence *EUROFINS250000025526* Réf. Prel : P61 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Mastic/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-062 - Référence *EUROFINS250000025538* Réf. Prel : P62 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Ciment, Peint/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-063 - Référence *EUROFINS250000025522* Réf. Prel : P63 toiture terrasse - Terrasse menuiserie - compactages/Revêtements de sol : Joints de dilatation et d'assemblage - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-064 - Référence *EUROFINS250000025521* Réf. Prel : P64 toiture terrasse - Terrasse menuiserie - compactages/Revêtements de sol : Joints de dilatation et d'assemblage - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-065 - Référence *EUROFINS250000025519* Réf. Prel : P65 toiture terrasse - Terrasse menuiserie - compactages/Tuyauteries : Enveloppes de calorifuges / Calorifugeages - (Liant plâtre + carton, Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-066 - Référence *EUROFINS250000025520* Réf. Prel : P66 toiture terrasse - Terrasse menuiserie - compactages/Tuyauteries : Enveloppes de calorifuges / Calorifugeages - (Liant plâtre + carton, Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-067 - Référence *EUROFINS250000025518* Réf. Prel : P67 toiture terrasse - Terrasse Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-068 - Référence *EUROFINS250000025517* Réf. Prel : P68 toiture terrasse - Terrasse Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-069 - Référence *EUROFINS250000025516* Réf. Prel : P69 toiture terrasse - Terrasse
Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir), prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-070 - Référence *EUROFINS250000025515* Réf. Prel : P70 toiture terrasse - Terrasse
Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements
bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N° 25A040746-071 - Référence *EUROFINS250000025511* Réf. Prel : P71 toiture terrasse - Terrasse
Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance /
Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 25A040746-072 - Référence *EUROFINS250000025513* Réf. Prel : P72 toiture terrasse - Terrasse
Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir), prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-073 - Référence *EUROFINS250000025510* Réf. Prel : P73 toiture terrasse - Terrasse
Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir), prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-074 - Référence *EUROFINS250000025509* Réf. Prel : P74 toiture terrasse - Terrasse
Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir), prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-075 - Référence *EUROFINS250000025508* Réf. Prel : P75 toiture terrasse - Terrasse
Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements
bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N° 25A040746-076 - Référence *EUROFINS250000025507* Réf. Prel : P76 toiture terrasse - Terrasse
Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance /
Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 25A040746-077 - Référence *EUROFINS250000025506* Réf. Prel : P77 toiture terrasse - Terrasse
Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir), prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-078 - Référence *EUROFINS250000025505* Réf. Prel : *P78* toiture terrasse - Terrasse
2/Revêtements de sol : *Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-079 - Référence *EUROFINS250000025504* Réf. Prel : *P79* toiture terrasse - Terrasse
2/Revêtements de sol : *Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-080 - Référence *EUROFINS250000025503* Réf. Prel : *P80* toiture terrasse - Terrasse
2/Revêtements de sol : *Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-081 - Référence *EUROFINS250000025502* Réf. Prel : *P81* toiture terrasse - Terrasse
2/Revêtements de sol : *Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-082 - Référence *EUROFINS250000025501* Réf. Prel : *P82* toiture terrasse - Terrasse
3/Revêtements de sol : *Joints de dilatation et d'assemblage - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-083 - Référence *EUROFINS250000025500* Réf. Prel : *P83* toiture terrasse - Terrasse
3/Revêtements de sol : *Joints de dilatation et d'assemblage - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-084 - Référence *EUROFINS250000025497* Réf. Prel : *P84* toiture terrasse - Terrasse
*Aile sud 1/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements
bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N° 25A040746-085 - Référence *EUROFINS250000025498* Réf. Prel : *P85* toiture terrasse - Terrasse
*Aile sud 1/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance /
Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 25A040746-086 - Référence *EUROFINS250000025499* Réf. Prel : *P86* toiture terrasse - Terrasse
Aile sud 1/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir), prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-087 - Référence *EUROFINS250000025486* Réf. Prel : P87 toiture terrasse - Terrasse
Aile sud 1/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Ciment, Peint/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-088 - Référence *EUROFINS250000025467* Réf. Prel : P88 toiture terrasse - Terrasse
Aile sud 1/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Mastic/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-089 - Référence *EUROFINS250000025485* Réf. Prel : P89 toiture terrasse - Terrasse
Aile sud 1/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Ciment, Peint/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-090 - Référence *EUROFINS250000025484* Réf. Prel : P90 toiture terrasse - Terrasse
Aile sud 1/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Mastic/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-091 - Référence *EUROFINS250000025489* Réf. Prel : P91 toiture terrasse - Terrasse
Aile sud 1/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-092 - Référence *EUROFINS250000025488* Réf. Prel : P92 toiture terrasse - Terrasse
Aile sud 1/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-093 - Référence *EUROFINS250000025487* Réf. Prel : P93 toiture terrasse - Terrasse
Aile sud 1/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-094 - Référence *EUROFINS250000025490* Réf. Prel : P94 toiture terrasse - Terrasse
Aile sud 1/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-095 - Référence *EUROFINS250000025483* Réf. Prel : P95 toiture terrasse - Terrasse
Aile sud 1/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-096 - Référence *EUROFINS250000025496* Réf. Prel : P96 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 2/*Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-097 - Référence *EUROFINS250000025495* Réf. Prel : P97 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 2/*Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-098 - Référence *EUROFINS250000025494* Réf. Prel : P98 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 2/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-099 - Référence *EUROFINS250000025492* Réf. Prel : P99 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 2/*Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Mastic/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-100 - Référence *EUROFINS250000025493* Réf. Prel : P100 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 2/*Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Mastic/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-101 - Référence *EUROFINS250000025482* Réf. Prel : P101 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 2/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A040746-102 - Référence *EUROFINS250000025481* Réf. Prel : P102 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 2/*Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01 Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16 Page1/38
Référence laboratoire N° : 25RI083665 Référence de suivi du dossier N° : 25A040746
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025 Date de réception : 24/11/2025
Date d'analyse : 27/11/2025
Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25A040746-001 - EUROFINS250000025 67 Réf. Prel : P1 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET /V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25A040746-002 - EUROFINS250000025 68 Réf. Prel : P2 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)	Matériau (marron) ; matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type aluminium ; matériau de type mousse (beige)	MET /V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page2/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception :24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client:25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	25A040746-003 - EUROFINS250000025 66 Réf. Prel : P3 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau semi-dur (rose) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25A040746-004 - EUROFINS250000025 63 Réf. Prel : P4 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)	Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25A040746-005 - EUROFINS250000025 65 Réf. Prel : P5 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type aluminium ; matériau de type mousse (beige) ; matériau (fibreux) (blanc)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page 3/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception : 24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	25A040746-006 - EUROFINS250000025 64 Réf. Prel : P6 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau semi-dur (rose) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET /V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25A040746-007 - EUROFINS250000025 61 Réf. Prel : P7 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Ciment, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25A040746-008 - EUROFINS250000025 62 Réf. Prel : P8 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Ciment, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page4/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception : 24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client:25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25A040746-009 - EUROFINS250000025 60 Réf. Prel : P9 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)	Matériau semi-dur (rose) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25A040746-010 - EUROFINS250000025 59 Réf. Prel : P10 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)	Matériau semi-dur (rose) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25A040746-011 - EUROFINS250000025 58 Réf. Prel : P11 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Mastic/Beige)	Matériau (beige) ; matériau souple de type mastic (blanc) ; matériau (gris)	MET / UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01	Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16	Page5/38
Référence laboratoire N° : 25RI083665	Référence de suivi du dossier N° : 25A040746	
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025	Date de réception : 24/11/2025	
Date d'analyse : 27/11/2025		
Référence dossier Client:25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	25A040746-012 - EUROFINS250000025 57 Réf. Prel : P12 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 1/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Mastic/Beige)	Matériau (beige) ; matériau souple de type mastic (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25A040746-013 - EUROFINS250000025 82 Réf. Prel : P13 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 2/Etanchéité de toiture terrasse : Complexes asphaltés - (Bitumineux/Noir)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MET / UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25A040746-014 - EUROFINS250000025 81 Réf. Prel : P14 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 2/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (marron)	MET / UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01	Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16	Page6/38
Référence laboratoire N° : 25RI083665	Référence de suivi du dossier N° : 25A040746	
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025	Date de réception : 24/11/2025	
Date d'analyse : 27/11/2025		
Référence dossier Client:25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	25A040746-015 - EUROFINS250000025 88 Réf. Prel : P15 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 2/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Mastic/Gris)	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25A040746-016 - EUROFINS250000025 83 Réf. Prel : P16 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 2/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige)	MET / UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25A040746-017 - EUROFINS250000025 86 Réf. Prel : P17 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 2/Etanchéité de toiture terrasse : Complexes asphaltés - (Bitumineux/Noir)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page 7/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception : 24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	25A040746-018 - EUROFINS250000025 87 Réf. Prel : P18 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 2/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (marron)	MET / UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25A040746-019 - EUROFINS250000025 84 Réf. Prel : P19 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 2/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Mastic/Gris)	Matériau (beige) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25A040746-020 - EUROFINS250000025 85 Réf. Prel : P20 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 2/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (marron)	MET / UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page8/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception :24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client:25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	25A040746-021 - EUROFINS250000025 94 Réf. Prel : P21 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige)	MET /V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022 (1)	25A040746-022 - EUROFINS250000025 95 Réf. Prel : P22 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)	Matériau (bitumineux) (noir) ; matériau de type aluminium ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type mousse (beige)	MET /V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25A040746-023 - EUROFINS250000025 28 Réf. Prel : P23 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET /V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page 9/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception : 24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	25A040746-024 - EUROFINS250000025 93 Réf. Prel : P24 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25A040746-025 - EUROFINS250000025 56 Réf. Prel : P25 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)	Matériau souple fibreux de type papier, carton ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	25A040746-026 - EUROFINS250000025 30 Réf. Prel : P26 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type aluminium ; matériau de type mousse (gris)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01	Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16	Page 10/38
Référence laboratoire N° : 25RI083665	Référence de suivi du dossier N° : 25A040746	
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025	Date de réception : 24/11/2025	
Date d'analyse : 27/11/2025		
Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	25A040746-027 - EUROFINS250000025 31 Réf. Prel : P27 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET /V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	25A040746-028 - EUROFINS250000025 29 Réf. Prel : P28 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium	MET /V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	25A040746-029 - EUROFINS250000025 54 Réf. Prel : P29 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau (marron)	MET /V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01	Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16	Page 11/38
Référence laboratoire N° : 25RI083665	Référence de suivi du dossier N° : 25A040746	
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025	Date de réception : 24/11/2025	
Date d'analyse : 27/11/2025		
Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	25A040746-030 - EUROFIN250000025 55 Réf. Prel : P30 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type aluminium ; matériau de type mousse (beige)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25A040746-031 - EUROFIN250000025 53 Réf. Prel : P31 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau de type aluminium	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	25A040746-032 - EUROFIN250000025 52 Réf. Prel : P32 toiture terrasse - Terrasse Aile Nord 3/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page 12/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception : 24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	25A040746-033 - EUROFINS250000025 50 Réf. Prel : P33 toiture terrasse - Terrasse 1/Revêtements de sol : Joints de dilatation et d'assemblage - (Bitumineux/Noir)	Matériau (gris) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	25A040746-034 - EUROFINS250000025 51 Réf. Prel : P34 toiture terrasse - Terrasse 1/Revêtements de sol : Joints de dilatation et d'assemblage - (Bitumineux/Noir)	Matériau (gris) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	25A040746-035 - EUROFINS250000025 48 Réf. Prel : P35 toiture terrasse - Terrasse escaliers secours/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page 13/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception : 24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	25A040746-036 - EUROFIN250000025 42 Réf. Prel : P36 toiture terrasse - Terrasse escaliers secours/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	25A040746-037 - EUROFIN250000025 49 Réf. Prel : P37 toiture terrasse - Terrasse escaliers secours/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	25A040746-038 - EUROFIN250000025 43 Réf. Prel : P38 toiture terrasse - Terrasse escaliers secours/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page 14/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception : 24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	25A040746-039 - EUROFINS250000025 32 Réf. Prel : P39 toiture terrasse - Terrasse des domaines/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040 (1)	25A040746-040 - EUROFINS250000025 33 Réf. Prel : P40 toiture terrasse - Terrasse des domaines/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type mousse (beige)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page 15/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception : 24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	25A040746-041 - EUROFINS250000025 34 Réf. Prel : P41 toiture terrasse - Terrasse des domaines/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	25A040746-042 - EUROFINS250000025 47 Réf. Prel : P42 toiture terrasse - Terrasse des domaines/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse) ; matériau (marron)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page 16/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception : 24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043 (1)	25A040746-043 - EUROFINS250000025 46 Réf. Prel : P43 toiture terrasse - Terrasse des domaines/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)	Matériau (marron) ; matériau de type mousse (beige)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	25A040746-044 - EUROFINS250000025 45 Réf. Prel : P44 toiture terrasse - Terrasse des domaines/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	25A040746-045 - EUROFINS250000025 44 Réf. Prel : P45 toiture terrasse - Terrasse des domaines/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page 17/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception : 24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046	25A040746-046 - EUROFINS250000025 41 Réf. Prel : P46 toiture terrasse - Terrasse des domaines/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	25A040746-047 - EUROFINS250000025 40 Réf. Prel : P47 toiture terrasse - Terrasse des domaines/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)	Matériau semi-dur (noir) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page 18/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception : 24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	25A040746-048 - EUROFINS250000025 37 Réf. Prel : P48 toiture terrasse - Terrasse des domaines/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)	Matériau de type aluminium ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type mousse (beige)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	25A040746-049 - EUROFINS250000025 35 Réf. Prel : P49 toiture terrasse - Terrasse des domaines/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (marron)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	25A040746-050 - EUROFINS250000025 36 Réf. Prel : P50 toiture terrasse - Terrasse des domaines/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01	Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16	Page 19/38
Référence laboratoire N° : 25RI083665	Référence de suivi du dossier N° : 25A040746	
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025	Date de réception : 24/11/2025	
Date d'analyse : 27/11/2025		
Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051 (2)	25A040746-051 - EUROFINS250000025- 66 Réf. Prel : P51 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)	Matériau (fibreuse) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type mousse (blanc) en traces	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	25A040746-052 - EUROFINS250000025- 65 Réf. Prel : P52 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type mousse (beige)	MET / UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01	Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16	Page 20/38
Référence laboratoire N° : 25RI083665	Référence de suivi du dossier N° : 25A040746	
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025	Date de réception : 24/11/2025	
Date d'analyse : 27/11/2025		
Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053	25A040746-053 - EUROFINS250000025.64 Réf. Prel : P53 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	25A040746-054 - EUROFINS250000025.63 Réf. Prel : P54 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	25A040746-055 - EUROFINS250000025.62 Réf. Prel : P55 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)	Matériau de type aluminium ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01	Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16	Page 21/38
Référence laboratoire N° : 25RI083665	Référence de suivi du dossier N° : 25A040746	
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025	Date de réception : 24/11/2025	
Date d'analyse : 27/11/2025		
Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056	25A040746-056 - EUROFIN250000025 25 Réf. Prel : P56 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET /UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	25A040746-057 - EUROFIN250000025 24 Réf. Prel : P57 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)	Matériau (fibreuse) (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type mousse (beige)	MET /V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01	Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16	Page 22/38
Référence laboratoire N° : 25RI083665	Référence de suivi du dossier N° : 25A040746	
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025	Date de réception : 24/11/2025	
Date d'analyse : 27/11/2025		
Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	25A040746-058 - EUROFINS250000025 23 Réf. Prel : P58 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	25A040746-059 - EUROFINS250000025 27 Réf. Prel : P59 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Mastic/Gris)	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type mastic (gris)	MET / UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	25A040746-060 - EUROFINS250000025 39 Réf. Prel : P60 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Ciment, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01	Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16	Page 23/38
Référence laboratoire N° : 25RI083665	Référence de suivi du dossier N° : 25A040746	
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025	Date de réception : 24/11/2025	
Date d'analyse : 27/11/2025		
Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	25A040746-061 - EUROFINS250000025 26 Réf. Prel : P61 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Mastic/Gris)	Matériau (beige) ; matériau souple de type mastic (gris)	MET / UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	25A040746-062 - EUROFINS250000025 38 Réf. Prel : P62 toiture terrasse - Terrasse mécaniques/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Ciment, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	25A040746-063 - EUROFINS250000025 22 Réf. Prel : P63 toiture terrasse - Terrasse menuiserie - compactages/Revêtements de sol : Joints de dilatation et d'assemblage - (Bitumineux/Noir)	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page 24/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception : 24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	25A040746-064 - EUROFINS250000025 21 Réf. Prel : P64 toiture terrasse - Terrasse menuiserie - compactages/Revêtements de sol : Joints de dilatation et d'assemblage - (Bitumineux/Noir)	Matériau (gris) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MET /UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	25A040746-065 - EUROFINS250000025 19 Réf. Prel : P65 toiture terrasse - Terrasse menuiserie - compactages/Tuyauteries : Enveloppes de calorifuges / Calorifugeages - (Liant plâtre + carton, Bitumineux/Noir)	Matériau (brillant) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse) ; matériau de type mousse (noir)	MET /UM3G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066 (2)	25A040746-066 - EUROFINS250000025 20 Réf. Prel : P66 toiture terrasse - Terrasse menuiserie - compactages/Tuyauteries : Enveloppes de calorifuges / Calorifugeages - (Liant plâtre + carton, Bitumineux/Noir)	Matériau (brillant) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse) ; matériau de type mousse (noir)	MET /Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01	Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16	Page 25/38
Référence laboratoire N° : 25RI083665	Référence de suivi du dossier N° : 25A040746	
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025	Date de réception : 24/11/2025	
Date d'analyse : 27/11/2025		
Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067 (2)	25A040746-067 - EUROFINS250000025 18 Réf. Prel : P67 toiture terrasse - Terrasse Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type mousse (beige) en traces	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	25A040746-068 - EUROFINS250000025 17 Réf. Prel : P68 toiture terrasse - Terrasse Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)	Matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type mousse (beige)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page 26/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception : 24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069 (2)	25A040746-069 - EUROFINS250000025 16 Réf. Prel : P69 toiture terrasse - Terrasse Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau de type mousse (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / TJ7Q	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070 (3) (4)	25A040746-070 - EUROFINS250000025 15 Réf. Prel : P70 toiture terrasse - Terrasse Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (noir)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page 27/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception : 24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
071	25A040746-071 - EUROFINS250000025 11 Réf. Prel : P71 toiture terrasse - Terrasse Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)	Matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (beige)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	25A040746-072 - EUROFINS250000025 13 Réf. Prel : P72 toiture terrasse - Terrasse Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (fibreuse) (blanc)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	25A040746-073 - EUROFINS250000025 10 Réf. Prel : P73 toiture terrasse - Terrasse Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (fibreuse) (beige)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01	Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16	Page 28/38
Référence laboratoire N° : 25RI083665	Référence de suivi du dossier N° : 25A040746	
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025	Date de réception : 24/11/2025	
Date d'analyse : 27/11/2025		
Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
074	25A040746-074 - EUROFINS250000025 09 Réf. Prel : P74 toiture terrasse - Terrasse Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075 (2)	25A040746-075 - EUROFINS250000025 08 Réf. Prel : P75 toiture terrasse - Terrasse Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)	Matériau (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page 29/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception : 24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
076	25A040746-076 - EUROFINS250000025.07 Réf. Prel : P76 toiture terrasse - Terrasse Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)	Matériau (bitumineux) (noir) ; matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau de type mousse (beige)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	25A040746-077 - EUROFINS250000025.06 Réf. Prel : P77 toiture terrasse - Terrasse Desaix/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (fibreuse) (beige)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	25A040746-078 - EUROFINS250000025.05 Réf. Prel : P78 toiture terrasse - Terrasse 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page 30/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception : 24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079	25A040746-079 - EUROFINS250000025.04 Réf. Prel : P79 toiture terrasse - Terrasse 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	25A040746-080 - EUROFINS250000025.03 Réf. Prel : P80 toiture terrasse - Terrasse 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081	25A040746-081 - EUROFINS250000025.02 Réf. Prel : P81 toiture terrasse - Terrasse 2/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau (noir) ; matériau dur (gris)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01	Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16	Page 31/38
Référence laboratoire N° : 25RI083665	Référence de suivi du dossier N° : 25A040746	
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025	Date de réception : 24/11/2025	
Date d'analyse : 27/11/2025		
Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
082	25A040746-082 - EUROFINS250000025.01 Réf. Prel : P82 toiture terrasse - Terrasse 3/Revêtements de sol : Joints de dilatation et d'assemblage - (Bitumineux/Noir)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	25A040746-083 - EUROFINS250000025.00 Réf. Prel : P83 toiture terrasse - Terrasse 3/Revêtements de sol : Joints de dilatation et d'assemblage - (Bitumineux/Noir)	Matériau (gris) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084 (2)	25A040746-084 - EUROFINS250000025.97 Réf. Prel : P84 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 1/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (beige) ; matériau de type mousse (beige) en traces	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page 32/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception : 24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
085	25A040746-085 - EUROFINS250000025.98 Réf. Prel : P85 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 1/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)	Matériau de type aluminium ; matériau (fibreuse) (beige) ; matériau (bitumineux) (noir) en traces ; matériau de type mousse (beige)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086	25A040746-086 - EUROFINS250000025.99 Réf. Prel : P86 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 1/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium ; matériau (fibreuse) (beige) ; matériau (fibreuse) (marron)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	25A040746-087 - EUROFINS250000025.86 Réf. Prel : P87 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 1/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Ciment, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01	Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16	Page 33/38
Référence laboratoire N° : 25RI083665	Référence de suivi du dossier N° : 25A040746	
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025	Date de réception : 24/11/2025	
Date d'analyse : 27/11/2025		
Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
088	25A040746-088 - EUROFINS250000025. 67 Réf. Prel : P88 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 1/Menuiseries extérieures : Joints d"étanchéité - (Mastic/Gris)	Matériau (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089	25A040746-089 - EUROFINS250000025. 85 Réf. Prel : P89 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 1/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Ciment, Peint/Gris)	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090	25A040746-090 - EUROFINS250000025. 84 Réf. Prel : P90 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 1/Menuiseries extérieures : Joints d"étanchéité - (Mastic/Gris)	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / YGS2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page 34/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception : 24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
091	25A040746-091 - EUROFINS250000025. 89 Réf. Prel : P91 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 1/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (beige) en traces	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	25A040746-092 - EUROFINS250000025. 88 Réf. Prel : P92 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 1/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)	Matériau (vert) ; matériau (fibreuse) (marron) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau (bitumineux) (noir) en traces	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	25A040746-093 - EUROFINS250000025. 87 Réf. Prel : P93 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 1/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau (fibreuse) (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (fibreuse) (marron)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01	Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16	Page 35/38
Référence laboratoire N° : 25RI083665	Référence de suivi du dossier N° : 25A040746	
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025	Date de réception : 24/11/2025	
Date d'analyse : 27/11/2025		
Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
094	25A040746-094 - EUROFINS250000025.90 Réf. Prel : P94 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 1/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	25A040746-095 - EUROFINS250000025.83 Réf. Prel : P95 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 1/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium ; matériau (fibres) (beige)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	25A040746-096 - EUROFINS250000025.96 Réf. Prel : P96 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 2/Etanchéité de toiture terrasse : Pare-vapeur. Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Bitumé/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type mousse (blanc) en traces	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01	Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16	Page 36/38
Référence laboratoire N° : 25RI083665	Référence de suivi du dossier N° : 25A040746	
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025	Date de réception : 24/11/2025	
Date d'analyse : 27/11/2025		
Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
097	25A040746-097 - EUROFIN250000025. 95 Réf. Prel : P97 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 2/Etanchéité de toiture terrasse : Ecrans de semi indépendance / Ecrans de semi indépendance / Revêtements bitumineux parties planes - (Polyane/Blanc)	Matériau de type aluminium ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type mousse (blanc)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098	25A040746-098 - EUROFIN250000025. 94 Réf. Prel : P98 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 2/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux parties planes - (Bande/Noir)	Matériau (gris) en traces ; matériau (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099	25A040746-099 - EUROFIN250000025. 92 Réf. Prel : P99 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 2/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Mastic/Beige)	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01	Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16	Page 37/38
Référence laboratoire N° : 25RI083665	Référence de suivi du dossier N° : 25A040746	
Reçu au laboratoire le : 25/11/2025	Date de réception : 24/11/2025	
Date d'analyse : 27/11/2025		
Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
100	25A040746-100 - EUROFINS250000025. 93 Réf. Prel : P100 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 2/Menuiseries extérieures : Joints d'étanchéité - (Mastic/Beige)	Matériau (bitumineux) (noir) en traces ; matériau souple de type joint (gris)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101	25A040746-101 - EUROFINS250000025. 82 Réf. Prel : P101 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 2/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)	Matériau de type aluminium ; matériau (fibres) (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
102	25A040746-102 - EUROFINS250000025. 81 Réf. Prel : P102 toiture terrasse - Terrasse Aile sud 2/Etanchéité de toiture terrasse : Revêtements bitumineux relevés - (Bande, Paxalu/Noir)	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (fibres) (blanc)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Echantillon mouillé.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) Un matériau (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (4) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-068329-01

Date d'émission de rapport : 28/11/2025 6:16

Page 38/38

Référence laboratoire N° : 25RI083665

Référence de suivi du dossier N° : 25A040746

Reçu au laboratoire le : 25/11/2025

Date de réception : 24/11/2025

Date d'analyse : 27/11/2025

Référence dossier Client: 25A040746 - 1510797622/29170731/S5/1/1_29170731/5/1

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Michal Czapka
Chef d'équipe