

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 24040825/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 13/12/2024

Référence au programme de travaux :

N°RE Demande de devis pour opérations infrastructure
USID TOULOUSE réalisé le 28/05/2024 par

DONNEUR D'ORDRE

JEAN NOEL KUKLA

139 RUE DE BERCY

75572 PARIS CEDEX 12

SITE D'INTERVENTION

CINEMA

QUARTIER SOULT

65000 TARBES

BATIMENT 008

Latitude : 43.230456 / Longitude : 0.072384

SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Thomas BADIE	Chargé d'affaires	18581537	Thomas BADIE
Pierre LIBOUTET	Diagnosticteur	8193233	

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	6
2.2. Obligations réglementaires	8
3. INFORMATIONS GENERALES	9
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	9
3.2. Parties prenantes	9
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	9
4.1. Références réglementaires	9
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
5.1. Date(s) de visite(s)	10
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	10
5.3. Conditions spécifiques	10
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	10
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
6.1. Matériaux et produits repérés	11
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	20
7. ANNEXES	21
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	21
7.2. Photos prélèvements	22
7.3. Attestation d'assurance	25
7.4. Certificat de compétence	27
7.5. Croquis de repérage	28
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire	34

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
réhabilitation complète de la salle de cinéma, l'accueil et la régie

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutremments, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutremments, Ossature, Rebouchages, Volets

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

salle de cinéma, l'accueil et la régie

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
2	RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Rouge
2	RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
4	RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Rouge
4	RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
4	RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Ragréages	/	/
9	RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron
9	RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
9	RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Ragréages	/	/
13	RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/
13	RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Ragréages	/	/
13	RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir
12	RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune
20	RDC -> Salle de conférence (012)	Plafonds	Enduits projetés	/	/
20	RDC -> Scène (013)	Plafonds	Enduits projetés	/	/

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
18	RDC -> Scène (013)	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/
17	RDC -> Scène (013)	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés	/	/
12	RDC -> Scène (013)	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune
2	RDC -> Scène (013)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Rouge
2	RDC -> Scène (013)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
4	RDC -> Scène (013)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Rouge
4	RDC -> Scène (013)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
4	RDC -> Scène (013)	Revêtements de sol	Ragréages	/	/
2	RDC -> Magasin (026)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Rouge
2	RDC -> Magasin (026)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
23	1er étage	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/
23	1er étage	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	/
23	1er étage	Revêtements de sol	Ragréages	/	/

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CINEMA
QUARTIER SOULT
65000 TARBES

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CINEMA	Autre bâtiment de culture et loisirs	ERP de la 5ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
JEAN NOEL KUKLA	Donneur d'ordre	/	139 RUE DE BERCY 75572 PARIS CEDEX 12	06 74 76 57 98
Vincent CHIRON	Accompagnateur	/	/	vincent.chiron@intradef.gouv.fr

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 04/11/2024

5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Aucun document mis à disposition

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	8	P16* N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	8	P16* N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	8	P17 N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	8	P17 N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	P1* N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	1	P1* N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	P2 N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	1	P2 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	P3 N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	1	P3 N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	P4 N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	1	P4 N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Rouge	2	P5* P	/	AN	/	Oui
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	2	P5* P	/	AN	/	Oui
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Rouge	4	P6* P	/	AN	/	Oui
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	4	P6* P	/	AN	/	Oui
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	4	P6* P	/	AN	/	Oui
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Rouge	2	P7 P	/	AN	/	Oui
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	2	P7 P	/	AN	/	Oui
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Rouge	4	P8 P	/	AN	/	Oui
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	4	P8 P	/	AN	/	Oui
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	4	P8 P	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	5	P9* N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	5	P10 N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	P11* N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	6	P11* N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	P12* N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige	7	P12* N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	P13 N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige	7	P13 N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	7	P14 N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige	7	P14 N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	P15 N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Blanc	6	P15 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	21	P47* N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	21	P48 N	/	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	5	/	S1	AN	/	Non
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Rouge	4	/	S2	AN	/	Oui
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	4	/	S2	AN	/	Oui
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	4	/	S2	AN	/	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	15	P36* N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de conférence (012)	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	15	P36* N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de conférence (012)	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	15	P37 N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de conférence (012)	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	15	P37 N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	9	P18* P	/	AN	/	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	9	P18* P	/	AN	/	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	9	P18* P	/	AN	/	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	9	P19 P	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	9	P19 P	/	AN	/	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	9	P19 P	/	AN	/	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	9	P20 P	/	AN	/	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	9	P20 P	/	AN	/	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	9	P20 P	/	AN	/	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	9	P21 P	/	AN	/	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	9	P21 P	/	AN	/	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	9	P21 P	/	AN	/	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	13	P30* P	/	AN	/	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	13	P30* P	/	AN	/	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	13	P30* P	/	AN	/	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	12	P31* P	/	AN	colle de nez de bordure estrade/ nez de marchés accès estrade	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	13	P33 P	/	AN	/	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	13	P33 P	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	/	Noir	13	P33 P	/	AN	/	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	12	P34 P	/	AN	colle de nez de bordure estrade/ nez de marchés accès estrade	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	P22* N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de conférence (012)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Rose	10	P22* N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de conférence (012)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	P23* N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de conférence (012)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige	11	P23* N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de conférence (012)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	10	P24 N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de conférence (012)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Rose	10	P24 N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de conférence (012)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	P25 N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de conférence (012)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Beige	11	P25 N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de conférence (012)	Equipements	Joints	Mastic	/	14	P32* N	/	AN	/	Non
RDC -> Salle de conférence (012)	Equipements	Joints	Mastic	/	14	P35 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	9	/	S3	AN	/	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	9	/	S3	AN	/	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	9	/	S3	AN	/	Oui
RDC -> Salle de conférence (012)	Plafonds	Enduits projetés	/	/	20	Idem P 46	/	AN	/	Oui
RDC -> Scène (013)	Plafonds	Enduits projetés	/	/	20	P45* N	/	AN	/	Oui
RDC -> Scène (013)	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	18	P42* P	/	AN	/	Oui
RDC -> Scène (013)	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	18	P43 P	/	AN	/	Oui
RDC -> Scène (013)	Plafonds	Enduits projetés	/	/	20	P46 P	/	AN	/	Oui
RDC -> Scène (013)	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés	/	/	17	P40* P	/	AN	/	Oui
RDC -> Scène (013)	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés	/	/	17	P41 P	/	AN	/	Oui
RDC -> Scène (013)	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	12	P26 P	/	AN	colle de nez de bordure estrade/ nez de marchés accès estrade	Oui
RDC -> Scène (013)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Rouge	2	P27 P	/	AN	/	Oui
RDC -> Scène (013)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	2	P27 P	/	AN	/	Oui
RDC -> Scène (013)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Rouge	4	P28 P	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Scène (013)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	4	P28 P	/	AN	/	Oui
RDC -> Scène (013)	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	4	P28 P	/	AN	/	Oui
RDC -> Scène (013)	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	12	P29 P	/	AN	colle de nez de bordure estrade/ nez de marchés accès estrade	Oui
RDC -> Scène (013)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	16	P38* N	/	AN	/	Non
RDC -> Scène (013)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	16	P39 N	/	AN	/	Non
RDC -> Scène (013)	Equipements	Peintures	/	/	19	P44* N	/	AN	/	Non
RDC -> Magasin (026)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Rouge	2	/	S4	AN	/	Oui
RDC -> Magasin (026)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	2	/	S4	AN	/	Oui
1er étage	Plafonds	Enduits projetés	/	/	25	P56* N	/	AN	/	Non
1er étage	Plafonds	Enduits projetés	/	/	25	P57 N	/	AN	/	Non
1er étage	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	23	P50* P	/	AN	/	Oui
1er étage	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	/	23	P50* P	/	AN	/	Oui
1er étage	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	23	P50* P	/	AN	/	Oui
1er étage	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	23	P51 P	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1er étage	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	/	23	P51 P	/	AN	/	Oui
1er étage	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	23	P51 P	/	AN	/	Oui
1er étage	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	23	P52 P	/	AN	/	Oui
1er étage	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	/	23	P52 P	/	AN	/	Oui
1er étage	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	23	P52 P	/	AN	/	Oui
1er étage	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	23	P53 P	/	AN	/	Oui
1er étage	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	/	23	P53 P	/	AN	/	Oui
1er étage	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	23	P53 P	/	AN	/	Oui
1er étage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	24	P54* N	/	AN	/	Non
1er étage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	24	P55 N	/	AN	/	Non
1er étage	Portes	Peintures	/	/	22	P49* N	/	AN	/	Non
1er étage -> Annexe cabine (015)	Portes	Peintures	/	/	22	P59 N	/	AN	/	Non
1er étage -> Annexe Cabine (017)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	24	P58 N	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
18	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	4 m ²
20	Plafonds	Enduits projetés	300 m ²
17	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés	10 m ²
2	Revêtements de sol	Dalles de sol	120 m ²
2	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	120 m ²
4	Revêtements de sol	Dalles de sol	120 m ²
4	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	120 m ²
4	Revêtements de sol	Ragréages	120 m ²
9	Revêtements de sol	Dalles de sol	300 m ²
9	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	300 m ²
9	Revêtements de sol	Ragréages	300 m ²
12	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	40 ml
13	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	2 m ²
13	Revêtements de sol	Ragréages	2 m ²
13	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	2 m ²
23	Revêtements de sol	Dalles de sol	30 m ²
23	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	30 m ²
23	Revêtements de sol	Ragréages	30 m ²

7. ANNEXES


7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC	/
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	/
RDC -> Salle de conférence (012)	/
RDC -> Scène (013)	/
RDC -> Magasin (026)	/
1er étage	/
1er étage -> Annexe cabine (015)	/
1er étage -> Cabine de projection (016)	/
1er étage -> Annexe Cabine (017)	/

7.2. Photos prélèvements

P5	ZPSO 2
RDC -> HALL D'ENTREE (009)	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles bitumineuses	

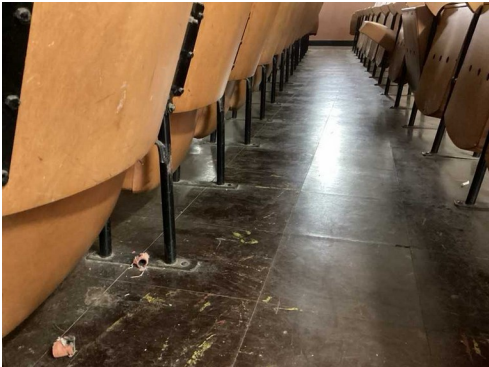P18	ZPSO 9
RDC -> Salle de conférence (012)	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles bitumineuses Ragréages	

P31	ZPSO 12
RDC -> Salle de conférence (012)	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P33	ZPSO 13
RDC -> Salle de conférence (012)	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Ragréages Colles bitumineuses	


P42	ZPSO 18
RDC -> Scène (013)	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P26	ZPSO 12
RDC -> Scène (013)	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P27	ZPSO 2
RDC -> Scène (013)	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles bitumineuses	

P50	ZPSO 23
1er étage	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles bitumineuses Ragréages	

7.4. Photos sondages

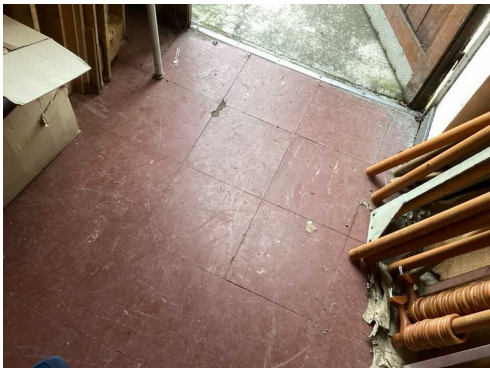S4	ZPSO 2
RDC -> Magasin (026)	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles bitumineuses	

7.3. Attestation d'assurance



Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



Europe

- ERP
 - Neuf
 - Mise à jour du DPE,
 - Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
 - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréle (DDT),
 - Etat parasitaire et diagnostic méréle (hors DDT),
 - Diagnostic Plomb avant / après travaux,
 - Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
 - Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
 - Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
 - Etat des lieux,
 - Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
 - Millièmes de copropriété,
 - Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
 - Sécurité piscine,
 - Diagnostic technique Loi SRU,
 - Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public.
- 3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
- 6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
- 7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.
- 8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.
- 9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :
- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
 - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 69009 Paris
Tél : 01 40 67 42 44 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

7.4. Certificat de compétence



Certificat

Attribué à
Thomas BADIE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	04/05/2023	03/05/2030
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	04/05/2023	03/05/2030

Date : 23/05/2023
Numéro du certificat : 18581537

Laurent Croquennec, Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'à : voir ci-dessus.
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur <http://www.bureauveritas.fr/certification-dia>
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX




BUREAU
VERITAS



7.5. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CINEMA QUARTIER SOULT 65000 TARBES	
Localisation	Date visite	Le 04/11/2024
	Auteur	Thomas BADIE
RDC	N° dossier	24040825/S1/1
	Planche	1 / 5
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

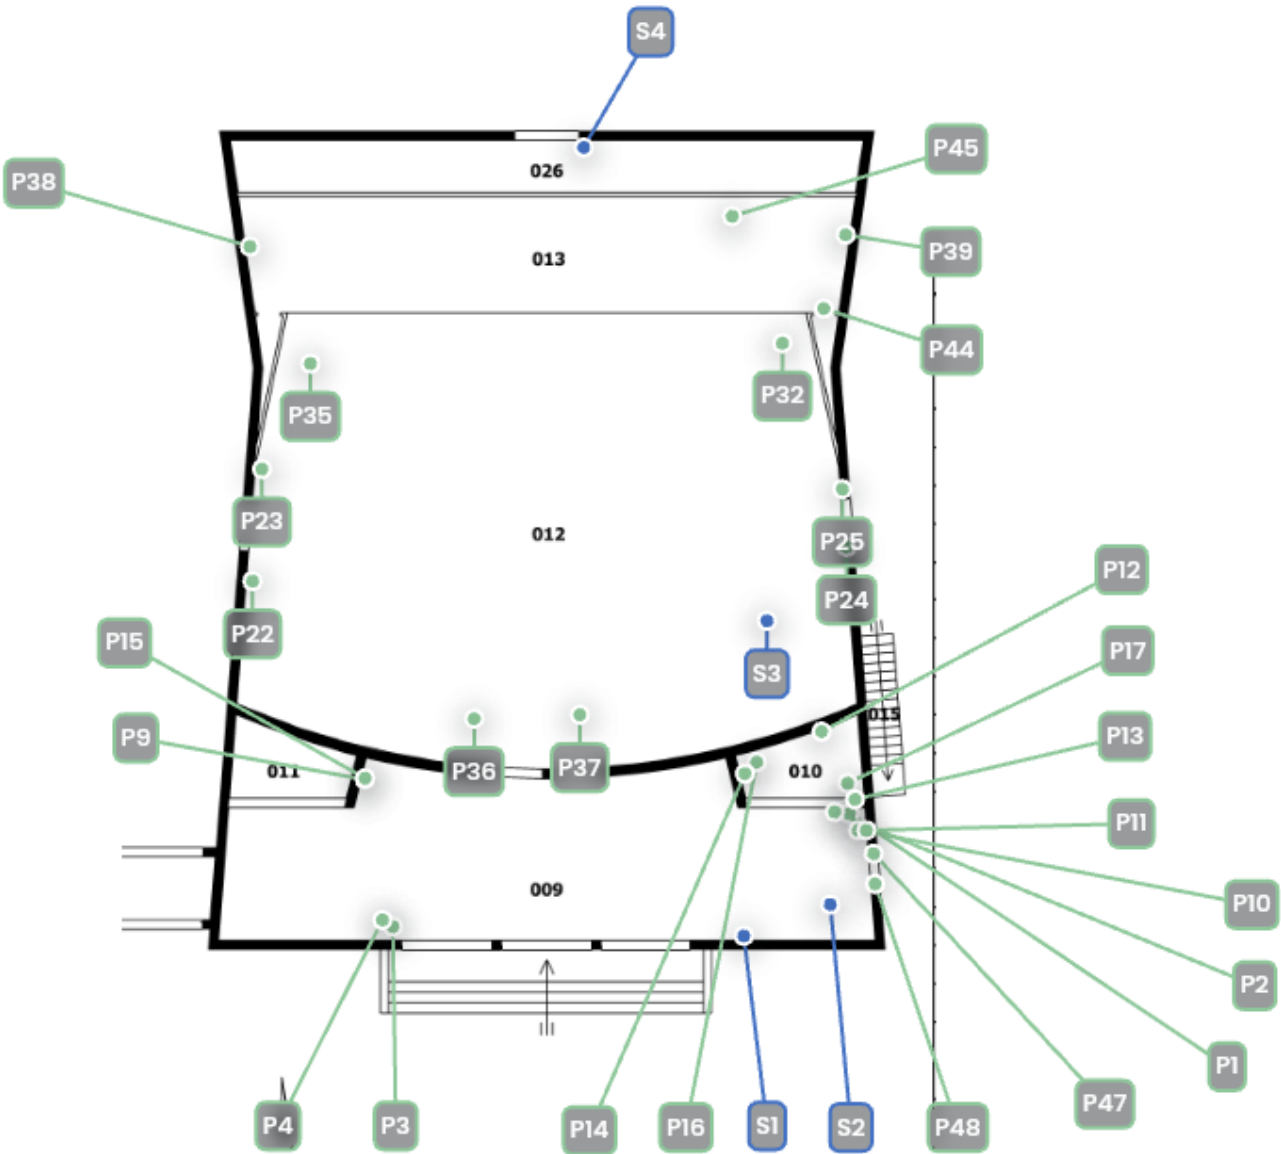

LEGENDE

● Prélèvement positif


● Prélèvement négatif

● Sondage

● Inaccessibilité

● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CINEMA QUARTIER SOULT 65000 TARBES	
Localisation	Date visite	Le 04/11/2024
RDC	Auteur	Thomas BADIE
	N° dossier	24040825/S1/1
	Planche	2 / 5
Indice		1
Vue utilisée : Prélèvement positif : Sol		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Dalles de sol (Liste B),Colles bitumineuses Dalles de sol (Liste B),Colles bitumineuses,Ragréages Colles non bitumineuses Sous-couches des revêtements souples,Ragréages,Colles bitumineuses		

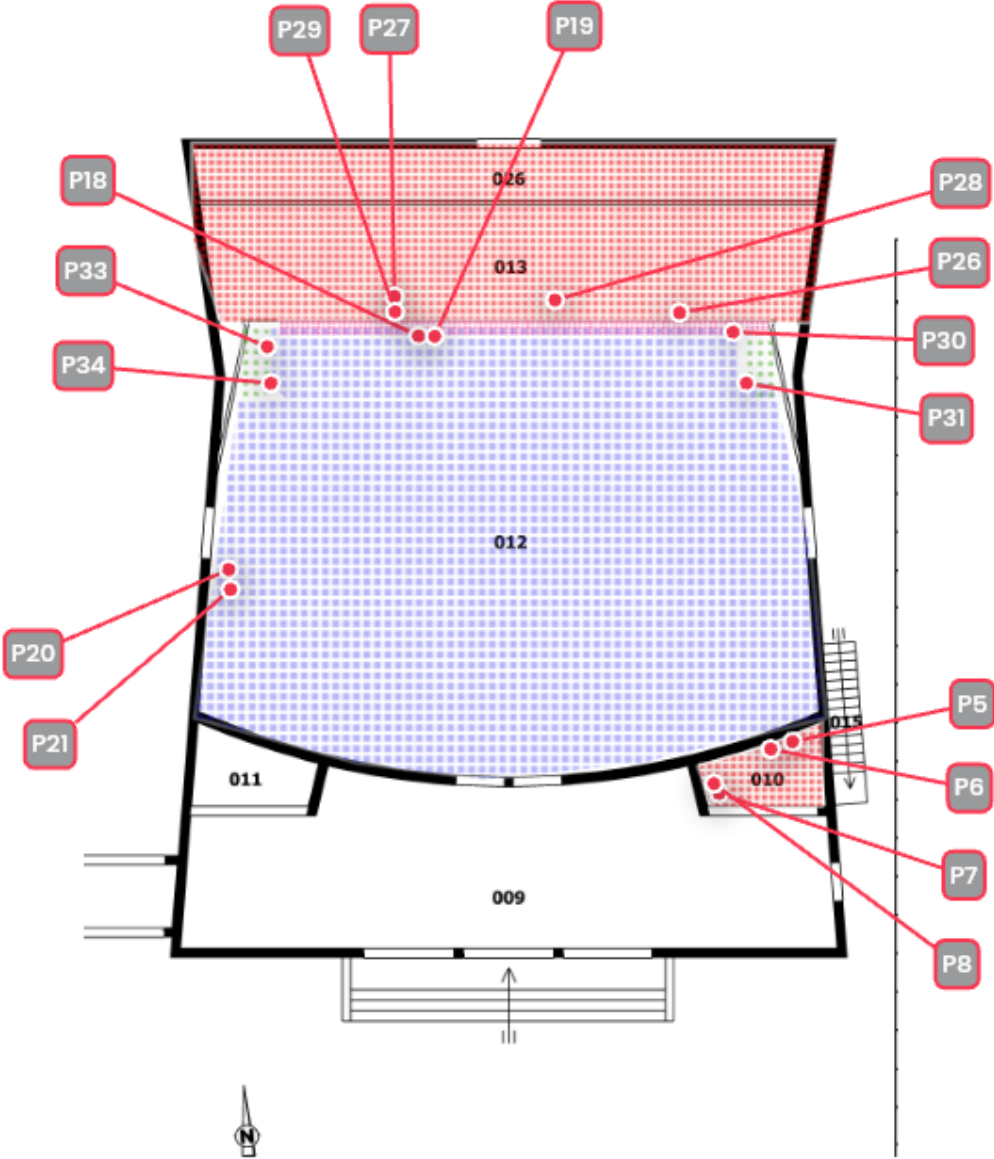

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CINEMA QUARTIER SOULT 65000 TARBES	
Localisation	Date visite	Le 04/11/2024
	Auteur	Thomas BADIE
RDC	N° dossier	24040825/S1/1
	Planche	3 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

--- Enduits projetés (Liste B)


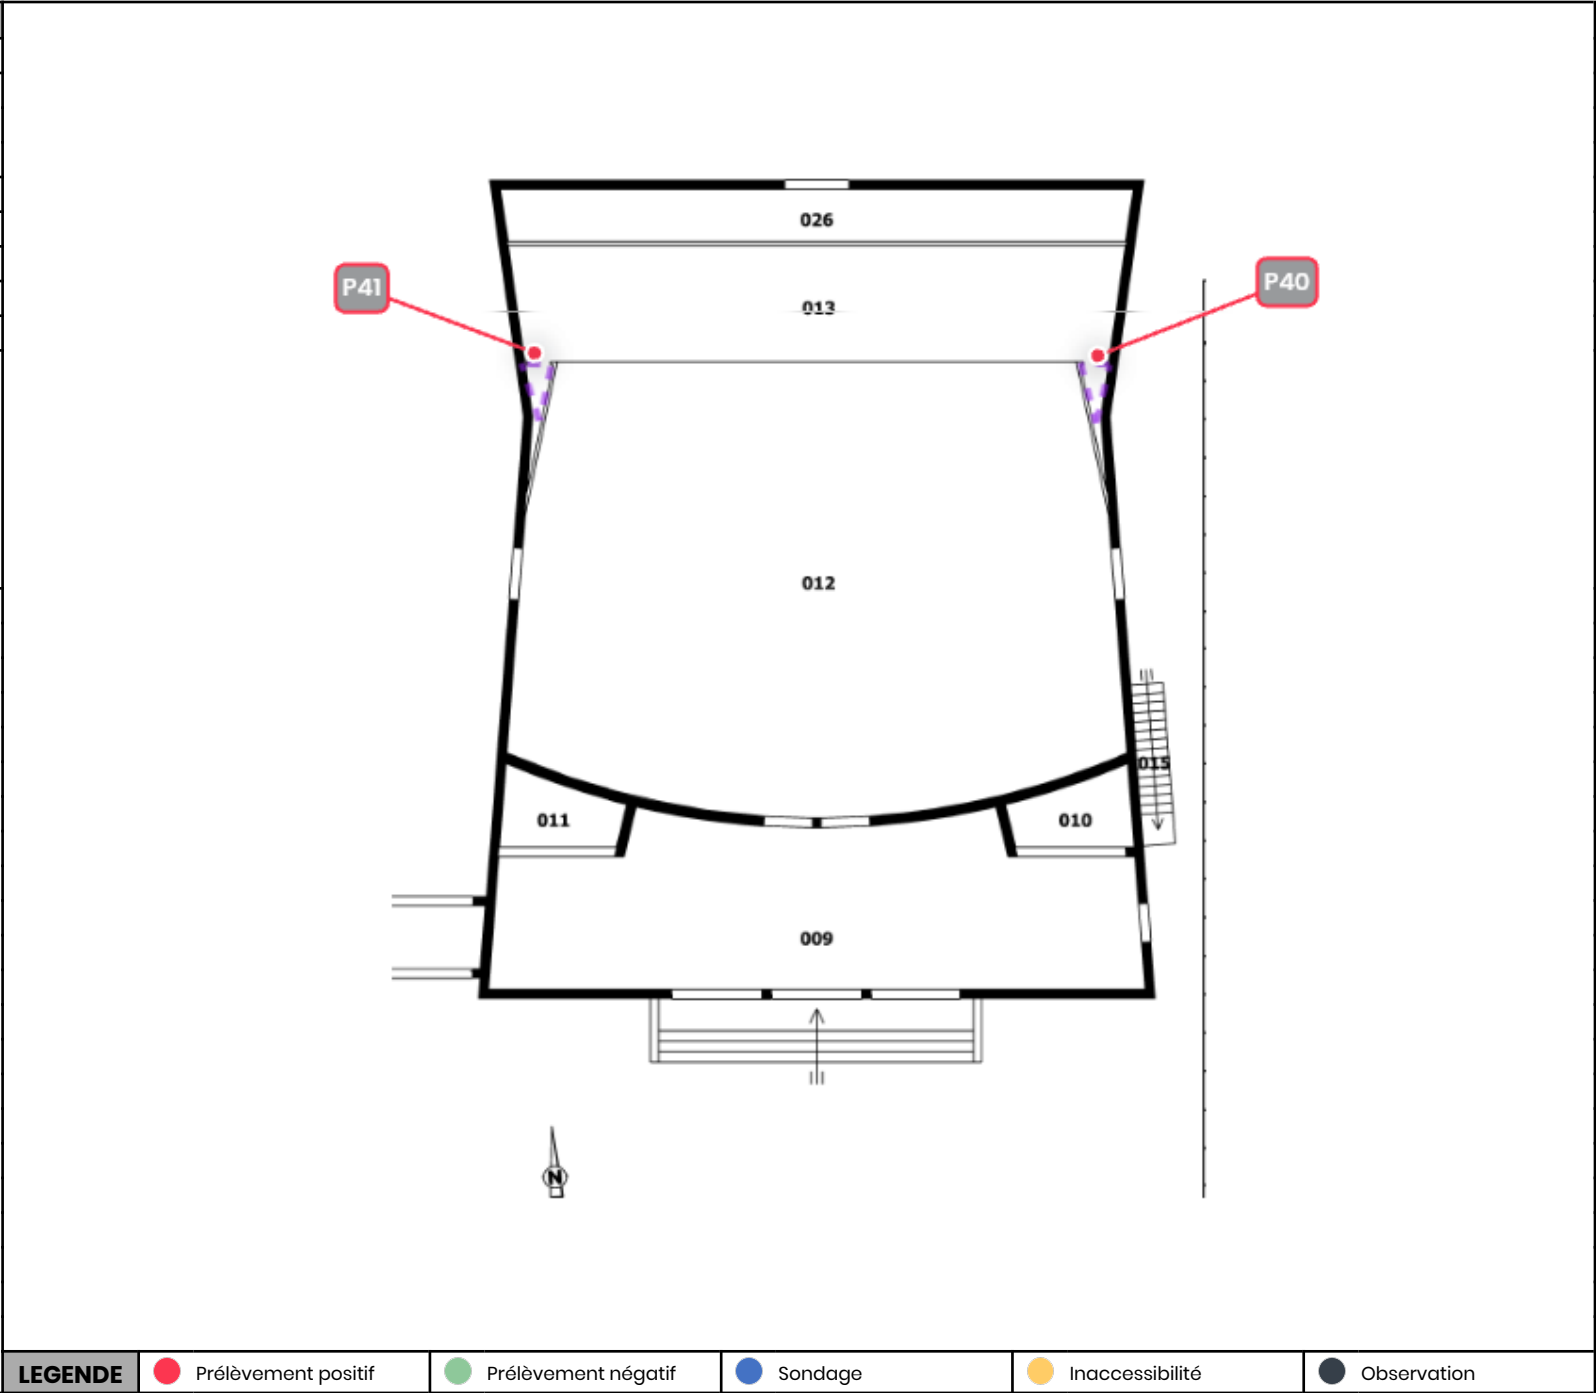


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CINEMA QUARTIER SOULT 65000 TARBES	
Localisation RDC	Date visite	Le 04/11/2024
	Auteur	Thomas BADIE
	N° dossier	24040825/S1/1
	Planche	4 / 5
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif : Plafond		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> Enduits lissés, projetés ou talochés Enduits projetés (Liste B)		

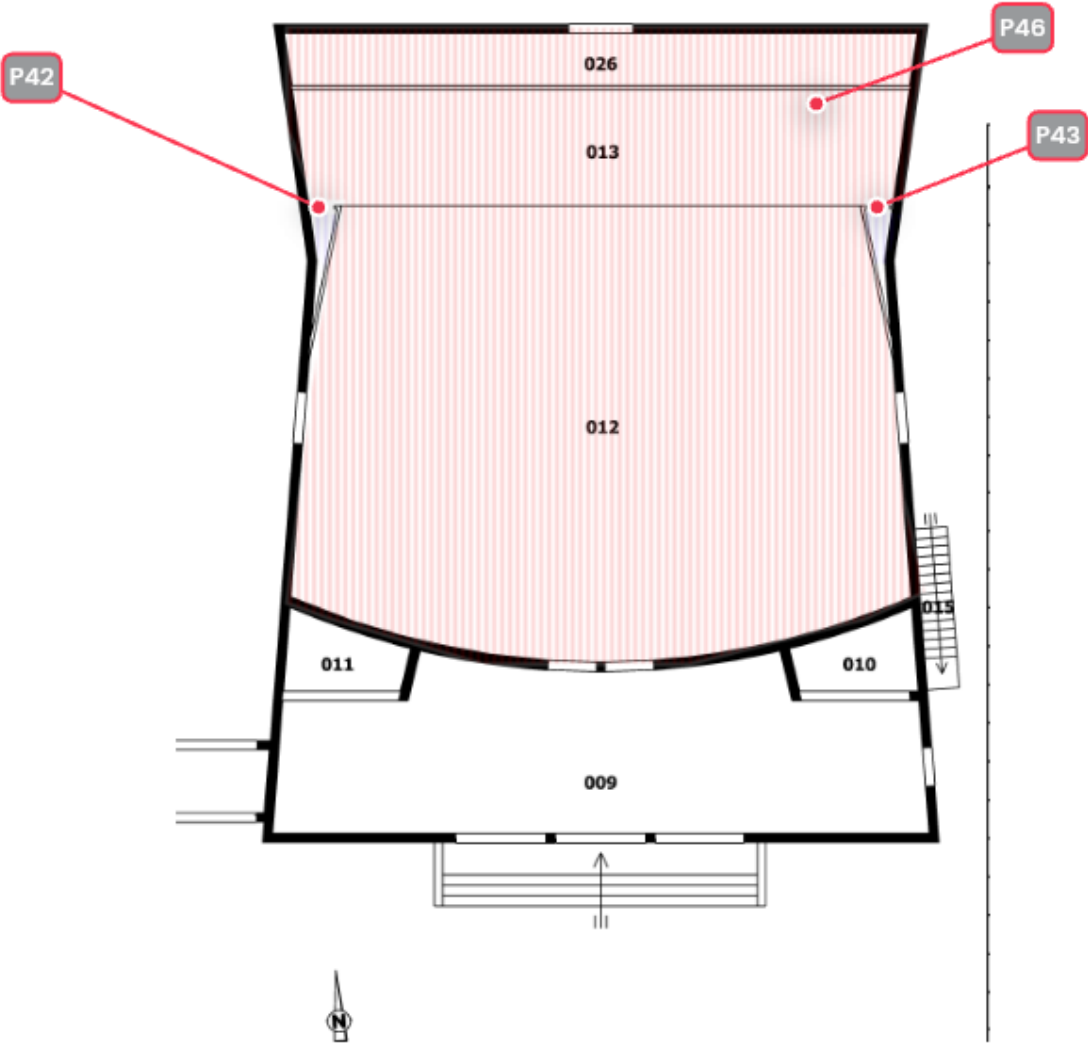

LEGENDE

- Prélèvement positif
- Prélèvement négatif
- Sondage
- Inaccessibilité
- Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CINEMA QUARTIER SOULT 65000 TARBES	
Localisation 1er étage	Date visite	Le 04/11/2024
	Auteur	Thomas BADIE
	N° dossier	24040825/S1/1
	Planche	5 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Dalles de sol (Liste B),Colles bitumineuses,Ragréages

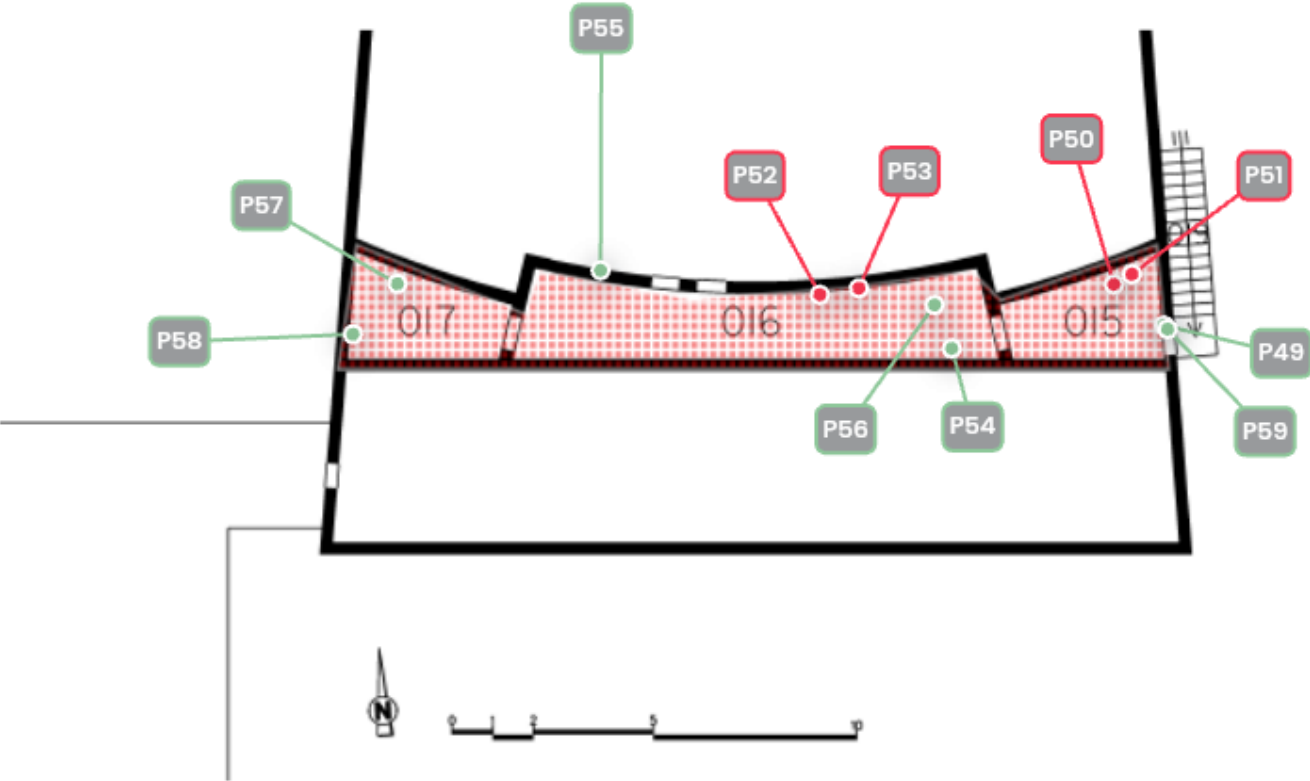

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Thomas BADIE

Zone Europa - 4 Rue Johannes Kepler

64000 PAU

Notre référence : AR-24-LE-131812-01

Numéro de dossier : 24A034223**Référence de dossier : 1510797383/24040825/S1/1/2_24040825/1/2**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A034223-001 - Référence *EUROFINS240000044939* Réf. *Prel : P1 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-002 - Référence *EUROFINS240000044938* Réf. *Prel : P2 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-003 - Référence *EUROFINS240000044758* Réf. *Prel : P3 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-004 - Référence *EUROFINS240000044759* Réf. *Prel : P4 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-005 - Référence *EUROFINS240000044760* Réf. *Prel : P5 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Revêtements de sol - (Cassant/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-006 - Référence *EUROFINS240000044761* Réf. *Prel : P6 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Revêtements de sol - (Cassant/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-007 - Référence *EUROFINS240000044762 Réf. Prel : P7 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Revêtements de sol - (Cassant/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-008 - Référence *EUROFINS240000044763 Réf. Prel : P8 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Revêtements de sol - (Cassant/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-009 - Référence *EUROFINS240000044764 Réf. Prel : P9 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-010 - Référence *EUROFINS240000044765 Réf. Prel : P10 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-011 - Référence *EUROFINS240000044766 Réf. Prel : P11 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-012 - Référence *EUROFINS240000044767 Réf. Prel : P12 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-013 - Référence *EUROFINS240000044768 Réf. Prel : P13 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-014 - Référence *EUROFINS240000044770 Réf. Prel : P14 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-015 - Référence *EUROFINS240000044771 Réf. Prel : P15 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-016 - Référence *EUROFINS240000044772 Réf. Prel : P16 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-017 - Référence *EUROFINS240000044773 Réf. Prel : P17 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-018 - Référence *EUROFINS240000044774 Réf. Prel : P18 RDC - Salle de conférence (012)/Revêtements de sol - (Cassant/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-019 - Référence *EUROFINS240000044775 Réf. Prel : P19 RDC - Salle de conférence (012)/Revêtements de sol - (Cassant/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-020 - Référence *EUROFINS240000044777 Réf. Prel : P20 RDC - Salle de conférence (012)/Revêtements de sol - (Cassant/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-021 - Référence *EUROFINS240000044778 Réf. Prel : P21 RDC - Salle de conférence (012)/Revêtements de sol - (Cassant/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-022 - Référence *EUROFINS240000044779 Réf. Prel : P22 RDC - Salle de conférence (012)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-023 - Référence *EUROFINS240000044780 Réf. Prel : P23 RDC - Salle de conférence (012)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-024 - Référence *EUROFINS240000044784 Réf. Prel : P24 RDC - Salle de conférence (012)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-025 - Référence *EUROFINS240000044783 Réf. Prel : P25 RDC - Salle de conférence (012)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-026 - Référence *EUROFINS240000044785 Réf. Prel : P26 RDC - Scène (013)/Revêtements de sol - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-027 - Référence *EUROFINS240000044782 Réf. Prel : P27 RDC - Scène (013)/Revêtements de sol - (Cassant/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-028 - Référence *EUROFINS240000044781 Réf. Prel : P28 RDC - Scène (013)/Revêtements de sol - (Cassant/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-029 - Référence *EUROFINS240000044786 Réf. Prel : P29 RDC - Scène (013)/Revêtements de sol - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-030 - Référence *EUROFINS240000044787 Réf. Prel : P30 RDC - Salle de conférence (012)/Revêtements de sol - (Lé/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-031 - Référence *EUROFINS240000044788 Réf. Prel : P31 RDC - Salle de conférence (012)/Revêtements de sol - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-032 - Référence *EUROFINS240000044789 Réf. Prel : P32 RDC - Salle de conférence (012)/Equipements - (Mastic/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-033 - Référence *EUROFINS240000044791 Réf. Prel : P33 RDC - Salle de conférence (012)/Revêtements de sol - (Lé/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-034 - Référence *EUROFINS240000044792 Réf. Prel : P34 RDC - Salle de conférence (012)/Revêtements de sol - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-035 - Référence *EUROFINS240000044790 Réf. Prel : P35 RDC - Salle de conférence (012)/Equipements - (Mastic/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-036 - Référence *EUROFINS240000044793 Réf. Prel : P36 RDC - Salle de conférence (012)/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-037 - Référence *EUROFINS240000044794* Réf. Prel : *P37 RDC - Salle de conférence (012)/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-038 - Référence *EUROFINS240000044795* Réf. Prel : *P38 RDC - Scène (013)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-039 - Référence *EUROFINS240000044796* Réf. Prel : *P39 RDC - Scène (013)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-040 - Référence *EUROFINS240000044797* Réf. Prel : *P40 RDC - Scène (013)/Cloisons (légères et préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-041 - Référence *EUROFINS240000044798* Réf. Prel : *P41 RDC - Scène (013)/Cloisons (légères et préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-042 - Référence *EUROFINS240000044801* Réf. Prel : *P42 RDC - Scène (013)/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-043 - Référence *EUROFINS240000044802* Réf. Prel : *P43 RDC - Scène (013)/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-044 - Référence *EUROFINS240000044803* Réf. Prel : *P44 RDC - Scène (013)/Equipements*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-045 - Référence *EUROFINS240000044804* Réf. Prel : *P45 RDC - Scène (013)/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-046 - Référence *EUROFINS240000044805* Réf. Prel : *P46 RDC - Scène (013)/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-047 - Référence *EUROFINS240000044806* Réf. Prel : *P47 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Menuiseries intérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-048 - Référence *EUROFINS240000044807* Réf. Prel : *P48 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Menuiseries intérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-049 - Référence *EUROFINS240000044814 Réf. Prel : P49 1er étage/Portes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-050 - Référence *EUROFINS240000044810 Réf. Prel : P50 1er étage/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-051 - Référence *EUROFINS240000044809 Réf. Prel : P51 1er étage/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-052 - Référence *EUROFINS240000044808 Réf. Prel : P52 1er étage/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-053 - Référence *EUROFINS240000044811 Réf. Prel : P53 1er étage/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-054 - Référence *EUROFINS240000044812 Réf. Prel : P54 1er étage/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-055 - Référence *EUROFINS240000044813 Réf. Prel : P55 1er étage/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-056 - Référence *EUROFINS240000044815 Réf. Prel : P56 1er étage/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-057 - Référence *EUROFINS240000044816 Réf. Prel : P57 1er étage/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-058 - Référence *EUROFINS240000044817 Réf. Prel : P58 1er étage - Annexe Cabine (017)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A034223-059 - Référence *EUROFINS240000044737 Réf. Prel : P59 1er étage - Annexe cabine (015)/Portes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
 20 rue du Kochersberg - CS 50047
 67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-061173-01

Date d'émission de rapport : 21/11/2024 7:50

Page1/15

Référence laboratoire N° : 24RI070776

Référence de suivi du dossier N° : 24A034223

Reçu au laboratoire le : 19/11/2024

Date de réception : 18/11/2024

Date d'analyse : 19/11/2024

Référence dossier Client: 24A034223 - 1510797383/24040825/S1/1/2_24040825/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24A034223-001 - EUROFINS240000044/ 39 Réf. Prel : P1 RDC - HALL D"ENTREE (009)/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET /ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24A034223-002 - EUROFINS240000044/ 38 Réf. Prel : P2 RDC - HALL D"ENTREE (009)/Revêtements de sol	Matériau dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET /ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24A034223-003 - EUROFINS240000044/ 58 Réf. Prel : P3 RDC - HALL D"ENTREE (009)/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (beige)	MET /QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24A034223-004 - EUROFINS240000044/ 59 Réf. Prel : P4 RDC - HALL D"ENTREE (009)/Revêtements de sol	Matériau dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET /QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-061173-01

Date d'émission de rapport : 21/11/2024 7:50

Page2/15

Référence laboratoire N° : 24RI070776

Référence de suivi du dossier N° : 24A034223

Reçu au laboratoire le : 19/11/2024

Date de réception :18/11/2024

Date d'analyse : 19/11/2024

Référence dossier Client:24A034223 - 1510797383/24040825/S1/1/2_24040825/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24A034223-005 - EUROFINS240000044 60 Réf. Prel : P5 RDC - HALL D"ENTREE (009)/Revêtements de sol - (Cassant/Rouge)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / IGJ2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
006 (1)	24A034223-006 - EUROFINS240000044 61 Réf. Prel : P6 RDC - HALL D"ENTREE (009)/Revêtements de sol - (Cassant/Rouge)	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / IGJ2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
007	24A034223-007 - EUROFINS240000044 62 Réf. Prel : P7 RDC - HALL D"ENTREE (009)/Revêtements de sol - (Cassant/Rouge)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / IGJ2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
008 (1)	24A034223-008 - EUROFINS240000044 63 Réf. Prel : P8 RDC - HALL D"ENTREE (009)/Revêtements de sol - (Cassant/Rouge)	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / IGJ2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-061173-01

Date d'émission de rapport : 21/11/2024 7:50

Page3/15

Référence laboratoire N° : 24RI070776

Référence de suivi du dossier N° : 24A034223

Reçu au laboratoire le : 19/11/2024

Date de réception : 18/11/2024

Date d'analyse : 19/11/2024

Référence dossier Client:24A034223 - 1510797383/24040825/S1/1/2_24040825/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	24A034223-009 - EUROFINS240000044 64 Réf. Prel : P9 RDC - HALL D"ENTREE (009)/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type brique (orange)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24A034223-010 - EUROFINS240000044 65 Réf. Prel : P10 RDC - HALL D"ENTREE (009)/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type brique (orange)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24A034223-011 - EUROFINS240000044 66 Réf. Prel : P11 RDC - HALL D"ENTREE (009)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24A034223-012 - EUROFINS240000044 67 Réf. Prel : P12 RDC - HALL D"ENTREE (009)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZD2P	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-061173-01

Date d'émission de rapport : 21/11/2024 7:50

Page4/15

Référence laboratoire N° : 24RI070776

Référence de suivi du dossier N° : 24A034223

Reçu au laboratoire le : 19/11/2024

Date de réception :18/11/2024

Date d'analyse : 19/11/2024

Référence dossier Client:24A034223 - 1510797383/24040825/S1/1/2_24040825/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	24A034223-013 - EUROFINS240000044 68 Réf. Prel : P13 RDC - HALL D"ENTREE (009)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	24A034223-014 - EUROFINS240000044 70 Réf. Prel : P14 RDC - HALL D"ENTREE (009)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	24A034223-015 - EUROFINS240000044 71 Réf. Prel : P15 RDC - HALL D"ENTREE (009)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24A034223-016 - EUROFINS240000044 72 Réf. Prel : P16 RDC - HALL D"ENTREE (009)/Plafonds	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-061173-01

Date d'émission de rapport : 21/11/2024 7:50

Page 5/15

Référence laboratoire N° : 24RI070776

Référence de suivi du dossier N° : 24A034223

Reçu au laboratoire le : 19/11/2024

Date de réception : 18/11/2024

Date d'analyse : 19/11/2024

Référence dossier Client: 24A034223 - 1510797383/24040825/S1/1/2_24040825/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	24A034223-017 - EUROFINS240000044 73 Réf. Prel : P17 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Plafonds	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	24A034223-018 - EUROFINS240000044 74 Réf. Prel : P18 RDC - Salle de conférence (012)/Revêtements de sol - (Cassant/Marron)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	MOLP / JKT4	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
019 (1)	24A034223-019 - EUROFINS240000044 75 Réf. Prel : P19 RDC - Salle de conférence (012)/Revêtements de sol - (Cassant/Marron)	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP / YMT6	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
020	24A034223-020 - EUROFINS240000044 77 Réf. Prel : P20 RDC - Salle de conférence (012)/Revêtements de sol - (Cassant/Marron)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron) ; matériau (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-061173-01

Date d'émission de rapport : 21/11/2024 7:50

Page 6/15

Référence laboratoire N° : 24RI070776

Référence de suivi du dossier N° : 24A034223

Reçu au laboratoire le : 19/11/2024

Date de réception : 18/11/2024

Date d'analyse : 19/11/2024

Référence dossier Client: 24A034223 - 1510797383/24040825/S1/1/2_24040825/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021 (1)	24A034223-021 - EUROFINS240000044 78 Réf. Prel : P21 RDC - Salle de conférence (012)/Revêtements de sol - (Cassant/Marron)	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (bleu) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / YMT6	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
022	24A034223-022 - EUROFINS240000044 79 Réf. Prel : P22 RDC - Salle de conférence (012)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	24A034223-023 - EUROFINS240000044 80 Réf. Prel : P23 RDC - Salle de conférence (012)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	24A034223-024 - EUROFINS240000044 84 Réf. Prel : P24 RDC - Salle de conférence (012)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-061173-01

Date d'émission de rapport : 21/11/2024 7:50

Page 7/15

Référence laboratoire N° : 24RI070776

Référence de suivi du dossier N° : 24A034223

Reçu au laboratoire le : 19/11/2024

Date de réception : 18/11/2024

Date d'analyse : 19/11/2024

Référence dossier Client: 24A034223 - 1510797383/24040825/S1/1/2_24040825/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	24A034223-025 - EUROFINS240000044 83 Réf. Prel : P25 RDC - Salle de conférence (012)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026 (2)	24A034223-026 - EUROFINS240000044 85 Réf. Prel : P26 RDC - Scène (013)/Revêtements de sol - (Jaune)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
027	24A034223-027 - EUROFINS240000044 82 Réf. Prel : P27 RDC - Scène (013)/Revêtements de sol - (Cassant/Rouge)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / IGJ2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
028 (1)	24A034223-028 - EUROFINS240000044 81 Réf. Prel : P28 RDC - Scène (013)/Revêtements de sol - (Cassant/Rouge)	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / IGJ2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
029 (3)	24A034223-029 - EUROFINS240000044 86 Réf. Prel : P29 RDC - Scène (013)/Revêtements de sol - (Jaune)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-061173-01

Date d'émission de rapport : 21/11/2024 7:50

Page 8/15

Référence laboratoire N° : 24RI070776

Référence de suivi du dossier N° : 24A034223

Reçu au laboratoire le : 19/11/2024

Date de réception : 18/11/2024

Date d'analyse : 19/11/2024

Référence dossier Client: 24A034223 - 1510797383/24040825/S1/1/2_24040825/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030 (1)	24A034223-030 - EUROFINS240000044 87 Réf. Prel : P30 RDC - Salle de conférence (012)/Revêtements de sol - (Lé/)	Matériau souple de type revêtement de sol (collant) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / IGJ2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
031 (3) (4)	24A034223-031 - EUROFINS240000044 88 Réf. Prel : P31 RDC - Salle de conférence (012)/Revêtements de sol - (Jaune)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
032	24A034223-032 - EUROFINS240000044 89 Réf. Prel : P32 RDC - Salle de conférence (012)/Equipements - (Mastic/)	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033 (1)	24A034223-033 - EUROFINS240000044 91 Réf. Prel : P33 RDC - Salle de conférence (012)/Revêtements de sol - (Lé/)	Matériau souple de type revêtement de sol (collant) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP / IGJ2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-061173-01

Date d'émission de rapport : 21/11/2024 7:50

Page 9/15

Référence laboratoire N° : 24RI070776

Référence de suivi du dossier N° : 24A034223

Reçu au laboratoire le : 19/11/2024

Date de réception : 18/11/2024

Date d'analyse : 19/11/2024

Référence dossier Client: 24A034223 - 1510797383/24040825/S1/1/2_24040825/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034 (3)	24A034223-034 - EUROFINS240000044 92 Réf. Prel : P34 RDC - Salle de conférence (012)/Revêtements de sol - (Jaune)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
035	24A034223-035 - EUROFINS240000044 90 Réf. Prel : P35 RDC - Salle de conférence (012)/Equipements - (Mastic/)	Matériau souple de type joint (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	24A034223-036 - EUROFINS240000044 93 Réf. Prel : P36 RDC - Salle de conférence (012)/Plafonds	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	24A034223-037 - EUROFINS240000044 94 Réf. Prel : P37 RDC - Salle de conférence (012)/Plafonds	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	24A034223-038 - EUROFINS240000044 95 Réf. Prel : P38 RDC - Scène (013)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-061173-01

Date d'émission de rapport : 21/11/2024 7:50

Page 10/15

Référence laboratoire N° : 24RI070776

Référence de suivi du dossier N° : 24A034223

Reçu au laboratoire le : 19/11/2024

Date de réception : 18/11/2024

Date d'analyse : 19/11/2024

Référence dossier Client: 24A034223 - 1510797383/24040825/S1/1/2_24040825/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	24A034223-039 - EUROFINS240000044 96 Réf. Prel : P39 RDC - Scène (013)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	24A034223-040 - EUROFINS240000044 97 Réf. Prel : P40 RDC - Scène (013)/Cloisons (légères et préfabriquées)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (fibreuse) (beige) ; matériau (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
041	24A034223-041 - EUROFINS240000044 98 Réf. Prel : P41 RDC - Scène (013)/Cloisons (légères et préfabriquées)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
042 (2)	24A034223-042 - EUROFINS240000044 01 Réf. Prel : P42 RDC - Scène (013)/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
043	24A034223-043 - EUROFINS240000044 02 Réf. Prel : P43 RDC - Scène (013)/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-061173-01

Date d'émission de rapport : 21/11/2024 7:50

Page 11/15

Référence laboratoire N° : 24RI070776

Référence de suivi du dossier N° : 24A034223

Reçu au laboratoire le : 19/11/2024

Date de réception : 18/11/2024

Date d'analyse : 19/11/2024

Référence dossier Client: 24A034223 - 1510797383/24040825/S1/1/2_24040825/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	24A034223-044 - EUROFINS240000044 03 Réf. Prel : P44 RDC - Scène (013)/Equipements	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (rouge) ; matériau (noir) en traces	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045 (2) (4)	24A034223-045 - EUROFINS240000044 04 Réf. Prel : P45 RDC - Scène (013)/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JAY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046 (3)	24A034223-046 - EUROFINS240000044 05 Réf. Prel : P46 RDC - Scène (013)/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UZY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
047 (4)	24A034223-047 - EUROFINS240000044 06 Réf. Prel : P47 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Menuiseries intérieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (beige)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	24A034223-048 - EUROFINS240000044 07 Réf. Prel : P48 RDC - HALL D'ENTREE (009)/Menuiseries intérieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (blanc)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-061173-01

Date d'émission de rapport : 21/11/2024 7:50

Page 12/15

Référence laboratoire N° : 24RI070776

Référence de suivi du dossier N° : 24A034223

Reçu au laboratoire le : 19/11/2024

Date de réception : 18/11/2024

Date d'analyse : 19/11/2024

Référence dossier Client: 24A034223 - 1510797383/24040825/S1/1/2_24040825/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	24A034223-049 - EUROFINS240000044; 14 Réf. Prel : P49 1er étage/Portes	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	24A034223-050 - EUROFINS240000044; 10 Réf. Prel : P50 1er étage/Revêtements de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
051 (1)	24A034223-051 - EUROFINS240000044; 09 Réf. Prel : P51 1er étage/Revêtements de sol	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
052	24A034223-052 - EUROFINS240000044; 08 Réf. Prel : P52 1er étage/Revêtements de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige)(i)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
053 (1)	24A034223-053 - EUROFINS240000044; 11 Réf. Prel : P53 1er étage/Revêtements de sol	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-061173-01

Date d'émission de rapport : 21/11/2024 7:50

Page 13/15

Référence laboratoire N° : 24RI070776

Référence de suivi du dossier N° : 24A034223

Reçu au laboratoire le : 19/11/2024

Date de réception : 18/11/2024

Date d'analyse : 19/11/2024

Référence dossier Client: 24A034223 - 1510797383/24040825/S1/1/2_24040825/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054	24A034223-054 - EUROFINS240000044: 12 Réf. Prel : P54 1er étage/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	24A034223-055 - EUROFINS240000044: 13 Réf. Prel : P55 1er étage/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	24A034223-056 - EUROFINS240000044: 15 Réf. Prel : P56 1er étage/Plafonds	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	24A034223-057 - EUROFINS240000044: 16 Réf. Prel : P57 1er étage/Plafonds	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	24A034223-058 - EUROFINS240000044: 17 Réf. Prel : P58 1er étage - Annexe Cabine (017)/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-061173-01

Date d'émission de rapport : 21/11/2024 7:50

Page 14/15

Référence laboratoire N° : 24RI070776

Référence de suivi du dossier N° : 24A034223

Reçu au laboratoire le : 19/11/2024

Date de réception : 18/11/2024

Date d'analyse : 19/11/2024

Référence dossier Client: 24A034223 - 1510797383/24040825/S1/1/2_24040825/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	24A034223-059 - EUROFINS240000044 37 Réf. Prel : P59 1er étage - Annexe cabine (015)/Portes	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (4) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

- (i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-061173-01

Date d'émission de rapport : 21/11/2024 7:50

Page 15/15

Référence laboratoire N° : 24RI070776

Référence de suivi du dossier N° : 24A034223

Reçu au laboratoire le : 19/11/2024

Date de réception : 18/11/2024

Date d'analyse : 19/11/2024

Référence dossier Client: 24A034223 - 1510797383/24040825/S1/1/2_24040825/1/2

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Natalia Gąciarz
Chef d'équipe

Administratif

Saisie Terrain

Saisie Terrain > RDC > HALL D'ENTREE (009)

P5


Prélèvement positif



Saisie Terrain > RDC > Salle de conférence (012)

P18

Prélèvement positif

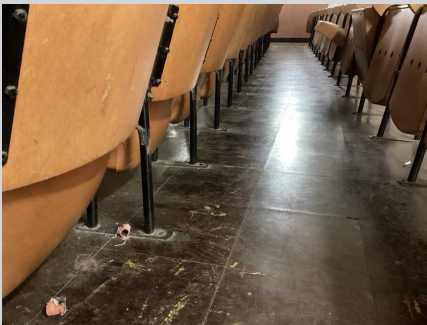

P31

Prélèvement positif



P33

Prélèvement positif



ZPSO 20

Positive



Saisie Terrain > RDC > Scène (013)

P42

Prélèvement positif



P26


Prélèvement positif



Saisie Terrain > RDC > Magasin (026)

S4

Sondage

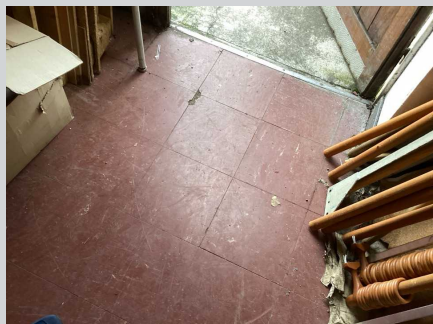

Saisie Terrain > 1er étage

P50

Prélèvement positif

