



ENVIRONNEMENT

AGENCE NORD

Les Tertiales - 4 allée Pierre de Courbertin
59810 LESQUIN
Tel : 0372395311
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW493057

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 20/12/2024

Référence mandataire : SPASSAD
LALLAING

DÉSIGNATION DU BIEN

SPASSAD LALLAING_
RUE JEHANNE DE LALAIN
59167 LALLAING

PROPRIÉTAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS
HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Absence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : RUE JEHANNE DE LALAIN 59167 LALLAING

Référence client : SPASSAD LALLAING

Désignation : SPASSAD LALLAING

Date de construction : Avant 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : YAHIAOUI MOHAMED

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 20/12/2024

Numéro attestation : 8163077

Délivré le : 14/12/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION – 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 09/01/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 09/01/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Filéris Lalaing Rdc - Vol 1 (Bureau 1)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 2 (Bureau 2)
Filéris Lalaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 4 (Salle de pause)
Filéris Lalaing Rdc - Vol 5 (Couloir 1)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 6 (Réfectoire)
Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 8 (Balnéothérapie 2)
Filéris Lalaing Rdc - Vol 9 (Couloir 2)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 10 (Radiographie)
Filéris Lalaing Rdc - Vol 11 (Local infirmière)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 12 (Rangement)
Filéris Lalaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 14 (Bureau 4)
Sous-sol Filéris - Vol 15 (Local technique)	Sous-sol Filéris - Vol 16 (Stockage ateliers)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Remplacement des sols.
- Réfection des murs et des plafonds.
- Création d'une ouverture sur cloison.
- Remplacement d'une porte.
- Suppression d'une canalisation.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

- Remplacement des sols. (volumes de 1 à 15.)
- Réfection des murs et des plafonds. (volumes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, et 15.)
- Création d'une ouverture sur cloison. (volumes 13 et 14.)
- Remplacement d'une porte. (volume 12.)
- Suppression d'une canalisation. (volumes 8, 11, 15 et 16.)

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Revêtement de sol	Filéris Lallaing Rdc	Vol 1 (Bureau 1) - Vol 2 (Bureau 2) - Vol 3 (Vestiaire) - Vol 4 (Salle de pause) - Vol 5 (Couloir 1) - Vol 6 (Réfectoire) - Vol 7 (Balnéothérapie 1) - Vol 8 (Balnéothérapie 2) - Vol 9 (Couloir 2) - Vol 10 (Radiographie) - Vol 11 (Local infirmière) - Vol 12 (Rangement) - Vol 13 (Bureau 3) - Vol 14 (Bureau 4)	
Parois verticales intérieures et enduits	Filéris Lallaing Rdc	Vol 3 (Vestiaire) - Vol 4 (Salle de pause) - Vol 7 (Balnéothérapie 1) - Vol 8 (Balnéothérapie 2) - Vol 9 (Couloir 2) - Vol 10 (Radiographie) - Vol 11 (Local infirmière) - Vol 12 (Rangement) - Vol 13 (Bureau 3)	

Plafond et faux-plafonds	Filéris Lalaing Rdc	Vol 3 (Vestiaire) - Vol 4 (Salle de pause) - Vol 5 (Couloir 1) - Vol 6 (Réfectoire) - Vol 7 (Balnéothérapie 1) - Vol 8 (Balnéothérapie 2) - Vol 9 (Couloir 2) - Vol 10 (Radiographie)
Revêtement de mur	Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérapie 1) - Vol 8 (Balnéothérapie 2) - Vol 12 (Rangement)
Conduits, canalisations et équipements	Filéris Lalaing Rdc	Vol 8 (Balnéothérapie 2)
Parois verticales intérieures et enduits	Sous-sol Filéris	Vol 15 (Local technique) - Vol 16 (Stockage ateliers)
Plafond et faux-plafonds	Sous-sol Filéris	Vol 15 (Local technique) - Vol 16 (Stockage ateliers)
Revêtement de sol	Sous-sol Filéris	Vol 15 (Local technique)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

- Les parties de volume situées derrière les doublages de murs et de plafonds n'ont pu être visitées.
- Des investigations complémentaires peuvent donc s'avérer nécessaires après dépose de ces éléments de doublage
- Le volume intérieur des gaines maçonnées n'a pu être investigué faute d'accès.
- Des investigations complémentaires devront être menées si, pendant les travaux, des réseaux souterrains sont découverts.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 2 - Plafond et faux-plafonds**
- 3 - Revêtement de sol**
- 4 - Revêtement de mur**
- 5 - Conduits, canalisations et équipements**

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 4 (Salle de pause)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°5 - 1	P5	Peinture / Enduit / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 3 (Vestiaire)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°15 - 1	P15	Peinture / Enduit / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 12 (Rangement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P22	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°22 - 1	P22	Enduit / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Beige / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 12 (Rangement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°23 - 1	P23	Peinture / Enduit / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérapie 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P33	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°33 - 1	P33	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérapie 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW 49305 7 n°33 - 1	P33	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérapie 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P34	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°34 - 1	P34 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérapie 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 49305 7 n°34 - 1	P34 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 9 (Couloir 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 49305 7 n°34 - 1	P34 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérap ie 1) - Vol 9 (Couloir 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P34 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 49305 7 n°34 - 1	P34 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérap ie 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P34	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°34 - 1	P34 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérapie 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 49305 7 n°34 - 1	P34 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 9 (Couloir 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 49305 7 n°34 - 1	P34 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérapie 1) - Vol 9 (Couloir 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P34 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 49305 7 n°34 - 1	P34 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 13 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°41 - 1	P41 Phase 1	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 13 (Bureau 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°41 - 1	P41 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 8 (Balnéothérap ie 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P51	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°51 - 1	P51	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 11 (Local infirmière)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P56	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°56 - 1	P56	Peinture / Fibres / Ciment - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 10 (Radiographie)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P63	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°63 - 1	P63	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol Filéris	Vol 15 (Local technique)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P66	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°66 - 1	P66	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol Filéris	Vol 16 (Stockage ateliers)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P69	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°69 - 1	P69	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 4 (Salle de pause)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P6	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°6 - 1	P6	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 4 (Salle de pause)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P7	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°7 - 1	P7	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 4 (Salle de pause)	Faux plafonds	Pare-vapeur	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°8 - 1	P8	Laine / Carton / Matériau - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Bitumineux - Jaune / Marron / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 3 (Vestiaire)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P12	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°12 - 1	P12	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 5 (Couloir 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 49305 7 n°12 - 1	P12	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 6 (Réfectoire)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 49305 7 n°12 - 1	P12	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 5 (Couloir 1) - Vol 6 (Réfectoire)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S4 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 49305 7 n°12 - 1	P12	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 3 (Vestiaire)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P13	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°13 - 1	P13	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 5 (Couloir 1)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 49305 7 n°13 - 1	P13	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 6 (Réfectoire)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 49305 7 n°13 - 1	P13	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 5 (Couloir 1) - Vol 6 (Réfectoire)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S6 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 49305 7 n°13 - 1	P13	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 3 (Vestiaire)	Faux plafonds	Pare-vapeur	P14	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°14 - 1	P14	Laine / Matériau / Carton - Souple Fibreux / Bitumineux / Souple Fibreux - Jaune / Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 5 (Couloir 1)	Faux plafonds	Pare-vapeur	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 49305 7 n°14 - 1	P14	Laine / Matériau / Carton - Souple Fibreux / Bitumineux / Souple Fibreux - Jaune / Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 6 (Réfectoire)	Faux plafonds	Pare-vapeur	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 49305 7 n°14 - 1	P14	Laine / Matériau / Carton - Souple Fibreux / Bitumineux / Souple Fibreux - Jaune / Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 5 (Couloir 1) - Vol 6 (Réfectoire)	Faux plafonds	Pare-vapeur	S8 - S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 49305 7 n°14 - 1	P14	Laine / Matériau / Carton - Souple Fibreux / Bitumineux / Souple Fibreux - Jaune / Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérap ie 1)	Plafonds	Enduits ciment	P35	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°35 - 1	P35	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 9 (Couloir 2)	Plafonds	Enduits ciment	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 49305 7 n°35 - 1	P35	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 8 (Balnéothérap ie 2)	Plafonds	Enduits ciment	P53	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°53 - 1	P53	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 10 (Radiographie)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S23	Réalisation d'un sondage		S23 - 1				Négatif sur marqua ge
Sous-sol Filéris	Vol 15 (Local technique)	Plafonds	Enduits ciment	P67	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°67 - 1	P67	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol Filéris	Vol 15 (Local technique)	Plafonds	Isolants	P68	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°68 - 1	P68	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol Filéris	Vol 16 (Stockage ateliers)	Plafonds	Enduits ciment	P70	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°70 - 1	P70	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 4 (Salle de pause)	Revêtement de sol	Chape maigre	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°1 - 1	P1	Ragréage / Ciment - Effritable / Dur Fibreux - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 3 (Vestiaire)	Revêtement de sol	Chape maigre	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 49305 7 n°1 - 1	P1	Ragréage / Ciment - Effritable / Dur Fibreux - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 6 (Réfectoire)	Revêtement de sol	Chape maigre	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 49305 7 n°1 - 1	P1	Ragréage / Ciment - Effritable / Dur Fibreux - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 5 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 49305 7 n°1 - 1	P1	Ragréage / Ciment - Effritable / Dur Fibreux - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 3 (Vestiaire)	Revêtement de sol	Chape maigre	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 49305 7 n°1 - 1	P1	Ragréage / Ciment - Effritable / Dur Fibreux - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 3 (Vestiaire) - Vol 6 (Réfectoire) - Vol 5 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 49305 7 n°1 - 1	P1	Ragréage / Ciment - Effritable / Dur Fibreux - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 4 (Salle de pause)	Revêtement de sol	Ragréage	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°2 - 1	P2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 4 (Salle de pause)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°3 - 1	P3	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 4 (Salle de pause)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°4 - 1	P4 Phase 1	Revêtement - Souple - Orange	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 4 (Salle de pause)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°4 - 1	P4 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 3 (Vestiaire)	Revêtement de sol	Ragréage	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°9 - 1	P9	Ragréage / Ciment - Dur / Dur Fibreux - Rose / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 3 (Vestiaire)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°10 - 1	P10 Phase 1	Revêtement - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 3 (Vestiaire)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°10 - 1	P10 Phase 2	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 3 (Vestiaire)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P11	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°11 - 1	P11 Phase 1	Revêtement - Souple - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 3 (Vestiaire)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P11	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°11 - 1	P11 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 5 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°16 - 1	P16	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 5 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°17 - 1	P17 Phase 1	Revêtement - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 5 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°17 - 1	P17 Phase 2	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 5 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°18 - 1	P18	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Vert / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 6 (Réfectoire)	Revêtement de sol	Ragréage	P19	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°19 - 1	P19	Colle / Ciment - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 6 (Réfectoire)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P20	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°20 - 1	P20	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 6 (Réfectoire)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P21	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°21 - 1	P21 Phase 1	Revêtement - Souple - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 6 (Réfectoire)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P21	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°21 - 1	P21 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 12 (Rangement)	Revêtement de sol	Chape maigre	P24	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°24 - 1	P24	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 12 (Rangement)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P25	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°25 - 1	P25	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérap ie 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	P28	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°28 - 1	P28	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 9 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 49305 7 n°28 - 1	P28	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 8 (Balnéothérap ie 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 49305 7 n°28 - 1	P28	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 9 (Couloir 2) - Vol 8 (Balnéothérap ie 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S10 - S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 49305 7 n°28 - 1	P28	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérap ie 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P29	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérap ie 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 49305 7 n°29 - 1	P29 Phase 1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérapie ie 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P29	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérapie ie 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 49305 7 n°29 - 1	P29 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérapie ie 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P30	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°30 - 1	P30 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 9 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 49305 7 n°30 - 1	P30 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 8 (Balnéothérapie ie 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 49305 7 n°30 - 1	P30 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 9 (Couloir 2) - Vol 8 (Balnéothérapie ie 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S12 - S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 49305 7 n°30 - 1	P30 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérapie ie 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P30	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°30 - 1	P30 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 9 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 49305 7 n°30 - 1	P30 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 8 (Balnéothérap ie 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 49305 7 n°30 - 1	P30 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 9 (Couloir 2) - Vol 8 (Balnéothérap ie 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S12 - S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 49305 7 n°30 - 1	P30 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 13 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Chape maigre	P36	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°36 - 1 - 002EW 49305 7 n°36 - 2	P36	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 14 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Chape maigre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002EW 49305 7 n°36 - 1 - 002EW 49305 7 n°36 - 2	P36	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 13 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Ragréage	P37	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°37 - 1	P37	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 14 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002EW 49305 7 n°37 - 1	P37	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 13 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P38	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°38 - 1	P38 Phase 1	Revêtement - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 14 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 49305 7 n°38 - 1	P38 Phase 1	Revêtement - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 13 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P38	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°38 - 1	P38 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 14 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 49305 7 n°38 - 1	P38 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 13 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Ragréage	P39	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°39 - 1	P39	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 14 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 49305 7 n°39 - 1	P39	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 13 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P40	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°40 - 1	P40 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 14 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 49305 7 n°40 - 1	P40 Phase 1	Revêtement - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 13 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P40	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°40 - 1	P40 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 14 (Bureau 4)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 49305 7 n°40 - 1	P40 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 2 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	P42	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°42 - 1	P42	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 1 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002EW 49305 7 n°42 - 1	P42	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 2 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P43	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°43 - 1	P43	Ragréage - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 2 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P44	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°44 - 1	P44	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 2 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P45	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°45 - 1	P45	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Orange / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 1 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P46	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°46 - 1	P46	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 1 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P47	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°47 - 1	P47	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 1 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P48	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°48 - 1	P48 Phase 1	Revêtement - Souple - Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 1 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P48	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°48 - 1	P48 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 8 (Balnéothérap ie 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P49	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°49 - 1	P49	Colle / Matériau - Dur / Effritable Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 11 (Local infirmière)	Revêtement de sol	Chape maigre	P55	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°55 - 1	P55 Phase 1	Ragréage - Effritable - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 11 (Local infirmière)	Revêtement de sol	Chape maigre	P55	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°55 - 1	P55 Phase 2	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 11 (Local infirmière)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P57	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°57 - 1	P57 Phase 1	Revêtement - Souple - Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 11 (Local infirmière)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P57	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°57 - 1	P57 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 11 (Local infirmière)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P58	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°58 - 1	P58	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 10 (Radiographie)	Revêtement de sol	Chape maigre	P59	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°59 - 1	P59	Ragréage / Colle / Ragréage / Mortier - Effritable / Souple / Effritable / Dur - Rose / Jaune / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 10 (Radiographie)	Revêtement de sol	Ragréage	P60	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°60 - 1	P60	Colle / Ragréage / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Effritable / Dur - Marron Noir / Rose / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 10 (Radiographie)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P61	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°61 - 1	P61	Matériau / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 10 (Radiographie)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P62	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°62 - 1	P62	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol Filéris	Vol 15 (Local technique)	Revêtement de sol	Chape maigre	P64	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°64 - 1	P64	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol Filéris	Vol 15 (Local technique)	Revêtement de sol	Chape maigre	P65	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°65 - 1	P65	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	----------	------------	----------	------------

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 12 (Rangement)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P26	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°26 - 1	P26	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 12 (Rangement)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P27	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°27 - 1	P27	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérap ie 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P31	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°31 - 1	P31 Phase 1	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérap ie 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 49305 7 n°31 - 1	P31 Phase 1	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérap ie 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P31	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°31 - 1	P31 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérap ie 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 49305 7 n°31 - 1	P31 Phase 2	Joint - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérap ie 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P32	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°32 - 1	P32	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lalaing Rdc	Vol 7 (Balnéothérapie ie 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 49305 7 n°32 - 1	P32	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 8 (Balnéothérapie ie 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P50	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°50 - 1	P50	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 8 (Balnéothérapie ie 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P52	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°52 - 1	P52 Phase 1	Ciment / Joint - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 8 (Balnéothérapie ie 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 49305 7 n°52 - 1	P52 Phase 1	Ciment / Joint - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 8 (Balnéothérapie ie 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P52	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°52 - 1	P52 Phase 2	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Filéris Lalaing Rdc	Vol 8 (Balnéothérapie ie 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 49305 7 n°52 - 1	P52 Phase 2	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Filéris Lallaing Rdc	Vol 8 (Balnéothérap ie 2)	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	P54	Réalisation d'un prélèvement		002EW 49305 7 n°54 - 1	P54	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Filéris Lalaing Rdc	Filéris Lalaing Rdc - Plan de repérage - Actions menées
	Sous-sol Filéris	Sous-sol Filéris - Plan de repérage - Actions menées

FILÉRIIS LALAING RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW493057

Légende

Localisation dun prélèvement négatif

A graph with a vertical axis labeled S and a horizontal axis labeled t . The curve starts at the origin, increases linearly with a constant positive slope, and then becomes a horizontal line.

Localisation dun sondage négatif

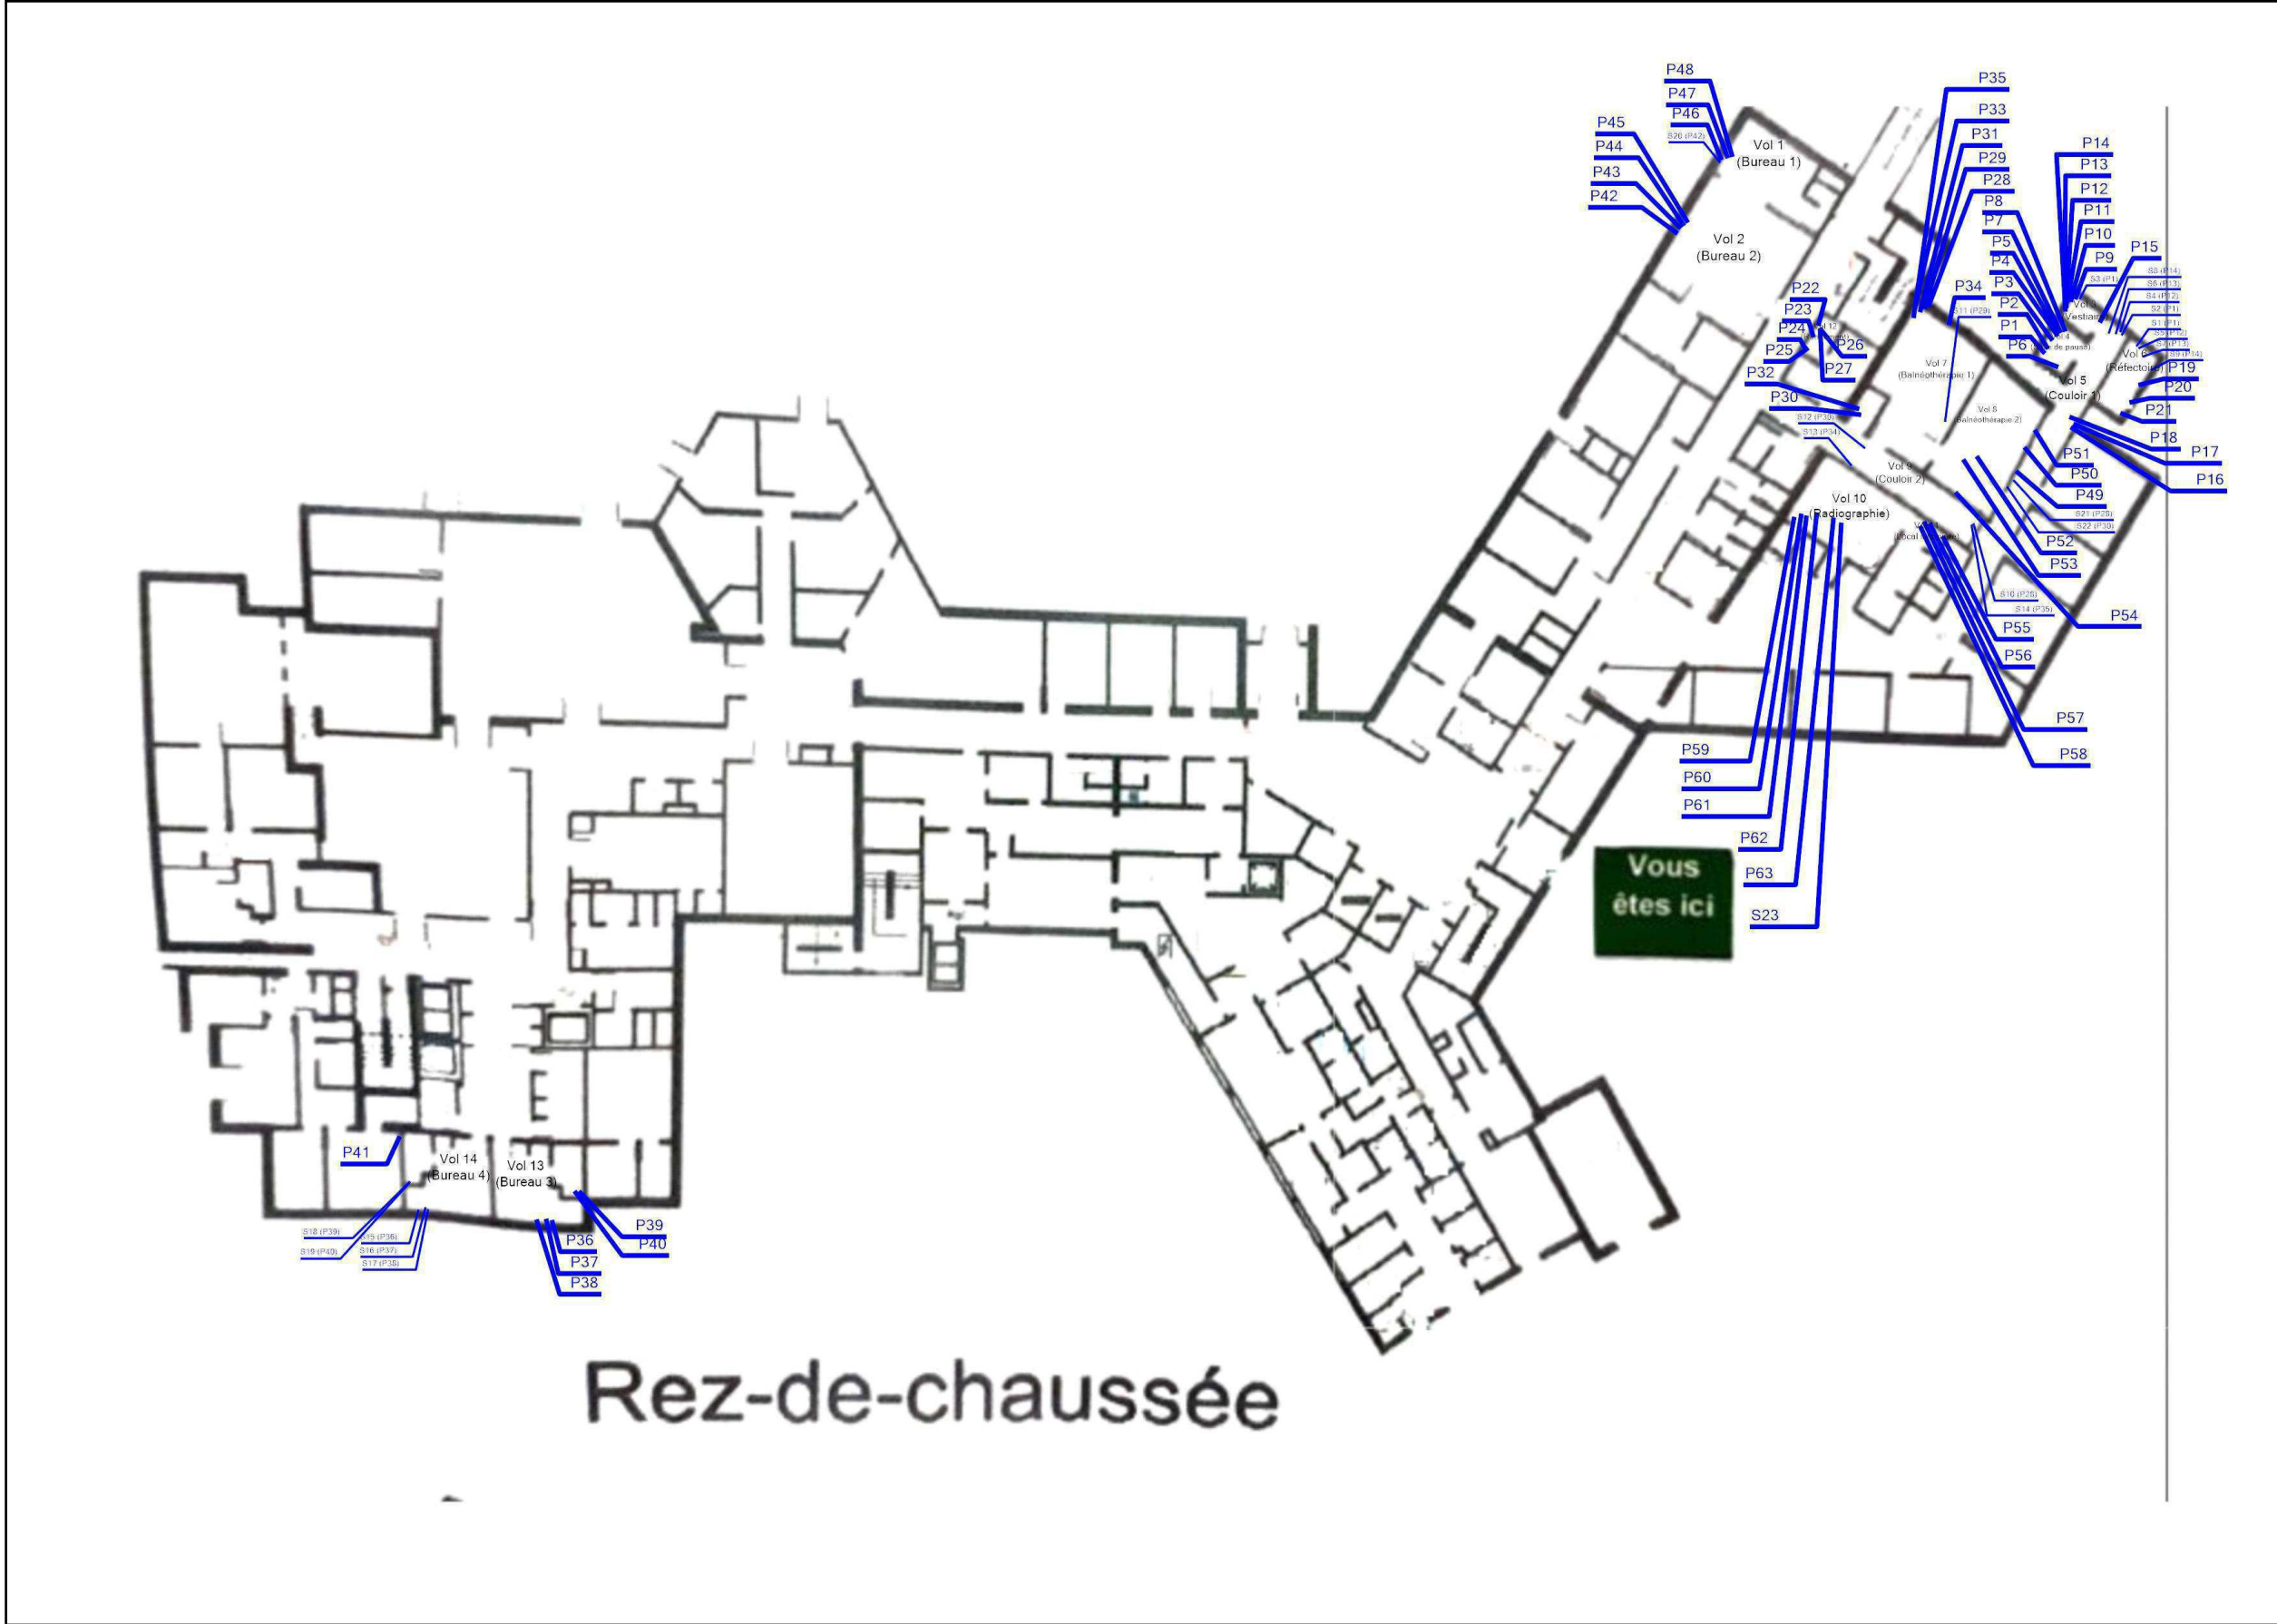

Adresse du bien

RUE JEHANNE DE LALAIN
59167 LALLAING

Désignation

SPASSAD LALLAING_


Date intervention


20/12/2024

Techniciens intervenant

YAHIAOUI MOHAMED

Légende

 P Localisation d'un prélèvement négatif

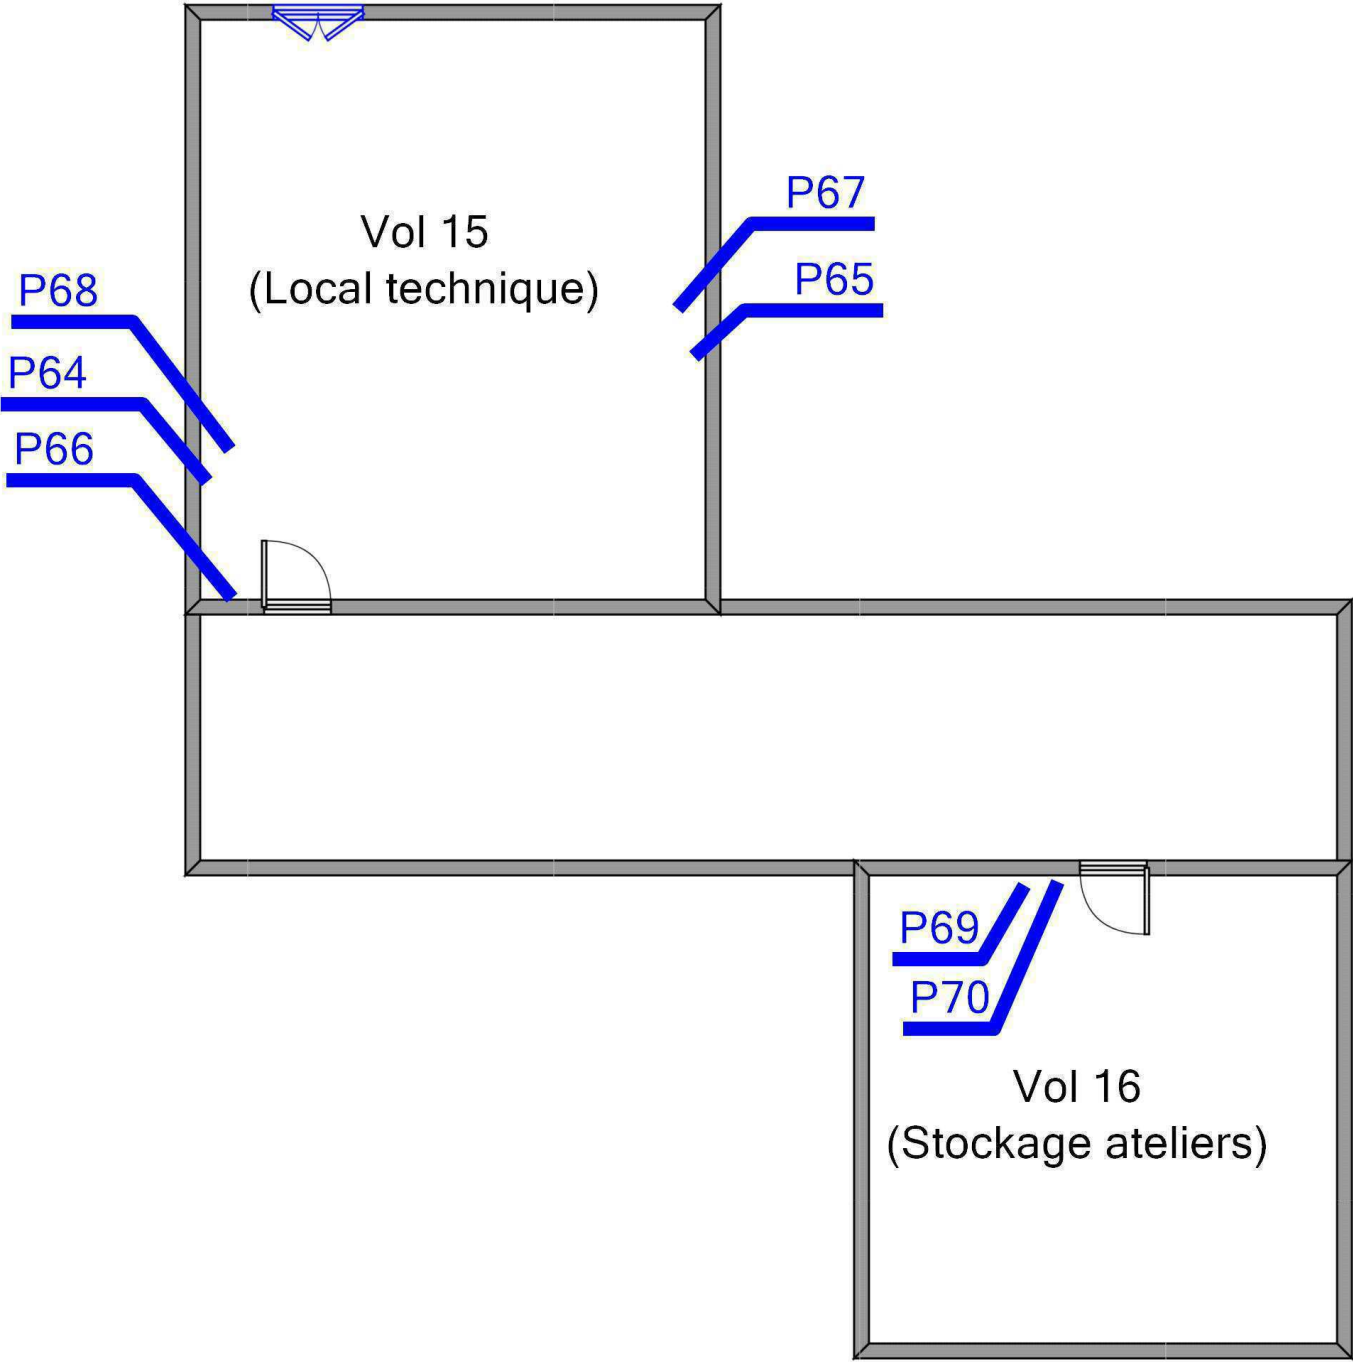

Adresse du bien

RUE JEHANNE DE LALAIN
59167 LALLAING

Désignation

SPASSAD LALLAING_

Date intervention

20/12/2024

Technicien intervenant

YAHIAOUI MOHAMED

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW493057 n°1 - 1 (P1)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 4 (Salle de pause)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°2 - 1 (P2)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 4 (Salle de pause)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°3 - 1 (P3)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 4 (Salle de pause)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°4 - 1 (P4)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 4 (Salle de pause)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°5 - 1 (P5)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 4 (Salle de pause)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°6 - 1 (P6)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 4 (Salle de pause)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°7 - 1 (P7)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 4 (Salle de pause)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°8 - 1 (P8)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 4 (Salle de pause)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°9 - 1 (P9)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°10 - 1 (P10)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°11 - 1 (P11)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°12 - 1 (P12)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°13 - 1 (P13)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°14 - 1 (P14)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°15 - 1 (P15)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°16 - 1 (P16)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 5 (Couloir 1)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°17 - 1 (P17)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 5 (Couloir 1)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°18 - 1 (P18)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 5 (Couloir 1)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°19 - 1 (P19)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 6 (Réfectoire)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°20 - 1 (P20)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 6 (Réfectoire)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°21 - 1 (P21)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 6 (Réfectoire)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°22 - 1 (P22)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 12 (Rangement)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°23 - 1 (P23)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 12 (Rangement)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°24 - 1 (P24)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 12 (Rangement)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°25 - 1 (P25)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 12 (Rangement)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°26 - 1 (P26)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 12 (Rangement)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°27 - 1 (P27)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 12 (Rangement)	Prélèvement négatif

002EW493057 n°28 - 1 (P28)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°29 - 1 (P29)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°30 - 1 (P30)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°31 - 1 (P31)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°32 - 1 (P32)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°33 - 1 (P33)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°34 - 1 (P34)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°35 - 1 (P35)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°36 - 1 (P36)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°36 - 2 (P36)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°37 - 1 (P37)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°38 - 1 (P38)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°39 - 1 (P39)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°40 - 1 (P40)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°41 - 1 (P41)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°42 - 1 (P42)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 2 (Bureau 2)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°43 - 1 (P43)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 2 (Bureau 2)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°44 - 1 (P44)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 2 (Bureau 2)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°45 - 1 (P45)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 2 (Bureau 2)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°46 - 1 (P46)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 1 (Bureau 1)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°47 - 1 (P47)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 1 (Bureau 1)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°48 - 1 (P48)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 1 (Bureau 1)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°49 - 1 (P49)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 8 (Balnéothérapie 2)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°50 - 1 (P50)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 8 (Balnéothérapie 2)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°51 - 1 (P51)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 8 (Balnéothérapie 2)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°52 - 1 (P52)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 8 (Balnéothérapie 2)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°53 - 1 (P53)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 8 (Balnéothérapie 2)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°54 - 1 (P54)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 8 (Balnéothérapie 2)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°55 - 1 (P55)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 11 (Local infirmière)	Prélèvement négatif
002EW493057 n°56 - 1 (P56)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 11 (Local infirmière)	Prélèvement négatif

002EW493057 n°57 - 1 (P57)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 11 (Local infirmière)	Prélevement négatif
002EW493057 n°58 - 1 (P58)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 11 (Local infirmière)	Prélevement négatif
002EW493057 n°59 - 1 (P59)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 10 (Radiographie)	Prélevement négatif
002EW493057 n°60 - 1 (P60)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 10 (Radiographie)	Prélevement négatif
002EW493057 n°61 - 1 (P61)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 10 (Radiographie)	Prélevement négatif
002EW493057 n°62 - 1 (P62)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 10 (Radiographie)	Prélevement négatif
002EW493057 n°63 - 1 (P63)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 10 (Radiographie)	Prélevement négatif
S23 - 1 (S23)	Filéris Lalaing Rdc - Vol 10 (Radiographie)	Absence sur marquage du matériau
002EW493057 n°64 - 1 (P64)	Sous-sol Filéris - Vol 15 (Local technique)	Prélevement négatif
002EW493057 n°65 - 1 (P65)	Sous-sol Filéris - Vol 15 (Local technique)	Prélevement négatif
002EW493057 n°66 - 1 (P66)	Sous-sol Filéris - Vol 15 (Local technique)	Prélevement négatif
002EW493057 n°67 - 1 (P67)	Sous-sol Filéris - Vol 15 (Local technique)	Prélevement négatif
002EW493057 n°68 - 1 (P68)	Sous-sol Filéris - Vol 15 (Local technique)	Prélevement négatif
002EW493057 n°69 - 1 (P69)	Sous-sol Filéris - Vol 16 (Stockage ateliers)	Prélevement négatif
002EW493057 n°70 - 1 (P70)	Sous-sol Filéris - Vol 16 (Stockage ateliers)	Prélevement négatif



002EW493057 n°1 - 1 (P1) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 4
(Salle de pause)



002EW493057 n°2 - 1 (P2) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 4
(Salle de pause)



002EW493057 n°3 - 1 (P3) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 4
(Salle de pause)



002EW493057 n°4 - 1 (P4) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 4
(Salle de pause)



002EW493057 n°5 - 1 (P5) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 4
(Salle de pause)



002EW493057 n°6 - 1 (P6) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 4
(Salle de pause)



002EW493057 n°7 - 1 (P7) - Filéris Lallaing Rdc - Vol 4
(Salle de pause)



002EW493057 n°8 - 1 (P8) - Filéris Lallaing Rdc - Vol 4
(Salle de pause)



002EW493057 n°9 - 1 (P9) - Filéris Lallaing Rdc - Vol 3
(Vestiaire)



002EW493057 n°10 - 1 (P10) - Filéris Lallaing Rdc - Vol 3
(Vestiaire)



002EW493057 n°11 - 1 (P11) - Filéris Lallaing Rdc - Vol 3
(Vestiaire)



002EW493057 n°12 - 1 (P12) - Filéris Lallaing Rdc - Vol 3
(Vestiaire)



002EW493057 n°13 - 1 (P13) - Filéris Lallaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)



002EW493057 n°14 - 1 (P14) - Filéris Lallaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)



002EW493057 n°15 - 1 (P15) - Filéris Lallaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)



002EW493057 n°16 - 1 (P16) - Filéris Lallaing Rdc - Vol 5 (Couloir 1)



002EW493057 n°17 - 1 (P17) - Filéris Lallaing Rdc - Vol 5 (Couloir 1)



002EW493057 n°18 - 1 (P18) - Filéris Lallaing Rdc - Vol 5 (Couloir 1)



002EW493057 n°19 - 1 (P19) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 6 (Réfectoire)



002EW493057 n°20 - 1 (P20) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 6 (Réfectoire)



002EW493057 n°21 - 1 (P21) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 6 (Réfectoire)



002EW493057 n°22 - 1 (P22) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 12 (Rangement)



002EW493057 n°23 - 1 (P23) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 12 (Rangement)



002EW493057 n°24 - 1 (P24) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 12 (Rangement)



002EW493057 n°25 - 1 (P25) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 12 (Rangement)



002EW493057 n°26 - 1 (P26) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 12 (Rangement)



002EW493057 n°27 - 1 (P27) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 12 (Rangement)



002EW493057 n°28 - 1 (P28) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)



002EW493057 n°29 - 1 (P29) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)




002EW493057 n°30 - 1 (P30) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)



002EW493057 n°31 - 1 (P31) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 7
(Balnéothérapie 1)



002EW493057 n°32 - 1 (P32) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 7
(Balnéothérapie 1)

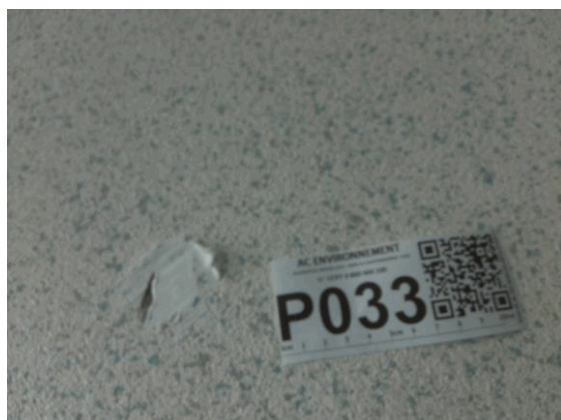

002EW493057 n°33 - 1 (P33) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 7
(Balnéothérapie 1)



002EW493057 n°34 - 1 (P34) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 7
(Balnéothérapie 1)




002EW493057 n°35 - 1 (P35) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 7
(Balnéothérapie 1)



002EW493057 n°36 - 1 (P36) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 13
(Bureau 3)



002EW493057 n°36 - 2 (P36) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)

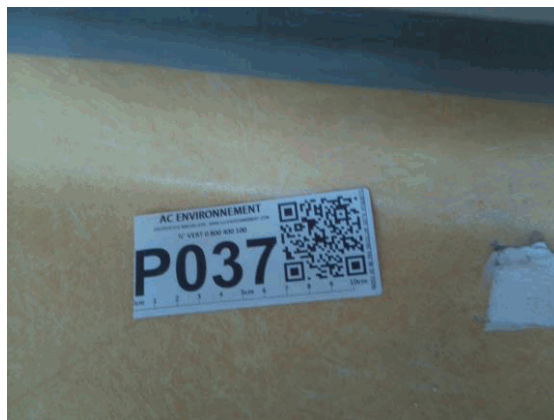

002EW493057 n°37 - 1 (P37) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)



002EW493057 n°38 - 1 (P38) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)



002EW493057 n°39 - 1 (P39) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)



002EW493057 n°40 - 1 (P40) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)



002EW493057 n°41 - 1 (P41) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)



002EW493057 n°42 - 1 (P42) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 2
(Bureau 2)



002EW493057 n°43 - 1 (P43) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 2
(Bureau 2)



002EW493057 n°44 - 1 (P44) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 2
(Bureau 2)



002EW493057 n°45 - 1 (P45) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 2
(Bureau 2)



002EW493057 n°46 - 1 (P46) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 1
(Bureau 1)



002EW493057 n°47 - 1 (P47) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 1
(Bureau 1)



002EW493057 n°48 - 1 (P48) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 1
(Bureau 1)



002EW493057 n°49 - 1 (P49) - Filéris Lalaing Rdc - Vol
8 (Balnéothérapie 2)



002EW493057 n°50 - 1 (P50) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 8
(Balnéothérapie 2)



002EW493057 n°51 - 1 (P51) - Filéris Lalaing Rdc - Vol
8 (Balnéothérapie 2)



002EW493057 n°52 - 1 (P52) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 8
(Balnéothérapie 2)



002EW493057 n°53 - 1 (P53) - Filéris Lalaing Rdc - Vol
8 (Balnéothérapie 2)



002EW493057 n°54 - 1 (P54) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 8
(Balnéothérapie 2)



002EW493057 n°55 - 1 (P55) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 11 (Local infirmière)



002EW493057 n°56 - 1 (P56) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 11 (Local infirmière)



002EW493057 n°57 - 1 (P57) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 11 (Local infirmière)



002EW493057 n°58 - 1 (P58) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 11 (Local infirmière)



002EW493057 n°59 - 1 (P59) - Filéris Lalaing Rdc - Vol 10 (Radiographie)



002EW493057 n°60 - 1 (P60) - Filéris Lallaing Rdc - Vol 10 (Radiographie)



002EW493057 n°61 - 1 (P61) - Filéris Lallaing Rdc - Vol 10 (Radiographie)



002EW493057 n°62 - 1 (P62) - Filéris Lallaing Rdc - Vol 10 (Radiographie)



002EW493057 n°63 - 1 (P63) - Filéris Lallaing Rdc - Vol 10 (Radiographie)



002EW493057 n°64 - 1 (P64) - Sous-sol Filéris - Vol 15 (Local technique)



002EW493057 n°65 - 1 (P65) - Sous-sol Filéris - Vol 15 (Local technique)



002EW493057 n°66 - 1 (P66) - Sous-sol Filéris - Vol 15
(Local technique)



002EW493057 n°67 - 1 (P67) - Sous-sol Filéris - Vol 15
(Local technique)



002EW493057 n°68 - 1 (P68) - Sous-sol Filéris - Vol 15
(Local technique)



002EW493057 n°69 - 1 (P69) - Sous-sol Filéris - Vol 16
(Stockage ateliers)



002EW493057 n°70 - 1 (P70) - Sous-sol Filéris - Vol 16
(Stockage ateliers)



S23 - 1 (S23) - Filéris Lallaing Rdc - Vol 10
(Radiographie)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Ciment - Effritable / Dur Fibreux - Rose / Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 4 (Salle de pause)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Filéris Lalaing Rdc - Vol 4 (Salle de pause)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune	Filéris Lalaing Rdc - Vol 4 (Salle de pause)	
P4 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Orange	Filéris Lalaing Rdc - Vol 4 (Salle de pause)	
P4 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Filéris Lalaing Rdc - Vol 4 (Salle de pause)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Filéris Lalaing Rdc - Vol 4 (Salle de pause)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Filéris Lalaing Rdc - Vol 4 (Salle de pause)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Filéris Lalaing Rdc - Vol 4 (Salle de pause)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine / Carton / Matériau - Souple Fibreux / Souple Fibreux / Bitumineux - Jaune / Marron / Noir	Filéris Lalaing Rdc - Vol 4 (Salle de pause)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Ciment - Dur / Dur Fibreux - Rose / Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)	
P10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Noir	Filéris Lalaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)	
P10 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Rose	Filéris Lalaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)	
P11 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Rose	Filéris Lalaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)	
P11 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)	

P12	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Filéris Lalaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)
P13	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Filéris Lalaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)
P14	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine / Matériau / Carton - Souple Fibreux / Bitumineux / Souple Fibreux - Jaune / Noir / Marron	Filéris Lalaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Filéris Lalaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Rose	Filéris Lalaing Rdc - Vol 5 (Couloir 1)
P17 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Noir	Filéris Lalaing Rdc - Vol 5 (Couloir 1)
P17 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 5 (Couloir 1)
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Vert / Jaune	Filéris Lalaing Rdc - Vol 5 (Couloir 1)
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ciment - Souple / Dur - Jaune / Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 6 (Réfectoire)
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune	Filéris Lalaing Rdc - Vol 6 (Réfectoire)
P21 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Rose	Filéris Lalaing Rdc - Vol 6 (Réfectoire)
P21 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 6 (Réfectoire)
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Fibres - Effritable / Souple Fibreux - Beige / Translucide	Filéris Lalaing Rdc - Vol 12 (Rangement)
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Toile / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Filéris Lalaing Rdc - Vol 12 (Rangement)

P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Dur - Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 12 (Rangement)
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 12 (Rangement)
P26	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	Filéris Lalaing Rdc - Vol 12 (Rangement)
P27	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Blanc Beige	Filéris Lalaing Rdc - Vol 12 (Rangement)
P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)
P29 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)
P29 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint - Dur - Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)
P30 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu	Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)
P30 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)
P31 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)
P31 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint - Dur - Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)
P32	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Multicolore	Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)
P33	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc / Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)
P34 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)
P34 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Vert Marron / Blanc	Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)
P35	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)
P36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)

P37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Gris	Filéris Lallaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)
P38 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Jaune	Filéris Lallaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)
P38 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Filéris Lallaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)
P39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Filéris Lallaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)
P40 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Bleu	Filéris Lallaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)
P40 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Filéris Lallaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)
P41 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier / Enduit - Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc	Filéris Lallaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)
P41 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Filéris Lallaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)
P42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Ciment - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Gris	Filéris Lallaing Rdc - Vol 2 (Bureau 2)
P43	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Gris	Filéris Lallaing Rdc - Vol 2 (Bureau 2)
P44	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune	Filéris Lallaing Rdc - Vol 2 (Bureau 2)
P45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Orange / Jaune	Filéris Lallaing Rdc - Vol 2 (Bureau 2)
P46	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Filéris Lallaing Rdc - Vol 1 (Bureau 1)
P47	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune	Filéris Lallaing Rdc - Vol 1 (Bureau 1)
P48 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Orange	Filéris Lallaing Rdc - Vol 1 (Bureau 1)
P48 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Filéris Lallaing Rdc - Vol 1 (Bureau 1)
P49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Effritable Fibreux - Gris / Blanc	Filéris Lallaing Rdc - Vol 8 (Balnéothérapie 2)
P50	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Filéris Lallaing Rdc - Vol 8 (Balnéothérapie 2)

P51	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 8 (Balnéothérapie 2)
P52 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Ciment / Joint - Effritable / Dur - Beige / Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 8 (Balnéothérapie 2)
P52 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	Filéris Lalaing Rdc - Vol 8 (Balnéothérapie 2)
P53	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 8 (Balnéothérapie 2)
P54	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Fibres / Matériau - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 8 (Balnéothérapie 2)
P55 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Rose	Filéris Lalaing Rdc - Vol 11 (Local infirmière)
P55 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 11 (Local infirmière)
P56	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Fibres / Ciment - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Beige / Blanc / Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 11 (Local infirmière)
P57 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Rouge	Filéris Lalaing Rdc - Vol 11 (Local infirmière)
P57 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Filéris Lalaing Rdc - Vol 11 (Local infirmière)
P58	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune	Filéris Lalaing Rdc - Vol 11 (Local infirmière)
P59	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Colle / Ragréage / Mortier - Effritable / Souple / Effritable / Dur - Rose / Jaune / Gris / Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 10 (Radiographie)
P60	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Effritable / Dur - Marron Noir / Rose / Gris / Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 10 (Radiographie)
P61	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune	Filéris Lalaing Rdc - Vol 10 (Radiographie)
P62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Orange / Jaune / Gris	Filéris Lalaing Rdc - Vol 10 (Radiographie)

P63	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Filéris Lallaing Rdc - Vol 10 (Radiographie)
P64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Dur - Gris	Sous-sol Filéris - Vol 15 (Local technique)
P65	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	Sous-sol Filéris - Vol 15 (Local technique)
P66	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Sous-sol Filéris - Vol 15 (Local technique)
P67	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Sous-sol Filéris - Vol 15 (Local technique)
P68	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Sous-sol Filéris - Vol 15 (Local technique)
P69	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Sous-sol Filéris - Vol 16 (Stockage ateliers)
P70	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Sous-sol Filéris - Vol 16 (Stockage ateliers)



CHANTIER

Référence **C022024307478**
Adresse Commande : 002EW493057
Affaire : SPASSAD LALLAING
RUE JEHANNE DE LALAIN
59167 LALLAING

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 09/01/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022024307478
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW493057_001

Référence labo	42PM02415356	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 4 (Salle de pause)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	RPM
	2	Ciment Dur Fibreux Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_002

Référence labo	42PM02415357	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 4 (Salle de pause)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RPM
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW493057_003

Référence labo	42PM02415358	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 4 (Salle de pause)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Noir	-	-	-	Acétone			1	2	RPM	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_004

Référence labo	42PM02415359	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 4 (Salle de pause)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Orange	-	-	-	Acétone		1	2	FPB	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone		1	2	RPM	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET						

Remarque concernant l'analyse La couche Ragréage / Effritable / Rose est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW493057_005

Référence labo	42PM02415360	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 4 (Salle de pause)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	4	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 1, 2, 3, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW493057_006

Référence labo	42PM02415361	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 4 (Salle de pause)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MPV
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	VLJ				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_007

Référence labo	42PM02415362	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Isolant de faux-plafond		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 4 (Salle de pause)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	VLJ	-	-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW493057_008

Référence labo	42PM02415363	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Pare-vapeur		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 4 (Salle de pause)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	FPB
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-				
	3	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW493057_009

Référence labo	42PM02415364	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 3 (Vestiaire)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Dur Rose	-	-	-	Acétone			Non détecté
	2	Ciment Dur Fibreux Gris	-	-	-	1	2	FPB	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_010

Référence labo	42PM02415365	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 3 (Vestiaire)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Noir	-	-	-	1	2	FPB	Non détecté
2	2	Ragréage Effrifiable Rose	-	-	-	1	2	FPB	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Ragréage / Effrifiable / Rose est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002EW493057_011

Référence labo	42PM02415366	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 3 (Vestiaire)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Rose	-	-	-	1	2	FPB	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	FPB	Non détecté
	3	Ragréage Effrifiable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Ragréage / Effrifiable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.



Référence échantillon : 002EW493057_012

Référence labo	42PM02415367	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 3 (Vestiaire)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MPV
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	VLJ				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_013

Référence labo	42PM02415368	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Isolant de faux-plafond		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 3 (Vestiaire)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	VLJ	-	-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW493057_014

Référence labo	42PM02415369	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Pare-vapeur		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 3 (Vestiaire)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	FPB
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-				
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW493057_015

Référence labo	42PM02415370	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 3 (Vestiaire)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-				
	4	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-				
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 1, 2, 3, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_016

Référence labo	42PM02415371	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 5 (Couloir 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ragréage Dur Rose	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW493057_017

Référence labo	42PM02415372	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 5 (Couloir 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
3	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Les couches Colle / Souple / Jaune, Matériau / Effritable / Gris sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.



Référence échantillon : 002EW493057_018

Référence labo	42PM02415373	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 5 (Couloir 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Vert	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_019

Référence labo	42PM02415374	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 6 (Réfectoire)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_020

Référence labo	42PM02415375	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 6 (Réfectoire)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	FPB	Non détecté	
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW493057_021

Référence labo	42PM02415376	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 6 (Réfectoire)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Rose	-	-	-	1	2	FPB	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	FPB	Non détecté ●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW493057_022

Référence labo	42PM02415377	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 12 (Rangement)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	1	2	FPB	Non détecté ●
	2	Fibres Souple Fibreux Translucide	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_023

Référence labo	42PM02415378	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 12 (Rangement)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	1	2	FPB	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-				
	4	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-				
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 1, 2, 3, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW493057_024

Référence labo	42PM02415379	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 12 (Rangement)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-		1	2	FPB
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW493057_025

Référence labo	42PM02415380	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 12 (Rangement)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-		1	2	FPB
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris

Référence échantillon : 002EW493057_026

Référence labo	42PM02415381	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 12 (Rangement)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-		1	2	RSG
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Plinthe Dur Gris, Peinture Effritable Blanc, Joint Souple Blanc
Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002EW493057_027

Référence labo	42PM02415382	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 12 (Rangement)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG
	2	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW493057_028

Référence labo	42PM02415383	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 7 (Balnéothérapie 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RSG
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS
-------------------------------	-----

Référence échantillon : 002EW493057_029

Référence labo	42PM02415384	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 7 (Balnéothérapie 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RSG
2	2	Joint Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RSG
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Carrelage Dur Bleu
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002EW493057_030

Référence labo	42PM02415385	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 7 (Balnéothérapie 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	1	2	RSG	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	RSG	Non détecté ●
	3	Ragréage Effrifiable Rose	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW493057_031

Référence labo	42PM02415386	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	09/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 7 (Balnéothérapie 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	1	2	RSG	Non détecté ●
2	2	Joint Dur Gris	-	-	-	1	2	RSG	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW493057_032

Référence labo	42PM02415387	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	09/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 7 (Balnéothérapie 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	1	2	RSG	Non détecté ●
	2	Peinture Effrifiable Multicolore	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Joint Souple Beige, Faïence Dur Blanc



Référence échantillon : 002EW493057_033

Référence labo	42PM02415388	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	09/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 7 (Balnéothérapie 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	RSG
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_034

Référence labo	42PM02415389	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	09/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 7 (Balnéothérapie 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-				
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
2	5	Carton Souple Fibreux Vert Marron	-	-	-	Acétone	1	2	RSG
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche 6 non dissociable(***) analysée avec la couche 5.
Couches 5, 6 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW493057_035

Référence labo	42PM02415390	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	09/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 7 (Balnéothérapie 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW493057_036

Référence labo	42PM02415391	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	09/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 13 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone			1	2	RSG	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-							
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_037

Référence labo	42PM02415392	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	09/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 13 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_038

Référence labo	42PM02415393	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	09/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 13 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(***)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Jaune	-	-	-		1	2	RSG		Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-		1	2	RSG		Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET						

Remarque concernant l'analyse Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.



Référence échantillon : 002EW493057_039

Référence labo	42PM02415394	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	09/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 13 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_040

Référence labo	42PM02415395	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	09/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 13 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone		1	2	RSG	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone		1	2	RSG	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET						

Remarque concernant l'analyse La couche Ragréage / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW493057_041

Référence labo	42PM02415396	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	09/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 13 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté	●
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche 4 non dissociable(***) analysée avec la couche 3.
Couches 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002EW493057_042

Référence labo	42PM02415397	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	09/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 2 (Bureau 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RSG
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_043

Référence labo	42PM02415398	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	09/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 2 (Bureau 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RSG
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW493057_044

Référence labo	42PM02415399	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	09/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 2 (Bureau 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	RSG
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW493057_045

Référence labo	42PM02415400	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	09/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 2 (Bureau 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Orange	-	-	-	Acétone	1	2	RSG
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_046

Référence labo	42PM02415401	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	09/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 1 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RSG
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_047

Référence labo	42PM02415402	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	09/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 1 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	RSG
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW493057_048

Référence labo	42PM02415403	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 1 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Orange	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
	3	Ragréage Effrifiable Rose	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW493057_049

Référence labo	42PM02415404	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 8 (Balnéothérapie 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ULD
	2	Matériau Effrifiable Fibreux Blanc	2	2	NGD				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Marron
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW493057_050

Référence labo	42PM02415405	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 8 (Balnéothérapie 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
	2	Ciment Effrifiable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



AC LAB

- 64, rue Clément Ader - 42153 Riorges

SIRET : 95352119200013 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024)

contact_aclab@itga.fr

L.M.O.F 07.8 V10

PAGE 17 / 24

Référence échantillon : 002EW493057_051

Référence labo	42PM02415406	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 8 (Balnéothérapie 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW493057_052

Référence labo	42PM02415407	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 8 (Balnéothérapie 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ciment Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
	2	Joint Dur Gris	-	-	-				
2	3	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Marron

Référence échantillon : 002EW493057_053

Référence labo	42PM02415408	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 8 (Balnéothérapie 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW493057_054

Référence labo	42PM02415409	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Joint entre éléments		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 8 (Balnéothérapie 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Fibres Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_055

Référence labo	42PM02415410	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 11 (Local infirmière)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW493057_056

Référence labo	42PM02415411	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 11 (Local infirmière)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-				
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Fibres / Souple Fibreux / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW493057_057

Référence labo	42PM02415412	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 11 (Local infirmière)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Rouge	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW493057_058

Référence labo	42PM02415413	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 11 (Local infirmière)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_059

Référence labo	42PM02415414	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 10 (Radiographie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ragréage Effritable Rose	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW493057_060

Référence labo	42PM02415415	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 10 (Radiographie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Souple Marron Noir	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Ragréage / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002EW493057_061

Référence labo	42PM02415416	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 10 (Radiographie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Matériau Effritable Blanc
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002EW493057_062

Référence labo	42PM02415417	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 10 (Radiographie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Revêtement Souple Orange	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002EW493057_063

Référence labo	42PM02415418	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 10 (Radiographie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_064

Référence labo	42PM02415419	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 15 (Local technique)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW493057_065

Référence labo	42PM02415420	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 15 (Local technique)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002EW493057_066

Référence labo	42PM02415421	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 15 (Local technique)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_067

Référence labo	42PM02415422	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 15 (Local technique)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_068

Référence labo	42PM02415423	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Isolants		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 15 (Local technique)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	VLJ	-	-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002EW493057_069

Référence labo	42PM02415424	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 16 (Stockage ateliers)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW493057_070

Référence labo	42PM02415425	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	20/12/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MOHAMED YAHIAOUI	Date d'analyse	08/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	SPASSAD LALLAING_ - Vol 16 (Stockage ateliers)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	FPB
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC022024307478

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 6 MOLP et 83 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 86/86

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)





Accréditation
N°1-7325
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole ●● sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : RUE JEHANNE DE LALAIN 59167 LALLAING

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : SPASSAD LALLAING

N° de lot : Non communiqué

Désignation : SPASSAD LALLAING_

Date de construction ou permis de construire : Avant 1997

Fonction du bâtiment : Etablissement sanitaire ou de soins

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : Fondis FenX (2-1115)

Date de chargement de la source : 08/11/2022

Nature radionucléide : Non communiqué

Activité initiale : 850

Date de fin de validité de la source : 08/11/2026

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

Accompagnateur : Sans objet

A-4 MISSION

Date de la mission : 20/12/2024

Date du rapport : 20/12/2024

Référence mission : 002EW493057

Circonstance du constat : Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : YAHIAOUI MOHAMED

Certification n° : 19952678

Délivré le : 08/01/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION – 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Les pièces concernées par les travaux.
- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Travaux d'embellissement Sols, murs, Plafond.

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage. Il dresse la liste détaillée :

¼ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¼ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¼ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¼ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces.

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, ...), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X...);
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles...) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complètera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Filéris Lalaing Rdc : Vol 1 (Bureau 1)	Filéris Lalaing Rdc : Vol 2 (Bureau 2)
Filéris Lalaing Rdc : Vol 3 (Vestiaire)	Filéris Lalaing Rdc : Vol 4 (Salle de pause)
Filéris Lalaing Rdc : Vol 5 (Couloir 1)	Filéris Lalaing Rdc : Vol 6 (Réfectoire)
Filéris Lalaing Rdc : Vol 7 (Balnéothérapie 1)	Filéris Lalaing Rdc : Vol 8 (Balnéothérapie 2)
Filéris Lalaing Rdc : Vol 9 (Couloir 2)	Filéris Lalaing Rdc : Vol 10 (Radiographie)
Filéris Lalaing Rdc : Vol 11 (Local infirmière)	Filéris Lalaing Rdc : Vol 12 (Rangement)
Filéris Lalaing Rdc : Vol 13 (Bureau 3)	Filéris Lalaing Rdc : Vol 14 (Bureau 4)
Sous-sol Filéris : Vol 15 (Local technique)	Sous-sol Filéris : Vol 16 (Stockage ateliers)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1,3	Valeur étalonnage	1,3	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1,2	Valeur étalonnage	1,2	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Filérís Lalaing Rdc - Vol 1 (Bureau 1)								
15	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
27	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Filéris Lalaing Rdc - Vol 1 (Bureau 1)								
40	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
41	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 6								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Filéris Lalaing Rdc - Vol 10 (Radiographie)								
48	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
49	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
50	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
153	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
154	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
155	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
156	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
157	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
158	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
159	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
160	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Filéris Lallaing Rdc - Vol 10 (Radiographie)								
161	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
162	A	Porte métal peint pos (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	56,41 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
163	A	Porte métal peint pos (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	59,86 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
164	A	Porte métal peint pos (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
165	A	Porte métal peint pos (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
166	A	Porte métal peint pos (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
167	A	Porte métal peint pos (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	3,22 mg/cm ²		Inconnu
168	A	Porte métal peint pos (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	55,28 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
169	A	Porte métal peint pos (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	56,79 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
170	A	Porte métal peint pos (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
171	A	Porte métal peint pos (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
172	A	Porte métal peint pos (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
173	A	Porte métal peint pos (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	3,25 mg/cm ²		Inconnu
174	A	Porte métal peint pos (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Métal	Peinture	59,56 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
175	A	Porte métal peint pos (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Métal	Peinture	58,11 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
176	A	Porte métal peint pos (Dormant)-Po3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
177	A	Porte métal peint pos (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
178	A	Porte métal peint pos (Dormant)-Po3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
179	A	Porte métal peint pos (Ouvrant extérieur)-Po3	Haut Centre	Métal	Peinture	3,91 mg/cm ²		Inconnu
180	D	Porte métal peint pos (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	58,42 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
181	D	Porte métal peint pos (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	50,17 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
182	D	Porte métal peint pos (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
183	D	Porte métal peint pos (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Filéris Lallaing Rdc - Vol 10 (Radiographie)								
184	D	Porte métal peint pos (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
185	D	Porte métal peint pos (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	4,1 mg/cm ²		Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 8								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Filéris Lallaing Rdc - Vol 11 (Local infirmière)								
63	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
64	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
65	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
186	C	Porte métal peint pos (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	59,35 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
187	C	Porte métal peint pos (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	55,59 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
188	C	Porte métal peint pos (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
189	C	Porte métal peint pos (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
190	C	Porte métal peint pos (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
191	C	Porte métal peint pos (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	4,81 mg/cm ²		Inconnu
192	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
193	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
194	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
195	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Filéris Lalaing Rdc - Vol 11 (Local infirmière)								
196	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
197	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
198	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
199	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
200	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
201	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
202	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
203	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Filéris Lalaing Rdc - Vol 12 (Rangement)								
108	C	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
109	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
110	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence2	Haut Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
111	B	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
112	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
113	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
114	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
115	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
116	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
117	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Filéris Lalaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)								
66	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
67	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
68	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
72	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
73	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
74	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
75	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
76	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
77	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
78	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
79	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
80	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
81	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
82	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
83	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
96	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
97	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
98	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
99	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Filéris Lalaing Rdc - Vol 13 (Bureau 3)

100	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Filéris Lalaing Rdc - Vol 14 (Bureau 4)

69	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
71	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Filéris Lalaing Rdc - Vol 14 (Bureau 4)								
94	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
95	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
102	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
103	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
104	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
105	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
106	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
107	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Filéris Lalaing Rdc - Vol 2 (Bureau 2)								
3	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
12	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
13	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Filéris Lalaing Rdc - Vol 2 (Bureau 2)								
14	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 6								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Filéris Lalaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)								
60	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Filéris Lalaing Rdc - Vol 3 (Vestiaire)								
62	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
218	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
219	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
220	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
221	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
222	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
223	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
224	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
225	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Filéris Lalaing Rdc - Vol 4 (Salle de pause)								
57	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
58	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
59	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
210	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
211	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Filéris Lalaing Rdc - Vol 4 (Salle de pause)

212	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
213	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
214	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
215	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
216	A	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
217	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Filéris Lalaing Rdc - Vol 5 (Couloir 1)

51	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
52	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
53	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
204	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
205	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
206	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
207	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
208	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
209	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Filéris Lalaing Rdc - Vol 6 (Réfectoire)								
54	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
55	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
56	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
226	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
227	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
228	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
229	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
230	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
231	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
232	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
233	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)								
118	A	Faience brut (Faience)-Faience1	Centre Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
119	B	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
120	C	Faience brut (Faience)-Faience1	Haut Droite	Faience	Brut	Non mesuré	-	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Filéris Lalaing Rdc - Vol 7 (Balnéothérapie 1)								
121	D	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Centre	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
126	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Filéris Lalaing Rdc - Vol 8 (Balnéothérapie 2)								
122	A	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
123	B	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Bas Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
124	C	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Gauche	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
125	D	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Centre Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
132	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Filéris Lalaing Rdc - Vol 9 (Couloir 2)								
45	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
46	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
47	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
138	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
139	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
140	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
141	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
142	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
143	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
144	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
145	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
146	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
147	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
148	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
149	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
150	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
151	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
152	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-sol Filéris - Vol 15 (Local technique)								
234	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
235	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
236	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
237	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
238	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
239	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
240	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
241	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
242	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
243	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
244	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
245	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
246	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
247	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
248	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
249	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
250	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
251	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
273	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
274	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-sol Filéris - Vol 15 (Local technique)								
275	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-sol Filéris - Vol 16 (Stockage ateliers)								
252	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
253	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
254	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
255	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
256	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
257	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
258	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
259	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
260	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
261	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
262	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
263	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
264	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
265	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
266	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
267	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
268	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-sol Filéris - Vol 16 (Stockage ateliers)								
269	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
270	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
271	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
272	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement



Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

Légende



Rez-de-chaussée



Adresse du bien
RUE JEHANNE DE LALAIN
59167 LALLAING

Désignation
SPASSAD LALLAING_

Date intervention
20/12/2024

Technicien intervenant
YAHIAOUI MOHAMED

FILÉRIS LALAING RDC - PLAN DE REPÉRAGE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB				Référence: 002EW493057
 Rez-de-chaussée				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RUE JEHANNE DE LALAIN 59167 LALLAING	SPASSAD LALLAING_	20/12/2024	YAHIAOUI MOHAMED

FILÉRIS LALAING RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------

--	--

--	--


--	--

--	--

--	--

--	--

Technicien intervenant
YAHIAOUI MOHAMED

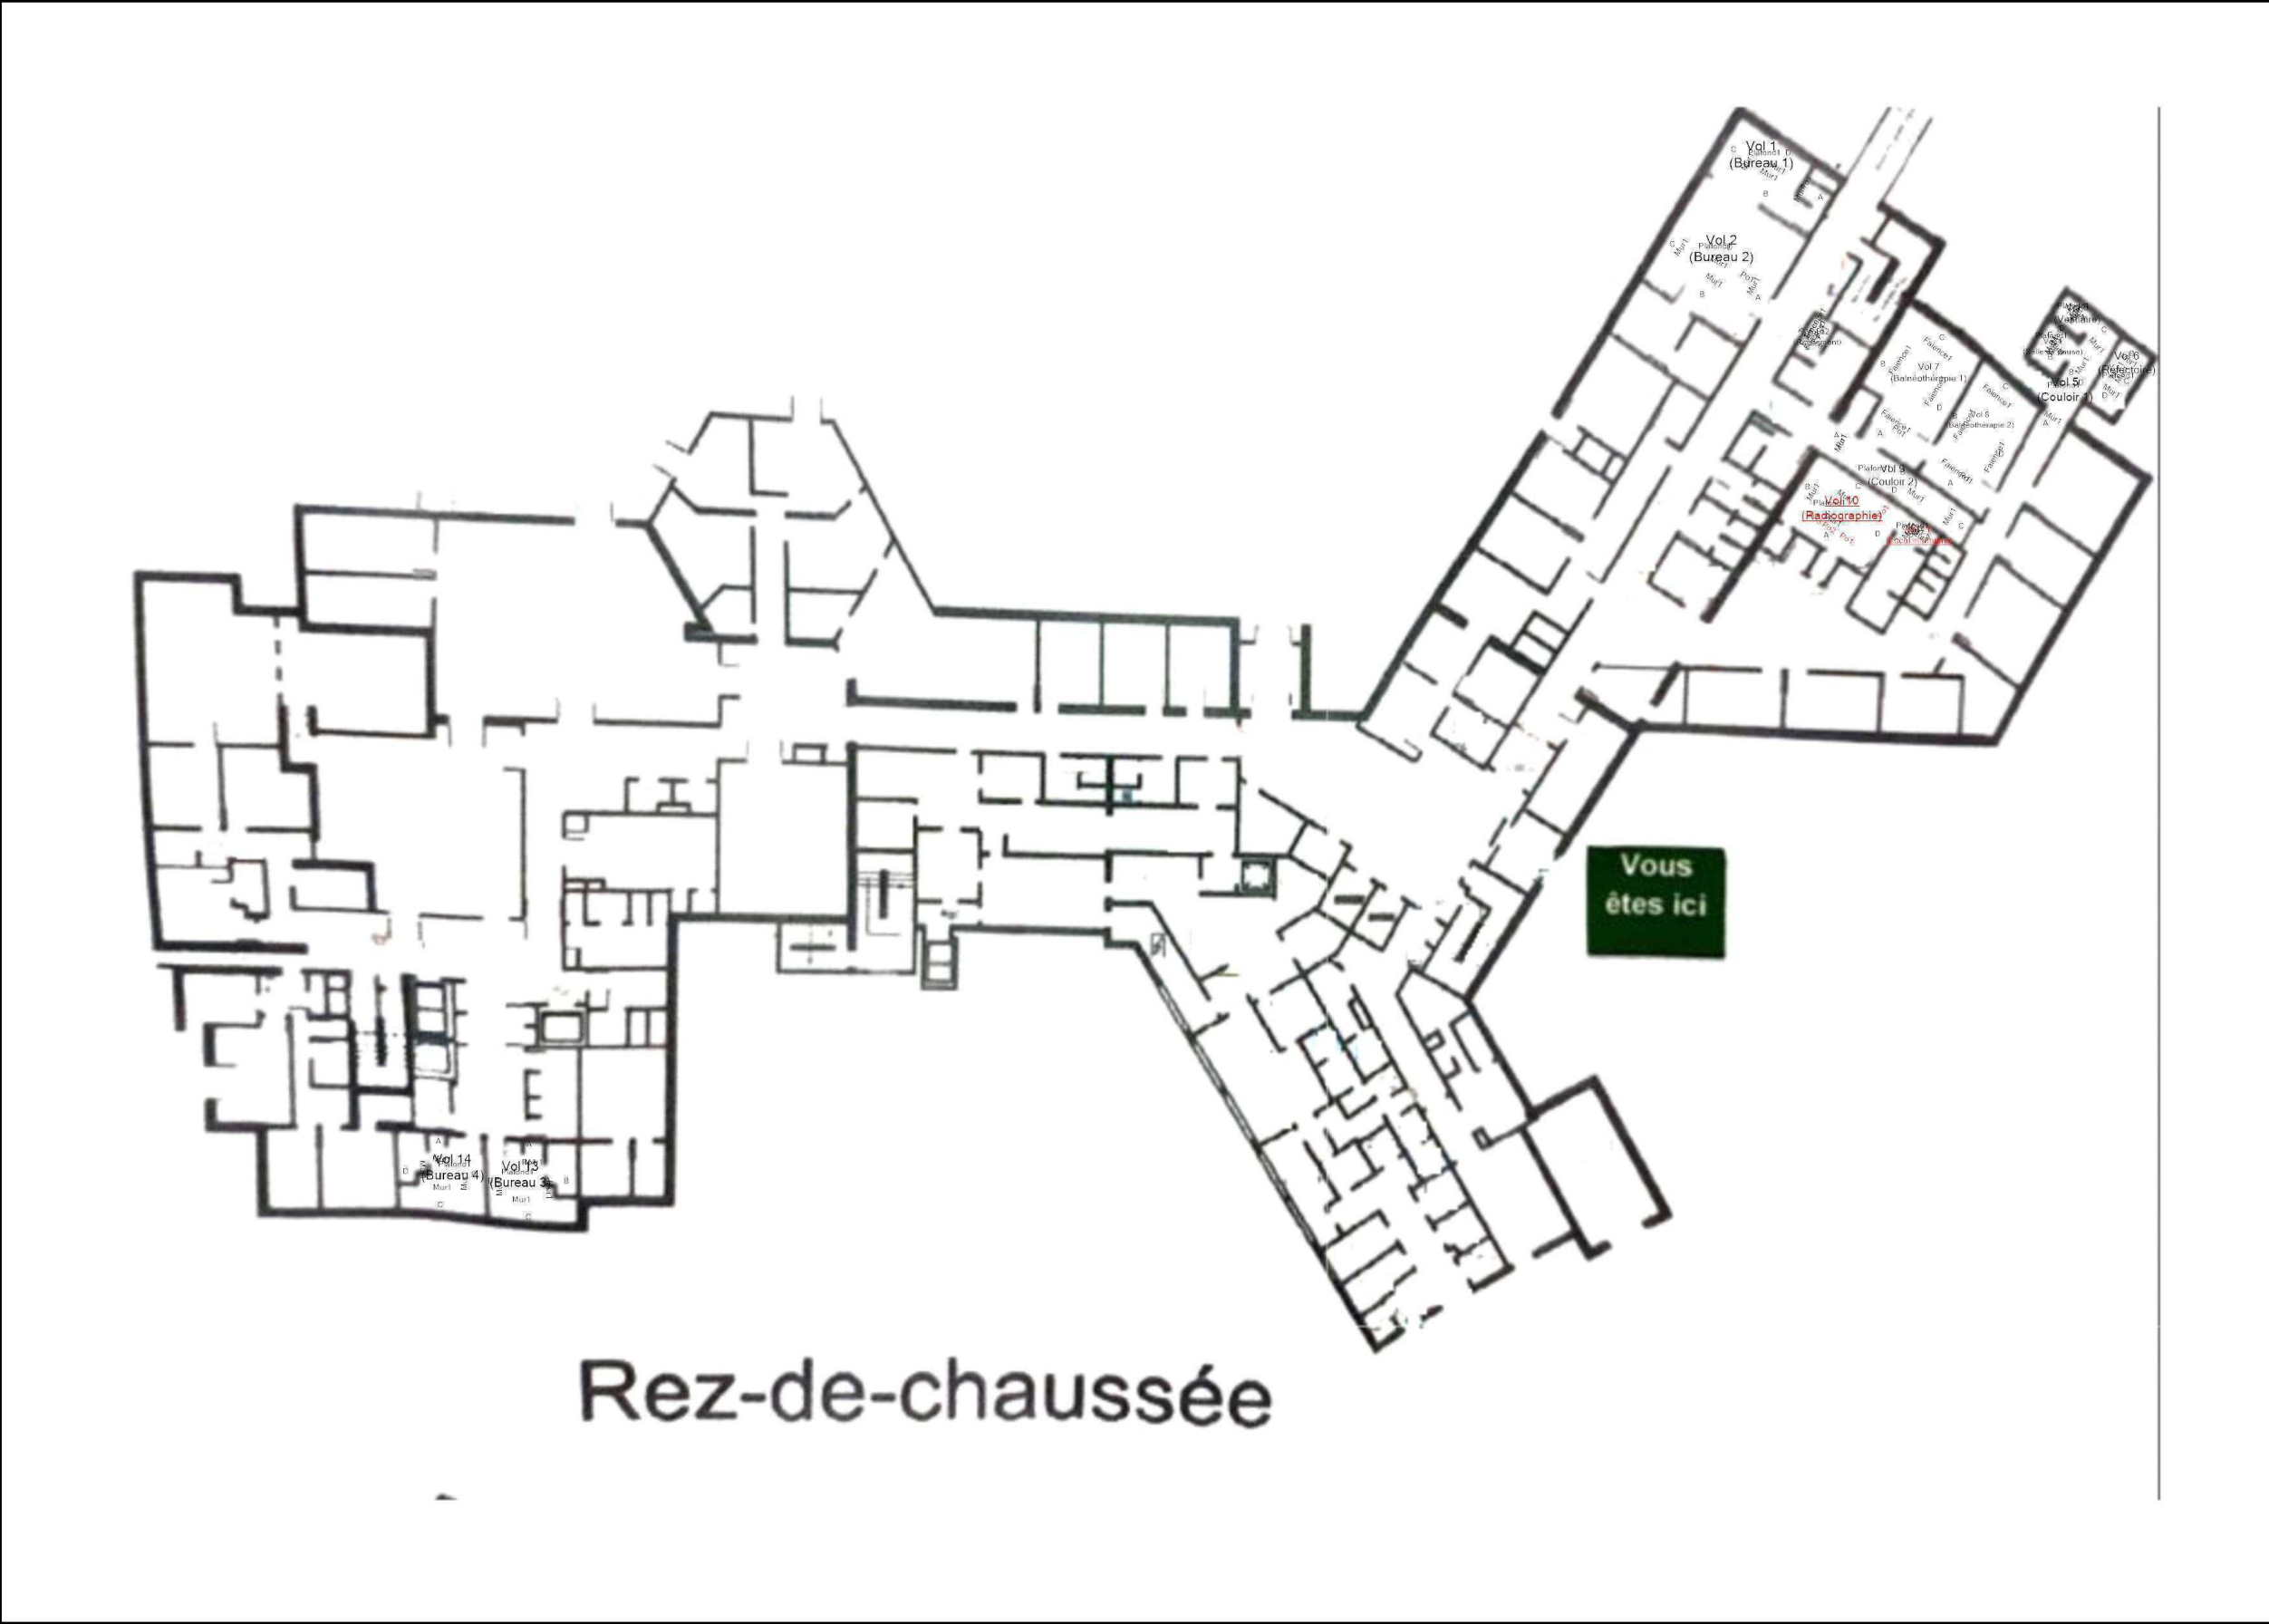

Adresse du bien
RUE JEHANNE DE LALAIN 59167 LALLAING

Adresse du bien
RUE JEHANNE DE LALAIN 59167 LALLAING

Désignation
SPASSAD LALLAING_

Désignation
SPASSAD LALLAING_


Date intervention
20/12/2024

Date intervention
20/12/2024


Techniciens intervenant
YAHIAOUI MOHAMED

Techniciens intervenant
YAHIAOUI MOHAMED

Légende

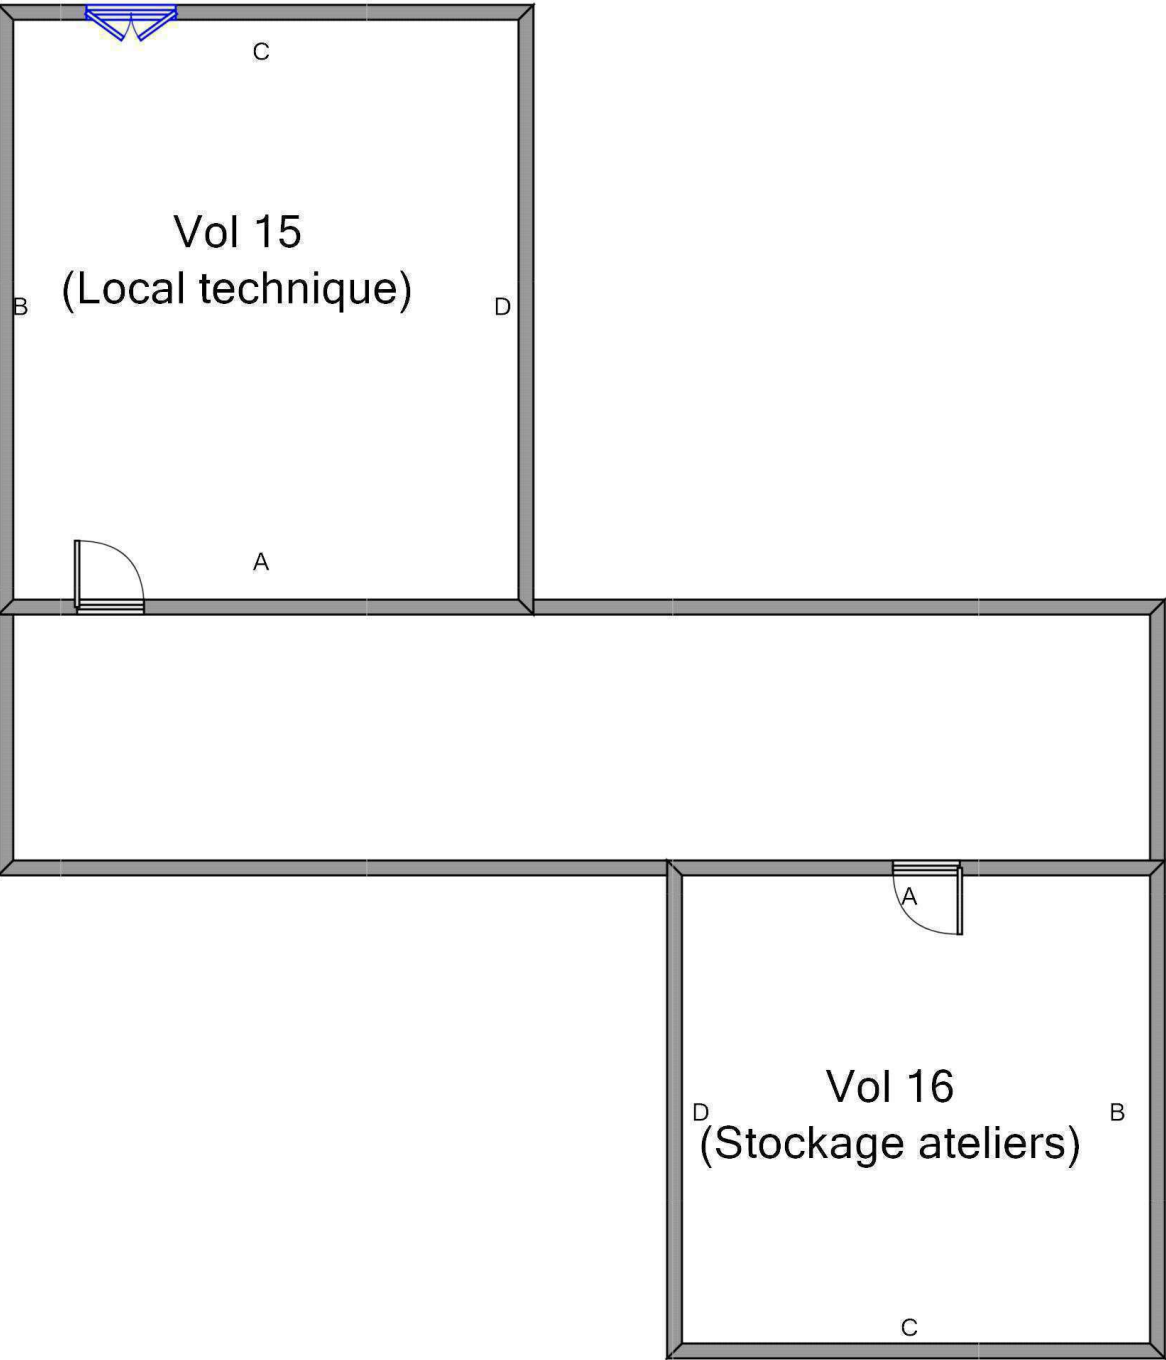

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RUE JEHANNE DE LALAIN 59167 LALLAING	SPASSAD LALLAING_	20/12/2024	YAHIAOUI MOHAMED

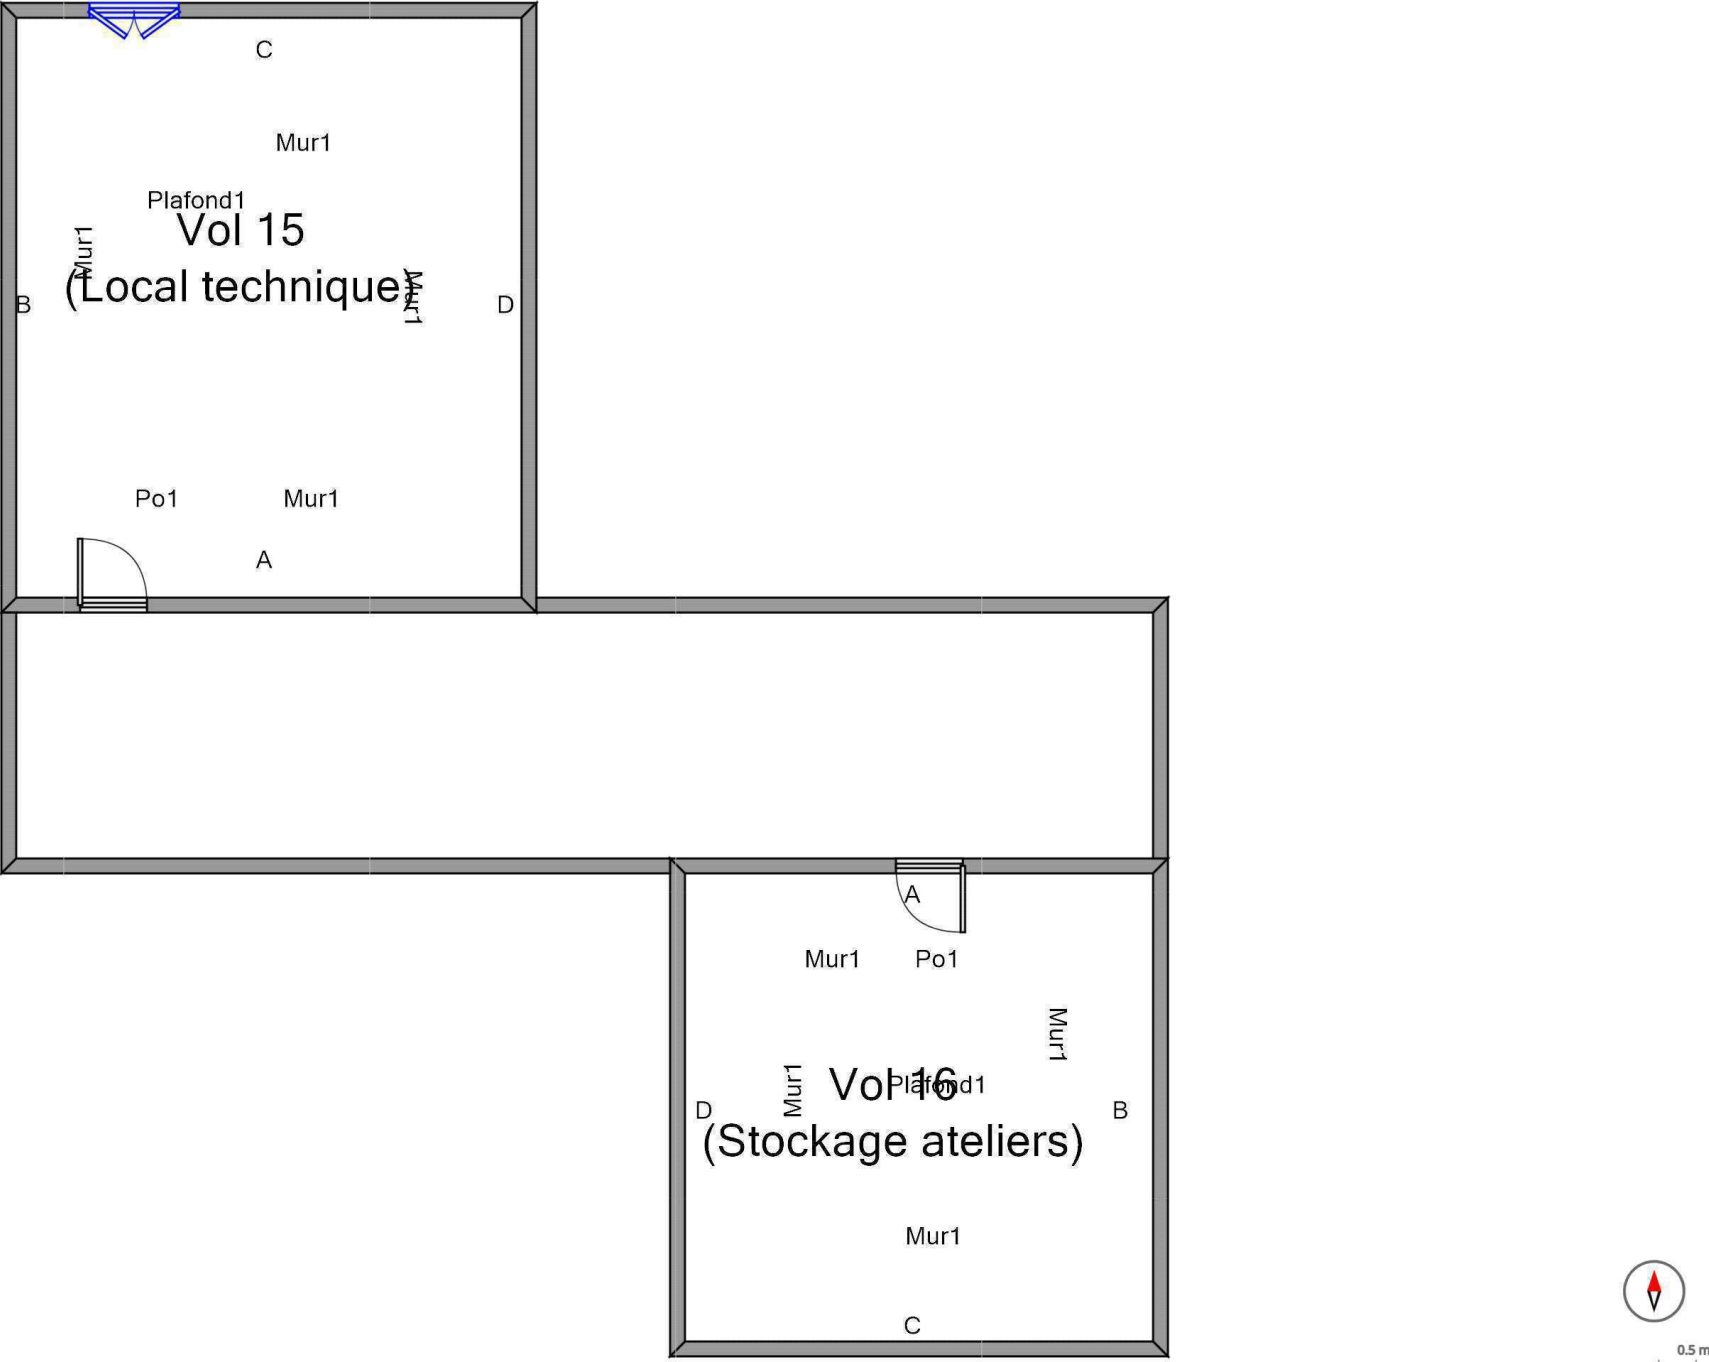SOUS-SOL FILÉRIIS - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW493057
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RUE JEHANNE DE LALAIN 59167 LALLAING	SPASSAD LALLAING_	20/12/2024	YAHIAOUI MOHAMED

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2



Nous soussigné HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mure
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, annexionnement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous-traité
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi-global

Commercial Register: HR Hannover
HR Number: B 8020
VAT registration ID DE 219828762

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn
Beutler,
Dr. Malte Enders, Dr. Christian Hemmingsson, Dr.
Dirk Hering, David Hübner, Dr. Barbara Kinnaszweski-
Beutner, Dr. Thomas Kuhn




- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	7 500 000 EUR	par sinistre
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)		
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)		
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assuré.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 - RE/CT



HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi-global

Commercial Register: HR Hannover
HR Number: B 8020
VAT registration ID DE 219828762

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn
Beutler,
Dr. Malte Enders, Dr. Christian Hemmingsson, Dr.
Dirk Hering, David Hübner, Dr. Barbara Kinnaszweski-
Beutner, Dr. Thomas Kuhn

Attestation AC 2025



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1° de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- Le audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'audit de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscrite d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 soumise auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec l'entreprise pour laquelle je réalise des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente



AC ENVIRONNEMENT
Sageo Invest - 64 Rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
SAS au capital 100 000 € - SIRET 44135591400298 - ROR 59133215 - APE 7120B - Assuré par HDI Global SE - N° professionnelle 76208471-30015

02 47 74 92 48
02 47 74 92 48
www.ac-environnement.com

BUREAU VERITAS CERTIFICATION – 1 place Zaha
Hadid 92400 COURBEVOIE - 8163077



ANNEXE: DOCUMENTS

**BUREAU VERITAS CERTIFICATION – 1 place Zaha
Hadid 92400 COURBEVOIE - 19952678**

BUREAU VERITAS Certification

Certificat
Attesté à
Mohamed YAHIAOUI

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification des compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271-3 du Code de Construction et de l'habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques relevant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
DPE avec mention	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	16/01/2024	15/01/2031
DPE sans mention	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	16/01/2024	15/01/2031
Plomb sans mention (CSEF)	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	06/01/2024	07/01/2031
Gaz	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	14/03/2024	13/03/2031
Electricité	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	02/04/2024	01/04/2031

Date : 13/09/2024
Numéro du certificat : 19952678

Samuel DUPREUX - Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable pour dix (10) années.
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme Bureau Veritas Certification ou en contactant le service client au 0800 20 20 20.
Annexe de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
© 2024 Bureau Veritas Certification

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
Attestation de compétence
de la personne
personne physique
et morale