

Dossier Technique Amiante n° TYA/2016/190



Niveau +3 - 5-S09; Niveau +3 - Trémies	<u>Identifiant:</u> Matériau n°024 <u>Description:</u> Conduits ds trémies N°336, 338, 340, 345, 301, 305, 315, 319, 322, 325, 328, 332 <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Localisation sur croquis:</u> Matériau n°024	Présence d'amiante (sur jugement de l'opérateur)	Score EP (Z-III-RF)	
--	--	--	---------------------	--

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
TOITURE	<u>Identifiant:</u> Matériau n°022 <u>Description:</u> Conduits mitrons <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Liste selon annexe 13-9 du CSP:</u> B <u>Localisation sur croquis:</u> Matériau n°022	Présence d'amiante (sur jugement de l'opérateur)	Matériau non dégradé Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
TOITURE	<u>Identifiant:</u> Matériau n°023 <u>Description:</u> Conduits <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Liste selon annexe 13-9 du CSP:</u> B <u>Localisation sur croquis:</u> Matériau n°023	Présence d'amiante (sur jugement de l'opérateur)	Matériau non dégradé Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
Niveau +3 - 5-S09; Niveau +3 - Trémies	<u>Identifiant:</u> Matériau n°024 <u>Description:</u> Conduits ds trémies N°336, 338, 340, 345, 301, 305, 315, 319, 322, 325, 328, 332 <u>Composant de la construction:</u> Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Conduits <u>Liste selon annexe 13-9 du CSP:</u> B <u>Localisation sur croquis:</u> Matériau n°024	Présence d'amiante (sur jugement de l'opérateur)	Matériau non dégradé Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
 ** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

Dossier Technique Amiante n° TYA/2016/190



TOITURE

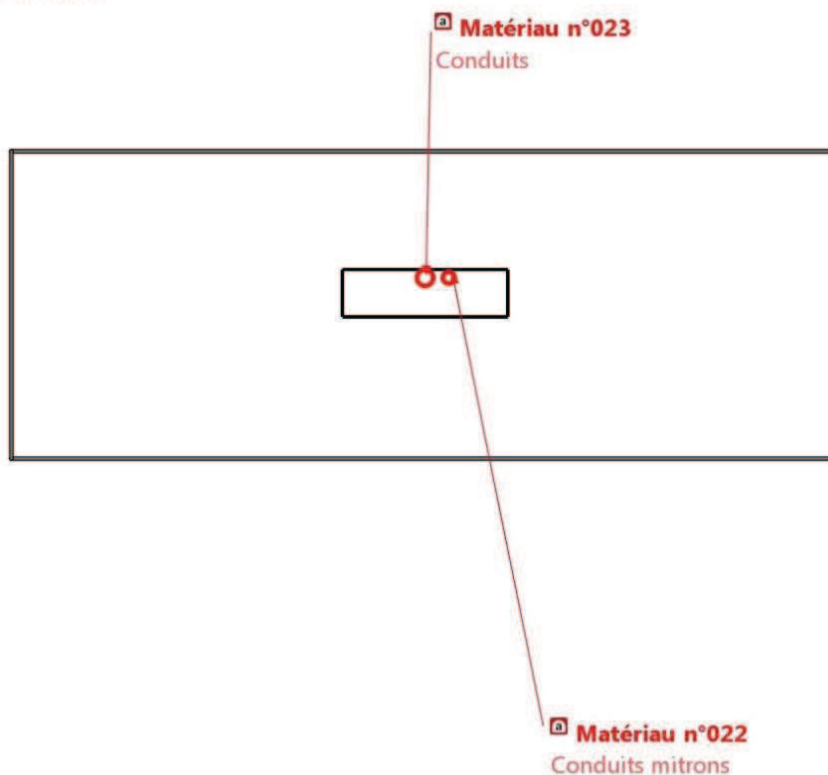
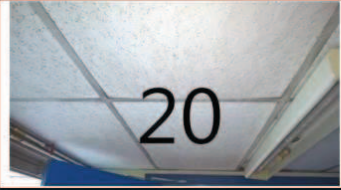
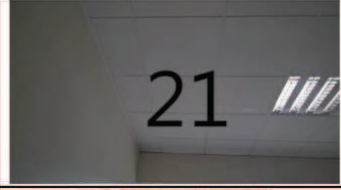
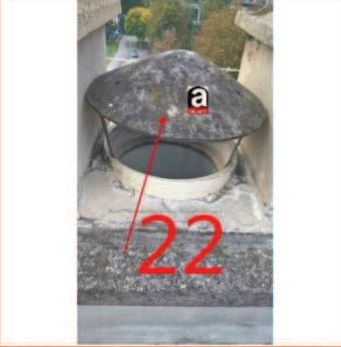


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : CDiM, auteur : Timothée YAPOUDJIAN
Dossier n° TYA/2016/190 du
Adresse du bien : CNRS
Bâtiment 5 CERMAV
601 Avenue de la Chimie (Non communiqué) 38400 SAINT-MARTIN-D'HÈRES

Dossier Technique Amiante n° TYA/2016/190



	Photo n° photo n°A019 Localisation : Niveau +3 - Salle 5-313 Ouvrage : Planchers Partie d'ouvrage : Dalles de sol Description : Dalles de sol Localisation sur croquis : Matériau n°019
	Photo n° photo n°A020 Localisation : Niveau 0 - Passerelle vers extension Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds différents Localisation sur croquis : Matériau n°020
	Photo n° photo n°A021 Localisation : Niveau 0 - Salle 5-055 Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds Partie d'ouvrage : Faux plafonds Description : Faux plafonds différents Localisation sur croquis : Matériau n°021
	Photo n° photo n°A022 Localisation : TOITURE Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits mitrons Localisation sur croquis : Matériau n°022
	Photo n° photo n°A023 Localisation : TOITURE Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Partie d'ouvrage : Conduits Description : Conduits Localisation sur croquis : Matériau n°023

Dossier Technique Amiante n° TYA/2016/190



4. – Identification des matériaux ou produits contenant de l'amiante

4.1 Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante


Date de la visite	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation précise	Etat de conservation	MESURES obligatoires associées (évaluation périodique, mesures d'empoussièrément ou travaux de retrait ou confinement)
Néant	-	-			

4.2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de la visite	Type de repérage	Matériau ou produit	Localisation précise	Etat de conservation	MESURES préconisées par l'opérateur	Photo
11/10/2016	DTA	Conduits mitrons	TOITURE Localisation sur croquis: Matériau n°022 Référence photo : photo n°A022	Score EP	il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
11/10/2016	DTA	Conduits	TOITURE Localisation sur croquis: Matériau n°023 Référence photo : photo n°A023	Score EP	il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	
11/10/2016	DTA	Conduits ds trémies N°336, 338, 340, 345, 301, 305, 315, 319, 322, 325, 328, 332	Niveau +3 - 5-S09; Niveau +3 - Trémies Localisation sur croquis: Matériau n°024 Référence photo : photo n°A024	Score EP	il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.	



Dossier Technique Amiante n° TYA/2016/190

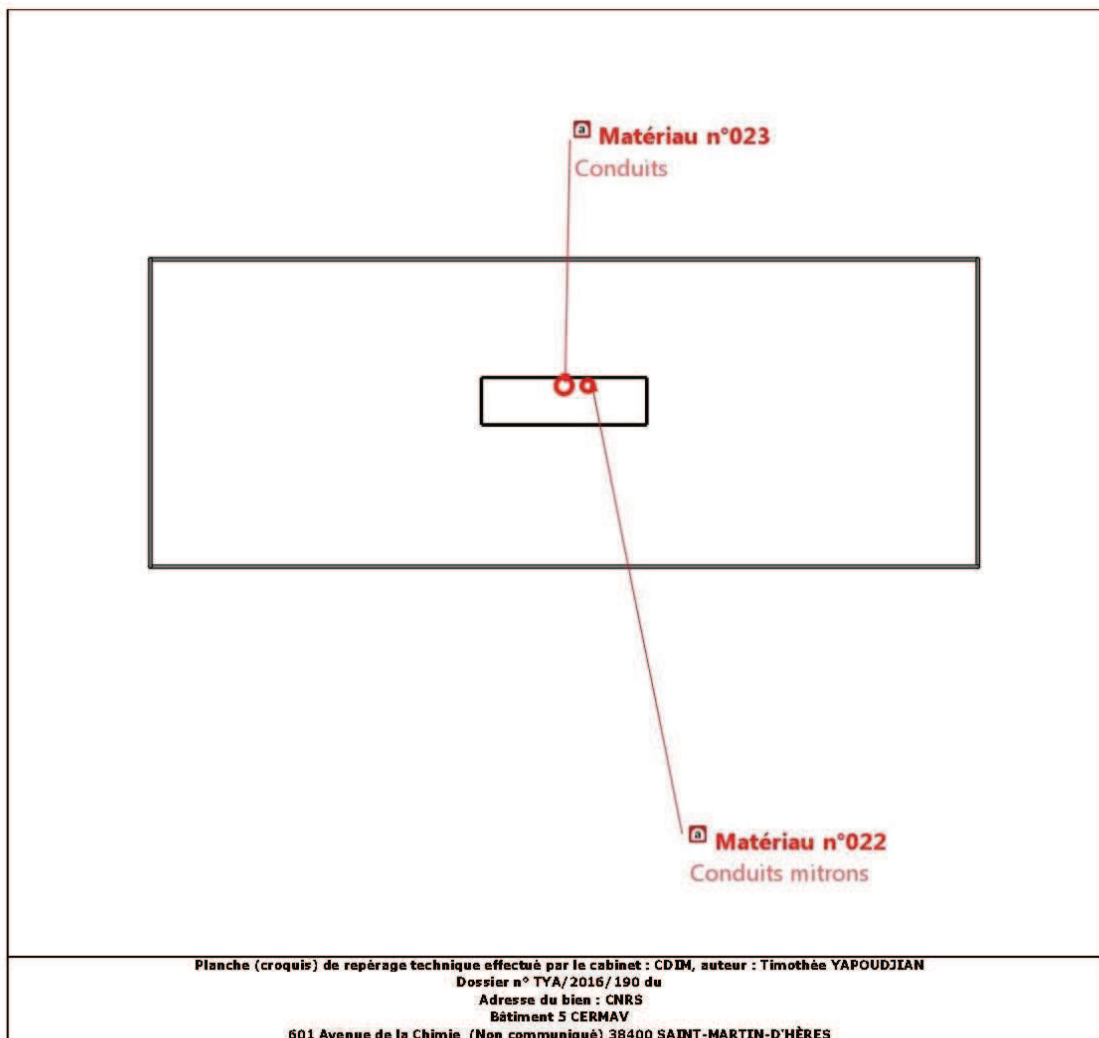

Rapport de Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Repérage Amiante - Travaux n° QLI2018047



5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation et préconisations	Photo
Bât. Principal R+3 - 5-302; Bât. Principal R+3 - 5-303; Bât. Principal R+3 - 5-304; Bât. Principal R+3 - 5-305; Bât. Principal R+3 - 5-306; Bât. Principal R+3 - 5-307; Bât. Principal R+3 - 5-315; Bât. Principal R+3 - 5-318; Bât. Principal Extérieur - 5-T01	Identifiant: Matériau024 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Localisation sur croquis : ech024	Présence d'amiante (suivant documentation consultée, DTA n°TYA/2016/190)		
Bât. Principal R+1 - 5-103; Bât. Principal R+1 - 5-104; Bât. Principal R+1 - 5-119; Bât. Principal R+3 - 5-302; Bât. Principal R+3 - 5-303; Bât. Principal R+3 - 5-307; Bât. Principal R+3 - 5-317; Bât. Principal R+3 - 5-318; Bât. Principal R+3 - 5-319	Identifiant: Matériau025 Description: Sorbonnes Composant de la construction: 8. Équipements divers et accessoires - Sorbonnes Partie à sonder: Sorbonnes Localisation sur croquis : ech025	Présence d'amiante (suivant documentation consultée, avant travaux TYA/2016/187)		Aperçu non disponible

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Bât. Principal Extérieur - 5-T01	Identifiant: Matériau001 Réf. prélèvement: ech001 Réf. laboratoire: TT141809-43713 Description: Ancienne étanchéité sous isolant Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: revêtement bitumineux (bandes, lés...) Localisation sur croquis : ech001	
	Identifiant: Matériau002 Réf. prélèvement: ech002 Réf. laboratoire: TT141809-43714 Description: Pare vapeur Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Pare vapeur Localisation sur croquis : ech002	
Bât. Extension Extérieur - 6-T03	Identifiant: Matériau003 Réf. prélèvement: ech003 Réf. laboratoire: TT141809-43715 Description: Étanchéité supérieure Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: revêtement bitumineux (bandes, lés...) Localisation sur croquis : ech003	
	Identifiant: Matériau004 Réf. prélèvement: ech004 Réf. laboratoire: TT141809-43716 Description: Pare vapeur sous polystyrène Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Pare vapeur Localisation sur croquis : ech004	
Bât. Principal RDC - 5-C02	Identifiant: Matériau005 Réf. prélèvement: ech005 Réf. laboratoire: TT141809-43717 Description: Enduit mur béton Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Localisation sur croquis : ech005	