

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

R. 1334-14, R.1334-22, R.1334-19, R.1334-23 à R.1334-29-5 du Code de la santé Publique. Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 modifié par le décret n° 2019-251 du 27 mars 2019. Arrêté du 16 juillet 2019. Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A
Propriétaire	CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Donneur d'ordre	SEREA
Adresse de l'immeuble	Lieu-dit Percée de Buzay / ancien bras des Grands Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN
Bâtiment ou installation	Ancien logement CHEREAU
Date de la commande	19/03/2026
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	30/03/2026
Date d'émission du rapport de repérage	23/04/2026
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	NC

Signataire du rapport

Signature et Visa



Johnny SCHARTIER
Diagnostiqueur

Diag Habitat
Siren 493 016 257 - Code NAF : 7120 B

Opérateur de repérage :

SCHARTIER Johnny
Diag Habitat
Le **23/04/2026**

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

1/97

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Référence (Sondage)	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
	Joint vitré	1	Véranda	RDC	
	Fibrociment				Z012
	Dalle de sol + Colle	2	Pièce n°1	RDC	
	Dalle de sol + Colle				
	Dalle de sol + Colle				Z011
	Dalle de sol	3	Cuisine	RDC	
	Dalle de sol + Colle	4	Couloir	RDC	Z011
	Fibrociment	5	Salle d'eau	RDC	Z012
	Fibrociment	6	WC	RDC	Z012
	Fibrociment				Z012
	Dalle de sol + Colle	7	Chambre	RDC	Z011
	Fibrociment	10	Combles	1er étage	Z012

Exclusions

Réserve

Les conduits et les éléments enterrés étaient inaccessibles le jour de notre visite, ces éléments resteront non évaluables sans des travaux lourds de terrassement. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux devra prévoir ce cas de figure dans le plan de retrait ou le mode opératoire si ces éléments sont concernés par les travaux.

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE CONCERNE	4
PROGRAMME DE TRAVAUX	5
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	5
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	5
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES / LOCAUX A INVESTIGUER	5
PROGRAMME DE REPERAGE	5
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	10
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	10
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020	10
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	10
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES	10
RESULTATS DU REPERAGE	17
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	17
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	17
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	29
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	30
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	64
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE	70
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	91

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Demeurant :	10 Rue du Docteur Paul Peltier - CS 50081 17300 ROCHEFORT
Représenté par :	M. MATTON
Commanditaire du repérage :	SEREA
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur SCHARTIER Johnny
Nom et adresse de l'entreprise :	Diag Habitat 7 rue du 3e Dragon 44000 NANTES
N° de Siret :	49301625700088
RCP-compagnie-n° de police :	AXA FRANCE IARD - 10592956604

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	Lieu-dit Percée de Buzay / ancien bras des Grands Ceps
Adresse complète :	route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Non communiqué	Construction : Antérieur au 1er janvier 1949
Fonction principale du bâtiment :	Ancien logement CHEREAU	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :	Plan de situation	

1.5 Identification du laboratoire concerné

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest	7 rue Pierre Adolphe Bobierre - BP 44300 44300 Nantes Cedex 3
--	--

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Déconstruction bâtiment

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
Véranda	RDC	1
Pièce n°1	RDC	2
Cuisine	RDC	3
Couloir	RDC	4
Salle d'eau	RDC	5
WC	RDC	6
Chambre	RDC	7
Placard	RDC	8
Pièce n°2	RDC	9
Combles	1er étage	10
Enveloppe du Bâtiment	Extérieur	11
Jardin	Extérieur	12

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	P	
	Plaques en matériaux bitumineux	P	
	Revêtements anti condensation sous bac acier	M	
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	P	
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux pluviales	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	

	Joint de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Tresses d'étanchéité à l'air	P	
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)	P	
	Jonctions bitumineuses	M	
	Solins en fibre ciment	P	
	Colle des solins en fibre ciment	M	
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie	P	
	Isolants fibreux en sous toiture	P	
	Flocages, enduits projetés	M	
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P	
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	P	
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M	
	Colles, produits d'accrochage	M	
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P	
	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M	
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	
	Peintures des bardages métalliques	M	
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M	
	Carton-amiante	M	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P	
	Peintures décoratives	M	
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P	
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P	

3 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	

	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M	
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P	
Poteaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M	
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Flocages	M	
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	P	
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P	
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P	
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)	P	
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P	
	Isolants intérieurs des portes	P	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P	
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P	
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures intumescentes	M	

4 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds	Flocages	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Panneaux collés vissés ou cloués	P	
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M	
	Bandes calicot	M	
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	M	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M	
	Résines	M	
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints	M	

	de carrelage		
Poutres et charpentes	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich)	P	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M	
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M	
Gaines et coffres horizontaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Bandes calicot	P	
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M	
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P	
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P	
	Pare vapeur	P	
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P	
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P	
Suspentes et contrevents	Flocages	M	
	Protections en plâtre	M	
	Peintures intumescentes	M	

5 - Planchers et planchers techniques

Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Nez de marche	P	
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P	
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M	
	Colles bitumineuses	M	
	Colles non bitumineuses	M	
	Moquette	M	
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P	
	Peintures de sol	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
	Revêtements de sols sportifs	P	
	Joints de dilatation et d'assemblage	P	
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P	
	Enduit de cuvelage	M	
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M	
	Matelas	P	
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M	
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	M	
	Rubans adhésifs	P	
	Mastics	M	
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P	
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P	

	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P	
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)	P	
	Volets coupe-feu y compris ossature	P	
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu	M	
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	P	
	Joints d'étanchéité des trappes	M	

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières	P	
	Panneaux des cloisons palières	P	
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)	P	
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)	P	
	Isolants	P	
	Colles	M	
	Joints	P	
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs	P	
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...	P	
	Tresses	P	
	Joints plats	P	

8 - Équipements divers et accessoires

Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages	M	
	Bourres	M	
	Tresses	M	
	Calorifugeages	M	
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	M	
	Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)	M	
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques	P	
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés	P	
	Tresses des diffuseurs	M	
Fusibles à broche	Carton, tresse	P	
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants	P	
Coffres-forts	Portes et parois	P	
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P	
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment	P	
Autre	huisseries , plinthes , tuyauteries , radiateurs	P	

9 - Fondations et soubassements

Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés	M	
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation	M	
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie	P	

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers


Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibreciment	P	
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes	M	
Espaces sportifs	Revêtements de sols	P	
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)	P	

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

Sens du repérage pour évaluer un local :

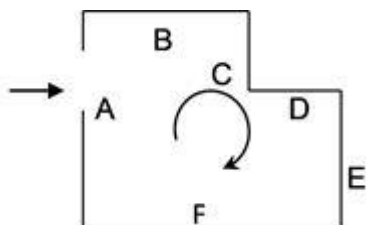

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
31/03/2026	Pré visite et repérage amiante

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Aucun.

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

2001 - Porte Dormant Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
2	Pièce n°1	RDC	Porte - Dormant - Toutes zones - Peinture	X		JS1353650 21	
3	Cuisine	RDC	Porte - Dormant - Toutes zones - Peinture			JS1353650 21ZPSO	
4	Couloir	RDC	Porte - Dormant - Toutes zones -			JS1353650	

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

10/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
			Peinture			21ZPSO	
6	WC	RDC	Porte - Dormant - Toutes zones - Peinture			JS1353650 21ZPSO	
7	Chambre	RDC	Porte - Dormant - Toutes zones - Peinture			JS1353650 21ZPSO	
8	Placard	RDC	Porte - Dormant - Toutes zones - Peinture			JS1353650 21ZPSO	

2002 - Fenêtre Dormant Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
2	Pièce n°1	RDC	Fenêtre - Dormant - Toutes zones - Peinture	X		JS1353650 22	
3	Cuisine	RDC	Fenêtre n°1 - Dormant - Toutes zones - Peinture			JS1353650 22ZPSO	
			Fenêtre n°2 - Dormant - Toutes zones - Peinture			JS1353650 22ZPSO	
7	Chambre	RDC	Fenêtre - Dormant - Toutes zones - Peinture			JS1353650 22ZPSO	

2003 - Plafond Plâtre + Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
2	Pièce n°1	RDC	Plafond - Plâtre + Peinture	X		JS1353650 25	
3	Cuisine	RDC	Plafond - Plâtre + Peinture			JS1353650 25ZPSO	
7	Chambre	RDC	Plafond - Plâtre + Peinture			JS1353650 25ZPSO	
8	Placard	RDC	Plafond - Plâtre + Peinture			JS1353650 25ZPSO	

2004 - Plafond Plâtre - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
2	Pièce n°1	RDC	Plafond - Plâtre	X		JS1353650 26	
3	Cuisine	RDC	Plafond - Plâtre			JS1353650 26ZPSO	
7	Chambre	RDC	Plafond - Plâtre			JS1353650 26ZPSO	
8	Placard	RDC	Plafond - Plâtre			JS1353650 26ZPSO	

2005 - Plancher Colle de carrelage - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
2	Pièce n°1	RDC	Plancher - Sol - Colle de carrelage	X		JS1353650 18	
3	Cuisine	RDC	Plancher - Sol - Colle de carrelage			JS1353650 18ZPSO	

2006 - Mur Colle de faïence - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
3	Cuisine	RDC	Mur - Toutes zones - Colle de faïence	X		JS1353650 32	
6	WC	RDC	Mur - Toutes zones - Colle de faïence			JS1353650 32ZPSO	

Z007 - Plancher Chappe - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
2	Pièce n°1	RDC	Plancher - Sol - Chappe			JS1353650 29ZPSO	
3	Cuisine	RDC	Plancher - Sol - Chappe	X		JS1353650 29	

Z008 - Plancher Ragréege + Colle - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
2	Pièce n°1	RDC	Plancher - Sol - Ragréege + Colle			JS1353650 28ZPSO	
3	Cuisine	RDC	Plancher - Sol - Ragréege + Colle	X		JS1353650 28	

Z010 - Plinthes Colle de plinthes - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
2	Pièce n°1	RDC	Plinthes - Sol - Colle de plinthes			JS1353650 30ZPSO	
3	Cuisine	RDC	Plinthes - Sol - Colle de plinthes	X		JS1353650 30	
7	Chambre	RDC	Plinthes - Sol - Colle de plinthes			JS1353650 30ZPSO	

Z013 - Mur Plâtre + Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
3	Cuisine	RDC	Mur - Toutes zones - Plâtre + Peinture	X		JS1353650 31	
6	WC	RDC	Mur - Toutes zones - Plâtre + Peinture			JS1353650 31ZPSO	

Z014 - Plafond Plâtre + Peinture + Carton - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
5	Salle d'eau	RDC	Plafond - Plâtre + Peinture + Carton	X		JS1353650 40	
6	WC	RDC	Plafond - Plâtre + Peinture + Carton			JS1353650 40ZPSO	

Z015 - Plancher Colle de moquette - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
2	Pièce n°1	RDC	Plancher - Sol - Colle de moquette	X		JS1353650 43	
8	Placard	RDC	Plancher - Sol - Colle de moquette			JS1353650 43ZPSO	

Z017 - Mur Plâtre + Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
7	Chambre	RDC	Mur - Toutes zones - Plâtre + Peinture			JS1353650 45ZPSO	

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
8	Placard	RDC	Mur - Toutes zones - Plâtre + Peinture	X		JS1353650 45	

2019 - Conduit de fluide Enduit Ciment - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
6	WC	RDC	Conduit de fluide - Toutes zones - Enduit Ciment			JS1353650 47ZPSO	
10	Combles	1er étage	Conduit de fluide - Toutes zones - Enduit Ciment	X		JS1353650 47	

2020 - Conduit de fluide Mortier Briques - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
6	WC	RDC	Conduit de fluide - Toutes zones - Mortier Briques			JS1353650 48ZPSO	
10	Combles	1er étage	Conduit de fluide - Toutes zones - Mortier Briques	X		JS1353650 48	


2021 - Mur de façades Joint de parpaing - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
10	Combles	1er étage	Mur - Toutes zones - Joint de parpaing			JS1353650 53ZPSO	

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
11	Enveloppe du Bâtiment	Extérieur	Mur de façades n°1 - Façade - Joint de parpaing	X		JS1353650 53	

Z011 - Plancher Dalle de sol + Colle - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée : 27,63 m²

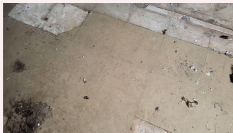N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
2	Pièce n°1	RDC	Plancher - Sol - Dalle de sol + Colle	X		Résultat d'analyse	9,81 m ²	
4	Couloir	RDC	Plancher - Sous revêtement de sol - Dalle de sol + Colle			Résultat d'analyse	5,98 m ²	
7	Chambre	RDC	Plancher - Sol - Dalle de sol + Colle			Résultat d'analyse	11,84 m ²	

Z012 - Conduit d'aération Fibrociment - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée : 13 m²

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
1	Véranda	RDC	Conduit d'aération - Façade - Fibrociment	X		Résultat d'analyse		
5	Salle d'eau	RDC	Conduit d'aération - Façade - Fibrociment			Résultat d'analyse	3,25 ml	
6	WC	RDC	Conduit d'aération n°1 - Façade - Fibrociment			Résultat d'analyse	3,25 ml	

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
			Conduit d'aération n°2 - Façade - Fibrociment			Résultat d'analyse	3,25 ml	
10	Combles	1er étage	Conduit d'aération - Façade - Fibrociment			Résultat d'analyse	3,25 m²	

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre
Programme de travaux

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Véranda	RDC	Sol	Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Tablette	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Tablette	Enduit Ciment + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Véranda	Joint vitré	Résultat d'analyse	Oui	1 u
		Toutes zones	Mur Cloisons - Huisserie/maçonnerie	Enduit Ciment + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Porte véranda - Huisserie/maçonnerie	Joint vitré	Résultat d'analyse	Non	
		Façade	Conduit d'aération	Fibrociment	Résultat d'analyse	Oui	3,25 ml
		Façade	Conduit d'aération			Non	
Pièce n°1	RDC	Sol	Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Dalle de sol + Colle	Résultat d'analyse	Oui	5,03 m²
		Sol	Plancher	Dalle de sol + Colle	Résultat d'analyse	Oui	5,03 m²
		Toutes zones	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Chappe	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Ragréage + Colle	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Plâtre	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	Non	

Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Toutes zones	Porte - Dormant	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Fenêtre - Dormant	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Fenêtre - Huisserie/Maçonnerie			Non	
		Toutes zones	Porte - Huisserie/Maçonnerie			Non	
		Sol	Plancher	Dalle de sol + Colle	Résultat d'analyse	Oui	9,81 m²
		Toutes zones	Cloisons	Colle de pied de cloisons	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle de moquette	Résultat d'analyse	Non	
Cuisine	RDC	Sol	Plancher	Chappe	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Fenêtre n°1 - Dormant	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Fenêtre n°2 - Dormant	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Porte - Dormant	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Façade	Conduit d'aération			Non	
		Sol	Plancher	Ragréage + Colle	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse	Non	
		Sous le carrelage	Plancher	Dalle de sol	Résultat d'analyse	Oui	10,78 m²
		Sol	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Non	

Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Couloir	RDC	Toutes zones	Porte - Dormant	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sous revêtement de sol	Plancher	Dalle de sol + Colle	Résultat d'analyse	Oui	5,98 m²
		Sol	Plancher	Colle de PVC	Résultat d'analyse	Non	
Salle d'eau	RDC	Sol	Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Façade	Conduit d'aération	Fibrociment	Résultat d'analyse	Oui	3,25 ml
		Toutes zones	Mur	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture + Carton	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Bac à douche			Non	
WC	RDC	Façade	Conduit d'aération n°1	Fibrociment	Résultat d'analyse	Oui	3,25 ml
		Toutes zones	Mur	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture + Carton	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Porte - Dormant	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Conduit de fluide	Enduit Ciment	Résultat d'analyse	Non	
		Façade	Conduit d'aération n°2	Fibrociment	Résultat d'analyse	Oui	3,25 ml
		Toutes zones	Mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Conduit de fluide	Mortier Briques	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse	Non	
Chambre	RDC	Sol	Plancher	Dalle de sol + Colle	Résultat d'analyse	Oui	11,84 m²

Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Sol	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Porte - Dormant	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Fenêtre - Dormant	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse	Non	
Placard	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle de moquette	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Porte - Dormant	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
Pièce n°2	RDC	Sol	Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Chappe + Ragréage	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Plâtre	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Fenêtre - Dormant	Joint vitré	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Fenêtre - Huisserie/maçonnerie			Non	
Combles	1er étage	Toutes zones	Isolant	Isolant + Pare vapeur	Résultat d'analyse	Non	
		Façade	Conduit d'aération	Fibrociment	Résultat d'analyse	Oui	3,25 m²

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Toutes zones	Mur	Joint de parpaing	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Conduit de fluide	Enduit Ciment	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Conduit de fluide	Mortier Briques	Résultat d'analyse	Non	
Enveloppe du Bâtiment	Extérieur	Façade extension	Mur de façades n°2	Joint béton cellulaire	Résultat d'analyse	Non	
		Façade	Mur de façades n°1	Joint de parpaing	Résultat d'analyse	Non	
		Façade	Appuis de fenêtre	Ciment Composite + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toiture	Couverture n°1	Tuiles Ciment	Résultat d'analyse	Non	
		Toiture	Conduit de cheminée	Enduit Ciment + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Façade	Mur de façades n°1	Enduit Ciment + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Façade extension	Mur de façades n°2	Enduit Ciment + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toiture extension	Couverture n°2	Relevé d'étanchéité bitumineux	Résultat d'analyse	Non	
Jardin	Extérieur	Sol	Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Non	

Liste des éléments ne contenant pas d'amiante :

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode
1	Véranda	RDC	Plancher	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Ragréage	Résultat d'analyse
			Tablette	Toutes zones	Colle de faïence	Résultat d'analyse
			Tablette	Toutes zones	Enduit Ciment + Peinture	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse
			Mur Cloisons - Huisserie/maçonnerie	Toutes zones	Enduit Ciment + Peinture	Résultat d'analyse

N° Local	Local	Etage	Élément	Zone	Matériau / Produit	Méthode
			Porte véranda - Huisserie/maçonnerie	Toutes zones	Joint vitré	Résultat d'analyse
2	Pièce n°1	RDC	Plancher	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse
			Plinthes	Sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Chappe	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Ragréage + Colle	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Plâtre	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse
			Porte - Dormant	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse
			Fenêtre - Dormant	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse
			Cloisons	Toutes zones	Colle de pied de cloisons	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Colle de moquette	Résultat d'analyse
3	Cuisine	RDC	Plancher	Sol	Chappe	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse
			Fenêtre n°1 - Dormant	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse
			Fenêtre n°2 - Dormant	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse
			Porte - Dormant	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Ragréage + Colle	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse
			Plinthes	Sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Colle de faïence	Résultat d'analyse
4	Couloir	RDC	Porte - Dormant	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Colle de PVC	Résultat d'analyse
5	Salle d'eau	RDC	Plancher	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode
				zones		
			Mur	Toutes zones	Colle de faïence	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture + Carton	Résultat d'analyse
6	WC	RDC	Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture + Carton	Résultat d'analyse
			Porte - Dormant	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse
			Conduit de fluide	Toutes zones	Enduit Ciment	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Colle de faïence	Résultat d'analyse
			Conduit de fluide	Toutes zones	Mortier Briques	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse
7	Chambre	RDC	Plinthes	Sol	Colle de plinthes	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse
			Porte - Dormant	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse
			Fenêtre - Dormant	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse
8	Placard	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Colle de moquette	Résultat d'analyse
			Porte - Dormant	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse
9	Pièce n°2	RDC	Plancher	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Chappe + Ragréage	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Plâtre	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse
			Fenêtre - Dormant	Toutes	Joint vitré	Résultat d'analyse

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode
				zones		
10	Combles	1er étage	Isolant	Toutes zones	Isolant + Pare vapeur	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Joint de parpaing	Résultat d'analyse
			Conduit de fluide	Toutes zones	Enduit Ciment	Résultat d'analyse
			Conduit de fluide	Toutes zones	Mortier Briques	Résultat d'analyse
11	Enveloppe du Bâtiment	Extérieur	Mur de façades n°2	Façade extension	Joint béton cellulaire	Résultat d'analyse
			Mur de façades n°1	Façade	Joint de parpaing	Résultat d'analyse
			Appuis de fenêtre	Façade	Ciment Composite + Peinture	Résultat d'analyse
			Couverture n°1	Toiture	Tuiles Ciment	Résultat d'analyse
			Conduit de cheminée	Toiture	Enduit Ciment + Peinture	Résultat d'analyse
			Mur de façades n°1	Façade	Enduit Ciment + Peinture	Résultat d'analyse
			Mur de façades n°2	Façade extension	Enduit Ciment + Peinture	Résultat d'analyse
12	Jardin	Extérieur	Plancher	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse

Liste des prélèvements :

Réf.	Date	Objet	A	PV amiante
JSI35365001	30/03/2026	Colle de carrelage	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365002	30/03/2026	Ragréage	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365003	30/03/2026	Colle de plinthes	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365004	30/03/2026	Colle de faïence	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365005	30/03/2026	Enduit Ciment + Peinture	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365006	30/03/2026	Joint vitrié	Positif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365007	30/03/2026	Colle de carrelage	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365008	30/03/2026	Chappe + Ragréage	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365009	30/03/2026	Colle de plinthes	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365010	30/03/2026	Plâtre + Peinture	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365011	30/03/2026	Plâtre	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365012	30/03/2026	Plâtre + Peinture	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365013	30/03/2026	Plâtre	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365014	30/03/2026	Joint vitrié	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365015	30/03/2026	Enduit Ciment + Peinture	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365016	30/03/2026	Joint vitrié	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365017	30/03/2026	Fibrociment	Positif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365018	30/03/2026	Colle de carrelage	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365019	30/03/2026	Colle de plinthes	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365020	30/03/2026	Colle de plinthes	Négatif	AR-26-NS-021846-01

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

26/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

Réf.	Date	Objet	A	PV amiante
JSI35365021	30/03/2026	Peinture	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365022	30/03/2026	Peinture	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365023	30/03/2026	Plâtre + Peinture	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365024	30/03/2026	Plâtre	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365025	30/03/2026	Plâtre + Peinture	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365026	30/03/2026	Plâtre	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365027	30/03/2026	Dalle de sol	Positif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365028	30/03/2026	Ragréage + Colle	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365029	30/03/2026	Chappe	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365030	30/03/2026	Colle de plinthes	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365031	30/03/2026	Plâtre + Peinture	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365032	30/03/2026	Colle de faïence	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365033	30/03/2026	Dalle de sol + Colle	Positif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365034	30/03/2026	Dalle de sol + Colle	Positif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365035	30/03/2026	Dalle de sol + Colle	Positif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365036	30/03/2026	Colle de pied de cloisons	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365037	30/03/2026	Colle de carrelage	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365038	30/03/2026	Plâtre + Peinture	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365039	30/03/2026	Colle de faïence	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365040	30/03/2026	Plâtre + Peinture + Carton	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365041	30/03/2026	Colle de carrelage	Négatif	AR-26-NS-

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

27/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19

Réf.	Date	Objet	A	PV amiante
				021846-01
JSI35365042	30/03/2026	Colle de plinthes	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365043	30/03/2026	Colle de moquette	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365044	30/03/2026	Colle de PVC	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365045	30/03/2026	Plâtre + Peinture	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365046	30/03/2026	Isolant + Pare vapeur	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365047	30/03/2026	Enduit Ciment	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365048	30/03/2026	Mortier Briques	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365049	30/03/2026	Colle de carrelage	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365050	30/03/2026	Enduit Ciment + Peinture	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365051	30/03/2026	Ciment Composite + Peinture	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365052	30/03/2026	Enduit Ciment + Peinture	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365053	30/03/2026	Joint de parpaing	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365054	30/03/2026	Tuiles Ciment	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365055	30/03/2026	Relevé d'étanchéité bitumineux	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365056	30/03/2026	Enduit Ciment + Peinture	Négatif	AR-26-NS-021846-01
JSI35365057	30/03/2026	Joint béton cellulaire	Négatif	AR-26-NS-021846-01

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Rappel de la législation

La mission est effectuée conformément aux dispositions de l'article L.4531-1 du Code du travail, en application de l'arrêté du 16 juillet 2019, et en lien avec les articles R.4412-61 à R.4412-65, R.4412-97 du Code du travail, ainsi que L.541-1 à L.541-8 du Code de l'environnement.

La réalisation de cette mission, ainsi que la rédaction du présent rapport, respectent les exigences de la norme NF X 46-020 d'août 2017 relative au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante.

L'article L.4531-1 du Code du travail impose au maître d'ouvrage, dans le cadre de l'évaluation des risques, de faire réaliser un repérage des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante avant toute opération de travaux pouvant les impacter.

Ce repérage est obligatoire dans le but de prévenir l'exposition des travailleurs et des tiers aux fibres d'amiante. Les interventions visées sont notamment celles susceptibles de libérer des fibres, conformément aux articles R.4412-97 à R.4412-113 et suivants du Code du travail.

Objectif du Repérage Amiante Avant Travaux

Le repérage amiante avant travaux réalisé par Diag Habitat a pour objectif de fournir un état des lieux complet et détaillé des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans la ou les zones concernées par les travaux.

Cette mission permet :

- d'identifier,
- de localiser,
- et d'estimer la quantité des matériaux ou produits contenant de l'amiante, afin d'élaborer une stratégie d'intervention adaptée, sécurisée et conforme à la réglementation.

Le repérage porte sur les matériaux listés en listes A, B et C, définis par la norme NF X 46-020, et dans les seules zones impactées par les travaux. Il est basé sur les informations transmises par le donneur d'ordre, notamment la nature, l'emplacement et l'ampleur des travaux prévus.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation



ELEMENT : Conduit d'aération

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	
Pièce ou local	RDC - Salle d'eau	Référence du sondage	
Matériau	Fibrociment	Localisation	Conduit d'aération - Façade
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Bac à douche

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	
Pièce ou local	RDC - Salle d'eau	Référence du sondage	S006
Matériau		Localisation	Bac à douche - Toutes zones
Résultat amiante	NÉANT		



ELEMENT : Conduit d'aération n°1

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	
Pièce ou local	RDC - WC	Référence du sondage	
Matériau	Fibrociment	Localisation	Conduit d'aération n°1 - Façade
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Conduit d'aération n°2

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	
Pièce ou local	RDC - WC	Référence du sondage	
Matériau	Fibrociment	Localisation	Conduit d'aération n°2 - Façade
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Porte

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	
Pièce ou local	RDC - Pièce n°1	Référence du sondage	S005
Matériau		Localisation	Porte - Toutes zones Huisserie/Maçonnerie
Résultat amiante	NÉANT		



ELEMENT : Fenêtre

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	
Pièce ou local	RDC - Pièce n°1	Référence du sondage	S004
Matériau		Localisation	Fenêtre - Toutes zones Huisserie/Maçonnerie
Résultat amiante	NÉANT		



ELEMENT : Conduit d'aération

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	
Pièce ou local	RDC - Véranda	Référence du sondage	S002
Matériau		Localisation	Conduit d'aération - Façade
Résultat amiante	NÉANT		



PRELEVEMENT : JS135365001

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Véranda	Référence du sondage	
Matériau	Colle de carrelage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de carrelage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365002

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Véranda	Référence du sondage	
Matériau	Ragréage	Localisation	Plancher - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Ragréage		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365003

Emplacement

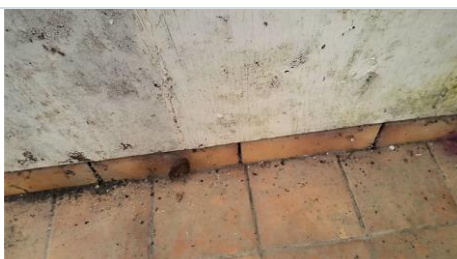

Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Véranda	Référence du sondage	
Matériau	Colle de plinthes	Localisation	Plinthes - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de plinthes		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365004

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Véranda	Référence du sondage	
Matériau	Colle de faïence	Localisation	Tablette - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365005

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Véranda	Référence du sondage	
Matériau	Enduit Ciment + Peinture	Localisation	Tablette - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit Ciment + Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (gris) (granulaire) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

35/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135365006

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Véranda	Référence du sondage	
Matériau	Joint vitré	Localisation	Véranda - Toutes zones
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint vitré		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365007

Emplacement

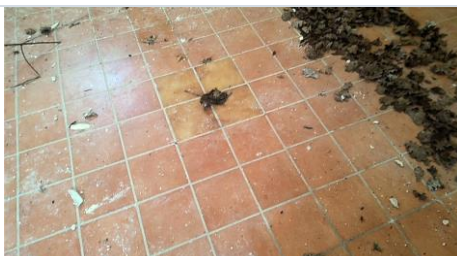

Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°2	Référence du sondage	
Matériau	Colle de carrelage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de carrelage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365008

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°2	Référence du sondage	
Matériau	Chappe + Ragréege	Localisation	Plancher - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Chappe + Ragréege		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365009

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°2	Référence du sondage	
Matériau	Colle de plinthes	Localisation	Plinthes - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de plinthes		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

37/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135365010

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°2	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre + Peinture	Localisation	Mur - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre + Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365011

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°2	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre	Localisation	Mur - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

38/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135365012

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°2	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre + Peinture	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre + Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365013

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°2	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

39/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135365014

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°2	Référence du sondage	
Matériau	Joint vitré	Localisation	Fenêtre - Toutes zones Dormant

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint vitré		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365015

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Véranda	Référence du sondage	
Matériau	Enduit Ciment + Peinture	Localisation	Mur Cloisons - Toutes zones Huisserie/maçonnerie

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit Ciment + Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

40/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135365016

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Véranda	Référence du sondage	
Matériau	Joint vitrié	Localisation	Porte véranda - Toutes zones Huisserie/maçonnerie

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint vitrié		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau souple de type joint (rouge) ; matériau de type poussières en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365017

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Véranda	Référence du sondage	
Matériau	Fibrociment	Localisation	Conduit d'aération - Façade

Résultat amiante



PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile,
riébeckite-amiante (crocidolite)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Fibrociment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau dur fibreux de type fibres- ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite- amiante (crocidolite)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

41/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135365018

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°1	Référence du sondage	
Matériau	Colle de carrelage	Localisation	Plancher - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de carrelage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365019

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°1	Référence du sondage	
Matériau	Colle de plinthes	Localisation	Plinthes - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de plinthes		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

42/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19



PRELEVEMENT : JS135365020

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°1	Référence du sondage	
Matériau	Colle de plinthes	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de plinthes		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365021

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°1	Référence du sondage	
Matériau	Peinture	Localisation	Porte - Toutes zones Dormant
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (rouge)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

43/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19



PRELEVEMENT : JS135365022

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°1	Référence du sondage	
Matériau	Peinture	Localisation	Fenêtre - Toutes zones Dormant
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Peinture		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (rouge)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365023

Emplacement

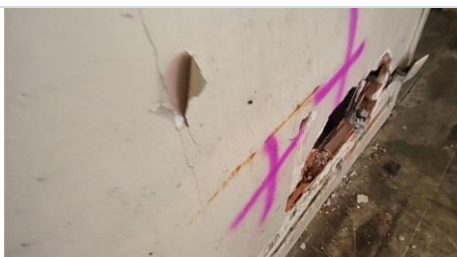

Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°1	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre + Peinture	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre + Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

44/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135365024

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°1	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur (rouge)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365025

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°1	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre + Peinture	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre + Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

45/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84


AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19



PRELEVEMENT : JS135365026

Emplacement

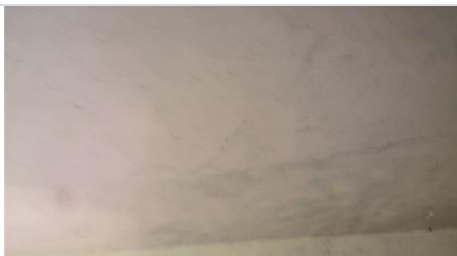

Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°1	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre	Localisation	Plafond - Plafond

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)



PRELEVEMENT : JS135365027

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Cuisine	Référence du sondage	
Matériau	Dalle de sol	Localisation	Plancher - Sous le carrelage

Résultat amiante



PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle de sol		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

46/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135365028

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Cuisine	Référence du sondage	
Matériau	Ragréage + Colle	Localisation	Plancher - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Ragréage + Colle		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (rose) + (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365029

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Cuisine	Référence du sondage	
Matériau	Chappe	Localisation	Plancher - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Chappe		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

47/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135365030

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Cuisine	Référence du sondage	
Matériau	Colle de plinthes	Localisation	Plinthes - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de plinthes		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365031

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Cuisine	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre + Peinture	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre + Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

48/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19



PRELEVEMENT : JS135365032

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Cuisine	Référence du sondage	
Matériau	Colle de faïence	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365033

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°1	Référence du sondage	
Matériau	Dalle de sol + Colle	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle de sol + Colle		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (jaune)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

49/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135365034

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°1	Référence du sondage	
Matériau	Dalle de sol + Colle	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle de sol + Colle		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau de type colle (jaune) en traces	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

50/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19



PRELEVEMENT : JS135365035

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°1	Référence du sondage	
Matériau	Dalle de sol + Colle	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dalle de sol + Colle		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau de type peinture (bleu) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365036

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°1	Référence du sondage	
Matériau	Colle de pied de cloisons	Localisation	Cloisons - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de pied de cloisons		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type poussières en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

51/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19



PRELEVEMENT : JS135365037

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Salle d'eau	Référence du sondage	
Matériau	Colle de carrelage	Localisation	Plancher - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de carrelage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (jaune) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365038

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Salle d'eau	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre + Peinture	Localisation	Mur - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre + Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A


52/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135365039

Emplacement

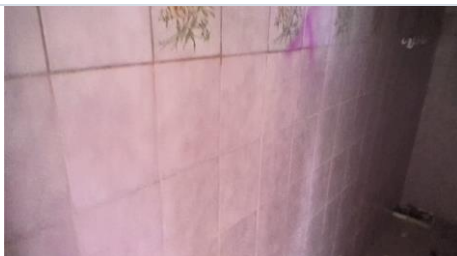

Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Salle d'eau	Référence du sondage	
Matériau	Colle de faïence	Localisation	Mur - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

53/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84


AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19



PRELEVEMENT : JS135365040

Emplacement

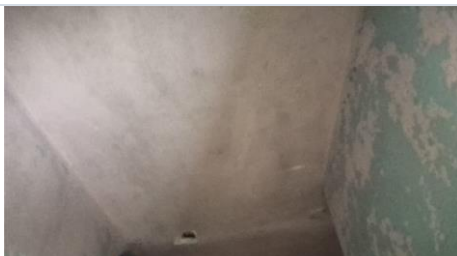

Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Salle d'eau	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre + Peinture + Carton	Localisation	Plafond - Plafond

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre + Peinture + Carton		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (rose) + (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau souple fibreux de type papier, carton n°1 + n°2 + (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

54/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19



PRELEVEMENT : JS135365041

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - WC	Référence du sondage	
Matériau	Colle de carrelage	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de carrelage		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365042

Emplacement

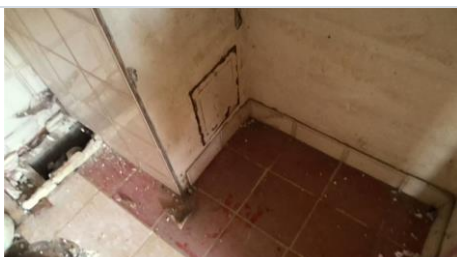

Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - WC	Référence du sondage	
Matériau	Colle de plinthes	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de plinthes		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

55/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135365043

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Pièce n°1	Référence du sondage	
Matériau	Colle de moquette	Localisation	Plancher - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de moquette		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (jaune) ; matériau de type peinture (bleu) + (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365044

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Couloir	Référence du sondage	
Matériau	Colle de PVC	Localisation	Plancher - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de PVC		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

56/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135365045

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Placard	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre + Peinture	Localisation	Mur - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre + Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365046

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	1er étage - Combles	Référence du sondage	
Matériau	Isolant + Pare vapeur	Localisation	Isolant - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Isolant + Pare vapeur		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau (jaune) + (noir) (bitumineux) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau fibreux de type isolant (jaune) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

57/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135365047

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	1er étage - Combles	Référence du sondage	
Matériau	Enduit Ciment	Localisation	Conduit de fluide - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit Ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365048

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	1er étage - Combles	Référence du sondage	
Matériau	Mortier Briques	Localisation	Conduit de fluide - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Mortier Briques		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau dur (blanc) (plâtreux)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

58/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135365049

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Jardin	Référence du sondage	
Matériau	Colle de carrelage	Localisation	Plancher - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de carrelage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365050

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Enveloppe du Bâtiment	Référence du sondage	
Matériau	Enduit Ciment + Peinture	Localisation	Mur de façades n°1 - Façade

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit Ciment + Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

59/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135365051

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Enveloppe du Bâtiment	Référence du sondage	
Matériau	Ciment Composite + Peinture	Localisation	Appuis de fenêtre - Façade
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Ciment Composite + Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire) + (blanc) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365052

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Enveloppe du Bâtiment	Référence du sondage	
Matériau	Enduit Ciment + Peinture	Localisation	Conduit de cheminée - Toiture
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit Ciment + Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

60/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135365053

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Enveloppe du Bâtiment	Référence du sondage	
Matériau	Joint de parpaing	Localisation	Mur de façades n°1 - Façade
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint de parpaing		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135365054

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Enveloppe du Bâtiment	Référence du sondage	
Matériau	Tuiles Ciment	Localisation	Couverture n°1 - Toiture
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Tuiles Ciment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

61/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135365055

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Enveloppe du Bâtiment	Référence du sondage	
Matériau	Relevé d'étanchéité bitumineux	Localisation	Couverture n°2 - Toiture extension

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Relevé d'étanchéité bitumineux		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type aluminium	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)



PRELEVEMENT : JS135365056

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Enveloppe du Bâtiment	Référence du sondage	
Matériau	Enduit Ciment + Peinture	Localisation	Mur de façades n°2 - Façade extension

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit Ciment + Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A


62/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135365057

Emplacement

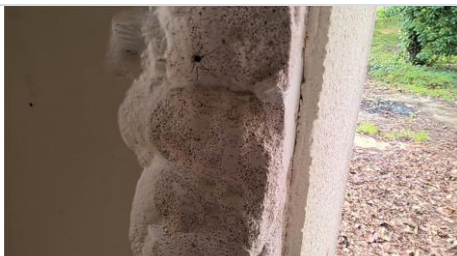

Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Enveloppe du Bâtiment	Référence du sondage	
Matériau	Joint béton cellulaire	Localisation	Mur de façades n°2 - Façade extension

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Joint béton cellulaire		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021846-01	Matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

63/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45


Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19

ANNEXE : Plans et/ou Croquis



PLANCHE DE REPERAGE

Client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Titre Croquis de repérage	
N° dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Adresse	Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras
N° planche	1/5 Version 0		des Grands Ceps
Type	Croquis	44640 LE PELLERIN	
Date	23/04/2026	Localisation / Bâtiment	Ancien logement CHEREAU
Intervenant	SCHARTIER Johnny	Niveau	
Origine du plan	Cabinet de diagnostics	Commentaire	

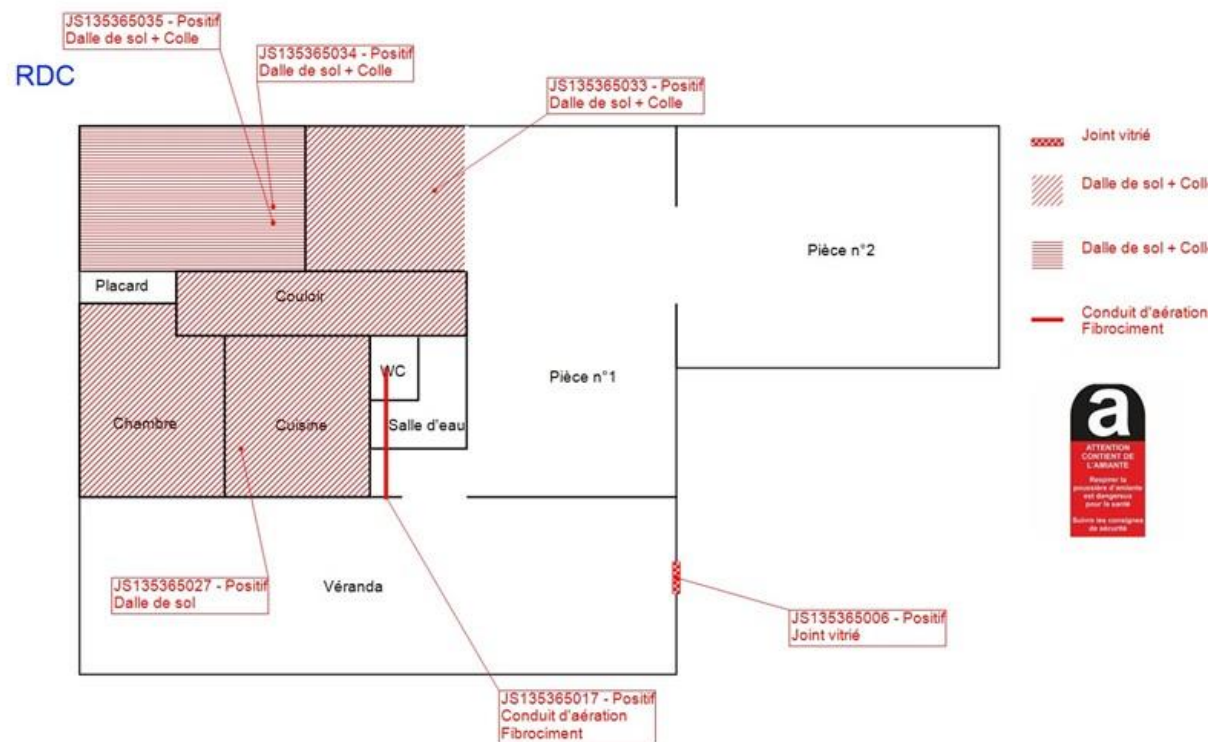

RDC



PLANCHE DE REPERAGE

Client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Titre Croquis de repérage	
N° dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Adresse	Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras
N° planche	3/5 Version 0		des Grands Ceps
Type	Croquis		route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN
Date	23/04/2026	Localisation / Bâtiment	Ancien logement CHEREAU
Intervenant	SCHARTIER Johnny	Niveau	
Origine du plan	Cabinet de diagnostics	Commentaire	

RDC

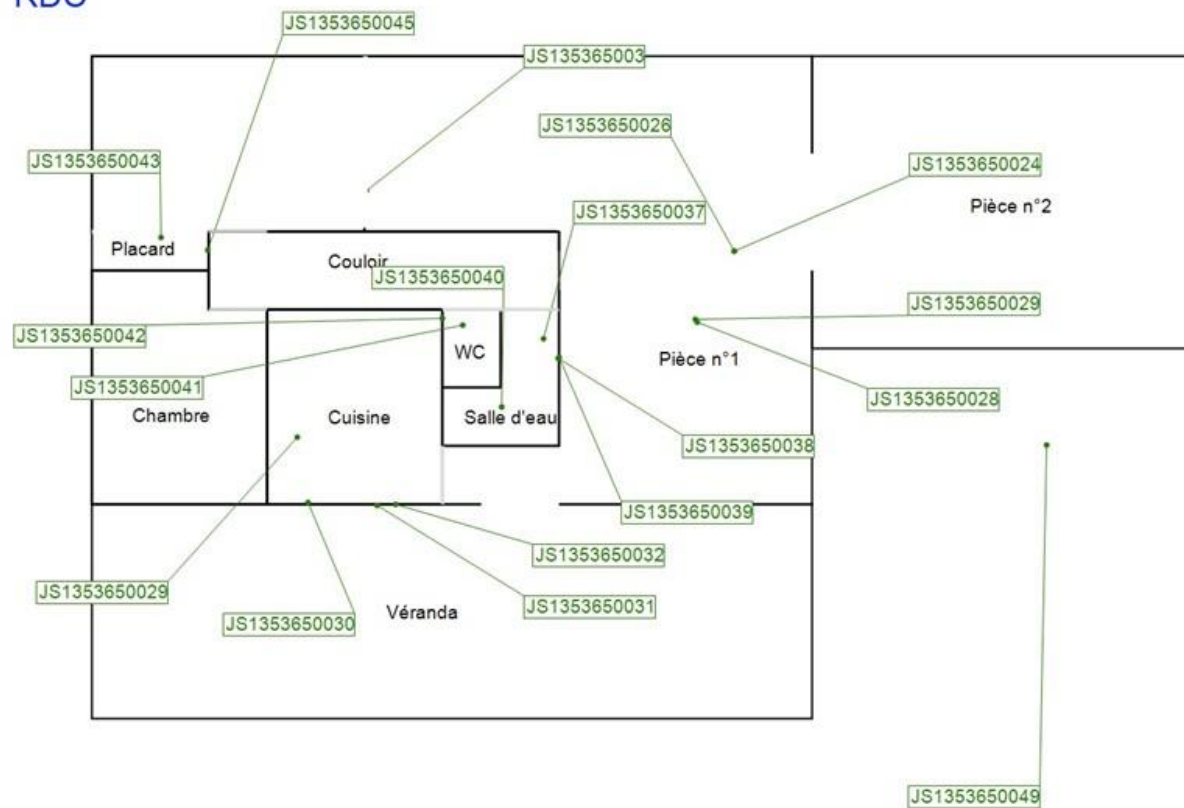




PLANCHE DE REPERAGE

Client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Titre Croquis de repérage	
N° dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Adresse	Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras
N° planche	4/5		des Grands Ceps
	Version 0		route de la Chauffetière
Type	Croquis		44640 LE PELLERIN
Date	23/04/2026	Localisation / Bâtiment	Ancien logement CHEREAU
Intervenant	SCHARTIER Johnny	Niveau	
Origine du plan	Cabinet de diagnostics	Commentaire	

Extérieur


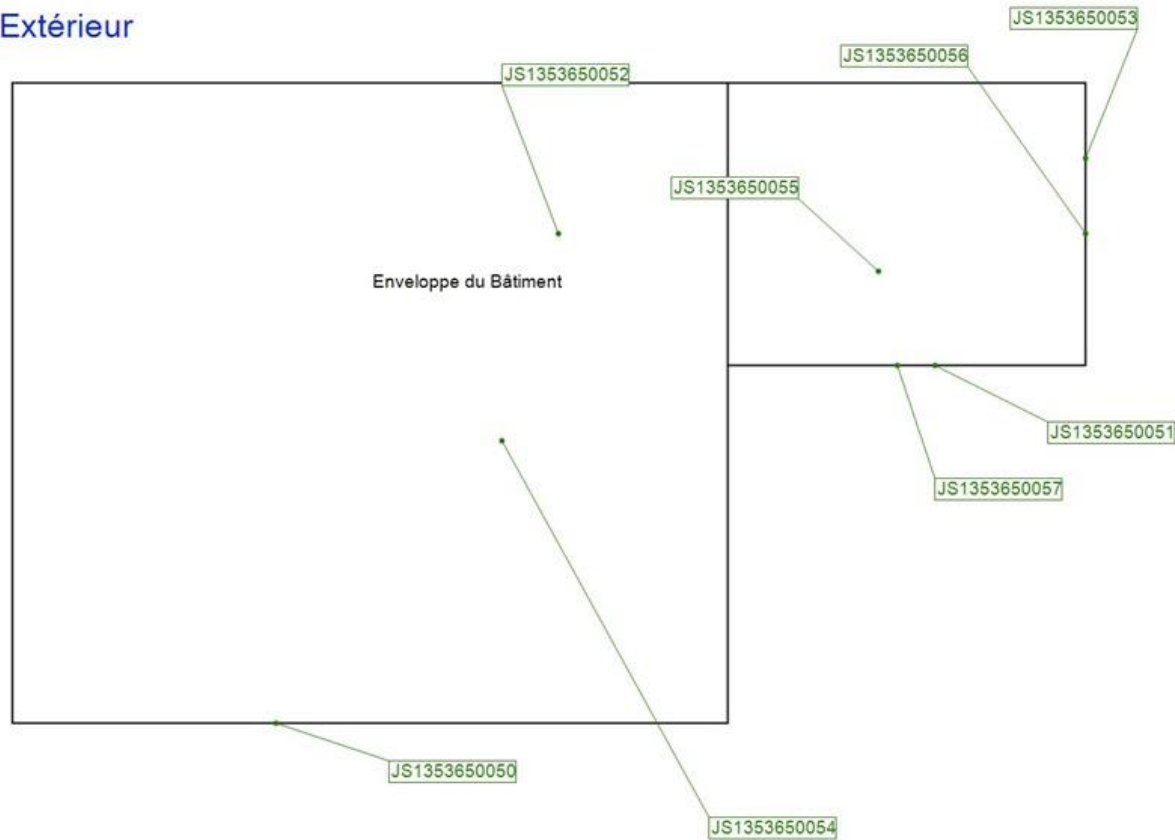




PLANCHE DE REPERAGE

Client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL		Titre	Croquis de repérage
N° dossier	135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL		Adresse	Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras
N° planche	5/5	Version 0		des Grands Ceps
Type	Croquis			route de la Chauffetière
Date	23/04/2026		Localisation / Bâtiment	44640 LE PELLERIN
Intervenant	SCHARTIER Johnny		Niveau	Ancien logement CHEREAU
Origine du plan	Cabinet de diagnostics		Commentaire	

1er étage

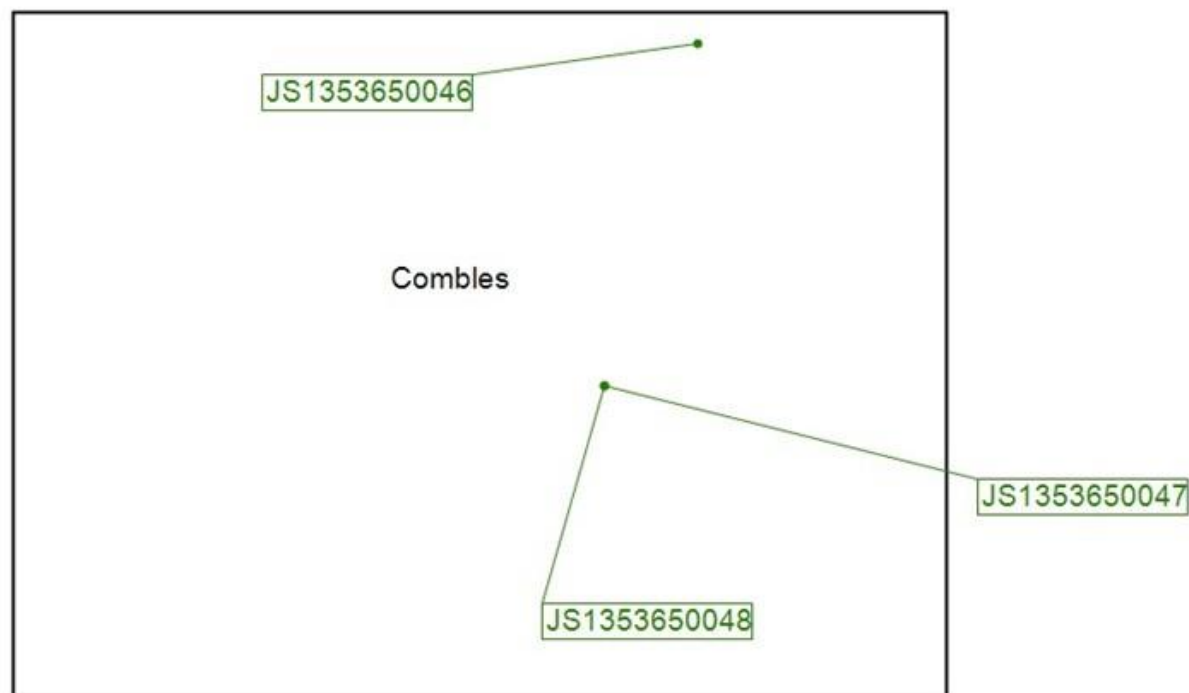

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse



PV_00720260401802019



Analyses pour le Bâtiment

DIAG HABITAT
Monsieur Johnny SCHARTIER
3 Rue du 3ème Dragons
44000 NANTES

Notre référence : AR-26-NS-021846-01

Numéro de dossier : 26W013525

Référence de dossier :

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien
bras des Grands Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN -
CONSERVATOIRE DU LITTORAL

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26W013525-001 - Référence JS135365001-RDC - Véranda - Sol - Plancher - Colle de carrelage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013525-002 - Référence JS135365002-RDC - Véranda - Sol - Plancher - Ragréage, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013525-003 - Référence JS135365003-RDC - Véranda - Toutes zones - Plinthes - Colle de
plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013525-004 - Référence JS135365004-RDC - Véranda - Toutes zones - Tablette - Colle de
faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013525-005 - Référence JS135365005-RDC - Véranda - Toutes zones - Tablette - Enduit
Ciment + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013525-006 - Référence JS135365006-RDC - Véranda - Toutes zones - Véranda - Joint vitré,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

70/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26W013525-007 - Référence JS135365007-RDC - Pièce n°2 - Sol - Plancher - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-008 - Référence JS135365008-RDC - Pièce n°2 - Sol - Plancher - Chappe + Ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-009 - Référence JS135365009-RDC - Pièce n°2 - Toutes zones - Plinthes - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-010 - Référence JS135365010-RDC - Pièce n°2 - Toutes zones - Mur - Plâtre + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-011 - Référence JS135365011-RDC - Pièce n°2 - Toutes zones - Mur - Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-012 - Référence JS135365012-RDC - Pièce n°2 - Plafond - Plafond - Plâtre + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-013 - Référence JS135365013-RDC - Pièce n°2 - Plafond - Plafond - Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-014 - Référence JS135365014-RDC - Pièce n°2 - Toutes zones - Fenêtre - Joint vitré, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-015 - Référence JS135365015-RDC - Véranda - Toutes zones - Mur Cloisons - Enduit Ciment + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-016 - Référence JS135365016-RDC - Véranda - Toutes zones - Porte véranda - Joint vitré, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-017 - Référence JS135365017-RDC - Véranda - Façade - Conduit d'aération - Fibrociment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-018 - Référence JS135365018-RDC - Pièce n°1 - Sol - Plancher - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33 889 165 31 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26W013525-019 - Référence JS135365019-RDC - Pièce n°1 - Toutes zones - Plinthes - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013525-020 - Référence JS135365020-RDC - Pièce n°1 - Toutes zones - Plinthes - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013525-021 - Référence JS135365021-RDC - Pièce n°1 - Toutes zones - Porte - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013525-022 - Référence JS135365022-RDC - Pièce n°1 - Toutes zones - Fenêtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013525-023 - Référence JS135365023-RDC - Pièce n°1 - Toutes zones - Mur - Plâtre + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013525-024 - Référence JS135365024-RDC - Pièce n°1 - Toutes zones - Mur - Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013525-025 - Référence JS135365025-RDC - Pièce n°1 - Plafond - Plafond - Plâtre + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013525-026 - Référence JS135365026-RDC - Pièce n°1 - Plafond - Plafond - Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013525-027 - Référence JS135365027-RDC - Cuisine - Sous le carrelage - Plancher - Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013525-028 - Référence JS135365028-RDC - Cuisine - Sol - Plancher - Ragréage + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013525-029 - Référence JS135365029-RDC - Cuisine - Sol - Plancher - Chappe, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013525-030 - Référence JS135365030-RDC - Cuisine - Sol - Plinthes - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26W013525-031 - Référence JS135365031-RDC - Cuisine - Toutes zones - Mur - Plâtre + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-032 - Référence JS135365032-RDC - Cuisine - Toutes zones - Mur - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-033 - Référence JS135365033-RDC - Pièce n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-034 - Référence JS135365034-RDC - Pièce n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-035 - Référence JS135365035-RDC - Pièce n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-036 - Référence JS135365036-RDC - Pièce n°1 - Toutes zones - Cloisons - Colle de pied de cloisons, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-037 - Référence JS135365037-RDC - Salle d'eau - Sol - Plancher - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-038 - Référence JS135365038-RDC - Salle d'eau - Toutes zones - Mur - Plâtre + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-039 - Référence JS135365039-RDC - Salle d'eau - Toutes zones - Mur - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-040 - Référence JS135365040-RDC - Salle d'eau - Plafond - Plafond - Plâtre + Peinture + Carton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-041 - Référence JS135365041-RDC - WC - Sol - Plancher - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-042 - Référence JS135365042-RDC - WC - Toutes zones - Plinthes - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26W013525-043 - Référence JS135365043-RDC - Pièce n°1 - Sol - Plancher - Colle de moquette, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-044 - Référence JS135365044-RDC - Couloir - Sol - Plancher - Colle de PVC, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-045 - Référence JS135365045-RDC - Placard - Toutes zones - Mur - Plâtre + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-046 - Référence JS135365046-1er étage - Combles - Toutes zones - Isolant - Isolant + Pare vapeur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-047 - Référence JS135365047-1er étage - Combles - Toutes zones - Conduit de fluide - Enduit Ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-048 - Référence JS135365048-1er étage - Combles - Toutes zones - Conduit de fluide - Mortier Briques, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-049 - Référence JS135365049-Extérieur - Jardin - Sol - Plancher - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-050 - Référence JS135365050-Extérieur - Enveloppe du Bâtiment - Façade - Mur de façades n°1 - Enduit Ciment + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-051 - Référence JS135365051-Extérieur - Enveloppe du Bâtiment - Façade - Appuis de fenêtre - Ciment Composite + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-052 - Référence JS135365052-Extérieur - Enveloppe du Bâtiment - Toiture - Conduit de cheminée - Enduit Ciment + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
- N° 26W013525-053 - Référence JS135365053-Extérieur - Enveloppe du Bâtiment - Façade - Mur de façades n°1 - Joint de parpaing, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33 388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26W013525-054 - Référence JS135365054-Extérieur - Enveloppe du Bâtiment - Toiture - Couverture n°1 - Tuiles Ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013525-055 - Référence JS135365055-Extérieur - Enveloppe du Bâtiment - Toiture extension - Couverture n°2 - Relevé d'étanchéité bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013525-056 - Référence JS135365056-Extérieur - Enveloppe du Bâtiment - Façade extension - Mur de façades n°2 - Enduit Enduit Ciment + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013525-057 - Référence JS135365057-Extérieur - Enveloppe du Bâtiment - Façade extension - Mur de façades n°2 - Joint béton cellulaire, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS
Sous-traitance Bâtiment Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021025-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 6:57 Page 1/15
Dossier N° : 26K011819 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 08/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011819 Référence de suivi du dossier N° : 26W013525
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 08/04/2026
Référence dossier Client: 135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26W013525-001 - JS135365001-RDC - Véranda - Sol - Plancher - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	26W013525-002 - JS135365002-RDC - Véranda - Sol - Plancher - Ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	26W013525-003 - JS135365003-RDC - Véranda - Toutes zones - Plinthes - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	MET / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	26W013525-004 - JS135365004-RDC - Véranda - Toutes zones - Tablette - Colle de faïence					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 - +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021025-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 6:57 Page 2/15
Dossier N° : 26K011819 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 08/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011819 Référence de suivi du dossier N° : 26W013525
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 08/04/2026
Référence dossier Client: 135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	26W013525-005 - JS135365005-RDC - Véranda - Toutes zones - Tablette - Enduit Ciment + Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (gris) (granulaire) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	26W013525-006 - JS135365006-RDC - Véranda - Toutes zones - Véranda - Joint vitré	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
007	26W013525-007 - JS135365007-RDC - Pièce n°2 - Sol - Plancher - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	26W013525-008 - JS135365008-RDC - Pièce n°2 - Sol - Plancher - Chappe + Ragrée	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) (granulaire)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 - +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021025-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 6:57 Page 3/15
Dossier N° : 26K011819 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 08/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011819 Référence de suivi du dossier N° : 26W013525
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 08/04/2026
Référence dossier Client: 135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	26W013525-009 - JS135365009-RDC - Pièce n°2 - Toutes zones - Plinthes - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	26W013525-010 - JS135365010-RDC - Pièce n°2 - Toutes zones - Mur - Plâtre + Peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4VB	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	26W013525-011 - JS135365011-RDC - Pièce n°2 - Toutes zones - Mur - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4VB	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	26W013525-012 - JS135365012-RDC - Pièce n°2 - Plafond - Plafond - Plâtre + Peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4VB	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	26W013525-013 - JS135365013-RDC - Pièce n°2 - Plafond - Plafond - Plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4VB	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 - +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
Tél : +33388916531 - +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021025-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 6:57 Page 4/15
Dossier N° : 26K011819 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 08/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011819 Référence de suivi du dossier N° : 26W013525
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 08/04/2026
Référence dossier Client: 135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	26W013525-014 - JS135365014-RDC - Pièce n°2 - Toutes zones - Fenêtre - Joint vitré	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (jaune)(i)	MET /CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	26W013525-015 - JS135365015-RDC - Véranda - Toutes zones - Mur Cloisons - Enduit Ciment + Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET /A4VB	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	26W013525-016 - JS135365016-RDC - Véranda - Toutes zones - Porte véranda - Joint vitré	Matériau souple de type joint (rouge) ; matériau de type poussières en traces	MET /CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	26W013525-017 - JS135365017-RDC - Véranda - Façade - Conduit d'aération - Fibrociment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP /80EU	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
018	26W013525-018 - JS135365018-RDC - Pièce n°1 - Sol - Plancher - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /A4VB	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 - +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021025-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 6:57 Page 5/15
Dossier N° : 26K011819 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 08/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011819 Référence de suivi du dossier N° : 26W013525
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 08/04/2026
Référence dossier Client: 135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	26W013525-019 - JS135365019-RDC - Pièce n°1 - Toutes zones - Plinthes - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / A4VB	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	26W013525-020 - JS135365020-RDC - Pièce n°1 - Toutes zones - Plinthes - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	26W013525-021 - JS135365021-RDC - Pièce n°1 - Toutes zones - Porte - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (rouge)	MET / A4VB	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	26W013525-022 - JS135365022-RDC - Pièce n°1 - Toutes zones - Fenêtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (rouge)	MET / A4VB	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	26W013525-023 - JS135365023-RDC - Pièce n°1 - Toutes zones - Mur - Plâtre + Peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4VB	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél. : +33388916531 ; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021025-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 6:57 Page 6/15
Dossier N° : 26K011819 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 08/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011819 Référence de suivi du dossier N° : 26W013525
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 08/04/2026
Référence dossier Client: 135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	26W013525-024 - JS135365024-RDC - Pièce n°1 - Toutes zones - Mur - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur (rouge)	MET / A4VB	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	26W013525-025 - JS135365025-RDC - Pièce n°1 - Plafond - Plâtre + Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4VB	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	26W013525-026 - JS135365026-RDC - Pièce n°1 - Plafond - Plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / 80EU	1 / 1	-	Fibres d'amiante non détectées *
027	26W013525-027 - JS135365027-RDC - Cuisine - Sous le carrelage - Plancher - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél. : +33388916531 ; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021025-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 6:57 Page 7/15
Dossier N° : 26K011819 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 08/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011819 Référence de suivi du dossier N° : 26W013525
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 08/04/2026
Référence dossier Client: 135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	26W013525-028 - JS135365028-RDC - Cuisine - Sol - Plancher - Ragréage + Colle	Matériau de type peinture (rose) + (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4VB	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	26W013525-029 - JS135365029-RDC - Cuisine - Sol - Plancher - Chappe	Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) (granulaire)	MET / A4VB	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	26W013525-030 - JS135365030-RDC - Cuisine - Sol - Plinthes - Colle de plinthes	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (jaune)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	26W013525-031 - JS135365031-RDC - Cuisine - Toutes zones - Mur - Plâtre + Peinture	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	26W013525-032 - JS135365032-RDC - Cuisine - Toutes zones - Mur - Colle de faïence					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021025-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 6:57 Page 8/15
Dossier N° : 26K011819 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 08/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011819 Référence de suivi du dossier N° : 26W013525
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 08/04/2026
Référence dossier Client: 135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	26W013525-033 - JS135365033-RDC - Pièce n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol + Colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (jaune)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
034	26W013525-034 - JS135365034-RDC - Pièce n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol + Colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type mousse (jaune) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021025-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 6:57 Page 9/15
Dossier N° : 26K011819 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 08/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011819 Référence de suivi du dossier N° : 26W013525
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 08/04/2026
Référence dossier Client: 135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	26W013525-035 - JS135365035-RDC - Pièce n°1 - Sol - Plancher - Dalle de sol + Colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type mousse (jaune) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau de type peinture (bleu) en traces	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	26W013525-036 - JS135365036-RDC - Pièce n°1 - Toutes zones - Cloisons - Colle de pied de cloisons	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type poussières en traces	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	26W013525-037 - JS135365037-RDC - Salle d'eau - Sol - Plancher - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (jaune) en traces	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	26W013525-038 - JS135365038-RDC - Salle d'eau - Toutes zones - Mur - Plâtre + Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél. : +33388916531 ; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021025-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 6:57 Page 10/15
Dossier N° : 26K011819 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 08/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011819 Référence de suivi du dossier N° : 26W013525
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 08/04/2026
Référence dossier Client: 135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	26W013525-039 - JS135365039-RDC - Salle d'eau - Toutes zones - Mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	26W013525-040 - JS135365040-RDC - Salle d'eau - Plafond - Plafond - Plâtre + Peinture + Carton	Matériau de type peinture (rose) + (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau souple fibreux de type papier, carton n° 1 + n°2 + (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton	MOLP / ZzJ2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées *
041	26W013525-041 - JS135365041-RDC - WC - Sol - Plancher - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (jaune)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	26W013525-042 - JS135365042-RDC - WC - Toutes zones - Plinthes - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél. : +33388916531 ; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021025-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 6:57 Page 11/15
Dossier N° : 26K011819 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 08/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011819 Référence de suivi du dossier N° : 26W013525
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 08/04/2026
Référence dossier Client: 135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	26W013525-043 - JS135365043-RDC - Pièce n°1 - Sol - Plancher - Colle de moquette	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (jaune) ; matériau de type peinture (bleu) + (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET /CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	26W013525-044 - JS135365044-RDC - Coulouir - Sol - Plancher - Colle de PVC	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET /CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	26W013525-045 - JS135365045-RDC - Placard - Toutes zones - Mur - Plâtre + Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	26W013525-046 - JS135365046-1er étage - Combles - Toutes zones - Isolant - Isolant + Pare vapeur	Matériau (jaune) + (noir) (bitumineux) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) (blanc)	MET /CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune) (blanc)	MOLP /80EU	1 / 1	-	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél. : +33388916531 - +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021025-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 6:57 Page 12/15
Dossier N° : 26K011819 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 08/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011819 Référence de suivi du dossier N° : 26W013525
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 08/04/2026
Référence dossier Client: 135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	26W013525-047 - JS135365047-1er étage - Combles - Toutes zones - Conduit de fluide - Enduit Ciment	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	26W013525-048 - JS135365048-1er étage - Combles - Toutes zones - Conduit de fluide - Mortier Briques	Matériau dur (blanc) (plâtreux)	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	26W013525-049 - JS135365049-Extérieur - Jardin - Sol - Plancher - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	26W013525-050 - JS135365050-Extérieur - Enveloppe du Bâtiment - Façade - Mur de façades n°1 - Enduit Ciment + Peinture	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET / A4VB *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021025-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 6:57 Page 13/15
Dossier N° : 26K011819 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 08/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011819 Référence de suivi du dossier N° : 26W013525
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 08/04/2026
Référence dossier Client: 135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	26W013525-051 - JS135365051-Extérie ur - Enveloppe du Bâtiment - Façade - Appuis de fenêtre - Ciment Composite + Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire) + (blanc) (granulaire)	MET / A4VB	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	26W013525-052 - JS135365052-Extérie ur - Enveloppe du Bâtiment - Toiture - Conduit de cheminée - Enduit Ciment + Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET / SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	26W013525-053 - JS135365053-Extérie ur - Enveloppe du Bâtiment - Façade - Mur de façades n°1 - Joint de parpaing	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET / A4VB	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	26W013525-054 - JS135365054-Extérie ur - Enveloppe du Bâtiment - Toiture - Couverture n°1 - Tuiles Ciment	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur (gris) (granulaire)	MET / A4VB	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél. : +33388916531 - +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021025-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 6:57 Page 14/15
Dossier N° : 26K011819 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 08/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011819 Référence de suivi du dossier N° : 26W013525
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 08/04/2026
Référence dossier Client: 135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055 (1)	26W013525-055 - JS135365055-Extérie ur - Enveloppe du Bâtiment - Toiture extension - Couverture n°2 - Relevé d'étanchéité bitumineux	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige)	MET / A4VB	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type aluminium	MOLP / 80EU	- / -	-	Fibres d'amiante non détectées *
056	26W013525-056 - JS135365056-Extérie ur - Enveloppe du Bâtiment - Façade extension - Mur de façades n°2 - Enduit Enduit Ciment + Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire)	MET / A4VB	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057	26W013525-057 - JS135365057-Extérie ur - Enveloppe du Bâtiment - Façade extension - Mur de façades n°2 - Joint béton cellulaire	Matériau semi-dur (blanc)	MET / A4VB	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 - +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021025-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 6:57 Page 15/15
Dossier N° : 26K011819 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 08/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011819 Référence de suivi du dossier N° : 26W013525
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 08/04/2026
Référence dossier Client: 135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

Observation(s) échantillon(s)

(1) Le matériau de type aluminium est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)". "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Laurine FOUASSIER
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 - +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE : Attestation d'assurance

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. SCHARTIER Johnny, exerçant la profession d'opérateur en diagnostic immobilier, conformément à l'application de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, atteste sur l'honneur que :

- La présente attestation est réalisée en totale indépendance et impartialité.
- La société DIAG HABITAT satisfait aux conditions d'aptitude, de garantie financière et d'indépendance pour l'exercice de notre activité.
- La société DIAG HABITAT dispose des moyens en matériel et personnel nécessaires pour l'établissement des diagnostics.
- Je dispose des compétences requises pour effectuer les diagnostics convenus ainsi qu'en atteste ma certification de compétences :

DOMAINES TECHNIQUES :

DOMAINE :	DATE D'EFFET :	DATE D'EXPIRATION :	ORGANISME DE CERTIFICATION :	NUMERO DE CERTIFICATION :
Plomb	21/03/2023	20/03/2030	ABCIDIA	19-1555
Amiante	10/07/2024	09/07/2031	ABCIDIA	19-1555
Termites	13/06/2023	12/06/2030	ABCIDIA	19-1555
DPE	10/06/2023	09/06/2030	ABCIDIA	19-1555
Audit Énergétique	27/01/2025	09/06/2030	ABCIDIA	19-1555
Gaz	21/03/2023	20/03/2030	ABCIDIA	19-1555
Electricité	21/03/2023	20/03/2030	ABCIDIA	19-1555

- La société DIAG HABITAT est titulaire d'un contrat d'assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité liée à ses interventions (RC Professionnel souscrite auprès de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD sous le contrat N° 10592956604)

Fait à NANTES,



Johnny SCHARTIER
Diagnostiqueur



Diag Habitat
Siren 493 016 257 - Code NAF : 7120 B



Saint Rémy les chevreuse, le 27/01/2025

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

SCHARTIER Johnny

sous le numéro 19-1555

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☒	Amiante Avec Mention [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 10/07/2024	Validité : 09/07/2031
☒	Termites Metropole [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 13/06/2023	Validité : 12/06/2030
☒	DPE sans mention [arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]	Prise d'effet : 10/06/2023	Validité : 09/06/2030
☒	Plomb Crep [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 21/03/2023	Validité : 20/03/2030
☒	GAZ [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 21/03/2023	Validité : 20/03/2030
☒	Electricite [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 21/03/2023	Validité : 20/03/2030
☒	Audit Energetique [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 27/01/2025	Validité : 09/06/2030



Accréditation
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des
opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier
PRO 06



ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021

Saint Rémy les chevreuse, le 27/01/2025



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

SCHARTIER Johnny

sous le numéro 19-1555

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes



Amiante Sans Mention

Prise d'effet : **10/07/2024** Validité : **09/07/2031**

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]



Audit Energetique_A

Prise d'effet : **21/12/2023** Validité : **21/02/2025**

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]



Accréditation
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des
opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier
PRO 06



Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021



ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° 10592956604

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que :

DIAG HABITAT (ROYAN - TOURS - BORDEAUX - NANTES - LIMOGES - POITIERS)
dont le siège est situé 1 BOULEVARD BAILLET 17200 ROYAN
Adhérent n°123

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10592956604,

Garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :
500 000 € par sinistre et 1 000 000 € par année d'assurance.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2026 AU 31/12/2026 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 04/12/2025
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75815 PARIS
RCS Paris 366 123 000 - N°ORIAS 07 000 473

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 1

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

94/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19

Liste des activités garanties

Sous réserve de disposer des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel. (C = certification de compétence / F = attestation de formation / AC = accréditation / A = Agrément).

CATEGORIE 1 couvrant les activités couramment exercées par les diagnostiqueurs immobiliers.

- Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE sans mention), C
- Diagnostic de performance énergétique des maisons individuelles (DPE sans mention), C
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) (plomb sans mention), C
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante (amiante sans mention), C
- Contrôle périodique de l'amiante (amiante sans mention), C
- Dossier technique amiante (amiante sans mention), C
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment, C
- Etat parasitaire, insectes xylophages et champignons lignivores dont Mérulle, C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites.
- Diagnostic Mérulle F (car non pris en compte dans la certification Termites)
- L'état de l'installation intérieure de gaz, C
- L'état de l'installation intérieure d'électricité, C
- L'état d'installation d'assainissement non collectif, F
- Assainissement collectif, F
- L'état des risques et des pollutions (ERP),
- L'Etat des risques réglementés pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL),
- L'information sur la présence d'un risque de mérulle,
- Certificats de surface – Bien à la vente (Loi Carrez), F
- Certificats de surface – Bien à la location (Loi Boutin), F
- Vérifications de conformité de la sécurité des piscines,
- Document Unique d'évaluation des risques pour syndics de copropriété,
- Diagnostic humidité,
- Etats des lieux locatifs (des parties privatives),
- Assistance à la livraison de biens neufs,
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) sans travaux d'électricité et sans maintenance,
- Certificat de logements décents, Normes d'habitabilité [notamment dans le cadre des dispositifs spéciaux de type de Robien, Scellier, Prêts conventionnés – prêts à taux zéro –, F
- Délivrance de l'attestation de prise en compte de la RT 2012. C (DPE sans mention)
- DPE en vue de l'obtention d'un Prêt à taux zéro (DPE sans mention), C
- Vérification de l'installation électrique du logement dans le cadre du télétravail, C
- Le carnet d'information du logement (CIL),
- Les Plans et Croquis de l'Avant-Projet Sommaire (APS), à l'exception de toute activité de conception et de réalisation de travaux
- L'état des arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations (titre Ier du livre V du CCH),
- Certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département.
- Mesurage de la surface au sol des locaux tertiaires, F
- Audit énergétique, C

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 2

95/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19

CATEGORIE 2 couvrant les activités suivantes EN SUS des activités de la catégorie 1

- Audit énergétique pour copropriété, F
 - Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE avec mention), C
 - DPE projeté pour les Maisons individuelles (sans mention)
 - DPE projeté pour les immeubles collectifs (avec mention)
 - DPE tertiaire (avec mention), C+F
 - Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) (plomb avec mention), C
 - Constat après travaux Plomb, C (sans mention)
 - Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb, C (sans mention)
 - Recherche de plomb avant travaux, avant démolition (CREP avec ou sans mention), C
 - Diagnostic du plomb dans l'eau,
 - Contrôle périodique de l'amiante (amiante avec mention), C
 - Constat visuel amiante de première et seconde restitution après travaux, C (amiante avec mention),
 - Dossier technique amiante (amiante avec mention), C
 - Diagnostic amiante avant démolition, C (avec mention)
 - Diagnostic amiante avant travaux (RAAT), F SS4 et quantification du volume de matériaux et produits contenant de l'amiante, F
 - Bilans thermiques : par infiltrométrie et ou thermographie infrarouge,
 - Réalisation de tests d'infiltrométrie et ou thermographie infrarouge selon le cahier des charges RT 2012, F
 - Légionellose sauf exclusions ci-après,
 - Diagnostic accessibilité handicapé dans les établissements recevant du public, (ERP, IOP, Y), F
 - Diagnostic radon, F
 - Dépistage radon, A (Autorité de Sécurité Nucléaire)
 - Calcul des millièmes de copropriété et état descriptif de division. F
 - Diagnostic Technique Global (DTG), F BAC+3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente, sous les réserves suivantes :
 - L'adhérent exerce le diagnostic technique global tel que prévu par l'article L 731-1 du code de la construction et de l'habitation,
 - L'adhérent dispose des compétences prévues par le décret 2016-1965 du 28 décembre 2016,
 - Dont l'activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre.
 - Projet de Plan Pluriannuel des Travaux du bâtiment, F BAC+3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente.
- Cette activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre.
Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée.

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 3

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

96/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19

CATEGORIE 3 couvrant les activités suivantes EN SUS des activités des catégories 1 et 2

- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public :
 - Voie 1: AC (COFFRAC)
 - Voie 2: F
- Diagnostic amiante sur enrobés, Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP), C avec mention ou F SS4 pour les certifiés sans mention,
- Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- Diagnostic déchets de chantier (article R111-43 à R111-49 du CCH), F
- Diagnostic Technique SRU, F BAC+3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente
- Diagnostic Eco prêt, F
- Evaluation immobilière en valeur vénale et en valeur locative, F
- Diagnostic acoustique, F
- Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aéroports dit PEB,
- Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA),
- Formation, Auditeur dans le cadre des activités garanties dans le présent contrat,
- Prélèvement d'air pour mesure d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis et prélèvement d'air pour mesure des niveaux d'empoussièrement de fibre d'amiante au poste de travail : AC+F
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage et prélèvements),
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage et prélèvements).
- Radon hors réglementation, F
- Diagnostic de mise en sécurité des ascenseurs hors préconisation de travaux,
- Coordonnateur SPS, F
- Diagnostic de repérage amiante sur navires battant pavillons français, AC
- Etude thermique RT 2012 et RE 2020, F
- Etats des installations intérieures d'électricité dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques (sécurité au travail), AC
- Expertise technique en matière d'assurance pour le compte des assurés et des assureurs.
- Diagnostic en contrôle technique immobilier.
- Missions de vérifications et de mesures des systèmes de ventilation mécanique dans les bâtiments résidentiels dans le cadre de la RE 2020 et ses labels Associés, **certificat de qualification délivré par QUALIBAT dans le cadre de la Norme 8741**
- Diagnostic Structure, F BAC+5 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente (*minimum de garanties légales : 1 000 000 € par sinistre et 1 500 000 € par année d'assurance*)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 4

135365 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

97/97

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19