

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

R. 1334-14, R1334-22, R.1334-19, R.1334-23 à R.1334-29-5 du Code de la santé Publique. Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 modifié par le décret n° 2019-251 du 27 mars 2019. Arrêté du 16 juillet 2019. Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A
Propriétaire	CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Donneur d'ordre	SEREA
Adresse de l'immeuble	Lieu-dit Percée de Buzay / ancien bras des Grands Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN
Bâtiment ou installation	Ancien logement MOSNIER
Date de la commande	19/03/2026
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	30/03/2026
Date d'émission du rapport de repérage	23/04/2026
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	NC

Signataire du rapport

Signature et Visa

 Johnny SCHARTIER
Diagnostiqueur

Diag Habitat
Siren 493 016 257 - Code NAF : 7120 B

Opérateur de repérage :

SCHARTIER Johnny
Diag Habitat
Le 23/04/2026

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

1/90

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Référence (Sondage)	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
	Dalle de sol Verte + Colle	3	Séjour	RDC	
	Dalle de sol Grise + Colle				
	Colle de faïence				
	Plaques collées				
	Colle de faïence	5	Salle d'eau	RDC	
	Dalle de sol + Colle	7	Chambre n°2	RDC	
	Fibrociment	8	Combles	1er étage	
	Fibrociment	9	Enveloppe du Bâtiment	Extérieur	

Exclusions

Réserve

Les conduits et les éléments enterrés étaient inaccessibles le jour de notre visite, ces éléments resteront non évaluables sans des travaux lourds de terrassement. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux devra prévoir ce cas de figure dans le plan de retrait ou le mode opératoire si ces éléments sont concernés par les travaux.

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE CONCERNE	4
PROGRAMME DE TRAVAUX	4
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	5
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	5
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES / LOCAUX A INVESTIGUER	5
PROGRAMME DE REPERAGE	5
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	9
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	10
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020	10
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	10
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES	10
RESULTATS DU REPERAGE	14
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	14
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	14
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	25
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	26
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	56
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE	62
ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS	83
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	84

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Demeurant :	10 Rue du Docteur Paul Peltier - CS 50081 17300 ROCHEFORT
Représenté par :	M. MATTON
Commanditaire du repérage :	SEREA
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur SCHARTIER Johnny
Nom et adresse de l'entreprise :	Diag Habitat 7 rue du 3e Dragon 44000 NANTES
N° de Siret :	49301625700088
RCP-compagnie-n° de police :	AXA FRANCE IARD - 10592956604

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	Lieu-dit Percée de Buzay / ancien bras des Grands Ceps
Adresse complète :	route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Non communiquée	Construction : Antérieur au 1er janvier 1949
Fonction principale du bâtiment :	Ancien logement MOSNIER	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :	Plan de situation	

1.5 Identification du laboratoire concerné

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest	7 rue Pierre Adolphe Bobierre - BP 44300 44300 Nantes Cedex 3
--	--

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Déconstruction bâtiment

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

4/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
Véranda	RDC	1
Couloir	RDC	2
Séjour	RDC	3
Chambre n°1	RDC	4
Salle d'eau	RDC	5
WC	RDC	6
Chambre n°2	RDC	7
Combles	1er étage	8
Enveloppe du Bâtiment	Extérieur	9
Jardin	Extérieur	10

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	P	
	Plaques en matériaux bitumineux	P	
	Revêtements anti condensation sous bac acier	M	
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	P	
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux pluviales	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Tresses d'étanchéité à l'air	P	
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)	P	
	Jonctions bitumineuses	M	
	Solins en fibre ciment	P	
	Colle des solins en fibre ciment	M	
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie	P	

	Isolants fibreux en sous toiture	P	
	Flocages, enduits projetés	M	
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P	
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	P	
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M	
	Colles, produits d'accrochage	M	
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P	
	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M	
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	
	Peintures des bardages métalliques	M	
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M	
	Carton-amiante	M	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P	
	Peintures décoratives	M	
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P	
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P	

3 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M	
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P	
Poteaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M	
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibreciment, matériaux)	P	

	sandwich...), coffrages perdus		
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Flocages	M	
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	P	
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P	
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P	
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P	
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P	
	Isolants intérieurs des portes	P	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P	
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P	
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures intumescentes	M	

4 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds	Flocages	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Panneaux collés vissés ou cloués	P	
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M	
	Bandes calicot	M	
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	M	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M	
	Résines	M	
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M	
Poutres et charpentes	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich)	P	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M	
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de	M	

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

7190

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19

	dilatation, de structure)		
Gaines et coffres horizontaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Bandes calicot	P	
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M	
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P	
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P	
	Pare vapeur	P	
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P	
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P	
Suspentes et contrevents	Flocages	M	
	Protections en plâtre	M	
	Peintures intumescentes	M	

5 - Planchers et planchers techniques

Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Nez de marche	P	
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P	
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M	
	Colles bitumineuses	M	
	Colles non bitumineuses	M	
	Moquette	M	
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P	
	Peintures de sol	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
	Revêtements de sols sportifs	P	
	Joints de dilatation et d'assemblage	P	
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P	
	Enduit de cuvelage	M	
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M	
	Matelas	P	
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M	
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	M	
	Rubans adhésifs	P	
	Mastics	M	
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P	
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P	
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P	
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)	P	
	Volets coupe-feu y compris ossature	P	
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu	M	
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	P	
	Joints d'étanchéité des trappes	M	

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières	P	
	Panneaux des cloisons palières	P	
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)	P	
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)	P	
	Isolants	P	
	Colles	M	
	Joints	P	
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs	P	
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...	P	
	Tresses	P	
	Joints plats	P	

8 - Équipements divers et accessoires

Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages	M	
	Bourres	M	
	Tresses	M	
	Calorifugeages	M	
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	M	
	Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)	M	
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques	P	
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés	P	
	Tresses des diffuseurs	M	
Fusibles à broche	Carton, tresse	P	
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants	P	
Coffres-forts	Portes et parois	P	
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P	
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment	P	
Autre	huisseries , plinthes , tuyauteries , radiateurs	P	

9 - Fondations et soubassements

Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés	M	
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation	M	
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie	P	

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers


Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibreciment	P	
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes	M	
Espaces sportifs	Revêtements de sols	P	
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)	P	

3.2 Rapports précédemment réalisés

Date	Référence	Conclusions
03/10/2022	76266	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

4 Conditions de réalisation du repérage

Sens du repérage pour évaluer un local :

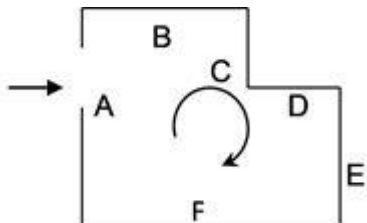

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
30/03/2026	Pré visite et repérage Amiante

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Aucun.

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

2001 - Plancher Colle de carrelage + Ragrée + Chappe - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
1	Véranda	RDC	Plancher - Sol - Colle de carrelage + Ragrée + Chappe	X		JS1353320 01	
2	Couloir	RDC	Plancher - Sol - Colle de carrelage + Ragrée + Chappe			JS1353320 01ZPSO	


Z002 - Plafond Plâtre + Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
2	Couloir	RDC	Plafond - Plafond - Plâtre + Peinture	X		JS1353320 17	
3	Séjour	RDC	Plafond - Plafond - Plâtre + Peinture			JS1353320 17ZPSO	
4	Chambre n°1	RDC	Plafond - Plafond - Plâtre + Peinture			JS1353320 17ZPSO	
7	Chambre n°2	RDC	Plafond - Plafond - Plâtre + Peinture			JS1353320 17ZPSO	

Z003 - Porte Dormant Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
2	Couloir	RDC	Porte - Dormant - Toutes zones - Peinture	X		JS1353320 18	
3	Séjour	RDC	Porte - Dormant - Toutes zones - Peinture			JS1353320 18ZPSO	
4	Chambre n°1	RDC	Porte - Dormant - Toutes zones - Peinture			JS1353320 18ZPSO	
5	Salle d'eau	RDC	Porte - Dormant - Toutes zones - Peinture			JS1353320 18ZPSO	
6	WC	RDC	Porte - Dormant - Toutes zones - Peinture			JS1353320 18ZPSO	
7	Chambre n°2	RDC	Porte - Dormant - Toutes zones - Peinture			JS1353320 18ZPSO	

Z004 - Plinthes Colle de plinthes - (Zone continue : NON)

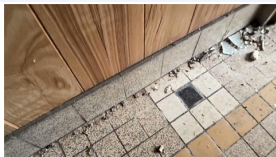N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
2	Couloir	RDC	Plinthes - Toutes zones - Colle de plinthes	X		JS1353320 11	
3	Séjour	RDC	Plinthes - Toutes zones - Colle de plinthes			JS1353320 11ZPSO	

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

11/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
5	Salle d'eau	RDC	Plinthes - Toutes zones - Colle de plinthes			JS1353320 11ZPSO	
6	WC	RDC	Plinthes - Toutes zones - Colle de plinthes			JS1353320 11ZPSO	

Z006 - Mur Ciment + Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
3	Séjour	RDC	Socle cheminée - B - Enduit Ciment + Peinture			JS1353320 25ZPSO	
			Mur - A - Ciment + Peinture	X		JS1353320 25	

Z007 - Mur Mortier de parpaing - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
3	Séjour	RDC	Mur - Toutes zones - Mortier de parpaing	X		JS1353320 27	
8	Combles	1er étage	Mur - Toutes zones - Mortier de parpaing			JS1353320 27ZPSO	

Z008 - Fenêtre Dormant Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
3	Séjour	RDC	Fenêtre - Dormant - C - Peinture	X		JS1353320 26	
4	Chambre n°1	RDC	Fenêtre - Dormant - D - Peinture			JS1353320 26ZPSO	
5	Salle d'eau	RDC	Fenêtre - Dormant - C - Peinture			JS1353320 26ZPSO	
7	Chambre n°2	RDC	Fenêtre - Dormant - C - Peinture			JS1353320 26ZPSO	

Z009 - Plancher Colle de carrelage + Ragréage - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
3	Séjour	RDC	Plancher - Sol - Colle de carrelage + Ragréage	X		JS1353320 19	
5	Salle d'eau	RDC	Plancher - Sol - Colle de carrelage + Ragréage			JS1353320 19ZPSO	
6	WC	RDC	Plancher - Sol - Colle de carrelage			JS1353320 19ZPSO	

Z010 - Plafond Plâtre + Peinture - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
5	Salle d'eau	RDC	Plafond - Plafond - Plâtre + Peinture	X		JS1353320 41	
6	WC	RDC	Plafond - Plafond - Plâtre + Peinture			JS1353320 41ZPSO	

Z011 - Mur Plâtre + Peinture + Colle de papier peint - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
5	Salle d'eau	RDC	Mur - Toutes zones - Plâtre + Peinture + Colle de papier peint	X		JS1353320 39	
6	WC	RDC	Mur - Toutes zones - Plâtre + Peinture + Colle de papier peint			JS1353320 39ZPSO	

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre
Programme de travaux

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Véranda	RDC	Sol	Plancher	Colle de carrelage + Ragréage + Chappe	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Verrière	Peinture extérieur	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Enduit Ciment + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Verrière	Mastic vitrié	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Panneaux vissés	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Plot de colle	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Charpente	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
Couloir	RDC	Sol	Plancher	Colle de carrelage + Ragréage	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle de carrelage + Ragréage + Chappe	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Porte - Dormant	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Plâtre + Peinture + Colle de papier peint	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur de soubassement n°1	Ciment + Colle de papier peint	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur de soubassement	Colle de lambris	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur haut	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Non	
		A	Porte - Ouvrant	Mastic vitrié	Résultat d'analyse	Non	
Séjour	RDC	Sol	Plancher	Dalle de sol Verte + Colle	Document consulté	Oui	8,615 m²

Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle de carrelage + Ragréage	Résultat d'analyse	Non	
		B et C	Mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Porte - Dormant	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Mortier de parpaing	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse	Non	
		A	Cheminée n°2	Enduit de cheminée	Résultat d'analyse	Non	
		A	Cheminée n°2	Plot de colle	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Dalle de sol Grise + Colle	Document consulté	Oui	8,615 m²
		C	Fenêtre - Dormant	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Oui	0,23 m²
		B	Socle cheminée	Enduit Ciment + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur	Ciment + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B,C,D	Mur	Peinture + Liège	Résultat d'analyse	Non	
		C	Porte-fenêtre - Huisserie/Maçonnerie			Non	
		C	Fenêtre - Huisserie/Maçonnerie			Non	
		B	Cheminée n°1	Mortier de briques et de pierres	Résultat d'analyse	Non	
		A	Cheminée n°1	Enduit de cheminée	Résultat d'analyse	Non	
		A	Cheminée n°2	Isolant	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes	Mur	Plâtre + Colle de	Résultat d'analyse	Non	

Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		zones		Papier peint			
		Toutes zones	Tube électrique - Ouvrant	Tube bergman	Résultat d'analyse	Non	
		A	Cheminée n°2	Plaques collées	Résultat d'analyse	Oui	1 u
		Plafond	Moulure	Colle de revêtement	Résultat d'analyse	Non	
Chambre n°1	RDC	D	Fenêtre - Dormant	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Porte - Dormant	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Faltex	Résultat d'analyse	Non	
Salle d'eau	RDC	Toutes zones	Mur	Plâtre + Peinture + Colle de papier peint	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle de carrelage + Ragréage	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Porte - Dormant	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		C	Fenêtre - Dormant	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		B,C et D	Mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse	Oui	4,61 m²
WC	RDC	Toutes zones	Mur	Plâtre + Peinture + Colle de papier peint	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Porte - Dormant	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
Chambre n°2	RDC	Sol	Plancher	Dalle de sol + Colle	Document consulté	Oui	13,44 m²

Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		C	Fenêtre - Dormant	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Plâtre + Peinture + Colle de papier peint	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Porte - Dormant	Peinture	Résultat d'analyse	Non	
Combles	1er étage	Toutes zones	Mur	Mortier de parpaing	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Conduit de cheminée			Non	
		Toutes zones	Conduit de fluide	Fibrociment	Résultat d'analyse	Oui	3 ml
		Toutes zones	Conduit de cheminée	Mortier de briques	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Isolant	Isolant + Pare vapeur	Résultat d'analyse	Non	
Enveloppe du Bâtiment	Extérieur	Façades Véranda	Mur de façades	Enduit Ciment + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Façades	Mur de façades	Enduit Ciment + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Façades	Appuis de fenêtre	Ciment Composite + Peinture	Résultat d'analyse	Non	
		Façades	Conduit de fluide	Fibrociment	Résultat d'analyse	Oui	1 u
		Toiture	Couverture	Terre-cuite	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non	
		Toiture	Conduit de cheminée	Enduit et peinture	Résultat d'analyse	Non	
Jardin	Extérieur	Toutes zones	Clotûre	Enduit et peinture	Résultat d'analyse	Non	

Liste des éléments ne contenant pas d'amiante :

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode
1	Véranda	RDC	Plancher	Sol	Colle de carrelage + Ragréage + Chappe	Résultat d'analyse
			Verrière	Toutes zones	Peinture extérieur	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit Ciment + Peinture	Résultat d'analyse
			Verrière	Toutes zones	Mastic vitré	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Panneaux vissés	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Plot de colle	Résultat d'analyse
			Charpente	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse
2	Couloir	RDC	Plancher	Sol	Colle de carrelage + Ragréage	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Colle de carrelage + Ragréage + Chappe	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse
			Porte - Dormant	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture + Colle de papier peint	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse
			Mur de soubassement n°1	Toutes zones	Ciment + Colle de papier peint	Résultat d'analyse
			Mur de soubassement	Toutes zones	Colle de lambris	Résultat d'analyse
			Mur haut	Toutes zones	Colle de faïence	Résultat d'analyse
			Porte - Ouvrant	A	Mastic vitré	Résultat d'analyse
3	Séjour	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Colle de carrelage + Ragréage	Résultat d'analyse
			Mur	B et C	Colle de faïence	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse
			Porte - Dormant	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Mortier de parpaing	Résultat d'analyse
			Mur	B	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse
			Cheminée n°2	A	Enduit de cheminée	Résultat d'analyse

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode
			Cheminée n°2	A	Plot de colle	Résultat d'analyse
			Fenêtre - Dormant	C	Peinture	Résultat d'analyse
			Socle cheminée	B	Enduit Ciment + Peinture	Résultat d'analyse
			Mur	A	Ciment + Peinture	Résultat d'analyse
			Mur	B,C,D	Peinture + Liège	Résultat d'analyse
			Cheminée n°1	B	Mortier de briques et de pierres	Résultat d'analyse
			Cheminée n°1	A	Enduit de cheminée	Résultat d'analyse
			Cheminée n°2	A	Isolant	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Colle de Papier peint	Résultat d'analyse
			Tube électrique - Ouvrant	Toutes zones	Tube bergman	Résultat d'analyse
			Moulure	Plafond	Colle de revêtement	Résultat d'analyse
4	Chambre n°1	RDC	Fenêtre - Dormant	D	Peinture	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse
			Porte - Dormant	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Faltex	Résultat d'analyse
5	Salle d'eau	RDC	Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture + Colle de papier peint	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Colle de carrelage + Ragréage	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse
			Porte - Dormant	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse
			Fenêtre - Dormant	C	Peinture	Résultat d'analyse
6	WC	RDC	Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture + Colle de papier peint	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse
			Plancher	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse
			Plinthes	Toutes zones	Colle de plinthes	Résultat d'analyse
			Porte - Dormant	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse
7	Chambre n°2	RDC	Fenêtre - Dormant	C	Peinture	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Plâtre + Peinture + Colle de papier peint	Résultat d'analyse
			Plafond	Plafond	Plâtre + Peinture	Résultat d'analyse
			Porte - Dormant	Toutes zones	Peinture	Résultat d'analyse

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode
8	Combles	1er étage	Mur	Toutes zones	Mortier de parpaing	Résultat d'analyse
			Conduit de cheminée	Toutes zones	Mortier de briques	Résultat d'analyse
			Mur	Toutes zones	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse
			Isolant	Toutes zones	Isolant + Pare vapeur	Résultat d'analyse
9	Enveloppe du Bâtiment	Extérieur	Mur de façades	Façades Véranda	Enduit Ciment + Peinture	Résultat d'analyse
			Mur de façades	Façades	Enduit Ciment + Peinture	Résultat d'analyse
			Appuis de fenêtre	Façades	Ciment Composite + Peinture	Résultat d'analyse
			Couverture	Toiture	Terre-cuite	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Conduit de cheminée	Toiture	Enduit et peinture	Résultat d'analyse
10	Jardin	Extérieur	Clôture	Toutes zones	Enduit et peinture	Résultat d'analyse

Liste des prélèvements :

Réf.	Date	Objet	A	PV amiante
JSI35332001	30/03/2026	Colle de carrelage + Ragréege + Chappe	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332002	30/03/2026	Colle de plinthes	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332003	30/03/2026	Enduit Ciment + Peinture	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332004	30/03/2026	Panneaux vissés	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332005	30/03/2026	Plot de colle	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332006	30/03/2026	Peinture	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332007	30/03/2026	Mastic vitrié	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332008	30/03/2026	Enduit Ciment + Peinture	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332009	30/03/2026	Peinture extérieure	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332010	30/03/2026	Cole de carrelage + Ragréege	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332011	30/03/2026	Colle de plinthes	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332012	30/03/2026	Ciment + Colle de papier peint	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332013	30/03/2026	Plâtre + Peinture + Colle de papier peint	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332014	30/03/2026	Colle de lambris	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332015	30/03/2026	Colle de faïence	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332016	30/03/2026	Mastic vitrié	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332017	30/03/2026	Plâtre + Peinture	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332018	30/03/2026	Peinture	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332019	30/03/2026	Colle de carrelage + Ragréege	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332020	30/03/2026	Peinture + Liège	Négatif	AR-26-NS-021906-01

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

22/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19

Réf.	Date	Objet	A	PV amiante
JSI35332021	30/03/2026	Colle de faïence	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332022	30/03/2026	Colle de faïence	Positif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332023	30/03/2026	Mortier de briques et de pierres	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332024	30/03/2026	Enduit de cheminée	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332025	30/03/2026	Ciment + Peinture	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332026	30/03/2026	Peinture	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332027	30/03/2026	Mortier de parpaing	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332028	30/03/2026	Enduit de rebouchage	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332029	30/03/2026	Colle de plinthes	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332030	30/03/2026	Plâtre + Colle de Papier peint	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332031	30/03/2026	Tube bergman	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332032	30/03/2026	Enduit de cheminée	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332033	30/03/2026	Plaques collées	Positif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332034	30/03/2026	Isolant	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332035	30/03/2026	Plot de colle	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332036	30/03/2026	Colle de revêtement	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332037	30/03/2026	Faltex	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332038	30/03/2026	Plâtre + Peinture	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332039	30/03/2026	Plâtre + Peinture + Colle de papier peint	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332040	30/03/2026	Colle de faïence	Positif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332041	30/03/2026	Plâtre + Peinture	Négatif	AR-26-NS-

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

23/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19

Réf.	Date	Objet	A	PV amiante
				021906-01
JSI35332042	30/03/2026	Plâtre + Peinture + Colle de papier peint	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332043	30/03/2026	Mortier de briques	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332044	30/03/2026	Enduit de rebouchage	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332045	30/03/2026	Fibrociment	Positif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332046	30/03/2026	Isolant + Pare vapeur	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332047	30/03/2026	Enduit Ciment + Peinture	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332048	30/03/2026	Ciment Composite + Peinture	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332049	30/03/2026	Fibrociment	Positif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332050	30/03/2026	Enduit et peinture	Négatif	AR-26-NS-021906-01
JSI35332051	30/03/2026	Enduit et peinture	Négatif	AR-26-NS-021906-01

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Rappel de la législation

La mission est effectuée conformément aux dispositions de l'article L.4531-1 du Code du travail, en application de l'arrêté du 16 juillet 2019, et en lien avec les articles R.4412-61 à R.4412-65, R.4412-97 du Code du travail, ainsi que L.541-1 à L.541-8 du Code de l'environnement.

La réalisation de cette mission, ainsi que la rédaction du présent rapport, respectent les exigences de la norme NF X 46-020 d'août 2017 relative au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante.

L'article L.4531-1 du Code du travail impose au maître d'ouvrage, dans le cadre de l'évaluation des risques, de faire réaliser un repérage des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante avant toute opération de travaux pouvant les impacter.

Ce repérage est obligatoire dans le but de prévenir l'exposition des travailleurs et des tiers aux fibres d'amiante. Les interventions visées sont notamment celles susceptibles de libérer des fibres, conformément aux articles R.4412-97 à R.4412-113 et suivants du Code du travail.

Objectif du Repérage Amiante Avant Travaux

Le repérage amiante avant travaux réalisé par Diag Habitat a pour objectif de fournir un état des lieux complet et détaillé des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans la ou les zones concernées par les travaux.

Cette mission permet :

- d'identifier,
- de localiser,
- et d'estimer la quantité des matériaux ou produits contenant de l'amiante, afin d'élaborer une stratégie d'intervention adaptée, sécurisée et conforme à la réglementation.

Le repérage porte sur les matériaux listés en listes A, B et C, définis par la norme NF X 46-020, et dans les seules zones impactées par les travaux. Il est basé sur les informations transmises par le donneur d'ordre, notamment la nature, l'emplacement et l'ampleur des travaux prévus.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation



ELEMENT : Plancher

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	
Pièce ou local	RDC - Chambre n°2	Référence du sondage	
Matériau	Dalle de sol + Colle	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Conduit de cheminée

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	
Pièce ou local	1er étage - Combles	Référence du sondage	S002
Matériau		Localisation	Conduit de cheminée - Toutes zones
Résultat amiante	NÉANT		



ELEMENT : Porte-fenêtre

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	S001
Matériau		Localisation	Porte-fenêtre - C Huisserie/Maçonnerie
Résultat amiante	NÉANT		



ELEMENT : Plancher

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	
Matériau	Dalle de sol Grise + Colle	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Plancher

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	
Matériau	Dalle de sol Verte + Colle	Localisation	Plancher - Sol
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE		



ELEMENT : Mur

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	
Pièce ou local	1er étage - Combles	Référence du sondage	
Matériau	Mortier de parpaing	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		



PRELEVEMENT : JS135332001

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Véranda	Référence du sondage	
Matériau	Colle de carrelage + Ragréage + Chappe	Localisation	Plancher - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de carrelage + Ragréage + Chappe		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332002

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Véranda	Référence du sondage	
Matériau	Colle de plinthes	Localisation	Plinthes - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de plinthes		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332003

Emplacement

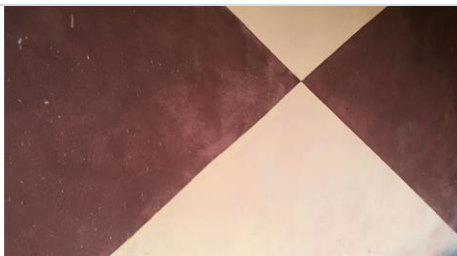

Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Véranda	Référence du sondage	
Matériau	Enduit Ciment + Peinture	Localisation	Mur - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit Ciment + Peinture		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332004

Emplacement

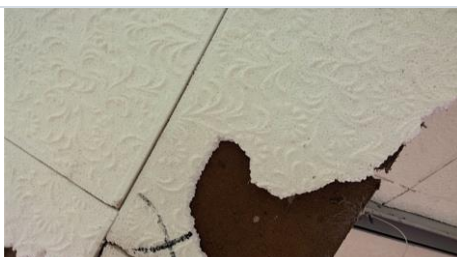

Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Véranda	Référence du sondage	
Matériau	Panneaux vissés	Localisation	Plafond - Plafond

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Panneaux vissés		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau semi-dur de type plaque (marron) (fibreux)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332005

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Véranda	Référence du sondage	
Matériau	Plot de colle	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plot de colle		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type colle (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332006

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Véranda	Référence du sondage	
Matériau	Peinture	Localisation	Charpente - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type peinture (beige) + (gris) ; matériau (marron) (orange)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332007

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Véranda	Référence du sondage	
Matériau	Mastic vitré	Localisation	Verrière - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Mastic vitré		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332008

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Enveloppe du Bâtiment	Référence du sondage	
Matériau	Enduit Ciment + Peinture	Localisation	Mur de façades - Façades Véranda

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit Ciment + Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau (vert) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

32/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135332009

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Véranda	Référence du sondage	
Matériau	Peinture extérieur	Localisation	Verrière - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Peinture extérieur		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type peinture (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332010

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Couloir	Référence du sondage	
Matériau	Colle de carrelage + Ragrée	Localisation	Plancher - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Cole de carrelage + Ragrée		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (beige) (cémenteux) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332011

Emplacement

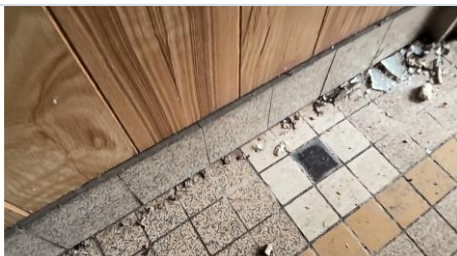

Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Couloir	Référence du sondage	
Matériau	Colle de plinthes	Localisation	Plinthes - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de plinthes		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332012

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Couloir	Référence du sondage	
Matériau	Ciment + Colle de papier peint	Localisation	Mur de soubassement n°1 - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Ciment + Colle de papier peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux) ; matériau (orange) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

34/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135332013

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Couloir	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre + Peinture + Colle de papier peint	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre + Peinture + Colle de papier peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (beige) (plâtreux) ; matériau (orange) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332014

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Couloir	Référence du sondage	
Matériau	Colle de lambris	Localisation	Mur de soubassement - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de lambris		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau semi-dur de type plaque (marron) (fibreux) ; matériau de type colle (jaune) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332015

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Couloir	Référence du sondage	
Matériau	Colle de faïence	Localisation	Mur haut - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332016

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Couloir	Référence du sondage	
Matériau	Mastic vitré	Localisation	Porte - A Ouvrant

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Mastic vitré		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau de type poussières en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (rouge)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

36/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135332017

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Couloir	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre + Peinture	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre + Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur (orange) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332018

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Couloir	Référence du sondage	
Matériau	Peinture	Localisation	Porte - Toutes zones Dormant
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

37/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135332019

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	
Matériau	Colle de carrelage + Ragréage	Localisation	Plancher - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de carrelage + Ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332020

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	
Matériau	Peinture + Liège	Localisation	Mur - B,C,D

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Peinture + Liège		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau fibreux de type papier peint (beige) (gris) ; matériau de type colle (jaune) n°1 + (jaune) n°2 ; matériau de type liège (beige) ; matériau de type peinture (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332021

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	
Matériau	Colle de faïence	Localisation	Mur - B et C
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332022

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	
Matériau	Colle de faïence	Localisation	Mur - B
Résultat amiante	PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

39/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19



PRELEVEMENT : JS135332023

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	
Matériau	Mortier de briques et de pierres	Localisation	Cheminée n°1 - B
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Mortier de briques et de pierres		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332024

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	
Matériau	Enduit de cheminée	Localisation	Cheminée n°1 - A
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit de cheminée		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

40/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135332025

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	
Matériau	Ciment + Peinture	Localisation	Mur - A
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Ciment + Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332026

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	
Matériau	Peinture	Localisation	Fenêtre - C Dormant
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

41/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135332027

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	
Matériau	Mortier de parpaing	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Mortier de parpaing		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332028

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	
Matériau	Enduit de rebouchage	Localisation	Mur - B
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit de rebouchage		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332029

Emplacement

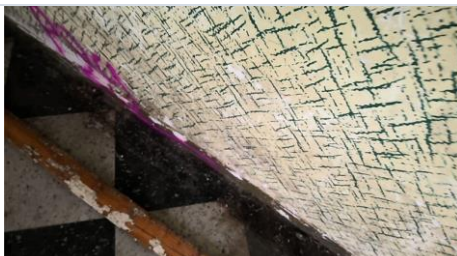

Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	
Matériau	Colle de plinthes	Localisation	Plinthes - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de plinthes		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332030

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre + Colle de Papier peint	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre + Colle de Papier peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332031

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	
Matériau	Tube bergman	Localisation	Tube eletrique - Toutes zones Ouvrant

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Tube bergman		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type plaque métallique ; matériau semi-dur (noir) (bitumineux) (fibreux)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332032

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	
Matériau	Enduit de cheminée	Localisation	Cheminée n°2 - A

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit de cheminée		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi- dur de type enduit (gris) (cémenteux)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

44/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135332033

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	
Matériau	Plaques collées	Localisation	Cheminée n°2 - A
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile, grunerite-amiante (amosite)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plaques collées		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau semi-dur de type plaque (blanc) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, grunerite-amiante (amosite)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)



PRELEVEMENT : JS135332034

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	
Matériau	Isolant	Localisation	Cheminée n°2 - A
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Isolant		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type aluminium ; matériau (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) (orange)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau fibreux de type isolant (jaune) (orange)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

45/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84


AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19



PRELEVEMENT : JS135332035

Emplacement

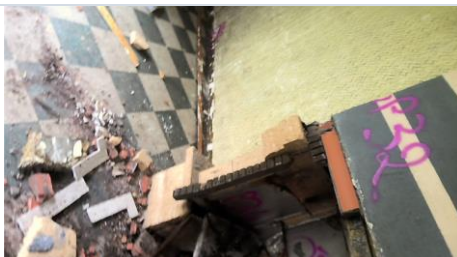

Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	
Matériau	Plot de colle	Localisation	Cheminée n°2 - A
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plot de colle		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau de type colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (granulaire)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332036

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Séjour	Référence du sondage	
Matériau	Colle de revêtement	Localisation	Moulure - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de revêtement		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type poussières en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

46/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135332037

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Chambre n°1	Référence du sondage	
Matériau	Faltex	Localisation	Plancher - Sol

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Faltex		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau semi-dur de type plaque (marron) (beige) (fibreux)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332038

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Chambre n°1	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre + Peinture	Localisation	Mur - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre + Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (orange) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

47/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135332039

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Salle d'eau	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre + Peinture + Colle de papier peint	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre + Peinture + Colle de papier peint		0 cm


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332040

Emplacement

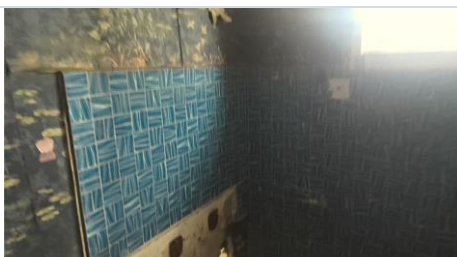

Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Salle d'eau	Référence du sondage	
Matériau	Colle de faïence	Localisation	Mur - B,C et D
Résultat amiante	PRÉSENCE D'AMIANTE  Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Colle de faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) (plâtreux) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau semi-dur (blanc) (plâtreux)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

48/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135332041

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Salle d'eau	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre + Peinture	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre + Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332042

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	RDC - Chambre n°2	Référence du sondage	
Matériau	Plâtre + Peinture + Colle de papier peint	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Plâtre + Peinture + Colle de papier peint		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau (rouge) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

49/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135332043

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	1er étage - Combles	Référence du sondage	
Matériau	Mortier de briques	Localisation	Conduit de cheminée - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Mortier de briques		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332044

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	1er étage - Combles	Référence du sondage	
Matériau	Enduit de rebouchage	Localisation	Mur - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit de rebouchage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

50/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19



PRELEVEMENT : JS135332045

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	1er étage - Combles	Référence du sondage	
Matériau	Fibrociment	Localisation	Conduit de fluide - Toutes zones
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Fibrociment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)



PRELEVEMENT : JS135332046

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	1er étage - Combles	Référence du sondage	
Matériau	Isolant + Pare vapeur	Localisation	Isolant - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Isolant + Pare vapeur		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (noir) ; matériau souple (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type poussières en traces	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

52/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19



PRELEVEMENT : JS135332047

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Enveloppe du Bâtiment	Référence du sondage	
Matériau	Enduit Ciment + Peinture	Localisation	Mur de façades - Façades
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit Ciment + Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) + (gris) (cimenteux)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)
001-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332048

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Enveloppe du Bâtiment	Référence du sondage	
Matériau	Ciment Composite + Peinture	Localisation	Appuis de fenêtre - Façades
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Ciment Composite + Peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

53/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com



PRELEVEMENT : JS135332049

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Enveloppe du Bâtiment	Référence du sondage	
Matériau	Fibrociment	Localisation	Conduit de fluide - Façades
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Fibrociment		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau (vert) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)



PRELEVEMENT : JS135332050

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Enveloppe du Bâtiment	Référence du sondage	
Matériau	Enduit et peinture	Localisation	Conduit de cheminée - Toiture
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit et peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : JS135332051

Emplacement



Nom du client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Nom de l'opérateur	SCHARTIER Johnny
Numéro de dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Date de prélèvement	30/03/2026
Pièce ou local	Extérieur - Jardin	Référence du sondage	
Matériau	Enduit et peinture	Localisation	Clôture - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Enduit et peinture		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-NS-021906-01	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (cémenteux)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

55/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19

ANNEXE : Plans et/ou Croquis



PLANCHE DE REPERAGE

Client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Titre	Croquis de repérage
N° dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Adresse	Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands Ceps
N° planche	1/5	Version	0
Type	Croquis	Localisation / Bâtiment	route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN
Date	23/04/2026	Niveau	Ancien logement Mosnier
Intervenant	SCHARTIER Johnny	Commentaire	
Origine du plan	Cabinet de diagnostics		

RDC

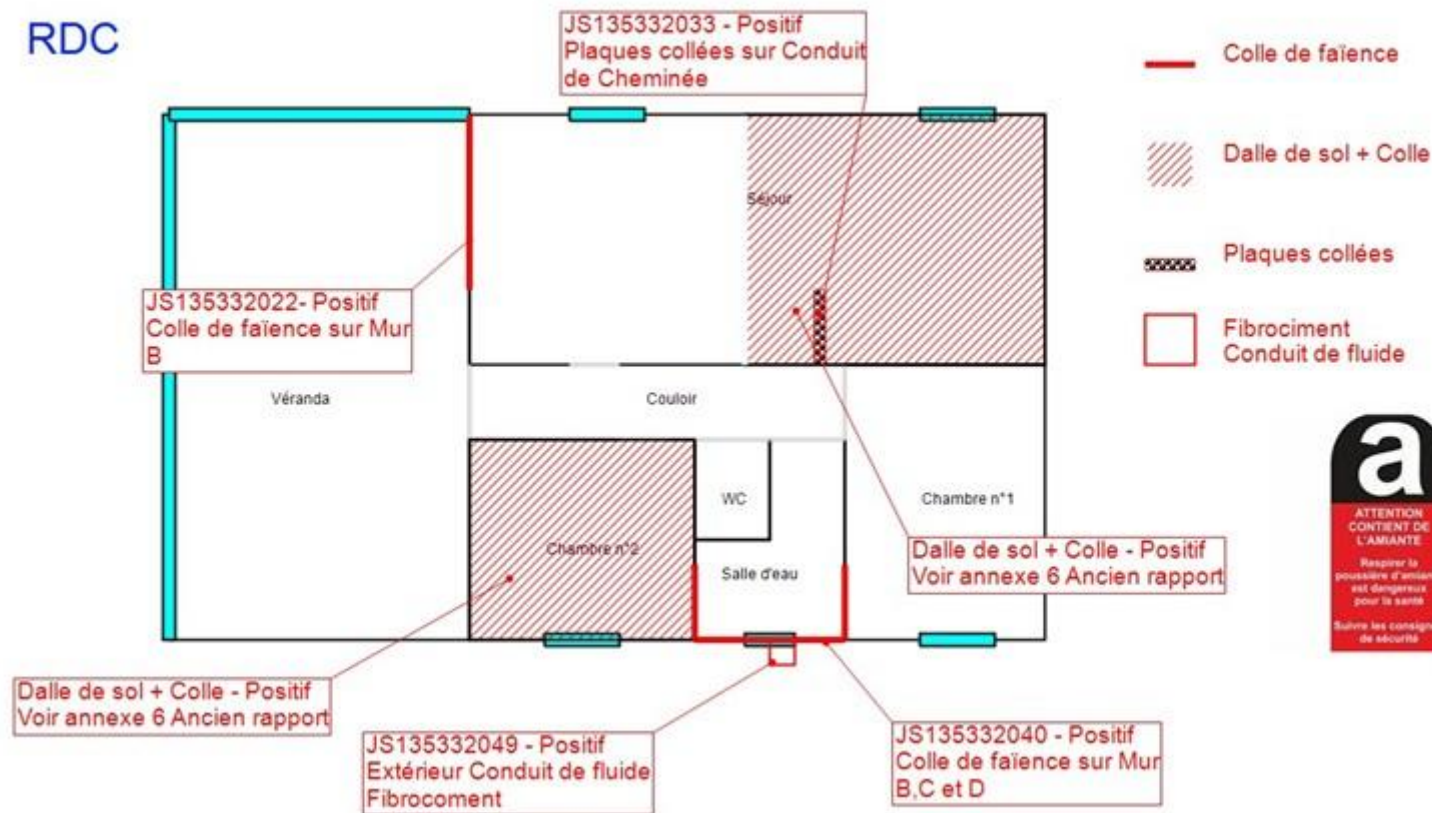




PLANCHE DE REPERAGE

Client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Titre Croquis de repérage	
N° dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Adresse	Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras
N° planche	2/5		des Grands Ceps
Type	Croquis		route de la Chauffetière
Date	23/04/2026	Localisation / Bâtiment	44640 LE PELLERIN
Intervenant	SCHARTIER Johnny	Niveau	Ancien logement Mosnier
Origine du plan	Cabinet de diagnostics	Commentaire	

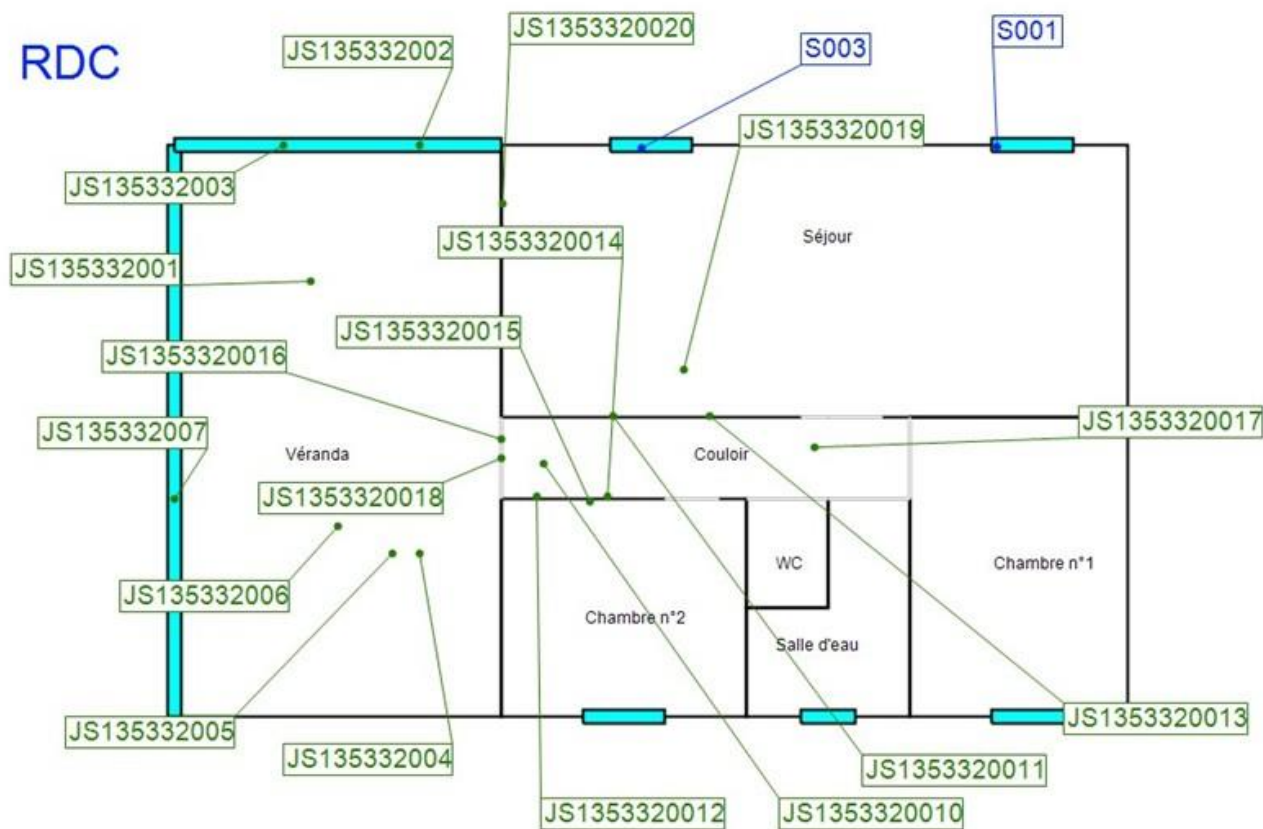




PLANCHE DE REPERAGE

Client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Titre Croquis de repérage	
N° dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Adresse	Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras
N° planche	3/5 Version 0		des Grands Ceps
Type	Croquis		route de la Chauffetière
Date	23/04/2026	Localisation / Bâtiment	44640 LE PELLERIN
Intervenant	SCHARTIER Johnny	Niveau	Ancien logement Mosnier
Origine du plan	Cabinet de diagnostics	Commentaire	

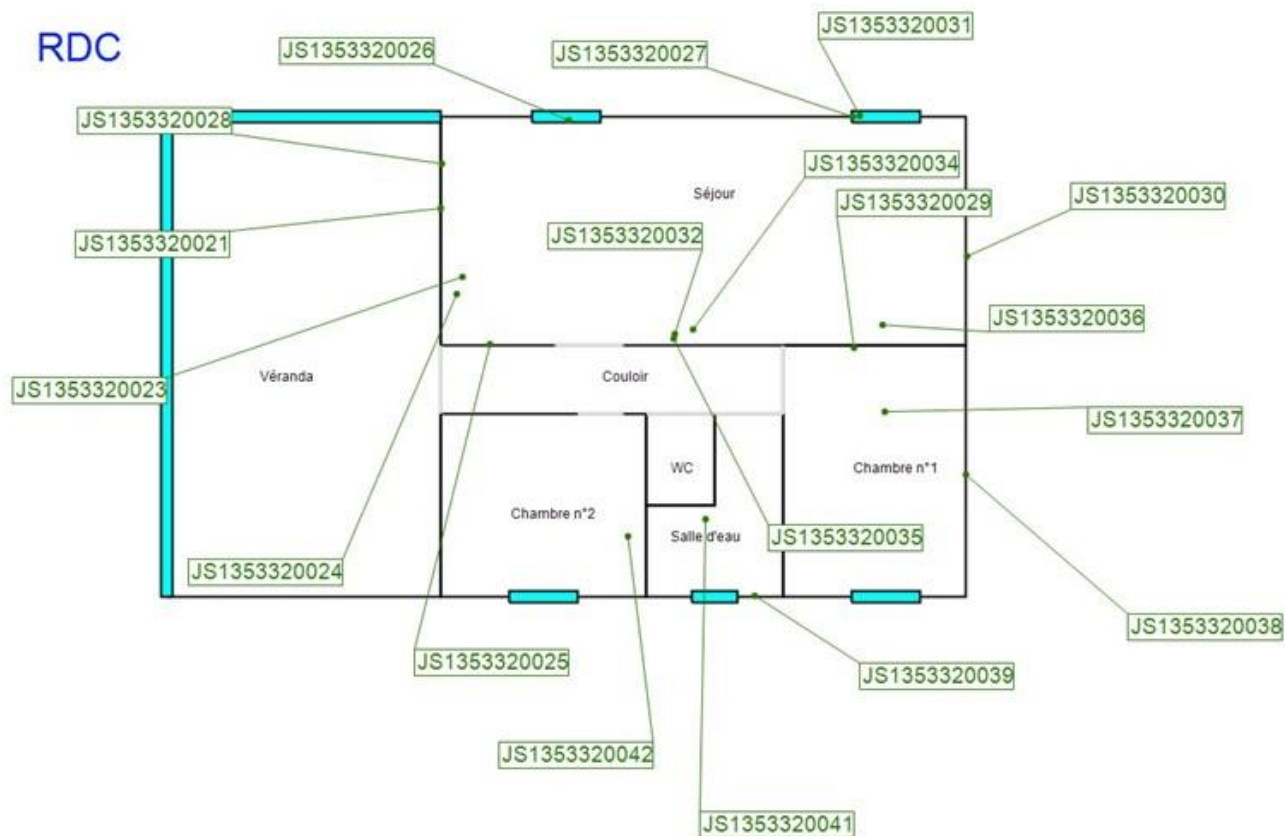




PLANCHE DE REPERAGE

Client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Titre	Croquis de repérage
N° dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL		Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras
N° planche	4/5	Version 0	des Grands Ceps
Type	Croquis	Adresse	route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN
Date	23/04/2026	Localisation / Bâtiment	Ancien logement Mosnier
Intervenant	SCHARTIER Johnny	Niveau	
Origine du plan	Cabinet de diagnostics	Commentaire	

Extérieur


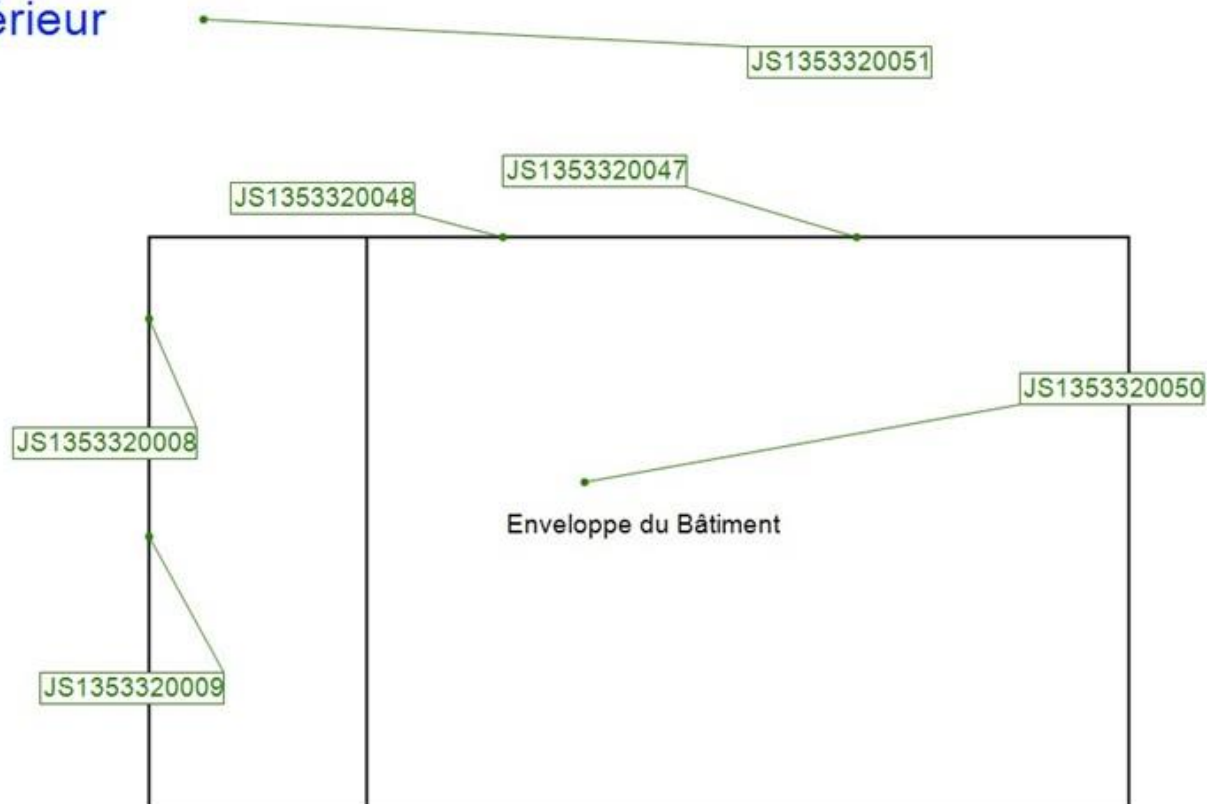




PLANCHE DE REPERAGE

Client	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	Titre	Croquis de repérage
N° dossier	135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL		Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras
N° planche	5/5	Version 0	des Grands Ceps
Type	Croquis	Adresse	route de la Chauffetière
			44640 LE PELLERIN
Date	23/04/2026	Localisation / Bâtiment	Ancien logement Mosnier
Intervenant	SCHARTIER Johnny	Niveau	
Origine du plan	Cabinet de diagnostics	Commentaire	

1er étage

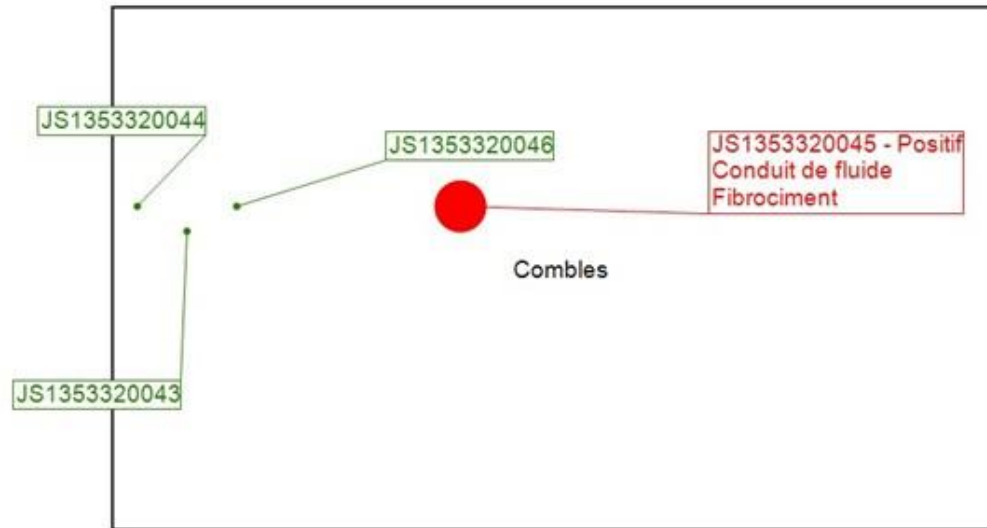

● Conduit de fluide
Fibrociment



ANNEXE : Procès verbaux d'analyse



PV_00720260401802030



Analyses pour le Bâtiment

DIAG HABITAT
Monsieur Johnny SCHARTIER
3 Rue du 3ème Dragons
44000 NANTES

Notre référence : AR-26-NS-021906-01

Numéro de dossier : 26W013555

Référence de dossier :

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien
bras des Grands Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN -
CONSERVATOIRE DU LITTORAL

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26W013555-001 - Référence JS135332001-RDC - Véranda - Sol - Plancher - Cole de carrelage +
Ragréage + Chappe, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-002 - Référence JS135332002-RDC - Véranda - Toutes zones - Plinthes - Colle de
plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-003 - Référence JS135332003-RDC - Véranda - Toutes zones - Mur - Enduit Ciment +
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-004 - Référence JS135332004-RDC - Véranda - Plafond - Plafond - Panneaux vissés,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-005 - Référence JS135332005-RDC - Véranda - Plafond - Plafond - Plot de colle,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-006 - Référence JS135332006-RDC - Véranda - Toutes zones - Charpente - Peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26W013555-007 - Référence JS135332007-RDC - Véranda - Toutes zones - Verrière - Mastic vitré, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-008 - Référence JS135332008-Extérieur - Enveloppe du Bâtiment - Façades Véranda - Mur de façades - Enduit Ciment + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-009 - Référence JS135332009-RDC - Véranda - Toutes zones - Verrière - Peinture extérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-010 - Référence JS135332010-RDC - Couloir - Sol - Plancher - Colle de carrelage + Ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-011 - Référence JS135332011-RDC - Couloir - Toutes zones - Plinthes - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-012 - Référence JS135332012-RDC - Couloir - Toutes zones - Mur de soubassement n°1 - Ciment + Colle de papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-013 - Référence JS135332013-RDC - Couloir - Toutes zones - Mur - Plâtre + Peinture + Colle de papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-014 - Référence JS135332014-RDC - Couloir - Toutes zones - Mur de soubassement - Colle de lambris, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-015 - Référence JS135332015-RDC - Couloir - Toutes zones - Mur haut - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-016 - Référence JS135332016-RDC - Couloir - A - Porte - Mastic vitré, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-017 - Référence JS135332017-RDC - Couloir - Plafond - Plafond - Plâtre + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33 889 165 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26W013555-018 - Référence JS135332018-RDC - Couloir - Toutes zones - Porte - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-019 - Référence JS135332019-RDC - Séjour - Sol - Plancher - Cole de carrelage + Ragrégé, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-020 - Référence JS135332020-RDC - Séjour - B,C,D - Mur - Peinture + Liège, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-021 - Référence JS135332021-RDC - Séjour - B et C - Mur - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-022 - Référence JS135332022-RDC - Séjour - B - Mur - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-023 - Référence JS135332023-RDC - Séjour - B - Cheminée n°1 - Mortier de briques et de pierres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-024 - Référence JS135332024-RDC - Séjour - A - Cheminée n°1 - Enduit de cheminée, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-025 - Référence JS135332025-RDC - Séjour - A - Mur - Ciment + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-026 - Référence JS135332026-RDC - Séjour - C - Fenêtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-027 - Référence JS135332027-RDC - Séjour - Toutes zones - Mur - Mortier de parpaing, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-028 - Référence JS135332028-RDC - Séjour - B - Mur - Enduit de rebouchage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-029 - Référence JS135332029-RDC - Séjour - Toutes zones - Plinthes - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26W013555-030 - Référence JS135332030-RDC - Séjour - Toutes zones - Mur - Plâtre + Colle de Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-031 - Référence JS135332031-RDC - Séjour - Toutes zones - Tube électrique - Tube bergman, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-032 - Référence JS135332032-RDC - Séjour - A - Cheminée n°2 - Enduit de cheminée, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-033 - Référence JS135332033-RDC - Séjour - A - Cheminée n°2 - Plaques collées, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-034 - Référence JS135332034-RDC - Séjour - A - Cheminée n°2 - Isolant, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-035 - Référence JS135332035-RDC - Séjour - A - Cheminée n°2 - Plot de colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-036 - Référence JS135332036-RDC - Séjour - Plafond - Moulure - Colle de revêtement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-037 - Référence JS135332037-RDC - Chambre n°1 - Sol - Plancher - Fallex, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-038 - Référence JS135332038-RDC - Chambre n°1 - Toutes zones - Mur - Plâtre + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-039 - Référence JS135332039-RDC - Salle d'eau - Toutes zones - Mur - Plâtre + Peinture + Colle de papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-040 - Référence JS135332040-RDC - Salle d'eau - B, C et D - Mur - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-041 - Référence JS135332041-RDC - Salle d'eau - Plafond - Plafond - Plâtre + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33 889 165 31 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26W013555-042 - Référence JS135332042-RDC - Chambre n°2 - Toutes zones - Mur - Plâtre + Peinture + Colle de papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-043 - Référence JS135332043-1er étage - Combles - Toutes zones - Conduit de cheminée - Mortier de briques, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-044 - Référence JS135332044-1er étage - Combles - Toutes zones - Mur - Enduit de rebouchage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-045 - Référence JS135332045-1er étage - Combles - Toutes zones - Conduit de fluide - Fibrociment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-046 - Référence JS135332046-1er étage - Combles - Toutes zones - Isolant - Isolant + Pare vapeur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-047 - Référence JS135332047-Extérieur - Enveloppe du Bâtiment - Façades - Mur de façades - Enduit Ciment + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-048 - Référence JS135332048-Extérieur - Enveloppe du Bâtiment - Façades - Appuis de fenêtre - Ciment Composite + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-049 - Référence JS135332049-Extérieur - Enveloppe du Bâtiment - Façades - Conduit de fluide - Fibrociment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-050 - Référence JS135332050-Extérieur - Enveloppe du Bâtiment - Toiture - Conduit de cheminée - Enduit et peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 26W013555-051 - Référence JS135332051-Extérieur - Jardin - Toutes zones - Clotûre - Enduit et peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33 889 16 53 1 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33 388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS
Sous-traitance Bâtiment Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021068-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 9:58 Page 1/15
Dossier N° : 26K011820 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011820 Référence de suivi du dossier N° : 26W013555
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 09/04/2026
Référence dossier Client: 135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26W013555-001 - JS135332001-RDC - Véranda - Sol - Plancher - Cole de carrelage + Ragréage + Chappe	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	26W013555-002 - JS135332002-RDC - Véranda - Toutes zones - Plinthes - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET /SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	26W013555-003 - JS135332003-RDC - Véranda - Toutes zones - Mur - Enduit Ciment + Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET /SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél. : +33388916531 ; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1 - 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021068-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 9:58 Page 2/15
Dossier N° : 26K011820 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011820 Référence de suivi du dossier N° : 26W013555
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 09/04/2026
Référence dossier Client: 135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	26W013555-004 - JS135332004-RDC - Véranda - Plafond - Plafond - Panneaux vissés	Matériau semi-dur de type plaque (marron) (fibresux)(i)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	26W013555-005 - JS135332005-RDC - Véranda - Plafond - Plafond - Plot de colle	Matériau de type colle (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	26W013555-006 - JS135332006-RDC - Véranda - Toutes zones - Charpente - Peinture	Matériau de type peinture (beige) + (gris) ; matériau (marron) (orange)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	26W013555-007 - JS135332007-RDC - Véranda - Toutes zones - Verrière - Mastic vitré	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (marron)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021068-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 9:58 Page 3/15
Dossier N° : 26K011820 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011820 Référence de suivi du dossier N° : 26W013555
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 09/04/2026
Référence dossier Client: 135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	26W013555-008 - JS135332008-Extérie ur - Enveloppe du Bâtiment - Façades Véranda - Mur de façades - Enduit Ciment + Peinture	Matériau (vert) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET /SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	26W013555-009 - JS135332009-RDC - Véranda - Toutes zones - Verrière - Peinture extérieur	Matériau de type peinture (beige)	MET /SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	26W013555-010 - JS135332010-RDC - Couloir - Sol - Plancher - Colle de carrelage + Ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (beige) (cimenteux) en traces	MET /SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	26W013555-011 - JS135332011-RDC - Couloir - Toutes zones - Plinthes - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau (beige) en traces(i)	MET /SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021068-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 9:58 Page 4/15
Dossier N° : 26K011820 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011820 Référence de suivi du dossier N° : 26W013555
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 09/04/2026
Référence dossier Client: 135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	26W013555-012 - JS135332012-RDC - Couloir - Toutes zones - Mur de soubassement n°1 - Ciment + Colle de papier peint	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	MET / SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux) ; matériau (orange) en traces	MET / SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	26W013555-013 - JS135332013-RDC - Couloir - Toutes zones - Mur - Plâtre + Peinture + Colle de papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (beige) (plâtreux) ; matériau (orange) en traces	MET / SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	26W013555-014 - JS135332014-RDC - Couloir - Toutes zones - Mur de soubassement - Colle de lambris	Matériau semi-dur de type plaque (marron) (fibreux) ; matériau de type colle (jaune) (beige)	MET / SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	26W013555-015 - JS135332015-RDC - Couloir - Toutes zones - Mur haut - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél. : +33388916531 ; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021068-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 9:58 Page 5/15
Dossier N° : 26K011820 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011820 Référence de suivi du dossier N° : 26W013555
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 09/04/2026
Référence dossier Client: 135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	26W013555-016 - JS135332016-RDC - Couloir - A - Porte - Mastic vitré	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau de type poussières en traces	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (rouge)	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	26W013555-017 - JS135332017-RDC - Couloir - Plafond - Plâtre + Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur (orange) en traces	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	26W013555-018 - JS135332018-RDC - Couloir - Toutes zones - Porte - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux	MET / SG3L *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	26W013555-019 - JS135332019-RDC - Séjour - Sol - Plancher - Cole de carrelage + Ragrage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / EU83 *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021068-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 9:58 Page 6/15
Dossier N° : 26K011820 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011820 Référence de suivi du dossier N° : 26W013555
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 09/04/2026
Référence dossier Client: 135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	26W013555-020 - JS135332020-RDC - Séjour - B,C,D - Mur - Peinture + Liège	Matériau fibreux de type papier peint (beige) (gris) ; matériau de type colle (jaune) n°1 + (jaune) n°2 ; matériau de type liège (beige) ; matériau de type peinture (vert)	MET /SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	26W013555-021 - JS135332021-RDC - Séjour - B et C - Mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET /SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	26W013555-022 - JS135332022-RDC - Séjour - B - Mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)(ii)	MOLP /RJL4	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
023	26W013555-023 - JS135332023-RDC - Séjour - B - Cheminée n°1 - Mortier de briques et de pierres	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET /EU83	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	26W013555-024 - JS135332024-RDC - Séjour - A - Cheminée n°1 - Enduit de cheminée	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)	MET /EU83	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél. : +33388916531 ; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021068-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 9:58 Page 7/15
Dossier N° : 26K011820 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011820 Référence de suivi du dossier N° : 26W013555
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 09/04/2026
Référence dossier Client: 135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	26W013555-025 - JS135332025-RDC - Séjour - A - Mur - Ciment + Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)	MET /SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	26W013555-026 - JS135332026-RDC - Séjour - C - Fenêtre - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau (gris)	MET /SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	26W013555-027 - JS135332027-RDC - Séjour - Toutes zones - Mur - Mortier de parpaing	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET /SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	26W013555-028 - JS135332028-RDC - Séjour - B - Mur - Enduit de rebouchage	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET /SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	26W013555-029 - JS135332029-RDC - Séjour - Toutes zones - Plinthes - Colle de plinthes	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtres)	MET /SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021068-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 9:58 Page 8/15
Dossier N° : 26K011820 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011820 Référence de suivi du dossier N° : 26W013555
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 09/04/2026
Référence dossier Client: 135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	26W013555-030 - JS135332030-RDC - Séjour - Toutes zones - Mur - Plâtre + Colle de Papier peint	Matériau (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	26W013555-031 - JS135332031-RDC - Séjour - Toutes zones - Tube électrique - Tube bergman	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type plaque métallique ; matériau semi-dur (noir) (bitumineux) (fibreuse)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	26W013555-032 - JS135332032-RDC - Séjour - A - Cheminée n°2 - Enduit de cheminée	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimentueux)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	26W013555-033 - JS135332033-RDC - Séjour - A - Cheminée n°2 - Plaques collées	Matériau semi-dur de type plaque (blanc) (gris)	MOLP * / RJL4	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, grunerite-amiante (amosite) *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 - +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021068-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 9:58 Page 9/15
Dossier N° : 26K011820 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011820 Référence de suivi du dossier N° : 26W013555
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 09/04/2026
Référence dossier Client: 135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	26W013555-034 - JS135332034-RDC - Séjour - A - Cheminée n°2 - Isolant	Matériau de type aluminium ; matériau (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) (orange)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune) (orange)	MOLP / RJL4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées *
035	26W013555-035 - JS135332035-RDC - Séjour - A - Cheminée n°2 - Plot de colle	Matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau de type colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (granulaire)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	26W013555-036 - JS135332036-RDC - Séjour - Plafond - Moulure - Colle de revêtement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type poussières en traces	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	26W013555-037 - JS135332037-RDC - Chambre n°1 - Sol - Plancher - Faltex	Matériau semi-dur de type plaque (marron) (beige) (fibreux)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél. : +33388916531 ; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021068-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 9:58 Page 10/15
Dossier N° : 26K011820 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011820 Référence de suivi du dossier N° : 26W013555
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 09/04/2026
Référence dossier Client: 135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	26W013555-038 - JS135332038-RDC - Chambre n°1 - Toutes zones - Mur - Plâtre + Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (orange) en traces	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	26W013555-039 - JS135332039-RDC - Salle d'eau - Toutes zones - Mur - Plâtre + Peinture + Colle de papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(iii)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	26W013555-040 - JS135332040-RDC - Salle d'eau - B,C et D - Mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) (plâtreux) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau semi-dur (blanc) (plâtreux)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021068-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 9:58 Page 11/15
Dossier N° : 26K011820 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011820 Référence de suivi du dossier N° : 26W013555
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 09/04/2026
Référence dossier Client: 135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	26W013555-041 - JS135332041-RDC - Salle d'eau - Plafond - Plafond - Plâtre + Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	26W013555-042 - JS135332042-RDC - Chambre n°2 - Toutes zones - Mur - Plâtre + Peinture + Colle de papier peint	Matériau (rouge) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / SG3L	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	26W013555-043 - JS135332043-1er étage - Combles - Toutes zones - Conduit de cheminée - Mortier de briques	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	26W013555-044 - JS135332044-1er étage - Combles - Toutes zones - Mur - Enduit de rebouchage	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / CF6U	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél. : +33388916531 ; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021068-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 9:58 Page 12/15
Dossier N° : 26K011820 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011820 Référence de suivi du dossier N° : 26W013555
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 09/04/2026
Référence dossier Client: 135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	26W013555-045 - JS135332045-1er étage - Combles - Toutes zones - Conduit de fluide - Fibrociment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / RJL4	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, niébeckite-amiante (crocidolite) *
046	26W013555-046 - JS135332046-1er étage - Combles - Toutes zones - Isolant - Isolant + Pare vapeur	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (noir) ; matériau souple (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type poussières en traces	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / RJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
047	26W013555-047 - JS135332047-Extérieur - Enveloppe du Bâtiment - Façades - Mur de façades - Enduit Ciment + Peinture	Matériau (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (foncé) + (gris) (cimenteux)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)(i)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél. : +33388916531 - +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021068-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 9:58 Page 13/15
Dossier N° : 26K011820 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011820 Référence de suivi du dossier N° : 26W013555
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 09/04/2026
Référence dossier Client: 135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	26W013555-048 - JS135332048-Extérieur - Enveloppe du Bâtiment - Façades - Appuis de fenêtre - Ciment Composite + Peinture	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * /SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	26W013555-049 - JS135332049-Extérieur - Enveloppe du Bâtiment - Façades - Conduit de fluide - Fibrociment	Matériau (vert) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)(iv)	MOLP * /RJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
050	26W013555-050 - JS135332050-Extérieur - Enveloppe du Bâtiment - Toiture - Conduit de cheminée - Enduit et peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	26W013555-051 - JS135332051-Extérieur - Jardin - Toutes zones - Clotûre - Enduit et peinture	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (cimenteux)	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 - 33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021068-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 9:58 Page 14/15
Dossier N° : 26K011820 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011820 Référence de suivi du dossier N° : 26W013555
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 09/04/2026
Référence dossier Client: 135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau ciment-colle (gris) ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (iii) Un matériau de type peinture (bleu) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (iv) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibres-ciment (gris) ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 - +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FRA3 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-021068-01 Date d'émission de rapport : 10/04/2026 9:58 Page 15/15
Dossier N° : 26K011820 Date de réception : 08/04/2026 Date d'analyse : 09/04/2026
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26K011820 Référence de suivi du dossier N° : 26W013555
Reçu au laboratoire le : 08/04/2026 Date de réception : 07/04/2026
Date d'analyse : 09/04/2026
Référence dossier Client: 135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A - Lieu-dit Percée de Buzay /ancien bras des Grands
Ceps route de la Chauffetière 44640 LE PELLERIN - CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.



Emilien BRIOU
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE : Autres documents



Document 1

PV_00720220900895049						
 Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS DIAG HABITAT Monsieur Johnny SCHARTIER 30 Boulevard Solferino 86000 POITIERS						
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX						
N° de rapport d'analyse : AR-22-NS-061631-01 Date d'émission de rapport : 30/09/2022 20:24 Page 1/2 Dossier N° : 22W026858 Date de réception : 27/09/2022 Date d'analyse : 27/09/2022 Référence dossier Client : 76266 MOSNIER A - La Masse 44640 LE PELLERIN - MOSNIER (Consorts)						
N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	JS76266001-RDC - Salon - Sol - Plancher - Dalle de sol grise	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / FEY6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (jaune)	MET / FEY6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
002	JS76266002-RDC - Salon - Sol - Plancher - Dalle de sol verte	Matériau souple de type dalle de sol (vert)	MET / FEY6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / FEY6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
003	JS76266003-RDC - Chambre n°2 - Sol - Plancher - Dalle de sol	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / FEY6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / FEY6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux : Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050. Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A". Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS 7 rue Pierre-Adolphe Boutevin - CS 90827 F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE Tél : +33 3 88 91 65 31 - +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/ S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B  ACCREDITATION N° 1-5597 Portée disponible sur www.cofrac.fr						

Commentaire :

ANNEXE : Attestation d'assurance

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. SCHARTIER Johnny, exerçant la profession d'opérateur en diagnostic immobilier, conformément à l'application de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, atteste sur l'honneur que :

- La présente attestation est réalisée en totale indépendance et impartialité.
- La société DIAG HABITAT satisfait aux conditions d'aptitude, de garantie financière et d'indépendance pour l'exercice de notre activité.
- La société DIAG HABITAT dispose des moyens en matériel et personnel nécessaires pour l'établissement des diagnostics.
- Je dispose des compétences requises pour effectuer les diagnostics convenus ainsi qu'en atteste ma certification de compétences :

DOMAINES TECHNIQUES :

DOMAINE :	DATE D'EFFET :	DATE D'EXPIRATION :	ORGANISME DE CERTIFICATION :	NUMERO DE CERTIFICATION :
Plomb	21/03/2023	20/03/2030	ABCIDIA	19-1555
Amiante	10/07/2024	09/07/2031	ABCIDIA	19-1555
Termites	13/06/2023	12/06/2030	ABCIDIA	19-1555
DPE	10/06/2023	09/06/2030	ABCIDIA	19-1555
Audit Énergétique	27/01/2025	09/06/2030	ABCIDIA	19-1555
Gaz	21/03/2023	20/03/2030	ABCIDIA	19-1555
Electricité	21/03/2023	20/03/2030	ABCIDIA	19-1555

- La société DIAG HABITAT est titulaire d'un contrat d'assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité liée à ses interventions (RC Professionnel souscrite auprès de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD sous le contrat N° 10592956604)

Fait à NANTES,



Johnny SCHARTIER
Diagnosticheur



Diag Habitat
Siren 493 016 257 - Code NAF : 7120 B

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

84/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

Saint Rémy les chevreuse, le 27/01/2025



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

SCHARTIER Johnny

sous le numéro 19-1555

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☒	Amiante Avec Mention [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 10/07/2024	Validité : 09/07/2031
☒	Termites Metropole [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 13/06/2023	Validité : 12/06/2030
☒	DPE sans mention [arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]	Prise d'effet : 10/06/2023	Validité : 09/06/2030
☒	Plomb Crep [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 21/03/2023	Validité : 20/03/2030
☒	GAZ [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 21/03/2023	Validité : 20/03/2030
☒	Electricite [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 21/03/2023	Validité : 20/03/2030
☒	Audit Energetique [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : 27/01/2025	Validité : 09/06/2030



Accréditation
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des
opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier
PRO 06



Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

85/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19

Saint Rémy les chevreuse, le 27/01/2025



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

SCHARTIER Johnny

sous le numéro 19-1555

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes



Amiante Sans Mention

Prise d'effet : **10/07/2024** Validité : **09/07/2031**

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]



Audit Energetique_A

Prise d'effet : **21/12/2023** Validité : **21/02/2025**

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]



Accréditation
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des
opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier
PRO 06



Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021



ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° 10592956604

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que :

DIAG HABITAT (ROYAN - TOURS - BORDEAUX - NANTES - LIMOGES - POITIERS)
dont le siège est situé 1 BOULEVARD BAILLET 17200 ROYAN
Adhérent n°123

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10592956604,

Garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :
500 000 € par sinistre et 1 000 000 € par année d'assurance.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2026 AU 31/12/2026 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 04/12/2025
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 366 123 000 - N°ORIAS 07 000 473

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 1

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

87/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19

Liste des activités garanties

Sous réserve de disposer des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel. (C = certification de compétence / F = attestation de formation / AC = accréditation / A = Agrément).

CATEGORIE 1 couvrant les activités couramment exercées par les diagnostiqueurs immobiliers.

- Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE sans mention), C
- Diagnostic de performance énergétique des maisons individuelles (DPE sans mention), C
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) (plomb sans mention), C
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante (amiante sans mention), C
- Contrôle périodique de l'amiante (amiante sans mention), C
- Dossier technique amiante (amiante sans mention), C
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment, C
- Etat parasitaire, insectes xylophages et champignons lignivores dont Mérulle, C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites.
- Diagnostic Mérulle F (car non pris en compte dans la certification Termites)
- L'état de l'installation intérieure de gaz, C
- L'état de l'installation intérieure d'électricité, C
- L'état d'installation d'assainissement non collectif, F
- Assainissement collectif, F
- L'état des risques et des pollutions (ERP),
- L'Etat des risques réglementés pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL),
- L'information sur la présence d'un risque de mérulle,
- Certificats de surface – Bien à la vente (Loi Carrez), F
- Certificats de surface – Bien à la location (Loi Boutin), F
- Vérifications de conformité de la sécurité des piscines,
- Document Unique d'évaluation des risques pour syndics de copropriété,
- Diagnostic humidité,
- Etats des lieux locatifs (des parties privatives),
- Assistance à la livraison de biens neufs,
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) sans travaux d'électricité et sans maintenance,
- Certificat de logements décents, Normes d'habitabilité [notamment dans le cadre des dispositifs spéciaux de type de Robien, Scellier, Prêts conventionnés – prêts à taux zéro –, F
- Délivrance de l'attestation de prise en compte de la RT 2012. C (DPE sans mention)
- DPE en vue de l'obtention d'un Prêt à taux zéro (DPE sans mention), C
- Vérification de l'installation électrique du logement dans le cadre du télétravail, C
- Le carnet d'information du logement (CIL),
- Les Plans et Croquis de l'Avant-Projet Sommaire (APS), à l'exception de toute activité de conception et de réalisation de travaux
- L'état des arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations (titre Ier du livre V du CCH),
- Certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département.
- Mesurage de la surface au sol des locaux tertiaires, F
- Audit énergétique, C

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 2

88/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19

CATEGORIE 2 couvrant les activités suivantes EN SUS des activités de la catégorie 1

- Audit énergétique pour copropriété, F
 - Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE avec mention), C
 - DPE projeté pour les Maisons individuelles (sans mention)
 - DPE projeté pour les immeubles collectifs (avec mention)
 - DPE tertiaire (avec mention), C+F
 - Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) (plomb avec mention), C
 - Constat après travaux Plomb, C (sans mention)
 - Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb, C (sans mention)
 - Recherche de plomb avant travaux, avant démolition (CREP avec ou sans mention), C
 - Diagnostic du plomb dans l'eau,
 - Contrôle périodique de l'amiante (amiante avec mention), C
 - Constat visuel amiante de première et seconde restitution après travaux, C (amiante avec mention),
 - Dossier technique amiante (amiante avec mention), C
 - Diagnostic amiante avant démolition, C (avec mention)
 - Diagnostic amiante avant travaux (RAAT), F SS4 et quantification du volume de matériaux et produits contenant de l'amiante, F
 - Bilans thermiques : par infiltrométrie et ou thermographie infrarouge,
 - Réalisation de tests d'infiltrométrie et ou thermographie infrarouge selon le cahier des charges RT 2012, F
 - Légionellose sauf exclusions ci-après,
 - Diagnostic accessibilité handicapé dans les établissements recevant du public, (ERP, IOP, Y), F
 - Diagnostic radon, F
 - Dépistage radon, A (Autorité de Sécurité Nucléaire)
 - Calcul des millièmes de copropriété et état descriptif de division. F
 - Diagnostic Technique Global (DTG), F BAC+3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente, sous les réserves suivantes :
 - L'adhérent exerce le diagnostic technique global tel que prévu par l'article L 731-1 du code de la construction et de l'habitation,
 - L'adhérent dispose des compétences prévues par le décret 2016-1965 du 28 décembre 2016,
 - Dont l'activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre.
 - Projet de Plan Pluriannuel des Travaux du bâtiment, F BAC+3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente.
- Cette activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre.
Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée.

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 3

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

89/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19

CATEGORIE 3 couvrant les activités suivantes EN SUS des activités des catégories 1 et 2

- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public :
 - Voie 1: AC (COFFRAC)
 - Voie 2: F
- Diagnostic amiante sur enrobés, Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP), C avec mention ou F SS4 pour les certifiés sans mention,
- Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- Diagnostic déchets de chantier (article R111-43 à R111-49 du CCH), F
- Diagnostic Technique SRU, F BAC+3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente
- Diagnostic Eco prêt, F
- Evaluation immobilière en valeur vénale et en valeur locative, F
- Diagnostic acoustique, F
- Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aéroports dit PEB,
- Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA),
- Formation, Auditeur dans le cadre des activités garanties dans le présent contrat,
- Prélèvement d'air pour mesure d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis et prélèvement d'air pour mesure des niveaux d'empoussièrement de fibre d'amiante au poste de travail : AC+F
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage et prélèvements),
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage et prélèvements).
- Radon hors réglementation, F
- Diagnostic de mise en sécurité des ascenseurs hors préconisation de travaux,
- Coordonnateur SPS, F
- Diagnostic de repérage amiante sur navires battant pavillons français, AC
- Etude thermique RT 2012 et RE 2020, F
- Etats des installations intérieures d'électricité dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques (sécurité au travail), AC
- Expertise technique en matière d'assurance pour le compte des assurés et des assureurs.
- Diagnostic en contrôle technique immobilier.
- Missions de vérifications et de mesures des systèmes de ventilation mécanique dans les bâtiments résidentiels dans le cadre de la RE 2020 et ses labels Associés, **certificat de qualification délivré par QUALIBAT dans le cadre de la Norme 8741**
- Diagnostic Structure, F BAC+5 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente (*minimum de garanties légales : 1 000 000 € par sinistre et 1 500 000 € par année d'assurance*)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 4

135332 CONSERVATOIRE DU LITTORAL A

90/90

www.diag-habitat.com | contact@diag-habitat.com

AGENCE ROYAN
1 Bd Lt-Colonel Robert Baillet
17200 ROYAN
Tél : 05 46 08 36 10

AGENCE POITIERS
30 Bd Solferino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 11 16 90

AGENCE TOURS
90 bis Rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
Tél : 02 47 44 41 88

AGENCE BORDEAUX
21 av. de Canteranne
33600 PESSAC
Tél : 05 57 59 17 29

AGENCE NANTES
7 Rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
Tél : 02 40 35 74 84

AGENCE LIMOGES
37 rue Barthélemy Thimonier
87280 LIMOGES
Tél : 05 19 08 02 45

Contactez également
nos agences
Vendéennes 85
Tél : 02 51 46 58 19