



ENVIRONNEMENT

AGENCE IDF RESIDENTIEL

16 Rue Marcel Vigneron
94110 ARCUEIL
Tel : 0178121300
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE
LA DÉ

Base des Loges -8 Avenue du président Kennedy - 8 Avenue
du Président Kennedy - BP 40202
78 10 SAINT GERMAIN EN LAYE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW478485

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 12/12/2024

Reference mandataire : Démolition
cheminée-évacuation cuve à fioul

DÉSIGNATION DU BIEN

Démolition cheminée-évacuation
cuve à fioul
69 AV. DE PARIS,
94160 SAINT-MANDÉ

PROPRIÉTAIRE

ETABLISSEMENT DU SERVICE
D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉ
Base des Loges -8 Avenue du
président Kennedy - 8 Avenue du
Président Kennedy - BP 40202

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ

Référence client : Démolition cheminée-évacuation
cuve à fioul

Désignation : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul

Date de construction : Avant 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : PUZZUOLI SEBASTIEN


Accompagnateur : ()

Date de repérage : 12/12/2024

Numéro attestation : 1081

Délivré le : 14/12/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP – 25 Avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC

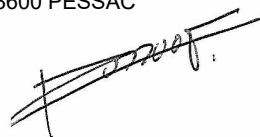

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉ
Base des Loges -8 Avenue du président Kennedy - 8
Avenue du Président Kennedy - BP 40202
78 10 SAINT GERMAIN EN LAYE

Donneur d'ordre :
ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉ
Base des Loges -8 Avenue du président Kennedy - 8
Avenue du Président Kennedy - BP 40202
78 10 SAINT GERMAIN EN LAYE

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 20/12/2024

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 20/12/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1
(Pièce cuve)

Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)

Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 2
(Foyer cheminée)

Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur cheminée)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Vol 4 (Extérieur cheminée) - Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Moyen investigation non mis à disposition	Partie haute Aucun accès sécurisé

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Démolition de la cheminée et retrait d'une cuve.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Indiqué par le donneur d'ordre présent le jour du diagnostic .

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 1 (Pièce cuve)	
Parois verticales intérieures et enduits	Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 1 (Pièce cuve) - Vol 2 (Foyer cheminée)	
Plafond et faux-plafonds	Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 1 (Pièce cuve) - Vol 2 (Foyer cheminée)	
Revêtement de sol	Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 1 (Pièce cuve) - Vol 2 (Foyer cheminée)	
Façades	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 3 (Cheminée)	
Parois verticales intérieures et enduits	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 3 (Cheminée)	
Revêtement de mur	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 3 (Cheminée)	
Revêtement de sol	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 3 (Cheminée)	
Conduits, canalisations et équipements	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 4 (Extérieur cheminée)	
Façades	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 4 (Extérieur cheminée)	
Parois verticales intérieures et enduits	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 4 (Extérieur cheminée)	
Revêtement de sol	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 4 (Extérieur cheminée)	



D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (Cheminée)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P8
Vol 4 (Extérieur cheminée)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit non identifié	Joint entre éléments	P20

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
Vol 4 (Extérieur cheminée) - Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé		Moyen investigation non mis a disposition	Partie haute Aucun accès sécurisé	

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

-Des investigations complémentaires devront être menées, si pendant la démolition, des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont découverts.

-Certains éléments de la construction noyés dans la structure du bâtiment et susceptibles de contenir de l'amiante peuvent être découverts en cours de démolition. Dans ce cas, une intervention complémentaire devra être réalisée, afin de procéder à l'analyse de ces matériaux inaccessibles sans travaux lourds de déconstruction (Isolant entre dalle béton, cale de ferrailage, élément structurel noyé, réseau enterré...).

-Nous n'avons pas pu accéder a la partie sommitale de la cheminée a cause de la vétusté et la dangerosité, des sondages(prélevement 1 et 2) sur document du prestataire EX'IM (ESID-IDF 94588 29.09.21 A) ont été réalisés, par contre des prelevements complementaires pevent être réalisé si jamais pendant les travaux des matériaux seront découverts.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Façades**
- 2 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 3 - Plafond et faux-plafonds**
- 4 - Revêtement de sol**
- 5 - Revêtement de mur**
- 6 - Conduits, canalisations et équipements**



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Foyer cheminé e -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 3 (Cheminée)	Murs	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EW 47848 5 n°2 - 1	P2	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Foyer cheminé e -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 3 (Cheminée)	Murs	Enduit ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EW 47848 5 n°3 - 1	P3	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Foyer cheminé e -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 3 (Cheminée)	Murs	Enduit ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EW 47848 5 n°5 - 1	P5	Matériau gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Foyer cheminé e -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 3 (Cheminée)	Murs	Enduit ciment	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 47848 5 n°5 - 1	P5	Matériau gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Foyer cheminé e -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 3 (Cheminée)	Murs	Joint de scellement	P6	Réalisation d'un prélèvement	Jointt briques	002EW 47848 5 n°6 - 1	P6	Peinture non séparable + matériau blanc en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Foyer cheminée e -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 3 (Cheminée)	Murs	Joint de scellement	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Jointt briques	002EW 47848 5 n°6 - 1	P6	Peinture non séparable + matériau blanc en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Foyer cheminée e -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 3 (Cheminée)	Murs	Joint de scellement	P7	Réalisation d'un prélèvement	Jointt briques à l'intérieur de la cheminée	002EW 47848 5 n°7 - 2	P7	Peinture non séparable + matériau gris en vrac + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Foyer cheminée e -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 3 (Cheminée)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EW 47848 5 n°8 - 1	P8	Matériau fibreuse gris avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse
Foyer cheminée e -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 3 (Cheminée)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 47848 5 n°8 - 1	P8	Matériau fibreuse gris avec fibres visibles	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 4 (Extérieur cheminée)	Murs	Enduit ciment	P19	Réalisation d'un prélèvement		002EW 47848 5 n°19 - 1	P19	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 4 (Extérieur cheminée)	Murs	Enduit ciment	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 47848 5 n°19 - 1	P19	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 4 (Extérieur cheminée)	Murs	Enduit ciment	P21	Réalisation d'un prélèvement		002EW 47848 5 n°21 - 1	P21	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 4 (Extérieur cheminée)	Murs	Enduit ciment	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 47848 5 n°21 - 1	P21	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 4 (Extérieur cheminée)	Structure - Murs	Béton + enduit cimenteux lisse	S4	Réalisation d'un sondage	partie sommitale de la cheminée					Négatif sur docum ent Rappor t ESID-I DF 94588 29.09.2 1 A/P1
Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 4 (Extérieur cheminée)	Structure - Murs	Béton + enduit cimenteux lisse	S4	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S4	partie sommitale de la cheminée					Négatif sur docum ent Rappor t ESID-I DF 94588 29.09.2 1 A/P1
Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 4 (Extérieur cheminée)	Structure - Plate-forme	Revêtement bitumineux noire	S5	Réalisation d'un sondage	partie sommitale de la cheminée					Négatif sur docum ent Rappor t ESID-I DF 94588 29.09.2 1 A/P2



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieur cheminée e -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 4 (Extérieur cheminée)	Structure - Plate-forme	Revêtement bitumineux noire	S5	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S5	partie sommitale de la cheminée					Négatif sur docum ent Rappor t ESID-I DF 94588 29.09.2 1 A/P2

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferi e -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 2 (Foyer cheminée)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EW 47848 5 n°4 - 1	P4	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Foyer cheminée e -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 3 (Cheminée)	Porte coupe-feu	Joint polystyrène	S1	Réalisation d'un sondage	Plafond et socle	S1 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureE ntaillé



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Foyer cheminé e -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 3 (Cheminée)	Porte coupe-feu	Joint polystyrène	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1	Plafond et socle	S1 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureE ntaillé
Chaudière -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 1 (Pièce cuve)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement		002EW 47848 5 n°14 - 1	P14	Enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Chaudière -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 1 (Pièce cuve)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EW 47848 5 n°15 - 1	P15	Enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Chaudière -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 1 (Pièce cuve)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P18	Réalisation d'un prélèvement		002EW 47848 5 n°18 - 1	P18	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cheminé e -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 4 (Extérieur cheminée)	Murs et cloisons	Appui	P22	Réalisation d'un prélèvement		002EW 47848 5 n°22 - 1	P22	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse


GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 4 (Extérieur cheminée)	Murs et cloisons	Appui	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW 47848 5 n°22 - 1	P22	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 4 (Extérieur cheminée)	Murs et cloisons	Joint	P23	Réalisation d'un prélèvement	Appuie	002EW 47848 5 n°23 - 1	P23	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 4 (Extérieur cheminée)	Murs et cloisons	Joint	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Appuie	002EW 47848 5 n°23 - 1	P23	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferi e -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 2 (Foyer cheminée)	Plafonds	Enduits ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EW 47848 5 n°1 - 1	P1	Peinture non séparable + enduit blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 1 (Pièce cuve)	Plafonds	Enduits ciment	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EW478485 n°17 - 1	P17	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Foyer cheminé -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 3 (Cheminée)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P9	Réalisation d'un prélèvement	Socle	002EW478485 n°9 - 1	P9 Phase 1	Polystyrène	Négatif	Négatif sur analyse
Foyer cheminé -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 3 (Cheminée)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Socle	002EW478485 n°9 - 1	P9 Phase 1	Polystyrène	Négatif	Négatif sur analyse
Foyer cheminé -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 3 (Cheminée)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P9	Réalisation d'un prélèvement	Socle	002EW478485 n°9 - 1	P9 Phase 2	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 3 (Cheminée)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Socle	002EW 47848 5 n°9 - 1	P9 Phase 2	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 3 (Cheminée)	Revêtement de sol	Socle	P10	Réalisation d'un prélèvement	Intérieur du socle	002EW 47848 5 n°10 - 1	P10	Matériau compact rouge + mousse végétale non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferi e -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 2 (Foyer cheminée)	Revêtement de sol	Ragréage	P12	Réalisation d'un prélèvement		002EW 47848 5 n°12 - 1	P12	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferi e -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 2 (Foyer cheminée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P13	Réalisation d'un prélèvement	Deuxième couche	002EW 47848 5 n°13 - 1	P13 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferi e -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 2 (Foyer cheminée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P13	Réalisation d'un prélèvement	Deuxième couche	002EW 47848 5 n°13 - 1	P13 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 2 (Foyer cheminée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P13	Réalisation d'un prélèvement	Deuxième couche	002EW47848 5 n°13 - 1	P13 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 1 (Pièce cuve)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EW47848 5 n°16 - 1	P16	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 1 (Pièce cuve)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW47848 5 n°16 - 1	P16	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 4 (Extérieur cheminée)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P24	Réalisation d'un prélèvement		002EW47848 5 n°24 - 1	P24	Matériau compact gris hétérogène + mousse végétale non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 4 (Extérieur cheminée)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW47848 5 n°24 - 1	P24	Matériau compact gris hétérogène + mousse végétale non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 4 (Extérieur cheminée)	Revêtement de sol	Revêtement bitumeux des fondations	P25	Réalisation d'un prélèvement		002EW 47848 5 n°25 - 1	P25	Matériau bitumineux noir avec gravillons avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 3 (Cheminée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélèvement	Socle	002EW 47848 5 n°11 - 1	P11 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 3 (Cheminée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélèvement	Socle	002EW 47848 5 n°11 - 1	P11 Phase 2	Colle blanche en vac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaudière -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Ma ndé	Vol 1 (Pièce cuve)	Conduit fluide non identifié	Conduit pvc	S2	Réalisation d'un sondage		S2 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature Entaille




GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 1 (Pièce cuve)	Conduit fluide non identifié	Conduit métallique	S3	Réalisation d'un sondage		S3 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureEntaille
Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 1 (Pièce cuve)	Conduit fluide non identifié	Conduit métallique	S3	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S3		S3 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureEntaille
Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Vol 4 (Extérieur cheminée)	Conduit non identifié	Joint entre éléments	P20	Réalisation d'un prélèvement		002EW478485 n°20 - 1	P20	Matériau compact marron avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse



ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Plan de repérage - Actions menées
	Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Plan de repérage - Actions menées
	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - MPCA Toutes catégories confondues
	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - MPCA Façades
	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Plan de repérage - Actions menées
	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - MPCA Toutes catégories confondues
	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - MPCA Conduits, canalisations et équipements

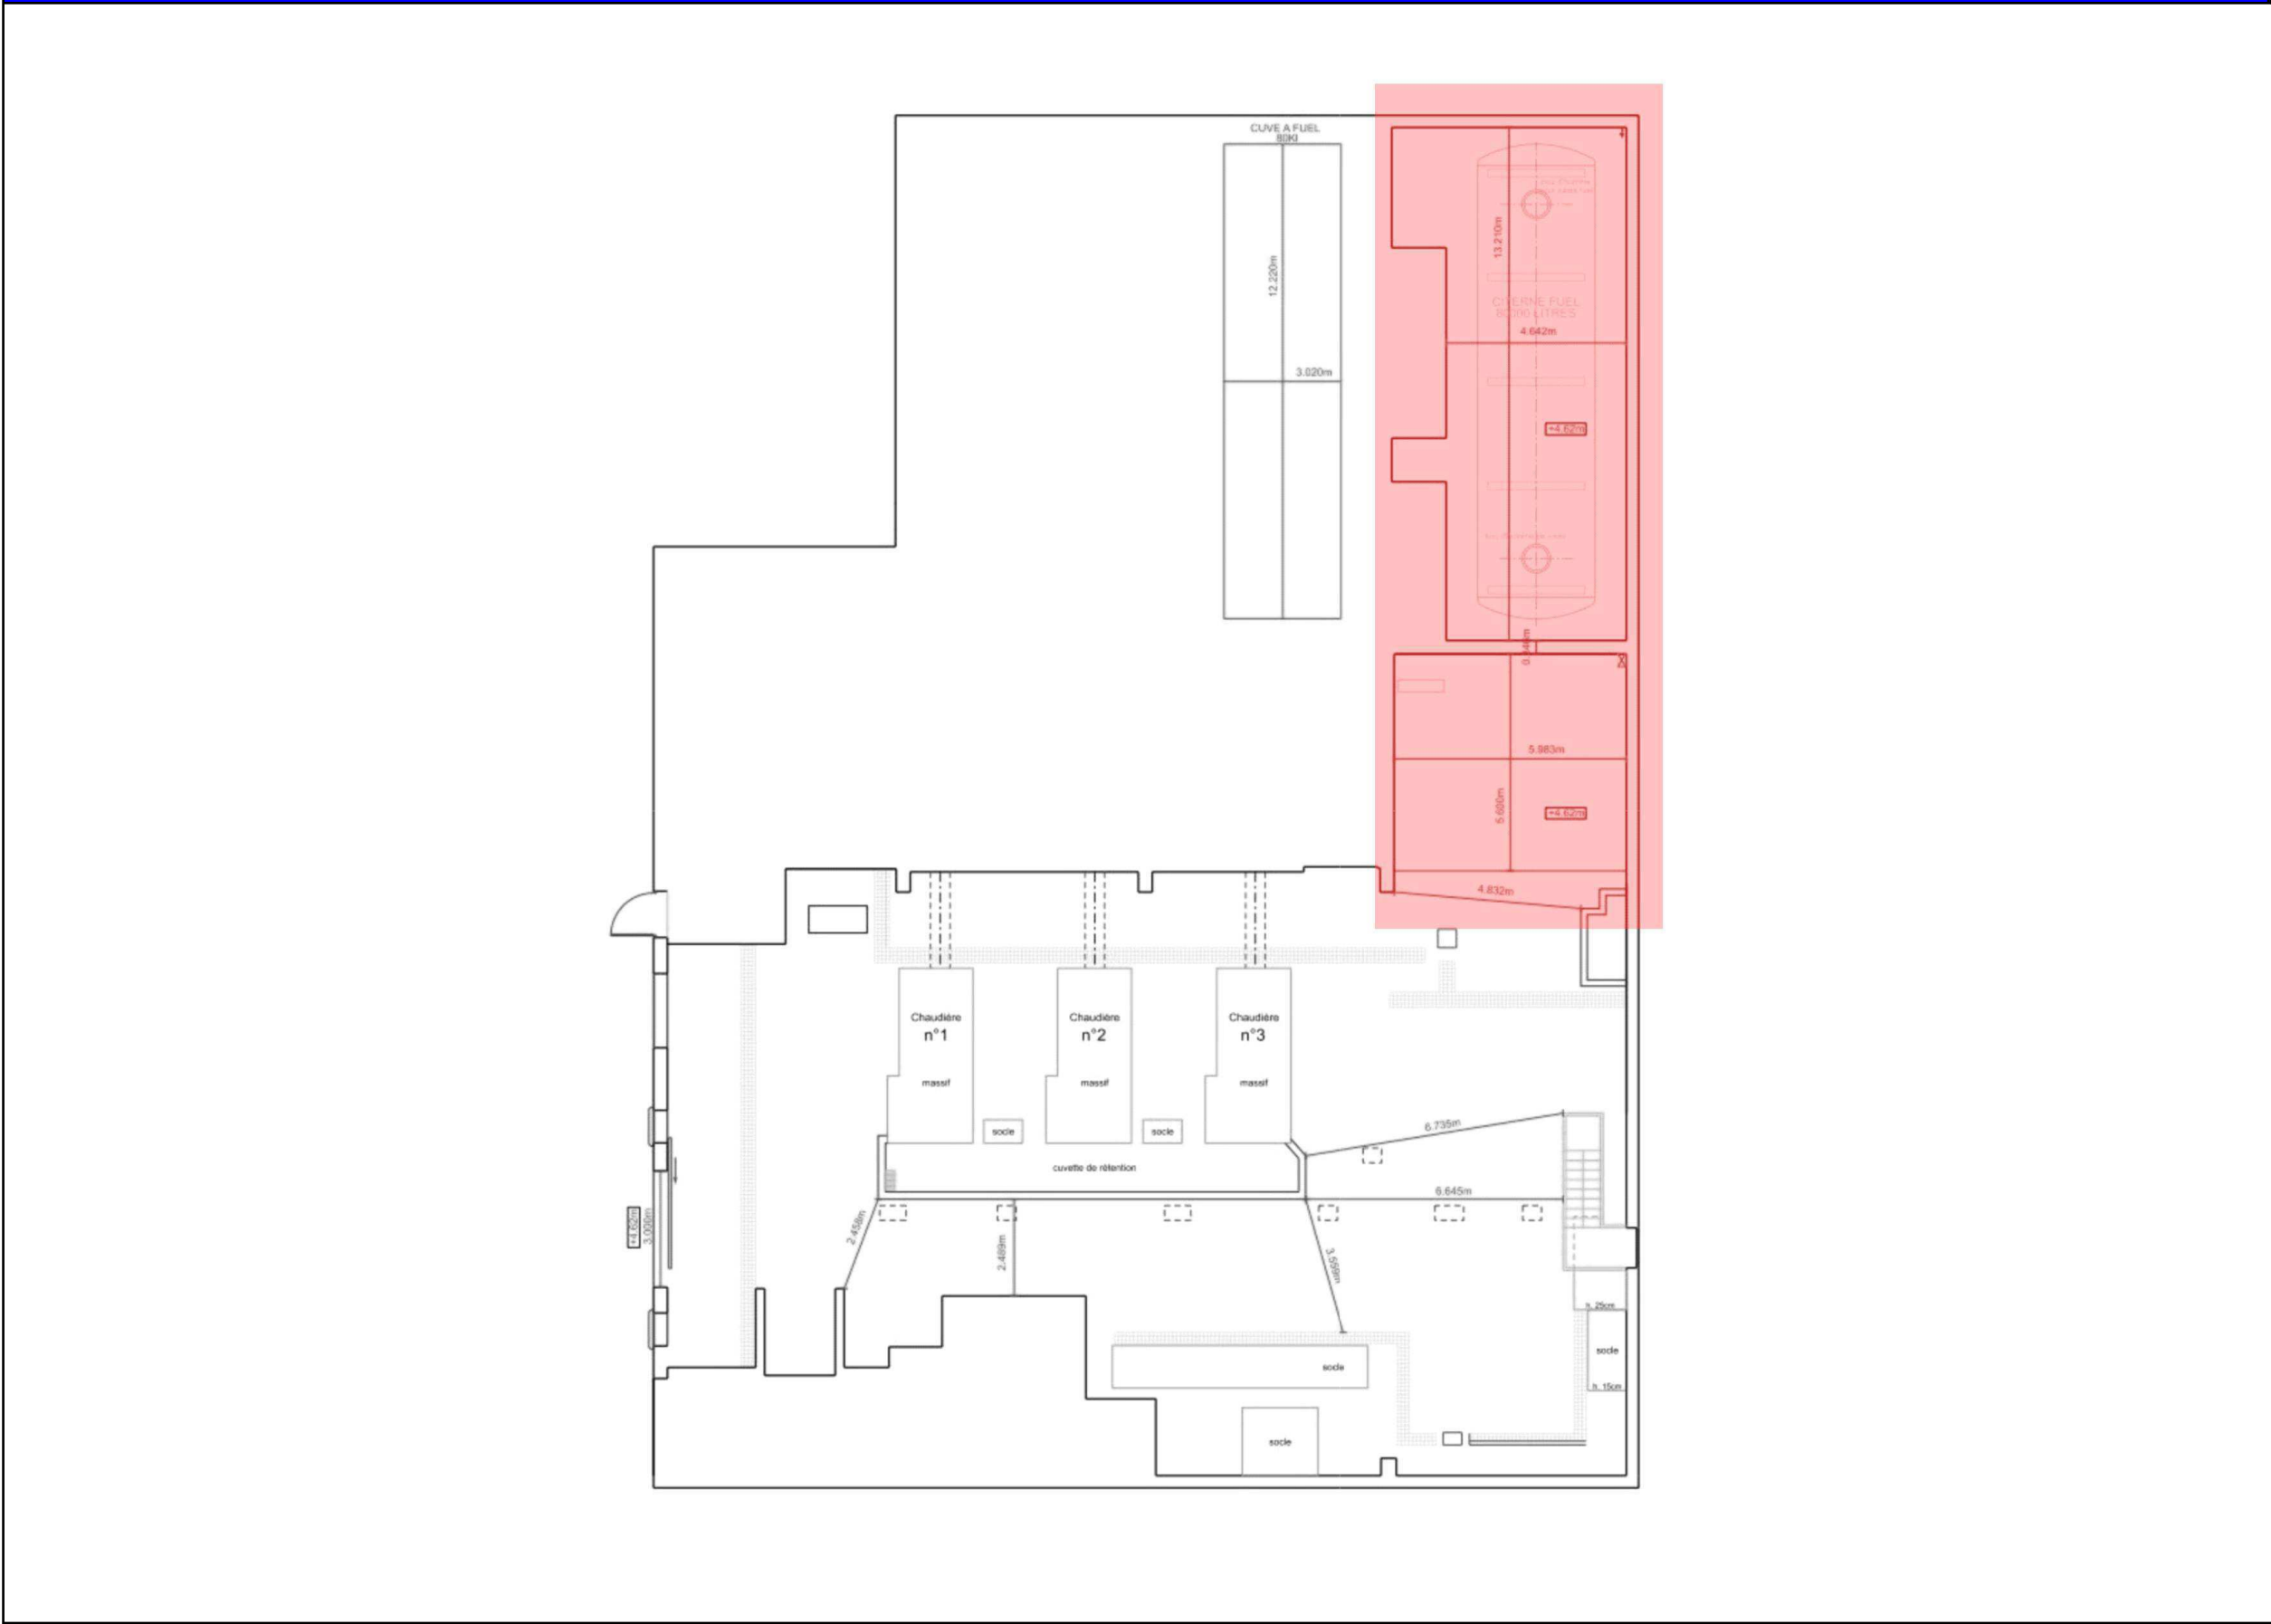

Légende	
	Périmètre d'intervention 1


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ	Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul	12/12/2024	PUZZUOLI SEBASTIEN



Légende	
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ	Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul	12/12/2024	PUZZUOLI SEBASTIEN


Vol 3
(Cheminée)

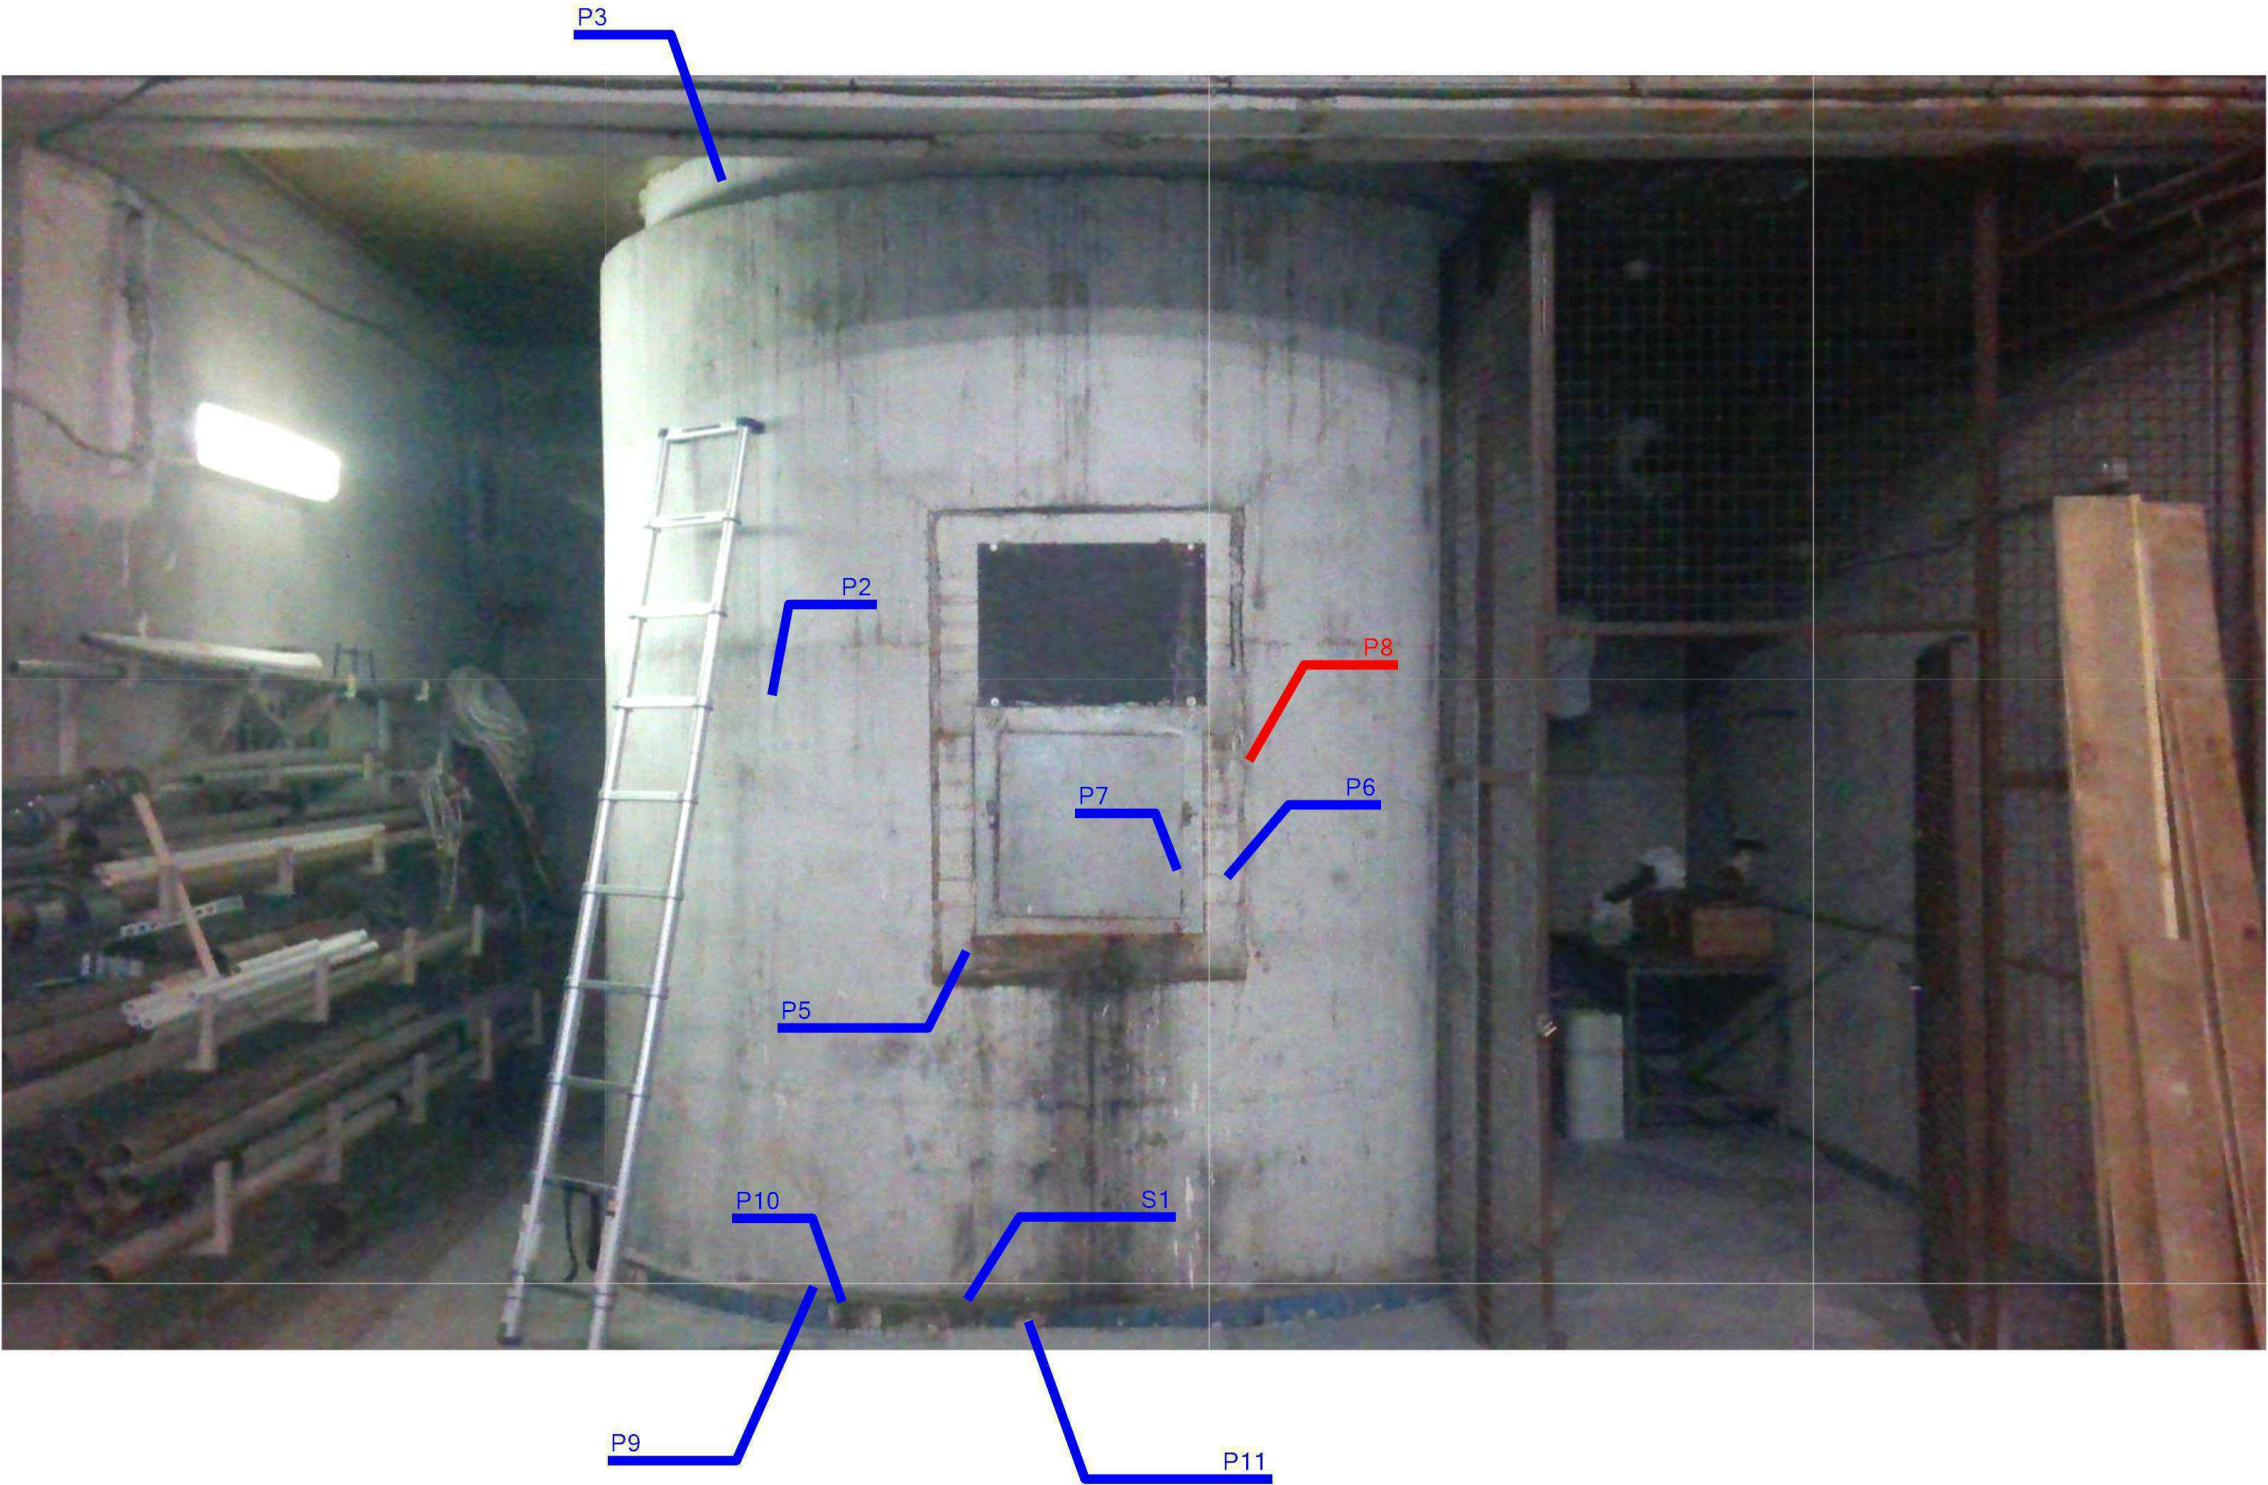

Légende	
	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ	Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul	12/12/2024	PUZZUOLI SEBASTIEN

Vol 3
(Cheminée)

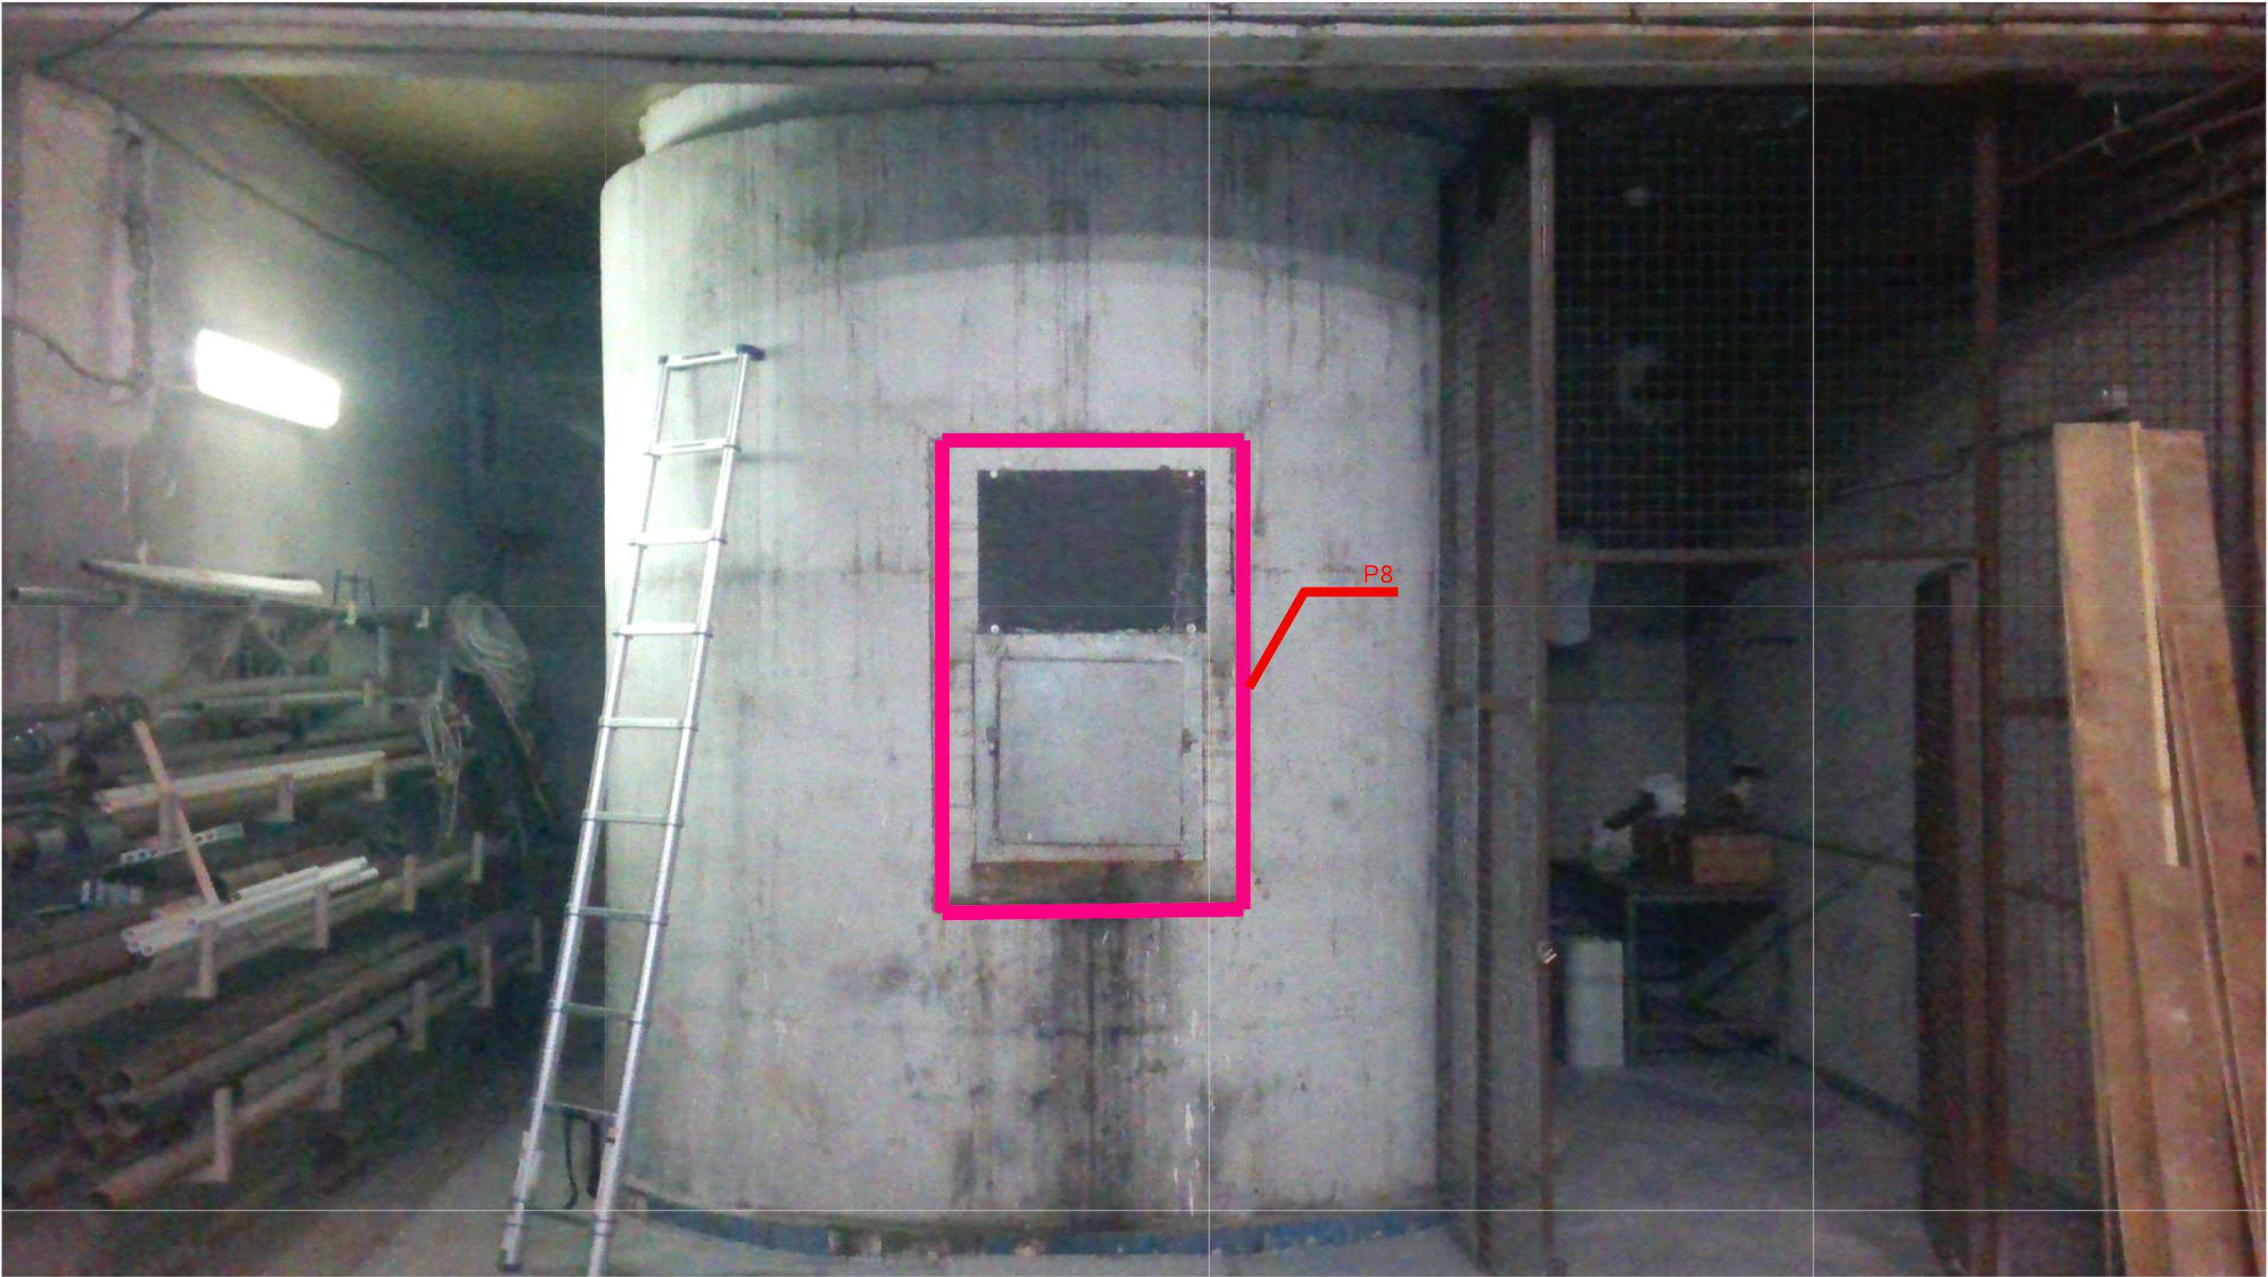


Légende

	P8 : Joint détrempé

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ	Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul	12/12/2024	PUZZUOLI SEBASTIEN


Vol 3
(Cheminée)

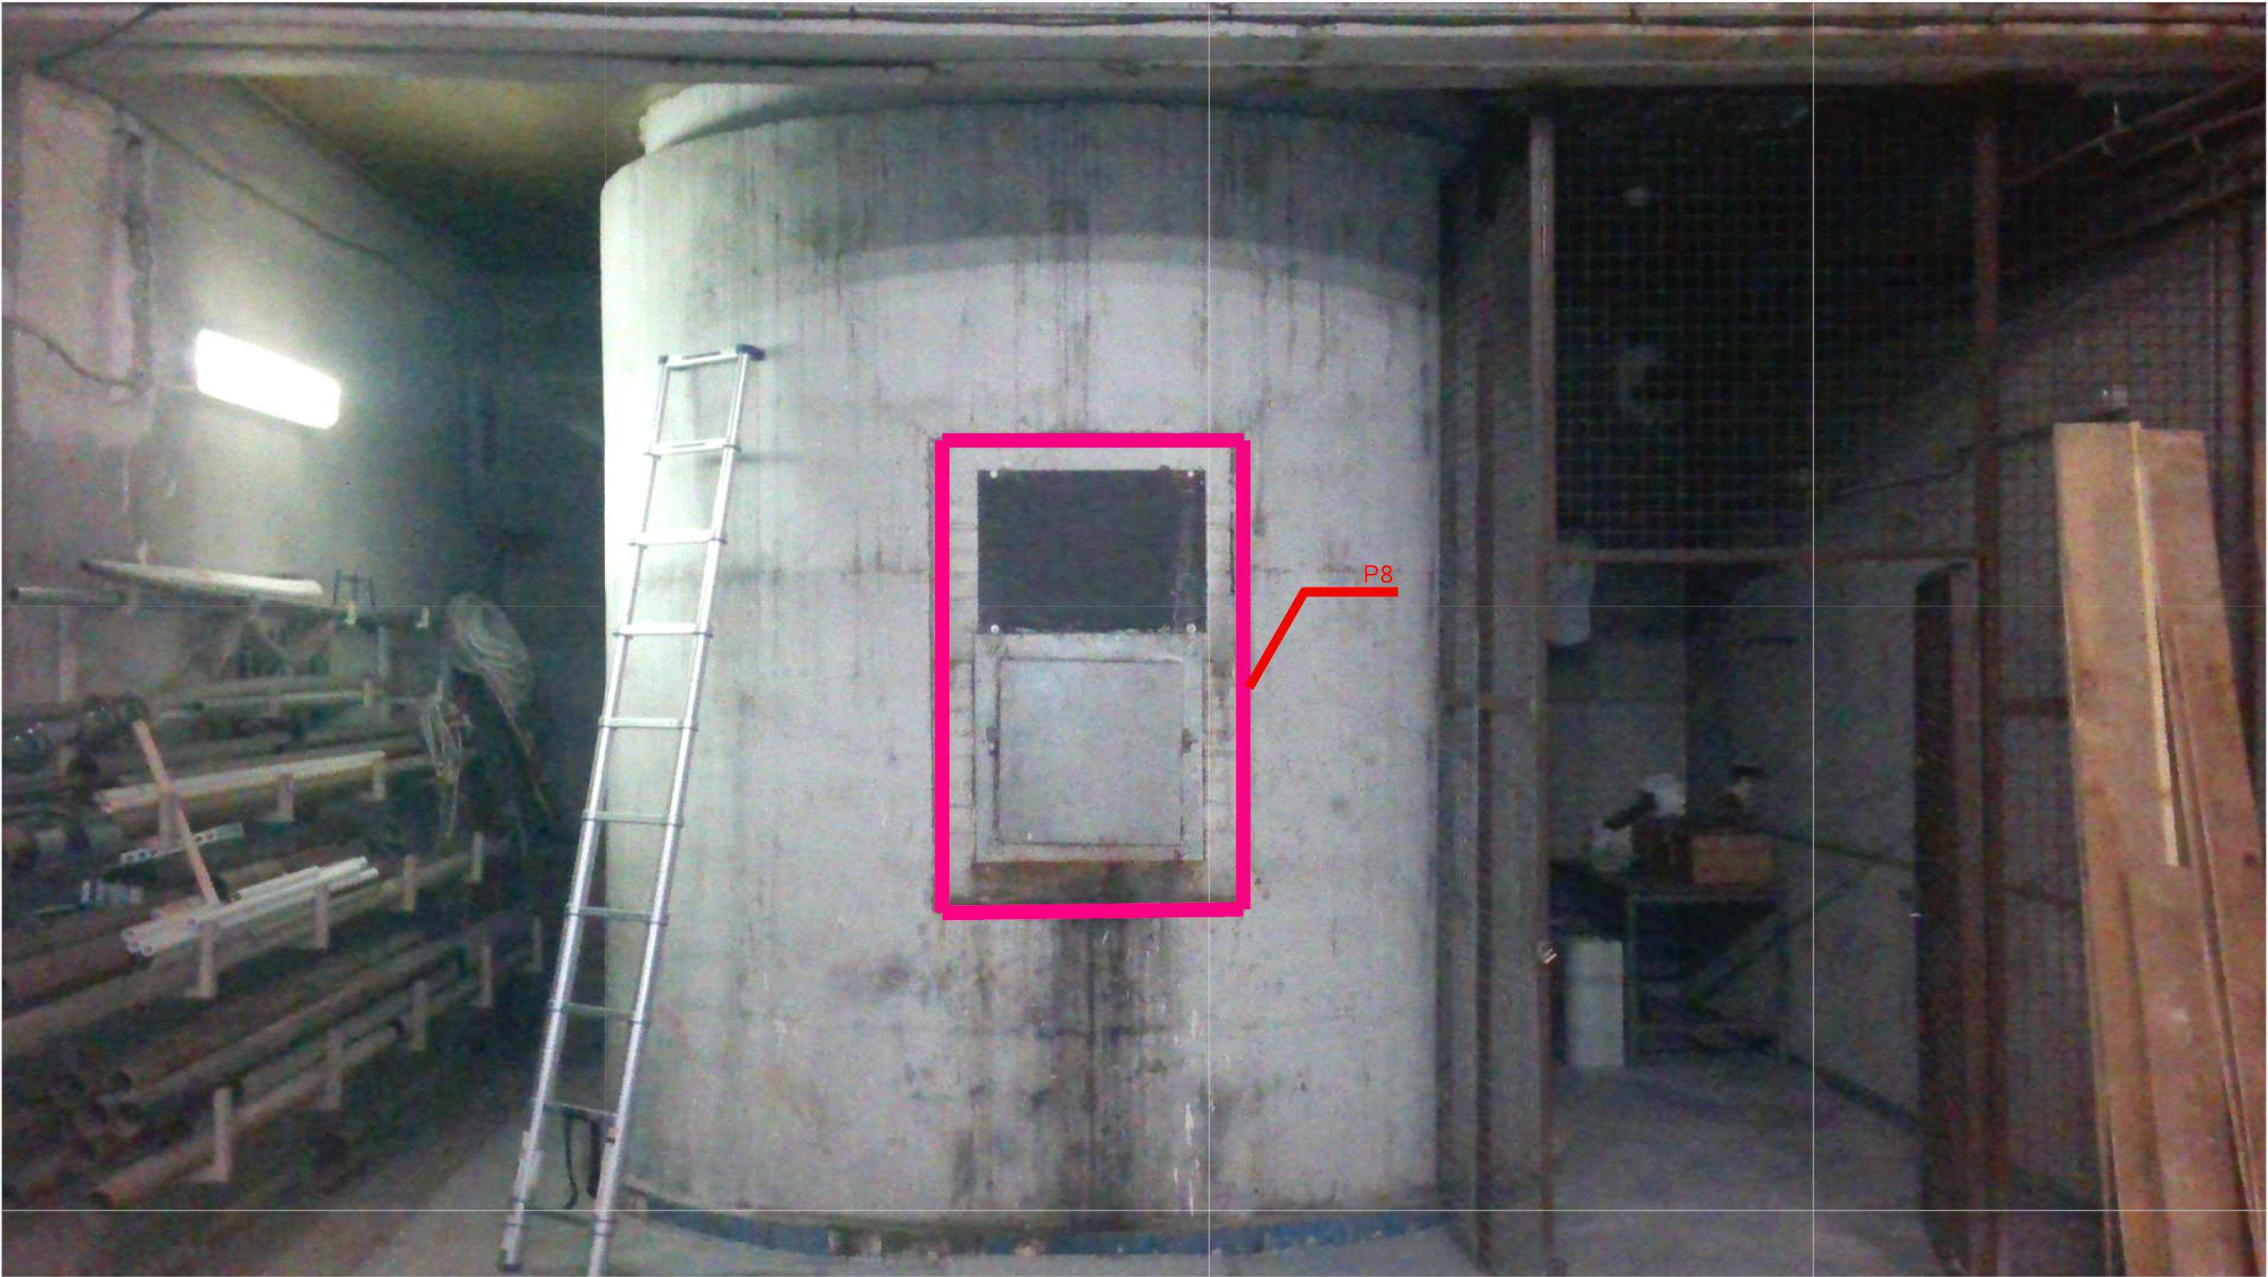

Légende

	P8 : Joint détrempé

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ	Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul	12/12/2024	PUZZUOLI SEBASTIEN

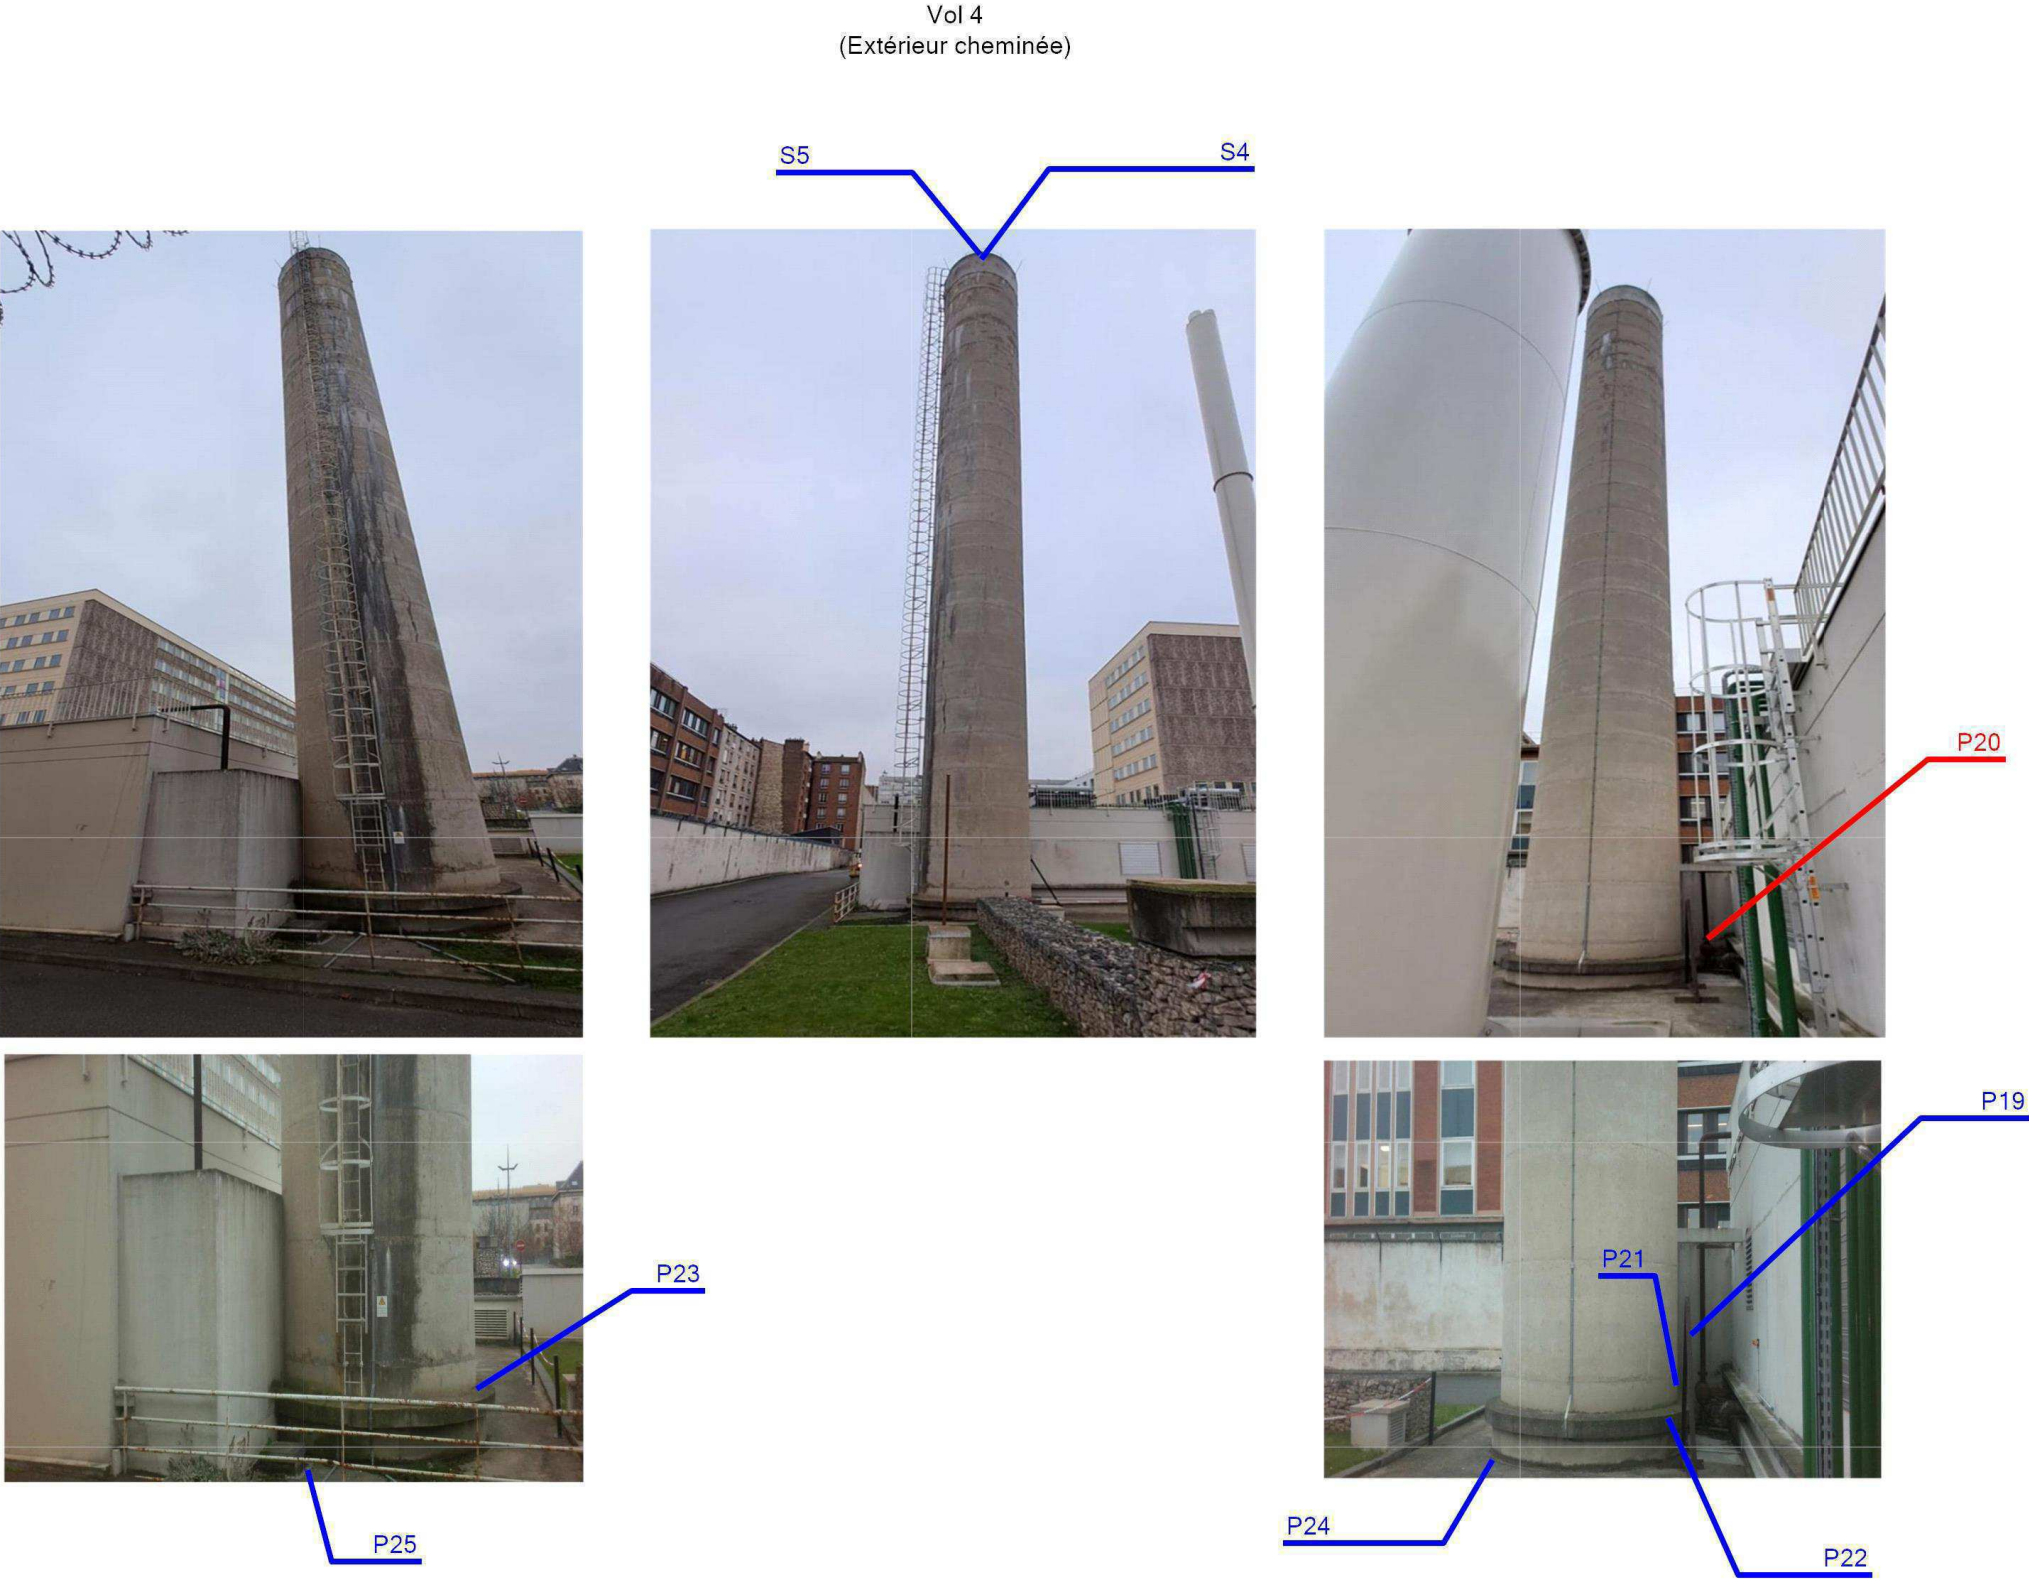

Légende	
	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ	Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul	12/12/2024	PUZZUOLI SEBASTIEN

Vol 4
(Extérieur cheminée)



Légende



P20 : Joint entre éléments

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ	Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul	12/12/2024	PUZZUOLI SEBASTIEN

Vol 4
(Extérieur cheminée)



Légende



P20 : Joint entre éléments

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ	Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul	12/12/2024	PUZZUOLI SEBASTIEN

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW478485 n°1 - 1 (P1)	Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 2 (Foyer cheminée)	Prélèvement négatif
002EW478485 n°4 - 1 (P4)	Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 2 (Foyer cheminée)	Prélèvement négatif
002EW478485 n°12 - 1 (P12)	Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 2 (Foyer cheminée)	Prélèvement négatif
002EW478485 n°13 - 1 (P13)	Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 2 (Foyer cheminée)	Prélèvement négatif
002EW478485 n°14 - 1 (P14)	Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1 (Pièce cuve)	Prélèvement négatif
002EW478485 n°15 - 1 (P15)	Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1 (Pièce cuve)	Prélèvement négatif
002EW478485 n°16 - 1 (P16)	Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1 (Pièce cuve)	Prélèvement négatif
002EW478485 n°17 - 1 (P17)	Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1 (Pièce cuve)	Prélèvement négatif
002EW478485 n°18 - 1 (P18)	Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1 (Pièce cuve)	Prélèvement négatif
S2 - 1 (S2)	Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1 (Pièce cuve)	Absence : pas d'amiante par nature
S3 - 1 (S3)	Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1 (Pièce cuve)	Absence : pas d'amiante par nature
002EW478485 n°19 - 1 (P19)	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur cheminée)	Prélèvement négatif
002EW478485 n°20 - 1 (P20)	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur cheminée)	Prélèvement positif
002EW478485 n°21 - 1 (P21)	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur cheminée)	Prélèvement négatif
002EW478485 n°22 - 1 (P22)	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur cheminée)	Prélèvement négatif
002EW478485 n°23 - 1 (P23)	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur cheminée)	Prélèvement négatif
002EW478485 n°24 - 1 (P24)	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur cheminée)	Prélèvement négatif
002EW478485 n°25 - 1 (P25)	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur cheminée)	Prélèvement négatif



002EW478485 n°2 - 1 (P2)	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	Prélèvement négatif
002EW478485 n°3 - 1 (P3)	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	Prélèvement négatif
002EW478485 n°5 - 1 (P5)	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	Prélèvement négatif
002EW478485 n°6 - 1 (P6)	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	Prélèvement négatif
002EW478485 n°7 - 2 (P7)	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	Prélèvement négatif
002EW478485 n°8 - 1 (P8)	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	Prélèvement positif
002EW478485 n°9 - 1 (P9)	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	Prélèvement négatif
002EW478485 n°10 - 1 (P10)	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	Prélèvement négatif
002EW478485 n°11 - 1 (P11)	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	Prélèvement négatif
S1 - 1 (S1)	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	Absence : pas d'amiante par nature



002EW478485 n°1 - 1 (P1) - Chaufferie -69 Av. de Paris,
94160 Saint-Mandé - Vol 2 (Foyer cheminée)



002EW478485 n°2 - 1 (P2) - Foyer cheminée -69 Av.
de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)



002EW478485 n°3 - 1 (P3) - Foyer cheminée -69 Av. de
Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)



002EW478485 n°4 - 1 (P4) - Chaufferie -69 Av. de
Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 2 (Foyer cheminée)



002EW478485 n°5 - 1 (P5) - Foyer cheminée -69 Av. de
Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)



002EW478485 n°6 - 1 (P6) - Foyer cheminée -69 Av.
de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)



002EW478485 n°7 - 2 (P7) - Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)



002EW478485 n°8 - 1 (P8) - Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)



002EW478485 n°9 - 1 (P9) - Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)



002EW478485 n°10 - 1 (P10) - Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)



002EW478485 n°11 - 1 (P11) - Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)



002EW478485 n°12 - 1 (P12) - Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 2 (Foyer cheminée)



002EW478485 n°13 - 1 (P13) - Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 2 (Foyer cheminée)



002EW478485 n°14 - 1 (P14) - Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1 (Pièce cuve)



002EW478485 n°15 - 1 (P15) - Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1 (Pièce cuve)



002EW478485 n°16 - 1 (P16) - Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1 (Pièce cuve)



002EW478485 n°17 - 1 (P17) - Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1 (Pièce cuve)



002EW478485 n°18 - 1 (P18) - Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1 (Pièce cuve)



002EW478485 n°19 - 1 (P19) - Extérieur cheminée -69
Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur
cheminée)



002EW478485 n°20 - 1 (P20) - Extérieur cheminée -69
Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur
cheminée)



002EW478485 n°21 - 1 (P21) - Extérieur cheminée -69
Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur
cheminée)



002EW478485 n°22 - 1 (P22) - Extérieur cheminée -69
Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur
cheminée)



002EW478485 n°23 - 1 (P23) - Extérieur cheminée -69
Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur
cheminée)



002EW478485 n°24 - 1 (P24) - Extérieur cheminée -69
Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur
cheminée)



002EW478485 n°25 - 1 (P25) - Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur cheminée)



S1 - 1 (S1) - Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)



S2 - 1 (S2) - Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1 (Pièce cuve)



S3 - 1 (S3) - Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1 (Pièce cuve)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit blanc en vrac	Chaudière -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 2 (Foyer cheminée)	
P2	Façades	Murs	Enduit gris en vrac hétérogène	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	
P3	Façades	Murs	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Chaudière -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 2 (Foyer cheminée)	
P5	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	
P6	Façades	Murs	Peinture non séparable + matériau blanc en vrac hétérogène	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	
P7	Façades	Murs	Peinture non séparable + matériau gris en vrac + matériau beige en vrac non séparable	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	
P8	Façades	Menuiseries	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	
P9 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Polystyrène	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	
P9 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact rouge + mousse végétale non séparable	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	
P11 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	
P11 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche en vrac	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)	

P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	Chaudière -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 2 (Foyer cheminée)
P13 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Carrelage	Chaudière -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 2 (Foyer cheminée)
P13 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène	Chaudière -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 2 (Foyer cheminée)
P13 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peinture non séparable	Chaudière -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 2 (Foyer cheminée)
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	Chaudière -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1 (Pièce cuve)
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	Chaudière -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1 (Pièce cuve)
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Chaudière -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1 (Pièce cuve)
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac hétérogène	Chaudière -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1 (Pièce cuve)
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène	Chaudière -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1 (Pièce cuve)
P19	Façades	Murs	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur cheminée)
P20	Conduits, canalisations et équipements	Conduit non identifié	Matériau compact marron avec fibres visibles	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur cheminée)
P21	Façades	Murs	Enduit gris en vrac hétérogène	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur cheminée)
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur cheminée)
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur cheminée)



P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + mousse végétale non séparable	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur cheminée)
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau bitumineux noir avec gravillons avec poussières	Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur cheminée)



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28033 EN DATE DU 20/12/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Cliant : AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT1124-28033 Réf. Commande Client : 002EW478485
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 17/12/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 2 (Foyer cheminée)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10197 Description ITGA : Peinture / Enduit blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit blanc en vrac	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (2)
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485002 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 3 (Cheminée)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10198 Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28033 EN DATE DU 20/12/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485003 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 3 (Cheminée)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10199 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▶ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (2)
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 2 (Foyer cheminée)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10200 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▶ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (2)
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485005 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 3 (Cheminée)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10201 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Peintures multiples	
▶ Matériau gris en vrac hétérogène + Peintures multiples non séparable	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (2)
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485006 / Façades / Murs / Joint de scellement / Vol 3 (Cheminée)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10202 Description ITGA : Peinture / Matériau blanc en vrac hétérogène	
▶ Peinture non séparable + Matériau blanc en vrac hétérogène	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (2)
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485007 / Façades / Murs / Joint de scellement / Vol 3 (Cheminée)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10203 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac / Matériau beige en vrac	
▶ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28033 EN DATE DU 20/12/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485008 / Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité / Vol 3 (Cheminée)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10204 Description ITGA : Matériau fibreux gris avec fibres visibles	
▶ Matériau fibreux gris avec fibres visibles	MOLP le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Amosite	Analyste : GWS
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 3 (Cheminée)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10205 Description ITGA : Polystyrène / Enduit compact gris	
Polystyrène	---	Non analysé	
▶ Enduit compact gris	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (2)
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Socle / Vol 3 (Cheminée)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10206 Description ITGA : Matériau compact rouge / Mousse végétale	
▶ Matériau compact rouge + Mousse végétale non séparable	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (3)
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (Cheminée)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10207 Description ITGA : Carrelage / Colle blanche en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle blanche en vrac	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ANK (2)
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 2 (Foyer cheminée)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10208 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture	
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Peinture non séparable	META (A) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LLZ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28033 EN DATE DU 20/12/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 2 (Foyer cheminée)	Réf échantillon ITGA : IT112412-10209 Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise hétérogène	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ANK
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Peinture non séparable	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ANK (3)
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 1 (Pièce cuve)	Réf échantillon ITGA : IT112412-10210 Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène avec poussières		
▶ Enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE (2)
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 1 (Pièce cuve)	Réf échantillon ITGA : IT112412-10211 Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène avec poussières		
▶ Enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	META (A) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LLZ (2)
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 1 (Pièce cuve)	Réf échantillon ITGA : IT112412-10212 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture		
▶ Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28033 EN DATE DU 20/12/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485017 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 1 (Pièce cuve)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10213 Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (2)
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485018 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 1 (Pièce cuve)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10214 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485019 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 4 (Extérieur cheminée)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10215 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▶ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE (3)
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485020 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit non identifié / Joint entre éléments / Vol 4 (Extérieur cheminée)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10216 Description ITGA : Matériau compact marron avec fibres visibles	
▶ Matériau compact marron avec fibres visibles	MOLP le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : JCF
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485021 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 4 (Extérieur cheminée)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10217 Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
▶ Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-28033 EN DATE DU 20/12/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485022 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Appui / Vol 4 (Extérieur cheminée)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10218 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485023 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint / Vol 4 (Extérieur cheminée)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10219 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUE
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485024 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 4 (Extérieur cheminée)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10220 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Mousse végétale	
▶ Matériau compact gris hétérogène + Mousse végétale non séparable	META (A) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BTO (3)
Réf dossier client : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul 69 AV. DE PARIS, - 94160 SAINT-MANDÉ Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul Réf échantillon client : 002EW478485025 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Revêtement bitumeux des fondations / Vol 4 (Extérieur cheminée)		Réf échantillon ITGA : IT112412-10221 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons avec poussières	
▶ Matériau bitumineux noir avec gravillons avec poussières	META (B) le 20/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
- (2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
- (3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Adam OUASS Analyste

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ

Batiment : NC

Etagé : NC

Références client : >-évacuation cuve à fioul

N° de lot : Non communiqué

Désignation : Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul

Date de construction ou permis de construire : Avant 1997

Fonction du bâtiment : Autres

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : Fondis FenX (2-1248)

Date de chargement de la source : 02/05/2023

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850 Mbq

Date de fin de validité de la source : 02/05/2027

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : PUZZUOLI SEBASTIEN

Certification n° : 1081

Délivré le : 03/10/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par LCP – 25 Avenue Léonard de
Vinci – 33600 PESSAC

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :

ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE
DE LA DÉ
Base des Loges -8 Avenue du président Kennedy - 8
Avenue du Président Kennedy - BP 40202
78 10 SAINT GERMAIN EN LAYE

Donneur d'ordre :

ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE
DE LA DÉ
Base des Loges -8 Avenue du président Kennedy - 8
Avenue du Président Kennedy - BP 40202
78 10 SAINT GERMAIN EN LAYE

Accompagnateur : Donneur d'ordre

A-4 MISSION

Date de la mission : 12/12/2024

Date du rapport : 12/12/2024

Référence mission : 002EW478485

Circonstance du constat : Travaux

Présence de locaux non visités

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Indiqué par le donneur d'ordre sur place le jour du diagnostic .

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Indiqué par le donneur d'ordre sur place le jour du diagnostic .

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :

¼ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¼ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¼ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¼ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, ...), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X...) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles...) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et réparties de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complètera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé : Vol 1 (Pièce cuve)	Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé : Vol 2 (Foyer cheminée)
Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé : Vol 3 (Cheminée)	Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé : Vol 4 (Extérieur cheminée)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé	Moyen investigation non mis a disposition	Accès non sécurisé

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1,07	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1,09	mesure conforme notice fournisseur


TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 1 (Pièce cuve)								
3	F	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4	E	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5	A	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
6	F	Sol béton -Sol beton1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
8	A	Plafond béton brut-Plafond1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
9	F	Cuve-Cuve1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
10	F	Cuve-Cuve1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
17	F	Conduit / tuyaux métallique-Conduit1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	F	Conduit / tuyaux métallique-Conduit1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	F	Conduit / tuyaux métallique-Conduit1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Chaufferie -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 2 (Foyer cheminée)								
7	A	Sol béton -Sol beton1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
11	C	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	C	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	C	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	C	Sol peint (Sol)-Sol peint1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
15	C	Sol peint (Sol)-Sol peint1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
16	C	Sol peint (Sol)-Sol peint1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Extérieur cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 4 (Extérieur cheminée)								
46	E	Conduit / tuyaux métallique-Conduit1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
47	E	Conduit / tuyaux métallique-Conduit1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
48	E	Conduit / tuyaux métallique-Conduit1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
49	B	Échelle -Echelle1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
50	B	Échelle -Echelle1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
51	B	Échelle -Echelle1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
52	D	Mur ciment -Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
53	D	Mur ciment -Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
54	D	Mur ciment -Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
55	D	Mur ciment -Mur2	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
56	D	Mur ciment -Mur2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
57	D	Mur ciment -Mur2	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
58	D	Rambarde -Rambarde1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
59	D	Rambarde -Rambarde1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
60	D	Mur béton brut-Mur1	Haut Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
61	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
62	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
63	E	Sol béton -Sol beton1	Centre Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
64	D	Sol béton -Sol beton1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)



Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
20	A	Mur béton peint (Mur)-Mur béton1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
21	A	Mur béton peint (Mur)-Mur béton1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
22	A	Mur béton peint (Mur)-Mur béton1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
23	A	Mur béton peint (Mur)-Mur béton2	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
24	A	Mur béton peint (Mur)-Mur béton2	Bas Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
25	A	Mur béton peint (Mur)-Mur béton2	Bas Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
26	A	Mur béton peint (Mur)-Mur béton3	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
27	A	Mur béton peint (Mur)-Mur béton3	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
28	A	Mur béton peint (Mur)-Mur béton3	Bas Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
29	A	Mur béton peint (Mur)-Mur béton4	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
30	A	Mur béton peint (Mur)-Mur béton4	Haut Centre	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
31	A	Mur béton peint (Mur)-Mur béton4	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
32	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
33	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe2	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
34	A	Plinthe Carrelage brut-Plinthe3	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
35	A	Mur brique peint-Mur brique1	Haut Gauche	Pierre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
36	A	Mur brique peint-Mur brique1	Haut Centre	Pierre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
37	A	Mur brique peint-Mur brique1	Centre Centre	Pierre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
38	A	Plaque métallique -Plaque1	Centre Droite	Métal	Brut	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
39	A	Plaque métallique -Plaque1	Haut Droite	Métal	Brut	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
40	A	Plaque métallique -Plaque1	Centre Centre	Métal	Brut	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
41	A	Plaque métallique -Plaque2	Haut Droite	Métal	Brut	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
42	A	Plaque métallique -Plaque2	Centre Centre	Métal	Brut	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Foyer cheminée -69 Av. de Paris, 94160 Saint-Mandé - Vol 3 (Cheminée)								
43	A	Plaque métallique -Plaque2	Centre Droite	Métal	Brut	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	A	Structure métallique (Aucun)-Structure métallique1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	A	Structure métallique (Aucun)-Structure métallique1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb


• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.



Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).



Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement



Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

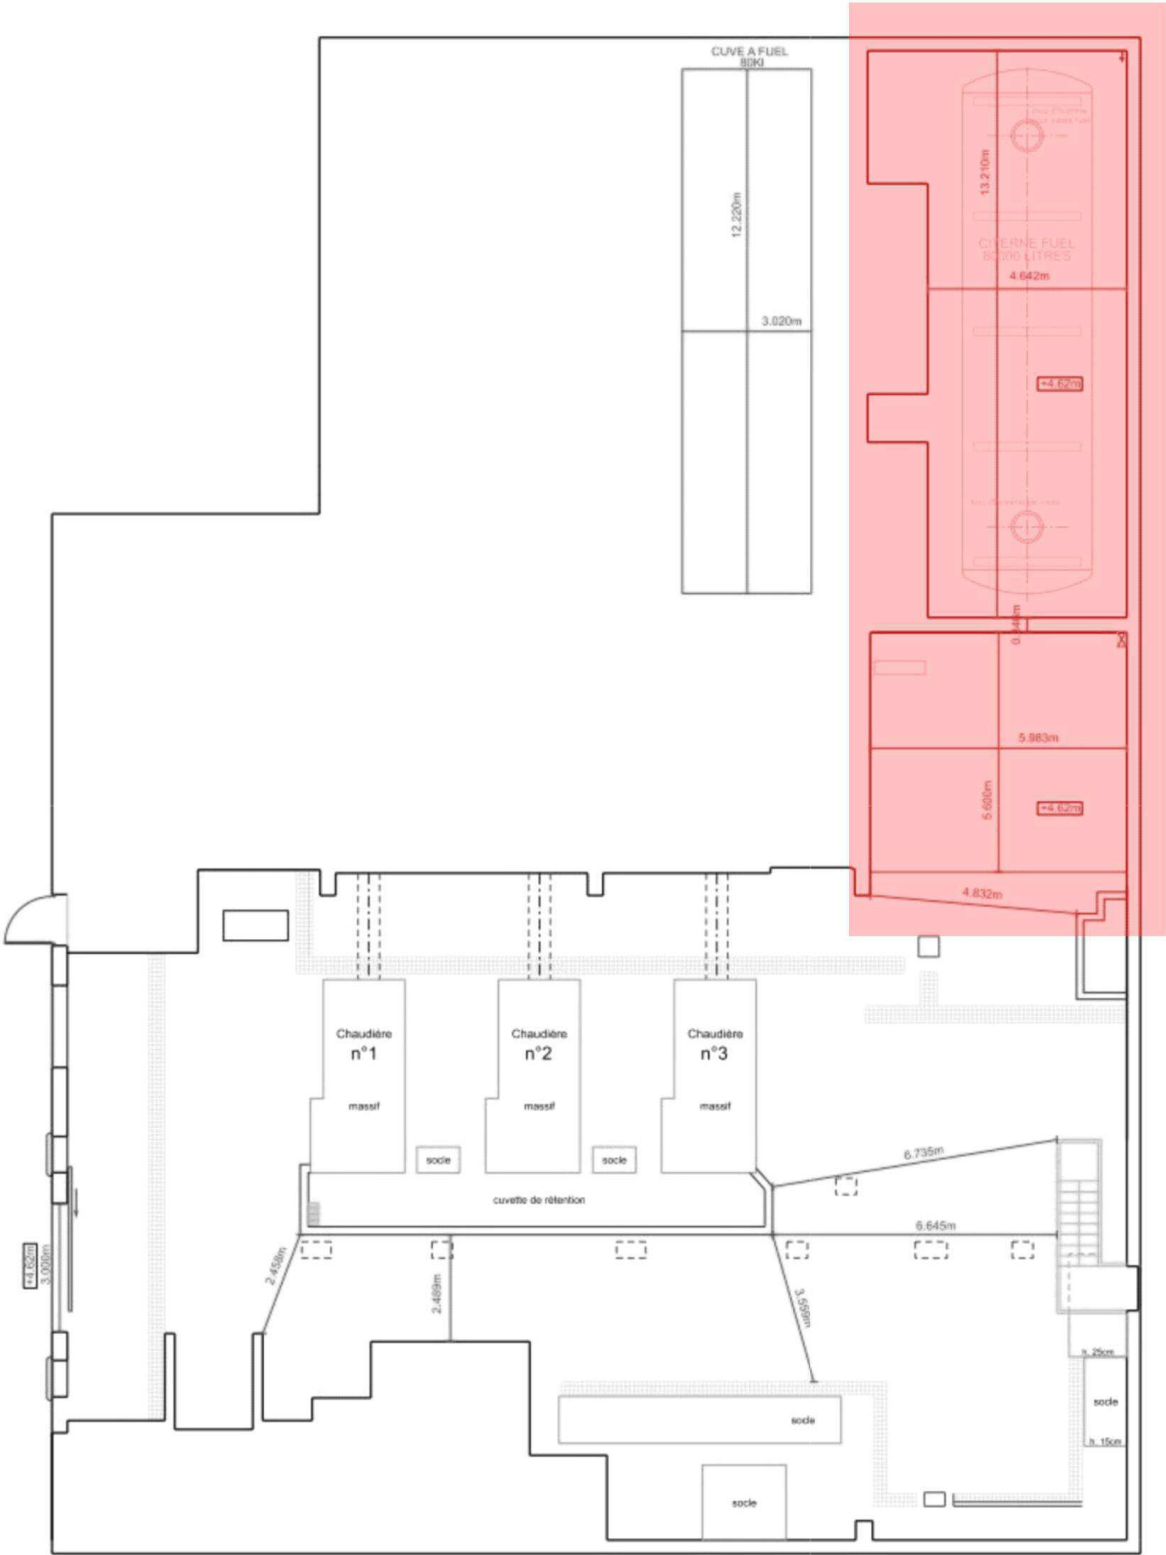CHAUFFERIE -69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW478485
				Légende
				 Périmètre d'intervention 1
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ	Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul	12/12/2024	PUZZUOLI SEBASTIEN

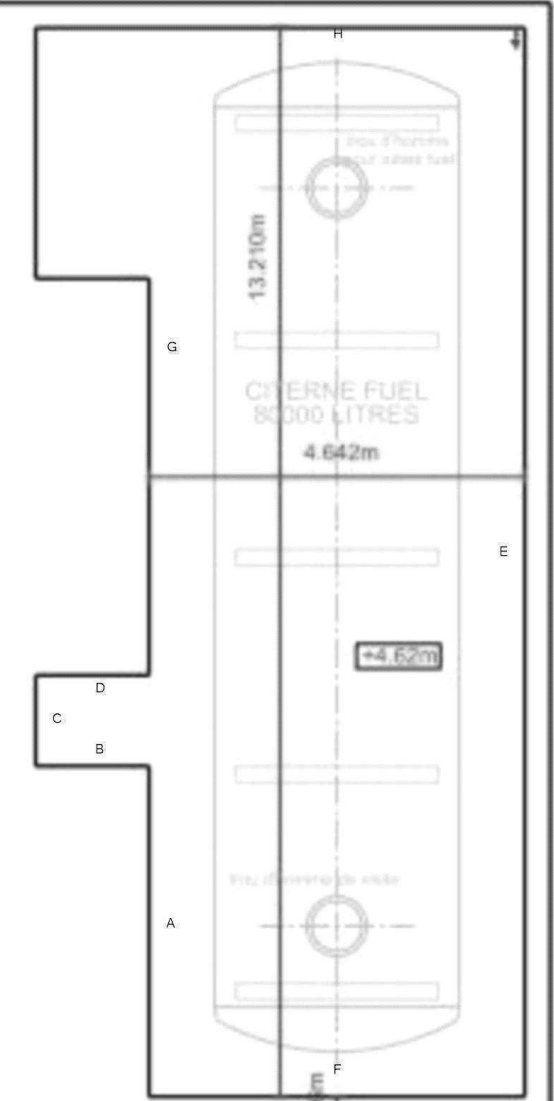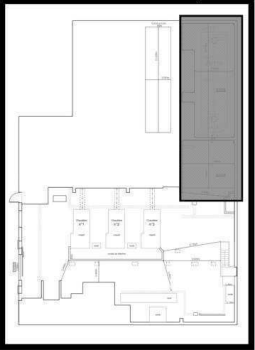CHAUFFERIE -69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - COTATION VOLUME				Référence: 002EW478485
Vol 1 (Pièce cuve)  Vol 2 (Foyer cheminée)  Plan de situation				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ	Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul	12/12/2024	PUZZUOLI SEBASTIEN

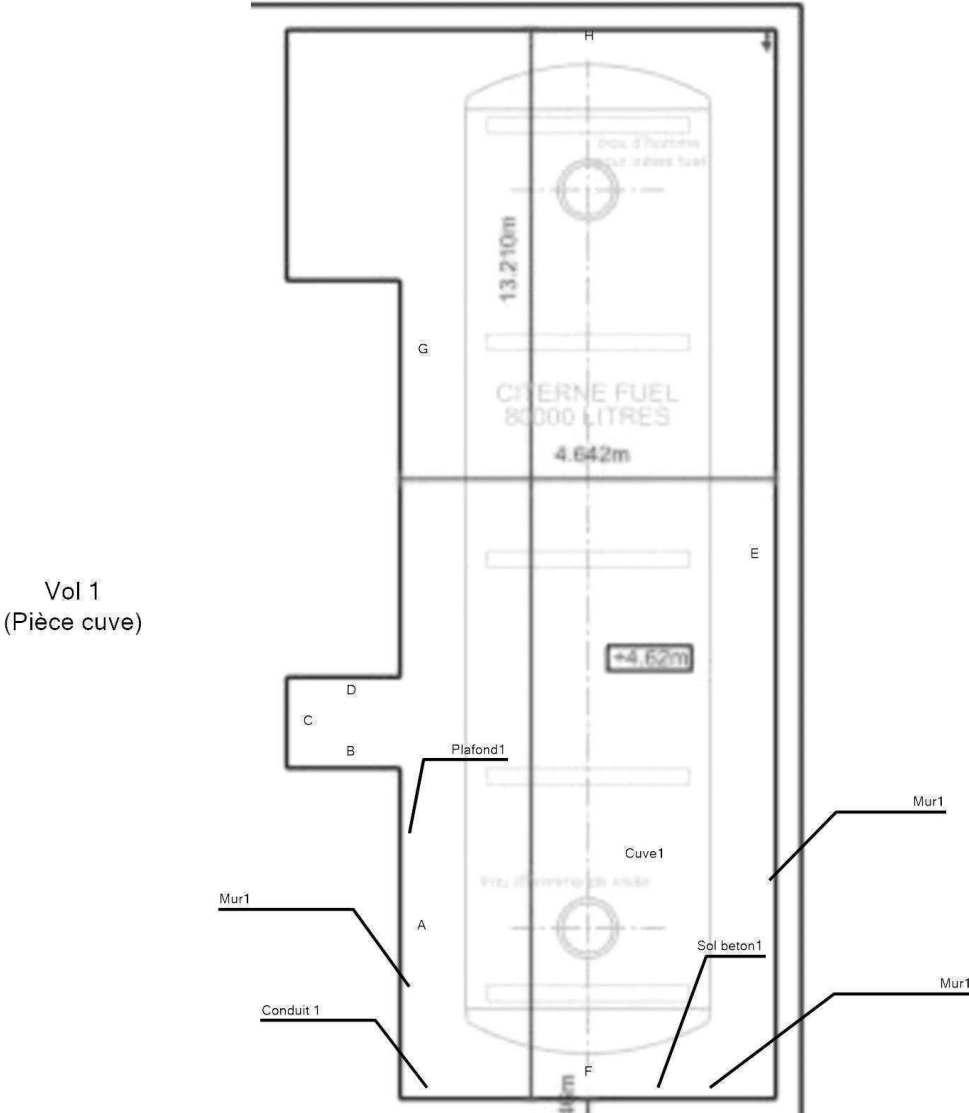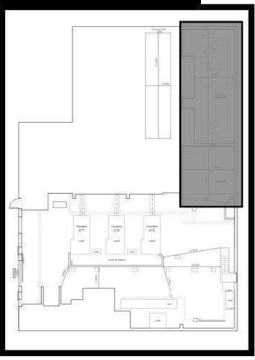CHAUFFERIE -69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW478485	
				Légende	
Vol 1 (Pièce cuve)  Vol 2 (Foyer cheminée) 					Volume et élément contenant du plomb
				Plan de situation 	
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ	Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul	12/12/2024	PUZZUOLI SEBASTIEN	


Vol 3
(Cheminée)



Légende

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ	Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul	12/12/2024	PUZZUOLI SEBASTIEN

Vol 3
(Cheminée)

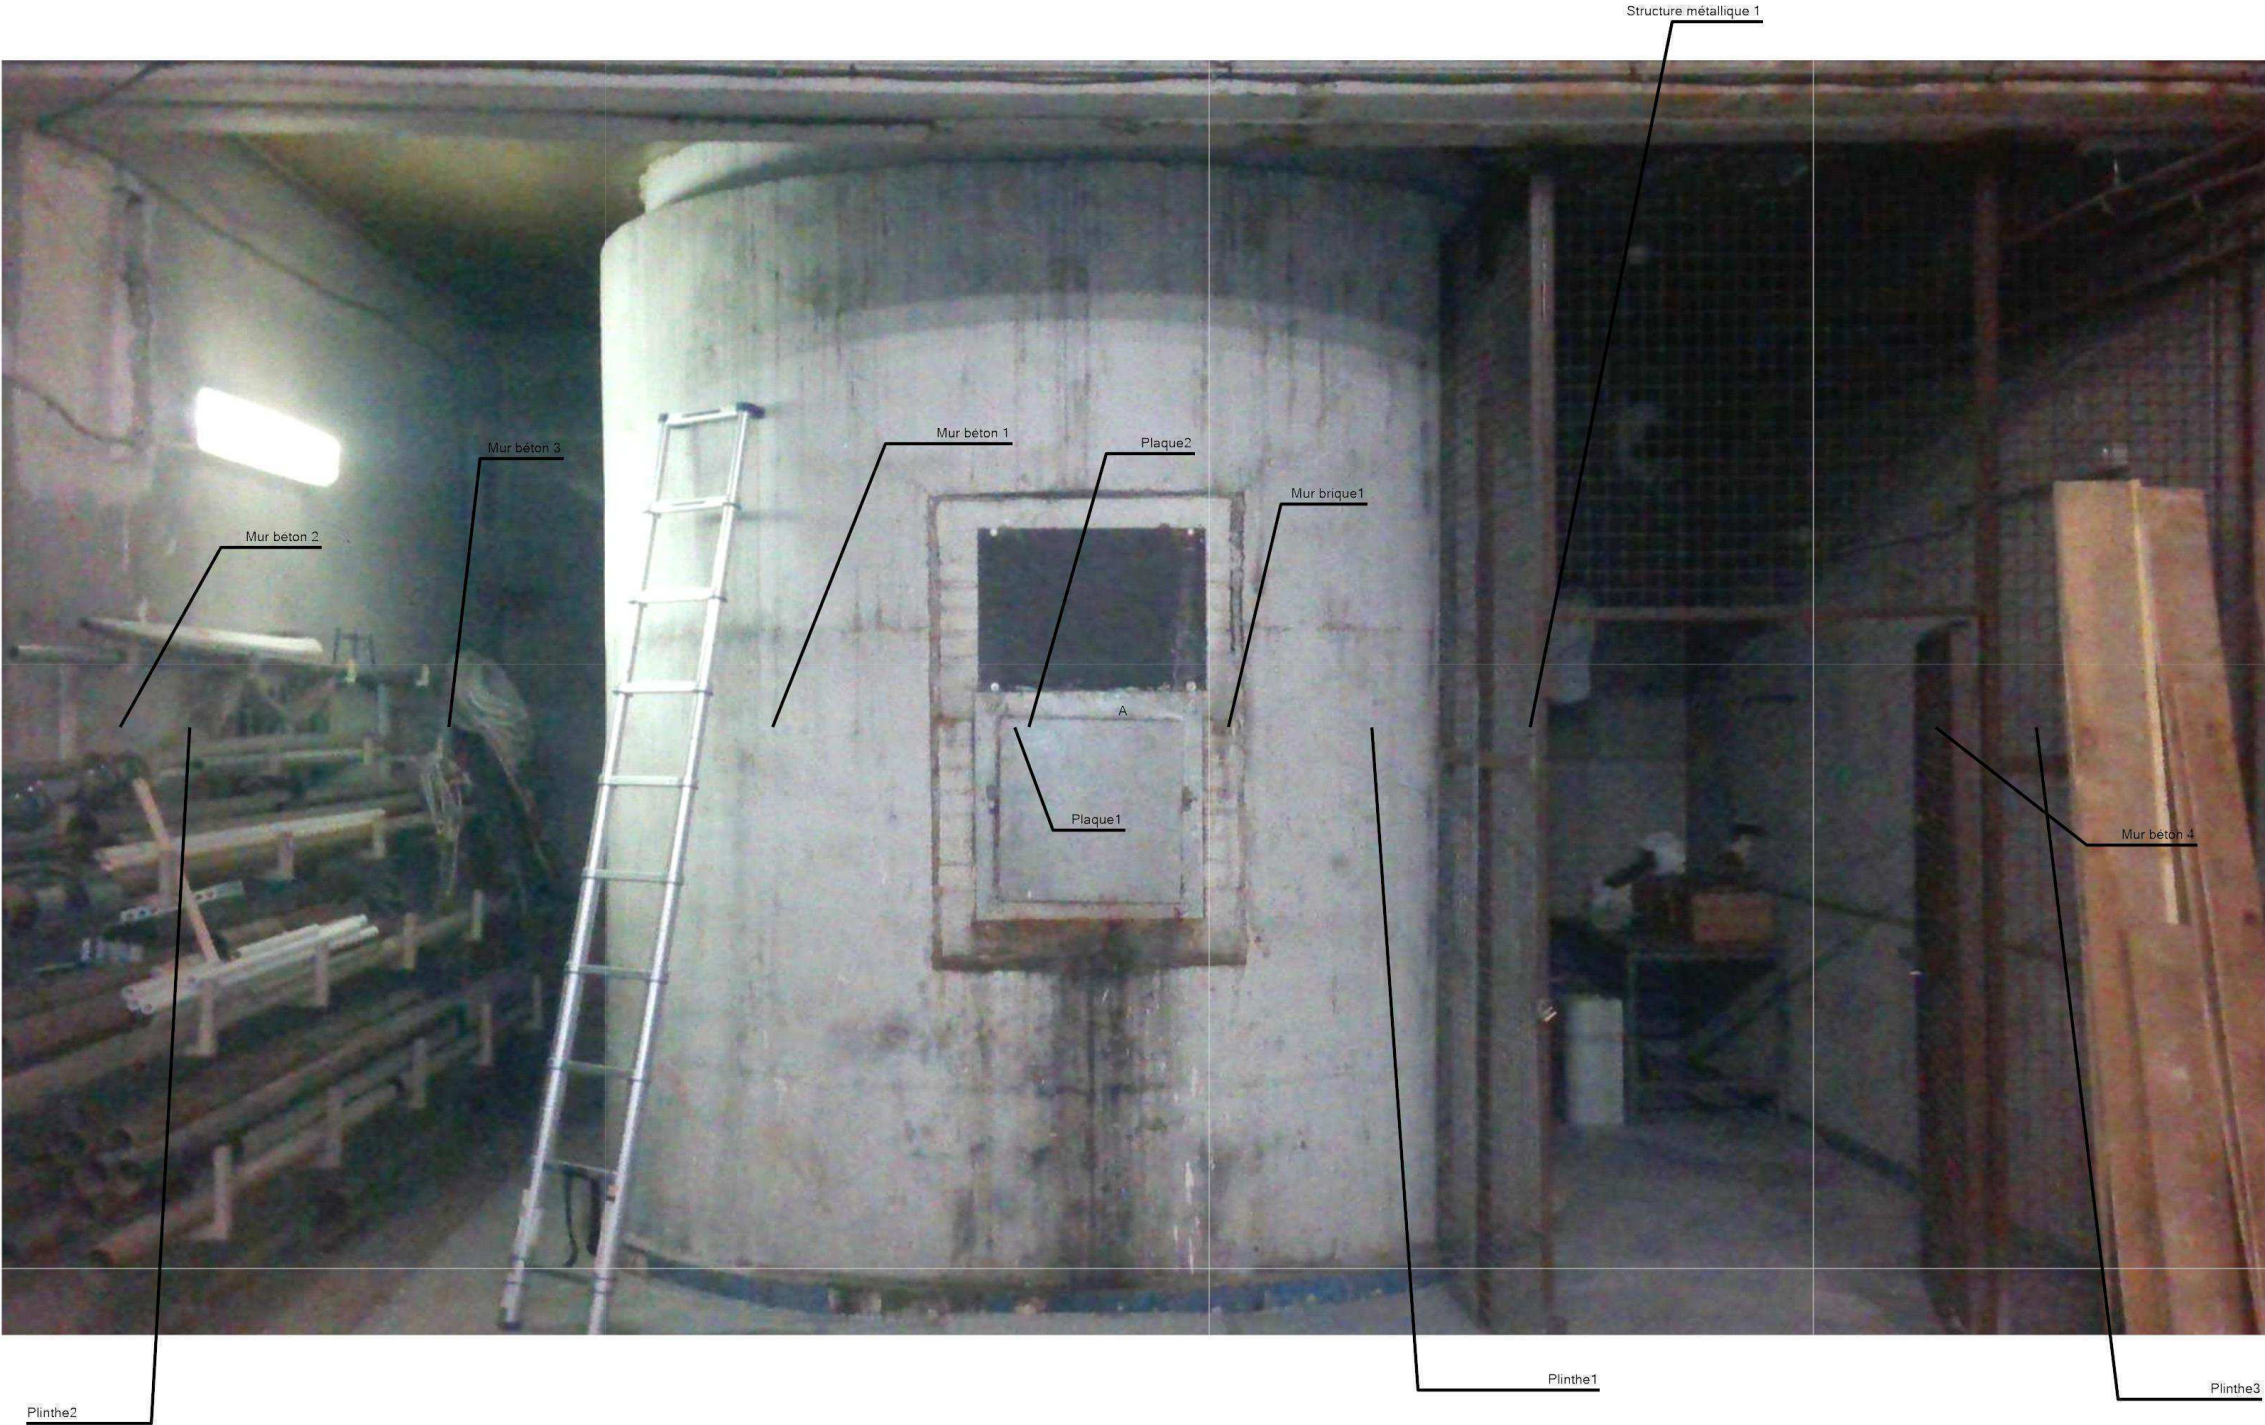


Légende

	Volume et élément contenant du plomb

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ	Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul	12/12/2024	PUZZUOLI SEBASTIEN

EXTÉRIEUR CHEMINÉE -69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002EW478485
Vol 4 (Extérieur cheminée) 				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ	Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul	12/12/2024	PUZZUOLI SEBASTIEN

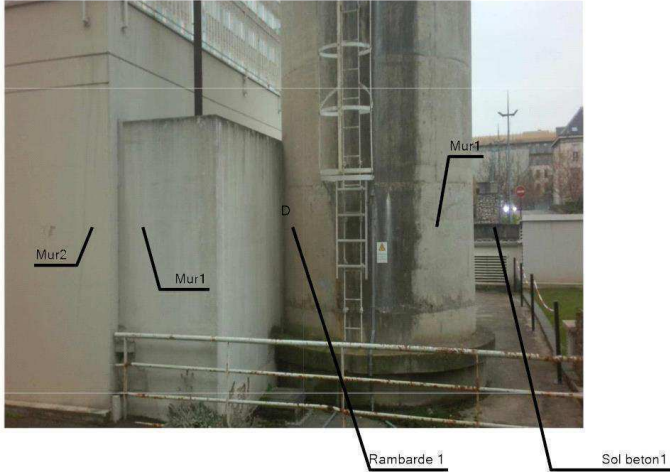EXTÉRIEUR CHEMINÉE -69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW478485
Vol 4 (Extérieur cheminée) 				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	69 AV. DE PARIS, 94160 SAINT-MANDÉ	Démolition cheminée-évacuation cuve à fioul	12/12/2024	PUZZUOLI SEBASTIEN

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

**VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mûle
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, annexionnement ERNMT ou ESSRI)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traité
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: HR Hannover
HR Number: H 6020
VAT registration ID: DE 219828792

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn
Beutler,
Dr. Maltecker Endersson, Dr. Christian Hemminger, Dr.
Dirk Hering, David Hübner, Dr. Barbara Kinnasowski-
Beutler, Dr. Thomas Kuhn

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00



- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION		MONTANT DES GARANTIES
Tous Dommages Con fondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Con fondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT



HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: HR Hannover
HR Number: H 6020
VAT registration ID: DE 219828792

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn
Beutler,
Dr. Maltecker Endersson, Dr. Christian Hemminger, Dr.
Dirk Hering, David Hübner, Dr. Barbara Kinnasowski-
Beutler, Dr. Thomas Kuhn

Attestation AC 2025



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS **AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1 de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L.126-26 et L.128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L.126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS **AC ENVIRONNEMENT** est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrite auprès de la compagnie d'assurance **HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à notre entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente



AC ENVIRONNEMENT
Siège social: 64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
SAS au capital: 150 000 € - SIRET: 44135591400298 - RCS RIORGES - APE: 7120B - Assurée par HDI Global SE - N° professionnelle: 76208471-30015

01 44 37 44 92 44
01 44 37 44 92 44
01 44 37 44 92 44

LCP – 25 Avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC – 1081



**Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°1081**

Monsieur PUZZUOLI Sébastien

Amiante sans mention
Date d'effet : 26/08/2022 ; - Date d'expiration : 25/08/2029

Amiante avec mention
Date d'effet : 14/12/2022 ; - Date d'expiration : 25/08/2029

DPE individuel
Date d'effet : 01/07/2024 ; - Date d'expiration : 27/09/2029

Electricité
Date d'effet : 23/09/2022 ; - Date d'expiration : 22/09/2029

Gaz
Date d'effet : 26/08/2022 ; - Date d'expiration : 25/08/2029

Plomb sans mention
Date d'effet : 03/10/2022 ; - Date d'expiration : 02/10/2029

Termites métropole
Date d'effet : 23/09/2022 ; - Date d'expiration : 22/09/2029

Amiante
Date d'effet : 26/08/2022 ; - Date d'expiration : 25/08/2029

Missions spécifiques, bâtiments complexes
Date d'effet : 14/12/2022 ; - Date d'expiration : 25/08/2029

Diagnostic de performances énergétiques
Date d'effet : 01/07/2024 ; - Date d'expiration : 27/09/2029

Etat de l'installation intérieure électricité
Date d'effet : 23/09/2022 ; - Date d'expiration : 22/09/2029

Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 26/08/2022 ; - Date d'expiration : 25/08/2029

Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 03/10/2022 ; - Date d'expiration : 02/10/2029

Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments
Date d'effet : 23/09/2022 ; - Date d'expiration : 22/09/2029

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit.
Émis le 02/09/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci - Technosud Europe - 33600 PESSAC
Tél : 05 33 89 39 39 - Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000 € - SIRET : 809 649 900032 - RCS BORDEAUX - 809 1 40 108 - Code APE : 7022 Z
Env487@ LE CERTIFICAT V013 du 01-09-2024



ANNEXE: DOCUMENTS

LCP – 25 Avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC
- 1081

LCP – 25 Avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC
- 1081



**Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°1081**

Monsieur PUZZUOLI Sébastien

Amiante sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	Amiante Date d'effet : 26/08/2022 ; - Date d'expiration : 25/08/2029
Amiante avec mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	Missions spécifiques, bâtiments complexes Date d'effet : 14/12/2022 ; - Date d'expiration : 25/08/2029
DPE individuel Selon arrêté du 20 juillet 2023	Diagnostic de performances énergétiques Date d'effet : 01/07/2024 ; - Date d'expiration : 27/09/2029
Electricité Selon arrêté du 1er juillet 2024	Etat de l'installation intérieure électricité Date d'effet : 23/09/2022 ; - Date d'expiration : 22/09/2029
Gaz Selon arrêté du 1er juillet 2024	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 26/08/2022 ; - Date d'expiration : 25/08/2029
Plomb sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 03/10/2022 ; - Date d'expiration : 02/10/2029
Termites métropole Selon arrêté du 1er juillet 2024	Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments Date d'effet : 23/09/2022 ; - Date d'expiration : 22/09/2029

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit.
Édité le 02/09/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Tél : 05 33 89 39 30 – Mail : contact@lcp-certification.fr – site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 8091 481 800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 – Code APE : 7022 Z
Env487@ LE CERTIFICAT V013 du 01-09-2024



**Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°1081**

Monsieur PUZZUOLI Sébastien

Amiante sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	Amiante Date d'effet : 26/08/2022 ; - Date d'expiration : 25/08/2029
Amiante avec mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	Missions spécifiques, bâtiments complexes Date d'effet : 14/12/2022 ; - Date d'expiration : 25/08/2029
DPE individuel Selon arrêté du 20 juillet 2023	Diagnostic de performances énergétiques Date d'effet : 01/07/2024 ; - Date d'expiration : 27/09/2029
Electricité Selon arrêté du 1er juillet 2024	Etat de l'installation intérieure électricité Date d'effet : 23/09/2022 ; - Date d'expiration : 22/09/2029
Gaz Selon arrêté du 1er juillet 2024	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 26/08/2022 ; - Date d'expiration : 25/08/2029
Plomb sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 03/10/2022 ; - Date d'expiration : 02/10/2029
Termites métropole Selon arrêté du 1er juillet 2024	Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments Date d'effet : 23/09/2022 ; - Date d'expiration : 22/09/2029

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit.
Édité le 02/09/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Tél : 05 33 89 39 30 – Mail : contact@lcp-certification.fr – site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 8091 481 800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 – Code APE : 7022 Z
Env487@ LE CERTIFICAT V013 du 01-09-2024

