

Bureau Veritas Exploitation SAS

DIJON
6 rue Marcel Dassault
21000 DIJON France
Téléphone : 03 80 72 94 50
Mail : philippe.neyraud@bureauveritas.com

A l'attention de Mme BARTHEL SOPHIE

UGAP
64 RUE BERSOT
25000 BESANCON

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017



Date(s) du repérage : le 06/05/2025

Coordonnées du site : RAPPORT N°26278047

Nom du site : QUARTIER BRUN BATIMENT 0087

Immeuble bâti objet du repérage :

BATIMENT 087
62 RUE DE DOLE
25000 BESANCON

Numéro d'affaire :

Référence du rapport : 337160148.3.R

Rédigé le : 03/07/2025

Par l'opérateur de repérage : Philippe NEYRAUD

Date de la commande : 07/04/2025

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 60 Avenue Général de Gaulle - Immeuble le Guillaumet 6 92046 PARIS LA DEFENSE Certificat n° 14616002



	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	22/05/2022	21/05/2029
Amiante avec mention	22/05/2022	21/05/2029

Ce rapport contient **56** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION.....	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre.....	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
2. CONCLUSIONS.....	5
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiant.....	5
2.2. Obligation d'information.....	5
3. INFORMATIONS GENERALES.....	6
3.1. Immeuble bâti objet de la mission.....	6
3.2. Intervenants.....	6
3.3. Opérateur(s) de repérage.....	6
3.4. Laboratoire(s).....	6
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	7
4.1. Textes réglementaires.....	7
4.2. Méthodologie de la mission.....	7
4.3. Limites de la mission.....	7
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	9
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite.....	9
5.2. Conditions de visite.....	9
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	9
6.1. Résultats détaillés.....	9
6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiant.....	13
7. ANNEXES.....	13
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées.....	13
7.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées.....	14
7.3. Croquis de repérage.....	15
7.4. Photos.....	21
7.5. Attestation d'assurance.....	29
7.6. Certificat de compétence.....	31
7.7. Rapports d'essais de laboratoire.....	32

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
TRAVAUX de Réhabilitation - Réfection des locaux pour en faire des chambre et/ou des bureaux

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Murs et cloisons maçonnés	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu, Fourreaux (carton, fibres-ciment)
Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium), Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure, Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.), Peintures décoratives
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment, Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes, .), Revêtements bitumineux, Peintures intumescentes
Plafonds	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou cloués, Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), Bandes calicot, Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes, .), Résines, Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage, Joint de dilatation
Faux plafonds	Panneaux et plaques, Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux, Pare vapeur, Isolants posés dans le plenum au-dessus du panneau de faux-plafond, Ecrans de contonnement et leurs joints (dans le plenum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Revêtements de sol	Dalles de sol, Nez de marche, Dalles moquettes avec entrecoche noire, Sous-couches (carton, feutre, .) des revêtements souples, Colles bitumineuses, Colles non bitumineuses, Moquette, Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.), Peintures de sol, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Revêtements de sols sportifs, Joints de dilatation et d'assemblage, Joints de contonnement sur faux planchers, Enduit de cuvelage, Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
Gaines et coffres horizontaux	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné, Panneaux (fibres-ciment, .), Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- parties du bâtiment :

Ensemble des pièces hormis toiture/structure...

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 003	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE-N°16 SUR SCHEMA DE REPERAGE
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 004	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE-N°17 SUR SCHEMA DE REPERAGE
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 017	Conduit	Conduit	fibres-ciment, gris(e), CONDUIT AMIANTE CIMENT-N°47 SUR SCHEMA DE REPERAGE

2.2. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: BATIMENT 087
62 RUE DE DOLE
25000 BESANCON

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
BATIMENT 087	Autre	Immeuble de travail <= 300 personnes	1980	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	UGAP Mme SOPHIE BARTHEL	64 RUE BERSOT 25000 BESANCON	/
Propriétaire	UGAP Mme SOPHIE BARTHEL	64 RUE BERSOT 25000 BESANCON	/
Accompagnateur	MINISTERE DE LA DEFENSE Indira ZERIC	62 RUE BERSOT 25000 BESANCON	indira.zeric@intradef.gouv.fr

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 790 184 675 01175	Philippe NEYRAUD	BUREAU VERITAS CERTIFICATION	14616002	22/05/2022	21/05/2029

3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins LEM	1-1751	20, rue du KochersbergCS 50047 67701 SAVERNE CEDEX 1France	+33 3 88 02 14 35

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires

Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages,

- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.

La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne

prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 06/05/2025

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Titre	Référence	Type Document
PROGRAMME TRAVAUX BATIMENT 87	PROGRAMME TRAVAUX BATIMENT 87	Programme des travaux
PLAN N°25005620G 0087	PLAN N°25005620G 0087	Plan

5.2. Conditions de visite

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
Absence de communication des anciens rapports de repérage

Remarque(s) complémentaire(s):

Porte d'entrée pas affectée par travaux

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 001	Mur	Enduit	ENDUIT MURAL-N°1 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P001	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 001	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE-N°2 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P002	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 001	Plafond	Faux plafond	FAUX PLAFOND ENDUIT - N°1 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P003	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 001	Plafond	Enduit	ENDUIT PLAFOND -N°4 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P004	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 002	Mur	Enduit	ENDUIT MURAL-N°5 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P005	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 002	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE-N°6 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P006	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 003	Mur	Enduit	ENDUIT MURAL-N°15 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 003	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE-N°16 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P016	Résultat d'analyse	/	OUI
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 004	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE-N°17 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P017	Résultat d'analyse	/	OUI
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 005	Mur	Enduit	ENDUIT MURAL-N°13 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 005	Plafond	Faux plafond	FAUX PLAFOND-N°14 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 006	Mur	Enduit	ENDUIT MURAL-N°7 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P007	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 006	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE-N°8 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P008	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 012	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCE-N°9 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 012	Mur	Enduit	ENDUIT MURAL-N°12 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 014	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCE-N°10 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 014	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCE-N°11 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 015	Mur	Enduit	ENDUIT MURAL-N°18 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P018	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 015	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCE-N°19 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 016	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCE -N°20 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 016	Plafond	Enduit	ENDUIT PLAFOND-N°21 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 016	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCE -N°22 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 017	Conduit	Conduit	fibre-ciment, gris(e), CONDUIT AMIANTE CIMENT-N°47 SUR SCHEMA DE REPERAGE	/	Résultat d'analyse (Prél. AR25RB039092)	Mauvais intitulé sur PV analyse	OUI
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 001	Revêtement de sol	Ragréage	RAGREAGE LINO-N°25 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 001	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCE -N°26 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 001	Mur	Enduit	ENDUIT MURAL -N°28 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P028	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 003	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCE -N°24 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 003	Revêtement de sol	Ragréage	LINO + RAGREAGE -N°27 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P027	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 004	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE PLINTHE-N°29 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P029	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 007	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCE -N°31 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P031	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 007	Revêtement de sol	Dalle de sol	LINO+RAGREAGE -N°32 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P032	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 007	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCE -N°33 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P033	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 008	Menuiserie extérieure	Joint	JOINT FENETRE -N°45 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P045	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 009	Mur	Enduit	ENDUIT MURAL -N°23 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 011	Revêtement de sol	Ragréage	COLLE DE CARRELAGE - N°34 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P034	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 011	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCE -N°35 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P035	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 011	Mur	Bande de plaque de plâtre	BANDE A PLACO -N°36 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P036	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 012	Revêtement de sol	Ragréage	RAGREAGE CARRELAGE - N°37 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P037	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 012	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE-N°38 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P038	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 012	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCE -N°39 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P039	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 012	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCE -N°40 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P040	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 013	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCE -N°41 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P041	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 013	Menuiserie extérieure	Joint	JOINT FENETRE -N°43 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P043	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 013	Plafond	Faux plafond	FAUX PLAFOND -N°44 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P044	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / ESCALIER	Mur	Enduit	ENDUIT MURAL-N°30 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P030	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 087 / EXTERIEUR / FACADES	Mur	Enduit	ENDUIT MURAL EXTERIEUR -N°46 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P046	Résultat d'analyse	/	NON

6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N° MPCA	Ouvrage	Produit/matériau	Quantité estimée
1	Revêtement du mur	Colle de plinthe	Masse : 78 Kg

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS, toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Commentaires
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 001	/
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 002	/
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 003	/
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 004	/
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 005	/
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 006	/
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 007	/
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 008	/
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 009	/
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 010	/
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 011	/
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 012	/
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 013	/
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 014	/
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 015	/
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 016	/
BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 017	/
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 001	/
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 002	/
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 003	/
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 004	/
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 005	/
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 006	/
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 007	/
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 008	/
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 009	/
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 010	/
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 011	/
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 012	/
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 013	/
BATIMENT 087 / ETAGE 1 / ESCALIER	/
BATIMENT 087 / EXTERIEUR / FACADES	/

7.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
BATIMENT 087 / RDC	Carrelage	Pierre	Plâtre	Métal
BATIMENT 087 / ETAGE 1	Carrelage	Pierre	Plâtre	PVC
BATIMENT 087 / EXTERIEUR / FACADES		Pierre		

7.3. Croquis de repérage

SCHEMA DE REPERAGE DES PRELEVEMENTS :
BATIMENT 87 RDC


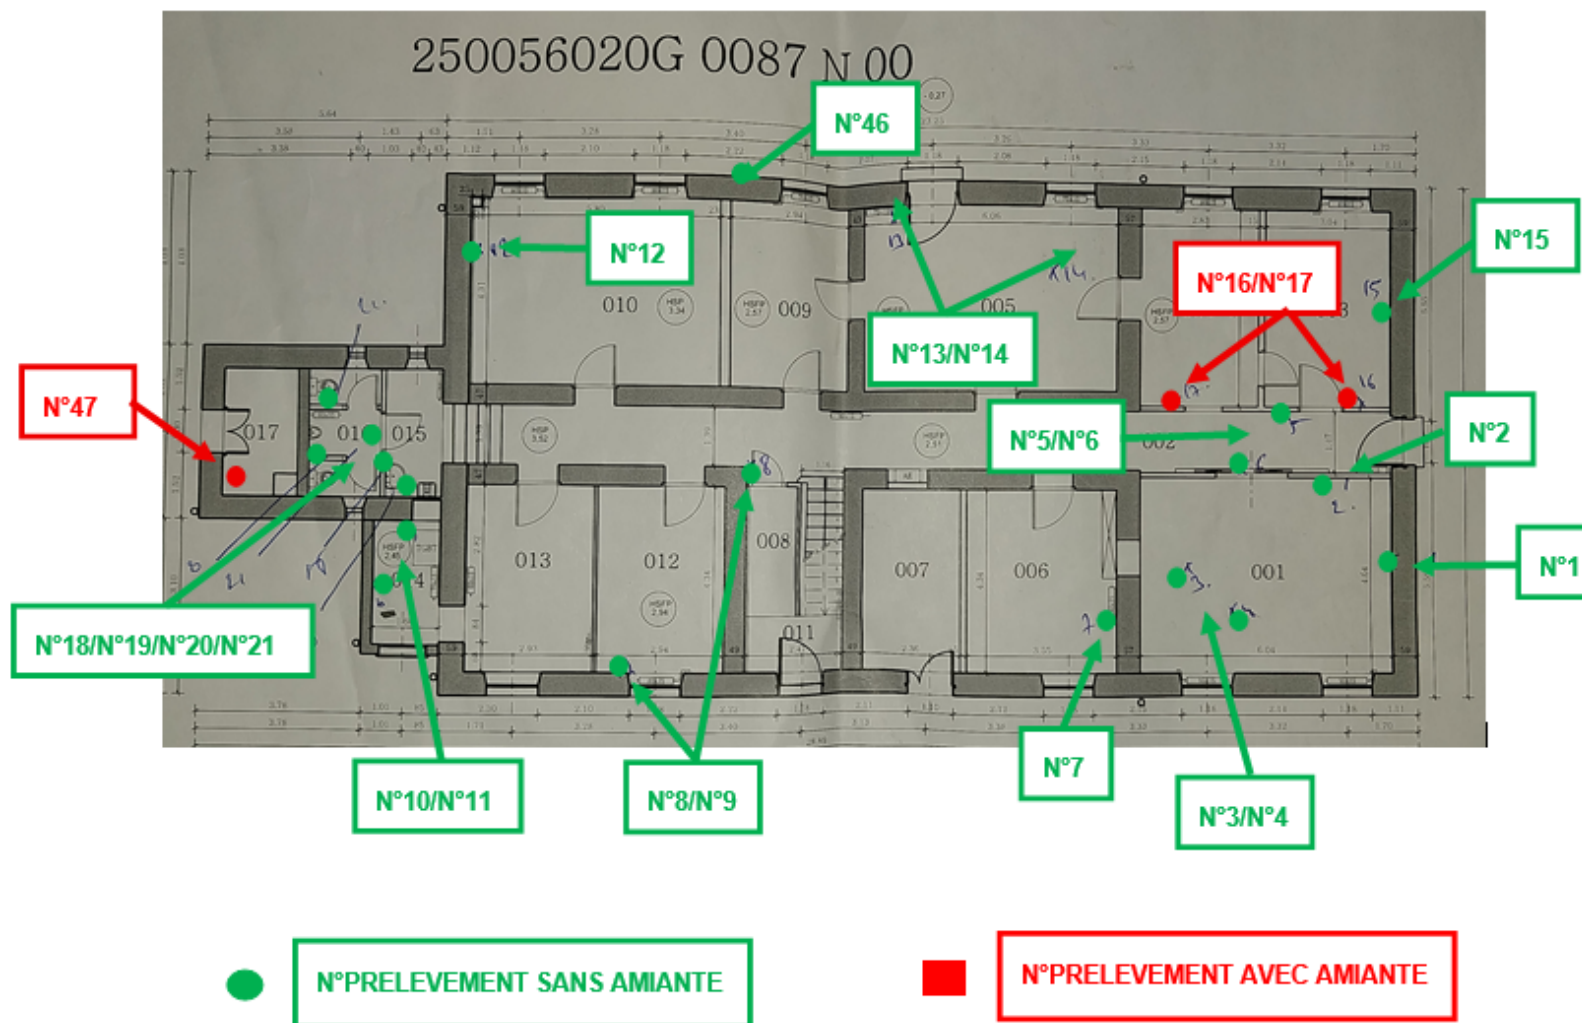


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : BATIMENT 087	Adresse : 62 RUE DE DOLE 25000 BESANCON	Localisation : BATIMENT 087 / RDC
Réalisé par : Philippe NEYRAUD	N° de planche : 1 / 5	

**SCHEMA DE REPERAGE DES MATERIAUX AVEC
AMIANTE : BATIMENT 87 RDC**



CONDUIT AMIANTE CIMENT

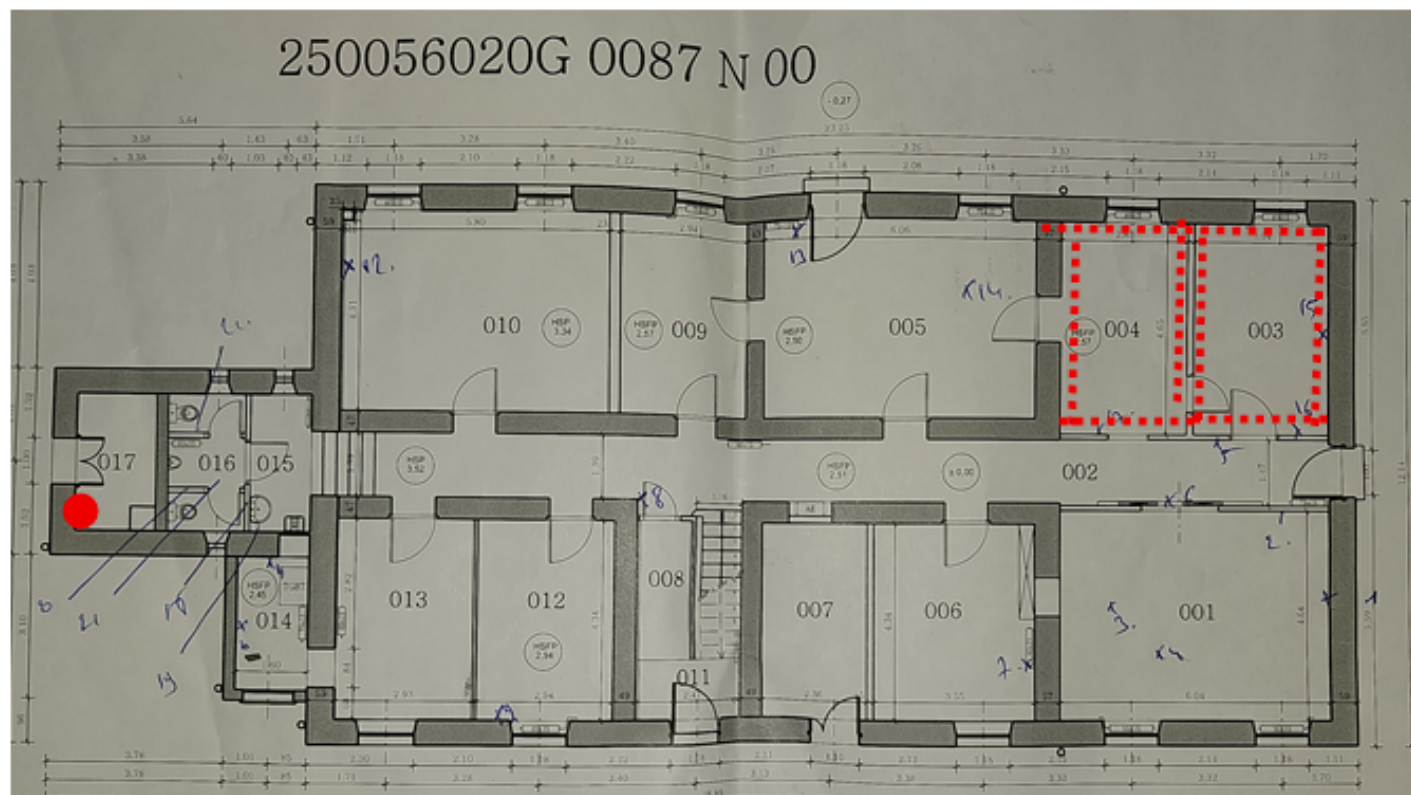

COLLE DE PLINTHE

Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BATIMENT 087	Adresse : 62 RUE DE DOLE 25000 BESANCON	Localisation : BATIMENT 087 / RDC
Réalisé par : Philippe NEYRAUD	N° de planche : 2 / 5	



Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : BATIMENT 087	Adresse : 62 RUE DE DOLE 25000 BESANCON	Localisation : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 002
Réalisé par : Philippe NEYRAUD	N° de planche : 3 / 5	

SCHEMA DE REPERAGE DES PRELEVEMENTS :
BATIMENT 87 ETAGE

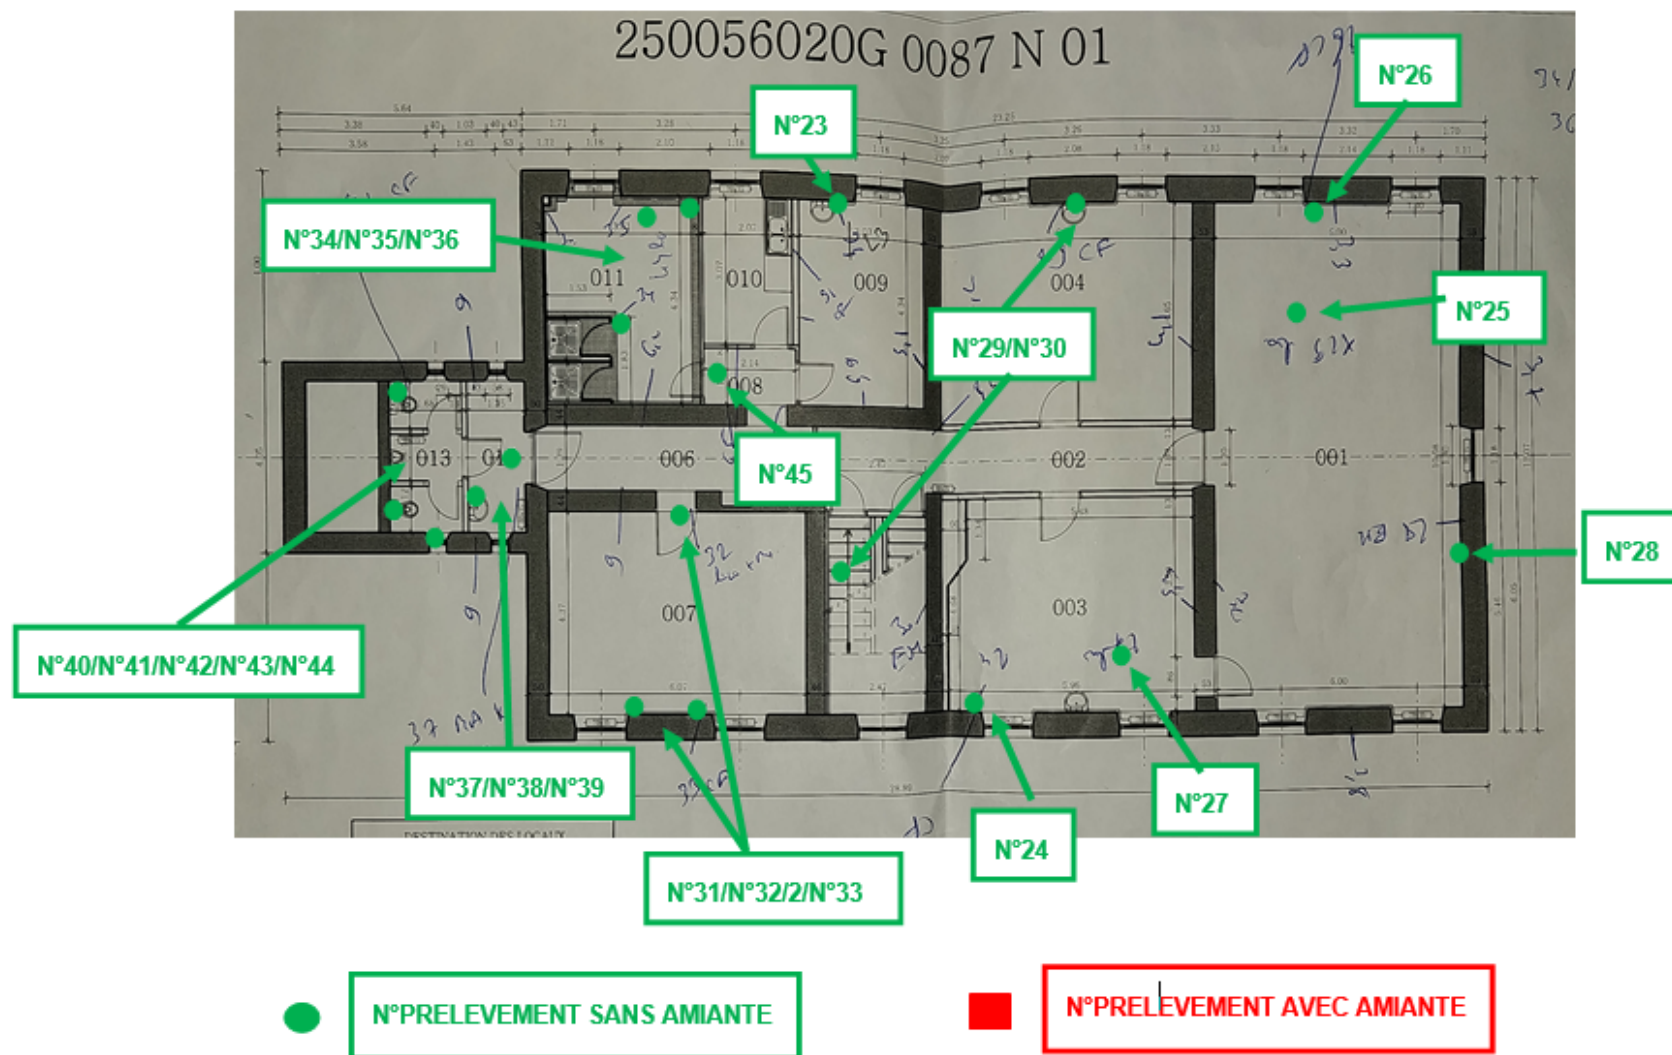


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : BATIMENT 087	Adresse : 62 RUE DE DOLE 25000 BESANCON	Localisation : BATIMENT 087 / ETAGE 1
Réalisé par : Philippe NEYRAUD	N° de planche : 4 / 5	



Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BATIMENT 087	Adresse : 62 RUE DE DOLE 25000 BESANCON	Localisation : BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 002
Réalisé par : Philippe NEYRAUD	N° de planche : 5 / 5	

7.4. Photos



Prélèvement - P001 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 001 -
Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P002 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 001 -
Colle de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P003 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 001 -
Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P004 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 001 -
Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P005 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 002 -
Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P006 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 002 -
Colle de plinthe- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P007 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 006 -
Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P008 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 006 -
Colle de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P009 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 012 -
Colle de faïence- (Absence d'amiante)

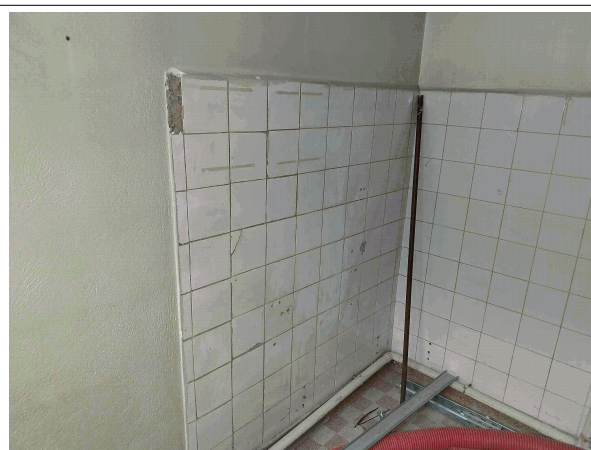

Prélèvement - P010 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 014 -
Colle de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P011 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 014 -
Colle de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P012 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 012 -
Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P013 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 005 -
Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P014 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 005 -
Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P015 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 003 -
Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P016 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 003 -
Colle de plinthe- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P017 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 004 -
Colle de plinthe- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P018 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 015 -
Enduit- (Absence d'amiante)

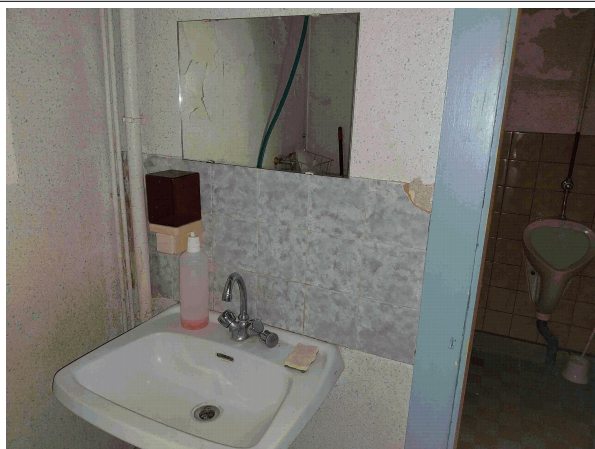


Prélèvement - P019 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 015 -
Colle de faïence- (Absence d'amiante)

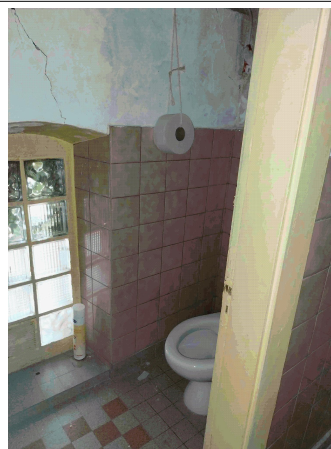


Prélèvement - P020 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 016 -
Colle de faïence- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P021 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 016 -
Enduit- (Absence d'amiante)

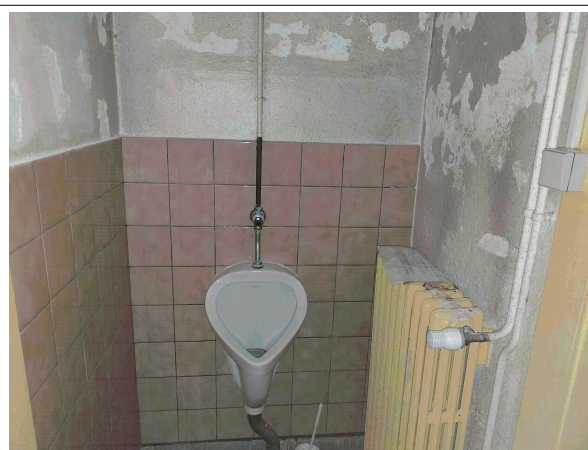


Prélèvement - P022 : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 016 -
Colle de faïence- (Absence d'amiante)

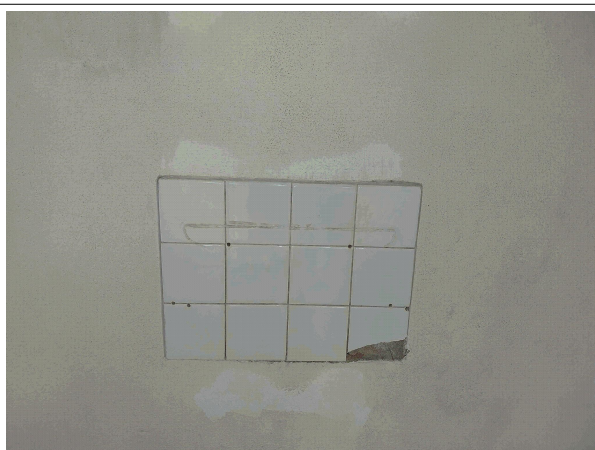

Prélèvement - P024 : BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 003
- Colle de faïence- (Absence d'amiante)

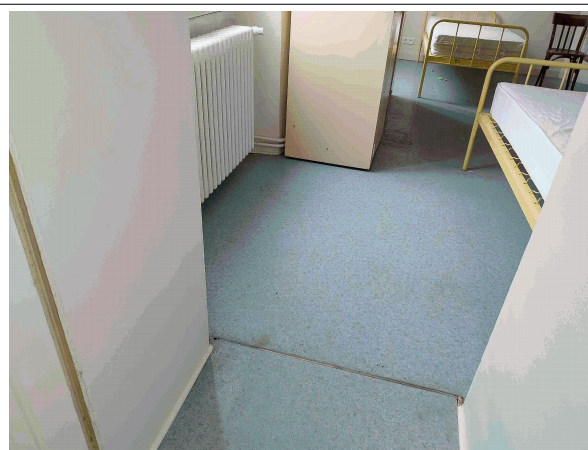

Prélèvement - P025 : BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 001
- Ragréage- (Absence d'amiante)

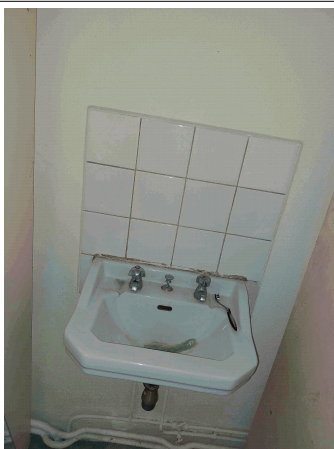

Prélèvement - P026 : BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 001
- Colle de faïence- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P027 : BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 003
- Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P028 : BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 001
- Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P028 : BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 001
- Enduit- (Absence d'amiante)

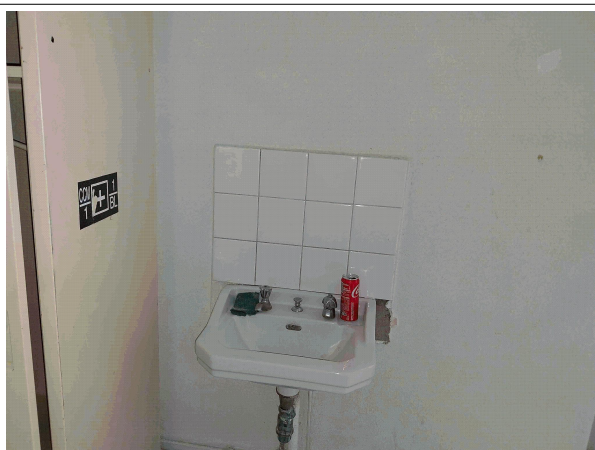

Prélèvement - P029 : BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 004
- Colle de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P030 : BATIMENT 087 / ETAGE 1 / ESCALIER -
Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P031 : BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 007
- Colle de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P032 : BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 007
- Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P034 : BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 011
- Ragréage- (Absence d'amiante)

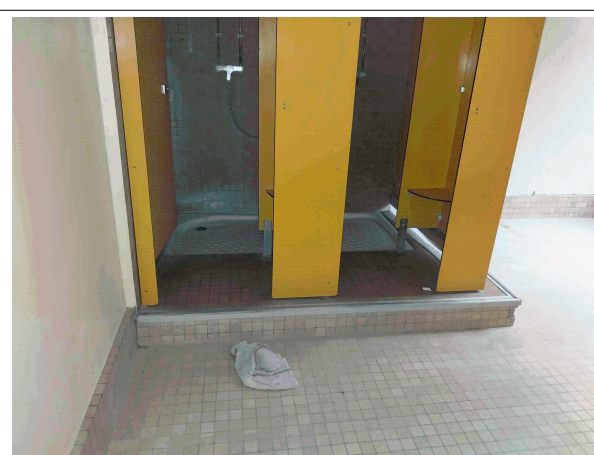

Prélèvement - P035 : BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 011
- Colle de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P036 : BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 011
- Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P037 : BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 012
- Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P038 : BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 012
- Colle de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P039 : BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 012
- Colle de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P041 : BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 013
- Colle de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P043 : BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 013
- Joint- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P045 : BATIMENT 087 / ETAGE 1 / LOCAL 008
- Joint- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P046 : BATIMENT 087 / EXTERIEUR /
FACADES - Enduit- (Absence d'amiante)



Déclaré - : BATIMENT 087 / RDC / LOCAL 017 - Conduit-
(Présence d'amiante)



7.5. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königsstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhofendorfer Strasse 106 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.

Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michel Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 07/01/2025 10:12:04
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 606 RCS Nanterre
N° TVA Intracommunautaire FR
00 487 424 606

Siège social :
Königsstrasse 25
80902 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N°HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 106 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
Attribué à
Philippe NEYRAUD

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	22/05/2022	21/05/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	22/05/2022	21/05/2029

Date :23/05/2022
Laurent Croguennec, Président




BUREAU
VERITAS

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX


cofrac
CERTIFICATION
DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr

7.7. Rapports d'essais de laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Philippe NEYRAUD

16 bd Winston Churchill

BP 76625

21066 DIJON CEDEX

Notre référence : AR-25-LE-053560-01

Numéro de dossier : 25A017409**Référence de dossier : 1510797887/337160148/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A017409-001 - Référence *BV3MT8192 Réf. prél : P001 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 001/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°1 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-002 - Référence *BV3MT8193 Réf. prél : P002 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 001/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°2 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-003 - Référence *BV3MT8194 Réf. prél : P003 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 001/Plafond - Faux plafond - (FAUX PLAFOND ENDUIT - N°1 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-004 - Référence *BV3MT8195 Réf. prél : P004 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 001/Plafond - Enduit - (ENDUIT PLAFOND - N°4 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-005 - Référence *BV3MT8196 Réf. prél : P005 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 002/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°5 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-006 - Référence BV3MT8197 Réf. prél : P006 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 002/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°6 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-007 - Référence BV3MT8198 Réf. prél : P007 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 006/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°7 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-008 - Référence BV3MT8199 Réf. prél : P008 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 006/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°8 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-009 - Référence BV3MT8200 Réf. prél : P009 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 012/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE-N°9 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-010 - Référence BV3MT8201 Réf. prél : P010 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 014/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE-N°10 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-011 - Référence BV3MT8202 Réf. prél : P011 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 014/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE-N°11 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-012 - Référence BV3MT8203 Réf. prél : P012 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 012/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°12 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-013 - Référence BV3MT8204 Réf. prél : P013 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 005/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°13 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-014 - Référence BV3MT8205 Réf. prél : P014 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 005/Plafond - Faux plafond - (FAUX PLAFOND-N°14 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-015 - Référence BV3MT8206 Réf. pré : P015 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 003/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°15 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-016 - Référence BV3MT8207 Réf. pré : P016 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 003/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°16 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-017 - Référence BV3MT8208 Réf. pré : P017 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 004/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°17 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-018 - Référence BV3MT8209 Réf. pré : P018 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 015/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°18 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-019 - Référence BV3MT8210 Réf. pré : P019 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 015/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE-N°19 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-020 - Référence BV3MT8211 Réf. pré : P020 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 016/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°20 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-021 - Référence BV3MT8212 Réf. pré : P021 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 016/Plafond - Enduit - (ENDUIT PLAFOND-N°21 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-022 - Référence BV3MT8213 Réf. pré : P022 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 016/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°22 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-023 - Référence BV3MT8214 Réf. pré : P023 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 009/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°23 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-024 - Référence BV3MT8215 Réf. prél : P024 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 003/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°24 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-025 - Référence BV3MT8216 Réf. prél : P025 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 001/Revêtement de sol - Ragraéage - (RAGREAGE LINO-N°25 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-026 - Référence BV3MT8217 Réf. prél : P026 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 001/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°26 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-027 - Référence BV3MT8218 Réf. prél : P027 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 003/Revêtement de sol - Ragraéage - (LINO + RAGREAGE -N°27 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-028 - Référence BV3MT8219 Réf. prél : P028 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 001/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°28 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-029 - Référence BV3MT8220 Réf. prél : P029 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 004/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE PLINTHE-N°29 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-030 - Référence BV3MT8221 Réf. prél : P030 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ ESCALIER/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°30 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-031 - Référence BV3MT8222 Réf. prél : P031 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 007/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°31 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-032 - Référence BV3MT8223 Réf. prél : P032 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 007/Revêtement de sol - Dalle de sol - (LINO+RAGREAGE -N°32 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-033 - Référence BV3MT8224 Réf. prél : P033 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 007/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°33 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-034 - Référence BV3MT8225 Réf. prél : P034 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 011/Revêtement de sol - Ragréage - (COLLE DE CARRELAGE -N°34 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-035 - Référence BV3MT8226 Réf. prél : P035 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 011/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°35 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-036 - Référence BV3MT8227 Réf. prél : P036 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 011/Mur - Bande de plaque de plâtre - (BANDE A PLACO -N°36 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-037 - Référence BV3MT8228 Réf. prél : P037 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 012/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE -N°37 SUR SCHEMA DE REPERAGE) prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-038 - Référence BV3MT8229 Réf. prél : P038 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 012/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°38 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-039 - Référence BV3MT8230 Réf. prél : P039 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 012/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°39 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-040 - Référence BV3MT8231 Réf. prél : P040 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 012/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°40 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-041 - Référence BV3MT8232 Réf. prél : P041 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 013/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°41 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-042 - Référence BV3MT8233 Réf. prél : P047 BATIMENT 087/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL EXTERIEUR -N°47 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-043 - Référence BV3MT8234 Réf. prél : P042 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 013/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°42 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-044 - Référence BV3MT8235 Réf. prél : P043 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 013/Menuiserie extérieure - Joint - (JOINT FENETRE -N°43 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-045 - Référence BV3MT8236 Réf. prél : P044 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 013/Plafond - Faux plafond - (FAUX PLAFOND -N°44 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-046 - Référence BV3MT8237 Réf. prél : P045 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 008/Menuiserie extérieure - Joint - (JOINT FENETRE -N°45 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A017409-047 - Référence BV3MT8238 Réf. prél : P046 BATIMENT 087/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL EXTERIEUR -N°46 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS

Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039092-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 18:17 Page1/18
Référence laboratoire N° : 25RB016669 Référence de suivi du dossier N° : 25A017409
Reçu au laboratoire le : 23/05/2025 Date de réception :22/05/2025
Date d'analyse : 23/05/2025
Référence dossier Client:25A017409 - 1510797887/337160148/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25A017409-001 - BV3MT8192 Réf. prél : P001 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 001/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°1 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET /W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	25A017409-002 - BV3MT8193 Réf. prél : P002 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 001/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°2 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET /CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039092-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 18:17 Page2/18
 Référence laboratoire N° : 25RB016669 Référence de suivi du dossier N° : 25A017409
 Reçu au laboratoire le : 23/05/2025 Date de réception :22/05/2025
 Date d'analyse : 23/05/2025
 Référence dossier Client:25A017409 - 1510797887/337160148/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	25A017409-003 - BV3MT8194 Réf. pré1 : P003 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 001/Plafond - Faux plafond - (FAUX PLAFOND ENDUIT - N°1 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25A017409-004 - BV3MT8195 Réf. pré1 : P004 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 001/Plafond - Enduit - (ENDUIT PLAFOND -N°4 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25A017409-005 - BV3MT8196 Réf. pré1 : P005 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 002/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°5 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039092-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 18:17 Page3/18
 Référence laboratoire N° : 25RB016669 Référence de suivi du dossier N° : 25A017409
 Reçu au laboratoire le : 23/05/2025 Date de réception : 22/05/2025
 Date d'analyse : 23/05/2025
 Référence dossier Client: 25A017409 - 1510797887/337160148/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006 (1)	25A017409-006 - BV3MT8197 Réf. pré : P006 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 002/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°6 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25A017409-007 - BV3MT8198 Réf. pré : P007 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 006/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°7 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008 (1)	25A017409-008 - BV3MT8199 Réf. pré : P008 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 006/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°8 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039092-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 18:17 Page4/18
 Référence laboratoire N° : 25RB016669 Référence de suivi du dossier N° : 25A017409
 Reçu au laboratoire le : 23/05/2025 Date de réception :22/05/2025
 Date d'analyse : 23/05/2025
 Référence dossier Client:25A017409 - 1510797887/337160148/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25A017409-009 - BV3MT8200 Réf. prél : P009 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 012/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE-N°9 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	MOLP / MM9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
010	25A017409-010 - BV3MT8201 Réf. prél : P010 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 014/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE-N°10 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039092-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 18:17 Page5/18
 Référence laboratoire N° : 25RB016669 Référence de suivi du dossier N° : 25A017409
 Reçu au laboratoire le : 23/05/2025 Date de réception :22/05/2025
 Date d'analyse : 23/05/2025
 Référence dossier Client:25A017409 - 1510797887/337160148/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	25A017409-011 - BV3MT8202 Réf. pré : P011 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 014/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE-N°11 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	25A017409-012 - BV3MT8203 Réf. pré : P012 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 012/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°12 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25A017409-013 - BV3MT8204 Réf. pré : P013 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 005/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°13 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau semi-dur (fibreuse) (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039092-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 18:17 Page6/18
 Référence laboratoire N° : 25RB016669 Référence de suivi du dossier N° : 25A017409
 Reçu au laboratoire le : 23/05/2025 Date de réception :22/05/2025
 Date d'analyse : 23/05/2025
 Référence dossier Client:25A017409 - 1510797887/337160148/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	25A017409-014 - BV3MT8205 Réf. prél : P014 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 005/Plafond - Faux plafond - (FAUX PLAFOND-N°14 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (beige)	MET /FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25A017409-015 - BV3MT8206 Réf. prél : P015 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 003/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°15 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau semi-dur (blanc)	MET /FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016 (2)	25A017409-016 - BV3MT8207 Réf. prél : P016 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 003/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°16 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET /CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039092-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 18:17 Page 7/18
 Référence laboratoire N° : 25RB016669 Référence de suivi du dossier N° : 25A017409
 Reçu au laboratoire le : 23/05/2025 Date de réception : 22/05/2025
 Date d'analyse : 23/05/2025
 Référence dossier Client: 25A017409 - 1510797887/337160148/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017 (2)	25A017409-017 - BV3MT8208 Réf. pré: P017 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 004/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°17 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
018	25A017409-018 - BV3MT8209 Réf. pré: P018 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 015/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°18 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25A017409-019 - BV3MT8210 Réf. pré: P019 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 015/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE-N°19 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039092-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 18:17 Page8/18
 Référence laboratoire N° : 25RB016669 Référence de suivi du dossier N° : 25A017409
 Reçu au laboratoire le : 23/05/2025 Date de réception :22/05/2025
 Date d'analyse : 23/05/2025
 Référence dossier Client:25A017409 - 1510797887/337160148/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	25A017409-020 - BV3MT8211 Réf. pré : P020 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 016/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°20 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / MM9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
021	25A017409-021 - BV3MT8212 Réf. pré : P021 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 016/Plafond - Enduit - (ENDUIT PLAFOND-N°21 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	25A017409-022 - BV3MT8213 Réf. pré : P022 BATIMENT 087/ RDC/ LOCAL 016/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°22 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039092-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 18:17 Page9/18
 Référence laboratoire N° : 25RB016669 Référence de suivi du dossier N° : 25A017409
 Reçu au laboratoire le : 23/05/2025 Date de réception :22/05/2025
 Date d'analyse : 23/05/2025
 Référence dossier Client:25A017409 - 1510797887/337160148/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	25A017409-023 - BV3MT8214 Réf. prél : P023 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 009/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N °23 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris)	MET /FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25A017409-024 - BV3MT8215 Réf. prél : P024 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 003/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°24 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (blanc) ; matériau dur (gris) en traces	MET /FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25A017409-025 - BV3MT8216 Réf. prél : P025 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 001/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE LINO-N °25 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibres) (gris)	MET /FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET /FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039092-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 18:17 Page10/18
 Référence laboratoire N° : 25RB016669 Référence de suivi du dossier N° : 25A017409
 Reçu au laboratoire le : 23/05/2025 Date de réception :22/05/2025
 Date d'analyse : 23/05/2025
 Référence dossier Client:25A017409 - 1510797887/337160148/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	25A017409-026 - BV3MT8217 Réf. pré : P026 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 001/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°26 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur (blanc) ; matériau dur (gris)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	25A017409-027 - BV3MT8218 Réf. pré : P027 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 003/Revêtement de sol - Ragréege - (LINO + RAGREAGE -N°27 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibres) (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	25A017409-028 - BV3MT8219 Réf. pré : P028 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 001/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°28 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039092-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 18:17 Page 11/18
 Référence laboratoire N° : 25RB016669 Référence de suivi du dossier N° : 25A017409
 Reçu au laboratoire le : 23/05/2025 Date de réception : 22/05/2025
 Date d'analyse : 23/05/2025
 Référence dossier Client: 25A017409 - 1510797887/337160148/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	25A017409-029 - BV3MT8220 Réf. prél : P029 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 004/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE PLINTHE-N°29 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	25A017409-030 - BV3MT8221 Réf. prél : P030 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ ESCALIER/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°30 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) + (bleu)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25A017409-031 - BV3MT8222 Réf. prél : P031 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 007/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°31 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039092-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 18:17 Page 12/18
 Référence laboratoire N° : 25RB016669 Référence de suivi du dossier N° : 25A017409
 Reçu au laboratoire le : 23/05/2025 Date de réception : 22/05/2025
 Date d'analyse : 23/05/2025
 Référence dossier Client: 25A017409 - 1510797887/337160148/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	25A017409-032 - BV3MT8223 Réf. prél : P032 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 007/Revêtement de sol - Dalle de sol - (LINO+RAGREAGE -N°32 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau (marron) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25A017409-033 - BV3MT8224 Réf. prél : P033 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 007/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°33 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / XTN3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039092-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 18:17 Page13/18
 Référence laboratoire N° : 25RB016669 Référence de suivi du dossier N° : 25A017409
 Reçu au laboratoire le : 23/05/2025 Date de réception :22/05/2025
 Date d'analyse : 23/05/2025
 Référence dossier Client:25A017409 - 1510797887/337160148/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	25A017409-034 - BV3MT8225 Réf. prél : P034 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 011/Revêtement de sol - Ragréege - (COLLE DE CARRELAGE -N°34 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / XTN3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
035	25A017409-035 - BV3MT8226 Réf. prél : P035 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 011/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°35 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	25A017409-036 - BV3MT8227 Réf. prél : P036 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 011/Mur - Bande de plaque de plâtre - (BANDE A PLACO -N °36 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039092-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 18:17 Page14/18
 Référence laboratoire N° : 25RB016669 Référence de suivi du dossier N° : 25A017409
 Reçu au laboratoire le : 23/05/2025 Date de réception :22/05/2025
 Date d'analyse : 23/05/2025
 Référence dossier Client:25A017409 - 1510797887/337160148/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / XTN3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / XTN3	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
037	25A017409-037 - BV3MT8228 Réf. pré1 : P037 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 012/Revêtement de sol - Ragréege - (RAGREAGE CARRELAGE -N°37 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038 (1)	25A017409-038 - BV3MT8229 Réf. pré1 : P038 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 012/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°38 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / VW4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039092-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 18:17 Page 15/18
 Référence laboratoire N° : 25RB016669 Référence de suivi du dossier N° : 25A017409
 Reçu au laboratoire le : 23/05/2025 Date de réception : 22/05/2025
 Date d'analyse : 23/05/2025
 Référence dossier Client: 25A017409 - 1510797887/337160148/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	25A017409-039 - BV3MT8230 Réf. pré : P039 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 012/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°39 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	25A017409-040 - BV3MT8231 Réf. pré : P040 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 012/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°40 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur (gris) ; matériau dur (blanc)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	25A017409-041 - BV3MT8232 Réf. pré : P041 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 013/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°41 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039092-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 18:17 Page16/18
 Référence laboratoire N° : 25RB016669 Référence de suivi du dossier N° : 25A017409
 Reçu au laboratoire le : 23/05/2025 Date de réception :22/05/2025
 Date d'analyse : 23/05/2025
 Référence dossier Client:25A017409 - 1510797887/337160148/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042 (3)	25A017409-042 - BV3MT8233 Réf. prél : P047 BATIMENT 087/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL EXTERIEUR -N°47 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / QZM8	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
043	25A017409-043 - BV3MT8234 Réf. prél : P042 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 013/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N °42 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	25A017409-044 - BV3MT8235 Réf. prél : P043 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 013/Menuiserie extérieure - Joint - (JOINT FENETRE -N °43 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039092-01 Date d'émission de rapport : 28/05/2025 18:17 Page 17/18
 Référence laboratoire N° : 25RB016669 Référence de suivi du dossier N° : 25A017409
 Reçu au laboratoire le : 23/05/2025 Date de réception : 22/05/2025
 Date d'analyse : 23/05/2025
 Référence dossier Client: 25A017409 - 1510797887/337160148/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	25A017409-045 - BV3MT8236 Réf. pré: P044 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 013/Plafond - Faux plafond - (FAUX PLAFOND -N°44 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	25A017409-046 - BV3MT8237 Réf. pré: P045 BATIMENT 087/ ETAGE 1/ LOCAL 008/Menuiserie extérieure - Joint - (JOINT FENETRE -N°45 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	25A017409-047 - BV3MT8238 Réf. pré: P046 BATIMENT 087/ EXTERIEUR/ FACADES/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL EXTERIEUR -N°46 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (3) Description client non-cohérente avec l'échantillon physiquement présent.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-039092-01	Date d'émission de rapport : 28/05/2025 18:17	Page 18/18
Référence laboratoire N° : 25RB016669	Référence de suivi du dossier N° : 25A017409	
Reçu au laboratoire le : 23/05/2025	Date de réception : 22/05/2025	
Date d'analyse : 23/05/2025		
Référence dossier Client: 25A017409 - 1510797887/337160148/1		

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed. 1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 13 juillet 2022 (JOFR n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajoutée dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Andra Enescu
Sef serviciu CRO 007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România