



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Exploitation SAS

DIJON

6 rue Marcel Dassault

21000 DIJON France

Téléphone : 03 80 72 94 50

Mail : philippe.neyraud@bureauveritas.com

A l'attention de Mme ZERIC INDIRA

UNITÉ DE SOUTIEN DE L'INFRASTRUCTURE

64, RUE BERSOT, BP 21437

25007 BESANCON

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 août 2017



Date(s) du repérage : le 08/07/2025

Coordonnées du site : Rapport N° : 27346507 AMIANTE

Nom du site : BATIMENTS 72/73/74

Immeuble bâti objet du repérage :

BATIMENTS 72/73/74

62 RUE DE DOLE

25000 BESANCON

Numéro d'affaire :


Référence du rapport : 337160187.2.R

Rédigé le : 04/09/2025

Par l'opérateur de repérage : Philippe NEYRAUD

Date de la commande : 01/07/2025

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 60 Avenue Général de Gaulle - Immeuble le Guillaumet 6 92046 PARIS LA DEFENSE Certificat n° 14616002

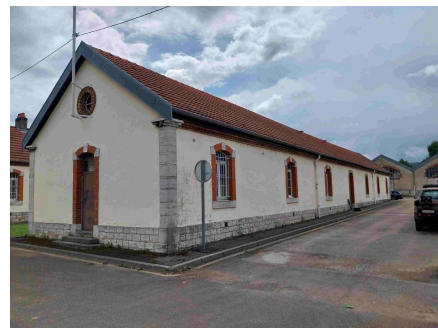

	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	22/05/2022	21/05/2029
Amiante avec mention	22/05/2022	21/05/2029

Ce rapport contient **47** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION.....	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre.....	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
2. CONCLUSIONS.....	4
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante.....	4
2.2. Obligation d'information.....	4
3. INFORMATIONS GENERALES.....	5
3.1. Immeuble bâti objet de la mission.....	5
3.2. Intervenants.....	5
3.3. Opérateur(s) de repérage.....	5
3.4. Laboratoire(s).....	5
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	6
4.1. Textes réglementaires.....	6
4.2. Méthodologie de la mission.....	6
4.3. Limites de la mission.....	6
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	8
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite.....	8
5.2. Conditions de visite.....	8
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	8
6.1. Résultats détaillés.....	8
6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante.....	12
7. ANNEXES.....	12
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées.....	12
7.2. Croquis de repérage.....	13
7.3. Photos.....	16
7.4. Attestation d'assurance.....	23
7.5. Certificat de compétence.....	25
7.6. Rapports d'essais de laboratoire.....	26

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
RENOVATION SANITAIRES X6

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment, Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,..), Revêtements bitumineux, Peintures intumescents
Plafonds	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou cloués, Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), Bandes calicot, Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Peintures intumescents, Revêtements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,..), Résines, Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage, Joint de dilatation
Revêtements de sol	Dalles de sol, Nez de marche, Dalles moquettes avec entrecoche noire, Sous-couches (carton, feutre, ..) des revêtements souples, Colles bitumineuses, Colles non bitumineuses, Moquette, Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.), Peintures de sol, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Revêtements de sols sportifs, Joints de dilatation et d'assemblage, Joints de contonnement sur faux planchers, Enduit de cuvelage, Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
Faux plafonds	Panneaux et plaques, Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux, Pare vapeur, Isolants posés dans le plenum au-dessus du panneau de faux-plafond, Ecrans de contonnement et leurs joints (dans le plenum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Conduits, syphons	Eléments de canalisations enterrés en fibres-ciment

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- parties du bâtiment :
SANITAIRES

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 / SANITAIRES 1	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE -N°3 SUR SCHEMA DE REPERAGE
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 / SANITAIRES 1	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE -N°4 SUR SCHEMA DE REPERAGE
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 / SANITAIRES 2	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCE -N°9 SUR SCHEMA DE REPERAGE
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 / SANITAIRES 2	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE -N°10 SUR SCHEMA DE REPERAGE
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 / SANITAIRES 2	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE -N°11 SUR SCHEMA DE REPERAGE
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 74 / SANITAIRE 3	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCE -N°14 SUR SCHEMA DE REPERAGE
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 74 / SANITAIRE 3	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCE -N°15 SUR SCHEMA DE REPERAGE
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 74 / SANITAIRE 3	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE -N°16 SUR SCHEMA DE REPERAGE
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 74 / SANITAIRE 3	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE -N°17 SUR SCHEMA DE REPERAGE

2.2. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: BATIMENTS 72/73/74
62 RUE DE DOLE
25000 BESANCON

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
BATIMENTS 72/73/74	Autre	Immeuble de travail <= 300 personnes	1980	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	UNITÉ DE SOUTIEN DE L'INFRASTRUCTURE Mme INDIRA ZERIC	64, RUE BERSOT, BP 21437 25007 BESANCON	/
Propriétaire	UNITÉ DE SOUTIEN DE L'INFRASTRUCTURE Mme INDIRA ZERIC	64, RUE BERSOT, BP 21437 25007 BESANCON	/
Accompagnateur	UNITÉ DE SOUTIEN DE L'INFRASTRUCTURE Indira ZERIC	QUARTIER BRUN GE 62 Rue de Dole 25000 BESANCON	/

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 790 184 675 01175	Philippe NEYRAUD	BUREAU VERITAS CERTIFICATION	14616002	22/05/2022	21/05/2029

3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins LEM	1-1751	20, rue du KochersbergCS 50047 67701 SAVERNE CEDEX 1France	+33 3 88 02 14 35

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires

Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages,

- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.

La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne

prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 08/07/2025

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Titre	Référence	Type Document
TRAVAUX BATIMENT H 72/73/74	TRAVAUX BATIMENT H 72/73/74	Programme des travaux
PLAN BATIMENT H 72/73/74	PLAN BATIMENT H 72/73/74	Plan

5.2. Conditions de visite

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
Absence de communication des anciens rapports de repérage

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés

Abbreviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 / SANITAIRES 1	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENC -N°1 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P001	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 / SANITAIRES 1	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENC -N°2 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P002	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 / SANITAIRES 1	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE -N°3 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P003	Résultat d'analyse	/	OUI
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 / SANITAIRES 1	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE -N°4 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P004	Résultat d'analyse	/	OUI
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 / SANITAIRES 1	Plafond	Faux plafond	FAUX PLAFOND -N°5 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P005	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 / SANITAIRES 1	Revêtement de sol	Ragréage	RAGREAGE CARRELAGE - N°6 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P006	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 / SANITAIRES 1	Mur	Enduit	ENDUIT MURAL -N° 7 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P007	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 / SANITAIRES 2	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENC -N°9 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P009	Résultat d'analyse	/	OUI
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 / SANITAIRES 2	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE -N°10 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P010	Résultat d'analyse	/	OUI
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 / SANITAIRES 2	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE -N°11 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P011	Résultat d'analyse	/	OUI
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 / SANITAIRES 2	Plafond	Faux plafond	FAUX PLAFOND -N°12 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 / SANITAIRES 2	Revêtement du mur	Ragréage	RAGREAGE CARRELAGE - N°13 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 74 / SANITAIRE 3	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENC -N°14 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P014	Résultat d'analyse	/	OUI
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 74 / SANITAIRE 3	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENC -N°15 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P015	Résultat d'analyse	/	OUI
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 74 / SANITAIRE 3	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE -N°16 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P016	Résultat d'analyse	/	OUI
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 74 / SANITAIRE 3	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE -N°17 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P017	Résultat d'analyse	/	OUI

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 74 / SANITAIRE 3	Plafond	Faux plafond	FAUX PLAFOND-N°18 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 74 / SANITAIRE 3	Plafond	Faux plafond	2ième FAUX PLAFOND-N°19 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 74 / SANITAIRE 3	Revêtement de sol	Ragréage	RAGREAGE CARRELAGE- N°20 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 74 / SANITAIRE 4	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCE-N°21 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 74 / SANITAIRE 4	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCE-N°22 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 74 / SANITAIRE 4	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE-N°23 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 74 / SANITAIRE 4	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE-N°24 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 74 / SANITAIRE 4	Revêtement de sol	Ragréage	RAGREAGE CARRELAGE- N°25 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 74 / SANITAIRE 4	Plafond	Faux plafond	FAUX PLAFOND-N°26 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 73 / DOUCHE	Plafond	Faux plafond	FAUX PLAFOND-N°27 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P027	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 73 / DOUCHE	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCEE-N°28 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P028	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 73 / DOUCHE	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAIENCEE-N°29 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P029	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 73 / DOUCHE	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE-N°30 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P030	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 73 / DOUCHE	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE-N°31 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P031	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 73 / DOUCHE	Revêtement de sol	Ragréage	RAGREAGE CARRELAGE- N°32 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P032	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 73 / DOUCHE	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE-N°33 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P033	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 73 / DOUCHE	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE-N°34 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P034	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 73 / WC	Revêtement de sol	Ragréage	RAGREAGE CARRELAGE- N°8 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P008	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 73 / WC	Plafond	Enduit	ENDUIT PLAFOND-N°35 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P035	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 73 / WC	Revêtement du mur	Colle de faïence	COLLE DE FAÏENCE-N°36 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P036	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 73 / WC	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE-N°37 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P037	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 73 / WC	Revêtement du mur	Colle de plinthe	COLLE DE PLINTHE-N°38 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P038	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 73 / WC	/	Enduit	ENDUIT-N°39 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P039	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 73 / WC	Plafond	Faux plafond	FAUX PLAFOND-N°40 SUR SCHEMA DE REPERAGE	P040	Résultat d'analyse	/	NON

6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N° MPCA	Ouvrage	Produit/matériau	Quantité estimée
1	Revêtement du mur	Colle de plinthe	Masse : 0.6 Kg
2	Revêtement du mur	Colle de faïence	Masse : 1.2 Kg
3	Revêtement du mur	Colle de plinthe	Masse : 0.4 Kg
4	Revêtement du mur	Colle de faïence	Masse : 1.6 Kg
5	Revêtement du mur	Colle de plinthe	Masse : 0.4 Kg

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS, toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Commentaires
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 / SANITAIRES 1	/
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 / SANITAIRES 2	/
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 74 / SANITAIRE 3	/
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 74 / SANITAIRE 4	/
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 73 / DOUCHE	/
BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BATIMENT 73 / WC	/

7.2. Croquis de repérage

SCHEMA DE REPERAGE DES PRELEVEMENTS :
BATIMENT H 72/73/74- RDC

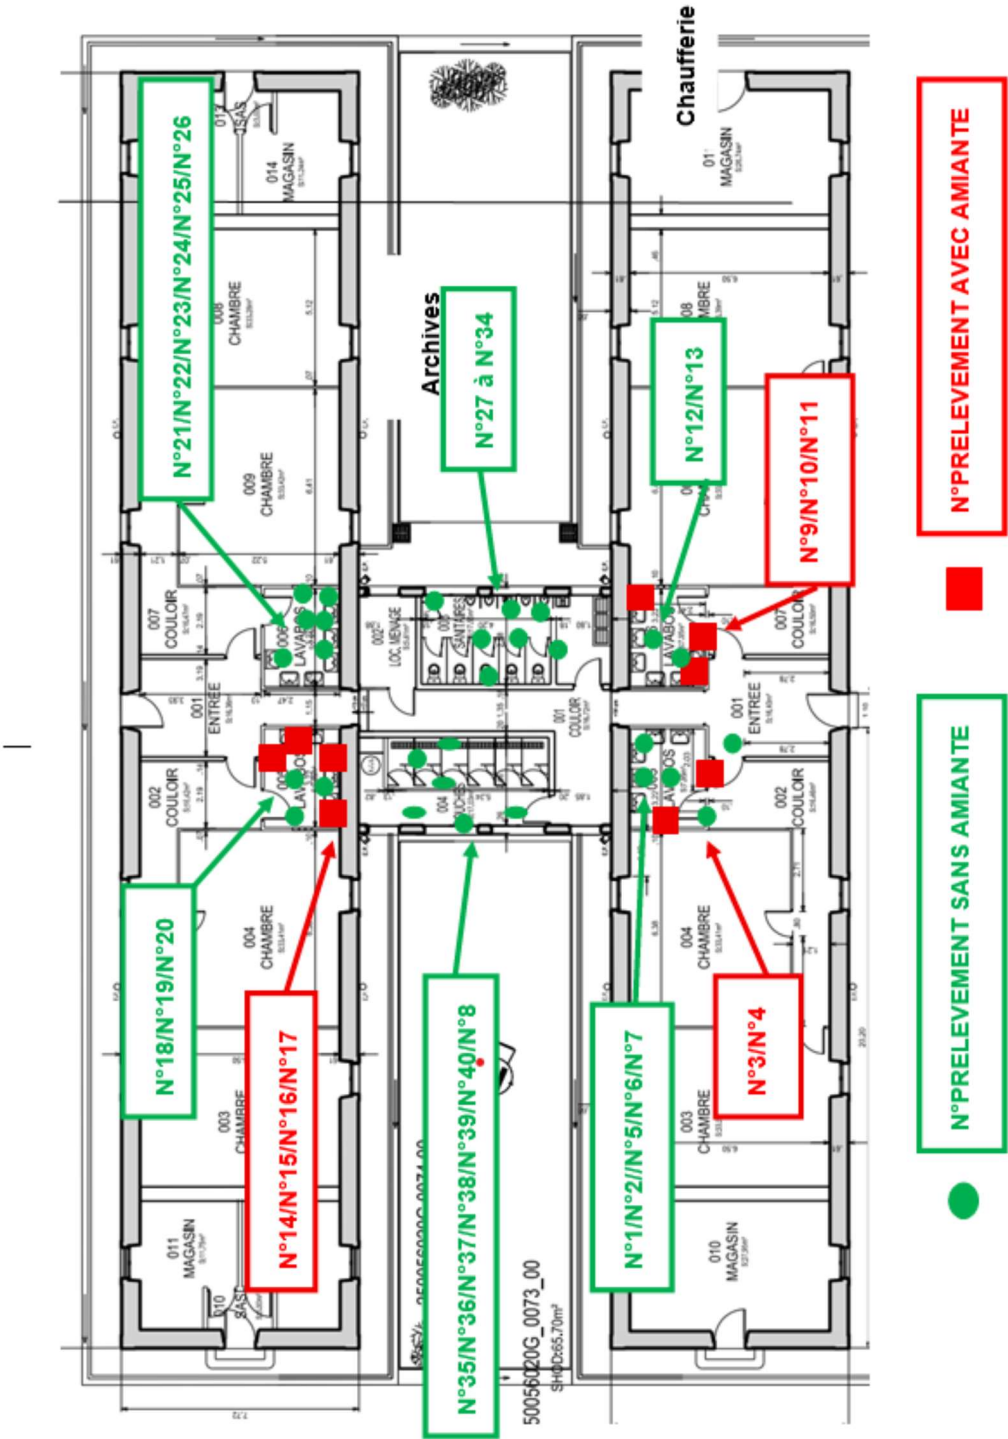


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BATIMENTS 72/73/74


Adresse : 62 RUE DE DOLE 25000 BESANCON

Localisation : BATIMENTS 72/73/74 / RDC

Réalisé par : Philippe NEYRAUD

N° de planche : 1 / 2

SCHEMA DE REPERAGE DES MATERIAUX AVEC
AMIANTE : BATIMENT H 72/73/74- RDC

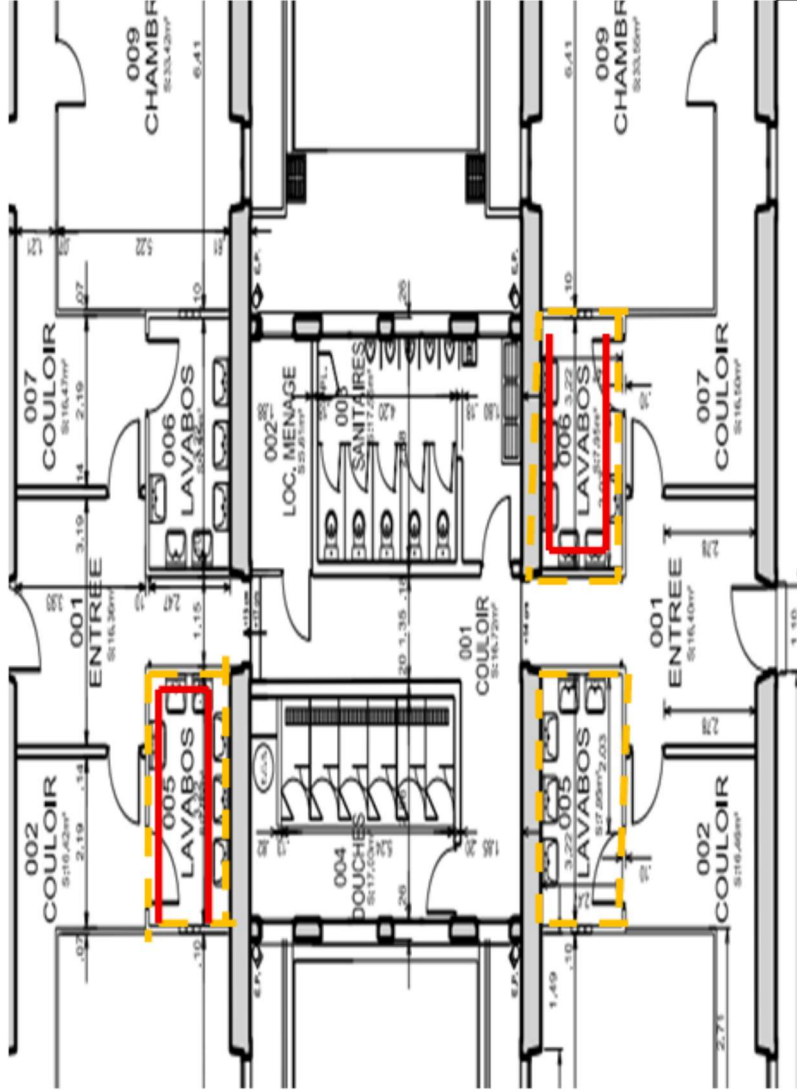

Colle de plinthe avec amiante

Colle de faïence avec amiante

Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BATIMENTS 72/73/74

Adresse : 62 RUE DE DOLE 25000 BESANCON

Localisation : BATIMENTS 72/73/74 / RDC


Réalisé par : Philippe NEYRAUD

N° de planche : 2 / 2


7.3. Photos



Prélèvement - P001 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 /
SANITAIRES 1 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)

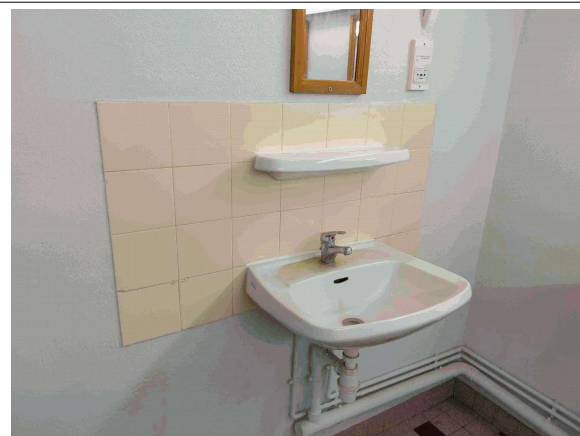

Prélèvement - P002 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 /
SANITAIRES 1 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)

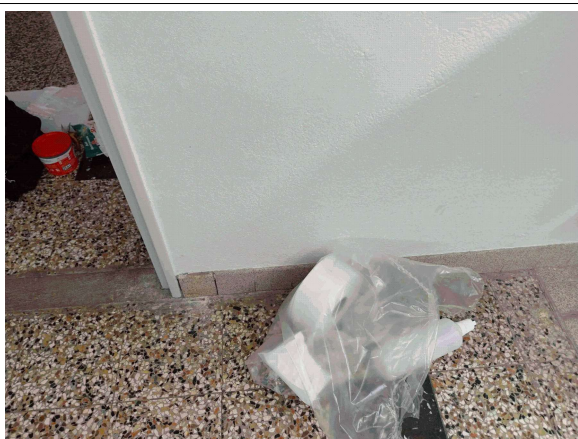


Prélèvement - P003 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 /
SANITAIRES 1 - Colle de plinthe- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P004 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 /
SANITAIRES 1 - Colle de plinthe- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P005 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 /
SANITAIRES 1 - Faux plafond- (Absence d'amiante)

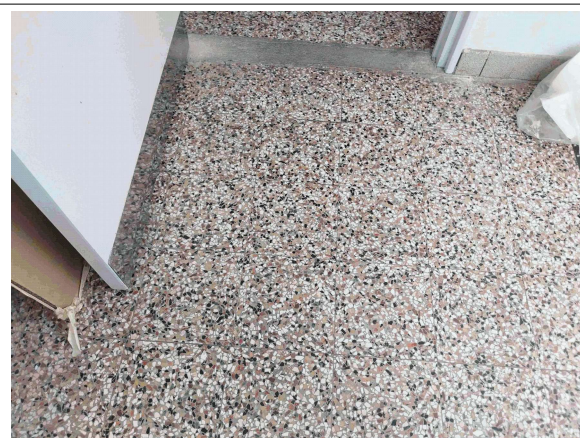

Prélèvement - P006 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 /
SANITAIRES 1 - Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P007 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 /
SANITAIRES 1 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P008 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 73 / WC - Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P009 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 /
SANITAIRES 2 - Colle de faïence- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P010 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 /
SANITAIRES 2 - Colle de plinthe- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P011 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 /
SANITAIRES 2 - Colle de plinthe- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P012 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 /
SANITAIRES 2 - Faux plafond- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P013 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC / BAT 72 /
SANITAIRES 2 - Ragréage- (Absence d'amiante)

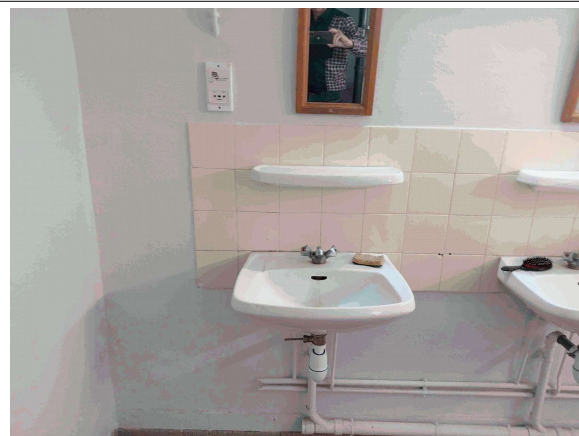


Prélèvement - P014 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 74 / SANITAIRE 3 - Colle de faïence- (Présence
d'amiante)

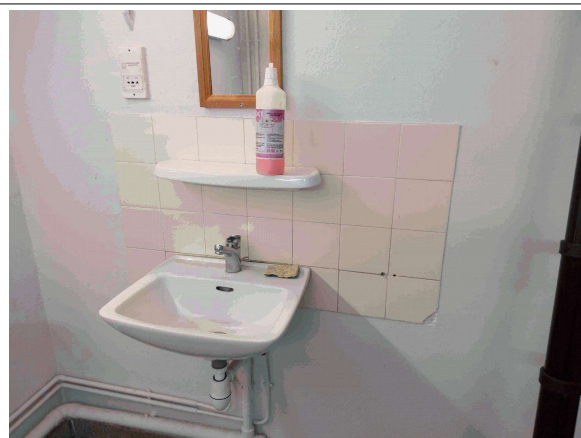


Prélèvement - P015 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 74 / SANITAIRE 3 - Colle de faïence- (Présence
d'amiante)

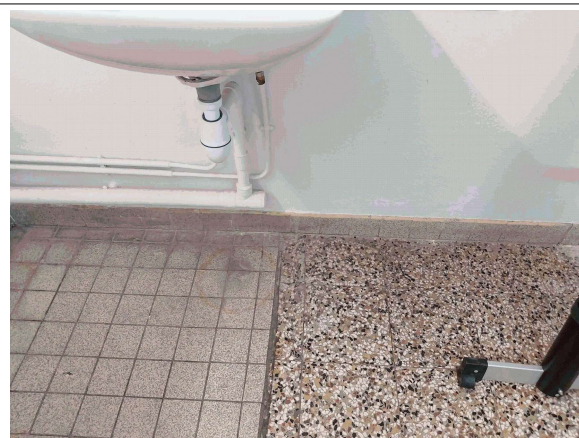


Prélèvement - P016 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 74 / SANITAIRE 3 - Colle de plinthe- (Présence
d'amiante)

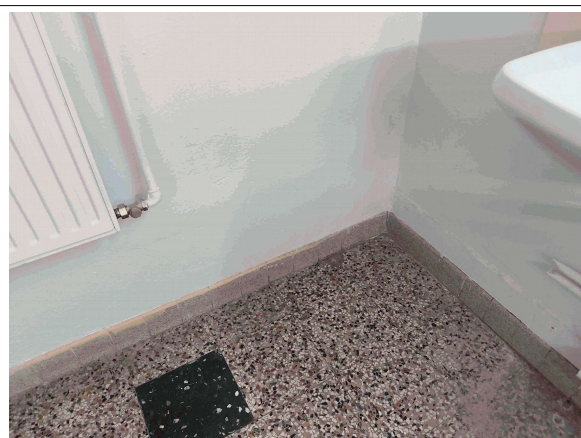


Prélèvement - P017 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 74 / SANITAIRE 3 - Colle de plinthe- (Présence
d'amiante)

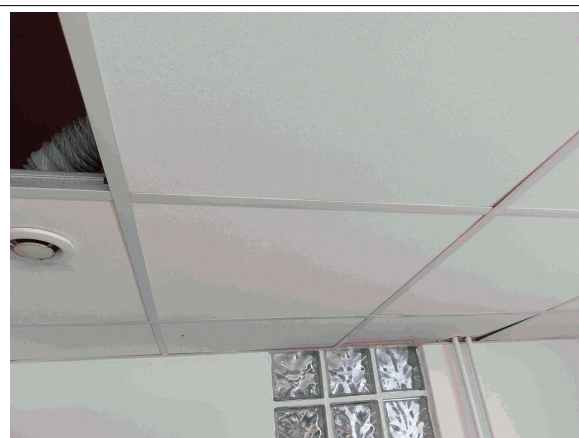


Prélèvement - P018 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 74 / SANITAIRE 3 - Faux plafond- (Absence
d'amiante)

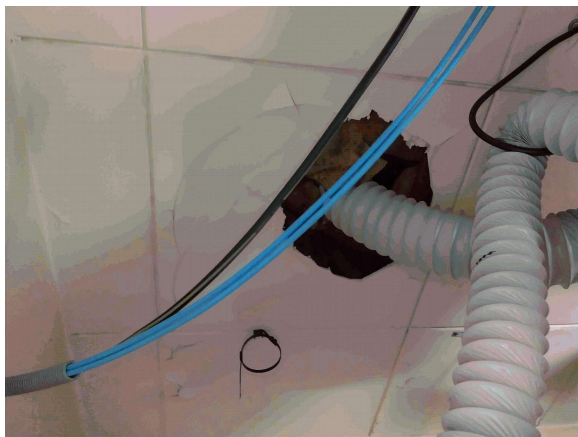

Prélèvement - P019 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 74 / SANITAIRE 3 - Faux plafond- (Absence
d'amiante)

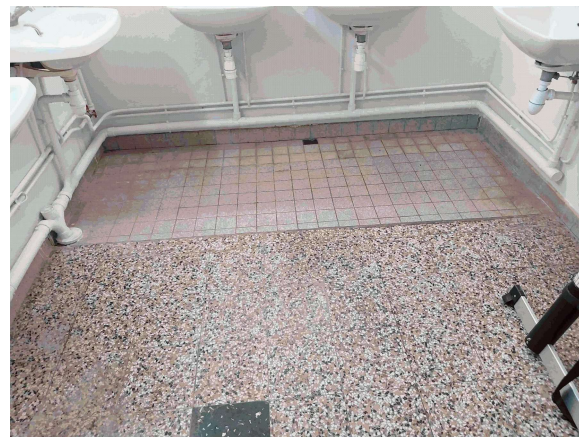

Prélèvement - P020 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 74 / SANITAIRE 3 - Ragréage- (Absence
d'amiante)

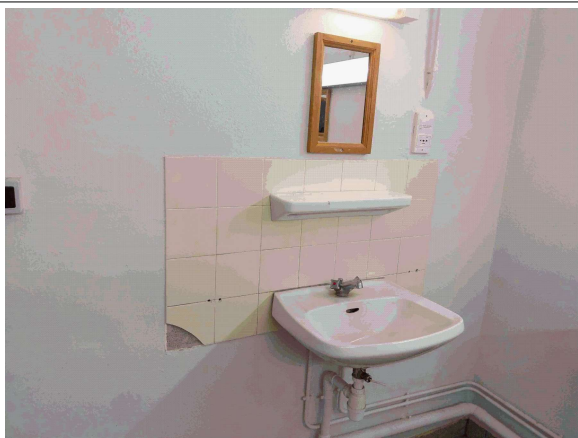

Prélèvement - P021 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 74 / SANITAIRE 4 - Colle de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P022 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 74 / SANITAIRE 4 - Colle de faïence- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P023 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 74 / SANITAIRE 4 - Colle de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P024 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 74 / SANITAIRE 4 - Colle de plinthe- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P025 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 74 / SANITAIRE 4 - Ragréage- (Absence
d'amiante)

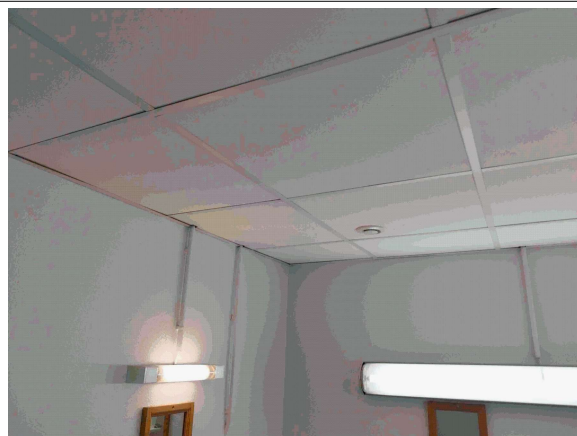

Prélèvement - P026 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 74 / SANITAIRE 4 - Faux plafond- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P027 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 73 / DOUCHE - Faux plafond- (Absence d'amiante)

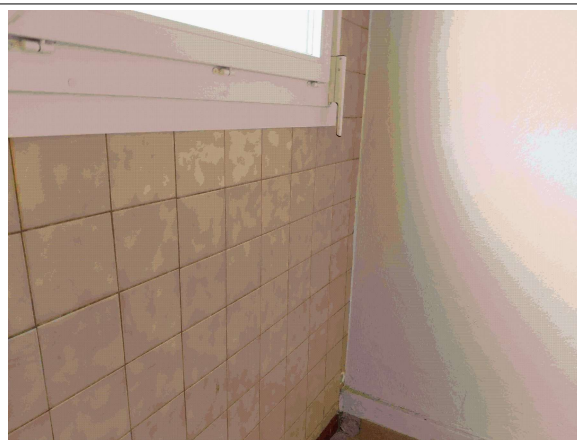

Prélèvement - P028 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 73 / DOUCHE - Colle de faïence- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P029 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 73 / DOUCHE - Colle de faïence- (Absence
d'amiante)

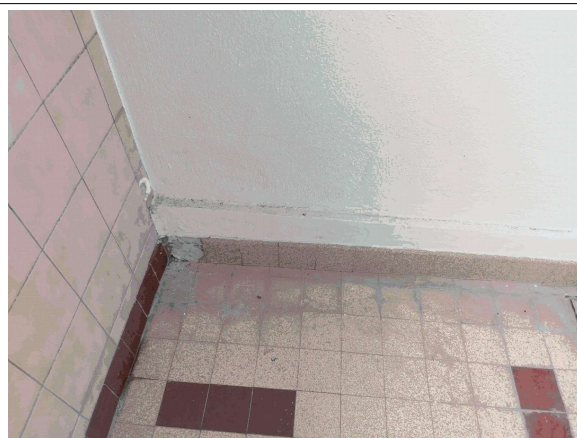


Prélèvement - P030 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 73 / DOUCHE - Colle de plinthe- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P031 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 73 / DOUCHE - Colle de plinthe- (Absence
d'amiante)




Prélèvement - P032 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 73 / DOUCHE - Ragréage- (Absence d'amiante)

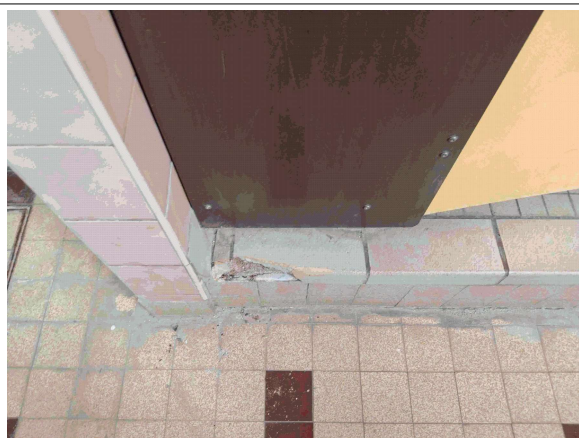


Prélèvement - P033 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 73 / DOUCHE - Colle de plinthe- (Absence
d'amiante)

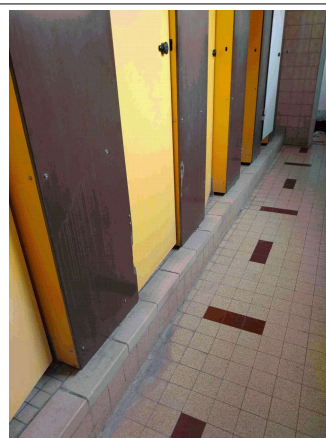


Prélèvement - P034 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 73 / DOUCHE - Colle de plinthe- (Absence
d'amiante)

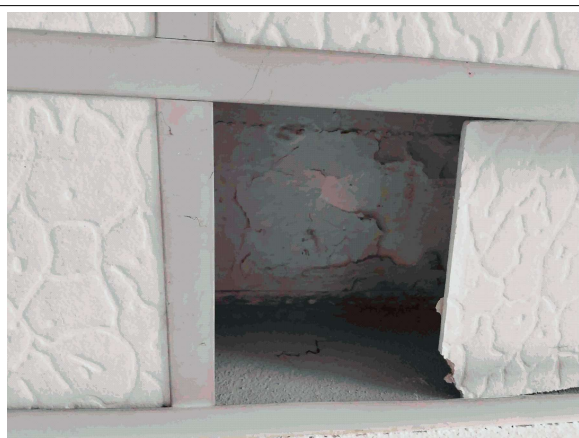

Prélèvement - P035 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 73 / WC - Enduit- (Absence d'amiante)

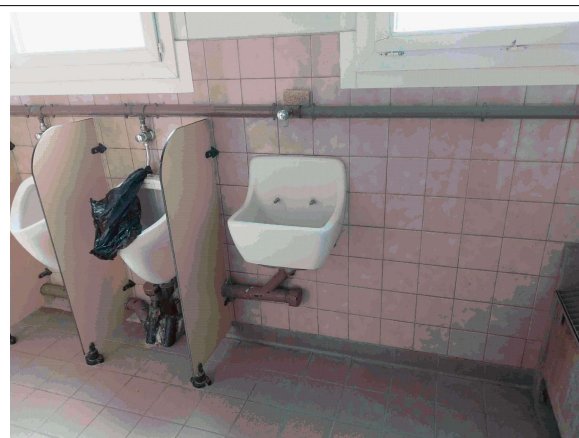

Prélèvement - P036 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 73 / WC - Colle de faïence- (Absence d'amiante)

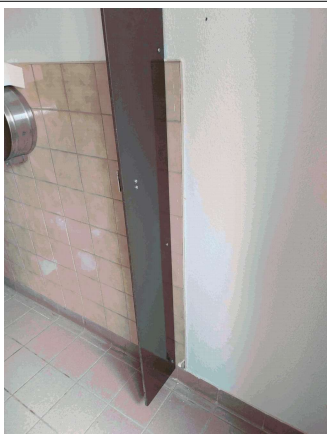

Prélèvement - P037 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 73 / WC - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P038 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 73 / WC - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P039 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 73 / WC - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P040 : BATIMENTS 72/73/74 / RDC /
BATIMENT 73 / WC - Faux plafond- (Absence d'amiante)

7.4. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mэрule

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social
Königsplatz 28
50832 Munch
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 206312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhendorfer Strasse 106 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.

Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelé
CS 30051
92076 Paris La Défense
France
Signé par : Juliette Allavoine
E-mail : juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 01-2025 10:12:04
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelé - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königsplatz 25
60602 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N°HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhendorfer Strasse 100 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence

**BUREAU VERITAS**
Certification

Certificat
Attribué à
Philippe NEYRAUD

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	22/05/2022	21/05/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	22/05/2022	21/05/2029

Date : 23/05/2022

Laurent Croguennec, Président



Numéro de certificat : 14616002



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



cofrac

CERTIFICATION
DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087

Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr

7.6. Rapports d'essais de laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Philippe NEYRAUD

16 bd Winston Churchill

BP 76625

21066 DIJON CEDEX

Notre référence : AR-25-LE-093453-01

Numéro de dossier : 25A029728

Référence de dossier : 1510797887/337160187/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A029728-001 - Référence *BV3MT8433 Réf. prél : P001 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 1/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°1 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-002 - Référence *BV3MT8434 Réf. prél : P002 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 1/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°2 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-003 - Référence *BV3MT8435 Réf. prél : P003 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 1/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°3 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-004 - Référence *BV3MT8436 Réf. prél : P004 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 1/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°4 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-005 - Référence *BV3MT8437 Réf. prél : P005 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 1/Plafond - Faux plafond - (FAUX PLAFOND -N°5 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-006 - Référence *BV3MT8438 Réf. prél : P006 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 1/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE -N°6 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-007 - Référence *BV3MT8439 Réf. prél : P007 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 1/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N° 7 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-008 - Référence *BV3MT8440 Réf. prél : P008 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ WC/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE-N°8 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-009 - Référence *BV3MT8441 Réf. prél : P009 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 2/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°9 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-010 - Référence *BV3MT8442 Réf. prél : P010 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 2/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°10 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-011 - Référence *BV3MT8443 Réf. prél : P011 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 2/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°11 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-012 - Référence *BV3MT8444 Réf. prél : P012 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 2/Plafond - Faux plafond - (FAUX PLAFOND -N°12 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-013 - Référence *BV3MT8445 Réf. prél : P013 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 2/Revêtement du mur - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE -N°13 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-014 - Référence *BV3MT8446 Réf. prél : P014 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 3/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°14 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-015 - Référence BV3MT8447 Réf. prél : P015 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 3/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°15 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-016 - Référence BV3MT8448 Réf. prél : P016 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 3/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°16 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-017 - Référence BV3MT8449 Réf. prél : P017 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 3/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°17 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-018 - Référence BV3MT8450 Réf. prél : P018 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 3/Plafond - Faux plafond - (FAUX PLAFOND-N°18 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-019 - Référence BV3MT8451 Réf. prél : P019 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 3/Plafond - Faux plafond - (2ième FAUX PLAFOND-N°19 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-020 - Référence BV3MT8452 Réf. prél : P020 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 3/Revêtement de sol - Ragraéage - (RAGREAGE CARRELAGE-N°20 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-021 - Référence BV3MT8453 Réf. prél : P021 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 4/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE-N°21 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-022 - Référence BV3MT8454 Réf. prél : P022 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 4/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE-N°22 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-023 - Référence BV3MT8455 Réf. prél : P023 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 4/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°23 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-024 - Référence BV3MT8456 Réf. prél : P024 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 4/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°24 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-025 - Référence BV3MT8457 Réf. prél : P025 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 4/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE-N°25 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-026 - Référence BV3MT8458 Réf. prél : P026 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 4/Plafond - Faux plafond - (FAUX PLAFOND-N°26 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-027 - Référence BV3MT8459 Réf. prél : P027 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ DOUCHE/Plafond - Faux plafond - (FAUX PLAFOND-N°27 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-028 - Référence BV3MT8460 Réf. prél : P028 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ DOUCHE/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCEE-N°28 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-029 - Référence BV3MT8461 Réf. prél : P029 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ DOUCHE/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCEE-N°29 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-030 - Référence BV3MT8462 Réf. prél : P030 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ DOUCHE/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°30 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-031 - Référence BV3MT8463 Réf. prél : P031 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ DOUCHE/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°31 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-032 - Référence BV3MT8464 Réf. prél : P032 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ DOUCHE/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE-N°32 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-033 - Référence *BV3MT8465 Réf. prél : P033 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ DOUCHE/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°33 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-034 - Référence *BV3MT8466 Réf. prél : P034 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ DOUCHE/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°34 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-035 - Référence *BV3MT8467 Réf. prél : P035 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ WC/Plafond - Enduit - (ENDUIT PLAFOND-N°35 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-036 - Référence *BV3MT8468 Réf. prél : P036 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ WC/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE-N°36 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-037 - Référence *BV3MT8469 Réf. prél : P037 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ WC/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°37 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-038 - Référence *BV3MT8470 Réf. prél : P038 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ WC/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°38 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-039 - Référence *BV3MT8471 Réf. prél : P039 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ WC - Enduit - (ENDUIT-N°39 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A029728-040 - Référence *BV3MT8472 Réf. prél : P040 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ WC/Plafond - Faux plafond - (FAUX PLAFOND-N°40 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS

Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-049765-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2025 2:02 Page1/15
Référence laboratoire N° : 25RB027724 Référence de suivi du dossier N° : 25A029728
Reçu au laboratoire le : 02/09/2025 Date de réception : 17/07/2025
Date d'analyse : 02/09/2025
Référence dossier Client:25A029728 - 1510797887/337160187/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	25A029728-001 - BV3MT8433 Réf. prél : P001 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 1/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°1 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / PUU9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	25A029728-002 - BV3MT8434 Réf. prél : P002 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 1/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°2 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / PUU9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (2)	25A029728-003 - BV3MT8435 Réf. prél : P003 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 1/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°3 SUR SCHEMA DE REPERAGE)					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-049765-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2025 2:02 Page2/15
Référence laboratoire N° : 25RB027724 Référence de suivi du dossier N° : 25A029728
Reçu au laboratoire le : 02/09/2025 Date de réception : 17/07/2025
Date d'analyse : 02/09/2025
Référence dossier Client:25A029728 - 1510797887/337160187/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
004 (2)	25A029728-004 - BV3MT8436 Réf. prél : P004 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 1/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°4 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur (gris) (foncé) ; matériau dur (gris) (clair)	MET / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
005	25A029728-005 - BV3MT8437 Réf. prél : P005 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 1/Plafond - Faux plafond - (FAUX PLAFOND -N°5 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-049765-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2025 2:02 Page3/15
 Référence laboratoire N° : 25RB027724 Référence de suivi du dossier N° : 25A029728
 Reçu au laboratoire le : 02/09/2025 Date de réception : 17/07/2025
 Date d'analyse : 02/09/2025
 Référence dossier Client:25A029728 - 1510797887/337160187/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006 (1)	25A029728-006 - BV3MT8438 Réf. prél : P006 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 1/Revêtement de sol - Ragréege - (RAGREAGE CARRELAGE -N°6 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25A029728-007 - BV3MT8439 Réf. prél : P007 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 1/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N° 7 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25A029728-008 - BV3MT8440 Réf. prél : P008 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ WC/Revêtement de sol - Ragréege - (RAGREAGE CARRELAGE-N°8 SUF SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-049765-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2025 2:02 Page4/15
Référence laboratoire N° : 25RB027724 Référence de suivi du dossier N° : 25A029728
Reçu au laboratoire le : 02/09/2025 Date de réception : 17/07/2025
Date d'analyse : 02/09/2025
Référence dossier Client:25A029728 - 1510797887/337160187/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009 (2)	25A029728-009 - BV3MT8441 Réf. prél : P009 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 2/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°9 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
010 (2)	25A029728-010 - BV3MT8442 Réf. prél : P010 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 2/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°10 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / RX9G	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
011 (2)	25A029728-011 - BV3MT8443 Réf. prél : P011 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 2/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°11 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-049765-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2025 2:02 Page 5/15
 Référence laboratoire N° : 25RB027724 Référence de suivi du dossier N° : 25A029728
 Reçu au laboratoire le : 02/09/2025 Date de réception : 17/07/2025
 Date d'analyse : 02/09/2025
 Référence dossier Client: 25A029728 - 1510797887/337160187/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	25A029728-012 - BV3MT8444 Réf. prél : P012 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 2/Plafond - Faux plafond - (FAUX PLAFOND -N°12 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (1)	25A029728-013 - BV3MT8445 Réf. prél : P013 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BAT 72 / SANITAIRES 2/Revêtement du mur - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE -N°13 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / PUU9	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014 (2)	25A029728-014 - BV3MT8446 Réf. prél : P014 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 3/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°14 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-049765-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2025 2:02 Page6/15
Référence laboratoire N° : 25RB027724 Référence de suivi du dossier N° : 25A029728
Reçu au laboratoire le : 02/09/2025 Date de réception : 17/07/2025
Date d'analyse : 02/09/2025
Référence dossier Client:25A029728 - 1510797887/337160187/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015 (2)	25A029728-015 - BV3MT8447 Réf. prél : P015 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 3/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°15 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
016 (2)	25A029728-016 - BV3MT8448 Réf. prél : P016 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 3/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°16 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / A4KE	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
017	25A029728-017 - BV3MT8449 Réf. prél : P017 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 3/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°17 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	MET / VT6S	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-049765-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2025 2:02 Page 7/15
 Référence laboratoire N° : 25RB027724 Référence de suivi du dossier N° : 25A029728
 Reçu au laboratoire le : 02/09/2025 Date de réception : 17/07/2025
 Date d'analyse : 02/09/2025
 Référence dossier Client: 25A029728 - 1510797887/337160187/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	25A029728-018 - BV3MT8450 Réf. prél : P018 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 3/Plafond - Faux plafond - (FAUX PLAFOND-N°18 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25A029728-019 - BV3MT8451 Réf. prél : P019 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 3/Plafond - Faux plafond - (2ième FAUX PLAFOND-N°19 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020 (1)	25A029728-020 - BV3MT8452 Réf. prél : P020 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 3/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE-N°20 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur (gris)	MET / VR8T	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-049765-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2025 2:02 Page8/15
Référence laboratoire N° : 25RB027724 Référence de suivi du dossier N° : 25A029728
Reçu au laboratoire le : 02/09/2025 Date de réception : 17/07/2025
Date d'analyse : 02/09/2025
Référence dossier Client:25A029728 - 1510797887/337160187/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	25A029728-021 - BV3MT8453 Réf. prél : P021 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 4/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE-N°21 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	25A029728-022 - BV3MT8454 Réf. prél : P022 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 4/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE-N°22 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25A029728-023 - BV3MT8455 Réf. prél : P023 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 4/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°23 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	MET / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-049765-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2025 2:02 Page9/15
 Référence laboratoire N° : 25RB027724 Référence de suivi du dossier N° : 25A029728
 Reçu au laboratoire le : 02/09/2025 Date de réception : 17/07/2025
 Date d'analyse : 02/09/2025
 Référence dossier Client:25A029728 - 1510797887/337160187/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	25A029728-024 - BV3MT8456 Réf. prél : P024 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 4/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°24 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	MET / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025 (3)	25A029728-025 - BV3MT8457 Réf. prél : P025 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 4/Revêtement de sol - Ragraage - (RAGREAGE CARRELAGE-N°25 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	25A029728-026 - BV3MT8458 Réf. prél : P026 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 74/ SANITAIRE 4/Plafond - Faux plafond - (FAUX PLAFOND-N°26 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-049765-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2025 2:02 Page 10/15
Référence laboratoire N° : 25RB027724 Référence de suivi du dossier N° : 25A029728
Reçu au laboratoire le : 02/09/2025 Date de réception : 17/07/2025
Date d'analyse : 02/09/2025
Référence dossier Client: 25A029728 - 1510797887/337160187/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	25A029728-027 - BV3MT8459 Réf. prél : P027 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ DOUCHE/Plafond - Faux plafond - (FAUX PLAFOND-N°27 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	25A029728-028 - BV3MT8460 Réf. prél : P028 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ DOUCHE/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCEE-N°28 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	25A029728-029 - BV3MT8461 Réf. prél : P029 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ DOUCHE/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCEE-N°29 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-049765-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2025 2:02 Page 11/15
Référence laboratoire N° : 25RB027724 Référence de suivi du dossier N° : 25A029728
Reçu au laboratoire le : 02/09/2025 Date de réception : 17/07/2025
Date d'analyse : 02/09/2025
Référence dossier Client: 25A029728 - 1510797887/337160187/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	25A029728-030 - BV3MT8462 Réf. prél : P030 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ DOUCHE/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°30 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25A029728-031 - BV3MT8463 Réf. prél : P031 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ DOUCHE/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°31 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	25A029728-032 - BV3MT8464 Réf. prél : P032 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ DOUCHE/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE-N°32 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-049765-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2025 2:02 Page 12/15
Référence laboratoire N° : 25RB027724 Référence de suivi du dossier N° : 25A029728
Reçu au laboratoire le : 02/09/2025 Date de réception : 17/07/2025
Date d'analyse : 02/09/2025
Référence dossier Client: 25A029728 - 1510797887/337160187/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	25A029728-033 - BV3MT8465 Réf. prél : P033 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ DOUCHE/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°33 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (marron)	MET / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	25A029728-034 - BV3MT8466 Réf. prél : P034 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ DOUCHE/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°34 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET / CHN8	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	25A029728-035 - BV3MT8467 Réf. prél : P035 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ WC/Plafond - Enduit - (ENDUIT PLAFOND-N°35 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-049765-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2025 2:02 Page 13/15
Référence laboratoire N° : 25RB027724 Référence de suivi du dossier N° : 25A029728
Reçu au laboratoire le : 02/09/2025 Date de réception : 17/07/2025
Date d'analyse : 02/09/2025
Référence dossier Client: 25A029728 - 1510797887/337160187/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	25A029728-036 - BV3MT8468 Réf. prél : P036 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ WC/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE-N°36 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	25A029728-037 - BV3MT8469 Réf. prél : P037 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ WC/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°37 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / MA8A	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	25A029728-038 - BV3MT8470 Réf. prél : P038 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ WC/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°38 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-049765-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2025 2:02 Page 14/15
 Référence laboratoire N° : 25RB027724 Référence de suivi du dossier N° : 25A029728
 Reçu au laboratoire le : 02/09/2025 Date de réception : 17/07/2025
 Date d'analyse : 02/09/2025
 Référence dossier Client: 25A029728 - 1510797887/337160187/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	25A029728-039 - BV3MT8471 Réf. prél : P039 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ WC - Enduit - (ENDUIT-N°39 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	25A029728-040 - BV3MT8472 Réf. prél : P040 BATIMENTS 72/73/74/ RDC/ BATIMENT 73/ WC/Plafond - Faux plafond - (FAUX PLAFOND-N°40 SUR SCHEMA DE REPERAGE)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / NMJ6	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (3) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-049765-01	Date d'émission de rapport : 04/09/2025 2:02	Page 15/15
Référence laboratoire N° : 25RB027724	Référence de suivi du dossier N° : 25A029728	
Reçu au laboratoire le : 02/09/2025	Date de réception : 17/07/2025	
Date d'analyse : 02/09/2025		
Référence dossier Client: 25A029728 - 1510797887/337160187/1		

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Vicentiu Stoica
Team Leader CRO007