



RAPPORT D'INSPECTION VISUELLE N° 2023/129

Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER 39021**
Date début de chantier : **21/08/2023**
Référence de dossier : **2023/129**
Référence de support :

Client : **DDFIP**
Autorité responsable :
Maître d'oeuvre :
Entreprise de pose :

Objectif général des opérations : **problème structurel suspecté (D)**
Nature générale des effluents : **eaux usées & eaux de surface (Z)**
Propriété foncière du réseau : **inconnue (C)**

Observations particulières :

Établi par : **Yohann bichon**
Le : **4 septembre 2023**
Visa :

SAS CANACAM
Yohann BICHON
546, le gravier
39110 Ruffey sur Seille
06 41 17 52 35
canacam.inspection@gmail.com
Siret : 891 257 644 00015
TVA : FR 51 891 257 644

Vérifié par : **Yohann bichon**
Le : **4 septembre 2023**
Visa :

SAS CANACAM
Yohann BICHON
546, le gravier
39110 Ruffey sur Seille
06 41 17 52 35
canacam.inspection@gmail.com
Siret : 891 257 644 00015
TVA : FR 51 891 257 644

Approuvé par : **Yohann bichon**
Le : **4 septembre 2023**
Visa :

SAS CANACAM
Yohann BICHON
546, le gravier
39110 Ruffey sur Seille
06 41 17 52 35
canacam.inspection@gmail.com
Siret : 891 257 644 00015
TVA : FR 51 891 257 644



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

SOMMAIRE

	pages
Synthèse de l'inspection visuelle	3
Plan du réseau	7
Planche photos	8
GRILLE 1 A GRILLE 2	10
GRILLE 2 A GRILLE 4	13
GRILLE 3 A INCONNU 1	16
GRILLE 3 A GRILLE 4	19
R1 EU A R2 EU	23
R1 EU A R4 COMMUNE	26
R2 EU A R3 EU	30
EP 1 A EP 2	33
EP 4 A EP 2	36
EP 4 A EP 3	39
EP 3 A R PARK PART	43
EP 3 A R4 COMMUNE	49
R4 COMMUNE A EP 3	52
GRILLE 4 A TALUS	55
Inventaire des observations	59



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

SYNTHÈSE DE L'INSPECTION VISUELLE

Conduite : GRILLE 1 A GRILLE 2			Section de la conduite : Ø 200 mm	Matériau : PVC_U
Date d'inspection : 21/08/2023 à 10:36			Longueur de conduite : 13.70 m	Utilisation : eaux de surface uniquement
Conformité : conforme			Noeud départ : GRILLE 1 (regard)	Noeud arrivée : GRILLE 2 (regard)
0.00 m	BCD	BCD-A_Noed de départ : regard de visite, référence du noeud « GRILLE 1 »		p.11
13.70 m	BCE	BCE-A_Noed d'arrivée : regard de visite, référence du noeud « GRILLE 2 »		p.11
Conduite : GRILLE 2 A GRILLE 4			Section de la conduite : Ø 200 mm	Matériau : PVC_U
Date d'inspection : 21/08/2023 à 10:56			Longueur de conduite : 18.60 m	Utilisation : eaux de surface uniquement
Conformité : conforme			Noeud départ : GRILLE 2 (regard)	Noeud arrivée : GRILLE 4 (regard)
0.00 m	BCD	BCD-A_Noed de départ : regard de visite, référence du noeud « GRILLE 2 »		p.14
18.60 m	BCE	BCE-A_Noed d'arrivée : regard de visite, référence du noeud « GRILLE 4 »		p.14
Conduite : GRILLE 3 A INCONNU 1			Section de la conduite : Ø 160 mm	Matériau : PVC_U
Date d'inspection : 21/08/2023 à 11:06			Longueur de conduite : 5.50 m	Utilisation : eaux de surface uniquement
Conformité : conforme			Noeud départ : GRILLE 3 (regard)	Noeud arrivée : inconnu 1
0.00 m	BCD	BCD-A_Noed de départ : regard de visite, référence du noeud « GRILLE 3 »		p.17
4.20 m	BAA	BAA-A_Déformation de 5H à 7H : verticale, réduction de la dimension 5%		p.17
5.50 m	BCE	BCE-A_Noed d'arrivée : regard de visite, référence du noeud « inconnu 1 »		p.18
Conduite : GRILLE 3 A GRILLE 4			Section de la conduite : Ø 160 mm	Matériau : PVC_U
Date d'inspection : 21/08/2023 à 11:24			Longueur de conduite : 7.70 m	Utilisation : eaux de surface uniquement
Conformité : autre			Noeud départ : GRILLE 3 (regard)	Noeud arrivée : GRILLE 4 (regard)
0.00 m	BCD	BCD-A_Noed de départ : regard de visite, référence du noeud « GRILLE 3 »		p.20
4.20 m	BAA	BAA-A_Déformation de 6H à 7H : verticale, réduction de la dimension 6%		p.20
5.10 m	BDD	BDD-C_Niveau d'eau : troubles, niveau par rapport dimension verticale 13%		p.21
7.70 m	BCE	BCE-A_Noed d'arrivée : regard de visite, référence du noeud « GRILLE 4 »		p.21
Conduite : R1 EU A R2 EU			Section de la conduite : Ø 200 mm	Matériau : béton
Date d'inspection : 23/08/2023 à 15:12			Longueur de conduite : 10.60 m	Utilisation : eaux de surface uniquement
Conformité : conforme			Noeud départ : R 1 EU (regard)	Noeud arrivée : R 2 EU (regard)
0.00 m	BCD	BCD-A_Noed de départ : regard de visite, référence du noeud « R 1 EU »		p.24
7.60 m	BBA	BBA-B_Racines à 2H : racinelles, réduction de la section transversale 1%		p.24
10.60 m	BCE	BCE-A_Noed d'arrivée : regard de visite, référence du noeud « R 2 EU »		p.25
Conduite : R1 EU A R4 COMMUNE			Section de la conduite : Ø 200 mm	Matériau : béton
Date d'inspection : 23/08/2023 à 13:46			Longueur de conduite : 17.10 m	Utilisation : eaux de surface uniquement
Conformité : conforme			Noeud départ : R 1 EU (regard)	Noeud arrivée : R4 COMMUNE (regard)
0.00 m	BCD	BCD-A_Noed de départ : regard de visite, référence du noeud « R 1 EU »		p.27
3.00 m	BBA	BBA-C_Racines de 3H à 6H : ensemble complexe de racines, réduction de la section transversale 20%		p.27
5.20 m	BBA	BBA-C_Racines de 4H à 6H : ensemble complexe de racines, réduction de la section transversale 15%		p.28
7.20 m	BBA	BBA-C_Racines de 2H à 4H : ensemble complexe de racines, réduction de la section transversale 7%		p.28
17.10 m	BCE	BCE-A_Noed d'arrivée : regard de visite, référence du noeud « R4 EU COMMUNE »		p.29



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

SYNTHÈSE DE L'INSPECTION VISUELLE

Conduite : R2 EU A R3 EU			Section de la conduite : Ø 200 mm	Matériau : béton
Date d'inspection : 23/08/2023 à 13:59			Longueur de conduite : 11.60 m	Utilisation : eaux de surface uniquement
Conformité : conforme			Noeud départ : R 2 EU (regard)	Noeud arrivée : R 3 EU (regard)
0.00 m	BCD	BCD-A_Noed de départ : regard de visite, référence du noeud « R 2 EU »		p.31
11.60 m	BCE	BCE-A_Noed d'arrivée : regard de visite, référence du noeud « R 3 EU »		p.31
Conduite : EP 1 A EP 2			Section de la conduite : Ø 300 mm	Matériau : béton
Date d'inspection : 23/08/2023 à 14:04			Longueur de conduite : 8.50 m	Utilisation : eaux de surface uniquement
Conformité : conforme			Noeud départ : EP 1 (regard)	Noeud arrivée : EP 2 (regard)
0.00 m	BCD	BCD-A_Noed de départ : regard de visite, référence du noeud « EP 1 »		p.34
8.50 m	BCE	BCE-A_Noed d'arrivée : regard de visite, référence du noeud « EP 2 »		p.34
Conduite : EP 4 A EP 2			Section de la conduite : Ø 300 mm	Matériau : béton
Date d'inspection : 23/08/2023 à 14:16			Longueur de conduite : 9.10 m	Utilisation : eaux de surface uniquement
Conformité : autre			Noeud départ : EP 4 (regard)	Noeud arrivée : EP 2 (regard)
0.00 m	BCD	BCD-A_Noed de départ : regard de visite, référence du noeud « EP 4 »		p.37
8.50 m	BBA	BBA-C_Racines de 5H à 7H : ensemble complexe de racines, réduction de la section transversale 20%		p.37
9.10 m	BDC	BDC-A-A_Inspection terminée avant le noeud d'arrivée : obstruction, inspection objective terminée avant noeud d'arrivée		p.38
Conduite : EP 4 A EP 3			Section de la conduite : Ø 300 mm	Matériau : béton
Date d'inspection : 23/08/2023 à 16:07			Longueur de conduite : 4.10 m	Utilisation : eaux de surface uniquement
Conformité : autre			Noeud départ : EP 4 (regard)	Noeud arrivée : EP 3 (regard)
0.00 m	BCD	BCD-A_Noed de départ : regard de visite, référence du noeud « EP 4 »		p.40
2.90 m	BDG	BDG-A_Perte de visibilité : la caméra est sous l'eau		p.40
3.90 m	BDG	BDG-A_Perte de visibilité : la caméra est sous l'eau		p.41
4.10 m	BDC	BDC-A-A_Inspection terminée avant le noeud d'arrivée : obstruction, inspection objective terminée avant noeud d'arrivée		p.41
Conduite : EP 3 A R PARK PART			Section de la conduite : Ø 300 mm	Matériau : béton
Date d'inspection : 23/08/2023 à 14:33			Longueur de conduite : 51.30 m	Utilisation : eaux de surface uniquement
Conformité : conforme			Noeud départ : EP 3 (regard)	Noeud arrivée : R PARKING PARTICULIE (regard)
0.00 m	BCD	BCD-A_Noed de départ : regard de visite, référence du noeud « EP 3 »		p.44
1.20 m	BBA	BBA-C_Racines de 6H à 9H : ensemble complexe de racines, réduction de la section transversale 10%		p.44
2.50 m	BBA	BBA-C_Racines de 6H à 9H : ensemble complexe de racines, réduction de la section transversale 10%		p.45
3.00 m	BBA	BBA-C_Racines de 7H à 8H : ensemble complexe de racines, réduction de la section transversale 3%		p.45
6.90 m	BBA	BBA-A_Racines à 5H : racine isolée, réduction de la section transversale 1%		p.46
16.80 m	BBA	BBA-A_Racines à 4H : racine isolée, réduction de la section transversale 1%		p.46
18.20 m	BDD	BDD-C_Niveau d'eau : troubles, niveau par rapport dimension verticale 10%		p.46
40.20 m	BBB	BBB-A_Dépôts adhérents de 5H à 7H : concrétions, réduction de la section transversale 5%		p.47
46.40 m	BBB	BBB-A_Dépôts adhérents de 5H à 7H : concrétions, réduction de la section transversale 3%		p.47
51.30 m	BCE	BCE-A_Noed d'arrivée : regard de visite, référence du noeud « R PARKING PARTICULIE »		p.47



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

SYNTHÈSE DE L'INSPECTION VISUELLE

Conduite : **EP 3 A R4 COMMUNE** Section de la conduite : **Ø 300 mm** Matériau : **béton**
Longueur de conduite : **0.90 m** Utilisation : **eaux de surface uniquement**
Date d'inspection : **23/08/2023 à 16:15** Noeud départ : **EP 3 (regard)**
Conformité : **autre** Noeud arrivée : **R4 COMMUNE (regard)**

0.00 m	BCD	BCD-A_Noeud de départ : regard de visite, référence du noeud « EP 3 »	p.50
0.90 m	BDG	BDG-A_Perte de visibilité : la caméra est sous l'eau	p.50
0.90 m	BDC	BDC-B-A_Inspection terminée avant le noeud d'arrivée : niveau d'eau trop élevé, inspection objective terminée avant noeud d'arrivée	p.51

Conduite : **R4 COMMUNE A EP 3** Section de la conduite : **Ø 300 mm** Matériau : **béton**
Longueur de conduite : **4.10 m** Utilisation : **eaux de surface uniquement**
Date d'inspection : **23/08/2023 à 16:27** Noeud départ : **R4 COMMUNE (regard)**
Conformité : **conforme** Noeud arrivée : **EP 3 (regard)**

0.00 m	BCD	BCD-A_Noeud de départ : regard de visite, référence du noeud « R5 COMMUNE »	p.53
0.00 m	BBA	BBA-C_Racines de 5H à 7H : ensemble complexe de racines, réduction de la section transversale 1%	p.53
4.00 m	BBA	BBA-A_Racines de 1H à 8H : grosse racine isolée, réduction de la section transversale 80%	p.54
4.10 m	BDC	BDC-A-A_Inspection terminée avant le noeud d'arrivée : obstruction, inspection objective terminée avant noeud d'arrivée	p.54

Conduite : **GRILLE 4 A TALUS** Section de la conduite : **Ø 160 mm** Matériau : **PVC_U**
Longueur de conduite : **10.90 m** Utilisation : **eaux de surface uniquement**
Date d'inspection : **21/08/2023 à 11:30** Noeud départ : **GRILLE 4 (regard)**
Conformité : **conforme** Noeud arrivée : **TALUS (regard)**

0.00 m	BCD	BCD-A_Noeud de départ : regard de visite, référence du noeud « GRILLE 4 »	p.56
4.00 m	BAJ	BAJ-A_Déplacement d'assemblage : déboîtement (longitudinal), distance entre conduites adjacentes 47mm	p.56
8.00 m	BAJ	BAJ-A_Déplacement d'assemblage : déboîtement (longitudinal), distance entre conduites adjacentes 38mm	p.57
10.70 m	BAJ	BAJ-A_Déplacement d'assemblage : déboîtement (longitudinal), distance entre conduites adjacentes 180mm	p.57
10.90 m	BDC	BDC-A-A_Inspection terminée avant le noeud d'arrivée : obstruction, inspection objective terminée avant noeud d'arrivée	p.58

Référence	Section	Matériau	Longueur	Inspectée
GRILLE 3 A INCONNU 1	Ø 160 mm	PVC_U	5.50 m	5.50 m
GRILLE 3 A GRILLE 4	Ø 160 mm	PVC_U	7.70 m	7.70 m
GRILLE 4 A TALUS	Ø 160 mm	PVC_U	10.90 m	10.90 m

Longueur totale pour 3 conduites de section Ø 160 mm = 24.10 m / inspectée = 24.10 m

Référence	Section	Matériau	Longueur	Inspectée
GRILLE 1 A GRILLE 2	Ø 200 mm	PVC_U	13.70 m	13.70 m
GRILLE 2 A GRILLE 4	Ø 200 mm	PVC_U	18.60 m	18.60 m
R1 EU A R2 EU	Ø 200 mm	béton	10.60 m	10.60 m
R1 EU A R4 COMMUNE	Ø 200 mm	béton	17.10 m	17.10 m
R2 EU A R3 EU	Ø 200 mm	béton	11.60 m	11.60 m

Longueur totale pour 5 conduites de section Ø 200 mm = 71.60 m / inspectée = 71.60 m

Référence	Section	Matériau	Longueur	Inspectée
EP 1 A EP 2	Ø 300 mm	béton	8.50 m	8.50 m
EP 4 A EP 2	Ø 300 mm	béton	9.10 m	9.10 m
EP 4 A EP 3	Ø 300 mm	béton	4.10 m	4.10 m
EP 3 A R PARK PART	Ø 300 mm	béton	51.30 m	51.30 m
EP 3 A R4 COMMUNE	Ø 300 mm	béton	0.90 m	0.90 m
R4 COMMUNE A EP 3	Ø 300 mm	béton	4.10 m	4.10 m

Longueur totale pour 6 conduites de section Ø 300 mm = 78.00 m / inspectée = 78.00 m



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

SYNTHÈSE DE L'INSPECTION VISUELLE

Nombre total de regards : **0**
Nombre total inspecté : **0**
Nombre total non inspecté : **0**

Nombre total de conduites : **14**
Nombre total inspecté : **14**
Nombre total non inspecté : **0**

Longueur totale du réseau : **173.70 m**
Longueur totale inspectée : **173.70 m**
Longueur totale non inspectée : **0.00 m**



Chantier : DDFIP
Adresse : 8 AVENUE TURGOT
Commune : LONS LE SAUNIER
39021

Dossier : 2023/129
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

PLAN DU RÉSEAU





Chantier : **DDFIP**
 Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
 Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
 Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

PLANCHE PHOTOS



GRILLE 1 A GRILLE 2
page 11



GRILLE 1 A GRILLE 2
page 12



GRILLE 1 A GRILLE 2
page 12



GRILLE 2 A GRILLE 4
page 14



GRILLE 2 A GRILLE 4
page 15



GRILLE 2 A GRILLE 4
page 15



GRILLE 3 A INCONNU 1
page 17



GRILLE 3 A INCONNU 1
page 18



GRILLE 3 A INCONNU 1
page 18



GRILLE 3 A GRILLE 4
page 20



GRILLE 3 A GRILLE 4
page 21



GRILLE 3 A GRILLE 4
page 21



GRILLE 3 A GRILLE 4
page 22



GRILLE 3 A GRILLE 4
page 22



R1 EU A R2 EU
page 24



R1 EU A R2 EU
page 25



R1 EU A R2 EU
page 25



R1 EU A R2 EU
page 25



R1 EU A R4 COMMUNE
page 27



R1 EU A R4 COMMUNE
page 28



R1 EU A R4 COMMUNE
page 28



R1 EU A R4 COMMUNE
page 28



R1 EU A R4 COMMUNE
page 29



R1 EU A R4 COMMUNE
page 29



R1 EU A R4 COMMUNE
page 29




R2 EU A R3 EU
page 31



R2 EU A R3 EU
page 32



R2 EU A R3 EU
page 32

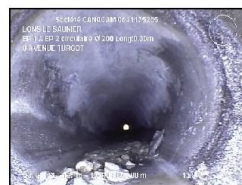


EP 1 A EP 2
page 34



EP 1 A EP 2
page 35



EP 1 A EP 2
page 35

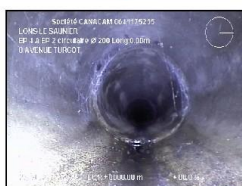

EP 4 A EP 2
page 37



EP 4 A EP 2
page 38



EP 4 A EP 2
page 38



EP 4 A EP 3
page 40



Chantier : **DDFIP**
 Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
 Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
 Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

PLANCHE PHOTOS



EP 4 A EP 3
page 41



EP 4 A EP 3
page 41



EP 4 A EP 3
page 42



EP 4 A EP 3
page 42



EP 3 A R PARK PART
page 44



EP 3 A R PARK PART
page 45



EP 3 A R PARK PART
page 45



EP 3 A R PARK PART
page 45




EP 3 A R PARK PART
page 46



EP 3 A R PARK PART
page 46



EP 3 A R PARK PART
page 46

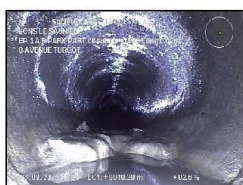

EP 3 A R PARK PART
page 47



EP 3 A R PARK PART
page 47



EP 3 A R PARK PART
page 48



EP 3 A R PARK PART
page 48




EP 3 A R4 COMMUNE
page 50




EP 3 A R4 COMMUNE
page 51



EP 3 A R4 COMMUNE
page 51

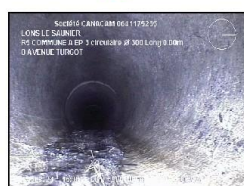

R4 COMMUNE A EP 3
page 53

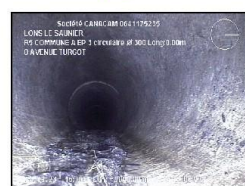

R4 COMMUNE A EP 3
page 54



R4 COMMUNE A EP 3
page 54



R4 COMMUNE A EP 3
page 54



GRILLE 4 A TALUS
page 56



GRILLE 4 A TALUS
page 57



GRILLE 4 A TALUS
page 57



GRILLE 4 A TALUS
page 57



GRILLE 4 A TALUS
page 58




GRILLE 4 A TALUS
page 58



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

SCHÉMA DE LA CONDUITE « GRILLE 1 A GRILLE 2 »

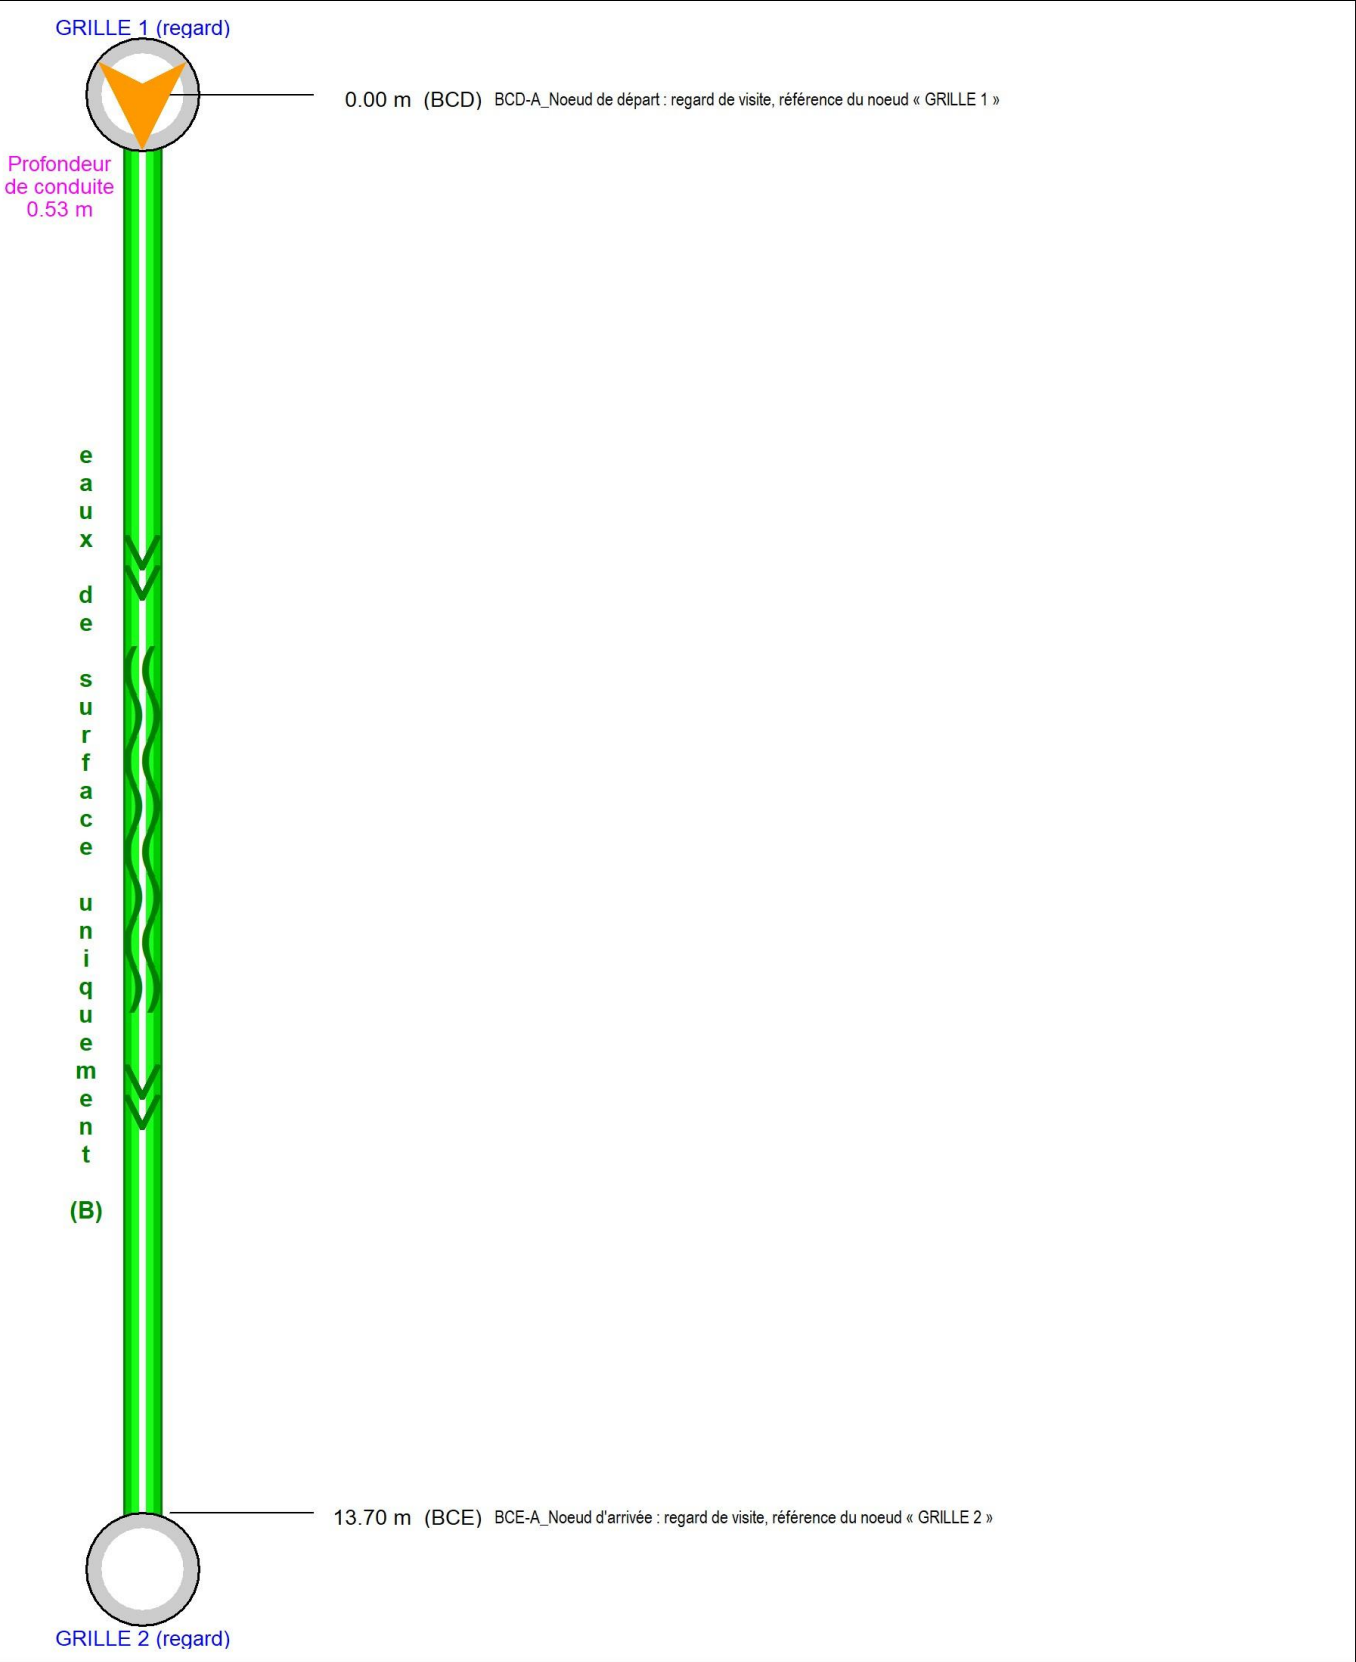



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « GRILLE 1 A GRILLE 2 »

Commune (AAN) : **LONS LE SAUNIER**

Emplacement (AAJ) : **8 AVENUE TURGOT**

Type d'emplacement (AAL) : **sous une route (A)**

Utilisation de la conduite (ACK) : **eaux de surface uniquement (B)**

Profondeur sous nappe : **inconnue**

Mise en service (ACN) : **0**

Type de conduite (ACJ) : **gravitaire (A)**

Forme (ACA) : **circulaire (A)**

Hauteur (ACB) : **200 mm**

Largeur (ACC) : **200 mm**

Longueur unitaire des éléments (ACG) : **3.00 m**

Matériau constitutif (ACD) :

PVC_U (AX)

Revêtement (ACE) :

intégré lors de la fabrication (A)

Matériau de revêtement (ACF) :

PVC_U (AX)

Longueur totale de la conduite (ABQ) : **13.70 m**

Noeud de départ (AAB/AAD) : **GRILLE 1 (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) :

Position horaire : **12H**



Noeud d'arrivée (AAF) : **GRILLE 2 (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) :

Position horaire (AAI) : **12H**

Point de référence longitudinal (ABC) : **centre du regard de visite de départ (C)**

Date d'inspection (ABF/ABG) : **21/08/2023 à 10:36**

Opérateur (ABH) : **Yohann Bichon**

Norme utilisée (ABA) : **EN 13508-2:2003+A1:2011**

Conditions d'écoulement : **gravitaire**

Nettoyage préalable (ACM) : **non nettoyé (B)**

Longueur inspectée réelle : **13.70 m**

Conformité : **conforme**

Remarques générales (ADE) :

Objet de l'inspection (ABP) : **problème structurel suspecté (D)**

Méthode d'inspection (ABE) : **par une télé caméra (B)**

Atmosphère dans l'ouvrage : **pas d'atmosphère dangereuse (E)**

Régulation de débit (ADC) : **aucune mesure prise (A)**

Précipitations (ADA) : **pas de précipitation (A)**

Température (ADB) : **>= 0°**

État apparent du remblai : **terminé**

Avancement de la voirie : **enrobée**

Étape inspection (ABT) : **de l'inspecteur à l'autorité responsable pour étude (B)**

Distance : **0.00 m**

Code : **BCD** Assemblage : **non** Déf. continu :

Aspect effluents : **autre**

Pos. vidéo : **00:00:00**

Haut. eau : **0 %**

BCD-A_Noeud de départ :

- regard de visite

- référence du noeud « GRILLE 1 »





Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « GRILLE 1 A GRILLE 2 »

Distance : **13.70 m**

Code : **BCE** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:02:02** Aspect effluents : **autre** Haut. eau : **0 %**

BCE-A_Noeud d'arrivée :

- regard de visite

- référence du noeud « GRILLE 2 »






Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

SCHÉMA DE LA CONDUITE « GRILLE 2 A GRILLE 4 »

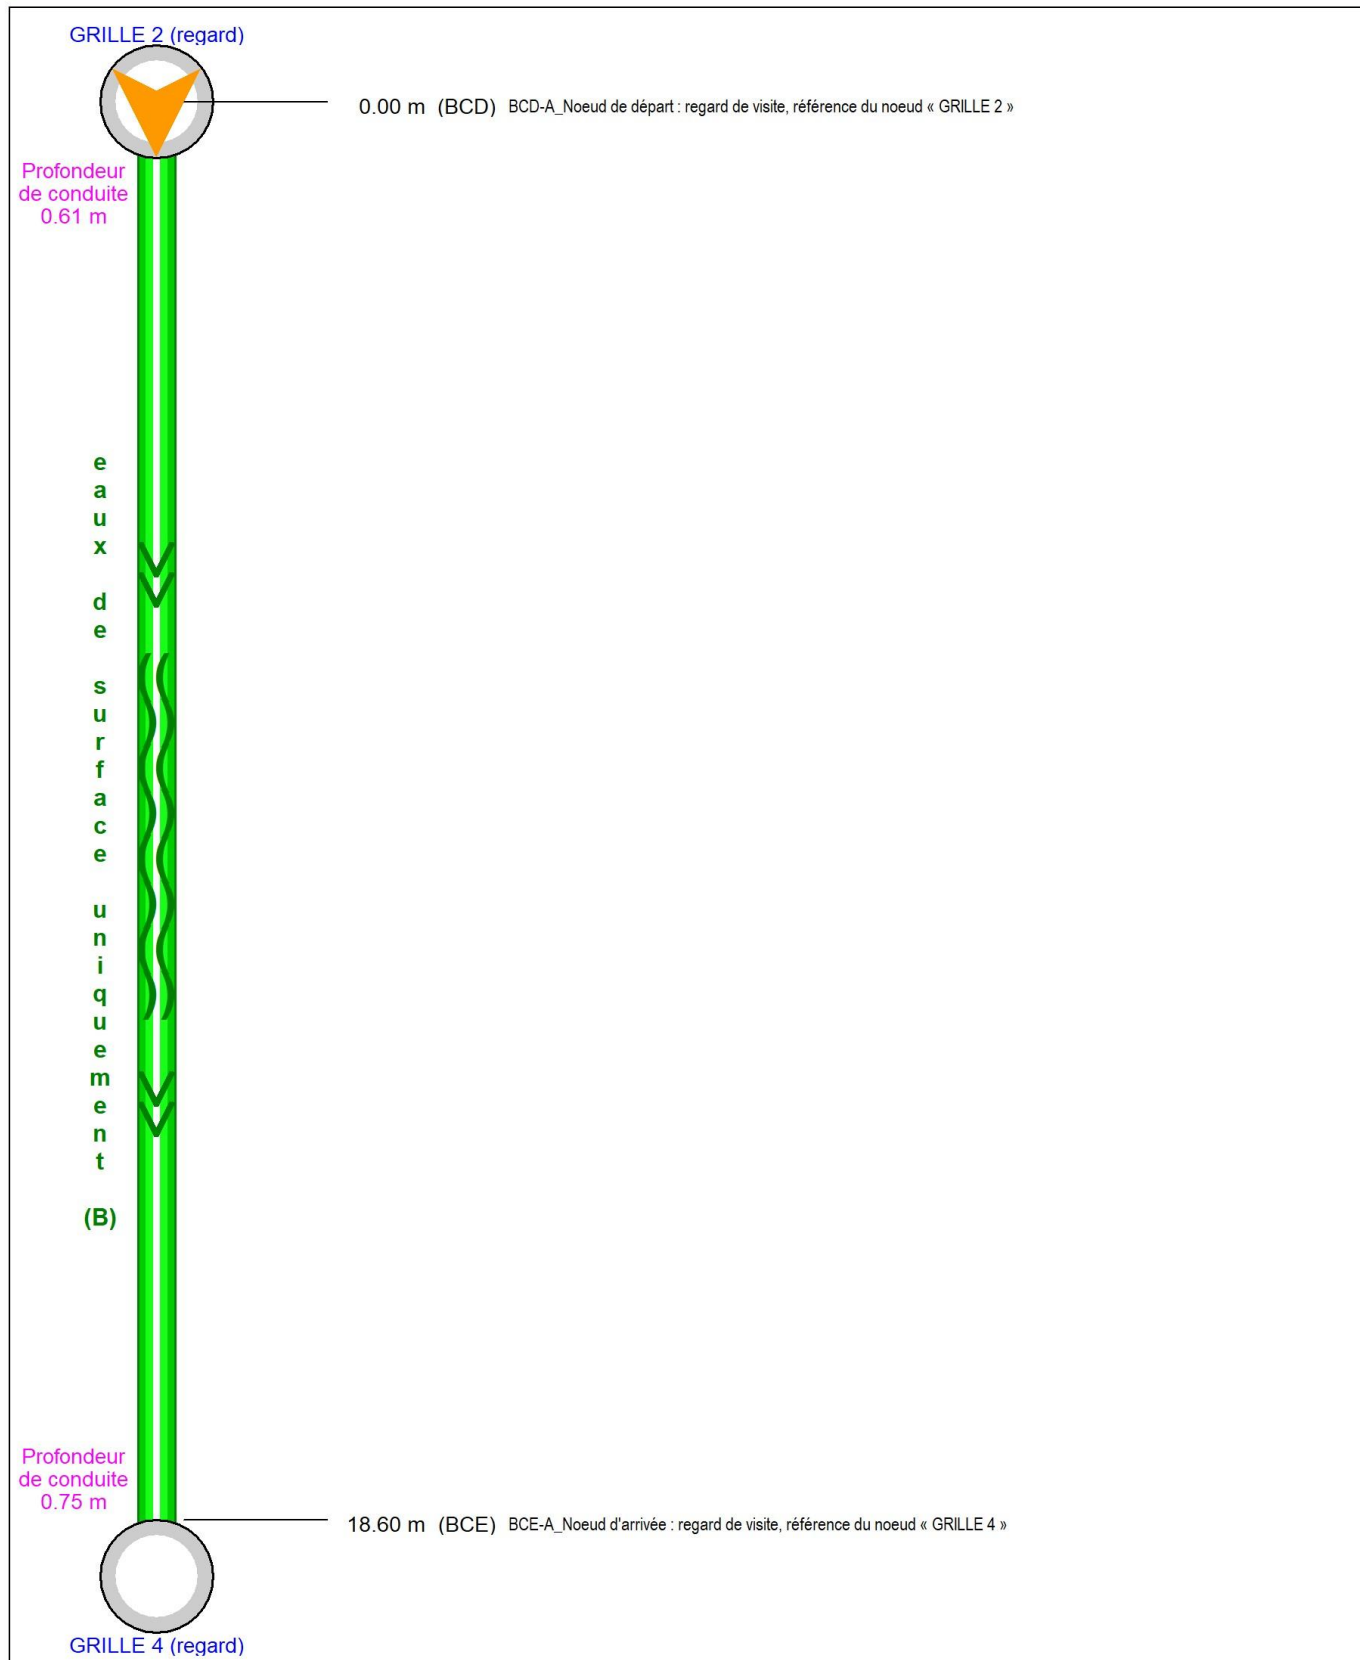



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « GRILLE 2 A GRILLE 4 »

Commune (AAN) : **LONS LE SAUNIER**

Emplacement (AAJ) : **8 AVENUE TURGOT**

Type d'emplacement (AAL) : **sous une route (A)**

Utilisation de la conduite (ACK) : **eaux de surface uniquement (B)**

Profondeur sous nappe : **inconnue**

Mise en service (ACN) : **0**

Type de conduite (ACJ) : **gravitaire (A)**

Forme (ACA) : **circulaire (A)**

Hauteur (ACB) : **200 mm**

Largeur (ACC) : **200 mm**

Longueur unitaire des éléments (ACG) : **3.00 m**

Matériau constitutif (ACD) :

PVC_U (AX)

Revêtement (ACE) :

intégré lors de la fabrication (A)

Matériau de revêtement (ACF) :

PVC_U (AX)

Longueur totale de la conduite (ABQ) : **18.60 m**

Noeud de départ (AAB/AAD) : **GRILLE 2 (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) :

Position horaire : **12H**



Noeud d'arrivée (AAF) : **GRILLE 4 (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) :

Position horaire (AAI) : **12H**

Point de référence longitudinal (ABC) : **centre du regard de visite de départ (C)**

Date d'inspection (ABF/ABG) : **21/08/2023 à 10:56**

Opérateur (ABH) : **Yohann Bichon**

Norme utilisée (ABA) : **EN 13508-2:2003+A1:2011**

Conditions d'écoulement : **gravitaire**

Nettoyage préalable (ACM) : **non nettoyé (B)**

Longueur inspectée réelle : **18.60 m**

Conformité : **conforme**

Remarques générales (ADE) :

Objet de l'inspection (ABP) : **problème structurel suspecté (D)**

Méthode d'inspection (ABE) : **par une télé caméra (B)**

Atmosphère dans l'ouvrage : **pas d'atmosphère dangereuse (E)**

Régulation de débit (ADC) : **aucune mesure prise (A)**

Précipitations (ADA) : **pas de précipitation (A)**

Température (ADB) : **>= 0°**

État apparent du remblai : **terminé**

Avancement de la voirie : **enrobée**

Étape inspection (ABT) : **de l'inspecteur à l'autorité responsable pour étude (B)**

Distance : **0.00 m**

Code : **BCD** Assemblage : **non** Déf. continu :

Aspect effluents : **autre**

Pos. vidéo : **00:00:00**

Haut. eau : **0 %**

BCD-A_Noeud de départ :

- regard de visite

- référence du noeud « GRILLE 2 »





Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « GRILLE 2 A GRILLE 4 »

Distance : **18.60 m**

Code : **BCE** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:02:00** Aspect effluents : **autre** Haut. eau : **0 %**

BCE-A_Noeud d'arrivée :

- regard de visite

- référence du noeud « GRILLE 4 »





Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

SCHÉMA DE LA CONDUITE « GRILLE 3 A INCONNU 1 »

GRILLE 3 (regard)



0.00 m (BCD) BCD-A_Noeud de départ : regard de visite, référence du noeud « GRILLE 3 »

Profondeur
de conduite
0.76 m

e
a
u
x

d
e

s
u
r
f
a
c
e

u
n
i
q
u
e
m
e
n
t

(B)

4.20 m (BAA) BAA-A_Déformation de 5H à 7H : verticale, réduction de la dimension 5%

5.50 m (BCE) BCE-A_Noeud d'arrivée : regard de visite, référence du noeud « inconnu 1 »

inconnu 1



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « GRILLE 3 A INCONNU 1 »

Commune (AAN) : **LONS LE SAUNIER**

Emplacement (AAJ) : **8 AVENUE TURGOT**

Type d'emplacement (AAL) : **sous une route (A)**

Utilisation de la conduite (ACK) : **eaux de surface uniquement (B)**

Profondeur sous nappe : **inconnue**

Mise en service (ACN) : **0**

Type de conduite (ACJ) : **gravitaire (A)**

Forme (ACA) : **circulaire (A)**

Hauteur (ACB) : **160 mm**

Largeur (ACC) : **160 mm**

Longueur unitaire des éléments (ACG) : **3.00 m**

Matériau constitutif (ACD) :

Revêtement (ACE) :

Matériau de revêtement (ACF) :

Longueur totale de la conduite (ABQ) : **5.50 m**

PVC_U (AX)

intégré lors de la fabrication (A)

PVC_U (AX)

Noeud de départ (AAB/AAD) : **GRILLE 3 (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) :

Position horaire : **12H**



Noeud d'arrivée (AAF) : **inconnu 1**

Profondeur de la conduite (ACH) :

Position horaire (AAI) : **12H**

Point de référence longitudinal (ABC) : **centre du regard de visite de départ (C)**

Date d'inspection (ABF/ABG) : **21/08/2023 à 11:06**

Opérateur (ABH) : **Yohann Bichon**

Norme utilisée (ABA) : **EN 13508-2:2003+A1:2011**

Conditions d'écoulement : **gravitaire**

Nettoyage préalable (ACM) : **nettoyé (A)**

Longueur inspectée réelle : **5.50 m**

Conformité : **conforme**

Remarques générales (ADE) : **DRAIN DN160**

Objet de l'inspection (ABP) : **problème structurel suspecté (D)**

Méthode d'inspection (ABE) : **par une télé caméra (B)**

Atmosphère dans l'ouvrage : **pas d'atmosphère dangereuse (E)**

Régulation de débit (ADC) : **aucune mesure prise (A)**

Précipitations (ADA) : **pas de précipitation (A)**

État apparent du remblai : **terminé**

Étape inspection (ABT) : **de l'inspecteur à l'autorité responsable pour étude (B)**

Température (ADB) : **>= 0°**

Avancement de la voirie : **enrobée**

Distance : **0.00 m**

Code : **BCD** Assemblage : **non** Déf. continu :

Aspect effluents : **autre**

Pos. vidéo : **00:00:00**

Haut. eau : **0 %**

BCD-A_Noeud de départ :

- regard de visite

- référence du noeud « GRILLE 3 »





Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « GRILLE 3 A INCONNU 1 »

Distance : **4.20 m**

Code : **BAA** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:00:35**
Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BAA-A_Déformation de 5H à 7H :
- verticale
- réduction de la dimension 5%



Distance : **5.50 m**

Code : **BCE** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:00:46**
Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BCE-A_Noed d'arrivée :
- regard de visite
- référence du noed « inconnu 1 »

Remarques :
BOUCHON BETON






Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

SCHÉMA DE LA CONDUITE « GRILLE 3 A GRILLE 4 »

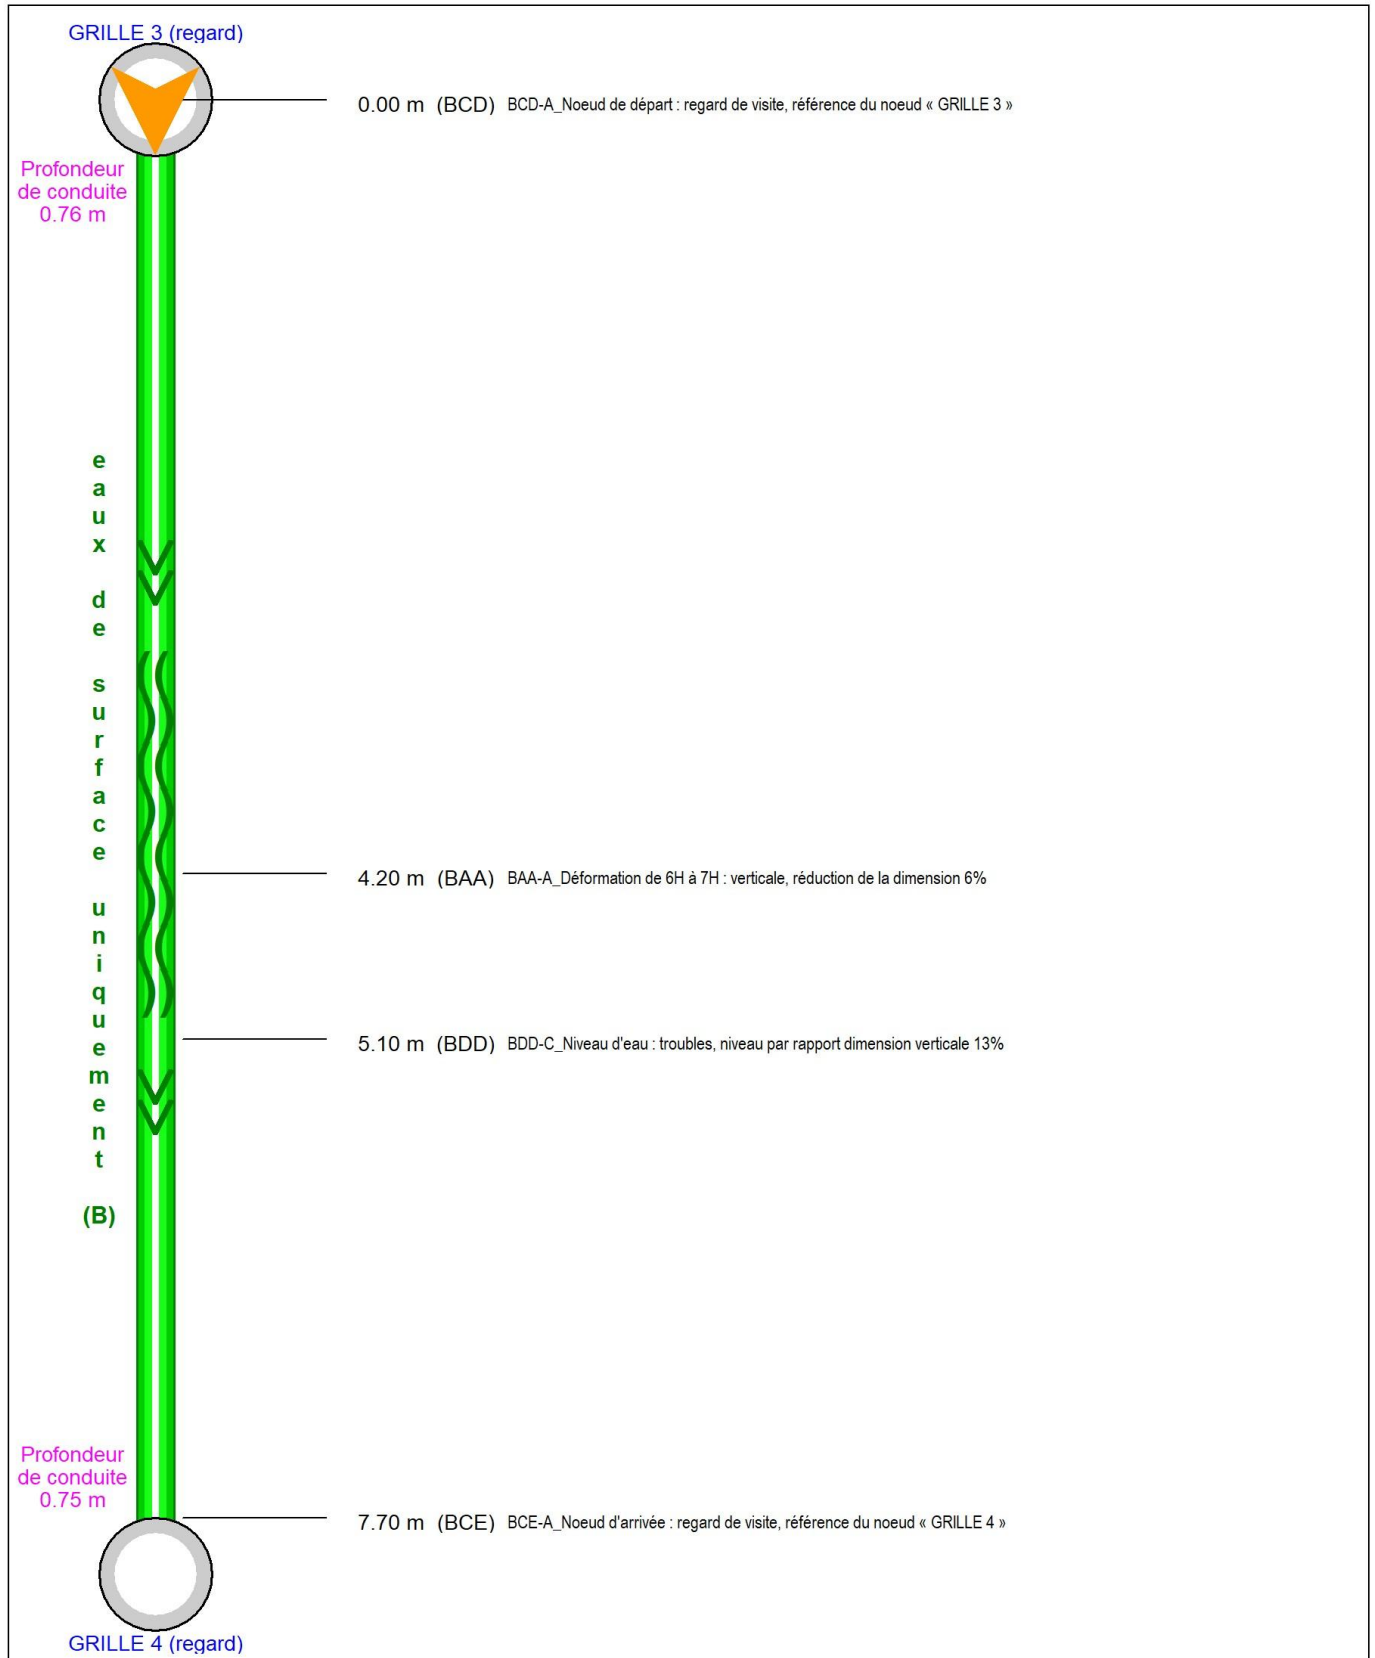



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « GRILLE 3 A GRILLE 4 »

Commune (AAN) : **LONS LE SAUNIER**

Emplacement (AAJ) : **8 AVENUE TURGOT**

Type d'emplacement (AAL) : **sous une route (A)**

Utilisation de la conduite (ACK) : **eaux de surface uniquement (B)**

Profondeur sous nappe : **inconnue**

Mise en service (ACN) : **0**

Type de conduite (ACJ) : **gravitaire (A)**

Forme (ACA) : **circulaire (A)**

Hauteur (ACB) : **160 mm**

Largeur (ACC) : **160 mm**

Longueur unitaire des éléments (ACG) : **3.00 m**

Matériau constitutif (ACD) :

PVC_U (AX)

Revêtement (ACE) :

intégré lors de la fabrication (A)

Matériau de revêtement (ACF) :

PVC_U (AX)

Longueur totale de la conduite (ABQ) : **7.70 m**

Noeud de départ (AAB/AAD) : **GRILLE 3 (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) :

Position horaire : **12H**



Noeud d'arrivée (AAF) : **GRILLE 4 (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) :

Position horaire (AAI) : **12H**

Point de référence longitudinal (ABC) : **centre du regard de visite de départ (C)**

Date d'inspection (ABF/ABG) : **21/08/2023 à 11:24**

Opérateur (ABH) : **Yohann Bichon**

Norme utilisée (ABA) : **EN 13508-2:2003+A1:2011**

Conditions d'écoulement : **gravitaire**

Nettoyage préalable (ACM) : **nettoyé (A)**

Longueur inspectée réelle : **7.70 m**

Conformité : **autre**

Remarques générales (ADE) : **DRAIN**

Objet de l'inspection (ABP) : **problème structurel suspecté (D)**

Méthode d'inspection (ABE) : **par une télé caméra (B)**

Atmosphère dans l'ouvrage : **pas d'atmosphère dangereuse (E)**

Régulation de débit (ADC) : **aucune mesure prise (A)**

Précipitations (ADA) : **pas de précipitation (A)**

État apparent du remblai : **terminé**

Étape inspection (ABT) : **de l'inspecteur à l'autorité responsable pour étude (B)**

Température (ADB) : **>= 0°**

Avancement de la voirie : **enrobée**

Distance : **0.00 m**

Code : **BCD** Assemblage : **non** Déf. continu :

Aspect effluents : **autre**

Pos. vidéo : **00:00:00**

Haut. eau : **0 %**

BCD-A_Noeud de départ :

- regard de visite

- référence du noeud « GRILLE 3 »





Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « GRILLE 3 A GRILLE 4 »

Distance : **4.20 m**

Code : **BAA** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:00:27**
Aspect effluents : **autre** Haut. eau : **0 %**

BAA-A_Déformation de 6H à 7H :
- verticale
- réduction de la dimension 6%



Distance : **5.10 m**

Code : **BDD** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:00:37**
Aspect effluents : **trouble** Haut. eau : **13 %**

BDD-C_Niveau d'eau :
- troubles
- niveau par rapport dimension verticale 13%



Distance : **7.70 m**

Code : **BCE** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:00:53** Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BCE-A_Noeud d'arrivée :
- regard de visite
- référence du noeud « GRILLE 4 »



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « GRILLE 3 A GRILLE 4 »






Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

SCHÉMA DE LA CONDUITE « R1 EU A R2 EU »

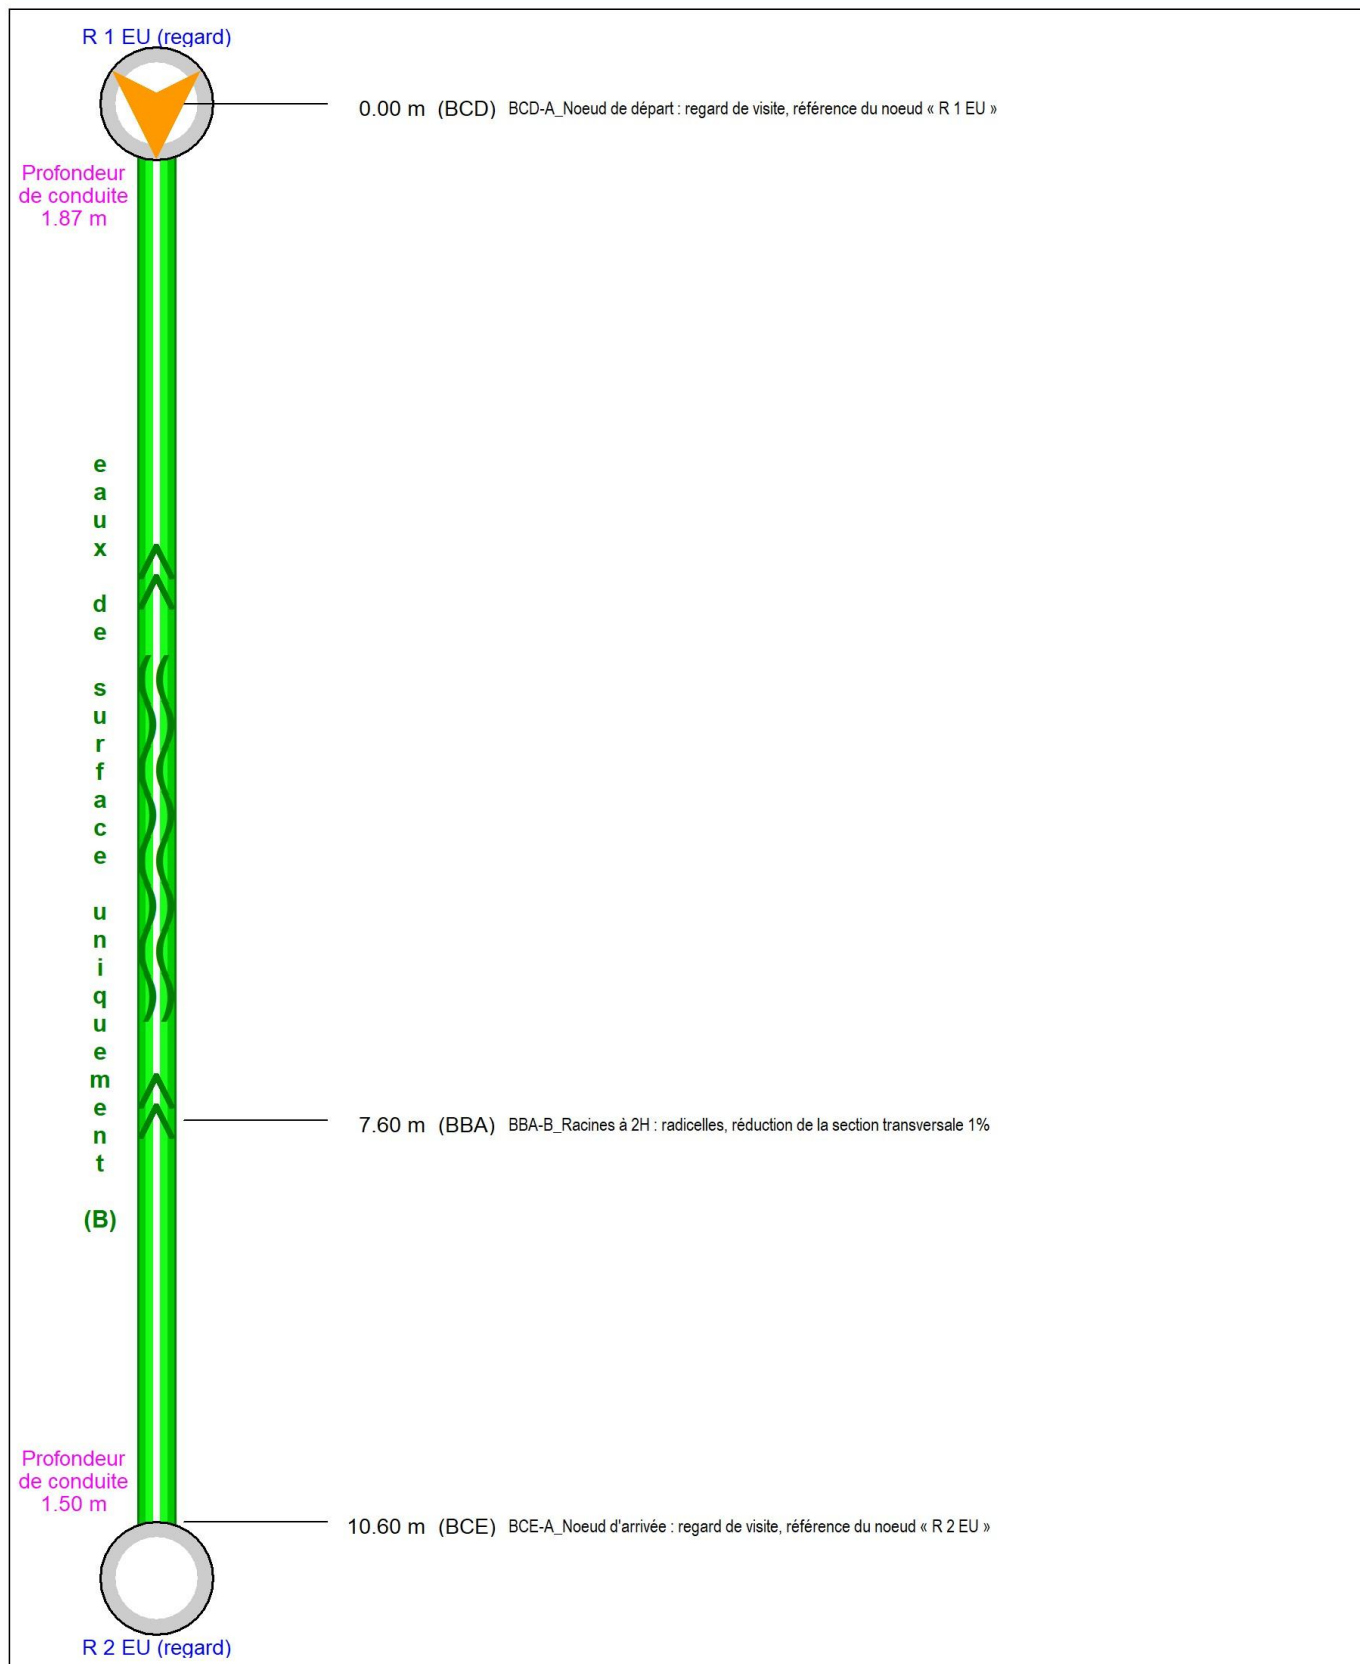



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « R1 EU A R2 EU »

Commune (AAN) : **LONS LE SAUNIER**

Emplacement (AAJ) : **8 AVENUE TURGOT**

Type d'emplacement (AAL) : **sous une route (A)**

Utilisation de la conduite (ACK) : **eaux de surface uniquement (B)**

Profondeur sous nappe : **inconnue**

Mise en service (ACN) : **0**

Type de conduite (ACJ) : **gravitaire (A)**

Forme (ACA) : **circulaire (A)**

Hauteur (ACB) : **200 mm**

Largeur (ACC) : **200 mm**

Longueur unitaire des éléments (ACG) : **2.00 m**

Matériau constitutif (ACD) :

Revêtement (ACE) :

Matériau de revêtement (ACF) :

Longueur totale de la conduite (ABQ) : **10.60 m**

béton (AG)

intégré lors de la fabrication (A)

béton (AG)

Noeud de départ (AAB/AAD) : **R 1 EU (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) : **1.87 m**

Position horaire : **12H**



Noeud d'arrivée (AAF) : **R 2 EU (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) : **1.87 m**

Position horaire (AAI) : **12H**

Point de référence longitudinal (ABC) : **centre du regard de visite de départ (C)**

Date d'inspection (ABF/ABG) : **23/08/2023 à 15:12**

Opérateur (ABH) : **Yohann Bichon**

Norme utilisée (ABA) : **EN 13508-2:2003+A1:2011**

Conditions d'écoulement : **gravitaire**

Nettoyage préalable (ACM) : **nettoyé (A)**

Longueur inspectée réelle : **10.60 m**

Conformité : **conforme**

Remarques générales (ADE) :

Objet de l'inspection (ABP) : **problème structurel suspecté (D)**

Méthode d'inspection (ABE) : **par une télé caméra (B)**

Atmosphère dans l'ouvrage : **pas d'atmosphère dangereuse (E)**

Régulation de débit (ADC) : **aucune mesure prise (A)**

Précipitations (ADA) : **pas de précipitation (A)**

État apparent du remblai : **terminé**

Étape inspection (ABT) : **de l'inspecteur à l'autorité responsable pour étude (B)**

Température (ADB) : **>= 0°**

Avancement de la voirie : **autre**

Distance : **0.00 m**

Code : **BCD** Assemblage : **non** Déf. continu :

Aspect effluents : **autre**

Pos. vidéo : **00:00:00**

Haut. eau : **0 %**

BCD-A_Noeud de départ :

- regard de visite

- référence du noeud « R 1 EU »





Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « R1 EU A R2 EU »

Distance : **7.60 m**

Code : **BBA** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:00:42**
Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BBA-B_Racines à 2H :

- radicelles
- réduction de la section transversale 1%



Distance : **10.60 m**

Code : **BCE** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:01:01** Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BCE-A_Noeud d'arrivée :

- regard de visite
- référence du noeud « R 2 EU »






Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

SCHÉMA DE LA CONDUITE « R1 EU A R4 COMMUNE »

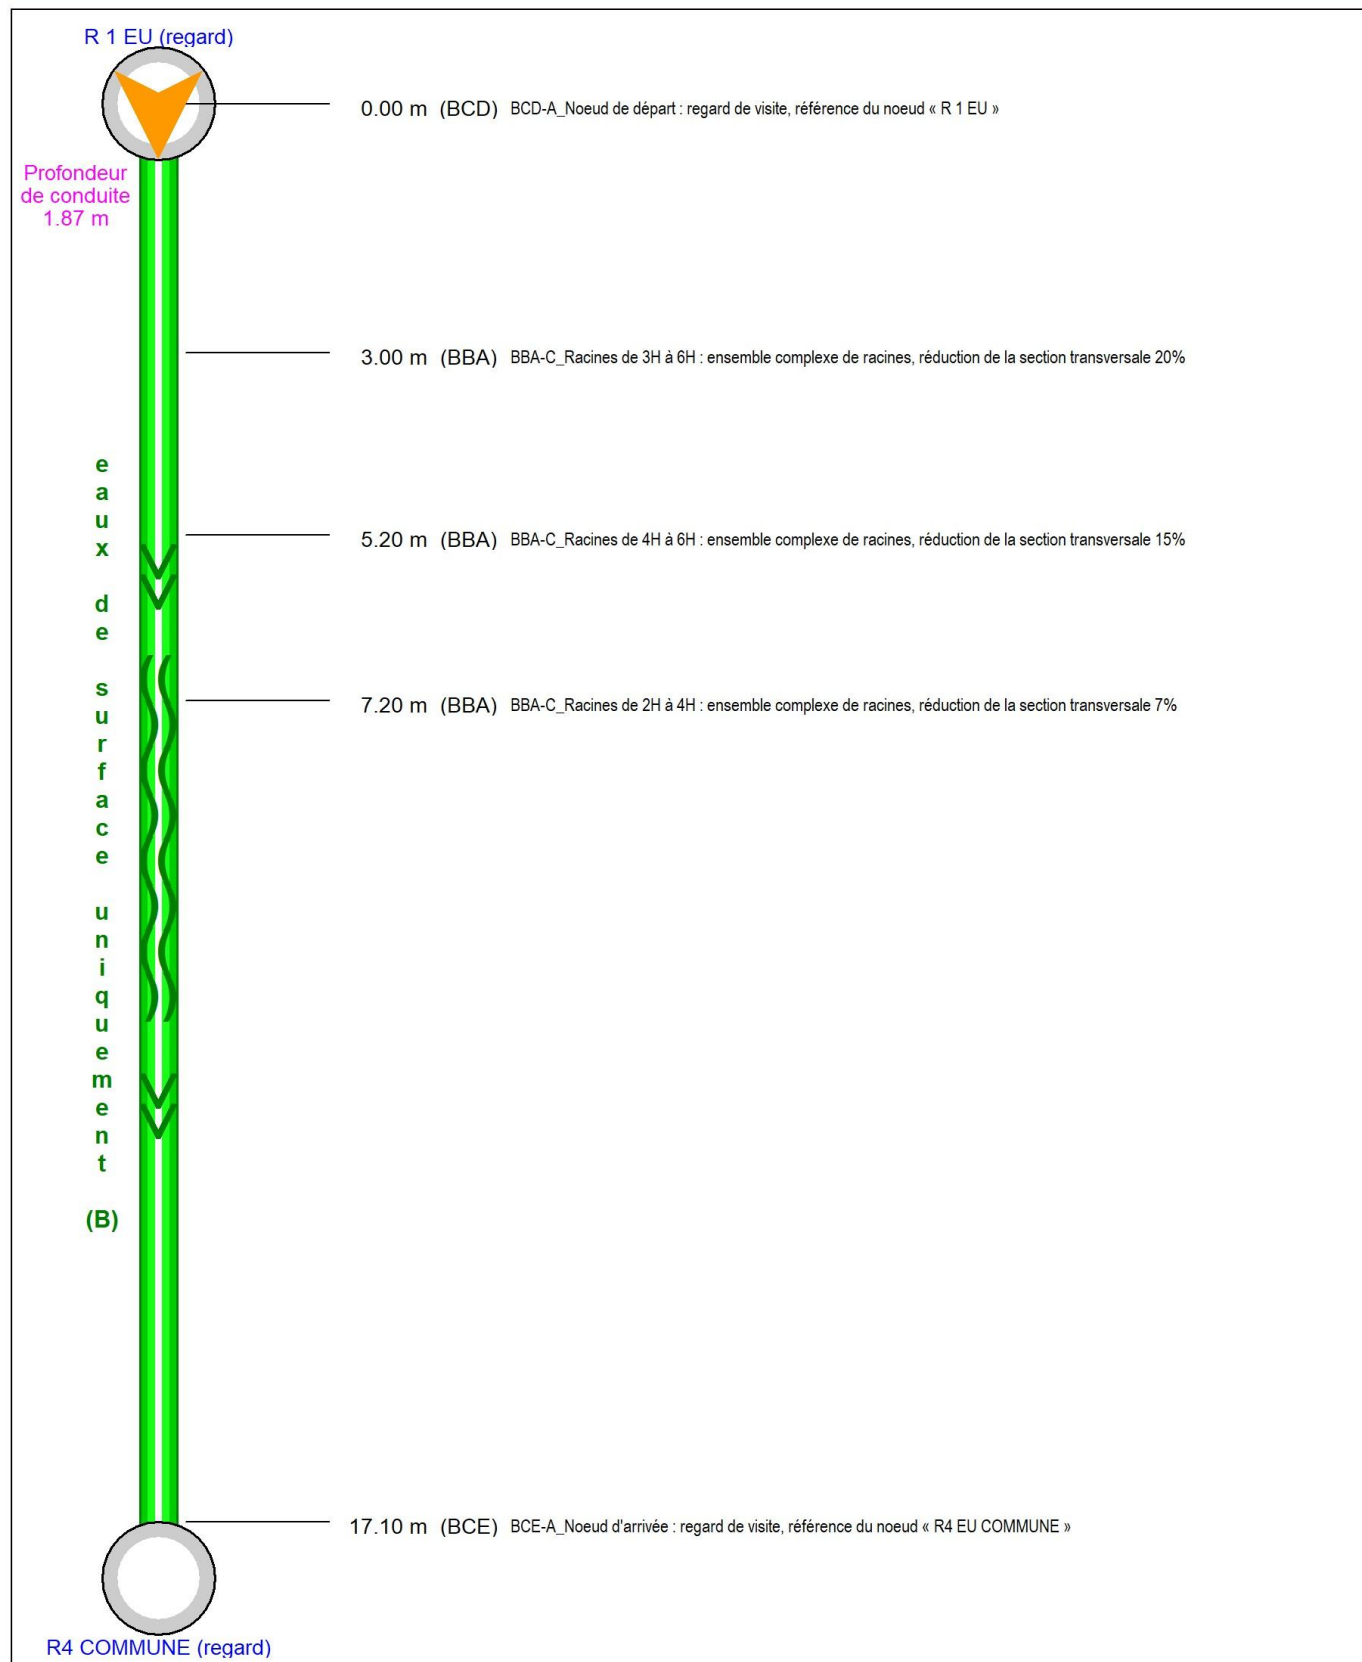



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « R1 EU A R4 COMMUNE »

Commune (AAN) : **LONS LE SAUNIER**

Emplacement (AAJ) : **8 AVENUE TURGOT**

Type d'emplacement (AAL) : **sous une route (A)**

Utilisation de la conduite (ACK) : **eaux de surface uniquement (B)**

Profondeur sous nappe : **inconnue**

Mise en service (ACN) : **0**

Type de conduite (ACJ) : **gravitaire (A)**

Forme (ACA) : **circulaire (A)**

Hauteur (ACB) : **200 mm**

Largeur (ACC) : **200 mm**

Longueur unitaire des éléments (ACG) : **2.00 m**

Matériau constitutif (ACD) :

béton (AG)

Revêtement (ACE) :

intégré lors de la fabrication (A)

Matériau de revêtement (ACF) :

béton (AG)

Longueur totale de la conduite (ABQ) : **17.10 m**

Noeud de départ (AAB/AAD) : **R 1 EU (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) : **1.87 m**

Position horaire : **12H**



Noeud d'arrivée (AAF) : **R4 COMMUNE (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) : **1.87 m**

Position horaire (AAI) : **12H**

Point de référence longitudinal (ABC) : **centre du regard de visite de départ (C)**

Date d'inspection (ABF/ABG) : **23/08/2023 à 13:46**

Opérateur (ABH) : **Yohann Bichon**

Norme utilisée (ABA) : **EN 13508-2:2003+A1:2011**

Conditions d'écoulement : **gravitaire**

Nettoyage préalable (ACM) : **nettoyé (A)**

Longueur inspectée réelle : **17.10 m**

Conformité : **conforme**

Remarques générales (ADE) :

Objet de l'inspection (ABP) : **problème structurel suspecté (D)**

Méthode d'inspection (ABE) : **par une télé caméra (B)**

Atmosphère dans l'ouvrage : **pas d'atmosphère dangereuse (E)**

Régulation de débit (ADC) : **aucune mesure prise (A)**

Précipitations (ADA) : **pas de précipitation (A)**

État apparent du remblai : **terminé**

Étape inspection (ABT) : **de l'inspecteur à l'autorité responsable pour étude (B)**

Température (ADB) : **>= 0°**

Avancement de la voirie : **autre**

Distance : **0.00 m**

Code : **BCD** Assemblage : **non** Déf. continu :

Aspect effluents : **autre**

Pos. vidéo : **00:00:00**

Haut. eau : **0 %**

BCD-A_Noeud de départ :

- regard de visite

- référence du noeud « R 1 EU »





Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « R1 EU A R4 COMMUNE »

Distance : **3.00 m**

Code : **BBA** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:01:08**
Aspect effluents : **autre** Haut. eau : **0 %**

BBA-C_Racines de 3H à 6H :
- ensemble complexe de racines
- réduction de la section transversale 20%



Distance : **5.20 m**

Code : **BBA** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:01:26** Aspect effluents : **autre** Haut. eau : **0 %**

BBA-C_Racines de 4H à 6H :
- ensemble complexe de racines
- réduction de la section transversale 15%





Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « R1 EU A R4 COMMUNE »

Distance : **7.20 m**

Code : **BBA** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:02:47**
Aspect effluents : **autre** Haut. eau : **0 %**

BBA-C_Racines de 2H à 4H :
- ensemble complexe de racines
- réduction de la section transversale 7%



Distance : **17.10 m**

Code : **BCE** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:03:43** Aspect effluents : **autre** Haut. eau : **0 %**

BCE-A_Noeud d'arrivée :
- regard de visite
- référence du noeud « R4 EU COMMUNE »

Remarques :
REGARD AVEC CLOISON SIPHON






Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

SCHÉMA DE LA CONDUITE « R2 EU A R3 EU »

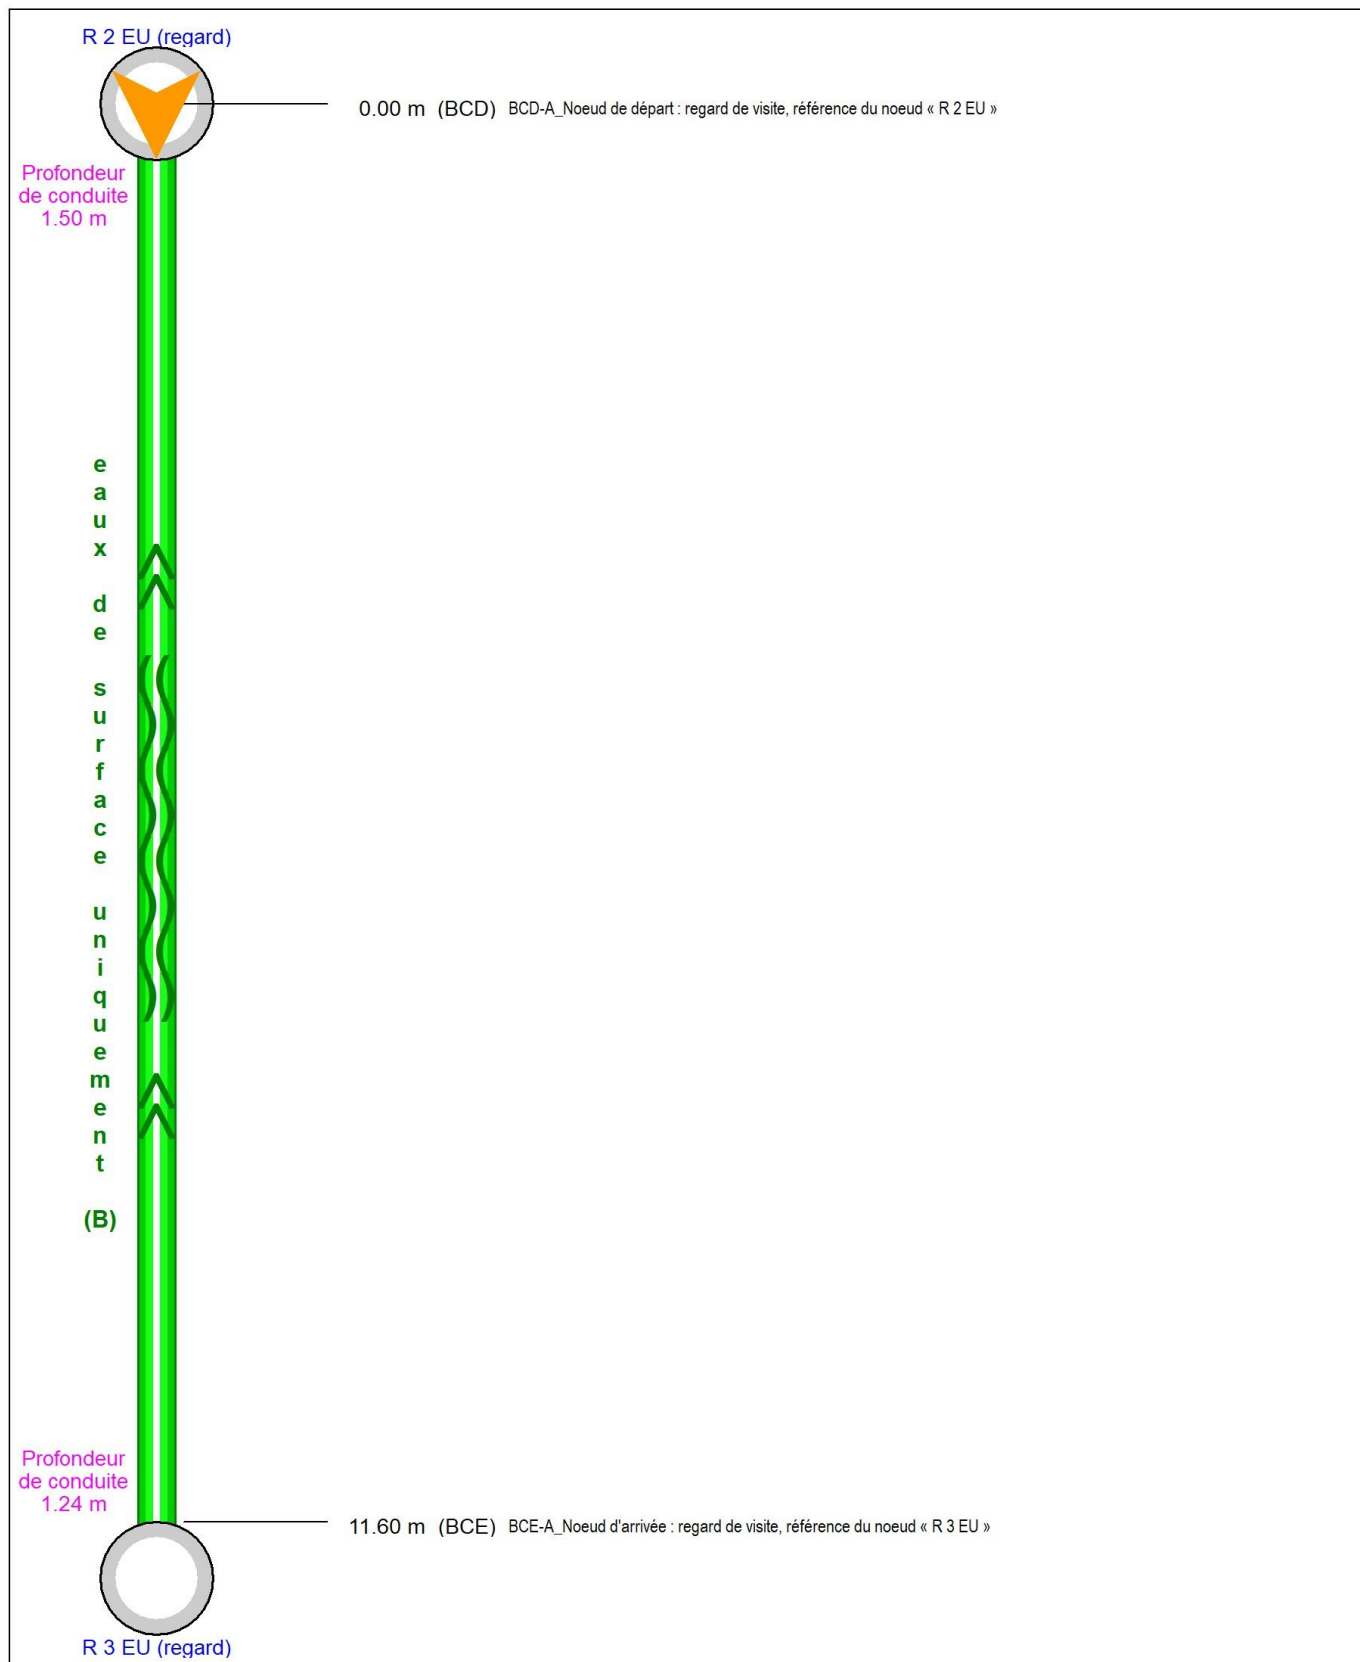



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « R2 EU A R3 EU »

Commune (AAN) : **LONS LE SAUNIER**

Emplacement (AAJ) : **8 AVENUE TURGOT**

Type d'emplacement (AAL) : **sous une route (A)**

Utilisation de la conduite (ACK) : **eaux de surface uniquement (B)**

Profondeur sous nappe : **inconnue**

Mise en service (ACN) : **0**

Type de conduite (ACJ) : **gravitaire (A)**

Forme (ACA) : **circulaire (A)**

Hauteur (ACB) : **200 mm**

Largeur (ACC) : **200 mm**

Longueur unitaire des éléments (ACG) : **2.00 m**

Matériau constitutif (ACD) :

béton (AG)

Revêtement (ACE) :

intégré lors de la fabrication (A)

Matériau de revêtement (ACF) :

béton (AG)

Longueur totale de la conduite (ABQ) : **11.60 m**

Noeud de départ (AAB/AAD) : **R 2 EU (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) : **1.50 m**

Position horaire : **12H**



Noeud d'arrivée (AAF) : **R 3 EU (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) : **1.50 m**

Position horaire (AAI) : **12H**

Point de référence longitudinal (ABC) : **centre du regard de visite de départ (C)**

Date d'inspection (ABF/ABG) : **23/08/2023 à 13:59**

Opérateur (ABH) : **Yohann Bichon**

Norme utilisée (ABA) : **EN 13508-2:2003+A1:2011**

Conditions d'écoulement : **gravitaire**

Nettoyage préalable (ACM) : **nettoyé (A)**

Longueur inspectée réelle : **11.60 m**

Conformité : **conforme**

Remarques générales (ADE) :

Objet de l'inspection (ABP) : **problème structurel suspecté (D)**

Méthode d'inspection (ABE) : **par une télé caméra (B)**

Atmosphère dans l'ouvrage : **pas d'atmosphère dangereuse (E)**

Régulation de débit (ADC) : **aucune mesure prise (A)**

Précipitations (ADA) : **pas de précipitation (A)**

État apparent du remblai : **terminé**

Étape inspection (ABT) : **de l'inspecteur à l'autorité responsable pour étude (B)**

Température (ADB) : **>= 0°**

Avancement de la voirie : **autre**

Distance : **0.00 m**

Code : **BCD** Assemblage : **non** Déf. continu :

Aspect effluents :

Pos. vidéo : **00:00:00**

Haut. eau : **0 %**

BCD-A_Noeud de départ :

- regard de visite

- référence du noeud « R 2 EU »





Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « R2 EU A R3 EU »

Distance : **11.60 m**

Code : **BCE** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:01:05** Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BCE-A_Noeud d'arrivée :

- regard de visite

- référence du noeud « R 3 EU »






Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

SCHÉMA DE LA CONDUITE « EP 1 A EP 2 »

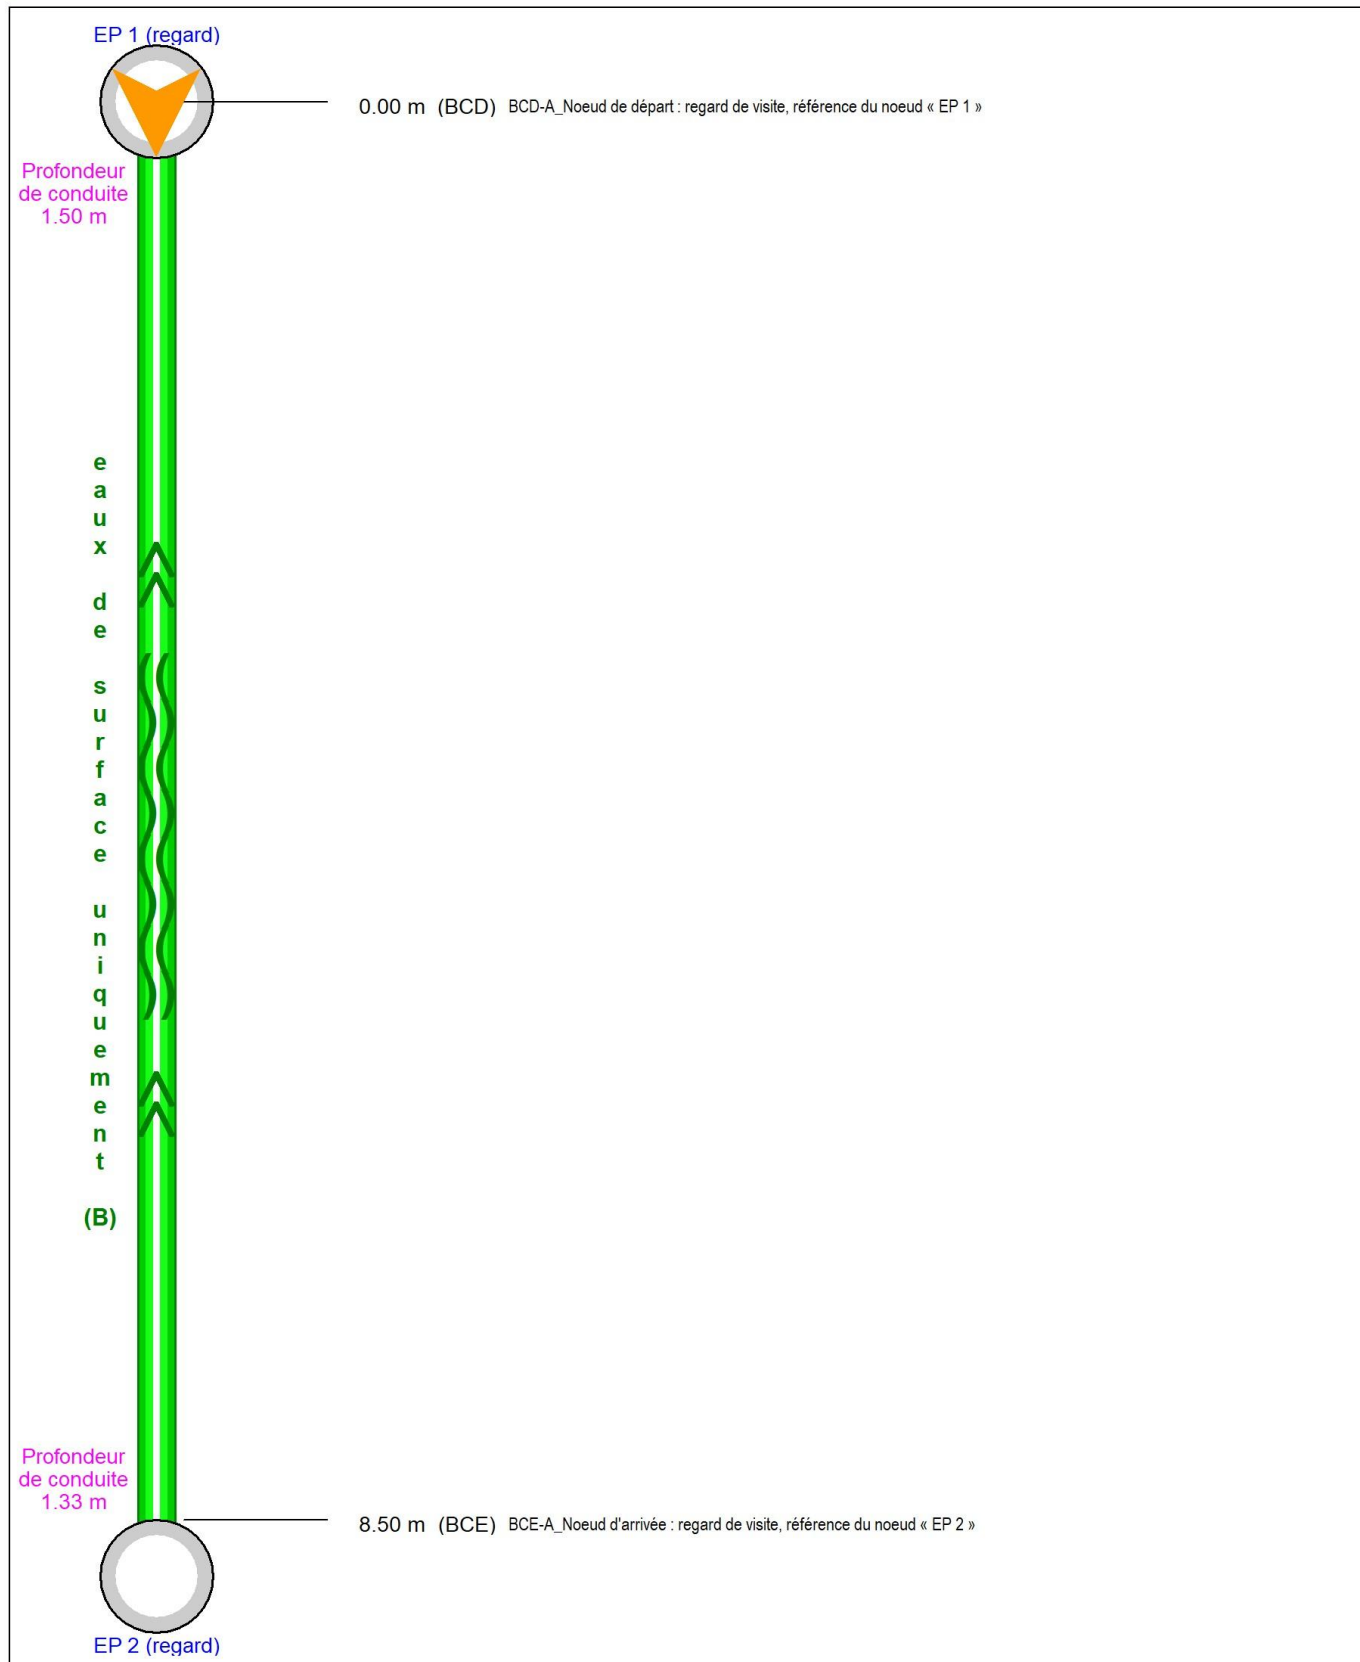



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « EP 1 A EP 2 »

Commune (AAN) : **LONS LE SAUNIER**

Emplacement (AAJ) : **8 AVENUE TURGOT**

Type d'emplacement (AAL) : **sous une route (A)**

Utilisation de la conduite (ACK) : **eaux de surface uniquement (B)**

Profondeur sous nappe : **inconnue**

Mise en service (ACN) : **0**

Type de conduite (ACJ) : **gravitaire (A)**

Forme (ACA) : **circulaire (A)**

Hauteur (ACB) : **300 mm**

Largeur (ACC) : **300 mm**

Longueur unitaire des éléments (ACG) : **2.00 m**

Matériau constitutif (ACD) :

Revêtement (ACE) :

Matériau de revêtement (ACF) :

Longueur totale de la conduite (ABQ) : **8.50 m**

béton (AG)

intégré lors de la fabrication (A)

béton (AG)

Noeud de départ (AAB/AAD) : **EP 1 (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) : **1.50 m**

Position horaire : **12H**



Noeud d'arrivée (AAF) : **EP 2 (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) : **1.50 m**

Position horaire (AAI) : **12H**

Point de référence longitudinal (ABC) : **centre du regard de visite de départ (C)**

Date d'inspection (ABF/ABG) : **23/08/2023 à 14:04**

Opérateur (ABH) : **Yohann Bichon**

Norme utilisée (ABA) : **EN 13508-2:2003+A1:2011**

Conditions d'écoulement : **gravitaire**

Nettoyage préalable (ACM) : **nettoyé (A)**

Longueur inspectée réelle : **8.50 m**

Conformité : **conforme**

Remarques générales (ADE) :

Objet de l'inspection (ABP) : **problème structurel suspecté (D)**

Méthode d'inspection (ABE) : **par une télé caméra (B)**

Atmosphère dans l'ouvrage : **pas d'atmosphère dangereuse (E)**

Régulation de débit (ADC) : **aucune mesure prise (A)**

Précipitations (ADA) : **pas de précipitation (A)**

État apparent du remblai : **terminé**

Étape inspection (ABT) : **de l'inspecteur à l'autorité responsable pour étude (B)**

Température (ADB) : **>= 0°**

Avancement de la voirie : **autre**

Distance : **0.00 m**

Code : **BCD**

Assemblage : **non**

Déf. continu :

Pos. vidéo : **00:00:00**

Aspect effluents :

Haut. eau : **0 %**

BCD-A_Noeud de départ :

- regard de visite

- référence du noeud « EP 1 »





Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « EP 1 A EP 2 »

Distance : **8.50 m**

Code : **BCE** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:01:14** Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BCE-A_Noeud d'arrivée :

- regard de visite

- référence du noeud « EP 2 »






Chantier : DDFIP
Adresse : 8 AVENUE TURGOT
Commune : LONS LE SAUNIER
39021

Dossier : 2023/129
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

SCHÉMA DE LA CONDUITE « EP 4 A EP 2 »

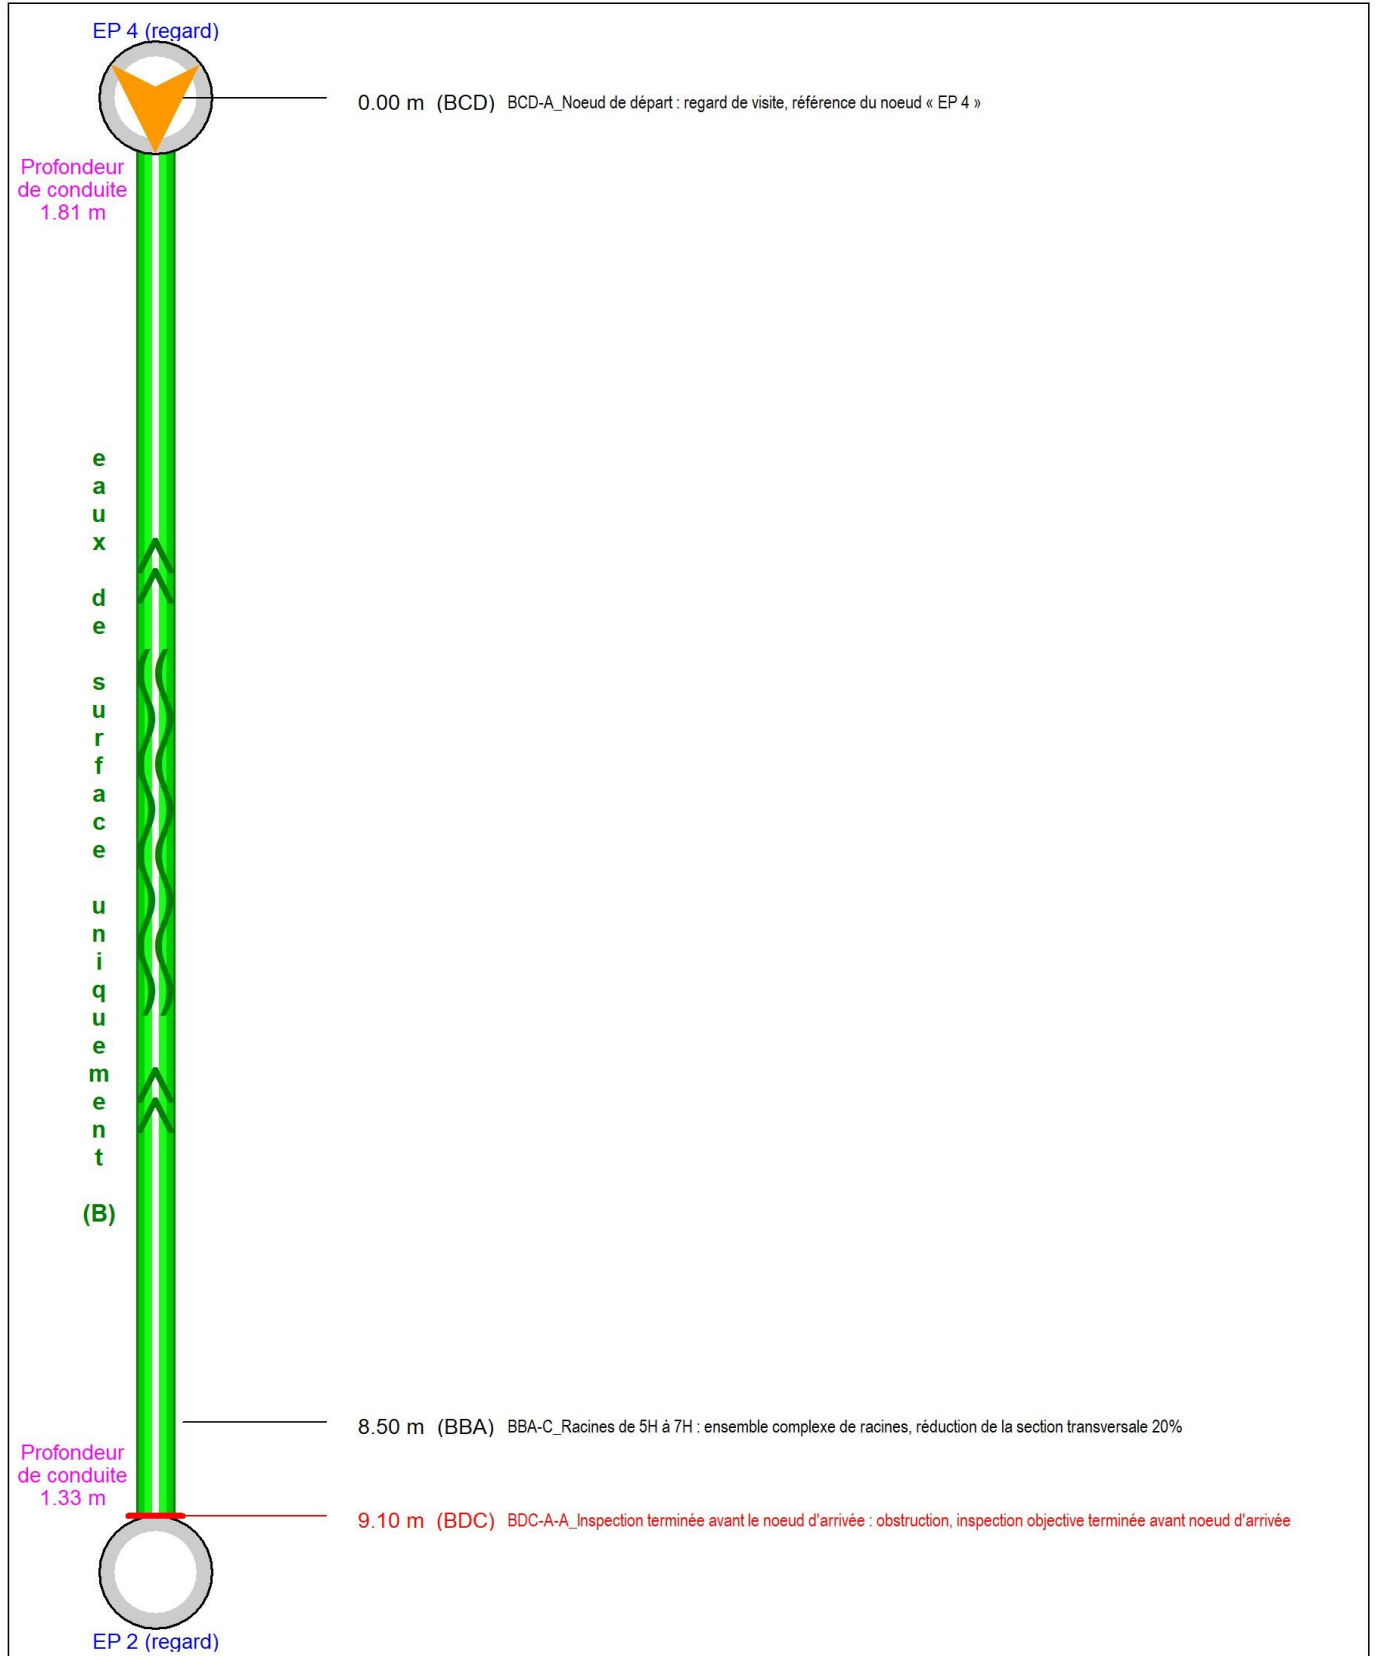



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « EP 4 A EP 2 »

Commune (AAN) : **LONS LE SAUNIER**

Emplacement (AAJ) : **8 AVENUE TURGOT**

Type d'emplacement (AAL) : **sous une route (A)**

Utilisation de la conduite (ACK) : **eaux de surface uniquement (B)**

Profondeur sous nappe : **inconnue**

Mise en service (ACN) : **0**

Type de conduite (ACJ) : **gravitaire (A)**

Forme (ACA) : **circulaire (A)**

Hauteur (ACB) : **300 mm**

Largeur (ACC) : **300 mm**

Longueur unitaire des éléments (ACG) : **2.00 m**

Matériau constitutif (ACD) :

béton (AG)

Revêtement (ACE) :

intégré lors de la fabrication (A)

Matériau de revêtement (ACF) :

béton (AG)

Longueur totale de la conduite (ABQ) : **9.10 m**

Noeud de départ (AAB/AAD) : **EP 4 (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) : **1.81 m**

Position horaire : **12H**



Noeud d'arrivée (AAF) : **EP 2 (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) : **1.81 m**

Position horaire (AAI) : **12H**

Point de référence longitudinal (ABC) : **centre du regard de visite de départ (C)**

Date d'inspection (ABF/ABG) : **23/08/2023 à 14:16**

Opérateur (ABH) : **Yohann Bichon**

Norme utilisée (ABA) : **EN 13508-2:2003+A1:2011**

Conditions d'écoulement : **gravitaire**

Nettoyage préalable (ACM) : **nettoyé (A)**

Longueur inspectée réelle : **9.10 m**

Conformité : **autre**

Remarques générales (ADE) :

Objet de l'inspection (ABP) : **problème structurel suspecté (D)**

Méthode d'inspection (ABE) : **par une télé caméra (B)**

Atmosphère dans l'ouvrage : **pas d'atmosphère dangereuse (E)**

Régulation de débit (ADC) : **aucune mesure prise (A)**

Précipitations (ADA) : **pas de précipitation (A)**

État apparent du remblai : **terminé**

Étape inspection (ABT) : **de l'inspecteur à l'autorité responsable pour étude (B)**

Température (ADB) : **>= 0°**

Avancement de la voirie : **autre**

Distance : **0.00 m**

Code : **BCD**

Assemblage : **non**

Déf. continu :

Pos. vidéo : **00:00:00**

Aspect effluents :

Haut. eau : **0 %**

BCD-A_Noeud de départ :

- regard de visite

- référence du noeud « EP 4 »





Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « EP 4 A EP 2 »

Distance : **8.50 m**

Code : **BBA** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:01:09**
Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BBA-C_Racines de 5H à 7H :
- ensemble complexe de racines
- réduction de la section transversale 20%



Distance : **9.10 m**

Code : **BDC** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:01:28**
Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BDC-A-A_Inspection terminée avant le noeud d'arrivée :
- obstruction
- inspection objective terminée avant noeud d'arrivée

Remarques :
RACINES






Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

SCHÉMA DE LA CONDUITE « EP 4 A EP 3 »

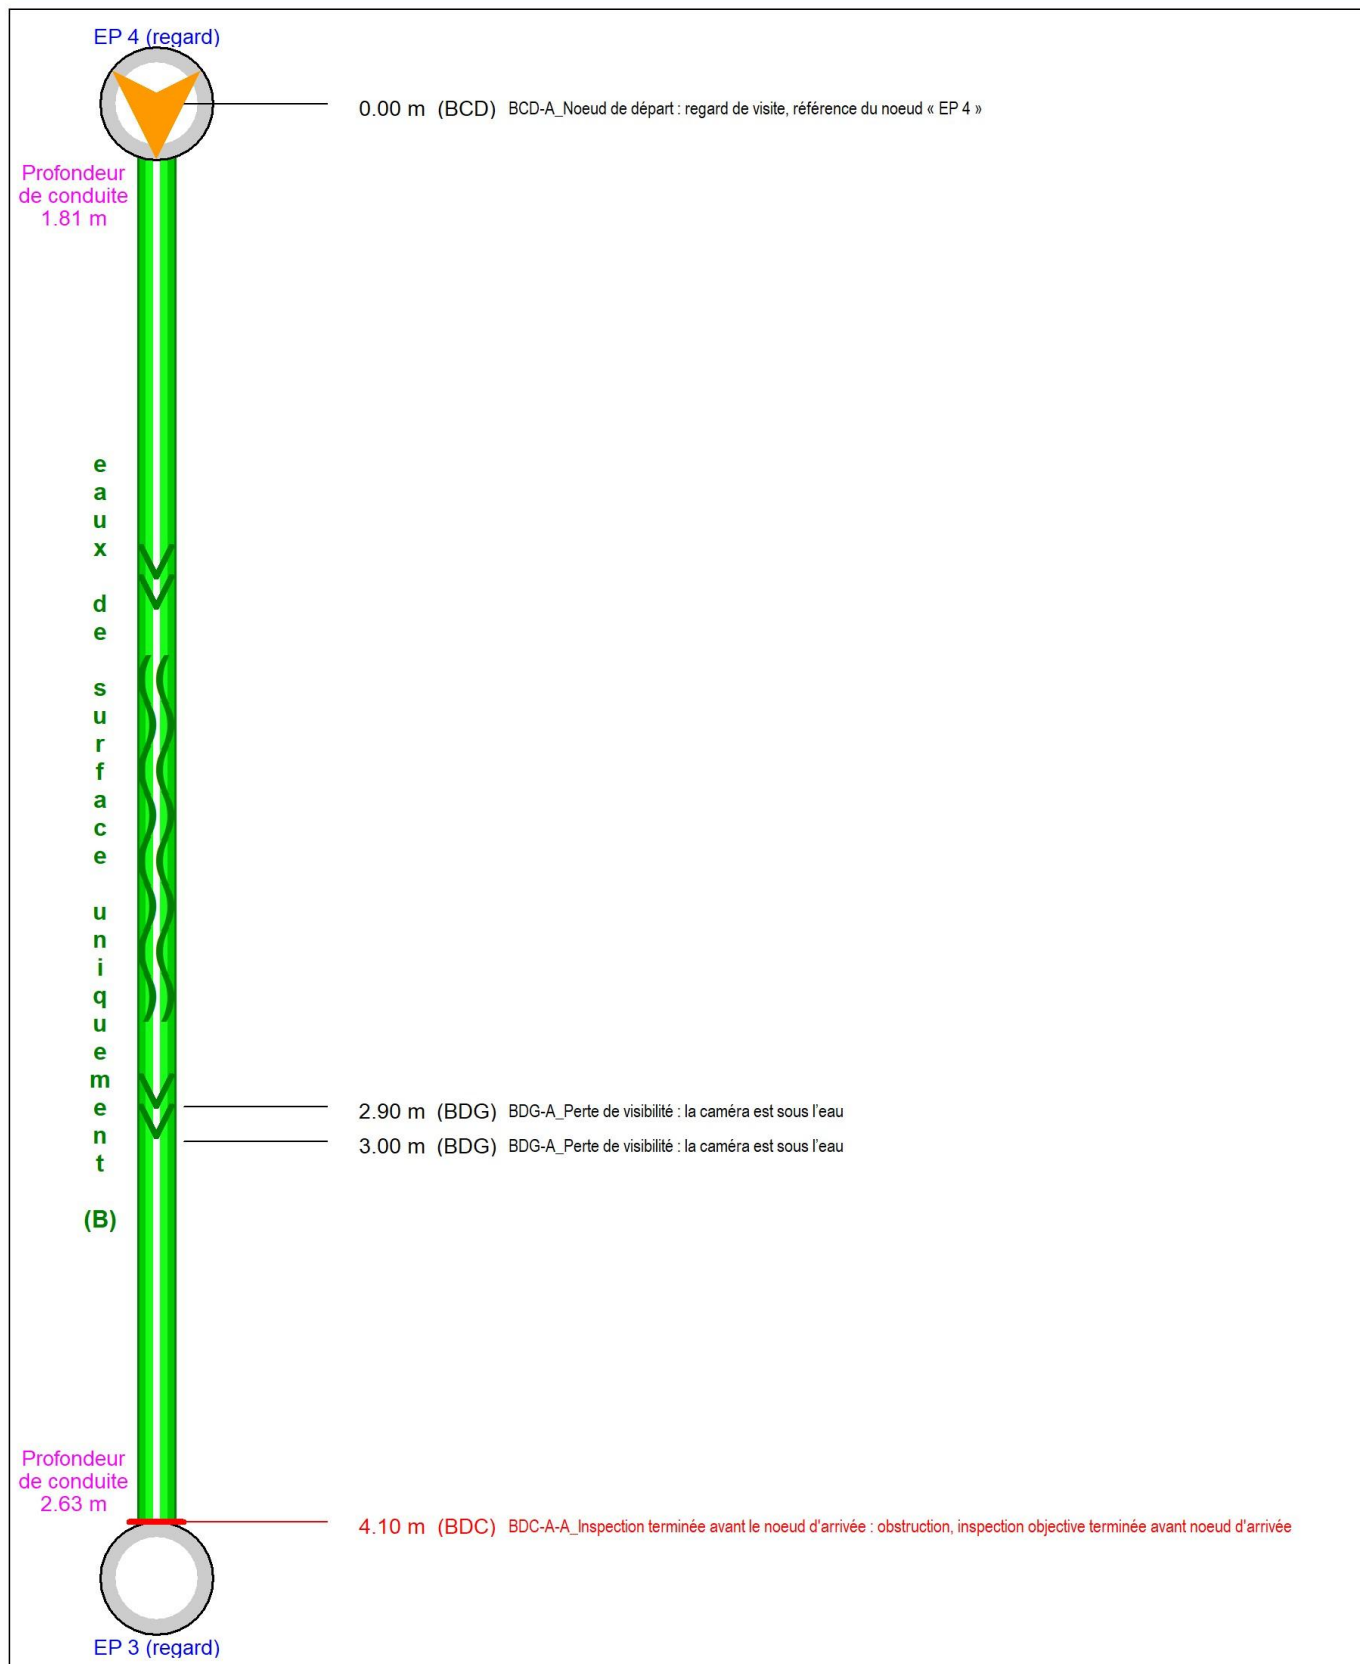



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « EP 4 A EP 3 »

Commune (AAN) : **LONS LE SAUNIER**

Emplacement (AAJ) : **8 AVENUE TURGOT**

Type d'emplacement (AAL) : **sous une route (A)**

Utilisation de la conduite (ACK) : **eaux de surface uniquement (B)**

Profondeur sous nappe : **inconnue**

Mise en service (ACN) : **0**

Type de conduite (ACJ) : **gravitaire (A)**

Forme (ACA) : **circulaire (A)**

Hauteur (ACB) : **300 mm**

Largeur (ACC) : **300 mm**

Longueur unitaire des éléments (ACG) : **2.00 m**

Matériau constitutif (ACD) :

béton (AG)

Revêtement (ACE) :

intégré lors de la fabrication (A)

Matériau de revêtement (ACF) :

béton (AG)

Longueur totale de la conduite (ABQ) : **4.10 m**

Noeud de départ (AAB/AAD) : **EP 4 (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) : **1.81 m**

Position horaire : **12H**



Noeud d'arrivée (AAF) : **EP 3 (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) : **1.81 m**

Position horaire (AAI) : **12H**

Point de référence longitudinal (ABC) : **centre du regard de visite de départ (C)**

Date d'inspection (ABF/ABG) : **23/08/2023 à 16:07**

Opérateur (ABH) : **Yohann Bichon**

Norme utilisée (ABA) : **EN 13508-2:2003+A1:2011**

Conditions d'écoulement : **gravitaire**

Nettoyage préalable (ACM) : **nettoyé (A)**

Longueur inspectée réelle : **4.10 m**

Conformité : **autre**

Remarques générales (ADE) :

Objet de l'inspection (ABP) : **problème structurel suspecté (D)**

Méthode d'inspection (ABE) : **par une télé caméra (B)**

Atmosphère dans l'ouvrage : **pas d'atmosphère dangereuse (E)**

Régulation de débit (ADC) : **aucune mesure prise (A)**

Précipitations (ADA) : **pas de précipitation (A)**

État apparent du remblai : **terminé**

Étape inspection (ABT) : **de l'inspecteur à l'autorité responsable pour étude (B)**

Température (ADB) : **>= 0°**

Avancement de la voirie : **autre**

Distance : **0.00 m**

Code : **BCD**

Assemblage : **non**

Déf. continu :

Pos. vidéo : **00:00:00**

Aspect effluents :

Haut. eau : **0 %**

BCD-A_Noeud de départ :

- regard de visite

- référence du noeud « EP 4 »





Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « EP 4 A EP 3 »

Distance : **2.90 m**

Code : **BDG** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:00:40**
Aspect effluents : **trouble** Haut. eau : **100 %**

BDG-A_Perte de visibilité :
- la caméra est sous l'eau

Société CANACAM 0641175235
LONS LE SAUNIER
EP 4 A EP 3 circulaire Ø 300 Long:0.00m
8 AVENUE TURGOT

23.08.23 14:49 LC1: +0002.90 m -01.7 %

Distance : **3.00 m**

Code : **BDG** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:01:07**
Aspect effluents : **trouble** Haut. eau : **100 %**

BDG-A_Perte de visibilité :
- la caméra est sous l'eau

Société CANACAM 0641175235
LONS LE SAUNIER
EP 4 A EP 3 circulaire Ø 300 Long:0.00m
8 AVENUE TURGOT

23.08.23 14:50 LC1: +0003.00 m -02.7 %



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « EP 4 A EP 3 »

Distance : **4.10 m**

Code : **BDC** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:00:56** Aspect effluents : **trouble** Haut. eau : **100 %**

BDC-A-A_Inspection terminée avant le noeud d'arrivée :

- obstruction

- inspection objective terminée avant noeud d'arrivée

Remarques :

LA CAMERA TOMBE DANS UN "TROU"

Société CANACAM 0641175235
LONS LE SAUNIER
EP 4 A EP 3 circulaire Ø 300 Long:0.00m
8 AVENUE TURGOT



23.08.23 14:50 LC1: +0004.10 m +00.7 %

Société CANACAM 0641175235
LONS LE SAUNIER
EP 4 A EP 3 circulaire Ø 300 Long:0.00m
8 AVENUE TURGOT




23.08.23 14:50 LC1: +0003.00 m -02.7 %



Chantier : DDFIP
Adresse : 8 AVENUE TURGOT
Commune : LONS LE SAUNIER
39021

Dossier : 2023/129
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

SCHÉMA DE LA CONDUITE « EP 3 A R PARK PART »

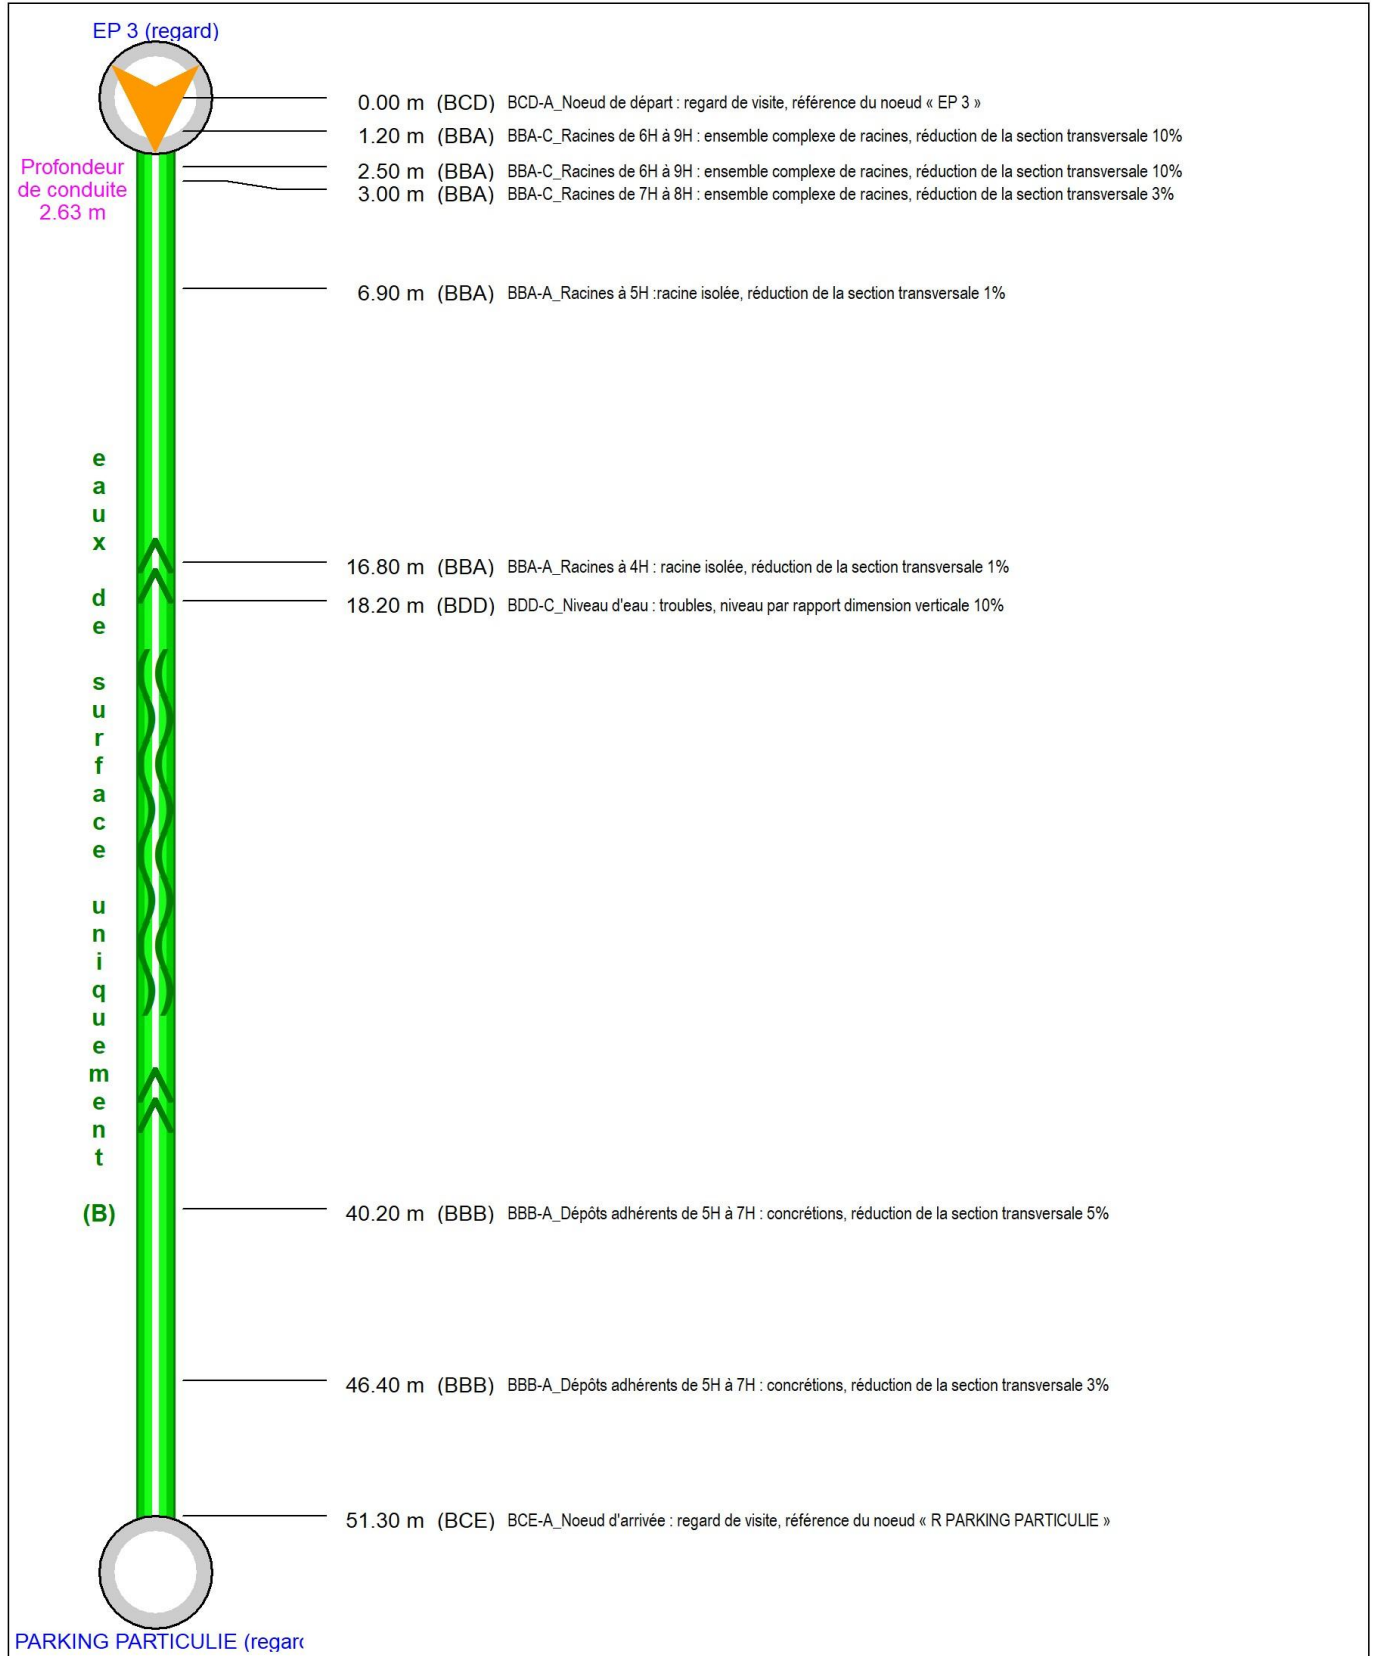



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « EP 3 A R PARK PART »

Commune (AAN) : **LONS LE SAUNIER**

Emplacement (AAJ) : **8 AVENUE TURGOT**

Type d'emplacement (AAL) : **sous une route (A)**

Utilisation de la conduite (ACK) : **eaux de surface uniquement (B)**

Profondeur sous nappe : **inconnue**

Mise en service (ACN) : **0**

Type de conduite (ACJ) : **gravitaire (A)**

Forme (ACA) : **circulaire (A)**

Hauteur (ACB) : **300 mm**

Largeur (ACC) : **300 mm**

Longueur unitaire des éléments (ACG) : **2.00 m**

Matériau constitutif (ACD) :

Revêtement (ACE) :

Matériau de revêtement (ACF) :

Longueur totale de la conduite (ABQ) : **51.30 m**

béton (AG)

intégré lors de la fabrication (A)

béton (AG)

Noeud de départ (AAB/AAD) : **EP 3 (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) : **2.63 m**

Position horaire : **12H**



Noeud d'arrivée (AAF) : **R PARKING PARTICULIE (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) : **2.63 m**

Position horaire (AAI) : **12H**

Point de référence longitudinal (ABC) : **centre du regard de visite de départ (C)**

Date d'inspection (ABF/ABG) : **23/08/2023 à 14:33**

Opérateur (ABH) : **Yohann Bichon**

Norme utilisée (ABA) : **EN 13508-2:2003+A1:2011**

Conditions d'écoulement : **gravitaire**

Nettoyage préalable (ACM) : **nettoyé (A)**

Longueur inspectée réelle : **51.30 m**

Conformité : **conforme**

Remarques générales (ADE) :

Objet de l'inspection (ABP) : **problème structurel suspecté (D)**

Méthode d'inspection (ABE) : **par une télé caméra (B)**

Atmosphère dans l'ouvrage : **pas d'atmosphère dangereuse (E)**

Régulation de débit (ADC) : **aucune mesure prise (A)**

Précipitations (ADA) : **pas de précipitation (A)**

État apparent du remblai : **terminé**

Étape inspection (ABT) : **de l'inspecteur à l'autorité responsable pour étude (B)**

Température (ADB) : **>= 0°**

Avancement de la voirie : **autre**

Distance : **0.00 m**

Code : **BCD**

Assemblage : **non**

Déf. continu :

Pos. vidéo : **00:00:00**

Aspect effluents :

Haut. eau : **0 %**

BCD-A_Noeud de départ :

- regard de visite

- référence du noeud « EP 3 »





Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « EP 3 A R PARK PART »

Distance : **1.20 m**

Code : **BBA** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:10:28**
Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BBA-C_Racines de 6H à 9H :
- ensemble complexe de racines
- réduction de la section transversale 10%



Distance : **2.50 m**

Code : **BBA** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:10:09**
Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**


BBA-C_Racines de 6H à 9H :
- ensemble complexe de racines
- réduction de la section transversale 10%



Distance : **3.00 m**

Code : **BBA** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:09:58**
Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BBA-C_Racines de 7H à 8H :
- ensemble complexe de racines
- réduction de la section transversale 3%

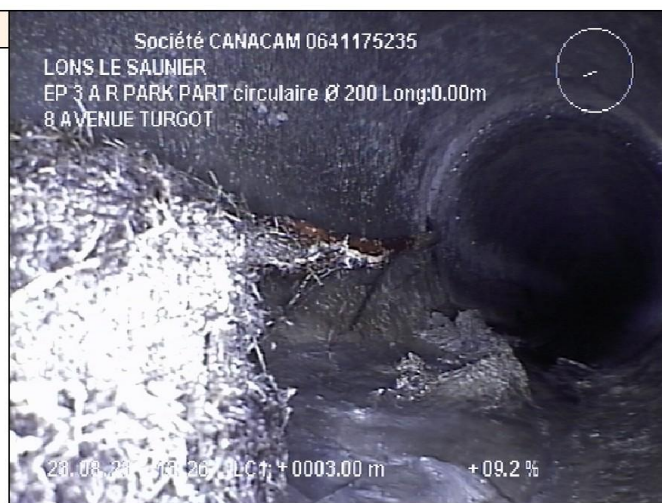



Chantier : **DDFIP**

Adresse : **8 AVENUE TURGOT**

Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**

Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « EP 3 A R PARK PART »

Distance : **6.90 m**

Code : **BBA** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:09:28**
Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BBA-A_Racines à 5H : racine isolée
- réduction de la section transversale 1%



Distance : **16.80 m**

Code : **BBA** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:08:38**
Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BBA-A_Racines à 4H :
- racine isolée
- réduction de la section transversale 1%



Distance : **18.20 m**

Code : **BDD** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:08:09**
Aspect effluents : **TROUBLES** Haut. eau : **10 %**

BDD-C_Niveau d'eau :
- troubles
- niveau par rapport dimension verticale 10%





Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « EP 3 A R PARK PART »

Distance : **40.20 m**

Code : **BBB** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:06:34**
Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BBB-A_Dépôts adhérents de 5H à 7H :
- concrétions
- réduction de la section transversale 5%



Distance : **46.40 m**

Code : **BBB** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:05:47**
Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BBB-A_Dépôts adhérents de 5H à 7H :
- concrétions
- réduction de la section transversale 3%



Distance : **51.30 m**

Code : **BCE** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:05:05** Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BCE-A_Nœud d'arrivée :
- regard de visite
- référence du nœud « R PARKING PARTICULIE »



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « EP 3 A R PARK PART »






Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

SCHÉMA DE LA CONDUITE « EP 3 A R4 COMMUNE »

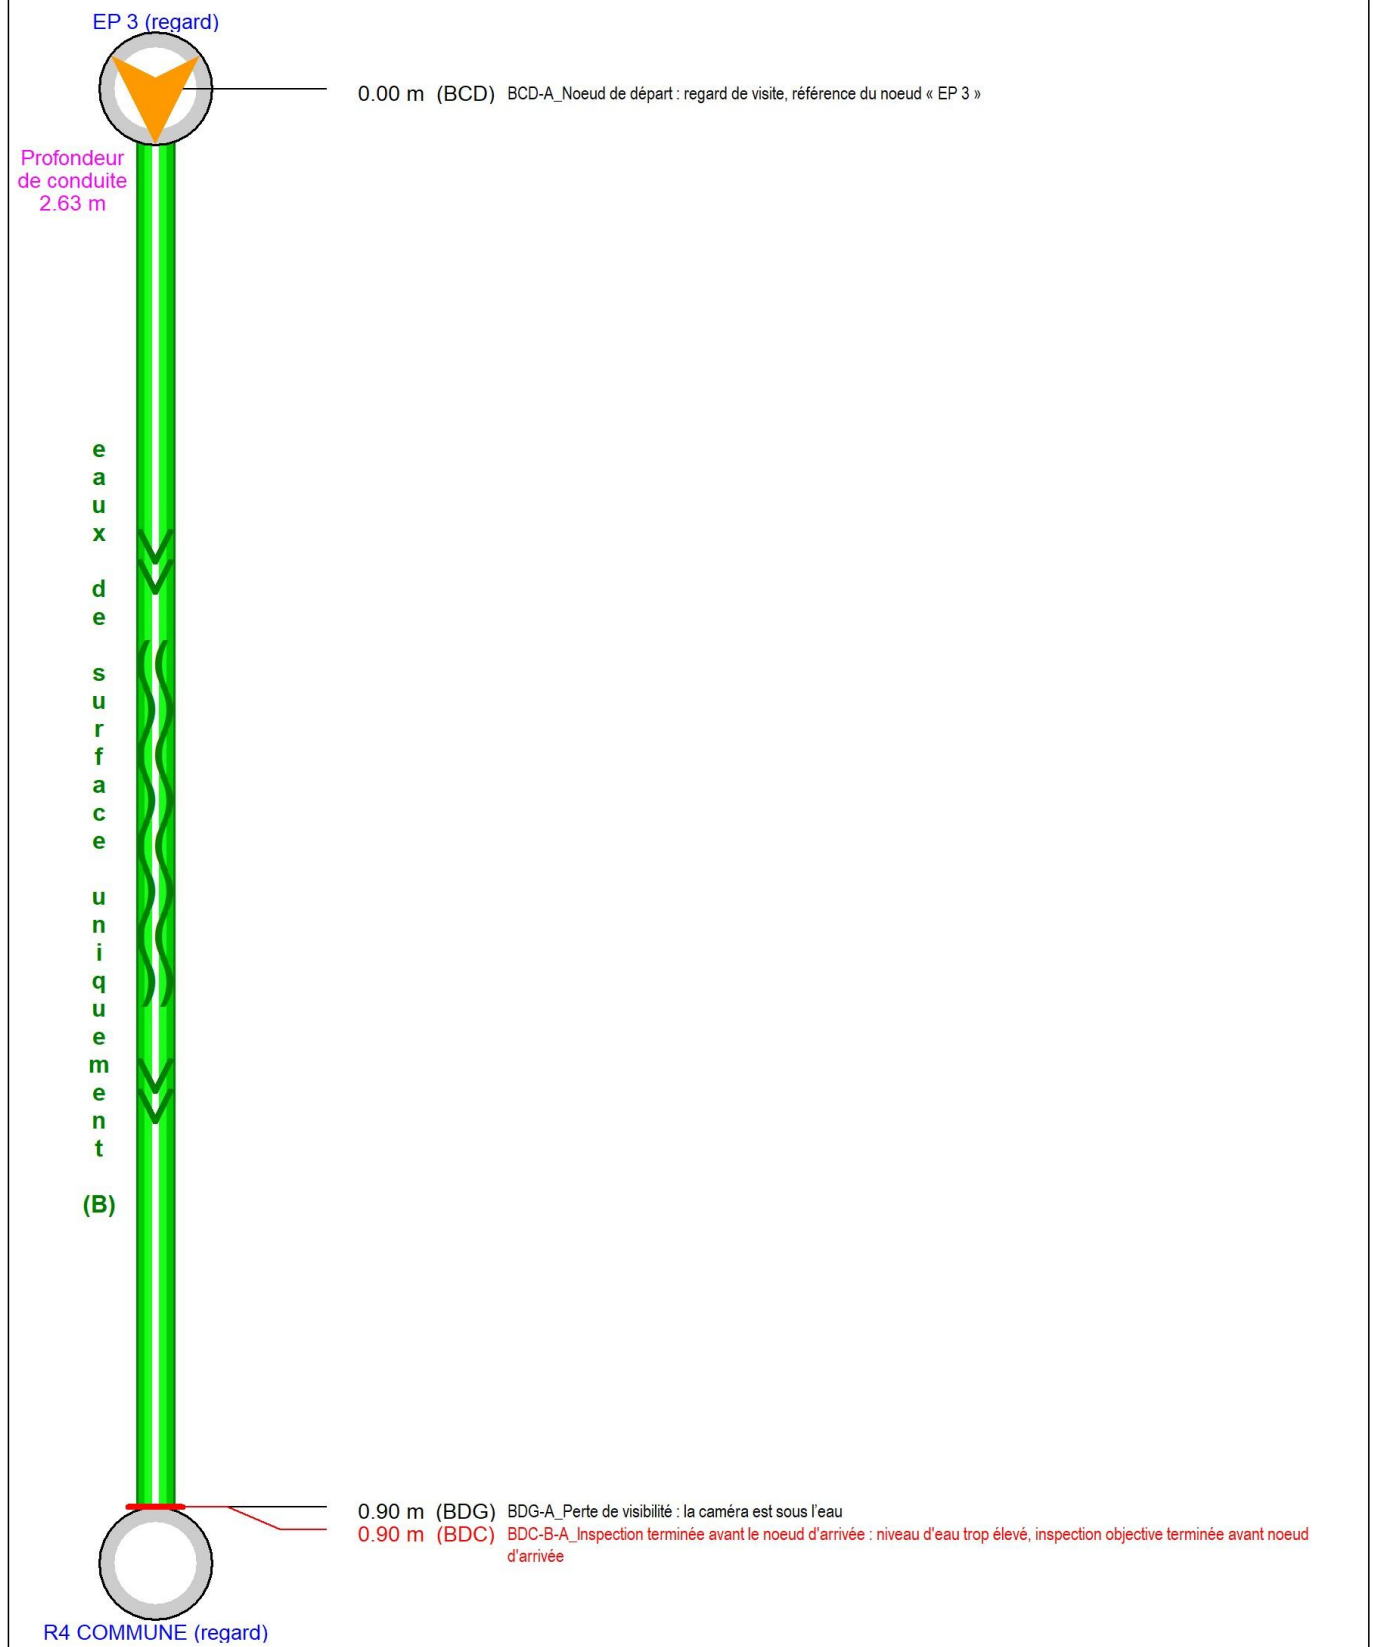



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « EP 3 A R4 COMMUNE »

Commune (AAN) : **LONS LE SAUNIER**

Emplacement (AAJ) : **8 AVENUE TURGOT**

Type d'emplacement (AAL) : **sous une route (A)**

Utilisation de la conduite (ACK) : **eaux de surface uniquement (B)**

Profondeur sous nappe : **inconnue**

Mise en service (ACN) : **0**

Type de conduite (ACJ) : **gravitaire (A)**

Forme (ACA) : **circulaire (A)**

Hauteur (ACB) : **300 mm**

Largeur (ACC) : **300 mm**

Longueur unitaire des éléments (ACG) : **2.00 m**

Matériau constitutif (ACD) :

béton (AG)

Revêtement (ACE) :

intégré lors de la fabrication (A)

Matériau de revêtement (ACF) :

béton (AG)

Longueur totale de la conduite (ABQ) : **0.90 m**

Noeud de départ (AAB/AAD) : **EP 3 (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) : **2.63 m**

Position horaire : **12H**



Noeud d'arrivée (AAF) : **R4 COMMUNE (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) : **2.63 m**

Position horaire (AAI) : **12H**

Point de référence longitudinal (ABC) : **centre du regard de visite de départ (C)**

Date d'inspection (ABF/ABG) : **23/08/2023 à 16:15**

Opérateur (ABH) : **Yohann Bichon**

Norme utilisée (ABA) : **EN 13508-2:2003+A1:2011**

Conditions d'écoulement : **gravitaire**

Nettoyage préalable (ACM) : **nettoyé (A)**

Longueur inspectée réelle : **0.90 m**

Conformité : **autre**

Remarques générales (ADE) :

Objet de l'inspection (ABP) : **problème structurel suspecté (D)**

Méthode d'inspection (ABE) : **par une télé caméra (B)**

Atmosphère dans l'ouvrage : **pas d'atmosphère dangereuse (E)**

Régulation de débit (ADC) : **aucune mesure prise (A)**

Précipitations (ADA) : **pas de précipitation (A)**

État apparent du remblai : **terminé**

Étape inspection (ABT) : **de l'inspecteur à l'autorité responsable pour étude (B)**

Température (ADB) : **>= 0°**

Avancement de la voirie : **autre**

Distance : **0.00 m**

Code : **BCD** Assemblage : **non** Déf. continu :

Aspect effluents : **trouble**


Pos. vidéo : **00:00:00**

Haut. eau : **40 %**

BCD-A_Noeud de départ :

- regard de visite

- référence du noeud « EP 3 »

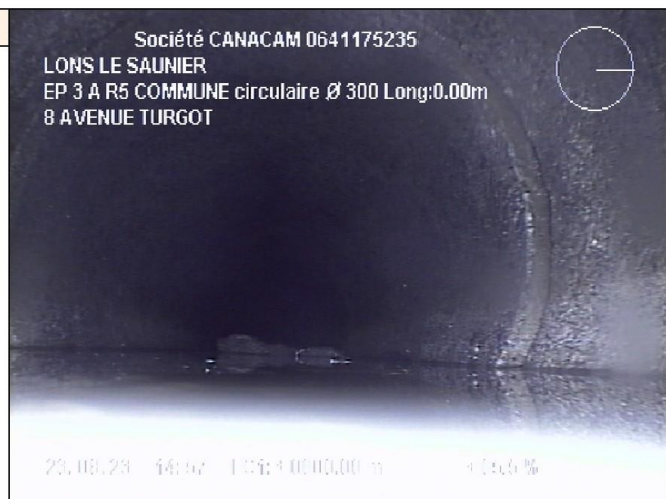



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « EP 3 A R4 COMMUNE »

Distance : **0.90 m**

Code : **BDG** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:01:02**
Aspect effluents : **trouble** Haut. eau : **100 %**

BDG-A_Perte de visibilité :
- la caméra est sous l'eau

Société CANACAM 0641175235
LONS LE SAUNIER
EP 3 A R5 COMMUNE circulaire Ø 300 Long:0.00m
8 AVENUE TURGOT

23.08.23 14:58 LC1: +0000.90 m +00.3 %

Code : **BDC** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:01:05**
Aspect effluents : **trouble** Haut. eau : **100 %**

BDC-B-A_Inspection terminée avant le noeud d'arrivée :
- niveau d'eau trop élevé
- inspection objective terminée avant noeud d'arrivée

Société CANACAM 0641175235
LONS LE SAUNIER
EP 3 A R5 COMMUNE circulaire Ø 300 Long:0.00m
8 AVENUE TURGOT

23.08.23 14:58 LC1: +0000.90 m +00.3 %



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

SCHÉMA DE LA CONDUITE « R4 COMMUNE A EP 3 »

R4 COMMUNE (regard)



0.00 m (BCD) BCD-A_Noeud de départ : regard de visite, référence du noeud « R5 COMMUNE »
0.00 m (BBA) BBA-C_Racines de 5H à 7H : ensemble complexe de racines, réduction de la section transversale 1%

e
a
u
x


d
e

s
u
r
f
a
c
e

u
n
i
q
u
e
m
e
n
t

(B)

Profondeur
de conduite
2.63 m



EP 3 (regard)

4.00 m (BBA) BBA-A_Racines de 1H à 8H : grosse racine isolée, réduction de la section transversale 80%
4.10 m (BDC) BDC-A-A_Inspection terminée avant le noeud d'arrivée : obstruction, inspection objective terminée avant noeud d'arrivée



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « R4 COMMUNE A EP 3 »

Commune (AAN) : **LONS LE SAUNIER**

Emplacement (AAJ) : **8 AVENUE TURGOT**

Type d'emplacement (AAL) : **sous une route (A)**

Utilisation de la conduite (ACK) : **eaux de surface uniquement (B)**

Profondeur sous nappe : **inconnue**

Mise en service (ACN) : **0**

Type de conduite (ACJ) : **gravitaire (A)**

Forme (ACA) : **circulaire (A)**

Hauteur (ACB) : **300 mm**

Largeur (ACC) : **300 mm**

Longueur unitaire des éléments (ACG) : **2.00 m**

Matériau constitutif (ACD) :

Revêtement (ACE) :

Matériau de revêtement (ACF) :

Longueur totale de la conduite (ABQ) : **4.10 m**

béton (AG)

intégré lors de la fabrication (A)

béton (AG)

Noeud de départ (AAB/AAD) : **R4 COMMUNE (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) :

Position horaire : **12H**



Noeud d'arrivée (AAF) : **EP 3 (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) :

Position horaire (AAI) : **12H**

Point de référence longitudinal (ABC) : **centre du regard de visite de départ (C)**

Date d'inspection (ABF/ABG) : **23/08/2023 à 16:27**

Opérateur (ABH) : **Yohann Bichon**

Norme utilisée (ABA) : **EN 13508-2:2003+A1:2011**

Conditions d'écoulement : **gravitaire**

Nettoyage préalable (ACM) : **nettoyé (A)**

Longueur inspectée réelle : **4.10 m**

Conformité : **conforme**

Remarques générales (ADE) :

Objet de l'inspection (ABP) : **problème structurel suspecté (D)**

Méthode d'inspection (ABE) : **par une télé caméra (B)**

Atmosphère dans l'ouvrage : **pas d'atmosphère dangereuse (E)**

Régulation de débit (ADC) : **aucune mesure prise (A)**

Précipitations (ADA) : **pas de précipitation (A)**

État apparent du remblai : **terminé**

Étape inspection (ABT) : **de l'inspecteur à l'autorité responsable pour étude (B)**

Température (ADB) : **>= 0°**

Avancement de la voirie : **autre**

Distance : **0.00 m**

Code : **BCD** Assemblage : **non** Déf. continu :

Aspect effluents :

Pos. vidéo : **00:00:00**

Haut. eau : **100 %**

BCD-A_Noeud de départ :

- regard de visite

- référence du noeud « R5 COMMUNE »





Chantier : **DDFIP**

Adresse : **8 AVENUE TURGOT**

Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**

Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « R4 COMMUNE A EP 3 »

Code : **BBA** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:00:05**
Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BBA-C_Racines de 5H à 7H :

- ensemble complexe de racines
- réduction de la section transversale 1%



Distance : **4.00 m**

Code : **BBA** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:00:50**
Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BBA-A_Racines de 1H à 8H :

- grosse racine isolée
- réduction de la section transversale 80%



Distance : **4.10 m**

Code : **BDC** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:00:56**
Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BDC-A-A_Inspection terminée avant le noeud d'arrivée :

- obstruction
- inspection objective terminée avant noeud d'arrivée






Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

SCHÉMA DE LA CONDUITE « GRILLE 4 A TALUS »

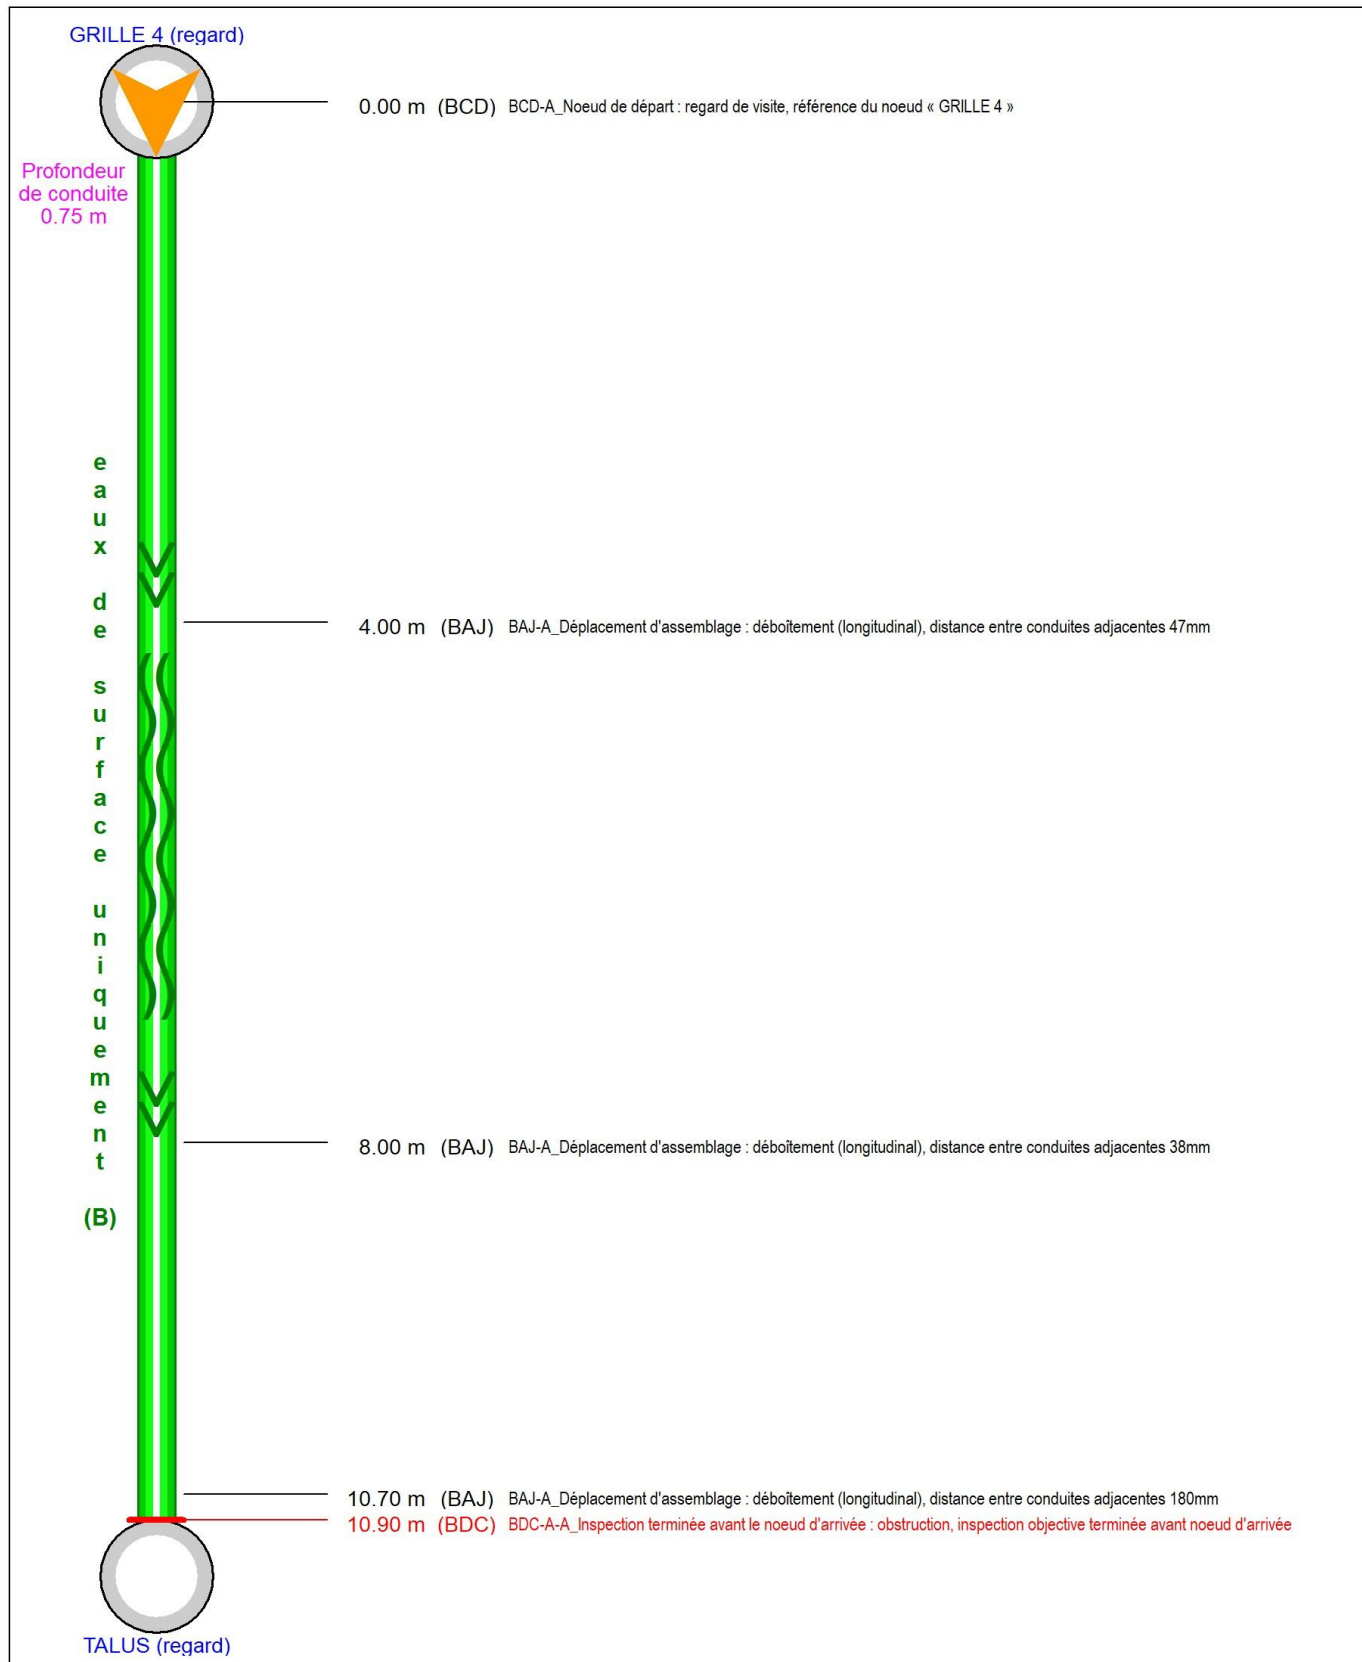



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « GRILLE 4 A TALUS »

Commune (AAN) : **LONS LE SAUNIER**

Emplacement (AAJ) : **8 AVENUE TURGOT**

Type d'emplacement (AAL) : **sous une route (A)**

Utilisation de la conduite (ACK) : **eaux de surface uniquement (B)**

Profondeur sous nappe : **inconnue**

Mise en service (ACN) : **0**

Type de conduite (ACJ) : **gravitaire (A)**

Forme (ACA) : **circulaire (A)**

Hauteur (ACB) : **160 mm**

Largeur (ACC) : **160 mm**

Longueur unitaire des éléments (ACG) : **2.00 m**

Matériau constitutif (ACD) :

PVC_U (AX)

Revêtement (ACE) :

intégré lors de la fabrication (A)

Matériau de revêtement (ACF) :

PVC_U (AX)

Longueur totale de la conduite (ABQ) : **10.90 m**

Noeud de départ (AAB/AAD) : **GRILLE 4 (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) :

Position horaire : **12H**



Noeud d'arrivée (AAF) : **TALUS (regard)**

Profondeur de la conduite (ACH) :

Position horaire (AAI) : **12H**

Point de référence longitudinal (ABC) : **centre du regard de visite de départ (C)**

Date d'inspection (ABF/ABG) : **21/08/2023 à 11:30**

Opérateur (ABH) : **Yohann Bichon**

Norme utilisée (ABA) : **EN 13508-2:2003+A1:2011**

Conditions d'écoulement : **gravitaire**

Nettoyage préalable (ACM) : **nettoyé (A)**

Longueur inspectée réelle : **10.90 m**

Conformité : **conforme**

Remarques générales (ADE) :

Objet de l'inspection (ABP) : **problème structurel suspecté (D)**

Méthode d'inspection (ABE) : **par une télé caméra (B)**

Atmosphère dans l'ouvrage : **pas d'atmosphère dangereuse (E)**

Régulation de débit (ADC) : **aucune mesure prise (A)**

Précipitations (ADA) : **pas de précipitation (A)**

État apparent du remblai : **terminé**

Étape inspection (ABT) : **de l'inspecteur à l'autorité responsable pour étude (B)**

Température (ADB) : **>= 0°**

Avancement de la voirie : **autre**

Distance : **0.00 m**

Code : **BCD** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:00:00**
Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BCD-A_Noeud de départ :

- regard de visite

- référence du noeud « GRILLE 4 »





Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**

Dates d'inspection :
du **21/08/2023** au **23/08/2023**

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « GRILLE 4 A TALUS »

Distance : **4.00 m**

Code : **BAJ** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:00:42**
Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BAJ-A_Déplacement d'assemblage :
- déboîtement (longitudinal)
- distance entre conduites adjacentes 47mm



Distance : **8.00 m**

Code : **BAJ** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:01:35**
Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BAJ-A_Déplacement d'assemblage :
- déboîtement (longitudinal)
- distance entre conduites adjacentes 38mm



Distance : **10.70 m**

Code : **BAJ** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:02:09**
Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BAJ-A_Déplacement d'assemblage :
- déboîtement (longitudinal)
- distance entre conduites adjacentes 180mm





Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INSPECTION VISUELLE DE LA CONDUITE « GRILLE 4 A TALUS »

Distance : **10.90 m**

Code : **BDC** Assemblage : **non** Déf. continu : Pos. vidéo : **00:02:26** Aspect effluents : Haut. eau : **0 %**

BDC-A-A_Inspection terminée avant le noeud d'arrivée :

- obstruction

- inspection objective terminée avant noeud d'arrivée

Remarques :

LA CAMERA NE PASSE PAS





Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INVENTAIRE DES OBSERVATIONS DE L'INSPECTION VISUELLE

Quantité 2	BAA	Déformation
page 17	GRILLE 3 A INCONNU 1	
page 20	GRILLE 3 A GRILLE 4	
Quantité 3	BAJ	Déplacement d'assemblage
page 56	GRILLE 4 A TALUS	
page 57	GRILLE 4 A TALUS	
page 57	GRILLE 4 A TALUS	
Quantité 12	BBA	Racines
page 24	R1 EU A R2 EU	
page 27	R1 EU A R4 COMMUNE	
page 28	R1 EU A R4 COMMUNE	
page 28	R1 EU A R4 COMMUNE	
page 37	EP 4 A EP 2	
page 44	EP 3 A R PARK PART	
page 45	EP 3 A R PARK PART	
page 45	EP 3 A R PARK PART	
page 46	EP 3 A R PARK PART	
page 46	EP 3 A R PARK PART	
page 53	R4 COMMUNE A EP 3	
page 54	R4 COMMUNE A EP 3	
Quantité 2	BBB	Dépôts adhérents
page 47	EP 3 A R PARK PART	
page 47	EP 3 A R PARK PART	
Quantité 14	BCD	Noeud de départ
page 11	GRILLE 1 A GRILLE 2	
page 14	GRILLE 2 A GRILLE 4	
page 17	GRILLE 3 A INCONNU 1	
page 20	GRILLE 3 A GRILLE 4	
page 24	R1 EU A R2 EU	
page 27	R1 EU A R4 COMMUNE	
page 31	R2 EU A R3 EU	
page 34	EP 1 A EP 2	
page 37	EP 4 A EP 2	
page 40	EP 4 A EP 3	
page 44	EP 3 A R PARK PART	
page 50	EP 3 A R4 COMMUNE	
page 53	R4 COMMUNE A EP 3	
page 56	GRILLE 4 A TALUS	
Quantité 9	BCE	Noeud d'arrivée
page 11	GRILLE 1 A GRILLE 2	
page 14	GRILLE 2 A GRILLE 4	
page 18	GRILLE 3 A INCONNU 1	
page 21	GRILLE 3 A GRILLE 4	
page 25	R1 EU A R2 EU	
page 29	R1 EU A R4 COMMUNE	
page 31	R2 EU A R3 EU	



Chantier : **DDFIP**
Adresse : **8 AVENUE TURGOT**
Commune : **LONS LE SAUNIER**
39021

Dossier : **2023/129**
Dates d'inspection :
du 21/08/2023 au 23/08/2023

INVENTAIRE DES OBSERVATIONS DE L'INSPECTION VISUELLE

page 34	EP 1 A EP 2
page 47	EP 3 A R PARK PART
Quantité 5	BDC Inspection terminée avant le noeud d'arrivée
page 38	EP 4 A EP 2
page 41	EP 4 A EP 3
page 51	EP 3 A R4 COMMUNE
page 54	R4 COMMUNE A EP 3
page 58	GRILLE 4 A TALUS
Quantité 2	BDD Niveau d'eau
page 21	GRILLE 3 A GRILLE 4
page 46	EP 3 A R PARK PART
Quantité 3	BDG Perte de visibilité
page 40	EP 4 A EP 3
page 41	EP 4 A EP 3
page 50	EP 3 A R4 COMMUNE