



APAVE
AGENCE DE DUNKERQUE

Rue Noort Gracht ZI de Petite Synthe
CS 30044
59375 DUNKERQUE CEDEX
N° SIRET : 90386907100774

DONNEUR D'ORDRE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
REIMS

45, Rue Cognacq Jay
51100 REIMS
CONTACT : Monsieur DERUELLE Olivier



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



Numéro d'offre : **2951175 CHU REIMS**
Numéro de contrat : **C25219666 GARAGE CENTRAL**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T251481869**
Date : **07/10/2025**

Lieu d'intervention :

GARAGE CENTRAL
45 rue COGNACQ JAY
51100 REIMS

Destinataire rapport :
CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE REIMS

Date d'intervention :
Du **22/09/2025** au **24/09/2025**

Intervenant : **Monsieur Pascal PITEL**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 240 pages

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS	Référence Cadastre :	Non communiqué
		Date du Permis de Construire :	Antérieur au 1er juillet 1997
Nature du bâtiment :	Bâtiment		

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS
Adresse :	45, Rue Cognacq Jay 51100 REIMS
Qualité :	

DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom :	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS
Adresse :	45, Rue Cognacq Jay 51100 REIMS

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	PITEL Pascal	Laboratoire d'Analyses :	Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord
N° certificat de qualification :	CPDI5580	Adresse laboratoire :	557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin- Beaumont
Date d'obtention :	27/07/2023	Numéro d'accréditation :	1-1593
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :	I.cert	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA FRANCE IARD
Date de la commande :	18/09/2025	Adresse assurance :	313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX
Accompagnateur :	M WATRIN Yannick	N° de contrat d'assurance :	10800807204
		Date de validité :	31/12/2025

1.4 SIGNATURE DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Nom du diagnostiqueur : **PITEL Pascal**
**AGENCE DE DUNKERQUE Rue Noort Gracht ZI de Petite
Synthe CS 30044 59375 DUNKERQUE CEDEX**
Signature de l'opérateur



DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT

Lieu et date d'établissement du rapport
Fait à **DUNKERQUE CEDEX** le **07/10/2025**

2 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
SIGNATURE DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT	2
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	4
INVESTIGATIONS NON REALISEES	14
LOCAUX NON VISITES / MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	14
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	15
PRECONISATIONS	15
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	16
OBJECTIF	16
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	16
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	16
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	16
PROGRAMME DE DEMOLITION	16
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE	16
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)	24
ANNEXE CROQUIS	25
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	29
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES	162
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES	207
ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	208
ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE	216
ANNEXE AUTRES DOCUMENTS	218

3 RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

3.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
RDC	Circulation G00021	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage - Beige	Résultat d'analyse (P002)	S002	
RDC	Rangement G00019A	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage - Beige		S123	
RDC bas	Parking Utilitaires G00002	Plaques planes Impostes	Fibre-ciment - Polystyrène	Résultat d'analyse (P073 - idem)	S111	Z022
R-1	Atelier Mécanique G00014	Revêtement de murs n°1	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P053)	S053	Z018
R-1	Atelier G00011	Plaques planes Impostes	Fibre-ciment - Polystyrène	Résultat d'analyse (P073)	S073	Z022
Extérieur	Façade Sud- Ouest	Conduit de fluide - Regard EP	Fibre-ciment	Résultat d'analyse (P095)	S095	

3.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
RDC	Circulation G00021	Murs	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	S001	Z001
		Plenum	Laine minérale + papier craft	Résultat d'analyse (P004)	S004	Z002
		Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	S003	Z004
		Faux-plafond n°1	Panneaux de faux- plafond	Résultat d'analyse (P005)	S005	Z003
RDC	Bureau Logistique G00019	Ensemble des fenêtres	Joint d'étanchéité - Noir		S127	
		Plenum	Laine minérale + papier craft	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S129	Z002
		Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage - Blanche et bleue	Résultat d'analyse (P009 - idem)	S130	Z007
		Ensemble des plinthes	Revêtement plastique + colle	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S131	Z008
		Faux-plafond n°2	Panneaux de faux- plafond	Résultat d'analyse (P008)	S008	Z006
		Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	S006	Z004
		Ensemble des fenêtres	Peinture sur acier - Blanche		S128	
		Murs	Calicots - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	S007	Z005
RDC	Rangement G00019A	Faux-plafond n°1	Panneaux de faux- plafond	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S120	Z003
		Murs	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S121	Z001
		Plenum	Laine minérale + papier craft	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S122	Z002
RDC	Bureau régulation sanitaire G00020	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage - Blanche et bleue	Résultat d'analyse (P009)	S009	Z007
		Plenum	Laine minérale + papier craft	Résultat d'analyse (P104)	S104	Z002

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Faux-plafond n°1	Panneaux de faux- plafond	Résultat d'analyse (P014)	S014	Z003
		Faux-plafond n°2	Panneaux de faux- plafond	Résultat d'analyse (P015)	S015	Z006
		Murs	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P010)	S010	Z001
		Murs	Calicots - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	S011	Z005
		Ensemble des fenêtres	Peinture sur acier - Blanche	Résultat d'analyse (P012)	S012	
		Ensemble des plinthes	Revêtement plastique + colle	Résultat d'analyse (P013)	S013	Z008
		Ensemble des fenêtres	Joint d'étanchéité - Noir	Résultat d'analyse (P108)	S108	
RDC	Bureau Responsable G00018	Faux-plafond n°2	Panneaux de faux- plafond	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S124	Z006
		Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S125	Z004
		Ensemble des fenêtres	Joint d'étanchéité - Noir		S132	
		Plenum	Laine minérale + papier craft	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S134	Z002
		Ensemble des plinthes	Revêtement plastique + colle	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S136	Z008
		Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage - Marbrée	Résultat d'analyse (P016)	S016	
		Murs	Calicots - Peinture	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S126	Z005
		Ensemble des fenêtres	Peinture sur acier - Blanche		S133	
RDC	Rangement G00017	Ensemble des fenêtres	Joint d'étanchéité - Noir		S137	
		Plenum	Laine minérale + papier craft	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S139	Z002

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Ensemble des plinthes	Revêtement plastique + colle	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S141	Z008
		Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S147	Z004
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P017)	S017	
		Ensemble des fenêtres	Peinture sur acier - Blanche		S138	
		Murs	Calicots - Peinture	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S148	Z005
RDC	Sanitaires G00016	Faux-plafond n°2	Panneaux de faux- plafond	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S162	Z006
		Murs - haut	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P018)	S018	
		Murs - haut Extérieur	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P022)	S022	
		Murs - bas	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P019)	S019	
		Ensemble des plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P021)	S021	
		Revêtement de sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P020)	S020	
RDC	Salle de réunion G00015	Ensemble des fenêtres	Joint d'étanchéité - Noir		S142	
		Plenum	Laine minérale + papier craft	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S144	Z002
		Ensemble des plinthes	Revêtement plastique + colle	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S146	Z008
		Faux-plafond n°2	Panneaux de faux- plafond	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S163	Z006
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P102)	S102	
		Murs	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P103)	S103	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Ensemble des fenêtres	Peinture sur acier - Blanche		S143	
RDC	Parking ambulances G00001	Murs - haut	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P024)	S024	Z010
		Ensemble des poteaux	Peinture sur acier	Résultat d'analyse (P023)	S023	Z009
		Murs	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P027)	S027	Z010
		Murs - Côté Parking utilitaires	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P028)	S028	Z010
		Conduit de fluide	Calorifugeage - Laine	Résultat d'analyse (P036)	S036	Z011
		Murs - bas	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P025)	S025	
		Plancher	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P032)	S032	
		Plancher n°1	Joint de dilatation - Noir	Résultat d'analyse (P033)	S033	Z012
		Conduit de fluide	Calorifugeage - Laine	Résultat d'analyse (P026)	S026	Z011
		Conduit de fluide	Mousse	Résultat d'analyse (P107)	S107	
		Murs	Rebouchage - Ciment	Résultat d'analyse (P029)	S029	
		Ensemble des plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P031)	S031	
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P030)	S030	
		Cloisons	Calicots - Peinture	Résultat d'analyse (P035)	S035	Z013
		Plancher n°2	Joint de dilatation - Noir	Résultat d'analyse (P034)	S034	Z012
RDC	Détente G00007	Ensemble des fenêtres	Joint d'étanchéité - Noir		S154	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Ensemble des fenêtres	Peinture sur acier - Blanche		S158	
		Faux-plafond n°3	Panneaux de faux- plafond	Résultat d'analyse (P040)	S040	
		Murs	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P037)	S037	
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P039)	S039	
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P038)	S038	
RDC	Rangement G00006	Plancher	Béton - Peinture		S153	
		Ensemble des fenêtres	Joint d'étanchéité - Noir		S155	
		Ensemble des fenêtres	Peinture sur acier - Blanche		S159	
		Cloisons	Calicots - Peinture	Résultat d'analyse (P041)	S041	Z013
RDC	Vestiaires Dames G00005	Faux-plafond n°3	Panneaux de faux- plafond		S150	
		Ensemble des fenêtres	Joint d'étanchéité - Noir		S156	
		Ensemble des fenêtres	Peinture sur acier - Blanche		S160	
		Murs	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P042)	S042	
		Revêtement de sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P043)	S043	Z014
		Ensemble des plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P044)	S044	Z015
		Murs - bas	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P045)	S045	
RDC	Vestiaires Hommes G00003	Murs	Enduit béton - Peinture		S149	
		Faux-plafond n°3	Panneaux de faux- plafond		S151	
		Ensemble des fenêtres	Joint d'étanchéité - Noir		S157	
		Ensemble des fenêtres	Peinture sur acier - Blanche		S161	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Revêtement de sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P046)	S046	Z014
		Ensemble des plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P047)	S047	
RDC	Local Technique G00022	Revêtement de sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P100)	S100	
		Ensemble des plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P101)	S101	
		Murs	Enduit béton - Peinture + fibres	Résultat d'analyse (P098)	S098	
		Plafond	Calicots - Peinture	Résultat d'analyse (P099)	S099	
RDC bas	Parking Utilitaires G00002	Murs	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P075)	S075	
		Ensemble des poteaux	Peinture sur acier - Blanche	Résultat d'analyse (P106)	S106	
		Ensemble des poteaux n°2	Peinture sur acier - Noire	Résultat d'analyse (P110)	S110	
		Plancher	Joint de dilatation - Noir	Résultat d'analyse (P078)	S078	
		Murs - Sous bassement	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P076)	S076	
		Plancher	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P109)	S109	
		Murs	Rebouchage - Peinture	Résultat d'analyse (P077)	S077	
		Ensemble des fenêtres	Mastic vitrier - Peinture	Résultat d'analyse (P079)	S079	Z021
		Murs - Conduit EP	Rebouchage - Ciment	Résultat d'analyse (P080)	S080	
R-1	Atelier Mécanique G00014	Plancher - Escalier	Béton	Résultat d'analyse (P048)	S048	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Murs - haut	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P049)	S049	
		Murs - Bas	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P051)	S051	
		Revêtement de murs n°1	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P052)	S052	Z017
		Conduit de fluide	Calorifugeage - Laine	Résultat d'analyse (P050)	S050	Z011
		Revêtement de murs n°2	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P054)	S054	Z017
		Revêtement de murs n°2	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P055)	S055	
		Plancher	Béton	Résultat d'analyse (P056)	S056	Z019
		Ensemble des portes	Joint d'étanchéité - Noir	Résultat d'analyse (P105)	S105	Z028
R-1	Atelier G00013	Murs - Sous bassement	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P057)	S057	
		Conduit de fluide	Calorifugeage - Laine	Résultat d'analyse (P058)	S058	
		Conduit de fluide	Mousse	Résultat d'analyse (P059)	S059	
		Plancher - Socle compresseur	Béton	Résultat d'analyse (P060)	S060	
		Plancher	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P061)	S061	Z019
R-1	Atelier G00011	Plancher	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P056 - idem)	S164	Z019
		Conduit de fluide	Laine minérale - Plastique	Résultat d'analyse (P062)	S062	
		Ensemble des poteaux	Peinture sur acier - Blanche	Résultat d'analyse (P063)	S063	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Escalier - Ensemble des marches	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P066)	S066	
		Murs - sous bassement	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P065)	S065	
		Poutre et charpente	Peinture sur acier	Résultat d'analyse (P074)	S074	Z023
		Murs	Parpaing - Joint ciment + Peinture	Résultat d'analyse (P064)	S064	
		Ensemble des fenêtres	Mastic vitrier - Peinture	Résultat d'analyse (P072)	S072	Z021
R-1	Vestiaires G00008	Murs	Parpaing - Joint ciment + Peinture		S112	
		Faux-plafond n°4	Panneaux de faux- plafond - Laine + papier	Résultat d'analyse (P070)	S070	
		Revêtement de sol	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P067)	S067	
		Ensemble des plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P068)	S068	
		Murs - Cadre porte	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P069)	S069	
R-1	Magasin G00009	Murs	Parpaing - Joint ciment + Peinture		S113	
		Plancher	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P056 - idem)	S165	Z019
		Conduit de ventilation	Joint	Résultat d'analyse (P071)	S071	
Extérieur	Façade Nord-Est	Ensemble des fenêtres	Joint d'étanchéité - Noir		S175	
		Facades lourdes y compris poteaux	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P081)	S081	Z024
		Conduit de fluide - EP	Peinture sur acier - Peinture	Résultat d'analyse (P082)	S082	Z025
		Ensemble des fenêtres	Joint d'étanchéité - Peinture	Résultat d'analyse (P083)	S083	Z026

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Plancher - Trottoir	Joint de dilatation - Noir	Résultat d'analyse (P084)	S084	
		Facades lourdes y compris poteaux - Sous bassement	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P085)	S085	Z027
		Facades lourdes y compris poteaux - Local technique G00022	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P097)	S097	
Extérieur	Façade Sud- Est	Facades lourdes y compris poteaux	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P081 - idem)	S178	Z024
		Ensemble des fenêtres	Mastic vitrier - Peinture	Résultat d'analyse (P072 - idem)	S173	Z021
		Ensemble des fenêtres	Joint d'étanchéité - Peinture	Résultat d'analyse (P083 - idem)	S174	Z026
		Ensemble des fenêtres	Joint d'étanchéité - Noir		S176	
		Facades lourdes y compris poteaux - Sous bassement	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P086)	S086	Z027
		Plancher - Coin fumeur	Enduit béton	Résultat d'analyse (P089)	S089	
		Facades lourdes y compris poteaux - Contre poteau	Rebouchage - Peinture	Résultat d'analyse (P087)	S087	
		Facades lourdes y compris poteaux - Muret	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P088)	S088	
		Ensemble des portes - Sous station	Joint d'étanchéité - Peinture	Résultat d'analyse (P090)	S090	
		Facades lourdes y compris poteaux - Cadre porte vestiaires	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P091)	S091	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Ensemble des portes - porte vestiaires	Joint d'étanchéité - Peinture	Résultat d'analyse (P092)	S092	
		Ensemble des fenêtres - vestiaires	Joint d'étanchéité - Peinture	Résultat d'analyse (P093)	S093	
		Facades lourdes y compris poteaux - Fenêtre vestiaires	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P094)	S094	
Extérieur	Façade Sud-Ouest	Conduit de fluide - EP	Peinture sur acier - Peinture	Résultat d'analyse (P082 - idem)	S169	Z025
		Facades lourdes y compris poteaux - Sous bassement	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P085 - idem)	S171	Z027
		Facades lourdes y compris poteaux	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P081 - idem)	S179	Z024
Extérieur	Façade Nord-Ouest	Conduit de fluide - EP	Peinture sur acier - Peinture	Résultat d'analyse (P082 - idem)	S166	Z025
		Ensemble des fenêtres	Joint d'étanchéité - Peinture	Résultat d'analyse (P083 - idem)	S167	Z026
		Facades lourdes y compris poteaux - Sous bassement	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P085 - idem)	S168	Z027
		Ensemble des fenêtres	Mastic vitrier - Peinture	Résultat d'analyse (P072 - idem)	S172	Z021
		Ensemble des fenêtres	Joint d'étanchéité - Noir		S177	
		Facades lourdes y compris poteaux	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P096)	S096	Z024

4 INVESTIGATIONS NON REALISEES

4.1 Locaux non visités / Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Etage	Local / partie d'immeuble	Justification	Moyen d'accès à prévoir
R-1	Sous station G00012	Porte Fermée à clé.	Prévoir la présence du chauffagiste
Extérieur	Toitures	L'accès au local ou à la zone n'est pas sécurisé et ne permet pas une intervention dans les conditions normales de sécurité.	

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies conformément à l'article R1334-19, « Le propriétaire s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

4.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

5 PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les

travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

6 COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

6.1 OBJECTIF

La prestation a pour objectif de réaliser le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante dont le propriétaire doit disposer avant démolition totale ou de plus de 50 % de la structure de son immeuble.

6.2 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,

Décret n° 2010 – 1200 du 11 Octobre 2010 pris en application de l'article L 271-6 du code de la construction et de l'habitation,

Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis,

Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique,

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage,

Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification,

Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

6.3 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date de réalisation du repérage : 22/09/2025

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Documents remis : Néant

Commentaire : Pour des raisons d'accessibilité, les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Il ne peut être finalisé qu'après évacuation définitive de l'immeuble bâti et enlèvement des mobiliers afin que tous les composants soient accessibles.

7 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

7.1 PROGRAMME DE DEMOLITION

Démolition totale

7.2 PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE

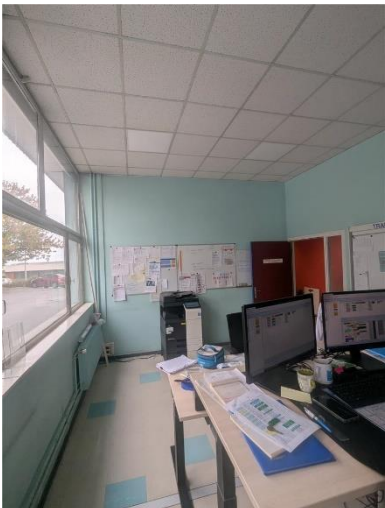
Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties d'immeuble concernés par la démolition telle que définie par le donneur d'ordre.

Programme de repérage : Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par la démolition en regard des matériaux ou produits figurant dans la liste

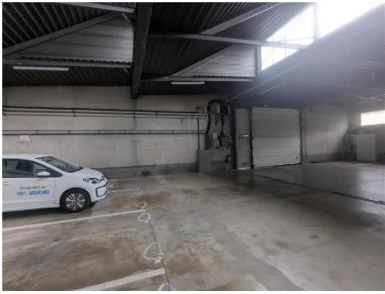
C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, le tableau A1 de la norme NF X 46 020 et tout autre matériau réputé contenir de l'amiante dont l'opérateur aurait connaissance.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de démolition tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

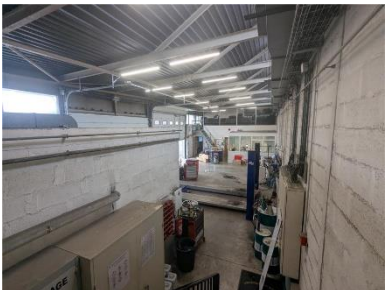
Liste des locaux (visités / non visités) :

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC	Circulation G00021 	OUI	
RDC	Bureau Logistique G00019 	OUI	
RDC	Rangement G00019A 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC	Bureau régulation sanitaire G00020 	OUI	
RDC	Bureau Responsable G00018 	OUI	
RDC	Rangement G00017	OUI	
RDC	Sanitaires G00016 	OUI	
RDC	Salle de réunion G00015	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC	Parking ambulances G00001 	OUI	
RDC	Détente G00007 	OUI	
RDC	Rangement G00006 	OUI	
RDC	Vestiaires Dames G00005 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC	Sanitaires Hommes G00004 	OUI	
RDC	Vestiaires Hommes G00003 	OUI	
RDC	Local Technique G00022 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC bas	Parking Utilitaires G00002 	OUI	
R-1	Atelier Mécanique G00014 	OUI	
R-1	Atelier G00013 	OUI	
R-1	Sous station G00012	NON	Porte Fermée à clé.
R-1	Atelier G00011 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
R-1	Vestiaires G00008 	OUI	
R-1	Magasin G00009 	OUI	
Extérieur	Toitures	NON	L'accès au local ou à la zone n'est pas sécurisé et ne permet pas une intervention dans les conditions normales de sécurité.
Extérieur	Façade Nord-Est 	OUI	
Extérieur	Façade Sud-Est 	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
Extérieur	Façade Sud-Ouest 	OUI	
Extérieur	Façade Nord-Ouest 	OUI	
R-1	Bureau G00010 	OUI	

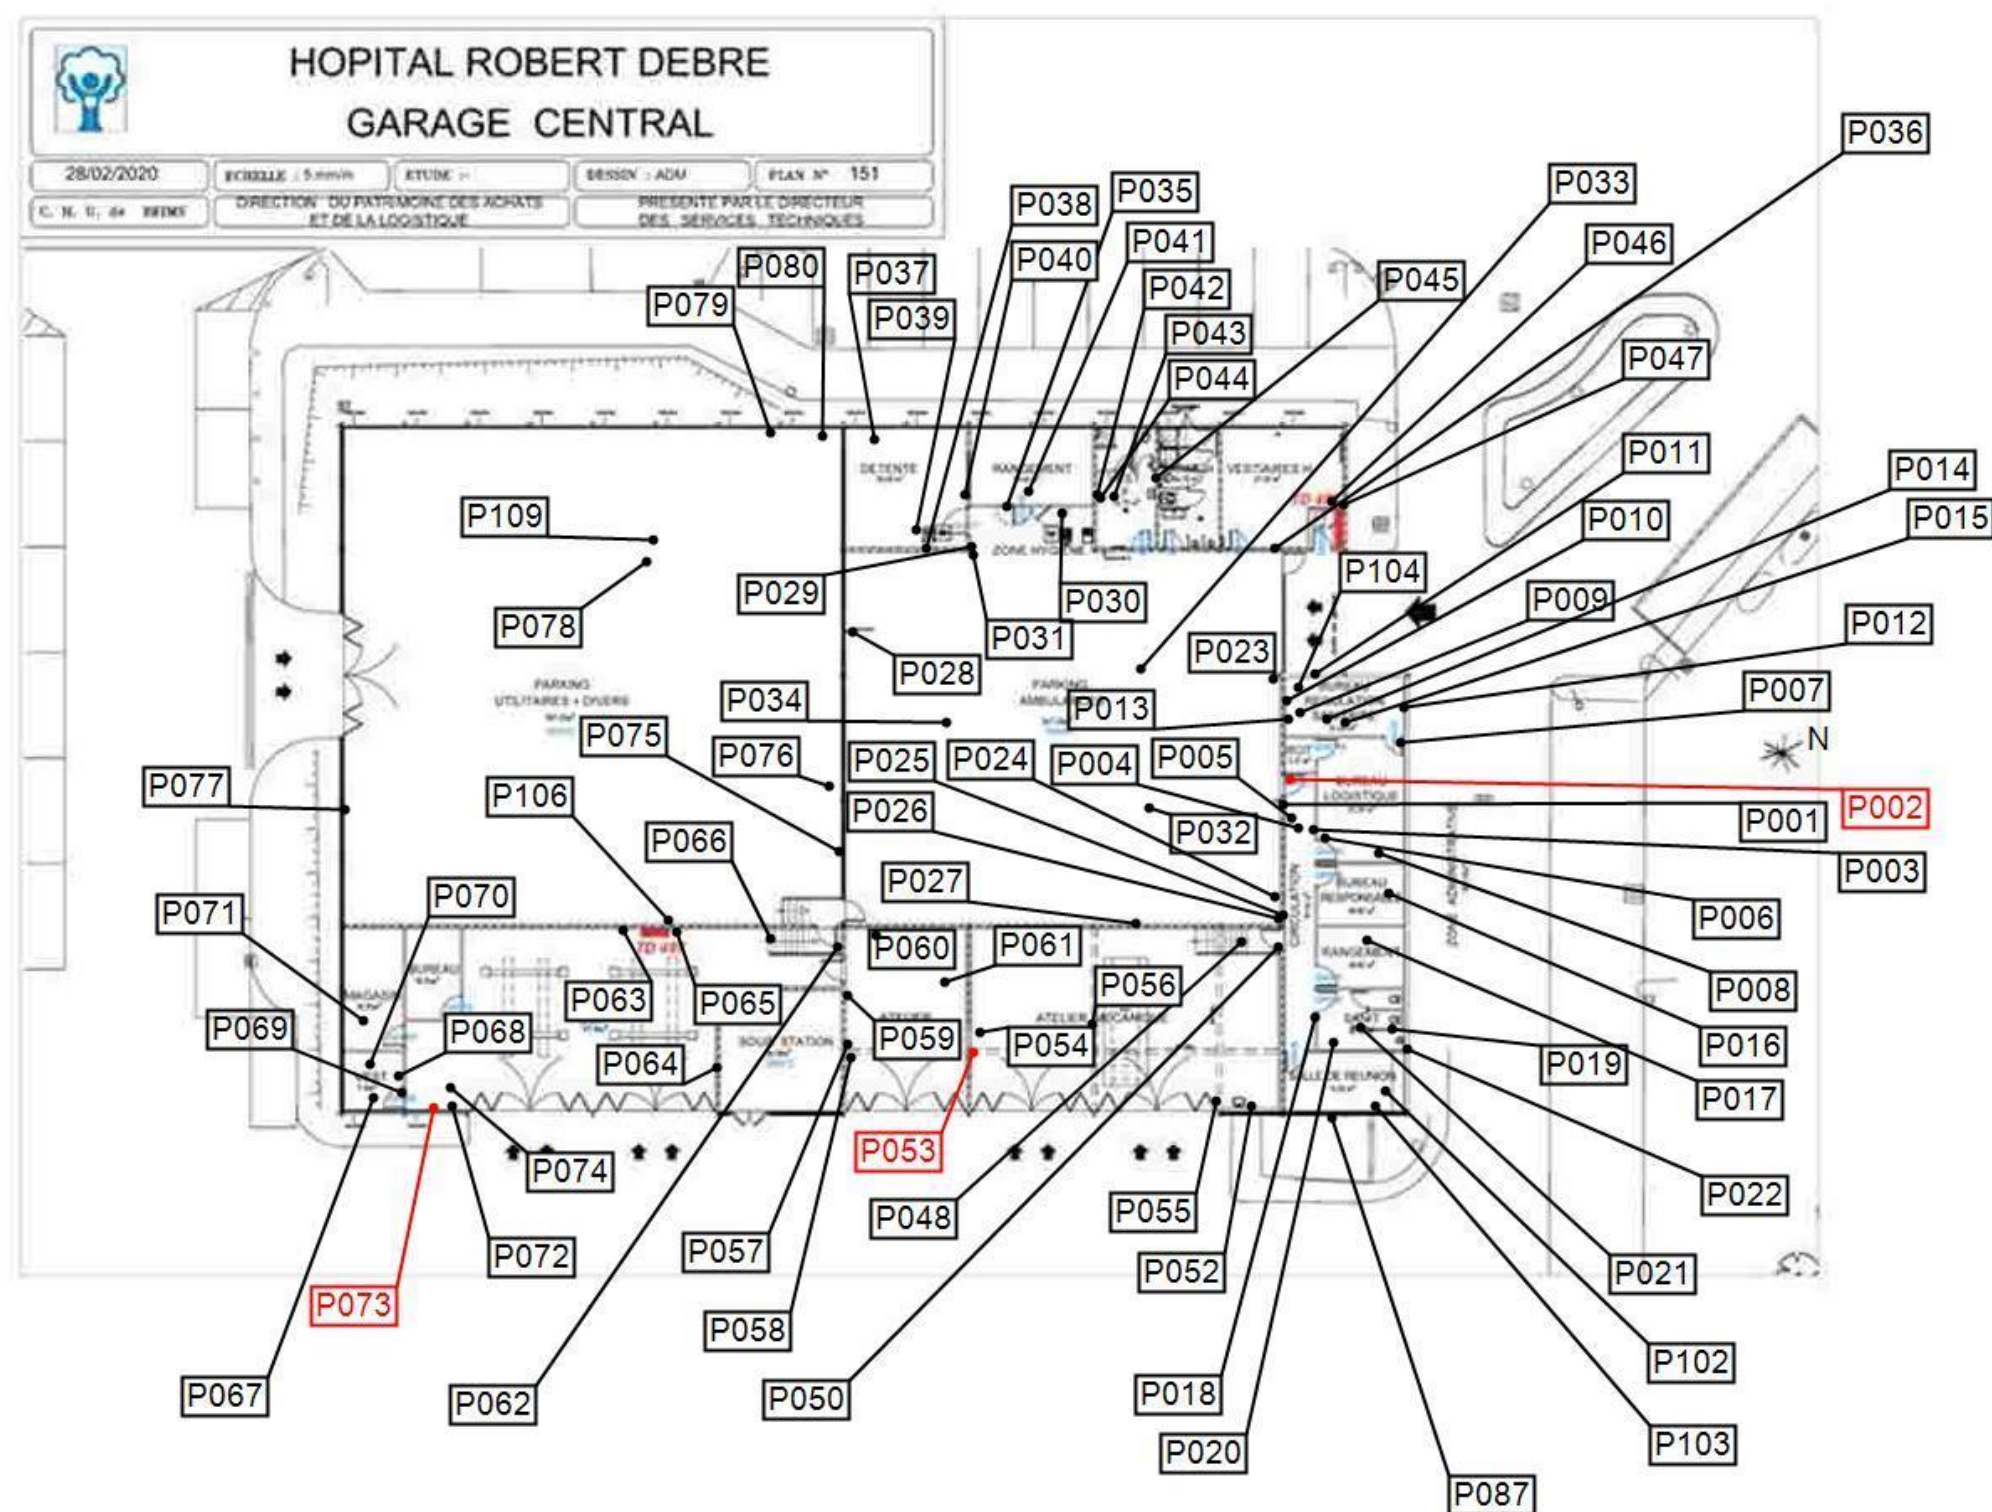
8 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
20/10/2021	196388/113 809 A	APAVE DIAG	Rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de Santé Publique à intégrer au Dossier technique amiante	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

ANNEXE CROQUIS

Client :	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	Titre :	Croquis N°1
N° rapport :	T251481869		
N° planche :	1/3	Lieu d'intervention :	GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS
Type :	Croquis		
Date :	07/10/2025	Bâtiment :	
Intervenant :	PITEL Pascal	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	



apave Planche de repérage			
Client :	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	Titre :	Croquis N°2
N° rapport :	T251481869		
N° planche :	2/3	Version : 0	
Type :	Croquis	Lieu d'intervention :	GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS
Date :	07/10/2025	Bâtiment :	
Intervenant :	PITEL Pascal	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

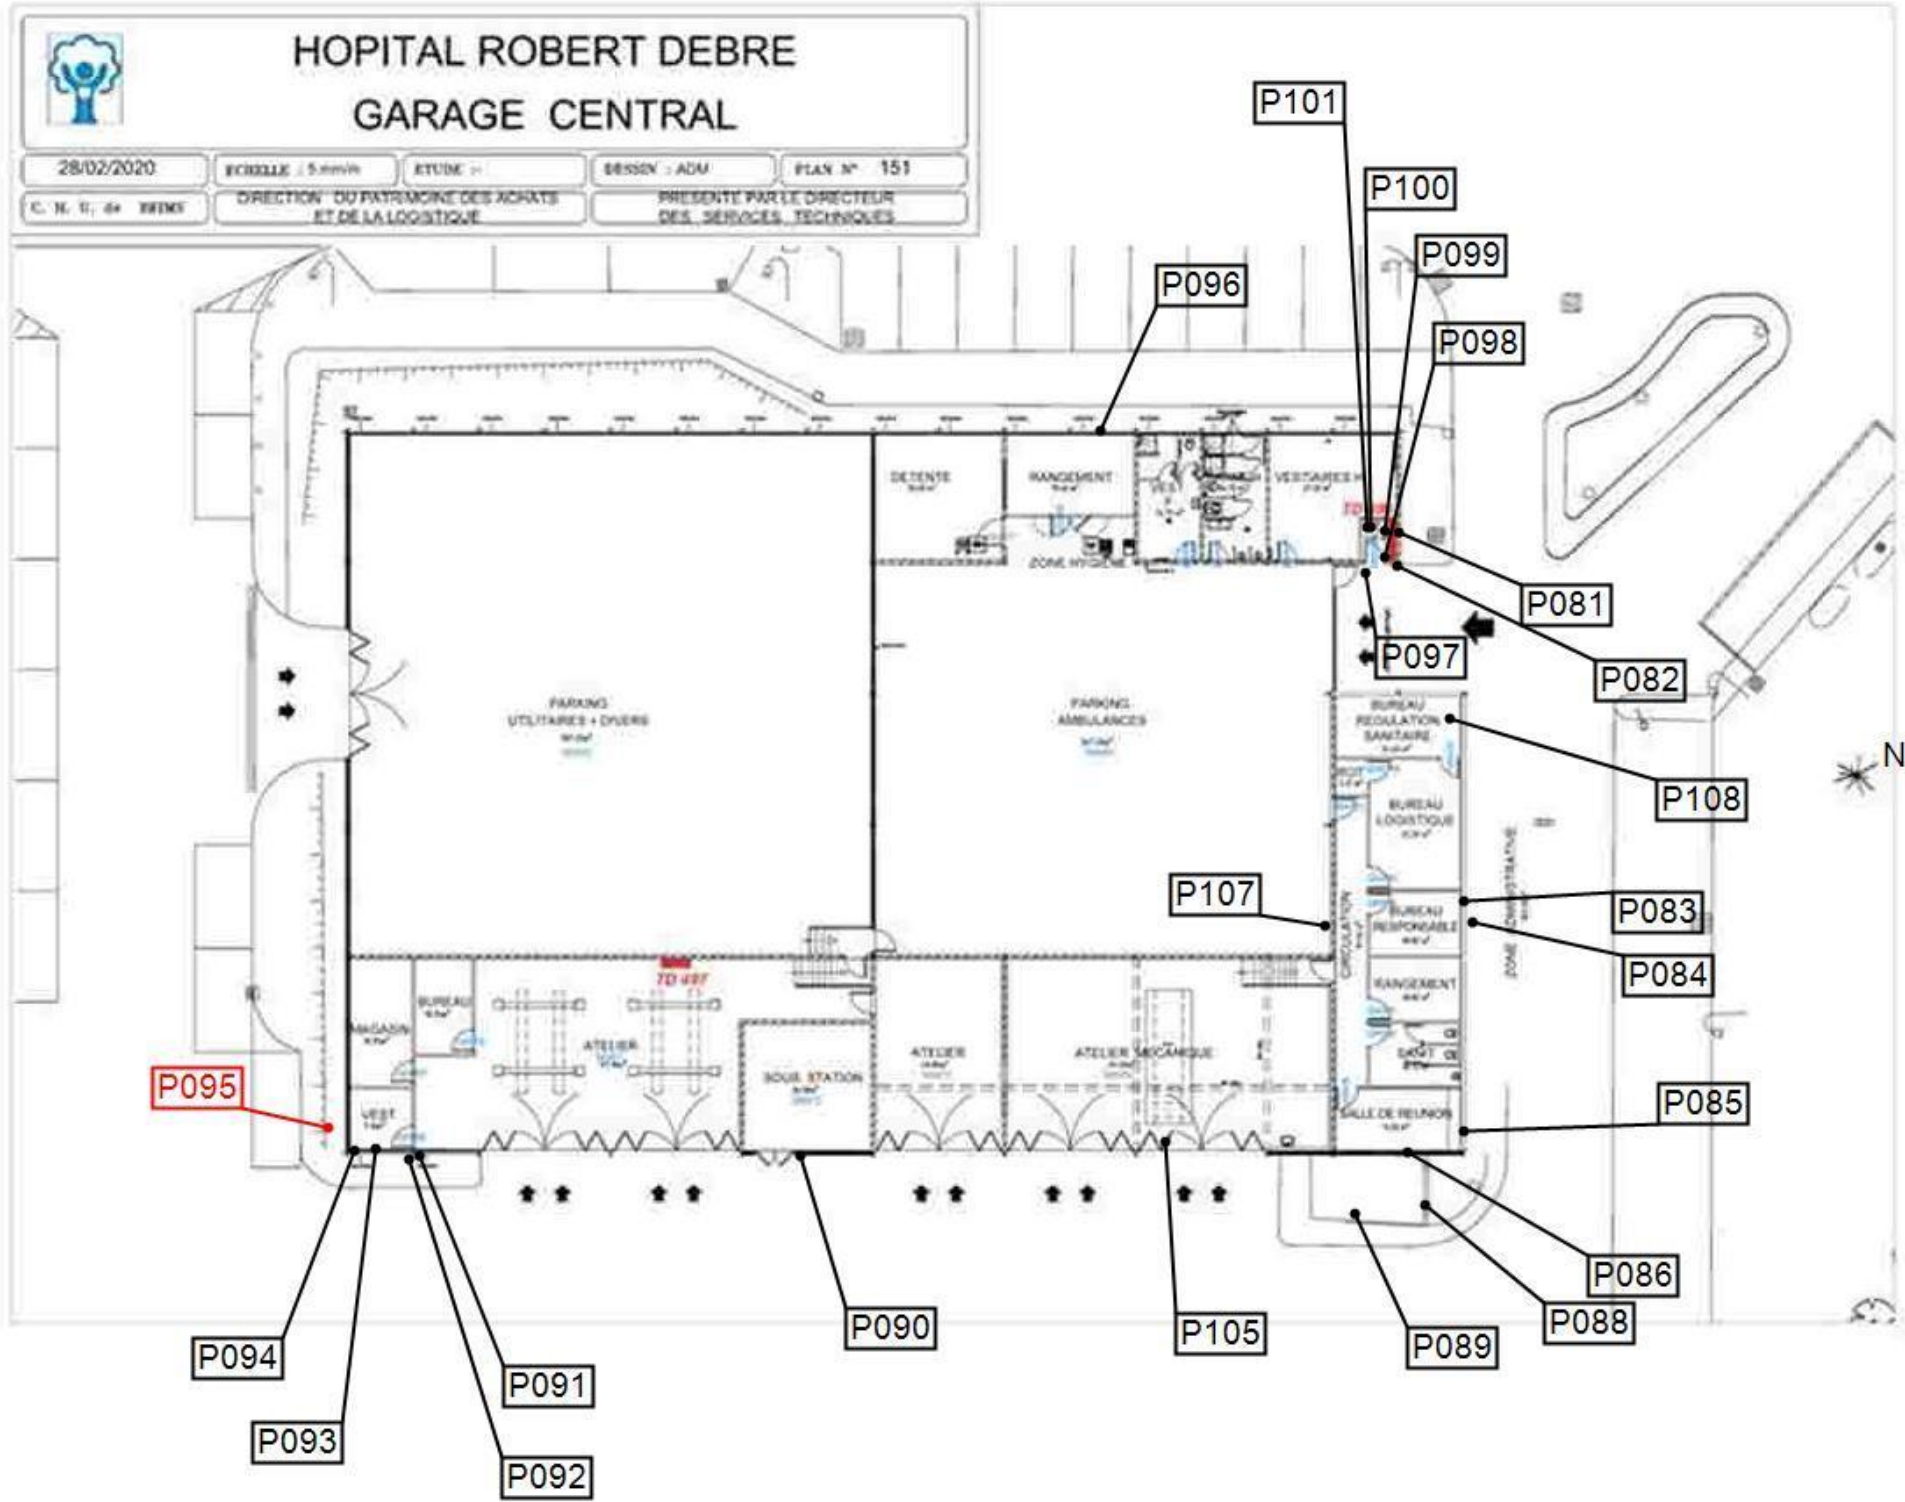
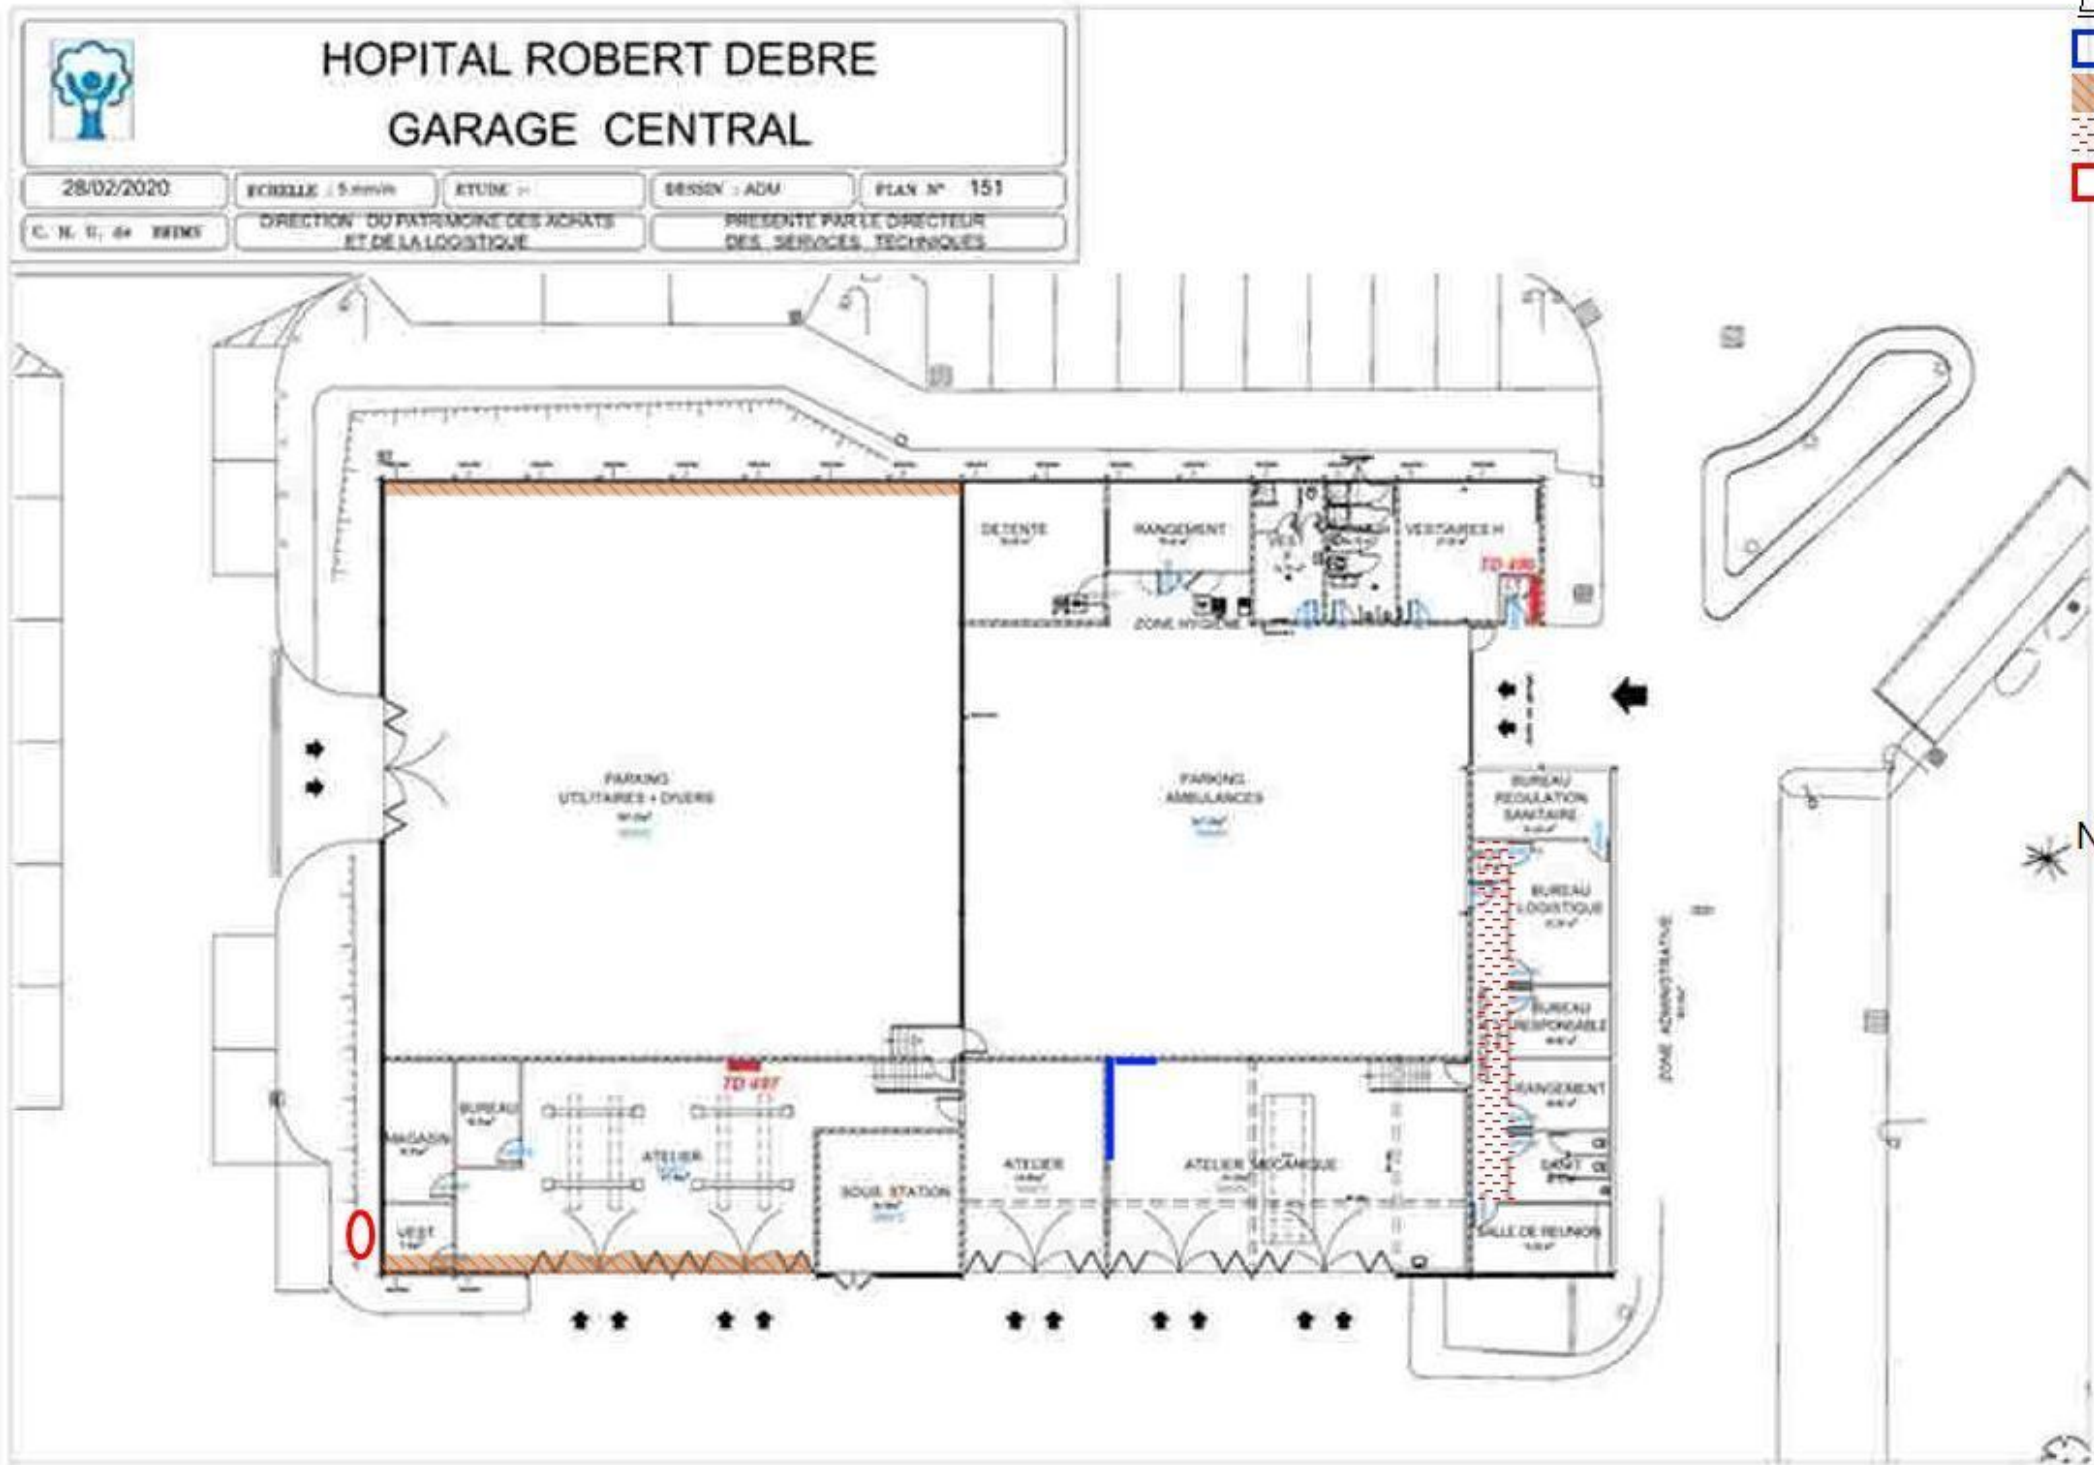


	Planche de repérage		
Client : N° rapport : N° planche : Type : Date : Intervenant : Origine du plan :	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS T251481869 3/3 Croquis 07/10/2025 PITEL Pascal	Titre : Lieu d'intervention : Bâtiment : Etage : Commentaire :	Croquis N°2 GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS

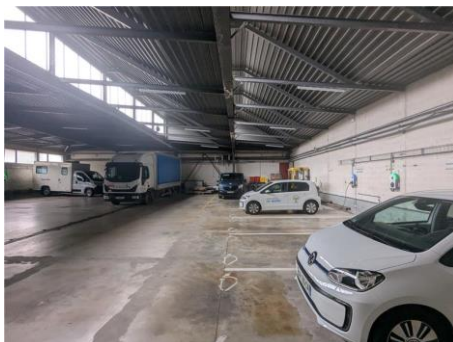


- Légende :
-  Colle de plinthes
 -  Plaques planes en amiante-ciment
 -  Dalles de sols contenant de l'amiante
 -  Conduit de fluide

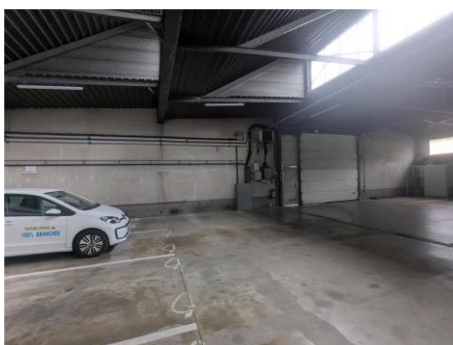
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Conduit de fluide		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Sud-Ouest
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture sur acier - Peinture		PITEL Pascal
Localisation		
Conduit de fluide - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Plaques planes		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC bas - Parking Utilitaires G00002
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre-ciment - Polystyrène		PITEL Pascal
Localisation		
Plaques planes - D		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Plafond
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC bas - Parking Utilitaires G00002
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bac acier - Brut		PITEL Pascal
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Plafond
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Parking ambulances G00001
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bac acier - Brut		PITEL Pascal
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Murs
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Vestiaires Hommes G00003
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit béton - Peinture		PITEL Pascal
Localisation		
Murs - B		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Faux-plafond n°3
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Vestiaires Hommes G00003
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond		PITEL Pascal
Localisation		
Faux-plafond n°3 - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des fenêtres
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Vestiaires Hommes G00003
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité - Noir		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des fenêtres - C		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des fenêtres
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Nord-Ouest
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité - Noir		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des fenêtres - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des fenêtres

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Nord-Ouest
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier - Peinture		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des fenêtres - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des fenêtres

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Rangement G00017
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité - Noir		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des fenêtres - C et D		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des fenêtres

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Rangement G00017
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture sur acier - Blanche		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des fenêtres - C et D		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Plenum

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Rangement G00017
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Laine minérale + papier craft		PITEL Pascal
Localisation		
Plenum - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des plinthes

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Rangement G00017
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement plastique + colle		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Faux-plafond n°3

Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Vestiaires Dames G00005
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond		PITEL Pascal
Localisation		
Faux-plafond n°3 - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Facades lourdes y compris poteaux
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Nord-Ouest
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit béton - Peinture		PITEL Pascal
Localisation		
Facades lourdes y compris poteaux - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de fluide
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Nord-Ouest
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture sur acier - Peinture		PITEL Pascal
Localisation		
Conduit de fluide - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des fenêtres

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Nord-Est
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité - Noir		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des fenêtres - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Faux-plafond n°2

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Salle de réunion G00015
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond		PITEL Pascal
Localisation		
Faux-plafond n°2 - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Plafond
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Atelier Mécanique G00014
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bac acier - Brut		PITEL Pascal
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des plinthes

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Salle de réunion G00015
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement plastique + colle		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Plenum

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Salle de réunion G00015
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Laine minérale + papier craft		PITEL Pascal
Localisation		
Plenum - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des fenêtres

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Salle de réunion G00015
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture sur acier - Blanche		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des fenêtres - C et D		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des fenêtres

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Salle de réunion G00015
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité - Noir		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des fenêtres - C et D		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des fenêtres

Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Sud-Est
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité - Noir		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des fenêtres - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des fenêtres
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Sud-Est
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité - Peinture		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des fenêtres - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des fenêtres
Emplacement

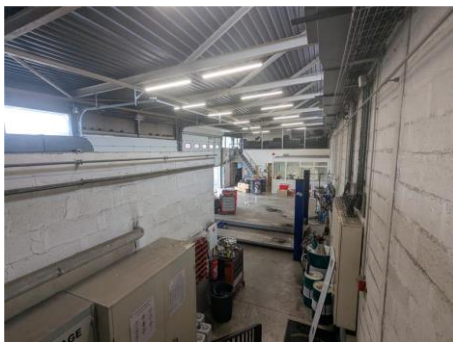

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Sud-Est
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier - Peinture		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des fenêtres - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Facades lourdes y compris poteaux
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Sud-Est
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence		PITEL Pascal
Localisation		
Facades lourdes y compris poteaux - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des fenêtres
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Nord-Ouest
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité - Peinture		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des fenêtres - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Atelier G00011
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Peinture		PITEL Pascal
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des fenêtres
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Vestiaires Dames G00005
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité - Noir		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des fenêtres - C		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Plafond
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Rangement G00006
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bac acier - Brut		PITEL Pascal
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Facades lourdes y compris poteaux
Emplacement

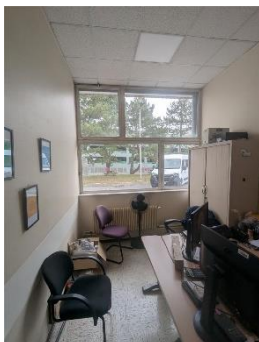

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Sud-Ouest
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit béton - Peinture		PITEL Pascal
Localisation		
Facades lourdes y compris poteaux - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Facades lourdes y compris poteaux
Emplacement

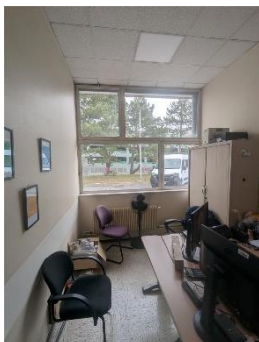

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Sud-Ouest
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence		PITEL Pascal
Localisation		
Facades lourdes y compris poteaux - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Magasin G00009
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Peinture		PITEL Pascal
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Faux-plafond n°2
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Bureau Responsable G00018
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond		PITEL Pascal
Localisation		
Faux-plafond n°2 - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Murs
Emplacement


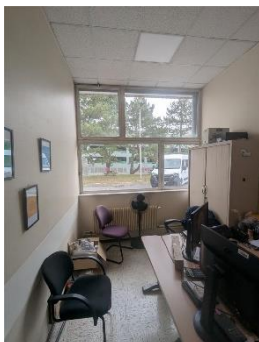
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Bureau Responsable G00018
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture		PITEL Pascal
Localisation		
Murs - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Murs
Emplacement

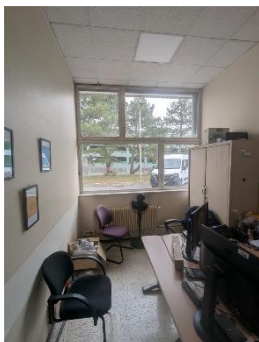

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Bureau Responsable G00018
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calicots - Peinture		PITEL Pascal
Localisation		
Murs - C		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Faux-plafond n°2
Emplacement

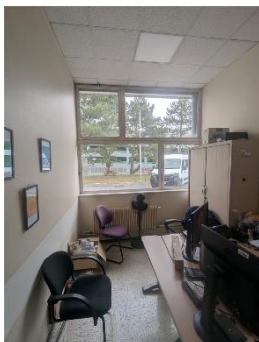

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Sanitaires G00016
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond		PITEL Pascal
Localisation		
Faux-plafond n°2 - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des fenêtres
Emplacement


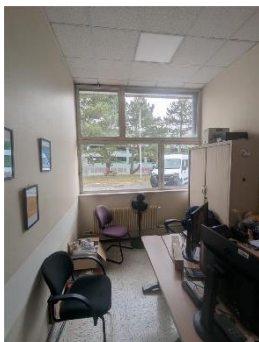
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Bureau Responsable G00018
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture sur acier - Blanche		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des fenêtres - C et D		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Plenum
Emplacement


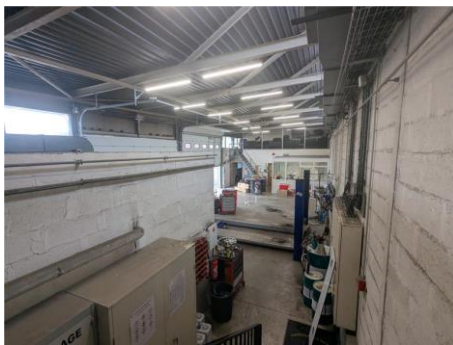
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Bureau Responsable G00018
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Laine minérale + papier craft		PITEL Pascal
Localisation		
Plenum - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des plinthes
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Bureau Responsable G00018
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement plastique + colle		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des fenêtres
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Bureau Responsable G00018
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité - Noir		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des fenêtres - C et D		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Plafond
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Atelier G00011
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bac acier - Brut		PITEL Pascal
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des fenêtres
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Bureau Logistique G00019
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité - Noir		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des fenêtres - C et D		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des fenêtres
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Bureau Logistique G00019
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture sur acier - Blanche		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des fenêtres - C et D		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Plenum
Emplacement

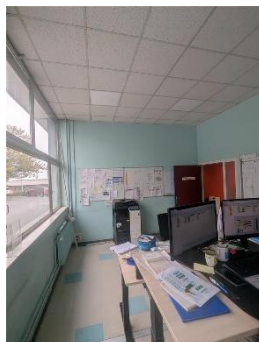

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Bureau Logistique G00019
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Laine minérale + papier craft		PITEL Pascal
Localisation		
Plenum - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Ensemble des plinthes
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Bureau Logistique G00019
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement plastique + colle		PITEL Pascal
Localisation		
Ensemble des plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Plafond
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Atelier G00013
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bac acier - Brut		PITEL Pascal
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Revêtement de sol
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Bureau Logistique G00019
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol, colle et ragréage - Blanche et bleue		PITEL Pascal
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Circulation G00021
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - A			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P002

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Circulation G00021
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Dalle de sol, colle et ragréage - Beige	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle de sol, colle et ragréage / Beige			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)		
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante de type chrysotile	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante de type chrysotile	

PRELEVEMENT : P003

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Circulation G00021	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - B			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

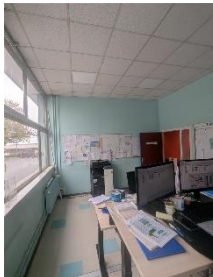
PRELEVEMENT : P004

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Circulation G00021	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Laine minérale + papier craft	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Plenum - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Laine minérale + papier craft			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)		
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

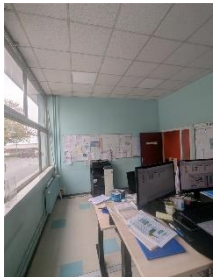
PRELEVEMENT : P005

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Circulation G00021	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Panneaux de faux-plafond	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Faux-plafond n°1 - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Panneaux de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P006

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Bureau Logistique G00019	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - A			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P007

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Bureau Logistique G00019
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Calicots - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - C			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Calicots / Peinture			

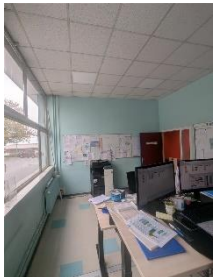
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Bureau Logistique G00019	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Panneaux de faux-plafond	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Faux-plafond n°2 - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Panneaux de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (pulvérulent) (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P009

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Bureau régulation sanitaire G00020
Matériau	Date de prélèvement		Nom de l'opérateur
Dalle de sol, colle et ragréage - Blanche et bleue	22/09/2025		PITEL Pascal
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle de sol, colle et ragréage / Blanche et bleue			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)		
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)		
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
002-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P010

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Bureau régulation sanitaire G00020
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - B			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P011

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Bureau régulation sanitaire G00020
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Calicots - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - C			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Calicots / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P012

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Bureau régulation sanitaire G00020	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Peinture sur acier - Blanche	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Ensemble des fenêtres - C et D			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Peinture sur acier / Blanche			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

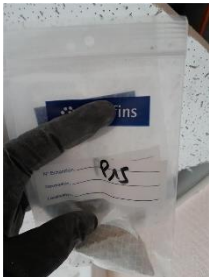
PRELEVEMENT : P013

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Bureau régulation sanitaire G00020	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Revêtement plastique + colle	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Ensemble des plinthes - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Revêtement plastique + colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)		
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

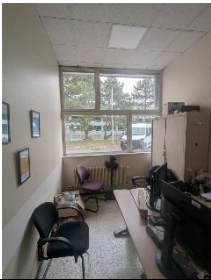
PRELEVEMENT : P014

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Bureau régulation sanitaire G00020
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Panneaux de faux-plafond	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Faux-plafond n°1 - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Panneaux de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P015

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Bureau régulation sanitaire G00020
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Panneaux de faux-plafond	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Faux-plafond n°2 - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Panneaux de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P016

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Bureau Responsable G00018
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Dalle de sol, colle et ragréage - Marbrée	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle de sol, colle et ragréage / Marbrée			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)		
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P017
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Rangement G00017
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	22/09/2025	PITEL Pascal

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Revêtement de sol + Colle

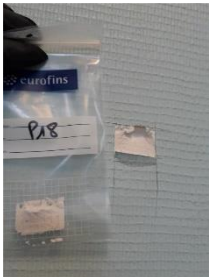
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Sanitaires G00016
Matériau	Date de prélèvement		Nom de l'opérateur
Enduit béton - Peinture	22/09/2025		PITEL Pascal
Localisation			
Murs - A			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P019

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Sanitaires G00016	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de faïence	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P020

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Sanitaires G00016	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Carrelage + Colle	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Carrelage + Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P021

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Sanitaires G00016	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de plinthes	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Ensemble des plinthes - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de plinthes			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P022

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Sanitaires G00016
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - C			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P023

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Parking ambulances G00001	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Peinture sur acier	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Ensemble des poteaux - A			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Peinture sur acier			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P024

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Parking ambulances G00001
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - A			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P025

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Parking ambulances G00001	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de faïence	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - A			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)		
001-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P026

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Parking ambulances G00001
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Calorifugeage - Laine	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Conduit de fluide - A			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Calorifugeage / Laine			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)		
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)		
002-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
002-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P027

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Parking ambulances G00001	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - B			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P028

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Parking ambulances G00001
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - C			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P029

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Parking ambulances G00001	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Rebouchage - Ciment	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - E			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Rebouchage / Ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P030

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Parking ambulances G00001	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de faïence	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Revêtement de murs - F			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P031

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Parking ambulances G00001	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de plinthes	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Ensemble des plinthes - E			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de plinthes			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P032

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Parking ambulances G00001	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Plancher - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P033

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Parking ambulances G00001	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint de dilatation - Noir	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Plancher n°1 - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint de dilatation / Noir			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (bitumineux) (noir)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P034

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Parking ambulances G00001
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint de dilatation - Noir	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Plancher n°2 - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint de dilatation / Noir			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (bitumineux) (noir)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P035

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Parking ambulances G00001
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Calicots - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Cloisons - F			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Calicots / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces		
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)		
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
002-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P036

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Parking ambulances G00001	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Calorifugeage - Laine	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Conduit de fluide - H			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Calorifugeage / Laine			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)		
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P037

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Détente G00007	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - D			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P038

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Détente G00007	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de faïence	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Revêtement de murs - B			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P039

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Détente G00007	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Revêtement de sol + Colle	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Revêtement de sol + Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)		
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P040

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Détente G00007	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Panneaux de faux-plafond	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Faux-plafond n°3 - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Panneaux de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (fibreux) (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P041

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Rangement G00006	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Calicots - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Cloisons - A			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Calicots / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)		
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)		
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
002-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P042

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Vestiaires Dames G00005
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - B			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P043

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Vestiaires Dames G00005
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Carrelage + Colle	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Carrelage + Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P044

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Vestiaires Dames G00005
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de plinthes	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Ensemble des plinthes - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de plinthes			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) ; matériau semi-dur (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P045

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Vestiaires Dames G00005	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de faïence	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)		
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P046

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Vestiaires Hommes G00003
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Carrelage + Colle	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Carrelage + Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P047

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Vestiaires Hommes G00003
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de plinthes	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Ensemble des plinthes - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de plinthes			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)		
001-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P048

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		R-1 - Atelier Mécanique G00014
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Béton	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Plancher - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P049

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		R-1 - Atelier Mécanique G00014
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - A			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

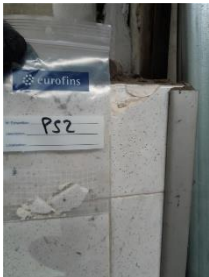
PRELEVEMENT : P050

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		R-1 - Atelier Mécanique G00014
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Calorifugeage - Laine	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Conduit de fluide - A			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Calorifugeage / Laine			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)		
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P051

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		R-1 - Atelier Mécanique G00014
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - A			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P052

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		R-1 - Atelier Mécanique G00014
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de faïence	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Revêtement de murs n°1 - B			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau (gris) en traces ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P053

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		R-1 - Atelier Mécanique G00014
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de plinthes	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Revêtement de murs n°1 - B			
Résultat amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
Commentaires			
Le prélèvement à été effectué à proximité d'un matériau susceptible d'être amianté ou amianté. Contamination possible de l'échantillon par ce matériau. Confirmé par une contre expertise le 07/10/2025			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de plinthes			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante de type chrysotile	

PRELEVEMENT : P054

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Atelier Mécanique G00014	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de faïence	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Revêtement de murs n°2 - B			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P055

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		R-1 - Atelier Mécanique G00014
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de plinthes	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Revêtement de murs n°2 - B			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de plinthes			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P056

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Atelier Mécanique G00014	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Béton	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Plancher - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P057

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Atelier G00013	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - C			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (blanc) ; matériau (gris) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P058

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Atelier G00013	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Calorifugeage - Laine	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Conduit de fluide - C			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Calorifugeage / Laine			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)		
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P059

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Atelier G00013	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Mousse	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Conduit de fluide - C			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Mousse			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type mousse (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (rouge) en traces		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P060

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Atelier G00013	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Béton	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Plancher - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

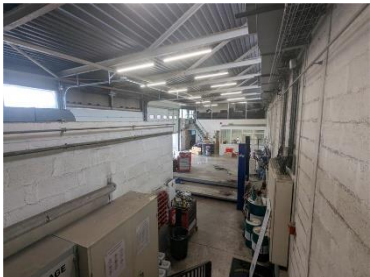
PRELEVEMENT : P061

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Atelier G00013	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Plancher - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P062

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Atelier G00011	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Laine minérale - Plastique	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Conduit de fluide - B et C			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Laine minérale / Plastique			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (orange)		
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

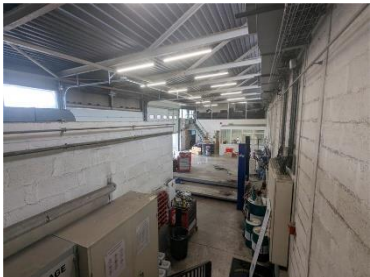
PRELEVEMENT : P063

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Atelier G00011	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Peinture sur acier - Blanche	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Ensemble des poteaux - H			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Peinture sur acier / Blanche			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type brique (orange)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P064

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Atelier G00011	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Parpaing - Joint ciment + Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - C			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Parpaing / Joint ciment + Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

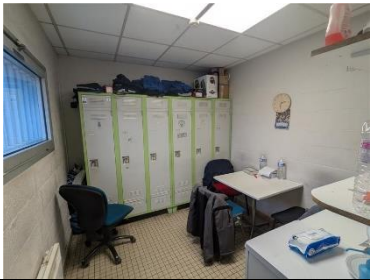
PRELEVEMENT : P065

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Atelier G00011	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - H			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

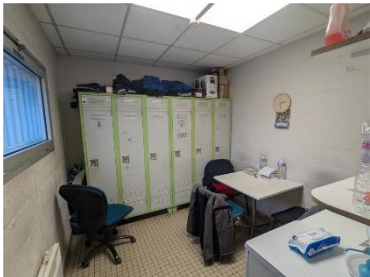
PRELEVEMENT : P066

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Atelier G00011	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Escalier - H			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

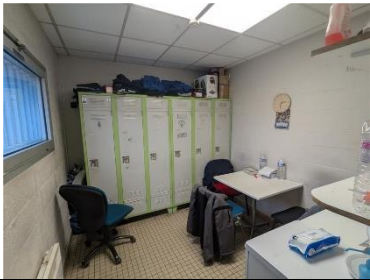
PRELEVEMENT : P067

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Vestiaires G00008	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Carrelage + Colle	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Carrelage + Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

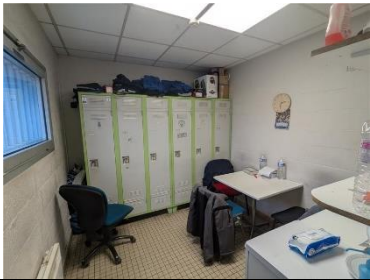
PRELEVEMENT : P068

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Vestiaires G00008	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de plinthes	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Ensemble des plinthes - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de plinthes			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P069

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Vestiaires G00008	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - A			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P070

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		R-1 - Vestiaires G00008
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Panneaux de faux-plafond - Laine + papier	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Faux-plafond n°4 - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Panneaux de faux-plafond / Laine + papier			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (blanc) ; matériau (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)		
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P071

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Magasin G00009	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Conduit de ventilation - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

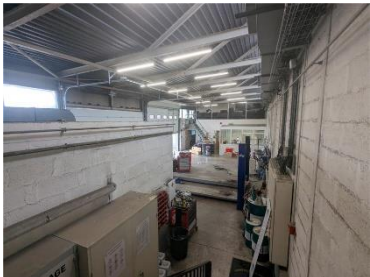
PRELEVEMENT : P072

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Atelier G00011	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Mastic vitrier - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Ensemble des fenêtres - D			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Mastic vitrier / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P073

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Atelier G00011	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Fibre-ciment - Polystyrène	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Plaques planes - D			
Résultat amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Fibre-ciment / Polystyrène			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (orange) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante de type chrysotile	

PRELEVEMENT : P074

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Atelier G00011	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Peinture sur acier	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Poutre et charpente - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Peinture sur acier			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P075

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC bas - Parking Utilitaires G00002	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - A			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P076

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC bas - Parking Utilitaires G00002	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - A			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P077

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC bas - Parking Utilitaires G00002	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Rebouchage - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - C			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Rebouchage / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P078

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC bas - Parking Utilitaires G00002	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint de dilatation - Noir	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Plancher - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint de dilatation / Noir			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau (vert)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P079

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC bas - Parking Utilitaires G00002	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Mastic vitrier - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Ensemble des fenêtres - C			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Mastic vitrier / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P080

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC bas - Parking Utilitaires G00002
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Rebouchage - Ciment	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - C			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Rebouchage / Ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P081

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Nord-Est	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de faïence	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Facades lourdes y compris poteaux - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (transparent) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P082

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Nord-Est	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Peinture sur acier - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Conduit de fluide - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Peinture sur acier / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P083

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		Extérieur - Façade Nord-Est
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint d'étanchéité - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Ensemble des fenêtres - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'étanchéité / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple de type joint (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P084

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Nord-Est	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint de dilatation - Noir	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Plancher - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint de dilatation / Noir			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (bitumineux) (noir)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P085

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		Extérieur - Façade Nord-Est
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Facades lourdes y compris poteaux - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P086

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Sud-Est	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Facades lourdes y compris poteaux - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P087

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Sud-Est	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Rebouchage - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Facades lourdes y compris poteaux - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Rebouchage / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P088

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		Extérieur - Façade Sud-Est
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit ciment - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Facades lourdes y compris poteaux - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit ciment / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P089

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Sud-Est	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit béton	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Plancher - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit béton			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P090

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		Extérieur - Façade Sud-Est
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint d'étanchéité - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Ensemble des portes - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'étanchéité / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple de type joint (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P091

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Sud-Est	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit ciment - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Facades lourdes y compris poteaux - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit ciment / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P092

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		Extérieur - Façade Sud-Est
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint d'étanchéité - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Ensemble des portes - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'étanchéité / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P093

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		Extérieur - Façade Sud-Est
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint d'étanchéité - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Ensemble des fenêtres - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'étanchéité / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type mousse (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P094

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		Extérieur - Façade Sud-Est
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit ciment - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Facades lourdes y compris poteaux - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit ciment / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P095

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Sud-Ouest	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Fibre-ciment	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Conduit de fluide - Toutes zones			
Résultat amiante			
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Fibre-ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)	

PRELEVEMENT : P096

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Nord-Ouest	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de faïence	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Facades lourdes y compris poteaux - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (transparent) ; matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
001-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P097

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	Extérieur - Façade Nord-Est	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit ciment - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Facades lourdes y compris poteaux - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit ciment / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P098

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Local Technique G00022
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Enduit béton - Peinture + fibres	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Murs - A			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit béton / Peinture + fibres			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (orange) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P099

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Local Technique G00022
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Calicots - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Plafond - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Calicots / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces		
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)		
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
002-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P100

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Local Technique G00022
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Carrelage + Colle	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Carrelage + Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P101

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Local Technique G00022	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de plinthes	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Ensemble des plinthes - Toutes zones			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de plinthes			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (bleu) ; matériau de type peinture (blanc)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P102
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Salle de réunion G00015
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	22/09/2025	PITEL Pascal

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

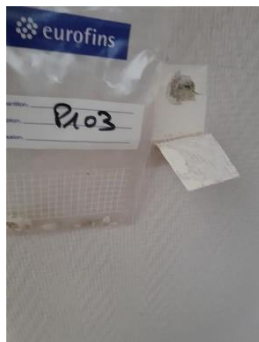
Revêtement de sol + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (marron) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P103
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Salle de réunion G00015
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal
Localisation		
Murs - C		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit béton / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P104

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Bureau régulation sanitaire G00020	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Laine minérale + papier craft	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Plenum - Plafond			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Laine minérale + papier craft			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) en traces		
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P105

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	R-1 - Atelier Mécanique G00014	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint d'étanchéité - Noir	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Ensemble des portes - C			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'étanchéité / Noir			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (jaune) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau (orange) ; matériau de type mousse (noir)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P106

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC bas - Parking Utilitaires G00002	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Peinture sur acier - Blanche	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Ensemble des poteaux - B			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Peinture sur acier / Blanche			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P107

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC - Parking ambulances G00001	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Mousse	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Conduit de fluide - A			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Mousse			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type mousse (marron)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P108

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869		RDC - Bureau régulation sanitaire G00020
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Joint d'étanchéité - Noir	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Ensemble des fenêtres - C et D			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'étanchéité / Noir			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (noir) ; matériau de type mousse (noir)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P109

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC bas - Parking Utilitaires G00002	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Béton - Peinture	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Plancher - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P110

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	T251481869	RDC bas - Parking Utilitaires G00002	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Peinture sur acier - Noire	22/09/2025	PITEL Pascal	
Localisation			
Ensemble des poteaux n°2 - A			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Peinture sur acier / Noire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle		
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (noir)		
DETAIL DES RESULTATS :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante	
J01-COUCHE	AR-25-HB-094117-01	Fibres d'amiante non détectées	

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES**PV_00720250901658515****Analyses pour le Bâtiment**

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI
Monsieur Pascal PITEL
Rue d'Amsterdam
59640 DUNKERQUE

Notre référence : AR-25-HB-094117-01

Numéro de dossier : 25N043334

Référence de dossier :

C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N043334-001 - Référence *P001-RDC - Circulation G00021 - A - Murs - Enduit béton - Peinture*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-002 - Référence *P002-RDC - Circulation G00021 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de
sol, colle et ragréage - Beige*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-003 - Référence *P003-RDC - Circulation G00021 - B - Murs - Enduit - Peinture*, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-004 - Référence *P004-RDC - Circulation G00021 - Plafond - Plenum - Laine minérale +
papier craft*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-005 - Référence *P005-RDC - Circulation G00021 - Plafond - Faux-plafond n°1 -
Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-006 - Référence *P006-RDC - Bureau Logistique G00019 - A - Murs - Enduit - Peinture*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-007 - Référence *P007-RDC - Bureau Logistique G00019 - C - Murs - Calicots - Peinture*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25N043334-008 - Référence *P008-RDC - Bureau Logistique G00019 - Plafond - Faux-plafond n°2 - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-009 - Référence *P009-RDC - Bureau régulation sanitaire G00020 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage - Blanche et bleue*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-010 - Référence *P010-RDC - Bureau régulation sanitaire G00020 - B - Murs - Enduit béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-011 - Référence *P011-RDC - Bureau régulation sanitaire G00020 - C - Murs - Calicots - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-012 - Référence *P012-RDC - Bureau régulation sanitaire G00020 - C et D - Ensemble des fenêtres - Peinture sur acier - Blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-013 - Référence *P013-RDC - Bureau régulation sanitaire G00020 - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Revêtement plastique + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-014 - Référence *P014-RDC - Bureau régulation sanitaire G00020 - Plafond - Faux-plafond n°1 - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-015 - Référence *P015-RDC - Bureau régulation sanitaire G00020 - Plafond - Faux-plafond n°2 - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-016 - Référence *P016-RDC - Bureau Responsable G00018 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage - Marbrée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-017 - Référence *P017-RDC - Rangement G00017 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N043334-018 - Référence *P018-RDC - Sanitaires G00016 - A - Murs - Enduit béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-019 - Référence *P019-RDC - Sanitaires G00016 - Toutes zones - Murs - Colle de faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-020 - Référence *P020-RDC - Sanitaires G00016 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-021 - Référence *P021-RDC - Sanitaires G00016 - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-022 - Référence *P022-RDC - Sanitaires G00016 - C - Murs - Enduit béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-023 - Référence *P023-RDC - Parking ambulances G00001 - A - Ensemble des poteaux - Peinture sur acier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-024 - Référence *P024-RDC - Parking ambulances G00001 - A - Murs - Enduit béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-025 - Référence *P025-RDC - Parking ambulances G00001 - A - Murs - Colle de faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-026 - Référence *P026-RDC - Parking ambulances G00001 - A - Conduit de fluide - Calorifugeage - Laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-027 - Référence *P027-RDC - Parking ambulances G00001 - B - Murs - Enduit béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-028 - Référence *P028-RDC - Parking ambulances G00001 - C - Murs - Enduit béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-029 - Référence *P029-RDC - Parking ambulances G00001 - E - Murs - Rebouchage - Ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N043334-030 - Référence P030-RDC - Parking ambulances G00001 - F - Revêtement de murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-031 - Référence P031-RDC - Parking ambulances G00001 - E - Ensemble des plinthes - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-032 - Référence P032-RDC - Parking ambulances G00001 - Sol - Plancher - Béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-033 - Référence P033-RDC - Parking ambulances G00001 - Sol - Plancher n°1 - Joint de dilatation - Noir, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-034 - Référence P034-RDC - Parking ambulances G00001 - Sol - Plancher n°2 - Joint de dilatation - Noir, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-035 - Référence P035-RDC - Parking ambulances G00001 - F - Cloisons - Calicots - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-036 - Référence P036-RDC - Parking ambulances G00001 - H - Conduit de fluide - Calorifugeage - Laine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-037 - Référence P037-RDC - Détente G00007 - D - Murs - Enduit béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-038 - Référence P038-RDC - Détente G00007 - B - Revêtement de murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-039 - Référence P039-RDC - Détente G00007 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-040 - Référence P040-RDC - Détente G00007 - Plafond - Faux-plafond n°3 - Panneaux de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-041 - Référence P041-RDC - Rangement G00006 - A - Cloisons - Calicots - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



eurofins

Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N043334-042 - Référence P042-RDC - Vestiaires Dames G00005 - B - Murs - Enduit béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-043 - Référence P043-RDC - Vestiaires Dames G00005 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-044 - Référence P044-RDC - Vestiaires Dames G00005 - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-045 - Référence P045-RDC - Vestiaires Dames G00005 - Toutes zones - Murs - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-046 - Référence P046-RDC - Vestiaires Hommes G00003 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-047 - Référence P047-RDC - Vestiaires Hommes G00003 - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-048 - Référence P048-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - Sol - Plancher - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-049 - Référence P049-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - A - Murs - Enduit béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-050 - Référence P050-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - A - Conduit de fluide - Calorifugeage - Laine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-051 - Référence P051-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - A - Murs - Enduit béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-052 - Référence P052-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - B - Revêtement de murs n°1 - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-053 - Référence P053-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - B - Revêtement de murs n°1 - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N043334-054 - Référence P054-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - B - Revêtement de murs n°2 - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-055 - Référence P055-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - B - Revêtement de murs n°2 - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-056 - Référence P056-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - Sol - Plancher - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-057 - Référence P057-R-1 - Atelier G00013 - C - Murs - Enduit béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-058 - Référence P058-R-1 - Atelier G00013 - C - Conduit de fluide - Calorifugeage - Laine, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-059 - Référence P059-R-1 - Atelier G00013 - C - Conduit de fluide - Mousse, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-060 - Référence P060-R-1 - Atelier G00013 - Sol - Plancher - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-061 - Référence P061-R-1 - Atelier G00013 - Sol - Plancher - Béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-062 - Référence P062-R-1 - Atelier G00011 - B et C - Conduit de fluide - Laine minérale - Plastique, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-063 - Référence P063-R-1 - Atelier G00011 - H - Ensemble des poteaux - Peinture sur acier - Blanche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-064 - Référence P064-R-1 - Atelier G00011 - C - Murs - Parpaing - Joint ciment + Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-065 - Référence P065-R-1 - Atelier G00011 - H - Murs - Béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N043334-066 - Référence P066-R-1 - Atelier G00011 - H - Escalier - Béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-067 - Référence P067-R-1 - Vestiaires G00008 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-068 - Référence P068-R-1 - Vestiaires G00008 - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-069 - Référence P069-R-1 - Vestiaires G00008 - A - Murs - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-070 - Référence P070-R-1 - Vestiaires G00008 - Plafond - Faux-plafond n°4 - Panneaux de faux-plafond - Laine + papier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-071 - Référence P071-R-1 - Magasin G00009 - Plafond - Conduit de ventilation - Joint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-072 - Référence P072-R-1 - Atelier G00011 - D - Ensemble des fenêtres - Mastic vitrier - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-073 - Référence P073-R-1 - Atelier G00011 - D - Plaques planes - Fibre-ciment - Polystyrène, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-074 - Référence P074-R-1 - Atelier G00011 - Plafond - Poutre et charpente - Peinture sur acier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-075 - Référence P075-RDC bas - Parking Utilitaires G00002 - A - Murs - Enduit béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-076 - Référence P076-RDC bas - Parking Utilitaires G00002 - A - Murs - Enduit béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-077 - Référence P077-RDC bas - Parking Utilitaires G00002 - C - Murs - Rebouchage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N043334-078 - Référence P078-RDC bas - Parking Utilitaires G00002 - Sol - Plancher - Joint de dilatation - Noir, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-079 - Référence P079-RDC bas - Parking Utilitaires G00002 - C - Ensemble des fenêtres - Mastic vitrier - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-080 - Référence P080-RDC bas - Parking Utilitaires G00002 - C - Murs - Rebouchage - Ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-081 - Référence P081-Extérieur - Façade Nord-Est - Toutes zones - Facades lourdes y compris poteaux - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-082 - Référence P082-Extérieur - Façade Nord-Est - Toutes zones - Conduit de fluide - Peinture sur acier - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-083 - Référence P083-Extérieur - Façade Nord-Est - Toutes zones - Ensemble des fenêtres - Joint d'étanchéité - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-084 - Référence P084-Extérieur - Façade Nord-Est - Sol - Plancher - Joint de dilatation - Noir, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-085 - Référence P085-Extérieur - Façade Nord-Est - Toutes zones - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-086 - Référence P086-Extérieur - Façade Sud-Est - Toutes zones - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-087 - Référence P087-Extérieur - Façade Sud-Est - Toutes zones - Facades lourdes y compris poteaux - Rebouchage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N043334-088 - Référence *P088-Extérieur - Façade Sud-Est - Toutes zones - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-089 - Référence *P089-Extérieur - Façade Sud-Est - Sol - Plancher - Enduit béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-090 - Référence *P090-Extérieur - Façade Sud-Est - Toutes zones - Ensemble des portes - Joint d'étanchéité - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-091 - Référence *P091-Extérieur - Façade Sud-Est - Toutes zones - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-092 - Référence *P092-Extérieur - Façade Sud-Est - Toutes zones - Ensemble des portes - Joint d'étanchéité - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-093 - Référence *P093-Extérieur - Façade Sud-Est - Toutes zones - Ensemble des fenêtres - Joint d'étanchéité - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-094 - Référence *P094-Extérieur - Façade Sud-Est - Toutes zones - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-095 - Référence *P095-Extérieur - Façade Sud-Ouest - Toutes zones - Conduit de fluide - Fibre-ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-096 - Référence *P096-Extérieur - Façade Nord-Ouest - Toutes zones - Facades lourdes y compris poteaux - Colle de faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-097 - Référence *P097-Extérieur - Façade Nord-Est - Toutes zones - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25N043334-098 - Référence *P098-RDC - Local Technique G00022 - A - Murs - Enduit béton - Peinture + fibres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-099 - Référence *P099-RDC - Local Technique G00022 - Plafond - Plafond - Calicots - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-100 - Référence *P100-RDC - Local Technique G00022 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-101 - Référence *P101-RDC - Local Technique G00022 - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle de plinthes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-102 - Référence *P102-RDC - Salle de réunion G00015 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-103 - Référence *P103-RDC - Salle de réunion G00015 - C - Murs - Enduit béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-104 - Référence *P104-RDC - Bureau régulation sanitaire G00020 - Plafond - Plenum - Laine minérale + papier craft*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-105 - Référence *P105-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - C - Ensemble des portes - Joint d'étanchéité - Noir*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-106 - Référence *P106-RDC bas - Parking Utilitaires G00002 - B - Ensemble des poteaux - Peinture sur acier - Blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-107 - Référence *P107-RDC - Parking ambulances G00001 - A - Conduit de fluide - Mousse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-108 - Référence *P108-RDC - Bureau régulation sanitaire G00020 - C et D - Ensemble des fenêtres - Joint d'étanchéité - Noir*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25N043334-109 - Référence *P109-RDC bas - Parking Utilitaires G00002 - Sol - Plancher - Béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N043334-110 - Référence *P110-RDC bas - Parking Utilitaires G00002 - A - Ensemble des poteaux n°2 - Peinture sur acier - Noire*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 1/32
Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
Date d'analyse : 29/09/2025
Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N043334-001 - P001-RDC - Circulator G00021 - A - Murs - Enduit béton - Peinture	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25N043334-002 - P002-RDC - Circulator G00021 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage - Beige	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 2/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	25N043334-003 - P003-RDC - Circulator G00021 - B - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25N043334-004 - P004-RDC - Circulator G00021 - Plafond - Plenum - Laine minérale + papier craft	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / Y9QX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
005	25N043334-005 - P005-RDC - Circulator G00021 - Plafond - Faux-plafond n°1 - Panneaux de faux-plafond	Matériau (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25N043334-006 - P006-RDC - Bureau Logistique G00019 - A Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page3/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	25N043334-007 - P007-RDC - Bureau Logistique G00019 - C - Murs - Calicots - Peinture	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Y9QX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Y9QX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
008	25N043334-008 - P008-RDC - Bureau Logistique G00019 - Plafond - Faux-plafond n°2 - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25N043334-009 - P009-RDC - Bureau régulation sanitaire G00020 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage - Blanche et bleue	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) (i)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01
 Référence laboratoire N° : 25RI069448
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03
 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Date de réception : 25/09/2025

Page 4/32

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25N043334-010 - P010-RDC - Bureau régulation sanitaire G00020 - B - Murs - Enduit béton - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25N043334-011 - P011-RDC - Bureau régulation sanitaire G00020 - C - Murs - Calicots - Peinture	Matériau semi-dur (beige)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page5/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	25N043334-012 - P012-RDC - Bureau régulation sanitaire G00020 - C et D - Ensemble des fenêtres - Peinture sur acier - Blanche	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25N043334-013 - P013-RDC - Bureau régulation sanitaire G00020 - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Revêtement plastique + colle	Matériau souple (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / DTF4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
014	25N043334-014 - P014-RDC - Bureau régulation sanitaire G00020 - Plafond - Faux-plafond n°1 - Panneaux de faux-plafond	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25N043334-015 - P015-RDC - Bureau régulation sanitaire G00020 - Plafond - Faux-plafond n°2 - Panneaux de faux-plafond	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page6/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25N043334-016 - P016-RDC - Bureau Responsable G00018 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage - Marbrée	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25N043334-017 - P017-RDC - Rangement G00017 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25N043334-018 - P018-RDC - Sanitaires G00016 - A - Murs - Enduit béton - Peinture	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 7/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	25N043334-019 - P019-RDC - Sanitaires G00016 - Toutes zones - Murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25N043334-020 - P020-RDC - Sanitaires G00016 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	25N043334-021 - P021-RDC - Sanitaires G00016 - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	25N043334-022 - P022-RDC - Sanitaires G00016 - C - Murs - Enduit béton - Peinture	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01
 Référence laboratoire N° : 25RI069448
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03
 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Date de réception : 25/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	25N043334-023 - P023-RDC - Parking ambulances G00001 - A - Ensemble des poteaux - Peinture sur acier	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25N043334-024 - P024-RDC - Parking ambulances G00001 - A - Murs - Enduit béton - Peinture	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25N043334-025 - P025-RDC - Parking ambulances G00001 - A - Murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	25N043334-026 - P026-RDC - Parking ambulances G00001 - A - Conduit de fluide - Calorifugeage - Laine	Matériau (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 9/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / P9KM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
027	25N043334-027 - P027-RDC - Parking ambulances G00001 - B - Murs - Enduit béton - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	25N043334-028 - P028-RDC - Parking ambulances G00001 - C - Murs - Enduit béton - Peinture	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	25N043334-029 - P029-RDC - Parking ambulances G00001 - E - Murs - Rebouchage - Ciment	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01
 Référence laboratoire N° : 25RI069448
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03
 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Date de réception : 25/09/2025

Page 10/32

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	25N043334-030 - P030-RDC - Parking ambulances G00001 - F - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment-Colle (blanc)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031 ⁽¹⁾	25N043334-031 - P031-RDC - Parking ambulances G00001 - E - Ensemble des plinthes - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-Colle (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	25N043334-032 - P032-RDC - Parking ambulances G00001 - Sol - Plancher - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25N043334-033 - P033-RDC - Parking ambulances G00001 - Sol - Plancher n°1 - Joint de dilatation - Noi	Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (bitumineux) (noir)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	25N043334-034 - P034-RDC - Parking ambulances G00001 - Sol - Plancher n°2 - Joint de dilatation - Noi	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (bitumineux) (noir)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 11/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	25N043334-035 - P035-RDC - Parking ambulances G00001 - F - Cloisons - Calicots - Peinture	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Y9QX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Y9QX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
036	25N043334-036 - P036-RDC - Parking ambulances G00001 - H - Conduit de fluide - Calorifugeage - Laine	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / Y9QX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
037	25N043334-037 - P037-RDC - Détente G00007 - D - Murs - Enduit béton - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 12/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	25N043334-038 - P038-RDC - Détente G00007 - B - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	25N043334-039 - P039-RDC - Détente G00007 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	25N043334-040 - P040-RDC - Détente G00007 - Plafond - Faux-plafond n°3 - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (fibreux) (blanc)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	25N043334-041 - P041-RDC - Rangement G00006 - / - Cloisons - Calicots - Peinture					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 13/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / P9KM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P9KM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
042	25N043334-042 - P042-RDC - Vestiaires Dames G00005 - B - Murs - Enduit béton - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	25N043334-043 - P043-RDC - Vestiaires Dames G00005 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 14/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	25N043334-044 - P044-RDC - Vestiaires Dames G00005 - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	25N043334-045 - P045-RDC - Vestiaires Dames G00005 - Toutes zones - Murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / P9KM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
046	25N043334-046 - P046-RDC - Vestiaires Hommes G00003 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 15/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	25N043334-047 - P047-RDC - Vestiaires Hommes G00003 - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle de plinthes	Matériau (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	25N043334-048 - P048-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - Sol - Plancher - Béton	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	25N043334-049 - P049-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - A - Murs - Enduit béton - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	25N043334-050 - P050-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - A - Conduit de fluide - Calorifugeage - Laine	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 16/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / P9KM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
051	25N043334-051 - P051-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - A - Murs - Enduit béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	25N043334-052 - P052-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - B - Revêtement de murs n°1 - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau (gris) en traces ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053 (2)	25N043334-053 - P053-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - B - Revêtement de murs n°1 - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / TJ7Q	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
054	25N043334-054 - P054-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - B - Revêtement de murs n°2 - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 17/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055 (1)	25N043334-055 - P055-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - B - Revêtement de murs n°2 - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	25N043334-056 - P056-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - Sol - Plancher - Béton	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	25N043334-057 - P057-R-1 - Atelier G00013 - C - Murs - Enduit béton - Peinture	Matériau (blanc) ; matériau (gris) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	25N043334-058 - P058-R-1 - Atelier G00013 - C - Conduit de fluide - Calorifugeage - Laine	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / Y9QX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
059	25N043334-059 - P059-R-1 - Atelier G00013 - C - Conduit de fluide - Mousse					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 18/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type mousse (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (rouge) en traces	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	25N043334-060 - P060-R-1 - Atelier G00013 - Sol - Plancher - Béton	Matériau (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	25N043334-061 - P061-R-1 - Atelier G00013 - Sol - Plancher - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	25N043334-062 - P062-R-1 - Atelier G00011 - B et C - Conduit de fluide - Laine minérale - Plastique	Matériau souple (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (orange)(i)	MET / TJ7Q	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / DTF4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 19/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	25N043334-063 - P063-R-1 - Atelier G00011 - H - Ensemble des poteaux - Peinture sur acier - Blanche	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type brique (orange)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	25N043334-064 - P064-R-1 - Atelier G00011 - C - Murs - Parpaing - Joint ciment + Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	25N043334-065 - P065-R-1 - Atelier G00011 - H - Murs - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	25N043334-066 - P066-R-1 - Atelier G00011 - H - Escalier - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	25N043334-067 - P067-R-1 - Vestiaires G00008 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page20/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	25N043334-068 - P068-R-1 - Vestiaires G00008 - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (blanc)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	25N043334-069 - P069-R-1 - Vestiaires G00008 - A - Murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	25N043334-070 - P070-R-1 - Vestiaires G00008 - Plafond - Faux-plafond n°4 - Panneaux de faux-plafond - Laine + papier	Matériau (blanc) ; matériau (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / DTF4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page21/32
Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
Date d'analyse : 29/09/2025
Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
071 (3)	25N043334-071 - P071-R-1 - Magasin G00009 - Plafond - Conduit de ventilation - Joint	Matériau semi-dur (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	25N043334-072 - P072-R-1 - Atelier G00011 - D - Ensemble des fenêtres - Mastic vitrier - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073 (4)	25N043334-073 - P073-R-1 - Atelier G00011 - D - Plaques planes - Fibre-ciment - Polystyrène	Matériau de type peinture (orange) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MOLP / DTF4	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
074	25N043334-074 - P074-R-1 - Atelier G00011 - Plafond - Poutre et charpente - Peinture sur acier	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	25N043334-075 - P075-RDC bas - Parking Utilitaires G00002 - A - Murs - Enduit béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 22/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
076	25N043334-076 - P076-RDC bas - Parking Utilitaires G00002 - A - Murs - Enduit béton - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	25N043334-077 - P077-RDC bas - Parking Utilitaires G00002 - C - Murs - Rebouchage - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	25N043334-078 - P078-RDC bas - Parking Utilitaires G00002 - Sol - Plancher - Joint de dilatation - Noir	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau (vert)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079	25N043334-079 - P079-RDC bas - Parking Utilitaires G00002 - C - Ensemble des fenêtres - Mastic vitrier - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	25N043334-080 - P080-RDC bas - Parking Utilitaires G00002 - C - Murs - Rebouchage - Ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 23/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
081	25N043334-081 - P081-Extérieur - Façade Nord-Est - Toutes zones - Facades lourdes y compris poteaux - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (transparent) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	25N043334-082 - P082-Extérieur - Façade Nord-Est - Toutes zones - Conduit de fluide - Peinture sur acier - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	25N043334-083 - P083-Extérieur - Façade Nord-Est - Toutes zones - Ensemble des fenêtres - Joint d'étanchéité - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	25N043334-084 - P084-Extérieur - Façade Nord-Est - Sol - Plancher - Joint de dilatation - Noir	Matériau souple de type joint (bitumineux) (noir)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085	25N043334-085 - P085-Extérieur - Façade Nord-Est - Toutes zones - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit béton - Peinture	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 24/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086	25N043334-086 - P086-Extérieur - Façade Sud-Est - Toutes zones - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit béton - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	25N043334-087 - P087-Extérieur - Façade Sud-Est - Toutes zones - Facades lourdes y compris poteaux - Rebouchage - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088	25N043334-088 - P088-Extérieur - Façade Sud-Est - Toutes zones - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit ciment - Peinture	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089	25N043334-089 - P089-Extérieur - Façade Sud-Est - Sol - Plancher - Enduit béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 25/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
090	25N043334-090 - P090-Extérieur - Façade Sud-Est - Toutes zones - Ensemble des portes - Joint d'étanchéité - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091	25N043334-091 - P091-Extérieur - Façade Sud-Est - Toutes zones - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit ciment - Peinture	Matériau (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	25N043334-092 - P092-Extérieur - Façade Sud-Est - Toutes zones - Ensemble des portes - Joint d'étanchéité - Peinture	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	25N043334-093 - P093-Extérieur - Façade Sud-Est - Toutes zones - Ensemble des fenêtres - Joint d'étanchéité - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type mousse (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01
 Référence laboratoire N° : 25RI069448
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03
 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Date de réception : 25/09/2025

Page 26/32

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
094	25N043334-094 - P094-Extérieur - Façade Sud-Est - Toutes zones - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	25N043334-095 - P095-Extérieur - Façade Sud-Ouest - Toutes zones - Conduit de fluide - Fibre-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / Y9QX	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
096	25N043334-096 - P096-Extérieur - Façade Nord-Ouest - Toutes zones - Facades lourdes y compris poteaux - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (transparent) ; matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 27/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
097	25N043334-097 - P097-Extérieur - Façade Nord-Est - Toutes zones - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur (beige)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098	25N043334-098 - P098-RDC - Local Technique G00022 - A Murs - Enduit béton - Peinture + fibres	Matériau de type maillage de fibres et liant (orange) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099	25N043334-099 - P099-RDC - Local Technique G00022 - Plafond - Plafond - Calicots - Peinture	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Y9QX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Y9QX	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 28/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
100	25N043334-100 - P100-RDC - Local Technique G00022 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101	25N043334-101 - P101-RDC - Local Technique G00022 - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (bleu) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
102	25N043334-102 - P102-RDC - Salle de réunion G00015 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau (marron) ; matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 29/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
103	25N043334-103 - P103-RDC - Salle de réunion G00015 - C - Murs - Enduit béton - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
104	25N043334-104 - P104-RDC - Bureau régulation sanitaire G00020 - Plafond - Plenum - Laine minérale + papier craft	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / P9KM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
105	25N043334-105 - P105-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - C - Ensemble des portes - Joint d'étanchéité - Noir	Matériau (jaune) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau (orange) ; matériau de type mousse (noir)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106	25N043334-106 - P106-RDC bas - Parking Utilitaires G00002 - B - Ensemble des poteaux - Peinture sur acier - Blanche	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01 Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03 Page 30/32
 Référence laboratoire N° : 25RI069448 Référence de suivi du dossier N° : 25N043334
 Reçu au laboratoire le : 26/09/2025 Date de réception : 25/09/2025
 Date d'analyse : 29/09/2025
 Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
107	25N043334-107 - P107-RDC - Parking ambulances G00001 - A - Conduit de fluide - Mousse	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type mousse (marron)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
108	25N043334-108 - P108-RDC - Bureau régulation sanitaire G00020 - C et D - Ensemble des fenêtres - Joint d'étanchéité - Noir	Matériau (gris) ; matériau souple de type joint (noir) ; matériau de type mousse (noir)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
109	25N043334-109 - P109-RDC bas - Parking Utilitaires G00002 - Sol - Plancher - Béton - Peinture	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
110	25N043334-110 - P110-RDC bas - Parking Utilitaires G00002 - A - Ensemble des poteaux n°2 - Peinture sur acier - Noire	Matériau de type système d'enduit peinture (noir)	MET / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01	Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03	Page 31/32
Référence laboratoire N° : 25RI069448	Référence de suivi du dossier N° : 25N043334	
Reçu au laboratoire le : 26/09/2025	Date de réception : 25/09/2025	
Date d'analyse : 29/09/2025		
Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS		

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (3) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFN n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JOFN n°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-055960-01

Date d'émission de rapport : 01/10/2025 5:03

Page 32/32

Référence laboratoire N° : 25RI069448

Référence de suivi du dossier N° : 25N043334

Reçu au laboratoire le : 26/09/2025

Date de réception : 25/09/2025

Date d'analyse : 29/09/2025

Référence dossier Client: 25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY
51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

Validé et approuvé par :

Patrycja Majewska
Assistant chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Contre Analyses

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.


AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**
Réception résultat
 EUROFINS ABN
 557 chemin de Noyelles
 Parc du Pommier
 62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-056871-01	Date d'émission de rapport : 06/10/2025 10:30	Page1/2
Référence laboratoire N° : 25RI070898	Référence de suivi du dossier N° : 25N043334	
Reçu au laboratoire le : 26/09/2025	Date de réception : 25/09/2025	
Date d'analyse : 29/09/2025		
Référence dossier Client: Contre Analyse dossier : 25RI069448		
25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1) (2)	Contre-analyse échantillon : 25RI069448-053 25N043334-053 - P053-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - B - Revêtement de murs n°1 - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Ygs2	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
002 (1)	Contre-analyse échantillon : 25RI069448-055 25N043334-055 - P055-R-1 - Atelier Mécanique G00014 - B - Revêtement de murs n°2 - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / L9ra	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Echantillon ré-analysé à la demande du client. Le laboratoire confirme ses résultats.
- (2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-056871-01

Référence laboratoire N° : 25RI070898

Reçu au laboratoire le : 26/09/2025

Date d'analyse : 29/09/2025

Référence dossier Client: Contre Analyse dossier : 25RI069448

25N043334 - C25219666 GARAGE CENTRAL A - GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

Date d'émission de rapport : 06/10/2025 10:30

Référence de suivi du dossier N° : 25N043334

Date de réception : 25/09/2025

Page 2/2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Natalia Gaciarz
Responsable qualité

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
RDC	Circulation G00021	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage - Beige	18 m²	
RDC	Rangement G00019A	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage - Beige	2,17 m²	
RDC bas	Parking Utilitaires G00002	Plaques planes-Impostes	Fibre-ciment - Polystyrène	16 ml	
R-1	Atelier Mécanique G00014	Revêtement de murs n°1	Colle de plinthes	3 ml	
R-1	Atelier G00011	Plaques planes-Impostes	Fibre-ciment - Polystyrène	16 ml	
Extérieur	Façade Sud-Ouest	Conduit de fluide - Regard EP	Fibre-ciment	1 u	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

Z001 - Murs Enduit béton Peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Circulation G00021	Murs	X	Enduit béton - Peinture	S001	P001	Non
RDC	Rangement G00019A	Murs		Enduit béton - Peinture	S121	P001 - idem	Non
RDC	Bureau régulation sanitaire G00020	Murs		Enduit béton - Peinture	S010	P010	Non

Z002 - Plenum Laine minérale + papier craft							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Circulation G00021	Plenum	X	Laine minérale + papier craft	S004	P004	Non
RDC	Bureau Logistique G00019	Plenum		Laine minérale + papier craft	S129	P004 - idem	Non
RDC	Rangement G00019A	Plenum		Laine minérale + papier craft	S122	P004 - idem	Non
RDC	Bureau régulation sanitaire G00020	Plenum		Laine minérale + papier craft	S104	P104	Non
RDC	Bureau Responsable G00018	Plenum		Laine minérale + papier craft	S134	P004 - idem	Non
RDC	Rangement G00017	Plenum		Laine minérale + papier craft	S139	P004 - idem	Non
RDC	Salle de réunion G00015	Plenum		Laine minérale + papier craft	S144	P004 - idem	Non

Z003 - Faux-plafond Panneaux de faux-plafond							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Circulation G00021	Faux-plafond n°1	X	Panneaux de faux-plafond	S005	P005	Non
RDC	Rangement G00019A	Faux-plafond n°1		Panneaux de faux-plafond	S120	P005 - idem	Non
RDC	Bureau régulation sanitaire G00020	Faux-plafond n°1		Panneaux de faux-plafond	S014	P014	Non

Z004 - Murs Enduit Peinture						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Circulation G00021	Murs	X	Enduit - Peinture	S003	P003	Non
RDC	Bureau Logistique G00019	Murs		Enduit - Peinture	S006	P006	Non
RDC	Bureau Responsable G00018	Murs		Enduit - Peinture	S125	P003 - idem	Non
RDC	Rangement G00017	Murs		Enduit - Peinture	S147	P003 - idem	Non

Z005 - Murs Calicots Peinture						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Bureau Logistique G00019	Murs	X	Calicots - Peinture	S007	P007	Non
RDC	Bureau régulation sanitaire G00020	Murs		Calicots - Peinture	S011	P011	Non
RDC	Bureau Responsable G00018	Murs		Calicots - Peinture	S126	P007 - idem	Non
RDC	Rangement G00017	Murs		Calicots - Peinture	S148	P007 - idem	Non

Z006 - Faux-plafond Panneaux de faux-plafond						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Bureau Logistique G00019	Faux-plafond n°2	X	Panneaux de faux-plafond	S008	P008	Non
RDC	Bureau régulation sanitaire G00020	Faux-plafond n°2		Panneaux de faux-plafond	S015	P015	Non
RDC	Bureau Responsable G00018	Faux-plafond n°2		Panneaux de faux-plafond	S124	P008 - idem	Non
RDC	Sanitaires G00016	Faux-plafond n°2		Panneaux de faux-plafond	S162	P008 - idem	Non
RDC	Salle de réunion G00015	Faux-plafond n°2		Panneaux de faux-plafond	S163	P008 - idem	Non

Z007 - Revêtement de sol Dalle de sol, colle et ragréage Blanche et bleue							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Bureau Logistique G00019	Revêtement de sol		Dalle de sol, colle et ragréage - Blanche et bleue	S130	P009 - idem	Non
RDC	Bureau régulation sanitaire G00020	Revêtement de sol	X	Dalle de sol, colle et ragréage - Blanche et bleue	S009	P009	Non

Z008 - Ensemble des plinthes Revêtement plastique + colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Bureau Logistique G00019	Ensemble des plinthes		Revêtement plastique + colle	S131	P013 - idem	Non
RDC	Bureau régulation sanitaire G00020	Ensemble des plinthes	X	Revêtement plastique + colle	S013	P013	Non
RDC	Bureau Responsable G00018	Ensemble des plinthes		Revêtement plastique + colle	S136	P013 - idem	Non
RDC	Rangement G00017	Ensemble des plinthes		Revêtement plastique + colle	S141	P013 - idem	Non
RDC	Salle de réunion G00015	Ensemble des plinthes		Revêtement plastique + colle	S146	P013 - idem	Non

Z009 - Ensemble des poteaux Peinture sur acier							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Parking ambulances G00001	Ensemble des poteaux	X	Peinture sur acier	S023	P023	Non

Z010 - Murs haut Enduit béton Peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Parking ambulances G00001	Murs - haut	X	Enduit béton - Peinture	S024	P024	Non
		Murs		Enduit béton - Peinture	S027	P027	Non
		Murs - Côté Parking utilitaires		Enduit béton - Peinture	S028	P028	Non

Z011 - Conduit de fluide Calorifugeage Laine
Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Parking ambulances G00001	Conduit de fluide		Calorifugeage - Laine	S036	P036	Non
		Conduit de fluide	X	Calorifugeage - Laine	S026	P026	Non
R-1	Atelier Mécanique G00014	Conduit de fluide		Calorifugeage - Laine	S050	P050	Non

Z012 - Plancher Joint de dilatation Noir
Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Parking ambulances G00001	Plancher n°1	X	Joint de dilatation - Noir	S033	P033	Non
		Plancher n°2		Joint de dilatation - Noir	S034	P034	Non

Z013 - Cloisons Calicots Peinture
Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Parking ambulances G00001	Cloisons	X	Calicots - Peinture	S035	P035	Non
RDC	Rangement G00006	Cloisons		Calicots - Peinture	S041	P041	Non

Z014 - Revêtement de sol Carrelage + Colle
Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Vestiaires Dames G00005	Revêtement de sol	X	Carrelage + Colle	S043	P043	Non
RDC	Vestiaires Hommes G00003	Revêtement de sol		Carrelage + Colle	S046	P046	Non

Z015 - Ensemble des plinthes Colle de plinthes
Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Vestiaires Dames G00005	Ensemble des plinthes	X	Colle de plinthes	S044	P044	Non

Z016 -
Continue : NON
Z017 - Revêtement de murs Colle de faïence
Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R-1	Atelier Mécanique G00014	Revêtement de murs n°1	X	Colle de faïence	S052	P052	Non
		Revêtement de murs n°2		Colle de faïence	S054	P054	Non

Z018 - Revêtement de murs Colle de plinthes
Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R-1	Atelier Mécanique G00014	Revêtement de murs n°1	X	Colle de plinthes	S053	P053	Oui

Z019 - Plancher Béton
Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R-1	Atelier Mécanique G00014	Plancher	X	Béton	S056	P056	Non
R-1	Atelier G00013	Plancher		Béton - Peinture	S061	P061	Non
R-1	Atelier G00011	Plancher		Béton - Peinture	S164	P056 - idem	Non
R-1	Magasin G00009	Plancher		Béton - Peinture	S165	P056 - idem	Non

Z020 -
Continue : NON
Z021 - Ensemble des fenêtres Mastic vitrier Peinture
Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC bas	Parking Utilitaires G00002	Ensemble des fenêtres		Mastic vitrier - Peinture	S079	P079	Non
R-1	Atelier G00011	Ensemble des fenêtres	X	Mastic vitrier - Peinture	S072	P072	Non
Extérieur	Façade Sud-Est	Ensemble des fenêtres		Mastic vitrier - Peinture	S173	P072 - idem	Non
Extérieur	Façade Nord-Ouest	Ensemble des fenêtres		Mastic vitrier - Peinture	S172	P072 - idem	Non

2022 - Plaques planes Impostes Fibre-ciment Polystyrène					Continue : NON		
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC bas	Parking Utilitaires G00002	Plaques planes Impostes -		Fibre-ciment - Polystyrène	S111	P073 - idem	Oui
R-1	Atelier G00011	Plaques planes Impostes -	X	Fibre-ciment - Polystyrène	S073	P073	Oui

2023 - Poutre et charpente Peinture sur acier					Continue : NON		
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R-1	Atelier G00011	Poutre et charpente	X	Peinture sur acier	S074	P074	Non

2024 - Facades lourdes y compris poteaux Colle de faïence					Continue : NON		
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
Extérieur	Façade Nord-Est	Facades lourdes y compris poteaux	X	Colle de faïence	S081	P081	Non
Extérieur	Façade Sud-Est	Facades lourdes y compris poteaux		Colle de faïence	S178	P081 - idem	Non
Extérieur	Façade Sud-Ouest	Facades lourdes y compris poteaux		Colle de faïence	S179	P081 - idem	Non
Extérieur	Façade Nord-Ouest	Facades lourdes y compris poteaux		Colle de faïence	S096	P096	Non

2025 - Conduit de fluide EP Peinture sur acier Peinture					Continue : NON		
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
Extérieur	Façade Nord-Est	Conduit de fluide - EP	X	Peinture sur acier - Peinture	S082	P082	Non
Extérieur	Façade Sud-Ouest	Conduit de fluide - EP		Peinture sur acier - Peinture	S169	P082 - idem	Non
Extérieur	Façade Nord-Ouest	Conduit de fluide - EP		Peinture sur acier - Peinture	S166	P082 - idem	Non

Z026 - Ensemble des fenêtres Joint d'étanchéité Peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
Extérieur	Façade Nord-Est	Ensemble des fenêtres	X	Joint d'étanchéité - Peinture	S083	P083	Non
Extérieur	Façade Sud-Est	Ensemble des fenêtres		Joint d'étanchéité - Peinture	S174	P083 - idem	Non
Extérieur	Façade Nord-Ouest	Ensemble des fenêtres		Joint d'étanchéité - Peinture	S167	P083 - idem	Non

Z027 - Facades lourdes y compris poteaux Sous bassement Enduit béton Peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
Extérieur	Façade Nord-Est	Facades lourdes y compris poteaux - Sous bassement	X	Enduit béton - Peinture	S085	P085	Non
Extérieur	Façade Sud-Est	Facades lourdes y compris poteaux - Sous bassement		Enduit béton - Peinture	S086	P086	Non
Extérieur	Façade Sud-Ouest	Facades lourdes y compris poteaux - Sous bassement		Enduit béton - Peinture	S171	P085 - idem	Non
Extérieur	Façade Nord-Ouest	Facades lourdes y compris poteaux - Sous bassement		Enduit béton - Peinture	S168	P085 - idem	Non

Z028 - Ensemble des portes Joint d'étanchéité Noir							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R-1	Atelier Mécanique G00014	Ensemble des portes	X	Joint d'étanchéité - Noir	S105	P105	Non

ANNEXE CERTIFICAT DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI5580 Version 002

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur PITEL Pascal

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention (1)
Date d'effet : 27/07/2023 - Date d'expiration : 26/07/2030

Amiante sans mention Amiante Sans Mention (1)
Date d'effet : 27/07/2023 - Date d'expiration : 26/07/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 27/07/2023.



(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev18

ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64

📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France (AICF)
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.

TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.

TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

ANNEXE AUTRES DOCUMENTS

Document : DTA du 20/10/2021



Mission de repérage à intégrer au DTA

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»

Articles R.1334-14, R.1334-17 et 18, R.1334-20 et 21, R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêtés du 12 décembre 2012, arrêté du 21 décembre 2012 ; Norme NF X46-020

A INFORMATIONS GÉNÉRALES

A.1 DÉSIGNATION DU BATIMENT

Adresse : **Garage Central 45 rue Cognacq Jay 51100 REIMS** Numéro de Lot : **Non communiquée**
Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**
Date du Permis de Construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Étage : **Sous sol _ RDC**
Escalier : **Sans objet**
Bâtiment : **Garage Central**
Porte : **Sans objet**

Nature du bâtiment : **CHU Reims**
Cat. du bâtiment : **Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques**

A.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : **CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE**
Adresse : **RUE ROGER AUBRY 51100 REIMS**
Qualité : **Propriétaire**

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom : **CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE**
Adresse : **RUE ROGER AUBRY 51100 REIMS**

A.3 EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : **196388/113809 A** Laboratoire d'Analyses : **Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord**

Repérage réalisé par : **BUCHER Carole** Adresse laboratoire : **557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT**

N° certificat de qualification : **C021-SE02-2018** Numéro d'accréditation : **1-1593**

Date d'obtention : **16/04/2018** Organisme d'assurance professionnelle : **AXA IARD**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **Wi.Cert 16 rue Villars 57100 THIONVILLE** Adresse assurance : **313 terrasses de l'Arche 92000 NANTERRE**

Date de la commande : **18/06/2021** N° de contrat d'assurance : **RC 5271124804**

Accompagnateur : **Aucun** Date de validité : **31/12/2021**

B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise



ADIAQ
8 Rue Pierre Simon de Laplace
57070 METZ Cedex 3
Tél : 03 83 58 31 18
metz@adiag.apave.com

DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT

Date d'établissement du rapport : **Fait à METZ le 20/10/2021**
Cabinet : **ADIAQ**
Nom du diagnostiqueur : **BUCHER Carole**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

Rapport n° : 196388/113809 A
Référence du donneur d'ordre : Garage central
ADIAQ - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ
SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

1/20

Mission de repérage à intégrer au DTA



Mission de repérage à intégrer au DTA

C SOMMAIRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES	1
DÉSIGNATION DU BATIMENT	1
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	1
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	1
DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT	1
SOMMAIRE	2
CONCLUSION(S)	3
1. DANS LE CADRE DE LA MISSION DECRIT EN TÊTE DE RAPPORT, IL A ETE REPERE DES MATERIAUX ET PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE : APRES ANALYSE, ILS NE CONTIENNENT PAS D'AMIANTE.	3
2. LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION	3
3. LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION	3
PROGRAMME DE REPERAGE	4
LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20)	4
LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-21)	4
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	5
RAPPORTS PRECEDENTS	5
	5
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
LISTE DES PIÈCES VISITÉES / NON VISITÉES ET JUSTIFICATION	6
DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	6
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	7
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, (AUTRES CRITÈRES DE DÉCISION)	7
LISTE DES MATÉRIAUX NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	7
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION	7
COMMENTAIRES :	7
ÉLÉMENTS D'INFORMATION	8
ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES OUVRAGES ET PARTIES D'OUVRAGES	9
ANNEXE 2 – CROQUIS	9
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	12
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	16
ATTESTATION(S)	18

Rapport n° : 196388/113809 A / Référence du donneur d'ordre : Garage central

ADIA G - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

2/20



Mission de repérage à intégrer au DTA

D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

1. Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Local	Étage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant
Zone Administrative	RDC	Dalle	Sol	Dalle de sol

2. Liste des locaux non visités et justification

Aucun

3. Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

Rapport n° : 196388/113809 A / Référence du donneur d'ordre : Garage central

ADIAQ - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

3/20



Mission de repérage à intégrer au DTA

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...) Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.
4. Éléments extérieurs	
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

Rapport n° : 196388/113809 A / Référence du donneur d'ordre : Garage central

ADIAG - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

4/20



Mission de repérage à intégrer au DTA

F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste citée au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Lorsque le repérage porte sur des parties communes d'immeubles, seules les parties directement accessibles le jour de l'intervention sont visitées. Les parties communes accessibles uniquement depuis les parties privatives (ex : coffrages techniques, vides ordures, ...) ne peuvent pas être investiguées.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Le repérage a été réalisé le : 18/08/2021

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 : Sans objet

Documents fournis : **Néant**

Moyens mis à disposition : **Néant**

G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

Rapport n° : 196388/113809 A / Référence du donneur d'ordre : Garage central

ADIAQ - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

5/20

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES PIÈCES VISITÉES / NON VISITÉES ET JUSTIFICATION

Local / partie d'immeuble	Étage	Visitée	Justification (locaux non visités)
Façade	Extérieur	OUI	
Toiture	Extérieur	OUI	
Atelier Mécanique	1er SS	OUI	
Atelier Peinture	1er SS	OUI	
Sous Station	1er SS	OUI	
Station-Service	1er SS	OUI	
Bureau	1er SS	OUI	
Magasin	1er SS	OUI	
Vestiaires	1er SS	OUI	
Zone Administrative	RDC	OUI	
Garages Utilitaires	RDC	OUI	
Garage Ambulances	RDC	OUI	
Détente	RDC	OUI	
Magasin	RDC	OUI	
Vestiaires	RDC	OUI	

DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Revêtement
Façade	Extérieur	Ensemble des murs	Murs	Métal
Toiture	Extérieur	Toiture	Toutes zones	Complexe d'étanchéité
Atelier Mécanique	1er SS	Dalle	Sol	Béton - Peinture
		Ensemble des murs	Murs	Béton - Peinture
		Plaques ondulées	Plafond	Métal
Atelier Peinture	1er SS	Ensemble des murs	Murs	Béton - Peinture
		Plaques ondulées	Plafond	Métal
		Dalle	Sol	Béton - Peinture
Sous Station	1er SS	Ensemble des murs	Murs	Béton - Peinture
		Plaques ondulées	Plafond	Métal
		Dalle	Sol	Béton - Peinture
Station-Service	1er SS	Ensemble des murs	Murs	Béton - Peinture
		Plaques ondulées	Plafond	Métal
		Dalle	Sol	Béton - Peinture
Bureau	1er SS	Ensemble des murs	Murs	Béton - Peinture
		Plaques ondulées	Plafond	Métal
		Dalle	Sol	Béton - Peinture
Magasin	1er SS	Ensemble des murs	Murs	Béton - Toile de verre peinte
		Faux-plafond	Plafond	Laine minérale
		Dalle	Sol	Béton - Carrelage
Vestiaires	1er SS	Ensemble des murs	Murs	Béton - Toile de verre peinte
		Faux-plafond	Plafond	Laine minérale
		Dalle	Sol	Béton - Carrelage
Zone Administrative	RDC	Ensemble des murs	Murs	Béton - Peinture
		Plaques ondulées	Plafond	Laine minérale
Garages Utilitaires	RDC	Ensemble des murs	Murs	Béton - Peinture
		Plaques ondulées	Plafond	Métal
		Dalle	Sol	Béton - Peinture
Garage Ambulances	RDC	Ensemble des murs	Murs	Béton - Peinture

Rapport n° : 196388/113809 A / Référence du donneur d'ordre : Garage central

ADIAG - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

6/20



Mission de repérage à intégrer au DTA

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Zone	Revêtement
		Plaques ondulées	Plafond	Métal
		Dalle	Sol	Béton - Peinture
Détente	RDC	Ensemble des murs	Murs	Béton - Toile de verre peinte
		Faux-plafond	Plafond	Laine minérale
		Dalle	Sol	Béton - Carrelage
Magasin	RDC	Ensemble des murs	Murs	Béton - Toile de verre peinte
		Faux-plafond	Plafond	Laine minérale
		Dalle	Sol	Béton - Carrelage
Vestiaires	RDC	Ensemble des murs	Murs	Béton - Toile de verre peinte
		Faux-plafond	Plafond	Laine minérale
		Dalle	Sol	Béton - Carrelage

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, (AUTRES CRITERES DE DECISION)

Néant

LISTE DES MATERIAUX NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Local / partie d'immeuble	Étage	Composant de la construction	Zone	Partie de composant	Référence prélèvement	Référence ZPSO	Critère de décision
Zone Administrative	RDC	Dalle	Sol	Dalle de sol	P001	Z001	Résultat d'analyse (P001)

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION

(Matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

COMMENTAIRES :

Néant

LÉGENDE

Présence	A : Amiante	N : Non Amianté	a? : Probabilité de présence d'Amiante
Liste A	1	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation	
Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux-plafond	2	Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement	
Résultat de la grille d'évaluation	3	Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement	
Liste B	EP	Evaluation périodique	
Recommandations des autres matériaux et produits.	AC1	Action corrective de premier niveau	
Résultat de la grille d'évaluation	AC2	Action corrective de second niveau	
ZPSO	Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage (« ZPSO »)		
	Partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages et les parties d'ouvrage sont semblables		

Rapport n° : 196388/113809 A / Référence du donneur d'ordre : Garage central

ADIAG - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

7/20

**Mission de repérage à intégrer au DTA****I ÉLÉMENTS D'INFORMATION**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.

Rapport n° : 196388/113809 A / Référence du donneur d'ordre : Garage central

ADIA G - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

8/20



Mission de repérage à intégrer au DTA

ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES OUVRAGES ET PARTIES D'OUVRAGES

PRÉLÈVEMENT : P001		
Nom du client CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE	Numéro de dossier 196388/113809	Pièce ou local RDC - Zone Administrative
Partie du composant Dalle de sol	Date de prélèvement 18/08/2021	Nom de l'opérateur BUCHER Carole
Composant de la construction Dalle - Sol		
Résultat amiante Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT :		
Objet : Dalle de sol		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Épaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-HB-072879-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE 2 – CROQUIS

Rapport n° : 196388/113809 A / Référence du donneur d'ordre : Garage central

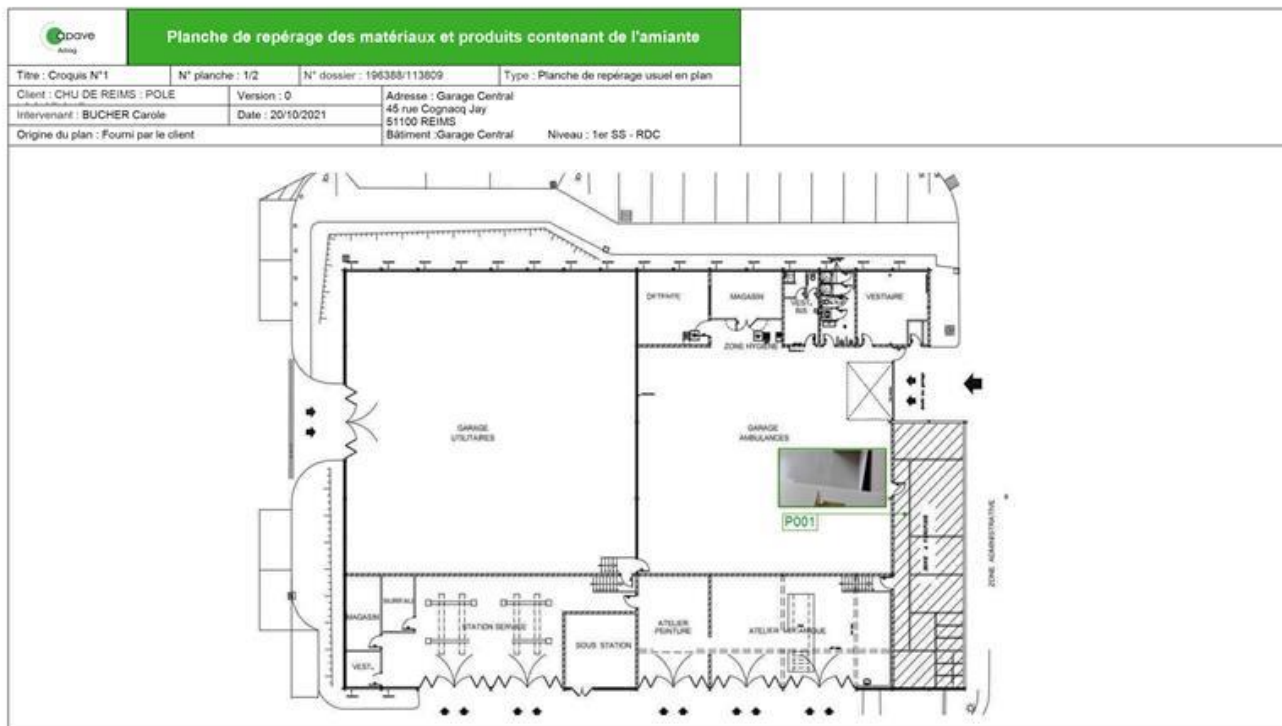
ADIAQ - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

9/20



Mission de repérage à intégrer au DTA



Rapport n° : 196388/113809 A / Référence du donneur d'ordre : Garage central

ADIAG - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

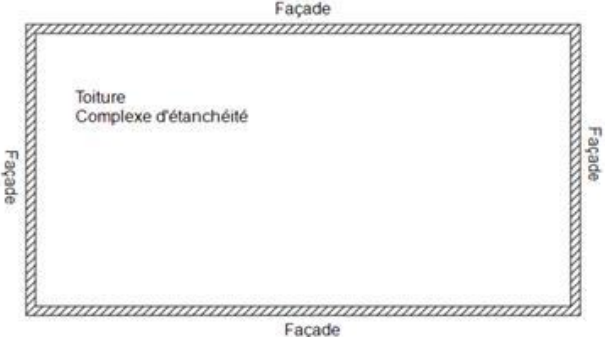
SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

10/20



Mission de repérage à intégrer au DTA

apave Adiag				Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Titre : Croquis N°2	N° planche : 2/2	N° dossier : 196388/113809	Type : Planche de repérage usuel en plan		
Client : CHU DE REIMS - POLE	Version : 0	Adresse : Garage Central 45 rue Cognacq Jay 51100 REIMS			
Intervenant : BUCHER Carole	Date : 20/10/2021	Bâtiment : Garage Central Niveau : Extérieur			
Origine du plan : Diagnostiqueur					



Rapport n° : 196388/113809 A / Référence du donneur d'ordre : Garage central

ADIAG - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

11/20



Mission de repérage à intégrer au DTA

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

Rapport n° : 196388/113809 A / Référence du donneur d'ordre : Garage central

ADIAG - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

12/20

**Mission de repérage à intégrer au DTA**

PV_00720210900682564



Analyses pour le Bâtiment

ADIAG SAS
Madame Carole BUCHER
Chez Apave - 8, rue Pierre Simon Laplace
57070 METZ

Notre référence : AR-21-HB-072879-01

Numéro de dossier : 21N043670

Référence de dossier :

196388/113809 A - Garage Central 45 rue Cognacq Jay 51100 REIMS - CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 21N043670-001 - Référence P001-RDC - Zone Administrative - Sol - Dalle - Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
657, route de Noyelles
F-62110 HENIN BEAUMONT
Tél : +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33 3 85 91 60 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 120 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

Rapport n° : 196388/113809 A / Référence du donneur d'ordre : Garage central

ADIAG - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

13/20



Mission de repérage à intégrer au DTA



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BÂTIMENT NORD SAS
Réception résultat
557 Route de Noyelles
PA du Pommier
62110 Hénin Beaumont

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-073943-01 Date d'émission de rapport : 17/09/2021 13:55 Page 1/2
Référence laboratoire N° : 21EK123047 Référence de suivi du dossier N° : 21N043670
Reçu au laboratoire le : 16/09/2021 Date de réception : 15/09/2021
Date d'analyse : 17/09/2021
Référence dossier Client : 21N043670 - 196388/113809 A - Garage Central 45 rue Cognacq Jay 51100 REIMS - CHU DE
REIMS : POLE LOGISTIQUE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	21N043670-001 - P001-RDC - Zone Administrative - Sol - Dalle - Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / RS6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MQLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MQLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MQLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MQLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0.2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Adém, 62
4580-733 Solimão - Paços de Arcos, PORTUGAL.



Rapport n° : 196388/113809 A / Référence du donneur d'ordre : Garage central

ADIAG - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

14/20



Mission de repérage à intégrer au DTA




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-073943-01 Date d'émission de rapport : 17/09/2021 13:55 Page 2/2
Référence laboratoire N° : 21EK123047 Référence de suivi du dossier N° : 21N043670
Reçu au laboratoire le : 16/09/2021 Date de réception : 15/09/2021
Date d'analyse : 17/09/2021
Référence dossier Client: 21N043670 - 196388/113809 A - Garage Central 45 rue Cognacq Jay 51100 REIMS - CHU DE REIMS : POLE LOGISTIQUE

Validé et approuvé par :



Flávia Ferreira
Technicienne analyste en
microscopie

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4980-733 Sotomaior - Paredes, PORTUGAL



Rapport n° : 196388/113809 A / Référence du donneur d'ordre : Garage central

ADIAG - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

16/20



Mission de repérage à intégrer au DTA

ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

A) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'emphysème important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

B) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des

Rapport n° : 196388/113809 A / Référence du donneur d'ordre : Garage central

ADIAG - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

16/20



Mission de repérage à intégrer au DTA

matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toutes natures contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

A. Conditionnement des déchets

Les déchets de toutes natures susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

B. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

C. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

D. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

E. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Rapport n° : 196388/113809 A / Référence du donneur d'ordre : Garage central

ADIAQ - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

17/20



Mission de repérage à intégrer au DTA

ATTESTATION(S)

Contrat RC n° 5271124804 1/2



AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. – Grands Comptes
Télécopie 01.57 65 07 90

ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313, Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, atteste par la présente que l'assuré :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale ADIAG SA**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 5271124804, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulées autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités, à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

Rapport n° : 196388/113809 A / Référence du donneur d'ordre : Garage central

ADIAG - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

18/20



Mission de repérage à intégrer au DTA



Contrat RC n° 5271124804 2/2

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 inclus sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 22/12/2020
Pour servir et valoir ce que de droit.

POUR L'ASSUREUR :



Rapport n° : 196388/113809 A / Référence du donneur d'ordre : Garage central

ADIAG - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

19/20



Mission de repérage à intégrer au DTA

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



WI.CERT
« CERTIFICATION DE COMPETENCES »
«Version 01»

Décerné à : **BUCHER Carole** Sous le numéro **C021-SE02-2018**

DOMAINE (S) CONCERNE (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	Du 04/07/2018 Au 06/05/2023
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 04/07/2018 Au 06/05/2023
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 04/07/2018 Au 06/05/2023
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 04/07/2018 Au 15/04/2023
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 04/07/2018 Au 15/04/2023
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 04/06/2019 Au 15/04/2023
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 04/07/2018 Au 15/04/2023

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 09 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009, 2 décembre 2011 et 10 Août 2015.

Délivré à Thionville, le 04/06/2019
Par WI.CERT



WI.Cert - 16, rue Villars - 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : contact@qualit.compcompetences.com
SARL au capital de 75000 euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF : 7120B N°SIRET 82805893600010

FIN DU RAPPORT

Rapport n° : 196388/113809 A / Référence du donneur d'ordre : Garage central

ADIAG - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ
SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

20/20

Commentaire : **DTA du 20/10/2021**

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets

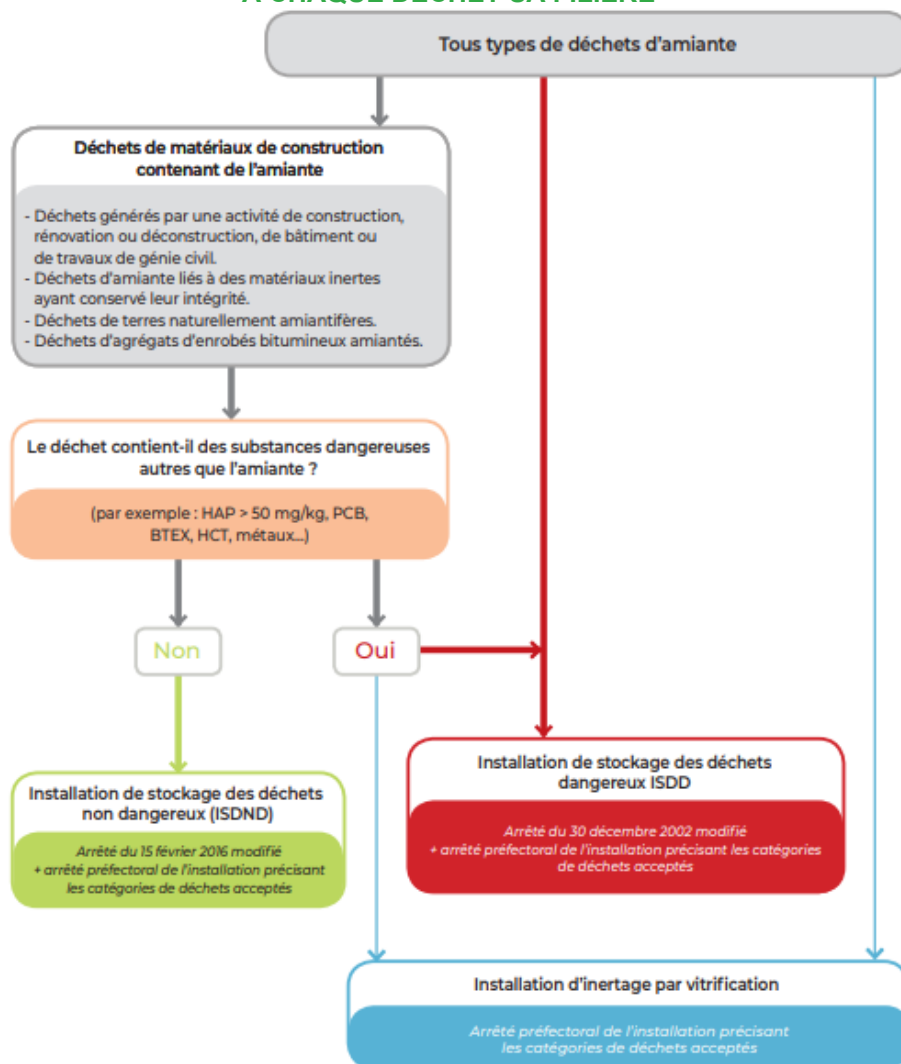


Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE



Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants : <https://www.sinoe.org/>
<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>