



APAVE
AGENCE DE LIMOGES
ZI Nord
15 rue Léon Serpollet BP 11584
87022 LIMOGES CEDEX
N° SIRET : 90386907100170

DONNEUR D'ORDRE
CH BRIVE Bât 31 Bel air VAREILLE
1 bd du Dr VERLHAC
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
CONTACT :



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre : **2213715.2**
Numéro de contrat : **C23099850M0001**
Numéro de de tâche : **T230144350**
Date d'émission du rapport : **18/12/2023**

Rapport N° :
C23099850M0001 _75324 _VAREILLE
_amiante avant travaux

Lieu d'intervention :
BMC P2 Radiologie

1 bd du Dr VERLHAC
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Destinataire rapport :
CH BRIVE Bât 31 Bel air VAREILLE
Sandra

Date d'intervention :
07/12/2023 07/12/2023

Intervenant : **Monsieur Sébastien GRAPY**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 129 pages

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : 1 bd du Dr VERLHAC
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Étage :
Bâtiment :
Nature du bâtiment : BMC P2 Radiologie

Numéro de Lot :
Référence Cadastre : Non communiqué
Date du Permis de Construire : Antérieur au 1er juillet 1997
Date de construction : Non communiquée

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : CH BRIVE Bât 31 Bel air VAREILLE Sandra
Adresse : 1 bd du Dr VERLHAC
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom : CH BRIVE Bât 31 Bel air VAREILLE Sandra
Adresse : 1 bd du Dr VERLHAC
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par : GRAPY Sébastien

N° certification : CPDI6348

Date d'obtention : 19/04/2022

Organisme : I.CERT

Adresse : Bâtiment K
Parc d'affaires, Espace Performance
35760 SAINT-GRÉGOIRE

Date de la commande : 08/12/2023

Accompagnateur : Sandra VAREILLE

Laboratoire d'Analyses : Eurofins Analyses pour le Bâtiment
Sud-Ouest

Adresse laboratoire : 4 Chemin des Maures 33170
Gradignan

Numéro d'accréditation : 1-5840

Organisme d'assurance professionnelle : Allianz Global Corporate & Specialty
SE

Adresse assurance : 1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La
Défense Cedex

N° de contrat d'assurance : FRL003861

Date de validité : 31/12/2026

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence : Plan existant et plan projet
Nature des travaux envisagés : Restructuration du service de radiologie bâtiment BMC P2

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT	2
RESULTATS DU REPERAGE.....	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	7
INVESTIGATIONS NON REALISEES	15
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	15
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	15
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	15
OBJECTIF	15
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	15
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	15
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	17
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	17
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	17
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)	31
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI	31
PRECONISATIONS	32
ANNEXE : CROQUIS.....	33
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	52
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	83
ANNEXE : TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES	103
ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	106
ANNEXE : CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	126
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	127
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS	128

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	N° de lot	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+2	Zo ne 4	01-02-046 Bureau	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S236	Z028
R+2	Zo ne 4	01-02-047 Bureau cadre	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S237	Z028
R+2	Zo ne 4	01-02-049.1 Sanitaire	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P005)	S013	Z006
R+2	Zo ne 4	01-02-050 Détente	Menuiseries exterieurs	Joint mousse noir horizontal	Document consulté	S005	Z002
			Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité vertical	Document consulté	S006	Z003
R+2	Zo ne 4	01-02-052 Chambre de garde des manipulateurs	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S238	Z028
R+2	Zo ne 4	01-02-053 Bureau	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S239	Z028
R+2	Zo ne 4	01-02-054 Salle d'échographie/wc	Menuiseries exterieurs	Joint mousse noir horizontal	Document consulté	S007	Z002
			Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P008)	S097	Z009
			Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité vertical	Document consulté	S008	Z003
			Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	Document consulté	S258	Z029
R+2	Zo ne 4	01-02-055 Salle d'échographie	Menuiseries exterieurs	Joint mousse noir horizontal	Document consulté	S009	Z002
			Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S100	Z009
			Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	Document consulté	S259	Z029
			Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité vertical	Document consulté	S010	Z003
R+2	Zo ne 4	01-02-056 Salle d'attente	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S101	Z009
R+2	Zo ne	01-02-057 Sanitaire	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S102	Z009

Etage	N° de lot	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
	4	H/F PMR					
R+2	Zo ne 4	01-02-058 Salle d'échographi e	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S103	Z009
R+2	Zo ne 4	01-02-059 Vestiaires hommes	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S240	Z011
R+2	Zo ne 4	01-02-060 Salle de lecture	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P011)	S106	Z011
R+2	Zo ne 4	01-02-061 Archives	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S241	Z011
R+2	Zo ne 4	01-02-062 Local technique informatique	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S242	Z011
R+2	Zo ne 4	01-02-510 Circulation	Revêtement de murs	Calicots + enduit plâtre	Résultat d'analyse (P006)	S020	Z007
			Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P012)	S110	Z028
			Revêtement de murs	Calicots + enduit plâtre	Résultat d'analyse (P041)	S255	Z007
R+2	Zo ne 1	01-02-030 Sanitaire H/F	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S256	Z006
R+2	Zo ne 1	01-02-031 Ancienne salle de radio	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S114	Z010
R+2	Zo ne 1	01-02-032 Sanitaire H/F	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P018)	S131	
R+2	Zo ne 1	01-02-033 Vestiaires	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S243	Z010
R+2	Zo ne 1	01-02-034 Vestiaires	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S244	Z010
R+2	Zo ne 1	01-02-035 Salle d'attente	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S122	Z010
R+2	Zo ne 1	01-02-036 Bureau	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S123	Z010
R+2	Zo ne 1	01-02-037 Bureau	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P013)	S113	Z010

Etage	N° de lot	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+2	Zone 1	01-02-038 Stockage	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S117	Z010
			Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P033)	S246	
R+2	Zone 1	01-02-073 Salle d'attente radio	Revêtement de sol	Dalle + colle	Résultat d'analyse (P014)	S120	Z012
R+2	Zone 1	01-02-074 Sanitaire H/F	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S015	Z006
R+2	Zone 1	01-02-506 Coursive	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P022)	S194	Z019
			Chassis vitrés fixe	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P021)	S190	Z018
			Menuiseries aluminium	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P024)	S202	Z021
			Menuiseries aluminium	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P025)	S206	Z022
R+2	Zone 1	01-02-508 Circulation	Revêtement de sol	Dalle + colle	Résultat d'analyse (P014 - idem)	S121	Z012
R+2	Zone 1	01-02-509 Sas	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S245	Z010
R+2	Zone 2	01-02-014 Stockage matériel	Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P028)	S212	Z023
R+2	Zone 2	01-02-015 Réserve	Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P028 - idem)	S213	Z023
R+2	Zone 2	01-02-016 Stockage	Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P028 - idem)	S214	Z023
R+2	Zone 2	01-02-017 Vestiaires	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S218	Z025
R+2	Zone 2	01-02-019 Vestiaires	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S219	Z025
R+2	Zone 2	01-02-023 Sanitaires	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S257	Z006
R+2	Zone 2	01-02-501 Circulation	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P027)	S211	Z025
R+2	Zone 2	01-02-502 Sas	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S222	Z025

Etage	N° de lot	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
	2						
R+2	Zone 2	01-02-504 Coursive	Chassis vitrés fixe	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P021 - idem)	S191	Z018
			Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P022 - idem)	S195	Z019
			Menuiseries aluminium	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P024 - idem)	S203	Z021
			Menuiseries aluminium	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P025 - idem)	S207	Z022
R+2	Zone 2	01-02-505 Coursive	Chassis vitrés fixe	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P021 - idem)	S192	Z018
			Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P022 - idem)	S196	Z019
			Menuiseries aluminium	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P024 - idem)	S204	Z021
			Menuiseries aluminium	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P025 - idem)	S208	Z022
R+2	Zone 3	01-02-076	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P031)	S232	
R+2	Zone 3	01-02-501 Circulation	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S231	Z025
R+2	Zone 3	01-02-503 Coursive	Chassis vitrés fixe	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P021 - idem)	S193	Z018
			Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P022 - idem)	S197	Z019
			Menuiseries aluminium	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P024 - idem)	S205	Z021
			Menuiseries aluminium	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P025 - idem)	S209	Z022
SOUS SOL	Zone 1	reseau enterré vide sanitaire	Conduit de fluide	Fibre-ciment - Brut	Résultat d'analyse (P003)		

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	N° de lot	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+2	Zone 4	01-02-046 Bureau	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S080	Z008
R+2	Zone 4	01-02-047 Bureau cadre	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S081	Z008
R+2	Zone 4	01-02-048 Secrétariat	Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S002	Z001

Etage	N° de lot	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Echographie	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S082	Z008
R+2	Zone 4	01-02-049 Bureau	Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S003	Z001
			Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S083	Z008
R+2	Zone 4	01-02-049.1 Sanitaire	Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P003)	S011	Z004
			Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S084	Z008
			Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P004)	S012	Z005
R+2	Zone 4	01-02-050 Détente	Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P001)	S001	Z001
			Revêtement de murs	Enduits plâtre et ciment	Résultat d'analyse (P002)	S004	
			Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S085	Z008
R+2	Zone 4	01-02-052 Chambre de garde des manipulateurs	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S086	Z008
			Revêtement de murs	Enduit plâtre beige	Résultat d'analyse (P034.1)	S248	
			Revêtement de murs	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P035)	S249	
			Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P037)	S251	
			Revêtement de murs	Calicots	Résultat d'analyse (P036)	S250	
R+2	Zone 4	01-02-053 Bureau	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S087	Z008
R+2	Zone 4	01-02-054 Salle d'échographie /wc	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S088	Z008
			Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P009)	S104	
			Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P010)	S105	
R+2	Zone 4	01-02-055 Salle d'échographie	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S089	Z008
R+2	Zone 4	01-02-056 Salle d'attente	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S090	Z008
R+2	Zone 4	01-02-057 Sanitaire H/F PMR	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S091	Z008
R+2	Zone 4	01-02-058 Salle	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S092	Z008

Etage	N° de lot	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		d'échographie					
R+2	Zon e 4	01-02-059 Vestiaires hommes	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S093	Z008
R+2	Zon e 4	01-02-060 Salle de lecture	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S094	Z008
R+2	Zon e 4	01-02-061 Archives	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S095	Z008
R+2	Zon e 4	01-02-062 Local technique informatique	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S096	Z008
R+2	Zon e 4	01-02-510 Circulation	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007)	S039	Z008
R+2	Zon e 1	01-02-027 Vestiaires	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S040	Z008
			Revêtement de sol	Dalle + colle	Résultat d'analyse (P016)	S124	Z014
			Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P017 - idem)	S137	Z015
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S144	Z017
			Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P019 - idem)	S138	Z016
R+2	Zon e 1	01-02-028 Vestiaires	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S041	Z008
			Revêtement de sol	Dalle + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S125	Z014
			Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P017 - idem)	S139	Z015
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S145	Z017
			Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P019 - idem)	S140	Z016
R+2	Zon e 1	01-02-029 Salle de radio	Revêtement de sol	Dalle + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S126	Z014
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S146	Z017
R+2	Zon e 1	01-02-030 Sanitaire H/F	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S042	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S147	Z017
R+2	Zon e 1	01-02-031 Ancienne salle de radio	Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S148	Z017
			Revêtement de	Dalle de sol, colle et	Résultat d'analyse	S247	

Etage	N° de lot	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
			sol	ragréage	(P034)		
R+2	Zone 1	01-02-032 Sanitaire H/F	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S043	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S149	Z017
			Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P017)	S130	Z015
			Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P019)	S132	Z016
R+2	Zone 1	01-02-033 Vestiaires	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S044	Z008
			Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P017 - idem)	S133	Z015
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S150	Z017
			Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P019 - idem)	S134	Z016
R+2	Zone 1	01-02-034 Vestiaires	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S045	Z008
			Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P017 - idem)	S135	Z015
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S151	Z017
			Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P019 - idem)	S136	Z016
R+2	Zone 1	01-02-035 Salle d'attente	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S046	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S152	Z017
			Ensemble des chasis vitrés	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P015)	S142	Z013
R+2	Zone 1	01-02-036 Bureau	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S047	Z008
			Ensemble des chasis vitrés	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P015 - idem)	S143	Z013
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S153	Z017
R+2	Zone 1	01-02-037 Bureau	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S048	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S154	Z017
R+2	Zone 1	01-02-038 Stockage	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S049	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S155	Z017

Etage	N° de lot	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+2	Zone 1	01-02-072 Secrétariat	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S050	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S156	Z017
			Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Document consulté	S119	
R+2	Zone 1	01-02-073 Salle d'attente radio	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S051	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S157	Z017
R+2	Zone 1	01-02-074 Sanitaire H/F	Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S014	Z004
			Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S016	Z005
			Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S052	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S158	Z017
R+2	Zone 1	01-02-506 Coursive	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S053	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S159	Z017
			Revêtement de murs	Enduit plâtre + ciment	Résultat d'analyse (P023)	S198	Z020
R+2	Zone 1	01-02-508 Circulation	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S055	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S160	Z017
R+2	Zone 1	01-02-509 Sas	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S054	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020)	S141	Z017
R+2	Zone 2	01-02-014 Stockage matériel	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S056	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S161	Z017
R+2	Zone 2	01-02-015 Réserve	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S057	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S162	Z017
R+2	Zone 2	01-02-016 Stockage	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S058	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S163	Z017
			Revêtement de	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	S252	

Etage	N° de lot	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
			murs et plafond		(P038)		
R+2	Zone 2	01-02-017 Vestiaires	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S059	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S164	Z017
R+2	Zone 2	01-02-018 Salle de radio	Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S165	Z017
			Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse (P029)	S215	
R+2	Zone 2	01-02-019 Vestiaires	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S060	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S166	Z017
R+2	Zone 2	01-02-020 Vestiaires	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S061	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S167	Z017
			Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P026 - idem)	S216	Z024
R+2	Zone 2	01-02-021 Vestiaires	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S062	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S168	Z017
			Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P026 - idem)	S217	Z024
R+2	Zone 2	01-02-022 Salle de radio	Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S169	Z017
R+2	Zone 2	01-02-023 Sanitaires	Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S017	Z004
			Revêtement de sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S019	Z005
			Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S063	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S170	Z017
			Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P017 - idem)	S235	Z015
R+2	Zone 2	01-02-024 Salle de lecture radio	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S064	Z008
			Revêtement de sol	Dalle + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S127	Z014
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S171	Z017
R+2	Zone 2	01-02-025 Réserve	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S065	Z008

Etage	N° de lot	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
			Revêtement de sol	Dalle + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S128	Z014
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S172	Z017
R+2	Zon e 2	01-02-026 Chambre de garde	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S066	Z008
			Revêtement de sol	Dalle + colle	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S129	Z014
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S173	Z017
R+2	Zon e 2	01-02-501 Circulation	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S067	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S174	Z017
			Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P026)	S210	Z024
R+2	Zon e 2	01-02-502 Sas	Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S220	Z017
			Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S221	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots	Résultat d'analyse (P039)	S253	
R+2	Zon e 2	01-02-504 Coursive	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S068	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S175	Z017
			Revêtement de murs	Enduit plâtre + ciment	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S199	Z020
R+2	Zon e 2	01-02-505 Coursive	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S069	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S176	Z017
			Revêtement de murs	Enduit plâtre + ciment	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S200	Z020
R+2	Zon e 3	01-02-004 Attente + préparation couchée	Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S177	Z017
			Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S224	Z026
R+2	Zon e 3	01-02-005 Salle de lecture scanner	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S070	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S178	Z017
			Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P032)	S233	Z027
R+2	Zon	01-02-006	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	S071	Z008

Etage	N° de lot	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
	e 3	Local technique			(P007 - idem)		
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S179	Z017
			Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P032 - idem)	S234	Z027
R+2	Zon e 3	01-02-007 Salle de scanner	Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S180	Z017
			Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S225	Z026
R+2	Zon e 3	01-02-008 SAS Préparation	Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S181	Z017
			Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S226	Z026
R+2	Zon e 3	01-02-009 Sanitaires H/F PMR	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S072	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S182	Z017
			Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S227	Z026
R+2	Zon e 3	01-02-010 Box de soins 1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S073	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S183	Z017
			Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S228	Z026
R+2	Zon e 3	01-02-011 Box de soin 2	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S074	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S184	Z017
			Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S229	Z026
R+2	Zon e 3	01-02-012 Réserve	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S075	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S185	Z017
			Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P030 - idem)	S230	Z026
R+2	Zon e 3	01-02-013 Salle d'attente scanner	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S076	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S186	Z017
			Revêtement de sol	Ragréage + colle	Résultat d'analyse (P030)	S223	Z026
R+2	Zon e 3	01-02-076	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S077	Z008

Etage	N° de lot	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S187	Z017
R+2	Zone 3	01-02-501 Circulation	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S078	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S188	Z017
			Revêtement de murs et plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P040)	S254	
R+2	Zone 3	01-02-503 Coursive	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S079	Z008
			Revêtement de murs et plafond	Calicots enduit plâtre	Résultat d'analyse (P020 - idem)	S189	Z017
			Revêtement de murs	Enduit plâtre + ciment	Résultat d'analyse (P023 - idem)	S201	Z020

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
07/12/2023	RAT

Documents remis :

Titre	Référence
Programme de travaux	Plan existant et plan projet

Ecart(s) par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Commentaire : Néant

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux : Plan existant et plan projet

Nature des travaux envisagés : Restructuration du service de radiologie bâtiment BMC P2


Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	N° Lot	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+2	Zone 4	01-02-046 Bureau	OUI	
R+2	Zone 4	01-02-047 Bureau cadre	OUI	
R+2	Zone 4	01-02-048 Secrétariat Echographie	OUI	
R+2	Zone 4	01-02-049 Bureau	OUI	
R+2	Zone 4	01-02-049.1 Sanitaire 	OUI	
R+2	Zone 4	01-02-050 Détente	OUI	
R+2	Zone 4	01-02-051 Balcon	OUI	
R+2	Zone 4	01-02-052 Chambre de garde des manipulateurs 	OUI	
R+2	Zone 4	01-02-053 Bureau	OUI	
R+2	Zone 4	01-02-054 Salle d'échographie/wc	OUI	

Etage	N° Lot	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
				

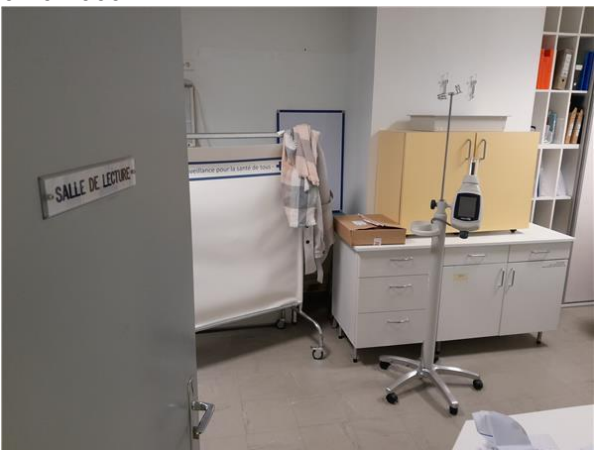
Etage	N° Lot	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+2	Zone 4	01-02-055 Salle d'échographie	OUI	
R+2	Zone 4	01-02-056 Salle d'attente	OUI	
R+2	Zone 4	01-02-057 Sanitaire H/F PMR	OUI	
R+2	Zone 4	01-02-058 Salle d'échographie	OUI	
R+2	Zone 4	01-02-059 Vestiaires hommes	OUI	
R+2	Zone 4	01-02-060 Salle de lecture 	OUI	
R+2	Zone 4	01-02-061 Archives	OUI	
R+2	Zone 4	01-02-062 Local technique informatique	OUI	
R+2	Zone 4	01-02-510 Circulation 	OUI	
R+2	Zone 1	01-02-027 Vestiaires	OUI	

Etage	N° Lot	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
				

Etage	N°Lot	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+2	Zone 1	01-02-028 Vestiaires	OUI	
R+2	Zone 1	01-02-029 Salle de radio	OUI	
R+2	Zone 1	01-02-030 Sanitaire H/F	OUI	
R+2	Zone 1	01-02-031 Ancienne salle de radio 	OUI	
R+2	Zone 1	01-02-032 Sanitaire H/F 	OUI	
R+2	Zone 1	01-02-033 Vestiaires	OUI	
R+2	Zone 1	01-02-034 Vestiaires	OUI	
R+2	Zone 1	01-02-035 Salle d'attente	OUI	


Etage	N° Lot	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
				

Etage	N° Lot	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+2	Zone 1	01-02-036 Bureau	OUI	
R+2	Zone 1	01-02-037 Bureau 	OUI	
R+2	Zone 1	01-02-038 Stockage	OUI	
R+2	Zone 1	01-02-072 Secrétariat	OUI	
R+2	Zone 1	01-02-073 Salle d'attente radio 	OUI	
R+2	Zone 1	01-02-074 Sanitaire H/F	OUI	
R+2	Zone 1	01-02-506 Coursive	OUI	

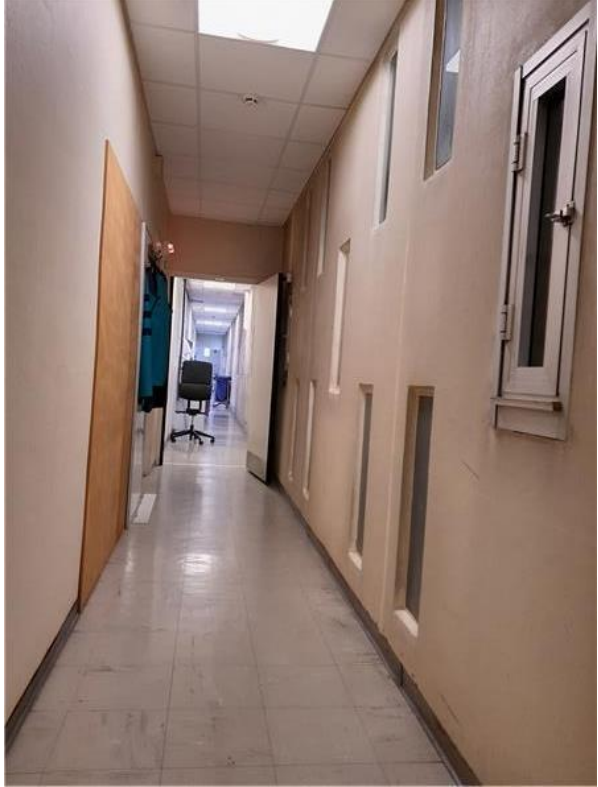Etage	N° Lot	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
				

Etage	N° Lot	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+2	Zone 1	01-02-508 Circulation	OUI	
R+2	Zone 1	01-02-509 Sas	OUI	
R+2	Zone 2	01-02-014 Stockage matériel 	OUI	
R+2	Zone 2	01-02-015 Réserve	OUI	
R+2	Zone 2	01-02-016 Stockage	OUI	
R+2	Zone 2	01-02-017 Vestiaires	OUI	
R+2	Zone 2	01-02-018 Salle de radio 	OUI	
R+2	Zone 2	01-02-019 Vestiaires	OUI	
R+2	Zone 2	01-02-020 Vestiaires	OUI	
R+2	Zone 2	01-02-021 Vestiaires	OUI	
R+2	Zone 2	01-02-022 Salle de radio	OUI	
R+2	Zone 2	01-02-023 Sanitaires	OUI	
R+2	Zone 2	01-02-024 Salle de lecture radio	OUI	

Etage	N° Lot	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+2	Zone 2	01-02-025 Réserve	OUI	
R+2	Zone 2	01-02-026 Chambre de garde	OUI	
R+2	Zone 2	01-02-501 Circulation 	OUI	
R+2	Zone 2	01-02-502 Sas	OUI	
R+2	Zone 2	01-02-504 Coursive	OUI	
R+2	Zone 2	01-02-505 Coursive	OUI	
R+2	Zone 3	01-02-004 Attente + préparation couchée	OUI	
R+2	Zone 3	01-02-005 Salle de lecture scanner	OUI	
R+2	Zone 3	01-02-006 Local technique	OUI	
R+2	Zone 3	01-02-007 Salle de scanner	OUI	
R+2	Zone 3	01-02-008 SAS Préparation	OUI	
R+2	Zone 3	01-02-009 Sanitaires H/F PMR	OUI	
R+2	Zone 3	01-02-010 Box de soins 1	OUI	
R+2	Zone 3	01-02-011 Box de soin 2	OUI	
R+2	Zone 3	01-02-012 Réserve	OUI	
R+2	Zone 3	01-02-013 Salle d'attente scanner	OUI	

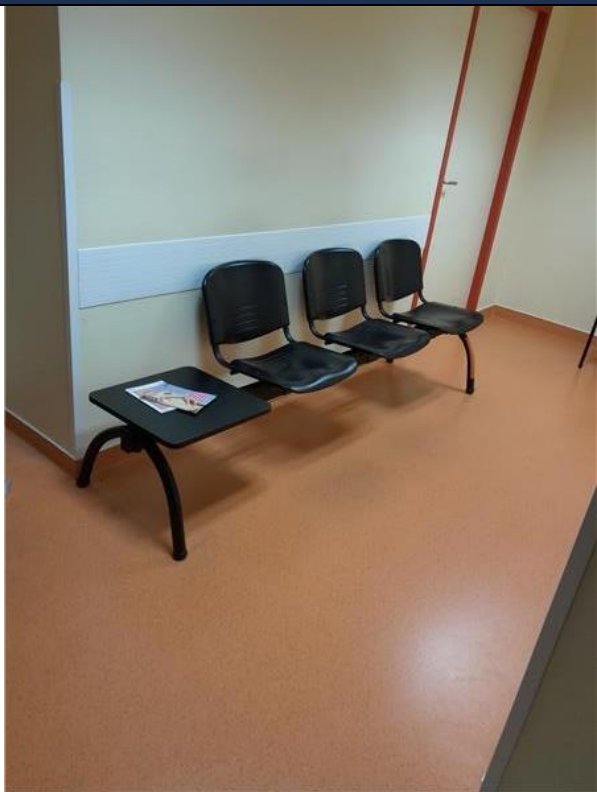Etage	N°Lot	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
				
R+2	Zone 3	01-02-076 	OUI	
R+2	Zone 3	01-02-501 Circulation	OUI	
R+2	Zone 3	01-02-503 Coursive	OUI	
R+2	Zone 1	reseau enterré vide sanitaire	OUI	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P	
	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M	
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	
	Peintures des bardages métalliques	M	
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M	
	Carton-amiante	M	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P	
	Peintures décoratives	M	
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P	
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P	
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M	
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P	
Poteaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M	
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Flocages	M	
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	

	Sous couches des tissus muraux	P
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite	P
	Isolants intérieurs des portes	P
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures intumescentes	M
4 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds	Flocages	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	M
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Résines	M
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M
Poutres et charpentes	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich)	P
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M
Gaines et coffres horizontaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Bandes calicot	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M

Faux plafonds	Panneaux et plaques	P
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P
	Pare vapeur	P
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P
Suspentes et contrevents	Flocages	M
	Protections en plâtre	M
	Peintures intumescentes	M
5 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sols	Dalles de sol	P
	Nez de marche	P
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M
	Colles bitumineuses	M
	Colles non bitumineuses	M
	Moquette	M
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P
	Peintures de sol	M
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M
	Revêtements de sols sportifs	P
	Joints de dilatation et d'assemblage	P
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P
	Enduit de cuvelage	M
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS


L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.


Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

ANNEXE : CROQUIS


apave Planche de repérage			
Client :	VAREILLE Sandra	Titre :	Document 1
N° rapport :	T230144350		
N° planche :	1/18	Version : 0	
Type :	Croquis	Lieu d'intervention :	1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Date :	18/12/2023	Bâtiment :	
Intervenant :	GRAPY Sébastien	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	Plan projet

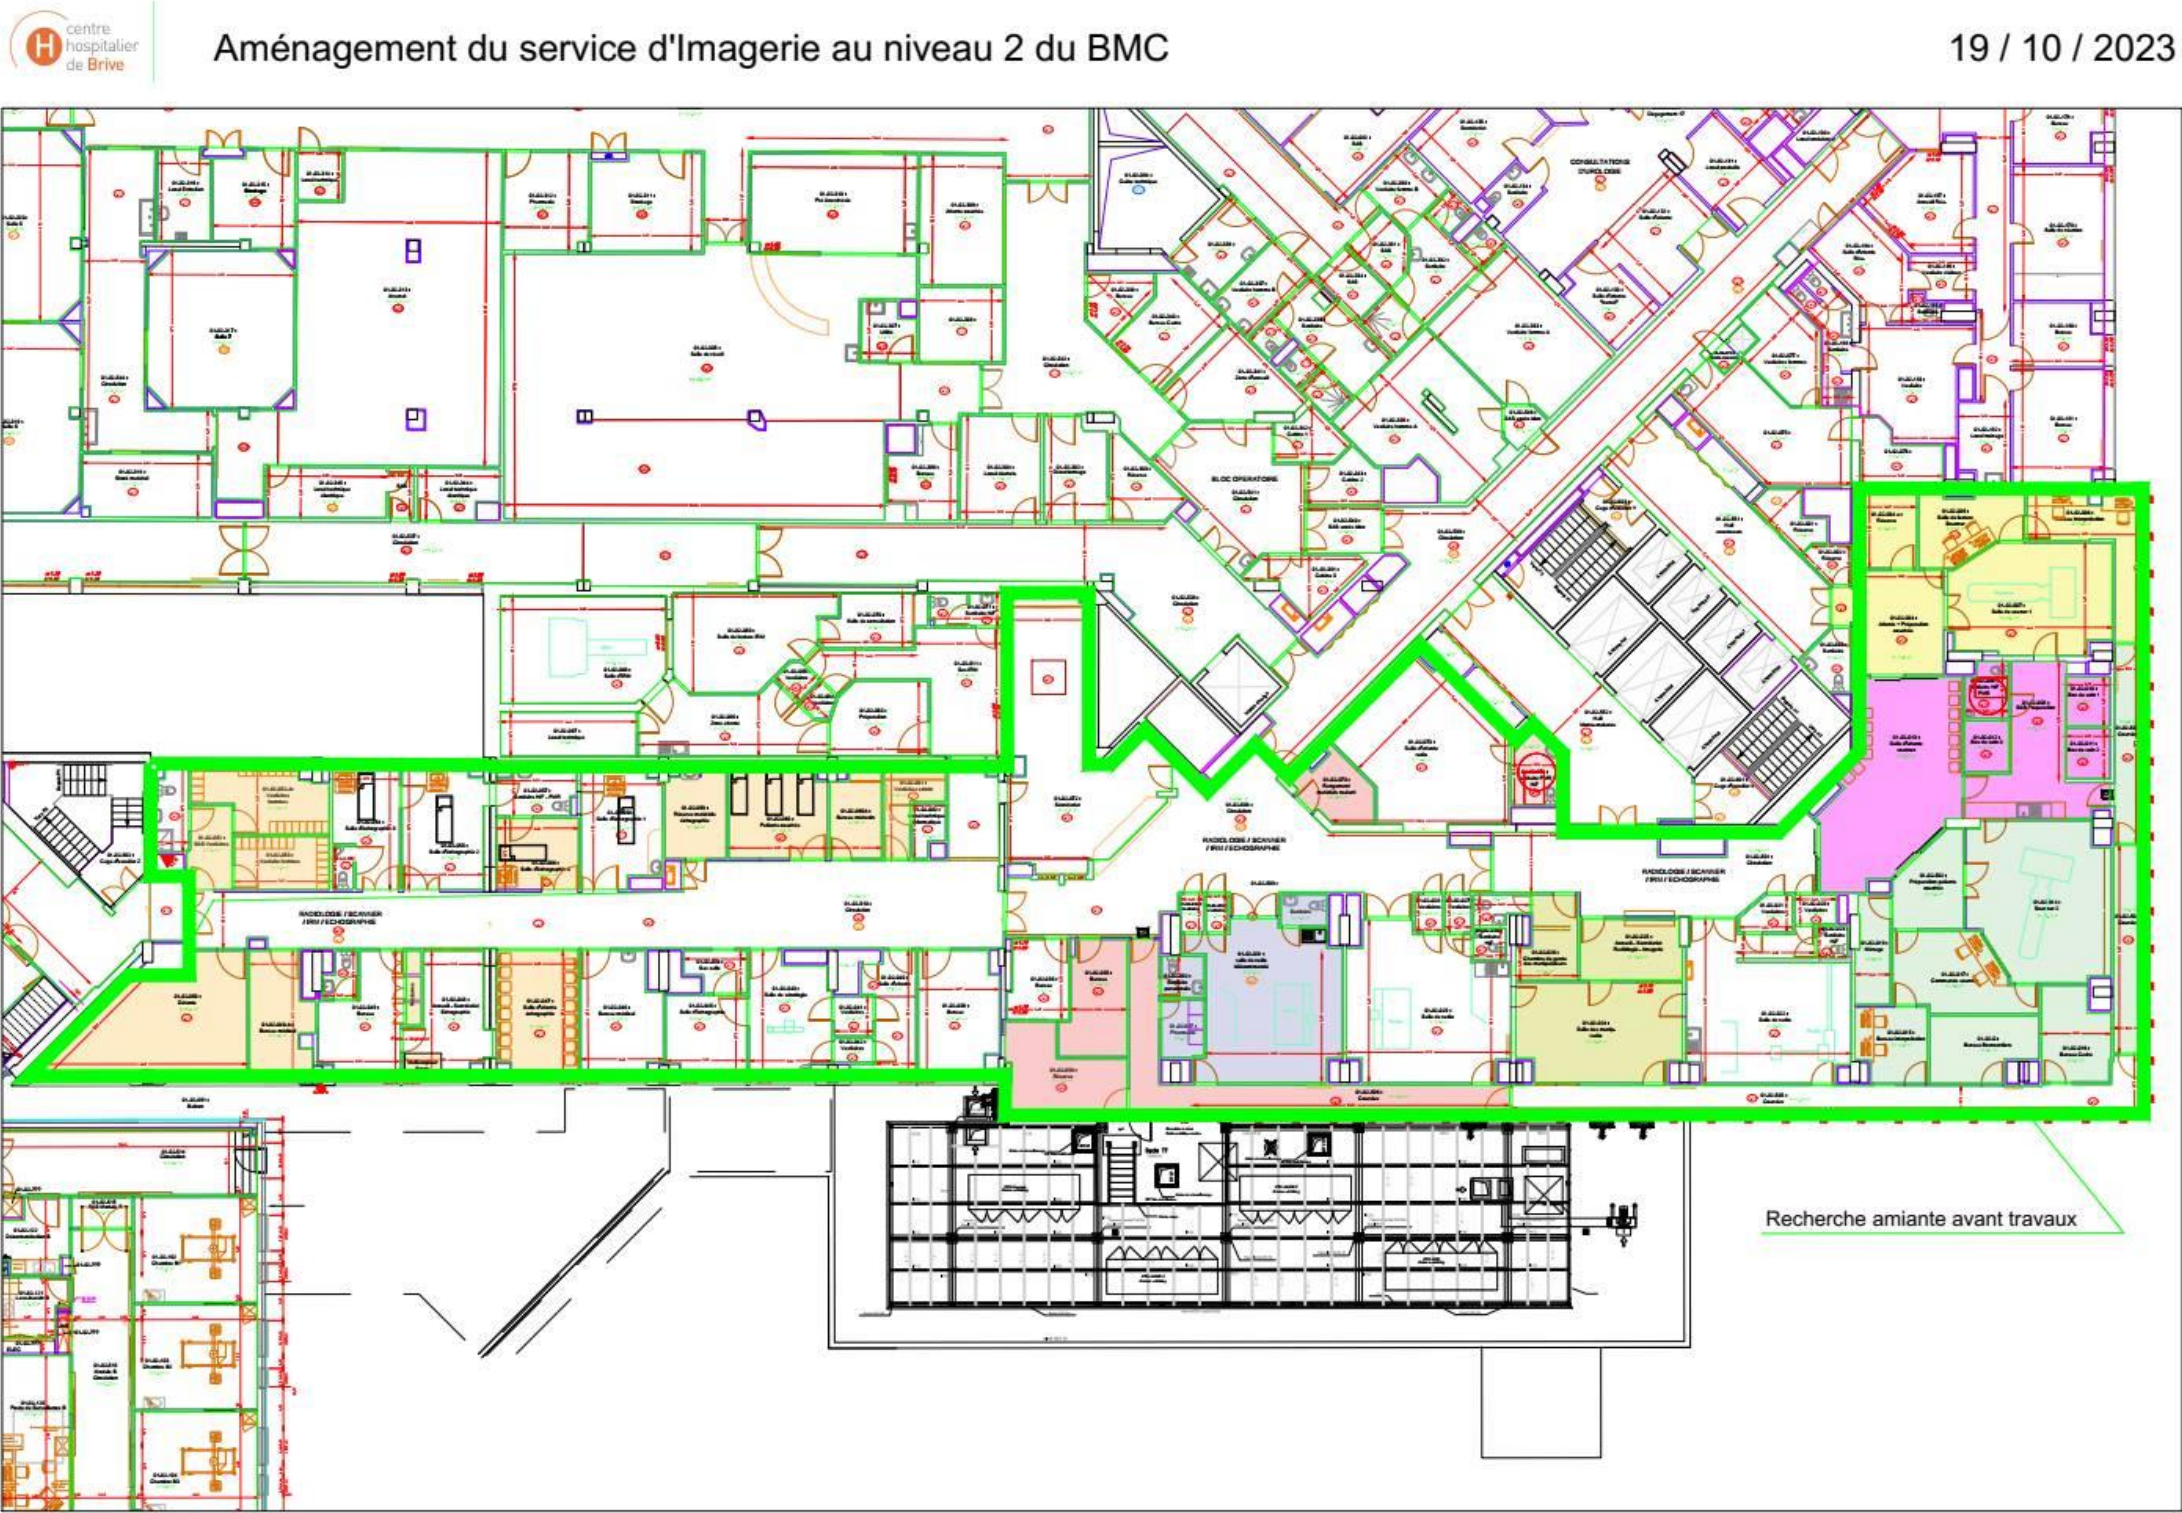


Client :	VAREILLE Sandra	Titre :	Périmètre des travaux ZONE 4
N° rapport :	T230144350	Lieu d'intervention :	1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
N° planche :	2/18	Bâtiment :	
Type :	Croquis	Etage :	
Date :	18/12/2023	Commentaire :	
Intervenant :	GRAPY Sébastien		
Origine du plan :			

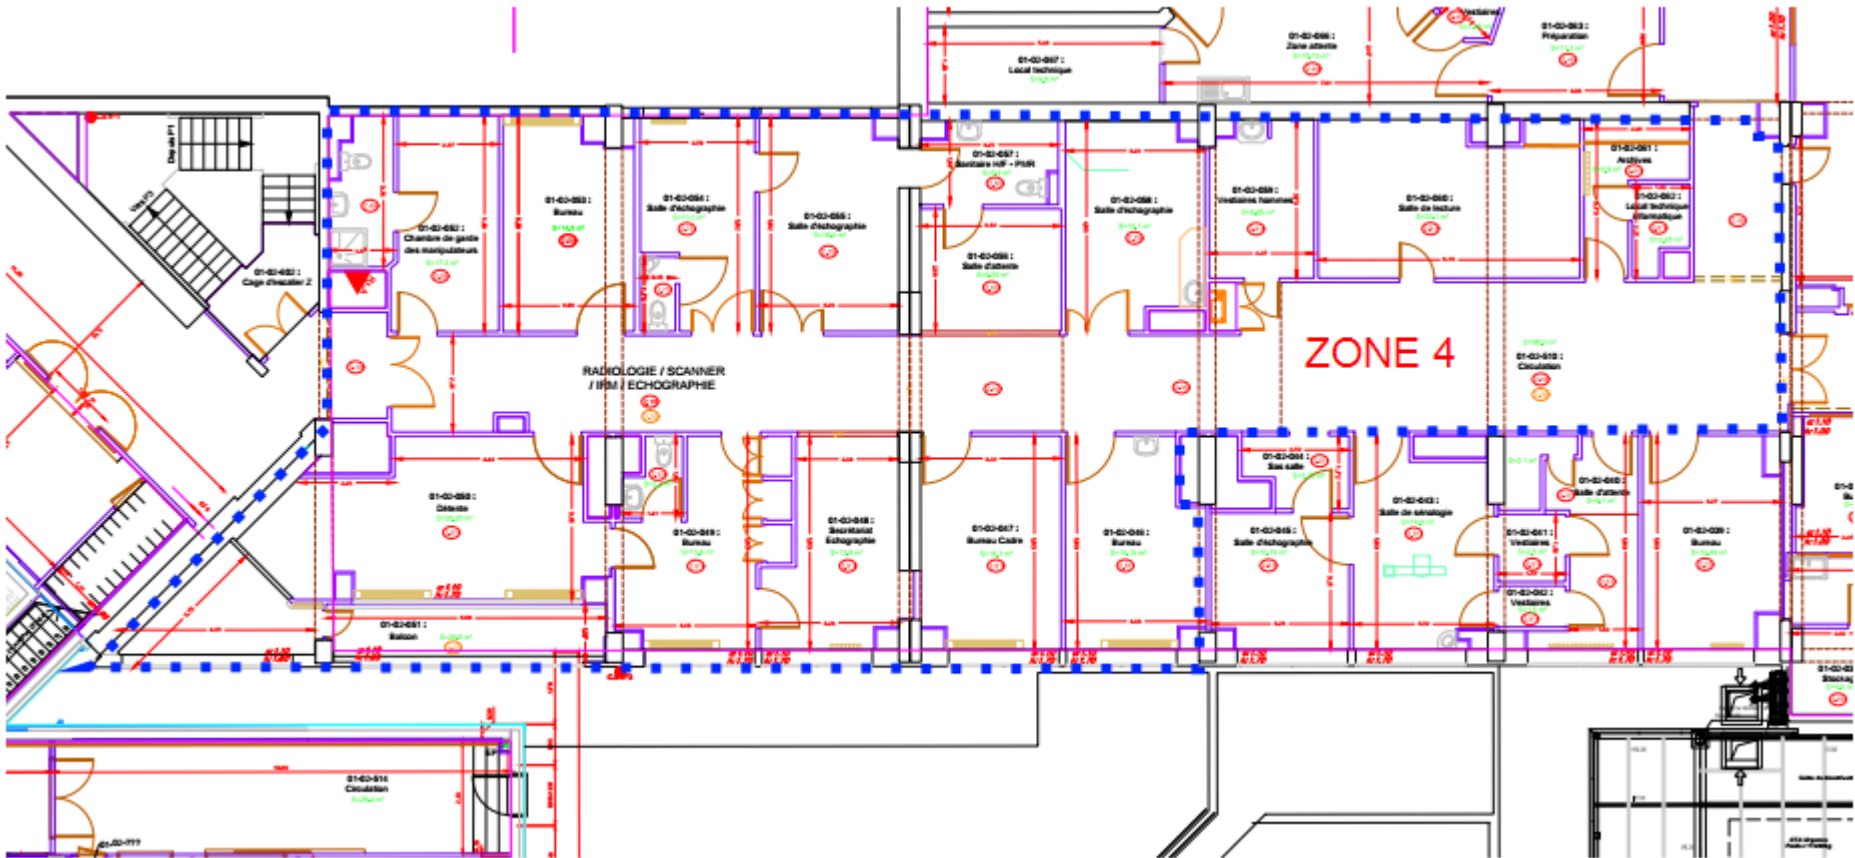

Client :	VAREILLE Sandra	Titre :	Périmètre des travaux ZONE 2
N° rapport :	T230144350	Lieu d'intervention :	1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
N° planche :	4/18	Bâtiment :	
Type :	Croquis	Etage :	
Date :	18/12/2023	Commentaire :	
Intervenant :	GRAPY Sébastien		
Origine du plan :			

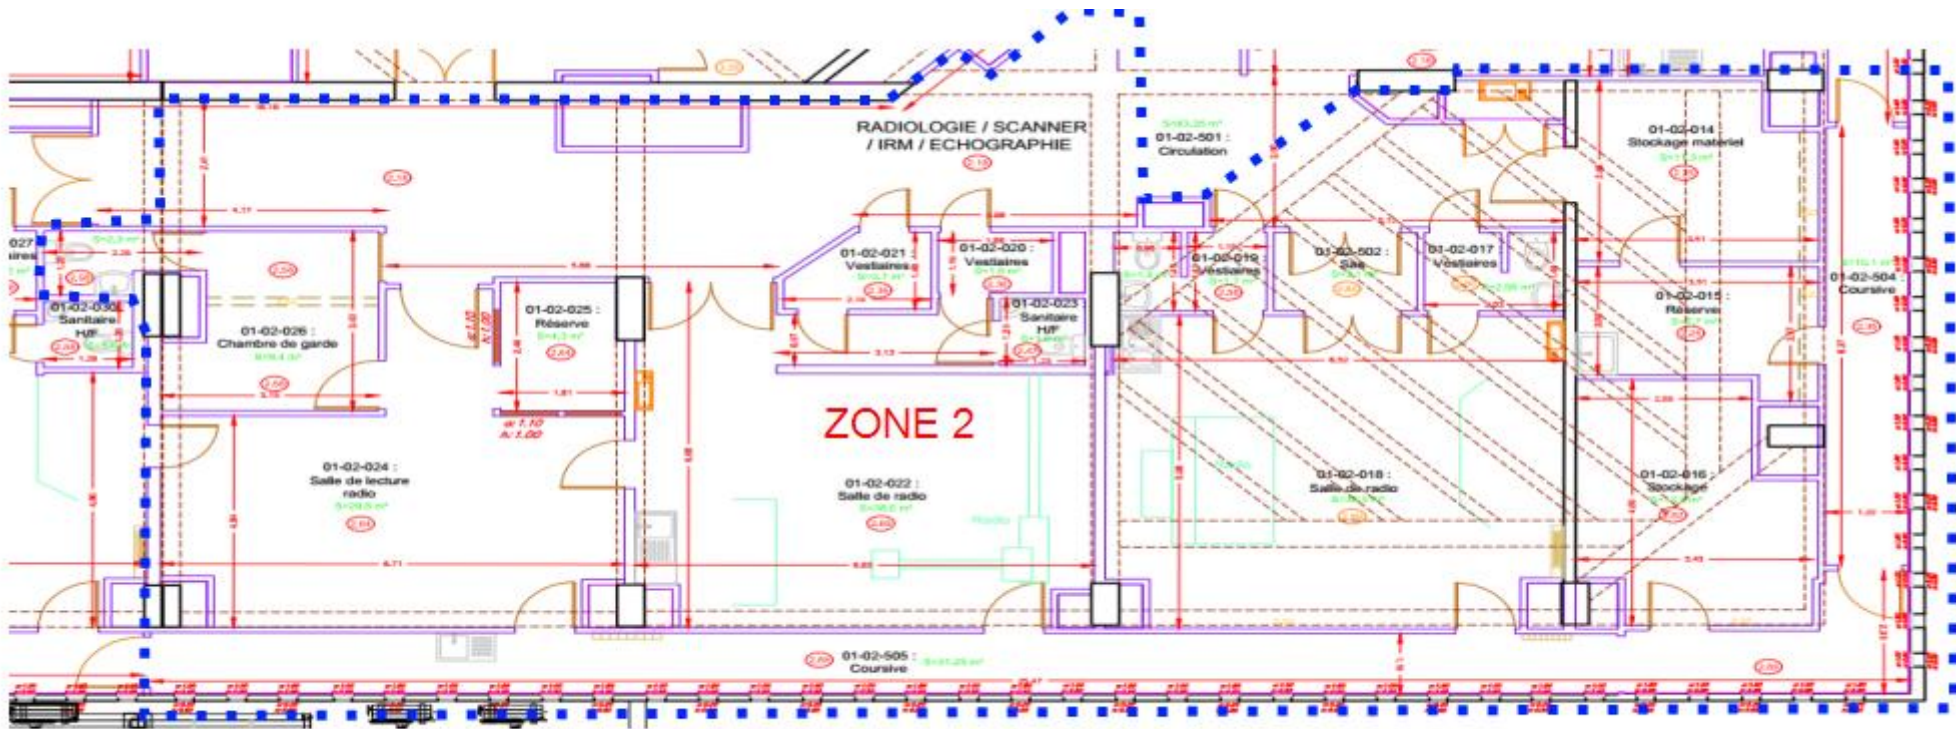

apave Planche de repérage		Legende : Périmètre des Travaux	
Client :	VAREILLE Sandra	Titre :	Périmètre des travaux ZONE 3
N° rapport :	T230144350	Lieu d'intervention :	1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
N° planche :	5/18	Bâtiment :	
Type :	Croquis	Etage :	
Date :	18/12/2023	Commentaire :	
Intervenant :	GRAPY Sébastien		
Origine du plan :			

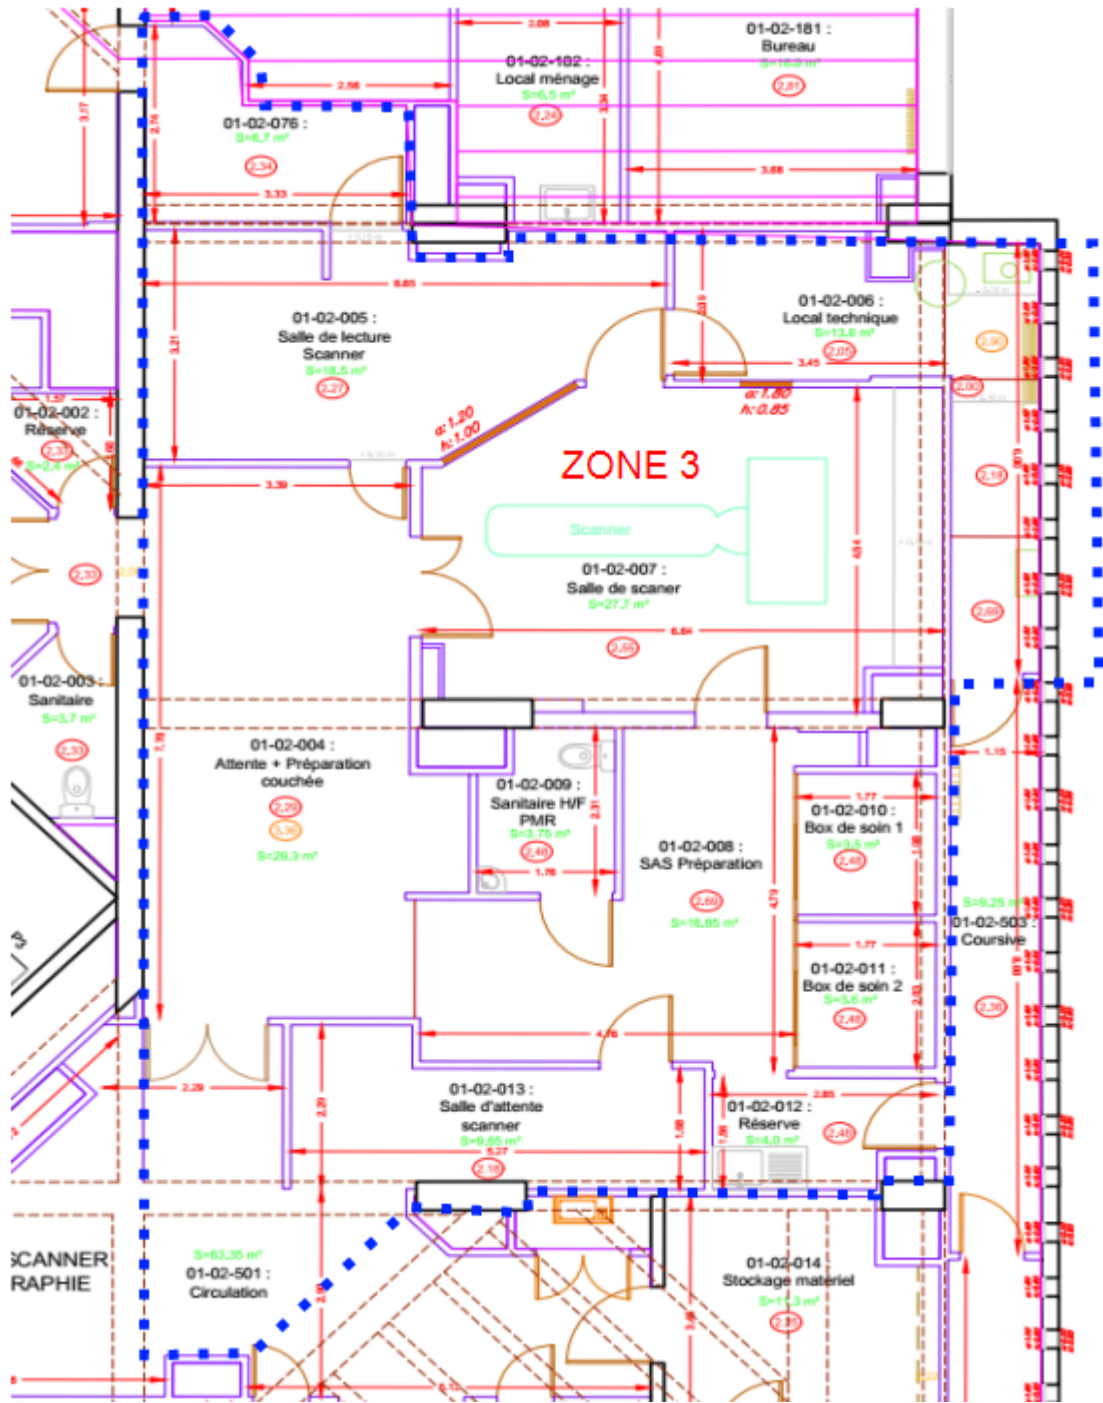

Cliant :	VAREILLE Sandra	Titre :	Plan de localisation des prélèvements ZONE 1
N° rapport :	T230144350		
N° planche :	7/18	Lieu d'intervention :	1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Type :	Croquis		
Date :	18/12/2023	Bâtiment :	
Intervenant :	GRAPY Sébastien	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	



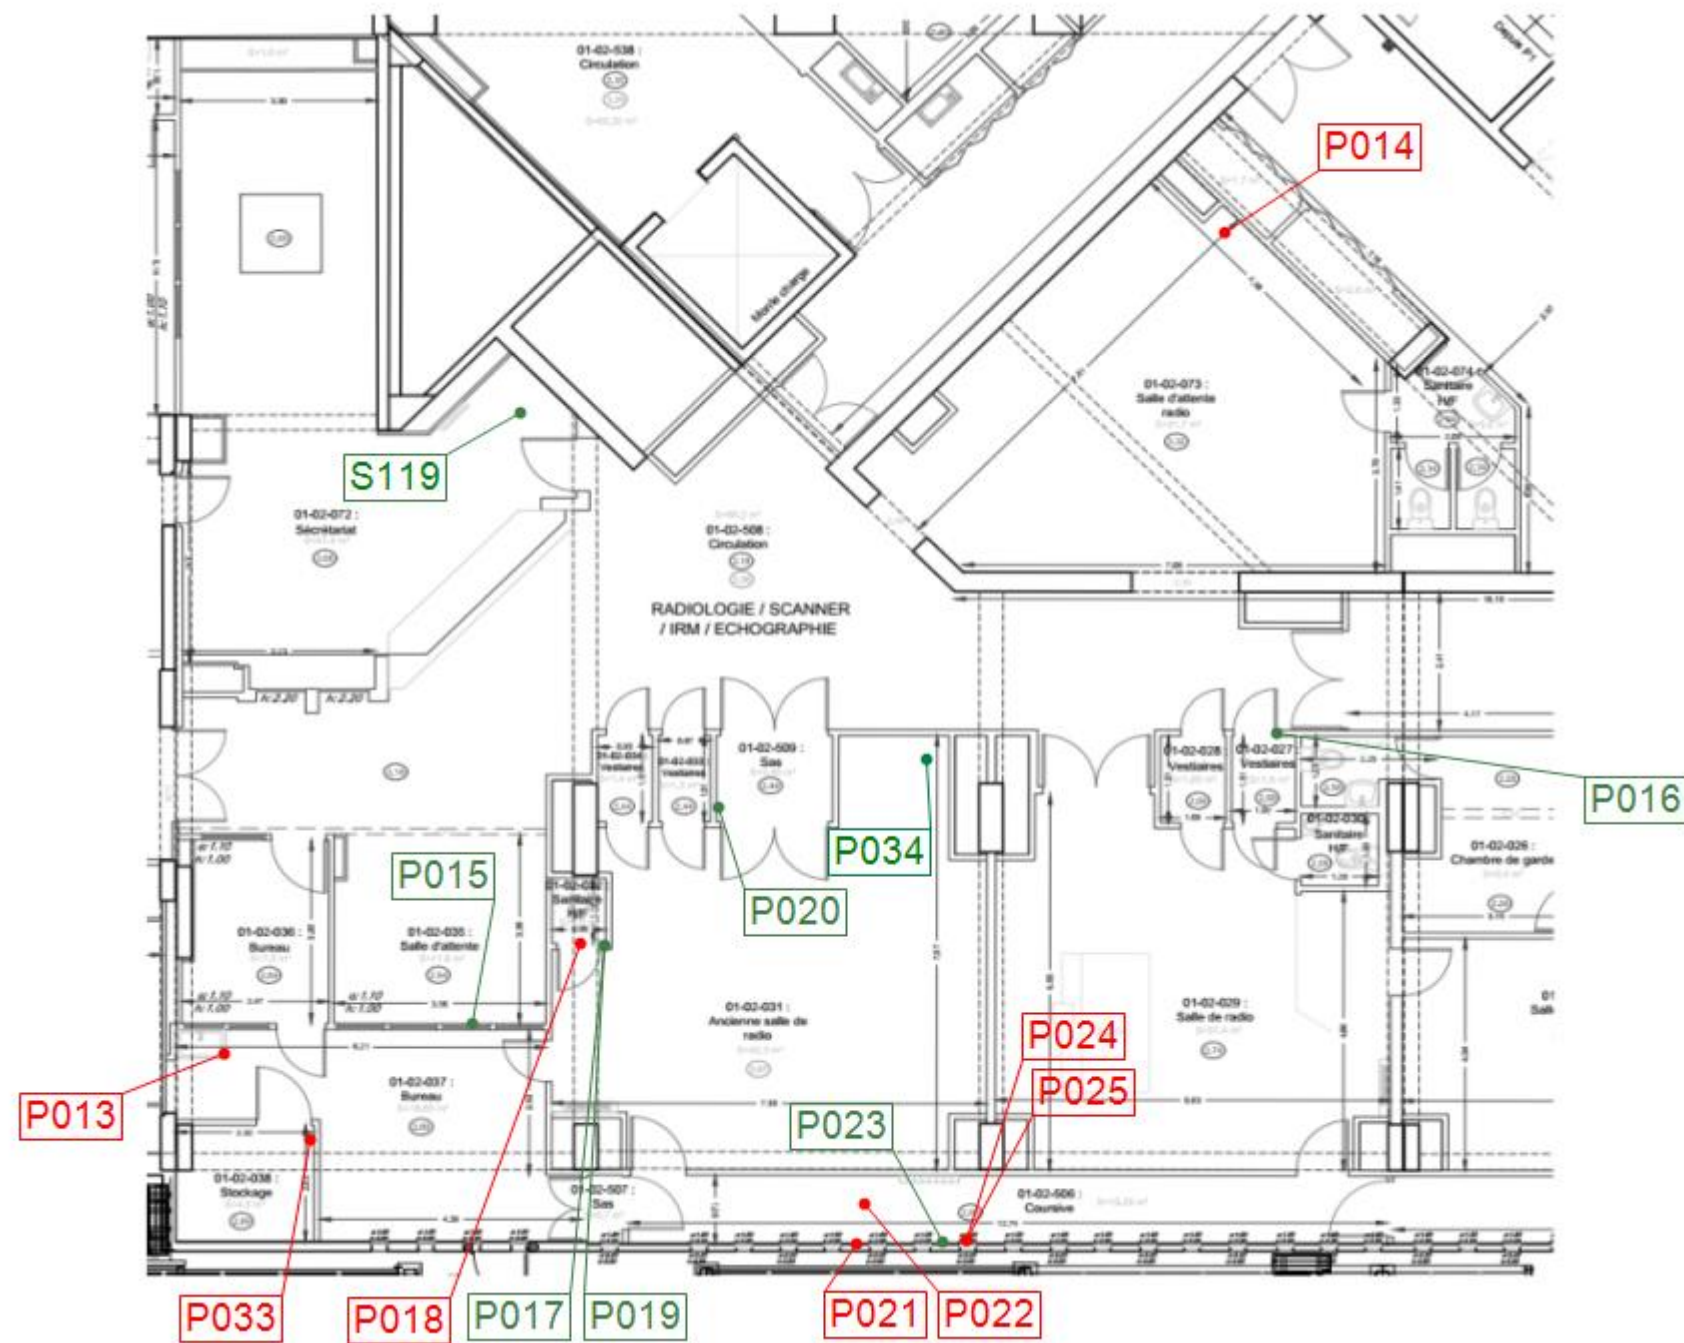


	Planche de repérage			
Client : N° rapport : N° planche : Type : Date : Intervenant : Origine du plan :	VAREILLE Sandra T230144350 8/18 Croquis 18/12/2023 GRAPY Sébastien	Version : 0	Titre : Lieu d'intervention : Bâtiment : Etage : Commentaire :	Plan de localisation des prélèvements ZONE 2 1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

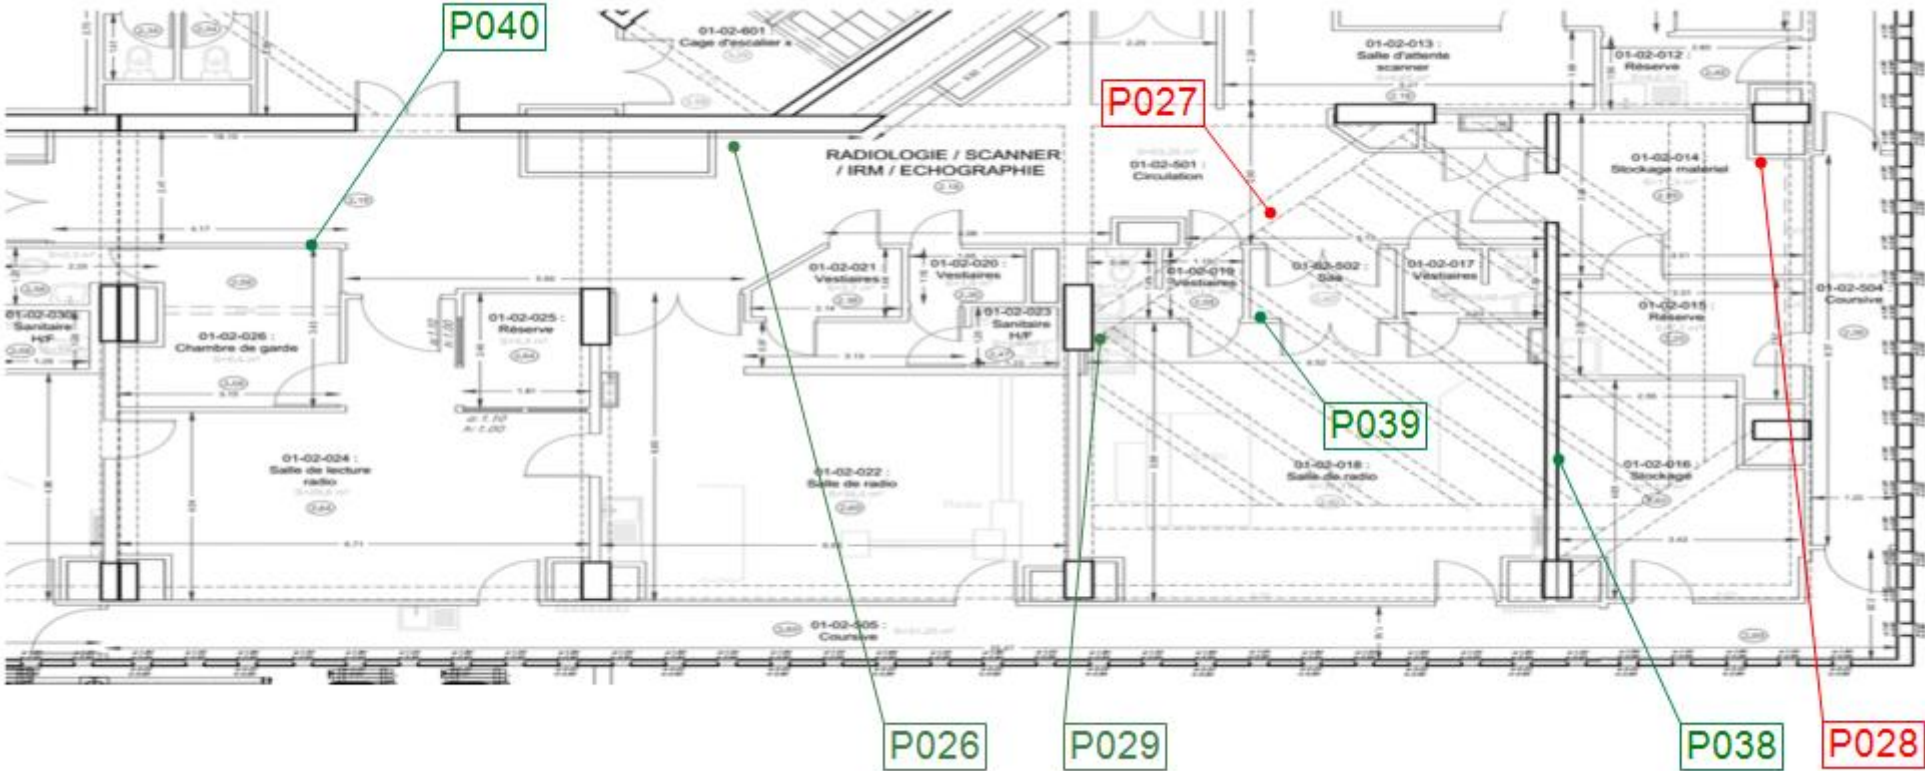

apave Planche de repérage			
Client :	VAREILLE Sandra	Titre :	Plan de localisation des prélèvements ZONE 3
N° rapport :	T230144350		
N° planche :	9/18	Version : 0	
Type :	Croquis	Lieu d'intervention :	1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Date :	18/12/2023	Bâtiment :	
Intervenant :	GRAPY Sébastien	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

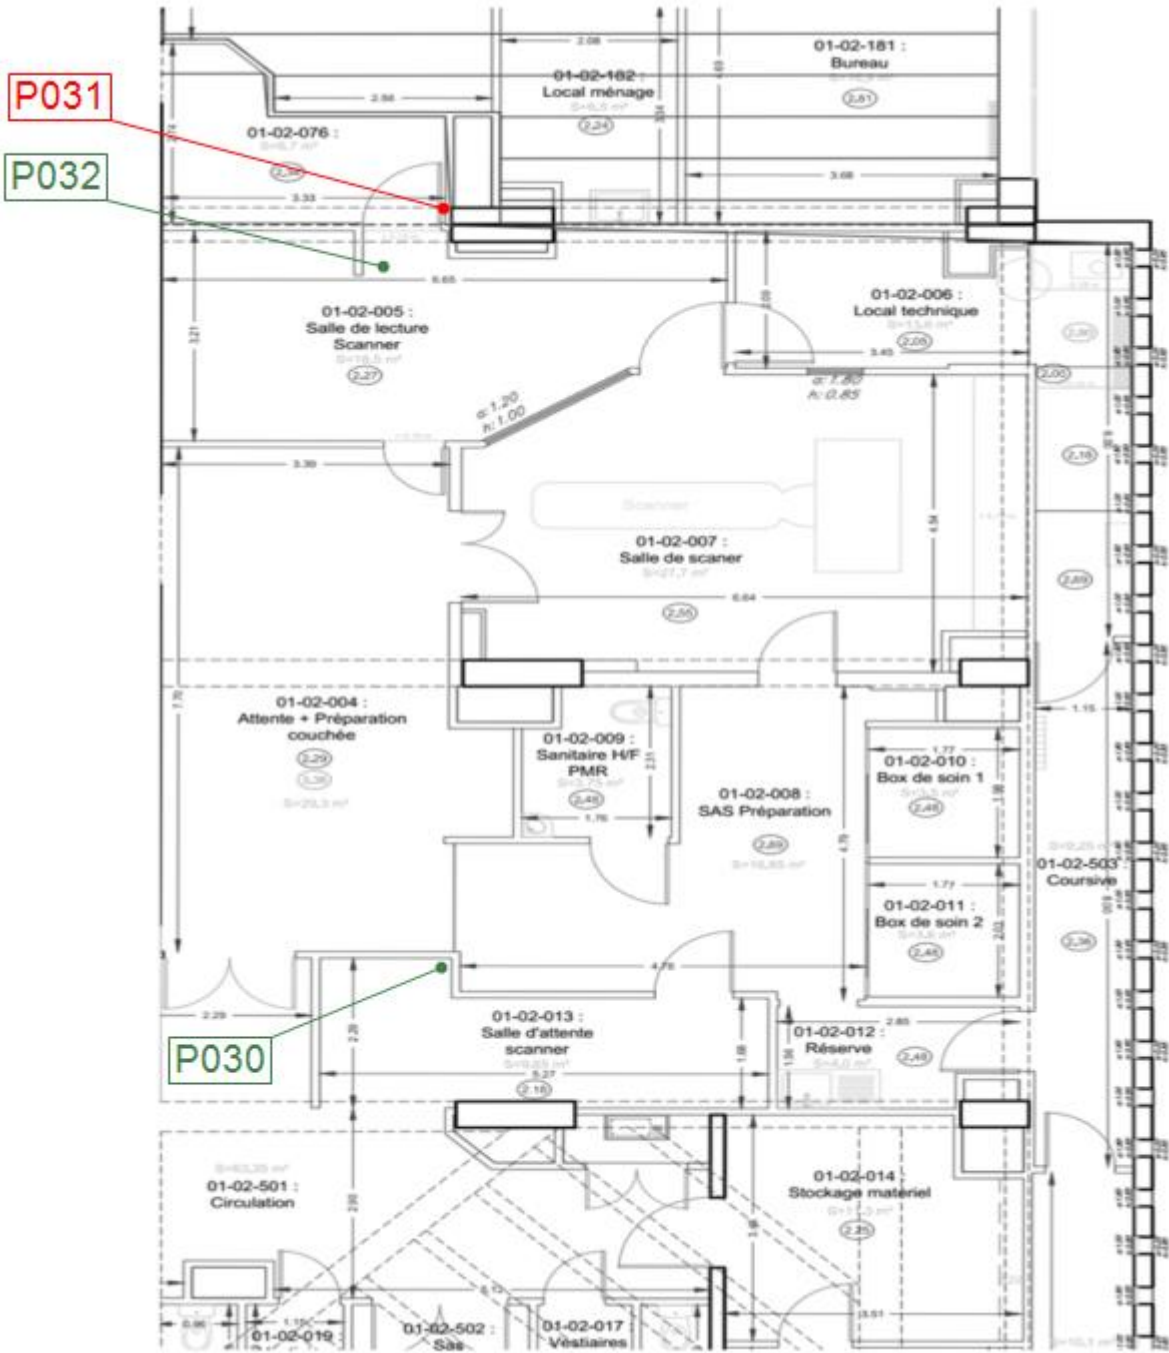

Client :	VAREILLE Sandra	Titre :	Plan de localisation des matériaux et produits
N° rapport :	T230144350		
N° planche :	10/18	Lieu d'intervention :	1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Type :	Croquis		
Date :	18/12/2023	Bâtiment :	
Intervenant :	GRAPY Sébastien	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

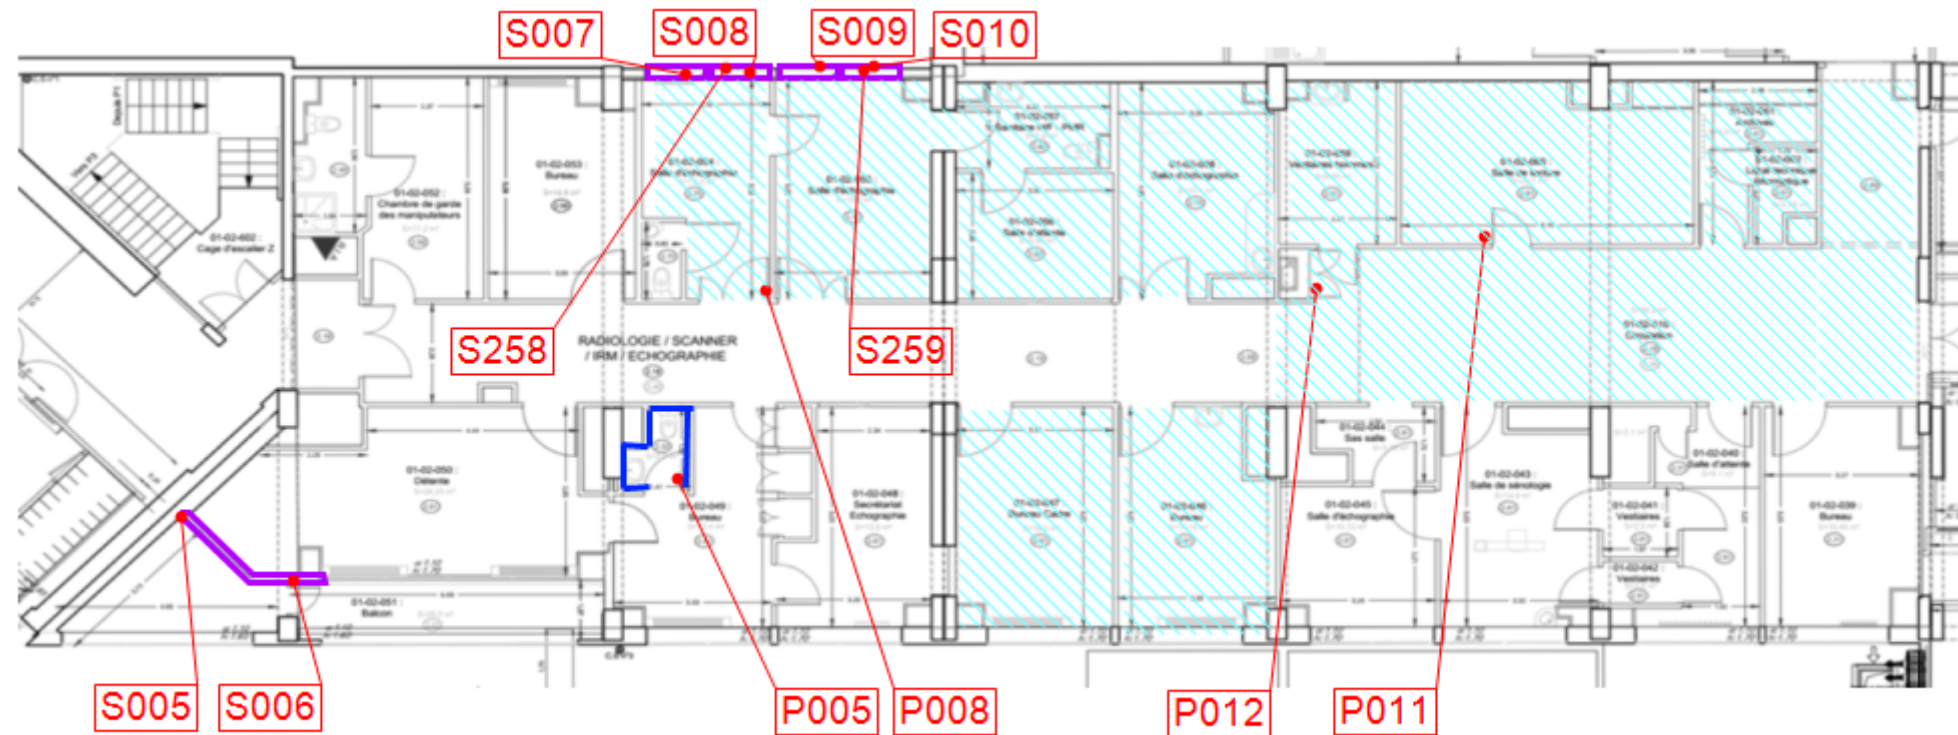
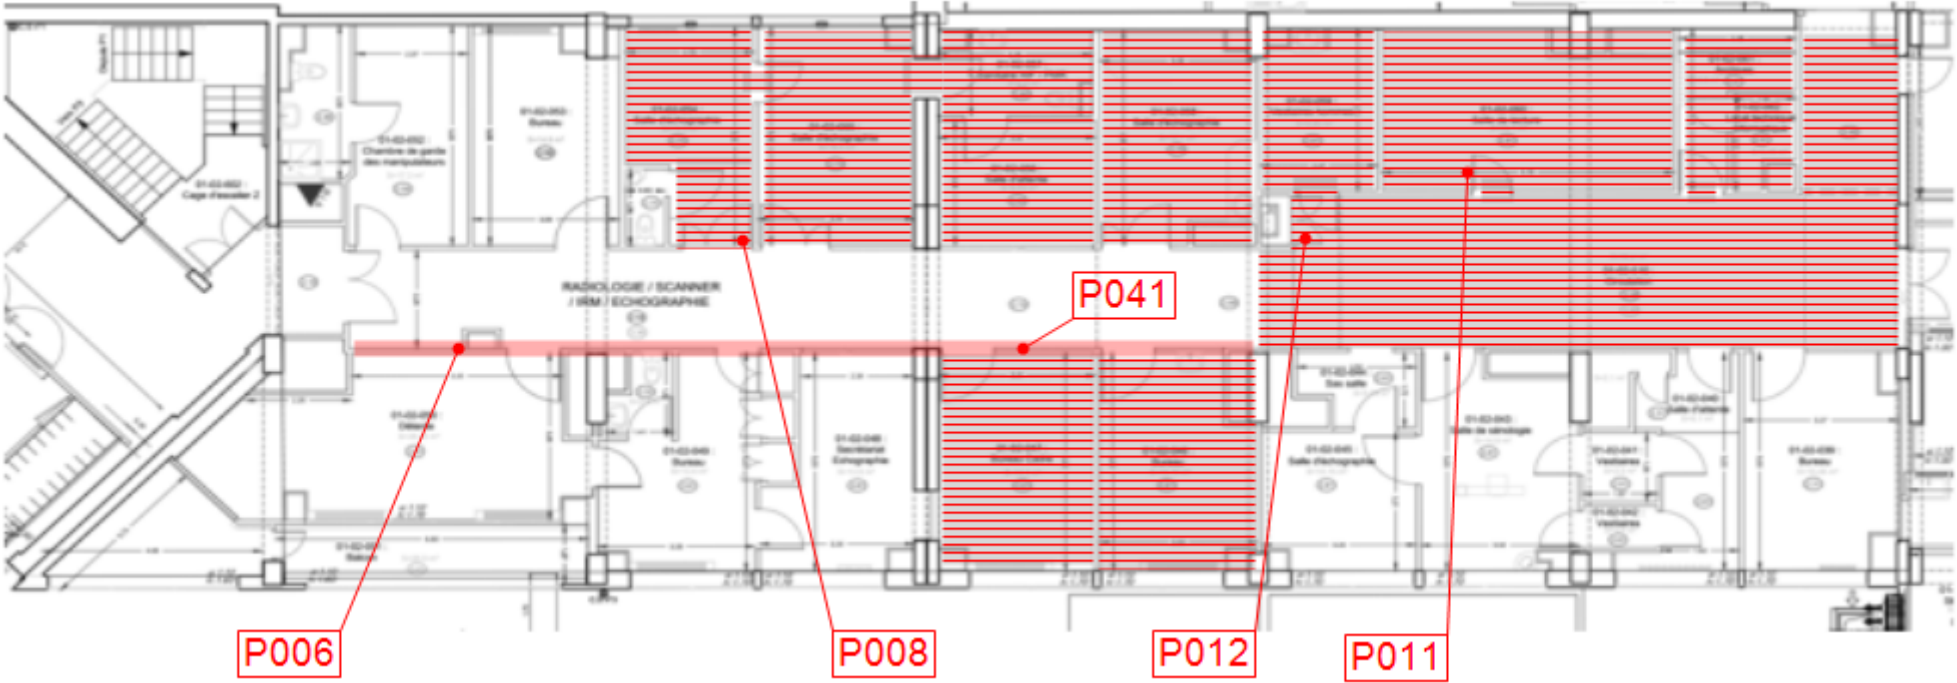


	Planche de repérage			Dalles de sol Calicots + Enduit plâtreux Legende :
Client : N° rapport : N° planche : Type : Date : Intervenant : Origine du plan :	VAREILLE Sandra T230144350 11/18 Croquis 18/12/2023 GRAPY Sébastien	Version : 0	Titre : Lieu d'intervention : Bâtiment : Etage : Commentaire : Plan de localisation des matériaux et produits 1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE	



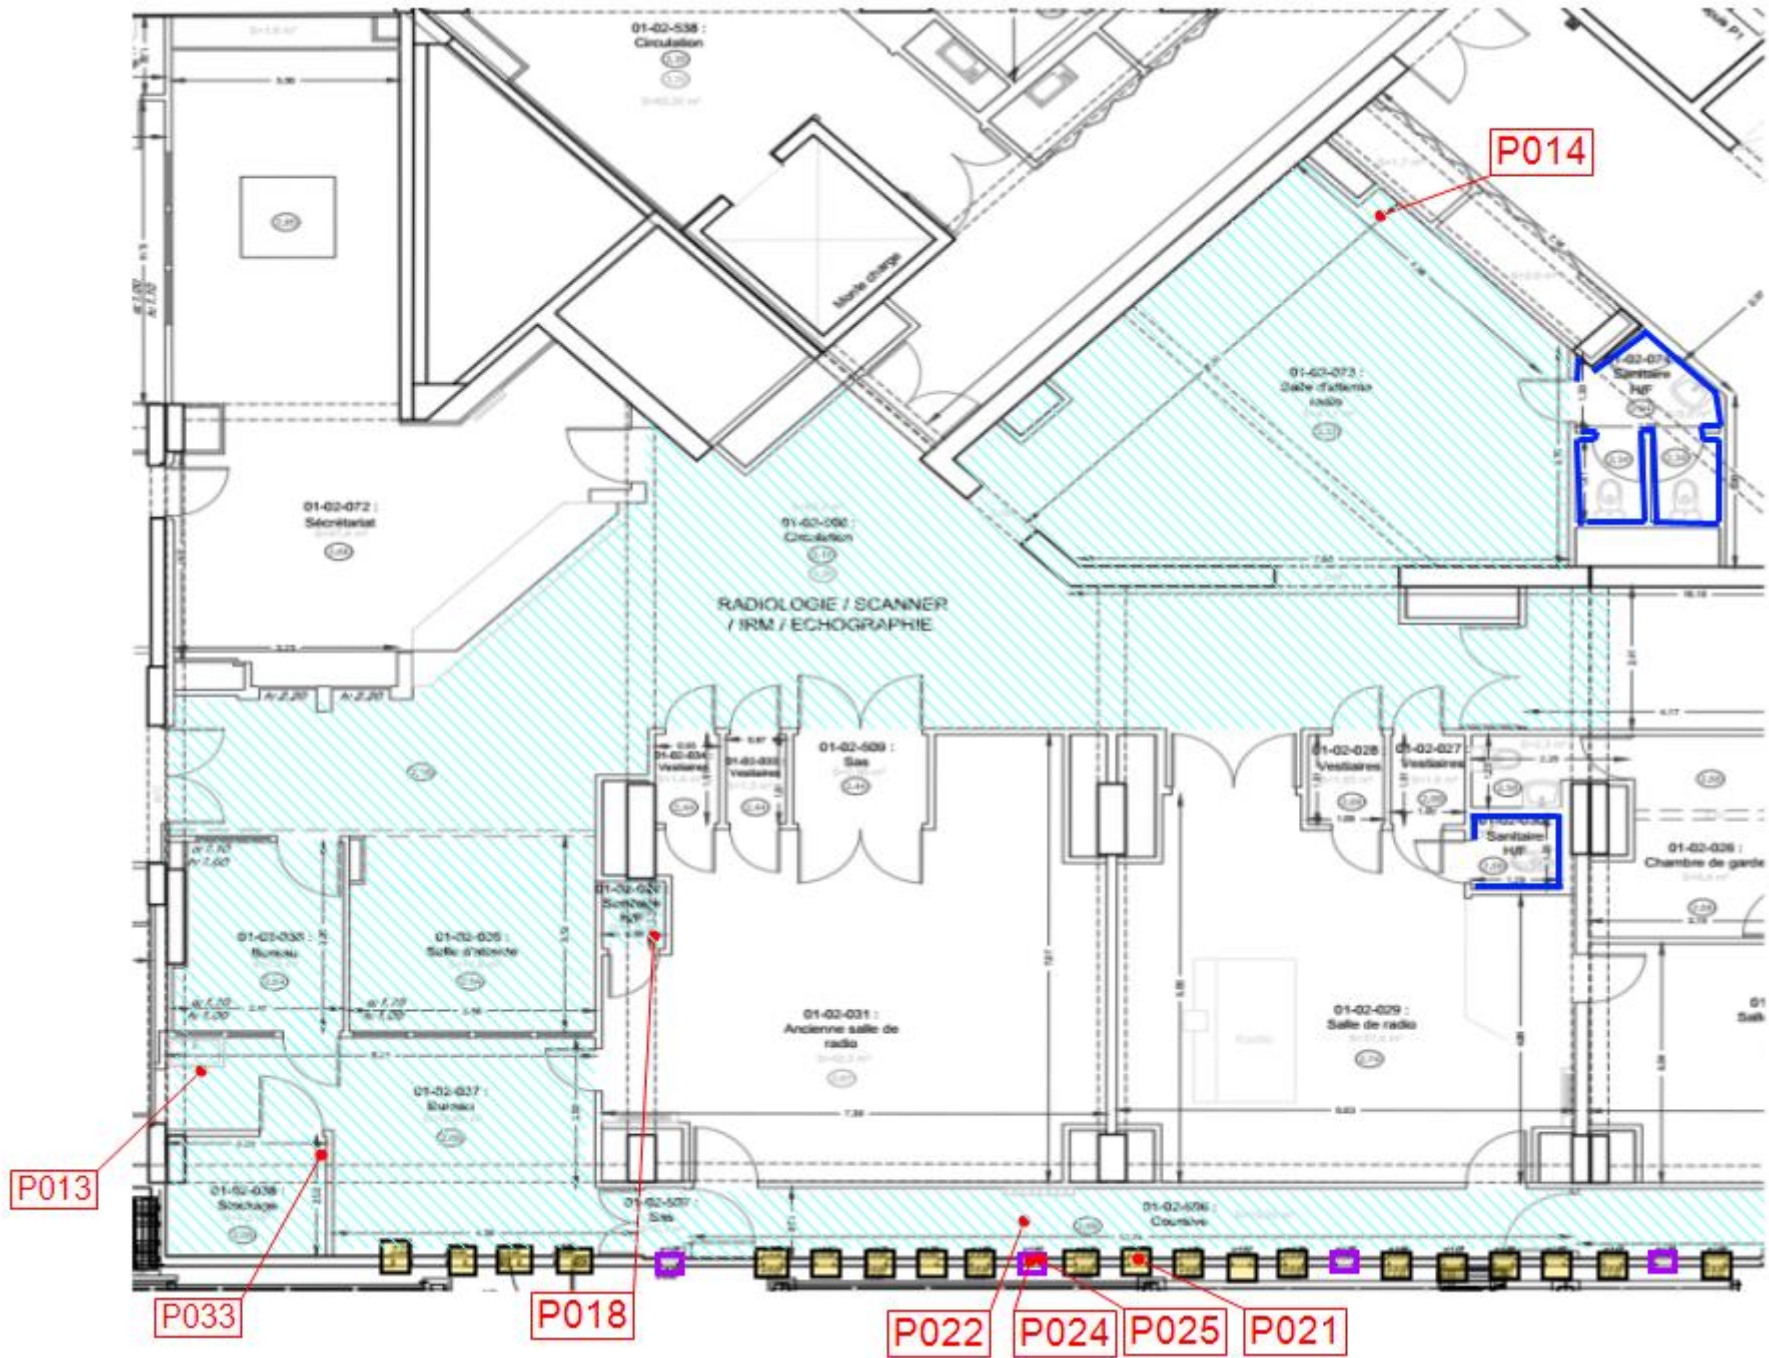


Planche de repérage			
Client :	VAREILLE Sandra	Titre :	Plan de localisation des matériaux et produits
N° rapport :	T230144350		
N° planche :	14/18	Version : 0	
Type :	Croquis	Lieu d'intervention :	1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Date :	18/12/2023	Bâtiment :	
Intervenant :	GRAPY Sébastien	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

- Legende :
- Joints d'étanchéité et mastic de vitrage sur menuiseries aluminium
 - Joint de vitrage contenant de l'amiante
 - ▨ Colle de sol contenant de l'amiante


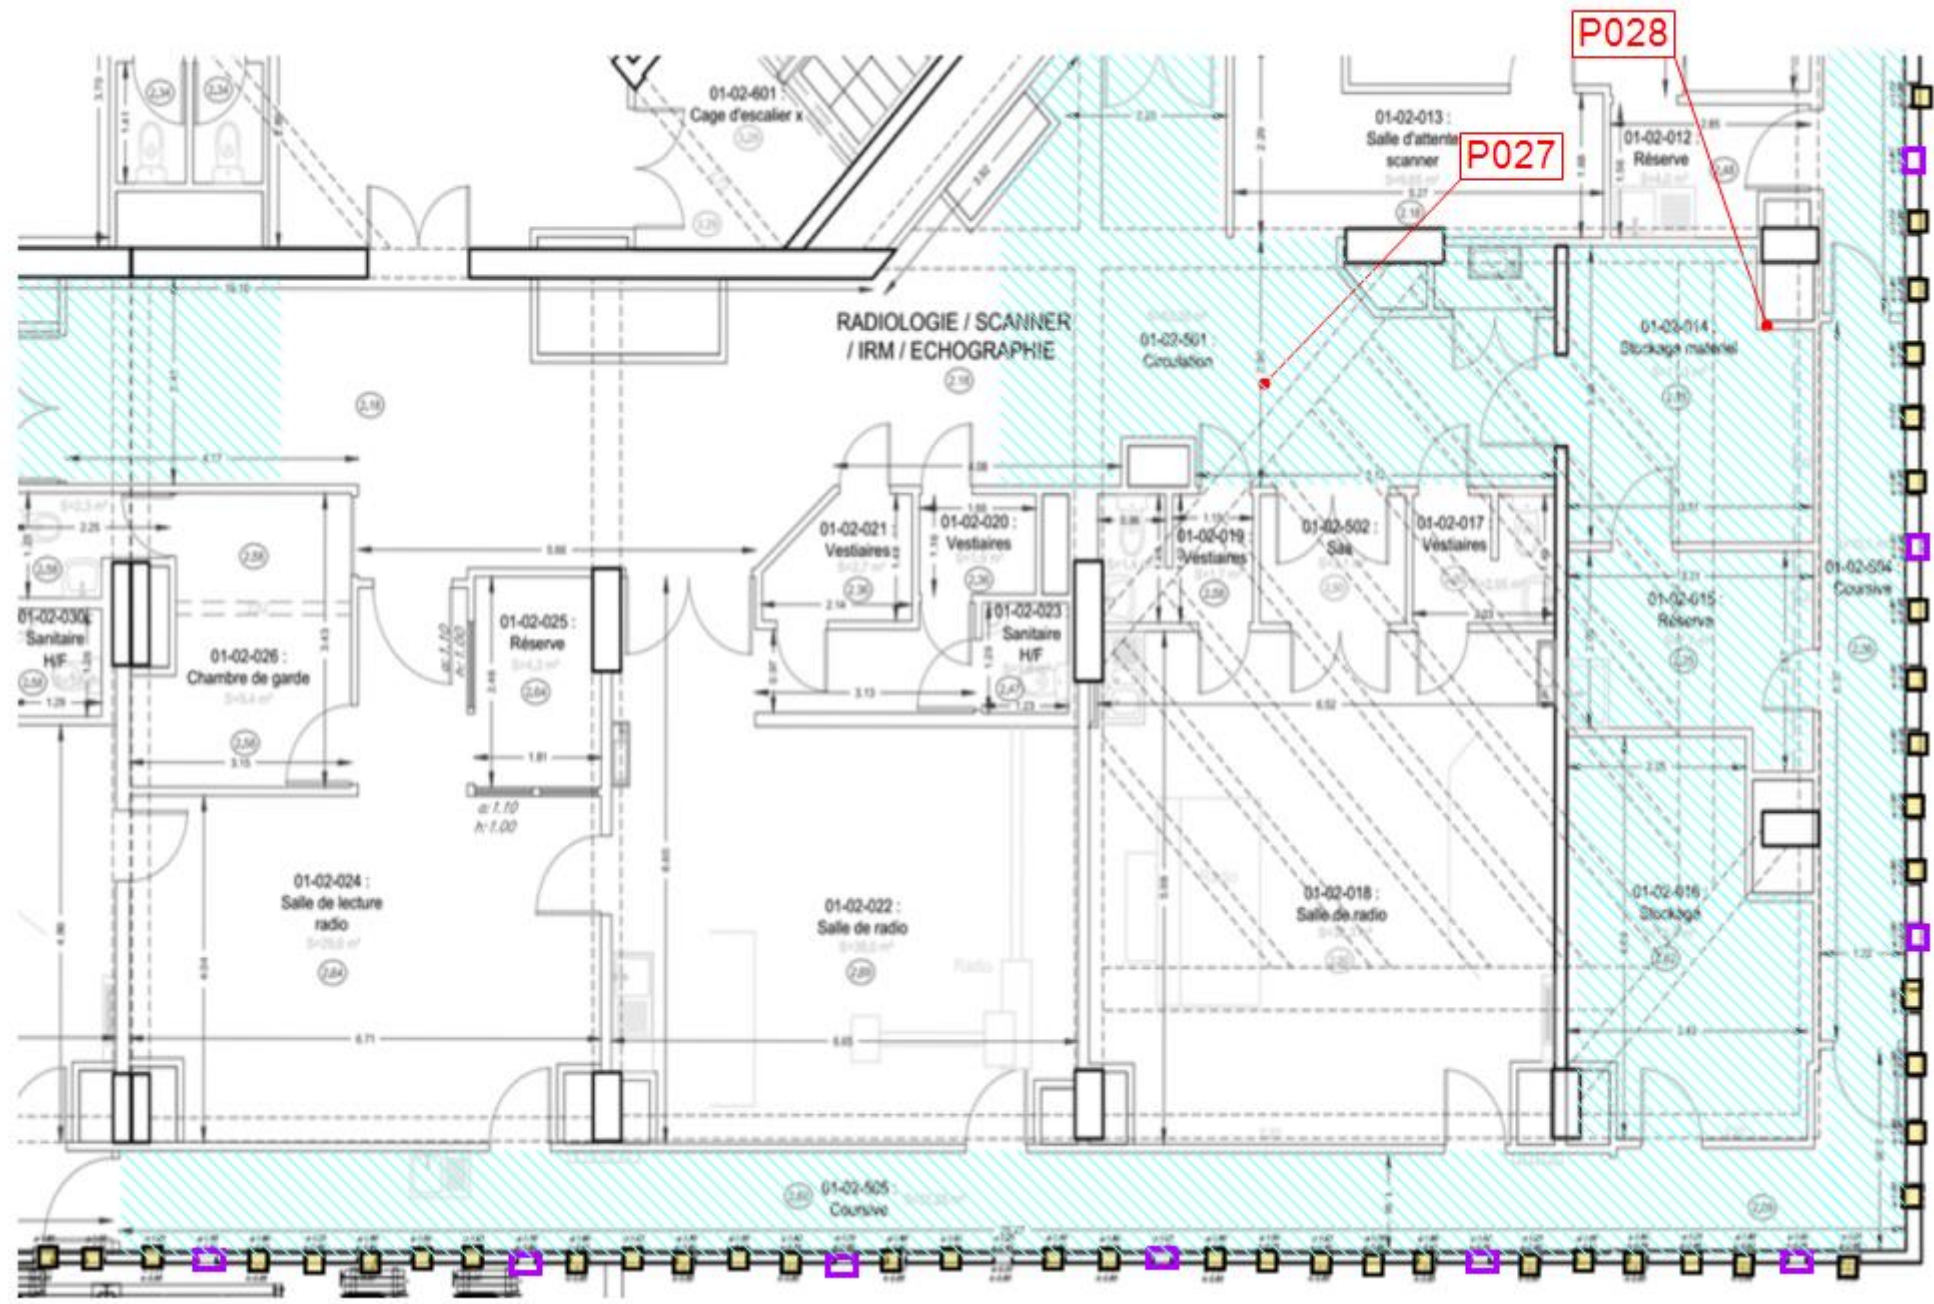


Planche de repérage			
Client :	VAREILLE Sandra	Titre :	Plan de localisation des matériaux et produits
N° rapport :	T230144350	Lieu d'intervention :	1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
N° planche :	15/18	Bâtiment :	
Type :	Croquis	Etage :	
Date :	18/12/2023	Commentaire :	
Intervenant :	GRAPY Sébastien		
Origine du plan :			


Legende :

Colle contenant de l'amiante sous sol souple et ragréage

Dalles de sol

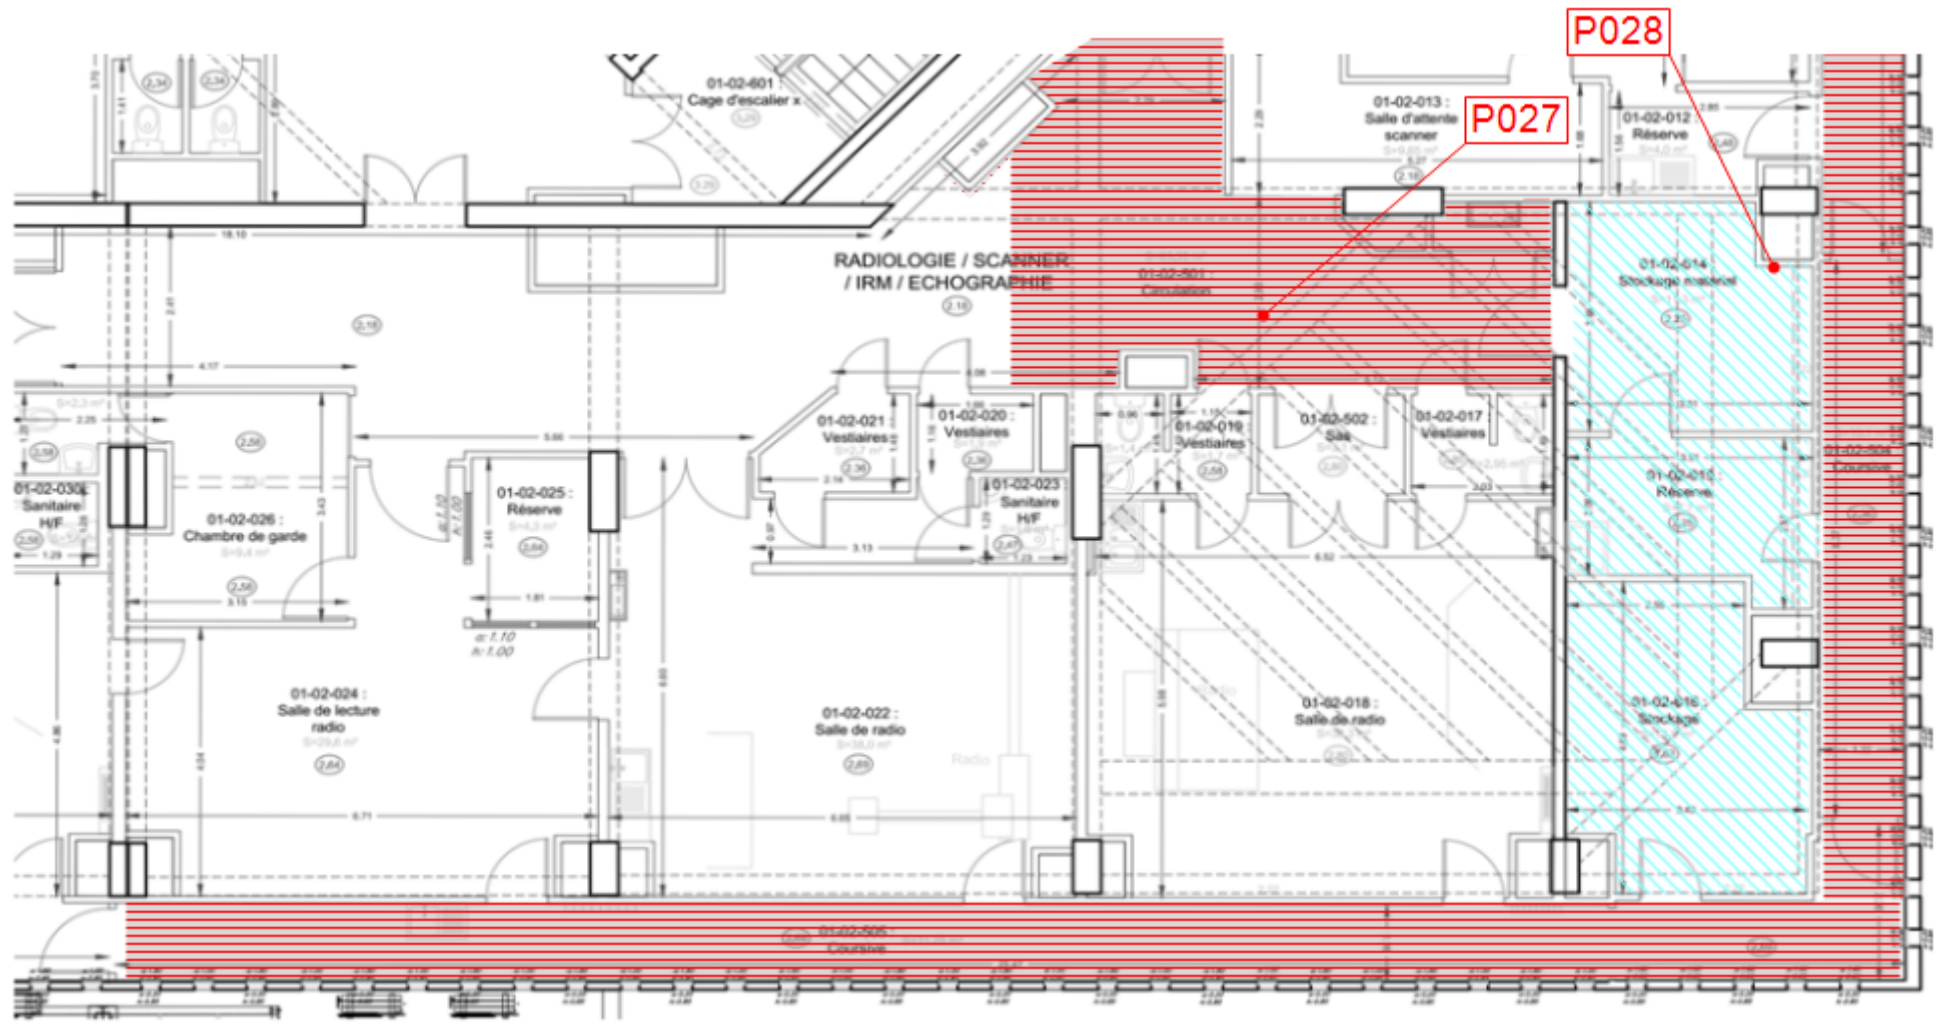

Client :	VAREILLE Sandra	Titre :	Plan de localisation des matériaux et produits
N° rapport :	T230144350		
N° planche :	16/18	Lieu d'intervention :	1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Type :	Croquis		
Date :	18/12/2023	Bâtiment :	
Intervenant :	GRAPY Sébastien	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

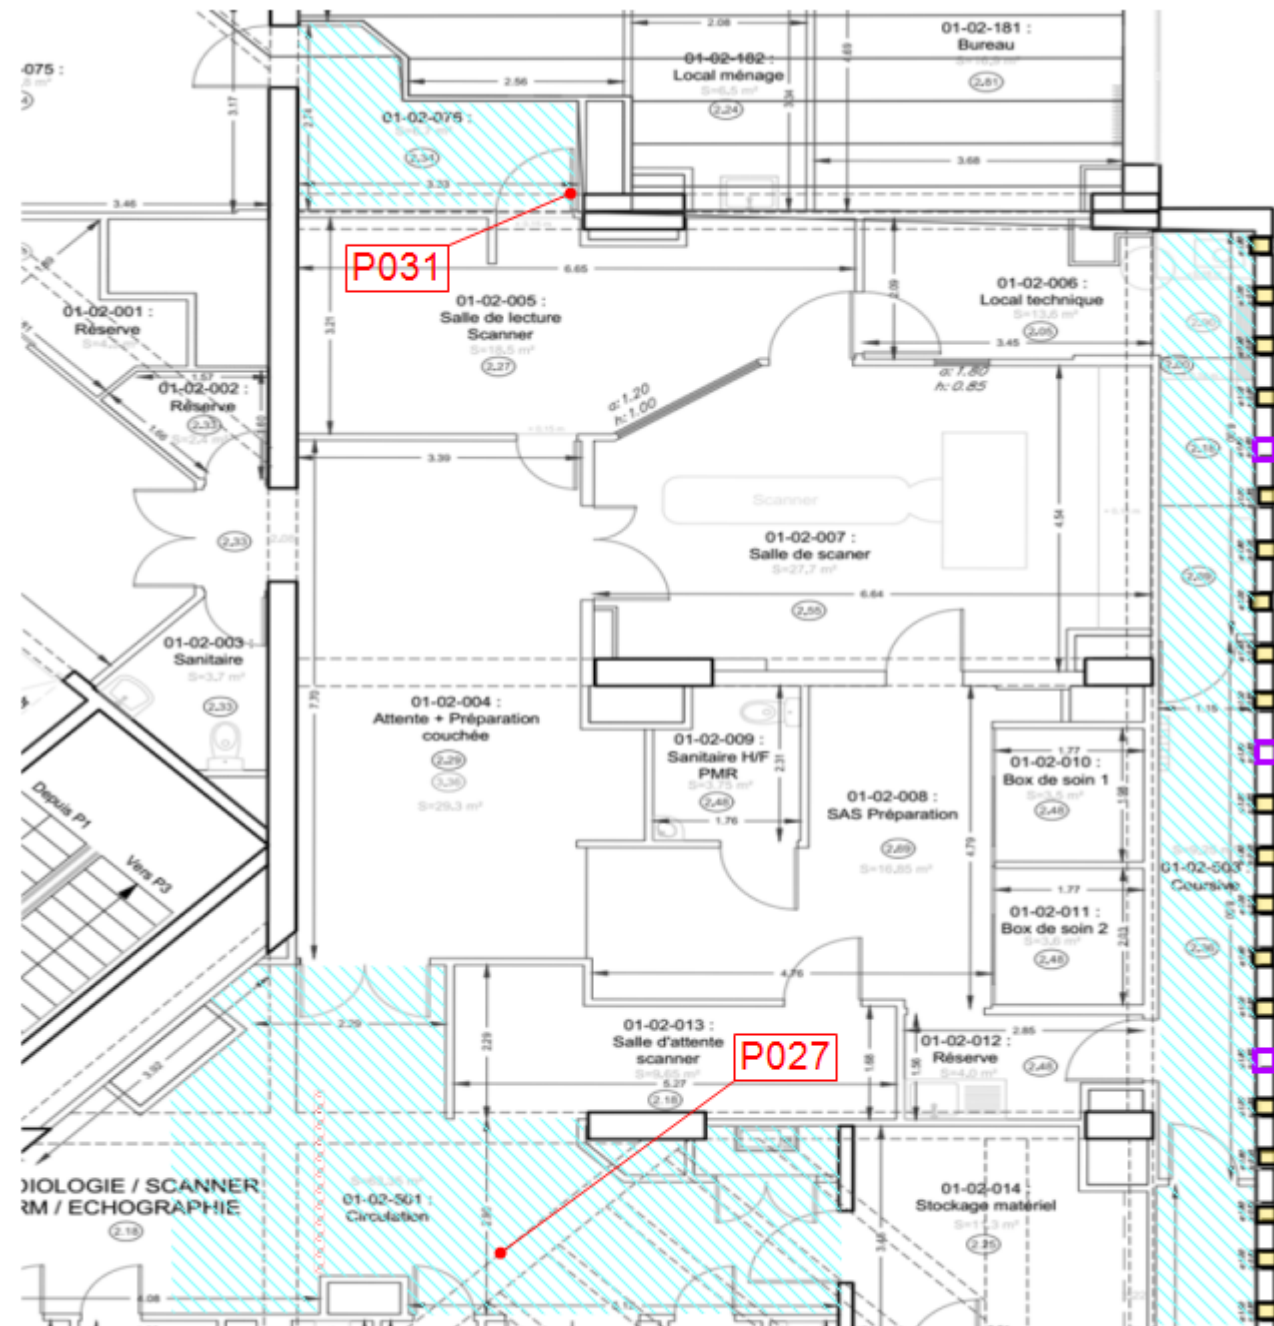

apave

Planche de repérage

Client :

N° rapport :

N° planche :

Type :

Date :

Intervenant :

Origine du plan :

VAREILLE Sandra

T230144350

18/18

Croquis

18/12/2023

GRAPY Sébastien

Version : 0

Titre :

Lieu d'intervention :

Bâtiment :

Etage :


Commentaire :

plan de repérage sous sol

1 bd du Dr VERLHAC
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Prélèvement positif

Conduit de fluide

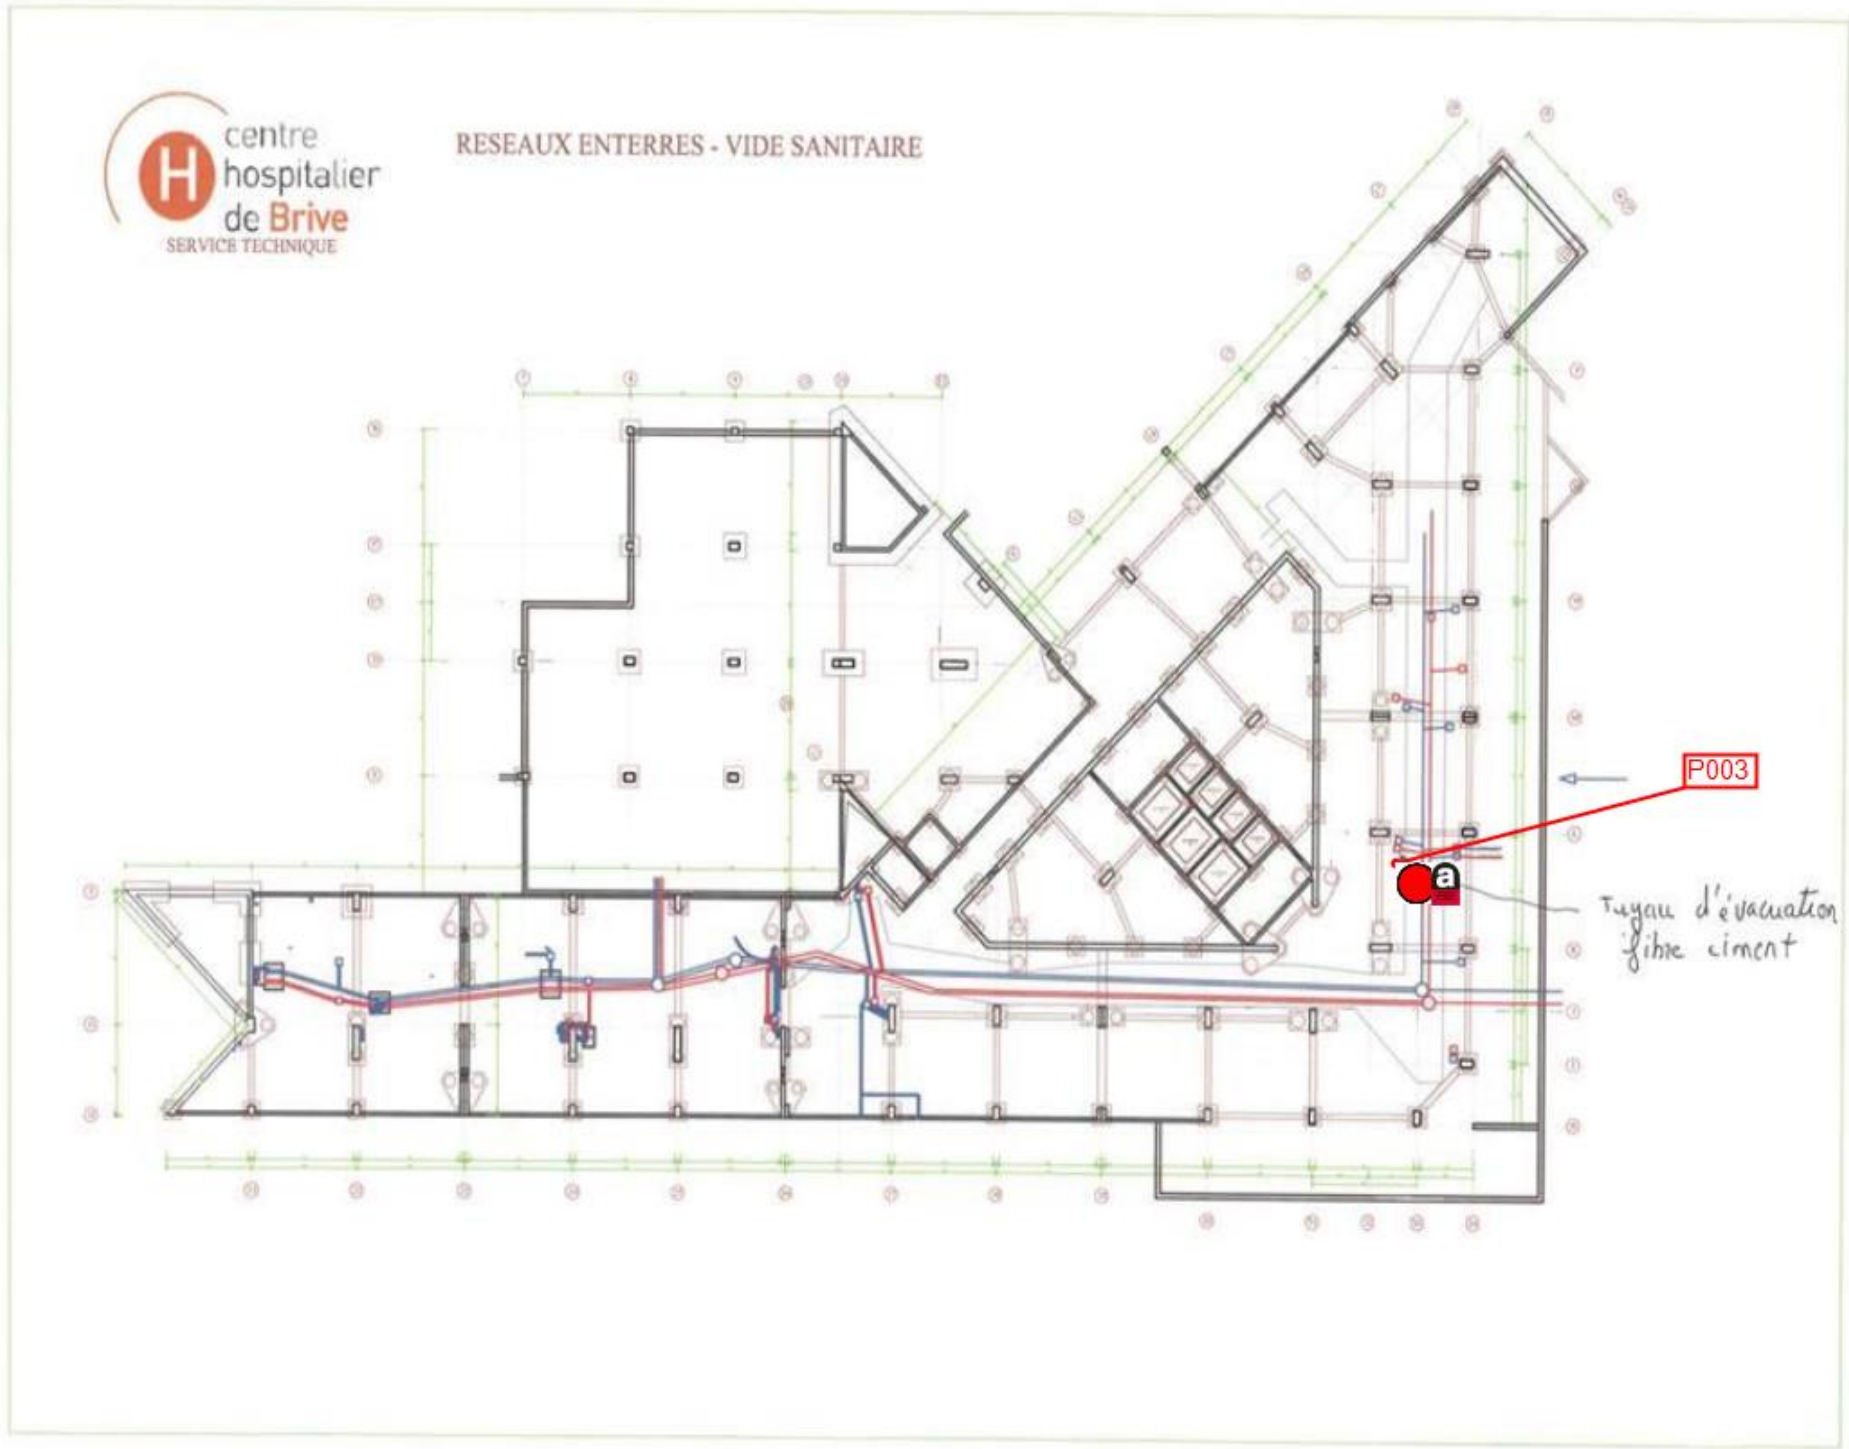

ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Faux-plafond

Matériau / Produit Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE	
Vue d'ensemble	
	
Emplacement	
	
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)
Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001
Date de prélèvement	
Pièce ou local	Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-037 Bureau
Référence du sondage	S048
Localisation	Faux-plafond - Plafond


PRELEVEMENT : P001

Matériau / Produit Ragréage + colle	
Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE	
Emplacement	
	
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)
Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001
Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-050 Détente
Référence du sondage	S001
Localisation	Revêtement de sol - Sol

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT
Objet

Ragréage + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P002

Matériau / Produit Enduits plâtre et ciment

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

Emplacement



Nom du client VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)

Nom de l'opérateur GRAPY Sébastien

Numéro de dossier C23099850M0001

Date de prélèvement 07/12/2023

Pièce ou local Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-050 Détente

Référence du sondage S004

Localisation Revêtement de murs - Murs

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Enduits plâtre et ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau de type peinture (blanc) + (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P003

Matériau / Produit Fibre-ciment - Brut

Résultat amiante PRÉSENCE D'AMIANTE

Emplacement



Nom du client VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)

Nom de l'opérateur GRAPY Sébastien

Numéro de dossier C23099850M0001

Date de prélèvement 07/12/2023

Pièce ou local Lot n° Zone 1 - R+2 - reseau enterré vide sanitaire

Référence du sondage

Localisation Conduit de fluide - Toutes zones

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Fibre-ciment / Brut





PRELEVEMENT : P003

Matériau / Produit Colle de faïence

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-049.1 Sanitaire	Référence du sondage	S011
Localisation	Revêtement de murs - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P004

Matériau / Produit Colle de carrelage

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-049.1 Sanitaire	Référence du sondage	S012
Localisation	Revêtement de sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau semi-dur de type joint (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P005

Matériau / Produit Colle de plinthes

Résultat amiante **PRÉSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble	Emplacement
	

Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-049.1 Sanitaire	Référence du sondage	S013
Localisation	Revêtement de murs - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante de type chrysotile

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile



PRELEVEMENT : P006

Matériau / Produit Calicots + enduit plâtre

Résultat amiante PRÉSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-510 Circulation	Référence du sondage	S020
Localisation	Revêtement de murs - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Calicots + enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	AR-23-KC-123942-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (brillant)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 03	AR-23-KC-123942-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 03	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P007

Matériau / Produit Plaque de faux-plafond

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-510 Circulation	Référence du sondage	S039
Localisation	Faux-plafond - Plafond		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS


Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P008

Matériau / Produit Dalle de sol + colle

Résultat amiante PRÉSENCE D'AMIANTE

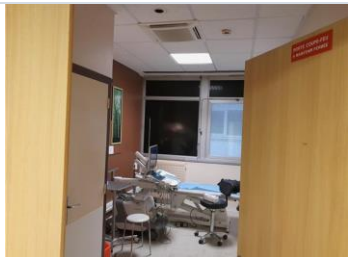Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-054 Salle d'échographie/wc	Référence du sondage	S097
Localisation	Revêtement de sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante de type chrysotile
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante de type chrysotile

DETAIL DES RESULTATS


Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile



PRELEVEMENT : P009

Matériau / Produit Colle de faïence

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

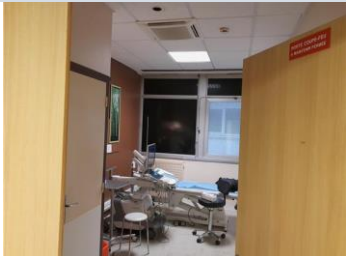Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-054 Salle d'échographie/wc	Référence du sondage	S104
Localisation	Revêtement de murs - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS


Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P010

Matériau / Produit Colle de plinthes

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

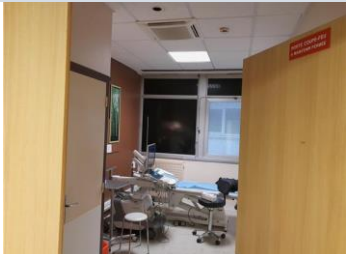Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-054 Salle d'échographie/wc	Référence du sondage	S105
Localisation	Revêtement de murs - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P011

Matériau / Produit Dalle de sol + colle

Résultat amiante PRÉSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-060 Salle de lecture	Référence du sondage	S106
Localisation	Revêtement de sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante de type chrysotile

DETAIL DES RESULTATS


Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile



PRELEVEMENT : P012

Matériau / Produit Dalle de sol + colle

Résultat amiante **PRÉSENCE D'AMIANTE**

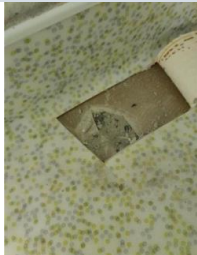Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-510 Circulation	Référence du sondage	S110
Localisation	Revêtement de sol - Sol		
Commentaires	SOUS RAGREAGE ET LINO		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante de type chrysotile

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile



PRELEVEMENT : P013

Matériau / Produit Dalle de sol + colle

Résultat amiante **PRÉSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)

Nom de l'opérateur GRAPY Sébastien

Numéro de dossier C23099850M0001

Date de prélèvement 07/12/2023

Pièce ou local Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-037 Bureau

Référence du sondage S113

Localisation Revêtement de sol - Sol

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante de type chrysotile

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile



PRELEVEMENT : P014

Matériau / Produit Dalle + colle

Résultat amiante PRÉSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-073 Salle d'attente radio	Référence du sondage	S120
Localisation	Revêtement de sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Dalle + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante de type chrysotile

DETAIL DES RESULTATS


Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile



PRELEVEMENT : P015

Matériau / Produit Mastic vitrier

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

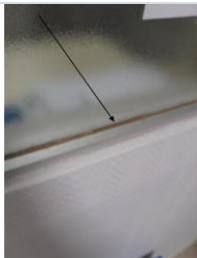Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-035 Salle d'attente	Référence du sondage	S142
Localisation	Ensemble des chassisi vitrés - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Mastic vitrier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P016

Matériau / Produit Dalle + colle

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-027 Vestiaires	Référence du sondage	S124
Localisation	Revêtement de sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Dalle + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P017

Matériau / Produit Colle de plinthes

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-032 Sanitaire H/F	Référence du sondage	S130
Localisation	Revêtement de murs - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P018

Matériau / Produit Colle de carrelage

Résultat amiante **PRÉSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-032 Sanitaire H/F	Référence du sondage	S131
Localisation	Revêtement de sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante de type chrysotile
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau semi-dur de type joint (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P019

Matériau / Produit Colle de faïence

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-032 Sanitaire H/F	Référence du sondage	S132
Localisation	Revêtement de murs - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
CUST 02	AR-23-KC-123942-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 02	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P020

Matériau / Produit Calicots enduit plâtre

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-509 Sas	Référence du sondage	S141
Localisation	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Calicots enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
CUST 02	AR-23-KC-123942-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 02	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P021

Matériau / Produit **Mastic vitrier****Résultat amiante PRÉSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-506 Coursive	Référence du sondage	S190
Localisation	Chassis vitrés fixe - Murs		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT			
Objet			
Mastic vitrier			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT			
Réf. couche	Réf. analyse	Description	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	Fibres d'amiante de type chrysotile

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile



PRELEVEMENT : P022

Matériau / Produit **Dalle de sol + colle****Résultat amiante PRÉSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-506 Coursive	Référence du sondage	S194
Localisation	Revêtement de sol - Sol		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT			
Objet			
Dalle de sol + colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT			
Réf. couche	Réf. analyse	Description	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Fibres d'amiante de type chrysotile

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile



PRELEVEMENT : P023

Matériau / Produit Enduit plâtre + ciment

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-506 Coursive	Référence du sondage	S198
Localisation	Revêtement de murs - D		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Enduit plâtre + ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P024

Matériau / Produit Mastic vitrier

Résultat amiante PRÉSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-506 Coursive	Référence du sondage	S202
Localisation	Menuiseries aluminium - D		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Mastic vitrier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau souple de type mastic (noir)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante de type chrysotile

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile



PRELEVEMENT : P025

Matériau / Produit **Joint d'étanchéité****Résultat amiante PRÉSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble		Emplacement		
				
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien	
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023	
Pièce ou local	Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-506 Coursive	Référence du sondage	S206	
Localisation	Menuiseries aluminium - D			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT				
Objet				
Joint d'étanchéité				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT				
Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau souple de type joint (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante de type chrysotile

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile



PRELEVEMENT : P026

Matériau / Produit **Dalle de sol + colle****Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble		Emplacement		
				
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien	
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023	
Pièce ou local	Lot n° Zone 2 - R+2 - 01-02-501 Circulation	Référence du sondage	S210	
Localisation	Revêtement de sol - Sol			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT				
Objet				
Dalle de sol + colle				
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT				
Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P027

Matériau / Produit Dalle de sol + colle

Résultat amiante **PRÉSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 2 - R+2 - 01-02-501 Circulation	Référence du sondage	S211
Localisation	Revêtement de sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante de type chrysotile

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile



PRELEVEMENT : P028

Matériau / Produit Ragréage + colle

Résultat amiante **PRÉSENCE D'AMIANTE**

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 2 - R+2 - 01-02-014 Stockage matériel	Référence du sondage	S212
Localisation	Revêtement de sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Ragréage + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	AR-23-KC-123942-01	Matériau de type colle bitumineux (noir)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante de type chrysotile

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile



PRELEVEMENT : P029

Matériau / Produit Revêtement de sol + Colle + Ragréage

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 2 - R+2 - 01-02-018 Salle de radio	Référence du sondage	S215
Localisation	Revêtement de sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Revêtement de sol + Colle + Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (rose)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau souple de type dalle de sol (vert)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P030

Matériau / Produit Ragréage + colle

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 3 - R+2 - 01-02-013 Salle d'attente scanner	Référence du sondage	S223
Localisation	Revêtement de sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Ragréage + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS


Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P031

Matériau / Produit Dalle de sol + colle

Résultat amiante **PRÉSENCE D'AMIANTE**

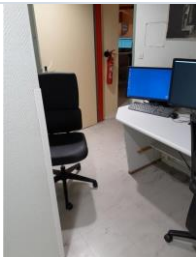Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 3 - R+2 - 01-02-076	Référence du sondage	S232
Localisation	Revêtement de sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante de type chrysotile
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P032

Matériau / Produit Revêtement de sol + Colle

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

Emplacement



Nom du client VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)

Nom de l'opérateur GRAPY Sébastien

Numéro de dossier C23099850M0001

Date de prélèvement 07/12/2023

Pièce ou local Lot n° Zone 3 - R+2 - 01-02-005 Salle de lecture scanner

Référence du sondage S233

Localisation Revêtement de sol - Sol

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Revêtement de sol + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-KC-123942-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P033

Matériau / Produit Dalle de sol, colle et ragréage

Résultat amiante **PRÉSENCE D'AMIANTE**

Emplacement



Nom du client VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)

Nom de l'opérateur GRAPY Sébastien

Numéro de dossier C23099850M0001

Date de prélèvement 07/12/2023

Pièce ou local Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-038 Stockage

Référence du sondage S246

Localisation Revêtement de sol - Sol

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Dalle de sol, colle et ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
CUST 01	AR-24-KC-000840-01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante de type chrysotile
RAW PRODUCT	AR-24-KC-000840-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante de type chrysotile

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-24-KC-000840-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
RAW PRODUCT	AR-24-KC-000840-01	Fibres d'amiante de type chrysotile



PRELEVEMENT : P034

Matériau / Produit Dalle de sol, colle et ragréage

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-031 Ancienne salle de radio	Référence du sondage	S247
Localisation	Revêtement de sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Dalle de sol, colle et ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-KC-000840-01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-KC-000840-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS


Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-KC-000840-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-KC-000840-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P035

Matériau / Produit Enduit plâtre + peinture

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

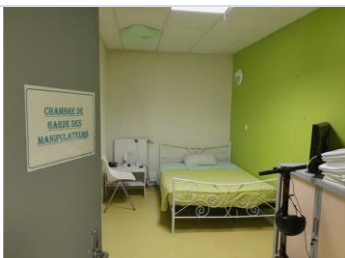Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-052 Chambre de garde des manipulateurs	Référence du sondage	S249
Localisation	Revêtement de murs - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Enduit plâtre + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-KC-000840-01	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-KC-000840-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P036

Matériau / Produit Calicots

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-052 Chambre de garde des manipulateurs	Référence du sondage	S250
Localisation	Revêtement de murs - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Calicots

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
CUST 02	AR-24-KC-000840-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées
CUST 03	AR-24-KC-000840-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-24-KC-000840-01	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) n°1	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-KC-000840-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces + (marron) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) n°2	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 02	AR-24-KC-000840-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 03	AR-24-KC-000840-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-24-KC-000840-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-KC-000840-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P037

Matériau / Produit Ragréage + cole

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-052 Chambre de garde des manipulateurs	Référence du sondage	S251
Localisation	Revêtement de sol - Sol		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Ragréage + cole

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-KC-000840-01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-KC-000840-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P038

Matériau / Produit Enduit plâtre

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

Emplacement	
	
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)
Numéro de dossier	C23099850M0001
Pièce ou local	Lot n° Zone 2 - R+2 - 01-02-016 Stockage
Localisation	Revêtement de murs et plafond - Murs

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-KC-000840-01	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-KC-000840-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P039

Matériau / Produit Calicots

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

Emplacement



Nom du client VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)

Nom de l'opérateur GRAPY Sébastien

Numéro de dossier C23099850M0001

Date de prélèvement 07/12/2023

Pièce ou local Lot n° Zone 2 - R+2 - 01-02-502 Sas

Référence du sondage S253

Localisation Revêtement de murs et plafond - Murs

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Calicots

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
CUST 02	AR-24-KC-000840-01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-24-KC-000840-01	Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-KC-000840-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 02	AR-24-KC-000840-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-24-KC-000840-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-KC-000840-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P040

Matériau / Produit Enduit plâtre

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

Emplacement



Nom du client VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)

Nom de l'opérateur GRAPY Sébastien

Numéro de dossier C23099850M0001

Date de prélèvement 07/12/2023

Pièce ou local Lot n° Zone 3 - R+2 - 01-02-501 Circulation

Référence du sondage S254

Localisation Revêtement de murs et plafond - Murs

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-KC-000840-01	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-KC-000840-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P041

Matériau / Produit Calicots + enduit plâtre

Résultat amiante PRÉSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-510 Circulation	Référence du sondage	S255
Localisation	Revêtement de murs - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Calicots

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-KC-000840-01	Matériau semi-dur de type enduit (beige) (brillant) + (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 02	AR-24-KC-000840-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	AR-24-KC-000840-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)	Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-KC-000840-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 02	AR-24-KC-000840-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	AR-24-KC-000840-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P034.1

Matériau / Produit Enduit plâtre beige

Résultat amiante ABSENCE D'AMIANTE

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)	Nom de l'opérateur	GRAPY Sébastien
Numéro de dossier	C23099850M0001	Date de prélèvement	07/12/2023
Pièce ou local	Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-052 Chambre de garde des manipulateurs	Référence du sondage	S248
Localisation	Revêtement de murs - Murs		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

Enduit plâtre beige

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT

Réf. couche	Réf. analyse	Description	Méthode utilisée	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-KC-000840-01	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (granulaire)	Microscopie Electronique à Transmission (MET)	Fibres d'amiante non détectées

DETAIL DES RESULTATS

Réf. couche	Préf. analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-KC-000840-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720231201200090



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

**APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE**
Monsieur Sébastien GRAPY
15 Rue Léon Serpollet - ZI Nord
87280 LIMOGES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-KC-123942-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2023 3:25 Page 1/11
Dossier N° : 23K038843 Date de réception : 12/12/2023 Date d'analyse : 12/12/2023
Référence dossier Client: En attente
C23099850M0001 A - 1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)
T230144350

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-050 Détente - Sol - Revêtement de sol - Ragréege + colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréege (gris)	MET * /TFH4	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-050 Détente - Murs - Revêtement de murs - Enduits plâtre et ciment	Matériau de type peinture (blanc) + (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /TFH4	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-049.1 Sanitaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * /TFH4	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-049.1 Sanitaire - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau semi-dur de type joint (gris)(i)	MET * /ED4B	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-KC-123942-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2023 3:25 Page 2/11
Dossier N° : 23K038843 Date de réception : 12/12/2023 Date d'analyse : 12/12/2023
Référence dossier Client: En attente
C23099850M0001 A - 1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)
T230144350

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / ED4B	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005-Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-049.1 Sanitaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / ED4B	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
006	P006-Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-510 Circulation - Murs - Revêtement de murs - Calicots + enduit plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET * / ED4B	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (brillant)	MET * / ED4B	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-KC-123942-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2023 3:25 Page 3/11
Dossier N° : 23K038843 Date de réception : 12/12/2023 Date d'analyse : 12/12/2023
Référence dossier Client: En attente
C23099850M0001 A - 1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)
T230144350

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	P007-Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-510 Circulation - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MET * / ED4B	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008-Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-054 Salle d'échographie/wc - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / ED4B	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
009	P009-Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-054 Salle d'échographie/wc - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / ED4B	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010-Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-054 Salle d'échographie/wc - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / ED4B	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-KC-123942-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2023 3:25 Page4/11
Dossier N° : 23K038843 Date de réception : 12/12/2023 Date d'analyse : 12/12/2023
Référence dossier Client:En attente
C23099850M0001 A - 1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)
T230144350

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	P011-Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-060 Salle de lecture - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / ED4B	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
012	P012-Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-510 Circulation - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / ED4B	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
013	P013-Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-037 Bureau - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (iii)	MET * / ED4B	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(ii)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-KC-123942-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2023 3:25 Page 5/11
Dossier N° : 23K038843 Date de réception : 12/12/2023 Date d'analyse : 12/12/2023
Référence dossier Client: En attente
C23099850M0001 A - 1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)
T230144350

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	P014-Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-073 Salle d'attente radio - Sol - Revêtement de sol - Dalle + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / ED4B	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
015	P015-Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-035 Salle d'attente - Murs - Ensemble des chasis vitrés - Mastic vitrier	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / ED4B	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016 (1)	P016-Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-027 Vestiaires - Sol - Revêtement de sol - Dalle + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / ED4B	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P017-Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-032 Sanitaire H/F - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / TFH4	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P018-Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-032 Sanitaire H/F - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / ED4B	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-KC-123942-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2023 3:25 Page 6/11
Dossier N° : 23K038843 Date de réception : 12/12/2023 Date d'analyse : 12/12/2023
Référence dossier Client: En attente
C23099850M0001 A - 1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)
T230144350

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / ED4B *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
019	P019-Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-032 Sanitaire H/F - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / TFH4 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / D5UE *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TFH4 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P020-Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-509 Sas - Murs et plafond - Revêtement de murs et plafond - Calicots enduit plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	MET / TFH4 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TFH4 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33(0)5 57 96 41 20 - Fax: +33(0)5 57 96 41 20 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-KC-123942-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2023 3:25 Page 7/11
Dossier N° : 23K038843 Date de réception : 12/12/2023 Date d'analyse : 12/12/2023
Référence dossier Client: En attente
C23099850M0001 A - 1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)
T230144350

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP* / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
021	P021-Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-506 Coursive - Murs - Chassis vitrés fixe - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET* / TFH4	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
022	P022-Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-506 Coursive - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET* / ED4B	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP* / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
023	P023-Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-506 Coursive - D - Revêtement de murs - Enduit plâtre + ciment	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET* / TFH4	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024 (2)	P024-Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-506 Coursive - D - Menuiseries aluminium - Mastic vitrier	Matériau souple de type mastic (noir)	MET* / TFH4	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
025	P025-Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-506 Coursive - D - Menuiseries aluminium - Joint d'étanchéité					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33(0)5 57 96 41 20 - Fax: +33(0)5 57 96 41 20 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1-5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-KC-123942-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2023 3:25 Page 8/11
Dossier N° : 23K038843 Date de réception : 12/12/2023 Date d'analyse : 12/12/2023
Référence dossier Client: En attente
C23099850M0001 A - 1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)
T230144350

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type joint (gris)	MET * /TFH4	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
026	P026-Lot n° Zone 2 - R+2 - 01-02-501 Circulation - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET * /TFH4	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * /TFH4	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P027-Lot n° Zone 2 - R+2 - 01-02-501 Circulation - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * /TFH4	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * /D5UE	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
028	P028-Lot n° Zone 2 - R+2 - 01-02-014 Stockage matériel - Sol - Revêtement de sol - Ragréage + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * /TFH4	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations reportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-KC-123942-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2023 3:25 Page 9/11
Dossier N° : 23K038843 Date de réception : 12/12/2023 Date d'analyse : 12/12/2023
Référence dossier Client: En attente
C23099850M0001 A - 1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)
T230144350

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET /TFH4 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP /D5UE *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
029	P029-Lot n° Zone 2 - R+2 - 01-02-018 Salle de radio - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle + Ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (vert)	MET /TFH4 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (rose)	MET /TFH4 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030 (3)	P030-Lot n° Zone 3 - R+2 - 01-02-013 Salle d'attente scanner - Sol - Revêtement de sol - Ragréage + colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET /TFH4 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P031-Lot n° Zone 3 - R+2 - 01-02-076 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET /ED4B *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-KC-123942-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2023 3:25 Page 10/11
Dossier N° : 23K038843 Date de réception : 12/12/2023 Date d'analyse : 12/12/2023
Référence dossier Client: En attente
C23099850M0001 A - 1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)
T230144350

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
032	P032-Lot n° Zone 3 - R+2 - 01-02-005 Salle de lecture scanner - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET * / TFH4	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET * / TFH4	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau de type colle jaune est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes. (CQF)

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (ii) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle noire bitumineuse ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (iii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes. (cqf)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531 - +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-KC-123942-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2023 3:25 Page 11/11
Dossier N° : 23K038843 Date de réception : 12/12/2023 Date d'analyse : 12/12/2023
Référence dossier Client: En attente
C23099850M0001 A - 1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)
T230144350

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Deborah Bordes
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



PV_00720231201209047



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

**APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE**
Monsieur Sébastien GRAPY
15 Rue Léon Serpollet - ZI Nord
87280 LIMOGES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-000840-01 Date d'émission de rapport : 06/01/2024 3:41 Page 1/5
Dossier N° : 23K040632 Date de réception : 29/12/2023 Date d'analyse : 04/01/2024
Référence dossier Client: En attente
C23099850M0001 A - 1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)
2213715.2
T230144350

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P033-Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-038 Stockage - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)(i)	MET * / A4VB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	MOLP * / LP5L	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	P034.1-Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-052 Chambre de garde des manipulateurs - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre beige	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (granulaire)	MET * / A4VB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P034-Lot n° Zone 1 - R+2 - 01-02-031 Ancienne salle de radic - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / A4VB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / A4VB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33(0)5 57 96 41 20 - Fax: +33(0)5 57 96 41 20 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-000840-01 Date d'émission de rapport : 06/01/2024 3:41 Page 2/5
Dossier N° : 23K040632 Date de réception : 29/12/2023 Date d'analyse : 04/01/2024
Référence dossier Client: En attente
C23099850M0001 A - 1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)
2213715.2
T230144350

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	P035-Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-052 Chambre de garde des manipulateurs - Murs - Revêtement de murs - Enduit plâtre + peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtres)	MET * / A4VB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P036-Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-052 Chambre de garde des manipulateurs - Murs - Revêtement de murs - Calicots	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtres) n°1	MET * / A4VB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces + (marron) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtres) n°2	MET * / A4VB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)	MOLP * / LP5L	4 / 4 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / A4VB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P037-Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-052 Chambre de garde des manipulateurs - Sol - Revêtement de sol - Ragrée + colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragrée (gris)	MET * / A4VB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-000840-01 Date d'émission de rapport : 06/01/2024 3:41 Page 3/5
Dossier N° : 23K040632 Date de réception : 29/12/2023 Date d'analyse : 04/01/2024
Référence dossier Client: En attente
C23099850M0001 A - 1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)
2213715.2
T230144350

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	P038-Lot n° Zone 2 - R+2 - 01-02-016 Stockage - Murs - Revêtement de murs et plafond - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P039-Lot n° Zone 2 - R+2 - 01-02-502 Sas - Murs - Revêtement de murs et plafond - Calicots	Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / A4VB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / LP5L	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / A4VB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P040-Lot n° Zone 3 - R+2 - 01-02-501 Circulation - Murs - Revêtement de murs et plafond - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / A4VB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P041-Lot n° Zone 4 - R+2 - 01-02-510 Circulation - Murs - Revêtement de murs - Calicots	Matériau semi-dur de type enduit (beige) (brillant) + (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)	MET * / A4VB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33(0)5 57 96 41 20 - Fax: +33(0)5 57 96 41 20 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-000840-01 Date d'émission de rapport : 06/01/2024 3:41 Page 4/5
Dossier N° : 23K040632 Date de réception : 29/12/2023 Date d'analyse : 04/01/2024
Référence dossier Client: En attente
C23099850M0001 A - 1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)
2213715.2
T230144350

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)	MOLP* / LP5L	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (rose)(iii)	MET* / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau de type colle bitumineux (noir) ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (iii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-890 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



**Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS****RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-000840-01 Date d'émission de rapport : 06/01/2024 3:41 Page 5/5
Dossier N° : 23K040632 Date de réception : 29/12/2023 Date d'analyse : 04/01/2024
Référence dossier Client: En attente
C23099850M0001 A - 1 bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - VAREILLE Sandra (CH BRIVE Bât 31 Bel air)
2213715.2
T230144350



Alexandre NAPIAS
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Document 3**Analyses pour le Bâtiment**APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI
Cyril PERE
15 Rue Léon Serpollet - ZI Nord
87280 LIMOGES

Notre référence : AR-26-KC-045879-01

Numéro de dossier : 26K024285**Référence de dossier :****C26255166 A - 1 BOULEVARD DU DR VERLHAC 19312 BRIVE LA GAILLARDE -
Centre Hospitalier de Brive
T260376012**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 26K024285-003 - Référence *P003-Sous sol - RADIO P2 / VIDE SANITAIRE* - Toutes zones -
Conduit de fluide - Fibre-ciment - Brut, prélevé par vos soins, et analysé par DPA Analyses pour le
Batiment Marseille

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest4 Chemin des Maures
33172 GradignanTél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD-OUEST**
Laboratoire
4 Chemin des Maures
33170 GRADIGNAN

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-GI-004329-01 Date d'émission de rapport : 28/07/2026 14:32 Page 1/2
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GI002759 Référence de suivi du dossier N° : 26K024285
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026 Date de réception : 07/07/2026
Date d'analyse : 10/07/2026
Référence dossier Client: C26255166 A - 1 BOULEVARD DU DR VERLHAC 19312 BRIVE LA GAILLARDE - Centre
Hospitalier de Brive T260376012
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003 (1)	26K024285-003 - P003-Sous sol - RADIO P2 / VIDE SANITAIRE - Toutes zones - Condui de fluide - Fibre-cimen - Brut	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / OJYG	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Modification format rapport : le client souhaite un rapport mono

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**procédure LAB/TEC/PR/002**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

DPA Analyses pour le Bâtiment Marseille
Lieu-dit La Sulpicière, 1 Rue de la Vallée Verte (Bâtiment Bourbon)
13011 Marseille, FRANCE
Site Web: <https://linktr.ee/DPAprelevementanalyses>
S.A.S. au capital de 20 000 € 991 375 627 RCS Nantes SIRET 991 375 627 00015 TVA F FR96991375627 APE 7120B
Siège social : DPA analyses pour le Bâtiment Marseille Rue Adolphe Bobierre 44300 Nantes

ACCREDITATION N°
1-10039
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-GI-004329-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GI002759
Reçu au laboratoire le : 08/07/2026
Date d'analyse : 10/07/2026
Référence dossier Client: C26255166 A - 1 BOULEVARD DU DR VERLHAC 19312 BRIVE LA GAILLARDE - Centre Hospitalier de BriveT260376012

Date d'émission de rapport : 28/07/2026 14:32
Référence de suivi du dossier N° : 26K024285
Date de réception : 07/07/2026

Page2/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables" inférieure à la limite de détection." ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Lorsque des fibres sont détectées optiquement dans des matériaux ou produits contenant de l'amiante ajouté (cas 1 de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié), un essai MOLP est systématiquement réalisé. Seuls les résultats conclusifs MOLP sont mentionnés. Pour les matériaux ou produits bruts et/ou manufacturés contenant naturellement de l'amiante (cas 2 et 3), les essais MOLP systématiquement réalisés et conclusifs sont également indiqués. Dans ces cas, La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon les parties pertinentes de la norme HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Abdelkarim SAHARI
Responsable de Production

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

DPA Analyses pour le Bâtiment Marseille
Lieu-dit La Sulprière, 1 Rue de la Vallée Verte (Bâtiment Bourbon)
13011 Marseille, FRANCE
Site Web: <https://linktr.ee/DPA.prelevement.analyses>
S.A.S. au capital de 20 000 € 991 375 627 RCS Nantes SIRET 991 375 627 00015 TVA F FR96991375627 APE 7120B
Siège social : DPA analyses pour le Bâtiment Marseille Rue Adolphe Bobierre 44300 Nantes

ACCREDITATION N°
1- 10039
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE : TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	N° de lot	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
R+2	Zone 4	01-02-046 Bureau	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
R+2	Zone 4	01-02-047 Bureau cadre	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
R+2	Zone 4	01-02-049.1 Sanitaire	Revêtement de murs	Colle de plinthes	6 ml	
R+2	Zone 4	01-02-050 Détente	Menuiseries extérieurs	Joint mousse noir horizontal		
			Menuiseries extérieurs	Joint d'étanchéité vertical		
R+2	Zone 4	01-02-052 Chambre de garde des manipulateurs	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
R+2	Zone 4	01-02-053 Bureau	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
R+2	Zone 4	01-02-054 Salle d'échographie/wc	Menuiseries extérieurs	Joint mousse noir horizontal		
			Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
			Menuiseries extérieurs	Joint d'étanchéité vertical		
			Menuiseries extérieurs	Mastic vitrier	2 u	
R+2	Zone 4	01-02-055 Salle d'échographie	Menuiseries extérieurs	Joint mousse noir horizontal		
			Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
			Menuiseries extérieurs	Mastic vitrier	2 u	
			Menuiseries extérieurs	Joint d'étanchéité vertical		
R+2	Zone 4	01-02-056 Salle d'attente	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
R+2	Zone 4	01-02-057 Sanitaire H/F PMR	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
R+2	Zone 4	01-02-058 Salle d'échographie	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
R+2	Zone 4	01-02-059 Vestiaires hommes	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
R+2	Zone 4	01-02-060 Salle de lecture	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
R+2	Zone 4	01-02-061 Archives	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
R+2	Zone 4	01-02-062 Local technique informatique	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
R+2	Zone 4	01-02-510 Circulation	Revêtement de murs	Calicots + enduit plâtre	50 m²	
			Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
			Revêtement de murs	Calicots + enduit plâtre	50 m²	

Etage	N° de lot	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
R+2	Zone 1	01-02-030 Sanitaire H/F	Revêtement de murs	Colle de plinthes	4,5 ml	
R+2	Zone 1	01-02-031 Ancienne salle de radio	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
R+2	Zone 1	01-02-032 Sanitaire H/F	Revêtement de sol	Colle de carrelage		
R+2	Zone 1	01-02-033 Vestiaires	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
R+2	Zone 1	01-02-034 Vestiaires	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
R+2	Zone 1	01-02-035 Salle d'attente	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
R+2	Zone 1	01-02-036 Bureau	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
R+2	Zone 1	01-02-037 Bureau	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
R+2	Zone 1	01-02-038 Stockage	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
			Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage		
R+2	Zone 1	01-02-073 Salle d'attente radio	Revêtement de sol	Dalle + colle		
R+2	Zone 1	01-02-074 Sanitaire H/F	Revêtement de murs	Colle de plinthes	10 ml	
R+2	Zone 1	01-02-506 Coursive	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	15,25 m²	
			Chassis vitrés fixe	Mastic vitrier	120 u	
			Menuiseries aluminium	Mastic vitrier	18 u	
			Menuiseries aluminium	Joint d'étanchéité	18 u	
R+2	Zone 1	01-02-508 Circulation	Revêtement de sol	Dalle + colle		
R+2	Zone 1	01-02-509 Sas	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle		
R+2	Zone 2	01-02-014 Stockage matériel	Revêtement de sol	Ragréage + colle		
R+2	Zone 2	01-02-015 Réserve	Revêtement de sol	Ragréage + colle		
R+2	Zone 2	01-02-016 Stockage	Revêtement de sol	Ragréage + colle		
R+2	Zone 2	01-02-017 Vestiaires	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	10 m²	
R+2	Zone 2	01-02-019 Vestiaires	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	10 m²	
R+2	Zone 2	01-02-023 Sanitaires	Revêtement de murs	Colle de plinthes	4,5 ml	
R+2	Zone 2	01-02-501 Circulation	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	17,5 m²	
R+2	Zone 2	01-02-502 Sas	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	10 m²	
R+2	Zone 2	01-02-504 Coursive	Chassis vitrés fixe	Mastic vitrier		
			Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	15,25 m²	
			Menuiseries aluminium	Mastic vitrier		
			Menuiseries aluminium	Joint d'étanchéité		

Etage	N° de lot	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
R+2	Zone 2	01-02-505 Coursive	Chassis vitrés fixe	Mastic vitrier		
			Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	15,25 m²	
			Menuiseries aluminium	Mastic vitrier		
			Menuiseries aluminium	Joint d'étanchéité		
R+2	Zone 3	01-02-076	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	6,7 m²	
R+2	Zone 3	01-02-501 Circulation	Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	17,5 m²	
R+2	Zone 3	01-02-503 Coursive	Chassis vitrés fixe	Mastic vitrier		
			Revêtement de sol	Dalle de sol + colle	15,25 m²	
			Menuiseries aluminium	Mastic vitrier		
			Menuiseries aluminium	Joint d'étanchéité		
SOUS SOL	Zone 1	reseau enterré vide sanitaire	Conduit de fluide	Fibre-ciment - Brut	5 ml	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les **Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages** suivantes :



Zones présentant des similitudes d'ouvrage avec **présence d'amiante**

Z002 - Menuiseries extérieurs Joint mousse noir horizontal - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée :

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Estimation de la quantité	Photo
Zon e 4	6	01-02-050 Détente	R+2	Menuiseries extérieurs - Murs - Joint mousse noir horizontal	X	S005	Document consulté		
Zon e 4	10	01-02-054 Salle d'échographie/wc	R+2	Menuiseries extérieurs - Murs - Joint mousse noir horizontal		S007	Document consulté		
Zon e 4	11	01-02-055 Salle d'échographie	R+2	Menuiseries extérieurs - Murs - Joint mousse noir horizontal		S009	Document consulté		

Z003 - Menuiseries extérieurs Joint d'étanchéité vertical - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée :

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Estimation de la quantité	Photo
Zon e 4	6	01-02-050 Détente	R+2	Menuiseries extérieurs - Murs - Joint d'étanchéité vertical	X	S006	Document consulté		
Zon e 4	10	01-02-054 Salle d'échographie/wc	R+2	Menuiseries extérieurs - Murs - Joint d'étanchéité vertical		S008	Document consulté		
Zon e 4	11	01-02-055 Salle d'échographie	R+2	Menuiseries extérieurs - Murs - Joint d'étanchéité vertical		S010	Document consulté		

Z006 - Revêtement de murs Colle de plinthes - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée : 25 ml

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Estimation de la quantité	Photo
Zon e 4	5	01-02-049.1 Sanitaire	R+2	Revêtement de murs - Murs - Colle de plinthes	X	S013	Résultat d'analyse (P005)	6 ml	
Zon e 1	23	01-02-030 Sanitaire H/F	R+2	Revêtement de murs - Murs - Colle de plinthes		S256	Résultat d'analyse (P005 - idem)	4,5 ml	
Zon e 1	34	01-02-074 Sanitaire H/F	R+2	Revêtement de murs - Murs - Colle de plinthes		S015	Résultat d'analyse (P005 - idem)	10 ml	
Zon e 2	47	01-02-023 Sanitaires	R+2	Revêtement de murs - Murs - Colle de plinthes		S257	Résultat d'analyse (P005 - idem)	4,5 ml	

Z007 - Revêtement de murs Calicots + enduit plâtre - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée : 100 m²

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Estimation de la quantité	Photo
Zon e 4	19	01-02-510 Circulation	R+2	Revêtement de murs - Murs - Calicots + enduit plâtre	X	S020	Résultat d'analyse (P006)	50 m ²	
				Revêtement de murs - Murs - Calicots + enduit plâtre		S255	Résultat d'analyse (P041)	50 m ²	

Z009 - Revêtement de sol Dalle de sol + colle - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée :

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Estimation de la quantité	Photo
Zon e 4	10	01-02-054 Salle d'échographie/wc	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle	X	S097	Résultat d'analyse (P008)		
Zon e 4	11	01-02-055 Salle d'échographie	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S100	Résultat d'analyse (P008 - idem)		
Zon e 4	12	01-02-056 Salle d'attente	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S101	Résultat d'analyse (P008 - idem)		
Zon e 4	13	01-02-057 Sanitaire H/F PMR	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S102	Résultat d'analyse (P008 - idem)		
Zon e 4	14	01-02-058 Salle d'échographie	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S103	Résultat d'analyse (P008 - idem)		

Z010 - Revêtement de sol Dalle de sol + colle - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée :

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Estimation de la quantité	Photo
Zon e 1	24	01-02-031 Ancienne salle de radio	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S114	Résultat d'analyse (P013 - idem)		
Zon e 1	26	01-02-033 Vestiaires	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S243	Résultat d'analyse (P013 - idem)		
Zon e 1	27	01-02-034 Vestiaires	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S244	Résultat d'analyse (P013 - idem)		
Zon e 1	28	01-02-035 Salle d'attente	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S122	Résultat d'analyse (P013 - idem)		
Zon e 1	29	01-02-036 Bureau	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S123	Résultat d'analyse (P013 - idem)		
Zon e 1	30	01-02-037 Bureau	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle	X	S113	Résultat d'analyse (P013)		
Zon e 1	31	01-02-038 Stockage	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S117	Résultat d'analyse (P013 - idem)		
Zon e 1	37	01-02-509 Sas	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S245	Résultat d'analyse (P013 - idem)		

2011 - Revêtement de sol Dalle de sol + colle - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée :

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Estimation de la quantité	Photo
Zon e 4	15	01-02-059 Vestiaires hommes	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S240	Résultat d'analyse (P011 - idem)		
Zon e 4	16	01-02-060 Salle de lecture	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle	X	S106	Résultat d'analyse (P011)		
Zon e 4	17	01-02-061 Archives	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S241	Résultat d'analyse (P011 - idem)		
Zon e 4	18	01-02-062 Local technique informatique	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S242	Résultat d'analyse (P011 - idem)		

2012 - Revêtement de sol Dalle + colle - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée :

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Estimation de la quantité	Photo
Zon e 1	33	01-02-073 Salle d'attente radio	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle + colle	X	S120	Résultat d'analyse (P014)		
Zon e 1	36	01-02-508 Circulation	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle + colle		S121	Résultat d'analyse (P014 - idem)		

Z018 - Chassis vitrés fixe Mastic vitrier - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée : 120 u

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Estimation de la quantité	Photo
Zon e 1	35	01-02-506 Coursive	R+2	Chassis vitrés fixe - Murs - Mastic vitrier	X	S190	Résultat d'analyse (P021)	120 u	
Zon e 2	53	01-02-504 Coursive	R+2	Chassis vitrés fixe - Murs - Mastic vitrier		S191	Résultat d'analyse (P021 - idem)		
Zon e 2	54	01-02-505 Coursive	R+2	Chassis vitrés fixe - Murs - Mastic vitrier		S192	Résultat d'analyse (P021 - idem)		
Zon e 3	67	01-02-503 Coursive	R+2	Chassis vitrés fixe - Murs - Mastic vitrier		S193	Résultat d'analyse (P021 - idem)		

Z019 - Revêtement de sol Dalle de sol + colle - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée : 61 m²

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Estimation de la quantité	Photo
Zon e 1	35	01-02-506 Coursive	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle	X	S194	Résultat d'analyse (P022)	15,25 m ²	
Zon e 2	53	01-02-504 Coursive	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S195	Résultat d'analyse (P022 - idem)	15,25 m ²	
Zon e 2	54	01-02-505 Coursive	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S196	Résultat d'analyse (P022 - idem)	15,25 m ²	
Zon e 3	67	01-02-503 Coursive	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S197	Résultat d'analyse (P022 - idem)	15,25 m ²	

Z021 - Menuiseries aluminium Mastic vitrier - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée : 18 u									
N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Estimation de la quantité	Photo
Zon e 1	35	01-02-506 Coursive	R+2	Menuiseries aluminium - D - Mastic vitrier	X	S202	Résultat d'analyse (P024)	18 u	
Zon e 2	53	01-02-504 Coursive	R+2	Menuiseries aluminium - D - Mastic vitrier		S203	Résultat d'analyse (P024 - idem)		
Zon e 2	54	01-02-505 Coursive	R+2	Menuiseries aluminium - D - Mastic vitrier		S204	Résultat d'analyse (P024 - idem)		
Zon e 3	67	01-02-503 Coursive	R+2	Menuiseries aluminium - D - Mastic vitrier		S205	Résultat d'analyse (P024 - idem)		

Z022 - Menuiseries aluminium Joint d'étanchéité - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée : 18 u									
N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Estimation de la quantité	Photo
Zon e 1	35	01-02-506 Coursive	R+2	Menuiseries aluminium - D - Joint d'étanchéité	X	S206	Résultat d'analyse (P025)	18 u	
Zon e 2	53	01-02-504 Coursive	R+2	Menuiseries aluminium - D - Joint d'étanchéité		S207	Résultat d'analyse (P025 - idem)		
Zon e 2	54	01-02-505 Coursive	R+2	Menuiseries aluminium - D - Joint d'étanchéité		S208	Résultat d'analyse (P025 - idem)		
Zon e 3	67	01-02-503 Coursive	R+2	Menuiseries aluminium - D - Joint d'étanchéité		S209	Résultat d'analyse (P025 - idem)		

Z023 - Revêtement de sol Ragrée + colle - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée :

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Estimation de la quantité	Photo
Zon e 2	38	01-02-014 Stockage matériel	R+2	Revêtement de sol - Sol - Ragrée + colle	X	S212	Résultat d'analyse (P028)		
Zon e 2	39	01-02-015 Réserve	R+2	Revêtement de sol - Sol - Ragrée + colle		S213	Résultat d'analyse (P028 - idem)		
Zon e 2	40	01-02-016 Stockage	R+2	Revêtement de sol - Sol - Ragrée + colle		S214	Résultat d'analyse (P028 - idem)		


Z025 - Revêtement de sol Dalle de sol + colle - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée : 65 m²

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Estimation de la quantité	Photo
Zon e 2	41	01-02-017 Vestiaires	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S218	Résultat d'analyse (P027 - idem)	10 m²	
Zon e 2	43	01-02-019 Vestiaires	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S219	Résultat d'analyse (P027 - idem)	10 m²	
Zon e 2	51	01-02-501 Circulation	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle	X	S211	Résultat d'analyse (P027)	17,5 m²	
Zon e 2	52	01-02-502 Sas	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S222	Résultat d'analyse (P027 - idem)	10 m²	
Zon e 3	66	01-02-501 Circulation	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S231	Résultat d'analyse (P027 - idem)	17,5 m²	

Z028 - Revêtement de sol Dalle de sol + colle - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée :

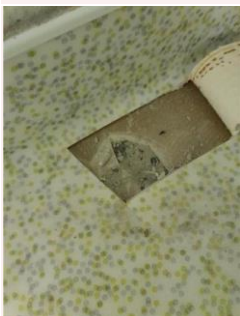N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Estimation de la quantité	Photo
Zon e 4	1	01-02-046 Bureau	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S236	Résultat d'analyse (P012 - idem)		
Zon e 4	2	01-02-047 Bureau cadre	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S237	Résultat d'analyse (P012 - idem)		
Zon e 4	8	01-02-052 Chambre de garde des manipulateurs	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S238	Résultat d'analyse (P012 - idem)		
Zon e 4	9	01-02-053 Bureau	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S239	Résultat d'analyse (P012 - idem)		
Zon e 4	19	01-02-510 Circulation	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle	X	S110	Résultat d'analyse (P012)		

Z029 - Menuiseries extérieures Mastic vitrier - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée : 4 u

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Estimation de la quantité	Photo
Zon e 4	10	01-02-054 Salle d'échographie/wc	R+2	Menuiseries extérieures - Murs - Mastic vitrier	X	S258	Document consulté	2 u	
Zon e 4	11	01-02-055 Salle d'échographie	R+2	Menuiseries extérieures - Murs - Mastic vitrier		S259	Document consulté	2 u	


Zones présentant des similitudes d'ouvrage sans présence d'amiante
Z001 - Revêtement de sol Ragrée + colle - (Zone continue : NON)

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
Zone 4	3	01-02-048 Secrétariat Echographie	R+2	Revêtement de sol - Sol - Ragrée + colle		S002	P001 - idem	
Zone 4	4	01-02-049 Bureau	R+2	Revêtement de sol - Sol - Ragrée + colle		S003	P001 - idem	
Zone 4	6	01-02-050 Détente	R+2	Revêtement de sol - Sol - Ragrée + colle	X	S001	P001	

Z004 - Revêtement de murs Colle de faïence - (Zone continue : NON)

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
Zone 4	5	01-02-049.1 Sanitaire	R+2	Revêtement de murs - Murs - Colle de faïence	X	S011	P003	
Zone 1	34	01-02-074 Sanitaire H/F	R+2	Revêtement de murs - Murs - Colle de faïence		S014	P003 - idem	
Zone 2	47	01-02-023 Sanitaires	R+2	Revêtement de murs - Murs - Colle de faïence		S017	P003 - idem	

Z005 - Revêtement de sol Colle de carrelage - (Zone continue : NON)

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
Zone 4	5	01-02-049.1 Sanitaire	R+2	Revêtement de sol - Sol - Colle de carrelage	X	S012	P004	
Zone 1	34	01-02-074 Sanitaire H/F	R+2	Revêtement de sol - Sol - Colle de carrelage		S016	P004 - idem	
Zone 2	47	01-02-023 Sanitaires	R+2	Revêtement de sol - Sol - Colle de carrelage		S019	P004 - idem	


2008 - Faux-plafond Plaque de faux-plafond - (Zone continue : NON)

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
Zone 4	1	01-02-046 Bureau	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S080	P007 - idem	
Zone 4	2	01-02-047 Bureau cadre	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S081	P007 - idem	
Zone 4	3	01-02-048 Secrétariat Echographie	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S082	P007 - idem	
Zone 4	4	01-02-049 Bureau	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S083	P007 - idem	
Zone 4	5	01-02-049.1 Sanitaire	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S084	P007 - idem	
Zone 4	6	01-02-050 Détente	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S085	P007 - idem	
Zone 4	8	01-02-052 Chambre de garde des manipulateurs	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S086	P007 - idem	
Zone 4	9	01-02-053 Bureau	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S087	P007 - idem	
Zone 4	10	01-02-054 Salle d'échographie/wc	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S088	P007 - idem	
Zone 4	11	01-02-055 Salle d'échographie	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S089	P007 - idem	
Zone 4	12	01-02-056 Salle d'attente	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S090	P007 - idem	
Zone 4	13	01-02-057 Sanitaire H/F PMR	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S091	P007 - idem	
Zone 4	14	01-02-058 Salle d'échographie	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S092	P007 - idem	
Zone 4	15	01-02-059 Vestiaires hommes	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S093	P007 - idem	
Zone 4	16	01-02-060 Salle de lecture	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S094	P007 - idem	
Zone 4	17	01-02-061 Archives	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S095	P007 - idem	
Zone 4	18	01-02-062 Local technique informatique	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S096	P007 - idem	
Zone 4	19	01-02-510 Circulation	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond	X	S039	P007	
Zone 1	20	01-02-027 Vestiaires	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S040	P007 - idem	
Zone 1	21	01-02-028 Vestiaires	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S041	P007 - idem	
Zone 1	23	01-02-030 Sanitaire H/F	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S042	P007 - idem	
Zone 1	25	01-02-032 Sanitaire H/F	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S043	P007 - idem	
Zone 1	26	01-02-033 Vestiaires	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S044	P007 - idem	
Zone 1	27	01-02-034 Vestiaires	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque		S045	P007 -	

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
				de faux-plafond			idem	
Zone 1	28	01-02-035 Salle d'attente	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S046	P007 - idem	
Zone 1	29	01-02-036 Bureau	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S047	P007 - idem	
Zone 1	30	01-02-037 Bureau	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S048	P007 - idem	
Zone 1	31	01-02-038 Stockage	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S049	P007 - idem	
Zone 1	32	01-02-072 Secrétariat	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S050	P007 - idem	
Zone 1	33	01-02-073 Salle d'attente radio	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S051	P007 - idem	
Zone 1	34	01-02-074 Sanitaire H/F	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S052	P007 - idem	
Zone 1	35	01-02-506 Coursive	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S053	P007 - idem	
Zone 1	36	01-02-508 Circulation	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S055	P007 - idem	
Zone 1	37	01-02-509 Sas	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S054	P007 - idem	
Zone 2	38	01-02-014 Stockage matériel	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S056	P007 - idem	
Zone 2	39	01-02-015 Réserve	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S057	P007 - idem	
Zone 2	40	01-02-016 Stockage	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S058	P007 - idem	
Zone 2	41	01-02-017 Vestiaires	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S059	P007 - idem	
Zone 2	43	01-02-019 Vestiaires	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S060	P007 - idem	
Zone 2	44	01-02-020 Vestiaires	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S061	P007 - idem	
Zone 2	45	01-02-021 Vestiaires	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S062	P007 - idem	
Zone 2	47	01-02-023 Sanitaires	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S063	P007 - idem	
Zone 2	48	01-02-024 Salle de lecture radio	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S064	P007 - idem	
Zone 2	49	01-02-025 Réserve	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S065	P007 - idem	
Zone 2	50	01-02-026 Chambre de garde	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S066	P007 - idem	
Zone 2	51	01-02-501 Circulation	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S067	P007 - idem	
Zone 2	52	01-02-502 Sas	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S221	P007 - idem	
Zone 2	53	01-02-504 Coursive	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S068	P007 - idem	

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
Zone 2	54	01-02-505 Coursive	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S069	P007 - idem	
Zone 3	56	01-02-005 Salle de lecture scanner	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S070	P007 - idem	
Zone 3	57	01-02-006 Local technique	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S071	P007 - idem	
Zone 3	60	01-02-009 Sanitaires H/F PMR	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S072	P007 - idem	
Zone 3	61	01-02-010 Box de soins 1	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S073	P007 - idem	
Zone 3	62	01-02-011 Box de soin 2	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S074	P007 - idem	
Zone 3	63	01-02-012 Réserve	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S075	P007 - idem	
Zone 3	64	01-02-013 Salle d'attente scanner	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S076	P007 - idem	
Zone 3	65	01-02-076	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S077	P007 - idem	
Zone 3	66	01-02-501 Circulation	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S078	P007 - idem	
Zone 3	67	01-02-503 Coursive	R+2	Faux-plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond		S079	P007 - idem	

Z013 - Ensemble des chasis vitrés Mastic vitrier - (Zone continue : NON)

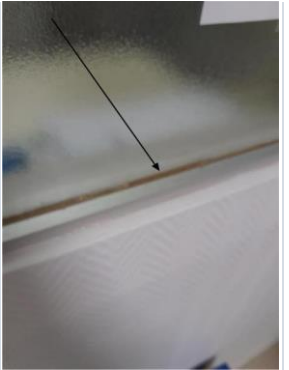N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
Zone 1	28	01-02-035 Salle d'attente	R+2	Ensemble des chasis vitrés - Murs - Mastic vitrier	X	S142	P015	
Zone 1	29	01-02-036 Bureau	R+2	Ensemble des chasis vitrés - Murs - Mastic vitrier		S143	P015 - idem	

Z014 - Revêtement de sol Dalle + colle - (Zone continue : NON)

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
Zone 1	20	01-02-027 Vestiaires	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle + colle	X	S124	P016	
Zone 1	21	01-02-028 Vestiaires	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle + colle		S125	P016 - idem	
Zone 1	22	01-02-029 Salle de radio	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle + colle		S126	P016 - idem	
Zone 2	48	01-02-024 Salle de lecture radio	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle + colle		S127	P016 - idem	
Zone 2	49	01-02-025 Réserve	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle + colle		S128	P016 - idem	
Zone 2	50	01-02-026 Chambre de garde	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle + colle		S129	P016 - idem	

Z015 - Revêtement de murs Colle de plinthes - (Zone continue : NON)

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
Zone 1	20	01-02-027 Vestiaires	R+2	Revêtement de murs - Murs - Colle de plinthes		S137	P017 - idem	
Zone 1	21	01-02-028 Vestiaires	R+2	Revêtement de murs - Murs - Colle de plinthes		S139	P017 - idem	
Zone 1	25	01-02-032 Sanitaire H/F	R+2	Revêtement de murs - Murs - Colle de plinthes	X	S130	P017	
Zone 1	26	01-02-033 Vestiaires	R+2	Revêtement de murs - Murs - Colle de plinthes		S133	P017 - idem	
Zone 1	27	01-02-034 Vestiaires	R+2	Revêtement de murs - Murs - Colle de plinthes		S135	P017 - idem	
Zone 2	47	01-02-023 Sanitaires	R+2	Revêtement de murs - Murs - Colle de plinthes		S235	P017 - idem	

Z016 - Revêtement de murs Colle de faïence - (Zone continue : NON)

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
Zone 1	20	01-02-027 Vestiaires	R+2	Revêtement de murs - Murs - Colle de faïence		S138	P019 - idem	
Zone 1	21	01-02-028 Vestiaires	R+2	Revêtement de murs - Murs - Colle de faïence		S140	P019 - idem	
Zone 1	25	01-02-032 Sanitaire H/F	R+2	Revêtement de murs - Murs - Colle de faïence	X	S132	P019	
Zone 1	26	01-02-033 Vestiaires	R+2	Revêtement de murs - Murs - Colle de faïence		S134	P019 - idem	
Zone 1	27	01-02-034 Vestiaires	R+2	Revêtement de murs - Murs - Colle de faïence		S136	P019 - idem	

2017 - Revêtement de murs et plafond Calicots enduit plâtre - (Zone continue : NON)

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
Zone 1	20	01-02-027 Vestiaires	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S144	P020 - idem	
Zone 1	21	01-02-028 Vestiaires	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S145	P020 - idem	
Zone 1	22	01-02-029 Salle de radio	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S146	P020 - idem	
Zone 1	23	01-02-030 Sanitaire H/F	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S147	P020 - idem	
Zone 1	24	01-02-031 Ancienne salle de radio	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S148	P020 - idem	
Zone 1	25	01-02-032 Sanitaire H/F	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S149	P020 - idem	
Zone 1	26	01-02-033 Vestiaires	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S150	P020 - idem	
Zone 1	27	01-02-034 Vestiaires	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S151	P020 - idem	
Zone 1	28	01-02-035 Salle d'attente	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S152	P020 - idem	
Zone 1	29	01-02-036 Bureau	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S153	P020 - idem	
Zone 1	30	01-02-037 Bureau	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S154	P020 - idem	
Zone 1	31	01-02-038 Stockage	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S155	P020 - idem	
Zone 1	32	01-02-072 Secrétariat	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S156	P020 - idem	
Zone 1	33	01-02-073 Salle d'attente radio	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S157	P020 - idem	
Zone 1	34	01-02-074 Sanitaire H/F	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S158	P020 - idem	
Zone 1	35	01-02-506 Coursive	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S159	P020 - idem	
Zone 1	36	01-02-508 Circulation	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S160	P020 - idem	
Zone 1	37	01-02-509 Sas	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre	X	S141	P020	
Zone 2	38	01-02-014 Stockage matériel	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S161	P020 - idem	
Zone 2	39	01-02-015 Réserve	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S162	P020 - idem	

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
Zone 2	40	01-02-016 Stockage	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S163	P020 - idem	
Zone 2	41	01-02-017 Vestiaires	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S164	P020 - idem	
Zone 2	42	01-02-018 Salle de radio	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S165	P020 - idem	
Zone 2	43	01-02-019 Vestiaires	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S166	P020 - idem	
Zone 2	44	01-02-020 Vestiaires	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S167	P020 - idem	
Zone 2	45	01-02-021 Vestiaires	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S168	P020 - idem	
Zone 2	46	01-02-022 Salle de radio	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S169	P020 - idem	
Zone 2	47	01-02-023 Sanitaires	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S170	P020 - idem	
Zone 2	48	01-02-024 Salle de lecture radio	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S171	P020 - idem	
Zone 2	49	01-02-025 Réserve	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S172	P020 - idem	
Zone 2	50	01-02-026 Chambre de garde	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S173	P020 - idem	
Zone 2	51	01-02-501 Circulation	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S174	P020 - idem	
Zone 2	52	01-02-502 Sas	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S220	P020 - idem	
Zone 2	53	01-02-504 Coursive	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S175	P020 - idem	
Zone 2	54	01-02-505 Coursive	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S176	P020 - idem	
Zone 3	55	01-02-004 Attente + préparation couchée	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S177	P020 - idem	
Zone 3	56	01-02-005 Salle de lecture scanner	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S178	P020 - idem	
Zone 3	57	01-02-006 Local technique	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S179	P020 - idem	
Zone 3	58	01-02-007 Salle de scanner	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S180	P020 - idem	
Zone 3	59	01-02-008 SAS Préparation	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S181	P020 - idem	
Zone 3	60	01-02-009 Sanitaires H/F PMR	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots		S182	P020 - idem	

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
				enduit plâtre				
Zone 3	61	01-02-010 Box de soins 1	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S183	P020 - idem	
Zone 3	62	01-02-011 Box de soin 2	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S184	P020 - idem	
Zone 3	63	01-02-012 Réserve	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S185	P020 - idem	
Zone 3	64	01-02-013 Salle d'attente scanner	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S186	P020 - idem	
Zone 3	65	01-02-076	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S187	P020 - idem	
Zone 3	66	01-02-501 Circulation	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S188	P020 - idem	
Zone 3	67	01-02-503 Coursive	R+2	Revêtement de murs et plafond - Murs et plafond - Calicots enduit plâtre		S189	P020 - idem	

2020 - Revêtement de murs Enduit plâtre + ciment - (Zone continue : OUI)

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
Zone 1	35	01-02-506 Coursive	R+2	Revêtement de murs - D - Enduit plâtre + ciment	X	S198	P023	
Zone 2	53	01-02-504 Coursive	R+2	Revêtement de murs - D - Enduit plâtre + ciment		S199	P023 - idem	
Zone 2	54	01-02-505 Coursive	R+2	Revêtement de murs - D - Enduit plâtre + ciment		S200	P023 - idem	
Zone 3	67	01-02-503 Coursive	R+2	Revêtement de murs - D - Enduit plâtre + ciment		S201	P023 - idem	

Z024 - Revêtement de sol Dalle de sol + colle - (Zone continue : NON)

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
Zone 2	44	01-02-020 Vestiaires	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S216	P026 - idem	
Zone 2	45	01-02-021 Vestiaires	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle		S217	P026 - idem	
Zone 2	51	01-02-501 Circulation	R+2	Revêtement de sol - Sol - Dalle de sol + colle	X	S210	P026	

Z026 - Revêtement de sol Ragréege + colle - (Zone continue : NON)

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
Zone 3	55	01-02-004 Attente + préparation couchée	R+2	Revêtement de sol - Sol - Ragréege + colle		S224	P030 - idem	
Zone 3	58	01-02-007 Salle de scanner	R+2	Revêtement de sol - Sol - Ragréege + colle		S225	P030 - idem	
Zone 3	59	01-02-008 SAS Préparation	R+2	Revêtement de sol - Sol - Ragréege + colle		S226	P030 - idem	
Zone 3	60	01-02-009 Sanitaires H/F PMR	R+2	Revêtement de sol - Sol - Ragréege + colle		S227	P030 - idem	
Zone 3	61	01-02-010 Box de soins 1	R+2	Revêtement de sol - Sol - Ragréege + colle		S228	P030 - idem	
Zone 3	62	01-02-011 Box de soin 2	R+2	Revêtement de sol - Sol - Ragréege + colle		S229	P030 - idem	
Zone 3	63	01-02-012 Réserve	R+2	Revêtement de sol - Sol - Ragréege + colle		S230	P030 - idem	
Zone 3	64	01-02-013 Salle d'attente scanner	R+2	Revêtement de sol - Sol - Ragréege + colle	X	S223	P030	

Z027 - Revêtement de sol Revêtement de sol + Colle - (Zone continue : NON)

N° lot	N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
Zone 3	56	01-02-005 Salle de lecture scanner	R+2	Revêtement de sol - Sol - Revêtement de sol + Colle	X	S233	P032	
Zone 3	57	01-02-006 Local technique	R+2	Revêtement de sol - Sol - Revêtement de sol + Colle		S234	P032 - idem	

ANNEXE : CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI6348 Version 003

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur GRAPY Sébastien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 19/04/2022 - Date d'expiration : 18/04/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 19/04/2022 - Date d'expiration : 18/04/2029
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 25/03/2022 - Date d'expiration : 24/03/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2021 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DIAGNOSTIC
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DIFR 11 rev19

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société :

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle

Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance


Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non-paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat. Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :

S. PERREAU Allianz (®)
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « *Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.* »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

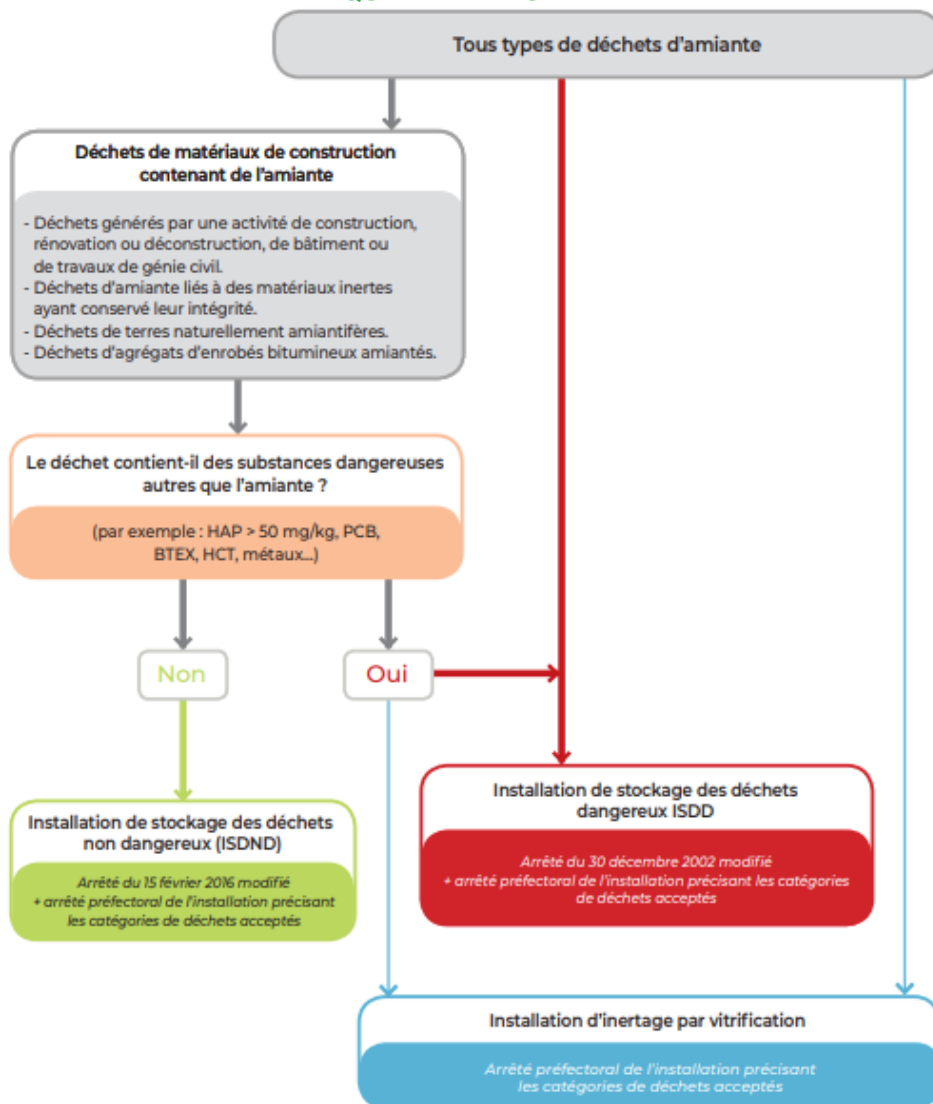

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>