

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011)

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage

A	INFORMATIONS GENERALES	
A.1	DESIGNATION DU BATIMENT	
Nature du bâtiment : Bâtiment 3A / 3B Cat. du bâtiment : Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques Nombre de Locaux : Etage : Numéro de Lot : Référence Cadastre : NC Date du Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997		
Adresse : 22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ Escalier : Bâtiment : Porte : Propriété de : EPSM Morbihan 22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ		
A.2	DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	
Nom : EPSM Morbihan Adresse : 22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ Qualité :		
Documents remis : Néant Moyens mis à disposition : Néant		
A.3	EXECUTION DE LA MISSION	
Rapport N° : 108188 EPSM Morbihan 22.06.26 A Le repérage a été réalisé le : 12/03/2025 Par : DENIAUD Michel N° certificat de qualification : CPDI3609 Date d'obtention : 09/06/2021 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : ICERT Batiment G Parc Edonia - rue de la terre victoria 35760 SAINT-GRÉGOIRE Date de commande : 05/03/2025		
Date d'émission du rapport : 30/06/2026 Accompagnateur : Aucun Laboratoire d'Analyses : ITGA Adresse laboratoire : Parc Edonia – Rue de la Terre Adélie – Bât R CS 66862 35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX Numéro d'accréditation : 1-0913 Organisme d'assurance professionnelle : ALLIANZ IARD Adresse assurance : CS 30051 1 cours Michelet 92076 NANTERRE CEDEX N° de contrat d'assurance : 43370182 Date de validité : 31/12/2026		
B	CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	
Signature et Cachet de l'entreprise  Date d'établissement du rapport : Fait à SAINT-HERBLAIN le 30/06/2026 Cabinet : ELIBAT Nom du responsable : Christian JEGAT Nom du diagnostiqueur : DENIAUD Michel		


Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

C SOMMAIRE


INFORMATIONS GENERALES.....	1
DESIGNATION DU BATIMENT	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	1
SOMMAIRE	2
CONCLUSION(S)	3
LISTE DES LOCAUX NON VISITES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION	13
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION	13
PROGRAMME DE REPERAGE	14
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	15
RAPPORTS PRECEDENTS	15
.....	15
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	15
LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION	16
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	17
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR	17
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	18
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.....	20
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE C DE L'ANNEXE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)	29
COMMENTAIRES	29
ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	30
ANNEXE 2 – CROQUIS.....	135
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	146
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	204
ATTESTATION(S)	206




D	CONCLUSION(S)
	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

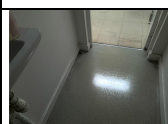N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode	Photo
1	Façade et extérieur		Conduit	Cour intérieur	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P163-ZPSO)	
			Conduit	Façade	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P163)	
			Fenêtre lingerie 116	Toutes zones	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P195)	
2	Salle rangement	S/Sol	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P073)	
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P072)	
3	Activités 1	S/Sol	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P073-ZPSO)	
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)	
4	Activités 2	S/Sol	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P073-ZPSO)	
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P072-ZPSO)	
5	Local cuisine	S/Sol	Marches	Marches	Colle de carrelage + ragréage	Résultat d'analyse (P086)	
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P087)	
7	Vide sanitaire	S/Sol	Conduit	Toutes zones	Fibrociment	Résultat d'analyse (P163-ZPSO)	
			Conduit	Toutes zones	Fibrociment	Résultat d'analyse (P163-ZPSO)	
10	Circulation 1A	RDC	Sol	Sol	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P003)	
14	Activités 124A	RDC	Plafond	Plafond	Faux plafond+Colle	Résultat d'analyse (P130)	
16	Salle à Manger 122A	RDC	Plafond	Plafond	Faux plafond+Colle	Résultat d'analyse (P130-ZPSO)	
24	Circulation 2A	RDC	Sol	Sol	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P055-ZPSO)	
25	WC 1A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P028)	

Amiante

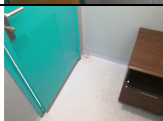N° Local	Local	Étage	Élément	Zone	Matériau / Produit	Méthode	Photo
28	Douche WC 1A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	Résultat d'analyse (P030)	
38	Escalier A	RDC/1 étage	Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P194)	
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P021)	
			Mur central	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P149)	
39	Escalier B	RDC/1 étage	Mur central	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P150)	
			Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P189)	
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P021-ZPSO)	
40	Passage 102A	RDC	Sol	Sol	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P055-ZPSO)	
45	Bureau 103 B	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P182)	
46	Chambre n°104E	RDC	Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P055-ZPSO)	
47	Sanitaires 105B	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P041)	
53	Douche	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	Résultat d'analyse (P044)	
55	Chambre n°6B	RDC	Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P055-ZPSO)	
57	Circulation 1B	RDC	Sol	Sol	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P055-ZPSO)	
			Sol	Sol	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P055-ZPSO)	
63	Salle à Manger B	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P049)	
			Plafond	Plafond	Faux plafond+Colle	Résultat d'analyse (P144)	
65	Sanitaire 123B	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P052)	

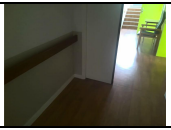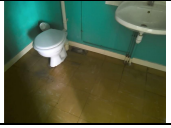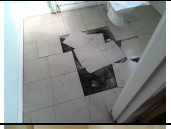N° Local	Local	Étage	Élément	Zone	Matériau / Produit	Méthode	Photo
66	Salle 124B	RDC	Plafond	Plafond	Faux plafond+Colle	Résultat d'analyse (P130-ZPSO)	
70	Circulation B	1er	Sol	Sol	Dalles de sol beige+LINO+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P060)	
71	Chambre n°10B	1er	Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P055-ZPSO)	
72	Chambre n°11B	1er	Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P055-ZPSO)	
73	Chambre n°12B	1er	Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P055-ZPSO)	
74	Chambre n°13B	1er	Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P055-ZPSO)	
75	Chambre n°14B	1er	Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P055)	
78	Chambre n°17B	1er	Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P055-ZPSO)	
79	Chambre n°18B	1er	Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P055-ZPSO)	
82	Circulation A	1er	Sol	Sol	Dalles de sol beige+LINO+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P055-ZPSO)	
83	Chambre n°220A	1er	Faïence	WC	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P193)	
84	Chambre n°219A	1er	Faïence	WC	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P193-ZPSO)	
85	Chambre n°218A	1er	Faïence	WC	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P193-ZPSO)	
			Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P055-ZPSO)	
88	Chambre n°212A	1er	Faïence	WC	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P193-ZPSO)	
89	Chambre n°211A	1er	Faïence	WC	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P193-ZPSO)	
90	Chambre n°208A	1er	Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P061)	
92	Chambre n°204A	1er	Faïence	WC	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P175)	
			Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P055-ZPSO)	
96	Combles A	2ème	Conduit	Toutes zones	Fibrociment	Résultat d'analyse (P163-ZPSO)	
97	Combles B	2ème	Conduit	Toutes zones	Fibrociment	Résultat d'analyse (P163-ZPSO)	

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués

N° Local	Local	Étage	Élément	Zone	Matériau / Produit	Justification
----------	-------	-------	---------	------	--------------------	---------------

Néant

Amiante

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
1	Façade et extérieur		Fenêtre lingerie 116	Toutes zones	Platre jonction fenetre
			Fenêtre lingerie 116	Toutes zones	Joint d'étanchéité blanc
			Fenêtre lingerie 116	Toutes zones	Enduit ciment gris
			Fenêtre 7A	Toutes zones	Enduit ciment gris
			Fenêtre vestiaire 127	Toutes zones	Joint d'étanchéité blanc
			Fenêtre SAS	Toutes zones	Joint d'étanchéité gris
			Fenêtre douche R+1 A	Toutes zones	Joint d'étanchéité blanc
			Fenêtre chambre 208	Toutes zones	Joint d'étanchéité blanc
			Fenêtre sous sol n°1	Toutes zones	Bande resiliante noire
			Fenêtre sous sol n°2	Toutes zones	Bande resiliante noire
			Murs	Toutes zones	Joint de dilatation
			Murs	Toutes zones	Ciment peinture
			Murs	Toutes zones	Joint ciment
			Fenêtre et porte fenetre n°1	Toutes zones	Mastic de vitre
			Fenêtre et porte fenetre n°1	Toutes zones	Mastic de vitre
			Murs	Toutes zones	Ciment peinture
			Fenêtre fixe	Toutes zones	Mastic de vitre
			Fenêtre et porte fenetre n°1	Toutes zones	Mastic de vitre
			Murs	Toutes zones	Ciment peinture
			Murs	Porches	Enduit avec sable
			Murs	Toutes zones	Ciment peinture
2	Salle rangement	S/Sol	Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage
			Mur périphérique haut	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Poutre	Enduit peinture
			Plafond	Plafond	Enduit peinture
			Mur périphérique bas	Toutes zones	Enduit Plâtre peinture
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot
3	Activités 1	S/Sol	Plafond	Plafond	Enduit peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage
			Mur périphérique bas	Toutes zones	Enduit Plâtre peinture
			Mur périphérique haut	Toutes zones	Plâtre peinture
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot
			Poteau	Poteau	Enduit peinture tapisserie
4	Activités 2	S/Sol	Plafond	Plafond	Enduit peinture
			Poteau	Poteau	Enduit peinture tapisserie
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage
			Mur périphérique bas	Toutes zones	Enduit Plâtre peinture
			Mur périphérique haut	Toutes zones	Plâtre peinture
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot
			Evier	Toutes zones	plaque anti vibration
5	Local cuisine	S/Sol	Plafond	Plafond	Enduit peinture
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Mur périphérique bas	Toutes zones	Enduit Plâtre peinture
			Mur périphérique haut	Toutes zones	Plâtre peinture
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes jaune
6	Circulation	S/Sol	Plafond	Poutre	Enduit peinture
			Plafond	Plafond	Enduit peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage

Amiante

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot
			Mur	Toutes zones	Enduit ciment peinture tapisserie
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes jaune
7	Vide sanitaire	S/Sol	Calorifugeage	Plafond	Calorifugeage
8	SAS A	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
9	Hall 100A	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
10	Circulation 1A	RDC	Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
11	Vestiaire WC 127A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Sol	Sol	Colle de carrelage rouge + ragréage
			Sol	Sol WC	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plinthes	Toutes zones	Colle noire de Plinthes PVC
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture+Colle tap PVC
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
12	SAS logistique	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
13	Office 125A	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
14	Activités 124A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Plafond	Plafond	Plâtre+Colle faux plafond
15	Sanitaires 1A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Sol	Sol	Colle de carrelage rouge + ragréage
			Plinthes	Toutes zones	Colle jaune de Plinthes PVC
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
16	Salle à Manger 122A	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Plafond	Plafond	Plâtre+Colle faux plafond
18	Chambre n°7A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
19	Chambre n°6A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
20	Salle pause 118A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
21	Buanderie 117A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
22	Linge 116A	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage rouge + ragréage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture
23	Lingerie 115A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
24	Circulation 2A	RDC	Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Plafond	Plafond	Enduit bande calicot peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
25	WC 1A	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
26	Chambre n°5A	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
27	Chambre n°4A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Enduit bande calicot peinture
28	Douche WC 1A	RDC	Plafond	Plafond	Enduit bande calicot peinture
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
29	Soins 112A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Evier	Toutes zones	plaque anti vibration
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Sol	Sol	Colle de carrelage rouge + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
30	Chambre n°3A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
31	Chambre n°2A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
32	Chambre n°1A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
33	Bureau 103A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
34	Chambre n°104A	RDC	Plafond	Plafond	Enduit bande calicot peinture
35	Douche 105A	RDC	Plafond	Plafond	Enduit bande calicot peinture
36	Passage 106A	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
37	Sanitaire 107A	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage rouge + ragréage
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
38	Escalier A	RDC/1 étage	Marches	Escalier	Colle de carrelage + ragréage
39	Escalier B	RDC/1 étage	Marches	Escalier	Colle de carrelage + ragréage
40	Passage 102A	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture
41	Bureau Medecin 101A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond chambre	Faux plafond+Colle
42	Bureau 101B	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture Tapisserie
			Plafond	Plafond chambre	Faux plafond+Colle

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
43	Passage 102B	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture
44	Hall 100B	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
45	Bureau 103 B	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
46	Chambre n°104B	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	WC	Colle de Faïence
			Plafond	Plafond chambre	Faux plafond+Colle+Platre
			Plafond	Plafond WC	Plâtre+Enduit projeté
47	Sanitaires 105B	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
48	Salle d'eau 106	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
49	Chambre n°1B	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
50	Chambre n°2B	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
51	Chambre n°3B	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
52	Pharmacie	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
			Sol	Sol	Colle de carrelage rouge + ragréage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
53	Douche	RDC	Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture+Colle tap PVC
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
54	Chambre n°5B	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
55	Chambre n°6B	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
56	Vestiaires	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
57	Circulation 1B	RDC	Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage
			Sol	Sol vestiaire	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
58	Linge 107B	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage rouge + ragréage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
59	Salle pause 118B	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
			Evier	Toutes zones	plaque anti vibration
			Sol	Sol	Revetement de sol souple + ragréage
60	Chambre n°7B	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Sol	Sol	Revetement de sol souple + Colle + ragréage
61	Chambre n°8B	RDC	Sol	Sol	Revetement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
62	Chambre n°9B	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Sol	Sol	Revetement de sol souple + Colle + ragréage
63	Salle à Manger B	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre+Colle faux plafond
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
65	Sanitaire 123B	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
			Sol	Sol	Colle de carrelage rouge + ragréage
66	Salle 124B	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Plafond	Plafond	Plâtre+Colle faux plafond
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage
67	Office 125B	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
68	SAS 126B	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
69	Linges salle 127B	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture Tapisserie
			Sol	Sol	Colle de carrelage rouge + ragréage
70	Circulation B	1er	Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
71	Chambre n°10B	1er	Sol	Sol	Revetement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	WC	Colle de Faïence
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
72	Chambre n°11B	1er	Sol	Sol	Revetement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	WC	Colle de Faïence
			Doublage et cloisons	Doublage et cloisons	Enduit bande calicot peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
73	Chambre n°12B	1er	Sol	Sol	Revetement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	WC	Colle de Faïence
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
74	Chambre n°13B	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	WC	Colle de Faïence
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
75	Chambre n°14B	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
			Faïence	WC	Colle de Faïence
76	Chambre n°15B	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	WC	Colle de Faïence
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
77	Chambre n°16B	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	WC	Colle de Faïence
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
78	Chambre n°17B	1er	Faïence	WC	Colle de Faïence
			Doublage et cloisons	Doublage et cloisons	Enduit bande calicot peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
79	Chambre n°18B	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
			Faïence	WC	Colle de Faïence
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
80	Sanitaires B	1er	Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
81	WC B	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage
82	Circulation A	1er	Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Plafond	Plafond	Plâtre+Enduit projeté tapisserie
			Sol	Escalier	Plâtre + Enduit projeté
83	Chambre n°220A	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
84	Chambre n°219A	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
85	Chambre n°218A	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
86	Chambre n°215A	1er	Doublage et cloisons	Doublage et cloisons	Plâtre + Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Plâtre+Enduit projeté
			Faïence	WC	Colle de Faïence
87	WC A	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
88	Chambre n°212A	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
89	Chambre n°211A	1er	Doublage et cloisons	Doublage et cloisons	Enduit bande calicot peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
90	Chambre n°208A	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Faïence	WC	Colle de Faïence
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
91	Chambre n°207A	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
			Faïence	WC	Colle de Faïence
92	Chambre n°204A	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
93	Sanitaires A	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes noire longue
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
94	WC A	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté
95	Toiture terrasse	1er	Toiture n°1	Toiture	Revetement bitumineux+Isolant
			Acrotère n°1	Toiture	Revetement bitumineux
			Acrotère n°2	Toiture	Revetement bitumineux

Liste des locaux non visités concernés par la démolition et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faitages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescents, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieurs). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescents. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Éléments en fibres-ciment.

F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 12/03/2025

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

NOTA 3 – Compte tenu de l'impossibilité technique de contrôle des fondations et des réseaux en sous-sol du bâtiment lors du repérage initial, ceux-ci sont exclus du présent contrôle.

Nous nous tenons à la disposition si nécessaire du maître d'ouvrage pour effectuer un repérage complémentaire lorsque ces zones seront accessibles.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 :

Sens du repérage pour évaluer un local :

Périmètre de la démolition : **Démolition totale du bâtiment.**

G RAPPORTS PRECEDENTS

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
03/08/2023	39895	ELIBAT	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
27/04/2022	35401	ELIBAT	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux	Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Amiante

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
1	Façade et extérieur		OUI	
2	Salle rangement	S/Sol	OUI	
3	Activités 1	S/Sol	OUI	
4	Activités 2	S/Sol	OUI	
5	Local cuisine	S/Sol	OUI	
6	Circulation	S/Sol	OUI	
7	Vide sanitaire	S/Sol	OUI	
8	SAS A	RDC	OUI	
9	Hall 100A	RDC	OUI	
10	Circulation 1A	RDC	OUI	
11	Vestiaire WC 127A	RDC	OUI	
12	SAS logistique	RDC	OUI	
13	Office 125A	RDC	OUI	
14	Activités 124A	RDC	OUI	
15	Sanitaires 1A	RDC	OUI	
16	Salle à Manger 122A	RDC	OUI	
17	Rgt sous escalier	RDC	OUI	
18	Chambre n°7A	RDC	OUI	
19	Chambre n°6A	RDC	OUI	
20	Salle pause 118A	RDC	OUI	
21	Buanderie 117A	RDC	OUI	
22	Linge 116A	RDC	OUI	
23	Lingerie 115A	RDC	OUI	
24	Circulation 2A	RDC	OUI	
25	WC 1A	RDC	OUI	
26	Chambre n°5A	RDC	OUI	
27	Chambre n°4A	RDC	OUI	
28	Douche WC 1A	RDC	OUI	
29	Soins 112A	RDC	OUI	
30	Chambre n°3A	RDC	OUI	
31	Chambre n°2A	RDC	OUI	
32	Chambre n°1A	RDC	OUI	
33	Bureau 103A	RDC	OUI	
34	Chambre n°104A	RDC	OUI	
35	Douche 105A	RDC	OUI	
36	Passage 106A	RDC	OUI	
37	Sanitaire 107A	RDC	OUI	
38	Escalier A	RDC/1 étage	OUI	
39	Escalier B	RDC/1 étage	OUI	
40	Passage 102A	RDC	OUI	
41	Bureau Medecin 101A	RDC	OUI	
42	Bureau 101B	RDC	OUI	
43	Passage 102B	RDC	OUI	
44	Hall 100B	RDC	OUI	
45	Bureau 103 B	RDC	OUI	
46	Chambre n°104B	RDC	OUI	
47	Sanitaires 105B	RDC	OUI	
48	Salle d'eau 106	RDC	OUI	
49	Chambre n°1B	RDC	OUI	
50	Chambre n°2B	RDC	OUI	
51	Chambre n°3B	RDC	OUI	
52	Pharmacie	RDC	OUI	
53	Douche	RDC	OUI	
54	Chambre n°5B	RDC	OUI	
55	Chambre n°6B	RDC	OUI	
56	Vestiaires	RDC	OUI	

Amiante

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
57	Circulation 1B	RDC	OUI	
58	Linge 107B	RDC	OUI	
59	Salle pause 118B	RDC	OUI	
60	Chambre n°7B	RDC	OUI	
61	Chambre n°8B	RDC	OUI	
62	Chambre n°9B	RDC	OUI	
63	Salle à Manger B	RDC	OUI	
64	Rgt sous escalier	RDC	OUI	
65	Sanitaire 123B	RDC	OUI	
66	Salle 124B	RDC	OUI	
67	Office 125B	RDC	OUI	
68	SAS 126B	RDC	OUI	
69	Linges salle 127B	RDC	OUI	
70	Circulation B	1er	OUI	
71	Chambre n°10B	1er	OUI	
72	Chambre n°11B	1er	OUI	
73	Chambre n°12B	1er	OUI	
74	Chambre n°13B	1er	OUI	
75	Chambre n°14B	1er	OUI	
76	Chambre n°15B	1er	OUI	
77	Chambre n°16B	1er	OUI	
78	Chambre n°17B	1er	OUI	
79	Chambre n°18B	1er	OUI	
80	Sanitaires B	1er	OUI	
81	WC B	1er	OUI	
82	Circulation A	1er	OUI	
83	Chambre n°220A	1er	OUI	
84	Chambre n°219A	1er	OUI	
85	Chambre n°218A	1er	OUI	
86	Chambre n°215A	1er	OUI	
87	WC A	1er	OUI	
88	Chambre n°212A	1er	OUI	
89	Chambre n°211A	1er	OUI	
90	Chambre n°208A	1er	OUI	
91	Chambre n°207A	1er	OUI	
92	Chambre n°204A	1er	OUI	
93	Sanitaires A	1er	OUI	
94	WC A	1er	OUI	
95	Toiture terrasse	1er	OUI	
96	Combles A	2ème	OUI	
97	Combles B	2ème	OUI	
98	Toiture A	2ème	OUI	
99	Toiture B	2ème	OUI	

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Présence
1	Façade et extérieur		Conduit	Cour interieur	Amiante ciment	P163-ZPSO	A
			Conduit	Façade	Amiante ciment	P163	A
			Fenêtre lingerie 116	Toutes zones	Joint d'étanchéité	P195	A
2	Salle rangement	S/Sol	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P073	A
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P072	A
3	Activités 1	S/Sol	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P073-ZPSO	A
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P072-ZPSO	A
4	Activités 2	S/Sol	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P073-ZPSO	A
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P072-ZPSO	A
5	Local cuisine	S/Sol	Marches	Marches	Colle de carrelage + ragréage	P086	A
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P087	A
7	Vide sanitaire	S/Sol	Conduit	Toutes zones	Fibrociment	P163-ZPSO	A
			Conduit	Toutes zones	Fibrociment	P163-ZPSO	A
10	Circulation 1A	RDC	Sol	Sol	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	P003	A
14	Activités 124A	RDC	Plafond	Plafond	Faux plafond+Colle	P130	A
16	Salle à Manger 122A	RDC	Plafond	Plafond	Faux plafond+Colle	P130-ZPSO	A
24	Circulation 2A	RDC	Sol	Sol	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	P055-ZPSO	A
25	WC 1A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle noire + ragréage	P028	A
28	Douche WC 1A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P030	A
38	Escalier A	RDC/1 étage	Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P194	A
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P021	A
			Mur central	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P149	A
39	Escalier B	RDC/1 étage	Mur central	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P150	A
			Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P189	A
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P021-ZPSO	A
40	Passage 102A	RDC	Sol	Sol	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	P055-ZPSO	A
45	Bureau 103 B	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P182	A
46	Chambre n°104B	RDC	Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	P055-ZPSO	A
47	Sanitaires 105B	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P041	A
53	Douche	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P044	A
55	Chambre n°6B	RDC	Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	P055-ZPSO	A
57	Circulation 1B	RDC	Sol	Sol	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	P055-ZPSO	A
			Sol	Sol	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	P055-ZPSO	A
63	Salle à Manger B	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P049	A

Amiante

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Présence
			Plafond	Plafond	Faux plafond+Colle	P144	A
65	Sanitaire 123B	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P052	A
66	Salle 124B	RDC	Plafond	Plafond	Faux plafond+Colle	P130-ZPSO	A
70	Circulation B	1er	Sol	Sol	Dalles de sol beige+LINO+ colle noire + ragréage	P060	A
71	Chambre n°10B	1er	Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	P055-ZPSO	A
72	Chambre n°11B	1er	Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	P055-ZPSO	A
73	Chambre n°12B	1er	Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	P055-ZPSO	A
74	Chambre n°13B	1er	Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	P055-ZPSO	A
75	Chambre n°14B	1er	Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	P055	A
78	Chambre n°17B	1er	Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	P055-ZPSO	A
79	Chambre n°18B	1er	Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	P055-ZPSO	A
82	Circulation A	1er	Sol	Sol	Dalles de sol beige+LINO+ colle noire + ragréage	P055-ZPSO	A
83	Chambre n°220A	1er	Faïence	WC	Colle de Faïence	P193	A
84	Chambre n°219A	1er	Faïence	WC	Colle de Faïence	P193-ZPSO	A
85	Chambre n°218A	1er	Faïence	WC	Colle de Faïence	P193-ZPSO	A
			Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	P055-ZPSO	A
88	Chambre n°212A	1er	Faïence	WC	Colle de Faïence	P193-ZPSO	A
89	Chambre n°211A	1er	Faïence	WC	Colle de Faïence	P193-ZPSO	A
90	Chambre n°208A	1er	Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	P061	A
92	Chambre n°204A	1er	Faïence	WC	Colle de Faïence	P175	A
			Sol	Sol wc	Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	P055-ZPSO	A
96	Combles A	2ème	Conduit	Toutes zones	Fibrociment	P163-ZPSO	A
97	Combles B	2ème	Conduit	Toutes zones	Fibrociment	P163-ZPSO	A

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
1	Façade et extérieur		Fenêtre lingerie 116	Toutes zones	Platre jonction fenetre	P205	Résultat d'analyse (P205)
			Fenêtre lingerie 116	Toutes zones	Joint d'étanchéité blanc	P196	Résultat d'analyse (P196)
			Fenêtre lingerie 116	Toutes zones	Enduit ciment gris	P197	Résultat d'analyse (P197)
			Fenêtre 7A	Toutes zones	Enduit ciment gris	P198	Résultat d'analyse (P198)
			Fenêtre vestiaire 127	Toutes zones	Joint d'étanchéité blanc	P199	Résultat d'analyse (P199)
			Fenêtre SAS	Toutes zones	Joint d'étanchéité gris	P200	Résultat d'analyse (P200)
			Fenêtre douche R+1 A	Toutes zones	Joint d'étanchéité blanc	P201	Résultat d'analyse (P201)
			Fenêtre chambre 208	Toutes zones	Joint d'étanchéité blanc	P202	Résultat d'analyse (P202)
			Fenêtre sous sol n°1	Toutes zones	Bande resiliante noire	P203	Résultat d'analyse (P203)
			Fenêtre sous sol n°2	Toutes zones	Bande resiliante noire	P204	Résultat d'analyse (P204)
			Murs	Toutes zones	Joint de dilatation	P171	Résultat d'analyse (P171)
			Murs	Toutes zones	Ciment peinture	P156	Résultat d'analyse (P156)
			Murs	Toutes zones	Joint ciment	P155	Résultat d'analyse (P155)
			Fenêtre et porte fenetre n°1	Toutes zones	Mastic de vitre	P157	Résultat d'analyse (P157)
			Fenêtre et porte fenetre n°1	Toutes zones	Mastic de vitre	P158	Résultat d'analyse (P158)
			Murs	Toutes zones	Ciment peinture	P159	Résultat d'analyse (P159)
			Fenêtre fixe	Toutes zones	Mastic de vitre	P160	Résultat d'analyse (P160)
			Fenêtre et porte fenetre n°1	Toutes zones	Mastic de vitre	P161	Résultat d'analyse (P161)
			Murs	Toutes zones	Ciment peinture	P162	Résultat d'analyse (P162)
			Murs	Porches	Enduit avec sable	P164	Résultat d'analyse (P164)
			Murs	Toutes zones	Ciment peinture	P154	Résultat d'analyse (P154)
2	Salle rangement	S/Sol	Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P071	Résultat d'analyse (P071)
			Mur périphérique haut	Toutes zones	Plâtre peinture	P075	Résultat d'analyse (P075)
			Plafond	Poutre	Enduit peinture	P078	Résultat d'analyse (P078)
			Plafond	Plafond	Enduit peinture	P077	Résultat d'analyse (P077)
			Mur périphérique bas	Toutes zones	Enduit Plâtre peinture	P074	Résultat d'analyse (P074)
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot	P076	Résultat d'analyse (P076)
3	Activités 1	S/Sol	Plafond	Plafond	Enduit peinture	P077-ZPSO	Résultat d'analyse (P077-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P071-ZPSO	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)
			Mur périphérique bas	Toutes zones	Enduit Plâtre peinture	P074-ZPSO	Résultat d'analyse (P074-ZPSO)
			Mur périphérique haut	Toutes zones	Plâtre peinture	P075-ZPSO	Résultat d'analyse (P075-ZPSO)
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot	P076-ZPSO	Résultat d'analyse (P076-ZPSO)
			Poteau	Poteau	Enduit peinture tapisserie	P079	Résultat d'analyse (P079)
4	Activités 2	S/Sol	Plafond	Plafond	Enduit peinture	P077-ZPSO	Résultat d'analyse (P077-ZPSO)
			Poteau	Poteau	Enduit peinture tapisserie	P080	Résultat d'analyse (P080)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P071-ZPSO	Résultat d'analyse (P071-ZPSO)
			Mur périphérique bas	Toutes zones	Enduit Plâtre peinture	P074-ZPSO	Résultat d'analyse (P074-ZPSO)
			Mur périphérique haut	Toutes zones	Plâtre peinture	P075-ZPSO	Résultat d'analyse (P075-ZPSO)
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot	P082	Résultat d'analyse (P082)
			Evier	Toutes zones	plaque anti vibration	P081	Résultat d'analyse (P081)
5	Local cuisine	S/Sol	Plafond	Plafond	Enduit peinture	P084	Résultat d'analyse (P084)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P088	Résultat d'analyse (P088)
			Mur périphérique bas	Toutes zones	Enduit Plâtre peinture	P074-ZPSO	Résultat d'analyse (P074-ZPSO)
			Mur périphérique haut	Toutes zones	Plâtre peinture	P083	Résultat d'analyse (P083)
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot	P076-ZPSO	Résultat d'analyse (P076-ZPSO)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes jaune	P089	Résultat d'analyse (P089)
			Plafond	Poutre	Enduit peinture	P085	Résultat d'analyse (P085)
6	Circulation	S/Sol	Plafond	Plafond	Enduit peinture	P077-ZPSO	Résultat d'analyse (P077-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P153	Résultat d'analyse (P153)
			Murs et cloisons	Toutes zones	Enduit bande calicot	P076-ZPSO	Résultat d'analyse (P076-ZPSO)
			Mur	Toutes zones	Enduit ciment peinture tapisserie	P090	Résultat d'analyse (P090)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes jaune	P152	Résultat d'analyse (P152)
7	Vide sanitaire	S/Sol	Calorifugeage	Plafond	Calorifugeage	P017	Résultat d'analyse (P017)
8	SAS A	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P091	Résultat d'analyse (P091)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P092	Résultat d'analyse (P092)
9	Hall 100A	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P126	Résultat d'analyse (P126)
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P001	Résultat d'analyse (P001)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P002	Résultat d'analyse (P002)
			Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P095	Résultat d'analyse (P095)
10	Circulation 1A	RDC	Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P096	Résultat d'analyse (P096)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P127	Résultat d'analyse (P127)
11	Vestiaire WC 127A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P004	Résultat d'analyse (P004)
			Sol	Sol	Colle de carrelage rouge + ragréage	P005	Résultat d'analyse (P005)
			Sol	Sol WC	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P006	Résultat d'analyse (P006)
			Plinthes	Toutes zones	Colle noire de Plinthes PVC	P007	Résultat d'analyse (P007)
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P100	Résultat d'analyse (P100)
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture+Colle tap PVC	P105	Résultat d'analyse (P105)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128	Résultat d'analyse (P128)
12	SAS logistique	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P008	Résultat d'analyse (P008)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P009	Résultat d'analyse (P009)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
13	Office 125A	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P001-ZPSO	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P010	Résultat d'analyse (P010)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P011	Résultat d'analyse (P011)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
14	Activités 124A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P012	Résultat d'analyse (P012)
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P102	Résultat d'analyse (P102)
			Plafond	Plafond	Plâtre+Colle faux plafond	P129	Résultat d'analyse (P129)
15	Sanitaires 1A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P013	Résultat d'analyse (P013)
			Sol	Sol	Colle de carrelage rouge + ragréage	P014	Résultat d'analyse (P014)
			Plinthes	Toutes zones	Colle jaune de Plinthes PVC	P015	Résultat d'analyse (P015)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P016	Résultat d'analyse (P016)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P131	Résultat d'analyse (P131)
16	Salle à Manger 122A	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P018	Résultat d'analyse (P018)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P019	Résultat d'analyse (P019)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P093	Résultat d'analyse (P093)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P094	Résultat d'analyse (P094)
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P099	Résultat d'analyse (P099)
			Plafond	Plafond	Plâtre+Colle faux plafond	P132	Résultat d'analyse (P132)
18	Chambre n°7A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P022-ZPSO	Résultat d'analyse (P022-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P023-ZPSO	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P133	Résultat d'analyse (P133)
19	Chambre n°6A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P022	Résultat d'analyse (P022)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P023	Résultat d'analyse (P023)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
20	Salle pause 118A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P022-ZPSO	Résultat d'analyse (P022-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P023-ZPSO	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
			Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P097	Résultat d'analyse (P097)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P126-ZPSO	Résultat d'analyse (P126-ZPSO)
21	Buanderie 117A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P024	Résultat d'analyse (P024)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
22	Linge 116A	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P126-ZPSO	Résultat d'analyse (P126-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage rouge + ragréage	P014-ZPSO	Résultat d'analyse (P014-ZPSO)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P025	Résultat d'analyse (P025)
			Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture	P098	Résultat d'analyse (P098)
23	Lingerie 115A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélevement	Critère de décision
24	Circulation 2A	RDC	Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P103	Résultat d'analyse (P103)
			Plafond	Plafond	Enduit bande calicot peinture	P135	Résultat d'analyse (P135)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P138	Résultat d'analyse (P138)
25	WC 1A	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
26	Chambre n°5A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage		Document consulté
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P151	Résultat d'analyse (P151)
27	Chambre n°4A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P029	Résultat d'analyse (P029)
			Plafond	Plafond	Enduit bande calicot peinture	P136	Résultat d'analyse (P136)
28	Douche WC 1A	RDC	Plafond	Plafond	Enduit bande calicot peinture	P135-ZPSO	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P186	Résultat d'analyse (P186)
29	Soins 112A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P031	Résultat d'analyse (P031)
			Evier	Toutes zones	plaque anti vibration	P032	Résultat d'analyse (P032)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P033	Résultat d'analyse (P033)
			Sol	Sol	Colle de carrelage rouge + ragréage	P014-ZPSO	Résultat d'analyse (P014-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P134	Résultat d'analyse (P134)
30	Chambre n°3A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P034	Résultat d'analyse (P034)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P023-ZPSO	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P104	Résultat d'analyse (P104)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
31	Chambre n°2A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P034-ZPSO	Résultat d'analyse (P034-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P190	Résultat d'analyse (P190)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
32	Chambre n°1A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P034-ZPSO	Résultat d'analyse (P034-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P023-ZPSO	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P101	Résultat d'analyse (P101)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
33	Bureau 103A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P027	Résultat d'analyse (P027)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
34	Chambre n°104A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage		Document consulté
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture		Document consulté
			Plafond	Plafond	Enduit bande calicot peinture	P135-ZPSO	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
35	Douche 105A	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes		Document consulté
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence		Document consulté
			Plafond	Plafond	Enduit bande calicot peinture	P135-ZPSO	Résultat d'analyse (P135-ZPSO)
			Plancher	Sol	Colle de carellage		Document consulté
36	Passage 106A	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage		Document consulté
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes		Document consulté

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
37	Sanitaire 107A	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage rouge + ragréage	P014-ZPSO	Résultat d'analyse (P014-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P035	Résultat d'analyse (P035)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P137	Résultat d'analyse (P137)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P029-ZPSO	Résultat d'analyse (P029-ZPSO)
38	Escalier A	RDC/1 étage	Marches	Escalier	Colle de carrelage + ragréage	P020	Résultat d'analyse (P020)
39	Escalier B	RDC/1 étage	Marches	Escalier	Colle de carrelage + ragréage	P020-ZPSO	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
40	Passage 102A	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P126-ZPSO	Résultat d'analyse (P126-ZPSO)
41	Bureau Medecin 101A	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P036	Résultat d'analyse (P036)
			Plafond	Plafond chambre	Faux plafond+Colle	P139-ZPSO	Résultat d'analyse (P139-ZPSO)
42	Bureau 101B	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P037	Résultat d'analyse (P037)
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture Tapisserie	P117	Résultat d'analyse (P117)
			Plafond	Plafond chambre	Faux plafond+Colle	P141	Résultat d'analyse (P141)
43	Passage 102B	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P126-ZPSO	Résultat d'analyse (P126-ZPSO)
44	Hall 100B	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P039	Résultat d'analyse (P039)
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P001-ZPSO	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P040-ZPSO	Résultat d'analyse (P040-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P126-ZPSO	Résultat d'analyse (P126-ZPSO)
45	Bureau 103 B	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P038	Résultat d'analyse (P038)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
46	Chambre n°104B	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P038-ZPSO	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
			Faïence	WC	Colle de Faïence	P184	Résultat d'analyse (P184)
			Plafond	Plafond chambre	Faux plafond+Colle+Platre	P139	Résultat d'analyse (P139)
			Plafond	Plafond WC	Plâtre+Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
47	Sanitaires 105B	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage		Document consulté
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P040	Résultat d'analyse (P040)
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture	P107	Résultat d'analyse (P107)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
48	Salle d'eau 106	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P042	Résultat d'analyse (P042)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
49	Chambre n°1B	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P038-ZPSO	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P023-ZPSO	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
50	Chambre n°2B	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P043	Résultat d'analyse (P043)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P185	Résultat d'analyse (P185)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
51	Chambre n°3B	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P023-ZPSO	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P038-ZPSO	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P140	Résultat d'analyse (P140)
52	Pharmacie	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage rouge + ragréage	P014-ZPSO	Résultat d'analyse (P014-ZPSO)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P183	Résultat d'analyse (P183)
53	Douche	RDC	Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture+Colle tap PVC	P109	Résultat d'analyse (P109)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
54	Chambre n°5B	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P038-ZPSO	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P023-ZPSO	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P110	Résultat d'analyse (P110)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
55	Chambre n°6B	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P038-ZPSO	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P023-ZPSO	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P108	Résultat d'analyse (P108)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
56	Vestiaires	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage		Document consulté
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P181	Résultat d'analyse (P181)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P040-ZPSO	Résultat d'analyse (P040-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
57	Circulation 1B	RDC	Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P102-ZPSO	Résultat d'analyse (P102-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P001-ZPSO	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P001-ZPSO	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
			Sol	Sol vestiaire	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P045	Résultat d'analyse (P045)
			Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P106	Résultat d'analyse (P106)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P126-ZPSO	Résultat d'analyse (P126-ZPSO)
58	Linge 107B	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage rouge + ragréage	P014-ZPSO	Résultat d'analyse (P014-ZPSO)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P025-ZPSO	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
59	Salle pause 118B	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P142	Résultat d'analyse (P142)
			Evier	Toutes zones	plaque anti vibration	P047	Résultat d'analyse (P047)
			Sol	Sol	Revetement de sol souple + ragréage	P046	Résultat d'analyse (P046)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
60	Chambre n°7B	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P115	Résultat d'analyse (P115)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P023-ZPSO	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P038-ZPSO	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
61	Chambre n°8B	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P038-ZPSO	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P023-ZPSO	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
			Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P112	Résultat d'analyse (P112)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
62	Chambre n°9B	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P180	Résultat d'analyse (P180)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P038-ZPSO	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
63	Salle à Manger B	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P048	Résultat d'analyse (P048)
			Plafond	Plafond	Plâtre+Colle faux plafond	P143	Résultat d'analyse (P143)
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P165	Résultat d'analyse (P165)
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P166	Résultat d'analyse (P166)
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P167	Résultat d'analyse (P167)
64	Rgt sous escalier	RDC	Sol	Sol	Béton		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Murs	Toutes zones	Parpaings		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plafond	Plafond	Béton		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
65	Sanitaire 123B	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P051	Résultat d'analyse (P051)
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P116	Résultat d'analyse (P116)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P126-ZPSO	Résultat d'analyse (P126-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage rouge + ragréage	P050	Résultat d'analyse (P050)
66	Salle 124B	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P040-ZPSO	Résultat d'analyse (P040-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre+Colle faux plafond	P129-ZPSO	Résultat d'analyse (P129-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P001-ZPSO	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
67	Office 125B	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P001-ZPSO	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P053	Résultat d'analyse (P053)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P010-ZPSO	Résultat d'analyse (P010-ZPSO)
			Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P111	Résultat d'analyse (P111)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
68	SAS 126B	RDC	Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P001-ZPSO	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P040-ZPSO	Résultat d'analyse (P040-ZPSO)

Amiante

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
69	Linges salle 127B	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P025-ZPSO	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
			Mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture Tapisserie	P113	Résultat d'analyse (P113)
			Sol	Sol	Colle de carrelage rouge + ragréage	P014-ZPSO	Résultat d'analyse (P014-ZPSO)
70	Circulation B	1er	Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P118	Résultat d'analyse (P118)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P145	Résultat d'analyse (P145)
71	Chambre n°10B	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P038-ZPSO	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
			Faïence	WC	Colle de Faïence	P178	Résultat d'analyse (P178)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P146	Résultat d'analyse (P146)
72	Chambre n°11B	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P038-ZPSO	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
			Faïence	WC	Colle de Faïence	P023-ZPSO	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
			Doublage et cloisons	Doublage et cloisons	Enduit bande calicot peinture	P120	Résultat d'analyse (P120)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
73	Chambre n°12B	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P038-ZPSO	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
			Faïence	WC	Colle de Faïence	P023-ZPSO	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
74	Chambre n°13B	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P038-ZPSO	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
			Faïence	WC	Colle de Faïence	P023-ZPSO	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
75	Chambre n°14B	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P054	Résultat d'analyse (P054)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
			Faïence	WC	Colle de Faïence	P056	Résultat d'analyse (P056)
76	Chambre n°15B	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P038-ZPSO	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
			Faïence	WC	Colle de Faïence	P023-ZPSO	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
77	Chambre n°16B	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P038-ZPSO	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
			Faïence	WC	Colle de Faïence	P023-ZPSO	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
78	Chambre n°17B	1er	Faïence	WC	Colle de Faïence	P187	Résultat d'analyse (P187)
			Doublage et cloisons	Doublage et cloisons	Enduit bande calicot peinture	P119	Résultat d'analyse (P119)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P038-ZPSO	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
79	Chambre n°18B	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
			Faïence	WC	Colle de Faïence	P023-ZPSO	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélevement	Critère de décision
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P038-ZPSO	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
80	Sanitaires B	1er	Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P057	Résultat d'analyse (P057)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P058	Résultat d'analyse (P058)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P059	Résultat d'analyse (P059)
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P121	Résultat d'analyse (P121)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P177	Résultat d'analyse (P177)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P188	Résultat d'analyse (P188)
81	WC B	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P059-ZPSO	Résultat d'analyse (P059-ZPSO)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P179	Résultat d'analyse (P179)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projette	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P001-ZPSO	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
82	Circulation A	1er	Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P122	Résultat d'analyse (P122)
			Plafond	Plafond	Plâtre+Enduit projeté tapisserie	P147	Résultat d'analyse (P147)
			Sol	Escalier	Plâtre + Enduit projette	P070	Résultat d'analyse (P070)
83	Chambre n°220A	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projette	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
84	Chambre n°219A	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projette	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
85	Chambre n°218A	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P069	Résultat d'analyse (P069)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projette	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
86	Chambre n°215A	1er	Doublage et cloisons	Doublage et cloisons	Plâtre + Enduit projette	P124	Résultat d'analyse (P124)
			Plafond	Plafond	Plâtre+Enduit projeté	P174	Résultat d'analyse (P174)
			Faïence	WC	Colle de Faïence	P192	Résultat d'analyse (P192)
87	WC A	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projette	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
88	Chambre n°212A	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
89	Chambre n°211A	1er	Doublage et cloisons	Doublage et cloisons	Enduit bande calicot peinture	P123	Résultat d'analyse (P123)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
90	Chambre n°208A	1er	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P038-ZPSO	Résultat d'analyse (P038-ZPSO)
			Faïence	WC	Colle de Faïence	P062	Résultat d'analyse (P062)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P173	Résultat d'analyse (P173)
91	Chambre n°207A	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
			Faïence	WC	Colle de Faïence	P191	Résultat d'analyse (P191)
92	Chambre n°204A	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P063	Résultat d'analyse (P063)
93	Sanitaires A	1er	Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P172	Résultat d'analyse (P172)
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P064	Résultat d'analyse (P064)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P066	Résultat d'analyse (P066)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes noire longue	P067	Résultat d'analyse (P067)
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture	P125	Résultat d'analyse (P125)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P068	Résultat d'analyse (P068)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P065	Résultat d'analyse (P065)
94	WC A	1er	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P176	Résultat d'analyse (P176)
			Plafond	Plafond	Plâtre + Enduit projeté	P128-ZPSO	Résultat d'analyse (P128-ZPSO)
95	Toiture terrasse	1er	Toiture n°1	Toiture	Revetement bitumineux+Isolant	P168	Résultat d'analyse (P168)
			Acrotère n°1	Toiture	Revetement bitumineux	P169	Résultat d'analyse (P169)
			Acrotère n°2	Toiture	Revetement bitumineux	P170	Résultat d'analyse (P170)
96	Combles A	2ème	Mur	Toutes zones	parpaings		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Charpente	Toiture	Charpente bois		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plancher	Sol	Isolant		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
97	Combles B	2ème	Mur	Toutes zones	parpaings		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Charpente	Toiture	Charpente bois		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plancher	Sol	Isolant		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
98	Toiture A	2ème	Toiture	Toiture	Ardoises naturelles		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
99	Toiture B	2ème	Toiture	Toiture	Ardoises naturelles		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste C de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

LEGENDE

Présence	A : Amiante	N : Non Amianté	a? : Probabilité de présence d'Amiante
----------	-------------	-----------------	--

COMMENTAIRES

Suite au retour positif du P114 (mur périphérique), 3 prélèvements supplémentaires ont été réalisés et sont revenus négatifs, comme les autres prélèvements sur cette ZPSO. Nous pouvons donc conclure à un faux positif.

Suite au retour positif du P148 (plafond), 3 prélèvements supplémentaires ont été réalisés et sont revenus négatifs, comme les autres prélèvements sur cette ZPSO. Nous pouvons donc conclure à un faux positif.

Le système d'incendie date de 2011 (marquage matériau)

De nombreux prélèvements et sondages ont été réalisés autour des fenêtres ; ils ont permis de conclure à l'absence de joint ou d'enduit susceptible de contenir de l'amiante.


Suite aux investigations et au nombre important de prélèvements réalisés sur les murs et les plafonds, ce sont les revêtements de murs "peinture/tapisserie" qui sont amiantés, les plâtres ne le sont pas.

ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Conduit		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Amiante ciment		DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Conduit - Cour intérieur		Présence d'amiante
Emplacement		
		
ELEMENT : Conduit		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Vide sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Conduit - Toutes zones		Présence d'amiante
Emplacement		
		

ELEMENT : Conduit		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Vide sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Conduit - Toutes zones		Présence d'amiante
Emplacement		
		


ELEMENT : Conduit		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	2ème - Combles A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Conduit - Toutes zones		Présence d'amiante
Emplacement		
		

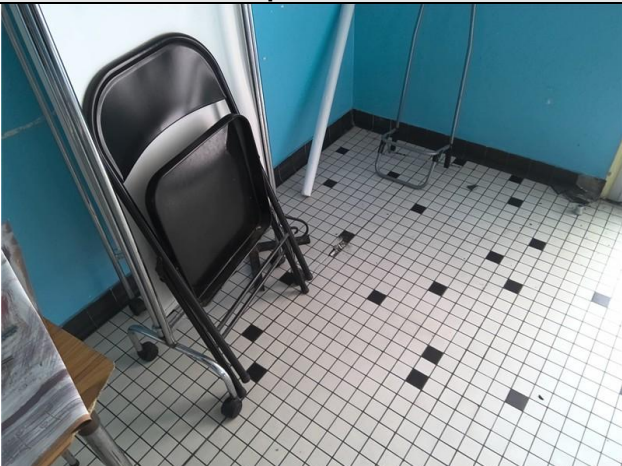ELEMENT : Conduit		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	2ème - Combles B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibrociment		DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Conduit - Toutes zones		Présence d'amiante
Emplacement		
		
PRELEVEMENT : P001		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Hall 100A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P002

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Hall 100A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement

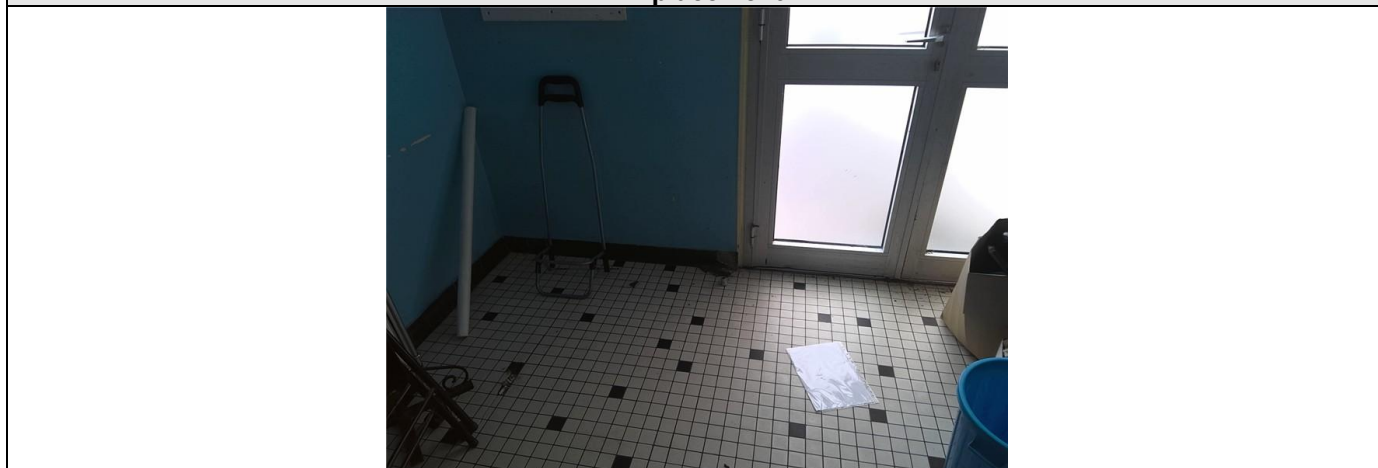

PRELEVEMENT : P003

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Circulation 1A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	Présence d'amiante	

Emplacement

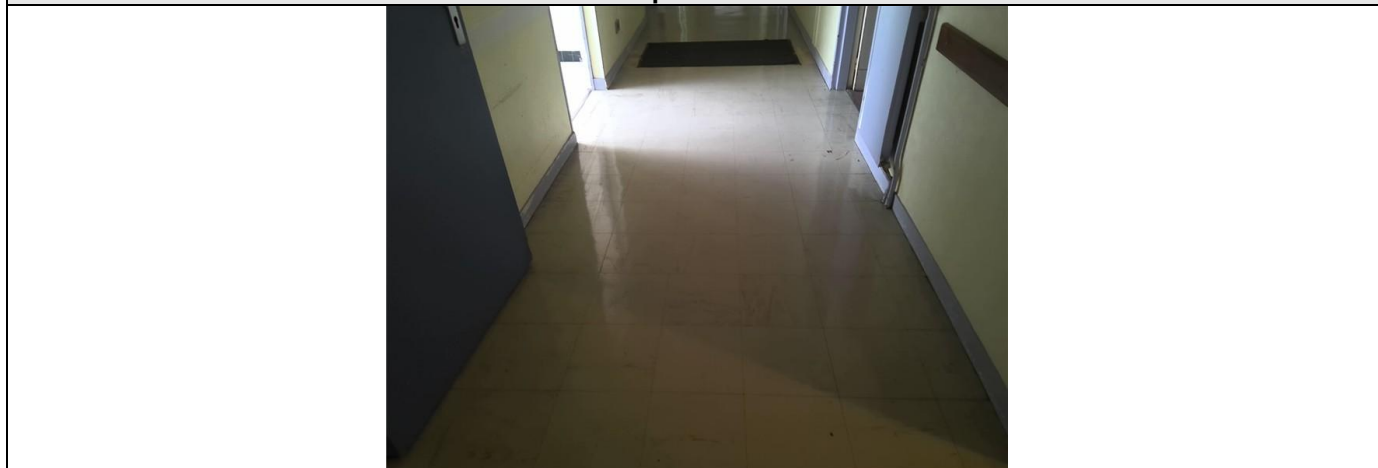


PRELEVEMENT : P004		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaire WC 127A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P005		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaire WC 127A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage rouge + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P006

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaire WC 127A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol WC	absence d'amiante	

Emplacement

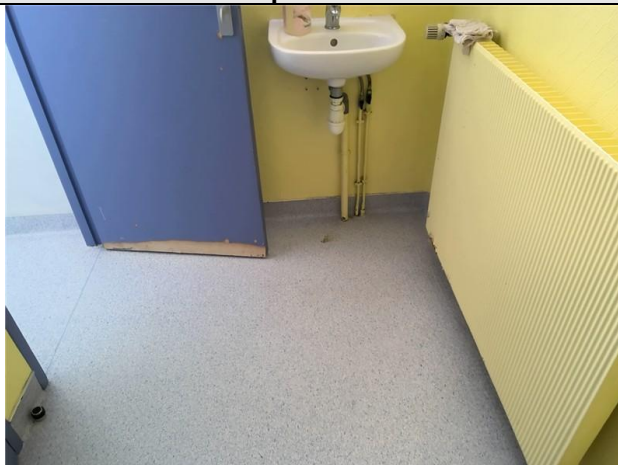

PRELEVEMENT : P007

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaire WC 127A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle noire de Plinthes PVC	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P008

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - SAS logistique
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P009

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - SAS logistique
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P010

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Office 125A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P011

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Office 125A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P012

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Activités 124A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P013

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires 1A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement

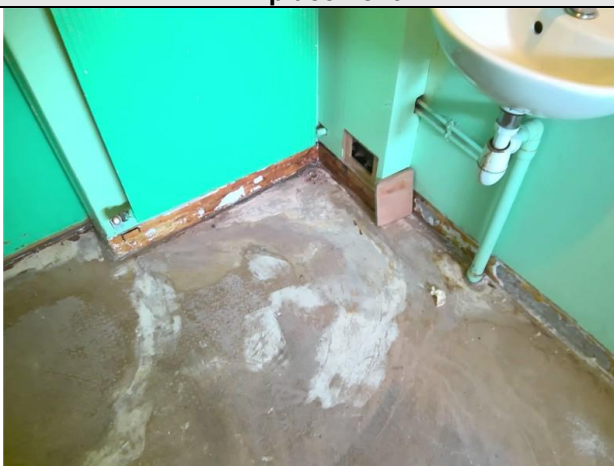

PRELEVEMENT : P014

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires 1A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage rouge + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P015

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires 1A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle jaune de Plinthes PVC	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P016

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires 1A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P017

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Vide sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifugeage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Calorifugeage - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P018

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger 122A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P019

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger 122A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P020

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC/1 étage - Escalier A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Marches - Escalier	absence d'amiante	


Emplacement

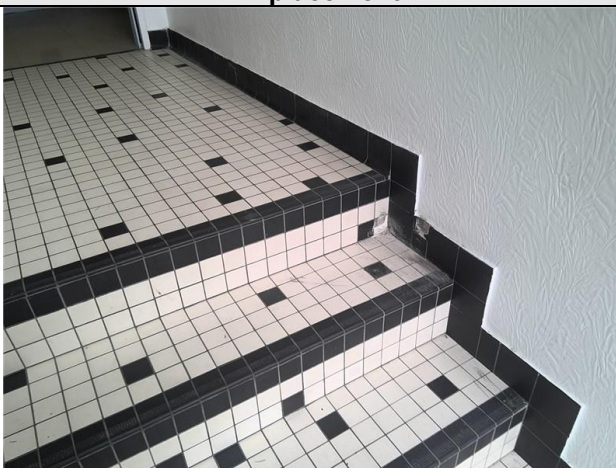

PRELEVEMENT : P021

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC/1 étage - Escalier A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	Présence d'amiante	

Emplacement

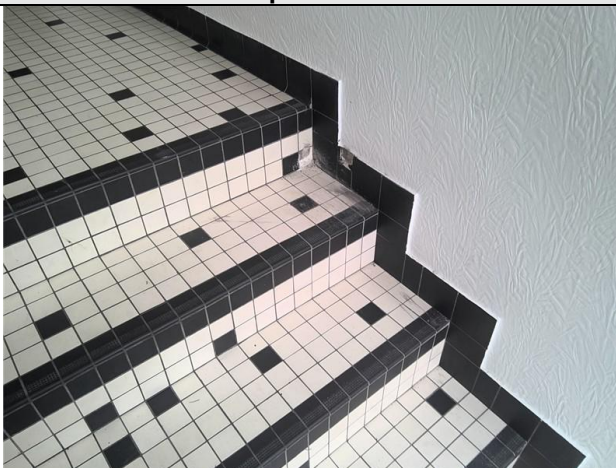

PRELEVEMENT : P022

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°6A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel

Localisation	Résultat
Sol - Sol	absence d'amiante

Emplacement




PRELEVEMENT : P023

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°6A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel

Localisation	Résultat
Faïence - Toutes zones	absence d'amiante

Emplacement

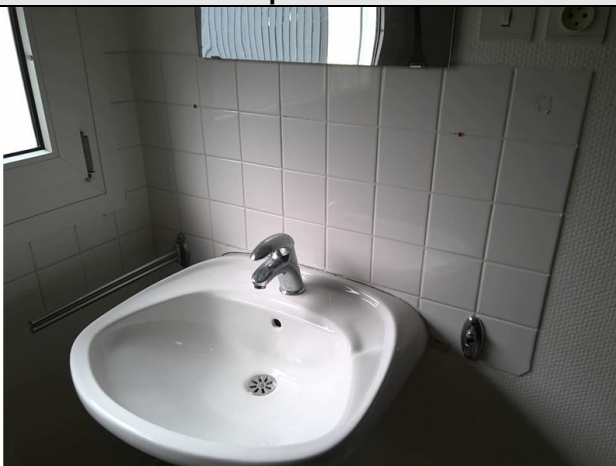

PRELEVEMENT : P024

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Buanderie 117A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel

Localisation	Résultat
Sol - Sol	absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P025

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Linge 116A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	12/03/2025	DENIAUD Michel

Localisation	Résultat
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante


Emplacement



PRELEVEMENT : P026

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Lingerie 115A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement

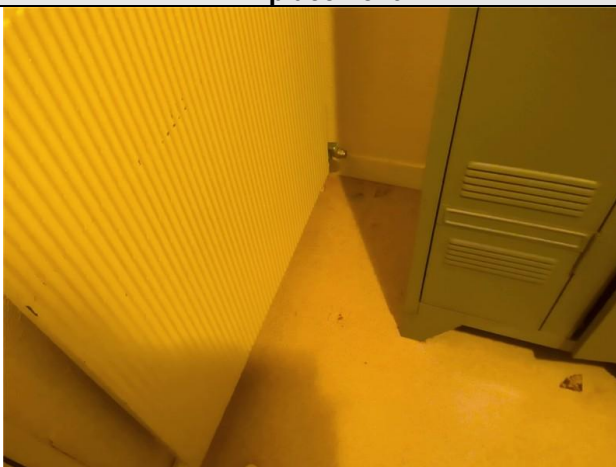


PRELEVEMENT : P027

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau 103A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement

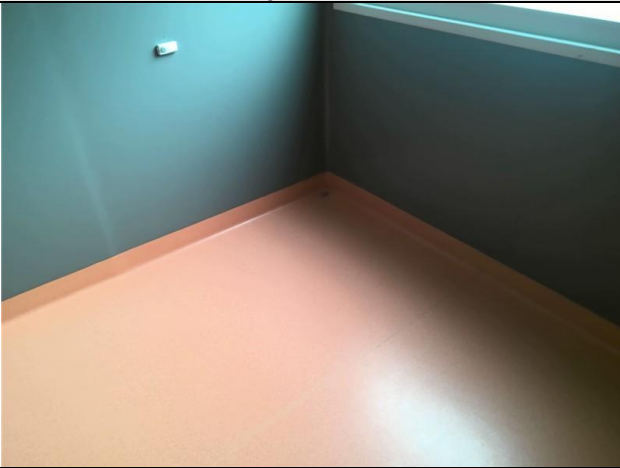

PRELEVEMENT : P028		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - WC 1A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle noire + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Sol - Sol		Présence d'amiante
Emplacement		
		
PRELEVEMENT : P029		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°4A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P030

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Douche WC 1A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	Présence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P031

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Soins 112A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P032

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Soins 112A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
plaque anti vibration	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Evier - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P033

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Soins 112A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P034

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°3A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	


Emplacement

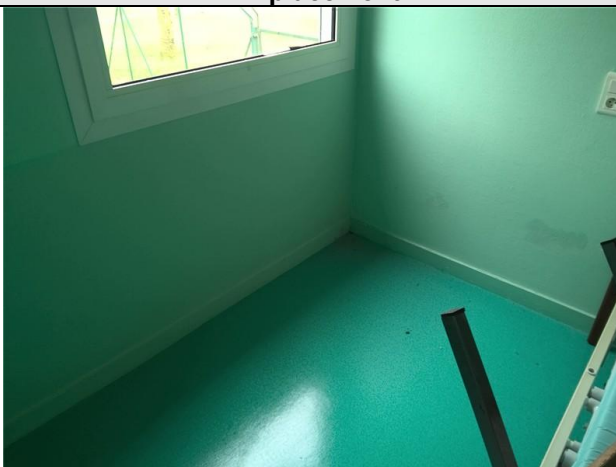

PRELEVEMENT : P035

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaire 107A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement

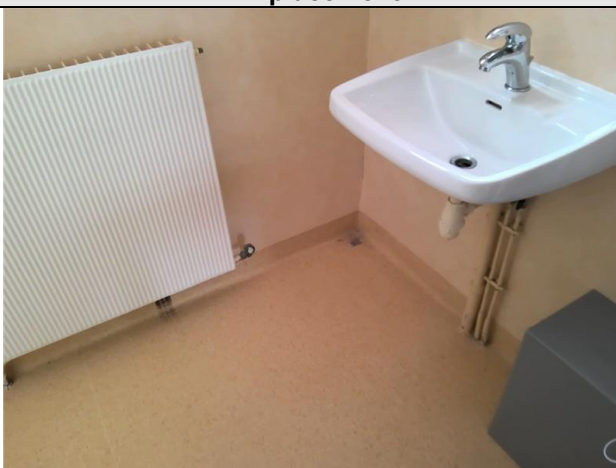

PRELEVEMENT : P036		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau Medecin 101A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		
PRELEVEMENT : P037		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau 101B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P038

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau 103 B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P039

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Hall 100B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement

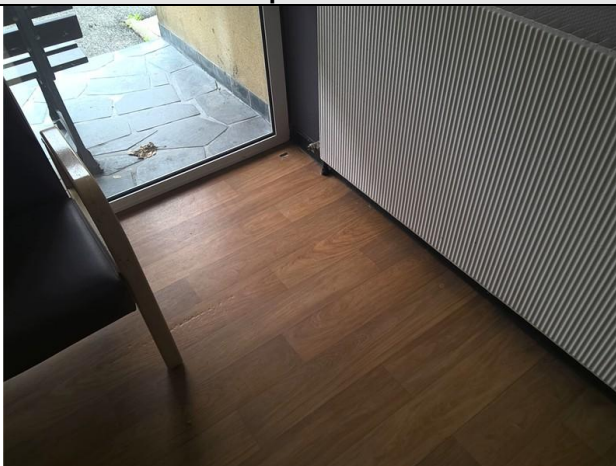


PRELEVEMENT : P040

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires 105B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	12/03/2025	DENIAUD Michel

Localisation	Résultat
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante

Emplacement

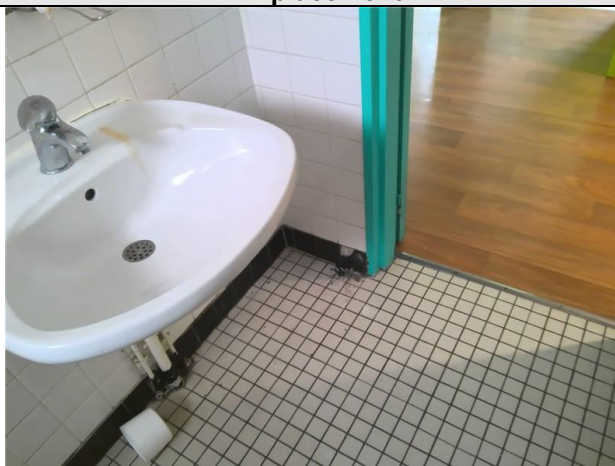


PRELEVEMENT : P041

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires 105B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel

Localisation	Résultat
Faïence - Toutes zones	Présence d'amiante

Emplacement

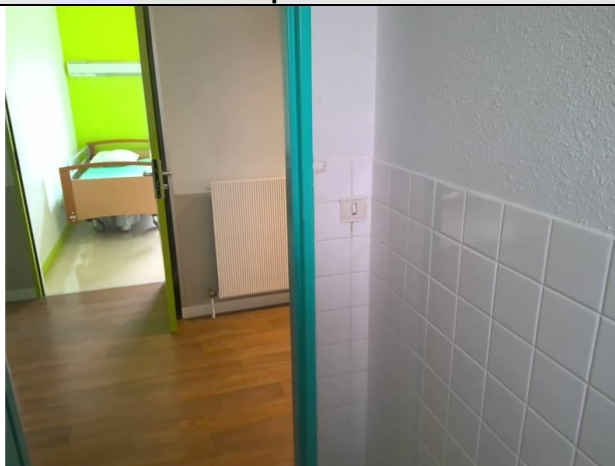

PRELEVEMENT : P042

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle d'eau 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel

Localisation	Résultat
Sol - Sol	absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P043

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°2B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel

Localisation	Résultat
Sol - Sol	absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P044

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Douche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	Présence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P045

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Circulation 1B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol vestiaire	absence d'amiante	


Emplacement

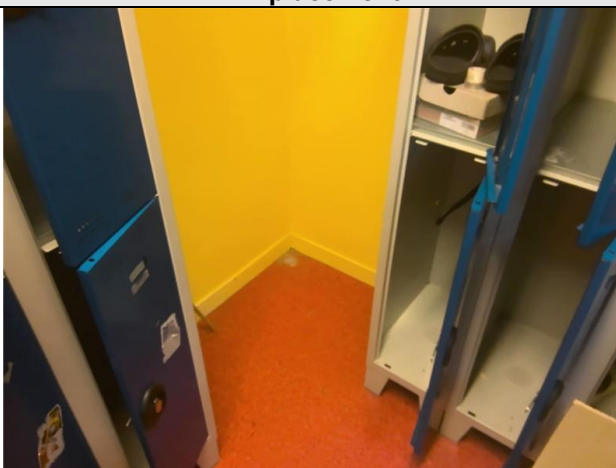

PRELEVEMENT : P046

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle pause 118B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revetement de sol souple + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement

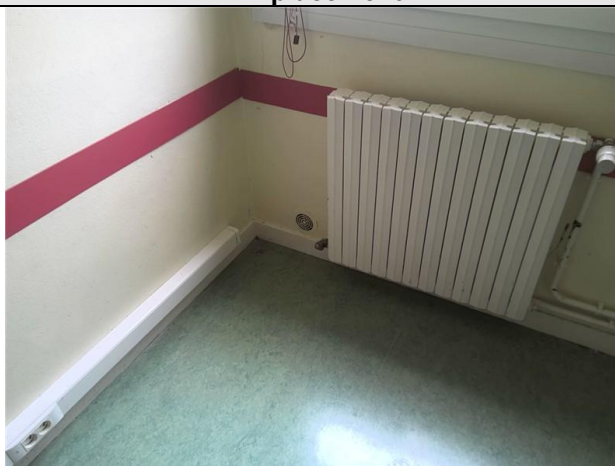

PRELEVEMENT : P047

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle pause 118B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
plaque anti vibration	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Evier - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P048

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	


Emplacement


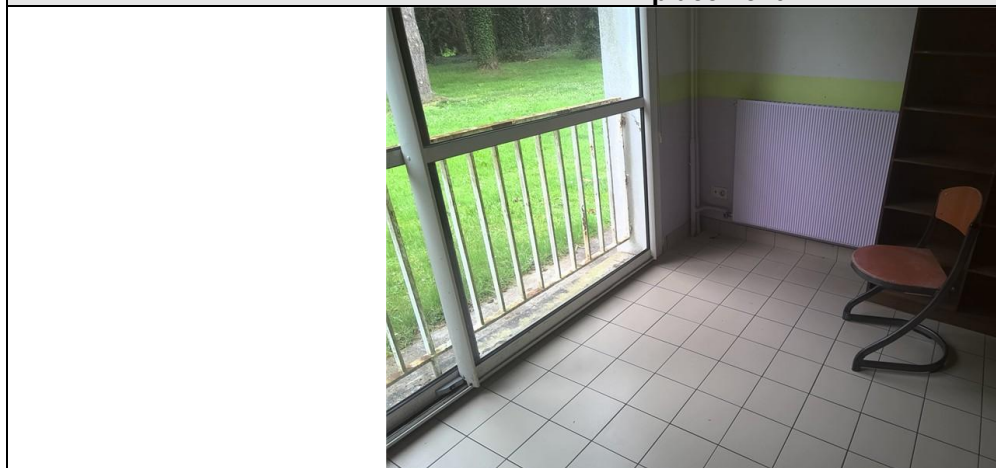


PRELEVEMENT : P049

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	Présence d'amiante	

Emplacement

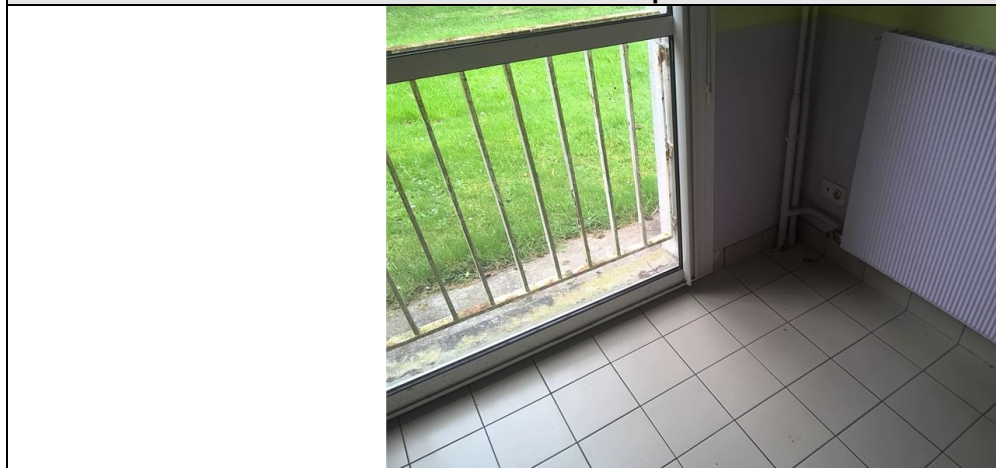

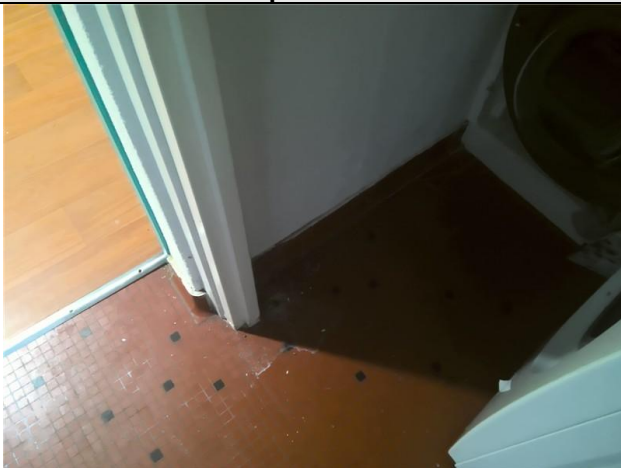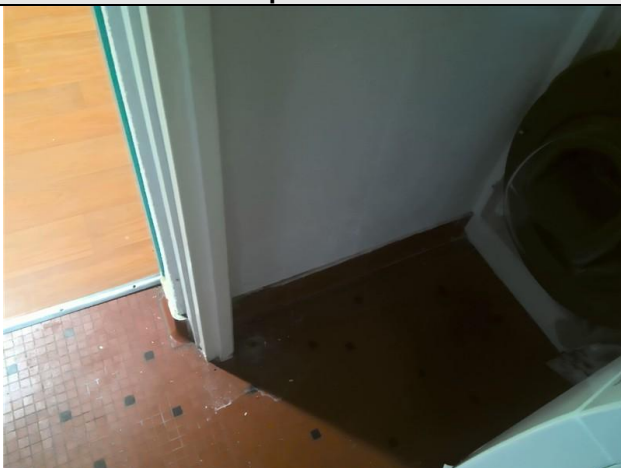PRELEVEMENT : P050		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaire 123B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage rouge + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Sol - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		
PRELEVEMENT : P051		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaire 123B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Plinthes - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P052

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaire 123B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - Toutes zones	Présence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P053

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Office 125B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

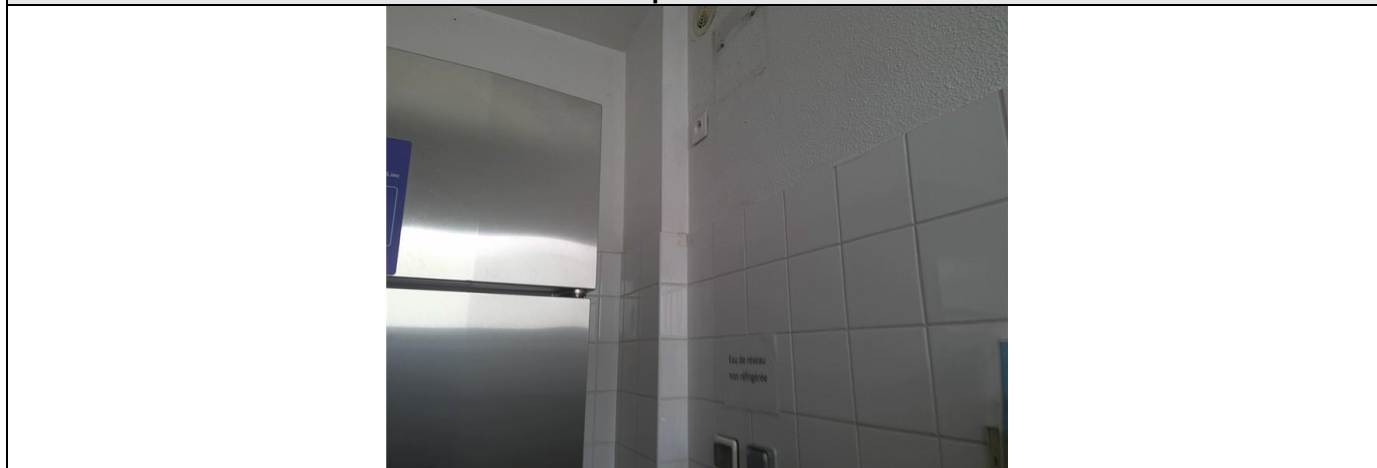

PRELEVEMENT : P054

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°14B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P055

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°14B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol wc	Présence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P056


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°14B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel

Localisation

Faïence - WC

Résultat

absence d'amiante

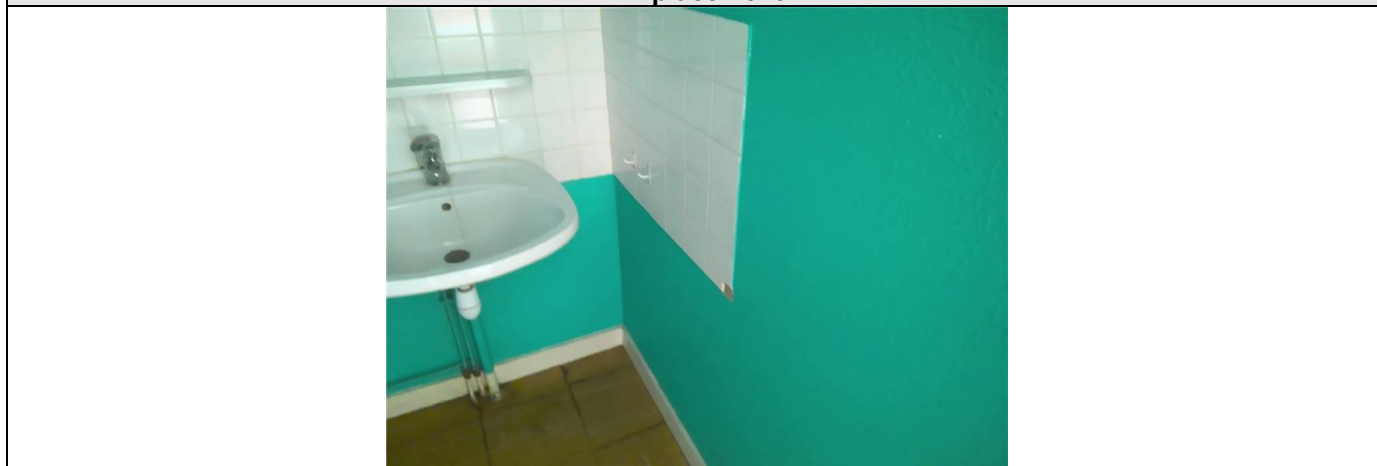Emplacement

PRELEVEMENT : P057


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel

Localisation

Sol - Sol

Résultat


absence d'amiante

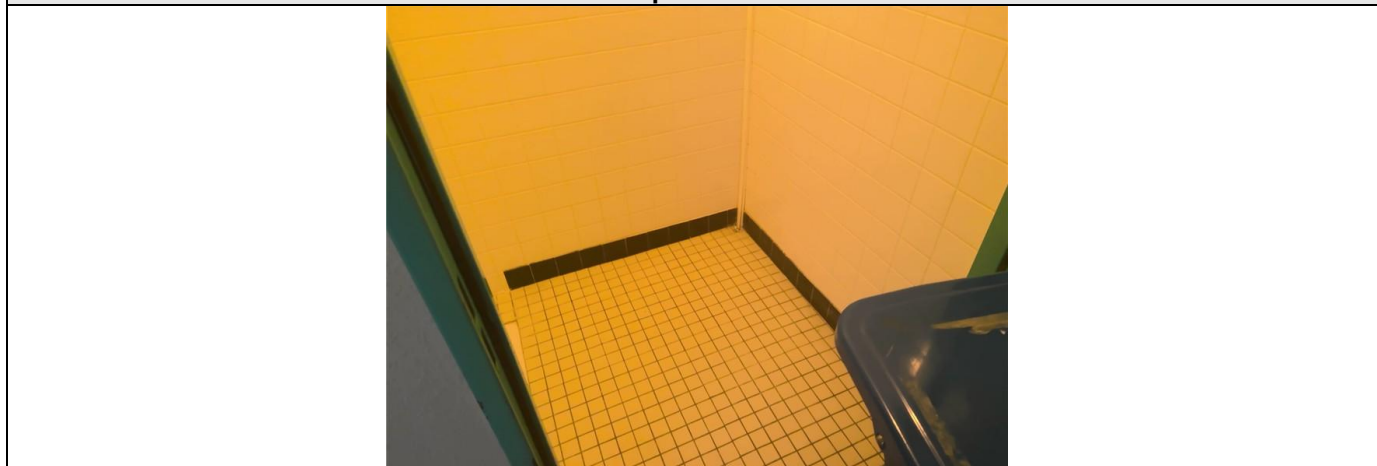Emplacement


PRELEVEMENT : P058

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement

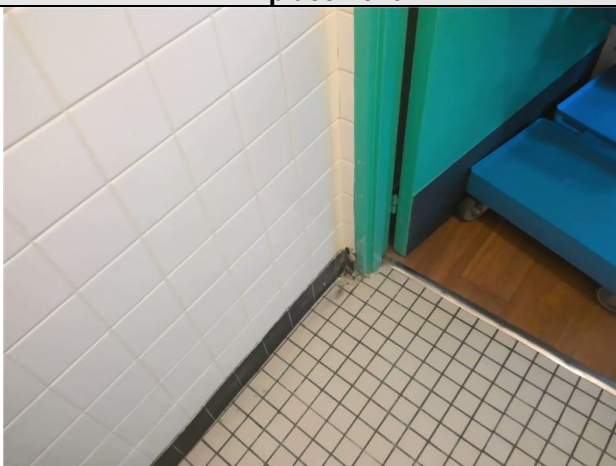


PRELEVEMENT : P059

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

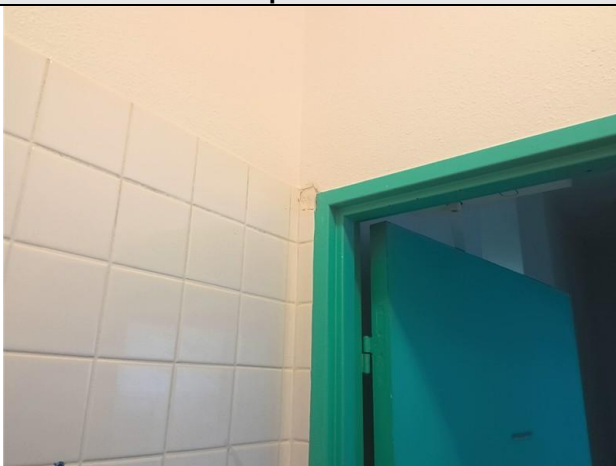

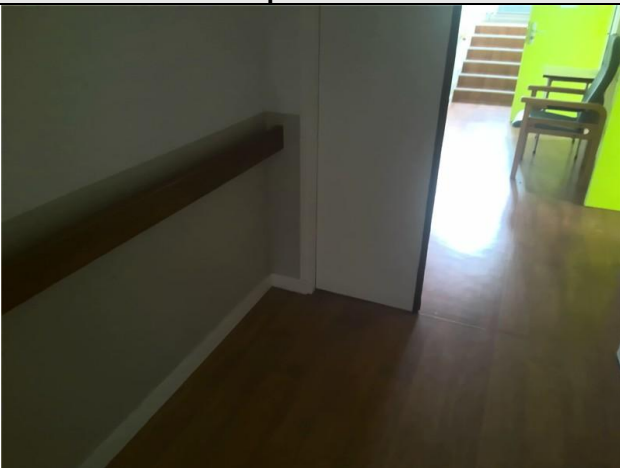PRELEVEMENT : P060		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Circulation B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles de sol beige+LINO+ colle noire + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Sol - Sol		Présence d'amiante
Emplacement		
		
PRELEVEMENT : P061		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°208A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Sol - Sol wc		Présence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P062

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°208A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - WC	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P063

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°204A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	


Emplacement

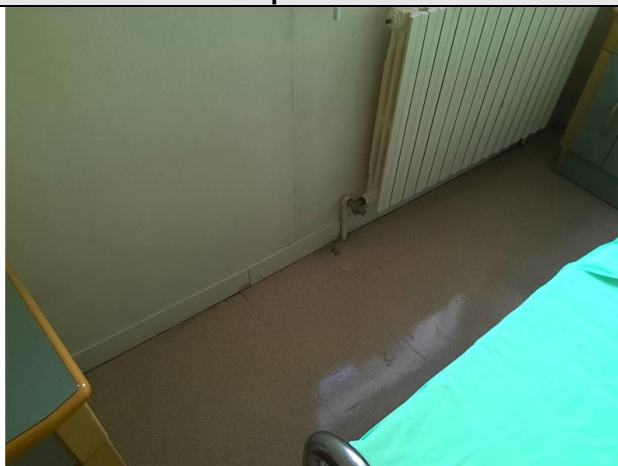

PRELEVEMENT : P064

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	


Emplacement

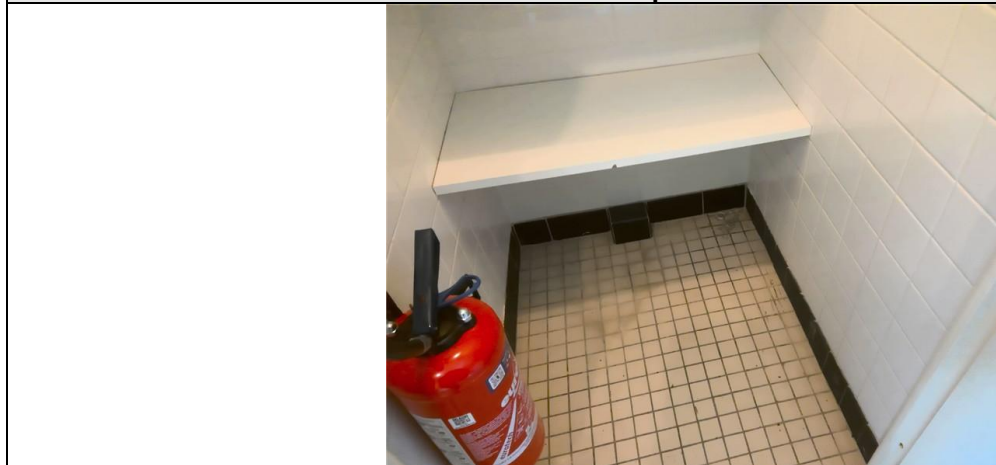

PRELEVEMENT : P065

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

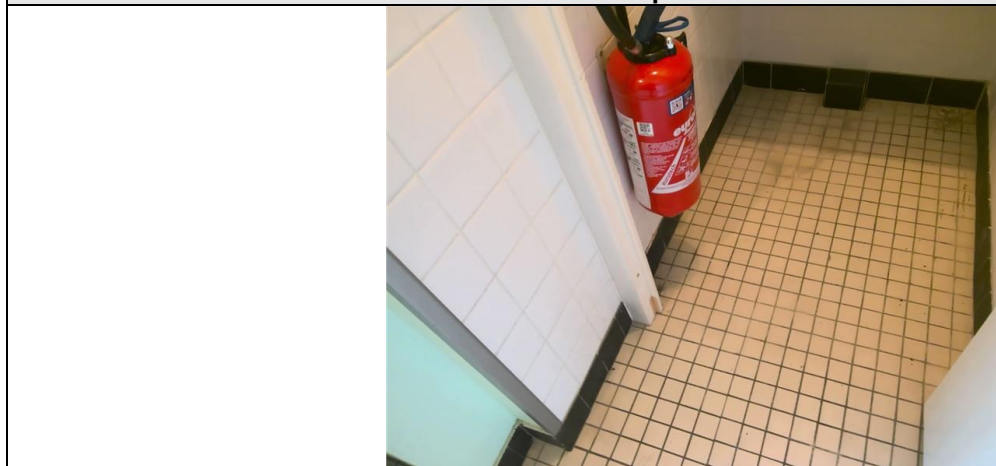

PRELEVEMENT : P066

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P067

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes noire longue	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement

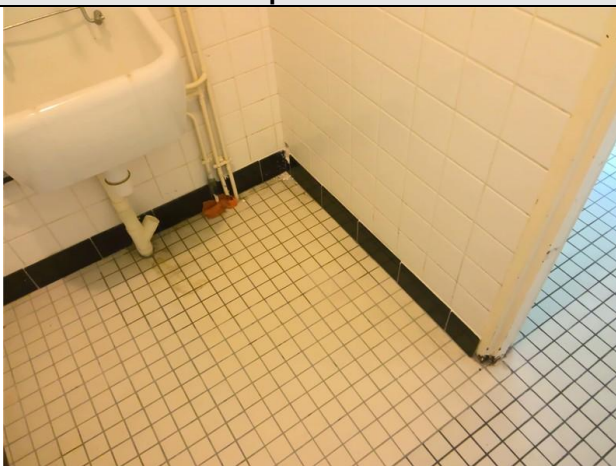

PRELEVEMENT : P068

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement

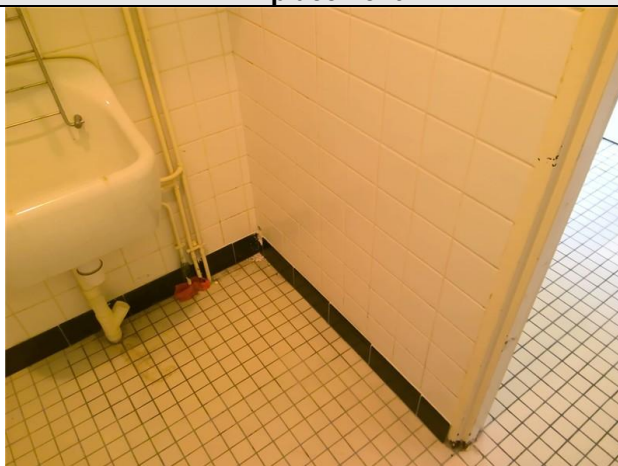

PRELEVEMENT : P069

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°218A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	


Emplacement

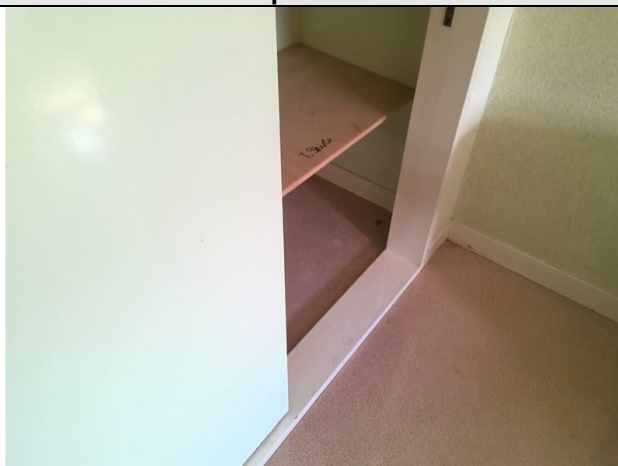

PRELEVEMENT : P070

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Circulation A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre + Enduit projeté	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Escalier	absence d'amiante	

Emplacement

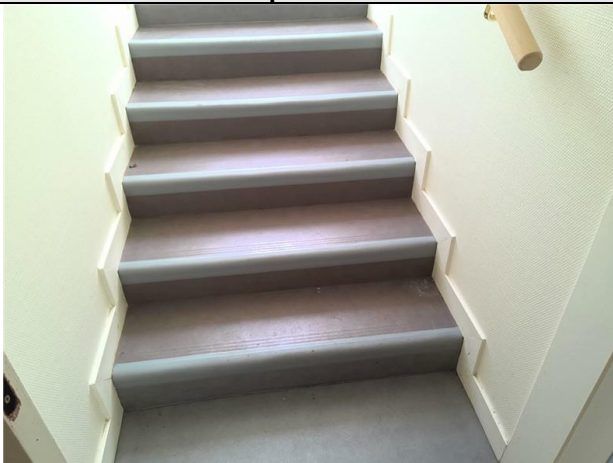

PRELEVEMENT : P071

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle rangement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P072

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle rangement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	Présence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P073

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle rangement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - Toutes zones	Présence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P074

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle rangement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Plâtre peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur périphérique bas - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P075

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle rangement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur périphérique haut - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P076

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle rangement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit bande calicot	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Murs et cloisons - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P077

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle rangement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P078

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Salle rangement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Poutre	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P079

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Activités 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Poteau - Poteau	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P080

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Activités 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Poteau - Poteau	absence d'amiante	

Emplacement

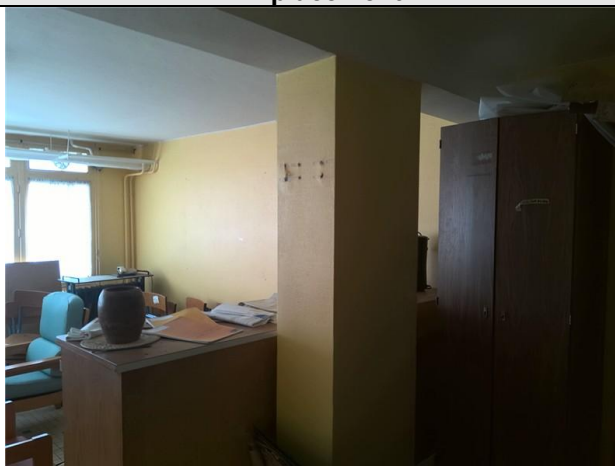

PRELEVEMENT : P081

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Activités 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
plaque anti vibration	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Evier - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P082

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Activités 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit bande calicot	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Murs et cloisons - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P083

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Local cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur périphérique haut - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P084

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Local cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P085

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Local cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Poutre	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P086

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Local cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Marches - Marches	Présence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P087

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Local cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	Présence d'amiante	

Emplacement

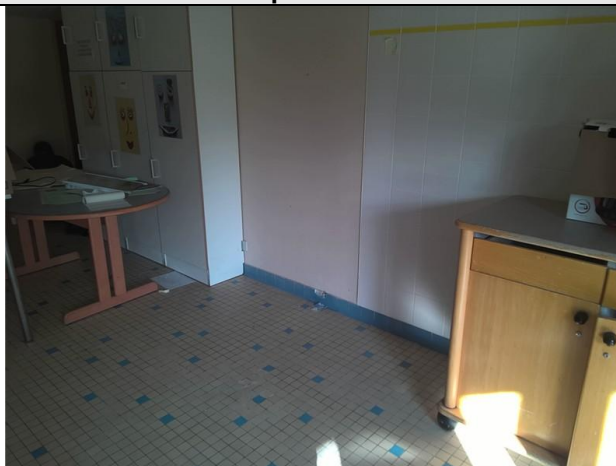

PRELEVEMENT : P088

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Local cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P089

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Local cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes jaune	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

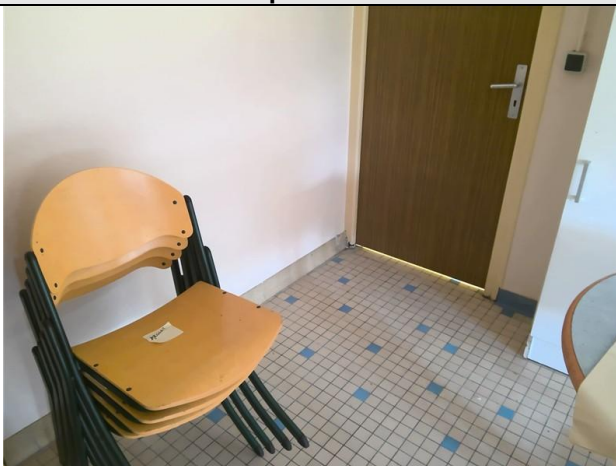

PRELEVEMENT : P090

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P091

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - SAS A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P092

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - SAS A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P093

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger 122A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P094

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger 122A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P095

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Hall 100A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur porteur - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P096

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Circulation 1A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur porteur - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P097

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle pause 118A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur porteur - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P098

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Linge 116A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur porteur - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P099

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger 122A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur périphérique - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P100

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaire WC 127A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur périphérique - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement

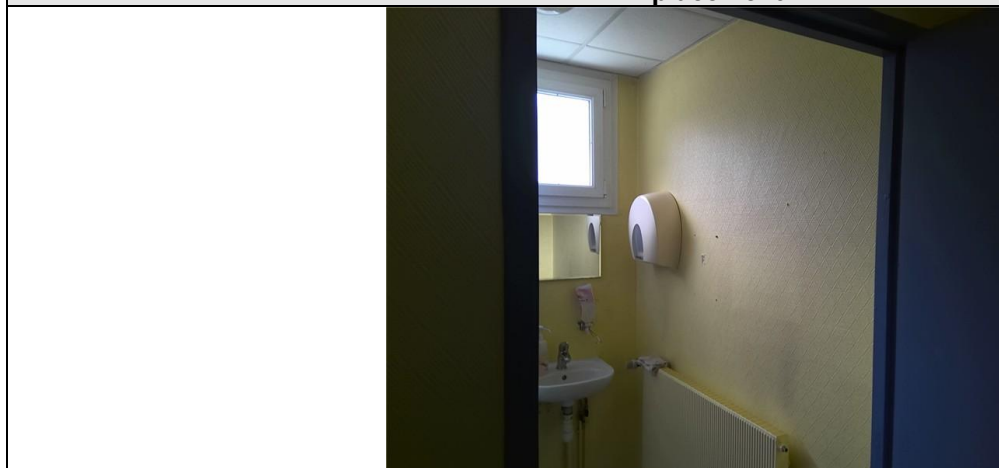

PRELEVEMENT : P101

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°1A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur périphérique - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

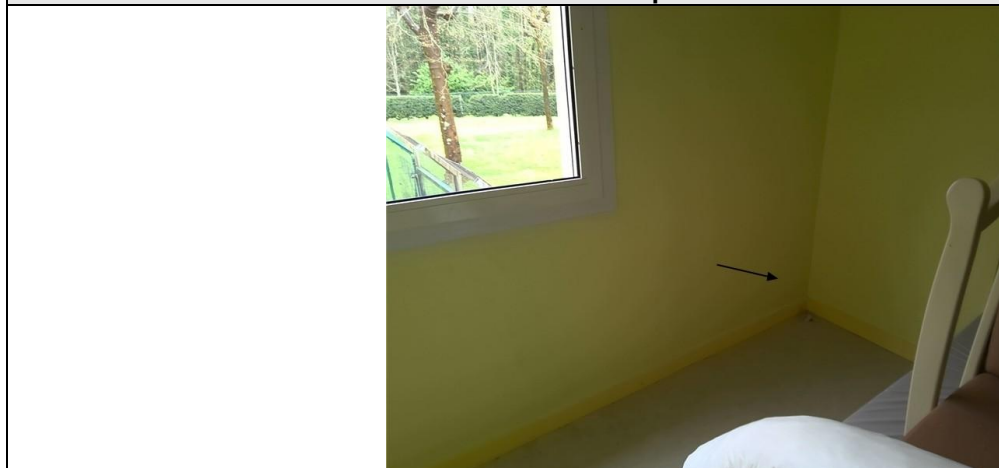

PRELEVEMENT : P102

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Activités 124A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Cloisons - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P103

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Circulation 2A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Cloisons - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P104

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°3A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Cloisons - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P105

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaire WC 127A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture+Colle tap PVC	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Cloisons - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement

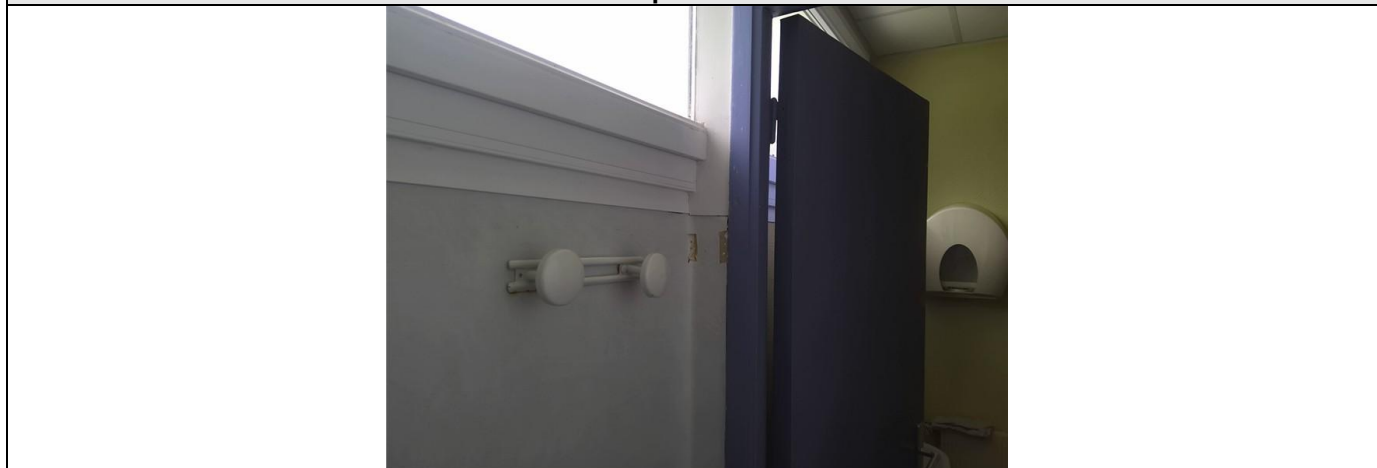

PRELEVEMENT : P106

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Circulation 1B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur porteur - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement

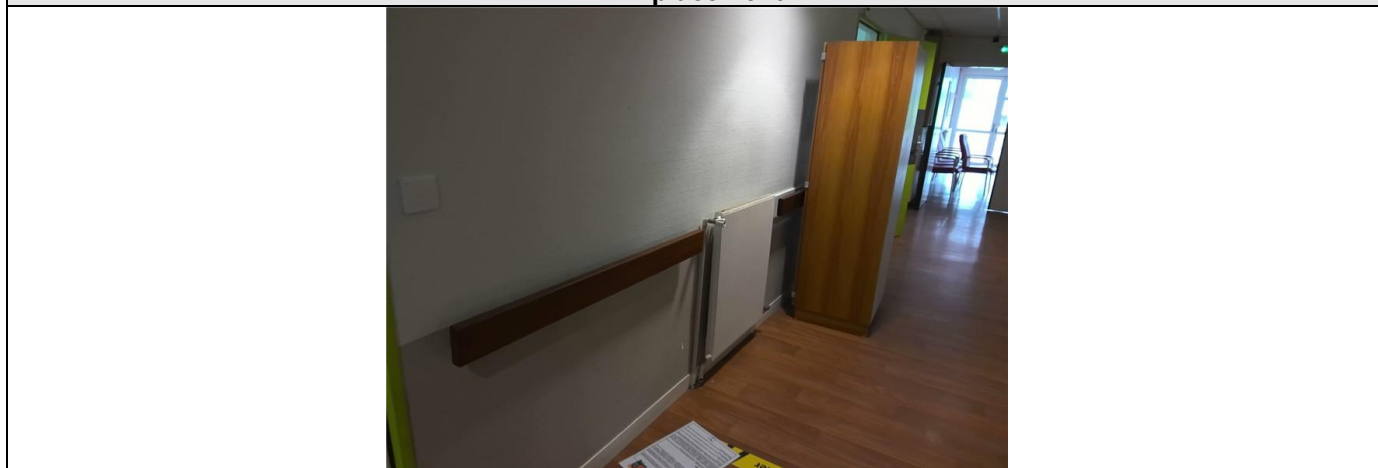

PRELEVEMENT : P107

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires 105B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur périphérique - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

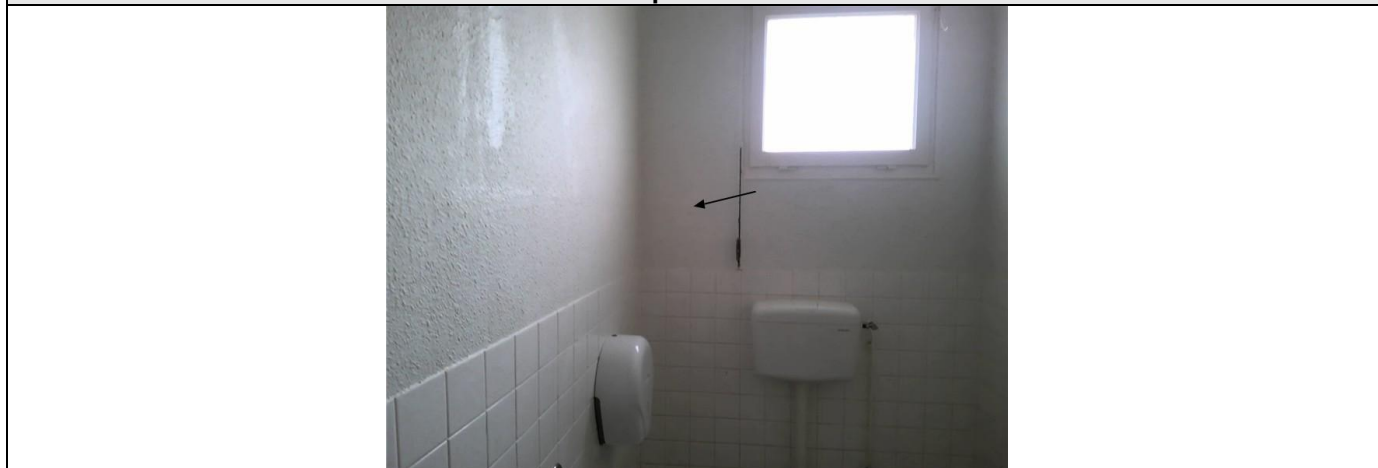

PRELEVEMENT : P108

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°6B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur périphérique - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement




PRELEVEMENT : P109

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Douche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture+Colle tap PVC	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Cloisons - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

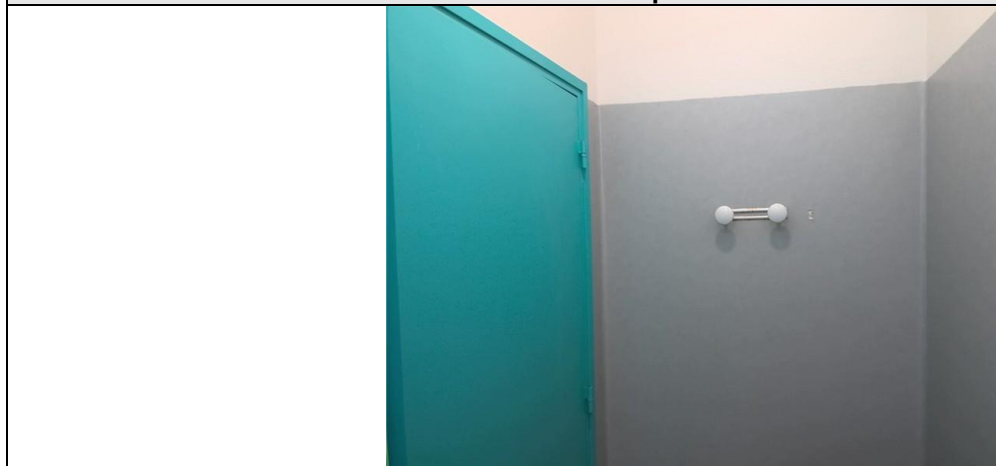


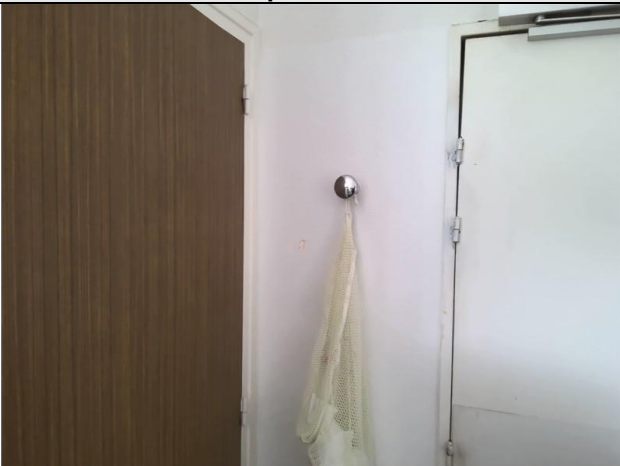PRELEVEMENT : P110		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°5B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Cloisons - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		
PRELEVEMENT : P111		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Office 125B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Mur porteur - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P112

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°8B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur porteur - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

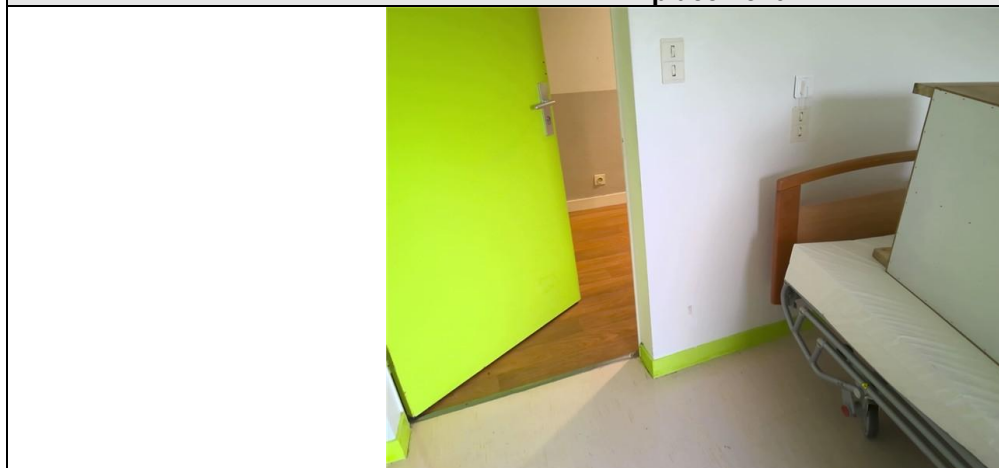

PRELEVEMENT : P113

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Linges salle 127B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture Tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur périphérique - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P114

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur périphérique - Toutes zones	Susceptible de contenir de l'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P115

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°7B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Cloisons - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P116

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaire 123B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Cloisons - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P117

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau 101B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture Tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Cloisons - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

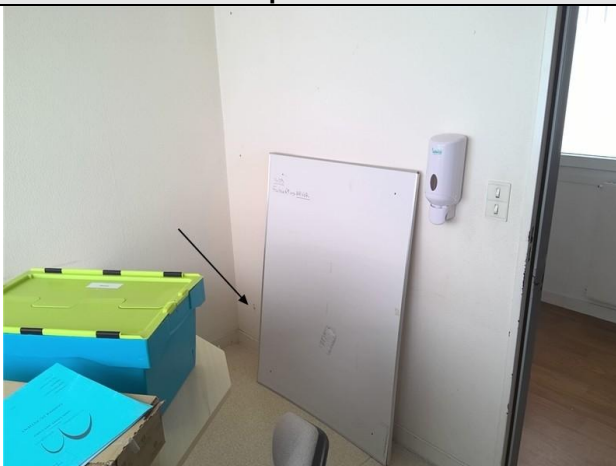

PRELEVEMENT : P118

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Circulation B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur porteur - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P119

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°17B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit bande calicot peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Doublage et cloisons - Doublage et cloisons	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P120

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°11B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit bande calicot peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Doublage et cloisons - Doublage et cloisons	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P121

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Cloisons - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P122

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Circulation A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur porteur - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P123

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°211A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit bande calicot peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Doublage et cloisons - Doublage et cloisons	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P124

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°215A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre + Enduit projeté	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Doublage et cloisons - Doublage et cloisons	absence d'amiante	


Emplacement

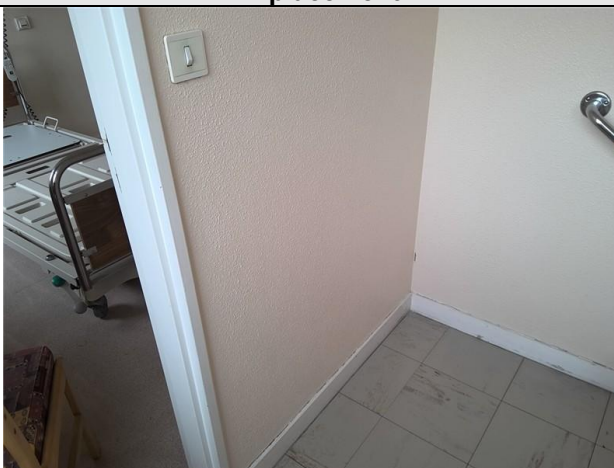

PRELEVEMENT : P125

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Cloisons - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

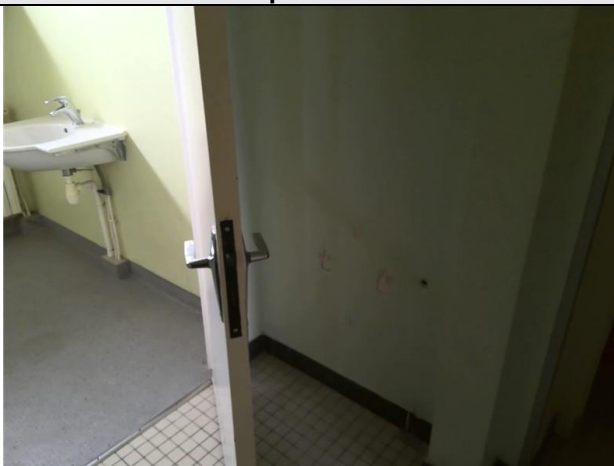

PRELEVEMENT : P126

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Hall 100A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P127

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Circulation 1A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P128

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaire WC 127A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre + Enduit projeté	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P129

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Activités 124A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre+Colle faux plafond	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P130

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Activités 124A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faux plafond+Colle	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Trémolite)	

Emplacement



PRELEVEMENT : P131

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires 1A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P132

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger 122A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre+Colle faux plafond	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P133

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°7A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre + Enduit projeté	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P134

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Soins 112A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre + Enduit projeté	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P135

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Circulation 2A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit bande calicot peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P136

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°4A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit bande calicot peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P137

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaire 107A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre + Enduit projeté	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P138

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Circulation 2A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P139

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°104B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faux plafond+Colle+Platre	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond chambre	absence d'amiante	


Emplacement

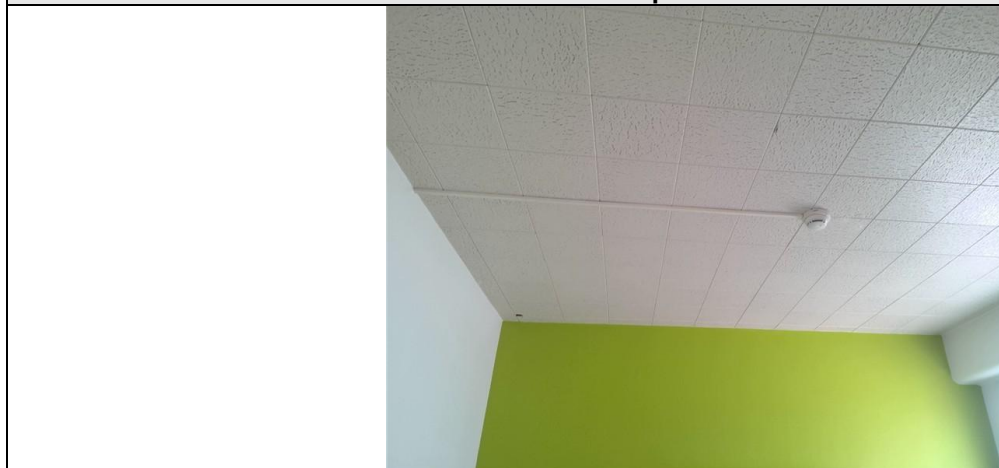

PRELEVEMENT : P140

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°3B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre + Enduit projeté	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement

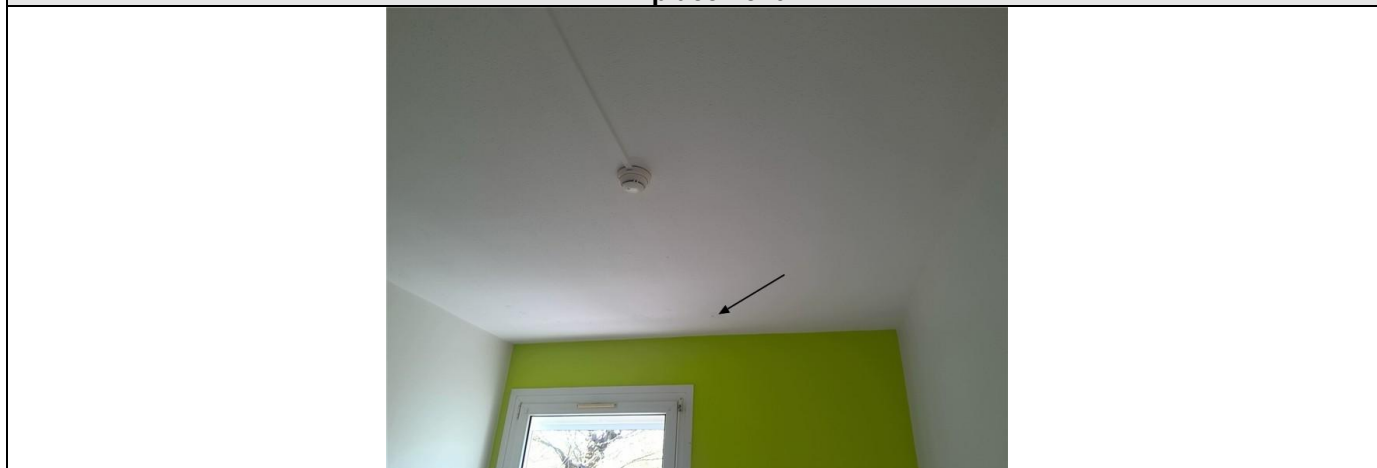

PRELEVEMENT : P141

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau 101B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faux plafond+Colle	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond chambre	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P142

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle pause 118B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre + Enduit projeté	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P143

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre+Colle faux plafond	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement

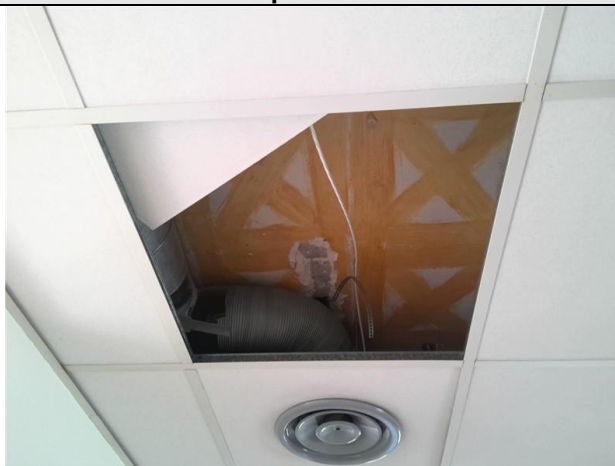

PRELEVEMENT : P144

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faux plafond+Colle	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Trémolite)	

Emplacement



PRELEVEMENT : P145

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Circulation B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre + Enduit projeté	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P146

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°10B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre + Enduit projeté	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	


Emplacement

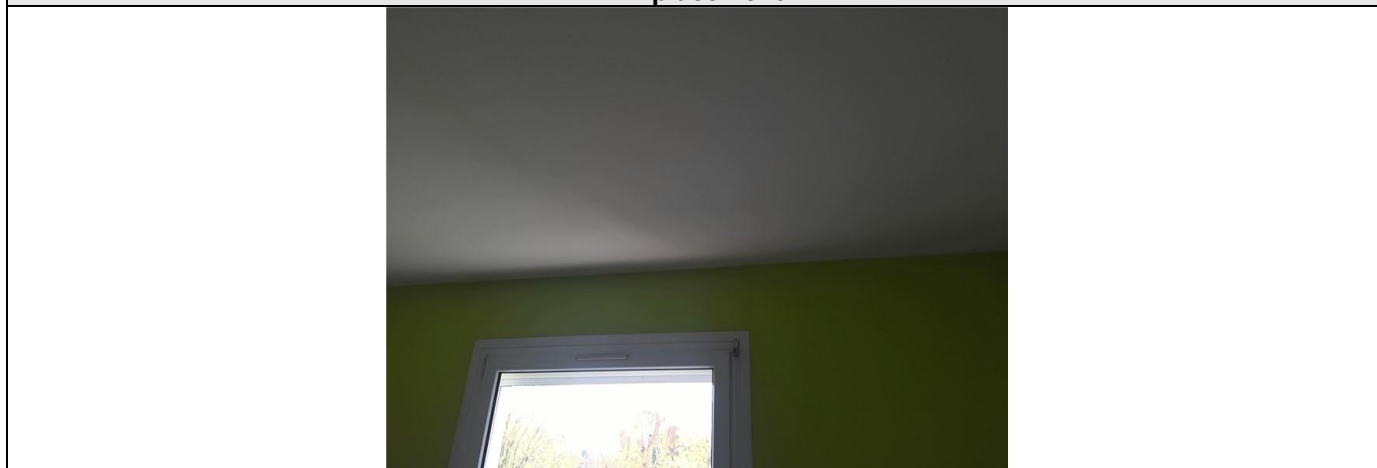




PRELEVEMENT : P147

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Circulation A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre+Enduit projeté tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement

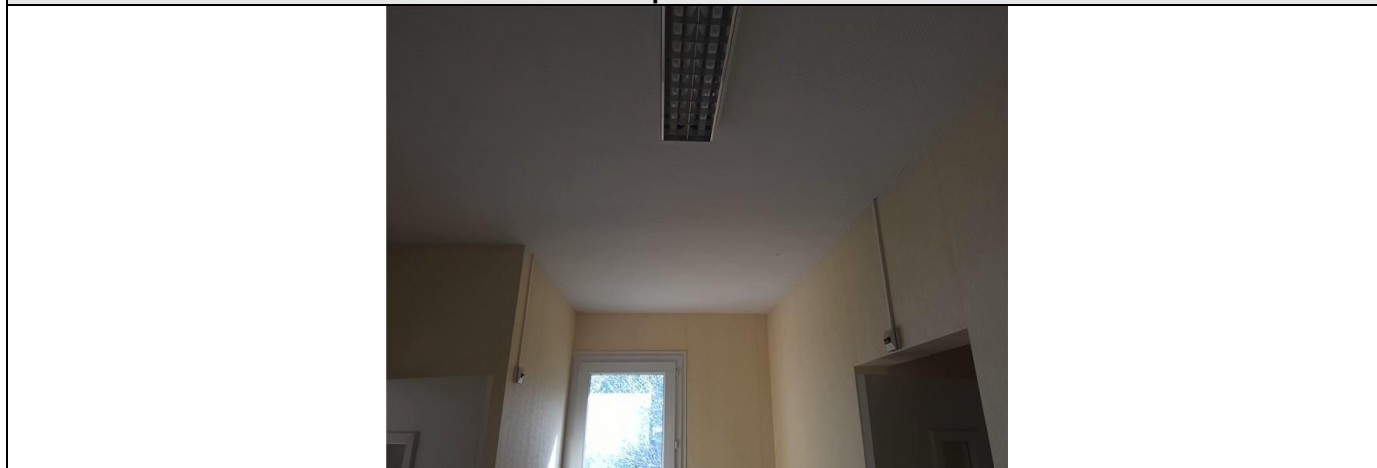

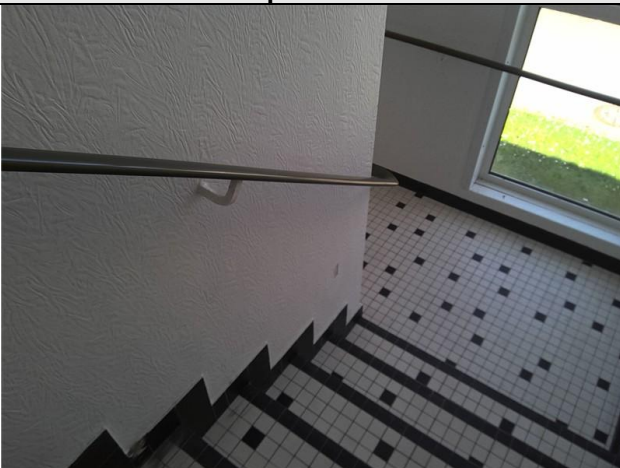
PRELEVEMENT : P148		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre + Enduit projeté	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		Susceptible de contenir de l'amiante
Emplacement		
		
PRELEVEMENT : P149		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC/1 étage - Escalier A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Mur central - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		
		

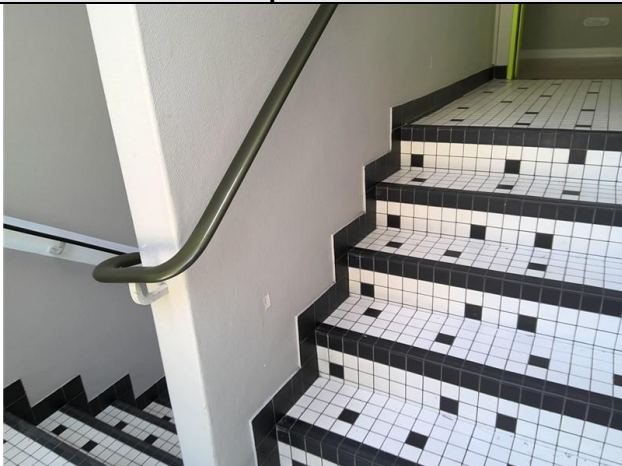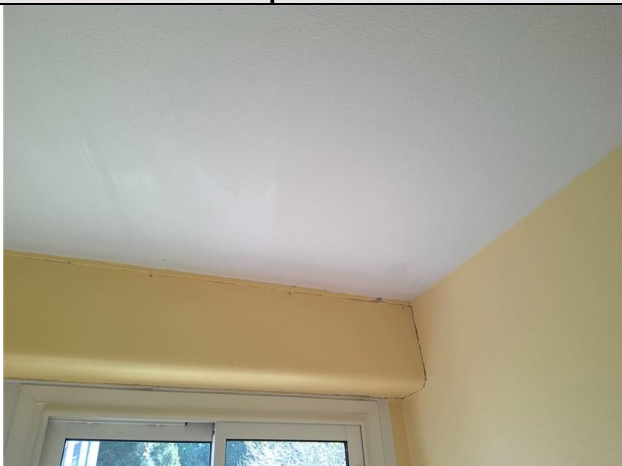PRELEVEMENT : P150		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC/1 étage - Escalier B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Mur central - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		
		
PRELEVEMENT : P151		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°5A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre + Enduit projeté	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P152

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes jaune	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement

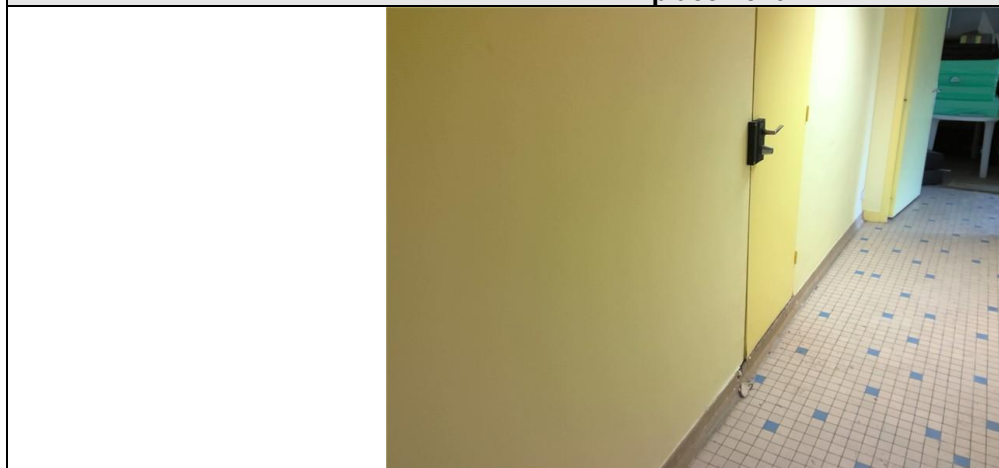

PRELEVEMENT : P153

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	S/Sol - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage + ragréage	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement

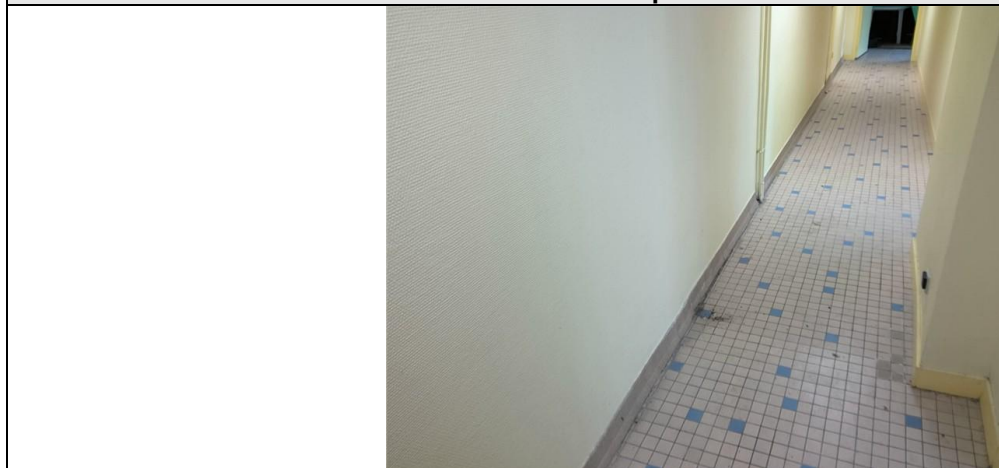


PRELEVEMENT : P154

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ciment peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel

Localisation	Résultat
Murs - Toutes zones	absence d'amiante

Emplacement

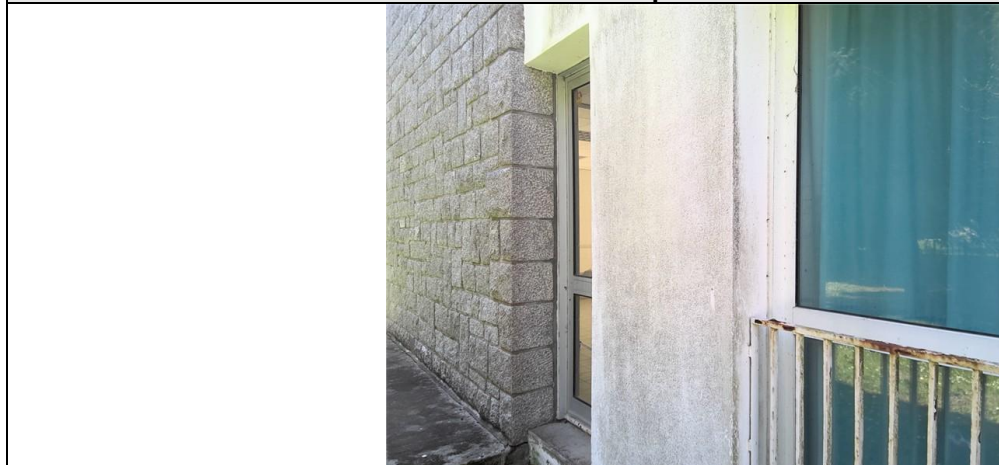


PRELEVEMENT : P155

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint ciment	12/03/2025	DENIAUD Michel

Localisation	Résultat
Murs - Toutes zones	absence d'amiante

Emplacement

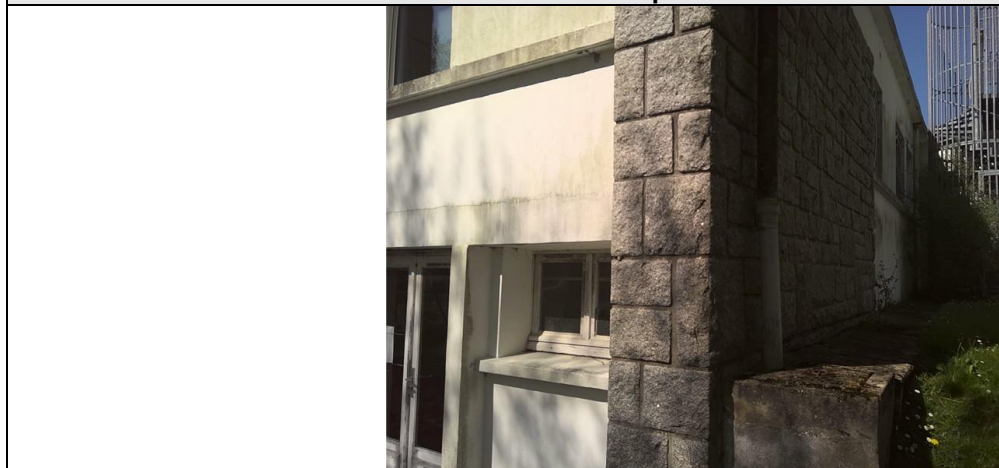

PRELEVEMENT : P156

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ciment peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Murs - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P157

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic de vitre	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Fenêtre et porte fenetre n°1 - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P158

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic de vitre	12/03/2025	DENIAUD Michel

Localisation	Résultat
Fenêtre et porte fenetre n°1 - Toutes zones	absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P159

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ciment peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel

Localisation	Résultat
Murs - Toutes zones	absence d'amiante

Emplacement



PRELEVEMENT : P160

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic de vitre	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Fenêtre fixe - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P161

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic de vitre	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Fenêtre et porte fenetre n°1 - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P162

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ciment peinture	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Murs - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P163

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Amiante ciment	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Conduit - Façade	Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)	

Emplacement



PRELEVEMENT : P164		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit avec sable	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Murs - Porches		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P165		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Mur périphérique - Toutes zones		absence d'amiante
PRELEVEMENT : P166		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Mur périphérique - Toutes zones		absence d'amiante
PRELEVEMENT : P167		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Salle à Manger B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Mur périphérique - Toutes zones		absence d'amiante
PRELEVEMENT : P168		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revetement bitumineux+Isolant	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Toiture n°1 - Toiture		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P169

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revetement bitumineux	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Acrotère n°1 - Toiture	absence d'amiante	

Emplacement

PRELEVEMENT : P170


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revetement bitumineux	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Acrotère n°2 - Toiture	absence d'amiante	

Emplacement


PRELEVEMENT : P171

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de dilatation	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Murs - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement

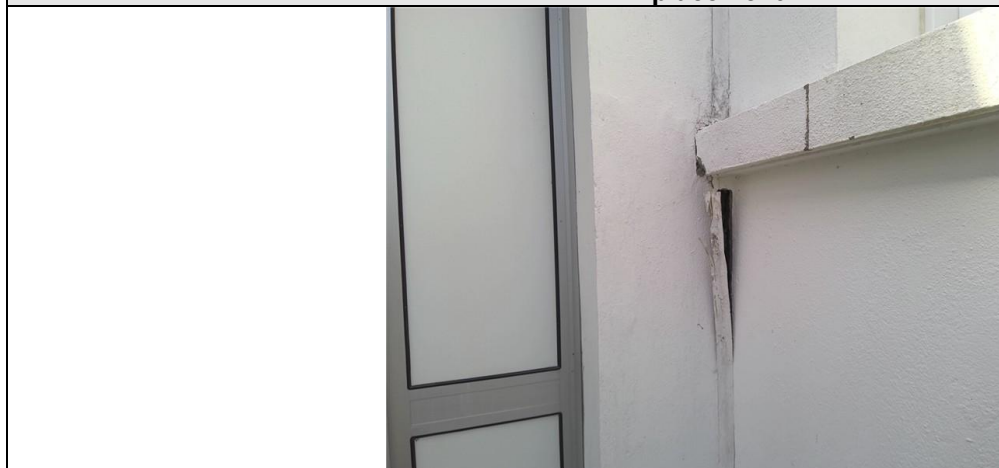

PRELEVEMENT : P172

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre + Enduit projeté	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	


Emplacement

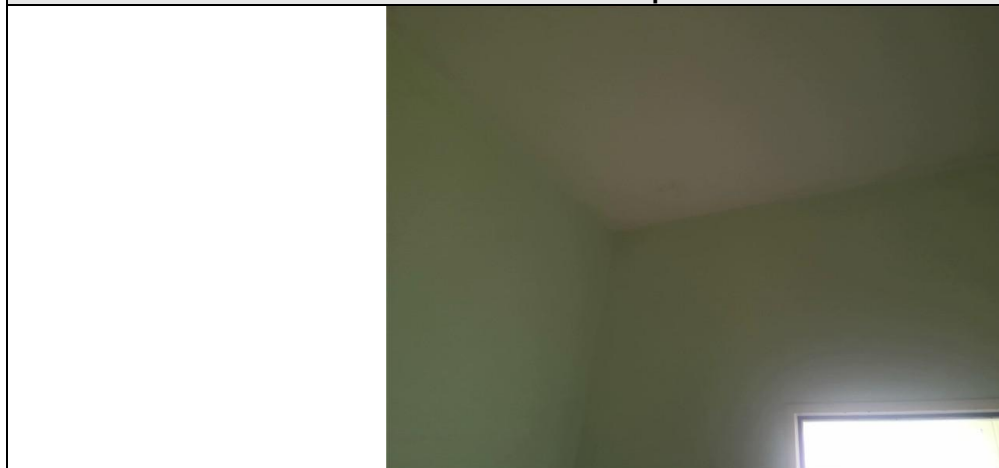

PRELEVEMENT : P173

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°208A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre + Enduit projeté	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	


Emplacement

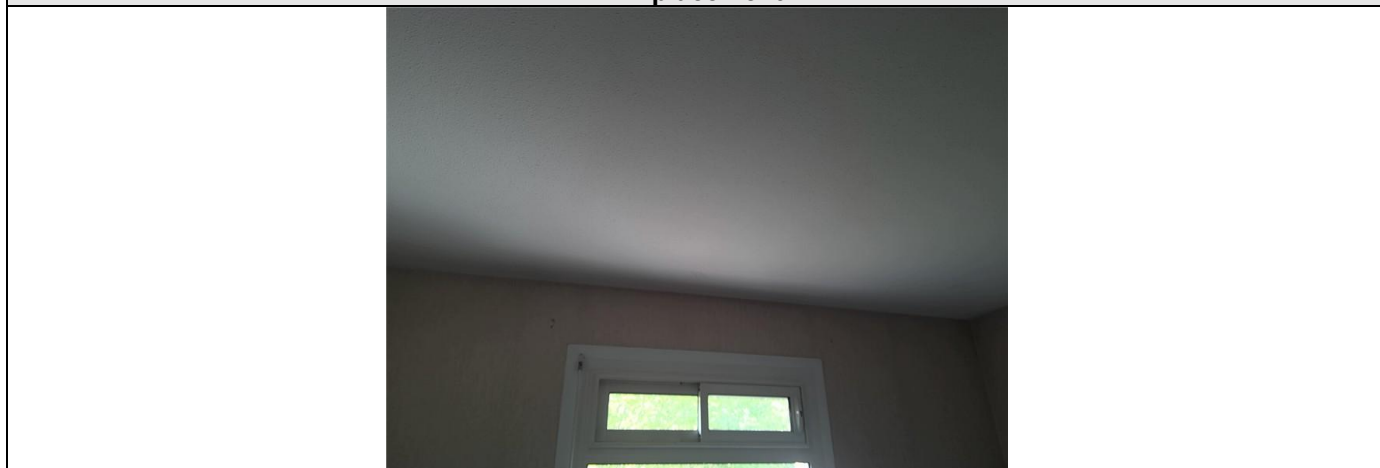

PRELEVEMENT : P174

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°215A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre+Enduit projeté	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement

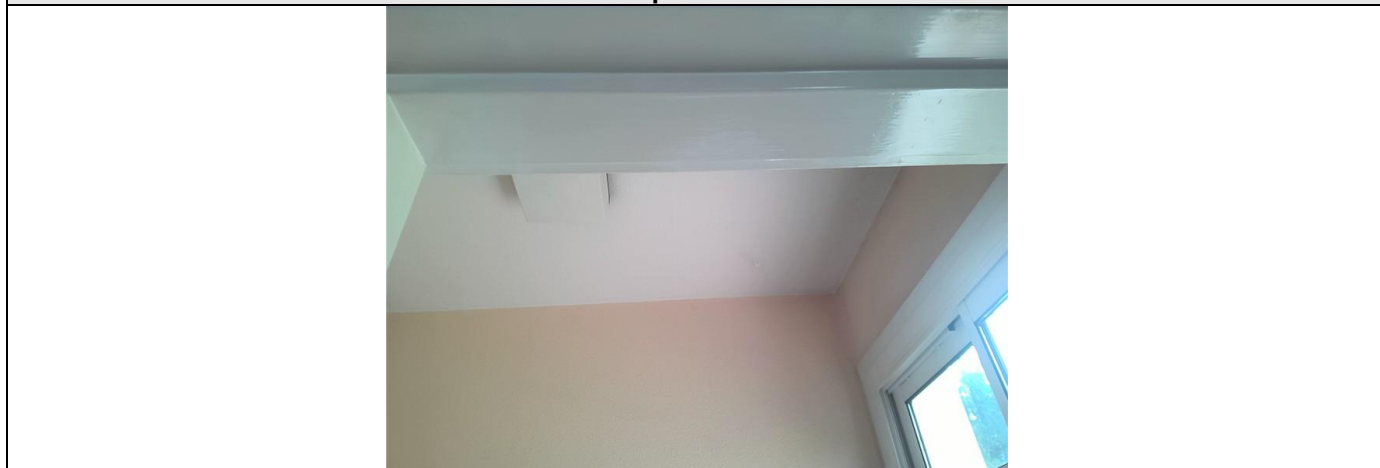

PRELEVEMENT : P175

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°204A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - WC	Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)	

Emplacement



PRELEVEMENT : P176

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - WC A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P177

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre + Enduit projeté	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	


Emplacement

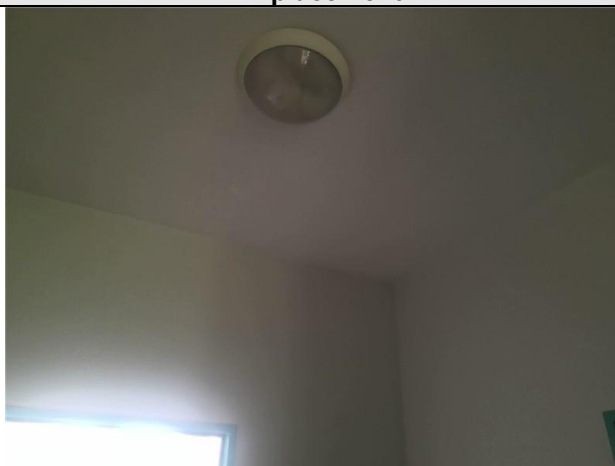

PRELEVEMENT : P178

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°10B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - WC	absence d'amiante	


Emplacement

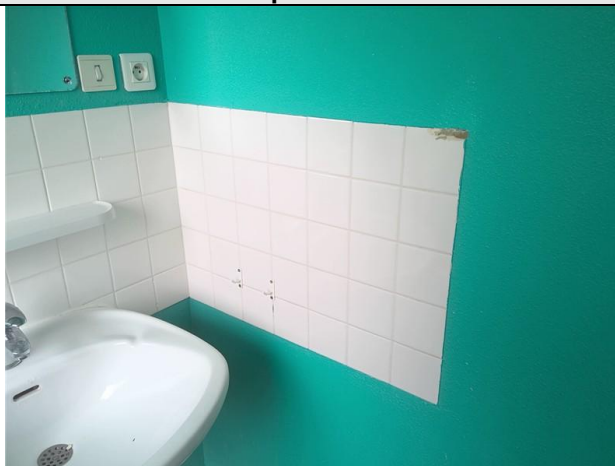

PRELEVEMENT : P179

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - WC B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

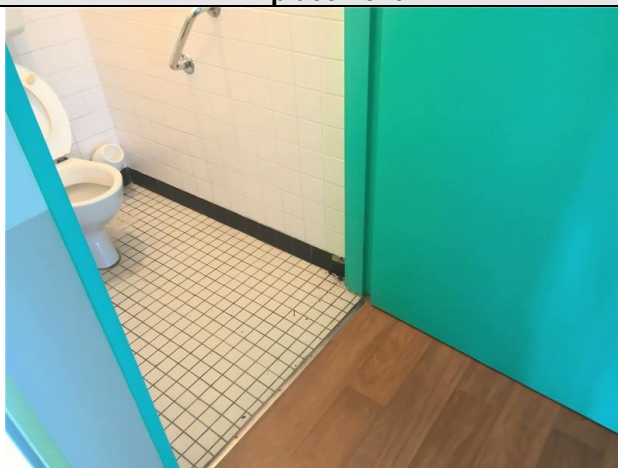

PRELEVEMENT : P180

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°9B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P181

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

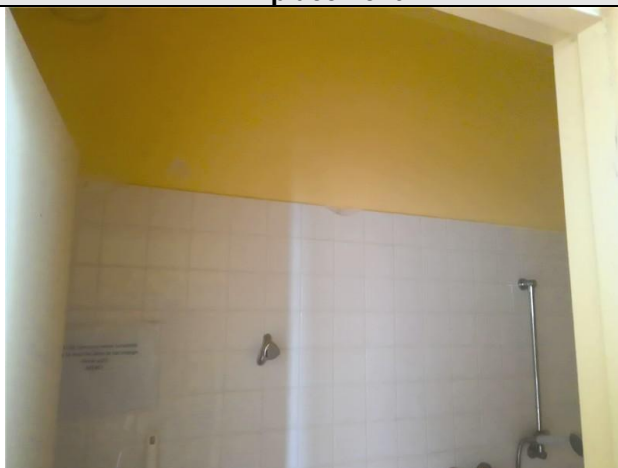

PRELEVEMENT : P182

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Bureau 103 B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - Toutes zones	Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)	


Emplacement



PRELEVEMENT : P183

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Pharmacie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement

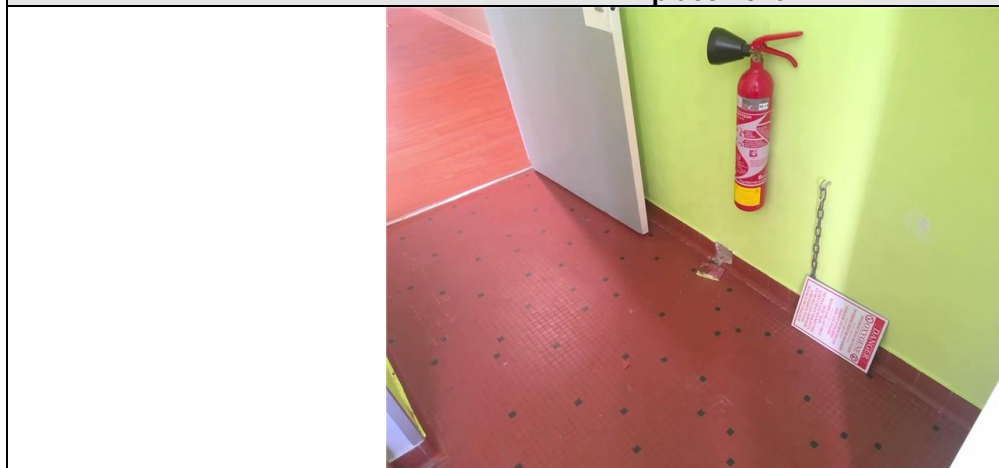

PRELEVEMENT : P184

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°104B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - WC	absence d'amiante	


Emplacement

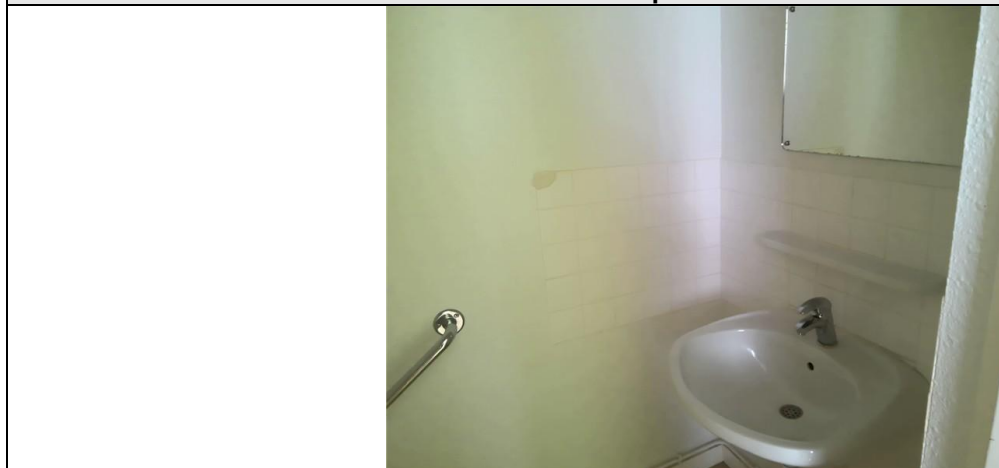

PRELEVEMENT : P185

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°2B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement

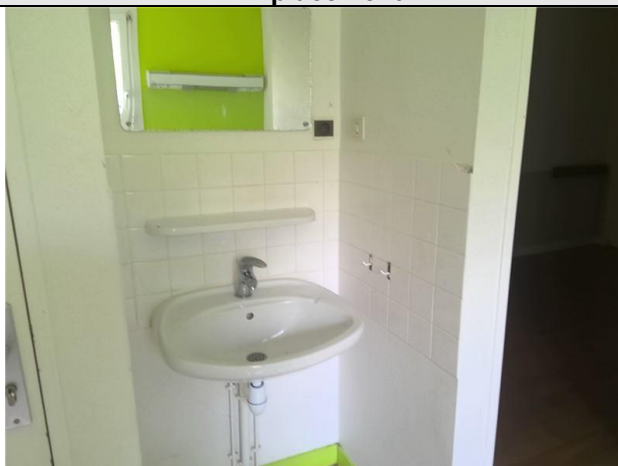

PRELEVEMENT : P186


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Douche WC 1A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

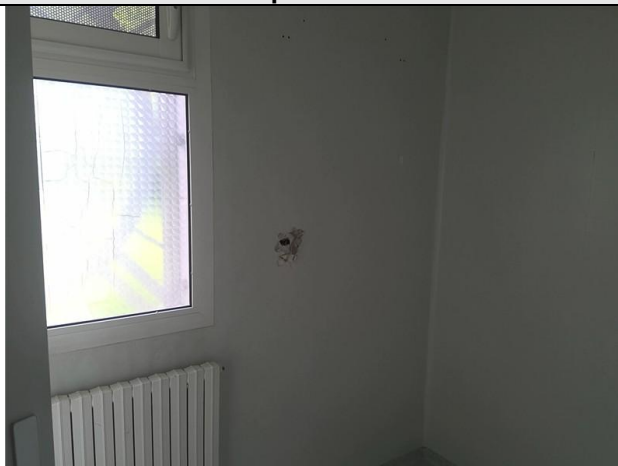



PRELEVEMENT : P187

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°17B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - WC	absence d'amiante	

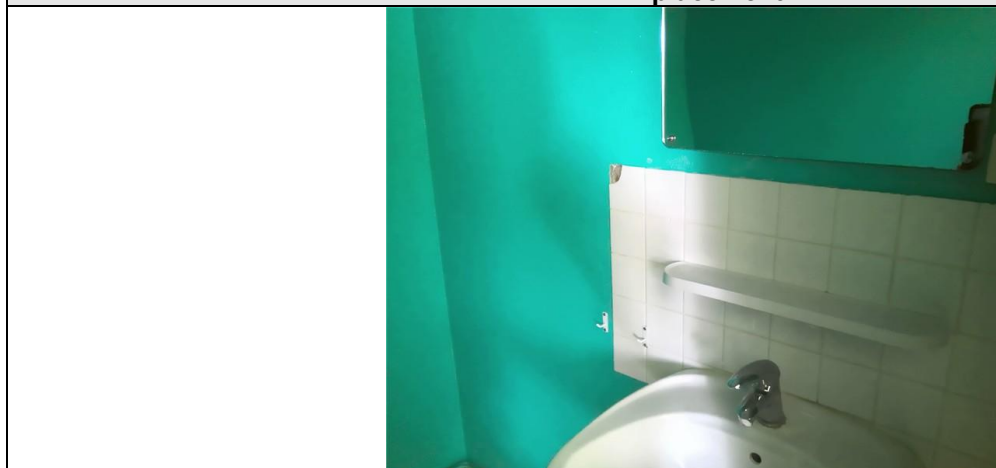Emplacement

PRELEVEMENT : P188

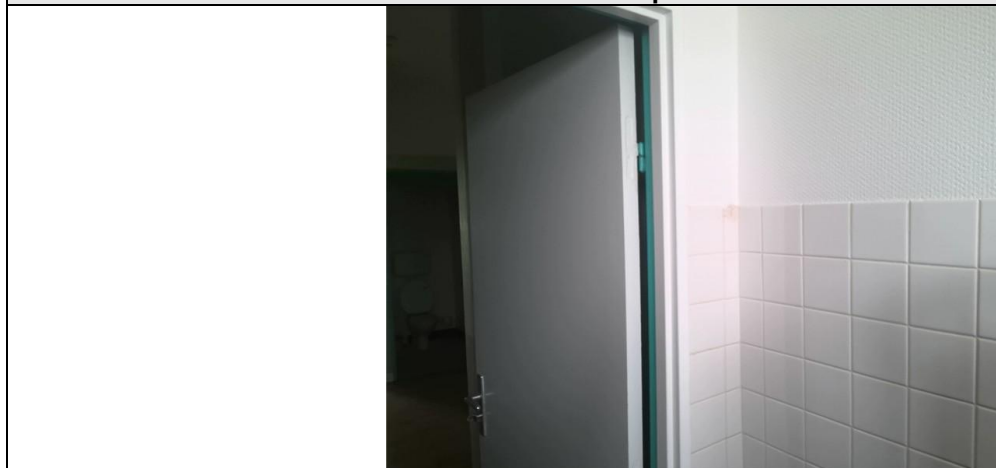Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Sanitaires B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - Toutes zones	absence d'amiante	

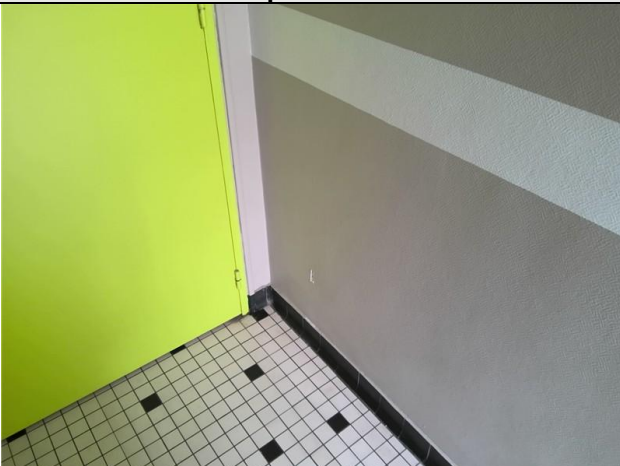
Emplacement


PRELEVEMENT : P189		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC/1 étage - Escalier B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Mur porteur - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		
		
PRELEVEMENT : P190		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Chambre n°2A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Faïence - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P191

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°207A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - WC	absence d'amiante	

Emplacement

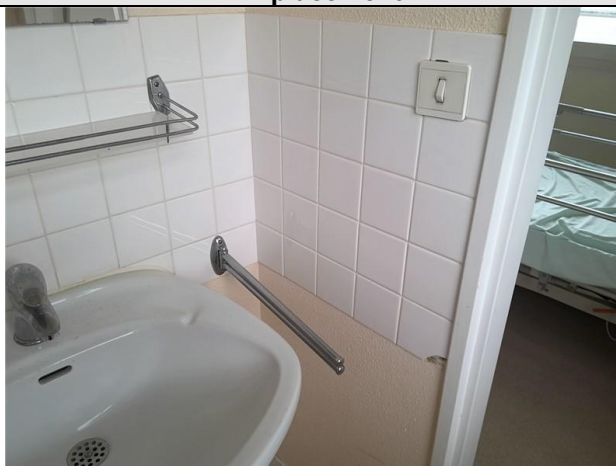

PRELEVEMENT : P192

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°215A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - WC	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P193

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Chambre n°220A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - WC	Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)	

Emplacement



PRELEVEMENT : P194

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC/1 étage - Escalier A
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur porteur - Toutes zones	Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)	

Emplacement




PRELEVEMENT : P195		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Fenêtre lingerie 116 - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		
		
PRELEVEMENT : P196		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité blanc	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Fenêtre lingerie 116 - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P197

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment gris	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Fenêtre lingerie 116 - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

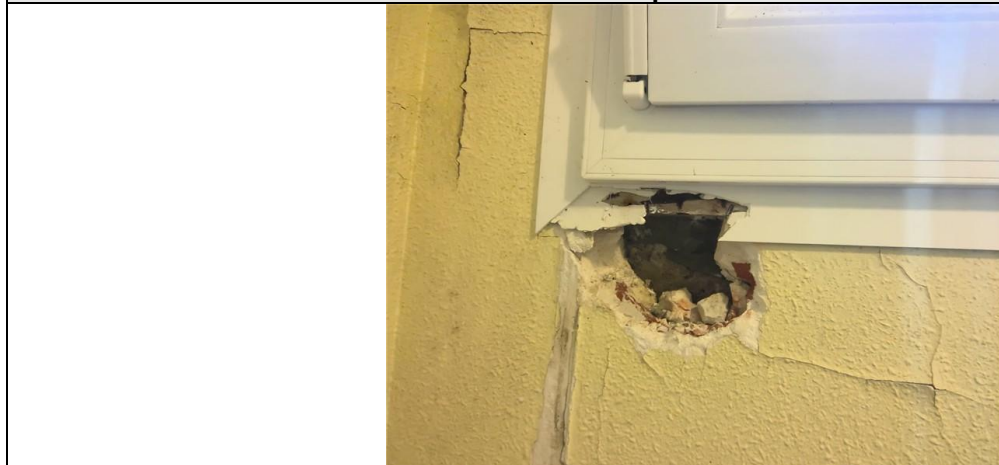

PRELEVEMENT : P198

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment gris	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Fenêtre 7A - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P199

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité blanc	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Fenêtre vestiaire 127 - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

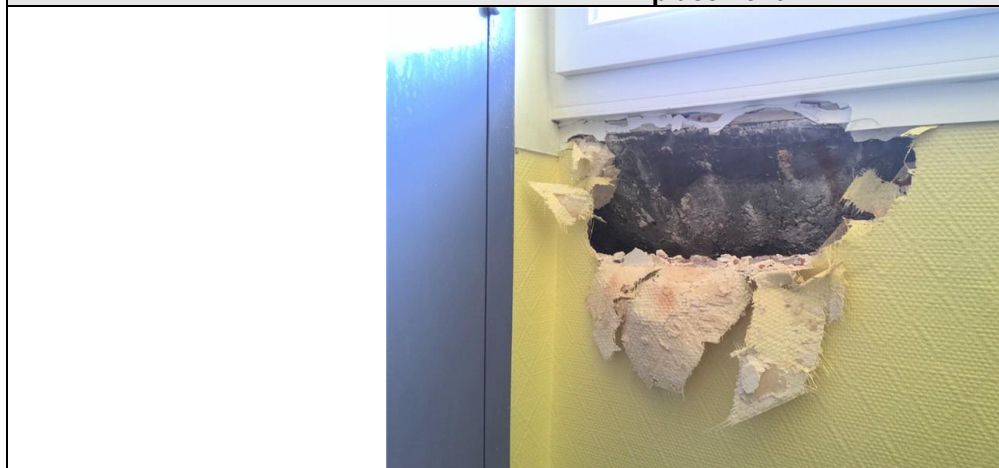

PRELEVEMENT : P200

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité gris	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Fenêtre SAS - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P201

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité blanc	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Fenêtre douche R+1 A - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement

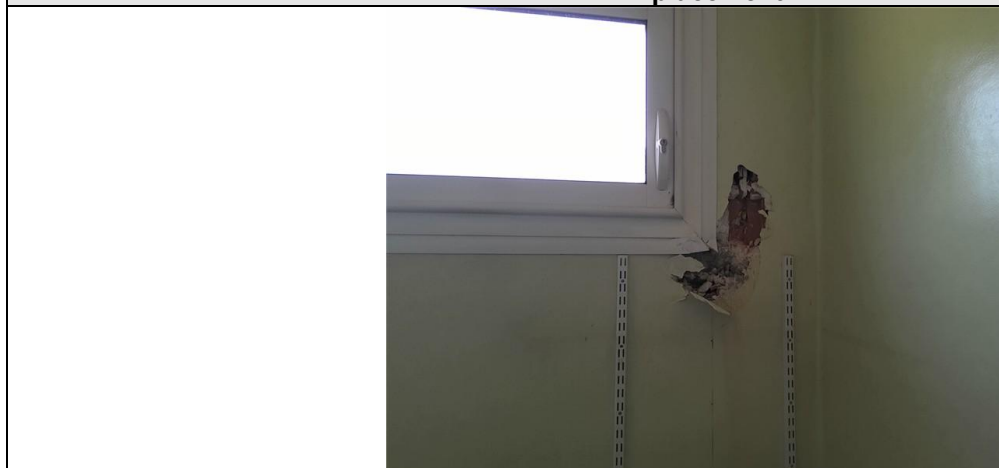

PRELEVEMENT : P202

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité blanc	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Fenêtre chambre 208 - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

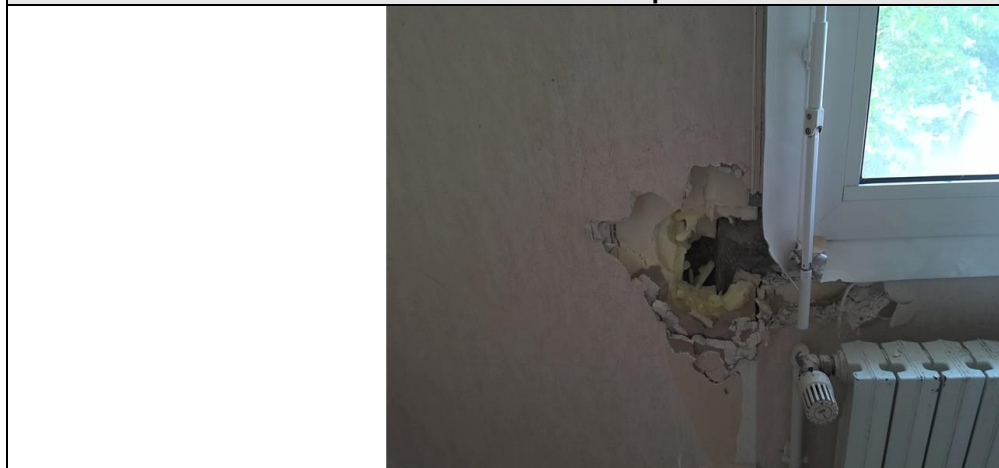

PRELEVEMENT : P203

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande résiliante noire	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Fenêtre sous sol n°1 - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P204

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande résiliante noire	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Fenêtre sous sol n°2 - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P205		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108188 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade et extérieur
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Platre jonction fenetre	12/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Fenêtre lingerie 116 - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		

ANNEXE 2 – CROQUIS

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	EPSM Morbihan	
N° dossier :	108188 EPSM Morbihan	
N° planche :	1/10	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	30/06/2026	
Intervenant :	DENIAUD Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Croquis VS	
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Conduit en fibrociment

Légende :

Plan de masse :

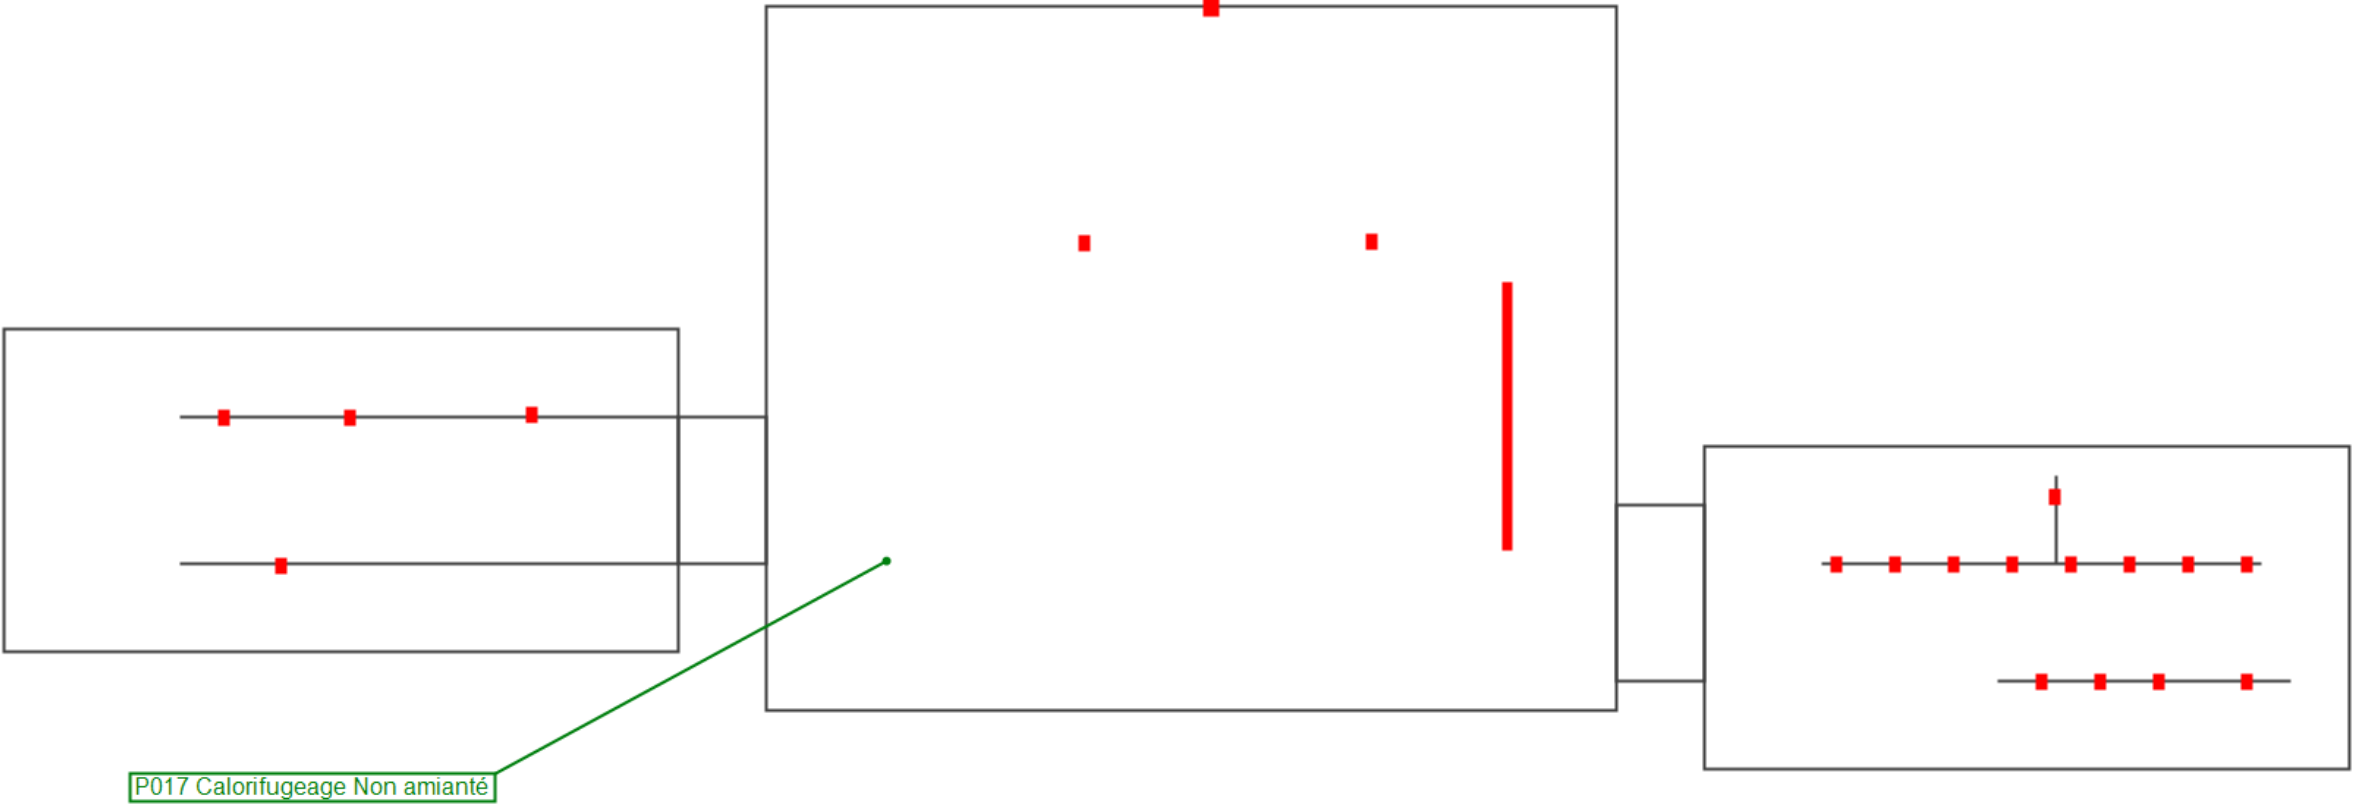


	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	EPSM Morbihan		
N° dossier :	108188 EPSM Morbihan		
N° planche :	2/10	Version :	0
Type :	Croquis		
Date	30/06/2026		
Intervenant :	DENIAUD Michel		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		
Titre :	Croquis SSOL		
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ		
Bât.- Niveau - Lot :			
Commentaire :			

Conduit en amiante ciment


Colle de plinthes

Colle de faïence

Sol: Colle de carrelage + ragréage

Légende :

Plan de masse :

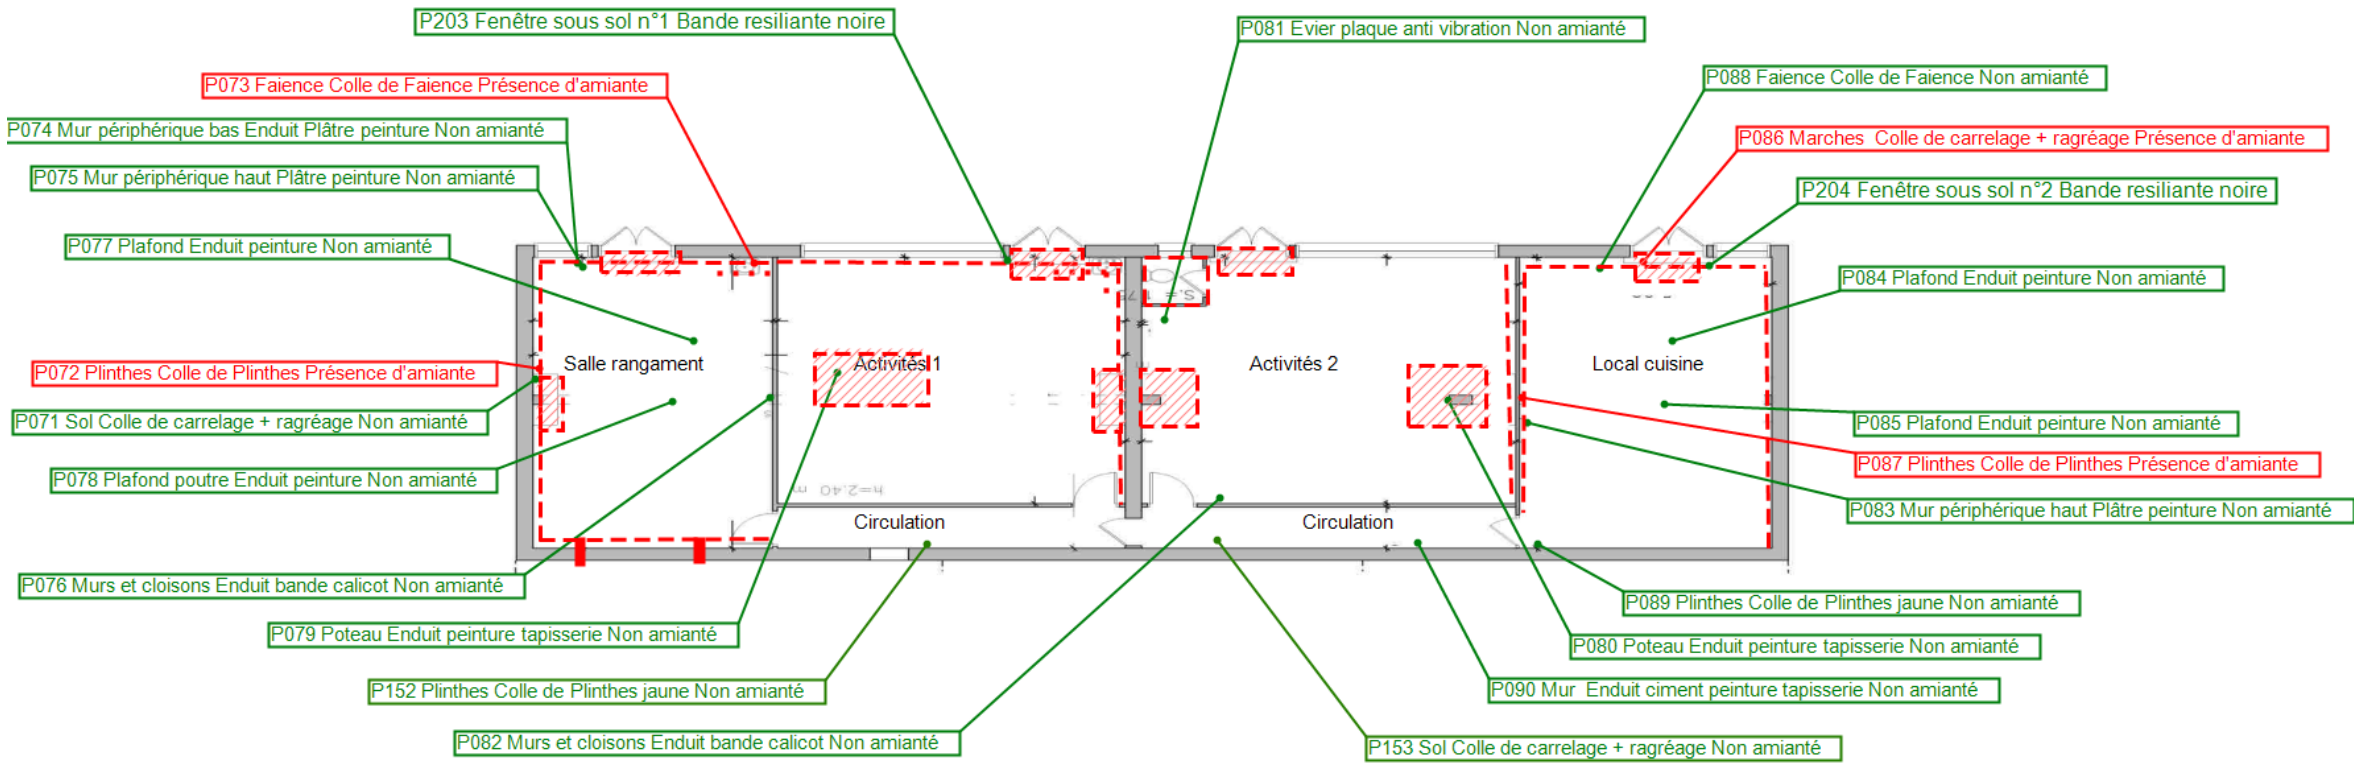


 ELIBAT Équipement - Location - Maintenance	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Client : EPSM Morbihan	
	N° dossier : 108188 EPSM Morbihan	
	N° planche : 3/10	Version : 0
	Type : Croquis	
	Date 30/06/2026	
	Intervenant : DENIAUD Michel	
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		
Titre : Croquis RDC A (sols,		
Adresse : 22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ		
Bât. - Niveau - Lot :		
Commentaire :		

-  Colle + ragréage - sol
-  Dalle de sol + colle + ragréage
-  Colle de plinthes
-  Platre autour fenêtre

Légende :

Plan de masse :

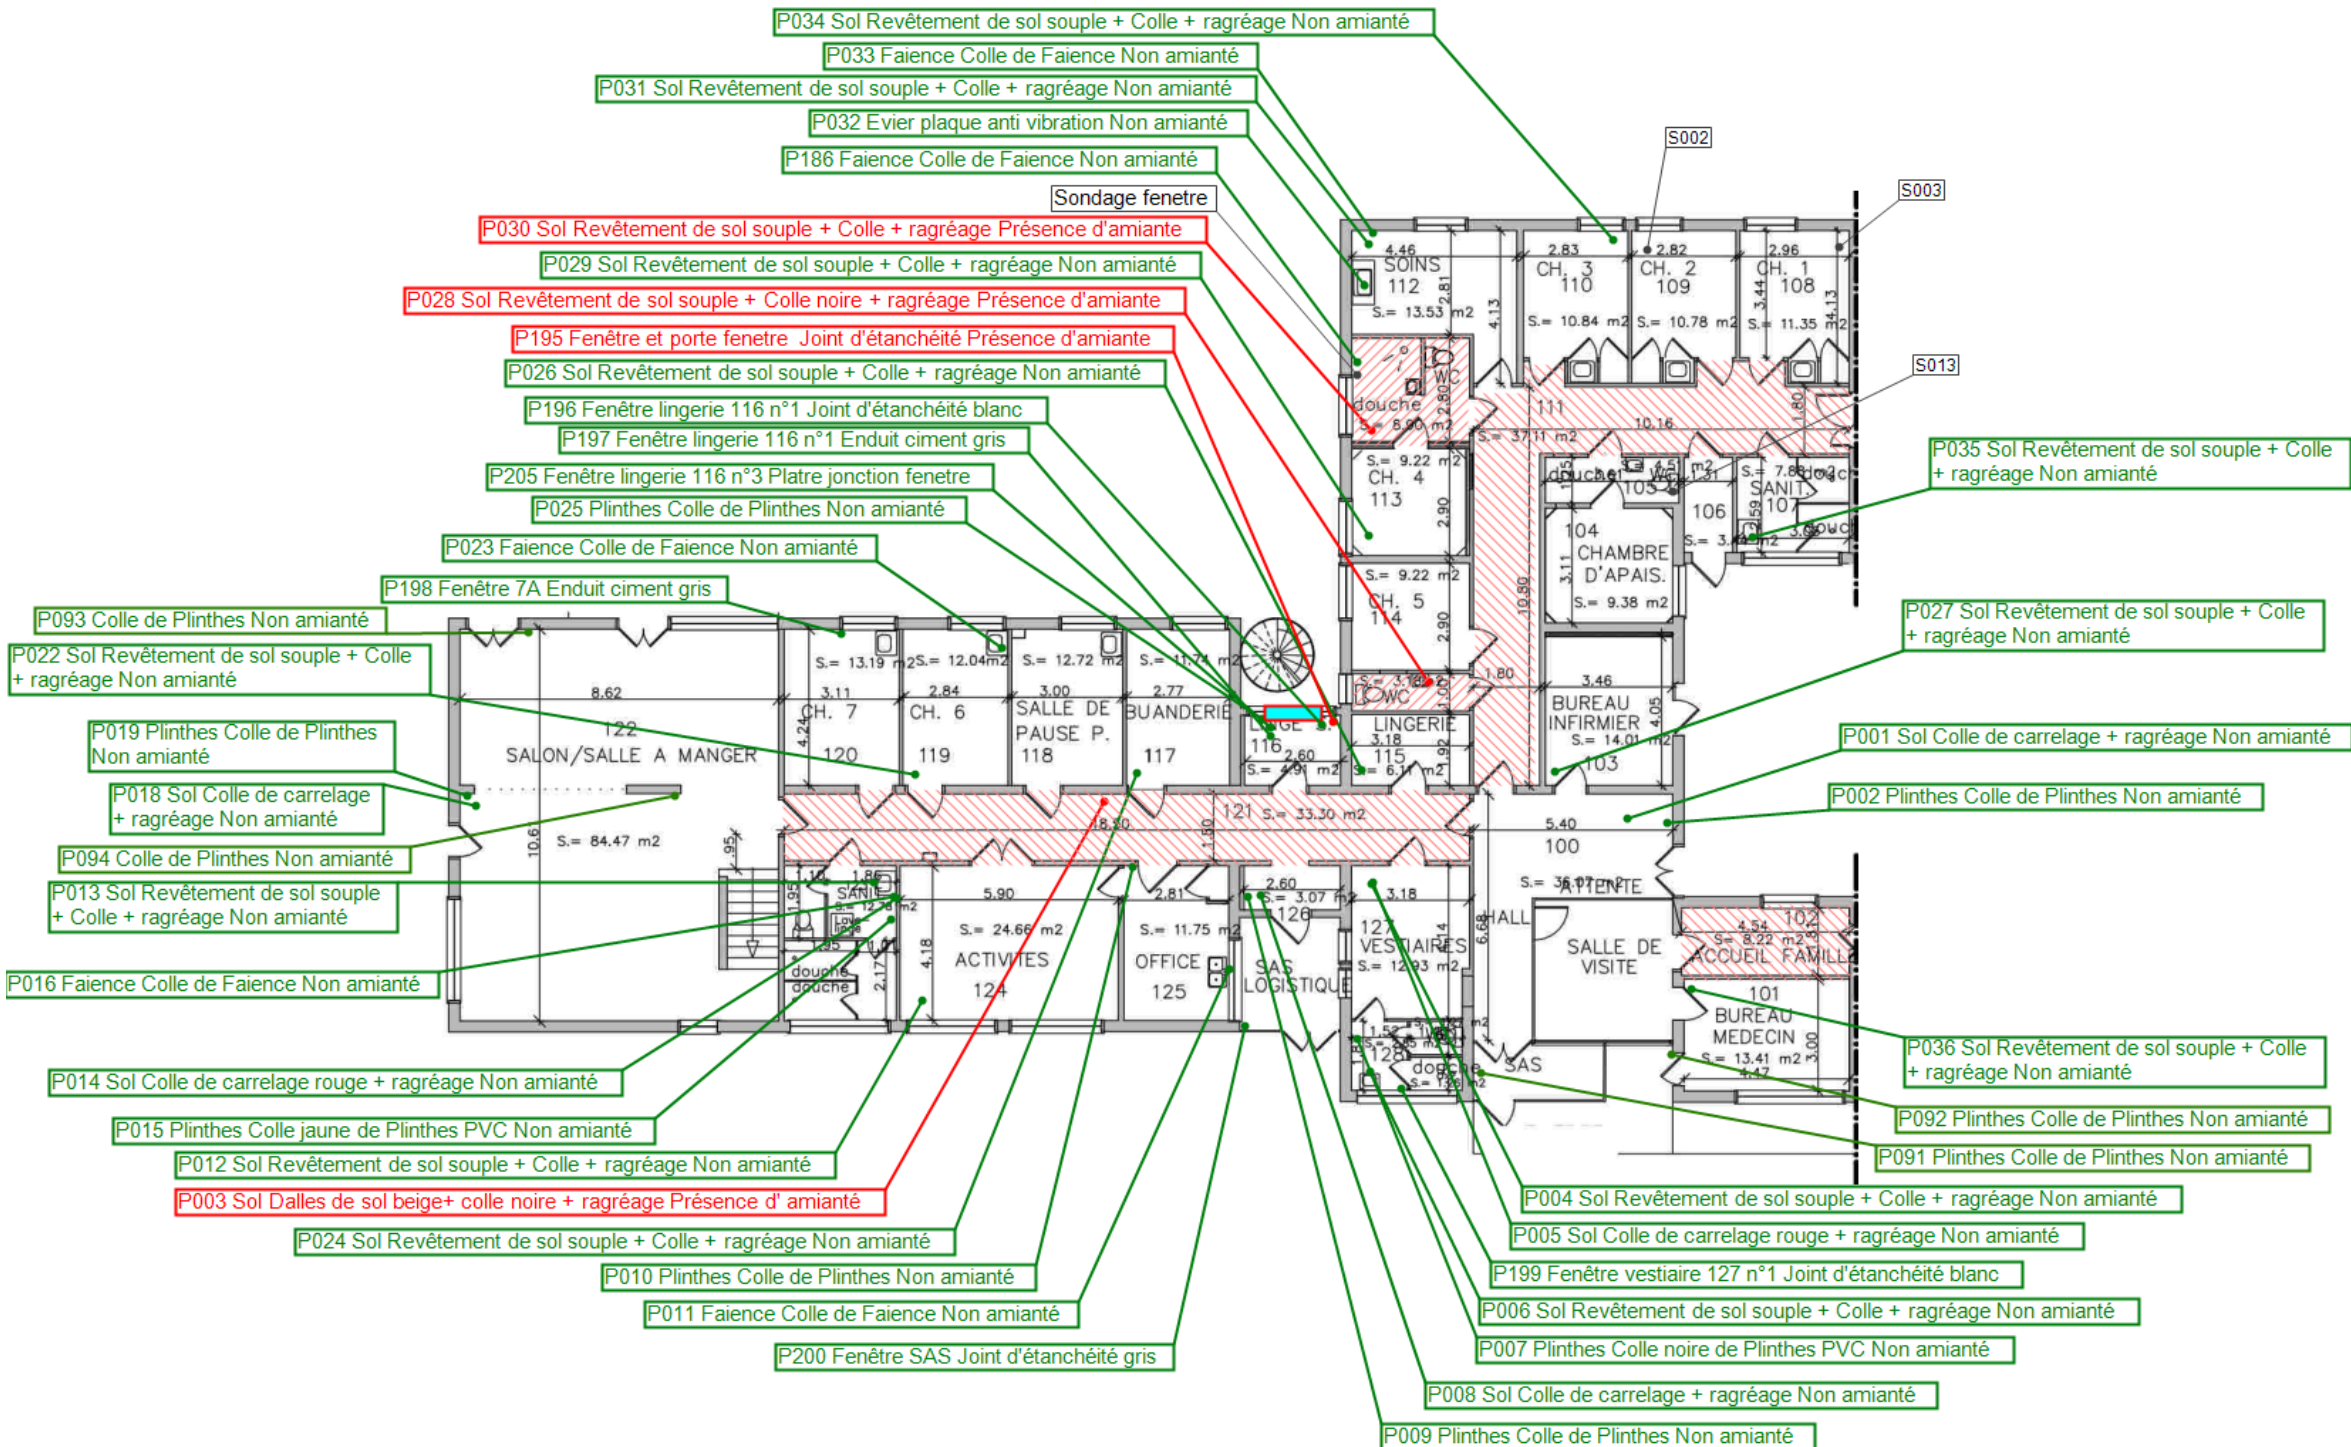

 *Faux-plafond + Colle*

Légende :

Plan de masse :

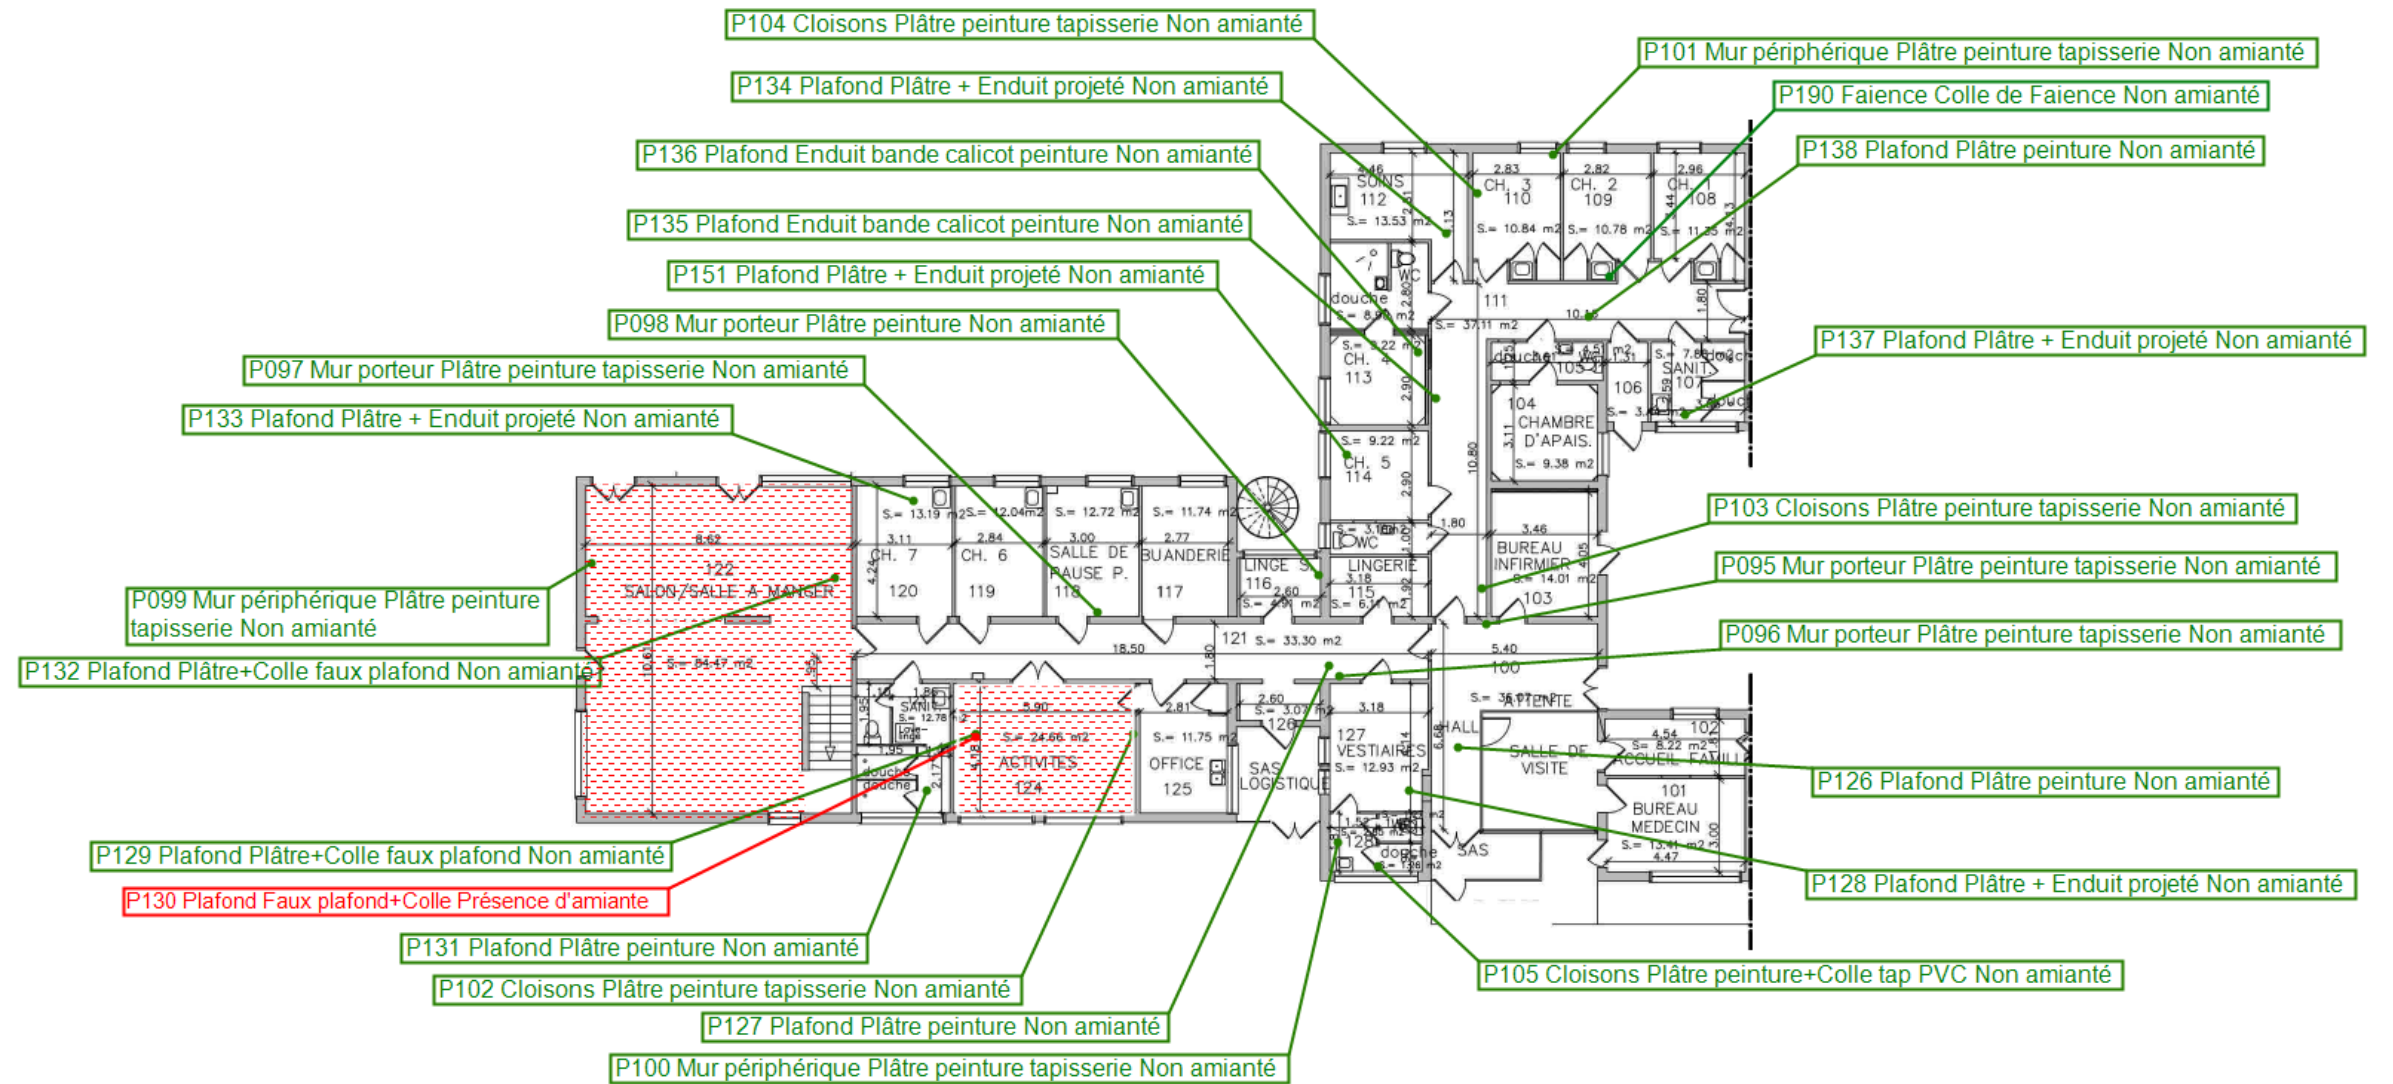


	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
Cliant :	EPSM Morbihan
N° dossier :	108188 EPSM Morbihan
N° planche :	5/10
Version :	0
Type :	Croquis
Date :	30/06/2026
Intervenant :	DENIAUD Michel
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics
Titre :	Croquis RDC B (sols,
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ
Bât.- Niveau - Lot :	
Commentaire :	
Dalle de sol + colle + ragréage Colle de plinthes Colle de faïence Légende :	
Plan de masse :	

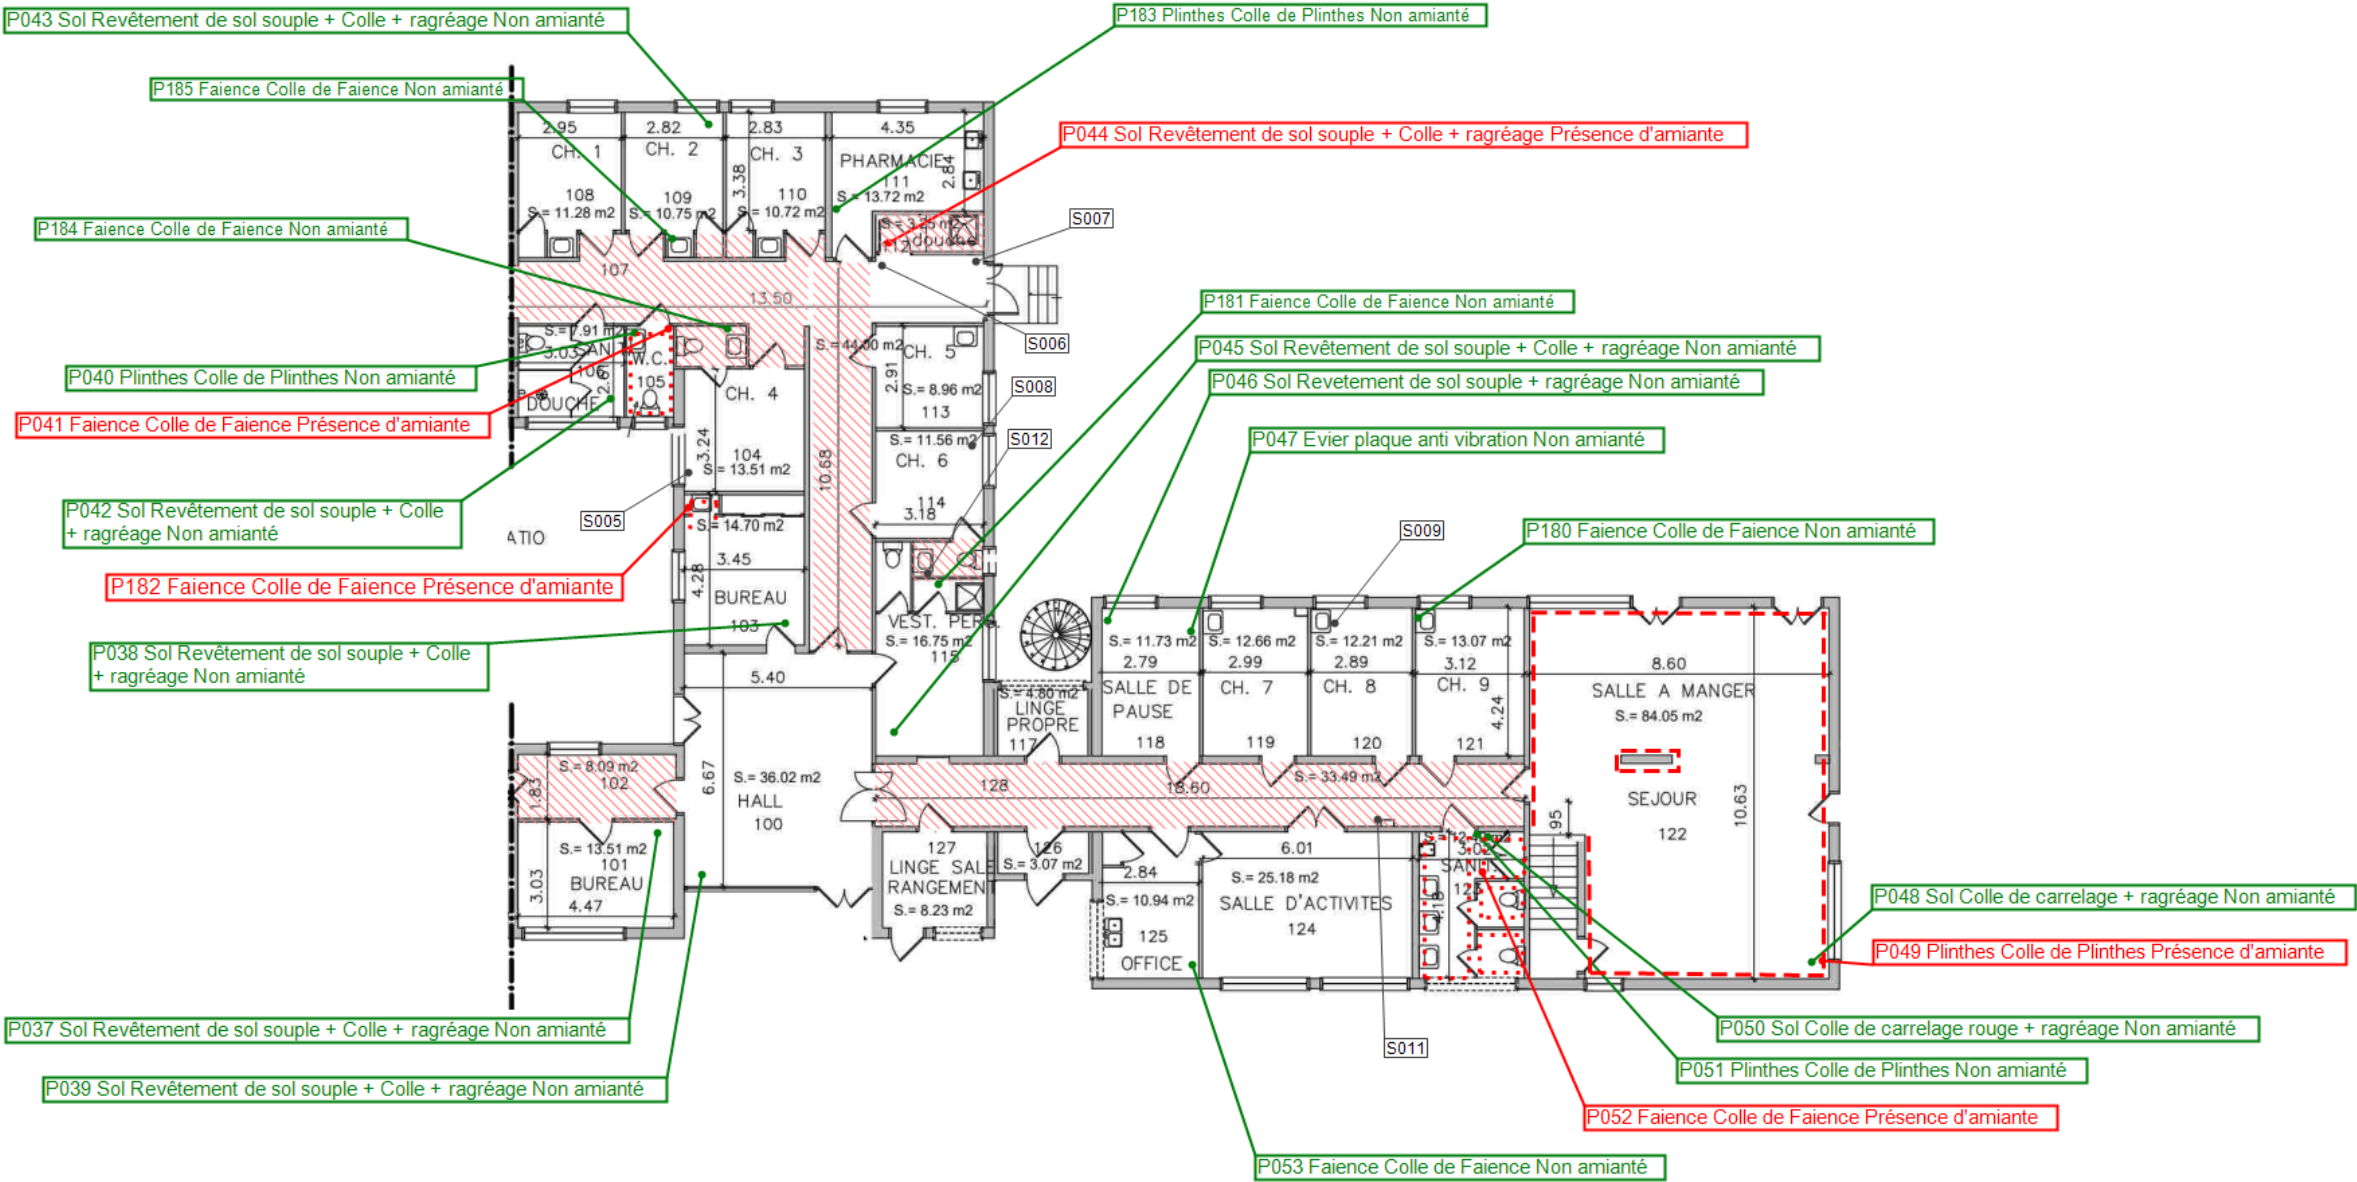


	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
Client :	EPSM Morbihan
N° dossier :	108188 EPSM Morbihan
N° planche :	6/10 Version : 0
Type :	Croquis
Date	30/06/2026
Intervenant :	DENIAUD Michel
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics
Titre :	Croquis RDC B (murs et
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ
Bât.- Niveau - Lot :	
Commentaire :	Suite au retour positif du P114, 3 prélèvements

 Faud-plafond + Colle

Légende :

Plan de masse :

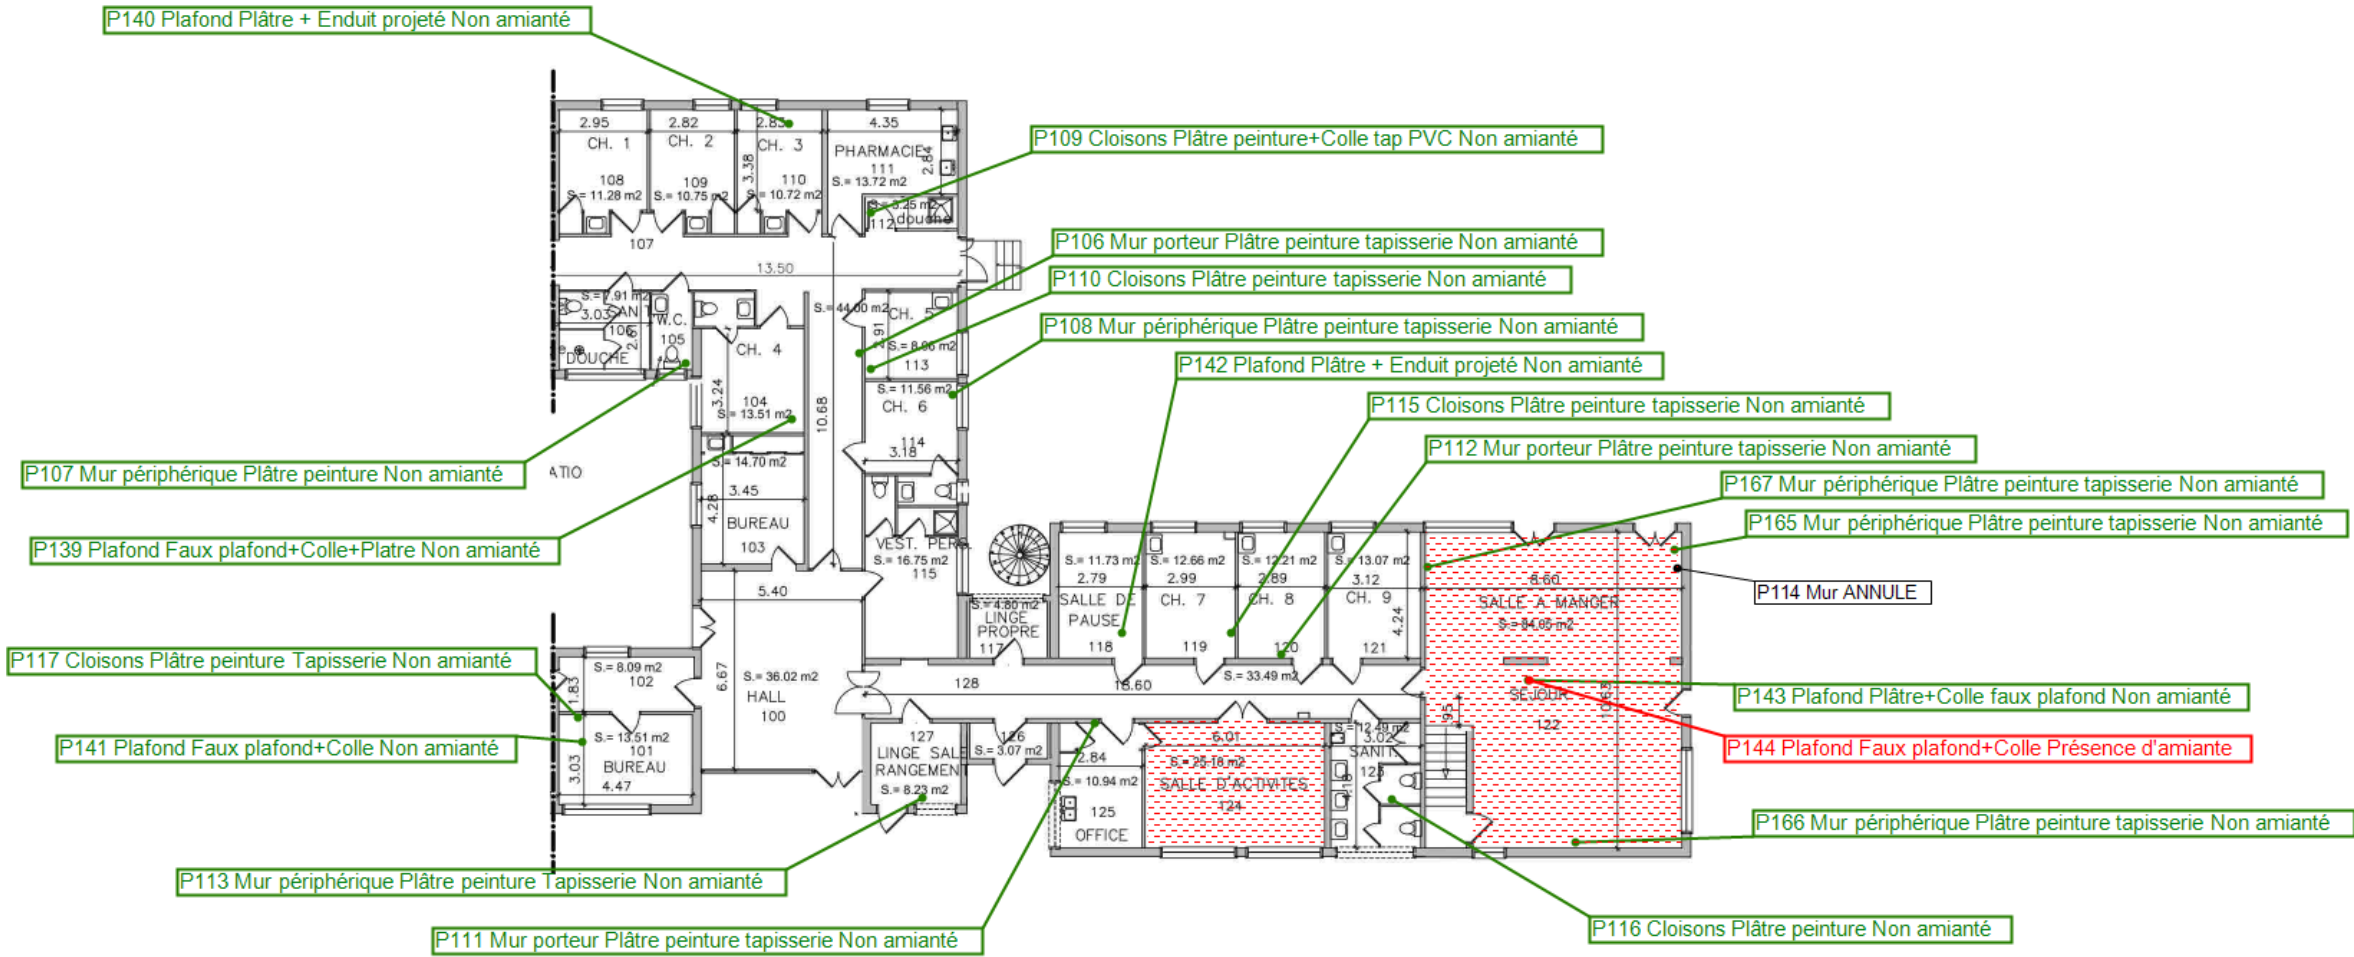


	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
Client :	EPSM Morbihan
N° dossier :	108188 EPSM Morbihan
N° planche :	7/10 Version : 0
Type :	Croquis
Date	30/06/2026
Intervenant :	DENIAUD Michel
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics
Titre :	Croquis R+1 A
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ
Bât.- Niveau - Lot :	
Commentaire :	Suite au retour positif du P148 (plafond), 3
 Dalles de sol + colle + ragréage	
 Colle de plinthes+Enduit plâtre peinture sur murs	
 Colle de faïence	
Légende :	
Plan de masse :	

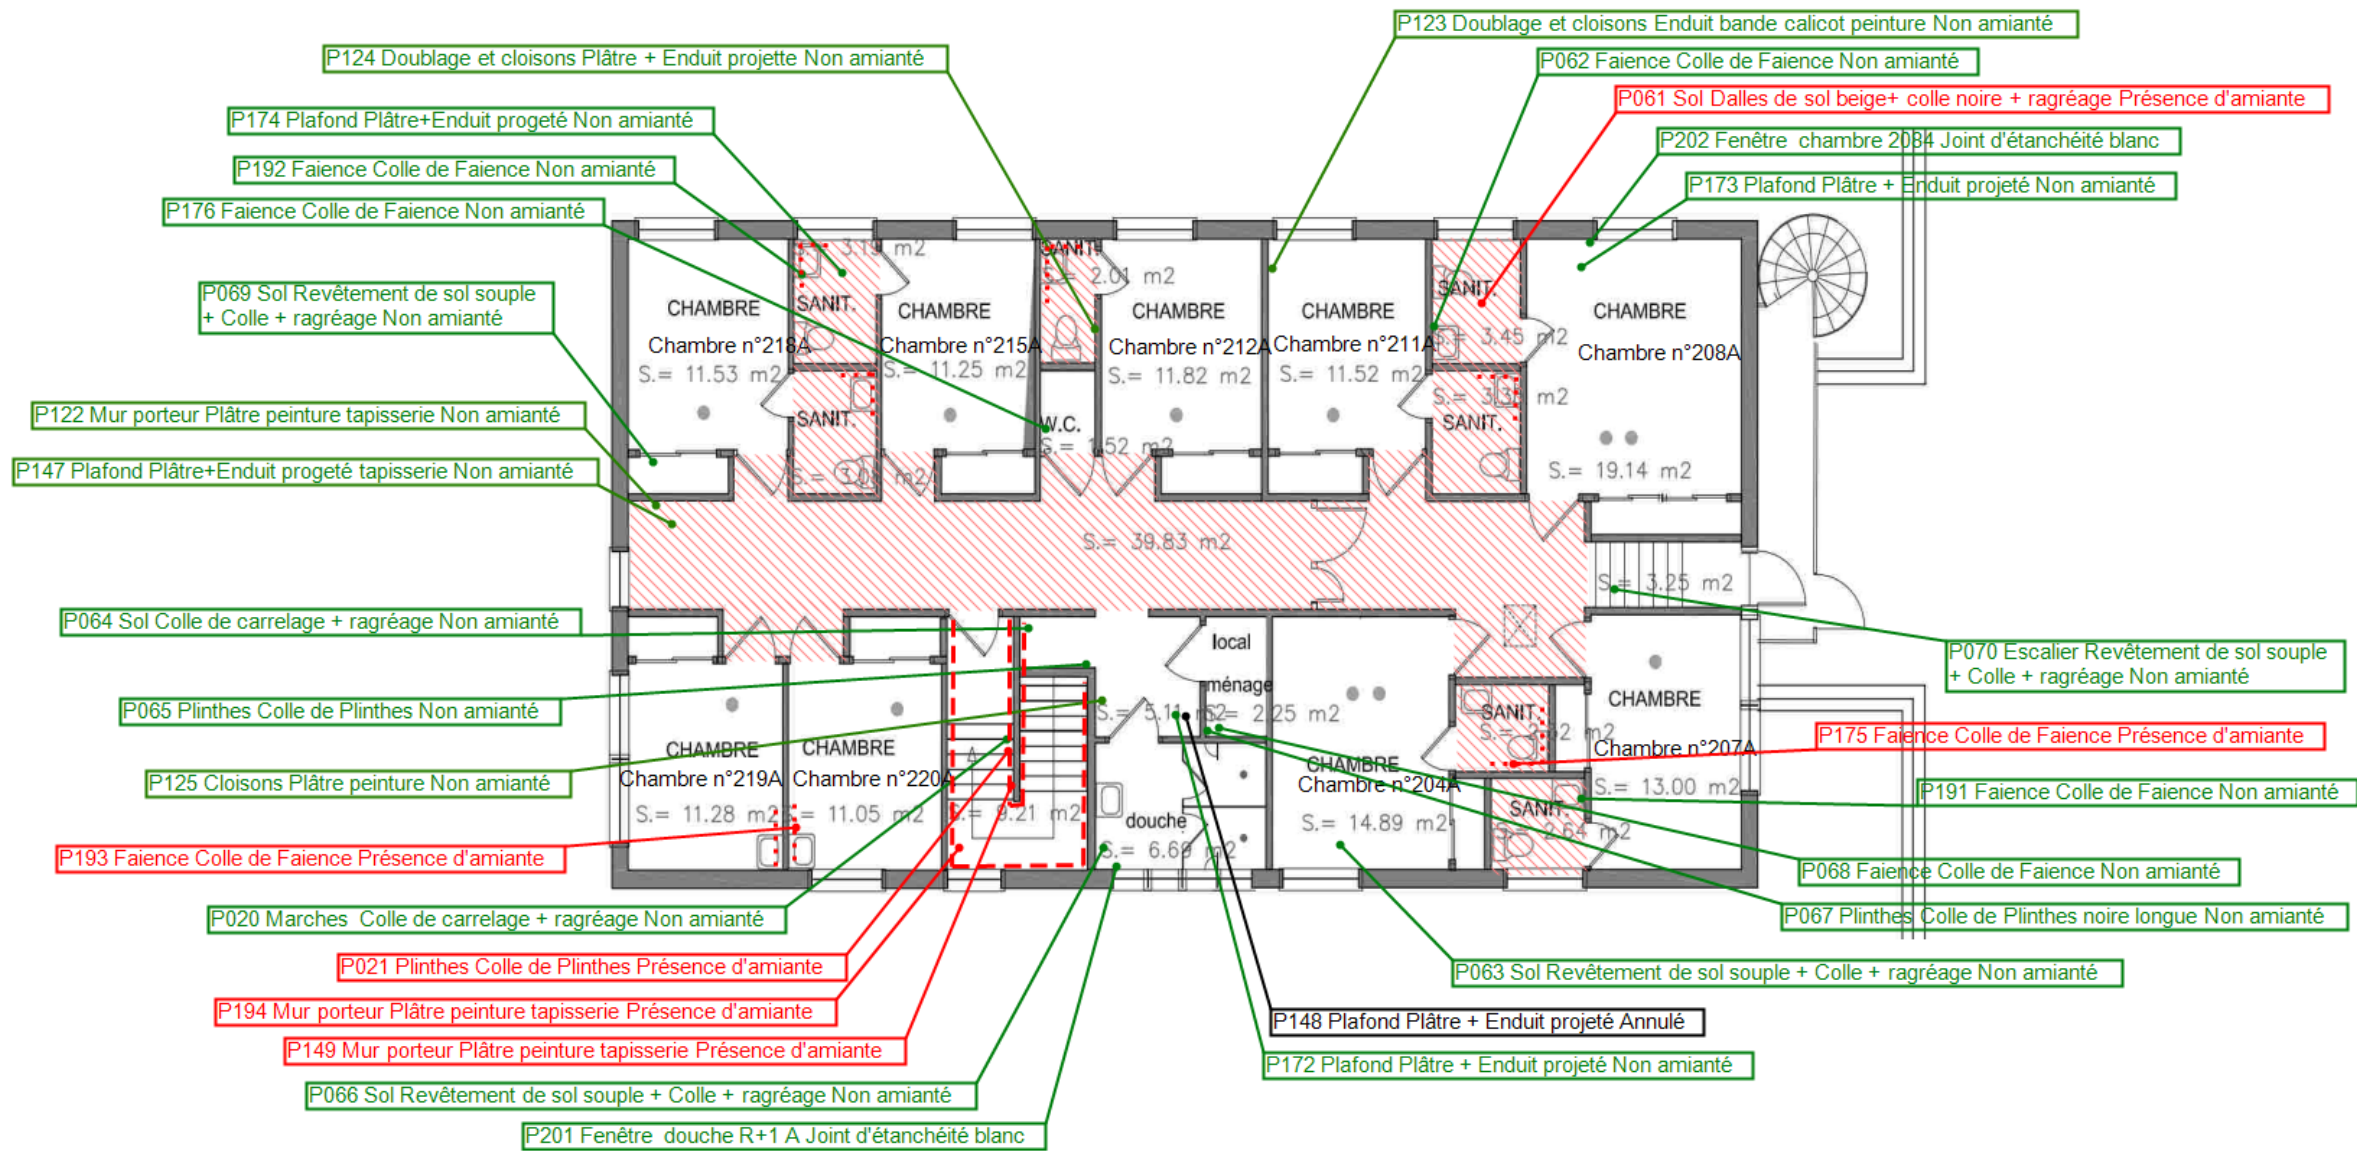


		Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :		EPSM Morbihan	
N° dossier :		108188 EPSM Morbihan	
N° planche :		8/10	Version : 0
Type :		Croquis	
Date		30/06/2026	
Intervenant :		DENIAUD Michel	
Origine du plan :		Cabinet de diagnostics	
Titre :		Croquis R+1 B	
Adresse :		22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ	
Bât.- Niveau - Lot :			
Commentaire :			
 Dalles de sol + colle + ragréage  Colle de plinthes+Enduit platre peinture sur murs			
<u>Légende :</u>			

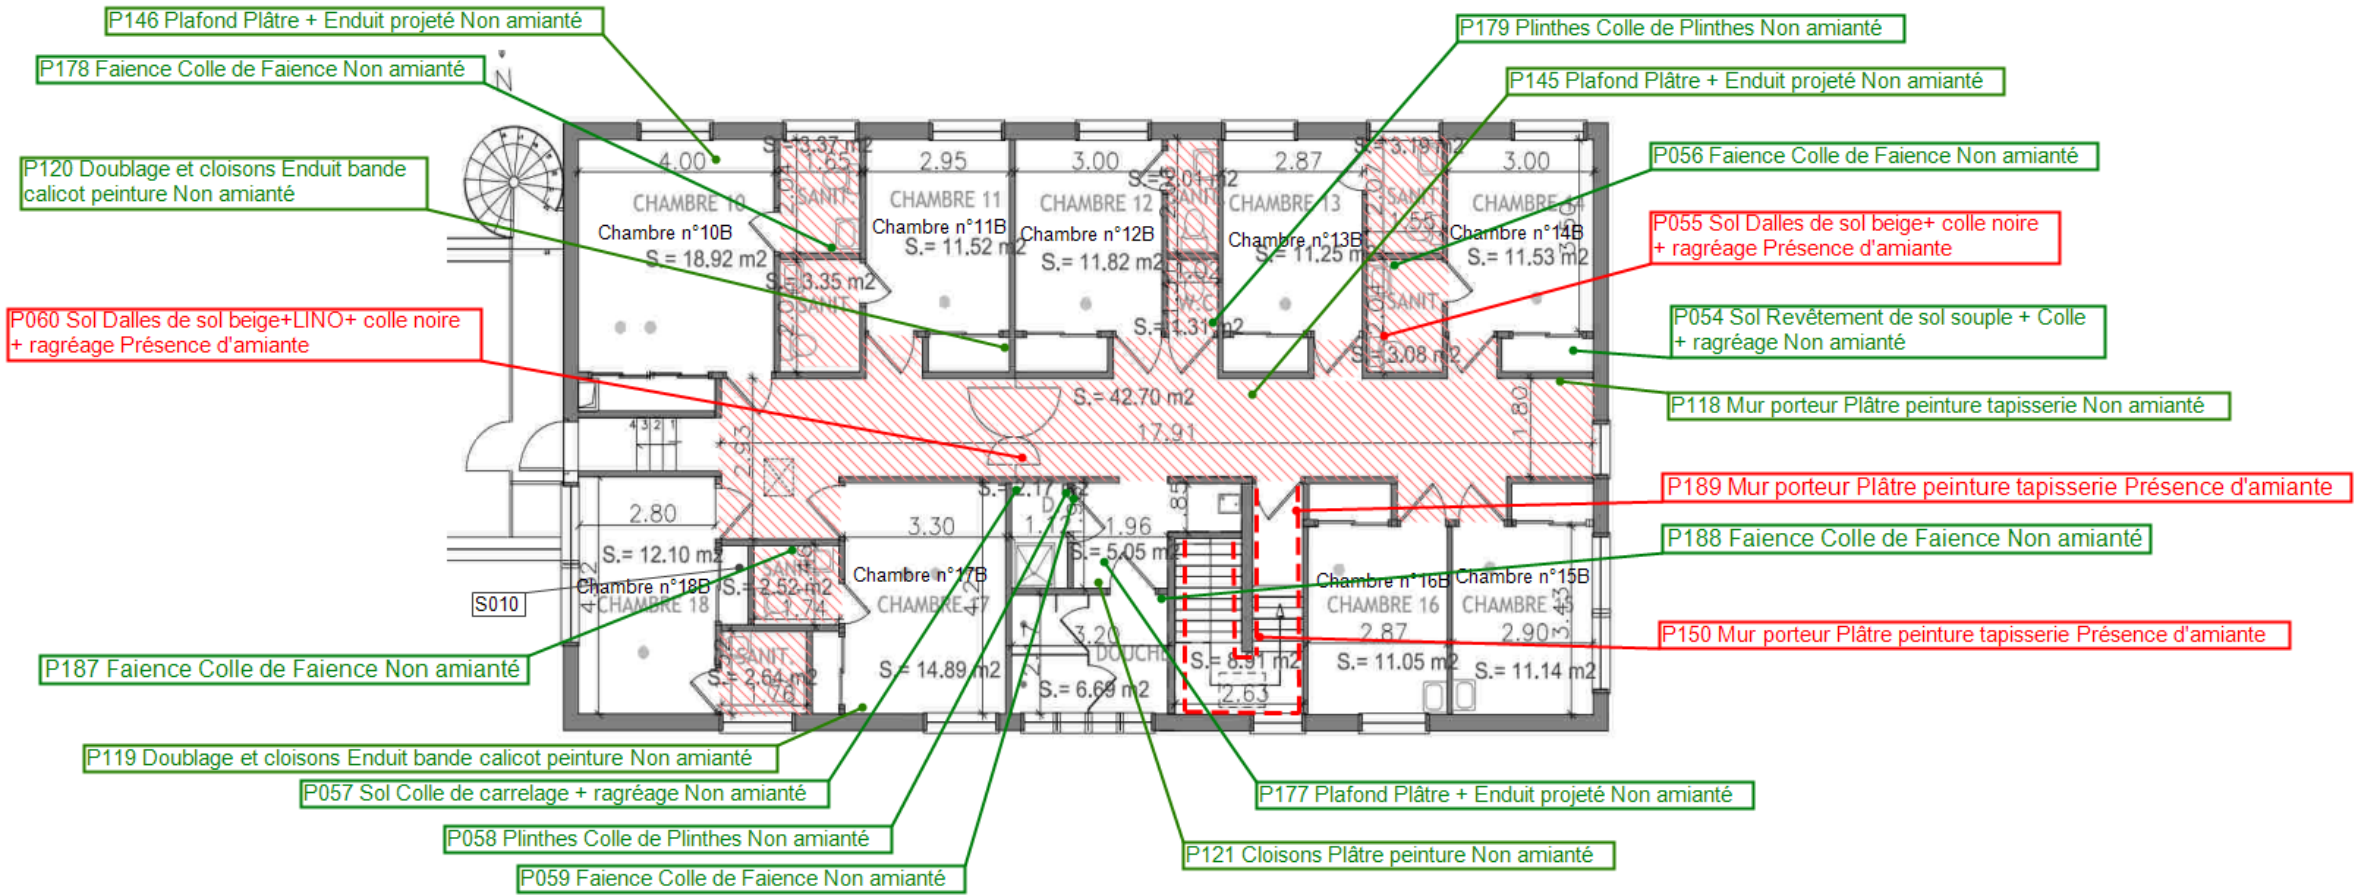


	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	EPSM Morbihan		
N° dossier :	108188 EPSM Morbihan		
N° planche :	9/10	Version :	0
Type :	Croquis		
Date	30/06/2026		
Intervenant :	DENIAUD Michel		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		
Titre :	Croquis Toiture et		
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ		
Bât.- Niveau - Lot :			
Commentaire :			

Conduit en amiante ciment

Légende :

Plan de masse :


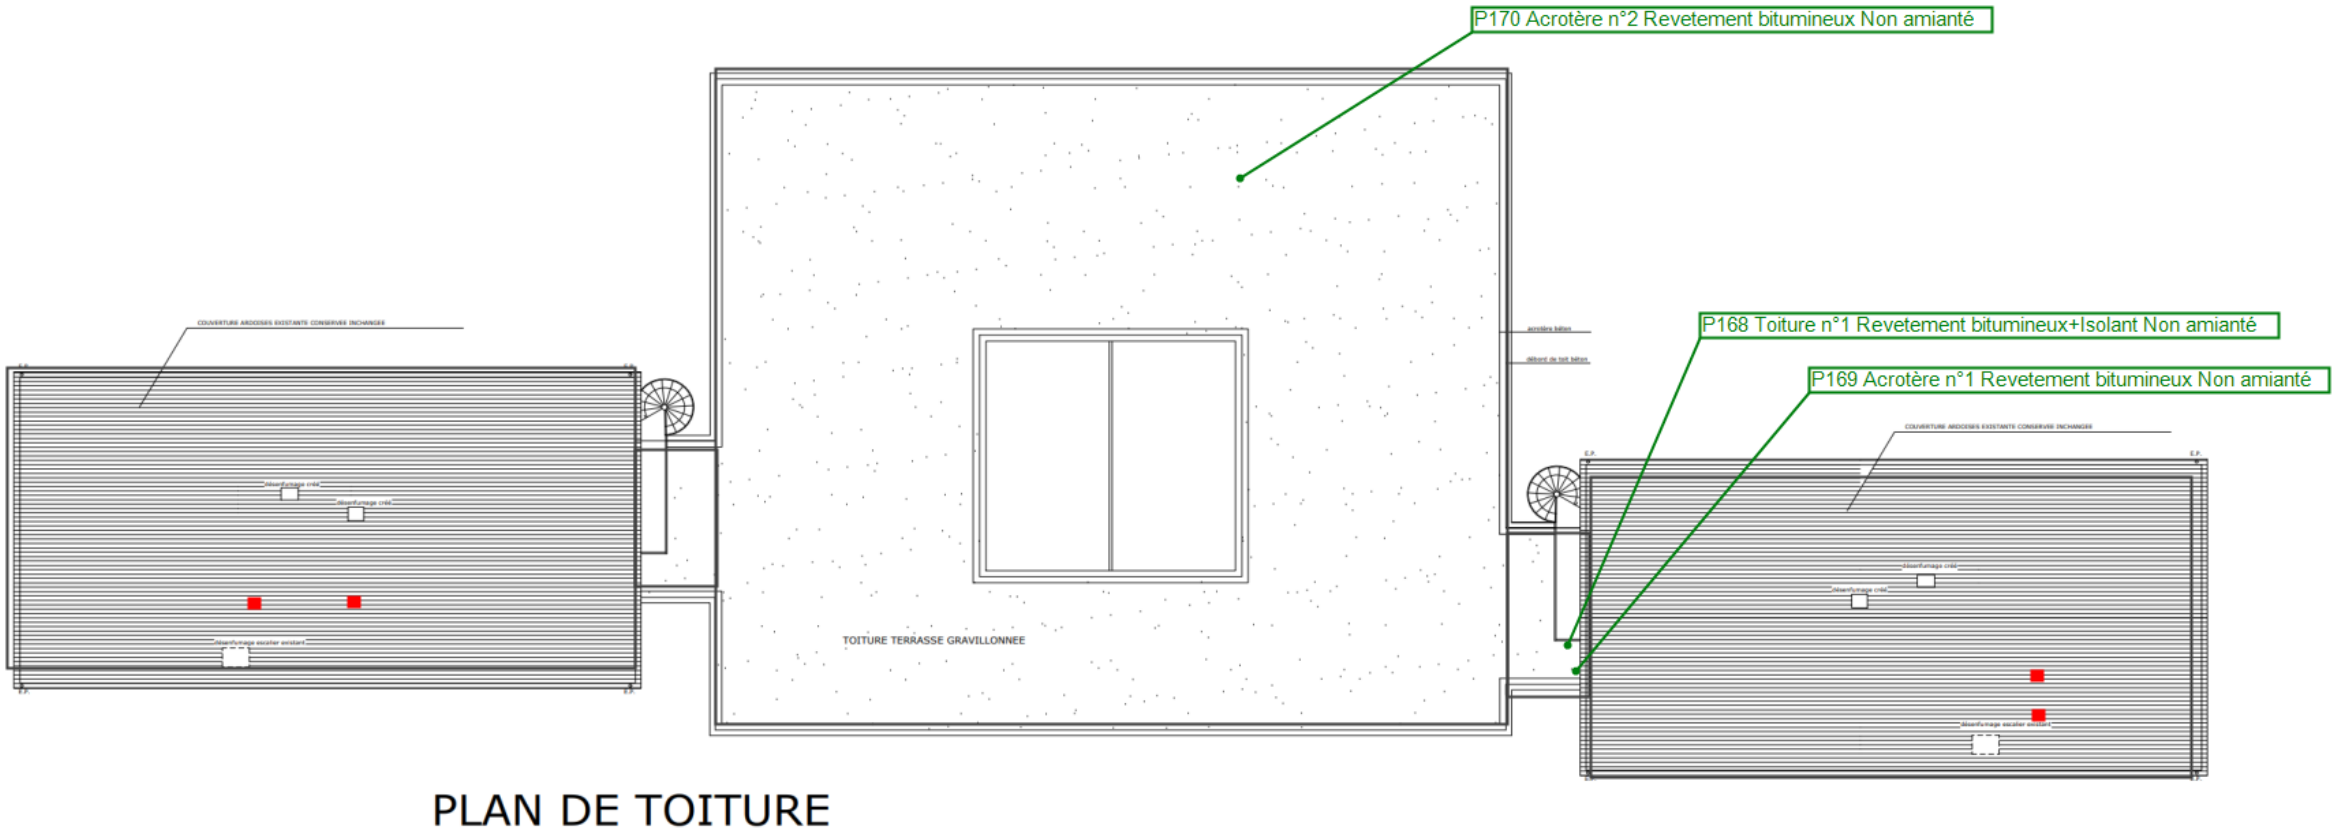


	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	EPSM Morbihan		
N° dossier :	108188 EPSM Morbihan		
N° planche :	10/10	Version :	0
Type :	Croquis		
Date	30/06/2026		
Intervenant :	DENIAUD Michel		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		
Titre :	Croquis Façade		
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ		
Bât.- Niveau - Lot :			
Commentaire :			

 Conduit en amiante ciment

Légende :

Plan de masse :

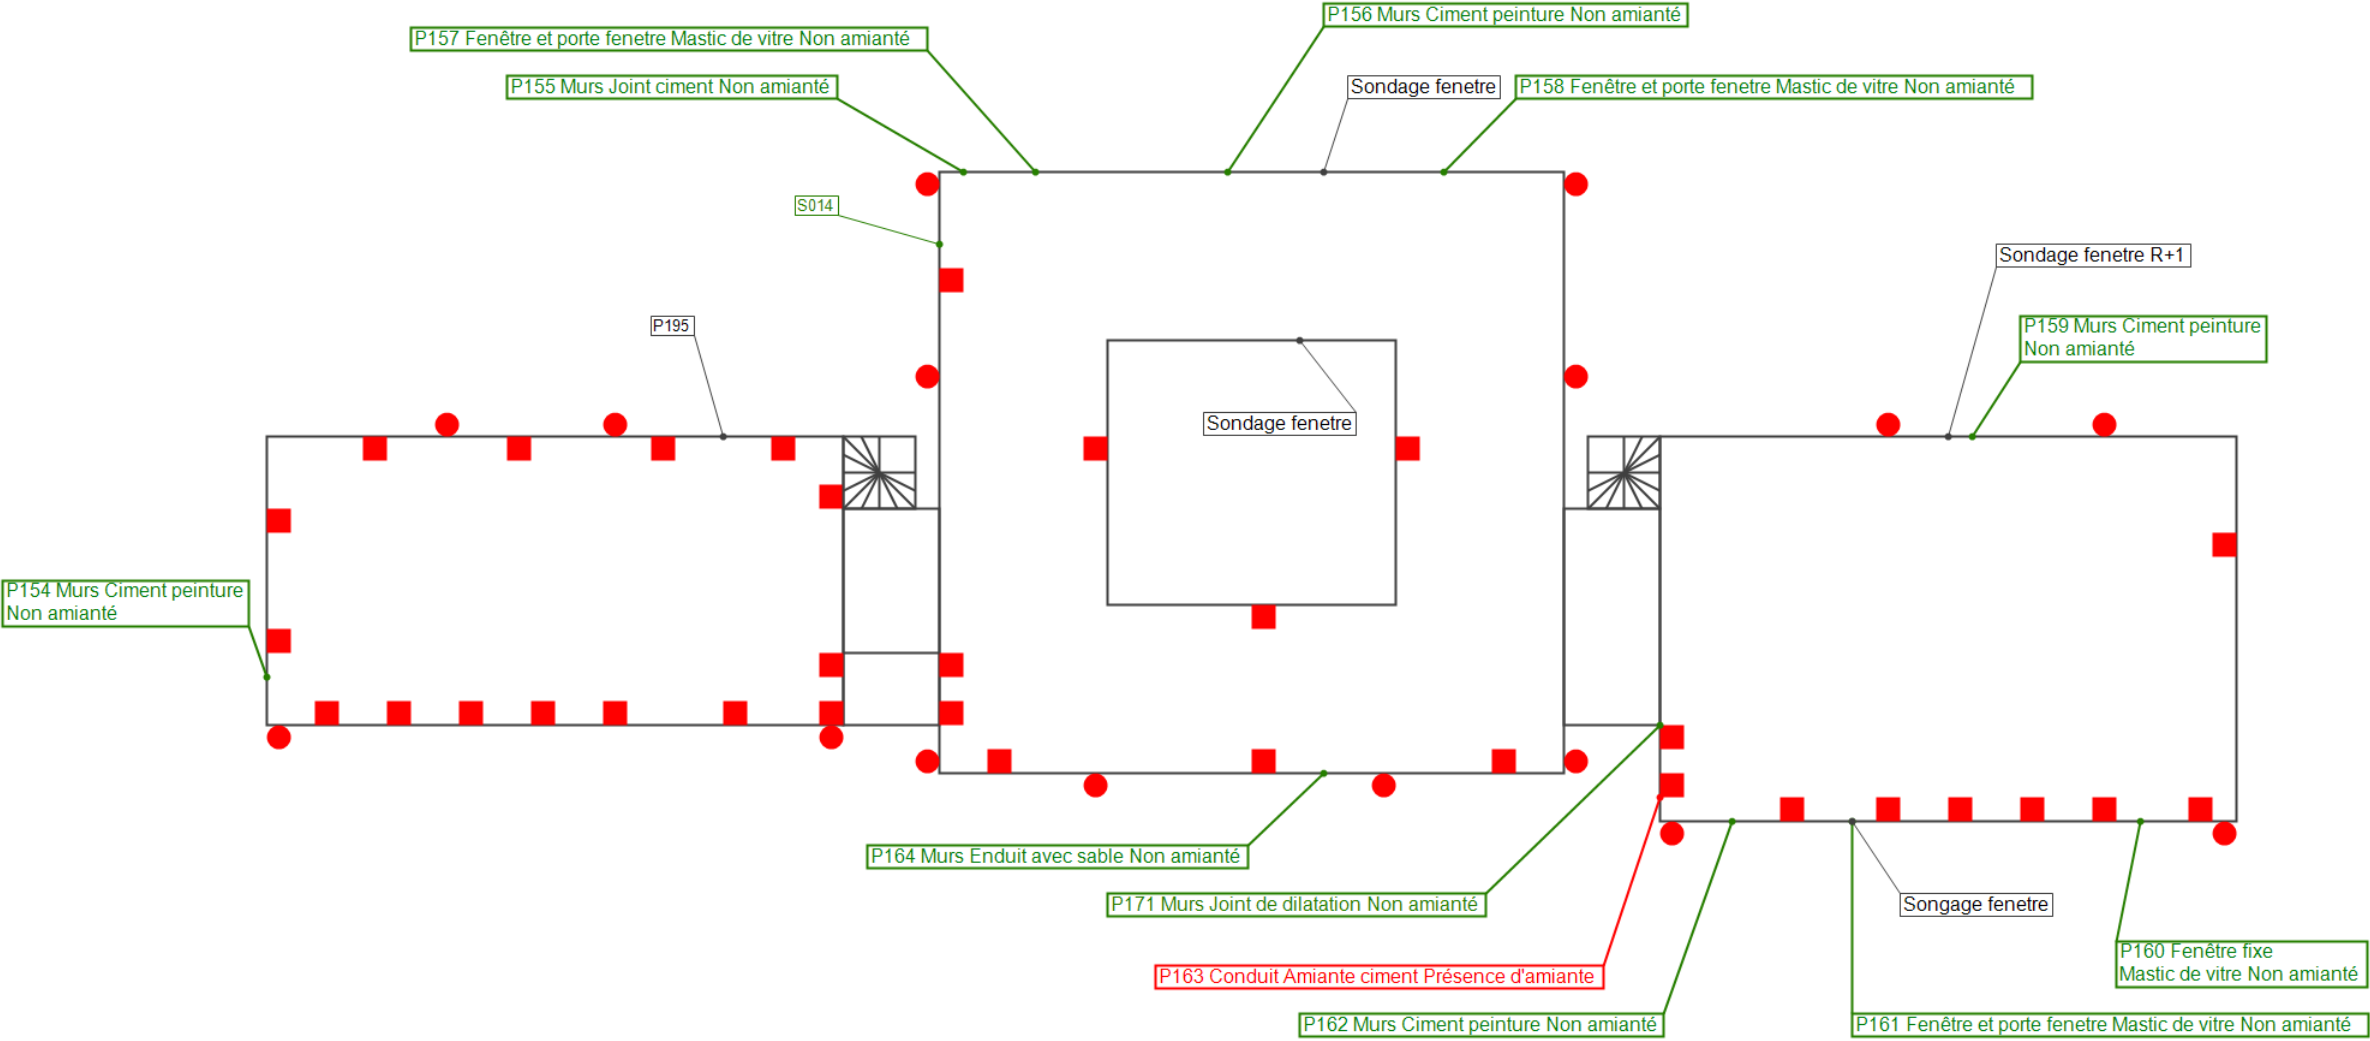

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

Document 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9830 EN DATE DU 18/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ELIBAT 44 (EX IM - NANTES) Le Grand large 5 rue de St Nazaire 44800 SAINT HERBLAIN	Réf. Commande ITGA : IT0725-9830 Réf. Commande Client : 56-108188 EPSM Morbihan 04.03.25--450--1252--84-173501105
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19076	
Réf échantillon client : P001 - Colle de carrelage + ragréage - RDC - Hall 100A - Sol - Sol		Description ITGA : Joint cassant gris / Carrelage / Colle grise / Ragréage gris hétérogène	
* Joint cassant gris non séparable + Colle grise non séparable + Ragréage gris hétérogène Carrelage	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / - Non analysé	Analyste : LDA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19077	
Réf échantillon client : P002 - Colle de Plinthes - RDC - Hall 100A - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage		Non analysé	
* Colle grise hétérogène	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/13

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9830 EN DATE DU 18/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P003 - Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage - RDC - Circulation 1A - Sol - Sol		Réf échantillon ITGA : IT072503-19078 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac	
* Dalle dure cassante beige	META (B) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ILM
* Colle bitumineuse noire	MOLP le 17/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : JIP
* Ragréage gris en vrac	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMI (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P004 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Vestiaire WC 127A - Sol - Sol		Réf échantillon ITGA : IT072503-19079 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
* Revêtement souple bleu	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P005 - Colle de carrelage rouge + ragréage - RDC - Vestiaire WC 127A - Sol - Sol		Réf échantillon ITGA : IT072503-19080 Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise en vrac / Ragréage gris en vrac hétérogène	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
* Colle grise en vrac non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TIS (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P006 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Vestiaire WC 127A - Sol WC - Sol		Réf échantillon ITGA : IT072503-19081 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Couche blanche en faible quantité / Ragréage gris	
* Revêtement souple bleu	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMI
* Colle polymère jaune non séparable + Couche blanche en faible quantité non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYK (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/13

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9830 EN DATE DU 18/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19082	
Réf échantillon client : P007 - Colle noire de Plinthes PVC - RDC - Vestiaire WC 127A - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peintures multiples / Colle polymère noire / Couche plâtrée blanche	
* Peintures multiples non séparable + Colle polymère noire + Couche plâtrée blanche non séparable	META (B) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19083	
Réf échantillon client : P008 - Colle de carrelage + ragréage - RDC - SAS logistique - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage gris hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise non séparable + Ragréage gris hétérogène non séparable + Joint cassant gris	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19084	
Réf échantillon client : P009 - Colle de Plinthes - RDC - SAS logistique - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Couche plâtrée blanche / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche / Matériau rouge	
* Couche plâtrée blanche non séparable + Colle beige + Couche plâtrée blanche non séparable + Matériau rouge non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (3) Analyste : IOC (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19085	
Réf échantillon client : P010 - Colle de Plinthes - RDC - Office 125A - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Joint cassant noir en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Peinture / Couche plâtrée blanche	
* Peinture en faible quantité non séparable + Joint cassant noir en faible quantité non séparable + Colle beige + Peinture non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/13

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9830 EN DATE DU 18/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19086	
Réf échantillon client : P011 - Colle de Faïence - RDC - Office 125A - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Peinture / Couche plâtruse blanche	
* Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Peinture non séparable + Couche plâtruse blanche Carrelage	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK (5)
	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19087	
Réf échantillon client : P012 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Activités 124A - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
* Revêtement souple vert	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19088	
Réf échantillon client : P013 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Sanitaires 1A - Sol - Sol		Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage rose / Matériau blanc / Matériau compact rouge	
* Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau blanc non séparable + Matériau compact rouge	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TIS (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19089	
Réf échantillon client : P014 - Colle de carrelage rouge + ragréage - RDC - Sanitaires 1A - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise non séparable + Ragréage gris hétérogène non séparable	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19090	
Réf échantillon client : P015 - Colle jaune de Plinthes PVC - RDC - Sanitaires 1A - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en faible quantité	
* Colle polymère jaune + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TIS (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/13

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9830 EN DATE DU 18/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19091	
Réf échantillon client : P016 - Colle de Faïence - RDC - Sanitaires 1A - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche	
* Peintures multiples en faible quantité non séparable + Colle beige + Couche plâtrée blanche non séparable Carrelage	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / - Non analysé	Analyste : IOC (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19092	
Réf échantillon client : P017 - Calorifugeage - S/Sol - Vide sanitaire - Plafond - Calorifugeage		Description ITGA : Matériau fibreux marron avec couche d'aluminium et poussières	
* Matériau fibreux marron avec couche d'aluminium et poussières	MOLP + META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19093	
Réf échantillon client : P018 - Colle de carrelage + ragréage - RDC - Salle à Manger 122A - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche blanche en vrac / Ragréage gris en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Couche blanche en vrac non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19094	
Réf échantillon client : P019 - Colle de Plinthes - RDC - Salle à Manger 122A - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture / Couche plâtrée blanche en vrac / Joint cassant noir en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige non séparable + Peinture non séparable + Couche plâtrée blanche en vrac non séparable + Joint cassant noir en vrac	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMI (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19095	
Réf échantillon client : P020 - Colle de carrelage + ragréage - RDC/1 étage - Escalier A - Escalier - Marches		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Ragréage gris en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise en vrac non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/13

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9830 EN DATE DU 18/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P021 - Colle de Plinthes - RDC/1 étage - Escalier A - Toutes zones - Plinthes			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-19096 Description ITGA : Peintures multiples / Joint cassant gris en faible quantité / Carrelage / Colle blanche / Matériau compact gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Peintures multiples non séparable + Joint cassant gris en faible quantité non séparable + Colle blanche non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SYK (5)
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYK
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P022 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Chambre n°6A - Sol - Sol			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-19097 Description ITGA : Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac	
Revêtement souple rose	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P023 - Colle de Faïence - RDC - Chambre n°6A - Toutes zones - Faïence			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-19098 Description ITGA : Carrelage / Colle beige en faible quantité en vrac / Couche plâtruse blanche avec couche cartonnée	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige en faible quantité en vrac non séparable + Couche plâtruse blanche avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P024 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Buanderie 117A - Sol - Sol			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-19099 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
Revêtement souple bleu	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 6/13

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9830 EN DATE DU 18/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P025 - Colle de Plinthes - RDC - Linge 116A - Toutes zones - Plinthes		Réf échantillon ITGA : IT072503-19100 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Carrelage / Colle grise en vrac / Joint cassant gris en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Colle grise en vrac non séparable + Joint cassant gris en vrac non séparable	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P026 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Lingerie 115A - Sol - Sol		Réf échantillon ITGA : IT072503-19101 Description ITGA : Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
* Revêtement souple rose	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P027 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Bureau 103A - Sol - Sol		Réf échantillon ITGA : IT072503-19102 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Couche blanche / Ragréage gris en faible quantité	
* Revêtement souple gris	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYK
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Couche blanche non séparable + Ragréage gris en faible quantité non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 7/13

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9830 EN DATE DU 18/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P028 - Revêtement de sol souple + Colle noire + ragréage - RDC - WC 1A - Sol - Sol Réf échantillon ITGA : IT072503-19103 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac / Bois massif en faible quantité en vrac			
* Revêtement souple gris	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Colle bitumineuse noire non séparable	MOLP le 17/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : VJG (4)
* Ragréage gris en vrac	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Bois massif en faible quantité en vrac	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P029 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Chambre n°4A - Sol - Sol Réf échantillon ITGA : IT072503-19104 Description ITGA : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac			
* Revêtement souple orange	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P030 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Douche WC 1A - Sol - Sol Réf échantillon ITGA : IT072503-19105 Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac			
* Revêtement souple vert	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante (1) / Trémolite	Analyste : AHZ
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 8/13

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9830 EN DATE DU 18/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19106	
Réf échantillon client : P031 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Soins 112A - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Couche blanche / Ragréage rose	
* Revêtement souple bleu	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
* Colle polymère jaune non séparable + Couche blanche non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19107	
Réf échantillon client : P032 - plaque anti vibration - RDC - Soins 112A - Toutes zones - Evier		Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Matériau fibreux gris	
* Matériau bitumineux noir + Matériau fibreux gris	MOLP + META (B) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19108	
Réf échantillon client : P033 - Colle de Faïence - RDC - Soins 112A - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtrée blanche en vrac	
* Peinture non séparable + Colle blanche non séparable + Couche plâtrée blanche en vrac non séparable	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19109	
Réf échantillon client : P034 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Chambre n°3A - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau blanc en faible quantité	
* Revêtement souple vert	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)
Matériau blanc en faible quantité	---	Quantité insuffisante pour analyse	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 9/13

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9830 EN DATE DU 18/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P035 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Sanitaire 107A - Sol - Sol			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-19110 Description ITGA : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
* Revêtement souple orange	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P036 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Bureau Medecin 101A - Sol - Sol			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-19111 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Couche blanche / Ragréage gris en vrac	
* Revêtement souple gris	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
* Colle polymère jaune non séparable + Couche blanche non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMI (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P037 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Bureau 101B - Sol - Sol			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-19112 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
* Revêtement souple beige	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P038 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Bureau 103 B - Sol - Sol			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-19113 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
* Revêtement souple beige	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 10/13

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9830 EN DATE DU 18/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P039 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Hall 100B - Sol - Sol			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-19114 Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
* Revêtement souple marron	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMI (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P040 - Colle de Plinthes - RDC - Sanitaires 105B - Toutes zones - Plinthes			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-19115 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peintures multiples / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant gris en faible quantité en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige non séparable + Peintures multiples non séparable + Couche plâtreuse blanche + Joint cassant gris en faible quantité en vrac	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P041 - Colle de Faience - RDC - Sanitaires 105B - Toutes zones - Faience			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-19116 Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité / Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
* Peintures multiples en faible quantité + Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile	Analyste : OFF (5)
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMI (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P042 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Salle d'eau 106 - Sol - Sol			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-19117 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
* Revêtement souple bleu	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMI
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 11/13

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9830 EN DATE DU 18/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P043 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Chambre n°2B - Sol - Sol		Réf échantillon ITGA : IT072503-19118 Description ITGA : Revêtement souple jaune avec fibres / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac avec fibres	
* Revêtement souple jaune avec fibres	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYK
* Revêtement souple beige	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYK
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac avec fibres non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P044 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Douche - Sol - Sol		Réf échantillon ITGA : IT072503-19120 Description ITGA : Revêtement cassant bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
* Revêtement cassant bleu	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Trémolite	Analyste(s) : OFF / IOC / IOC / MVS
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P045 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Circulation 1B - Sol - Sol		Réf échantillon ITGA : IT072503-19122 Description ITGA : Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
* Revêtement souple rouge	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P046 - Colle de carrelage + ragréage - RDC - Salle pause 188B - Sol - Sol		Réf échantillon ITGA : IT072503-19123 Description ITGA : Revêtement cassant vert avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
* Revêtement cassant vert avec couche fibreuse	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : SYK
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 12/13

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9830 EN DATE DU 18/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19125	
Réf échantillon client : P047 - plaque anti vibration - RDC - Salle pause 1888 - Toutes zones - Evier		Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
* Matériau bitumineux noir	META (B) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19127	
Réf échantillon client : P048 - Colle de carrelage + ragréage - RDC - Salle à Manger B - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / Joint cassant gris en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise en vrac hétérogène non séparable + Joint cassant gris en vrac non séparable	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19129	
Réf échantillon client : P049 - Colle de Plinthes - RDC - Salle à Manger B - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peintures multiples / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige non séparable + Peintures multiples non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante (1) / Chrysotile	Analyste : SYK (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19382	
Réf échantillon client : P050 - Colle de carrelage rouge + ragréage - RDC - Sanitaire 1238 - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / Joint cassant gris en faible quantité en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise en vrac hétérogène non séparable + Joint cassant gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 17/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK (4)

(1) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées.
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 13/13

Amiante

Document 2



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9831 EN DATE DU 18/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ELIBAT 44 (EX IM - NANTES) Le Grand large 5 rue de St Nazaire 44800 SAINT HERBLAIN	Réf. Commande ITGA : IT0725-9831 Réf. Commande Client : 56-108188 EPSM Morbihan 04.03.25--450--1252--84-173501105
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19392	
Réf échantillon client : P051 - Colle de Plinthes - RDC - Sanitaire 123B - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris	
* Peinture non séparable + Colle grise + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19393	
Réf échantillon client : P052 - Colle de Faïence - RDC - Sanitaire 123B - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / Couche plâtrée blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige en vrac non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ILM (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9831 EN DATE DU 18/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19394	
Réf échantillon client : P053 - Colle de Faïence - RDC - Office 125B - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Matériau compact blanc	
* Peinture en faible quantité non séparable + Colle beige + Matériau compact blanc non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19395	
Réf échantillon client : P054 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - 1er - Chambre n°14B - Sol - Sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec couche fibreuse / Peinture en faible quantité / Ragréage gris	
* Revêtement souple beige	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP
* Colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + Peinture en faible quantité non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19396	
Réf échantillon client : P055 - Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage - 1er - Chambre n°14B - Sol wc - Sol		Description ITGA : Dalle dure cassante marron / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	
* Dalle dure cassante marron	META (B) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
* Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris non séparable	MOLP le 17/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FNK (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19397	
Réf échantillon client : P056 - Colle de Faïence - 1er - Chambre n°14B - WC - Faïence		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Colle beige avec couche cartonnée	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/4

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9831 EN DATE DU 18/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19398	
Réf échantillon client : P057 - Colle de carrelage + ragréage - 1er - Salle d'eau B - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19399	
Réf échantillon client : P058 - Colle de Plinthes - 1er - Salle d'eau B - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Joint cassant gris	
* Peinture non séparable + Colle beige + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-19400	
Réf échantillon client : P059 - Colle de Faïence - 1er - Salle d'eau B - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Matériau compact blanc	
* Peintures multiples non séparable + Colle beige + Matériau compact blanc non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ILM (3)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/4

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9831 EN DATE DU 18/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P060 - Dalles de sol beige+LINO+ colle noire + ragréage - 1er - Circulation B - Sol wc - Sol		Réf échantillon ITGA : IT072503-19401 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Colle bitumineuse noire / Dalle dure cassante beige	
* Revêtement souple beige	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Colle bitumineuse noire non séparable	MOLP le 17/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FNK (3)
* Dalle dure cassante beige	META (B) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/4

Document 3



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9986 EN DATE DU 19/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ELIBAT 44 (EX IM - NANTES) Le Grand large 5 rue de St Nazaire 44800 SAINT HERBLAIN	Réf. Commande ITGA : IT0725-9986 Réf. Commande Client : 56-108188 EPSM Morbihan 04.03.25--450--1252--90-162058204
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 17/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-20446	
Réf échantillon client : P061 - Dalles de sol beige+ colle noire + ragréage - 1er - Chambre n°208A - Sol wc - Sol		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	
* Dalle dure cassante beige	META (B) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
* Colle bitumineuse noire	MOLP le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : OOS
* Ragréage gris	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9986 EN DATE DU 19/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P062 - Colle de Faïence - 1er - Chambre n°208A - WC - Faïence		Réf échantillon ITGA : IT072503-20447 Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige en vrac	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P063 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - 1er - Chambre n°204A - Sol - Sol		Réf échantillon ITGA : IT072503-20448 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Matériau beige en vrac hétérogène	
* Revêtement souple beige	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P064 - Colle de carrelage + ragréage - 1er - Sanitaires A - Sol - Sol		Réf échantillon ITGA : IT072503-20449 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Ragréage gris en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise en vrac non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LZA (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P065 - Colle de Plinthes - 1er - Sanitaires A - Toutes zones - Plinthes		Réf échantillon ITGA : IT072503-20450 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Matériau gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise en vrac non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BJL (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/8

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9986 EN DATE DU 19/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P066 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - 1er - Sanitaires A - Sol - Sol		Réf échantillon ITGA : IT072503-20451 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
* Revêtement souple gris	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P067 - Colle de Plinthes noire longue - 1er - Sanitaires A - Toutes zones - Plinthes		Réf échantillon ITGA : IT072503-20452 Description ITGA : Joint cassant gris en faible quantité en vrac / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Joint cassant gris en faible quantité en vrac non séparable + Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige non séparable + (Couche plâtreuse blanche non séparable)	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P068 - Colle de Faïence - 1er - Sanitaires A - Toutes zones - Faïence		Réf échantillon ITGA : IT072503-20453 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige non séparable + (Couche plâtreuse blanche non séparable)	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P069 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - 1er - Chambre n°218A - Sol - Sol		Réf échantillon ITGA : IT072503-20454 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture	
* Revêtement souple beige	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/8

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9986 EN DATE DU 19/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-20455	
Réf échantillon client : P070 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - 1er - Circulation A - Escalier - Sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
* Revêtement souple beige	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BJL
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BJL (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-20456	
Réf échantillon client : P071 - Colle de carrelage + ragréage - S/Sol - Salle rangement - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage beige hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise non séparable + Ragréage beige hétérogène non séparable	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-20457	
Réf échantillon client : P072 - Colle de Plinthes - S/Sol - Salle rangement - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtruse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige non séparable + (Couche plâtruse blanche non séparable)	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LZA (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-20458	
Réf échantillon client : P073 - Colle de Faïence - S/Sol - Salle rangement - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture / Couche plâtruse blanche en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige non séparable + (Peinture non séparable) + (Couche plâtruse blanche en faible quantité non séparable)	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-20459	
Réf échantillon client : P074 - Enduit Plâtre peinture - S/Sol - Salle rangement - Toutes zones - Mur périphérique bas		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau beige en vrac hétérogène	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + (Matériau beige en vrac hétérogène non séparable)	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/8

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9986 EN DATE DU 19/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-20460	
Réf échantillon client : P075 - Plâtre peinture - S/Sol - Salle rangement - Toutes zones - Mur périphérique haut		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-20461	
Réf échantillon client : P076 - Enduit bande calicot - S/Sol - Salle rangement - Toutes zones - Murs et cloisons		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LZA (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-20462	
Réf échantillon client : P077 - Enduit peinture - S/Sol - Salle rangement - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LZA (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-20463	
Réf échantillon client : P078 - Enduit peinture - S/Sol - Salle rangement - Poutre - Plafond		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LZA (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-20464	
Réf échantillon client : P079 - Enduit peinture tapisserie - S/Sol - Activités 1 - Poteau - Poteau		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/8

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9986 EN DATE DU 19/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P080 - Enduit peinture tapisserie - S/Sol - Activités 2 - Poteau - Poteau		Réf échantillon ITGA : IT072503-20465 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau beige en vrac hétérogène	
* Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LZA (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P081 - plaque anti vibration - S/Sol - Activités 2 - Toutes zones - Evier		Réf échantillon ITGA : IT072503-20466 Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
* Matériau bitumineux noir	META (B) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BJL
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P082 - Enduit bande calicot - S/Sol - Activités 2 - Toutes zones - Murs et cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072503-20467 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Carton en faible quantité	
* Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable + Carton en faible quantité	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (2)
	---	Quantité insuffisante pour analyse	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P083 - Plâtre peinture - S/Sol - Local cuisine - Toutes zones - Mur périphérique haut		Réf échantillon ITGA : IT072503-20468 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc / Matériau beige hétérogène	
* Peinture non séparable + (Toile fibreuse blanche non séparable) + Matériau plâtreux blanc non séparable + (Matériau beige hétérogène non séparable)	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P084 - Enduit peinture - S/Sol - Local cuisine - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072503-20469 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LZA (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 6/8

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9986 EN DATE DU 19/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-20470	
Réf échantillon client : P085 - Enduit peinture - S/Sol - Local cuisine - Poutre - Plafond		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-20471	
Réf échantillon client : P086 - Colle de carrelage + ragréage - S/Sol - Local cuisine - Marches - Marches		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / Ragréage gris	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige en vrac non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FDG (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-20472	
Réf échantillon client : P087 - Colle de Plinthes - S/Sol - Local cuisine - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité / Carrelage / Colle beige	
Peintures multiples en faible quantité + Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KAT
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-20473	
Réf échantillon client : P088 - Colle de Faïence - S/Sol - Local cuisine - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche / Peinture en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle blanche non séparable + (Couche plâtreuse blanche non séparable) + (Peinture en faible quantité non séparable)	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-20474	
Réf échantillon client : P089 - Colle de Plinthes Jaune - S/Sol - Local cuisine - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / Matériau gris hétérogène / Joint cassant gris en faible quantité en vrac	
Carrelage + Joint cassant gris en faible quantité en vrac non séparable	---	Non analysé	
* Colle beige en vrac non séparable + (Matériau gris hétérogène non séparable)	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 7/8

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-9986 EN DATE DU 19/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSP Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-20475	
Réf échantillon client : P090 - Enduit ciment peinture tapisserie - S/Sol - Circulation - Toutes zones - Mur		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Matériau gris en vrac	
* Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Hélène COCHET Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 8/8

S.3413912.0



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.79.52.80
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-13430 EN DATE DU 10/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-13430 Réf. Commande Client : 56-108188 EPSM Morbihan 04.03.25--450--1252--109-171135510
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 04/04/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P091 - Colle de Plinthes - RDC - SAS A - Toutes zones - Plinthes		Réf échantillon ITGA : IT072504-8325 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau beige en faible quantité hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige + Matériau beige en faible quantité hétérogène non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKJ (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P092 - Colle de Plinthes - RDC - SAS A - Toutes zones - Plinthes		Réf échantillon ITGA : IT072504-8326 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/9

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-13430 EN DATE DU 10/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P093 - Colle de Plinthes - RDC - Salle à Manger 122A - Toutes zones - Plinthes Réf échantillon ITGA : IT072504-8327 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Colle polymère marron / Peinture en faible quantité / Matériau plâtreux blanc en faible quantité			
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige non séparable + Colle polymère marron non séparable + Peinture en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P094 - Colle de Plinthes - RDC - Salle à Manger 122A - Toutes zones - Plinthes Réf échantillon ITGA : IT072504-8328 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Joint cassant gris			
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige non séparable + Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKJ (4)
* Joint cassant gris	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKJ
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P095 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Hall 100A - Toutes zones - Mur porteur Réf échantillon ITGA : IT072504-8329 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac			
* Peintures multiples en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKJ (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P096 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Circulation 1A - Toutes zones - Mur porteur Réf échantillon ITGA : IT072504-8330 Description ITGA : Papier peint / Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac			
* Papier peint non séparable + Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/9

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-13430 EN DATE DU 10/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P097 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Salle pause 118A - Toutes zones - Mur porteur	Réf échantillon ITGA : IT072504-8331 Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux blanc en vrac		
* Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P098 - Plâtre peinture - RDC - Linge 116A - Toutes zones - Mur porteur	Réf échantillon ITGA : IT072504-8332 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
* Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P099 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Salle à Manger 122A - Toutes zones - Mur périphérique	Réf échantillon ITGA : IT072504-8333 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac		
* Peintures multiples en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : DVH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P100 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Vestiaire WC 127A - Toutes zones - Mur périphérique	Réf échantillon ITGA : IT072504-8334 Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac		
* Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P101 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Chambre n°1A - Toutes zones - Mur périphérique	Réf échantillon ITGA : IT072504-8335 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac		
* Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/9

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-13430 EN DATE DU 10/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P102 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Activités 124A - Toutes zones - Cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-8336 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKJ (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P103 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Circulation 2A - Toutes zones - Cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-8337 Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P104 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Chambre n°3A - Toutes zones - Cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-8338 Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P105 - Plâtre peinture+Colle tap PVC - RDC - Vestiaire WC 127A - Toutes zones - Cloisons		Réf échantillon ITGA : IT072504-8339 Description ITGA : Matériau souple bleu / Colle polymère jaune / Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Matériau souple bleu	META (B) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH
* Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-13430 EN DATE DU 10/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-8340	
Réf échantillon client : P106 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Circulation 1B - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche / Papier peint / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-8341	
Réf échantillon client : P107 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaires 105B - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-8342	
Réf échantillon client : P108 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Chambre n°6B - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-8343	
Réf échantillon client : P109 - Plâtre peinture+Colle tap PVC - RDC - Douche - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Matériau souple bleu / Colle polymère jaune / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Matériau souple bleu	META (B) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH
* Colle polymère jaune non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKJ (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-8344	
Réf échantillon client : P110 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Chambre n°5B - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKJ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/9

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-13430 EN DATE DU 10/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-8345	
Réf échantillon client : P111 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Office 125B - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (2) Analyste : AFR (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-8346	
Réf échantillon client : P112 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Chambre n°8B - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier peint / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : ZAR (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-8347	
Réf échantillon client : P113 - Plâtre peinture Tapisserie - RDC - Linges salle 127B - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-8348	
Réf échantillon client : P114 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Salle à Manger B - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 10/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MZH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-8349	
Réf échantillon client : P115 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Chambre n°7B - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKJ (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 6/9

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-13430 EN DATE DU 10/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-8350	
Réf échantillon client : P116 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaire 123B - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-8351	
Réf échantillon client : P117 - Plâtre peinture Tapisserie - RDC - Bureau 101B - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZAR (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-8352	
Réf échantillon client : P118 - Plâtre peinture tapisserie - 1er - Circulation B - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier peint / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ZAR (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-8353	
Réf échantillon client : P119 - Enduit bande calicot peinture - 1er - Chambre n°17B - Doublage et cloisons - Doublage et cloisons		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
* Peintures multiples en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-8354	
Réf échantillon client : P120 - Enduit bande calicot peinture - 1er - Chambre n°11B - Doublage et cloisons - Doublage et cloisons		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 7/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-13430 EN DATE DU 10/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-8355	
Réf échantillon client : P121 - Plâtre peinture - 1er - Sanitaires B - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKJ (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-8356	
Réf échantillon client : P122 - Plâtre peinture tapisserie - 1er - Circulation A - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : Papier peint / Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Papier peint non séparable + Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (2) Analyste : AFR (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-8357	
Réf échantillon client : P123 - Enduit bande calicot peinture - 1er - Chambre n°211A - Doublage et cloisons - Doublage et cloisons		Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
* Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-8358	
Réf échantillon client : P124 - Enduit bande calicot peinture - 1er - Chambre n°215A - Doublage et cloisons - Doublage et cloisons		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-8359	
Réf échantillon client : P125 - Plâtre peinture - 1er - Sanitaires A - Toutes zones - Cloisons		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	
* Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 09/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 8/9

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-13430 EN DATE DU 10/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Elisé BONKOUNGOU** Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 9/9

S.3418763.0

 Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 www.itga.fr


Accréditation n° 1-5967

 Portée disponible
 sur www.cofrac.fr


L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-14453 EN DATE DU 14/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-14453 Réf. Commande Client : 56-108188 EPSM Morbihan 04.03.25--450--1252--116-172013857
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/04/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
 ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 ou - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
 Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
 électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14801	
Réf échantillon client : P126 - Plâtre peinture - RDC - Hall 100A - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14802	
Réf échantillon client : P127 - Plâtre peinture - RDC - Circulation 1A - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/6

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-14453 EN DATE DU 14/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14803	
Réf échantillon client : P128 - Plâtre+Enduit projeté - RDC - Vestiaire WC 127A - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14804	
Réf échantillon client : P129 - Plâtre+Colle faux plafond - RDC - Activités 124A - Plafond - Plafond		Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau plâtré blanc	
* Colle polymère jaune non séparable + Matériau plâtré blanc non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14805	
Réf échantillon client : P130 - Faux plafond+Colle - RDC - Activités 124A - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux blanc / Colle polymère jaune	
* Peinture non séparable + Matériau fibreux blanc + Colle polymère jaune non séparable	MOLP + META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 8	Présence de fibres d'amiante / Trémolite	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14806	
Réf échantillon client : P131 - Plâtre peinture - RDC - Sanitaires 1A - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtré blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Matériau plâtré blanc en vrac	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : RLP (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14807	
Réf échantillon client : P132 - Plâtre+Colle faux plafond - RDC - Salle à Manger 122A - Plafond - Plafond		Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau plâtré blanc	
* Colle polymère jaune non séparable + Matériau plâtré blanc non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14808	
Réf échantillon client : P133 - Plâtre+Enduit projeté - RDC - Chambre n°7A - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtré blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Matériau plâtré blanc en vrac	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/6

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-14453 EN DATE DU 14/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14809	
Réf échantillon client : P134 - Plâtre+Enduit projeté - RDC - Soins 112A - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14810	
Réf échantillon client : P135 - Enduit bande calicot peinture - RDC - Circulation 2A - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14811	
Réf échantillon client : P136 - Enduit bande calicot peinture - RDC - Chambre n°4A - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : RLP (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14812	
Réf échantillon client : P137 - Plâtre+Enduit projeté tapisserie - RDC - Sanitaire 107A - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14813	
Réf échantillon client : P138 - Plâtre peinture - RDC - Circulation 2A - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/6

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-14453 EN DATE DU 14/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14814	
Réf échantillon client : P139 - Faux plafond+Colle+Plâtre - RDC - Chambre n°104B - Plafond chambre - Plafond		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Colle polymère jaune / Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
* Matériau plâtreux blanc non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14815	
Réf échantillon client : P140 - Plâtre+Enduit projeté - RDC - Chambre n°3B - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14816	
Réf échantillon client : P141 - Faux plafond+Colle - RDC - Bureau 101B - Plafond chambre - Plafond		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige / Colle jaune	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige non séparable + Colle jaune non séparable	MOLP + META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14817	
Réf échantillon client : P142 - Plâtre+Enduit projeté - RDC - Salle pause 118B - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste(s) : SSH / LDA (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14818	
Réf échantillon client : P143 - Plâtre+Colle faux plafond - RDC - Salle à Manger B - Plafond - Plafond		Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau plâtreux blanc	
* Colle polymère jaune non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14819	
Réf échantillon client : P144 - Faux plafond+Colle - RDC - Salle à Manger B - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux blanc / Colle polymère jaune	
* Peinture non séparable + Matériau fibreux blanc + Colle polymère jaune non séparable	MOLP + META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Trémolite	Analyste : LDA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/6

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-14453 EN DATE DU 14/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14820	
Réf échantillon client : P145 - Plâtre+Enduit projeté - 1er - Circulation B - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14822	
Réf échantillon client : P146 - Plâtre+Enduit projeté - 1er - Chambre n°10B - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14823	
Réf échantillon client : P147 - Plâtre+Enduit projeté tapisserie - 1er - Circulation A - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14824	
Réf échantillon client : P148 - Plâtre+Enduit projeté - 1er - Sanitaires A - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14825	
Réf échantillon client : P149 - Plâtre peinture tapisserie - RDC/1 étage - Escalier A - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Papier peint	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable + Papier peint non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14826	
Réf échantillon client : P150 - Plâtre peinture tapisserie - RDC/1 étage - Escalier B - Toutes zones - Mur porteur		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc / Peinture / Matériau plâtreux beige	
* Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Peinture non séparable + Matériau plâtreux beige non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SSH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/6

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-14453 EN DATE DU 14/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14827	
Réf échantillon client : P151 - Plâtre+Enduit projeté - RDC - Chambre n°5A - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14828	
Réf échantillon client : P152 - Colle de Plinthes jaune - S/Sol - Circulation - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige + Joint cassant gris	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-14829	
Réf échantillon client : P153 - Colle de carrelage + ragréage - S/Sol - Circulation - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage gris hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise non séparable + Ragréage gris hétérogène non séparable + Joint cassant gris	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
 (2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
 (3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
 (4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
 Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
 Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 6/6

S.3421083.0

 Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 www.itga.fr


Accréditation n° 1-5967

 Portée disponible
 sur www.cofrac.fr


L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-14890 EN DATE DU 16/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-14890 Réf. Commande Client : 56-108188 EPSM Morbihan 04.03.25--450--1252--119-172819846
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/04/2025

 Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
 ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 ou - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

 Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
 Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
 ou électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-19095	
Réf échantillon client : P154 - Ciment peinture - Façade et extérieur - Toutes zones - Murs		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
* Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 16/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-19096	
Réf échantillon client : P155 - Joint ciment - Façade et extérieur - Toutes zones - Murs		Description ITGA : Matériau compact gris	
* Matériau compact gris	META (A) le 16/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/3

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-14890 EN DATE DU 16/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-19097	
Réf échantillon client : P156 - Ciment peinture - Façade et extérieur - Toutes zones - Murs		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
* Peinture + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 16/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-19098	
Réf échantillon client : P157 - Mastic de vitre - Façade et extérieur - Toutes zones - Fenêtre et porte fenetre		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
* Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 16/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-19099	
Réf échantillon client : P158 - Mastic de vitre - Façade et extérieur - Toutes zones - Fenêtre et porte fenetre		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau compact beige	
* Peinture en faible quantité non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 16/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-19100	
Réf échantillon client : P159 - Ciment peinture - Façade et extérieur - Toutes zones - Murs		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
* Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 16/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-19101	
Réf échantillon client : P160 - Mastic de vitre - Façade et extérieur - Toutes zones - Fenêtre fixe		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
* Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 16/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-19102	
Réf échantillon client : P161 - Mastic de vitre - Façade et extérieur - Toutes zones - Fenêtre et porte fenetre		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige avec poussières	
* Peinture non séparable + Matériau compact beige avec poussières non séparable	META (A) le 16/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/3

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-14890 EN DATE DU 16/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-19103	
Réf échantillon client : P162 - Ciment peinture - Façade et extérieur - Toutes zones - Murs		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
* Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 16/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-19104	
Réf échantillon client : P163 - Amiante ciment - Façade et extérieur - Façade - Conduit		Description ITGA : Matériau compact gris avec fibres visibles	
* Matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP le 15/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GJI
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-19105	
Réf échantillon client : P164 - Enduit avec sable - Façade et extérieur - Porches - Murs		Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac	
* Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 16/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/3

Amiante

S.3421080.0



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-14887 EN DATE DU 16/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-14887 Réf. Commande Client : 56-108188 EPSM Morbihan 04.03.25--450--1252--121-174737263
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/04/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-19081	
Réf échantillon client : P165 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Salle à Manger B - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	
* Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 16/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-19082	
Réf échantillon client : P166 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Salle à Manger B - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 16/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/2

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-14887 EN DATE DU 16/04/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSP Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-19083	
Réf échantillon client : P167 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Salle à Manger B - Toutes zones - Mur périphérique		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc	
* Peintures multiples en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 16/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/2

Amiante

S.3431572.0



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av
de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17039 EN DATE DU 02/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-17039 Réf. Commande Client : 56-108188 EPSM Morbihan 04.03.25--450--1252--124-122958259
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/04/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40285	
Réf échantillon client : P168 - Revêtement bitumineux+Isolant - 1er - Toiture terrasse - Toiture - Toiture n°1		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons / Matériau fibreux jaune avec poussières	
* Matériau bitumineux noir avec gravillons + Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable	MOLP + META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40286	
Réf échantillon client : P169 - Revêtement bitumineux - 1er - Toiture terrasse - Toiture - Acrotère n°1		Description ITGA : Matériau bitumineux avec aluminium	
* Matériau bitumineux avec aluminium	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HNT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17039 EN DATE DU 02/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40287	
Réf échantillon client : P170 - Revêtement bitumineux - 1er - Toiture terrasse - Toiture - Acrotère n°2		Description ITGA : Matériau bitumineux avec aluminium	
* Matériau bitumineux avec aluminium	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40288	
Réf échantillon client : P171 - Joint de dilatation - Façade et extérieur - Toutes zones - Murs		Description ITGA : Matériau souple blanc avec poussières	
* Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40289	
Réf échantillon client : P172 - Plâtre + Enduit projeté - 1er - Sanitaires A - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40290	
Réf échantillon client : P173 - Plâtre + Enduit projeté - 1er - Chambre n°208A - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40291	
Réf échantillon client : P174 - Plâtre+Enduit projeté - 1er - Chambre n°215A - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40292	
Réf échantillon client : P175 - Colle de Faïence - 1er - Chambre n°204A - WC - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MJO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17039 EN DATE DU 02/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40293	
Réf échantillon client : P176 - Colle de Faïence - 1er - WC A - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40294	
Réf échantillon client : P177 - Plâtre + Enduit projeté - 1er - Sanitaires B - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HNT (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40295	
Réf échantillon client : P178 - Colle de Faïence - 1er - Chambre n°10B - WC - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40296	
Réf échantillon client : P179 - Colle de Plinthes - 1er - WC B - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40297	
Réf échantillon client : P180 - Colle de Faïence - RDC - Chambre n°9B - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HNT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/5

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17039 EN DATE DU 02/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40298	
Réf échantillon client : P181 - Colle de Faïence - RDC - Vestiaires - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HNT
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40299	
Réf échantillon client : P182 - Colle de Faïence - RDC - Bureau 103 B - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MJO (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40300	
Réf échantillon client : P183 - Colle de Plinthes - RDC - Pharmacie - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Colle grise	
* Colle grise	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40301	
Réf échantillon client : P184 - Colle de Faïence - RDC - Chambre n°104B - WC - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40302	
Réf échantillon client : P185 - Colle de Faïence - RDC - Chambre n°2B - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Couche plâtrée blanche	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/5

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-17039 EN DATE DU 02/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSP Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072504-40303	
Réf échantillon client : P186 - Colle de Faïence - RDC - Douche WC 1A - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 02/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Brandon Boreau Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/5

S.3438878.0

 Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 www.itga.fr


Accréditation n° 1-5967

 Portée disponible
 sur www.cofrac.fr


L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-18363 EN DATE DU 13/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0725-18363 Réf. Commande Client : 56-108188 EPSM Morbihan 04.03.25--450--1252--125-173722643
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/05/2025

 Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
 ou - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 ou - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

 Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
 Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
 électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072505-7290	
Réf échantillon client : P187 - Colle de Faïence - 1er - Chambre n°17B - WC - Faïence		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige avec couche cartonnée	
* Peintures multiples	META (A) le 13/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige avec couche cartonnée	META (A) le 13/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-18363 EN DATE DU 13/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P188 - Colle de Faïence - 1er - Sanitaires B - Toutes zones - Faïence		Réf échantillon ITGA : IT072505-7291 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige	META (A) le 13/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM
* Couche plâtreuse blanche	META (A) le 13/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P189 - Plâtre peinture tapisserie - RDC/1 étage - Escalier B - Toutes zones - Mur porteur		Réf échantillon ITGA : IT072505-7292 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 13/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FTM (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P190 - Colle de Faïence - RDC - Chambre n°2A - Toutes zones - Faïence		Réf échantillon ITGA : IT072505-7293 Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
* Peintures multiples	META (A) le 13/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige	META (A) le 13/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK
* Couche plâtreuse blanche	META (A) le 13/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/4

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-18363 EN DATE DU 13/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P191 - Colle de Faïence - 1er - Chambre n°207A - WC - Faïence		Réf échantillon ITGA : IT072505-7294 Description ITGA :	Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée / Joint cassant blanc en faible quantité
* Peinture en faible quantité	META (A) le 13/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 13/05/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LYA (3)
* Joint cassant blanc en faible quantité	META (A) le 13/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P192 - Colle de Faïence - 1er - Chambre n°215A - WC - Faïence		Réf échantillon ITGA : IT072505-7295 Description ITGA :	Peintures multiples / Carrelage / Colle beige avec couche en papier
* Peintures multiples	META (A) le 13/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige avec couche en papier	META (A) le 13/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P193 - Colle de Faïence - 1er - Chambre n°220A - WC - Faïence		Réf échantillon ITGA : IT072505-7296 Description ITGA :	Carrelage / Colle beige / Couche blanche
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige + Couche blanche non séparable	META (A) le 13/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FTM (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P194 - Plâtre peinture tapisserie - RDC/1 étage - Escalier A - Toutes zones - Mur porteur		Réf échantillon ITGA : IT072505-7297 Description ITGA :	Peinture / Papier peint / Matériau plâtreux blanc
* Peinture non séparable + Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 13/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FTM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-18363 EN DATE DU 13/05/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P195 - Joint d'étanchéité - Façade et extérieur - Toutes zones - Fenêtre et porte fenetre n°2		Réf échantillon ITGA : IT072505-7298 Description ITGA :	Matériau compact blanc / Peintures multiples en faible quantité / Matériau souple blanc / Bois massif
▸ Matériau compact blanc	META (A) le 13/05/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AYK
▸ Peintures multiples en faible quantité non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 13/05/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE (3)
Bois massif	---	Non analysé	

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
 (2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
 (3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
 Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
 Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/4

S.3767671.0.PDF



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
 sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-26293 EN DATE DU 29/06/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0726-26293 Réf. Commande Client : 108188 EPSM Morbihan 22.06.26--58--133-0-190356235
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 24/06/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
 ou - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme
 Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
 Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
 électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P196 - Façade et extérieur - Toutes zones - Fenêtre lingerie 116 n°1 - Joint d'étanchéité blanc		Réf échantillon ITGA : IT072606-40884 Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
1 * Peinture non séparable + Matériau souple blanc	(1) META (B) le 27/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P197 - Façade et extérieur - Toutes zones - Fenêtre lingerie 116 n°1 - Enduit ciment gris		Réf échantillon ITGA : IT072606-40885 Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
1 * Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 27/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TIS

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-26293 EN DATE DU 29/06/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072606-40886	
Réf échantillon client : P198 - Façade et extérieur - Toutes zones - Fenêtre 7A - Enduit ciment gris		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
1 * Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 27/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 (6)	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072606-40887	
Réf échantillon client : P199 - Façade et extérieur - Toutes zones - Fenêtre vestiaire 127 n°1 - Joint d'étanchéité blanc		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
1 * Peinture non séparable + Matériau souple blanc (1)	META (B) le 27/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072606-40888	
Réf échantillon client : P200 - Façade et extérieur - Toutes zones - Fenêtre SAS - Joint d'étanchéité gris		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
1 * Peinture non séparable + Matériau souple blanc (1)	META (B) le 27/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072606-40889	
Réf échantillon client : P201 - Façade et extérieur - Toutes zones - Fenêtre douche R+1 A - Joint d'étanchéité blanc		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
1 * Peinture non séparable + Matériau souple blanc (1)	META (B) le 27/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072606-40890	
Réf échantillon client : P202 - Façade et extérieur - Toutes zones - Fenêtre chambre 2084 - Joint d'étanchéité blanc		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
1 * Peinture non séparable + Matériau souple blanc (1)	META (B) le 27/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072606-40891	
Réf échantillon client : P203 - Façade et extérieur - Toutes zones - Fenêtre sous sol n°1 - Bande résiliente noire		Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Matériau beige en vrac	
1 * Matériau bitumineux noir non séparable + Matériau beige en vrac non séparable (1)	META (B) le 27/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 2/3

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-26293 EN DATE DU 29/06/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072606-40892	
Réf échantillon client : P204 - Façade et extérieur - Toutes zones - Fenêtre sous sol n°2 - Bande résiliante noire		Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Matériau beige en vrac	
1 * Matériau bitumineux noir non séparable + Matériau beige en vrac non séparable (1)	META (B) le 27/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072606-40893	
Réf échantillon client : P205 - Façade et extérieur - Toutes zones - Fenêtre lingerie 116 n°3 - Plâtre jonction fenêtre		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
1 * Matériau plâtreux blanc	META (A) le 27/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : MVS

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
(6) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

1.accreditation n° 1-5967

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 3/3

Amiante

ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrément important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ATTESTATION(S)

Agence Versailles Château
MANDEFIELD & DARGNIES
32 rue du Maréchal Foch
78000 Versailles
Tél : 01 39 50 12 12
e-mail : versailleschateau@allianz.fr

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

ALLIANZ IARD, COMPAGNIE D'ASSURANCES dont le siège social est situé 1 cours Michelet CS 3051 92076 Paris la Défense Cedex, certifie que :

ELIBAT
5 rue Saint Nazaire
44800 SAINT HERBLAIN

Est garantie par un contrat **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** :
n° **43 370 182**

Ce contrat a pour objet de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités déclarées aux dispositions particulières, à savoir :

Recherche d'amiante selon la législation et réglementation en vigueur.

Diagnostic et contrôle dans le cadre de la réglementation amiante selon les décrets parus ou à paraître, sans réalisation de travaux mais avec les prélèvements pour analyse (Diagnostic en parties communes et privatives)

Diagnostics parasitaires (Diagnostics termites et autres xylophages)

Diagnostic plomb :

- CREP Constat de risque d'exposition au plomb
- Diagnostic plomb dans l'eau destinée à la consommation humaine y compris dans les tours aéro réfrigérantes (Evaluation du risque sanitaire lié au paramètre plomb dans les réseaux communs de distribution d'eau potable selon la norme NF P 41-021 ou toute autre norme qui lui serait substituée)

-Diagnostic adapté aux différentes situations (vente, principe de précaution et décent, diagnostic avant travaux.

-Surveillance annuelle des risques diagnostiqués.

-Recommandation en terme de travaux à réaliser (délais, type de travaux...)

Contrôle légionnelle : Diagnostic légionnelle dans les réseaux d'eau chaude sanitaire et les

tours aéro réfrigérantes dans le cadre de l'arrêté du 13/12/2004.

Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé.

Diagnostic de Performance Energétique dans le cadre du décret N°2006-1147 du 14 septembre 2006

Evaluation des risques professionnels dans le cadre du document (aide à la rédaction du document unique : établissement d'un dossier à partir des informations données par le client de documents permettant à ce dernier de réaliser et de valider le document unique, actualisation annuelle de ces dossiers)

Diagnostic qualité sécurité des installations intérieures de gaz chez les particuliers.

- Diagnostic en habitation pour le compte de GAZ de France l'activité est réalisée selon les recommandations de GAZ DE France, conformément au référentiel NF EN ISO/CEI 17020 ou tout autre référentiel qui lui serait substitué,

Conseil en matière de travaux à effectuer en cas de danger grave et immédiat, et d'aide au financement de ces travaux.

Diagnostic réglementaire des installations intérieures de gaz des locaux à usage d'habitation.

Métré des locaux selon la loi dite CARREZ(loi 96/1107 du 18 décembre 1996 et décret N°97/532 du 23 mai 1997)

Etats des lieux

Etablissement d'états des lieux relatifs à la conformité des logements aux normes de surface et d'habitabilité dans le cadre du prêt à taux zéro

Diagnostic des installations électriques chez les particuliers

Dossier Diagnostic technique(DDT) selon ordonnance 2005-655 du 08 juin 2005 (location et ventes)

Audits et attestations d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et gestion des agendas AD'apP

Diagnostics techniques avant mise en copropriété dans le cadre de la loi SRU

Etat des risques naturels et technologiques (ERNT) dans le cadre du décret 2005-134 du 15 février 2005

Vérifications techniques réglementaires au titre de la protection contre les risques de panique et incendie dans les ERP ou les ERT, dans le cadre de l'agrément délivré par le ministère de l'intérieur et du certificat d'accréditation N°3-049

Vérifications réglementaires de toutes installations électriques, à caractère périodique et initial, première mise en service, mise en demeure, dans les ERP-IGH et bâtiments industriels

Vérifications Consuel (décret du 14 / 12 /1972) Contrôles des installations électriques par thermographie infrarouge, déclaration Q18 et

Q19 selon documents techniques D18 et D19 de l'APSAAD,

Vérifications réglementaires sur les appareils et engins de levage,

Vérifications réglementaires d'appareils à pression des gaz,

Mesures de bruit,

Audit technique complet et de mise en sécurité des ascenseurs et des escalators dans le cadre réglementaire en vigueur (loi SAE), dans les ERP et IGH, portes et portails, À L'EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE ET/OU DE PRÉCONISATION OU RÉALISATION DE TRAVAUX DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (INSTALLATION, ENTRETIEN, MAINTENANCE...)

Contrôles réglementaires des portes et portails automatiques Attestation de contrôle en vue de crédit d'impôts des pompes à chaleur AIR / AIR.

Contrôle et vérification de compactage de remblais et de tranchées par pénétromètre, Inspections télévisées de réseaux,

Contrôle d'étanchéité des canalisations et regards, à l'air, à l'eau,

Visites et examen approfondis périodiques des installations consommant de l'énergie thermique dans le cadre de l'agrément délivré au titre du décret du 16/09/98,

Contrôle et diagnostic sécurité dans le cadre de l'arrêté du 02 08 1977 portant sur les installations de gaz combustibles situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation.

DAAF Détecteur Avertisseur Autonome de Fumées.

AUDIT ENERGETIQUE pour les diagnostiqueurs certifiés DPE.

La présente attestation valable du 01 Janvier 2026 au 31 Décembre 2026, ne peut engager ALLIANZ IARD en dehors des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Toute adjonction autre que le cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

Fait à Versailles, le 18 décembre 2025

Agence Versailles Château
MANDEFIELD & DARGNIES

Conformément à l'article L.112-3 du Code des Assurances, la présente Attestation vaut présomption de garantie

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences Diagnosticneur Immobilier



Certificat diagnosticneur immobilier numérique

N° CPDI3609 Version 014

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DENIAUD Michel

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 09/06/2021 - Date d'expiration : 08/06/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 09/06/2021 - Date d'expiration : 08/06/2028
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 07/07/2021 - Date d'expiration : 06/07/2028
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 07/07/2021 - Date d'expiration : 06/07/2028
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 11/10/2021 - Date d'expiration : 10/10/2028
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 09/06/2021 - Date d'expiration : 08/06/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 11/10/2021 - Date d'expiration : 10/10/2028
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 07/07/2021 - Date d'expiration : 06/07/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : <https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/>

Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnosticneurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électrique, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 modifiant les critères de certification des diagnosticneurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticneur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev23



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier



Certificat diagnosticteur immobilier numérique

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 modifiant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev23