

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011)

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage

A	INFORMATIONS GENERALES
A.1	DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du bâtiment : Bâtiment 3F Cat. du bâtiment : Autres Nombre de Locaux : Etage : Numéro de Lot : Référence Cadastre : NC Date du Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997	
Adresse : 22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ Escalier : Bâtiment : Porte : Propriété de : EPSM Morbihan 22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ	
A.2	DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE
Nom : EPSM Morbihan Adresse : 22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ Qualité :	
Documents remis : Néant Moyens mis à disposition : Néant	
A.3	EXECUTION DE LA MISSION
Rapport N° : 108081 EPSM Morbihan 22.06.26 A Le repérage a été réalisé le : 04/03/2025 Par : DENIAUD Michel N° certificat de qualification : CPDI3609 Date d'obtention : 09/06/2021 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : ICERT Batiment G Parc Edonia - rue de la terre victoria 35760 SAINT-GRÉGOIRE Date de commande : 04/03/2025	
Date d'émission du rapport : 30/06/2026 Accompagnateur : Aucun Laboratoire d'Analyses : ITGA Adresse laboratoire : Parc Edonia – Rue de la Terre Adélie – Bât R CS 66862 35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX Numéro d'accréditation : 1-0913 Organisme d'assurance professionnelle : ALLIANZ IARD Adresse assurance : CS 30051 1 cours Michelet 92076 NANTERRE CEDEX N° de contrat d'assurance : 43370182 Date de validité : 31/12/2026	
B	CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR
Signature et Cachet de l'entreprise  Date d'établissement du rapport : Fait à SAINT-HERBLAIN le 30/06/2026 Cabinet : ELIBAT Nom du responsable : Christian JEGAT Nom du diagnostiqueur : DENIAUD Michel	

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.




Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

C SOMMAIRE

INFORMATIONS GENERALES.....	1
DESIGNATION DU BATIMENT	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	1
SOMMAIRE	2
CONCLUSION(S)	3
LISTE DES LOCAUX NON VISITES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION	7
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION	7
PROGRAMME DE REPERAGE	8
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
RAPPORTS PRECEDENTS	9
.....	9
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION	10
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	10
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR	10
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	11
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.....	12
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE C DE L'ANNEXE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)	13
COMMENTAIRES	13
ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	15
ANNEXE 2 – CROQUIS.....	43
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	47
ANNEXE 4 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS	63
ANNEXE 5 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	64
ATTESTATION(S)	66

D	CONCLUSION(S)
	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

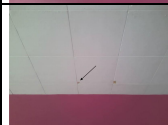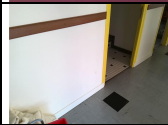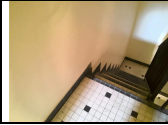N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode	Photo
1	Façade		Conduit de fluide	Façade	Amiante ciment	Document consulté	
			Fenêtre bois	Toutes zones	Plâtre jonction fenetre	Résultat d'analyse (P053)	
2	Sous-sol	1er SS	conduit de ventilation	Mur	Amiante ciment	Document consulté	
4	Sanitaires 102 103	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P040)	
5	Vestiaires 105	RDC	Plafond	Plafond	Dalles faux plafond+Colle	Résultat d'analyse (P009)	
			Plafond	Plafond	Dalles faux plafond+Colle	Résultat d'analyse (P049)	
8	Dégagement 109	RDC	Cloisons et murs	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P013)	
			Cloisons et murs	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P047)	
			Cloisons et murs	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P048)	
			Cloisons et murs	Toutes zones	Peinture tapisserie	Résultat d'analyse (P051)	
9	Dégagement 110	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P028-ZPSO)	
10	Vestiaires 107	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)	
			Plafond	Plafond	Dalles faux plafond+Colle	Résultat d'analyse (P009-ZPSO)	
			Plafond	Plafond	Dalles faux plafond+Colle+Platre	Résultat d'analyse (P050)	
11	Vestiaires 108	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P017)	
15	Escalier	RDC/1 étage	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	Résultat d'analyse (P028)	

Amiante

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode	Photo
			Dessous escalier	Plafond	Plâtre peinture	Résultat d'analyse (P026)	

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
1	Façade		Mur de façade	Toutes zones	Enduit ciment peinture
			Fenêtre bois n°1	Toutes zones	Mastic de vitre
			Mur de façade	Toutes zones	Joint pierres ciment
			Mur de façade	Toutes zones	Enduit ciment peinture
			Doublage	Toutes zones	Bande résiliente
			Extérieur	Sol	Bitume
2	Sous-sol	1er SS	Plafond	Plafond	Bande résiliente
			Plafond	Plafond	Hourdis - Flocage
3	Hall	RDC	Doublage mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
4	Sanitaires 102 103	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
			Doublage mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage
5	Vestiaires 105	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Doublage mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plafond	Plafond	Colle+Platre
6	Sanitaires 104	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Doublage mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture+colle revetement PVC
7	Dégagement 106	RDC	Doublage mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
8	Dégagement 109	RDC	Dalles	Sol	Dalles de sol+Colle+Ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Cloisons et murs	Toutes zones	Plâtre
9	Dégagement 110	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage
			Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
10	Vestiaires 107	RDC	Doublage mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
11	Vestiaires 108	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Doublage mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes PVC
12	Vestiaires 111	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Colle de moquette + ragréage
			Doublage mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
13	Sanitaires 112	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage
			Doublage mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture+colle revetement PVC
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence

Amiante

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes
14	Vestiaires 113	RDC	Doublage mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
			Dalles	Sol	Colle+Ragréage
15	Escalier	RDC/1 étage	Marches	Escalier	Colle de carrelage + ragréage
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture
16	Grenier	1er	Plafond	Plafond	Plaques fibreuses peinture
			Plafond	Plafond	Charpente métallique peinture
17	Toiture	2ème	Fenêtre	Toutes zones	Mastic de vitre

Liste des locaux non visités concernés par la démolition et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faitages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieurs). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Éléments en fibres-ciment.

F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 04/03/2025

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

NOTA 3 – Compte tenu de l'impossibilité technique de contrôle des fondations et des réseaux en sous-sol du bâtiment lors du repérage initial, ceux-ci sont exclus du présent contrôle.

Nous nous tenons à la disposition si nécessaire du maître d'ouvrage pour effectuer un repérage complémentaire lorsque ces zones seront accessibles.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 :

Sens du repérage pour évaluer un local :

Périmètre de la démolition : **Démolition totale du bâtiment.**

G RAPPORTS PRECEDENTS

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
08/08/2023	39812	ELIBAT	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
1	Façade		OUI	
2	Sous-sol	1er SS	OUI	
3	Hall	RDC	OUI	
4	Sanitaires 102 103	RDC	OUI	
5	Vestiaires 105	RDC	OUI	
6	Sanitaires 104	RDC	OUI	
7	Dégagement 106	RDC	OUI	
8	Dégagement 109	RDC	OUI	
9	Dégagement 110	RDC	OUI	
10	Vestiaires 107	RDC	OUI	
11	Vestiaires 108	RDC	OUI	
12	Vestiaires 111	RDC	OUI	
13	Sanitaires 112	RDC	OUI	
14	Vestiaires 113	RDC	OUI	
15	Escalier	RDC/1 étage	OUI	
16	Grenier	1er	OUI	
17	Toiture	2ème	OUI	

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Présence	Critère de décision
1	Façade		Conduit de fluide	Façade	Amiante ciment	A	Document consulté
2	Sous-sol	1er SS	conduit de ventilation	Mur	Amiante ciment	A	Document consulté

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Présence
1	Façade		Fenêtre bois	Toutes zones	Platre jonction fenetre	P053	A
4	Sanitaires 102 103	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P040	A
5	Vestiaires 105	RDC	Plafond	Plafond	Dalles faux plafond+Colle	P009	A
			Plafond	Plafond	Dalles faux plafond+Colle	P049	A
8	Dégagement 109	RDC	Cloisons et murs	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P013	A
			Cloisons et murs	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P047	A
			Cloisons et murs	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P048	A
			Cloisons et murs	Toutes zones	Peinture tapisserie	P051	A
9	Dégagement 110	RDC	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P028-ZPSO	A
10	Vestiaires 107	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P017-ZPSO	A
			Plafond	Plafond	Dalles faux plafond+Colle	P009-ZPSO	A
			Plafond	Plafond	Dalles faux plafond+Colle+Platre	P050	A
11	Vestiaires 108	RDC	Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P017	A
15	Escalier	RDC/1 étage	Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P028	A
			Dessous escalier	Plafond	Plâtre peinture	P026	A

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
1	Façade		Mur de façade	Toutes zones	Enduit ciment peinture	P032	Résultat d'analyse (P032)
			Fenêtre bois n°1	Toutes zones	Mastic de vitre	P033	Résultat d'analyse (P033)
			Mur de façade	Toutes zones	Joint pierres ciment	P034	Résultat d'analyse (P034)
			Mur de façade	Toutes zones	Enduit ciment peinture	P035	Résultat d'analyse (P035)
			Doublage	Toutes zones	Bande résiliente	P046	Résultat d'analyse (P046)
			Exterieur	Sol	Bitume	P036	Résultat d'analyse (P036)
2	Sous-sol	1er SS	Plafond	Plafond	Bande résiliente	P038	Résultat d'analyse (P038)
			Sol	Sol	Béton		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Murs	Toutes zones	Parpaings et pierres		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plafond	Plafond	Hourdis - Flocage	P037	Résultat d'analyse (P037)
3	Hall	RDC	Doublage mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture	P003	Résultat d'analyse (P003)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P004	Résultat d'analyse (P004)
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P001	Résultat d'analyse (P001)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P002	Résultat d'analyse (P002)
4	Sanitaires 102 103	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P004-ZPSO	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P007	Résultat d'analyse (P007)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P006	Résultat d'analyse (P006)
			Doublage mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture	P003-ZPSO	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P005	Résultat d'analyse (P005)
5	Vestiaires 105	RDC	Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P008	Résultat d'analyse (P008)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P004-ZPSO	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)
			Doublage mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture	P003-ZPSO	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Colle+Platre	P041	Résultat d'analyse (P041)
6	Sanitaires 104	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P004-ZPSO	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P010	Résultat d'analyse (P010)
			Doublage mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture+colle revêtement PVC	P011	Résultat d'analyse (P011)
7	Dégagement 106	RDC	Doublage mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture	P003-ZPSO	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P008-ZPSO	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P004-ZPSO	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)
8	Dégagement 109	RDC	Dalles	Sol	Dalles de sol+Colle+Ragréage	P012	Résultat d'analyse (P012)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P043	Résultat d'analyse (P043)
			Cloisons et murs	Toutes zones	Plâtre	P052	Résultat d'analyse (P052)
9	Dégagement 110	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P004-ZPSO	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)
			Sol	Sol	Colle de carrelage + ragréage	P001-ZPSO	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
			Mur porteur	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P014	Résultat d'analyse (P014)
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P042	Résultat d'analyse (P042)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Critère de décision
10	Vestiaires 107	RDC	Doublage mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture	P003-ZPSO	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P015	Résultat d'analyse (P015)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P004-ZPSO	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)
11	Vestiaires 108	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P004-ZPSO	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P016	Résultat d'analyse (P016)
			Doublage mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture	P018	Résultat d'analyse (P018)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes PVC	P031	Résultat d'analyse (P031)
12	Vestiaires 111	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P021	Résultat d'analyse (P021)
			Sol	Sol	Colle de moquette + ragréage	P019	Résultat d'analyse (P019)
			Doublage mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture	P003-ZPSO	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P020	Résultat d'analyse (P020)
13	Sanitaires 112	RDC	Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P004-ZPSO	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)
			Sol	Sol	Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	P022	Résultat d'analyse (P022)
			Doublage mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture+colle revêtement PVC	P003-ZPSO	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
			Faïence	Toutes zones	Colle de Faïence	P024	Résultat d'analyse (P024)
			Plinthes	Toutes zones	Colle de Plinthes	P023	Résultat d'analyse (P023)
14	Vestiaires 113	RDC	Doublage mur périphérique	Toutes zones	Plâtre peinture	P003-ZPSO	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
			Cloisons	Toutes zones	Plâtre peinture tapisserie	P044	Résultat d'analyse (P044)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P004-ZPSO	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)
			Dalles	Sol	Colle+Ragréage	P025	Résultat d'analyse (P025)
15	Escalier	RDC/1 étage	Marches	Escalier	Colle de carrelage + ragréage	P027	Résultat d'analyse (P027)
			Plafond	Plafond	Plâtre peinture	P045	Résultat d'analyse (P045)
16	Grenier	1er	Murs	Toutes zones	Parpaings et briques		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Plafond	Plafond	Plaques fibreuses peinture	P029	Résultat d'analyse (P029)
			Plafond	Plafond	Charpente métallique peinture	P030	Résultat d'analyse (P030)
			Plancher	Sol	Béton		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
17	Toiture	2ème	Toiture	Toiture	Ardoises naturelles		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Fenêtre	Toutes zones	Mastic de vitre	P039	Résultat d'analyse (P039)

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste C de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

LEGENDE

Présence **A** : Amiante **N** : Non Amianté **a?** : Probabilité de présence d'Amiante

COMMENTAIRES

Amiante

Il n'est pas à exclure l'existence de conduits en fibrociment amianté enterrés non visible le jour de notre visite.

Nous restons à disposition du donneur d'ordre pour effectuer de nouvelles investigations si des conduits sont découverts lors de la démolition.

Présence d'un enduit "type plâtre" entre le plâtre de la cloison et le pourtour des dormants bois des fenêtres.

Suite aux investigations et au nombre important de prélèvements réalisés sur les murs et les plafonds, ce sont les revêtements de murs "peinture/tapisserie" qui sont amiantés, les plâtres ne le sont pas.

ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : conduit de ventilation

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	1er SS - Sous-sol
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Amiante ciment		DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
conduit de ventilation - Mur	Présence d'amiante	

Emplacement



ELEMENT : Conduit de fluide

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Amiante ciment		DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Conduit de fluide - Façade	Présence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P001

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Hall
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage + ragréage	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	


Emplacement

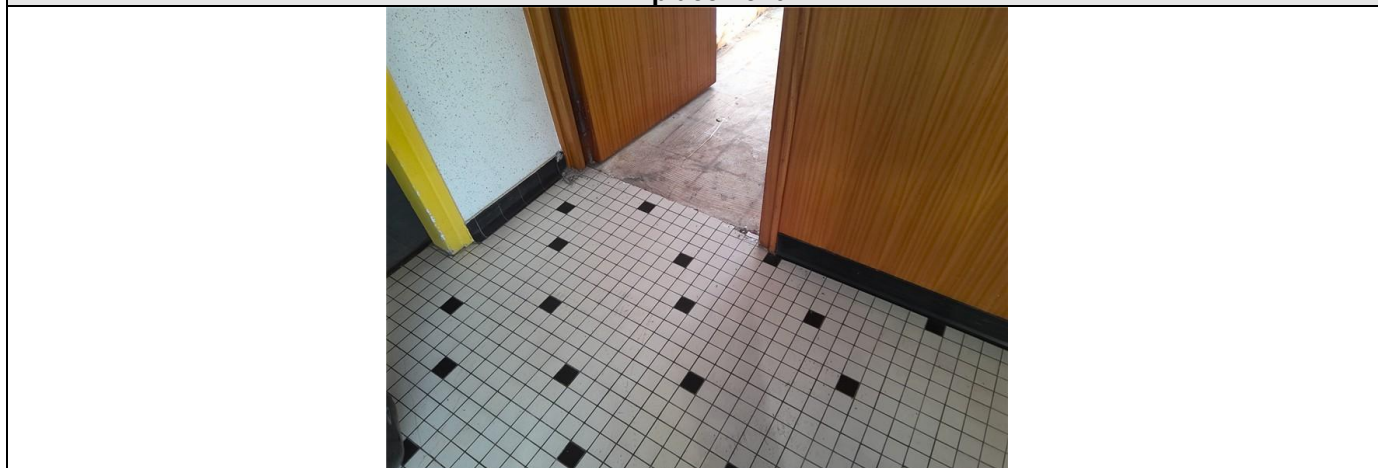

PRELEVEMENT : P002

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Hall
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

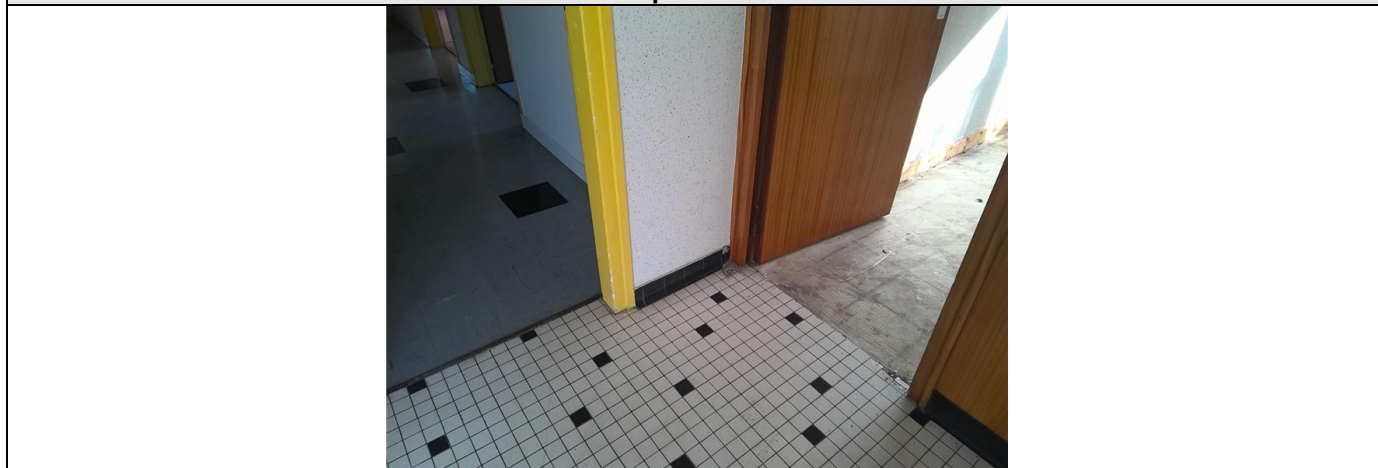

PRELEVEMENT : P003

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Hall
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Doublage mur périphérique - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P004

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Hall
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P005

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires 102 103
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage + ragréage	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	


Emplacement

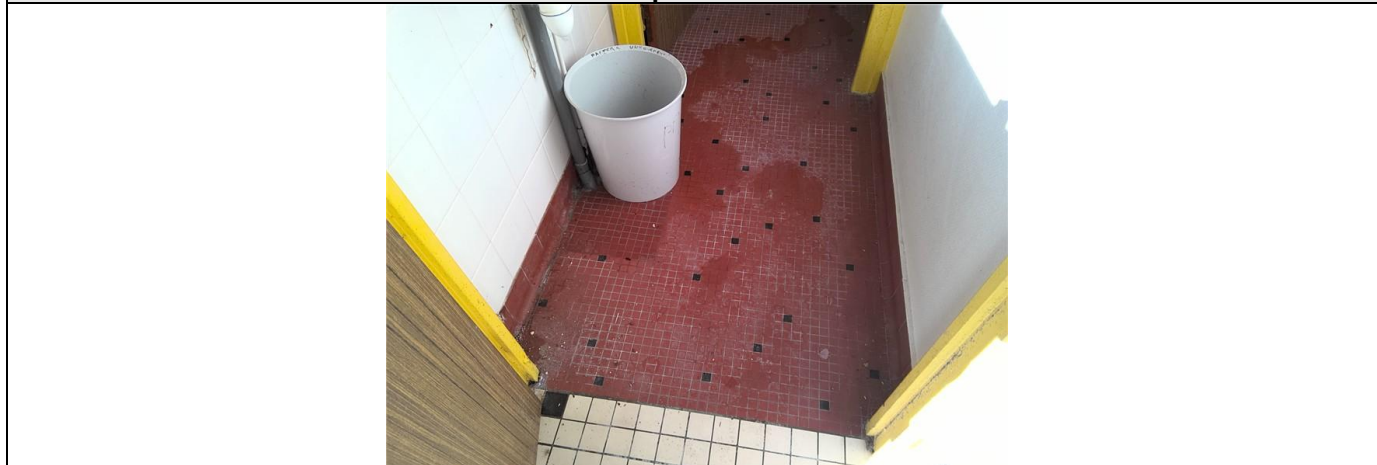

PRELEVEMENT : P006

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires 102 103
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

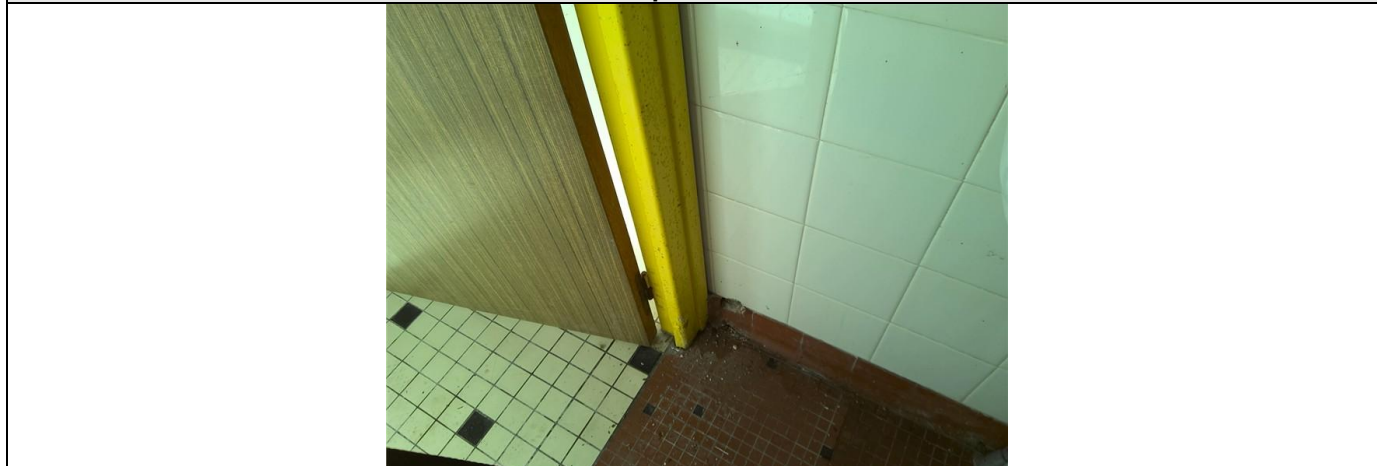

PRELEVEMENT : P007

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires 102 103
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P008

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaires 105
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	


Emplacement

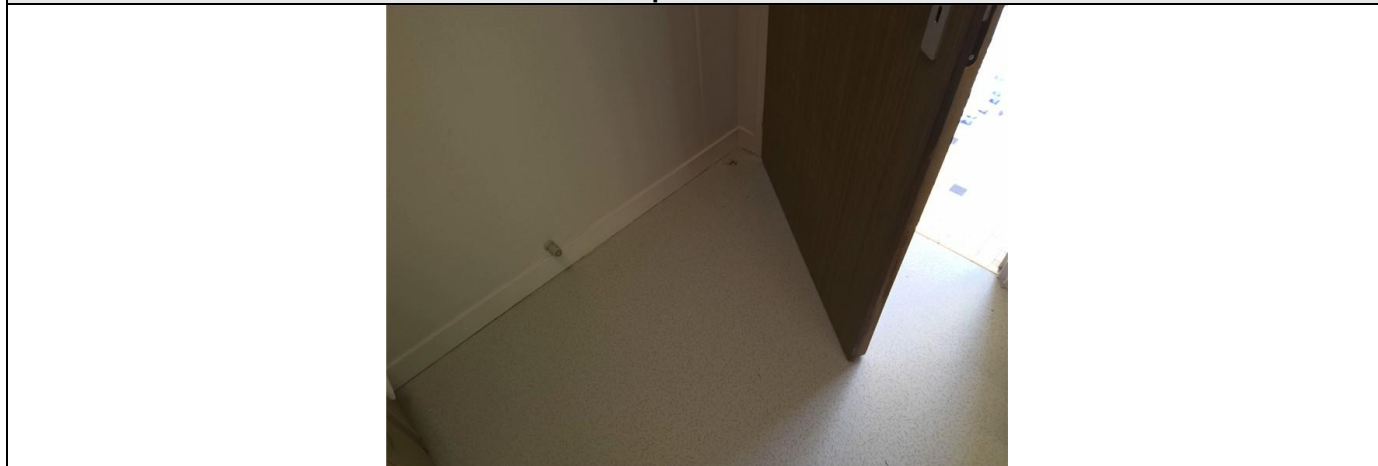

PRELEVEMENT : P009

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaires 105
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles faux plafond+Colle	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	Présence d'amiante	


Emplacement

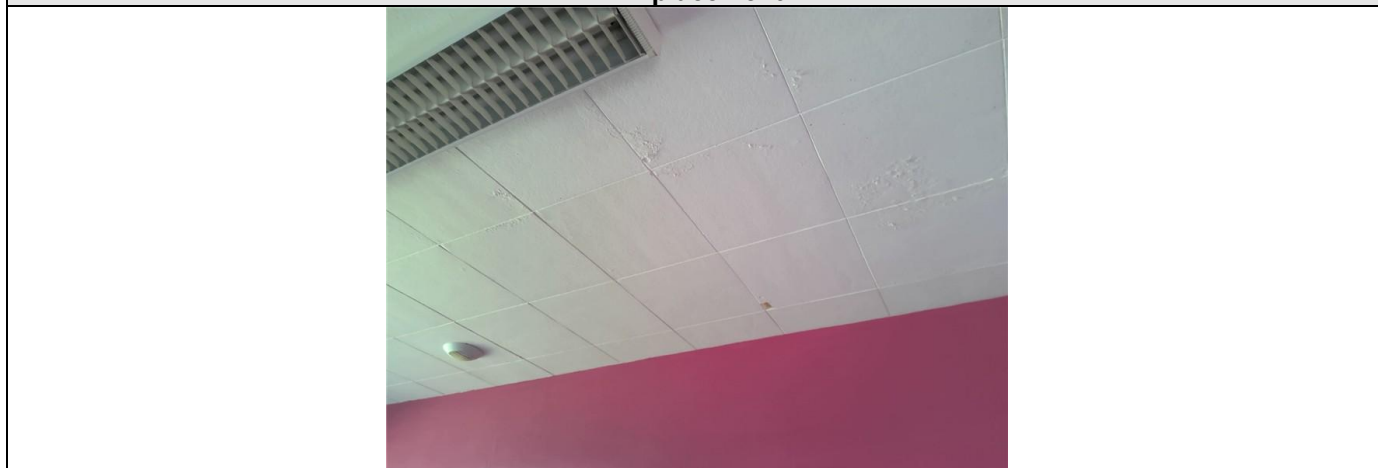

PRELEVEMENT : P010

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires 104
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement

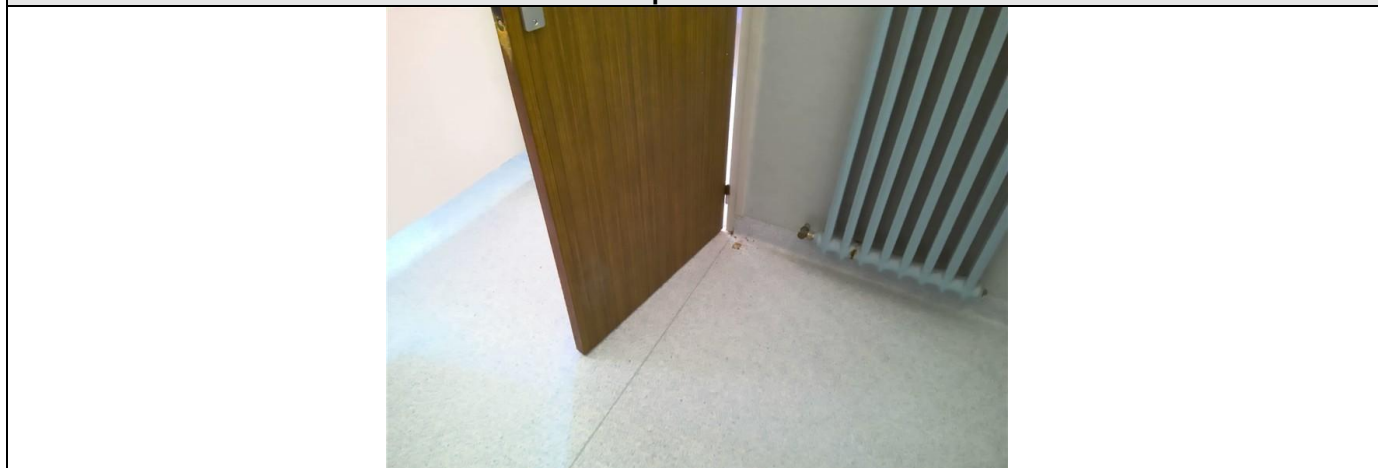

PRELEVEMENT : P011

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires 104
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture+colle revêtement PVC	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Doublage mur périphérique - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P012

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Dégagement 109
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles de sol+Colle+Ragréage	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Dalles - Sol	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P013

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Dégagement 109
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Cloisons et murs - Toutes zones	Présence d'amiante	


Emplacement

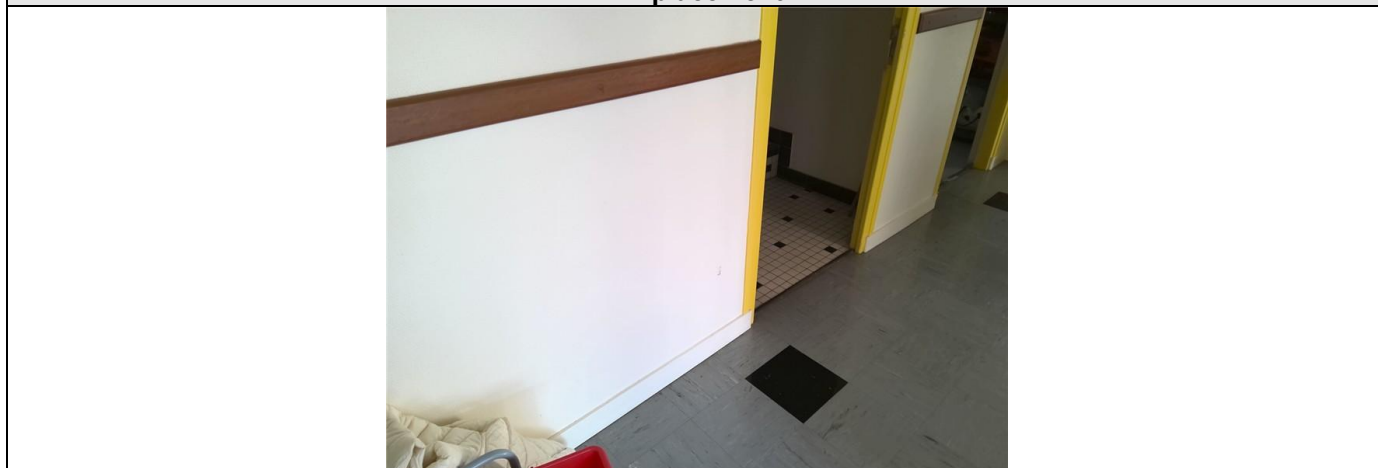

PRELEVEMENT : P014

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Dégagement 110
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur porteur - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement

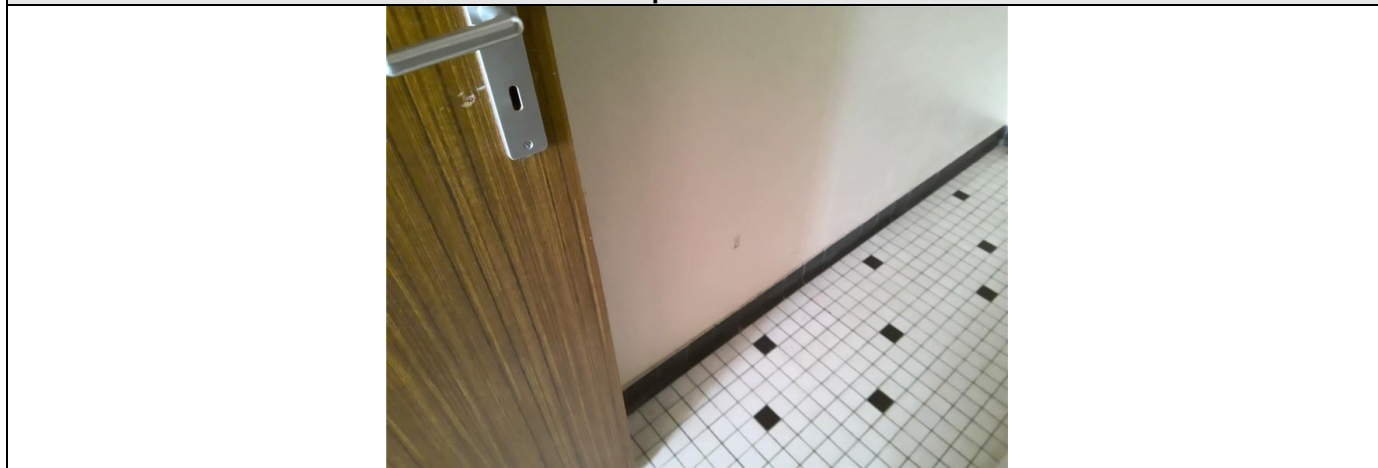

PRELEVEMENT : P015

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaires 107
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	


Emplacement

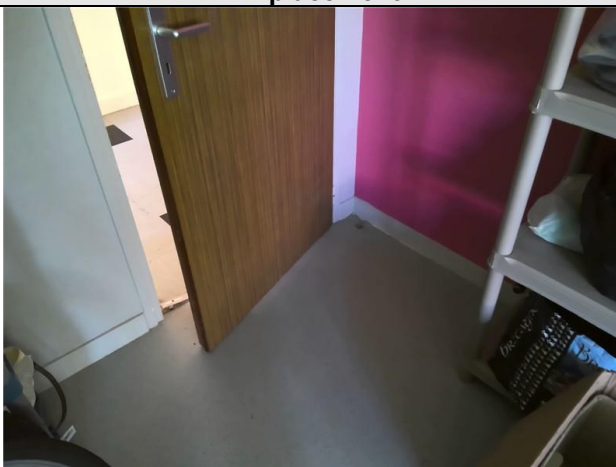

PRELEVEMENT : P016

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaires 108
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement

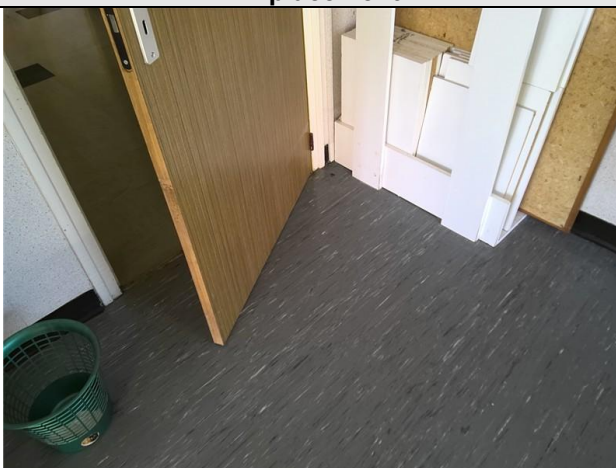

PRELEVEMENT : P017

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaires 108
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - Toutes zones	Présence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P018

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaires 108
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Doublage mur périphérique - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement

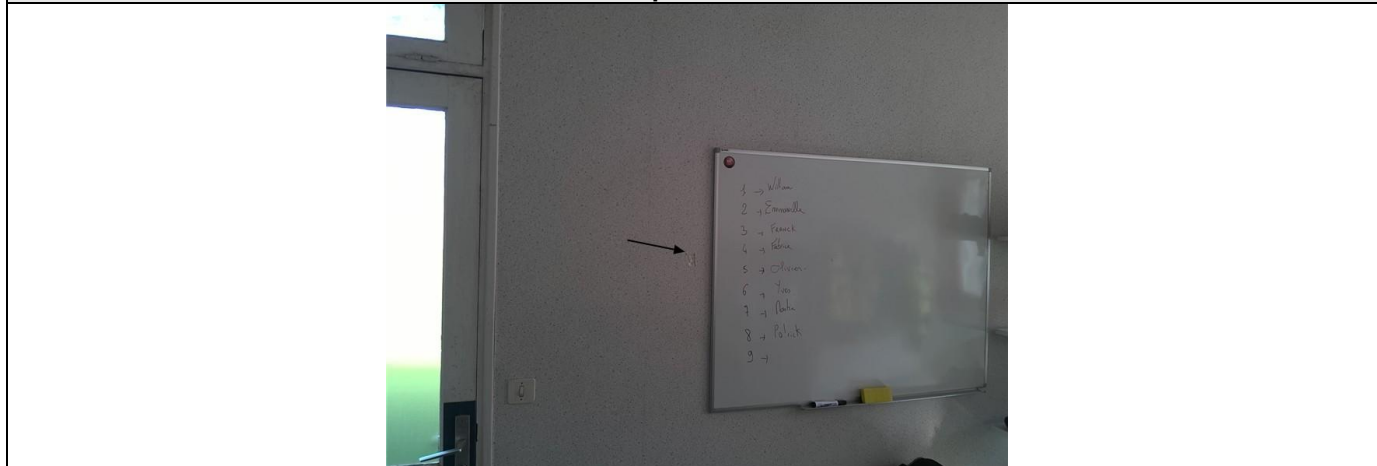

PRELEVEMENT : P019

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaires 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de moquette + ragréage	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	

Emplacement

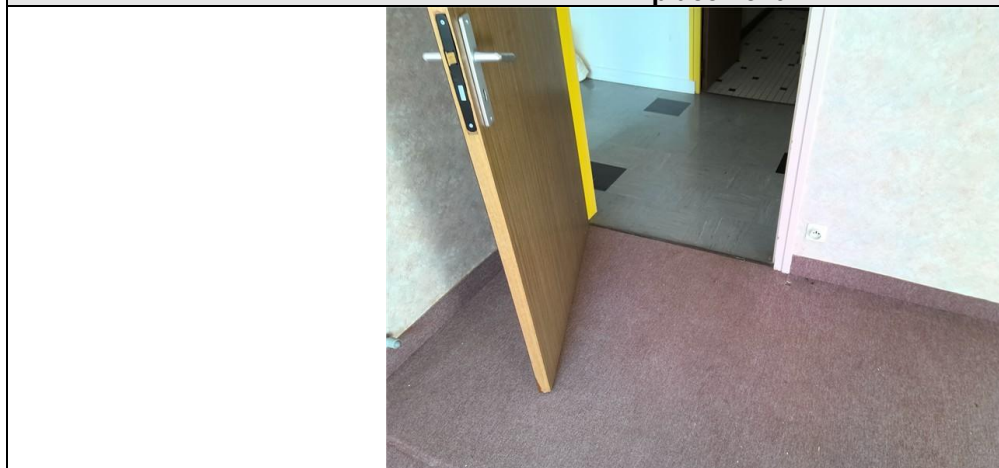

PRELEVEMENT : P020

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaires 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Cloisons - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P021

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaires 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P022

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires 112
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple + Colle + ragréage	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Sol - Sol	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P023

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires 112
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement

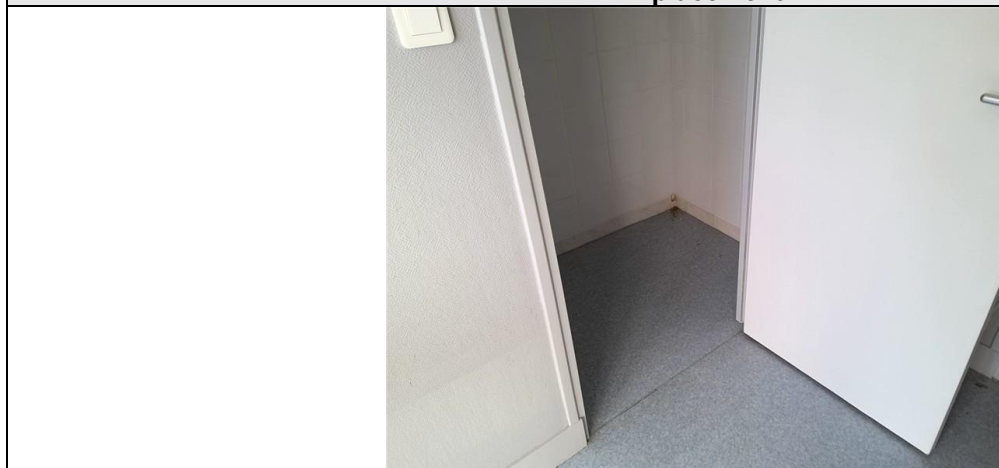

PRELEVEMENT : P024

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires 112
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

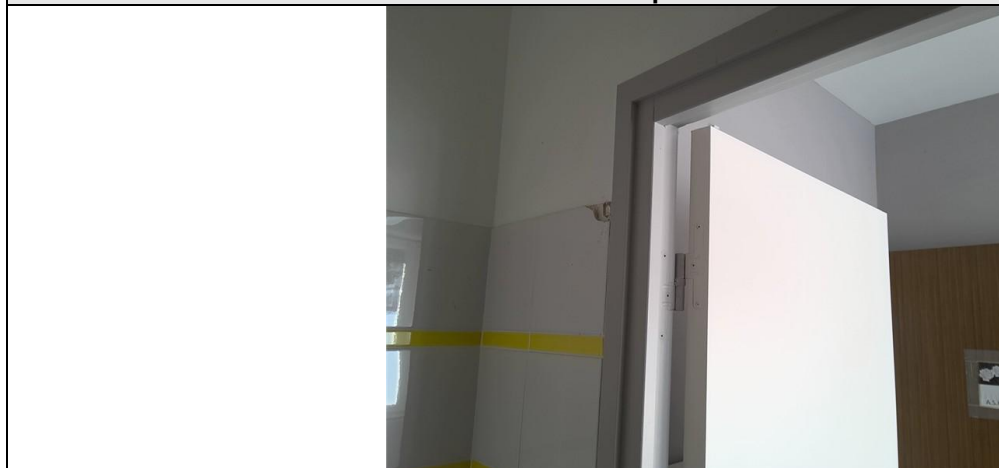

PRELEVEMENT : P025

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaires 113
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle+Ragréage	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Dalles - Sol	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P026

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC/1 étage - Escalier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Dessous escalier - Plafond	Présence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P027

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC/1 étage - Escalier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage + ragréage	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Marches - Escalier	absence d'amiante	

Emplacement

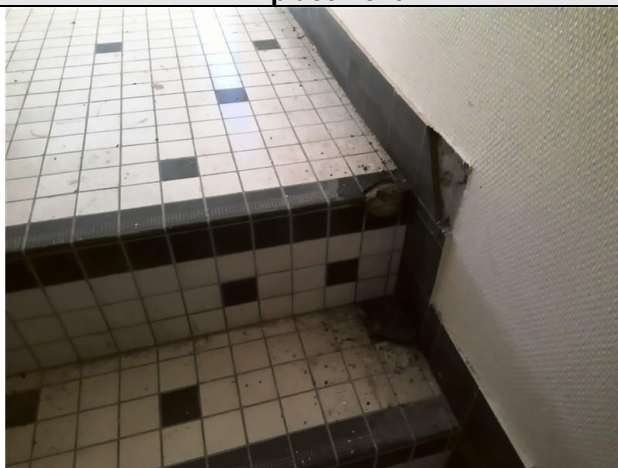

PRELEVEMENT : P028

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC/1 étage - Escalier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	Présence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P029

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Grenier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques fibreuses peinture	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P030

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	1er - Grenier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Charpente métallique peinture	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement

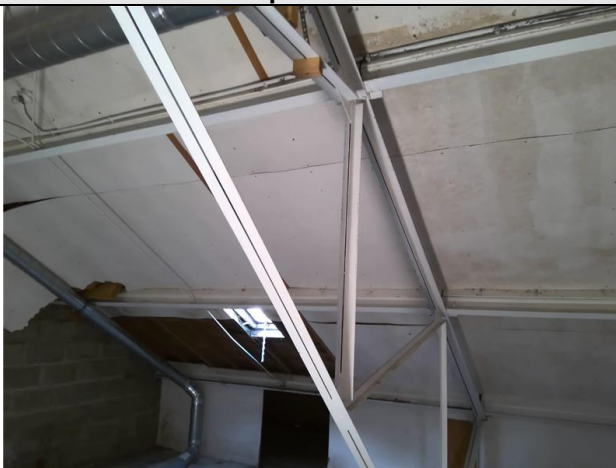

PRELEVEMENT : P031

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaires 108
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Plinthes PVC	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P032

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment peinture	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur de façade - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P033

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic de vitre	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Fenêtre bois n°1 - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P034

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint pierres ciment	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur de façade - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

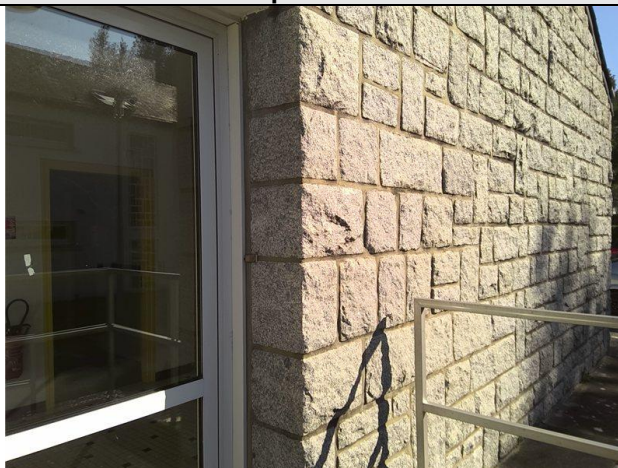

PRELEVEMENT : P035

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment peinture	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Mur de façade - Toutes zones	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P036

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bitume	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Exterieur - Sol	absence d'amiante	

Emplacement

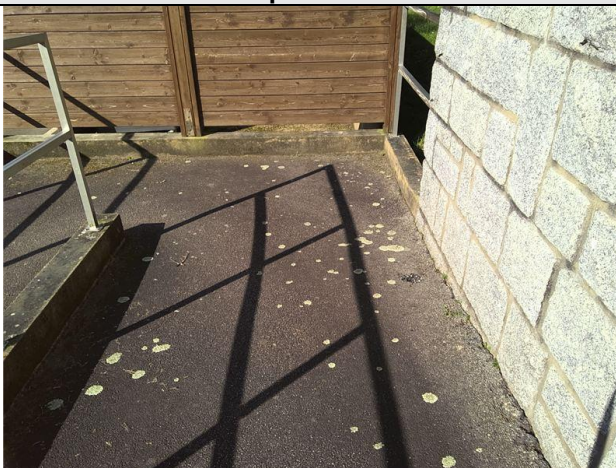

PRELEVEMENT : P037

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	1er SS - Sous-sol
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Hourdis - Flocage	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P038

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	1er SS - Sous-sol
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande résiliente	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P039

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	2ème - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic de vitre	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Fenêtre - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P040

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Sanitaires 102 103
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de Faïence	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Faïence - Toutes zones	Présence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P041

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaires 105
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle+Platre	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P042

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Dégagement 110
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Cloisons - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement

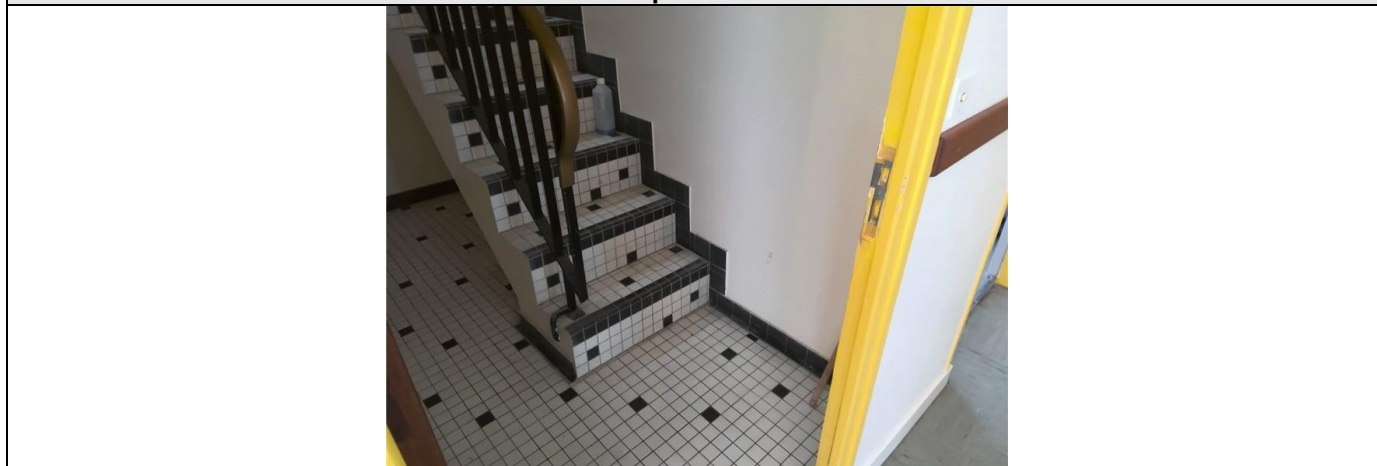

PRELEVEMENT : P043

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Dégagement 109
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P044

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaires 113
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Cloisons - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P045

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC/1 étage - Escalier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P046

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande résiliente	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Doublage - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P047

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Dégagement 109
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Cloisons et murs - Toutes zones	Présence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P048

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Dégagement 109
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre peinture tapisserie	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Cloisons et murs - Toutes zones	Présence d'amiante	


Emplacement



PRELEVEMENT : P049

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaires 105
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles faux plafond+Colle	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	Présence d'amiante	


Emplacement

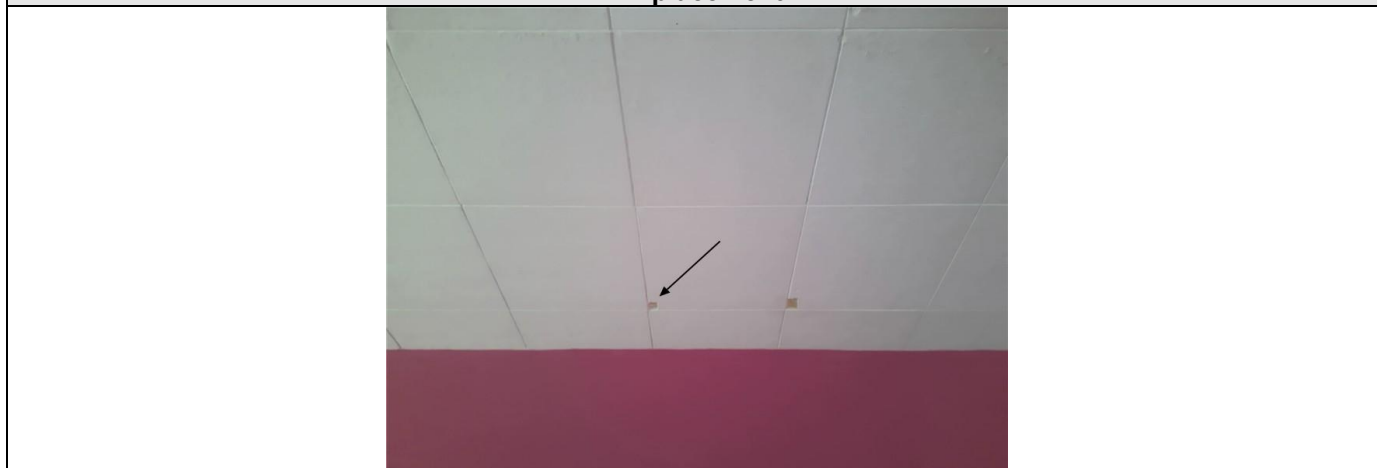

PRELEVEMENT : P050

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Vestiaires 107
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles faux plafond+Colle+Platre	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	Présence d'amiante	

Emplacement

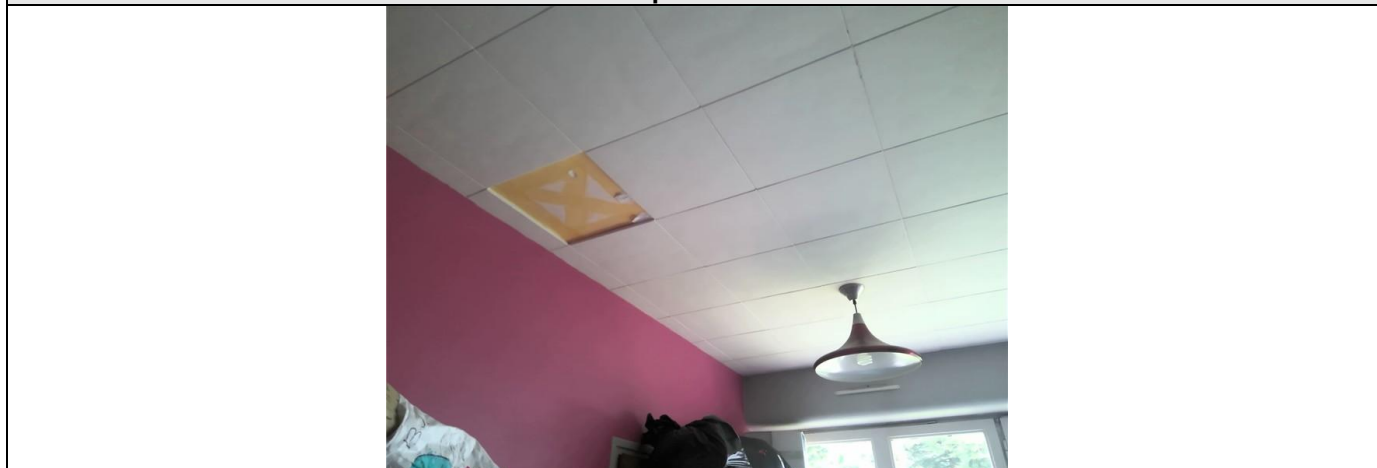

PRELEVEMENT : P051		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Dégagement 109
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture tapisserie	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Cloisons et murs - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)
Emplacement		
		
PRELEVEMENT : P052		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	RDC - Dégagement 109
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Cloisons et murs - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P053		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
EPSM Morbihan	108081 EPSM Morbihan 22.06.26	Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Platre jonction fenetre	04/03/2025	DENIAUD Michel
Localisation		Résultat
Fenêtre bois - Toutes zones		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)
Emplacement		
		


ANNEXE 2 – CROQUIS

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	EPSM Morbihan	
N° dossier :	108081 EPSM Morbihan	
N° planche :	1/3	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	30/06/2026	
Intervenant :	DENIAUD Michel	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Croquis N°1	
Adresse :	22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

 *Conduit fibrociment*

Légende :

Plan de masse :

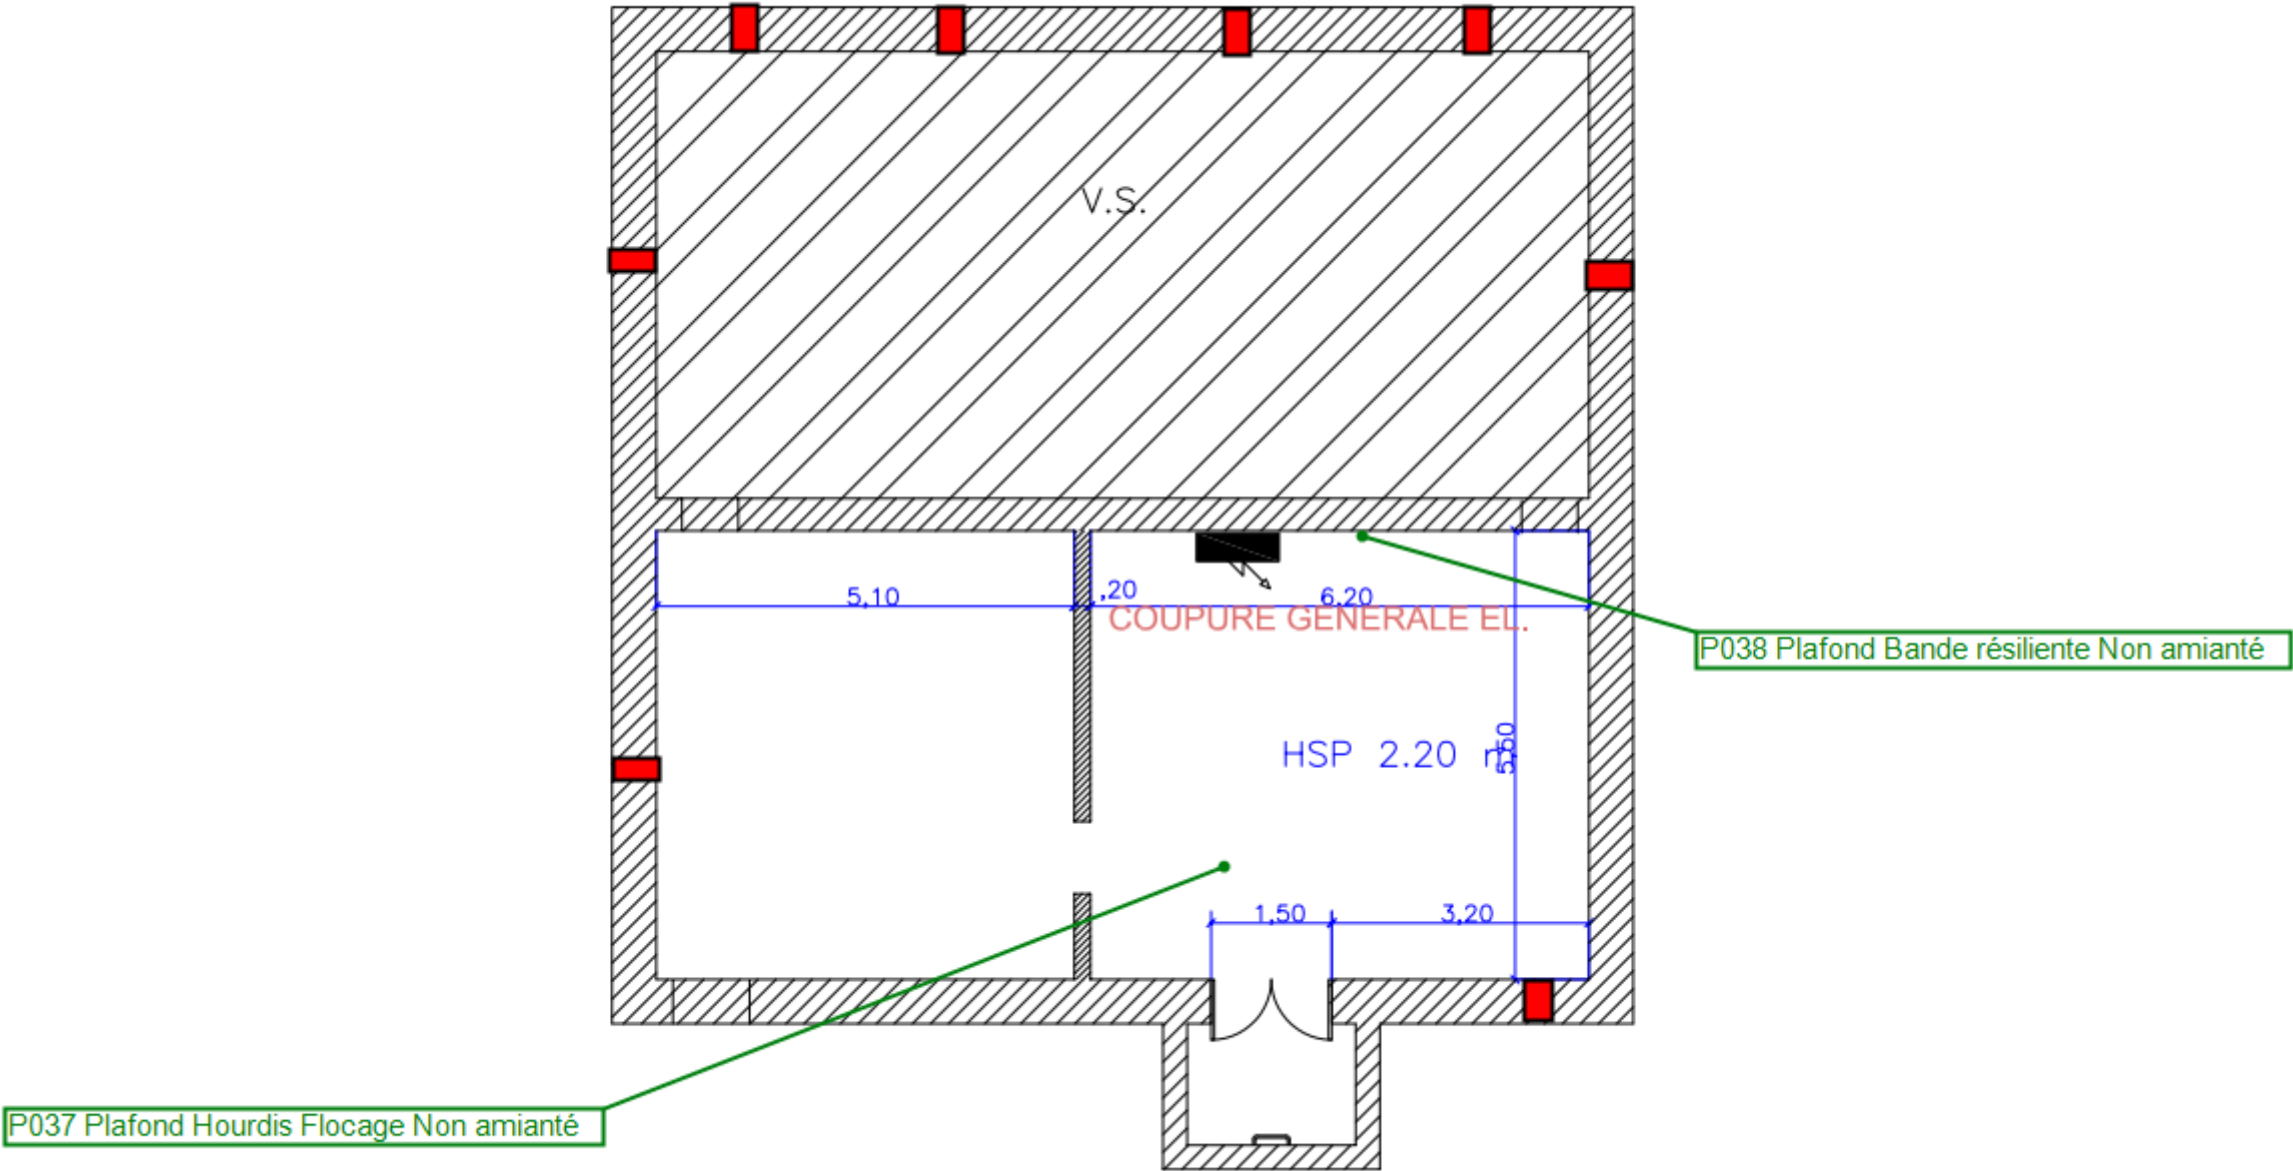

 Colle de faïence
 Revêtement de mur "tapisserie peinture"
(plâtre non amianté)
 Plafond: Peinture sur plâtre
 Colle de plinthes
 Colle de dalles de faux plafond
 Enduit plâtre autour des fenêtres

Légende :


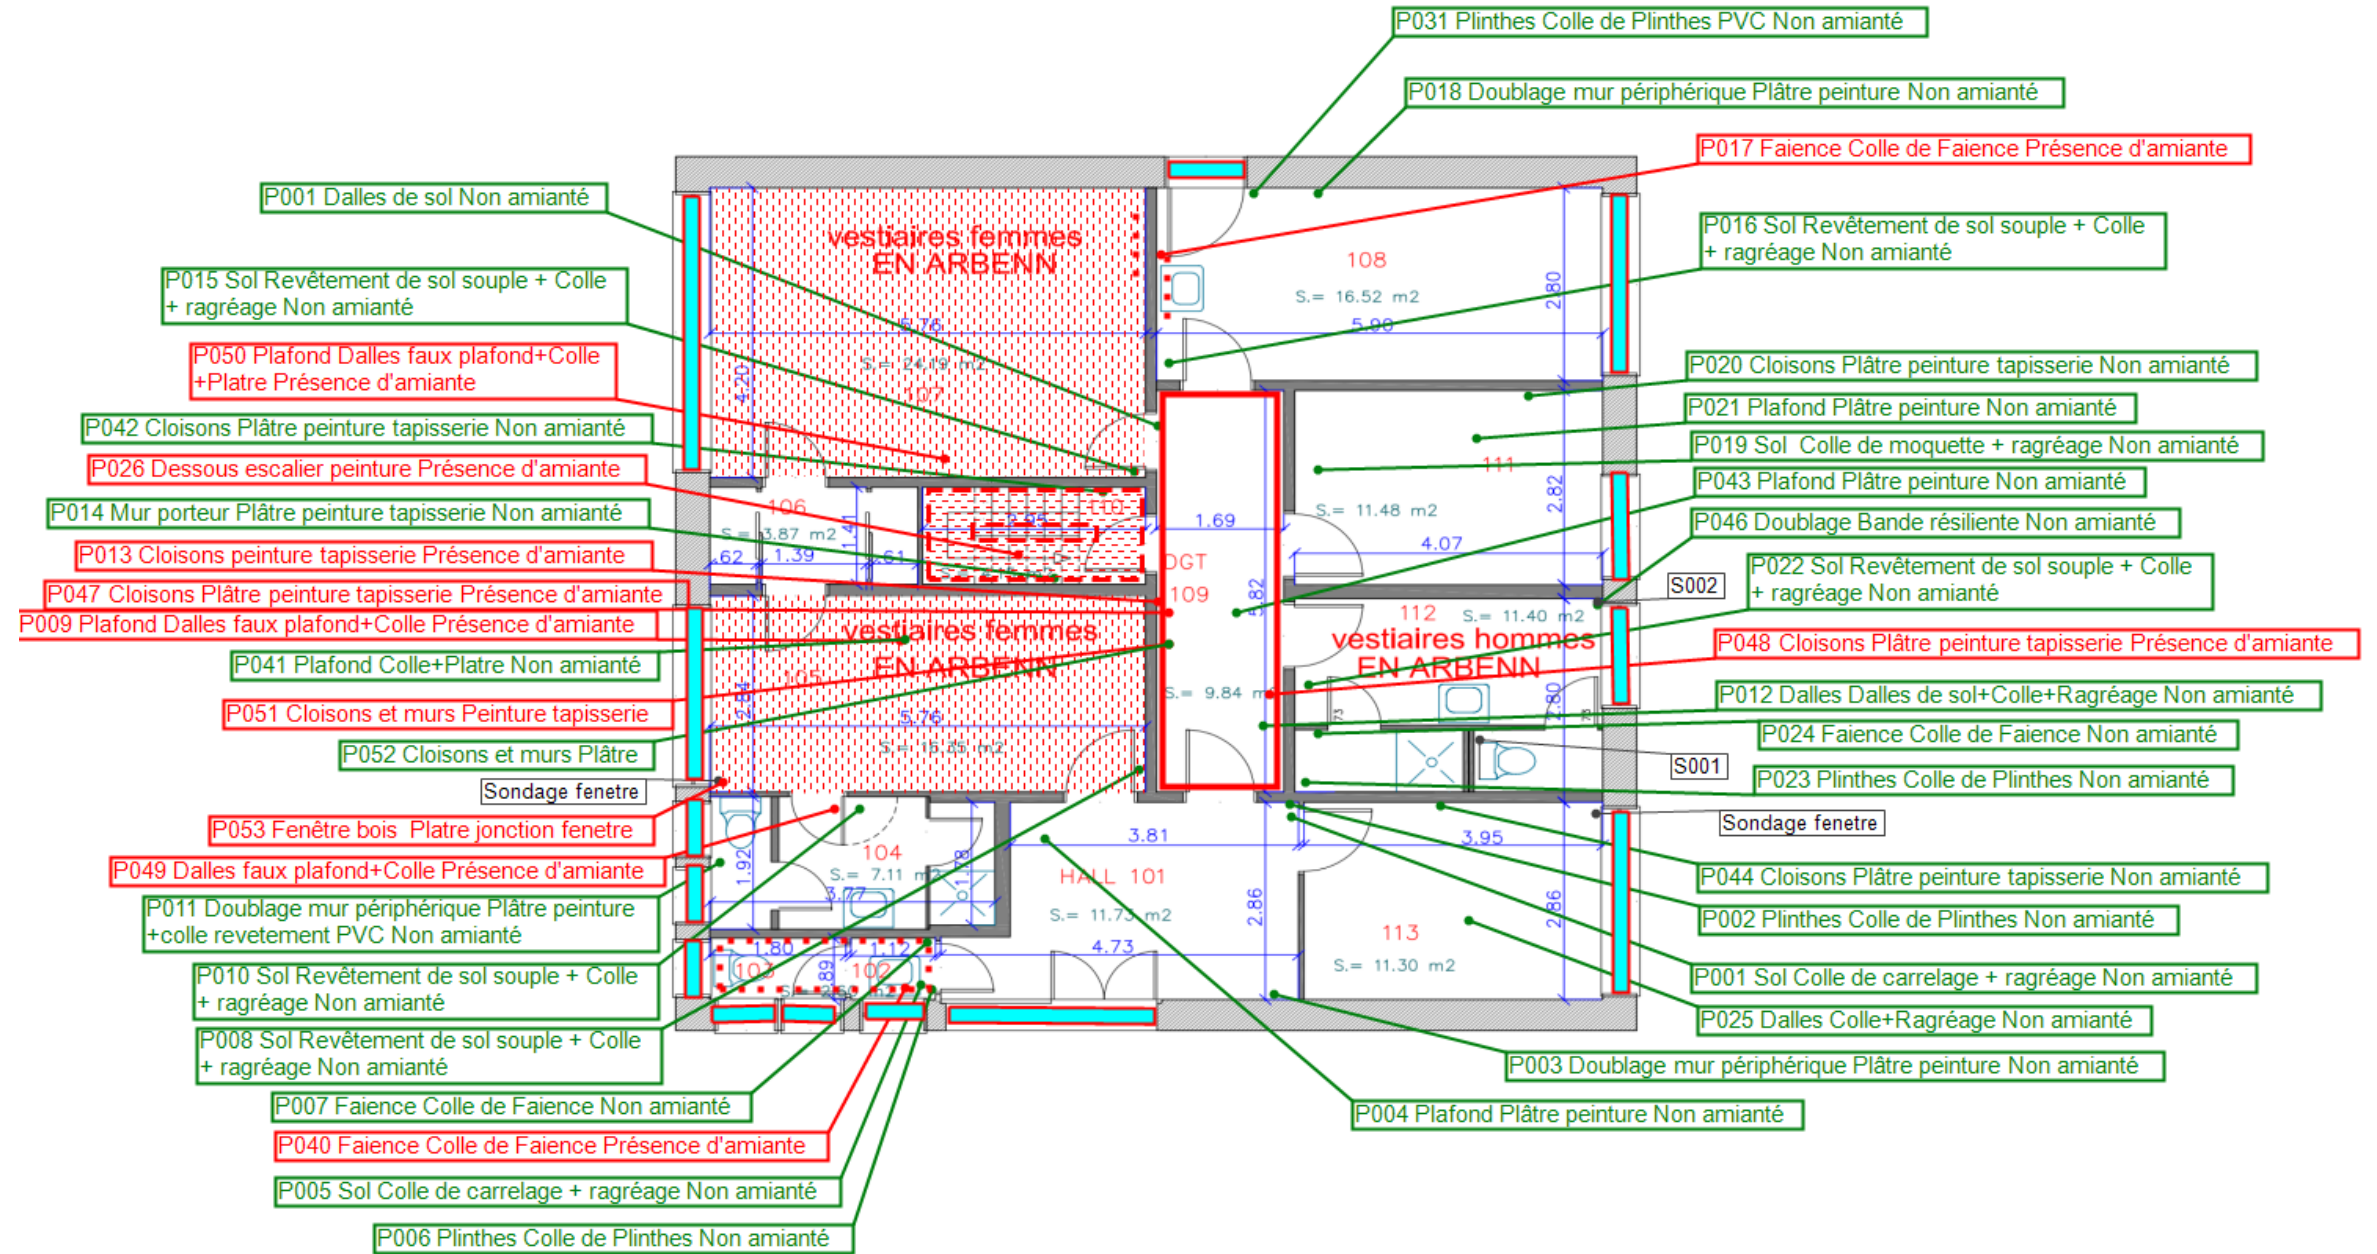


		Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :		EPSM Morbihan	
N° dossier :		108081 EPSM Morbihan	
N° planche :		3/3	Version : 0
Type :		Croquis	
Date		30/06/2026	
Intervenant :		DENIAUD Michel	
Origine du plan :		Cabinet de diagnostics	
Titre :		Croquis N°3	
Adresse :		22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ	
Bât.- Niveau - Lot :			
Commentaire :			
		Colle de plinthe	
		Conduit EP en fibrociment	
<u>Légende :</u>			
<u>Plan de masse :</u>			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

RAPPORT DTA

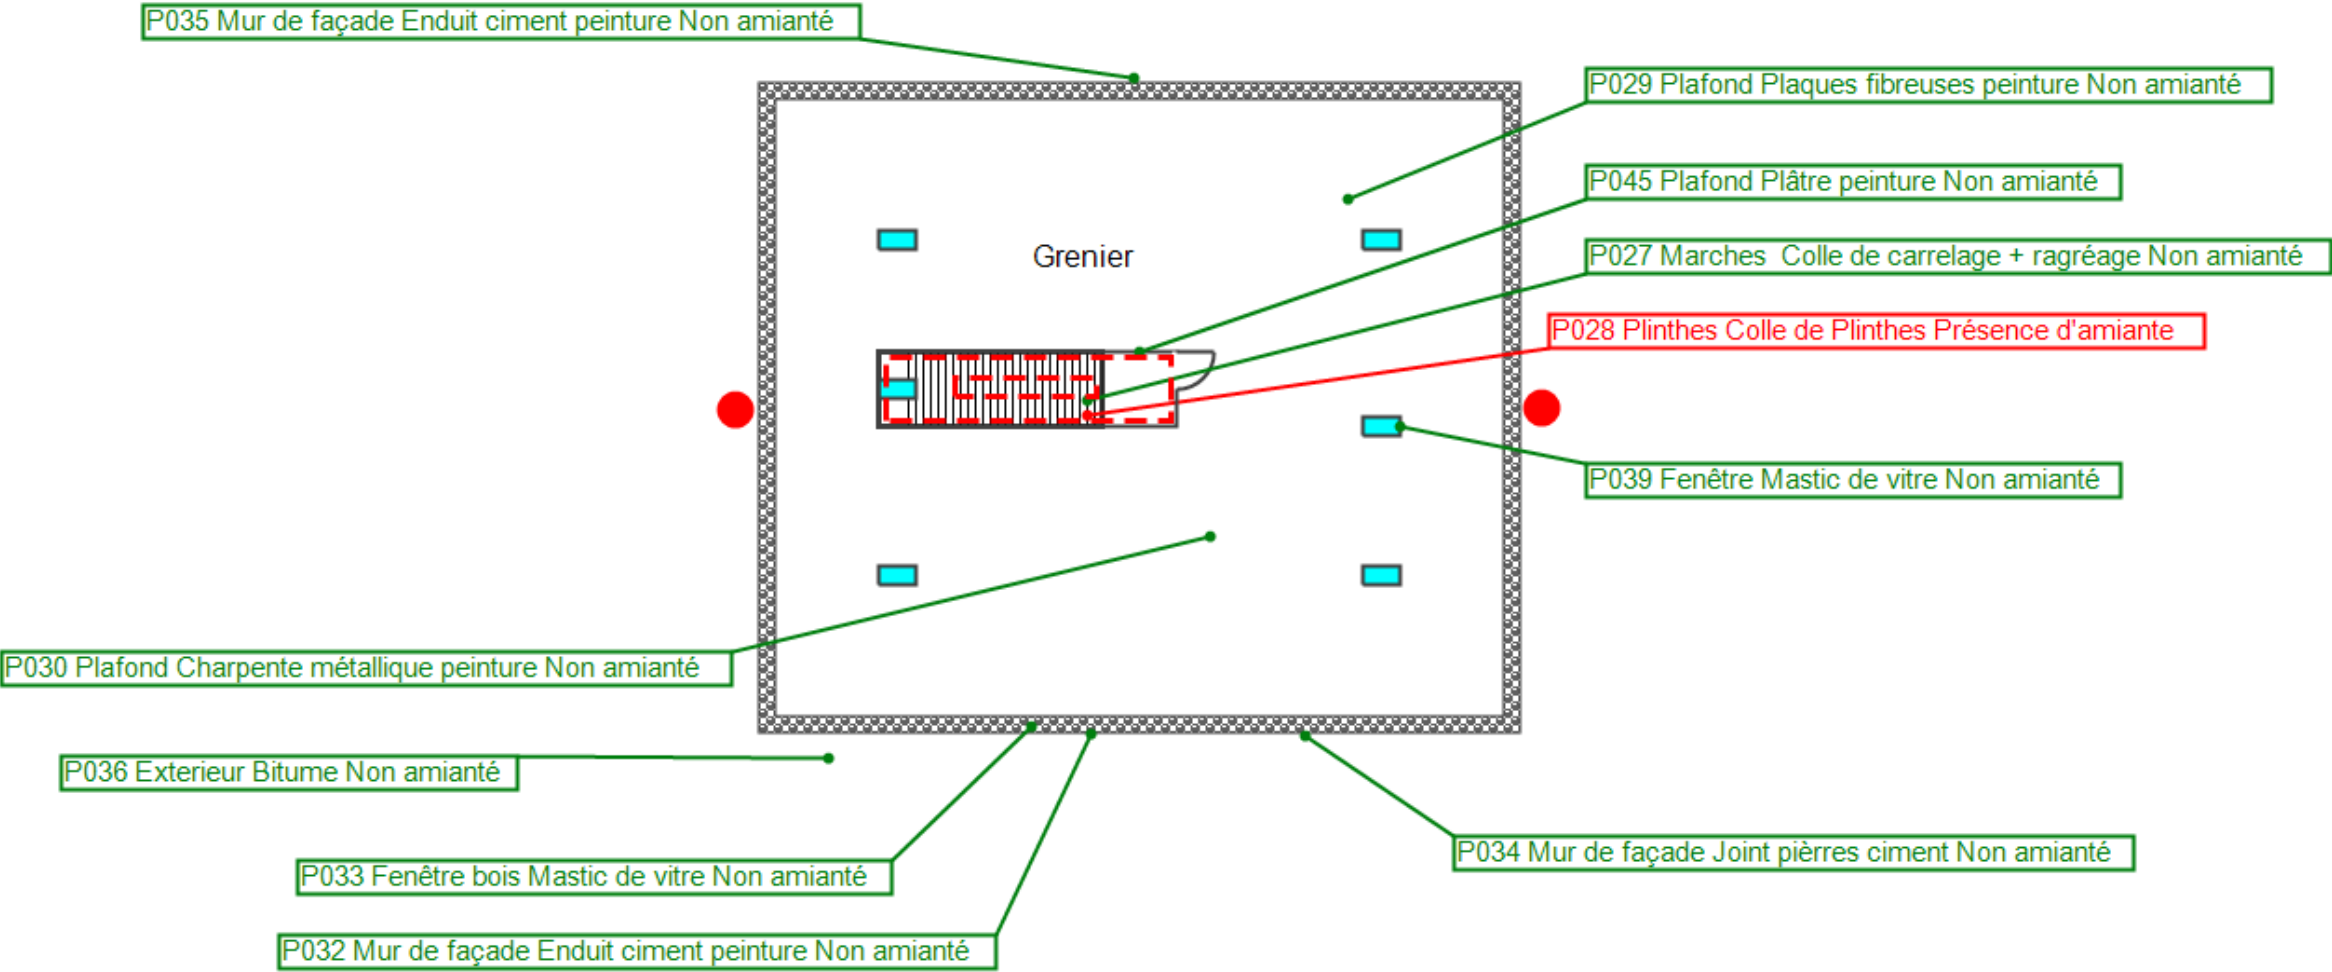

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-43283 EN DATE DU 08/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0723-43283 Réf. Commande Client : 39812 EPSM Morbihan 25.07.23--2752--6495--1328-113908117
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 04/08/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072308-6727	
Réf échantillon client : P001 - Dalles de sol - RDC - Dégagement - Sol - Dalles		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore avec poussières	
* Peinture en faible quantité non séparable + Revêtement cassant gris	META (A) le 07/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (2)
* Colle polymère incolore avec poussières	META (B) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DCF

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pauline ROBARD analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/1

Amiante

Document 2



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8277/m1 EN DATE DU 11/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Ce rapport annule et remplace le rapport IT0725-8277 émis précédemment qui doit être détruit. Toute utilisation de la version précédente et de ses éventuelles reproductions engage la responsabilité du destinataire du rapport. Les modifications sont identifiées par un trait dans la marge.

Client : ELIBAT 44 (EX IM - NANTES) Le Grand large 5 rue de St Nazaire 44800 SAINT HERBLAIN	Réf. Commande ITGA : IT0725-8277 Réf. Commande Client : 56-108081 EPSM Morbihan 04.03.25-434-1223-78-161248515
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Légende : **M** Résultat modifié depuis la version précédente **N** Résultat ajouté depuis la version précédente

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-6066	
Réf échantillon client : P001 - Colle de carrelage + ragréage - RDC - Hall - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage gris hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise non séparable + Ragréage gris hétérogène non séparable + Joint cassant gris	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-6067	
Réf échantillon client : P002 - Colle de Plinthes - RDC - Hall - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Poussières	
* Peinture + Colle grise	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH
Carrelage + Poussières	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/9

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8277/m1 EN DATE DU 11/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-6068	
Réf échantillon client : P003 - Plâtre peinture - RDC - Hall - Toutes zones - Doublage mur périphérique		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc	
* Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 05/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-6069	
Réf échantillon client : P004 - Plâtre peinture - RDC - Hall - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-6070	
Réf échantillon client : P005 - Colle de carrelage + ragréage - RDC - Sanitaires 102 103 - Sol - Sol		Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise en vrac / Ragréage gris	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
* Colle grise en vrac non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-6071	
Réf échantillon client : P006 - Colle de Plinthes - RDC - Sanitaires 102 103 - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Matériau blanc / Joint cassant gris	
* Carrelage + Matériau blanc non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (4)
Colle grise en vrac	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-6072/m1	
Réf échantillon client : P007 - Colle de Faïence - RDC - Sanitaires 102 103 - Toutes zones - Faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche en vrac	
M Carrelage	---	Non analysé	
M * Colle blanche en vrac	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/9

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8277/m1 EN DATE DU 11/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P008 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Vestiaires 105 - Sol - Sol Réf échantillon ITGA : IT072503-6073 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris			
* Revêtement souple gris	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P009 - Dalles faux plafond+Colle - RDC - Vestiaires 105 - Plafond - Plafond Réf échantillon ITGA : IT072503-6074/m1 Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux blanc avec couche en papier			
M * Peinture non séparable + Matériau fibreux blanc avec couche en papier	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Trémolite	Analyste : RLP (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P010 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Sanitaires 104 - Sol - Sol Réf échantillon ITGA : IT072503-6075 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau blanc			
* Revêtement souple bleu	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PDL
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau blanc non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PDL (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P011 - Plâtre peinture+colle revêtement PVC - RDC - Sanitaires 104 - Toutes zones - Doublage mur périphérique Réf échantillon ITGA : IT072503-6076 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Matériau plâtreux blanc			
* Revêtement souple gris	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PDL
* Colle polymère jaune non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PDL (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/9

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8277/m1 EN DATE DU 11/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P012 - Dalles de sol+Colle+Ragréage - RDC - Dégagement 109 - Sol - Dalles Réf échantillon ITGA : IT072503-6077 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune avec couche en papier / Ragréage rose			
* Revêtement souple gris	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE
* Colle polymère jaune avec couche en papier non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P013 - Plâtre peinture - RDC - Dégagement 109 - Toutes zones - Cloisons Réf échantillon ITGA : IT072503-6078/m1 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc			
M * Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RLP (3)
M * Matériau plâtreux blanc	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P014 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Dégagement 110 - Toutes zones - Mur porteur Réf échantillon ITGA : IT072503-6079 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc			
* Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P015 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Vestiaires 107 - Sol - Sol Réf échantillon ITGA : IT072503-6080 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris			
* Revêtement souple gris	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/9

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8277/m1 EN DATE DU 11/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P016 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Vestiaires 108 - Sol - Sol			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6081 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune avec couche fibreuse / Ragréage gris	
* Revêtement souple gris	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK
* Colle polymère jaune avec couche fibreuse non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P017 - Colle de Falence - RDC - Vestiaires 108 - Toutes zones - Falence			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6082 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TIS (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P018 - Plâtre peinture - RDC - Vestiaires 108 - Toutes zones - Doublage mur périphérique			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6083 Description ITGA : Papier / Peinture / Matériau plâtreux blanc	
* Papier non séparable + Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P019 - Colle de moquette + ragréage - RDC - Vestiaires 111 - Sol - Sol			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6084 Description ITGA : Moquette grise avec couche en mousse / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
* Moquette grise avec couche en mousse	META (B) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P020 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Vestiaires 111 - Toutes zones - Cloisons			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6085 Description ITGA : Papier / Peinture / Matériau plâtreux blanc	
* Papier non séparable + Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/9

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8277/m1 EN DATE DU 11/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P021 - Plâtre peinture - RDC - Vestiaires 111 - Plafond - Plafond			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6086 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P022 - Revêtement de sol souple + Colle + ragréage - RDC - Sanitaires 112 - Sol - Sol			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6087 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau blanc	
* Revêtement souple bleu	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau blanc non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P023 - Colle de Plinthes - RDC - Sanitaires 112 - Toutes zones - Plinthes			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6088 Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Joint cassant blanc	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle blanche + Joint cassant blanc	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P024 - Colle de Falence - RDC - Sanitaires 112 - Toutes zones - Falence			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6089 Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée / Joint cassant blanc	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle blanche + Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P025 - Colle+Ragréage - RDC - Vestiaires 113 - Sol - Dalles			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6090 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris	
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 6/9

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8277/m1 EN DATE DU 11/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P026 - Plâtre peinture - RDC/1 étage - Escalier - Plafond - Dessous escalier			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6091/m1 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
M * Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RLP (2)
M * Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 11/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RLP (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P027 - Colle de carrelage + ragréage - RDC/1 étage - Escalier - Escalier - Marches			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6092 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage gris / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise non séparable + Ragréage gris non séparable + Joint cassant gris	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FTM (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P028 - Colle de Plinthes - RDC/1 étage - Escalier - Toutes zones - Plinthes			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6093 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris en faible quantité	
* Peinture non séparable + Joint cassant gris en faible quantité non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TIS (4)
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TIS
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P029 - Plaques fibreuses peinture - 1er - Grenier - Plafond - Plafond			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6094 Description ITGA : Peinture / Matériau beige / Matériau fibreux marron avec fibres	
* Peinture non séparable + Matériau beige non séparable + Matériau fibreux marron avec fibres	MOLP + META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste(s) : OFP / MVS (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P030 - Charpente métallique peinture - 1er - Grenier - Plafond - Plafond			
		Réf échantillon ITGA : IT072503-6095 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
* Peintures multiples en vrac	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 7/9

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8277/m1 EN DATE DU 11/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-6096	
Réf échantillon client : P031 - Colle de Plinthes PVC - RDC - Vestiaires 108 - Toutes zones - Plinthes		Description ITGA : Peinture / Matériau souple noir / Colle polymère jaune en faible quantité / Matériau plâtreux blanc en faible quantité	
* Peinture non séparable + Matériau souple noir + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (B) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFF (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-6097	
Réf échantillon client : P032 - Enduit ciment peinture - Façade - Toutes zones - Mur de façade		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
* Peinture non séparable + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-6098	
Réf échantillon client : P033 - Mastic de vitre - Façade - Toutes zones - Fenêtre bois		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
* Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SSH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-6099	
Réf échantillon client : P034 - Joint pierres ciment - Façade - Toutes zones - Mur de façade		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac hétérogène / Matériau blanc en vrac hétérogène	
* Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + Matériau blanc en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-6100	
Réf échantillon client : P035 - Enduit ciment peinture - Façade - Toutes zones - Mur de façade		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-6101	
Réf échantillon client : P036 - Bitume - Façade - Sol - Extérieur		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons	
* Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (B) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 8/9

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-8277/m1 EN DATE DU 11/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P037 - Hourdis - Flocage - 1er SS - Sous-sol - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072503-6102 Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
* Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : PDL
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P038 - Bande résiliente - 1er SS - Sous-sol - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT072503-6103 Description ITGA : Matériau fibreux blanc en faible quantité / Matériau bitumineux noir en vrac	
* Matériau fibreux blanc en faible quantité non séparable + Matériau bitumineux noir en vrac	MOLP + META (B) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 8	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ILM (3)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P039 - Mastic de vitre - 2ème - Toiture - Toutes zones - Fenêtre		Réf échantillon ITGA : IT072503-6104 Description ITGA : Peinture avec poussières / Matériau compact blanc en vrac	
* Peinture avec poussières non séparable + Matériau compact blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SYK (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
 (2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
 (3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 9/9

Document 3



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-10417 EN DATE DU 21/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ELIBAT 44 (EX IM - NANTES) Le Grand large 5 rue de St Nazaire 44800 SAINT HERBLAIN	Réf. Commande ITGA : IT0725-10417 Réf. Commande Client : 56-108081 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1223--94-161539727
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-25249	
Réf échantillon client : P040 - Colle de Faience - RDC - Sanitaires 102 103 - Toutes zones - Faience		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
* Peinture en faible quantité (3) + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 21/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : PDL (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-25252	
Réf échantillon client : P041 - Colle+Platre - RDC - Vestiaires 105 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Colle polymère jaune non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 21/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-10417 EN DATE DU 21/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P042 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Dégageant 110 - Toutes zones - Cloisons	Réf échantillon ITGA : IT072503-25256 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc		
* Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 21/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P043 - Plâtre peinture - RDC - Dégageant 109 - Plafond - Plafond	Réf échantillon ITGA : IT072503-25260 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac		
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 21/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P044 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Vestiaires 113 - Toutes zones - Cloisons	Réf échantillon ITGA : IT072503-25262 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc / Papier		
* Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 21/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P045 - Plâtre peinture - RDC/1 étage - Escalier - Plafond - Plafond	Réf échantillon ITGA : IT072503-25264 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac		
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 21/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(3) La quantité de la couche à disposition ne permet pas de garantir la limite de détection.
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/2

Amiante

Document 4



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
 sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-11742 EN DATE DU 28/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ELIBAT 44 (EX IM - NANTES) Le Grand large 5 rue de St Nazaire 44800 SAINT HERBLAIN	Réf. Commande ITGA : IT0725-11742 Réf. Commande Client : 56-108081 EPSM Morbihan 04.03.25--434--1223--104-151400753
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
 ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
 Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
 électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-36318	
Réf échantillon client : P046 - Bande résiliente - Façade - Toutes zones - Doublage		Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
* Matériau bitumineux noir	META (B) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-36319	
Réf échantillon client : P047 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Dégagement 109 - Toutes zones - Cloisons et murs		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : IOC (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-11742 EN DATE DU 28/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-36320	
Réf échantillon client : P048 - Plâtre peinture tapisserie - RDC - Dégagement 109 - Toutes zones - Cloisons et murs		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : IOC (2)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-36321	
Réf échantillon client : P049 - Dalles faux plafond+Colle - RDC - Vestiaires 105 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peintures multiples / Colle polymère jaune / Mousse blanche	
* Peintures multiples non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Trémolite	Analyste : AYK (3)
* Mousse blanche	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072503-36322	
Réf échantillon client : P050 - Dalles faux plafond+Colle+Plâtre - RDC - Vestiaires 107 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Colle polymère jaune / Mousse blanche	
* Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Trémolite	Analyste : AYK (3)
* Mousse blanche	META (B) le 28/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFE

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Vincent GEFFROY Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/2

S.3767642.0.PDF



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
 sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-26284 EN DATE DU 29/06/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE (56) Zone Tertiaire de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES	Réf. Commande ITGA : IT0726-26284 Réf. Commande Client : 108081 EPSM Morbihan 22.06.26--57--132-0-190721374
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 24/06/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
 ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme
 Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
 Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
 électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P051 - RDC - Dégagement 109 - Toutes zones - Cloisons et murs - Peinture tapisserie		Réf échantillon ITGA : IT072606-40739 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux beige	
1 * Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux beige non séparable	(1) META (A) le 27/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MVS (4)
Réf dossier client : EPSM Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ Réf échantillon client : P052 - RDC - Dégagement 109 - Toutes zones - Cloisons et murs - Plâtre		Réf échantillon ITGA : IT072606-40740 Description ITGA : Matériau plâtreux beige en vrac	
1 * Matériau plâtreux beige en vrac	META (A) le 29/06/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
 laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-26284 EN DATE DU 29/06/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSP Morbihan + - 22 rue de l'hôpital - 56890 - SAINT-AVÉ		Réf échantillon ITGA : IT072606-40741	
Réf échantillon client : P053 - Façade - Toutes zones - Fenêtre bois - Plâtre jonction fenêtre		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux beige	
1 * Peinture non séparable + Matériau plâtreux beige non séparable	(1) META (A) le 29/06/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RBY (4)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

1. accréditation n° 1-5967

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 2/2

ANNEXE 4 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

ANNEXE 5 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre de mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrément important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ATTESTATION(S)

Agence Versailles Château
MANDEFIELD & DARGNIES
32 rue du Maréchal Foch
78000 Versailles
Tél : 01 39 50 12 12
e-mail : versailleschateau@allianz.fr

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

ALLIANZ IARD, COMPAGNIE D'ASSURANCES dont le siège social est situé 1 cours Michelet CS 3051 92076 Paris la Défense Cedex, certifie que :

ELIBAT
5 rue Saint Nazaire
44800 SAINT HERBLAIN

Est garantie par un contrat **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** :
n° **43 370 182**

Ce contrat a pour objet de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités déclarées aux dispositions particulières, à savoir :

Recherche d'amiante selon la législation et réglementation en vigueur.

Diagnostic et contrôle dans le cadre de la réglementation amiante selon les décrets parus ou à paraître, sans réalisation de travaux mais avec les prélèvements pour analyse (Diagnostic en parties communes et privatives)

Diagnostics parasitaires (Diagnostics termites et autres xylophages)

Diagnostic plomb :

- CREP Constat de risque d'exposition au plomb
- Diagnostic plomb dans l'eau destinée à la consommation humaine y compris dans les tours aéro réfrigérantes (Evaluation du risque sanitaire lié au paramètre plomb dans les réseaux communs de distribution d'eau potable selon la norme NF P 41-021 ou toute autre norme qui lui serait substituée)

-Diagnostic adapté aux différentes situations (vente, principe de précaution et décent, diagnostic avant travaux.

-Surveillance annuelle des risques diagnostiqués.

-Recommandation en terme de travaux à réaliser (délais, type de travaux...)

Contrôle légionnelle : Diagnostic légionnelle dans les réseaux d'eau chaude sanitaire et les

tours aéro réfrigérantes dans le cadre de l'arrêté du 13/12/2004.

Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé.

Diagnostic de Performance Energétique dans le cadre du décret N°2006-1147 du 14 septembre 2006

Evaluation des risques professionnels dans le cadre du document (aide à la rédaction du document unique : établissement d'un dossier à partir des informations données par le client de documents permettant à ce dernier de réaliser et de valider le document unique, actualisation annuelle de ces dossiers)

Diagnostic qualité sécurité des installations intérieures de gaz chez les particuliers.

- Diagnostic en habitation pour le compte de GAZ de France l'activité est réalisée selon les recommandations de GAZ DE France, conformément au référentiel NF EN ISO/CEI 17020 ou tout autre référentiel qui lui serait substitué,

Conseil en matière de travaux à effectuer en cas de danger grave et immédiat, et d'aide au financement de ces travaux.

Diagnostic réglementaire des installations intérieures de gaz des locaux à usage d'habitation.

Métré des locaux selon la loi dite CARREZ(loi 96/1107 du 18 décembre 1996 et décret N°97/532 du 23 mai 1997)

Etats des lieux

Etablissement d'états des lieux relatifs à la conformité des logements aux normes de surface et d'habitabilité dans le cadre du prêt à taux zéro

Diagnostic des installations électriques chez les particuliers

Dossier Diagnostic technique(DDT) selon ordonnance 2005-655 du 08 juin 2005 (location et ventes)

Audits et attestations d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et gestion des agendas AD'apP

Diagnostics techniques avant mise en copropriété dans le cadre de la loi SRU

Etat des risques naturels et technologiques (ERNT) dans le cadre du décret 2005-134 du 15 février 2005

Vérifications techniques réglementaires au titre de la protection contre les risques de panique et incendie dans les ERP ou les ERT, dans le cadre de l'agrément délivré par le ministère de l'intérieur et du certificat d'accréditation N°3-049

Vérifications réglementaires de toutes installations électriques, à caractère périodique et initial, première mise en service, mise en demeure, dans les ERP-IGH et bâtiments industriels

Vérifications Consuel (décret du 14 / 12 /1972)
Contrôles des installations électriques par thermographie infrarouge, déclaration Q18 et

Q19 selon documents techniques D18 et D19 de l'APSAAD,

Vérifications réglementaires sur les appareils et engins de levage,

Vérifications réglementaires d'appareils à pression des gaz,

Mesures de bruit,

Audit technique complet et de mise en sécurité des ascenseurs et des escalators dans le cadre réglementaire en vigueur (loi SAE), dans les ERP et IGH, portes et portails, À L'EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE ET/OU DE PRÉCONISATION OU RÉALISATION DE TRAVAUX DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (INSTALLATION, ENTRETIEN, MAINTENANCE...)

Contrôles réglementaires des portes et portails automatiques Attestation de contrôle en vue de crédit d'impôts des pompes à chaleur AIR / AIR.

Contrôle et vérification de compactage de remblais et de tranchées par pénétromètre, Inspections télévisées de réseaux,

Contrôle d'étanchéité des canalisations et regards, à l'air, à l'eau,

Visites et examen approfondis périodiques des installations consommant de l'énergie thermique dans le cadre de l'agrément délivré au titre du décret du 16/09/98,

Contrôle et diagnostic sécurité dans le cadre de l'arrêté du 02 08 1977 portant sur les installations de gaz combustibles situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation.

DAAF Détecteur Avertisseur Autonome de Fumées.

AUDIT ENERGETIQUE pour les diagnostiqueurs certifiés DPE.

La présente attestation valable du 01 Janvier 2026 au 31 Décembre 2026, ne peut engager ALLIANZ IARD en dehors des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Toute adjonction autre que le cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

Fait à Versailles, le 18 décembre 2025

Agence Versailles Château
MANDEFIELD & DARGNIES

Conformément à l'article L.112-3 du Code des Assurances, la présente Attestation vaut présomption de garantie

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier



Certificat diagnosticteur immobilier numérique

N° CPDI3609 Version 014

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DENIAUD Michel

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 09/06/2021 - Date d'expiration : 08/06/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 09/06/2021 - Date d'expiration : 08/06/2028
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 07/07/2021 - Date d'expiration : 06/07/2028
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 07/07/2021 - Date d'expiration : 06/07/2028
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 11/10/2021 - Date d'expiration : 10/10/2028
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 09/06/2021 - Date d'expiration : 08/06/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 11/10/2021 - Date d'expiration : 10/10/2028
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 07/07/2021 - Date d'expiration : 06/07/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : <https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/>

Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 modifiant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev23



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier



Certificat diagnosticteur immobilier numérique

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 modifiant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev23