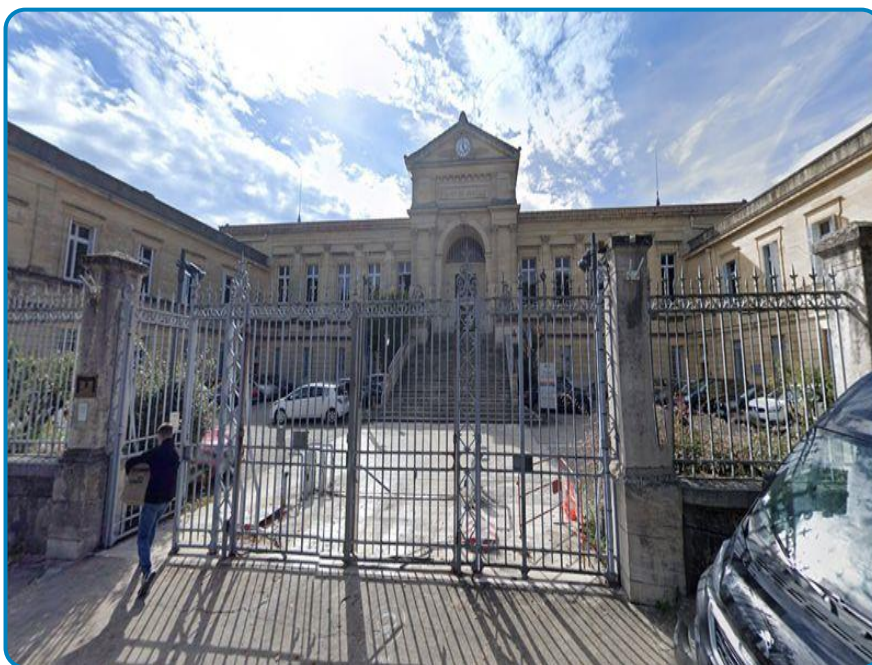
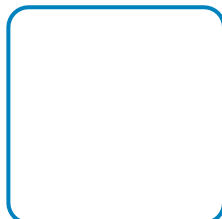
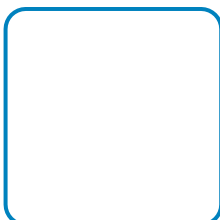


Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti



Adresse de l'immeuble :

**Place Armand Fallières
Service du parquet
47000 AGEN**

Date d'édition du rapport : **05/05/2026**

Opérateur de repérage : **Mickaël AMBAL**

Certification n°382 délivrée jusqu'au 23/06/2028 par LCP Certification

Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : **Mail Charlene Castella le 24/03/2026**

SOMMAIRE

■ Contexte de la mission	3
▶ Désignation de l'immeuble	3
▶ Désignation du propriétaire	3
▶ Désignation de l'opérateur de repérage	3
▶ Réalisation de la mission	3
▶ Cadre réglementaire	3
▶ Limites du domaine d'application du repérage	4
■ Conclusion	4
▶ Locaux ou parties de locaux non visités	4
▶ Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés	4
▶ Obligation de transmission du rapport	5
▶ Dates de visite et d'établissement du rapport	5
■ Conditions de réalisation du repérage	5
▶ Historique de la mission	5
▶ Programme de repérage réglementaire	5
▶ Modes opératoires	6
▶ Conditions spécifiques du repérage	6
▶ Constatations diverses	6
■ Résultats détaillés du repérage	6
▶ Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés	6
▶ Locaux visités & matériaux et produits repérés	7
▶ Matériaux et produits contenant de l'amiante	16
▶ Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante	16
■ Annexes	23
▶ Zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)	23
▶ Rapports précédemment réalisés	28
▶ Plans et croquis	28
▶ Rapports d'essais de laboratoire	31
▶ Attestation d'assurance	45
▶ Certifications	45
▶ Attestation d'indépendance	45

CONTEXTE DE LA MISSION

Désignation de l'immeuble

Adresse : **Place Armand Fallières
Service du parquet
47000 AGEN**

Référence cadastrale : **Non communiquées**

Lot(s) de copropriété : **Sans objet**

Nature de l'immeuble : **Tribunal**

Étendue de la prestation : **Parties Privatives**

Destination des locaux : **Judiciaire**

Date du permis de construire : **Non communiquée**

Désignation du propriétaire

Propriétaire : **PALAIS DE JUSTICE – Place Armand Fallières 47000 AGEN**

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Qualité du donneur d'ordre :

Identification :

Désignation de l'opérateur de repérage

Opérateur de repérage : **Mickaël AMBAL**
Certification n°382 délivrée le 23/06/2021, valable jusqu'au 23/06/2028 par LCP Certification (25 avenue Léonard de Vinci 33600 PESSAC) ☒ Avec mention

Cabinet de diagnostics : **CABINET D'EXPERTISES CAVALLO
SARL DIAGNOSTICS 47 - 67 avenue Pierre Buffin – 47200 MARMANDE
N° SIRET : 482 791 100 00043**

Compagnie d'assurance : **AXA** N° de police : **10755853504** Validité : **01/01/2026 au 1/01/2027**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l'organisme certificateur mentionné sous le nom de l'opérateur de repérage concerné.

Réalisation de la mission

N° de dossier : **26-04269 #A1**

N° de la version précédente : **Sans objet**

Ordre de mission du : **24/04/2026**

Accompagnateur(s) : **Pas d'accompagnateur**

Document(s) fourni(s) : **Aucun**

Moyens mis à disposition : **Aucun**

Laboratoire(s) d'analyses : **EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-OUEST – 4, chemin des Maures – 33170 GRADIGNAN –
Accréditation n°1-5840**

Commentaires : **Néant**

Cadre réglementaire

- Article L4412-2 du Code du Travail : Risques d'exposition à l'amiante – Repérages avant travaux
- Articles R4412-97 à R4412-97-6 du Code du Travail : Évaluation initiale des risques
- Arrêté du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 (Août 2017) : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Nota : Sauf indication contraire, l'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.

Limites du domaine d'application du repérage

Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles doit faire rechercher la présence d'amiante, préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération. Cette obligation vise à permettre à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les protections collectives et individuelles de ses travailleurs.

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans les immeubles bâtis consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations, par les travaux de retrait ou d'encapsulation d'amiante et les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. Le repérage est adapté à la nature de l'opération et à son périmètre, selon le programme de travaux détaillé, comprenant la localisation précise de ces travaux, transmis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage. Le donneur d'ordre transmet sa mise à jour à l'opérateur de repérage en cas de modification des travaux.

Lorsque l'opérateur estime que le repérage est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé, la mission ne peut être menée à son terme. La protection individuelle et collective des travailleurs est alors assurée comme si la présence de l'amiante était avérée.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage au donneur d'ordre, celui-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. L'opérateur de repérage établit alors un pré-rapport à chaque étape d'avancement. Le rapport définitif est établi lorsque tous les composants de la construction concernés par les travaux ont été repérés.

Nota :

- Notre mission consiste à rechercher les matériaux et produits contenant de l'amiante et non ceux qui pourraient être contaminés par de l'amiante.
- L'opérateur de repérage met tout en œuvre pour limiter l'émission de fibres d'amiante lors de ses opérations de sondage et de prélèvement. Néanmoins, il appartient au donneur d'ordre, avant d'autoriser la réoccupation des locaux par les usagers ou les entreprises de travaux, de faire vérifier que la concentration en fibres d'amiante en suspension dans l'air des locaux n'excède pas le seuil réglementaire (5 fibres/litre). S'il y a des travaux de retrait ou de confinement de MPCA (matériaux ou produit contenant de l'amiante), ce contrôle servira de référence avant travaux.
- En cas de travaux de retrait ou d'encapsulation de MPCA, le propriétaire doit faire procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel de l'état des surfaces traitées (*Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique & Article R4412-140 du Code du Travail*).

PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

■ Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : Mail Charlene Castella le 24/03/2026

Cf: Plans avec modifications décrite en totalité sur chaque pièce concernée

Rénovation second œuvre

PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE

Voir descriptif

CONCLUSION

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,
il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Locaux ou parties de locaux non visités

Néant

Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés

Néant

Obligation de transmission du rapport

Le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage a l'obligation de conserver et de transmettre ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 (cf. § « Cadre réglementaire ») :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DA-PP) prévu au I de l'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DA-PP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

Dates de visite et d'établissement du rapport

Visite effectuée le **24/04/2026**

Rapport rédigé à **MARMANDE**, le **05/05/2026**

Opérateur de repérage : **Mickaël AMBAL**

Durée de validité : **Non définie par la réglementation**

Signature de l'opérateur de repérage



Cachet de l'entreprise



CABINET D'EXPERTISES CAVALLO
SARL DIAGNOSTICS 47 -
67 avenue Pierre Buffin
47200 MARMANDE
Tél : 05 53 20 70 70
SIRET : 482 791 100 00043 – APE : 7112B

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l'accord écrit de son signataire.

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Historique de la mission

DATE	Événement	Commentaire
24/04/2026	Repérage sur site	Opérateur : Mickaël AMBAL
24/04/2026	Signature de l'ordre de mission	
27/04/2026	Envoi des prélèvements pour analyse en laboratoire	
05/05/2026	Edition du rapport de mission de repérage	Dossier N°26-04269 #A1

Programme de repérage réglementaire

Il s'agit de la liste réglementaire de matériaux et produits devant être inspectés : Annexe 1 de de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Cependant, si l'opérateur repère tout autre matériau ou produit réputé contenir de l'amiante, il doit le prendre en compte au même titre qu'un matériau ou produit de l'Annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019.

Modes opératoires

Nous tenons à votre disposition nos modes opératoires pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Ces modes opératoires décrivent la méthodologie propre à nos interventions. Ils permettent notamment de limiter la propagation de fibres d'amiante lors des sondages et prélèvements.

Conditions spécifiques du repérage

Néant

Constatations diverses

Néant

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Ces résultats sont présentés sous 2 formes :

- « **Locaux visités & matériaux et produits repérés** » :
 - ▶ Les matériaux et produits repérés sont regroupés par local visité, qu'ils contiennent de l'amiante ou pas ;
 - ▶ Leur identification est réalisée grâce à un numéro unique et une désignation en langage courant ;
- « **Matériaux et produits contenant de l'amiante** » et « **Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante** » :
 - ▶ Les matériaux et produits repérés sont regroupés selon le fait qu'ils contiennent ou pas de l'amiante, indépendamment du local où ils se trouvent ;
 - ▶ Leur identification est réalisée grâce à un numéro unique (le même que précédemment, ce qui permet de faire le lien entre les 2 types de présentation des résultats) et leur libellé réglementaire (composant / partie du composant) ;
 - ▶ Le critère ayant permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante y est précisé :
 - Sur décision de l'opérateur : Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et pose du matériau ou produit), Marquage du matériau ou produit, Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante ;
 - Après analyse : Prélèvement d'un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité.

Enfin, la **légende** ci-dessous permet d'expliciter la terminologie et les pictogrammes utilisés dans les tableaux de résultats.

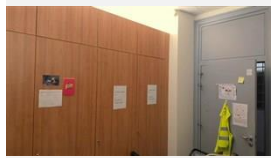
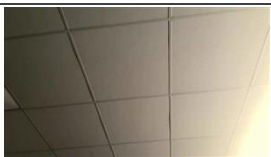
Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés

CARACTERISTIQUE	Identifiant	Commentaire
Élément de construction	N°	Numéro de l'élément de construction permettant de faire le lien entre sa désignation courante et son libellé réglementaire
	Désignation	Description courante de l'élément de construction
	Composant / Partie du composant	Description selon le programme de repérage réglementaire (cf. 'Conditions de réalisation du repérage')
Sondages et prélèvements	Px	Référence du prélèvement
	Dx	Référence de la décision opérateur (DO)
	Zx	Référence de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) Une ZPSO est la partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d'ouvrage sont semblables. Chaque ZPSO comporte un ou plusieurs prélèvement(s) ou décision(s) de l'opérateur. Le récapitulatif des ZPSO figure au tout début des Annexes.
		Prélèvement : si le pictogramme est rouge, alors le matériau ou produit est amianté
		Prélèvement négatif, en contradiction avec la ZPSO à laquelle il est rattaché, qui est amiantée
		Sondage : si le pictogramme est rouge, alors le matériau ou produit est amianté Le recensement des sondages n'a pas vocation à être exhaustif.
		Présence d'amiante
		Susceptible de contenir de l'amiante, en attente de résultat d'analyse
Paroi	A, B, ..., Z	Murs : le mur A est le mur d'entrée dans la pièce, les lettres suivantes sont affectées aux autres murs en fonction du sens des aiguilles d'une montre
	SO	Sol
	PL	Plafond

CARACTERISTIQUE	Identifiant	Commentaire
État de conservation (EC)		Cette caractéristique n'est ni demandée ni définie par la réglementation
	ND	Non dégradé
	EU	État d'usage
	D	Dégradé
Justification		Indication des éléments qui ont permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante

Locaux visités & matériaux et produits repérés

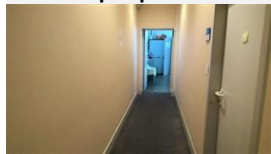
Les (éventuelles) lignes d'éléments de construction en gras (avec pictogramme 'a' souligné en rouge et prélèvement ou sondage en rouge) correspondent à des matériaux ou produits contenant de l'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes. Les autres lignes d'éléments de construction correspondent à des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante ou en attente de résultats d'analyse, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes, ou n'entrant pas dans le cadre de cette mission.

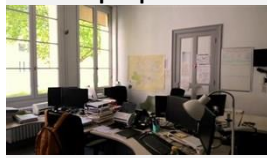
LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT 	1	Plancher supérieur Moquette fixée		P1 / Z1 ⊗
	2	Plancher inférieur Carrelage Colle		P2 / Z2 ⊗
	3	Mur/s Placoplâtre		P3 / Z3 ⊗
	4	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit		P4 / Z4 ⊗
	5	Mur/s Plâtre		P5 / Z5 ⊗
	6	Plafond Faux plafond 60*60		P6 / Z6 ⊗
	7	Porte Bois Peinture (Mur A)		
	8	Fenêtre Bois Peinture		P7 / Z7 ⊗
	9	Plinthes Bois Peinture		

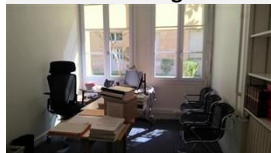
Immeuble complet Rez de chaussée Assistant de justice - Attaché JPP 	10	Plancher supérieur Moquette fixée	Z1	⊙
	11	Plancher inférieur Carrelage Colle	Z2	⊙
	12	Mur/s Placoplâtre	Z3	⊙
	13	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit	Z4	⊙
	14	Mur/s Plâtre	Z5	⊙
	15	Plafond Faux plafond 60*60	Z6	⊙
	16	Porte Alu (Mur A)		
	17	Fenêtre gauche Bois Peinture (Mur C)		
	18	Plinthes Bois Peinture		
	19	Fenêtre droite Bois Peinture (Mur C)		
Immeuble complet Rez de chaussée Secrétariat procureur 	20	Grille de défense gauche Métal Peinture (Mur C)		
	21	Grille de défense droite Métal Peinture (Mur C)		
	22	Plancher Parquet bois		
	23	Mur/s de refend Enduit Toile de verre peinte	P8 / Z8	⊗
	24	Mur/s périphériques extérieurs Enduit Toile de verre peinte	P9 / Z9	⊗
	25	Plafond Plâtre	P10 / Z10	⊗
	26	Plafond Faux plafond 60*60 perforé	P11 / Z11	⊗
	27	Porte Bois Peinture (Mur A)		
	28	Fenêtre Bois Peinture		
	29	Plinthes Bois Peinture		
	38	Cimaise Bois Peinture		

Immeuble complet Rez de chaussée Procureur de la république 	30	Plancher Parquet bois		
	31	Mur/s de refend Enduit Toile de verre peinte	Z8	⊙
	32	Mur/s périphériques extérieurs Enduit Toile de verre peinte	Z9	⊙
	33	Plafond Plâtre	Z10	⊙
	35	Porte Bois Peinture (Mur A)		
	36	Fenêtre Bois Peinture		
	37	Plinthes Bois Peinture		
	39	Cimaise Bois Peinture		
	40	Cheminée Plâtre Marbre (Mur A)		
	41	Placard porte Bois Peinture (Mur A)		
Immeuble complet Rez de chaussée Magistrats 	42	Dormant de porte Bois Peinture (Mur D)		
	43	Plancher Parquet bois Moquette collée	P12 / Z12	⊗
	44	Mur/s cloisons sas Plâtre	P13 / Z13	⊗
	45	Dormant de porte accès sas Bois Peinture (Mur A)		
	46	Porte accès bureau magistrats Bois Peinture	P17 / Z17	⊗
	47	Plinthes sas Bois Peinture		
	48	Placard porte Bois Peinture (Mur D)		
	49	Fenêtre Bois Peinture (Mur C)		
	50	Volets battants Bois Peinture (Mur C)		
	51	Cimaise Bois Peinture		
	52	Cheminée Faïence Marbre (Mur D)		
	53	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre	P14 / Z14	⊗
	54	Plinthes bureau magistrats Bois Peinture		
	55	Plafond Plâtre	P15 / Z15	⊗
	56	Mur/s de refend Plâtre	P16 / Z16	⊗

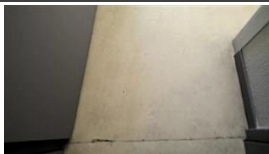
Immeuble complet Rez de chaussée Bureau d'ordre pénal 	57	Plancher Parquet bois Moquette collée	Z12	⊙
	59	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre	Z14	⊙
	60	Plafond Plâtre	Z15	⊙
	61	Mur/s de refend Plâtre	Z16	⊙
	65	Placard porte Bois Peinture (Mur B)		
	66	Fenêtre Bois Peinture (Mur C)		
	67	Grille de défense Métal Peinture (Mur C)		
	70	Plinthes Bois Peinture		
	71	Fenêtre gauche Bois Peinture (Mur D)		
	72	Grille de défense gauche Métal Peinture (Mur D)		
	73	Fenêtre droite Bois Peinture (Mur D)		
	74	Grille de défense droite Métal Peinture (Mur D)		
	75	Porte accès couloir Bois Peinture (Mur B)		
	76	Plafond Baguette bois Colle	P18 / Z18	⊗
	77	Porte Bois Peinture (Mur A)		
Immeuble complet Rez de chaussée Attaché de justice 	78	Plancher Parquet bois Moquette collée	Z12	⊙
	79	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre	Z14	⊙
	80	Plafond Plâtre	Z15	⊙
	81	Mur/s de refend Plâtre	Z16	⊙
	83	Fenêtre Bois Peinture (Mur B)		
	84	Volets battants Bois Peinture (Mur B)		
	85	Plinthes Bois Peinture		
	90	Porte accès couloir Bois Peinture (Mur D)		
	91	Plafond Faux plafond 60*60	Z6	⊙
	92	Porte Bois Peinture	Z17	⊙
Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 2 	94	Plancher Parquet bois Linoleum	P19 / Z19	⊗
	95	Mur/s cloisons sas Plâtre	Z13	⊙
	96	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre	Z14	⊙
	97	Plafond Plâtre	Z15	⊙
	98	Mur/s de refend Plâtre	Z16	⊙
	99	Dormant de porte accès sas Bois Peinture (Mur A)		
	100	Plinthes sas Bois Peinture		
	101	Porte accès sas gauche Bois Peinture		
	104	Volets battants Bois Peinture (Mur C)		
	105	Cimaise Bois Peinture		
	107	Plinthes bureau substitut 2 Bois Peinture		

Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 1 	108	Plancher Parquet bois Moquette collée	Z12	⊗
	109	Mur/s cloisons sas Plâtre	Z13	⊗
	110	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre	Z14	⊗
	111	Plafond Plâtre	Z15	⊗
	112	Mur/s de refend Plâtre	Z16	⊗
	113	Fenêtre Bois Peinture	P26 / Z26	⊗
	114	Plinthes sas Bois Peinture		
	116	Volets battants Bois Peinture (Mur C)		
	117	Cimaise Bois Peinture		
	118	Plinthes bureau substitut 1 Bois Peinture		
	119	Porte Bois Peinture (Mur A)		
Immeuble complet Rez de chaussée Dégagement 1 parquet 	120	Porte accès bureau substitut 1 Bois Peinture		
	121	Plafond Faux plafond 60*60	Z6	⊗
	122	Plancher Dalle de moquette Colle	P20 / Z20	⊗
	123	Mur/s de doublage Plâtre	P21 / Z21	⊗
	124	Mur/s cloison intérieure Placoplâtre Bande + enduit	P22 / Z22	⊗
	125	Mur/s Enduit	P23 / Z23	⊗
	126	Plafond Faux plafond 60*60 rugueux	P24 / Z24	⊗
	127	Plafond Plâtre	P25 / Z25	⊗
	128	Plinthes Bois Peinture		
	129	Porte Bois Peinture (Mur A)		

Immeuble complet Rez de chaussée Permanence du parquet 	130	Plancher Linoleum Colle + goudron		P27 / Z27 ⊗
	131	Mur/s de doublage Plâtre		Z21 ⊙
	132	Mur/s cloison intérieure Placoplâtre Bande + enduit		Z22 ⊙
	133	Mur/s Enduit		Z23 ⊙
	134	Plafond Faux plafond 60*60 rugueux		Z24 ⊙
	135	Plafond Plâtre		Z25 ⊙
	136	Plinthes Bois Peinture		
	137	Porte Bois Peinture (Mur A)		
	138	Fenêtre gauche Bois Peinture (Mur D)		
	139	Fenêtre milieu Bois Peinture (Mur D)		
	140	Fenêtre droite Bois Peinture (Mur D)		
	152	Placard porte Bois Peinture (Mur A)		
	168	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre		Z14 ⊙
Immeuble complet Rez de chaussée Dgt 	141	Plancher supérieur Moquette fixée Colle		Z1 ⊙
	143	Mur/s cloison intérieure Placoplâtre Bande + enduit		Z22 ⊙
	144	Mur/s Enduit		Z23 ⊙
	145	Plafond Faux plafond 60*60 rugueux		Z24 ⊙
	146	Plafond Plâtre		Z25 ⊙
	147	Plinthes Bois Peinture		
	148	Porte Bois Peinture (Mur A)		
	149	Fenêtre gauche Bois Peinture (Mur D)		
	150	Fenêtre milieu Bois Peinture (Mur D)		
	151	Fenêtre droite Bois Peinture (Mur D)		
	154	Plinthes Faïence Colle		P28 / Z28 ⊗
Immeuble complet Rez de chaussée Procureur adjoint 	155	Plancher supérieur Moquette fixée Colle		Z1 ⊙
	157	Mur/s cloison intérieure Placoplâtre Bande + enduit		Z22 ⊙
	158	Mur/s Enduit		Z23 ⊙
	159	Plafond Faux plafond 60*60 rugueux		Z24 ⊙
	160	Plafond Plâtre		Z25 ⊙
	161	Plinthes Bois Peinture		
	162	Porte Bois Peinture (Mur A)		
	163	Fenêtre gauche Bois Peinture (Mur C)		
	164	Porte fenêtre milieu Bois Peinture (Mur C)		
	165	Fenêtre droite Bois Peinture (Mur C)		
	167	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre		Z14 ⊙

Immeuble complet Rez de chaussée Magistrat 	169	Plancher supérieur Moquette fixée Colle	Z1	⊙
	170	Plancher inférieur Carrelage Colle		
	171	Mur/s cloison intérieure Placoplâtre Bande + enduit	Z22	⊙
	172	Mur/s Enduit	Z23	⊙
	173	Plafond Faux plafond 60*60 rugueux	Z24	⊙
	174	Plafond Plâtre	Z25	⊙
	175	Plinthes Bois Peinture		
	176	Porte Bois Peinture (Mur A)		
	177	Fenêtre gauche Bois Peinture (Mur C)		
	179	Fenêtre droite Bois Peinture (Mur C)		
	180	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre	Z14	⊙
Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 3 	181	Plancher supérieur Moquette fixée Colle	Z1	⊙
	183	Mur/s cloison intérieure Placoplâtre Bande + enduit	Z22	⊙
	184	Mur/s Enduit	Z23	⊙
	185	Plafond Faux plafond 60*60 rugueux	Z24	⊙
	186	Plafond Plâtre	Z25	⊙
	187	Plinthes Bois Peinture		
	188	Porte Bois Peinture (Mur A)		
	189	Fenêtre gauche Bois Peinture (Mur C)		
	190	Fenêtre droite Bois Peinture (Mur C)		
	191	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre	Z14	⊙
	192	Placard porte Bois Peinture (Mur B)		
Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 4 	193	Plancher supérieur Moquette fixée Colle	Z1	⊙
	195	Mur/s cloison intérieure Placoplâtre Bande + enduit	Z22	⊙
	196	Mur/s Enduit	Z23	⊙
	197	Plafond Faux plafond 60*60 rugueux	Z24	⊙
	198	Plafond Plâtre	Z25	⊙
	199	Plinthes Bois Peinture		
	200	Porte Bois Peinture (Mur A)		
	201	Fenêtre gauche Bois Peinture (Mur C)		
	202	Fenêtre droite Bois Peinture (Mur C)		
	203	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre	Z14	⊙
	204	Placard porte Bois Peinture (Mur C)		
	205	Placard porte Bois Peinture (Mur D)		

Immeuble complet R + 1 Salle d'audience 	206	Plancher Parquet bois		
	207	Mur/s Enduit Papier-Peint		Z30 ⊙
	208	Murs soubassement Bois		
	209	Plafond Plâtre		Z31 ⊙
	210	Corniche Enduit Peinture		
	211	Porte Bois (Mur A)		
	212	Porte Bois (Mur B)		
	213	Fenêtre gauche Bois (Mur D)		
	214	Fenêtre milieu Bois (Mur D)		
	215	Fenêtre droite Bois (Mur D)		
	216	Volets battants gauche Bois Peinture (Mur D)		
	217	Volets battants milieu Bois Peinture (Mur D)		
	218	Volets battants droite Bois Peinture (Mur D)		
Immeuble complet R + 1 Circulation poste volant 	219	Plancher Parquet bois		
	220	Mur/s de refend Enduit		P29 / Z29 ⊗
	221	Plafond Plâtre		P31 / Z31 ⊗
	222	Plinthes Bois Peinture		
	223	Porte Bois Peinture (Mur A)		
Immeuble complet R + 1 Salle des délibérés 	224	Porte accès salle d'audience Bois Peinture (Mur D)		
	225	Cimaise Bois Peinture		
	226	Plancher Parquet bois		
	227	Mur/s de refend Enduit		Z29 ⊙
	228	Plafond Plâtre		Z31 ⊙
	229	Plinthes Bois Peinture		
	230	Porte Bois Peinture (Mur A)		
	232	Cimaise Bois Peinture		
	233	Cheminée Faïence Marbre (Mur D)		
	234	Mur/s périphériques extérieurs Enduit		P30 / Z30 ⊗
	235	Placard Bois Peinture (Mur D)		

Immeuble complet R + 1 Directeur de greffe 	236	Plancher Parquet bois Moquette collée		P32 / Z32 ⊗
	237	Mur/s de refend Enduit		Z29 ⊙
	238	Plafond Plâtre		Z31 ⊙
	239	Plinthes Bois Peinture		
	240	Porte Bois Peinture (Mur A)		
	242	Cimaise Bois Peinture		
	243	Cheminée Faïence Marbre et moulures plâtre (Mur A)		
	244	Mur/s périphériques extérieurs Enduit		Z30 ⊙
	245	Porte droite Bois Peinture (Mur B)		
	246	Porte gauche Bois Peinture (Mur B)		
	247	Fenêtre Bois Peinture (Mur C)		
	248	Volets battants Bois Peinture (Mur C)		
	249	Fenêtre gauche Bois Peinture (Mur D)		
	250	Volets battants gauche Bois Peinture (Mur D)		
	251	Fenêtre droite Bois Peinture (Mur D)		
	252	Volets battants droite Bois Peinture (Mur D)		
Immeuble complet R + 1 Salle d'audience du cabinet 	253	Plancher Linoleum Colle		P34 / Z34 ⊗
	254	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit		Z35 ⊙
	255	Plafond Placoplâtre Bande + enduit		P35 / Z35 ⊗
	256	Plafond Plâtre		P33 / Z33 ⊗
	257	Fenêtre droite Bois Peinture (Mur C)		
	258	Fenêtre gauche Bois Peinture (Mur C)		
	259	Porte Bois Peinture (Mur A)		
	260	Plinthes Bois Peinture		
	261	Plancher Linoleum Colle		Z34 ⊙
	262	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit		Z35 ⊙
Immeuble complet R + 1 Magistrat 	264	Plafond Plâtre		Z33 ⊙
	265	Fenêtre gauche Bois Peinture (Mur C)		
	266	Fenêtre droite Bois Peinture (Mur C)		
	267	Porte Bois Peinture (Mur A)		
	268	Plinthes Bois Peinture		

Immeuble complet R + 1 BEX 	269	Plancher Linoleum Colle	Z34	⊙
	270	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit	Z35	⊙
	271	Plafond Placoplâtre Peinture		
	272	Plafond Plâtre	Z33	⊙
	273	Fenêtre gauche Bois Peinture (Mur C)		
	274	Fenêtre droite Bois Peinture (Mur C)		
	275	Porte Bois Peinture (Mur A)		
	276	Plinthes Bois Peinture		

Matériaux et produits contenant de l'amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits amiantés repérés ci-dessus à la rubrique « Locaux visités & matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée à la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La correspondance s'établit grâce au N° d'élément de construction.

SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

APRES ANALYSE

Néant

Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante




Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits non amiantés repérés ci-dessus à la rubrique « Locaux visités & matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée à la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La correspondance s'établit grâce au N° d'élément de construction.

SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

APRES ANALYSE

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
1	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT	SO	Z1	P1		
2	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT	SO	Z2	P2		
3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Plots de colle fixant les cloisons au mur	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT		Z3	P3		
4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT		Z4	P4		
5	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT		Z5	P5		
6	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT	PL	Z6	P6		


ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
8	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT	A	Z7	P7		
10	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Immeuble complet Rez de chaussée Assistant de justice - Attaché JPP	SO	Z1			
11	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Immeuble complet Rez de chaussée Assistant de justice - Attaché JPP	SO	Z2			
12	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Plots de colle fixant les cloisons au mur	Immeuble complet Rez de chaussée Assistant de justice - Attaché JPP		Z3			
13	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Immeuble complet Rez de chaussée Assistant de justice - Attaché JPP		Z4			
14	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Assistant de justice - Attaché JPP		Z5			
15	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Immeuble complet Rez de chaussée Assistant de justice - Attaché JPP	PL	Z6			
23	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Secrétariat procureur		Z8	P8		
24	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Secrétariat procureur		Z9	P9		
25	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Secrétariat procureur	PL	Z10	P10		
26	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Immeuble complet Rez de chaussée Secrétariat procureur	PL	Z11	P11		
31	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Procureur de la république		Z8			
32	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Procureur de la république		Z9			
33	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Procureur de la république	PL	Z10			
43	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrats	SO	Z12	P12		
44	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrats		Z13	P13		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
46	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrats		Z17	P17		
53	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrats		Z14	P14		
55	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrats	PL	Z15	P15		
56	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrats		Z16	P16		
57	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Immeuble complet Rez de chaussée Bureau d'ordre pénal	SO	Z12			
59	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Bureau d'ordre pénal		Z14			
60	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Bureau d'ordre pénal	PL	Z15			
61	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Bureau d'ordre pénal		Z16			
76	Plafonds / Panneaux collés, vissés ou cloués	Immeuble complet Rez de chaussée Bureau d'ordre pénal	PL	Z18	P18		
78	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Immeuble complet Rez de chaussée Attaché de justice	SO	Z12			
79	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Attaché de justice		Z14			
80	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Attaché de justice	PL	Z15			
81	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Attaché de justice		Z16			
91	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Immeuble complet Rez de chaussée Attaché de justice	PL	Z6			
92	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Immeuble complet Rez de chaussée Attaché de justice	A	Z17			
94	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 2	SO	Z19	P19		
95	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 2		Z13			

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
96	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 2		Z14			
97	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 2	PL	Z15			
98	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 2		Z16			
108	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 1	SO	Z12			
109	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 1		Z13			
110	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 1		Z14			
111	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 1	PL	Z15			
112	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 1		Z16			
113	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 1	B	Z26	P26		
121	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 1	PL	Z6			
122	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Immeuble complet Rez de chaussée Dégagement 1 parquet	SO	Z20	P20		
123	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Dégagement 1 parquet		Z21	P21		
124	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Immeuble complet Rez de chaussée Dégagement 1 parquet		Z22	P22		
125	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Dégagement 1 parquet		Z23	P23		
126	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Immeuble complet Rez de chaussée Dégagement 1 parquet	PL	Z24	P24		
127	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Dégagement 1 parquet	PL	Z25	P25		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
130	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Immeuble complet Rez de chaussée Permanence du parquet	SO	Z27	P27		
131	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Permanence du parquet		Z21			
132	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Immeuble complet Rez de chaussée Permanence du parquet		Z22			
133	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Permanence du parquet		Z23			
134	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Immeuble complet Rez de chaussée Permanence du parquet	PL	Z24			
135	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Permanence du parquet	PL	Z25			
141	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Immeuble complet Rez de chaussée Dgt	SO	Z1			
143	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Immeuble complet Rez de chaussée Dgt		Z22			
144	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Dgt		Z23			
145	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Immeuble complet Rez de chaussée Dgt	PL	Z24			
146	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Dgt	PL	Z25			
154	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Immeuble complet Rez de chaussée Dgt		Z28	P28		
155	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Immeuble complet Rez de chaussée Procureur adjoint	SO	Z1			
157	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Immeuble complet Rez de chaussée Procureur adjoint		Z22			
158	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Procureur adjoint		Z23			
159	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Immeuble complet Rez de chaussée Procureur adjoint	PL	Z24			
160	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Procureur adjoint	PL	Z25			
167	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Procureur adjoint		Z14			
168	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Permanence du parquet		Z14			

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
169	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrat	SO	Z1			
171	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrat		Z22			
172	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrat		Z23			
173	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrat	PL	Z24			
174	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrat	PL	Z25			
180	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrat		Z14			
181	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 3	SO	Z1			
183	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 3		Z22			
184	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 3		Z23			
185	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 3	PL	Z24			
186	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 3	PL	Z25			
191	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 3		Z14			
193	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 4	SO	Z1			
195	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 4		Z22			
196	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 4		Z23			
197	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 4	PL	Z24			
198	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 4	PL	Z25			
203	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 4		Z14			
207	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet R + 1 Salle d'audience		Z30			

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
209	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet R + 1 Salle d'audience	PL	Z31			
220	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet R + 1 Circulation poste volant		Z29	P29		
221	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet R + 1 Circulation poste volant	PL	Z31	P31		
227	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet R + 1 Salle des délibérés		Z29			
228	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet R + 1 Salle des délibérés	PL	Z31			
234	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet R + 1 Salle des délibérés		Z30	P30		
236	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Immeuble complet R + 1 Directeur de greffe	SO	Z32	P32		
237	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet R + 1 Directeur de greffe		Z29			
238	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet R + 1 Directeur de greffe	PL	Z31			
244	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet R + 1 Directeur de greffe		Z30			
253	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Immeuble complet R + 1 Salle d'audience du cabinet	SO	Z34	P34		
254	Plafonds / Bandes calicot	Immeuble complet R + 1 Salle d'audience du cabinet		Z35			
255	Plafonds / Bandes calicot	Immeuble complet R + 1 Salle d'audience du cabinet	PL	Z35	P35		
256	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet R + 1 Salle d'audience du cabinet	PL	Z33	P33		
261	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Immeuble complet R + 1 Magistrat	SO	Z34			
262	Plafonds / Bandes calicot	Immeuble complet R + 1 Magistrat		Z35			
264	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet R + 1 Magistrat	PL	Z33			

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
269	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Immeuble complet R + 1 BEX	SO	Z34			
270	Plafonds / Bandes calicot	Immeuble complet R + 1 BEX		Z35			
272	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Immeuble complet R + 1 BEX	PL	Z33			

ANNEXES

Zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

Une ZPSO est la partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d'ouvrage sont semblables. La notion de ZPSO permet à l'opérateur de repérage d'optimiser ses investigations en réduisant le nombre de prélèvements devant être réalisés pour analyse. C'est grâce à des sondages sur les composants de la construction concernés que l'opérateur de repérage détermine les ZPSO.

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DESIGNATION	Local	Paroi		
Z1 : Plancher supérieur Moquette fixée					
1	Plancher supérieur Moquette fixée Colle	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT	SO	P1	
10	Plancher supérieur Moquette fixée Colle	Immeuble complet Rez de chaussée Assistant de justice - Attaché JPP	SO		
141	Plancher supérieur Moquette fixée Colle	Immeuble complet Rez de chaussée Dgt	SO		
155	Plancher supérieur Moquette fixée Colle	Immeuble complet Rez de chaussée Procureur adjoint	SO		
169	Plancher supérieur Moquette fixée Colle	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrat	SO		
181	Plancher supérieur Moquette fixée Colle	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 3	SO		
193	Plancher supérieur Moquette fixée Colle	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 4	SO		
Z2 : Plancher inférieur Carrelage Colle					
2	Plancher inférieur Carrelage Colle	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT	SO	P2	
11	Plancher inférieur Carrelage Colle	Immeuble complet Rez de chaussée Assistant de justice - Attaché JPP	SO		
Z3 : Mur/s Placoplâtre					
3	Mur/s Placoplâtre Plots de colle	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT		P3	
12	Mur/s Placoplâtre Plots de colle	Immeuble complet Rez de chaussée Assistant de justice - Attaché JPP			
Z4 : Mur/s Placoplâtre Bande + enduit					
4	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT		P4	
13	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit	Immeuble complet Rez de chaussée Assistant de justice - Attaché JPP			
Z5 : Mur/s Plâtre					
5	Mur/s Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT		P5	

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DESIGNATION	Local	Paroi		
14	Mur/s Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Assistant de justice - Attaché JPP			
Z6 : Plafond Faux plafond 60*60					
6	Plafond Faux plafond 60*60	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT	PL	P6	
15	Plafond Faux plafond 60*60	Immeuble complet Rez de chaussée Assistant de justice - Attaché JPP	PL		
91	Plafond Faux plafond 60*60	Immeuble complet Rez de chaussée Attaché de justice	PL		
121	Plafond Faux plafond 60*60	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 1	PL		
Z7 : Fenêtre Bois Peinture					
8	Fenêtre Bois Peinture	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT	A	P7	
Z8 : Mur/s de refend Enduit Toile de verre peinte					
23	Mur/s de refend Enduit Toile de verre peinte	Immeuble complet Rez de chaussée Secrétariat procureur		P8	
31	Mur/s de refend Enduit Toile de verre peinte	Immeuble complet Rez de chaussée Procureur de la république			
Z9 : Mur/s périphériques extérieurs Enduit Toile de verre peinte					
24	Mur/s périphériques extérieurs Enduit Toile de verre peinte	Immeuble complet Rez de chaussée Secrétariat procureur		P9	
32	Mur/s périphériques extérieurs Enduit Toile de verre peinte	Immeuble complet Rez de chaussée Procureur de la république			
Z10 : Plafond Plâtre					
25	Plafond Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Secrétariat procureur	PL	P10	
33	Plafond Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Procureur de la république	PL		
Z11 : Plafond Faux plafond 60*60 perforé					
26	Plafond Faux plafond 60*60 perforé	Immeuble complet Rez de chaussée Secrétariat procureur	PL	P11	
Z12 : Plancher Parquet bois Moquette collée					
43	Plancher Parquet bois Moquette collée	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrats	SO	P12	
57	Plancher Parquet bois Moquette collée	Immeuble complet Rez de chaussée Bureau d'ordre pénal	SO		
78	Plancher Parquet bois Moquette collée	Immeuble complet Rez de chaussée Attaché de justice	SO		
108	Plancher Parquet bois Moquette collée	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 1	SO		
Z13 : Mur/s cloisons sas Plâtre					
44	Mur/s cloisons sas Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrats		P13	
95	Mur/s cloisons sas Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 2			
109	Mur/s cloisons sas Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 1			

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DESIGNATION	Local	Paroi		
Z14 : Mur/s périphériques extérieurs Plâtre					
53	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrats		P14	
59	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Bureau d'ordre pénal			
79	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Attaché de justice			
96	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 2			
110	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 1			
168	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Permanence du parquet			
167	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Procureur adjoint			
180	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrat			
191	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 3			
203	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 4			
Z15 : Plafond Plâtre					
55	Plafond Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrats	PL	P15	
60	Plafond Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Bureau d'ordre pénal	PL		
80	Plafond Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Attaché de justice	PL		
97	Plafond Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 2	PL		
111	Plafond Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 1	PL		
Z16 : Mur/s de refend Plâtre					
56	Mur/s de refend Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrats		P16	
61	Mur/s de refend Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Bureau d'ordre pénal			
81	Mur/s de refend Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Attaché de justice			
98	Mur/s de refend Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 2			
112	Mur/s de refend Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 1			
Z17 : Porte accès bureau magistrats Bois Peinture					
46	Porte accès bureau magistrats Bois Peinture	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrats		P17	
92	Porte Bois Peinture	Immeuble complet Rez de chaussée Attaché de justice	A		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DESIGNATION	Local	Paroi		
Z18 : Plafond Baguette bois Colle					
76	Plafond Baguette bois Colle	Immeuble complet Rez de chaussée Bureau d'ordre pénal	PL	P18	
Z19 : Plancher Parquet bois Linoleum					
94	Plancher Parquet bois Linoleum	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 2	SO	P19	
Z20 : Plancher Dalle de moquette Colle					
122	Plancher Dalle de moquette Colle	Immeuble complet Rez de chaussée Dégagement 1 parquet	SO	P20	
Z21 : Mur/s de doublage Plâtre					
123	Mur/s de doublage Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Dégagement 1 parquet		P21	
131	Mur/s de doublage Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Permanence du parquet			
Z22 : Mur/s cloison intérieure Placoplâtre Bande + enduit					
124	Mur/s cloison intérieure Placoplâtre Bande + enduit	Immeuble complet Rez de chaussée Dégagement 1 parquet		P22	
132	Mur/s cloison intérieure Placoplâtre Bande + enduit	Immeuble complet Rez de chaussée Permanence du parquet			
143	Mur/s cloison intérieure Placoplâtre Bande + enduit	Immeuble complet Rez de chaussée Dgt			
157	Mur/s cloison intérieure Placoplâtre Bande + enduit	Immeuble complet Rez de chaussée Procureur adjoint			
171	Mur/s cloison intérieure Placoplâtre Bande + enduit	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrat			
183	Mur/s cloison intérieure Placoplâtre Bande + enduit	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 3			
195	Mur/s cloison intérieure Placoplâtre Bande + enduit	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 4			
Z23 : Mur/s Enduit					
125	Mur/s Enduit	Immeuble complet Rez de chaussée Dégagement 1 parquet		P23	
133	Mur/s Enduit	Immeuble complet Rez de chaussée Permanence du parquet			
144	Mur/s Enduit	Immeuble complet Rez de chaussée Dgt			
158	Mur/s Enduit	Immeuble complet Rez de chaussée Procureur adjoint			
172	Mur/s Enduit	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrat			
184	Mur/s Enduit	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 3			
196	Mur/s Enduit	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 4			
Z24 : Plafond Faux plafond 60*60 rugueux					
126	Plafond Faux plafond 60*60 rugueux	Immeuble complet Rez de chaussée Dégagement 1 parquet	PL	P24	
134	Plafond Faux plafond 60*60 rugueux	Immeuble complet Rez de chaussée Permanence du parquet	PL		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DESIGNATION	Local	Paroi		
145	Plafond Faux plafond 60*60 rugueux	Immeuble complet Rez de chaussée Dgt	PL		
159	Plafond Faux plafond 60*60 rugueux	Immeuble complet Rez de chaussée Procureur adjoint	PL		
173	Plafond Faux plafond 60*60 rugueux	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrat	PL		
185	Plafond Faux plafond 60*60 rugueux	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 3	PL		
197	Plafond Faux plafond 60*60 rugueux	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 4	PL		
Z25 : Plafond Plâtre					
127	Plafond Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Dégagement 1 parquet	PL	P25	
135	Plafond Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Permanence du parquet	PL		
146	Plafond Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Dgt	PL		
160	Plafond Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Procureur adjoint	PL		
174	Plafond Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrat	PL		
186	Plafond Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 3	PL		
198	Plafond Plâtre	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 4	PL		
Z26 : Fenêtre Bois Peinture					
113	Fenêtre Bois Peinture	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 1	B	P26	
Z27 : Plancher Linoleum Colle + goudron					
130	Plancher Linoleum Colle + goudron	Immeuble complet Rez de chaussée Permanence du parquet	SO	P27	
Z28 : Plinthes Faïence Colle					
154	Plinthes Faïence Colle	Immeuble complet Rez de chaussée Dgt		P28	
Z29 : Mur/s de refend Enduit					
220	Mur/s de refend Enduit	Immeuble complet R + 1 Circulation poste volant		P29	
227	Mur/s de refend Enduit	Immeuble complet R + 1 Salle des délibérés			
237	Mur/s de refend Enduit	Immeuble complet R + 1 Directeur de greffe			
Z30 : Mur/s périphériques extérieurs Enduit					
234	Mur/s périphériques extérieurs Enduit	Immeuble complet R + 1 Salle des délibérés		P30	
207	Mur/s Enduit Papier-Peint	Immeuble complet R + 1 Salle d'audience			
244	Mur/s périphériques extérieurs Enduit	Immeuble complet R + 1 Directeur de greffe			

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DESIGNATION	Local	Paroi		
Z31 : Plafond Plâtre					
221	Plafond Plâtre	Immeuble complet R + 1 Circulation poste volant	PL	P31	
209	Plafond Plâtre	Immeuble complet R + 1 Salle d'audience	PL		
228	Plafond Plâtre	Immeuble complet R + 1 Salle des délibérés	PL		
238	Plafond Plâtre	Immeuble complet R + 1 Directeur de greffe	PL		
Z32 : Plancher Parquet bois Moquette collée					
236	Plancher Parquet bois Moquette collée	Immeuble complet R + 1 Directeur de greffe	SO	P32	
Z33 : Plafond Plâtre					
256	Plafond Plâtre	Immeuble complet R + 1 Salle d'audience du cabinet	PL	P33	
264	Plafond Plâtre	Immeuble complet R + 1 Magistrat	PL		
272	Plafond Plâtre	Immeuble complet R + 1 BEX	PL		
Z34 : Plancher Linoleum Colle					
253	Plancher Linoleum Colle	Immeuble complet R + 1 Salle d'audience du cabinet	SO	P34	
261	Plancher Linoleum Colle	Immeuble complet R + 1 Magistrat	SO		
269	Plancher Linoleum Colle	Immeuble complet R + 1 BEX	SO		
Z35 : Plafond Placoplâtre Bande + enduit					
255	Plafond Placoplâtre Bande + enduit	Immeuble complet R + 1 Salle d'audience du cabinet	PL	P35	
254	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit	Immeuble complet R + 1 Salle d'audience du cabinet			
262	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit	Immeuble complet R + 1 Magistrat			
270	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit	Immeuble complet R + 1 BEX			

P/D : Prélèvement / Décision opérateur

Rapports précédemment réalisés

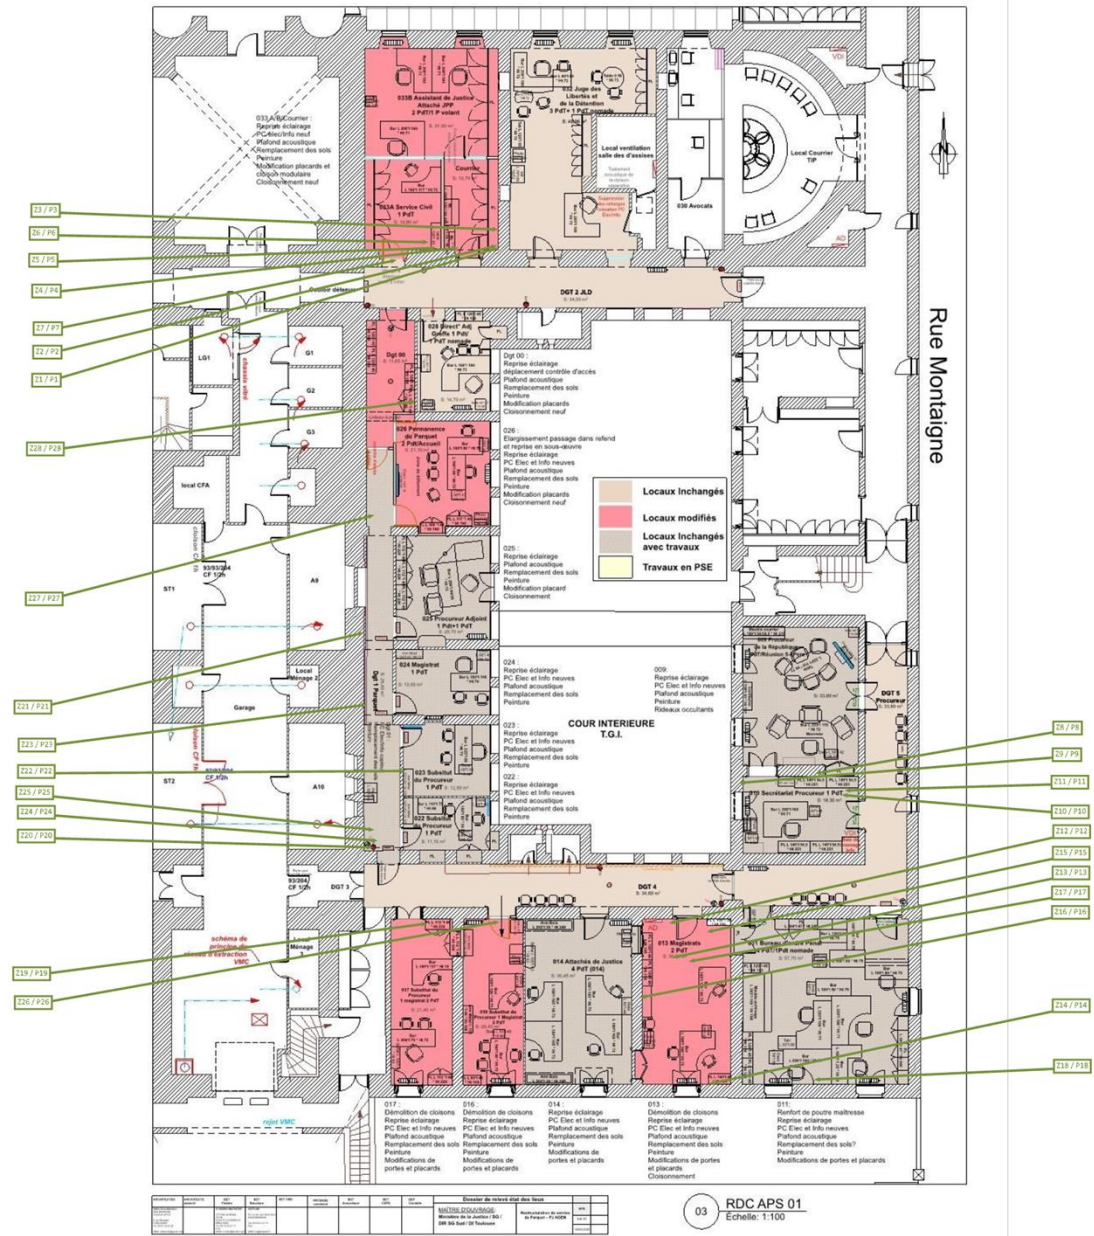
Néant

Plans et croquis

- Planche 1/2 : Immeuble complet - Rez de chaussée
- Planche 2/2 : Immeuble complet - R + 1

PLANCHE DE REPERAGE USUEL	
N° dossier : 26-04269 #A1	N° planche : 1/2
Type : Croquis	Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Adresse immeuble : Place Armand Fallières Service du parquet 47000 AGEN	
Bâtiment – Niveau : Immeuble complet - Rez de chaussée	

Document sans échelle remis à titre indicatif



MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE		
Réf.	Désignation	Localisation
Z1 / P1	Plancher supérieur Moquette fixée	Service civil 1 PDT
Z2 / P2	Plancher inférieur Carrelage Colle	Service civil 1 PDT
Z3 / P3	Mur/s Placoplâtre	Service civil 1 PDT
Z4 / P4	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit	Service civil 1 PDT
Z5 / P5	Mur/s Plâtre	Service civil 1 PDT
Z6 / P6	Plafond Faux plafond 60*60	Service civil 1 PDT
Z7 / P7	Fenêtre Bois Peinture	Service civil 1 PDT
Z8 / P8	Mur/s de refend Enduit Toile de verre peinte	Secrétariat procureur
Z9 / P9	Mur/s périphériques extérieurs Enduit Toile de verre peinte	Secrétariat procureur
Z10 / P10	Plafond Plâtre	Secrétariat procureur
Z11 / P11	Plafond Faux plafond 60*60 perforé	Secrétariat procureur
Z12 / P12	Plancher Parquet bois Moquette collée	Magistrats
Z13 / P13	Mur/s cloisons sas Plâtre	Magistrats
Z14 / P14	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre	Magistrats
Z15 / P15	Plafond Plâtre	Magistrats
Z16 / P16	Mur/s de refend Plâtre	Magistrats
Z17 / P17	Porte accès bureau magistrats Bois Peinture	Magistrats
Z18 / P18	Plafond Baguette bois Colle	Bureau d'ordre pénal
Z19 / P19	Plancher Parquet bois Linoleum	Substitut du procureur 2
Z20 / P20	Plancher Dalle de moquette Colle	Dégagement 1 parquet
Z21 / P21	Mur/s de doublage Plâtre	Dégagement 1 parquet
Z22 / P22	Mur/s cloison intérieure Placoplâtre Bande + enduit	Dégagement 1 parquet
Z23 / P23	Mur/s Enduit	Dégagement 1 parquet
Z24 / P24	Plafond Faux plafond 60*60 rugueux	Dégagement 1 parquet
Z25 / P25	Plafond Plâtre	Dégagement 1 parquet
Z26 / P26	Fenêtre Bois Peinture	Substitut du procureur 1
Z27 / P27	Plancher Linoleum Colle + goudron	Permanence du parquet
Z28 / P28	Plinthes Faïence Colle	Dgt

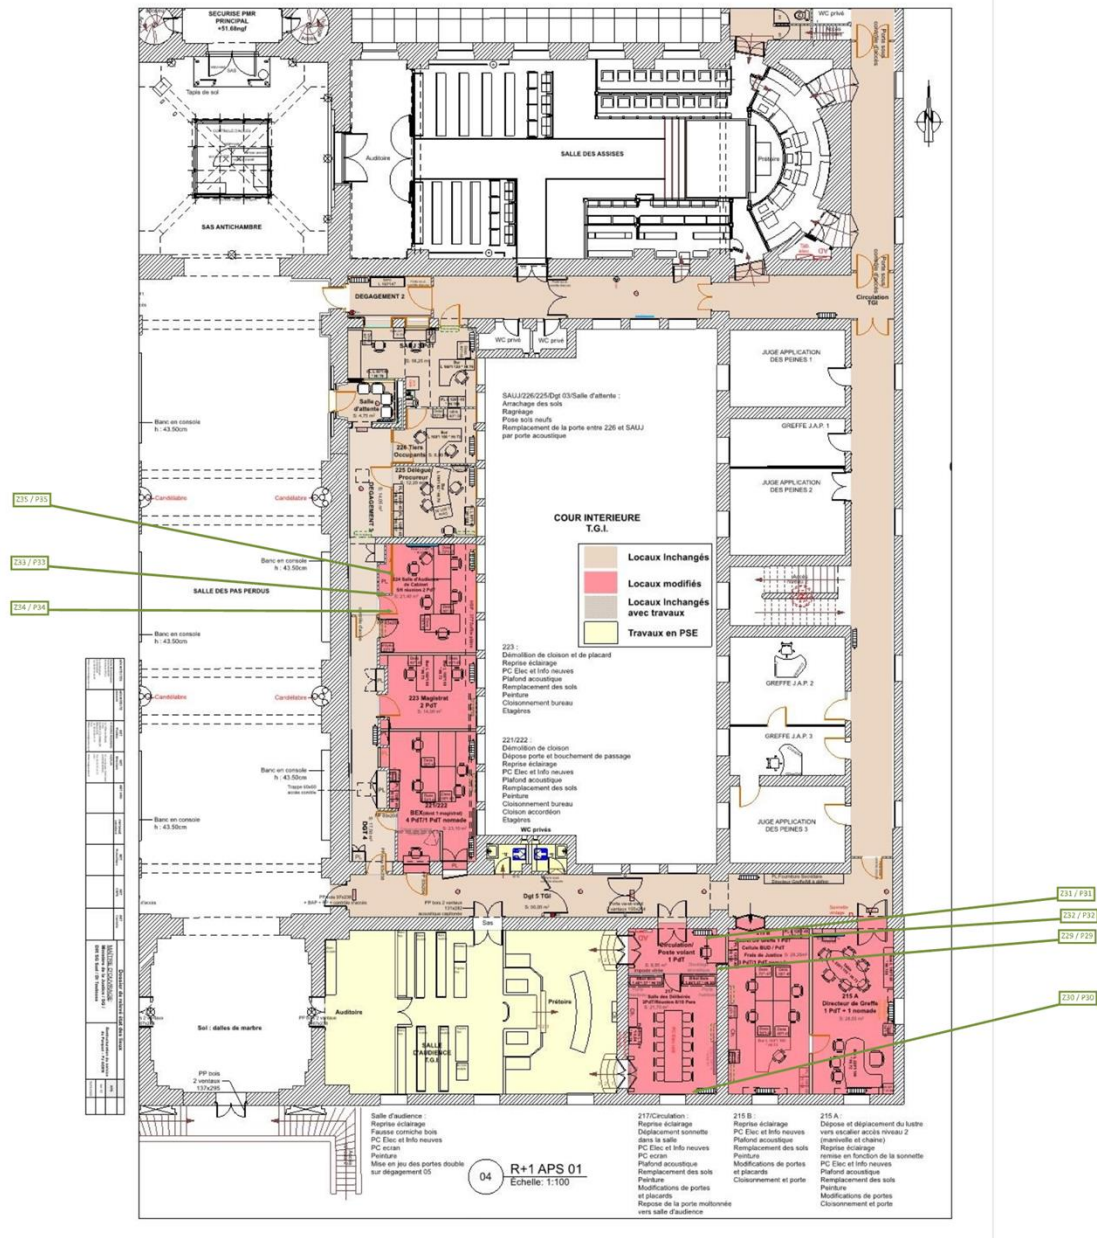
	Local non visité		Investigation approfondie à réaliser
--	------------------	--	--------------------------------------

PLANCHE DE REPERAGE USUEL	
N° dossier : 26-04269 #A1	N° planche : 2/2
Type : Croquis	Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Place Armand Fallières	
Adresse immeuble : Service du parquet	
47000 AGEN	
Bâtiment – Niveau : Immeuble complet - R + 1	
Document sans échelle remis à titre indicatif	

MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE		
Réf.	Désignation	Localisation
Z29 / P29	Mur/s de refend Enduit	Circulation poste volant
Z30 / P30	Mur/s périphériques extérieurs Enduit	Salle des délibérés
Z31 / P31	Plafond Plâtre	Circulation poste volant
Z32 / P32	Plancher Parquet bois Moquette collée	Directeur de greffe
Z33 / P33	Plafond Plâtre	Salle d'audience du cabinet
Z34 / P34	Plancher Linoleum Colle	Salle d'audience du cabinet
Z35 / P35	Plafond Placoplâtre Bande + enduit	Salle d'audience du cabinet

 Local non visité





 Investigation approfondie à réaliser










Rapports d'essais de laboratoire

FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES PRELEVEMENTS

Cette fiche récapitule les caractéristiques des prélèvements effectués.

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté	Photo
			N°	Désignation		
P1 Z1	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT	1	Plancher supérieur Moquette fixée		
	<u>Commentaires :</u>					
P2 Z2	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT	2	Plancher inférieur Carrelage Colle		
	<u>Commentaires :</u>					
P3 Z3	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT	3	Mur/s Placoplâtre		
	<u>Commentaires :</u>					
P4 Z4	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT	4	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit		
	<u>Commentaires :</u>					
P5 Z5	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT	5	Mur/s Plâtre		
	<u>Commentaires :</u>					
P6 Z6	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT	6	Plafond Faux plafond 60*60		
	<u>Commentaires :</u>					
P7 Z7	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Service civil 1 PDT	8	Fenêtre Bois Peinture		
	<u>Commentaires :</u>					
P8 Z8	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Secrétariat procureur	23	Mur/s de refend Enduit Toile de verre peinte		
	<u>Commentaires :</u>					
P9 Z9	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Secrétariat procureur	24	Mur/s périphériques extérieurs Enduit Toile de verre peinte		
	<u>Commentaires :</u>					
P10 Z10	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Secrétariat procureur	25	Plafond Plâtre		
	<u>Commentaires :</u>					
P11 Z11	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Secrétariat procureur	26	Plafond Faux plafond 60*60 perforé		
	<u>Commentaires :</u>					

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté	Photo
			N°	Désignation		
P12 Z12	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrats	43	Plancher Parquet bois Moquette collée		
	<u>Commentaires :</u>					
P13 Z13	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrats	44	Mur/s cloisons sas Plâtre		
	<u>Commentaires :</u>					
P14 Z14	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrats	53	Mur/s périphériques extérieurs Plâtre		
	<u>Commentaires :</u>					
P15 Z15	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrats	55	Plafond Plâtre		
	<u>Commentaires :</u>					
P16 Z16	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrats	56	Mur/s de refend Plâtre		
	<u>Commentaires :</u>					
P17 Z17	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Magistrats	46	Porte accès bureau magistrats Bois Peinture		
	<u>Commentaires :</u>					
P18 Z18	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Bureau d'ordre pénal	76	Plafond Baguette bois Colle		
	<u>Commentaires :</u>					
P19 Z19	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 2	94	Plancher Parquet bois Linoleum		
	<u>Commentaires :</u>					
P20 Z20	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Dégagement 1 parquet	122	Plancher Dalle de moquette Colle		
	<u>Commentaires :</u>					
P21 Z21	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Dégagement 1 parquet	123	Mur/s de doublage Plâtre		
	<u>Commentaires :</u>					
P22 Z22	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Dégagement 1 parquet	124	Mur/s cloison intérieure Placoplâtre Bande + enduit		
	<u>Commentaires :</u>					

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté	Photo
			N°	Désignation		
P23 Z23	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Dégagement 1 parquet	125	Mur/s Enduit		
	<u>Commentaires :</u>					
P24 Z24	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Dégagement 1 parquet	126	Plafond Faux plafond 60*60 rugueux		
	<u>Commentaires :</u>					
P25 Z25	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Dégagement 1 parquet	127	Plafond Plâtre		
	<u>Commentaires :</u>					
P26 Z26	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Substitut du procureur 1	113	Fenêtre Bois Peinture		
	<u>Commentaires :</u>					
P27 Z27	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Permanence du parquet	130	Plancher Linoleum Colle + goudron		
	<u>Commentaires :</u>					
P28 Z28	24/04/2026	Immeuble complet Rez de chaussée Dgt	154	Plinthes Faïence Colle		
	<u>Commentaires :</u>					
P29 Z29	24/04/2026	Immeuble complet R + 1 Circulation poste volant	220	Mur/s de refend Enduit		
	<u>Commentaires :</u>					
P30 Z30	24/04/2026	Immeuble complet R + 1 Salle des délibérés	234	Mur/s périphériques extérieurs Enduit		
	<u>Commentaires :</u>					
P31 Z31	24/04/2026	Immeuble complet R + 1 Circulation poste volant	221	Plafond Plâtre		
	<u>Commentaires :</u>					
P32 Z32	24/04/2026	Immeuble complet R + 1 Directeur de greffe	236	Plancher Parquet bois Moquette collée		
	<u>Commentaires :</u>					
P33 Z33	24/04/2026	Immeuble complet R + 1 Salle d'audience du cabinet	256	Plafond Plâtre		
	<u>Commentaires :</u>					

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté	Photo
			N°	Désignation		
P34 Z34	24/04/2026	Immeuble complet R + 1 Salle d'audience du cabinet	253	Plancher Linoleum Colle		
	<u>Commentaires</u> :					
P35 Z35	24/04/2026	Immeuble complet R + 1 Salle d'audience du cabinet	255	Plafond Placoplâtre Bande + enduit		
	<u>Commentaires</u> :					

Réf. : Px : N° du prélèvement Zx : N° de la zone de similitude d'ouvrage (ZPSO) à laquelle le prélèvement est rattaché

Amianté :  Oui  En attente de résultats d'analyse

RAPPORT ANALYSE



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

SARL DIAGNOSTIC 47
Monsieur Damien CAVALLO
67 avenue pierre buffin
47200 MARMANDE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-025842-01 Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:43 Page1/10
Dossier N° : 26K014944 Date de réception : 28/04/2026 Date d'analyse : 29/04/2026
Référence dossier Client:19595
26-04269 - PALAIS DE JUSTICE - Place Armand Fallières – Service du parquet – 47000 AGEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P1 Immeuble complet – Rez de chaussée – Service civil 1 PDT \ Plancher supérieur Moquette fixée - Couche à analyser :	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P2 Immeuble complet – Rez de chaussée – Service civil 1 PDT \ Plancher inférieur Carrelage Colle - Couche à analyser :	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003 (1)	P3 Immeuble complet – Rez de chaussée – Service civil 1 PDT \ Mur/s Placoplâtre - Couche à analyser :	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-025842-01 Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:43 Page 2/10
Dossier N° : 26K014944 Date de réception : 28/04/2026 Date d'analyse : 29/04/2026
Référence dossier Client: 19595
26-04269 - PALAIS DE JUSTICE - Place Armand Fallières – Service du parquet – 47000 AGEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	P4 Immeuble complet – Rez de chaussée – Service civil 1 PDT \ Mur/s Placoplâtre Bande + enduit - Couche à analyser :	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P5 Immeuble complet – Rez de chaussée – Service civil 1 PDT \ Mur/s Plâtre - Couche à analyser :	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P6 Immeuble complet – Rez de chaussée – Service civil 1 PDT \ Plafond Faux plafond 60*60 - Couche à analyser :	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (vert) ; matériau de type poussières en traces	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (vert)	MOLP * / WPM6	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
007	P7 Immeuble complet – Rez de chaussée – Service civil 1 PDT \ Fenêtre Bois Peinture - Couche à analyser :	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-025842-01 Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:43 Page 3/10
Dossier N° : 26K014944 Date de réception : 28/04/2026 Date d'analyse : 29/04/2026
Référence dossier Client: 19595
26-04269 - PALAIS DE JUSTICE - Place Armand Fallières – Service du parquet – 47000 AGEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	P8 Immeuble complet – Rez de chaussée – Secrétariat procureur \ Mur/s de refend Enduit Toile de verre peinte - Couche à analyser :	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / WPM6	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
009	P9 Immeuble complet – Rez de chaussée – Secrétariat procureur \ Mur/s périphériques extérieurs Enduit Toile de verre peinte - Couche à analyser :	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) + (beige)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P10 Immeuble complet – Rez de chaussée – Secrétariat procureur \ Plafond Plâtre - Couche à analyser :	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P11 Immeuble complet – Rez de chaussée – Secrétariat procureur \ Plafond Faux plafond 60*60 perforé - Couche à analyser :	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-025842-01 Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:43 Page 4/10
Dossier N° : 26K014944 Date de réception : 28/04/2026 Date d'analyse : 29/04/2026
Référence dossier Client: 19595
26-04269 - PALAIS DE JUSTICE - Place Armand Fallières - Service du parquet - 47000 AGEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (2)	P12 Immeuble complet – Rez de chaussée – Magistrats \ Plancher Parquet bois Moquette collée - Couche à analyser :	Matériau souple fibreux de type moquette (gris)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P13 Immeuble complet – Rez de chaussée – Magistrats \ Mur/s cloisons sas Plâtre - Couche à analyser :	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P14 Immeuble complet – Rez de chaussée – Magistrats \ Mur/s périphériques extérieurs Plâtre - Couche à analyser :	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) + (gris)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015 (1)	P15 Immeuble complet – Rez de chaussée – Magistrats \ Plafond Plâtre - Couche à analyser :	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P16 Immeuble complet – Rez de chaussée – Magistrats \ Mur/s de refend Plâtre - Couche à analyser :	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-025842-01 Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:43 Page 5/10
Dossier N° : 26K014944 Date de réception : 28/04/2026 Date d'analyse : 29/04/2026
Référence dossier Client: 19595
26-04269 - PALAIS DE JUSTICE - Place Armand Fallières – Service du parquet – 47000 AGEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017 (1)	P17 Immeuble complet – Rez de chaussée – Magistrats \ Porte accès bureau magistrats Bois Peinture - Couche à analyser :	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018 (1)	P18 Immeuble complet – Rez de chaussée – Bureau d'ordre pénal \ Plafond Baguette bois Colle - Couche à analyser :	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P19 Immeuble complet – Rez de chaussée – Substitut du procureur 2 \ Plancher Parquet bois Linoleum - Couche à analyser :	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (fibres)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P20 Immeuble complet – Rez de chaussée – Dégagement 1 parquet \ Plancher Dalle de moquette Colle - Couche à analyser :	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-025842-01 Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:43 Page 6/10
Dossier N° : 26K014944 Date de réception : 28/04/2026 Date d'analyse : 29/04/2026
Référence dossier Client: 19595
26-04269 - PALAIS DE JUSTICE - Place Armand Fallières – Service du parquet – 47000 AGEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	P21 Immeuble complet – Rez de chaussée – Dégagement 1 parquet \ Mur/s de doublage Plâtre - Couche à analyser :	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P22 Immeuble complet – Rez de chaussée – Dégagement 1 parquet \ Mur/s cloison intérieure Placoplâtre Bande + enduit - Couche à analyser :	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / F437	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
023	P23 Immeuble complet – Rez de chaussée – Dégagement 1 parquet \ Mur/s Enduit - Couche à analyser :	Matériau de type peinture (gris) (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P24 Immeuble complet – Rez de chaussée – Dégagement 1 parquet \ Plafond Faux plafond 60*60 rugueux - Couche à analyser :	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-025842-01 Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:43 Page 7/10
Dossier N° : 26K014944 Date de réception : 28/04/2026 Date d'analyse : 29/04/2026
Référence dossier Client: 19595
26-04269 - PALAIS DE JUSTICE - Place Armand Fallières – Service du parquet – 47000 AGEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	P25 Immeuble complet – Rez de chaussée – Dégagement 1 parquet \ Plafond Plâtre - Couche à analyser :	Matériau de type peinture (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026 (3)	P26 Immeuble complet – Rez de chaussée – Substitut du procureur 1 \ Fenêtre Bois Peinture - Couche à analyser :	Matériau de type mousse (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P27 Immeuble complet – Rez de chaussée – Permanence du parquet \ Plancher Linoleum Colle + goudron - Couche à analyser :	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / J4NN	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) + (gris)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (noir) (bitumineux)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-025842-01 Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:43 Page 8/10
Dossier N° : 26K014944 Date de réception : 28/04/2026 Date d'analyse : 29/04/2026
Référence dossier Client: 19595
26-04269 - PALAIS DE JUSTICE - Place Armand Fallières - Service du parquet - 47000 AGEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	P28 Immeuble complet – Rez de chaussée – Dgt \ Plinthes Faïence Colle - Couche à analyser :	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029 (4)	P29 Immeuble complet – R + 1 – Circulation poste volant \ Mur/s de refend Enduit - Couche à analyser :	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (beige)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P30 Immeuble complet – R + 1 – Salle des délibérés \ Mur/s périphériques extérieurs Enduit - Couche à analyser :	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P31 Immeuble complet – R + 1 – Circulation poste volant \ Plafond Plâtre - Couche à analyser :	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	P32 Immeuble complet – R + 1 – Directeur de greffe \ Plancher Parquet bois Moquette collée - Couche à analyser :	Matériau souple fibreux de type moquette (rouge)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-025842-01 Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:43 Page 9/10
Dossier N° : 26K014944 Date de réception : 28/04/2026 Date d'analyse : 29/04/2026
Référence dossier Client: 19595
26-04269 - PALAIS DE JUSTICE - Place Armand Fallières – Service du parquet – 47000 AGEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	P33 Immeuble complet – R + 1 – Salle d'audience du cabinet \ Plafond Plâtre - Couche à analyser :	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	P34 Immeuble complet – R + 1 – Salle d'audience du cabinet \ Plancher Linoleum Colle - Couche à analyser :	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) + (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P35 Immeuble complet – R + 1 – Salle d'audience du cabinet \ Plafond Placoplâtre Bande + enduit - Couche à analyser :	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / F437	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-025842-01 Date d'émission de rapport : 30/04/2026 14:43 Page 10/10
Dossier N° : 26K014944 Date de réception : 28/04/2026 Date d'analyse : 29/04/2026
Référence dossier Client: 19595
26-04269 - PALAIS DE JUSTICE - Place Armand Fallières - Service du parquet - 47000 AGEN

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Un matériau de type colle (jaune) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (3) Description client non-cohérente avec l'échantillon physiquement présent.
- (4) Une lingette ayant été utilisée lors du prélèvement pour la protection de l'opérateur de repérage est présente dans l'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Ines NOUYA
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Certifications





**CERTIFICATION
DE PERSONNES**

ICP

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N°382

Monsieur AMBAL Mickaël

Amiante sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024 Amiante avec mention Selon arrêté du 1er juillet 2024 DPE individuel Selon arrêté du 20 juillet 2023 modifié par l'arrêté du 16 juin 2025 Électricité Selon arrêté du 1er juillet 2024 Gaz Selon arrêté du 1er juillet 2024 Plomb sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024 Termites métropole Selon arrêté du 1er juillet 2024	Amiante Date d'effet : 30/10/2020 - Date d'expiration : 29/10/2027 Missions spécifiques, bâtiments complexes Date d'effet : 23/06/2021 - Date d'expiration : 29/10/2027 Diagnostic de performances énergétiques Date d'effet : 01/07/2024 - Date d'expiration : 05/10/2027 Etat de l'installation intérieure électricité Date d'effet : 06/10/2020 - Date d'expiration : 05/10/2027 Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 30/10/2020 - Date d'expiration : 29/10/2027 Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 30/10/2020 - Date d'expiration : 29/10/2027 Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments Date d'effet : 06/10/2020 - Date d'expiration : 05/10/2027
---	--

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,

Édité le 23/01/2026, à Passac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.



Silège : 30, Avenue de Canteranne – 33600 PRESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@icp-certification.fr - site : www.icp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800040 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 – Code APE : 7120 B
Enr48948 ICP CERTIFICAT V015 du 19-01-2026



Accréditation N° 4-0590
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

COFRAC
CERTIFICATION
DE PERSONNES

- Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ;
- Que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens et des certifications requises leur permettant de mener à bien leur mission ;
- Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre responsabilité en raison de nos interventions ;
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est demandé de réaliser la présente mission, et notamment :
 - N'accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ;
 - Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »

