

MISSION DE RÉHABILITATION DE LA
MOSQUÉE D'ANTANA BÉ

PHASE AVP / PRO-DCE

Maîtrise d'ouvrage : DAC Mayotte

97620, Chirongui, Mayotte

Rapport photographique



Pierre-Antoine Gatier *Architecte en chef des monuments historiques*
Equilibre Structures *BET Structure*
Asselin Economistes *Economiste de la construction*


Juillet 2026

Sommaire

<u>01. Plan de repérage</u>	03
<u>02. Vue générale et abords</u>	05
<u>03. Façades</u>	07
- <i>Façade Nord</i>	08
- <i>Façade Est et terrasse</i>	10
- <i>Façade Sud</i>	12
- <i>Façade Ouest, terrasse et birka</i>	14
<u>04. Intérieurs</u>	16
- <i>Vues générales et façades intérieures</i>	17
- <i>Mihrab et Minbar</i>	18
- <i>Charpente provisoire et d'origine conservée</i>	19
- <i>Sols intérieurs</i>	20
<u>05. Avant et après cyclone Chido, décembre 2025</u>	21
- <i>Avant le cyclone Chido</i>	22
- <i>Les dégâts causés par le cyclone Chido</i>	23
- <i>Structures et couvertures provisoires</i>	24

01. Plan de repérage

01. Plan de repérage du relevé photographique

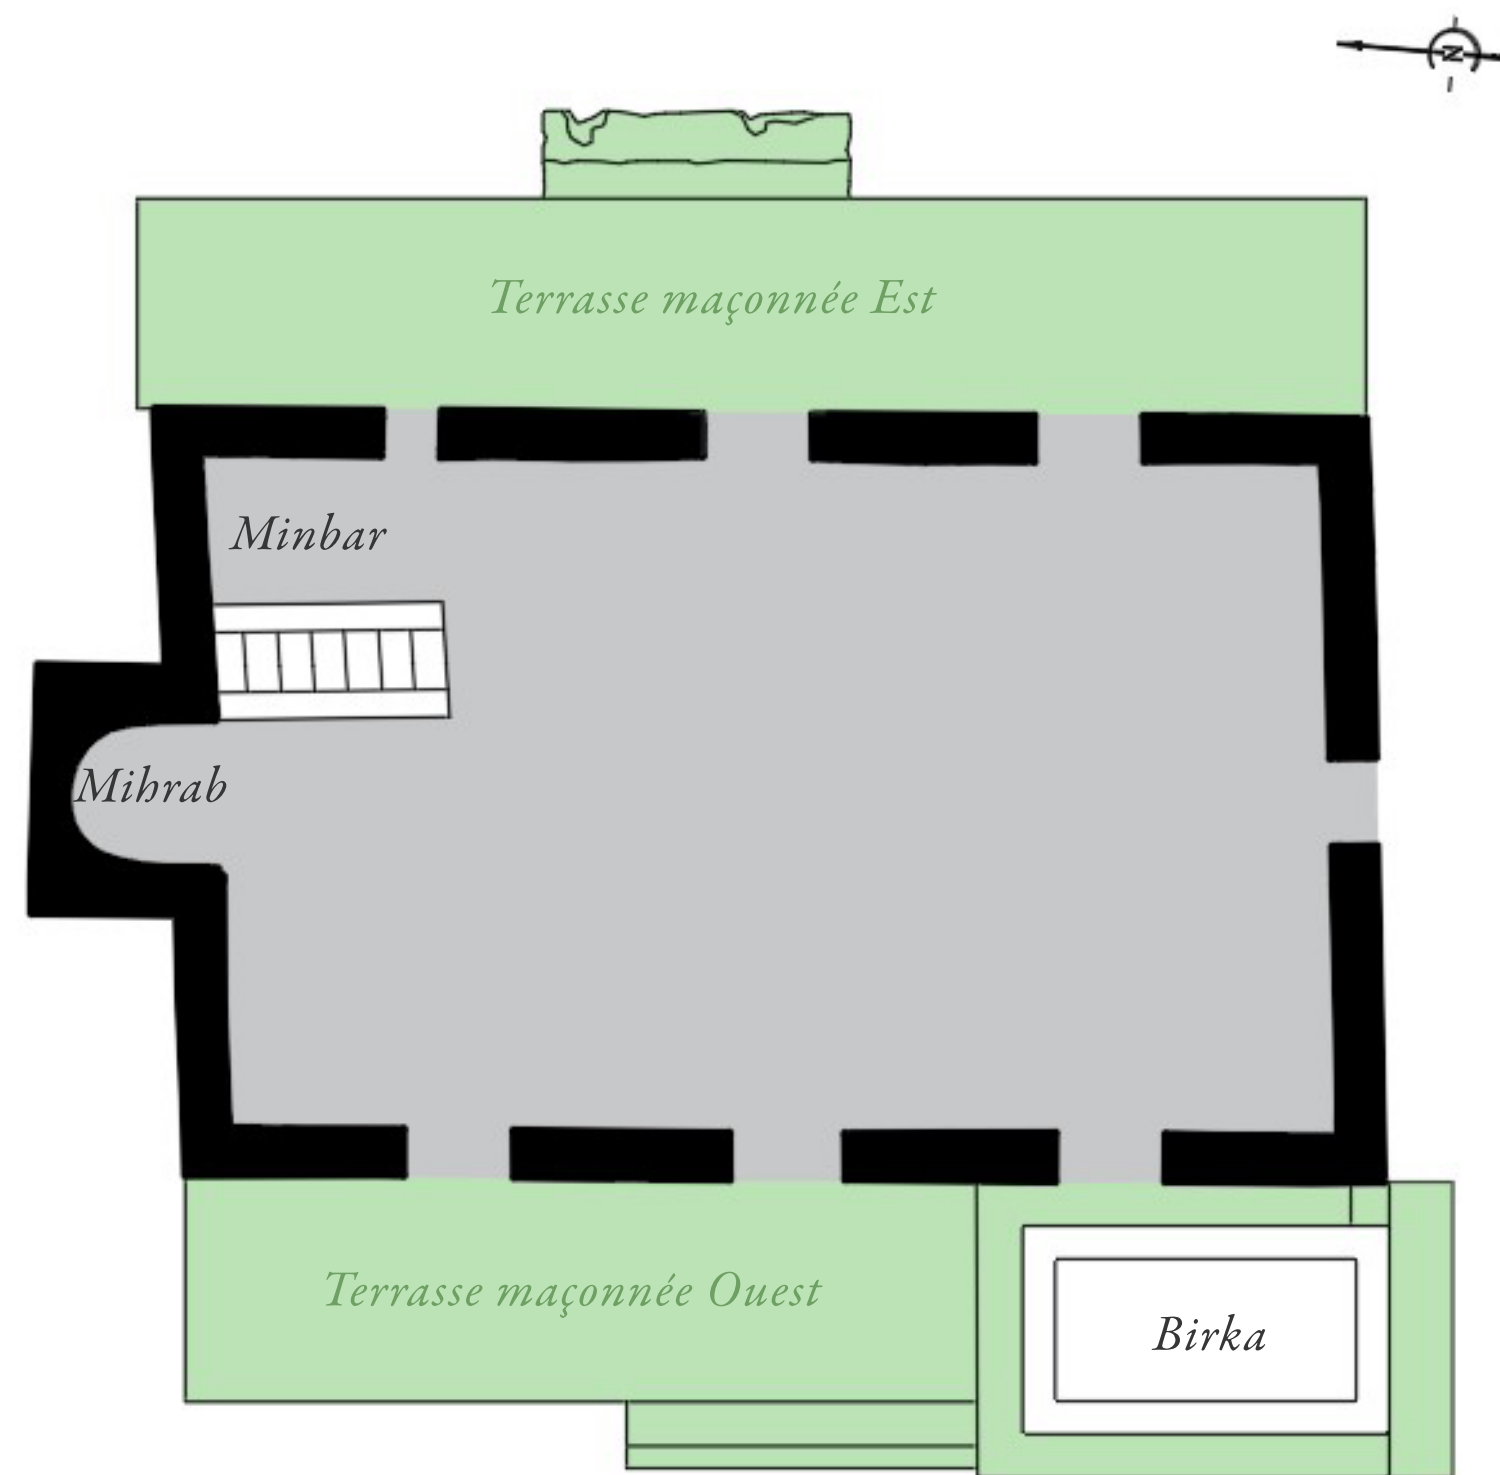

Plan de RDC

02. Vue générale et abords

a. Contexte environnement



Vue de la mangrove «entourant la mosquée»,
Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026




Vue de la mangrove depuis l'est de la mosquée,
Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026



Vue du Mont Choungui depuis la mosquée,
Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026



Vue Sud-Est de la mosquée,
Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026

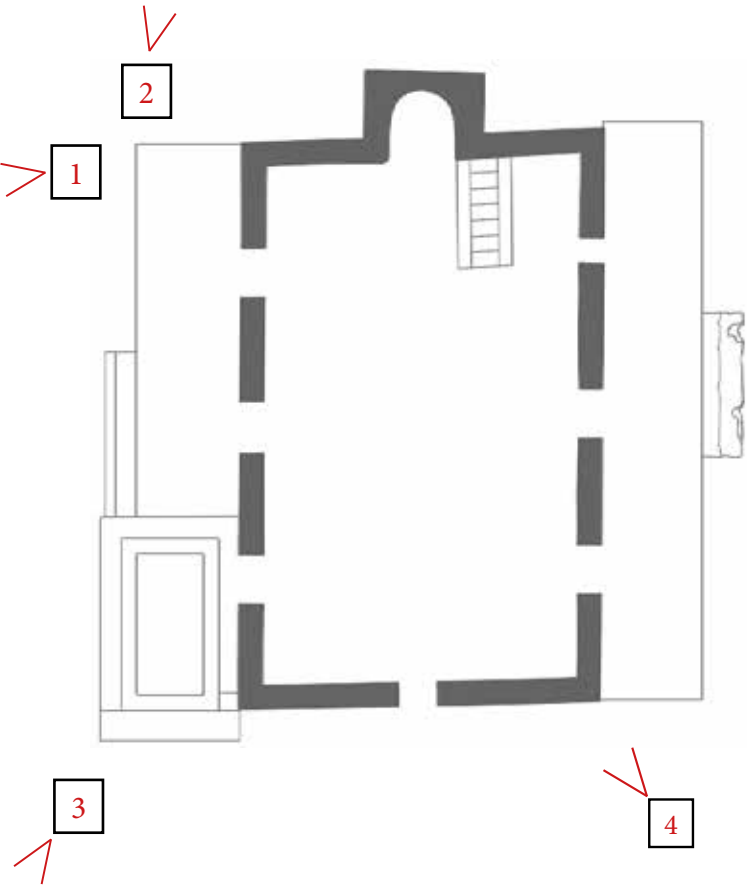

03. Façades

a. Façade Nord



Vue du mur Qibla avec Mihrab au premier plan, durant les travaux de couverture et charpente provisoires,
Michael Tournarde, DAC Mayotte, mars 2026


a. Façade Nord - Détails



Vue de l'extrados du demi dôme en béton armé du Mihrab avec colonisation de végétaux, épaufrure et fissures importantes, Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026



Vue extérieure du Mihrab, Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026

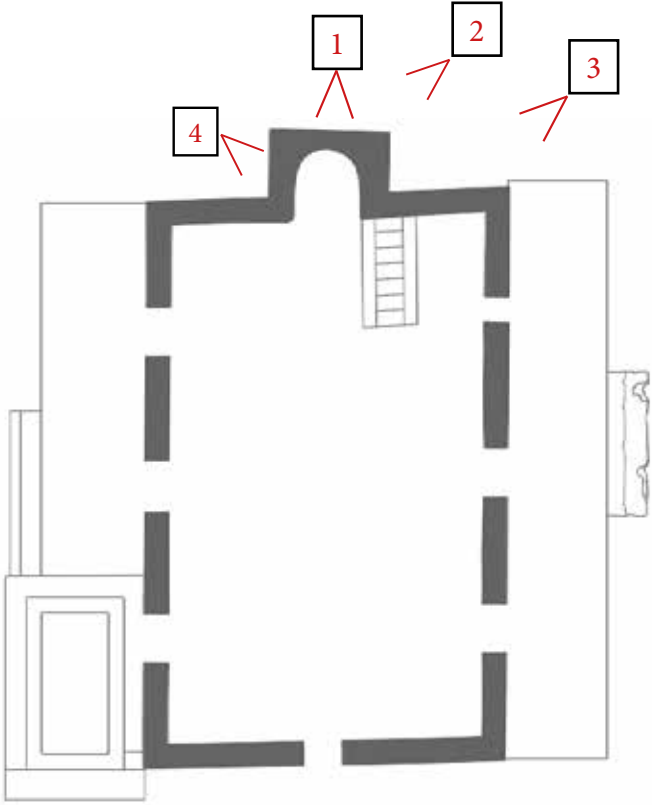

Vue de la partie basse du mur enduite au ciment côté Nord-Est, Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026



Vue de l'ouverture destinée à l'appel à la prière située au droit du Minbar, Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026

b. Façade Est et terrasse



Vue d'ensemble de l'élévation de la mosquée, de la terrasse est et de ses emmarchements, lors de la réception des travaux du volet 02, de couverture et charpente provisoires,
Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026


b. Façade Est - Détails



Vue de l'entrée de la mosquée, de son double encadrement en bois traditionnel et de sa porte menuisée,
Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026



Détail de la baie E-01, à la disposition d'origine modifiée par le déplacement de l'appui et la variation de sa géométrie ,
Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026

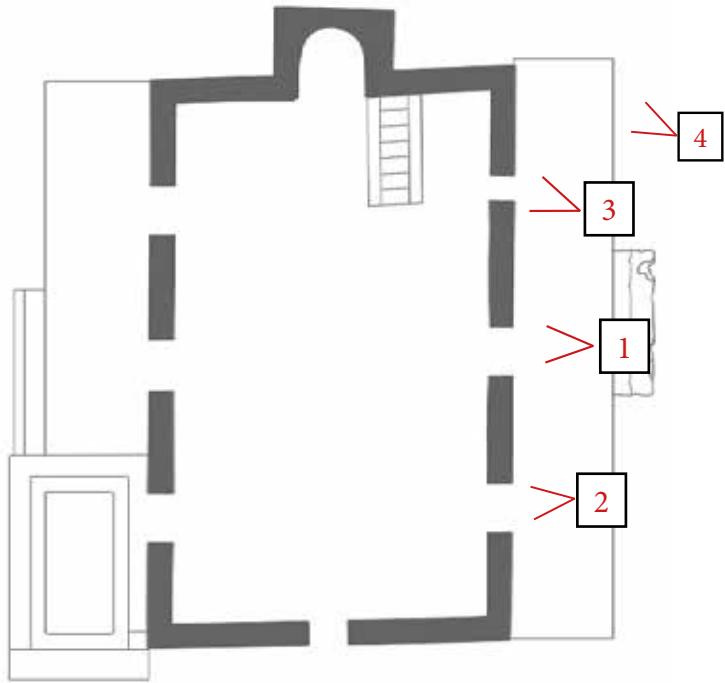

Détail de la baie E-03 obstruée,
Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026



Vue de la terrasse maçonnée Est et de son arête épaufrée,
Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026

c. Façade Sud



Vue d'ensemble de l'élévation, maçonneries apparentes avec enduit d'origine conservé en partie haute, enduit ciment en partie basse et présence de deux lignes de trous de boulin; présence d'une baie obstruée au centre,
Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026


c. Façade Sud - Détails



Vue d'entrée des femmes aujourd'hui obstruée par une tôle métallique, *Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026*



Vue d'une zone de disparition de moellons de parement et mise à jour de latérite ou scorie, *Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026*

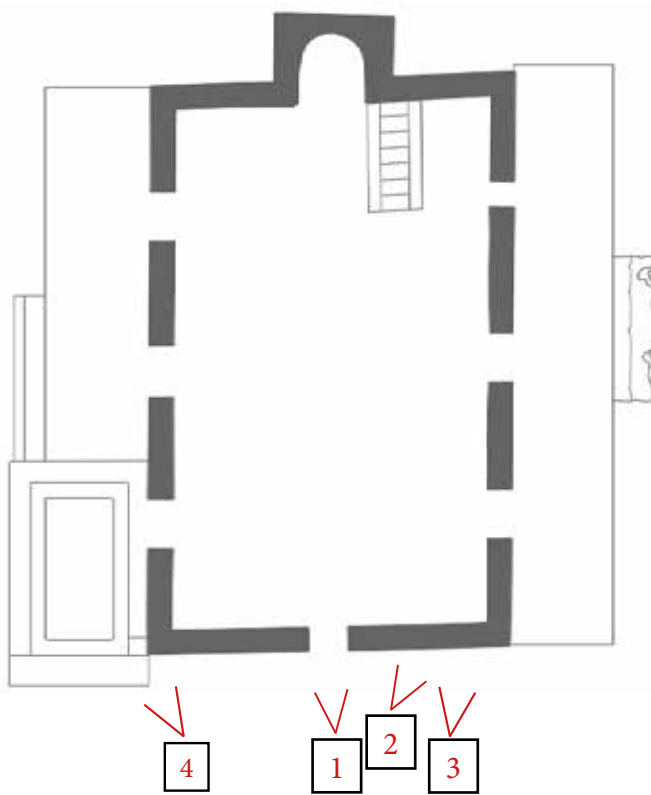

Vue de la zone enduite au ciment côté Sud-Est avec présence des trous de boulin, *Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026*



Vue latérale de la birka avec soubassement enduit au ciment, *Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026*



Vue d'un bloc de pierre d'angle de latérite ou de scorie érodé, *Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026*

d. Façade Ouest, terrasse et birka



Vue d'ensemble de l'élévation, de la terrasse ouest avec ses emmarchements et de la birka (citerne) située à l'extrémité sud,
Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026


d. Façade Ouest



Vue de l'entrée Ouest condamnée, au linteau fortement fissuré, conforté lors des travaux du volet 02 en mars 2026.
Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026



Détail de la baie 0-01 dont la géométrie a été modifiée, probablement pour la mise en place du volet bois,
Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026

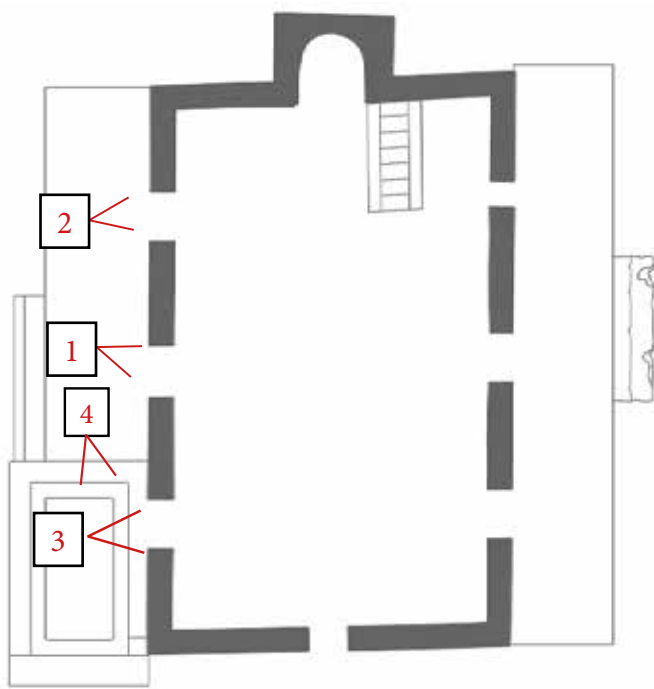

Vue de la baie O-03 obstruée par une tôle avec absence de l'appui en bois, *Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026*



Vue de la birka (citerne) dont le bassin est protégé par des tôles amovibles,
Vincent Lombard, Architecte Conseil de l'Etat, novembre 2018

04. Intérieurs


a. Vues générales et façades intérieures



Vue de la façade intérieure Nord , du Mihrab et du Minbar. La charpente provisoire a été mise en place entre les fermes existantes et est supportée par des poteaux dissociés des maçonneries, dont les pieds ont été lesté par des sacs de granulats provenant du site, *Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026*



Vue depuis l'angle nord-ouest : les fermes des charpentes d'origine ont été confortées, durant la mise en place de la charpente provisoire, à l'aide d'étais métalliques, *Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026*

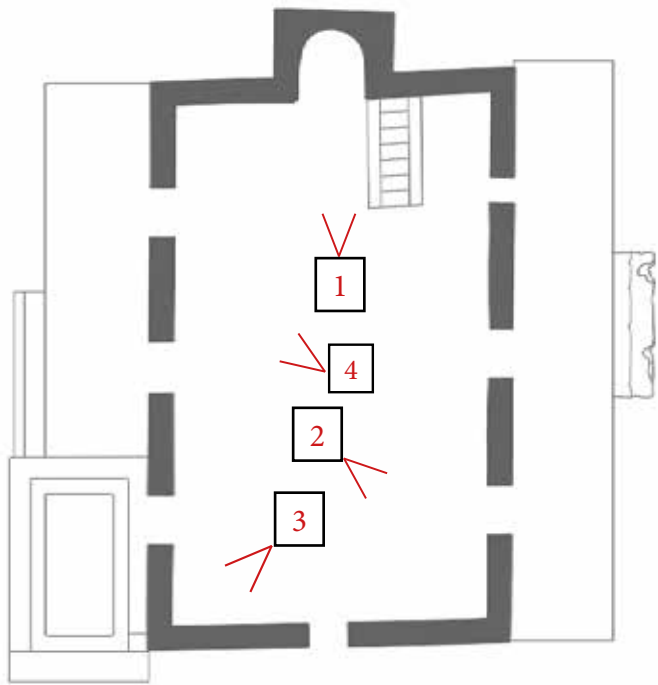

Vue d'une partie de la façade intérieure Sud avec l'ancienne porte d'accès pour les femmes confortée et d'une des fermes de la charpente provisoire mise en place au droit du mur, *Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026*



Vue depuis l'angle sud-est, des deux fermes d'origine et de l'ensemble de la charpente et couverture provisoire, *Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026*


b. Mihrab et Minbar



Vue du Mihrab et Minbar et de la ferme provisoire mise en place au droit du mur Qibla,
Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026



Vue rapprochée du Mihrab,
Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026

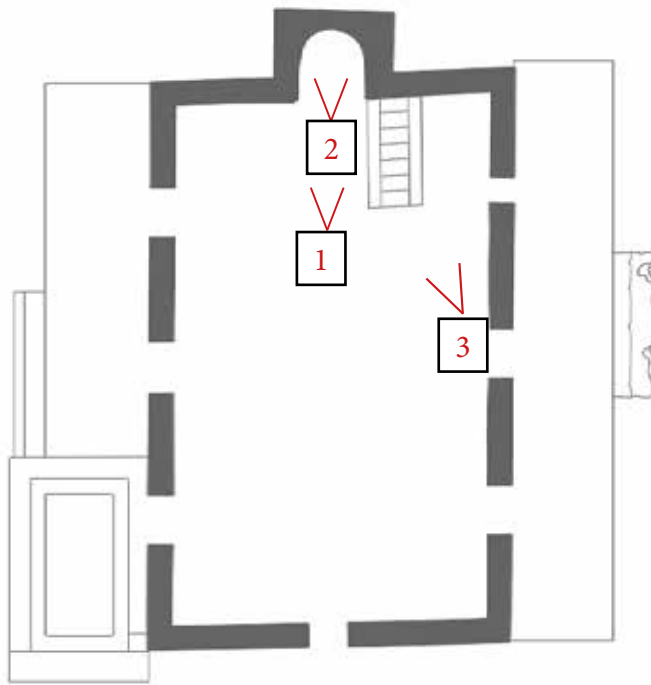

Vue latérale du Minbar,
Agence Pierre-Antoine Gatier, novembre 2025


c. Charpente provisoire et d'origine conservée



1
Vue générale de la charpente ancienne avant travaux de mise en place de la charpente et couverture provisoires,
Michael Tournarde, DAC Mayotte, février 2026



2
Vue des fermes et pannes historiques conservées,
Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026

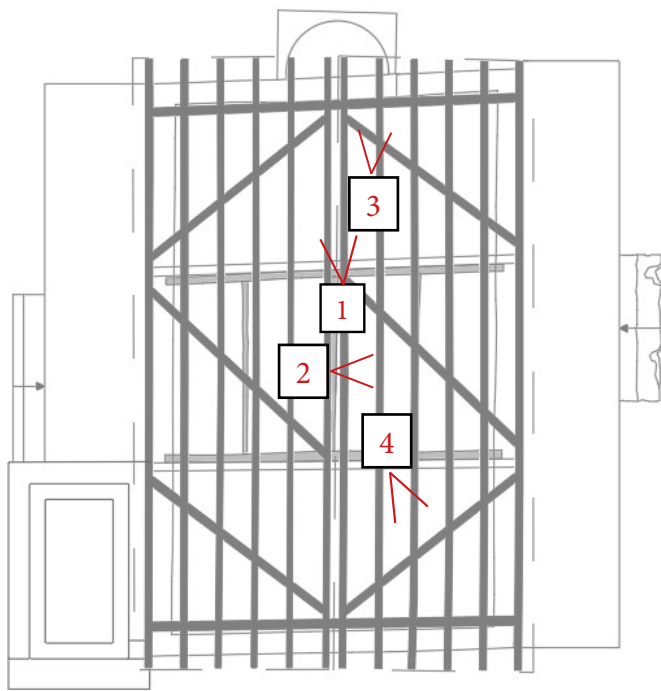

3
Vue de la ferme d'origine au premier plan et, en arrière plan, de la charpente provisoire, *Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026*



4
Vue d'ensemble de la charpente provisoire et des deux fermes d'origine conservées et confortées durant les travaux,
Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026


d. Sols intérieurs



Vue du sol côté Sud avant la mise en place de la charpente, et couverture provisoires
Agence Pierre-Antoine Gatier, novembre 2026



Vue du sol côté Ouest,
Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026

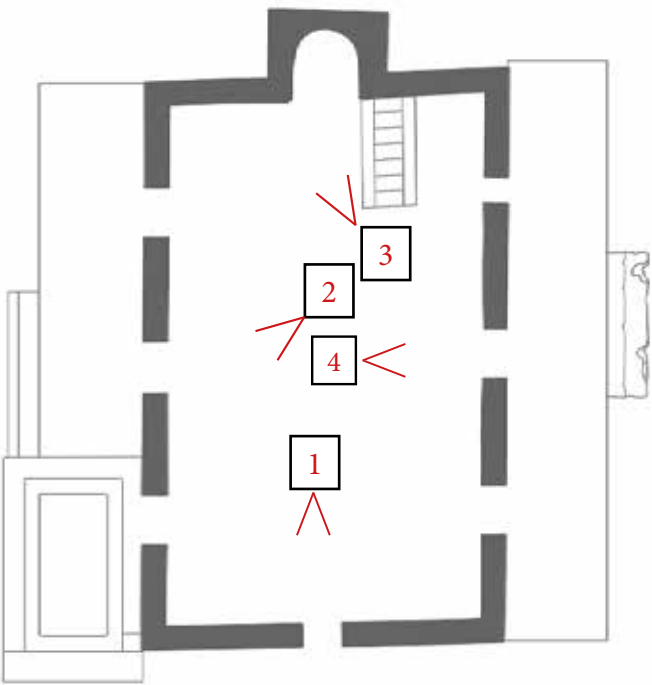

Vue du sol côté Nord,
Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026



Vue du sol côté Est avant la mise en place de la charpente et couverture provisoires,
Agence Pierre-Antoine Gatier, novembre 2026

05. Avant et après Chido


a. Avant le cyclone Chido



Vue Ouest de la mosquée,
Vincent Lombard, Architecte Conseil de l'Etat, novembre 2018



Vue intérieure du Mihrab et du Minbar,
Vincent Lombard, Architecte Conseil de l'Etat, novembre 2018

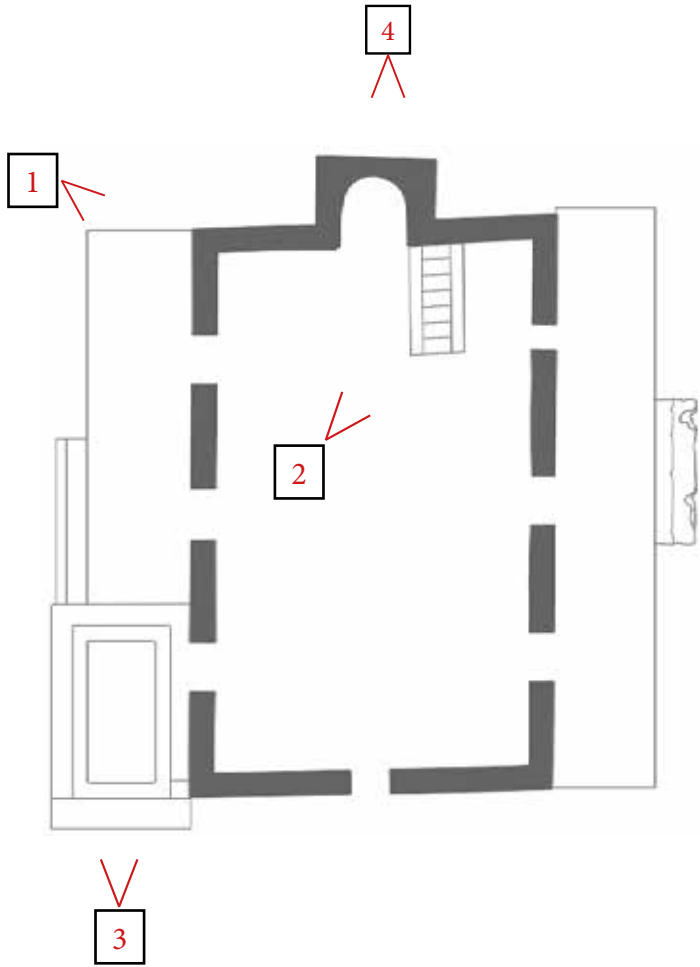

Vue latérale de la birka et de l'appentis ouest en tôles
métalliques fixées sur ossature bois,
Vincent Lombard, Architecte Conseil de l'Etat, novembre 2018




Vue d'ensemble de la façade Nord et du Mihrab,
Vincent Lombard, Architecte Conseil de l'Etat, novembre 2018


b. Les dégâts causés par le cyclone Chido



Vue de la façade Ouest après le passage du cyclone Chido avec la bâche provisoire fortement endommagée : couverture arrachée, charpente en bois très dégradée, Agence Pierre-Antoine Gatier, novembre 2025

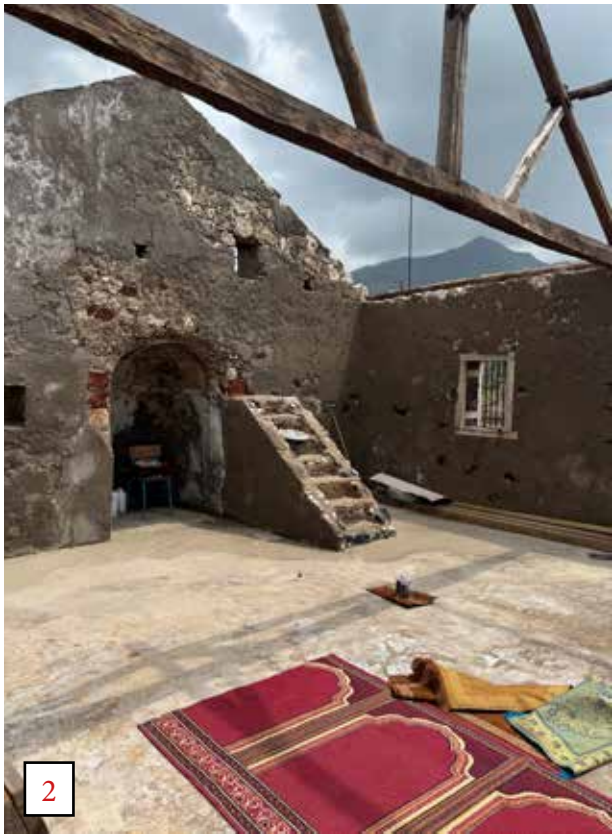

Vue intérieure à ciel ouvert du Mihrab et Minbar, Agence Pierre-Antoine Gatier, janvier 2025

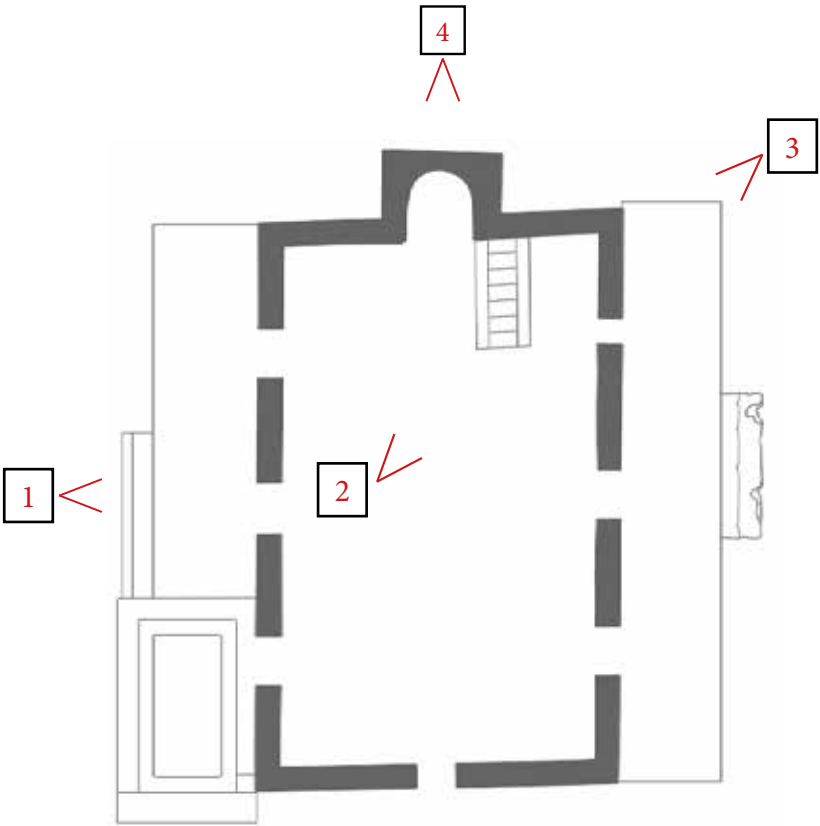

Vue de la birka et de l'angle sud-ouest, avec végétation déchiquetée et élévations endommagées, Agence Pierre-Antoine Gatier, janvier 2025



Vue de la façade Nord avec colonisation de végétaux, couverture arrachée et arases de murs non protégées, Agence Pierre-Antoine Gatier, novembre 2025


c. Structures et couvertures provisoires



Vue de la façade Ouest lors de la réception des travaux du volet 02, de couverture et de charpente provisoires, Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026



Vue intérieure Mihrab et Minbar après la mise en oeuvre de la charpente et couverture provisoires, Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026

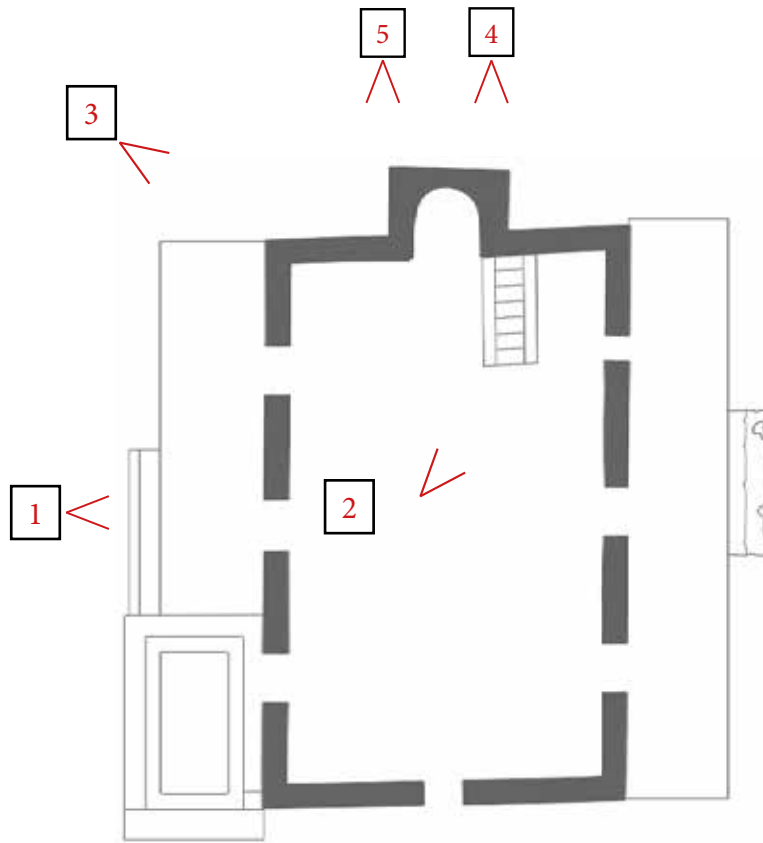

Vue de l'angle nord-ouest après la mise en place de la couverture et charpente provisoires, Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026



Vue de la façade nord après la pose de la couverture et charpente provisoires, Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026



Vue de l'extrémité ouest de la façade nord après la pose de la couverture et charpente provisoires, Agence Pierre-Antoine Gatier, mars 2026