



SOCOTEC

86 bis quai Blanqui
94146 ALFORTVILLE Cedex
Tél : 01 45 18 21 90
Fax : 01 45 18 21 85

Rapport de repérage de l'amiante avant démolition d'un immeuble



Bien immobilier concerné	Bâtiment 10 (hébergement) Fort de Villeneuve Saint Georges rue du fort 94190 Villeneuve Saint Georges
Propriétaire	Prefecture de Police 9 Boulevard du Palais 75004 PARIS 04
Demandeur	Prefecture de police SGA/SAI/DCT/equipe LVV 9 Boulevard du Palais 75004 PARIS 04

N° dossier :
1410281T0000044/
N° de canevas :
ALFORT_2947
v2.04.02

Réf. du rapport :
281T0/14/2141

Date(s) de visite
3, 4, 5, 7 et 12 Nov. 2014
Date de commande :
14/10/2014

CONCLUSION

Dans le cadre de la mission citée en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante. Après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Visite de l'ensemble des parties de l'immeuble.

Fait à : Alfortville Le : 25/11/2014	Auteur du rapport : Xavier BLANCHARD Certificat de compétence n°DTI/1211-003 délivré par Socotec Certification Contrat d'assurance n°37503519275087 chez AXA	Signature :
---	---	-----------------

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Il comprend 10 pages et en annexe 0 photo(s) de composant, 2 plan(s), 36 PV d'analyse de laboratoire, 1 certificat de compétence.

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Socotec Certification 89/93 avenue Paul-Vaillant Couturier 94250 Gentilly

► Sommaire

► 1. Objet de la mission	3
1.1 Description précise de l'immeuble	3
1.2 Parties de l'immeuble	3
1.3 Zone ou partie de la structure à démolir	3
► 2. Déroulement de la mission	4
2.1 Prestations réalisées :	4
2.2 Personnes présentes lors de la visite :	4
2.3 Informations complémentaires sur la visite	4
2.4 Rapports précédemment réalisés communiqués à SOCOTEC	5
2.5 Liste des PV antérieurs mis à disposition de SOCOTEC	5
2.6 Plans des parties d'immeuble concernées par la mission	5
► 3. Résultats détaillés du repérage	6
3.1 Composants de la liste C contenant de l'amiante	6
3.2 Composants de la liste C non susceptibles de contenir de l'amiante, (reconnaissance visuelle)	6
3.3 Composants de la liste C repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)	6
3.4 Composants de la liste C non analysés (*)	8
► 4. Autres composants repérés	9
4.1 Autres composants portés à la connaissance de l'opérateur contenant de l'amiante	9
4.2 Autres composants portés à la connaissance de l'opérateur susceptibles de contenir de l'amiante (reconnaissance visuelle)	9
4.3 Autres composants portés à la connaissance de l'opérateur en attente d'analyse	9
► 5. Obligations consécutives aux travaux de retrait ou de confinement	10
► 6. ANNEXES	

► 1. Objet de la mission

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans un immeuble bâti préalablement à sa démolition. Elle comporte :

- La recherche de la présence des matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique;
- L'identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de l'amiante.

Le présent rapport est destiné à **constituer le rapport de repérage avant démolition de l'immeuble**.

L'intervention de SOCOTEC a pour référentiel l'article R 1334-22 du Code de la Santé Publique et les textes qui lui sont liés (en particulier arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et du contenu du rapport de repérage). Elle est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020. Elle porte sur les composants de la liste C définis dans l'annexe 13-9 au code de la santé publique.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1.1 Description précise de l'immeuble

Bâtiment 10 (hébergement)

1.2 Parties de l'immeuble

Bâtiment 10 (hébergement)

Toutes les parties d'immeubles ont été visitées à l'exception de celles décrites dans le chapitre 2.3.

1.3 Zone ou partie de la structure à démolir

La démolition concerne l'ensemble de l'immeuble.

► 2. Déroulement de la mission

2.1 Prestations réalisées :

Date de la commande de la mission :

- ☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous traitant de SOCOTEC
 - ☒ Laboratoire(s) d'analyse :
1 : EUROFINs - LEM 20 rue du Kochersberg BP 50047 67701 SAVERNE Cedex
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2.2 Personnes présentes lors de la visite :

Accompagnateur : Sapeur Pompier

2.3 Informations complémentaires sur la visite

Etat d'occupation des locaux lors de notre visite :

- ☒ Les locaux étaient occupés lors de notre visite (meubliers et personnes)
- ☐ Les locaux étaient meublés mais non occupés
- ☐ Les locaux étaient vides lors de notre visite

Accessibilité aux différentes parties de l'immeuble

- ☒ Visite de l'ensemble des parties de l'immeuble concernées par la démolition
- ☐ Constat de parties inaccessibles lors de la visite de l'immeuble

Autres informations sur le déroulement de la mission :

Néant

2.4 Rapports précédemment réalisés communiqués à SOCOTEC

Les rapports de repérage de l'amiante suivants ont été communiqués à SOCOTEC dans le cadre de la présente mission.

Référence	Date du rapport	Organisme de repérage	Objet du rapport	Principales conclusions
Néant				

2.5 Liste des PV antérieurs mis à disposition de SOCOTEC

Les documents suivants issus des laboratoires d'analyse de matériaux et produits ont été mis à disposition de SOCOTEC pour la présente mission.

Nom du Laboratoire	N° du PV	Date	Composant concerné
Néant			

2.6 Plans des parties d'immeuble concernées par la mission

Les plans des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants.

Partie d'immeuble (localisation)	Titre du plan
Bâtiment 10 (hébergement)	rez-de-chaussée 1er étage

► 3. Résultats détaillés du repérage

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

Les composants contenant de l'amiante (§ 3.1),

Les composants de la liste C repérés sans amiante (§3.2 et 3.3)

Les composants de la liste C pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ 3.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.



3.1 Composants de la liste C contenant de l'amiante

Identité du composant	Zone homogène	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire
Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)		
Néant		



3.2 Composants de la liste C non susceptibles de contenir de l'amiante, (reconnaissance visuelle)

Identité du composant	Zone homogène	Mode de reconnaissance
Bâtiment 10 (hébergement)		
Conduit de fluide (eau) ₂₀ <i>métal, PVC</i>	Ensemble du bâtiment	Visuel (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante : métal, PVC)
Revêtements muraux en panneaux ₂₆ <i>plâtre</i>	Ensemble du bâtiment	Visuel (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante : plâtre)



3.3 Composants de la liste C repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)

Identité du composant	Zone homogène	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire
Bâtiment 10 (hébergement)		
Calorifugeage ₅₃ <i>bande plâtrée + laine de verre</i>	cf. plan pour repérage précis	9 / META / EUROFINS - LEM
Calorifugeage ₆₇ <i>bande plâtrée + laine de verre</i>	cf. plan pour repérage précis	23 / META / EUROFINS - LEM
Colles des carrelages ₄₇	cf. plan pour repérage précis	3 / META / EUROFINS - LEM
Colles des carrelages ₅₇ <i>colle de faïence</i>	cf. plan pour repérage précis	13 / META / EUROFINS - LEM
Colles des carrelages ₅₈ <i>colle de faïence</i>	cf. plan pour repérage précis	14 / META / EUROFINS - LEM
Colles des carrelages ₅₉ <i>colle de plinthe carrelage</i>	cf. plan pour repérage précis	15 / META / EUROFINS - LEM



3.3 Composants de la liste C repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)

Identité du composant	Zone homogène	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire
Colles des carrelages ₆₀ <i>colle de faïence</i>	cf. plan pour repérage précis	16 / META / EUROFINS - LEM
Colles des carrelages ₆₁ <i>colle de faïence</i>	cf. plan pour repérage précis	17 / META / EUROFINS - LEM
Colles des carrelages ₇₈ <i>colle de faïence</i>	cf. plan pour repérage précis	34 / META / EUROFINS - LEM
Colles des carrelages ₇₉ <i>colle de plinthe carrelage</i>	cf. plan pour repérage précis	35 / META / EUROFINS - LEM
Faux plafond ₅₀	cf. plan pour repérage précis	6 / MOLP / EUROFINS - LEM
Faux plafond ₅₄	cf. plan pour repérage précis	10 / MOLP / EUROFINS - LEM
Flocage ₄₈	cf. plan pour repérage précis	4 / MOLP / EUROFINS - LEM
Flocage ₄₉	cf. plan pour repérage précis	5 / MOLP / EUROFINS - LEM
Flocage ₅₁	cf. plan pour repérage précis	7 / MOLP / EUROFINS - LEM
Flocage ₆₉	cf. plan pour repérage précis	25 / MOLP / EUROFINS - LEM
Joint de vitrage / menuiserie ₆₆ <i>joint sur porte vitrée</i>	cf. plan pour repérage précis	22 / META / EUROFINS - LEM
Joints de chaudière et de conduit ₇₂ <i>joint d'étanchéité sur conduit de ventilation</i>	cf. plan pour repérage précis	28 / META / EUROFINS - LEM
Joints de chaudière et de conduit ₇₃ <i>joint d'étanchéité sur conduit de ventilation</i>	cf. plan pour repérage précis	29 / META / EUROFINS - LEM
Joints de chaudière et de conduit ₇₆ <i>joint d'étanchéité</i>	cf. plan pour repérage précis	32 / META / EUROFINS - LEM
Les plastique avec sous couche ₄₅ <i>lino + colle</i>	cf. plan pour repérage précis	1 / META / EUROFINS - LEM
Les plastique avec sous couche ₅₅ <i>lino + colle</i>	cf. plan pour repérage précis	11 / META / EUROFINS - LEM
Les plastique avec sous couche ₆₄ <i>lino + colle</i>	cf. plan pour repérage précis	20 / META / EUROFINS - LEM
Les plastique avec sous couche ₇₀ <i>lino + colle</i>	cf. plan pour repérage précis	26 / META / EUROFINS - LEM
Peinture ou enduit ₅₂ <i>enduit mural</i>	cf. plan pour repérage précis	8 / META / EUROFINS - LEM
Peinture ou enduit ₆₂ <i>enduit de façade</i>	cf. plan pour repérage précis	18 / META / EUROFINS - LEM
Peinture ou enduit ₆₃ <i>enduit de façade</i>	cf. plan pour repérage précis	19 / META / EUROFINS - LEM
Peinture ou enduit ₆₈ <i>enduit mural</i>	cf. plan pour repérage précis	24 / META / EUROFINS - LEM
Peinture ou enduit ₇₇ <i>enduit mural</i>	cf. plan pour repérage précis	33 / META / EUROFINS - LEM



3.3 Composants de la liste C repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)

Identité du composant	Zone homogène	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire
Ragréage ₄₆	cf. plan pour repérage précis	2 / META / EUROFINS - LEM
Ragréage ₅₆	cf. plan pour repérage précis	12 / META / EUROFINS - LEM
Ragréage ₆₅	cf. plan pour repérage précis	21 / META / EUROFINS - LEM
Ragréage ₇₁	cf. plan pour repérage précis	27 / META / EUROFINS - LEM
Revêtements bitumineux ₇₄ <i>étanchéité bitume</i>	cf. plan pour repérage précis	30 / META / EUROFINS - LEM
Revêtements bitumineux ₇₅ <i>relevé d'étanchéité bitume</i>	cf. plan pour repérage précis	31 / META / EUROFINS - LEM
Revêtements bitumineux ₈₀ <i>étanchéité bitume</i>	cf. plan pour repérage précis	36 / META / EUROFINS - LEM



3.4 Composants de la liste C non analysés (*)

Identité du composant	Zone homogène	Commentaires
Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)		
Néant		

(*) Ces composants doivent faire l'objet d'une analyse avant le début de la démolition : sinon ils seront considérés comme contenant de l'amiante.

► 4. Autres composants repérés

Si, au cours de la mission, l'opérateur a eu connaissance de la présence de composants réputés contenir de l'amiante, autres que ceux définis dans les listes C de l'annexe 13.9 au Code de la Santé Publique, il convient de se reporter aux tableaux ci-dessous.

Cette connaissance provient d'une information communiquée à l'opérateur par le propriétaire, le commanditaire ou le laboratoire d'analyse.



4.1 Autres composants portés à la connaissance de l'opérateur contenant de l'amiante

Identité du composant	Zone homogène	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire
Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)		
Néant		



4.2 Autres composants portés à la connaissance de l'opérateur ne contenant pas d'amiante

Identité du composant	Zone homogène	Mode de reconnaissance
Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)		
Néant		



4.3 Autres composants portés à la connaissance de l'opérateur en attente d'analyse

Identité du composant	Zone homogène	Commentaires
Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)		
Néant		

Parties d'ouvrages non accessibles avant démolition	Causes de l'inaccessibilité	Investigations complémentaires à réaliser entre les étapes de la démolition
D'une manière générale, seuls des sondages destructifs ponctuels ont été effectués.	Matériaux non accessibles ou non visibles.	Lors des travaux, il faudra s'assurer que tous les matériaux ou produits sont bien répertoriés dans les différents rapports. Dans le cas contraire, il faudra prévoir leur analyse par un laboratoire accrédité ou prévoir une visite complémentaire.
Réseaux enterrés	Matériaux non accessibles ou non visibles.	Vérifier que les réseaux enterrés ne comportent pas de conduits en amiante-ciment

► 5. Obligations consécutives aux travaux de retrait ou de confinement

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.





Repérage amiante

Fort de Villeneuve Saint Georges
rue du fort
94190 Villeneuve Saint Georges

Bâtiment 10
Nouveau bâtiment
Rez-de-chaussée

Dossier n° : 1410281T0000044	Planche : 1/2
------------------------------	---------------

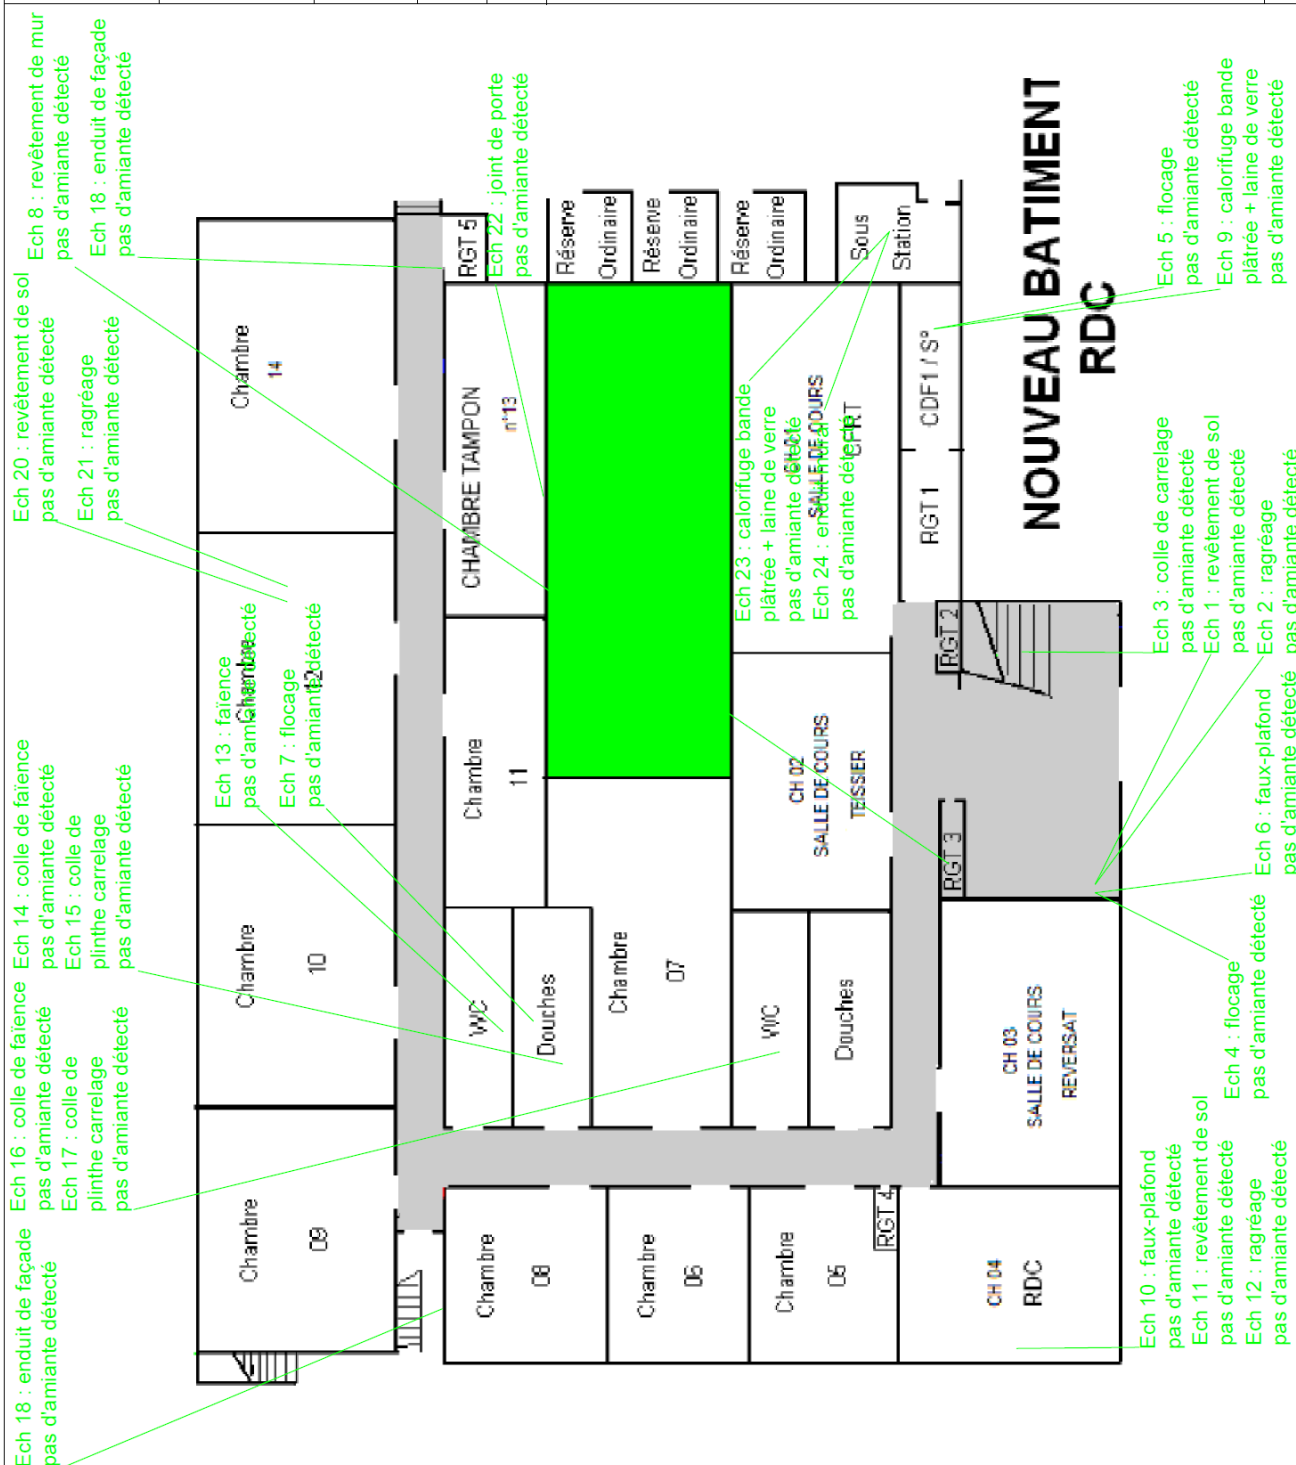

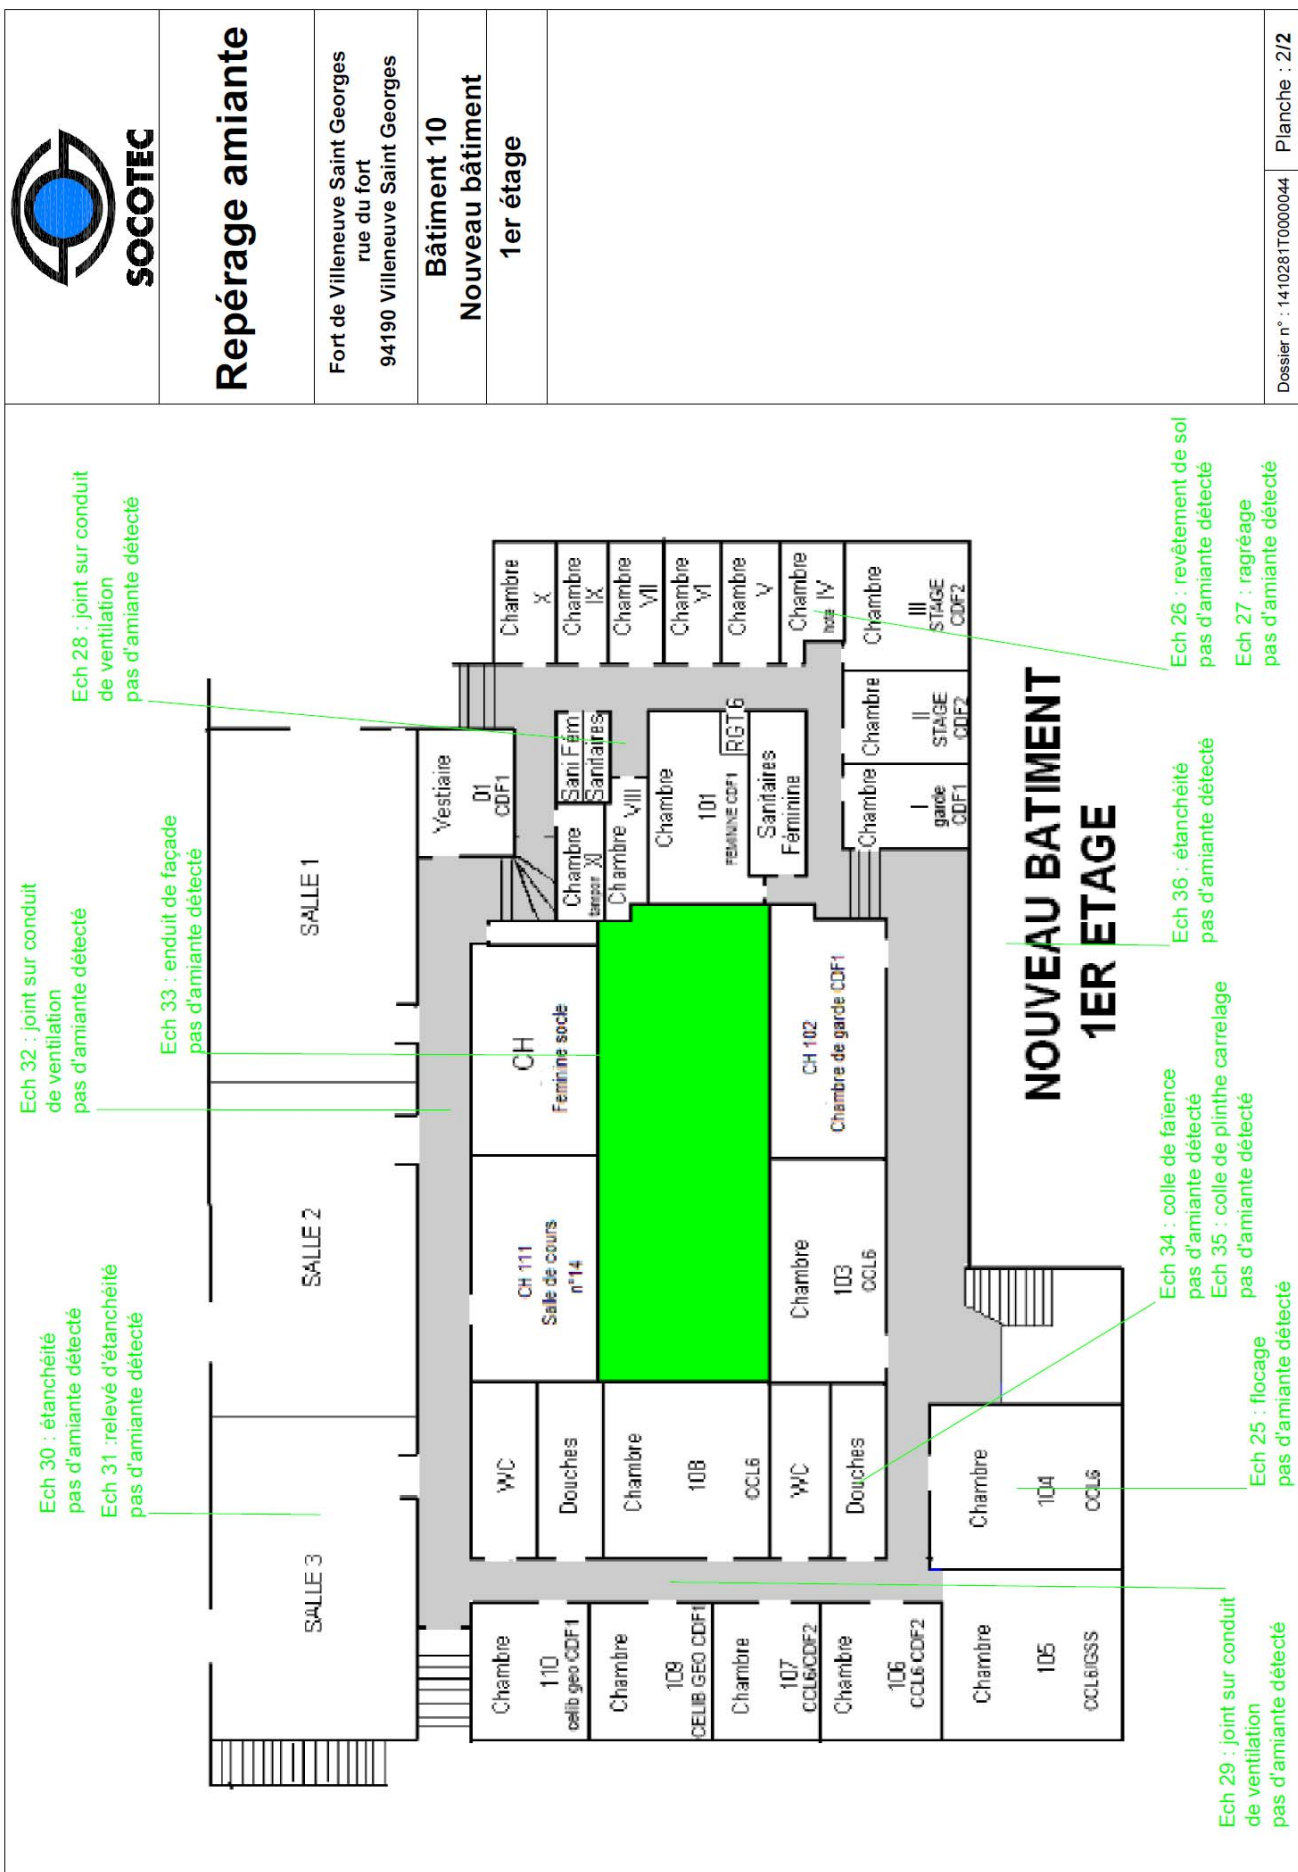



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023722-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-001
Référence échantillon : Echantillon n°1 - Revêtement de sol

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau souple de type revêtement de sol
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023723-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-002
Référence échantillon : Echantillon n°2 - Ragrée

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau de type colle (jaune)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées
Phase 2	
Description visuelle	Matériau semi-dur de type ragréage
Traitement de l'échantillon	Traitement acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023724-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-003
Référence échantillon : Echantillon n°3 - Colle de carrelage

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau dur de type carrelage, faïence ; matériau dur de type ciment-colle* ; matériau dur de type joint ciment
Traitement de l'échantillon	Traitement acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023725-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-004
Référence échantillon : Echantillon n°4 - Flo cage

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau friable fibreux
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023726-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-005
Référence échantillon : Echantillon n°5 - Flo cage

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau friable fibreux
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023727-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-006
Référence échantillon : Echantillon n°6 - Faux plafond

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau de type peinture
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	-
* Résultat de l'analyse par MOLP	Quantité insuffisante
Phase 2	
Description visuelle	Matériau friable fibreux de type isolant
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023728-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-007
Référence échantillon : Echantillon n°7 - Flo cage

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau friable fibreux
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023729-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-008
Référence échantillon : Echantillon n°8 - Enduit mural

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau de type peinture
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
Phase 2	
Description visuelle	Matériau souple fibreux de type papier, carton
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées
Phase 3	
Description visuelle	Matériau semi-dur de type plâtre
Traitement de l'échantillon	Traitement acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023730-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-009
Référence échantillon : Echantillon n°9 - Calorifuge

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau de type peinture
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
Phase 2	
Description visuelle	Matériau friable fibreux de type isolant
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023731-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-010
Référence échantillon : Echantillon n°10 - Faux plafond

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023732-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-011

Référence échantillon : Echantillon n°11 - Revêtement de sol

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau souple de type revêtement de sol
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023733-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-012
Référence échantillon : Echantillon n°12 - Ragréage

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau de type colle (jaune)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées
Phase 2	
Description visuelle	Matériau semi-dur de type ragréage
Traitement de l'échantillon	Traitement acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023734-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-013
Référence échantillon : Echantillon n°13 - Colle de faïence

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau dur de type carrelage, faïence ; matériau dur de type ciment-colle*
Traitement de l'échantillon	Traitement acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
Phase 2	
Description visuelle	Matériau souple fibreux de type papier, carton
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023735-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-014
Référence échantillon : Echantillon n°14 - Colle de faïence

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau dur de type ciment-colle*
Traitement de l'échantillon	Traitement acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023736-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-015
Référence échantillon : Echantillon n°15 - colle de plinthe carrelage

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau dur de type carrelage, faïence ; matériau dur de type ciment-colle*
Traitement de l'échantillon	Traitement acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023737-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-016
Référence échantillon : Echantillon n°16 - Colle de faïence

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau dur de type carrelage, faïence ; matériau dur de type ciment-colle*
Traitement de l'échantillon	Traitement acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023738-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-017
Référence échantillon : Echantillon n°17 - Colle de faïence

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau dur de type ciment-colle*
Traitement de l'échantillon	Traitement acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
Phase 2	
Description visuelle	Matériau de type peinture
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023739-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-018
Référence échantillon : Echantillon n°18 - Enduit mural

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau de type peinture ; matériau semi-dur de type enduit
Traitement de l'échantillon	Traitement acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
Phase 2	
Description visuelle	Matériau de type peinture ; matériau semi-dur de type enduit
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023740-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-019
Référence échantillon : Echantillon n°19 - Enduit façade

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau de type peinture ; matériau semi-dur de type enduit
Traitement de l'échantillon	Traitement acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
Phase 2	
Description visuelle	Matériau de type peinture ; matériau semi-dur de type enduit
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023741-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-020

Référence échantillon : Echantillon n°20 - Revêtement de sol

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau souple de type revêtement de sol
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
Phase 2	
Description visuelle	Matériau de type colle (jaune)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023742-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-021
Référence échantillon : Echantillon n°21 - Ragréage

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau de type colle (jaune)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées
Phase 2	
Description visuelle	Matériau semi-dur de type ragréage
Traitement de l'échantillon	Traitement acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023743-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-022
Référence échantillon : Echantillon n°22 - Joint mastic

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau souple de type joint
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
Phase 2	
Description visuelle	Matériau souple de type joint
Traitement de l'échantillon	Calcination (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023744-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:07
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-023
Référence échantillon : Echantillon n°23 - Calorifuge

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau de type peinture ; matériau souple
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
Phase 2	
Description visuelle	Matériau friable fibreux de type isolant
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023745-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:08
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-024
Référence échantillon : Echantillon n°24 - Enduit mural

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau de type peinture ; matériau semi-dur de type enduit
Traitement de l'échantillon	Traitement acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
Phase 2	
Description visuelle	Matériau de type peinture ; matériau semi-dur de type enduit
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023746-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:08
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-025
Référence échantillon : Echantillon n°25 - Flochage

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau friable fibreux
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023747-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:08
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-026

Référence échantillon : Echantillon n°26 - Revêtement de sol

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau souple de type revêtement de sol
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
Phase 2	
Description visuelle	Matériau de type colle (jaune)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023748-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:08
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-027
Référence échantillon : Echantillon n°27 - Ragréage

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau de type colle (jaune)
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées
Phase 2	
Description visuelle	Matériau semi-dur de type ragréage
Traitement de l'échantillon	Traitement acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023749-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:08
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-028
Référence échantillon : Echantillon n°28 - Joint d'étanchéité

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau souple de type joint
Traitement de l'échantillon	Calcination (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023750-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:08
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-029
Référence échantillon : Echantillon n°29 - Joint d'étanchéité

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau souple de type joint
Traitement de l'échantillon	Calcination (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023751-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:08
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-030
Référence échantillon : Echantillon n°30 - Etanchéité

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau souple de type revêtement d'étanchéité (bitumineux)
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023752-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:08
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-031
Référence échantillon : Echantillon n°31 - Relevé étanchéité

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau souple de type revêtement d'étanchéité (bitumineux)
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023753-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:08
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-032
Référence échantillon : Echantillon n°32 - Joint d'étanchéité

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau souple de type joint
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
Phase 2	
Description visuelle	Matériau souple de type joint
Traitement de l'échantillon	Calcination (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023754-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:08
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-033
Référence échantillon : Echantillon n°33 - Enduit mural

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau de type peinture ; matériau semi-dur de type enduit
Traitement de l'échantillon	Traitement acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
Phase 2	
Description visuelle	Matériau souple fibreux de type papier, carton
Traitement de l'échantillon	-
Nombre de préparations	2
* Résultat de l'analyse par MOLP	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023755-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:08
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-034
Référence échantillon : Echantillon n°34 - Colle de faïence

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau dur de type carrelage, faïence ; matériau dur de type ciment-colle*
Traitement de l'échantillon	Traitement acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023756-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:08
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-035
Référence échantillon : Echantillon n°35 - Colle de plinthe carrelage

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau dur de type carrelage, faïence ; matériau dur de type ciment-colle*
Traitement de l'échantillon	Traitement acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
86 bis quai blanqui
94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023757-01
Dossier N° : 14A005580
Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

Version du : 19/11/2014 17:08
Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

Echantillon N° : 14A005580-036
Référence échantillon : Echantillon n°36 - Etanchéité

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau souple de type revêtement d'étanchéité (bitumineux)
Traitement de l'échantillon	Traitement au chloroforme (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



Véronique Motsch
Chef de Service



Hygiène du Bâtiment

 SOCOTEC FRANCE
 Monsieur Xavier BLANCHARD
 86 bis quai blanqui
 94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

 N° de rapport d'analyse : AR-14-LE-023758-01
 Dossier N° : 14A005580
 Référence dossier : 1410281T0.000044 - Bât 10

 Version du : 19/11/2014 17:08
 Date de réception : 12/11/2014

Page 1/1

 Echantillon N° : 14A005580-037
 Référence échantillon : Echantillon n°37 - Joint de vitrage

Paramètres	Résultats
Phase 1	
Description visuelle	Matériau souple de type joint
Traitement de l'échantillon	Traitement au tétrahydrofurane (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	1
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées
Phase 2	
Description visuelle	Matériau souple de type joint
Traitement de l'échantillon	Calcination (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations	
* Résultat de l'analyse par MET	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



 Véronique Motsch
 Chef de Service

Rapport : 281T0/14/2141
Dossier : 1410281T0000044/



CERTIFICAT

N° DTI / 1211-003

Certifié par la présente que :

XAVIER BLANCHARD


a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	24/10/2012	23/10/2017
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	30/10/2012	29/10/2017
CREP / DRIPP & CTPP	Constat de risque d'exposition au plomb, Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures, Contrôle après travaux en présence de plomb	30/10/2007	29/12/2012
TERMITES Métropole	Etar relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	24/10/2012	23/10/2017
DPE - tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	30/10/2012	29/10/2017

qui ont été réalisés par Socotec Certification conformément aux normes techniques :

- Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes exerçant des activités de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes exerçant des activités de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes exerçant des activités de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes exerçant des activités de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes exerçant des activités de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante

Directeur Général
de SOCOTEC Certification



Eric LEROY



Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification à l'adresse www.socotec-certification.com
Socotec Certification - SAS au capital de 40 000 euros - RCS Versailles 490 984 309 - Les Quadrants - 3 avenue de Centre - Guyancourt - CS 20732 - 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex - www.socotec-certification.com