

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant réalisation de travaux

Articles R4412-61 à R4412-65 du code du travail – Articles L1334-11 et L1334-13 du Code de la Santé Publique – Articles L541-1 à L541-8 du Code de l'environnement – Norme NF X 46-030

Donneur d'ordre

Ministère de la Justice –Département Immobilier
Adresse : 20 rue du Puits Mauger
Code Postal : 35108 Rennes Cedex
Ville : RENNES

Propriétaire

Ministère de la Justice
Adresse : 11 rue des Pénitents
Code Postal : 27400 Ville : LOUVIERS

Identification du bien immobilier et de ses annexes

Adresse du bien	11 rue des Pénitents, 27400 LOUVIERS
Description Sommaire	Locaux administratifs
Localisation lot principal	Sans objet
Désignations des lots	Sans objet
Références cadastrales	Non communiquées
Nature et situation de l'immeuble	Immeuble bâti, bien non indépendant
Permis de construire délivré en	Non communiquée
Description de l'ensemble du bien immobilier	Bâtiment Tribunal

Références de la mission

Repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant réalisation de travaux

Cadre juridique et normatif

-Articles R4412-61 à R4412-65 du Code du Travail
-Articles L1334-11 et L1334-13 du Code de la Santé Publique
-Articles L541-1 à L541-8 du Code de l'Environnement

-Norme NF X 46-030 : Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb =>

Le domaine d'application de cette norme ne coïncidant pas exactement avec la présente mission, nous n'en retenons que les aspects méthodologiques

Nota : L'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.

Objectif de la mission

Cette mission consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, et à décrire leur état de conservation. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique. Notre mission consiste également en une recherche systématique permettant d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant du plomb, incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie de l'immeuble faisant l'objet des travaux, tels que : plomb métallique (canalisations, couverture, plaques), carrelages et faïences, menuiseries PVC, etc. Il appartient au donneur d'ordre de rapprocher les valeurs obtenues et les situations de travail préalablement définies (ponçage de peinture, retrait de canalisation,...), pour évaluer le niveau de risque que présentent les surfaces plombifères et/ou les matériaux contenant du plomb identifiés par le diagnostiqueur.

Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Travaux de peinture – travaux de second œuvre

Commande effectuée le	12/03/2020
Visite réalisée le	12/03/2020 à 08:40
Opérateur de repérage et certification	Monsieur Maxime ARTHOZOUL. Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : ABCIDIA Certification, « Domaine de Saint Paul » 102 route de Limours 91190 SAINT REMY LES CHEVREUSES Tel : 01-30-85-25-11
Assurances	Assurance : GAN Police n° 191.300.462 8-10 Rue d'ASTORG 75008 PARIS
Laboratoire accrédité (analyse)	AN DIAG 50 rue Colette 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Sous-traitance	Sans objet

Occupation du bien lors de la visite

Le bien occupé

Nombre d'enfants mineurs : 0

Mineurs de moins de 6 ans : 0

Moyens de mesures utilisés

Les mesures de plomb sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb.

Marque	Modèle	N° série	Radionucléide	Date de changement	Activité initiale	Numéro ASN
Heuresis	Pb200i	1059	Cobalt	22/09/2016	185	

Etalonnage initial et final de l'appareil réalisé sur surface test de : 1,000 mg/cm²

Etalonnages réalisés pour ce constat : initial à 1,000 - final à 1,000 mg/cm²

Conclusion du constat de risque d'exposition au plomb

Les unités de diagnostic (UD) se répartissent de la manière suivante :

Classe des UD	Non mesurées	0	1	2	3	Total
Concentration en plomb (seuil 1 mg/cm ²)		< seuil	> seuil (état de dégradation)			
		Absence de plomb	Non Dégradé Non Visibles	Etat D'usage	Dégradés	636
%	10,22	44,65	34,28	10,06	0,79	100%

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P

1785 rue de la Haie - Porte 12- 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Absence de dégradation du bâti

Absence de situation de dégradation du bâti.

Fait à ROUEN, le 23/03/2020

Monsieur ARTHOZOUL Maxime
Diagnosticteur certifié



Pièces ou locaux visités

Ne comprenant pas de peintures au plomb :

Rez de chaussée : Hall d'entrée.

Comprenant des peintures au plomb :

Rez de chaussée : Salle d'audience 2 , salle de réunion 3, Dégagement 1, Local technique, Bureau 6, salle de réunion 4, Bureau 7 , Bureau 8, WC 1, Couloir, salle de réunion 5, Dégagement 2, Bureau 1, Couloir 2, WC 2, salle de pause 1, Bureau 2, Bureau 3, Local informatique, salle d'attente, Hall , salle de réunion 1, salle de réunion 2, Bureau 4, Bureau 5, Salle d'audience 1.

1er étage : Cage d'escalier 1, Bureau 1, Couloir 1, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4, Cage d'escalier 2, Palier, Couloir 2, local 4, local 3, local 5, local 6, local 7, WC 1, WC 2, local 8, local 9, Dégagement 2, Local serveur 10, local 11.

Comprenant des peintures au plomb dégradées :

1er étage : Bureau 4, local 4.

Pièces ou locaux non visités

Tous les locaux dont l'opérateur a eu connaissance ont été visités.

Autres observations

Sans objet


Rapport des mesures de concentration en plomb

En règle générale, et sauf indication contraire, la description des pièces est faite dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par la pièce correspondant à l'entrée principale.

Concernant l'interprétation des mesures, voir conditions particulières d'exécution.

Repérage dans la pièce (Rep.)

A l'intérieur de chaque pièce, les mesures sont effectuées sur les unités de diagnostic dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par la cloison ou le mur correspondant à la porte d'entrée dans la pièce (Rep. A).

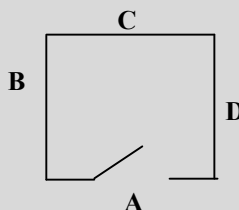

Localisation des mesures

HG
G gauche
BG

H haut
C centre
B bas

HD
D droite
BD

Nombre total d'unités de diagnostic | 636

Nombre total de mesures | 835

Abréviations :

N° Numéro de la mesure

nm

Non mesuré

Rez de chaussée : Hall d'entrée

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
1	Plafond		Pierres / -	Au centre	<0.9			0	Absence de revêtement
2	Porte et huisserie		Bois / Peinture	Au centre	0,3			0	
3	Porte et huisserie		Bois / Peinture	Au centre	0,3			0	
4	Mur	A	Pierre /	-	nm			nm	Absence de revêtement
5	Mur	B	Pierre /	-	nm			nm	Absence de revêtement
6	Mur	C	Pierre /	-	nm			nm	Absence de revêtement
7	Mur	D	Pierre /	-	nm			nm	Absence de revêtement

Nombre Total d'UD : 6

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Salle d'audience 2

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
8	Plafond		Plâtre / Peinture	Au centre	<0.9			0	a vérifier plus tard
9	Porte et huisserie		Bois / Peinture	Au centre	0,2			0	
10	Mur	A	Lambris bois / -	Au centre	0,3			0	Absence de revêtement
11	Mur	A	Plâtre / Peinture	Au centre	12	Non dégradé		1	
12	Mur	B	Lambris bois / -	Au centre	0,4			0	Absence de revêtement
13	Mur	B	Plâtre / Peinture	Au centre	9,4	Non dégradé		1	
14	Barreaux fenêtre	B1	Métal / Peinture	Au centre	6,3	Non dégradé		1	
15	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Bois /	Au centre	0,5			0	Absence de revêtement
16	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Bois /	Au centre	0,3			0	Absence de revêtement
17	Barreaux fenêtre	B2	Métal / Peinture	Au centre	6,4	Non dégradé		1	
18	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Bois /	Au centre	0,6			0	Absence de revêtement
19	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Bois /	Au centre	0,4			0	Absence de revêtement
20	Barreaux fenêtre	B3	Métal / Peinture	Au centre	6,3	Non dégradé		1	
21	Fenêtre Ext. et huisserie	B3	Bois /	Au centre	0,6			0	Absence de revêtement
22	Fenêtre Int. et huisserie	B3	Bois /	Au centre	0,4			0	Absence de revêtement
23	Mur	C	Lambris bois / -	Au centre	0,5			0	Absence de revêtement
24	Mur	C	Plâtre / Peinture	Au centre	13,4	Non dégradé		1	
25	Mur	D	Lambris bois / -	Au centre	0,5			0	Absence de revêtement
26	Mur	D	Plâtre / Peinture	Au centre	9,5	Non dégradé		1	

Nombre Total d'UD : 19

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : salle de réunion 3

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P

1785 rue de la Haie - Porte 12- 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	de la	Classe	Observations
27	Conduits de fluides		Métal / Peinture	-	nm			nm	Matériau récent
28	Plafond		Plâtre / Peinture	Au centre	<0.9			0	
29	Mur		Plâtre / Peinture	Au centre	0,4			0	
30	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0,4			0	
31	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0,4			0	
32	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0,4			0	
33	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	7,6	Non dégradé		1	
34	Mur	B	Plâtre / Peinture	Au centre	0,4			0	
35	Mur	C	Plâtre / Peinture	Au centre	0,5			0	
36	Allège	C1	Plâtre / Peinture	Au centre	6,4	Non dégradé		1	
37	Barreaux fenêtre	C1	Métal / Peinture	Au centre	8,3	Non dégradé		1	
38	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Bois / Peinture	Au centre	0,7			0	
39	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Bois / Peinture	Au centre	0,2			0	
40	Allège	C2	Plâtre / Peinture	Au centre	6,7	Non dégradé		1	
41	Barreaux fenêtre	C2	Métal / Peinture	Au centre	6,7	Non dégradé		1	
42	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Bois / Peinture	Au centre	0,4			0	
43	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Bois / Peinture	Au centre	0,4			0	
44	Mur	D	Plâtre / Peinture	Au centre	0,4			0	
45	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	7,9	Etat d'usage Traces de chocs		2	

Nombre Total d'UD : 17

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Dégagement 1

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	de la	Classe	Observations
46	Conduits de fluides		Métal / Peinture	-	nm			nm	Matériau récent
47	Plafond		Plâtre / Peinture	Au centre	<0.9			0	
48	Plinthes		Bois / Peinture	Au centre	3,9	Non dégradé		1	
49	Mur	A	Plâtre / Peinture	Au centre	10,2	Non dégradé		1	
50	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	5,8	Etat d'usage Traces de chocs		2	
51	Mur	B	Plâtre / Peinture	Au centre	9,5	Non dégradé		1	
52	Mur	C	Plâtre / Peinture	Au centre	6,9	Non dégradé		1	
53	Mur	D	Plâtre / Peinture	Au centre	8,6	Non dégradé		1	

Nombre Total d'UD : 8

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Local technique

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	de la	Classe	Observations
54	Conduits de fluides		Métal / Peinture	-	nm			nm	Matériau récent
55	Plafond		Plâtre / Peinture	Au centre	0,2			0	
56	Plafond		Plâtre / Peinture	Au centre	0,2			0	
57	Mur	A	Plâtre / Peinture	Au centre	7,4	Non dégradé		1	
58	Porte et huisserie	A1	Bois / Peinture	Au centre	4,7	Etat d'usage Traces de chocs		2	
59	Porte et huisserie	A2	Bois / Peinture	Au centre	3,1	Etat d'usage Traces de chocs		2	
60	Mur	B	Plâtre / Peinture	Au centre	7,2	Non dégradé		1	
61	Mur	C	Plâtre / Peinture	Au centre	8,1	Non dégradé		1	
62	Mur	D	Plâtre / Peinture	Au centre	9,4	Non dégradé		1	

Nombre Total d'UD : 8

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Bureau 6

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	de la	Classe	Observations
63	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,2			0	
64	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,5			0	
65	Plafond		Plâtre / Peinture	Au centre	0,3			0	
66	Plafond		Plâtre / Peinture	Au centre	0,3			0	
67	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0,4			0	
68	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	6,3	Etat d'usage Traces de chocs		2	
69	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	3,8	Non dégradé		1	
70	Allège	B	Plâtre / Tapisserie	Au centre	6,8	Non dégradé		1	
71	Barreaux fenêtre	B	/	Au centre	3,7	Non dégradé		1	
72	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	5,4	Etat d'usage Traces de chocs		2	
73	Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	8,5	Non dégradé		1	
74	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0,5			0	
75	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0,4			0	
76	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0,4			0	

Nombre Total d'UD : 12

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : salle de réunion 4

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P

1785 rue de la Haie - Porte 12- 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Numéro de dossier : 2020-09-Tribunal LOUVIERS

Page 5 sur 21

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
77	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,4			0	
78	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,4			0	
79	Plafond		Plâtre / Peinture	Au centre	0,4			0	
80	Plafond		Plâtre / Peinture	Au centre	0,6			0	
81	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	Au centre	13,1	Non dégradé		1	
82	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0,4			0	
83	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0,5			0	
84	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	1,5	Non dégradé		1	
85	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	Au centre	3,6	Non dégradé		1	
86	Allège	B1	Plâtre / Peinture	Au centre	5,2	Non dégradé		1	
87	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Bois / Peinture	Au centre	0,4			0	
88	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Bois / Peinture	Au centre	0,5			0	
89	Fenêtre Int. et huisserie Ext. et huisserie	B1	Bois / Peinture	En bas	0,3			0	
90	Fenêtre Int. et huisserie Ext. et huisserie	B1	Bois / Peinture	En haut	0,6			0	
91	Fenêtre Int. et huisserie Int. et huisserie	B1	Bois / Peinture	En bas	0,3			0	
92	Fenêtre Int. et huisserie Int. et huisserie	B1	Bois / Peinture	En haut	0,4			0	
93	Allège	B2	Plâtre / Peinture	Au centre	7,6	Non dégradé		1	
94	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Bois / Peinture	Au centre	0,5			0	
95	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Bois / Peinture	Au centre	0,2			0	
96	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	4,2	Non dégradé		1	
97	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	Au centre	9,7	Non dégradé		1	
98	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	9,7	Etat d'usage Traces de chocs		2	

Nombre Total d'UD : 17

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Bureau 7

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
99	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,4			0	
100	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,4			0	
101	Plafond		Plâtre / Peinture	Au centre	0,2			0	
102	Plafond		Plâtre / Peinture	Au centre	0,3			0	
103	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0,4			0	
104	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0,5			0	
105	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	3,4	Etat d'usage Traces de chocs		2	
106	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	3,7	Non dégradé		1	
107	Allège	B	Plâtre / Peinture	Au centre	5,6	Non dégradé		1	
108	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	0,7			0	
109	Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois / Peinture	Au centre	0,4			0	
110	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0,5			0	
111	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0,6			0	
112	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0,3			0	
113	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0,4			0	
114	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0,5			0	
115	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0,6			0	
116	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	6,7	Etat d'usage Traces de chocs		2	

Nombre Total d'UD : 12

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Bureau 8

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
117	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,5			0	
118	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,4			0	
119	Plafond		Plâtre / Peinture	Au centre	0,6			0	
120	Plafond		Plâtre / Peinture	Au centre	0,7			0	
121	Mur	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0,4			0	
122	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	5,5	Etat d'usage Traces de chocs		2	
123	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	1,5	Non dégradé		1	
124	Mur	B	Plâtre / Peinture	Au centre	0,6			0	
125	Mur	B	Plâtre / Peinture	Au centre	0,7			0	
126	Mur	C	Plâtre / Peinture	Au centre	0,5			0	
127	Mur	C	Plâtre / Peinture	Au centre	0,6			0	
128	Allège	C1	Plâtre / Peinture	Au centre	5,7	Non dégradé		1	
129	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Bois / Peinture	Au centre	0,6			0	
130	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Bois / Peinture	Au centre	0,6			0	
131	Allège	C2	Plâtre / Peinture	Au centre	6,4	Non dégradé		1	
132	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Bois / Peinture	Au centre	0,7			0	
133	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Bois / Peinture	Au centre	0,5			0	
134	Allège	C3	Plâtre / Peinture	Au centre	3,8	Non dégradé		1	
135	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Bois / Peinture	Au centre	0,5			0	
136	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Bois / Peinture	Au centre	0,4			0	
137	Allège	D	Plâtre / Peinture	Au centre	4,6	Non dégradé		1	
138	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0,7			0	
139	Fenêtre Int. et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	0,6			0	
140	Mur	D	Plâtre / Peinture	Au centre	0,6			0	
141	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	En bas	3,9	Etat d'usage Traces de chocs		2	

Nombre Total d'UD : 21

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : WC 1

Diagnosics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P

1785 rue de la Haie - Porte 12- 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Numéro de dossier : 2020-09-Tribunal LOUVIERS

Page 6 sur 21

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type dégradation	de la	Classe	Observations
142	Conduits de fluides		Métal / Peinture	-	nm			nm	Matériau récent
143	Conduits de fluides		Plomb / Peinture	-	nm			nm	Matériau récent
144	Plafond		Plâtre / Peinture	Au centre	0,2			0	
145	Mur	A	Plâtre / Carrelage	-	nm			nm	Carrelage ou faïence
146	Mur	A	Plâtre / Peinture	Au centre	3,7	Non dégradé		1	
147	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	3,8	Etat d'usage Traces de chocs		2	
148	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	Au centre	0,4			0	
149	Mur	B	Plâtre / Carrelage	-	nm			nm	Carrelage ou faïence
150	Mur	B	Plâtre / Peinture	Au centre	4,7	Non dégradé		1	
151	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	En bas	0,6			0	
152	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0,6			0	
153	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	En bas	0,5			0	
154	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0,5			0	
155	Mur	C	Plâtre / Carrelage	-	nm			nm	Carrelage ou faïence
156	Mur	C	Plâtre / Peinture	Au centre	4,2	Non dégradé		1	
157	Mur	D	Plâtre / Carrelage	-	nm			nm	Carrelage ou faïence
158	Mur	D	Plâtre / Peinture	Au centre	3,8	Non dégradé		1	

Nombre Total d'UD : 15

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Couloir

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type dégradation	de la	Classe	Observations
159	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,4			0	
160	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,4			0	
161	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,4			0	
162	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,6			0	
163	Mur	A	Plâtre / Peinture	En haut	2,7	Non dégradé		1	
164	Porte et huisserie	A	Bois / -	En bas	3,7	Etat d'usage Traces de chocs		2	
165	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	A droite	1,5	Non dégradé		1	
166	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	11,7	Non dégradé		1	
167	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	12,7	Non dégradé		1	
168	Porte et huisserie	C	Bois / -	Au centre	0,8			0	
169	Porte et huisserie	C	Bois / -	En bas	0,4			0	
170	Porte et huisserie	C	Bois / -	En haut	0,3			0	
171	Porte et huisserie Ext. et huisserie	C	Bois / -	-	nm			nm	Absence de revêtement
172	Porte et huisserie Int. et huisserie	C	Bois / -	-	nm			nm	Absence de revêtement
173	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	9,1	Non dégradé		1	

Nombre Total d'UD : 11

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : salle de réunion 5

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type dégradation	de la	Classe	Observations
174	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,4			0	
175	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,5			0	
176	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,5			0	
177	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,6			0	
178	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,4			0	
179	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,5			0	
180	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	4,4	Etat d'usage Traces de chocs		2	
181	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	A droite	6,4	Non dégradé		1	
182	Allège	B	Plâtre / Peinture	En bas	3,8	Non dégradé		1	
183	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois / Peinture	En bas	0,6			0	
184	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois / Peinture	En haut	0,4			0	
185	Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois / Peinture	En bas	0,4			0	
186	Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois / Peinture	En haut	0,5			0	
187	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,5			0	
188	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,6			0	
189	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,4			0	
190	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,6			0	
191	Porte et huisserie	C	Bois / Peinture	En bas	8,9	Etat d'usage Traces de chocs		2	
192	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,4			0	
193	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,2			0	

Nombre Total d'UD : 12

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Dégagement 2

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P

1785 rue de la Haie - Porte 12- 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Numéro de dossier : 2020-09-Tribunal LOUVIERS

Page 7 sur 21

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
194	Conduits de fluides		Métal / Peinture	-	nm			nm	Matériau récent
195	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,8			0	
196	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,6			0	
197	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	4,5	Etat d'usage Traces de chocs		2	
198	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	A droite	3,8	Non dégradé		1	
199	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	6,5	Non dégradé		1	
200	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	5,5	Non dégradé		1	
201	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	En bas	3,6	Etat d'usage Traces de chocs		2	

Nombre Total d'UD : 7

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Bureau 1

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
202	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,2			0	
203	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,4			0	
204	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,4			0	
205	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,8			0	
206	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,4			0	
207	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,4			0	
208	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	7,4	Etat d'usage Traces de chocs		2	
209	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	A droite	5,3	Non dégradé		1	
210	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,4			0	
211	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,4			0	
212	Allège	C	Plâtre / Tapisserie	En bas	1,4	Non dégradé		1	
213	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	En bas	0,6			0	
214	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0,4			0	
215	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	En bas	0,3			0	
216	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0,4			0	
217	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,3			0	
218	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,4			0	
219	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,5			0	
220	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,5			0	

Nombre Total d'UD : 11

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Couloir 2

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
221	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,3			0	
222	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,8			0	
223	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,6			0	
224	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,6			0	
225	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	1,4	Non dégradé		1	
226	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	3,9	Etat d'usage Traces de chocs		2	
227	Porte et huisserie	A1	Bois / Peinture	En bas	5,6	Etat d'usage Traces de chocs		2	
228	Porte et huisserie	A2	Bois / Peinture	-	nm			nm	Matériau récent
229	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	A droite	1,9	Non dégradé		1	
230	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	9,4	Non dégradé		1	
231	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	1,4	Non dégradé		1	
232	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	5,6	Non dégradé		1	
233	Mur	E	Plâtre / Peinture	En bas	4,7	Non dégradé		1	
234	Mur	F	Plâtre / Peinture	En bas	5,3	Non dégradé		1	
235	Mur	G	Plâtre / Peinture	En bas	4,7	Non dégradé		1	
236	Mur	H	Plâtre / Peinture	En bas	4,6	Non dégradé		1	
237	Porte et huisserie	H	Bois / Peinture	Au centre	0,5			0	
238	Porte et huisserie	H	Bois / Peinture	En bas	0,4			0	
239	Porte et huisserie	H	Bois / Peinture	En haut	0,5			0	

Nombre Total d'UD : 15

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : WC 2

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
240	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,5			0	
241	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,6			0	
242	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En bas	6,8	Non visible		1	
243	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	4,7	Etat d'usage Traces de chocs		2	
244	Porte et huisserie	A1	Bois / Peinture	En bas	8,1	Etat d'usage Traces de chocs		2	
245	Porte et huisserie	A2	Bois / Peinture	En bas	8,3	Etat d'usage Traces de chocs		2	
246	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	A droite	2,8	Non dégradé		1	
247	Allège	B	Plâtre / Carrelage	En bas	0,4			0	
248	Allège	B	Plâtre / Carrelage	En haut	0,4			0	
249	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois / Peinture	En bas	5,2	Non dégradé		1	
250	Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois / Peinture	En bas	5,1	Non dégradé		1	
251	Mur	B	Plâtre / Carrelage	-	nm			nm	Carrelage ou faïence
252	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En bas	6,9	Non visible		1	
253	Allège	C	Plâtre / Carrelage	-	nm			nm	Matériau récent
254	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	3,8	Non dégradé		1	
255	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	En bas	3,7	Non dégradé		1	
256	Mur	C	Plâtre / Carrelage	-	nm			nm	Carrelage ou faïence
257	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En bas	2,4	Non visible		1	
258	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En bas	2,5	Non visible		1	

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P

1785 rue de la Haie - Porte 12- 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Nombre Total d'UD : 17

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : salle de pause 1

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type dégradation	de	la	Classe	Observations
259	Conduits de fluides		Métal / Peinture	-	nm				nm	Matériau récent
260	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,4				0	
261	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,5				0	
262	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En bas	1,5	Non visible			1	
263	Porte et huisserie	A1	Bois / Peinture	En bas	16	Etat d'usage Traces de chocs			2	
264	Porte et huisserie	A2	Bois / Peinture	En bas	4,6	Etat d'usage Traces de chocs			2	
265	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	A droite	1,3	Non dégradé			1	
266		B	/	-	nm				nm	Absence de revêtement
267	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En bas	7,1	Non visible			1	
268		C	/	-	nm				nm	Absence de revêtement
269	Mur	C	Plâtre / Carrelage	-	nm				nm	Carrelage ou faïence
270	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En bas	5,3	Non visible			1	
271	Allège	C1	Plâtre / Peinture	En bas	5,3	Non dégradé			1	
272	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Bois / Peinture	En bas	0,5				0	
273	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Bois / Peinture	En haut	0,7				0	
274	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Bois / Peinture	En bas	0,4				0	
275	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Bois / Peinture	En haut	0,6				0	
276	Allège	C2	Plâtre / Peinture	En bas	5,4	Non dégradé			1	
277	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Bois / Peinture	En bas	0,5				0	
278	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Bois / Peinture	En haut	0,6				0	
279	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Bois / Peinture	En bas	0,5				0	
280	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Bois / Peinture	En haut	0,5				0	
281	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En bas	1,4	Non visible			1	

Nombre Total d'UD : 18

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Bureau 2

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type dégradation	de	la	Classe	Observations
282	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,3				0	
283	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,5				0	
284	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,5				0	
285	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,7				0	
286	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0,4				0	
287	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,3				0	
288	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,7				0	
289	Porte et huisserie	A1	Bois / Peinture	En bas	3,8	Etat d'usage Traces de chocs			2	
290	Porte et huisserie	A2	Bois / Peinture	En bas	5,6	Etat d'usage Traces de chocs			2	
291	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	A droite	1,7	Non dégradé			1	
292	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En bas	6,7	Non visible			1	
293	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En bas	5,4	Non visible			1	
294	Allège	C1	Plâtre / Peinture	En bas	4,6	Non dégradé			1	
295	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Bois / Peinture	En bas	0,3				0	
296	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Bois / Peinture	En haut	0,6				0	
297	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Bois / Peinture	En bas	0,2				0	
298	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Bois / Peinture	En haut	0,2				0	
299	Allège	C2	Plâtre / Peinture	En bas	7,4	Non dégradé			1	
300	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Bois / Peinture	En bas	0,4				0	
301	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Bois / Peinture	En haut	0,6				0	
302	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Bois / Peinture	En bas	0,4				0	
303	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Bois / Peinture	En haut	0,3				0	
304	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0,6				0	
305	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,5				0	
306	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,7				0	

Nombre Total d'UD : 15

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Bureau 3

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type dégradation	de	la	Classe	Observations
307	Conduits de fluides		Métal / Peinture	-	nm				nm	Matériau récent
308	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,7				0	
309	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,9				0	
310	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En bas	11,5	Non visible			1	
311	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	3,8	Etat d'usage Traces de chocs			2	
312	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	A droite	0,5				0	
313	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	A gauche	0,4				0	
314	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En bas	1,5	Non visible			1	
315	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En bas	5,1	Non visible			1	
316	Porte et huisserie	C	Bois / Peinture	En bas	5,3	Etat d'usage Traces de chocs			2	
317	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En bas	3,5	Non visible			1	
318	Allège	D1	Plâtre / Peinture	En bas	2,7	Non dégradé			1	
319	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En bas	0,6				0	
320	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En haut	0,8				0	
321	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En bas	0,2				0	
322	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En haut	0,7				0	
323	Allège	D2	Plâtre / Peinture	En bas	5,7	Non dégradé			1	
324	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En bas	0,4				0	
325	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En haut	0,6				0	

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P

1785 rue de la Haie - Porte 12- 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
326	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En bas	0,3			0	
327	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En haut	0,7			0	
328	Allège	D3	Plâtre / Peinture	En bas	4,1	Non dégradé		1	
329	Fenêtre Ext. et huisserie	D3	Bois / Peinture	En bas	0,5			0	
330	Fenêtre Ext. et huisserie	D3	Bois / Peinture	En haut	0,8			0	
331	Fenêtre Int. et huisserie	D3	Bois / Peinture	En bas	0,5			0	
332	Fenêtre Int. et huisserie	D3	Bois / Peinture	En haut	0,7			0	

Nombre Total d'UD : 18

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Local informatique

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
333	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,6			0	
334	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,7			0	
335	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	6,2	Non dégradé		1	
336	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	2,1	Etat d'usage Traces de chocs		2	
337	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	6,4	Non dégradé		1	
338	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	8,1	Non dégradé		1	
339	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	7,2	Non dégradé		1	

Nombre Total d'UD : 6

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : salle d'attente

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
340	Conduits de fluides		Métal / Peinture	-	nm			nm	Matériau récent
341	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,8			0	
342	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,7			0	
343	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En bas	3,7	Non visible		1	
344	Porte et huisserie	A1	Bois / Peinture	En bas	4,7	Etat d'usage Traces de chocs		2	
345	Porte et huisserie	A2	Bois / Peinture	En bas	2,7	Etat d'usage Traces de chocs		2	
346	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	A droite	1,9	Non dégradé		1	
347	Allège	B	Plâtre / Peinture	En bas	3,7	Non dégradé		1	
348	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois / Peinture	En bas	0,2			0	
349	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois / Peinture	En haut	0,6			0	
350	Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois / Peinture	En bas	0,4			0	
351	Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois / Peinture	En haut	0,5			0	
352	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En bas	3,7	Non visible		1	
353	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	-	nm			nm	Matériau récent
354	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En bas	3,7	Non visible		1	

Nombre Total d'UD : 12

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Hall

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
355	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,3			0	
356	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,6			0	
357	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	2,1	Non dégradé		1	
358	Mur	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0,7			0	
359	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	0,3			0	
360	Mur	A	Plâtre / Peinture	En haut	0,6			0	
361	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	0,6			0	
362	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0,5			0	
363	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	7,9	Non dégradé		1	
364	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	3,8	Non dégradé		1	
365	Embrasement	D	Bois / Peinture	En bas	1,9	Non dégradé		1	
366	Mur	D	Plâtre / Peinture	Au centre	0,6			0	
367	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	0,3			0	
368	Mur	D	Plâtre / Peinture	En haut	0,6			0	

Nombre Total d'UD : 8

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : salle de réunion 1

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
369	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,3			0	
370	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,6			0	
371	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,8			0	
372	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,6			0	
373	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,5			0	
374	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,7			0	
375	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	4,7	Etat d'usage Traces de chocs		2	
376	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	A droite	0,2			0	
377	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	A gauche	0,4			0	
378	Allège	B	Plâtre / Peinture	En bas	0,3			0	
379	Allège	B	Plâtre / Peinture	En haut	0,5			0	
380	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois / Peinture	En bas	0,4			0	
381	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois / Peinture	En haut	0,6			0	

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P

1785 rue de la Haie - Porte 12- 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	Classe	Observations
382	Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois / Peinture	En bas	0,6		0	
383	Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois / Peinture	En haut	0,7		0	
384	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,4		0	
385	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,7		0	
386	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,5		0	
387	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,5		0	
388	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,6		0	
389	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,7		0	

Nombre Total d'UD : 11

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : salle de réunion 2

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	Classe	Observations
390	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,4		0	
391	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,6		0	
392	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,5		0	
393	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,6		0	
394	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,3		0	
395	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,5		0	
396	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	6,1	Etat d'usage Traces de chocs	2	
397	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	A droite	0,5		0	
398	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	A gauche	0,4		0	
399	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,4		0	
400	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,6		0	
401	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	En bas	5,7	Etat d'usage Traces de chocs	2	
402	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,3		0	
403	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,5		0	
404	Porte et huisserie	C	Bois / Peinture	En bas	7,5	Etat d'usage Traces de chocs	2	
405	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,9		0	
406	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,8		0	
407	Allège	D1	Plâtre / Peinture	En bas	2,7	Non dégradé	1	
408	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En bas	0,4		0	
409	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En haut	0,6		0	
410	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En bas	0,5		0	
411	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En haut	0,4		0	
412	Allège	D2	Plâtre / Peinture	En bas	3,9	Non dégradé	1	
413	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En bas	0,8		0	
414	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En haut	0,6		0	
415	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En bas	0,4		0	
416	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En haut	0,7		0	

Nombre Total d'UD : 16

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Bureau 4

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	Classe	Observations
417	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,4		0	
418	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,6		0	
419	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,3		0	
420	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,4		0	
421	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	0,4		0	
422	Mur	A	Plâtre / Peinture	En haut	0,6		0	
423	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	5,3	Etat d'usage Traces de chocs	2	
424	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	A droite	0,7		0	
425	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	A gauche	0,4		0	
426	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	0,3		0	
427	Mur	B	Plâtre / Peinture	En haut	0,4		0	
428	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	0,4		0	
429	Mur	C	Plâtre / Peinture	En haut	0,5		0	
430	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	0,4		0	
431	Mur	D	Plâtre / Peinture	En haut	0,4		0	
432	Allège	D1	Plâtre / Peinture	En bas	0,4		0	
433	Allège	D1	Plâtre / Peinture	En haut	0,5		0	
434	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En bas	0,4		0	
435	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En haut	0,4		0	
436	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En bas	0,2		0	
437	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En haut	0,5		0	
438	Allège	D2	Plâtre / Peinture	En bas	0,6		0	
439	Allège	D2	Plâtre / Peinture	En haut	0,7		0	
440	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En bas	0,5		0	
441	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En haut	0,4		0	
442	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En bas	0,3		0	
443	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En haut	0,3		0	

Nombre Total d'UD : 14

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P

1785 rue de la Haie - Porte 12- 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Rez de chaussée : Bureau 5

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
444	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,3			0	
445	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,6			0	
446	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,6			0	
447	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,7			0	
448	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	0,3			0	
449	Mur	A	Plâtre / Peinture	En haut	0,6			0	
450	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	3,4	Etat d'usage	Traces de chocs	2	
451	Plinthes	ABCD	Bois / Peinture	A droite	2	Non dégradé		1	
452	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	0,4			0	
453	Mur	B	Plâtre / Peinture	En haut	0,6			0	
454	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	En bas	3,7	Etat d'usage	Traces de chocs	2	huisserie
455	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	0,3			0	
456	Mur	C	Plâtre / Peinture	En haut	0,6			0	
457	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	0,5			0	
458	Mur	D	Plâtre / Peinture	En haut	0,5			0	
459	Allège	D1	Plâtre / Peinture	En bas	0,7			0	
460	Allège	D1	Plâtre / Peinture	En haut	0,6			0	
461	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En bas	0,6			0	
462	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En haut	0,6			0	
463	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En bas	0,4			0	
464	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En haut	0,8			0	
465	Allège	D2	Plâtre / Peinture	En bas	0,7			0	
466	Allège	D2	Plâtre / Peinture	En haut	0,6			0	
467	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En bas	0,4			0	
468	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En haut	0,7			0	
469	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En bas	0,5			0	
470	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En haut	0,6			0	

Nombre Total d'UD : 15

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Salle d'audience 1

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
471	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,3			0	
472	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,5			0	
473	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	5,9	Non dégradé		1	
474	Mur	A	Bois / -	-	nm			nm	Absence de revêtement
475	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	4,9	Non dégradé		1	
476	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	0,4			0	
477	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0,5			0	
478	Mur	B	Bois / -	-	nm			nm	Absence de revêtement
479	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	5,9	Non dégradé		1	
480	Allège	B1	Plâtre / Peinture	En bas	5,9	Non dégradé		1	
481	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	PVC / -	-	nm			nm	Absence de revêtement Matériau récent
482	Fenêtre Int. et huisserie	B1	PVC / -	-	nm			nm	Absence de revêtement Matériau récent
483	Allège	B2	Plâtre / Peinture	En bas	5,9	Non dégradé		1	
484	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	PVC / -	-	nm			nm	Absence de revêtement Matériau récent
485	Fenêtre Int. et huisserie	B2	PVC / -	-	nm			nm	Absence de revêtement Matériau récent
486	Allège	B3	Plâtre / Peinture	En bas	5,9	Non dégradé		1	
487	Fenêtre Ext. et huisserie	B3	PVC / -	-	nm			nm	Absence de revêtement Matériau récent
488	Fenêtre Int. et huisserie	B3	PVC / -	-	nm			nm	Absence de revêtement Matériau récent
489	Mur	C	Bois / -	-	nm			nm	Absence de revêtement
490	Mur	C	Plâtre / Peinture	En haut	8,6	Non dégradé		1	
491	Porte et huisserie	C1	Bois / Peinture	En bas	0,3			0	
492	Porte et huisserie	C1	Bois / Peinture	En haut	0,4			0	
493	Porte et huisserie	C2	Bois / Peinture	En bas	0,3			0	
494	Porte et huisserie	C2	Bois / Peinture	En haut	0,4			0	
495	Mur	D	Bois / -	-	nm			nm	Absence de revêtement
496	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	9,3	Non dégradé		1	
497	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	En bas	0,3			0	
498	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	En haut	0,5			0	
499	Allège	D1	Plâtre / Peinture	En bas	9,3	Non dégradé		1	
500	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	PVC / -	-	nm			nm	Absence de revêtement Matériau récent
501	Fenêtre Int. et huisserie	D1	PVC / -	-	nm			nm	Absence de revêtement Matériau récent
502	Allège	D2	Plâtre / Peinture	En bas	9,4	Non dégradé		1	
503	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	PVC / -	-	nm			nm	Absence de revêtement Matériau récent
504	Fenêtre Int. et huisserie	D2	PVC / -	-	nm			nm	Absence de revêtement Matériau récent
505	Allège	D3	Plâtre / Peinture	En bas	9,1	Non dégradé		1	
506	Fenêtre Ext. et huisserie	D3	PVC / -	-	nm			nm	Absence de revêtement Matériau récent
507	Fenêtre Int. et huisserie	D3	PVC / -	-	nm			nm	Absence de revêtement Matériau récent

Nombre Total d'UD : 32

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Cage d'escalier 1

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
508	Balustres		Métal / Peinture	En bas	6,3	Non dégradé		1	
509	Crémaillère		Bois / Peinture	En bas	4,9	Non dégradé		1	
510	Escalier bois		-	-	nm			nm	Absence de revêtement
511	Limon		Bois / Peinture	En bas	1,3	Non dégradé		1	
512	Main courante		Bois / -	-	nm			nm	Absence de revêtement
513	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,4			0	
514	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,6			0	
515	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	1,3	Non dégradé		1	

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P

1785 rue de la Haie - Porte 12- 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
516	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	7,5	Non dégradé		1	
517	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	1,2	Non dégradé		1	
518	Allège	C	Plâtre / Peinture	En bas	0,3			0	
519	Allège	C	Plâtre / Peinture	En haut	0,3			0	
520	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	En bas	0,4			0	
521	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0,4			0	
522	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	En bas	0,5			0	
523	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0,6			0	
524	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	6,5	Non dégradé		1	
525	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	1,5	Non dégradé		1	

Nombre Total d'UD : 14

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Bureau 1

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
526	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,5			0	
527	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,6			0	
528	Plafond		Faux plafond /	-	nm		nm		Absence de revêtement
529	Plafond		Plénium / Plâtre peint	A droite	0,3			0	
530	Plafond		Plénium / Plâtre peint	A gauche	0,4			0	
531	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	0,4			0	
532	Plinthes		Bois / Peinture	A gauche	0,5			0	
533	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,5			0	
534	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,6			0	
535	Porte et huisserie	A1	Bois / Peinture	En bas	4,6	Etat d'usage Traces de chocs		2	
536	Porte et huisserie	A2	Bois / Peinture	Au centre	0,5			0	
537	Porte et huisserie	A2	Bois / Peinture	En bas	0,5			0	
538	Porte et huisserie	A2	Bois / Peinture	En haut	0,5			0	
539	Allège	B	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,5			0	
540	Allège	B	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,6			0	
541	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois / Peinture	En bas	0,3			0	
542	Fenêtre Ext. et huisserie	B	Bois / Peinture	En haut	0,3			0	
543	Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois / Peinture	En bas	0,4			0	
544	Fenêtre Int. et huisserie	B	Bois / Peinture	En haut	0,4			0	
545	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,3			0	
546	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,3			0	
547	Allège	C	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,4			0	
548	Allège	C	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,5			0	
549	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	En bas	0,5			0	
550	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0,6			0	
551	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	En bas	0,4			0	
552	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0,6			0	
553	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,6			0	
554	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,5			0	
555	Placard	C1	Plâtre / Peinture	En bas	0,6			0	
556	Placard	C1	Plâtre / Peinture	En haut	0,6			0	
557	Placard porte	C1	Bois / Peinture	Au centre	0,6			0	
558	Placard porte	C1	Bois / Peinture	En bas	0,4			0	
559	Placard porte	C1	Bois / Peinture	En haut	0,3			0	
560	Placard	C2	Plâtre / Peinture	En bas	0,5			0	
561	Placard	C2	Plâtre / Peinture	En haut	0,4			0	
562	Placard porte	C2	Bois / Peinture	En bas	5,7	Etat d'usage Traces de chocs		2	
563	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,5			0	
564	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,6			0	
565	Placard	D	Plâtre / Peinture	En bas	0,4			0	
566	Placard	D	Plâtre / Peinture	En haut	0,3			0	
567	Placard porte	D	Bois / Peinture	Au centre	0,7			0	
568	Placard porte	D	Bois / Peinture	En bas	0,5			0	
569	Placard porte	D	Bois / Peinture	En haut	0,5			0	

Nombre Total d'UD : 22

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Couloir 1

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
570	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,4			0	
571	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,4			0	
572	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	2,9	Non dégradé		1	
573	Embrasure	A	Plâtre / Peinture	En bas	2,1	Non dégradé		1	
574	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	1,6	Non dégradé		1	
575	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	2,1	Non dégradé		1	
576	Mur	D	Plâtre / Peinture	Au centre	0,6			0	
577	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	0,6			0	
578	Mur	D	Plâtre / Peinture	En haut	0,5			0	

Nombre Total d'UD : 6

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P

1785 rue de la Haie - Porte 12- 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Numéro de dossier : 2020-09-Tribunal LOUVIERS

Page 13 sur 21

1er étage : Bureau 2

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	Classe	Observations
579	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,6		0	
580	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,7		0	
581	Placard		Plâtre / Peinture	En bas	3,9	Non dégradé	1	
582	Placard porte		Bois / Peinture	En bas	7,3	Etat d'usage Traces de chocs	2	
583	Plafond		Faux plafond /	-	nm		nm	Absence de revêtement
584	Plafond		Plénium / Plâtre peint	A droite	0,3		0	
585	Plafond		Plénium / Plâtre peint	A gauche	0,5		0	
586	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	2,9	Non dégradé	1	
587	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En bas	4,6	Non visible	1	
588	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	4,9	Non dégradé	1	huisserie
589	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,4		0	
590	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En haut	3,9	Non visible	1	
591	Placard porte	B1	Bois / Peinture	En bas	7,6	Etat d'usage Traces de chocs	2	
592	Placard porte	B2	Bois / Peinture	En bas	7,6	Etat d'usage Traces de chocs	2	
593	Placard porte	B3	Bois / Peinture	En bas	7,3	Etat d'usage Traces de chocs	2	
594	Placard porte	B4	Bois / Peinture	En bas	7,4	Etat d'usage Traces de chocs	2	
595	Placard porte	B5	Bois / Peinture	En bas	7,1	Etat d'usage Traces de chocs	2	
596	Placard porte	B6	Bois / Peinture	En bas	7,3	Etat d'usage Traces de chocs	2	
597	Placard porte	B7	Bois / Peinture	En bas	7,4	Etat d'usage Traces de chocs	2	
598	Allège	C	Plâtre / Peinture	En bas	5,3	Non dégradé	1	
599	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois /	-	nm		nm	Absence de revêtement
600	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois /	-	nm		nm	Absence de revêtement
601	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0,6		0	
602	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,5		0	
603	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,4		0	
604	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0,6		0	
605	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,4		0	
606	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,4		0	

Nombre Total d'UD : 21

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Bureau 3

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	Classe	Observations
607	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,4		0	
608	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,4		0	
609	Placard		Bois / Tapisserie	En bas	0,5		0	
610	Placard		Bois / Tapisserie	En haut	0,6		0	
611	Placard porte		Bois / Peinture	En bas	0,5		0	
612	Placard porte		Bois / Peinture	En haut	0,7		0	
613	Plafond		Faux plafond /	-	nm		nm	Absence de revêtement
614	Plafond		Plénium / Plâtre peint	A droite	0,4		0	
615	Plafond		Plénium / Plâtre peint	A gauche	0,4		0	
616	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	2,1	Non dégradé	1	
617	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,3		0	
618	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,7		0	
619	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	8,3	Etat d'usage Traces de chocs	2	huisserie
620	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,5		0	
621	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,5		0	
622	Allège	C	Plâtre / Peinture	En bas	0,5		0	
623	Allège	C	Plâtre / Peinture	En haut	0,6		0	
624	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	En bas	0,4		0	
625	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0,5		0	
626	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	En bas	0,5		0	
627	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0,6		0	
628	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,5		0	
629	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,6		0	
630	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,4		0	
631	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,6		0	

Nombre Total d'UD : 14

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Bureau 4

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	Classe	Observations
632	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,5		0	
633	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,6		0	
634	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	2,1	Non dégradé	1	
635	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,4		0	
636	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,6		0	
637	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	5,3	Etat d'usage Traces de chocs	2	huisserie
638	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,4		0	
639	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,6		0	
640	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,5		0	
641	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,6		0	
642	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0,6		0	
643	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,3		0	
644	Allège	C1	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,5		0	
645	Fenêtre Ext. et huisserie	C1	Bois / Peinture	En bas	4,3	Dégradé Ecaillage	3	
646	Fenêtre Int. et huisserie	C1	Bois / Peinture	En bas	5,9	Non dégradé	1	
647	Allège	C2	Plâtre / Tapisserie	En bas	3,9	Non dégradé	1	
648	Fenêtre Ext. et huisserie	C2	Bois / Peinture	En bas	4,9	Dégradé	3	
649	Fenêtre Int. et huisserie	C2	Bois / Peinture	En bas	3,7	Non dégradé	1	
650	Allège	C3	Plâtre / Tapisserie	En haut	4,8	Non dégradé	1	

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P

1785 rue de la Haie - Porte 12- 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
651	Fenêtre Ext. et huisserie	C3	Bois / Peinture	En bas	3,9	Dégradé		3	
652	Fenêtre Int. et huisserie	C3	Bois / Peinture	En bas	3,8	Non dégradé		1	
653	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,6			0	
654	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,5			0	
655	Allège	D1	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0,7			0	
656	Allège	D1	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,4			0	
657	Allège	D1	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,5			0	
658	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Bois / Peinture	Au centre	0,4			0	
659	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En bas	0,5			0	
660	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En haut	0,5			0	
661	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Bois / Peinture	Au centre	0,5			0	
662	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En bas	0,3			0	
663	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En haut	0,5			0	
664	Allège	D2	Plâtre / Tapisserie	Au centre	0,5			0	
665	Allège	D2	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,6			0	
666	Allège	D2	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,4			0	
667	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Bois / Peinture	Au centre	0,4			0	
668	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En bas	0,6			0	
669	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En haut	0,5			0	
670	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Bois / Peinture	Au centre	0,6			0	
671	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En bas	0,4			0	
672	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En haut	0,7			0	

Nombre Total d'UD : 22

Nombre d'UD de classe 3 : 3

% d'UD de classe 3 : 13,64%

1er étage : Cage d'escalier 2

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
673	Balustres		Métal / Peinture	En bas	2,6	Non dégradé		1	
674	Crémaillère		Bois / Peinture	En bas	3,7	Non dégradé		1	
675	Escalier bois		Moquette /	-	nm		nm		Absence de revêtement
676	Limon		Bois / Peinture	En bas	6,1	Non dégradé		1	
677	Main courante		Bois /	-	nm		nm		Absence de revêtement
678	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,3			0	
679	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,5			0	
680	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	3,7	Non dégradé		1	
681	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	8,1	Non dégradé		1	
682	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	2,1	Non dégradé		1	
683	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	3,4	Non dégradé		1	
684	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	3,1	Non dégradé		1	

Nombre Total d'UD : 11

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Palier

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
685	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,3			0	
686	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,5			0	
687	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,4			0	
688	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,2			0	
689	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	2,6	Non dégradé		1	
690	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	2,7	Non dégradé		1	
691	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	3,1	Non dégradé		1	
692	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	4,1	Non dégradé		1	
693	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	6,3	Non dégradé		1	
694	Allège	E	Plâtre / Peinture	En bas	3,7	Non dégradé		1	
695	Fenêtre Ext. et huisserie	E	Bois / Peinture	En bas	0,6			0	
696	Fenêtre Ext. et huisserie	E	Bois / Peinture	En haut	0,7			0	
697	Fenêtre Int. et huisserie	E	Bois / Peinture	En bas	0,4			0	
698	Fenêtre Int. et huisserie	E	Bois / Peinture	En haut	0,7			0	
699	Mur	G	Plâtre / Peinture	En bas	2,7	Non dégradé		1	
700	Mur	H	Plâtre / Peinture	En bas	3,1	Non dégradé		1	
701	Mur	I	Plâtre / Peinture	En bas	3,4	Non dégradé		1	

Nombre Total d'UD : 13

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Couloir 2

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
702	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,4			0	
703	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,8			0	
704	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	2,7	Non dégradé		1	
705	Porte et huisserie		Bois / Peinture	En bas	4,8	Etat d'usage Traces de chocs		2	
706	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	3,7	Non dégradé		1	
707	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	4,6	Non dégradé		1	
708	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	4,7	Non dégradé		1	
709	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	3,2	Non dégradé		1	
710	Mur	E	Plâtre / Peinture	En bas	4,1	Non dégradé		1	
711	Mur	F	Plâtre / Peinture	En bas	5,7	Non dégradé		1	
712	Mur	G	Plâtre / Peinture	En bas	2,9	Non dégradé		1	
713	Mur	H	Plâtre / Peinture	En bas	2,8	Non dégradé		1	
714	Mur	I	Plâtre / Peinture	En bas	4,1	Non dégradé		1	
715	Allège	J	Plâtre / Peinture	En bas	4,9	Non dégradé		1	

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P

1785 rue de la Haie - Porte 12- 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
716	Fenêtre Ext. et huisserie	J	PVC / -	-	nm			nm	Absence de revêtement Matériau récent
717	Fenêtre Int. et huisserie	J	PVC / -	-	nm			nm	Absence de revêtement Matériau récent
718	Mur	J	Plâtre / Peinture	En bas	4,6	Non dégradé		1	

Nombre Total d'UD : 16

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : local 4

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
719	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,4			0	
720	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,5			0	
721	Plafond		Plâtre / Tapisserie	A droite	0,4			0	
722	Plafond		Plâtre / Tapisserie	A gauche	0,5			0	
723	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	1,9	Non dégradé		1	
724	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	0,4			0	
725	Mur	A	Plâtre / Peinture	En haut	0,5			0	
726	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	5,9	Etat d'usage Traces de chocs		2	
727	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	0,5			0	
728	Mur	B	Plâtre / Peinture	En haut	0,7			0	
729	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	0,5			0	
730	Mur	C	Plâtre / Peinture	En haut	0,4			0	
731	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	0,2			0	
732	Mur	D	Plâtre / Peinture	En haut	0,3			0	
733	Allège	D1	Plâtre / Peinture	En bas	5,9	Dégradé Cloquage		3	
734	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En bas	0,7			0	
735	Fenêtre Ext. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En haut	0,4			0	
736	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En bas	0,3			0	
737	Fenêtre Int. et huisserie	D1	Bois / Peinture	En haut	0,3			0	
738	Allège	D2	Plâtre / Peinture	En bas	6,7	Dégradé Ecaillage		3	
739	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En bas	0,5			0	
740	Fenêtre Ext. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En haut	0,5			0	
741	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En bas	0,4			0	
742	Fenêtre Int. et huisserie	D2	Bois / Peinture	En haut	0,4			0	

Nombre Total d'UD : 14

Nombre d'UD de classe 3 : 2

% d'UD de classe 3 : 14,29%

1er étage : local 3

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
743	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,4			0	
744	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,4			0	
745	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,4			0	
746	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,5			0	
747	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	1,5	Non dégradé		1	
748	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	0,4			0	
749	Mur	A	Plâtre / Peinture	En haut	0,4			0	
750	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	3,7	Etat d'usage Traces de chocs		2	
751	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	0,3			0	
752	Mur	B	Plâtre / Peinture	En haut	0,4			0	
753	Allège	C	Plâtre / Peinture	En bas	2,7	Non dégradé		1	
754	Fenêtre Ext. et huisserie	C	PVC / -	-	nm			nm	Absence de revêtement
755	Fenêtre Int. et huisserie	C	PVC / -	-	nm			nm	Absence de revêtement
756	Fenêtre Int. et huisserie Ext. et huisserie	C	PVC / -	-	nm			nm	Absence de revêtement Matériau récent
757	Fenêtre Int. et huisserie Int. et huisserie	C	PVC / -	-	nm			nm	Absence de revêtement Matériau récent
758	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	0,4			0	
759	Mur	C	Plâtre / Peinture	En haut	0,2			0	
760	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	0,4			0	
761	Mur	D	Plâtre / Peinture	En haut	0,4			0	

Nombre Total d'UD : 13

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : local 5

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
762	Placard		Plâtre / Peinture	En bas	3,9	Non dégradé		1	
763	Placard porte		Bois / Peinture	En bas	4,9	Etat d'usage Traces de chocs		2	
764	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,4			0	
765	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,5			0	
766	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	5,6	Non dégradé		1	
767	Mur	A	Plâtre / Carrelage	-	nm			nm	Carrelage ou faïence
768	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,3			0	
769	Mur	A	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,4			0	
770	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	3,9	Etat d'usage Traces de chocs		2	
771	Mur	B	Plâtre / Carrelage	-	nm			nm	Carrelage ou faïence
772	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,5			0	
773	Mur	B	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,6			0	
774	Allège	C	Plâtre / Peinture	En bas	0,2			0	
775	Allège	C	Plâtre / Peinture	En haut	0,6			0	
776	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	En bas	0,4			0	
777	Fenêtre Ext. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0,7			0	
778	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	En bas	0,2			0	
779	Fenêtre Int. et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0,5			0	
780	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,5			0	

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P

1785 rue de la Haie - Porte 12- 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
781	Mur	C	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,7			0	
782	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En bas	0,5			0	
783	Mur	D	Plâtre / Tapisserie	En haut	0,6			0	
784	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	En bas	2,9	Etat d'usage Traces de chocs		2	

Nombre Total d'UD : 15

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : local 6

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
785	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,3			0	
786	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,6			0	
787	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,3			0	
788	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,5			0	
789	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	2,1	Non dégradé		1	
790	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	0,4			0	
791	Mur	A	Plâtre / Peinture	En haut	0,5			0	
792	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	5,1	Etat d'usage Traces de chocs		2	
793	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	0,3			0	
794	Mur	B	Plâtre / Peinture	En haut	0,5			0	
795	Allège	B1	Plâtre / Peinture	En bas	0,3			0	
796	Allège	B1	Plâtre / Peinture	En haut	0,6			0	
797	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Bois / Peinture	En bas	0,5			0	
798	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Bois / Peinture	En haut	0,2			0	
799	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Bois / Peinture	En bas	0,3			0	
800	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Bois / Peinture	En haut	0,5			0	
801	Allège	B2	Plâtre / Peinture	En bas	0,2			0	
802	Allège	B2	Plâtre / Peinture	En haut	0,4			0	
803	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Bois / Peinture	En bas	0,2			0	
804	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Bois / Peinture	En haut	0,6			0	
805	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Bois / Peinture	En bas	0,6			0	
806	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Bois / Peinture	En haut	0,6			0	
807	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	0,4			0	
808	Mur	C	Plâtre / Peinture	En haut	0,6			0	
809	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	0,4			0	
810	Mur	D	Plâtre / Peinture	En haut	0,3			0	

Nombre Total d'UD : 14

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : local 7

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
811	Conduits de fluides		Métal et PVC / Peinture	-	nm			nm	Matériau récent
812	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,6			0	
813	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,7			0	
814	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	2,3	Non dégradé		1	
815	Embrasure	A	Bois / Peinture	En bas	4,9	Non dégradé		1	
816	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	3,1	Non dégradé		1	
817	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	2,1	Non dégradé		1	
818	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	8,3	Non dégradé		1	
819	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	4,2	Non dégradé		1	

Nombre Total d'UD : 8

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : WC 1

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
820	Conduits de fluides		Métal et PVC / Peinture	-	nm			nm	Matériau récent
821	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,3			0	
822	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,3			0	
823	Porte et huisserie		Bois / Peinture	En bas	4,7	Etat d'usage Traces de chocs		2	
824	Mur	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0,5			0	
825	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	0,3			0	
826	Mur	A	Plâtre / Peinture	En haut	0,5			0	
827	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	3,8	Non dégradé		1	
828	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	5,1	Non dégradé		1	
829	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	2,7	Non dégradé		1	

Nombre Total d'UD : 7

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : WC 2

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
830	Conduits de fluides		Métal et PVC / Peinture	-	nm			nm	Matériau récent
831	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,4			0	
832	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,6			0	
833	Porte et huisserie		Bois / Peinture	En bas	3,7	Etat d'usage Traces de chocs		2	
834	Mur	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0,6			0	
835	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	0,2			0	
836	Mur	A	Plâtre / Peinture	En haut	0,4			0	

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P

1785 rue de la Haie - Porte 12- 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
837	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	2,7	Non dégradé		1	
838	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	6,1	Non dégradé		1	
839	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	2,1	Non dégradé		1	

Nombre Total d'UD : 7

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : local 8

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
840	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,3			0	
841	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,5			0	
842	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,3			0	
843	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,6			0	
844	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	1,9	Non dégradé		1	
845	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	3,7	Non dégradé		1	
846	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	4,1	Etat d'usage Traces de chocs		2	
847	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	3,1	Non dégradé		1	
848	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	2,7	Non dégradé		1	
849	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	4,9	Non dégradé		1	

Nombre Total d'UD : 8

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : local 9

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
850	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,4			0	
851	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,5			0	
852	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,4			0	
853	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,3			0	
854	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	3,7	Non dégradé		1	
855	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	3,9	Non dégradé		1	
856	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	8,4	Etat d'usage Traces de chocs		2	
857	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	3,4	Non dégradé		1	
858	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	5,4	Non dégradé		1	
859	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	3,1	Non dégradé		1	

Nombre Total d'UD : 8

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Dégagement 2

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
860	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,4			0	
861	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,6			0	
862	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	0,6			0	
863	Plinthes		Bois / Peinture	A gauche	0,7			0	
864	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	3,7	Non dégradé		1	
865	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	5,9	Etat d'usage Traces de chocs		2	huisserie
866	Porte et huisserie Ext. et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	0,7			0	
867	Porte et huisserie Ext. et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0,6			0	
868	Porte et huisserie Int. et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	0,4			0	
869	Porte et huisserie Int. et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0,3			0	
870	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	5,9	Non dégradé		1	
871	Mur	C	Plâtre / Peinture	Au centre	0,4			0	
872	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	0,2			0	
873	Mur	C	Plâtre / Peinture	En haut	0,6			0	
874	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	3,1	Non dégradé		1	

Nombre Total d'UD : 9

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Local serveur 10

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat Revêtement	/ Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	la	Classe	Observations
875	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,3			0	
876	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,4			0	
877	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	3,7	Non dégradé		1	
878	Mur	A	Plâtre / Peinture	Au centre	0,4			0	
879	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	0,1			0	
880	Mur	A	Plâtre / Peinture	En haut	0,3			0	
881	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	-	nm			nm	Matériau récent
882	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	3,7	Non dégradé		1	
883	Fenêtre Ext. et huisserie	B1	Bois / Peinture	En bas	2,4	Non dégradé		1	
884	Fenêtre Int. et huisserie	B1	Bois / Peinture	En bas	2,2	Non dégradé		1	
885	Fenêtre Ext. et huisserie	B2	Bois / Peinture	En bas	3,2	Non dégradé		1	
886	Fenêtre Int. et huisserie	B2	Bois / Peinture	En bas	3,1	Non dégradé		1	
887	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	3,3	Non dégradé		1	
888	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	4,7	Non dégradé		1	

Nombre Total d'UD : 11

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P

1785 rue de la Haie - Porte 12- 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Numéro de dossier : 2020-09-Tribunal LOUVIERS

Page 18 sur 21

1er étage : local 11


N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de dégradation	Classe	Observations
889	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En bas	0,2		0	
890	Conduits de fluides		Métal / Peinture	En haut	0,5		0	
891	Placard		BOIS / Peinture	En bas	3,7	Non dégradé	1	
892	Placard porte		Bois / Peinture	En bas	2,7	Etat d'usage Traces de chocs	2	
893	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0,3		0	
894	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0,6		0	
895	Plinthes		Bois / Peinture	A gauche	5,7	Non dégradé	1	
896	Mur	A	Plâtre / Peinture	En bas	2,7	Non dégradé	1	
897	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	-	nm		nm	Matériau récent
898	Mur	B	Plâtre / Peinture	En bas	3,7	Non dégradé	1	
899	Mur	C	Plâtre / Peinture	En bas	8,3	Non dégradé	1	
900	Mur	D	Plâtre / Peinture	En bas	7,1	Non dégradé	1	

Nombre Total d'UD : 10

Nombre d'UD de classe 3 : 0

% d'UD de classe 3 : 0%

Schéma du rapport de risque d'exposition au plomb RC



Repère des parois



Présence de plomb non dégradé



Présence de plomb partiellement dégradé

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P

1785 rue de la Haie - Porte 12- 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57


Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Numéro de dossier : 2020-09-Tribunal LOUVIERS

Page 20 sur 21

Schéma du rapport de risque d'exposition au plomb 1^{er} Etage



Repère des parois



Présence de plomb non dégradé



Présence de plomb partiellement dégradé



Présence de plomb dégradé

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – E.R.P

1785 rue de la Haie - Porte 12- 76230 BOIS GUILLAUME

Tel Fixe : 02-35-70-56-89

Tel Mobile : 06-66-92-13-57

Email : contact@maxidiag.fr

RSEIRL: 329 149 546 R.S.E.I.R.L. SIRET: 329 149 546 00056 Code APE 7120B

Numéro de dossier : 2020-09-Tribunal LOUVIERS

Page 21 sur 21