

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 13 avenue Charles de Gaulle 89000 AUXERRE

Référence client : Maison d'arrêt d'Auxerre

Désignation : Maison d'arrêt d'Auxerre

Date de construction : Avant 1950

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : LECHEVALIER Sébastien

Accompagnateur : Surveillant pénitencière (MINISTÈRE DE LA JU

Date de repérage : 03/02/2020

Numéro attestation : C0062

Délivré le : 01/10/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QUALIXERT 17 rue Borrel 81100 CASTRES



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
MINISTÈRE DE LA JUSTICE - PFI DIJON DEBC DRFIP -
SFACT JUSTICE
1 bis place de la Banque
21000 DIJON

Donneur d'ordre :
MINISTÈRE DE LA JUSTICE - PFI DIJON DEBC
1 bis place de la Banque
21000 DIJON

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 441355914)

Date du rapport : 06/02/2020

Assurance : HDI Global SE N°76208471-30015
(date de validité : du 01/01/2020 au
31/12/2020)

A Riorges, le 06/02/2020

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - Vol 1 (Parvis)	RDC - Vol 2 (Sas détention 1)
RDC - Vol 3 (Sas détention 2)	RDC - Vol 4 (Promenade)
RDC - Vol 5 (Accès promenade)	RDC - Vol 6 (Escalier centrale)
RDC - Vol 7 (Quartier arrivants)	RDC - Vol 8 (Infirmerie)
RDC - Vol 9 (Cabinet dentaire)	RDC - Vol 10 (Dgt médical)
RDC - Vol 11 (Cursive B)	RDC - Vol 12 (Accès sous-sol)
RDC - Vol 13 (Ancienne promenade)	Plan de masse - Vol 14 (Terrain de sport)
Plan de masse - Vol 15 (Cour de promenade 1)	Plan de masse - Vol 16 (Cour de promenade 2)
RDC - Vol 17 (Accès cour promenade QD)	2ème étage - Vol 18 (Escaliers centrale)
2ème étage - Vol 19 (Cursive C)	2ème étage - Vol 21 (Cursive B)
2ème étage - Vol 22 (Cursive A)	RDC - Vol 23 (Accès ancienne cour promenade)
RDC - Vol 24 (Accès sas poubelles)	1er étage - Vol 25 (Escaliers centrale)
1er étage - Vol 26 (Cursive C)	1er étage - Vol 27 (Cursive B)
1er étage - Vol 28 (Cursive A)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
RDC - Vol 20 (Escaliers extérieur)	Absence d'accès	Ensemble du volume. Porte murée

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, ses obligations réglementaires ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R1334-19 du Code de la santé publique.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Création d'accessibilité PMR.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Accès entrée du bâtiment;
Coursives des bâtiments A, B et C;
Accès sous-sols extérieur;
Promenades et terrain de sport;
Accès promenades.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux de démolition sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et parties de composant des catégories suivantes conformément à la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique.

Ouvrages/parties d'ouvrage inspectés	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	RDC	Vol 1 (Parvis) - Vol 12 (Accès sous-sol) - Vol 13 (Ancienne promenade) - Vol 24 (Accès sas poubelles)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 1 (Parvis) - Vol 2 (Sas détention 1) - Vol 3 (Sas détention 2) - Vol 4 (Promenade) - Vol 5 (Accès promenade) - Vol 6 (Escalier centrale) - Vol 7 (Quartier arrivants) - Vol 8 (Infirmierie) - Vol 9 (Cabinet dentaire) - Vol 10 (Dgt médical) - Vol 11 (Coursive B) - Vol 12 (Accès sous-sol) - Vol 13 (Ancienne promenade) - Vol 17 (Accès cour promenade QD) - Vol 23 (Accès ancienne cour promenade) - Vol 24 (Accès sas poubelles)	

Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 2 (Sas détention 1) - Vol 3 (Sas détention 2) - Vol 5 (Accès promenade) - Vol 6 (Escalier centrale) - Vol 7 (Quartier arrivants) - Vol 8 (Infirmerie) - Vol 9 (Cabinet dentaire) - Vol 10 (Dgt médical) - Vol 11 (Coursive B) - Vol 17 (Accès cour promenade QD) - Vol 23 (Accès ancienne cour promenade)
Revêtement de mur	RDC	Vol 8 (Infirmerie) - Vol 9 (Cabinet dentaire) - Vol 10 (Dgt médical)
Façades	Plan de masse	Vol 14 (Terrain de sport)
Voies et réseaux divers	Plan de masse	Vol 14 (Terrain de sport) - Vol 15 (Cour de promenade 1) - Vol 16 (Cour de promenade 2)
Parois verticales intérieures et enduits	2ème étage	Vol 18 (Escaliers centrale) - Vol 19 (Coursive C) - Vol 21 (Coursive B) - Vol 22 (Coursive A)
Revêtement de sol	2ème étage	Vol 18 (Escaliers centrale) - Vol 19 (Coursive C) - Vol 21 (Coursive B) - Vol 22 (Coursive A)
Parois verticales intérieures et enduits	1er étage	Vol 25 (Escaliers centrale) - Vol 26 (Coursive C) - Vol 27 (Coursive B) - Vol 28 (Coursive A)
Revêtement de sol	1er étage	Vol 25 (Escaliers centrale) - Vol 26 (Coursive C) - Vol 27 (Coursive B) - Vol 28 (Coursive A)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans-objet.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans-objet.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans-objet.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Façades**
- 2 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 3 - Revêtement de sol**
- 4 - Revêtement de mur**
- 5 - Voies et réseaux divers**

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Parvis)	Murs	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement		002RC012177 n°1 - 1	P1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Parvis)	Murs	Enduit ciment	P1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002RC012177 n°1 - 1	P1	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (Accès sous-sol)	Murs	Murs en pierres	S17	Réalisation d'un sondage		S17 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
RDC	Vol 12 (Accès sous-sol)	Murs	Enduit ciment	P15	Réalisation d'un prélèvement		002RC012177 n°15 - 1	P15	Plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Ancienne promenade)	Murs	Enduit ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement		002RC012177 n°16 - 1 - 002RC012177 n°16 - 2	P16	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Ancienne promenade)	Murs	Enduit ciment	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002RC 01217 7 n°16 - 1 - 002RC 01217 7 n°16 - 2	P16	Ciment, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
Plan de masse	Vol 14 (Terrain de sport)	Murs	Enduit ciment	P18	Réalisation d'un prélèvement			P18	Enduit	Négatif	Négatif sur analyse
Plan de masse	Vol 14 (Terrain de sport)	Murs	Enduit ciment	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18			P18	Enduit	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24 (Accès sas poubelles)	Murs	Enduit ciment	P28	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°28 - 1	P28	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 24 (Accès sas poubelles)	Murs	Enduit ciment	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002RC 01217 7 n°28 - 1	P28	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 2 (Sas détention 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°3 - 1	P3	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 2 (Sas détention 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002RC 01217 7 n°3 - 1	P3	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Sas détention 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P4	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°4 - 1	P4	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Sas détention 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002RC 01217 7 n°4 - 1	P4	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Accès promenade)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Accès promenade)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002RC 01217 7 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Escalier centrale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002RC 01217 7 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage	Vol 25 (Escaliers centrale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002RC 01217 7 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er étage	Vol 25 (Escaliers centrale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002RC 01217 7 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage	Vol 18 (Escaliers centrale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002RC 01217 7 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage	Vol 18 (Escaliers centrale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002RC 01217 7 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Accès promenade) - Vol 6 (Escalier centrale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P6 - S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002RC 01217 7 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage	Vol 25 (Escaliers centrale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25 - P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002RC 01217 7 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage	Vol 18 (Escaliers centrale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S24 - P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002RC 01217 7 n°6 - 1	P6	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7 (Quartier arrivants)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P9	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°9 - 1	P9 Phase 1	Peinture souple, Noir(e), Enduit, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Quartier arrivants)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002RC 01217 7 n°9 - 1	P9 Phase 1	Peinture souple, Noir(e), Enduit, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage	Vol 26 (Cursive C)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002RC 01217 7 n°9 - 1	P9 Phase 1	Peinture souple, Noir(e), Enduit, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage	Vol 19 (Cursive C)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002RC 01217 7 n°9 - 1	P9 Phase 1	Peinture souple, Noir(e), Enduit, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Quartier arrivants)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P9	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°9 - 1	P9 Phase 2	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7 (Quartier arrivants)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002RC 01217 7 n°9 - 1	P9 Phase 2	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage	Vol 26 (Cursive C)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002RC 01217 7 n°9 - 1	P9 Phase 2	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage	Vol 19 (Cursive C)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002RC 01217 7 n°9 - 1	P9 Phase 2	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Dgt médical)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°13 - 1	P13	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Dgt médical)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002RC 01217 7 n°13 - 1	P13	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Cabinet dentaire)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002RC 01217 7 n°13 - 1	P13	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 8 (Infirmerie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002RC 01217 7 n°13 - 1	P13	Plâtre, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Dgt médical) - Vol 9 (Cabinet dentaire) - Vol 8 (Infirmerie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P13 - S14 - S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002RC 01217 7 n°13 - 1	P13	Plâtre, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Cursive B)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°14 - 1	P14 Phase 1	Peinture souple, Orange, Enduit, Plâtre, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Cursive B)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002RC 01217 7 n°14 - 1	P14 Phase 1	Peinture souple, Orange, Enduit, Plâtre, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage	Vol 27 (Cursive B)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002RC 01217 7 n°14 - 1	P14 Phase 1	Peinture souple, Orange, Enduit, Plâtre, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2ème étage	Vol 21 (Cursive B)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002RC 01217 7 n°14 - 1	P14 Phase 1	Peinture souple, Orange, Enduit, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Cursive B)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°14 - 1	P14 Phase 2	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Cursive B)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002RC 01217 7 n°14 - 1	P14 Phase 2	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage	Vol 27 (Cursive B)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002RC 01217 7 n°14 - 1	P14 Phase 2	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage	Vol 21 (Cursive B)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002RC 01217 7 n°14 - 1	P14 Phase 2	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (Accès cour promenade QD)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P20	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°20 - 1	P20	Enduit, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 17 (Accès cour promenade QD)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002RC 01217 7 n°20 - 1	P20	Enduit, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage	Vol 18 (Escaliers centrale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélèvement			P21 Phase 1	Peinture souple, Rose, Enduit, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage	Vol 18 (Escaliers centrale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21 Phase 1	Peinture souple, Rose, Enduit, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Escalier centrale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21 Phase 1	Peinture souple, Rose, Enduit, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Accès promenade)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21 Phase 1	Peinture souple, Rose, Enduit, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er étage	Vol 25 (Escaliers centrale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21 Phase 1	Peinture souple, Rose, Enduit, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage	Vol 25 (Escaliers centrale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21 Phase 1	Peinture souple, Rose, Enduit, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Escalier centrale) - Vol 5 (Accès promenade)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S37 - S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21 Phase 1	Peinture souple, Rose, Enduit, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage	Vol 25 (Escaliers centrale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36 - P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21 Phase 1	Peinture souple, Rose, Enduit, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage	Vol 18 (Escaliers centrale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélèvement			P21 Phase 2	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2ème étage	Vol 18 (Escaliers centrale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21 Phase 2	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Escalier centrale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21 Phase 2	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Accès promenade)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21 Phase 2	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage	Vol 25 (Escaliers centrale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21 Phase 2	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage	Vol 25 (Escaliers centrale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21 Phase 2	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Escalier centrale) - Vol 5 (Accès promenade)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S37 - S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21 Phase 2	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage	Vol 25 (Escaliers centrale)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36 - P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21 Phase 2	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage	Vol 19 (Cursive C)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°23 - 1	P23 Phase 1	Peinture souple, Gris(e), Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage	Vol 19 (Cursive C)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002RC 01217 7 n°23 - 1	P23 Phase 1	Peinture souple, Gris(e), Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Quartier arrivants)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002RC 01217 7 n°23 - 1	P23 Phase 1	Peinture souple, Gris(e), Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er étage	Vol 26 (Cursive C)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002RC 01217 7 n°23 - 1	P23 Phase 1	Peinture souple, Gris(e), Plâtre, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage	Vol 19 (Cursive C)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°23 - 1	P23 Phase 2	Plâtre, Peinture souple, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage	Vol 19 (Cursive C)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002RC 01217 7 n°23 - 1	P23 Phase 2	Plâtre, Peinture souple, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (Quartier arrivants)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002RC 01217 7 n°23 - 1	P23 Phase 2	Plâtre, Peinture souple, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage	Vol 26 (Cursive C)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002RC 01217 7 n°23 - 1	P23 Phase 2	Plâtre, Peinture souple, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage	Vol 22 (Cursive A)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°24 - 1	P24	Plâtre, Peinture souple, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2ème étage	Vol 22 (Cursive A)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002RC 01217 7 n°24 - 1	P24	Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage	Vol 28 (Cursive A)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002RC 01217 7 n°24 - 1	P24	Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage	Vol 21 (Cursive B)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P25	Réalisation d'un prélèvement			P25	Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage	Vol 21 (Cursive B)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25			P25	Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 11 (Cursive B)	Murs et cloisons	Enduits projetés	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25			P25	Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage	Vol 27 (Cursive B)	Murs et cloisons	Enduits projetés	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25			P25	Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 23 (Accès ancienne cour promenade)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P26	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°26 - 1	P26 Phase 1	Peinture souple, Analyse globale, Enduit, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (Accès ancienne cour promenade)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002RC 01217 7 n°26 - 1	P26 Phase 1	Peinture souple, Analyse globale, Enduit, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (Accès ancienne cour promenade)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P26	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°26 - 1	P26 Phase 2	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (Accès ancienne cour promenade)	Murs et cloisons	Enduits projetés	P26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002RC 01217 7 n°26 - 1	P26 Phase 2	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Parvis)	Revêtement de sol	Escaliers pierres	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
RDC	Vol 2 (Sas détention 1)	Revêtement de sol	Dalle béton	P2	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°2 - 1	P2	Béton	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Sas détention 1)	Revêtement de sol	Escaliers pierres	S2	Réalisation d'un sondage		S2 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
RDC	Vol 2 (Sas détention 1)	Revêtement de sol	Escaliers pierres	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
RDC	Vol 3 (Sas détention 2)	Revêtement de sol	Escaliers pierres	S3	Réalisation d'un sondage		S3 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4 (Promenade)	Revêtement de sol	Escaliers pierres	S4	Réalisation d'un sondage		S4 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
RDC	Vol 4 (Promenade)	Revêtement de sol	Sol béton	P5	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°5 - 1	P5	Béton	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Accès promenade)	Revêtement de sol	Escaliers pierres	S5	Réalisation d'un sondage		S5 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
RDC	Vol 5 (Accès promenade)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P7	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°7 - 1	P7	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Joint, Dur, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Escalier centrale)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P8	Réalisation d'un prélèvement	Escaliers	002RC 01217 7 n°8 - 1	P8	Colle de faïence/carrelage, Matériau hétérogène, Analyse globale, Colle, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 6 (Escalier centrale)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Escaliers	002RC 01217 7 n°8 - 1	P8	Colle de faïence/carrelage, Matériau hétérogène, Analyse globale, Colle, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage	Vol 25 (Escaliers centrale)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Escaliers	002RC 01217 7 n°8 - 1	P8	Colle de faïence/carrelage, Matériau hétérogène, Analyse globale, Colle, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage	Vol 18 (Escaliers centrale)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Escaliers	002RC 01217 7 n°8 - 1	P8	Colle de faïence/carrelage, Matériau hétérogène, Analyse globale, Colle, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 7 (Quartier arrivants)	Revêtement de sol	Escaliers bois	S7	Réalisation d'un sondage		S7 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureE scalier s bois
1er étage	Vol 26 (Cursive C)	Revêtement de sol	Escaliers bois	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureE scalier s bois
2ème étage	Vol 19 (Cursive C)	Revêtement de sol	Escaliers bois	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureE scalier s bois
RDC	Vol 10 (Dgt médical)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°10 - 1	P10	Béton, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 9 (Cabinet dentaire)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002RC 01217 7 n°10 - 1	P10	Béton, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Infirmierie)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002RC 01217 7 n°10 - 1	P10	Béton, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Cabinet dentaire) - Vol 8 (Infirmierie)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S8 - S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002RC 01217 7 n°10 - 1	P10	Béton, Analyse globale	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Dgt médical)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P11	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°11 - 1	P11	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Cabinet dentaire)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002RC 01217 7 n°11 - 1	P11	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Infirmierie)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002RC 01217 7 n°11 - 1	P11	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Cabinet dentaire) - Vol 8 (Infirmierie)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S10 - S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002RC 01217 7 n°11 - 1	P11	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 11 (Cursive B)	Revêtement de sol	Escaliers bois	S16	Réalisation d'un sondage		S16 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureE scalier s bois
1er étage	Vol 27 (Cursive B)	Revêtement de sol	Escaliers bois	S16	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S16		S16 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureE scalier s bois
2ème étage	Vol 21 (Cursive B)	Revêtement de sol	Escaliers bois	S16	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S16		S16 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureE scalier s bois
RDC	Vol 12 (Accès sous-sol)	Revêtement de sol	Escaliers pierres	S18	Réalisation d'un sondage		S18 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Ancienne promenade)	Revêtement de sol	Escaliers pierres	S19	Réalisation d'un sondage		S19 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
RDC	Vol 17 (Accès cour promenade QD)	Revêtement de sol	Escaliers bétons	P19	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°19 - 1	P19	Béton	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage	Vol 18 (Escaliers centrale)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P22	Réalisation d'un prélèvement	Escaliers	002RC 01217 7 n°22 - 1	P22	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Escalier centrale)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Escaliers	002RC 01217 7 n°22 - 1	P22	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage	Vol 25 (Escaliers centrale)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Escaliers	002RC 01217 7 n°22 - 1	P22	Colle de faïence/carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage	Vol 22 (Cursive A)	Revêtement de sol	Escaliers bois	S22	Réalisation d'un sondage		S22 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureE scalier s bois

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er étage	Vol 28 (Coursive A)	Revêtement de sol	Escaliers bois	S22	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S22		S22 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureE scalier s bois
RDC	Vol 23 (Accès ancienne cour promenade)	Revêtement de sol	Escaliers pierres	S23	Réalisation d'un sondage		S23 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
RDC	Vol 24 (Accès sas poubelles)	Revêtement de sol	Escaliers bétons	P27	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°27 - 1	P27	Béton	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 10 (Dgt médical)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°12 - 1	P12	Colle de faïence/carre lage, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Dgt médical)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002RC 01217 7 n°12 - 1	P12	Colle de faïence/carre lage, Peinture, Indissociabl es	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 9 (Cabinet dentaire)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002RC 01217 7 n°12 - 1	P12	Colle de faïence/carrelage, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 9 (Cabinet dentaire)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002RC 01217 7 n°12 - 1	P12	Colle de faïence/carrelage, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (Infirmierie)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002RC 01217 7 n°12 - 1	P12	Colle de faïence/carrelage, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 10 (Dgt médical) - Vol 9 (Cabinet dentaire) - Vol 8 (Infirmierie)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P12 - S12 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002RC 01217 7 n°12 - 1	P12	Colle de faïence/carrelage, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan de masse	Vol 14 (Terrain de sport)	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P17	Réalisation d'un prélèvement		002RC 01217 7 n°17 - 1	P17	Matériau dur bitumineux (hors granulats)	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Plan de masse	Vol 15 (Cour de promenade 1)	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002RC 01217 7 n°17 - 1	P17	Matériau dur bitumineux (hors granulats)	Négatif	Négatif sur analyse
Plan de masse	Vol 16 (Cour de promenade 2)	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002RC 01217 7 n°17 - 1	P17	Matériau dur bitumineux (hors granulats)	Négatif	Négatif sur analyse
Plan de masse	Vol 15 (Cour de promenade 1) - Vol 16 (Cour de promenade 2)	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	S20 - S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002RC 01217 7 n°17 - 1	P17	Matériau dur bitumineux (hors granulats)	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Zone administrative - Actions menées
	RDC	RDC - Zone rotonde - Actions menées
	RDC	RDC - Promenade - Actions menées
	RDC	RDC - Bâtiment C - Actions menées
	RDC	RDC - Bâtiment B - Actions menées
	RDC	RDC - Bâtiment A - Actions menées
	RDC	RDC - Ancienne promenade - Actions menées
	Plan de masse	Plan de masse - Plan de repérage - Actions menées
	Plan de masse	Plan de masse - Zoom - Actions menées
	1er étage	1er étage - Plan de repérage - Actions menées
	1er étage	1er étage - Zone centrale - Actions menées
	1er étage	1er étage - Bâtiment A - Actions menées
	1er étage	1er étage - Bâtiment B - Actions menées
	1er étage	1er étage - Bâtiment C - Actions menées
	2ème étage	2ème étage - Plan de repérage - Actions menées
	2ème étage	2ème étage - Zone centrale - Actions menées
	2ème étage	2ème étage - Bâtiment C - Actions menées
	2ème étage	2ème étage - Bâtiment B - Actions menées
	2ème étage	2ème étage - Bâtiment A - Actions menées

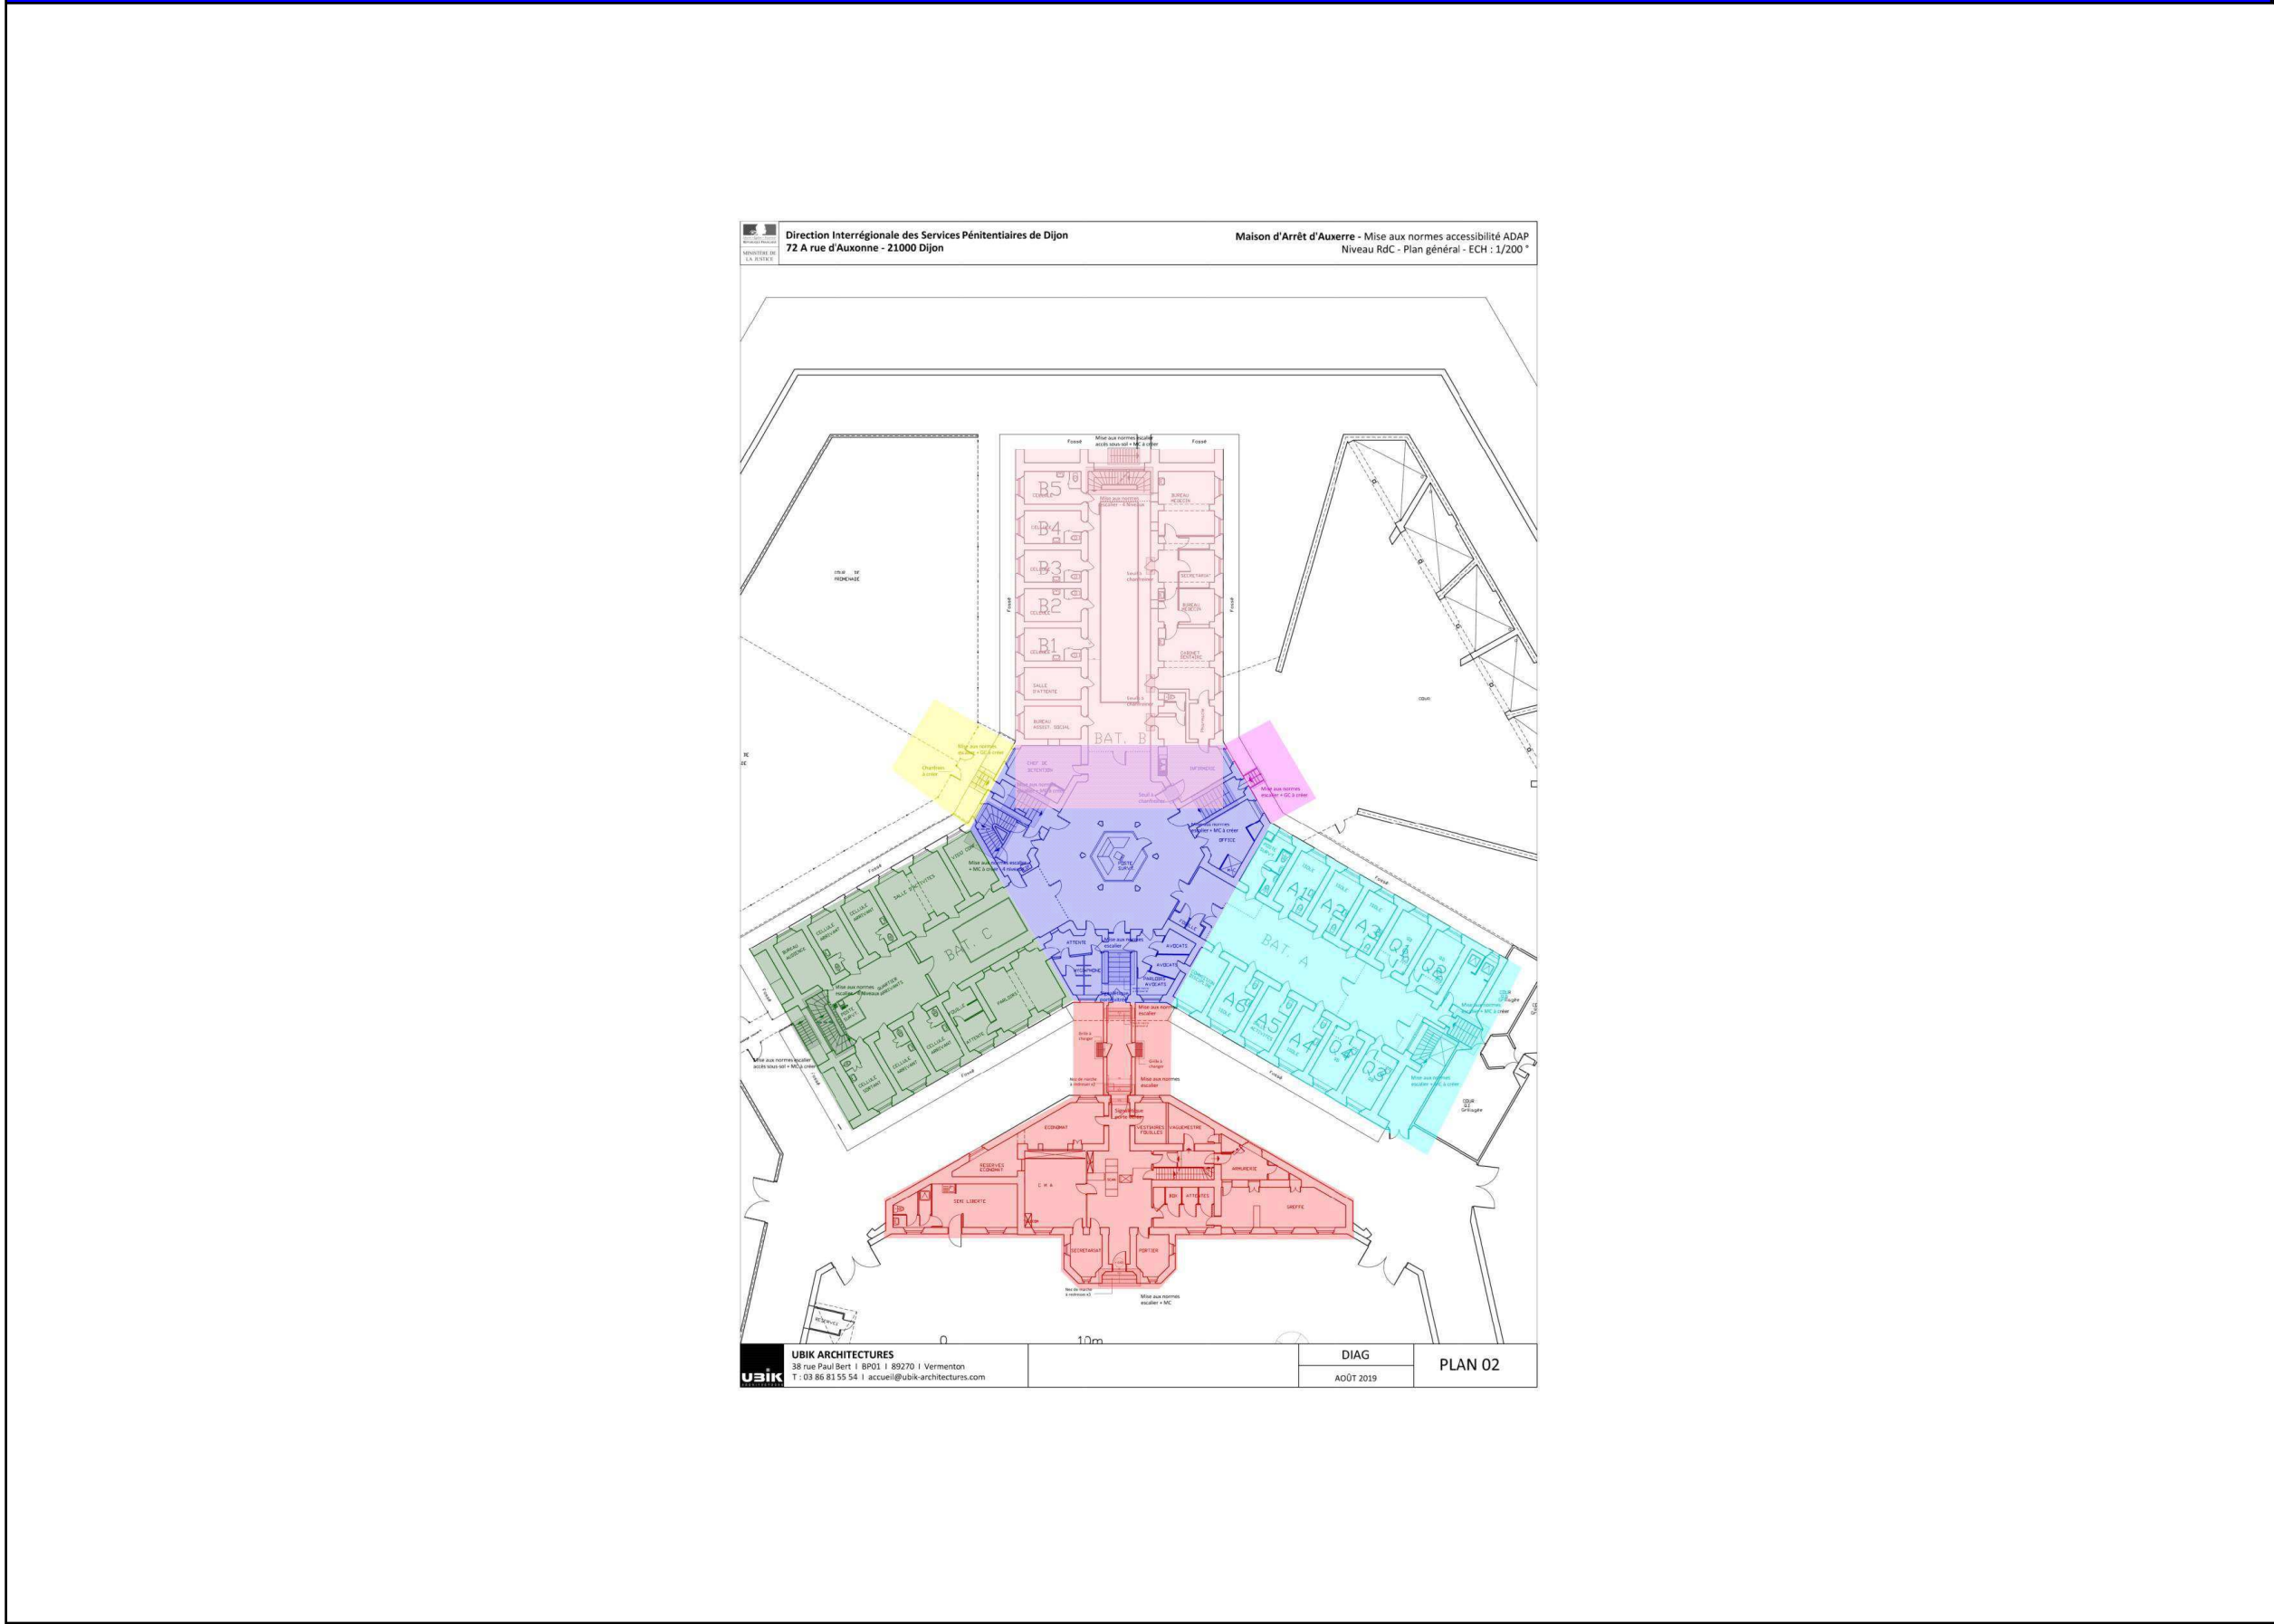


Légende	
	Zone administrative
	Zone rotonde
	Promenade
	Bâtiment C
	Bâtiment B
	Bâtiment A
	Ancienne promenade

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	13 avenue Charles de Gaulle 89000 AUXERRE	Maison d'arrêt d'Auxerre	03/02/2020	LECHEVALIER Sébastien


Légende




Localisation dun prélèvement négatif



Localisation dun sondage négatif

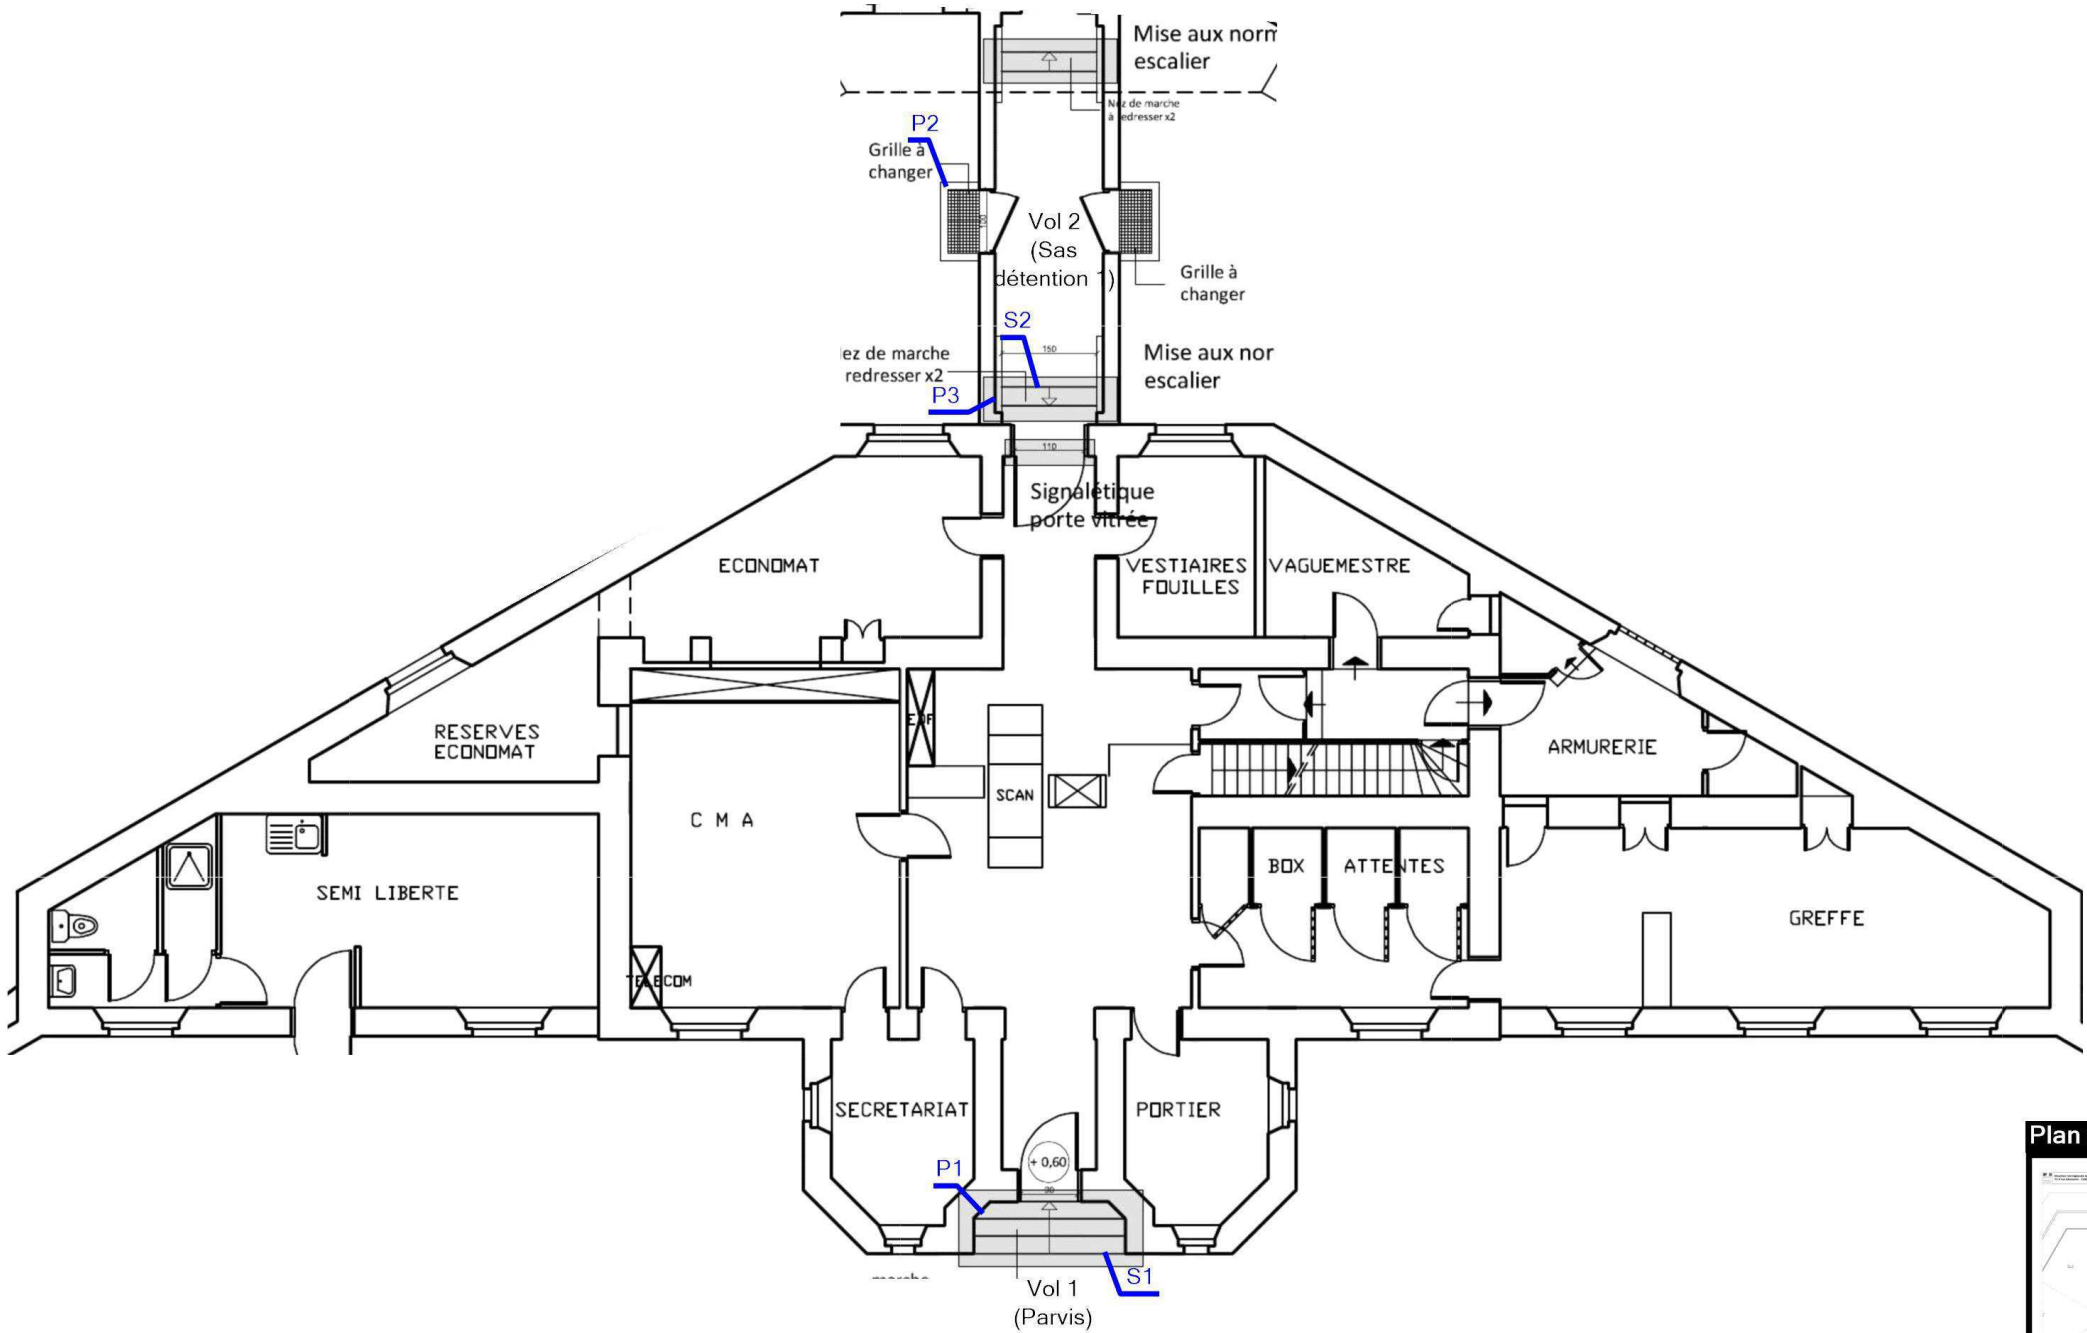

Plan de situation

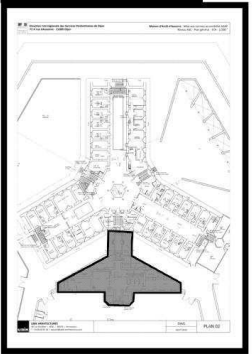

RDC - ZONE ROTONDE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002RC012177


Légende

P


Localisation d'un prélèvement négatif

3

Localisation d'un sondage négatif

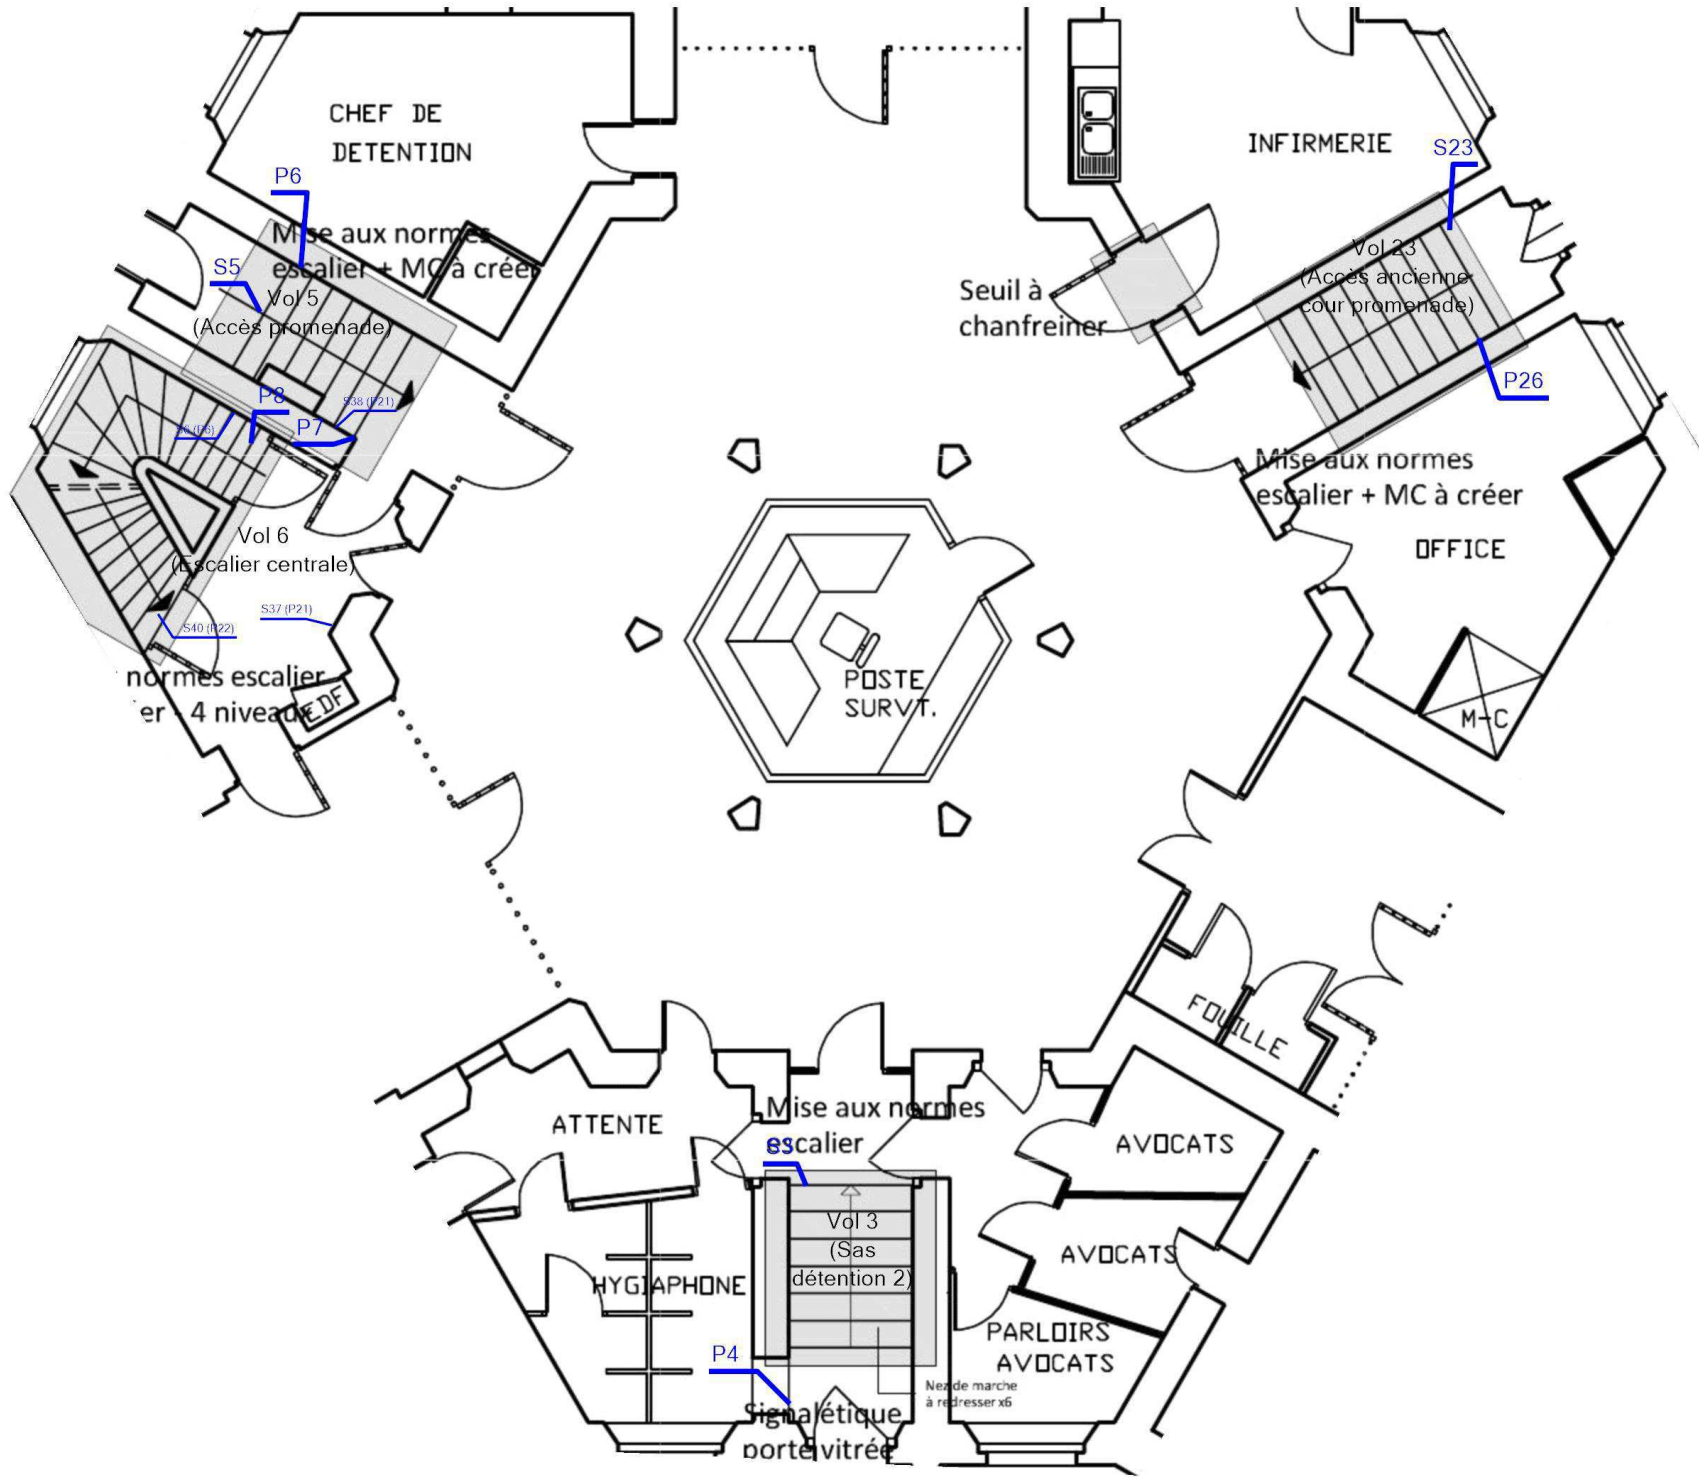

Plan de situation

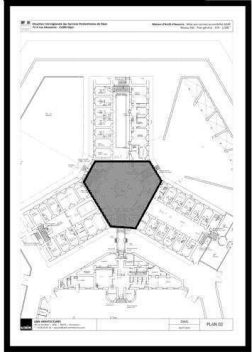

Adresse du bien

13 avenue Charles de Gaulle
89000 AUXERRE

Désignation



Maison d'arrêt d'Auxerre

Date intervention






03/02/2020




Techniciens intervenant


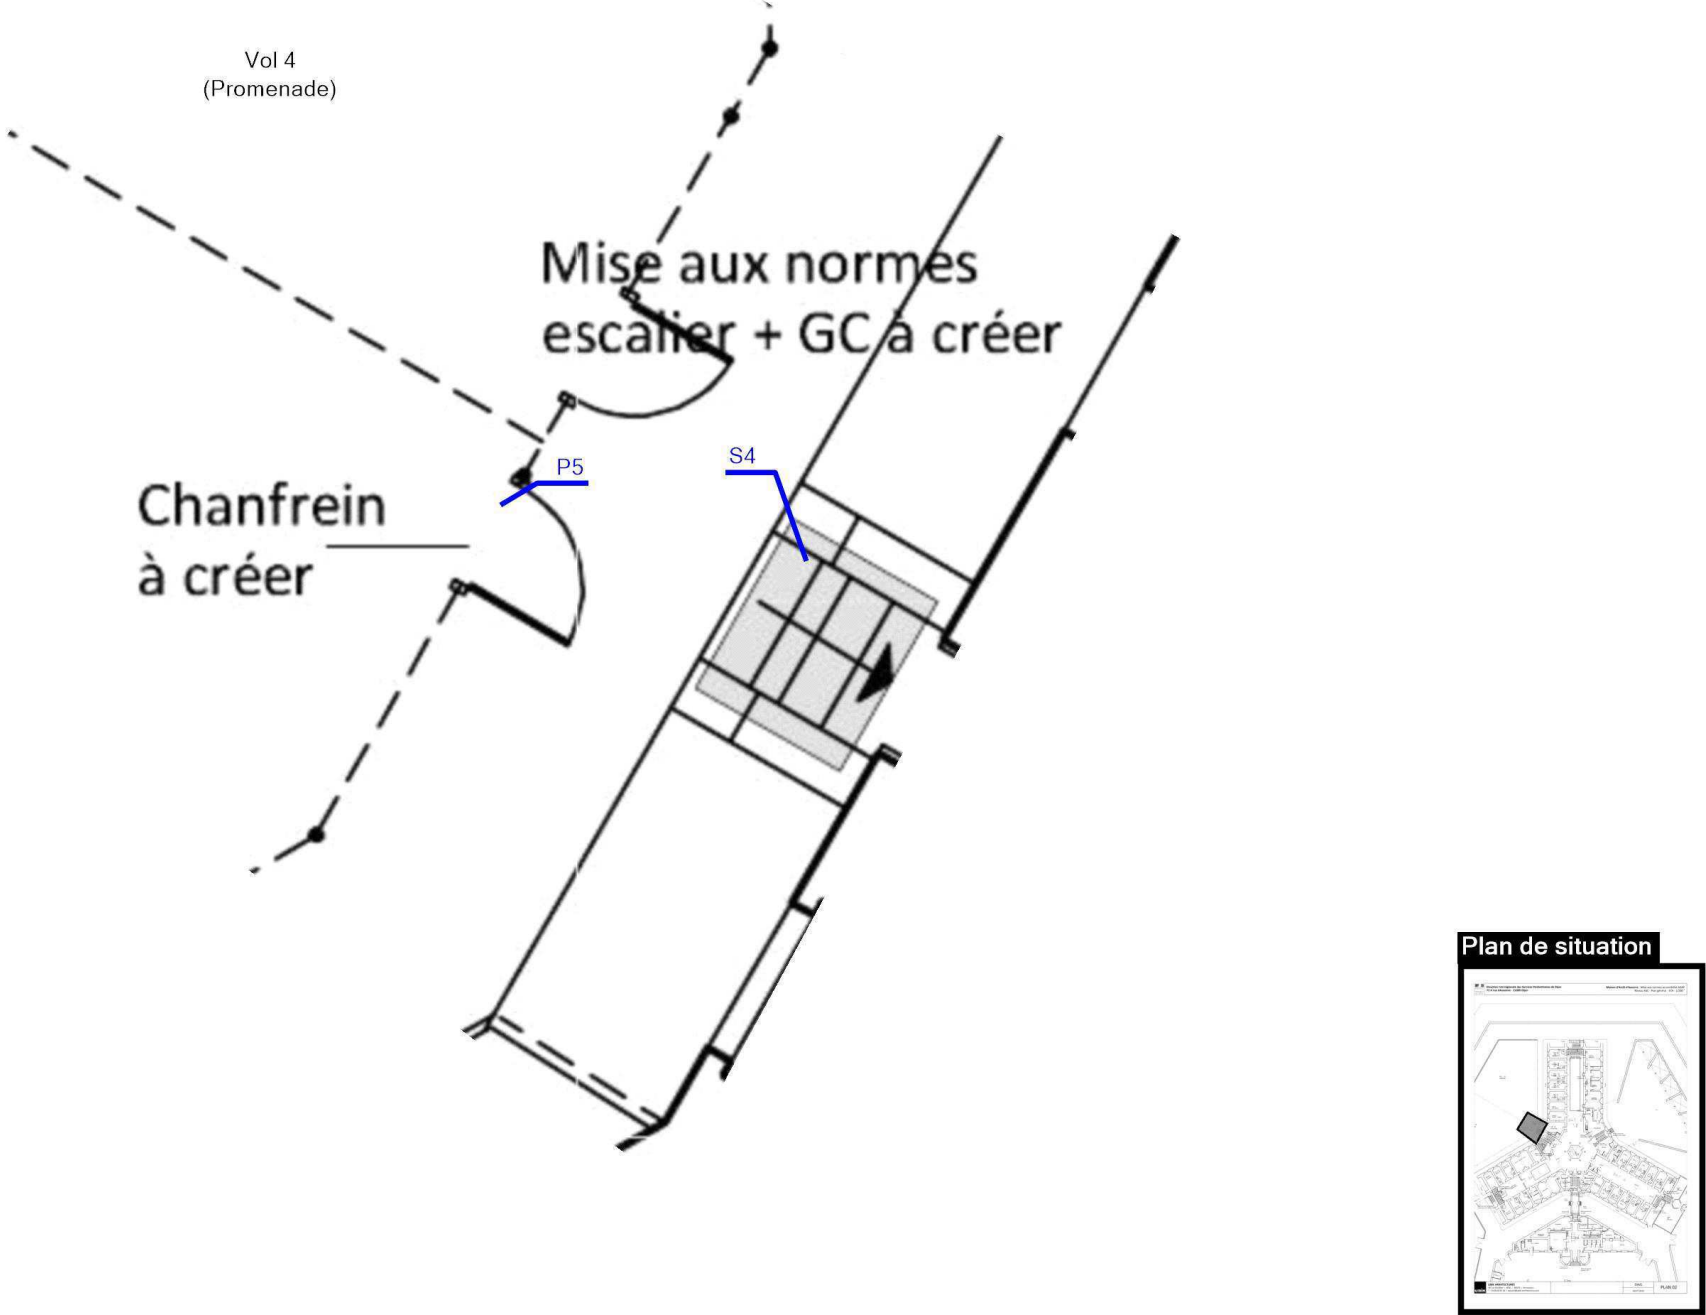

LECHEVALIER Sébastien

RDC - PROMENADE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002RC012177
<div>  </div>				Légende
				<div>P</div> <div>Localisation dun prélèvement négatif</div>
				<div>S</div> <div>Localisation dun sondage négatif</div>
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	13 avenue Charles de Gaulle 89000 AUXERRE	Maison darrêt dAuxerre	03/02/2020	LECHEVALIER Sébastien

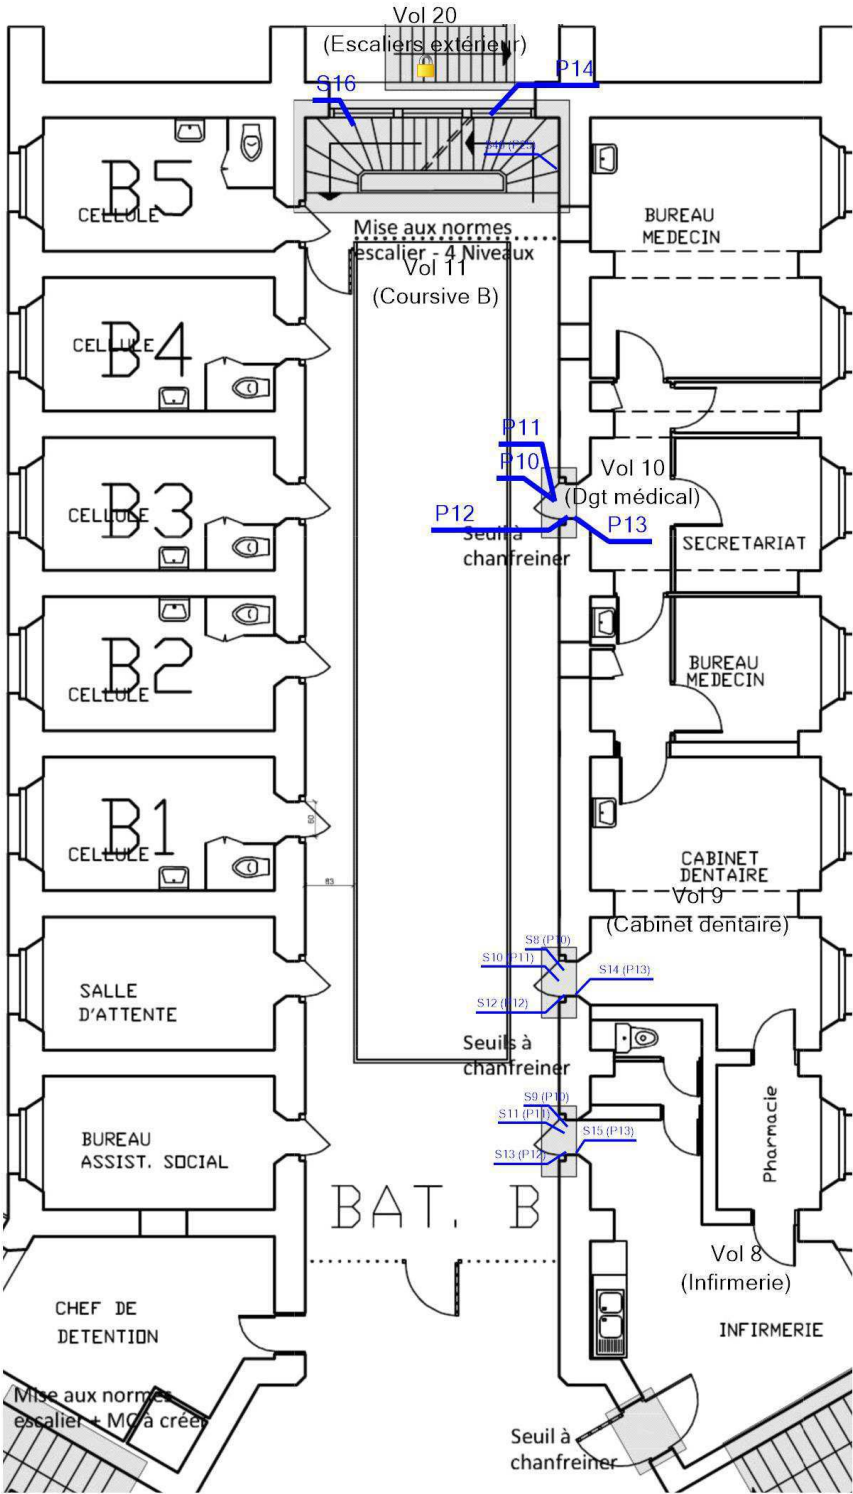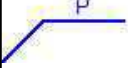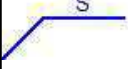RDC - BÂTIMENT C - ACTIONS MENÉES				Référence: 002RC012177
<div></div>				Légende
				<div></div> Localisation dun prélèvement négatif
				<div></div> Localisation dun sondage négatif
<div></div>				
<div></div> <div>AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS</div>	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	13 avenue Charles de Gaulle 89000 AUXERRE	Maison darrêt dAuxerre	03/02/2020	LECHEVALIER Sébastien

RDC - BÂTIMENT B - ACTIONS MENÉES				Référence: 002RC012177
<div></div>				Légende
				<div> P</div> Localisation dun prélèvement négatif
				<div> S</div> Localisation dun sondage négatif
				<div></div> Volume non visité
<div>AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS</div>	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	13 avenue Charles de Gaulle 89000 AUXERRE	Maison d'arrêt d'Auxerre	03/02/2020	LECHEVALIER Sébastien

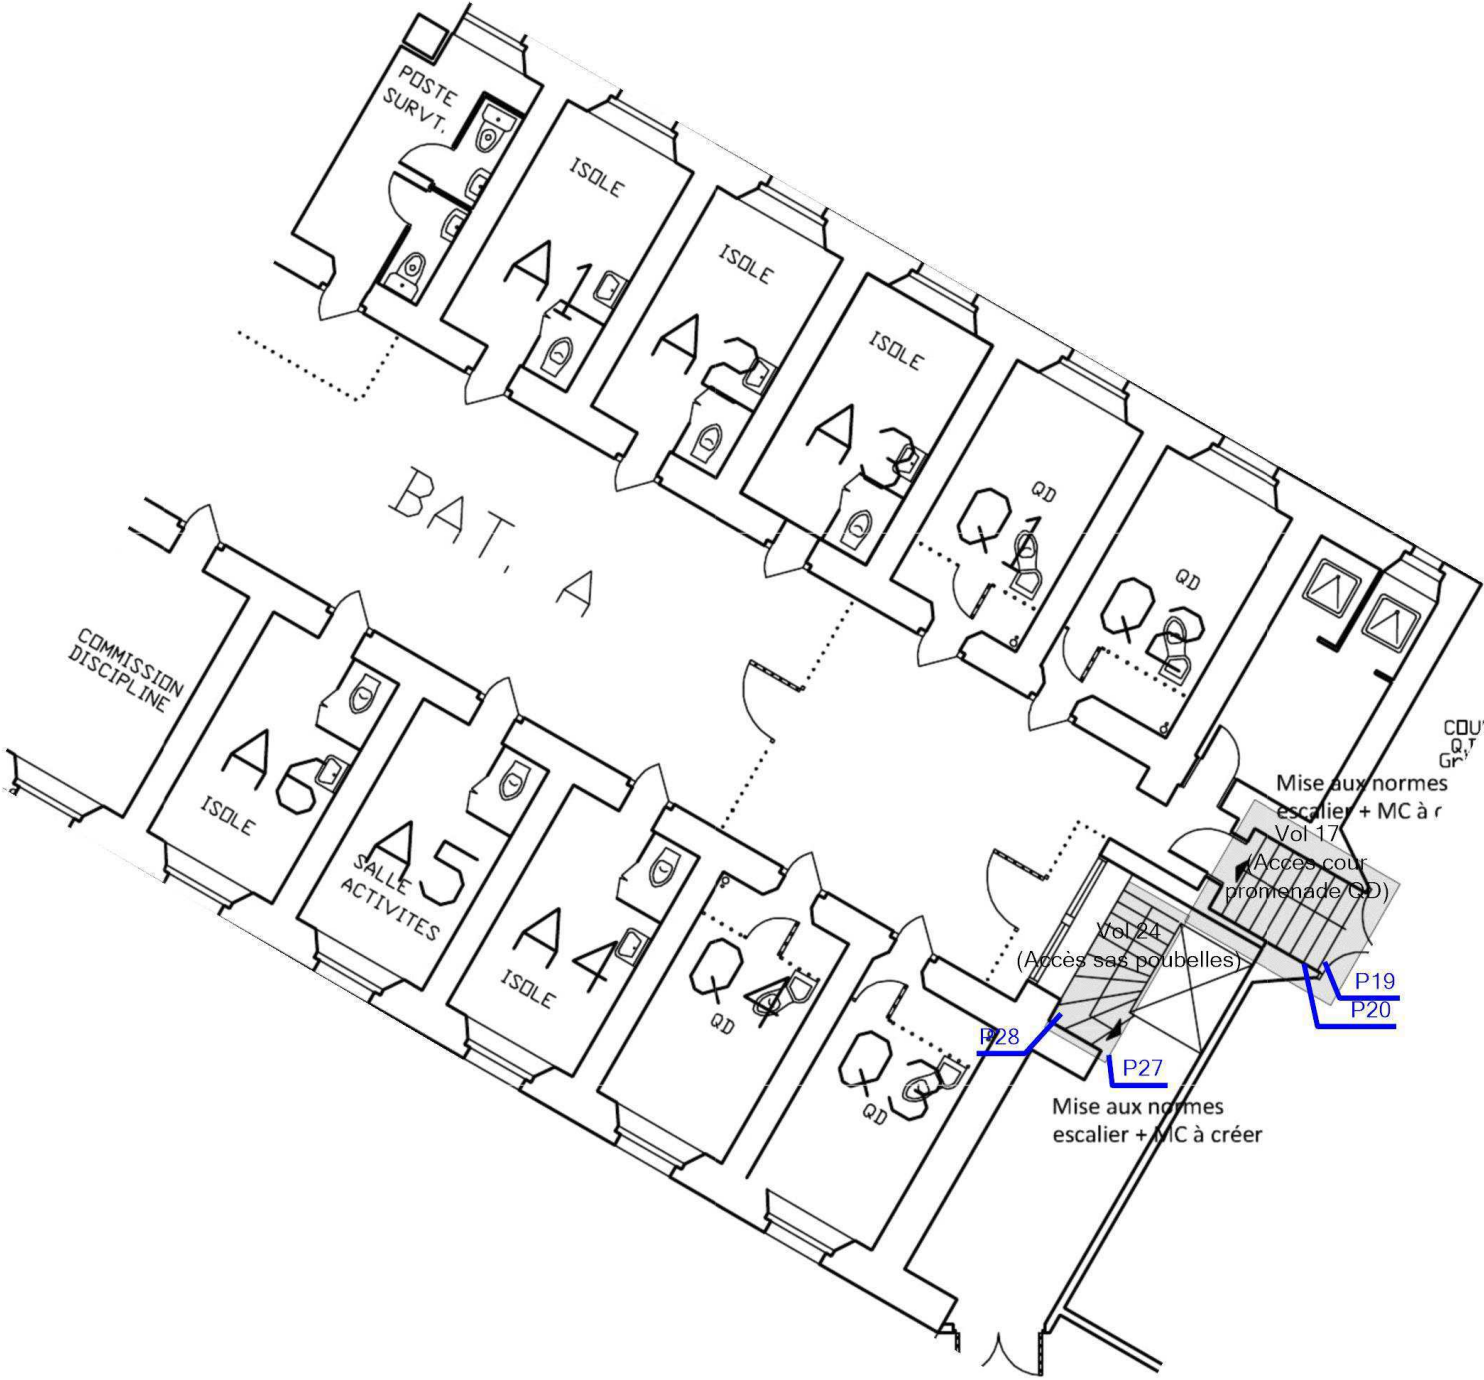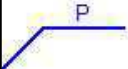RDC - BÂTIMENT A - ACTIONS MENÉES				Référence: 002RC012177
<div></div>				Légende
				<div></div> <div>Localisation dun prélèvement négatif</div>
<div></div>	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	13 avenue Charles de Gaulle 89000 AUXERRE	Maison darrêt dAuxerre	03/02/2020	LECHEVALIER Sébastien

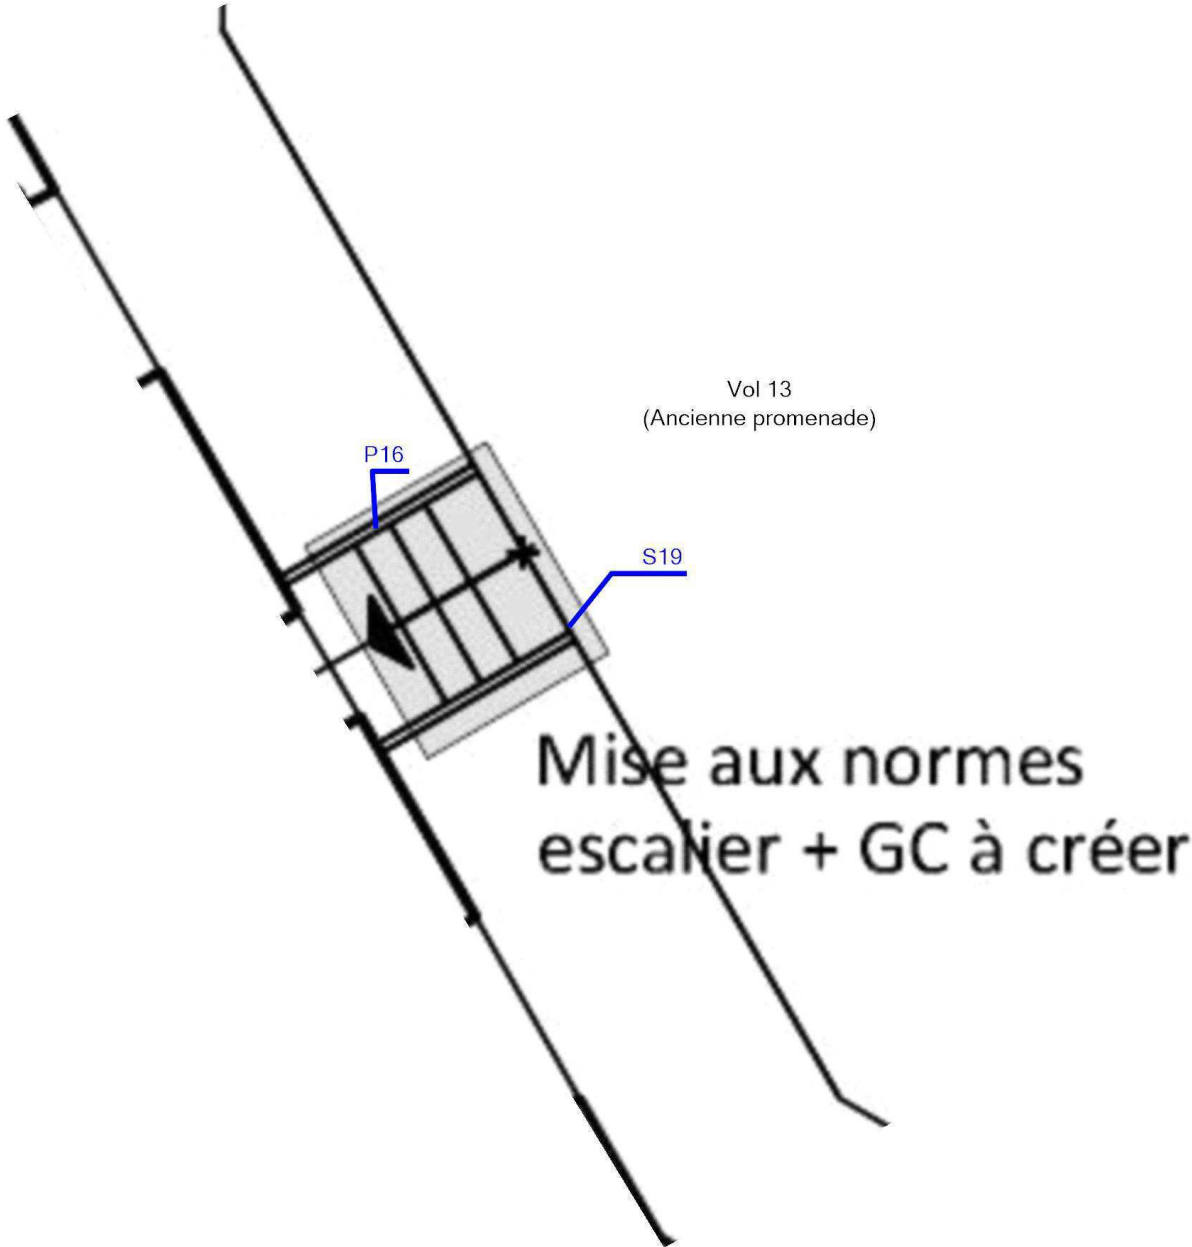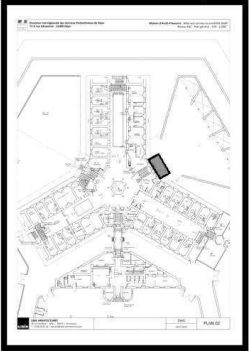
RDC - ANCIENNE PROMENADE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002RC012177
<div><div>Vol 13 (Ancienne promenade)</div><div>P16</div><div>S19</div><div>Mise aux normes escalier + GC à créer</div></div> <div><div>Plan de situation</div></div>				Légende
				<div>P</div> Localisation dun prélèvement négatif
				<div>S</div> Localisation dun sondage négatif
<div><div>AC ENVIRONNEMENT</div><div>DIAGNOSTICS IMMOBILIERS</div></div>	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	13 avenue Charles de Gaulle 89000 AUXERRE	Maison darrêt dAuxerre	03/02/2020	LECHEVALIER Sébastien

PLAN DE MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002RC012177

Légende

Zoom

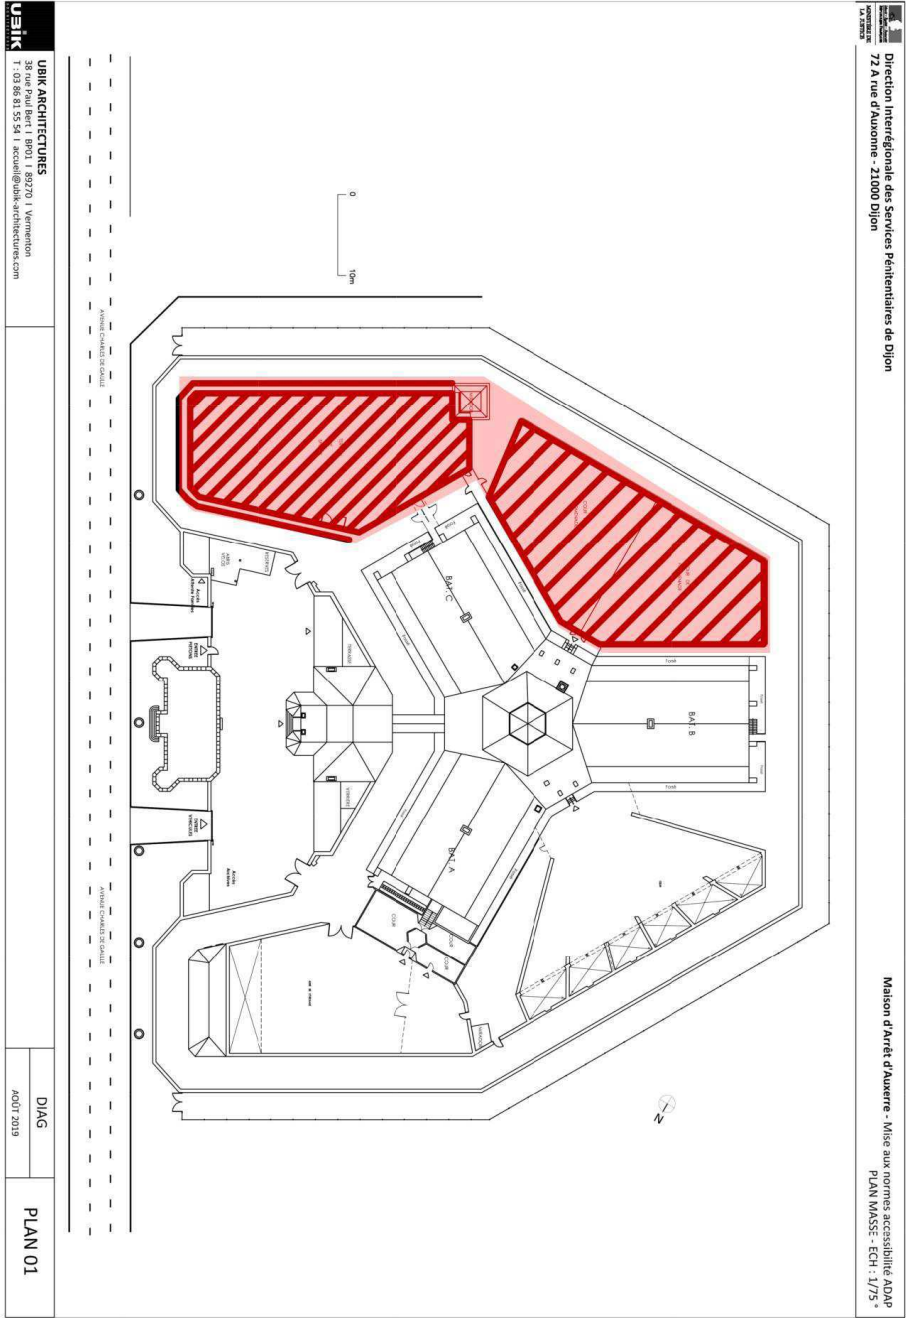

PLAN DE MASSE - ZOOM - ACTIONS MENÉES

Référence:
002RC012177


Légende

P


Localisation d'un prélèvement négatif

S

Localisation d'un sondage négatif

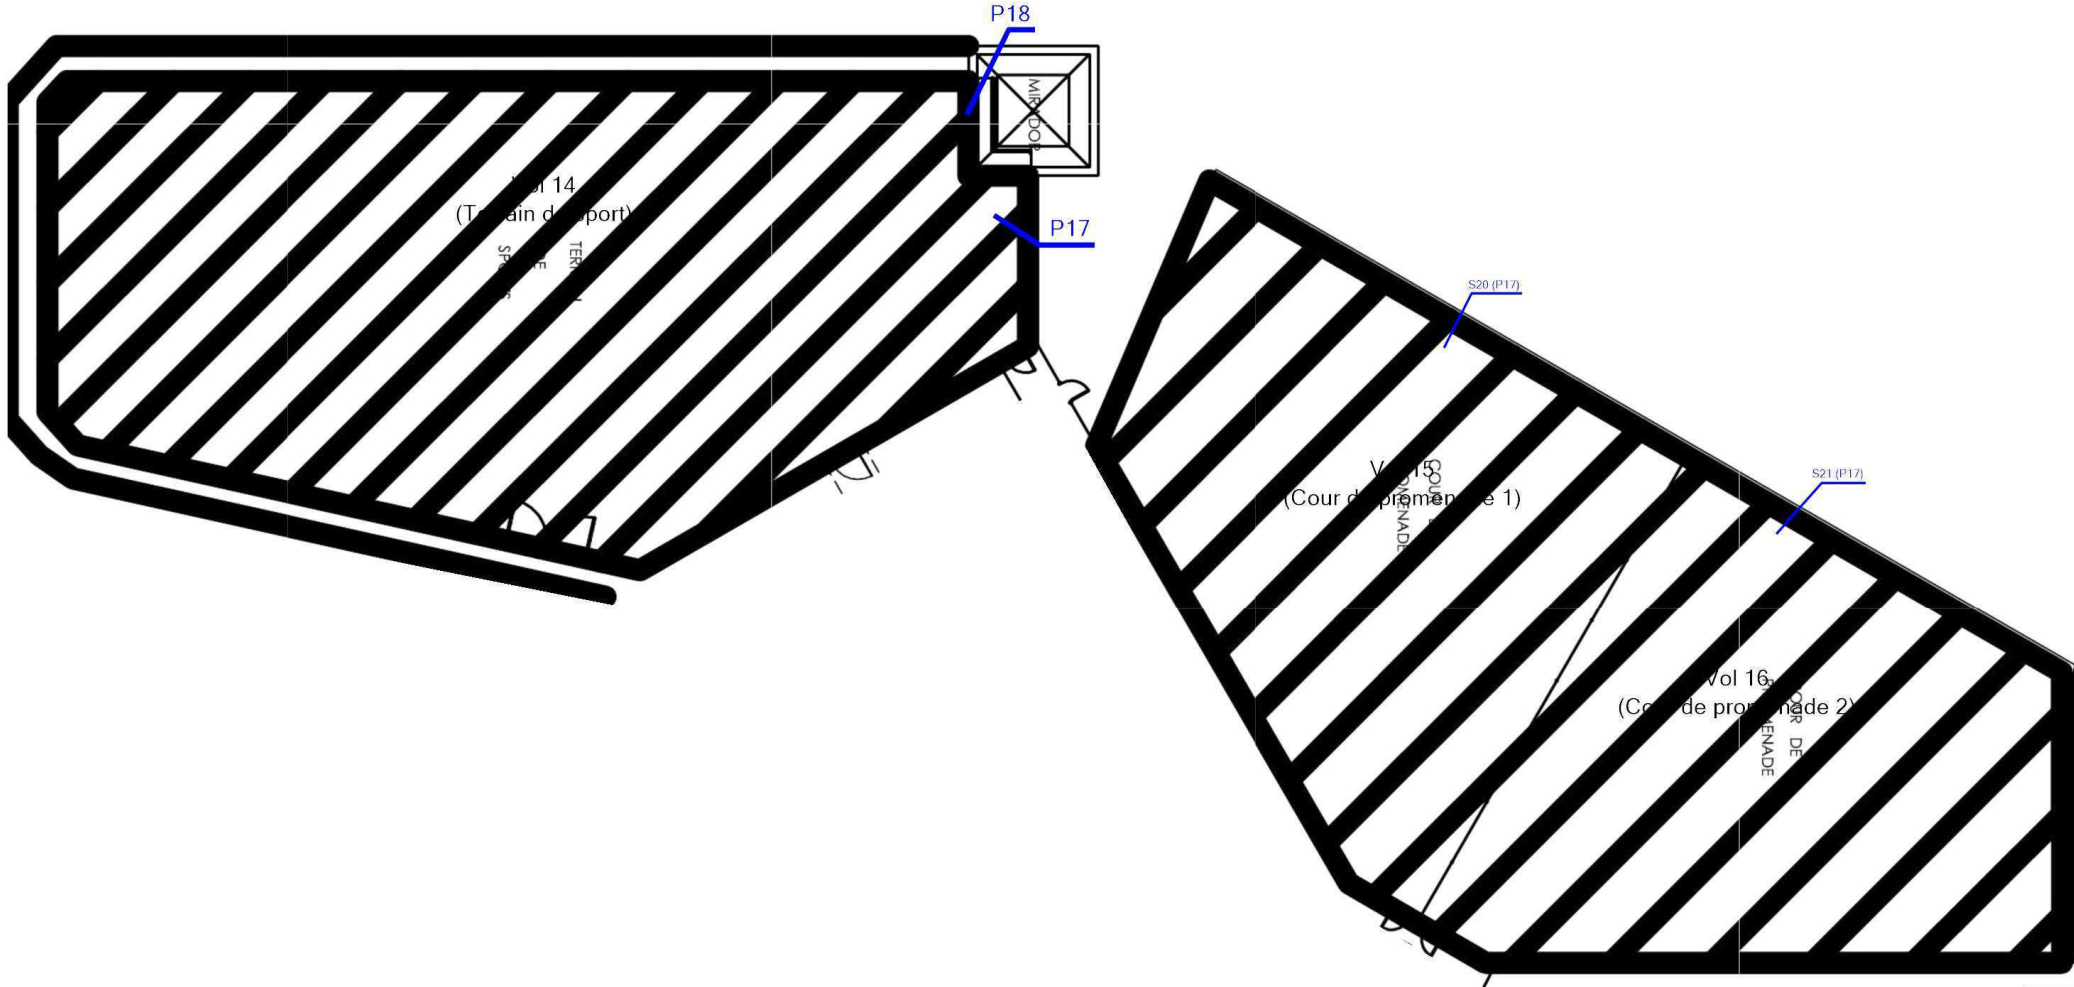

Plan de situation

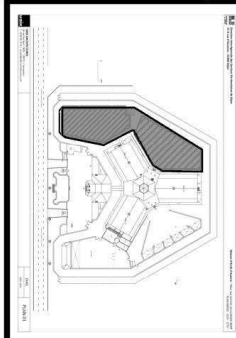

Adresse du bien

13 avenue Charles de Gaulle
89000 AUXERRE

Désignatio

Maison darrêt dAuxerr

Date interventio

03/02/202

Techniciens intervenant

LECHEVALIER Sébastien

1ER ÉTAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002RC012177


Légende



Zone centrale




Bâtiment A



Bâtiment B



Bâtiment C

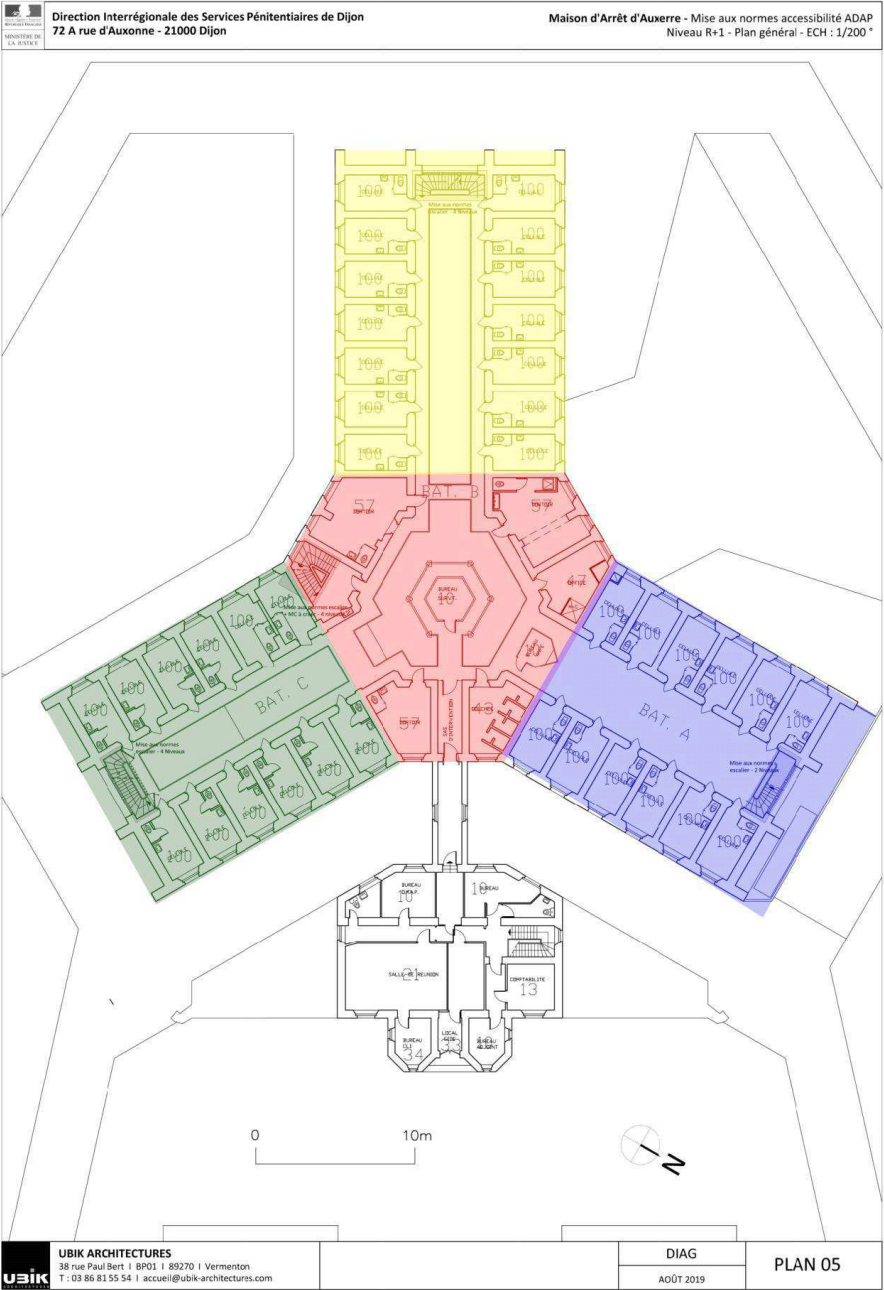

Adresse du bien

13 avenue Charles de Gaulle
89000 AUXERRE

Désignation



Maison d'arrêt d'Auxerre

Date intervention

03/02/2020

Technicien intervenant

LECHEVALIER Sébastien

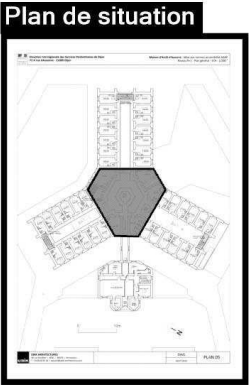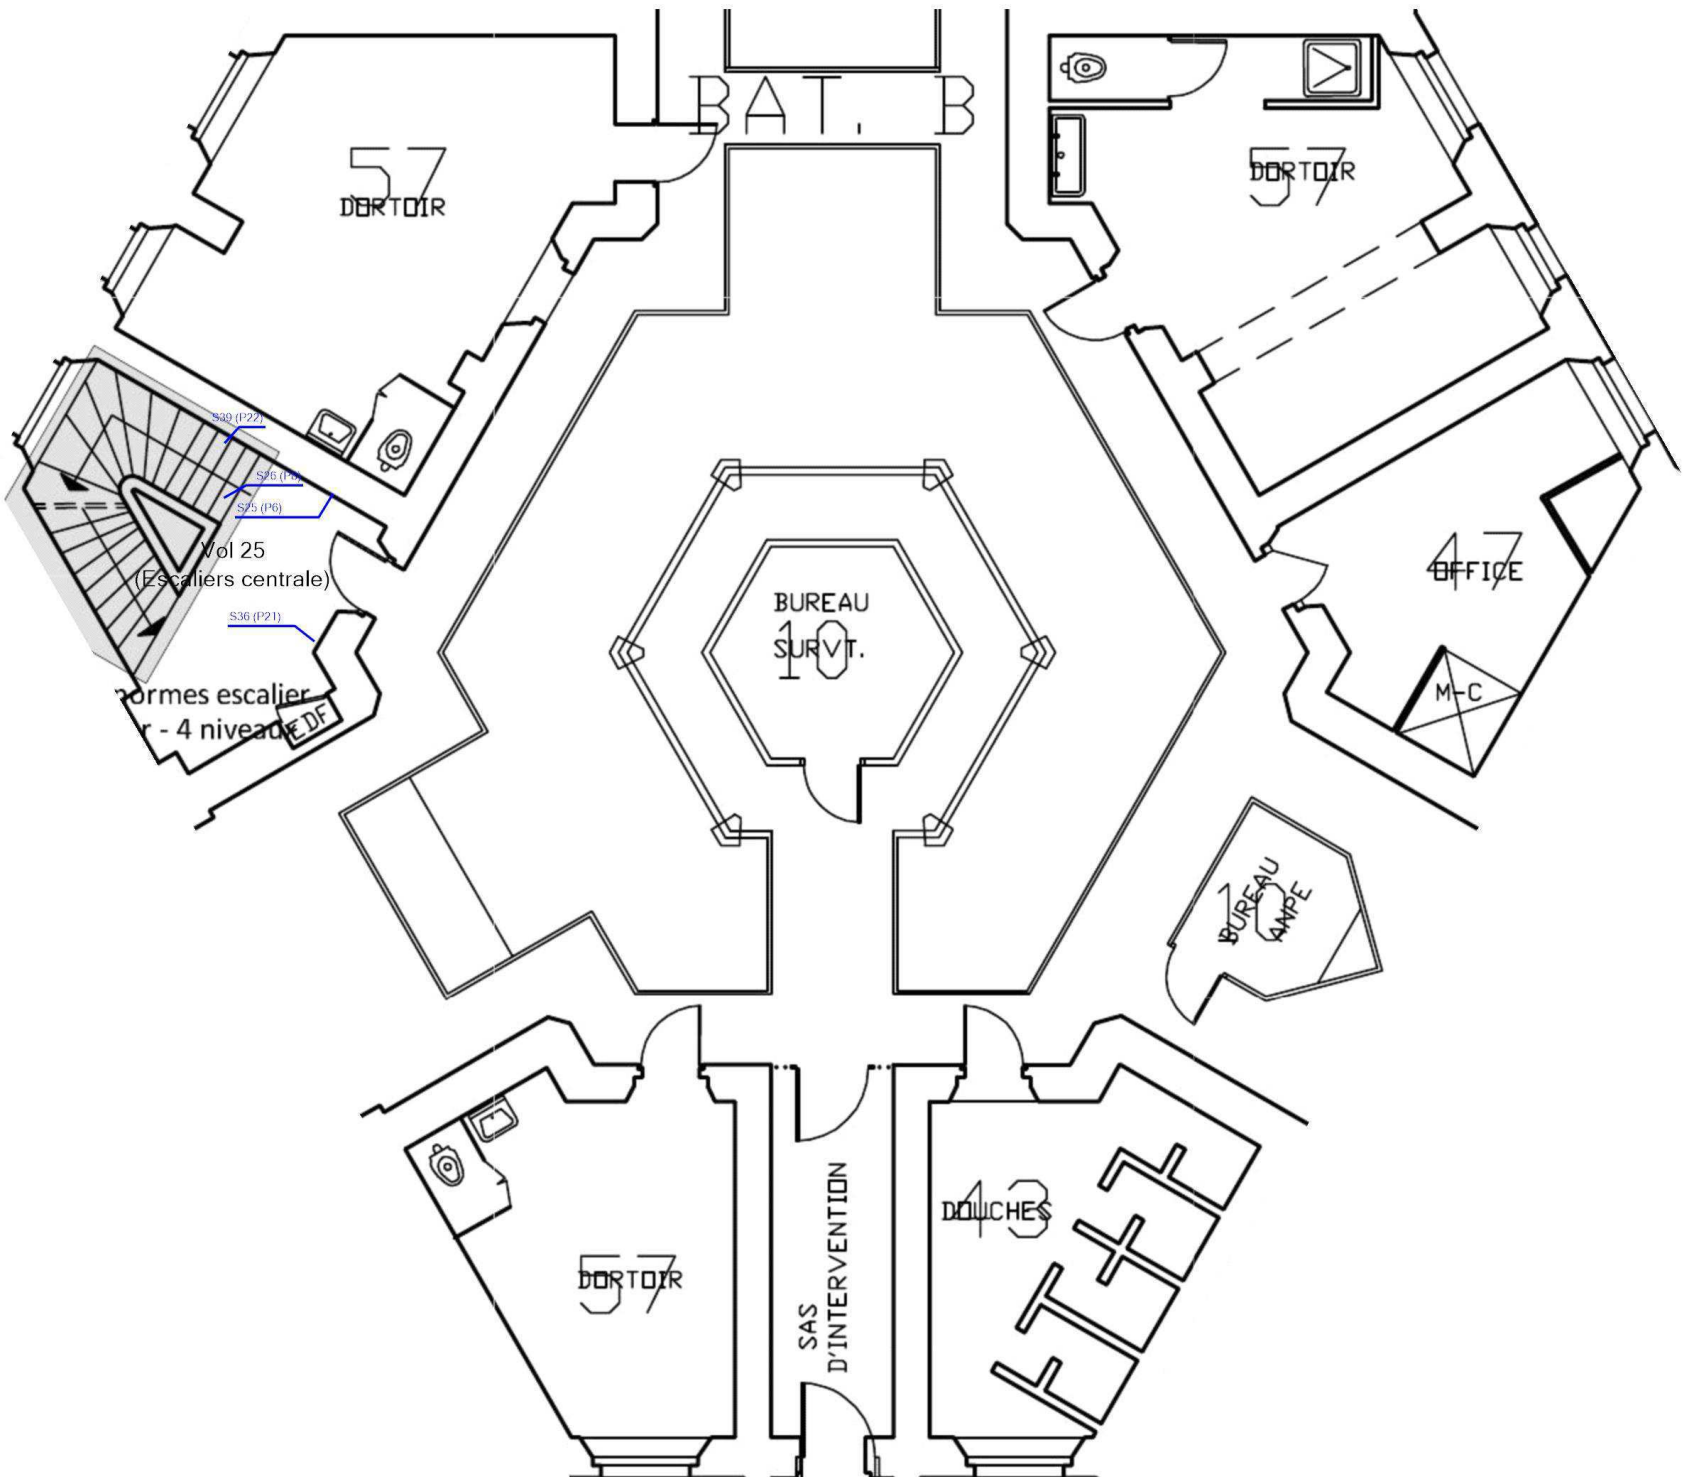


Légende


S Localisation dun sondage négatif

Légende

S Localisation dun sondage négatif


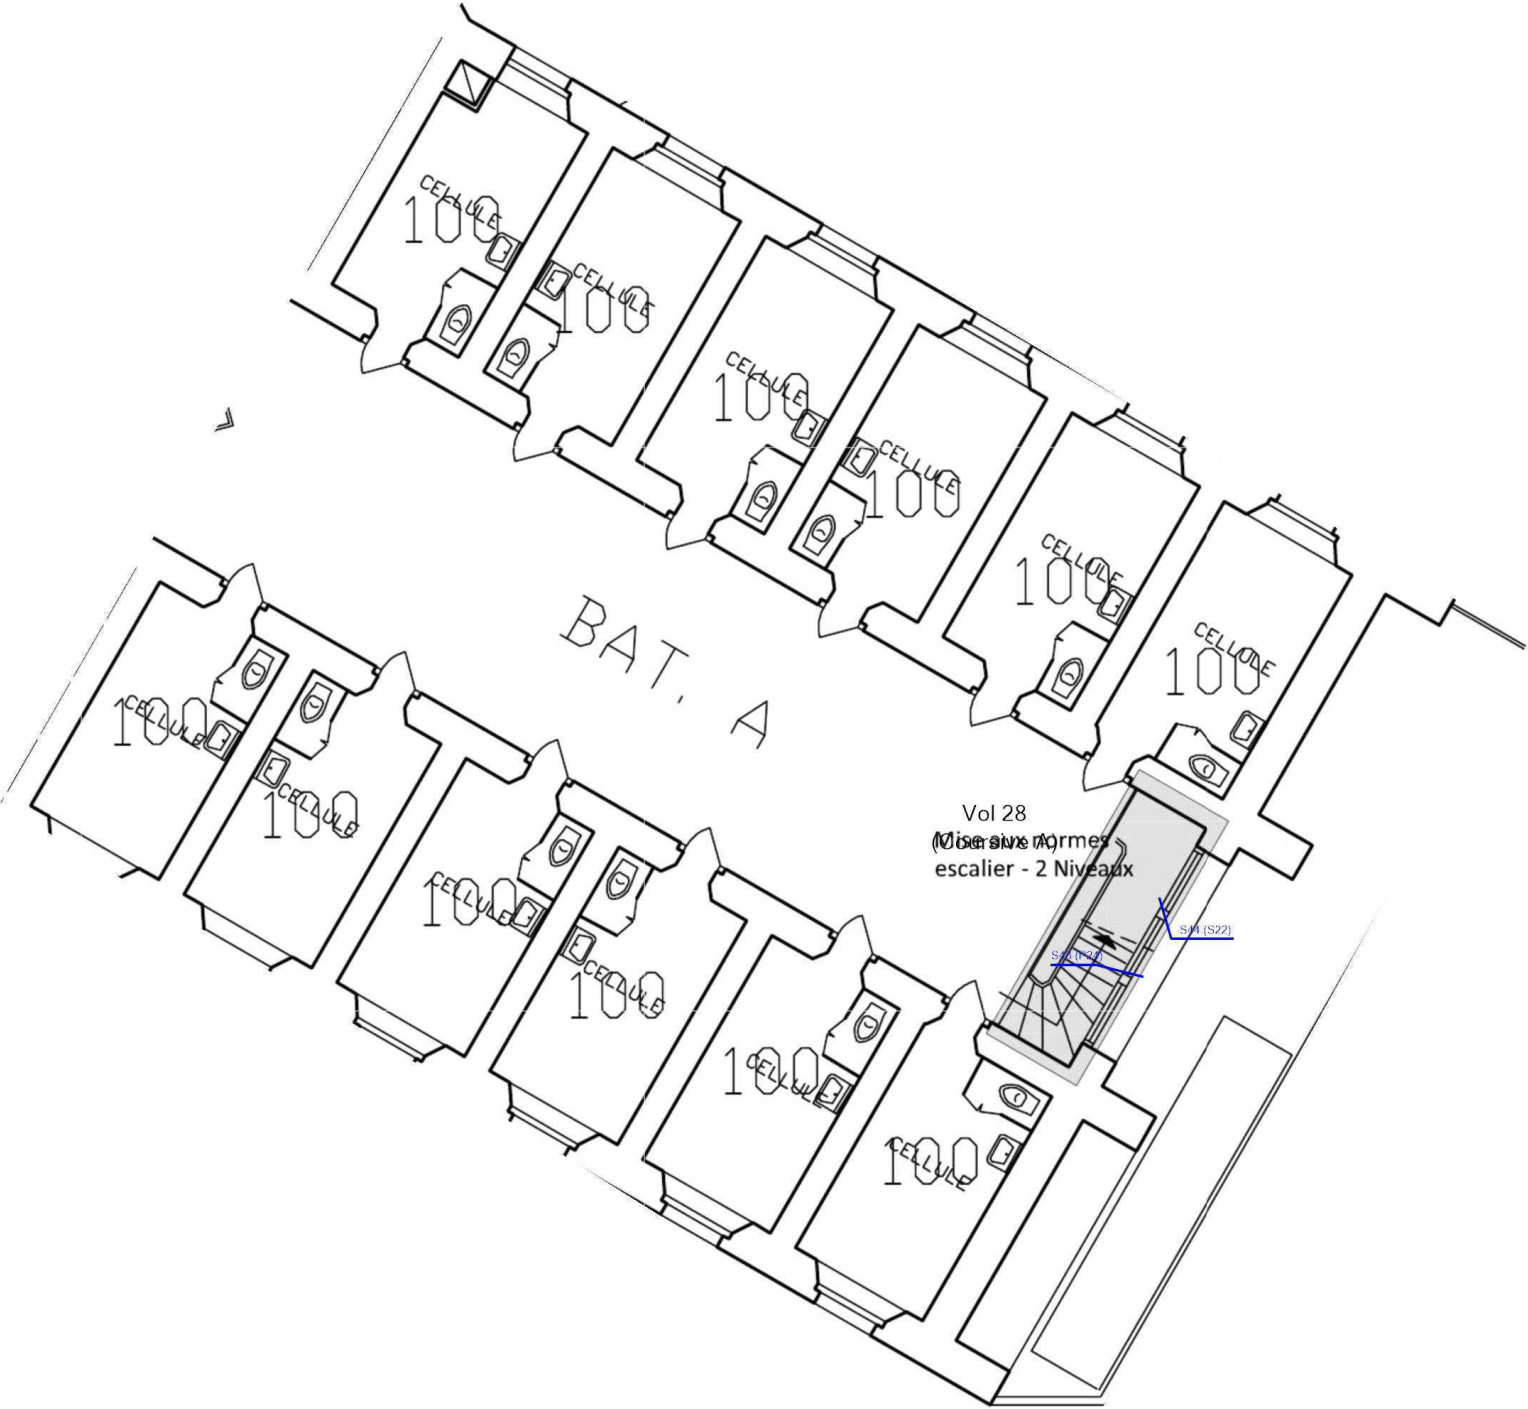




Plan de situation

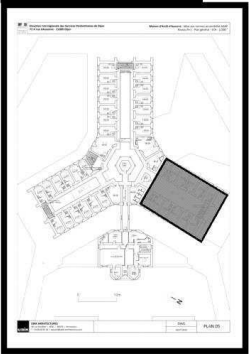

Légende

S Localisation dun sondage négatif

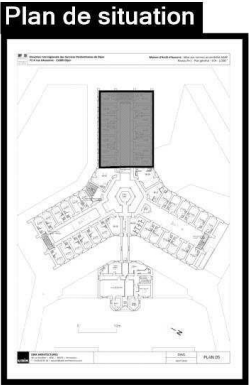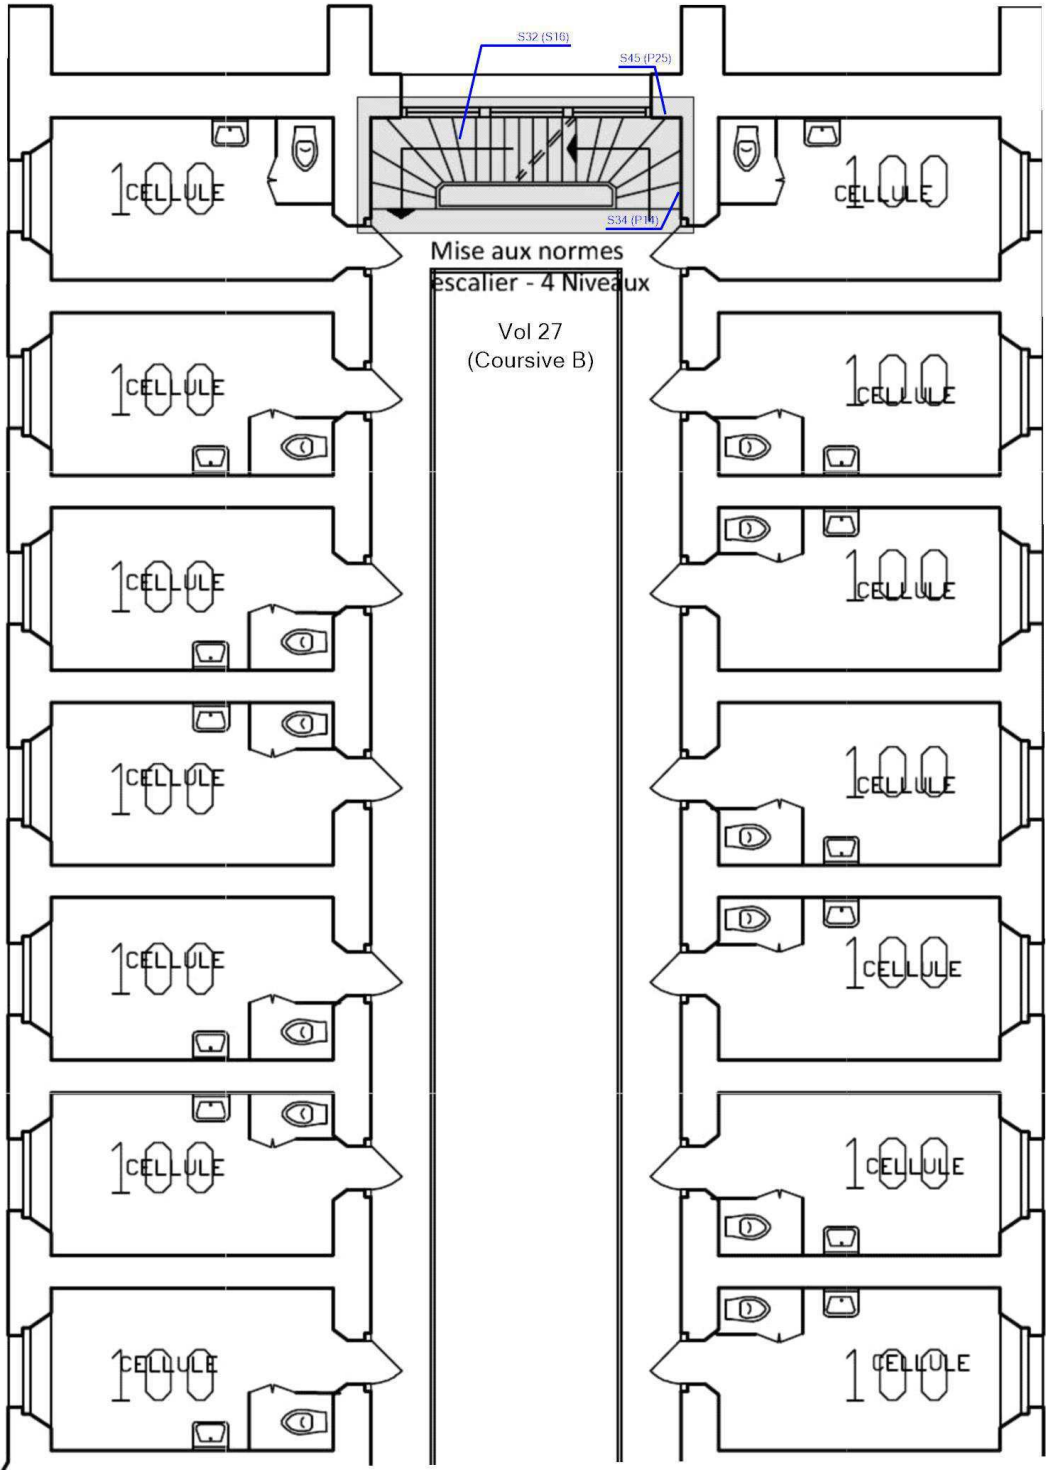

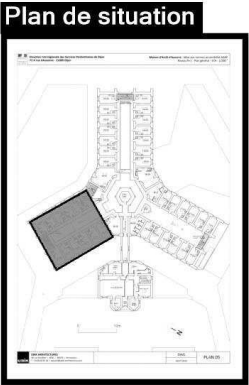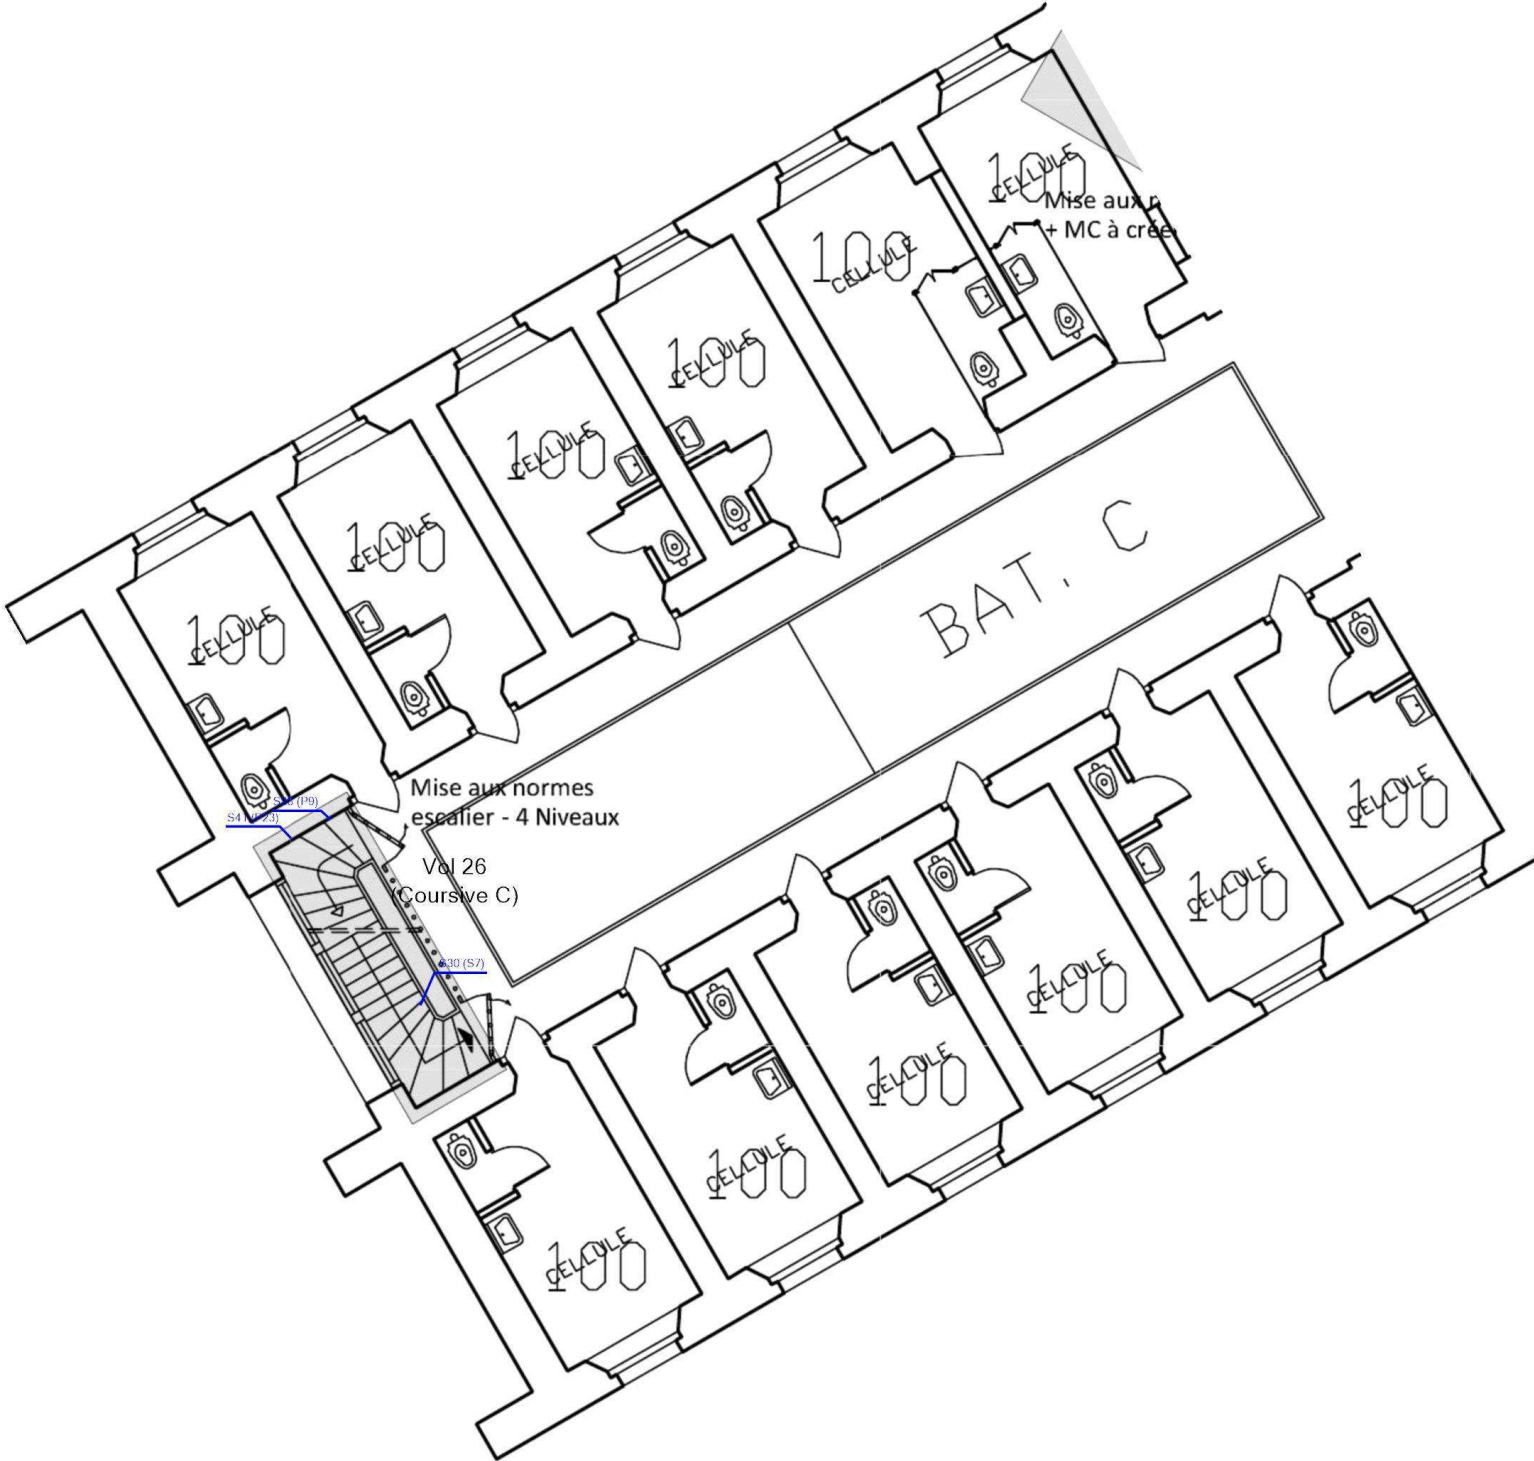

Légende

S Localisation dun sondage négatif

2ÈME ÉTAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002RC012177


Légende



Zone centrale




Bâtiment C



Bâtiment B



Bâtiment A

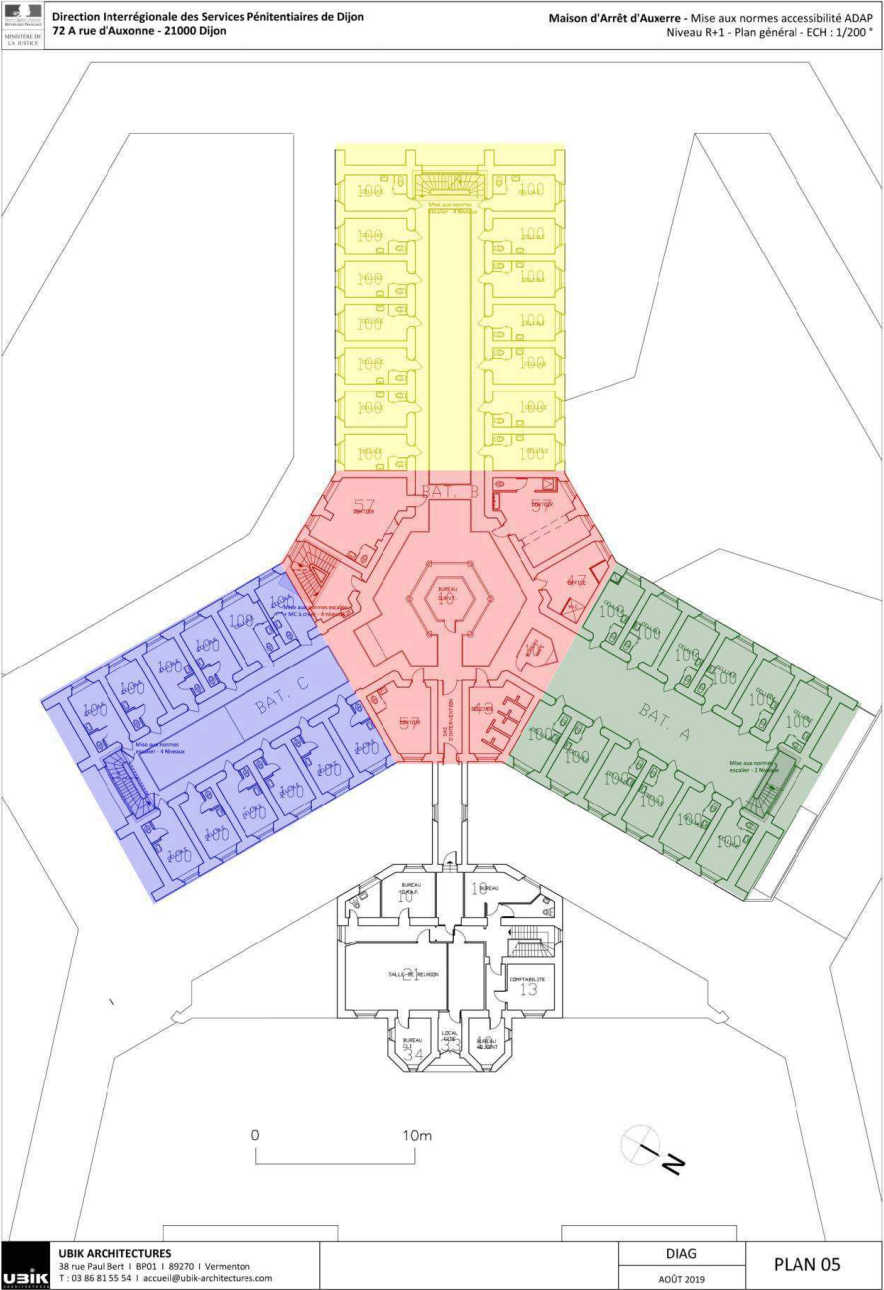

Adresse du bien

13 avenue Charles de Gaulle
89000 AUXERRE

Désignation

Maison d'arrêt d'Auxerre

Date intervention

03/02/2020

Technicien intervenant

LECHEVALIER Sébastien

2ÈME ÉTAGE - ZONE CENTRALE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002RC012177

Légende

Localisation dun prélèvement négatif

The graph shows a blue line starting at the origin (0,0), increasing linearly with a positive slope, and then becoming horizontal. The horizontal segment is labeled 'S'.

Localisation dun sondage négatif

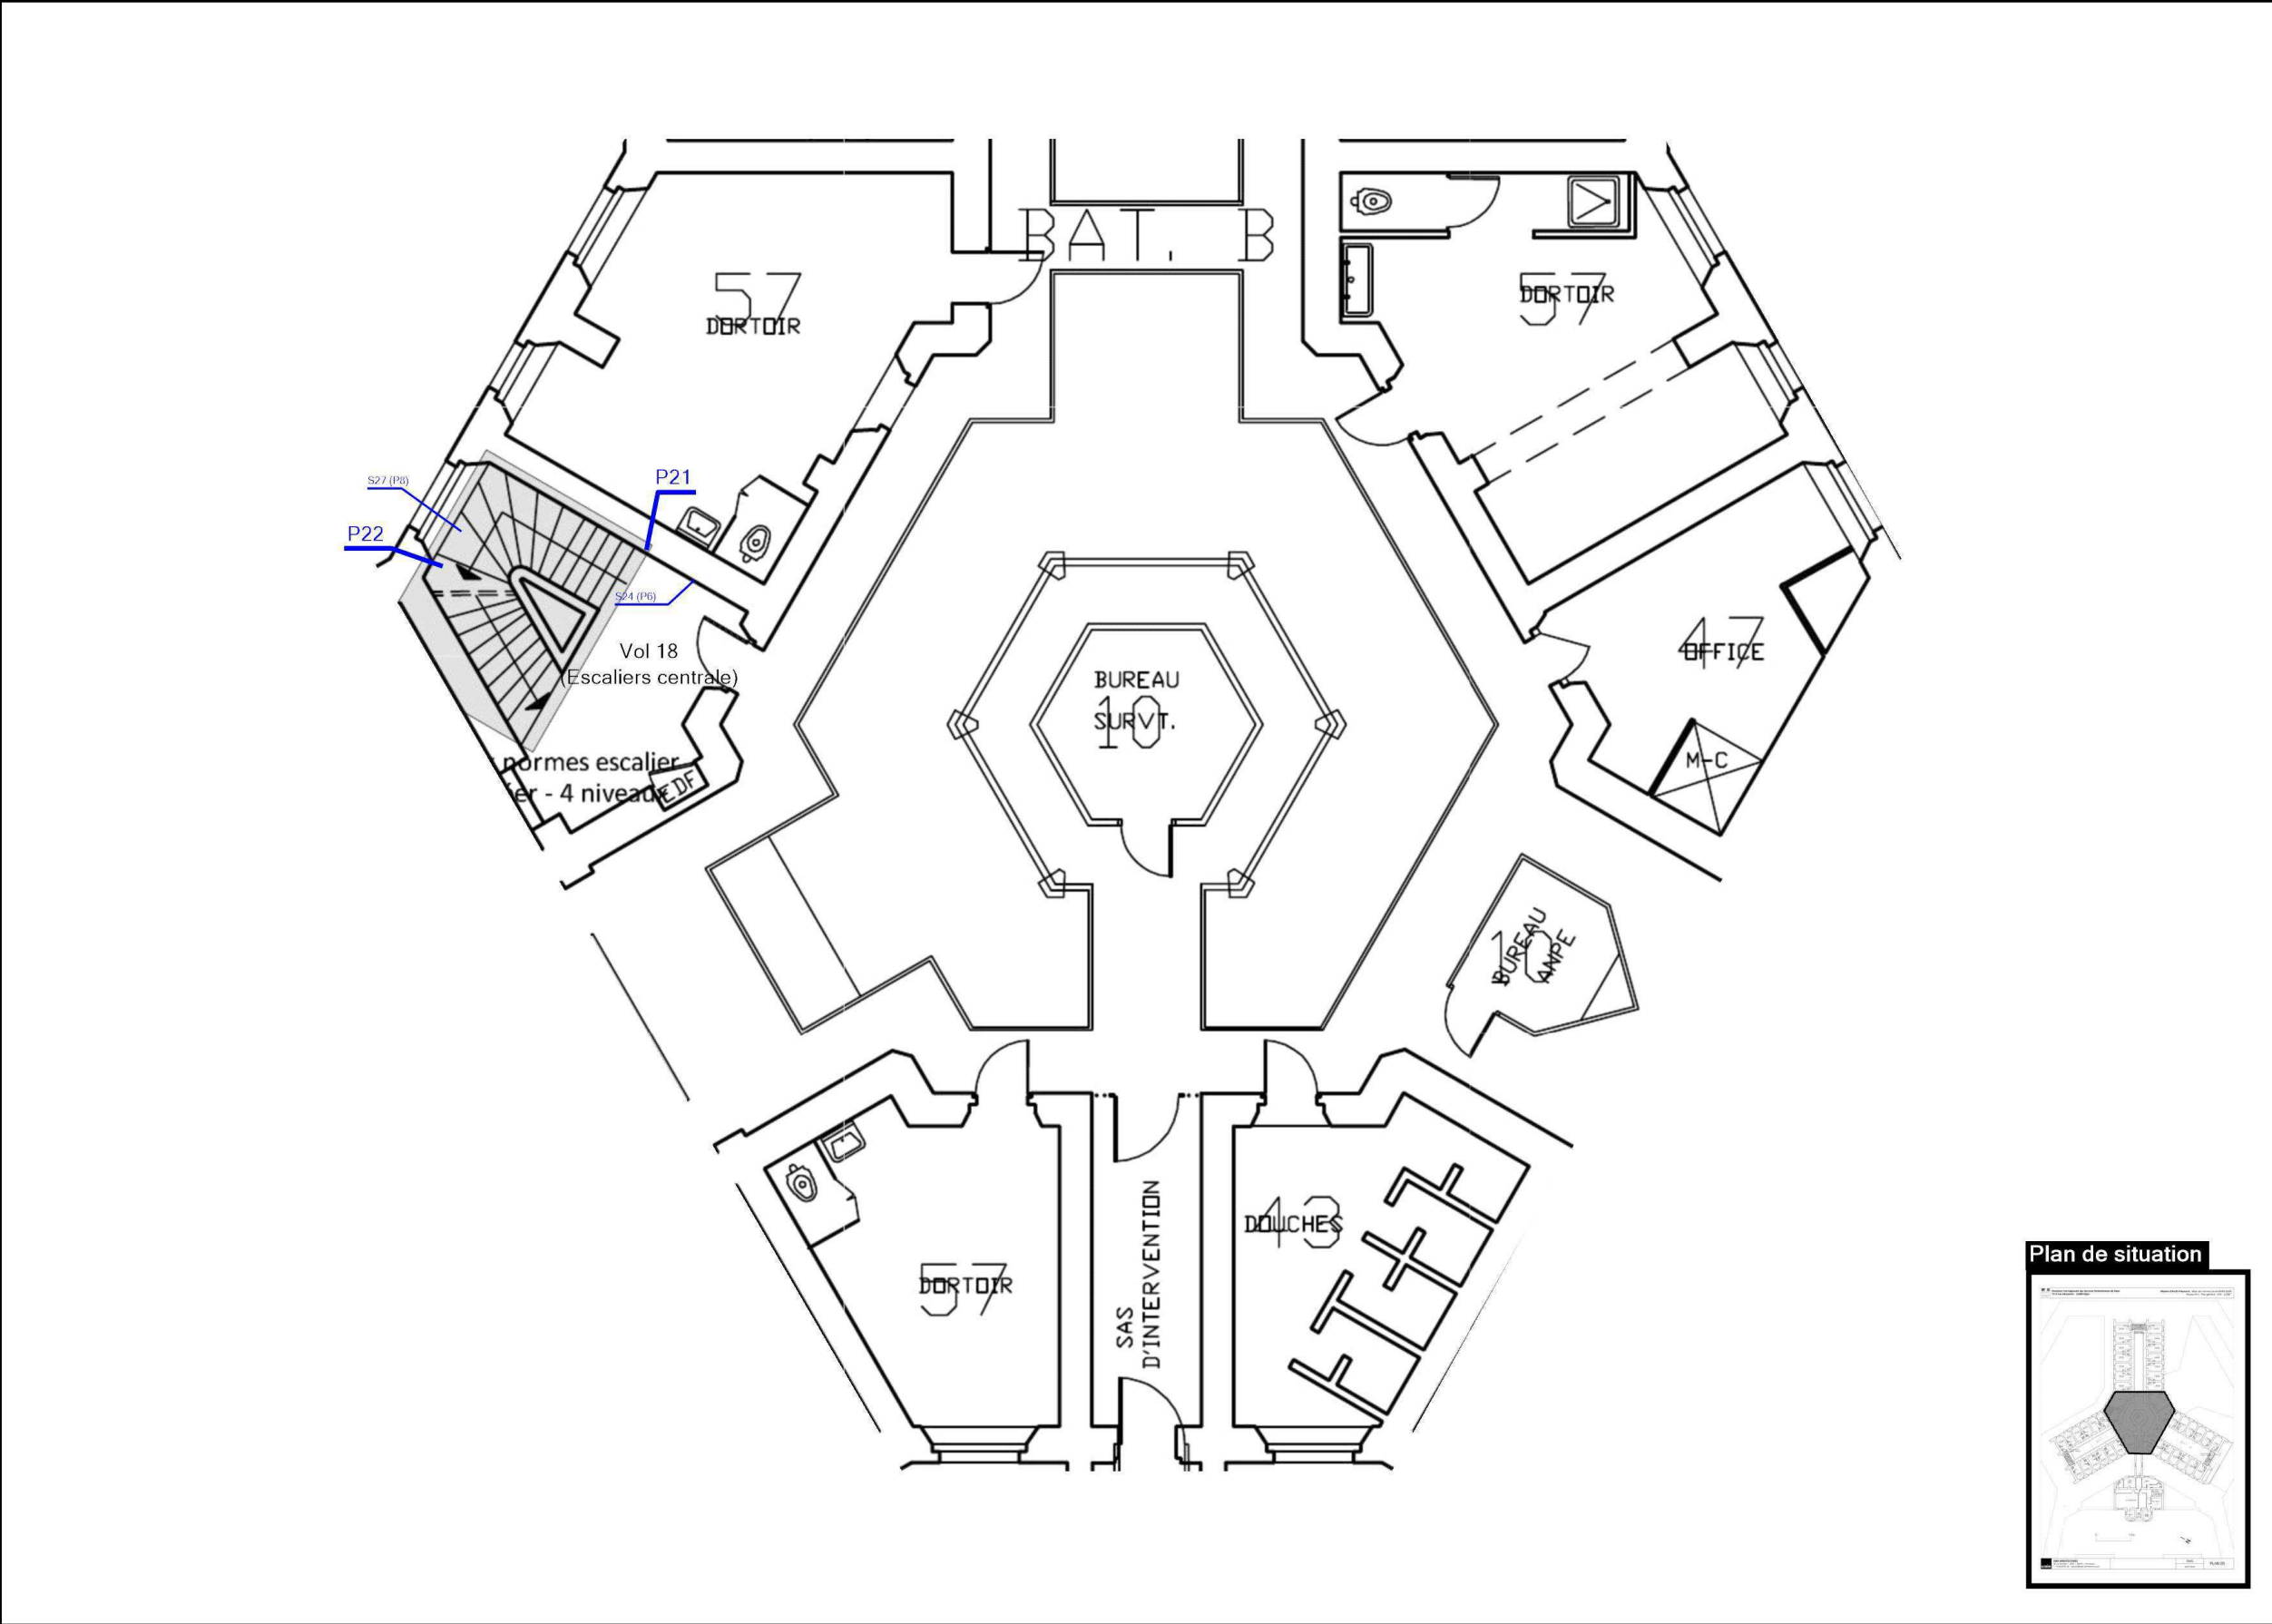

Architectural site plan of the 'Kiln' development in London. The plan shows a central pentagonal building with a dark, textured roof, surrounded by four wings of residential units. A scale bar indicates 100 feet. A north arrow points towards the top right. The plan is labeled 'KILN' and includes a legend for 'KILN' and 'KILN'.



Adresse du bien	
-----------------	--

13 avenue Charles de Gaulle
89000 AUXERRE

Désignation


Maison d'arrêt d'Auxerre

Date intervention

03/02/2020


Techniciens intervenant


LECHEVALIER Sébastien

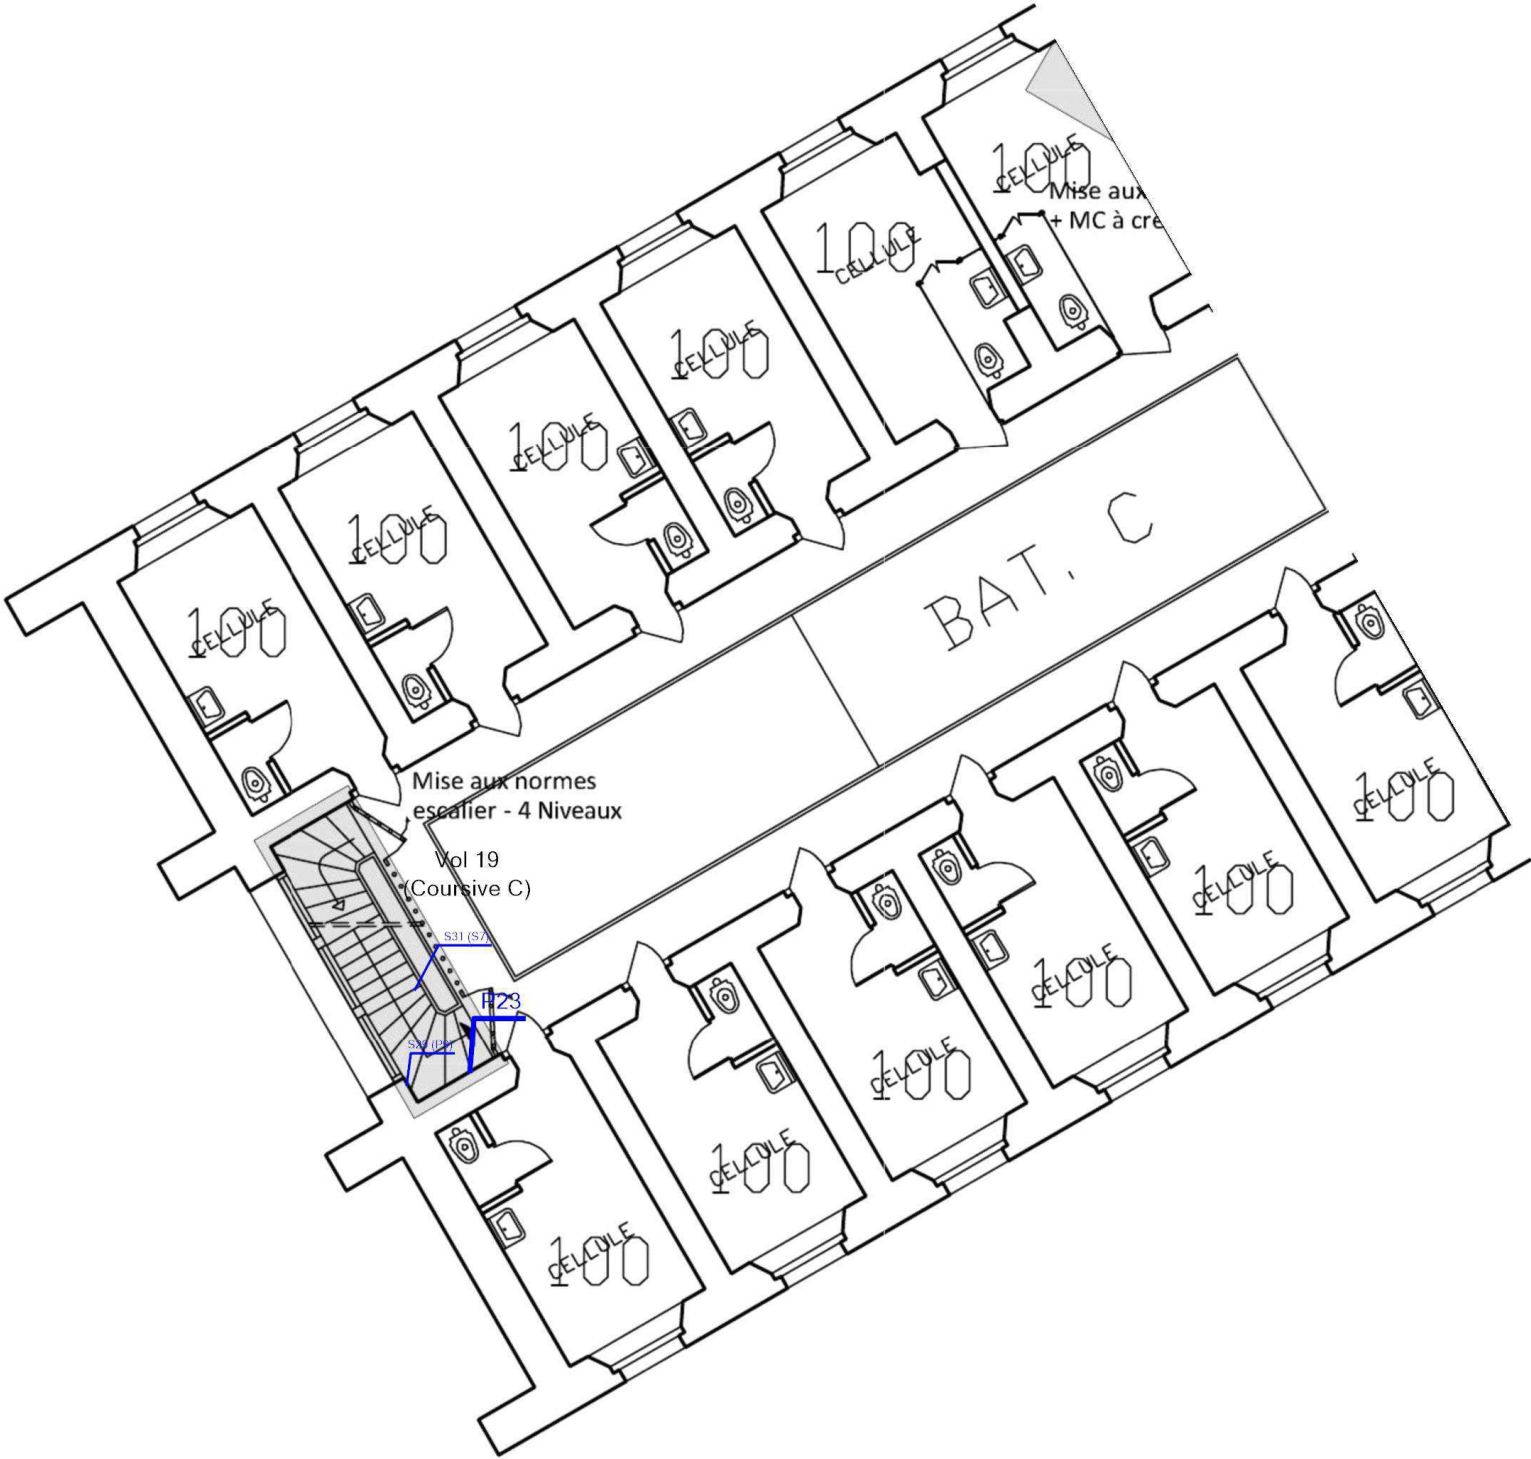


Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

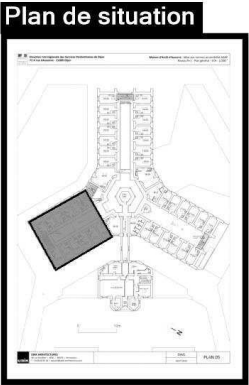


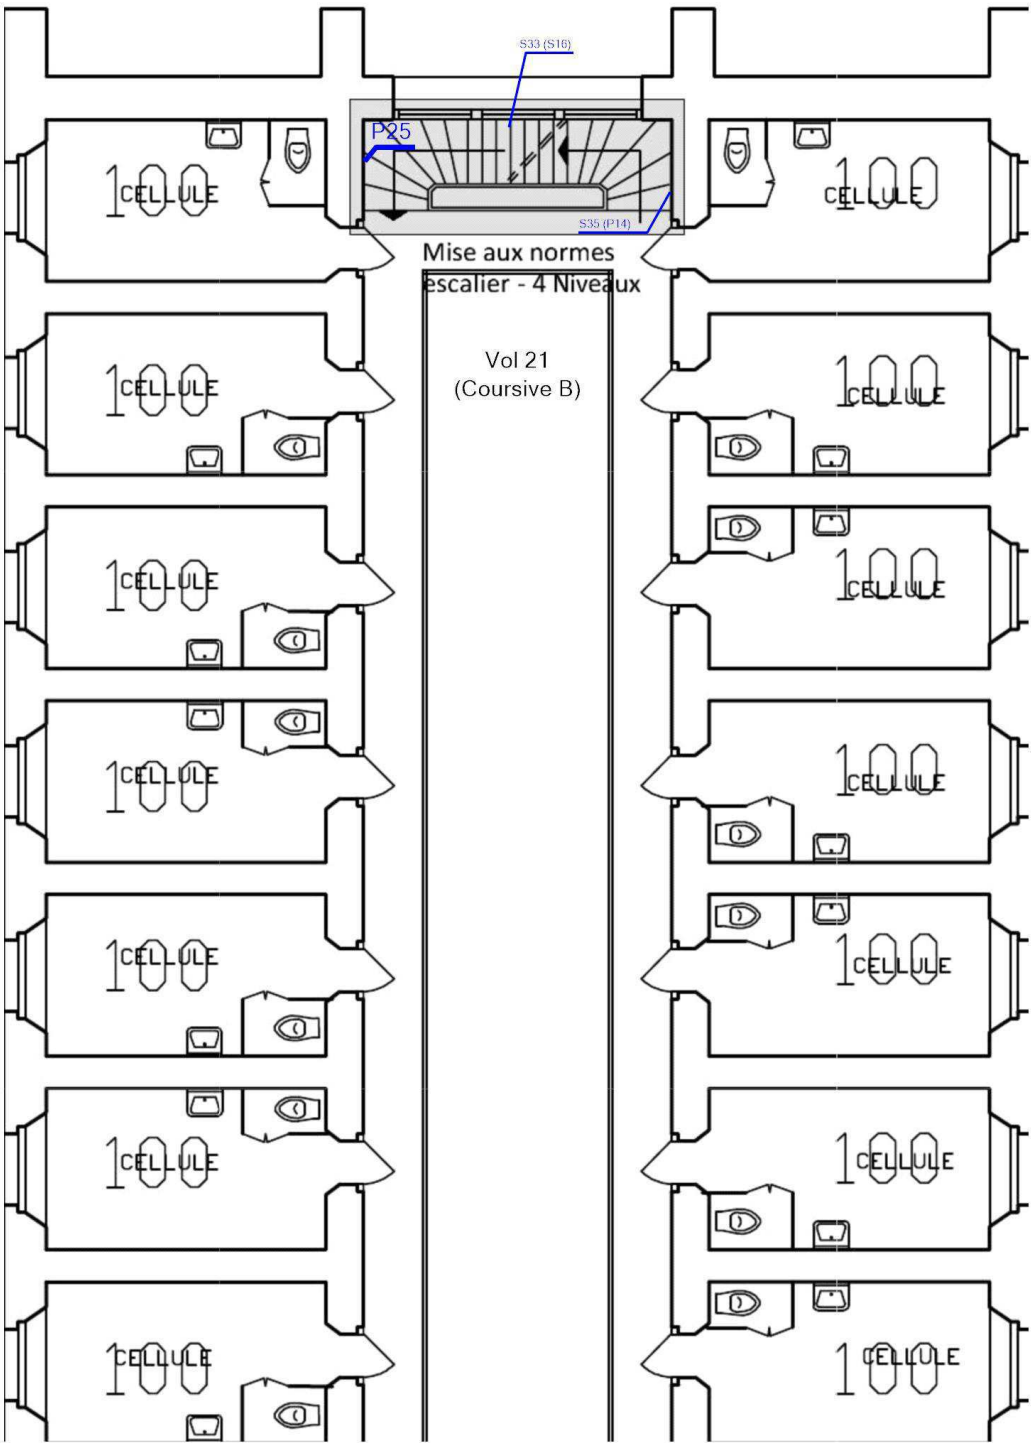

Légende




Localisation dun prélèvement négatif




Localisation dun sondage négatif


Plan de situation

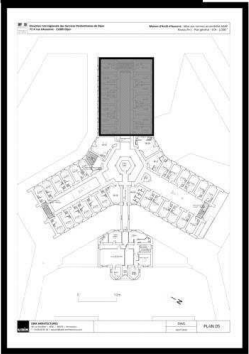


Légende




Localisation dun prélèvement négatif



Localisation dun sondage négatif

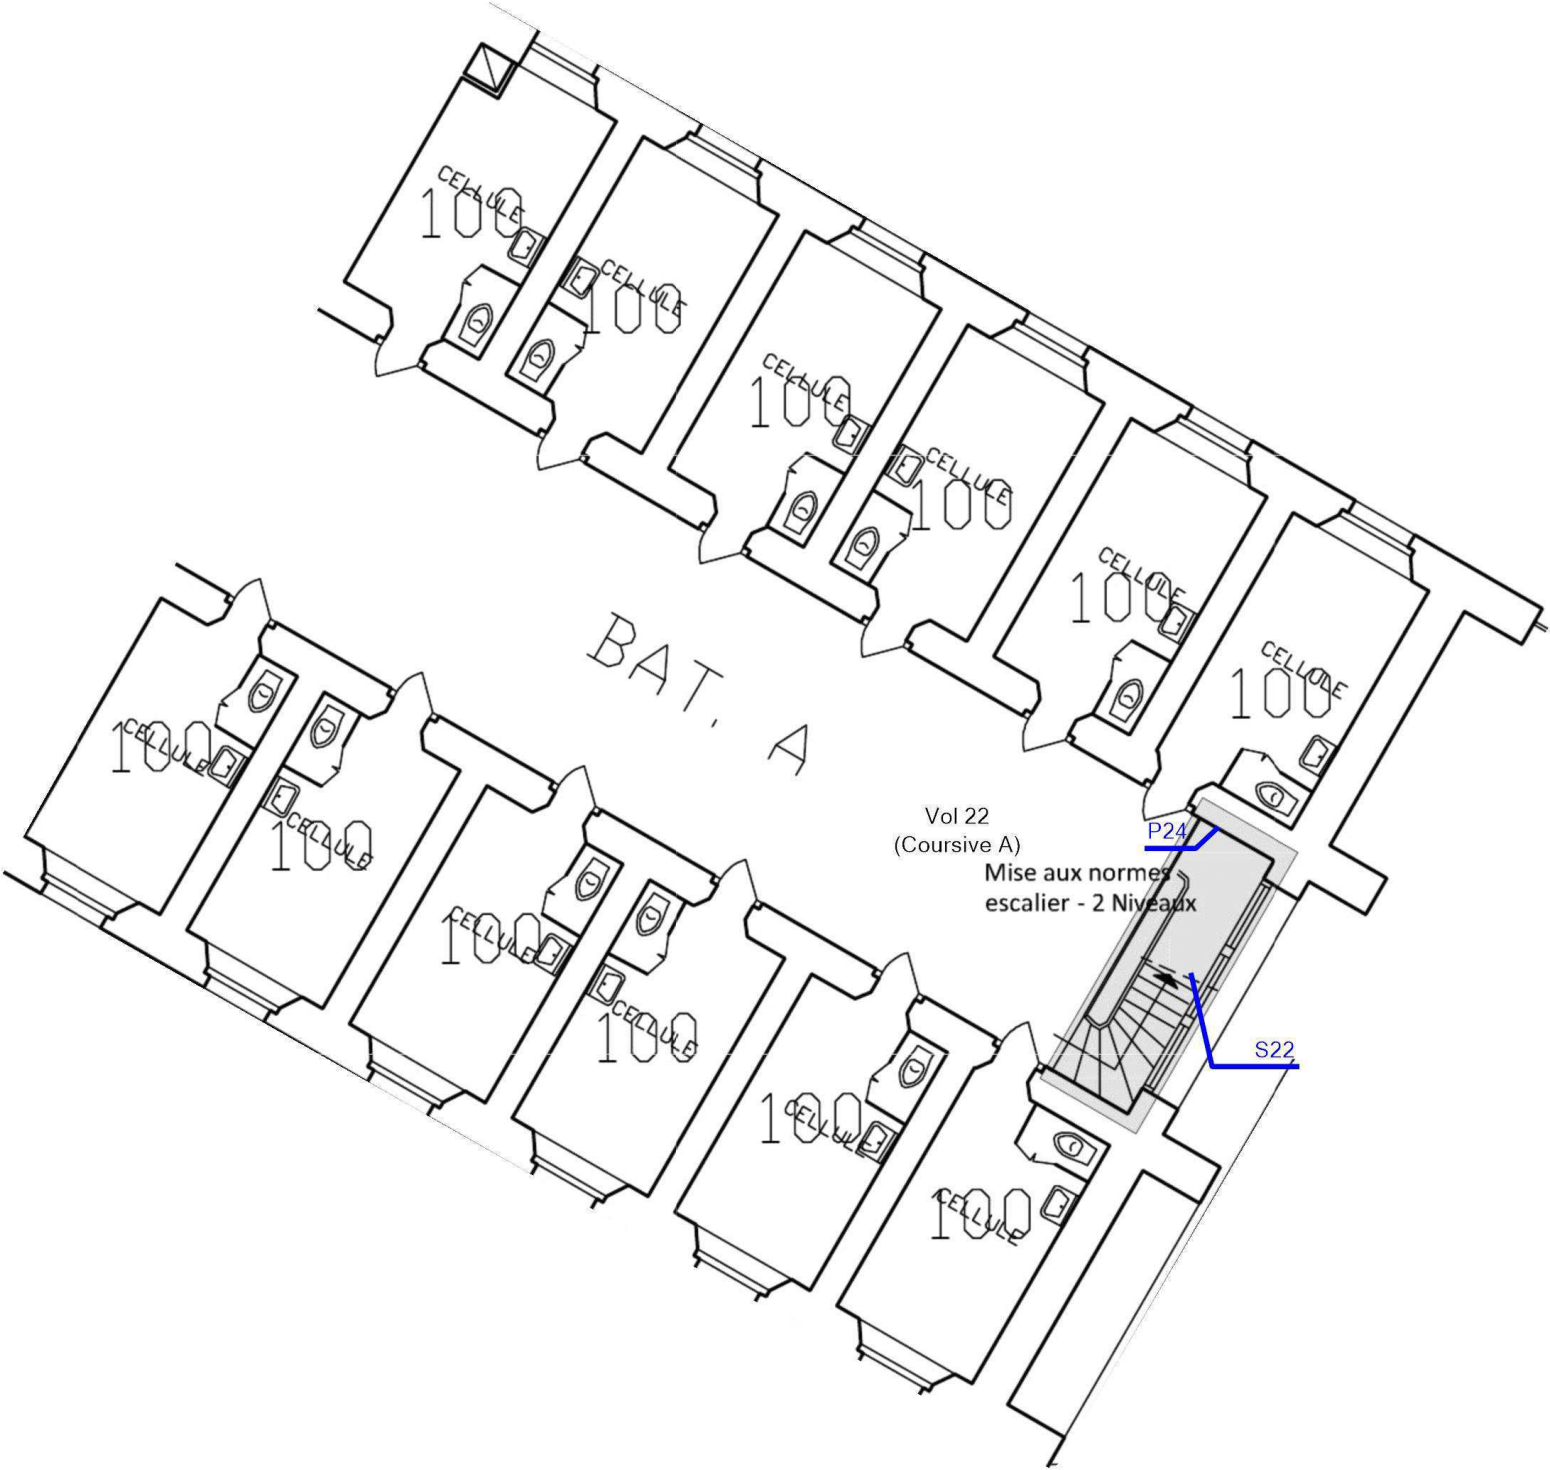

Plan de situation

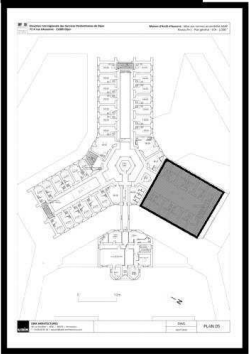

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002RC012177 n°22 - 1 (P22)	2ème étage - Vol 18 (Escaliers centrale)	Prélevement négatif
002RC012177 n°23 - 1 (P23)	2ème étage - Vol 19 (Coursive C)	Prélevement négatif
002RC012177 n°24 - 1 (P24)	2ème étage - Vol 22 (Coursive A)	Prélevement négatif
S22 - 1 (S22)	2ème étage - Vol 22 (Coursive A)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°17 - 1 (P17)	Plan de masse - Vol 14 (Terrain de sport)	Prélevement négatif
002RC012177 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 1 (Parvis)	Prélevement négatif
S1 - 1 (S1)	RDC - Vol 1 (Parvis)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 2 (Sas détention 1)	Prélevement négatif
S2 - 1 (S2)	RDC - Vol 2 (Sas détention 1)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 2 (Sas détention 1)	Prélevement négatif
S3 - 1 (S3)	RDC - Vol 3 (Sas détention 2)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 3 (Sas détention 2)	Prélevement négatif
S4 - 1 (S4)	RDC - Vol 4 (Promenade)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 4 (Promenade)	Prélevement négatif
002RC012177 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 5 (Accès promenade)	Prélevement négatif
S5 - 1 (S5)	RDC - Vol 5 (Accès promenade)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 5 (Accès promenade)	Prélevement négatif
002RC012177 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 6 (Escalier centrale)	Prélevement négatif
S7 - 1 (S7)	RDC - Vol 7 (Quartier arrivants)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 7 (Quartier arrivants)	Prélevement négatif
002RC012177 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 10 (Dgt médical)	Prélevement négatif
002RC012177 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 10 (Dgt médical)	Prélevement négatif
002RC012177 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 10 (Dgt médical)	Prélevement négatif

002RC012177 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 10 (Dgt médical)	Prélevement négatif
S16 - 1 (S16)	RDC - Vol 11 (Cursive B)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 11 (Cursive B)	Prélevement négatif
S17 - 1 (S17)	RDC - Vol 12 (Accès sous-sol)	
S18 - 1 (S18)	RDC - Vol 12 (Accès sous-sol)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 12 (Accès sous-sol)	Prélevement négatif
002RC012177 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 13 (Ancienne promenade)	Prélevement négatif
S19 - 1 (S19)	RDC - Vol 13 (Ancienne promenade)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°16 - 2 (P16)	RDC - Vol 13 (Ancienne promenade)	Prélevement négatif
002RC012177 n°19 - 1 (P19)	RDC - Vol 17 (Accès cour promenade QD)	Prélevement négatif
002RC012177 n°20 - 1 (P20)	RDC - Vol 17 (Accès cour promenade QD)	Prélevement négatif
002RC012177 n°26 - 1 (P26)	RDC - Vol 23 (Accès ancienne cour promenade)	Prélevement négatif
S23 - 1 (S23)	RDC - Vol 23 (Accès ancienne cour promenade)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°27 - 1 (P27)	RDC - Vol 24	Prélevement négatif
002RC012177 n°28 - 1 (P28)	(Accès sas poubelles) RDC - Vol 24	Prélevement négatif
	(Accès sas poubelles)	



002RC012177 n°1 - 1 (P1) - RDC - Vol 1 (Parvis)



S1 - 1 (S1) - RDC - Vol 1 (Parvis)



002RC012177 n°2 - 1 (P2) - RDC - Vol 2 (Sas détention 1)



S2 - 1 (S2) - RDC - Vol 2 (Sas détention 1)



002RC012177 n°3 - 1 (P3) - RDC - Vol 2 (Sas détention 1)



S3 - 1 (S3) - RDC - Vol 3 (Sas détention 2)



002RC012177 n°4 - 1 (P4) - RDC - Vol 3 (Sas détention 2)



S4 - 1 (S4) - RDC - Vol 4 (Promenade)



002RC012177 n°5 - 1 (P5) - RDC - Vol 4 (Promenade)



002RC012177 n°6 - 1 (P6) - RDC - Vol 5 (Accès promenade)



S5 - 1 (S5) - RDC - Vol 5 (Accès promenade)



002RC012177 n°7 - 1 (P7) - RDC - Vol 5 (Accès promenade)



002RC012177 n°8 - 1 (P8) - RDC - Vol 6 (Escalier centrale)



S7 - 1 (S7) - RDC - Vol 7 (Quartier arrivants)



002RC012177 n°9 - 1 (P9) - RDC - Vol 7 (Quartier arrivants)



002RC012177 n°10 - 1 (P10) - RDC - Vol 10 (Dgt médical)



002RC012177 n°11 - 1 (P11) - RDC - Vol 10 (Dgt médical)



002RC012177 n°12 - 1 (P12) - RDC - Vol 10 (Dgt médical)



002RC012177 n°13 - 1 (P13) - RDC - Vol 10 (Dgt médical)



S16 - 1 (S16) - RDC - Vol 11 (Coursive B)



002RC012177 n°14 - 1 (P14) - RDC - Vol 11 (Coursive B)



S17 - 1 (S17) - RDC - Vol 12 (Accès sous-sol)



S18 - 1 (S18) - RDC - Vol 12 (Accès sous-sol)



002RC012177 n°15 - 1 (P15) - RDC - Vol 12 (Accès sous-sol)



002RC012177 n°16 - 1 (P16) - RDC - Vol 13 (Ancienne promenade)



S19 - 1 (S19) - RDC - Vol 13 (Ancienne promenade)



002RC012177 n°16 - 2 (P16) - RDC - Vol 13 (Ancienne promenade)



002RC012177 n°17 - 1 (P17) - Plan de masse - Vol 14 (Terrain de sport)



002RC012177 n°19 - 1 (P19) - RDC - Vol 17 (Accès cour promenade QD)



002RC012177 n°20 - 1 (P20) - RDC - Vol 17 (Accès cour promenade QD)



002RC012177 n°22 - 1 (P22) - 2ème étage - Vol 18
(Escaliers centrale)



002RC012177 n°23 - 1 (P23) - 2ème étage - Vol 19
(Coursive C)



002RC012177 n°24 - 1 (P24) - 2ème étage - Vol 22
(Coursive A)



S22 - 1 (S22) - 2ème étage - Vol 22 (Coursive A)



002RC012177 n°26 - 1 (P26) - RDC - Vol 23 (Accès
ancienne cour promenade)



S23 - 1 (S23) - RDC - Vol 23 (Accès ancienne cour
promenade)



002RC012177 n°27 - 1 (P27) - RDC - Vol 24 (Accès sas poubelles)



002RC012177 n°28 - 1 (P28) - RDC - Vol 24 (Accès sas poubelles)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Façades	Murs	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 1 (Parvis)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton - -	RDC - Vol 2 (Sas détention 1)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 2 (Sas détention 1)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 3 (Sas détention 2)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton - -	RDC - Vol 4 (Promenade)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 5 (Accès promenade)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Joint, Dur, Indissociables - -	RDC - Vol 5 (Accès promenade)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle de faïence/carrelage, Matériau hétérogène, Analyse globale, Colle, Indissociables - Escaliers -	RDC - Vol 6 (Escalier centrale)	
P9 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture souple, Noir(e), Enduit, Plâtre, Indissociables - -	RDC - Vol 7 (Quartier arrivants)	
P9 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables - -	RDC - Vol 7 (Quartier arrivants)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton, Analyse globale - -	RDC - Vol 10 (Dgt médical)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle de faïence/carrelage - -	RDC - Vol 10 (Dgt médical)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de faïence/carrelage, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 10 (Dgt médical)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 10 (Dgt médical)	
P14 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture souple, Orange, Enduit, Plâtre, Indissociables - -	RDC - Vol 11 (Cursive B)	
P14 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables - -	RDC - Vol 11 (Cursive B)	

P15	Façades	Murs	Plâtre - -	RDC - Vol 12 (Accès sous-sol)
P16	Façades	Murs	Ciment, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 13 (Ancienne promenade)
P17	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Matériau dur bitumineux (hors granulats) - -	Plan de masse - Vol 14 (Terrain de sport)
P18	Façades	Murs	Enduit - -	Plan de masse - Vol 14 (Terrain de sport)
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton - -	RDC - Vol 17 (Accès cour promenade QD)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit, Peinture, Indissociables - -	RDC - Vol 17 (Accès cour promenade QD)
P21 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture souple, Rose, Enduit, Plâtre, Indissociables - -	2ème étage - Vol 18 (Escaliers centrale)
P21 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables - -	2ème étage - Vol 18 (Escaliers centrale)
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle de faïence/carrelage - Escaliers -	2ème étage - Vol 18 (Escaliers centrale)
P23 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture souple, Gris(e), Plâtre, Indissociables - -	2ème étage - Vol 19 (Cursive C)
P23 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture souple, Indissociables - -	2ème étage - Vol 19 (Cursive C)
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture souple, Indissociables - -	2ème étage - Vol 22 (Cursive A)
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre, Peinture souple, Indissociables - -	2ème étage - Vol 21 (Cursive B)
P26 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture souple, Analyse globale, Enduit, Plâtre, Indissociables - -	RDC - Vol 23 (Accès ancienne cour promenade)
P26 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables - -	RDC - Vol 23 (Accès ancienne cour promenade)
P27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton - -	RDC - Vol 24 (Accès sas poubelles)
P28	Façades	Murs	Ciment - -	RDC - Vol 24 (Accès sas poubelles)

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Annule et remplace le rapport édité le 06/02/2020 à 19:07 qui doit être détruit.

L'emploi de la ou des version(s) précédente(s) ou de leur reproduction engage la seule responsabilité du client.

Client : AC Environnement Sébastien LECHEVALIER 6, impasse de Reggio 21000 DIJON	Référence client : 002RC012177 Référence FlashLab : 20FP002055 Adresse du chantier : 13 avenue Charles de Gaulle 89000 AUXERRE	Date d'acceptation : 05/02/2020 Date d'analyse : 05/02/2020 Date d'édition : 06/02/2020 à 19:45
--	---	--

La lettre 'M' indique les échantillons dont les résultats ont été modifiés depuis la version précédente du rapport.

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat	
			Nb	Traitement		
Référence échantillon FlashLab : 001 Localisation : Vol 1 (Parvis)						
- Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 002 Localisation : Vol 2 (Sas détention 1)						
- Béton		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 003 Localisation : Vol 2 (Sas détention 1)						
- Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 004 Localisation : Vol 3 (Sas détention 2)						
- Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 005 Localisation : Vol 4 (Promenade)						
- Béton		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 006 Localisation : Vol 5 (Accès promenade)						
- Plâtre, Peinture, Indissociables		# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Client : AC Environnement Sébastien LECHEVALIER 6, impasse de Reggio 21000 DIJON	Référence client : 002RC012177 Référence FlashLab : 20FP002055 Adresse du chantier : 13 avenue Charles de Gaulle 89000 AUXERRE	Date d'acceptation : 05/02/2020 Date d'analyse : 05/02/2020 Date d'édition : 06/02/2020 à 19:45
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 007 Localisation : Vol 5 (Accès promenade)					
Référence échantillon client : 002RC012177007 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage					
- Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Joint, Dur, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 008 Localisation : Vol 6 (Escalier centrale)					
Référence échantillon client : 002RC012177008 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage					
- Colle de faïence/carrelage, Matériau hétérogène, Analyse globale, Colle, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 009 Localisation : Vol 7 (Quartier arrivants)					
Référence échantillon client : 002RC012177009 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment					
- Peinture souple, Noir(e), Enduit, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 010 Localisation : Vol 10 (Dgt médical)					
Référence échantillon client : 002RC012177010 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)					
- Béton, Analyse globale	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 011 Localisation : Vol 10 (Dgt médical)					
Référence échantillon client : 002RC012177011 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 012 Localisation : Vol 10 (Dgt médical)					
Référence échantillon client : 002RC012177012 - Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)					
- Colle de faïence/carrelage, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 013 Localisation : Vol 10 (Dgt médical)					
Référence échantillon client : 002RC012177013 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre					
- Plâtre, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Sébastien LECHEVALIER 6, impasse de Reggio 21000 DIJON	Référence client : 002RC012177 Référence FlashLab : 20FP002055 Adresse du chantier : 13 avenue Charles de Gaulle 89000 AUXERRE	Date d'acceptation : 05/02/2020 Date d'analyse : 05/02/2020 Date d'édition : 06/02/2020 à 19:45
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 014 Référence échantillon client : 002RC012177014 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment Localisation : Vol 11 (Coursive B)					
- Peinture souple, Orange, Enduit, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 015 Référence échantillon client : 002RC012177015 - Façades - Murs - Enduit ciment Localisation : Vol 12 (Accès sous-sol)					
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 016 Référence échantillon client : 002RC012177016 - Façades - Murs - Enduit ciment Localisation : Vol 13 (Ancienne promenade)					
- Ciment, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 017 Référence échantillon client : 002RC012177017 - Voies et réseaux divers - Revêtement routier - Bitume couche et sous-couche Localisation : Vol 14 (Terrain de sport)					
- Matériau dur bitumineux (hors granulats)	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 018 Référence échantillon client : 002RC012177018 - Façades - Murs - Enduit ciment Localisation : Vol 14 (Terrain de sport)					
- Enduit	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 019 Référence échantillon client : 002RC012177019 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Escaliers bétons Localisation : Vol 17 (Accès cour promenade QD)					
- Béton	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 020 Référence échantillon client : 002RC012177020 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment Localisation : Vol 17 (Accès cour promenade QD)					
- Enduit, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Client : AC Environnement Sébastien LECHEVALIER 6, impasse de Reggio 21000 DIJON	Référence client : 002RC012177 Référence FlashLab : 20FP002055 Adresse du chantier : 13 avenue Charles de Gaulle 89000 AUXERRE	Date d'acceptation : 05/02/2020 Date d'analyse : 05/02/2020 Date d'édition : 06/02/2020 à 19:45
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 021 Référence échantillon client : 002RC012177021 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre					
Localisation : Vol 18 (Escaliers centrale)					
- Peinture souple, Rose, Enduit, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 022 Référence échantillon client : 002RC012177022 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage					
Localisation : Vol 18 (Escaliers centrale)					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 023 Référence échantillon client : 002RC012177023 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre					
Localisation : Vol 19 (Cursive C)					
- Peinture souple, Gris(e), Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Plâtre, Peinture souple, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 024 Référence échantillon client : 002RC012177024 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre					
Localisation : Vol 22 (Cursive A)					
- Plâtre, Peinture souple, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 025 Référence échantillon client : 002RC012177025 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés					
Localisation : Vol 21 (Cursive B)					
- Plâtre, Peinture souple, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 026 Référence échantillon client : 002RC012177026 - Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés					
Localisation : Vol 23 (Accès ancienne cour promenade)					
- Peinture souple, Analyse globale, Enduit, Plâtre, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Enduit, Plâtre, Peinture souple, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 027 Référence échantillon client : 002RC012177027 - Revêtement de sol - Revêtement de sol - Escaliers bétons					
Localisation : Vol 24 (Accès sas poubelles)					
- Béton	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Client : AC Environnement Sébastien LECHEVALIER 6, impasse de Reggio 21000 DIJON	Référence client : 002RC012177 Référence FlashLab : 20FP002055 Adresse du chantier : 13 avenue Charles de Gaulle 89000 AUXERRE	Date d'acceptation : 05/02/2020 Date d'analyse : 05/02/2020 Date d'édition : 06/02/2020 à 19:45
--	---	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 028					
Référence échantillon client : 002RC012177028 - Façades - Murs - Enduit ciment					
Localisation : Vol 24 (Accès sas poubelles)					
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

Méthodes d'analyse pour la recherche des fibres d'amiante dans les matériaux :

Analyse MOLP (Microscope Optique à Lumière Polarisée) selon le guide HSG 248 – Appendice 2


Analyse META (Microscope Electronique à Transmission Analytique) selon la norme NFX 43-050 et méthode interne de traitement

Validé par : BUI T.Phuoc

Directeur technique



ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002RC012177 n°22 - 1 (P22)	2ème étage - Vol 18 (Escaliers centrale)	Prélevement négatif
002RC012177 n°23 - 1 (P23)	2ème étage - Vol 19 (Coursive C)	Prélevement négatif
002RC012177 n°24 - 1 (P24)	2ème étage - Vol 22 (Coursive A)	Prélevement négatif
S22 - 1 (S22)	2ème étage - Vol 22 (Coursive A)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°17 - 1 (P17)	Plan de masse - Vol 14 (Terrain de sport)	Prélevement négatif
002RC012177 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 1 (Parvis)	Prélevement négatif
S1 - 1 (S1)	RDC - Vol 1 (Parvis)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 2 (Sas détention 1)	Prélevement négatif
S2 - 1 (S2)	RDC - Vol 2 (Sas détention 1)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 2 (Sas détention 1)	Prélevement négatif
S3 - 1 (S3)	RDC - Vol 3 (Sas détention 2)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 3 (Sas détention 2)	Prélevement négatif
S4 - 1 (S4)	RDC - Vol 4 (Promenade)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 4 (Promenade)	Prélevement négatif
002RC012177 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 5 (Accès promenade)	Prélevement négatif
S5 - 1 (S5)	RDC - Vol 5 (Accès promenade)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 5 (Accès promenade)	Prélevement négatif
002RC012177 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 6 (Escalier centrale)	Prélevement négatif
S7 - 1 (S7)	RDC - Vol 7 (Quartier arrivants)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 7 (Quartier arrivants)	Prélevement négatif
002RC012177 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 10 (Dgt médical)	Prélevement négatif
002RC012177 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 10 (Dgt médical)	Prélevement négatif
002RC012177 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 10 (Dgt médical)	Prélevement négatif

002RC012177 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 10 (Dgt médical)	Prélevement négatif
S16 - 1 (S16)	RDC - Vol 11 (Cursive B)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 11 (Cursive B)	Prélevement négatif
S17 - 1 (S17)	RDC - Vol 12 (Accès sous-sol)	
S18 - 1 (S18)	RDC - Vol 12 (Accès sous-sol)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 12 (Accès sous-sol)	Prélevement négatif
002RC012177 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 13 (Ancienne promenade)	Prélevement négatif
S19 - 1 (S19)	RDC - Vol 13 (Ancienne promenade)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°16 - 2 (P16)	RDC - Vol 13 (Ancienne promenade)	Prélevement négatif
002RC012177 n°19 - 1 (P19)	RDC - Vol 17 (Accès cour promenade QD)	Prélevement négatif
002RC012177 n°20 - 1 (P20)	RDC - Vol 17 (Accès cour promenade QD)	Prélevement négatif
002RC012177 n°26 - 1 (P26)	RDC - Vol 23 (Accès ancienne cour promenade)	Prélevement négatif
S23 - 1 (S23)	RDC - Vol 23 (Accès ancienne cour promenade)	Absence : pas d'amiante par nature
002RC012177 n°27 - 1 (P27)	RDC - Vol 24	Prélevement négatif
002RC012177 n°28 - 1 (P28)	(Accès sas poubelles) RDC - Vol 24	Prélevement négatif
	(Accès sas poubelles)	



002RC012177 n°1 - 1 (P1) - RDC - Vol 1 (Parvis)



S1 - 1 (S1) - RDC - Vol 1 (Parvis)



002RC012177 n°2 - 1 (P2) - RDC - Vol 2 (Sas détention 1)



S2 - 1 (S2) - RDC - Vol 2 (Sas détention 1)



002RC012177 n°3 - 1 (P3) - RDC - Vol 2 (Sas détention 1)



S3 - 1 (S3) - RDC - Vol 3 (Sas détention 2)



002RC012177 n°4 - 1 (P4) - RDC - Vol 3 (Sas détention 2)



S4 - 1 (S4) - RDC - Vol 4 (Promenade)



002RC012177 n°5 - 1 (P5) - RDC - Vol 4 (Promenade)



002RC012177 n°6 - 1 (P6) - RDC - Vol 5 (Accès promenade)



S5 - 1 (S5) - RDC - Vol 5 (Accès promenade)



002RC012177 n°7 - 1 (P7) - RDC - Vol 5 (Accès promenade)



002RC012177 n°8 - 1 (P8) - RDC - Vol 6 (Escalier centrale)



S7 - 1 (S7) - RDC - Vol 7 (Quartier arrivants)



002RC012177 n°9 - 1 (P9) - RDC - Vol 7 (Quartier arrivants)



002RC012177 n°10 - 1 (P10) - RDC - Vol 10 (Dgt médical)



002RC012177 n°11 - 1 (P11) - RDC - Vol 10 (Dgt médical)



002RC012177 n°12 - 1 (P12) - RDC - Vol 10 (Dgt médical)



002RC012177 n°13 - 1 (P13) - RDC - Vol 10 (Dgt médical)



S16 - 1 (S16) - RDC - Vol 11 (Coursive B)



002RC012177 n°14 - 1 (P14) - RDC - Vol 11 (Coursive B)



S17 - 1 (S17) - RDC - Vol 12 (Accès sous-sol)



S18 - 1 (S18) - RDC - Vol 12 (Accès sous-sol)



002RC012177 n°15 - 1 (P15) - RDC - Vol 12 (Accès sous-sol)



002RC012177 n°16 - 1 (P16) - RDC - Vol 13 (Ancienne promenade)



S19 - 1 (S19) - RDC - Vol 13 (Ancienne promenade)



002RC012177 n°16 - 2 (P16) - RDC - Vol 13 (Ancienne promenade)



002RC012177 n°17 - 1 (P17) - Plan de masse - Vol 14 (Terrain de sport)



002RC012177 n°19 - 1 (P19) - RDC - Vol 17 (Accès cour promenade QD)



002RC012177 n°20 - 1 (P20) - RDC - Vol 17 (Accès cour promenade QD)



002RC012177 n°22 - 1 (P22) - 2ème étage - Vol 18
(Escaliers centrale)



002RC012177 n°23 - 1 (P23) - 2ème étage - Vol 19
(Coursive C)



002RC012177 n°24 - 1 (P24) - 2ème étage - Vol 22
(Coursive A)



S22 - 1 (S22) - 2ème étage - Vol 22 (Coursive A)



002RC012177 n°26 - 1 (P26) - RDC - Vol 23 (Accès
ancienne cour promenade)



S23 - 1 (S23) - RDC - Vol 23 (Accès ancienne cour
promenade)



002RC012177 n°27 - 1 (P27) - RDC - Vol 24 (Accès sas poubelles)



002RC012177 n°28 - 1 (P28) - RDC - Vol 24 (Accès sas poubelles)



ANNEXE: DOCUMENTS

Tour Opus 12 - Défense 9
77 Esplanade du Général de Gaulle
92014 PARIS LA DEFENSE CEDEX
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92014 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR, dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannover - Allemagne - Registre de commerce de Hannover sous le numéro HRB 211824, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grauhofendorfer Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLÉMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également toutes ses filiales dont :

- SYNAPSIS
- AC ENVIRONNEMENT ;
- AC AGENCEMENT ;
- ALM ENVIRONNEMENT ;
- ATLANTIS DEVELOPEMENT ;
- AC RESEAU.

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Diagnostic technique amiante (DTA) ;
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante ;
- Contrôle visuel amiante, diagnostic amiante avant travaux/démolition ;
- Contrôle visuel amiante, diagnostic amiante après travaux ;
- Recherche d'amiante dans l'air ;
- Diagnostic amiante - hydrocarbure aromatique polycyclique ;
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante ;
- Diagnostic termites ;
- Diagnostic légionelle ;
- Etat parasitaire ;
- Diagnostic risque d'intoxication au plomb dans les peintures (CREP) ;
- Constat de risque d'exposition au plomb (DRIP) ;
- Recherche de plomb avant travaux/démolition ;
- Diagnostic plomb ébau recherche de plomb après travaux ;
- Diagnostic de performance énergétique ;
- Déchets de chantier ;
- Carottage réseau routier ;
- Diagnostic électrique - télétravail ;
- Information sur la présence d'un risque de mûres ;
- Loi Carrez ;
- Etat des lieux ;
- Métrage - Tantième ;
- Loi Boutin ;
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité ;
- Etat de l'installation intérieure de gaz ;
- Réglementation thermique ;
- Etat des risques naturels miniers et technologiques (ERNMT) ;
- Certificat de décontamination - Loi SRU ;
- Mesure du Radon dans les bâtiments ;
- Sécurité piscine ;
- Acte administratif à la constitution de dossiers pour l'obtention de prêt à taux zéro ;
- Relevé de côté et de plan de l'existant copropriété ;
- Diagnostic, élaboration de plans et croquis phase avant-projet sommaire (APS) ;

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5884 4909
F +49 511 5884 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhofendorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211824
Supervisory Board Ulrich Walde/Chairman
Executive Board Ralph Bauder/Chairman, Andreas
Benzschew, Thomas Böhm, Robert Taylor

- Qualité de l'intérieur (ERP, milieu industriel, milieu non industriel) ;
- Expertise automobile ;
- Diagnostic de Technique Globale ;
- Diagnostic amiante EHM sur les navires ;
- Prélèvements d'air et diagnostic en zone radioactive ;
- BIM (plan 3D) avec hébergement des données ;
- Pollution des sols ;
- Analyse de tous les diagnostics soit en direct soit sous traitée ;
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE) ;
- Emission d'attestations CEE (Certificat d'Economie d'Energie).

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Conforus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont :		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Conforus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont :		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2020 au 31/12/2020, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mercredi 16 décembre 2019 - OBIMM



HDI Global Specialty SE
T +49 511 5884 4909
F +49 511 5884 4909
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhofendorfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211824
Supervisory Board Ulrich Walde/Chairman
Executive Board Ralph Bauder/Chairman, Andreas
Benzschew, Thomas Böhm, Robert Taylor

Assurance 1/2

Assurance 2/2



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **M. Denis MORA**, gérant de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du Code de la santé publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.133-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L.134-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L.134-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrite auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02 Janvier 2020

Denis MORA

La certification
QUALIXPERT
de diagnostics

Certificat N° C0062
Monsieur Sébastien LECHEVALIER

Certifié dans le cadre du processus de certification PQ04
consultable sur www.qualixpert.com conformément à
l'ordonnance 2006-455 type III du 8 juin 2006 et au décret
2006-1114 du 05 septembre 2006.
dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable Du 29/11/2013 au 19/11/2018	Arrêté du 8 juillet 2008 modifiant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable Du 01/10/2017 au 30/09/2022	Arrêté du 05 avril 2007 modifiant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	Certificat valable Du 30/11/2017 au 30/09/2022	Arrêté du 16 octobre 2006 modifiant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 01/10/2017 au 30/09/2022	Arrêté du 21 novembre 2006 modifiant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le constat de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'exposition par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable Du 29/02/2016 au 29/02/2025	Arrêté du 30 octobre 2006 modifiant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Amiante avec mention	Certificat valable Du 30/11/2017 au 29/11/2022	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le lundi 26 février 2018
Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

LOC 17 - rue Borrel - 81100 CASTRES
Tél : 03 20 17 12 12 - 03 20 17 12 32 87 - www.qualixpert.com
SRL au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres 453 037 832 00018

Attestation sur l'honneur

QUALIXPERT 17 rue Borrel 81100 CASTRES - C0062



ANNEXE: DOCUMENTS

La certification QUALIXPERT
des diagnostics

Certificat N° C0062
Monsieur Sébastien LECHEVALIER

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2006-456 du 18 juin 2006 et au décret 2006-1114 du 06 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable Du 20/11/2013 au 19/11/2018	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable Du 01/10/2017 au 30/09/2022	Arrêté du 06 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	Certificat valable Du 30/11/2017 au 30/09/2022	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 01/10/2017 au 30/09/2022	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'insalubrité par la présence de plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable Du 28/02/2016 au 28/02/2021	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Ambiance avec mention	Certificat valable Du 30/11/2017 au 29/11/2022	Arrêté du 15 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le lundi 26 février 2018
Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

LOC 17 - rue Borrel - 81100 CASTRES
Tél : 05 33 74 16 13 - Fax : 05 33 74 22 37 - www.qualixpert.com
Sarl au capital de 1000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 483 037 832 00016

QUALIXPERT 17 rue Borrel 81100 CASTRES - C0062