

BUREAU VERITAS EXPLOITATION BRETAGNE

Espace Tertiaire Porte Océane 2
25 rue du Danemark
56400 BRECH

Philippe.EZANNO@bureauveritas.com

ESIDAM de BREST

15 bis avenue de l'Ecole Navale
29240 BREST

Date de la commande : 23/07/2021
Rapport N°: 11712885-6 B19/ESID B19
Rapport établie le : 02/08/2021

A l'attention de Monsieur BOLMONT




Cf conclusions au §2

RAPPORT de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017
modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 de Septembre 2017

Immeuble :	Bâtiment B19	Propriétaire :	ESIDAM de BREST 15 bis avenue de l'Ecole Navale 29240 BREST
Composant :	SERVICES TECHNIQUES	Donneur d'ordre :	ESIDAM de BREST 15 bis avenue de l'Ecole Navale 29240 BREST
G2D :	560185502G0066	Accompagnateur :	Mr BOLMONT (visite de reconnaissance)
Adresse :	BAN LANN BIHOUE 56530 QUÉVEN	Liste locaux concernés par les travaux :	Voir paragraphe 1.3
Date du constat :	LE 02/08/2021	Diagnosticteur :	Monsieur Philippe EZANNO 
			

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par :

I.CERT -

Certificat n° CPDI 2268 délivré le 19/04/2018 et valable jusqu'au 19/04/2022

Compagnie d'assurance de Bureau Veritas :	MSIG Insurance Europe AG (Ref. contrat : F210.16.0414.). Date de fin de validité : 31/12/2021
Laboratoire d'analyse des échantillons :	Eurofins Analyses pour l'Environnement – Site de Saverne 5 rue d'Oterswiller 67700 SAVERNE CEDEX N° d'accréditation COFRAC pour les analyses : N°1 - 5597

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION	3
1.1 PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	3
1.2 PROGRAMME DE REPERAGE DEFINI PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	3
1.3 PERIMETRE DE REPERAGE DEFINI PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE.....	5
2. CONCLUSIONS.....	6
2.1 MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	6
2.2 INVESTIGATIONS APPROFONDIES A REALISER ET MOYENS D'ACCES A METTRE EN ŒUVRE PAR LE DONNEUR D'ORDRE	8
INFORMATIONS GENERALES.....	9
2.3 IMMEUBLE BATI OBJET DE LA MISSION	9
2.4 INTERVENANTS.....	9
2.5 LABORATOIRE.....	9
3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	10
3.1 TEXTES REGLEMENTAIRES.....	10
3.2 METHODOLOGIE DE LA MISSION.....	10
3.3 LIMITES DE LA MISSION.....	11
3.4 OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES	11
4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
4.1 DATE(S) DE VISITE(S)	12
4.2 DOCUMENTS REMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE OU DISPONIBLES LORS DE LA VISITE	12
4.3 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF X 46-020.....	12
5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	13
6. ANNEXES.....	20

1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROGRAMME DES TRAVAUX

Déplacement porte Accès circulation - Réfection Peinture au sol - Création de cloisons - Déplacement du banc d'essai - Traversée Murs de conduit d'air - Déplacement zone évier - Changement de portes d'accès.

1.2 Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.



**BUREAU
VERITAS**

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants concernés par les travaux prévus

OUVRAGES OU COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION	PARTIES D'OUVRAGES OU DE COMPOSANTS A INSPECTER OU A SONDER	MATERIAU OU PRODUIT	COMMENTAIRE
2 - PAROIS VERTICALES EXTERIEURES ET FAÇADES			
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Peintures sur béton	M	
Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
Poteaux	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M	
4 - PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS			
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
5 - PLANCHERS ET PLANCHERS TECHNIQUES			
Revêtements de sols	Peintures de sol	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	

1.3 Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :




LOCAL	ETAGE	VISITE
Local Bouteilles	RDC	OUI
Local Pompe	RDC	OUI
Local 025	RDC	OUI
Circulation	RDC	OUI

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

2.1 Matériaux et produits contenant de l'amiante

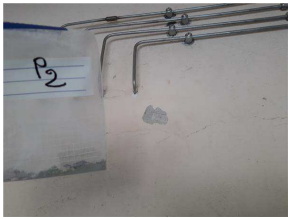Immeuble : Bâtiment B19	Composant : SERVICES TECHNIQUES	G2D : 560185502G0066
	11712885-6 B19/ESID B19	Page 6/48

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	PHOTO	OBSERVATION
RDC	Local Bouteilles	Murs	Enduit de rebouchage		
RDC	Local 025	Equipement	Plaque noire sous évier		
RDC	Circulation	Murs	Plinthe noire/Colle		



**BUREAU
VERITAS**

2.2 Investigations approfondies à réaliser et moyens d'accès à mettre en œuvre par le donneur d'ordre

Parties de bâtiment restant à investiguer

Sans objet

Ouvrages ou parties d'ouvrage restant à investiguer

Sans objet

INFORMATIONS GENERALES

2.3 Immeuble bâti objet de la mission

Dénomination :	Bâtiment B19
Adresse complète :	BAN LANN BIHOUE 56530 QUÉVEN
Composant :	SERVICES TECHNIQUES
G2D :	560185502G0066
Référence Cadastre :	NC
Date du Permis de Construire :	NC
Date de construction :	NC
Fonction principale du bâtiment :	Bâtiment militaire.

2.4 Intervenants

Propriétaire de l'immeuble :	ESIDAM de BREST
	15 bis avenue de l'Ecole Navale 29240 BREST
Donneur d'ordre :	ESIDAM de BREST
	15 bis avenue de l'Ecole Navale 29240 BREST
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur Philippe EZANNO
Nom et adresse de l'entreprise :	BUREAU VERITAS EXPLOITATION 25 rue du Danemark 56400 BRECH
Siret :	79018467500417
Assurance :	MSIG Insurance Europe AG - F210.16.0414.

2.5 Laboratoire

Laboratoire	Adresse	Téléphone	Numéro d'accréditation
Eurofins Analyses pour l'Environnement – Site de Saverne	5 rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE CEDEX	03 88 91 65 31	N°1 - 5597

3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

3.1 Textes réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

3.2 Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe I de l'arrêté du 16/07/2019.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages,
- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 16/07/2019, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

3.3 Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.

La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe I de l'arrêté du 16/07/2019 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

3.4 Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

4.1 Date(s) de visite(s)

Le 23/07/2021.

4.2 Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante

Sans objet

Autres documents

TITRE	REFERENCE
Programme de travaux	Devis atelier Oxygène – Plan actuel/Projeté

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport à la norme NF X 46-020


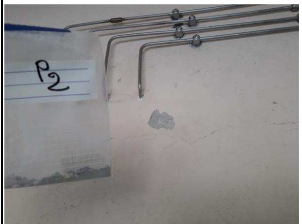
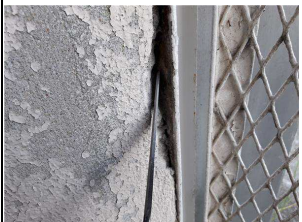



5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Immeuble : Bâtiment B19	Composant : SERVICES TECHNIQUES	G2D : 560185502G0066
	11712885-6 B19/ESID B19	Page 13/48



**BUREAU
VERITAS**

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
RDC	Local Bouteilles	Murs	Enduit/Peinture	R	P001		Non		
		Murs	Enduit de rebouchage	R	P002		Oui	1 m²	
		Murs - IV	Absence de joint de pré-cadre	N			Non		
RDC	Local Pompe	Murs	Enduit + peinture	R	P003		Non		

Immeuble : Bâtiment B19

Composant : SERVICES TECHNIQUES

G2D : 560185502G0066

11712885-6 B19/ESID B19

Page 14/48

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Porte - IV2	Absence d'isolant	N			Non		
		Porte. - IV3	Absence de joint de pré-cadre	N			Non		
RDC	Local 025	Murs	Enduit + peinture	R	P004		Non		
		Plancher	Peinture rouge	R	P005		Non		

Immeuble : Bâtiment B19

Composant : SERVICES TECHNIQUES

G2D : 560185502G0066

11712885-6 B19/ESID B19





Page 15/48

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Poteau	Enduit/Peinture	R	P006		Non		
		Murs	Enduit de rebouchage/Peinture	R	P007		Non		
		Murs	Faïence/Colle	R	P008		Non		
		Equipement	Plaque noire sous évier	R	P009		Oui	3 u	

Immeuble : Bâtiment B19

Composant : SERVICES TECHNIQUES

G2D : 560185502G0066

11712885-6 B19/ESID B19





Page 16/48

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Plafond	Plâtre/Peinture	R	P010		Non		
		Plancher	Peinture seuil	R	P011		Non		
		Porte. - IV4	Absence de joint de pré-cadre	N			Non		
		Porte. - IV5	Isolant polystyrène	N			Non		

Immeuble : Bâtiment B19

Composant : SERVICES TECHNIQUES

G2D : 560185502G0066

11712885-6 B19/ESID B19





Page 17/48

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
RDC	Circulation	Plancher	Carrelage/Colle	R	P012		Non		
		Murs	Plinthe beige/Colle	R	P013		Non		
		Murs	Plinthe noire/Colle	R	P014		Oui	8 ml	
		Murs	Toile de verre/Peinture + Plâtre	R	P015		Non		

Immeuble : Bâtiment B19

Composant : SERVICES TECHNIQUES

G2D : 560185502G0066

11712885-6 B19/ESID B19


Page 18/48

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plafond	Faux-plafond	R	P016		Non		

Abréviations du tableau :

- J Décision sur la base du jugement personnel
- D Décision sur la base d'un document consulté
- R Décision sur la base d'un résultat d'analyse
- M Décision sur la base du marquage du matériau
- N Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

Immeuble : Bâtiment B19	Composant : SERVICES TECHNIQUES	G2D : 560185502G0066
	11712885-6 B19/ESID B19	Page 19/48

6. ANNEXES

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT : Porte


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Local Pompe
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Absence d'isolant		EZANNO Philippe
Localisation		
Porte - A IV2		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Porte.


Emplacement

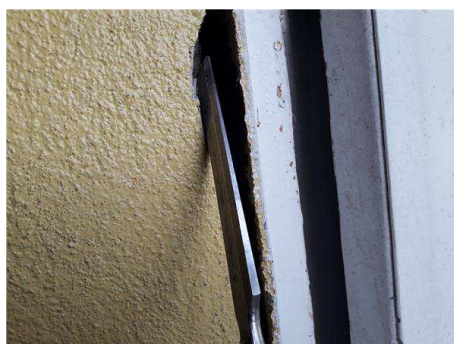

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Local Pompe
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Absence de joint de pré-cadre		EZANNO Philippe
Localisation		
Porte. - A IV3		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Murs

Emplacement

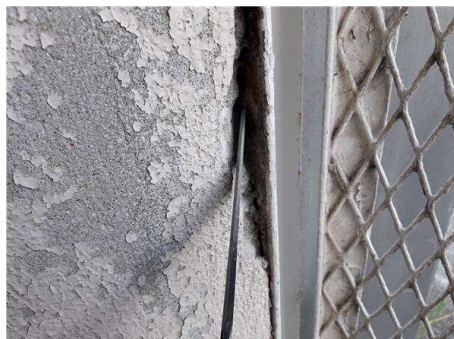

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Local Bouteilles
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Absence de joint de pré-cadre		EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - A IV		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Porte.


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Local 025
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Absence de joint de pré-cadre		EZANNO Philippe
Localisation		
Porte. - A IV4		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Porte.

Emplacement

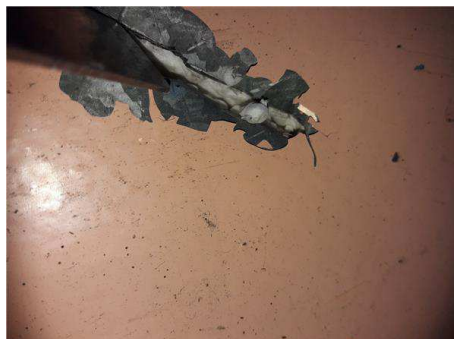

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Local 025
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant polystyrène		EZANNO Philippe
Localisation		
Porte. - A IV5		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Local Bouteilles
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit/Peinture	23/07/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit/Peinture		0 cm

PRELEVEMENT : P002

Emplacement

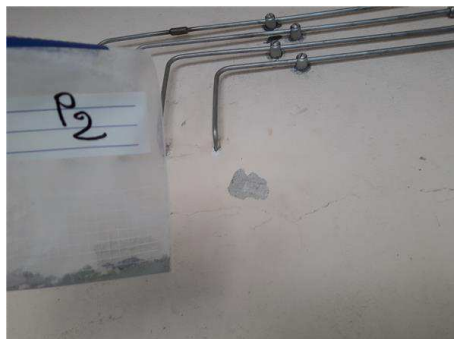

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Local Bouteilles
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit de rebouchage	23/07/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit de rebouchage		0 cm

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Local Pompe
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	23/07/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Local 025
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	23/07/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm

Immeuble : Bâtiment B19

Composant : SERVICES TECHNIQUES

G2D : 560185502G0066

11712885-6 B19/ESID B19

Page 25/48

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Local 025
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture rouge	23/07/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture rouge		0 cm

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Local 025
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit/Peinture	23/07/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Poteau - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit/Peinture		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Local 025
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit de rebouchage/Peinture	23/07/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit de rebouchage/Peinture		0 cm

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Local 025
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence/Colle	23/07/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Faïence/Colle		0 cm

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Local 025
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque noire sous évier	23/07/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Equipement - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Plaque noire sous évier		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Local 025
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre/Peinture	23/07/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture		0 cm

Immeuble : Bâtiment B19

Composant : SERVICES TECHNIQUES

G2D : 560185502G0066

11712885-6 B19/ESID B19

Page 29/48

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Local 025
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture seuil	23/07/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture seuil		0 cm

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage/Colle	23/07/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Carrelage/Colle		0 cm

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe beige/Colle	23/07/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Plinthe beige/Colle		0 cm

PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe noire/Colle	23/07/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Plinthe noire/Colle		0 cm

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Toile de verre/Peinture + Plâtre	23/07/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Toile de verre/Peinture + Plâtre		0 cm

Immeuble : Bâtiment B19	Composant : SERVICES TECHNIQUES 11712885-6 B19/ESID B19	G2D : 560185502G0066 Page 32/48
-------------------------	--	------------------------------------


PRELEVEMENT : P016


Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESIDAM de BREST	ESID B19	RDC - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faux-plafond	23/07/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Faux-plafond		0 cm

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
Client :	ESIDAM de BREST
N° dossier :	ESID B19
N° planche :	1/1 Version : 0
Type :	Croquis
Date :	02/08/2021
Intervenant :	EZANNO Philippe
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics
Titre :	Croquis N°1
Adresse :	Bâtiment B19 BAN LANN BIHOUE 56530 QUÉVEN
Bât. - Niv. - Lot :	
Commentaire :	

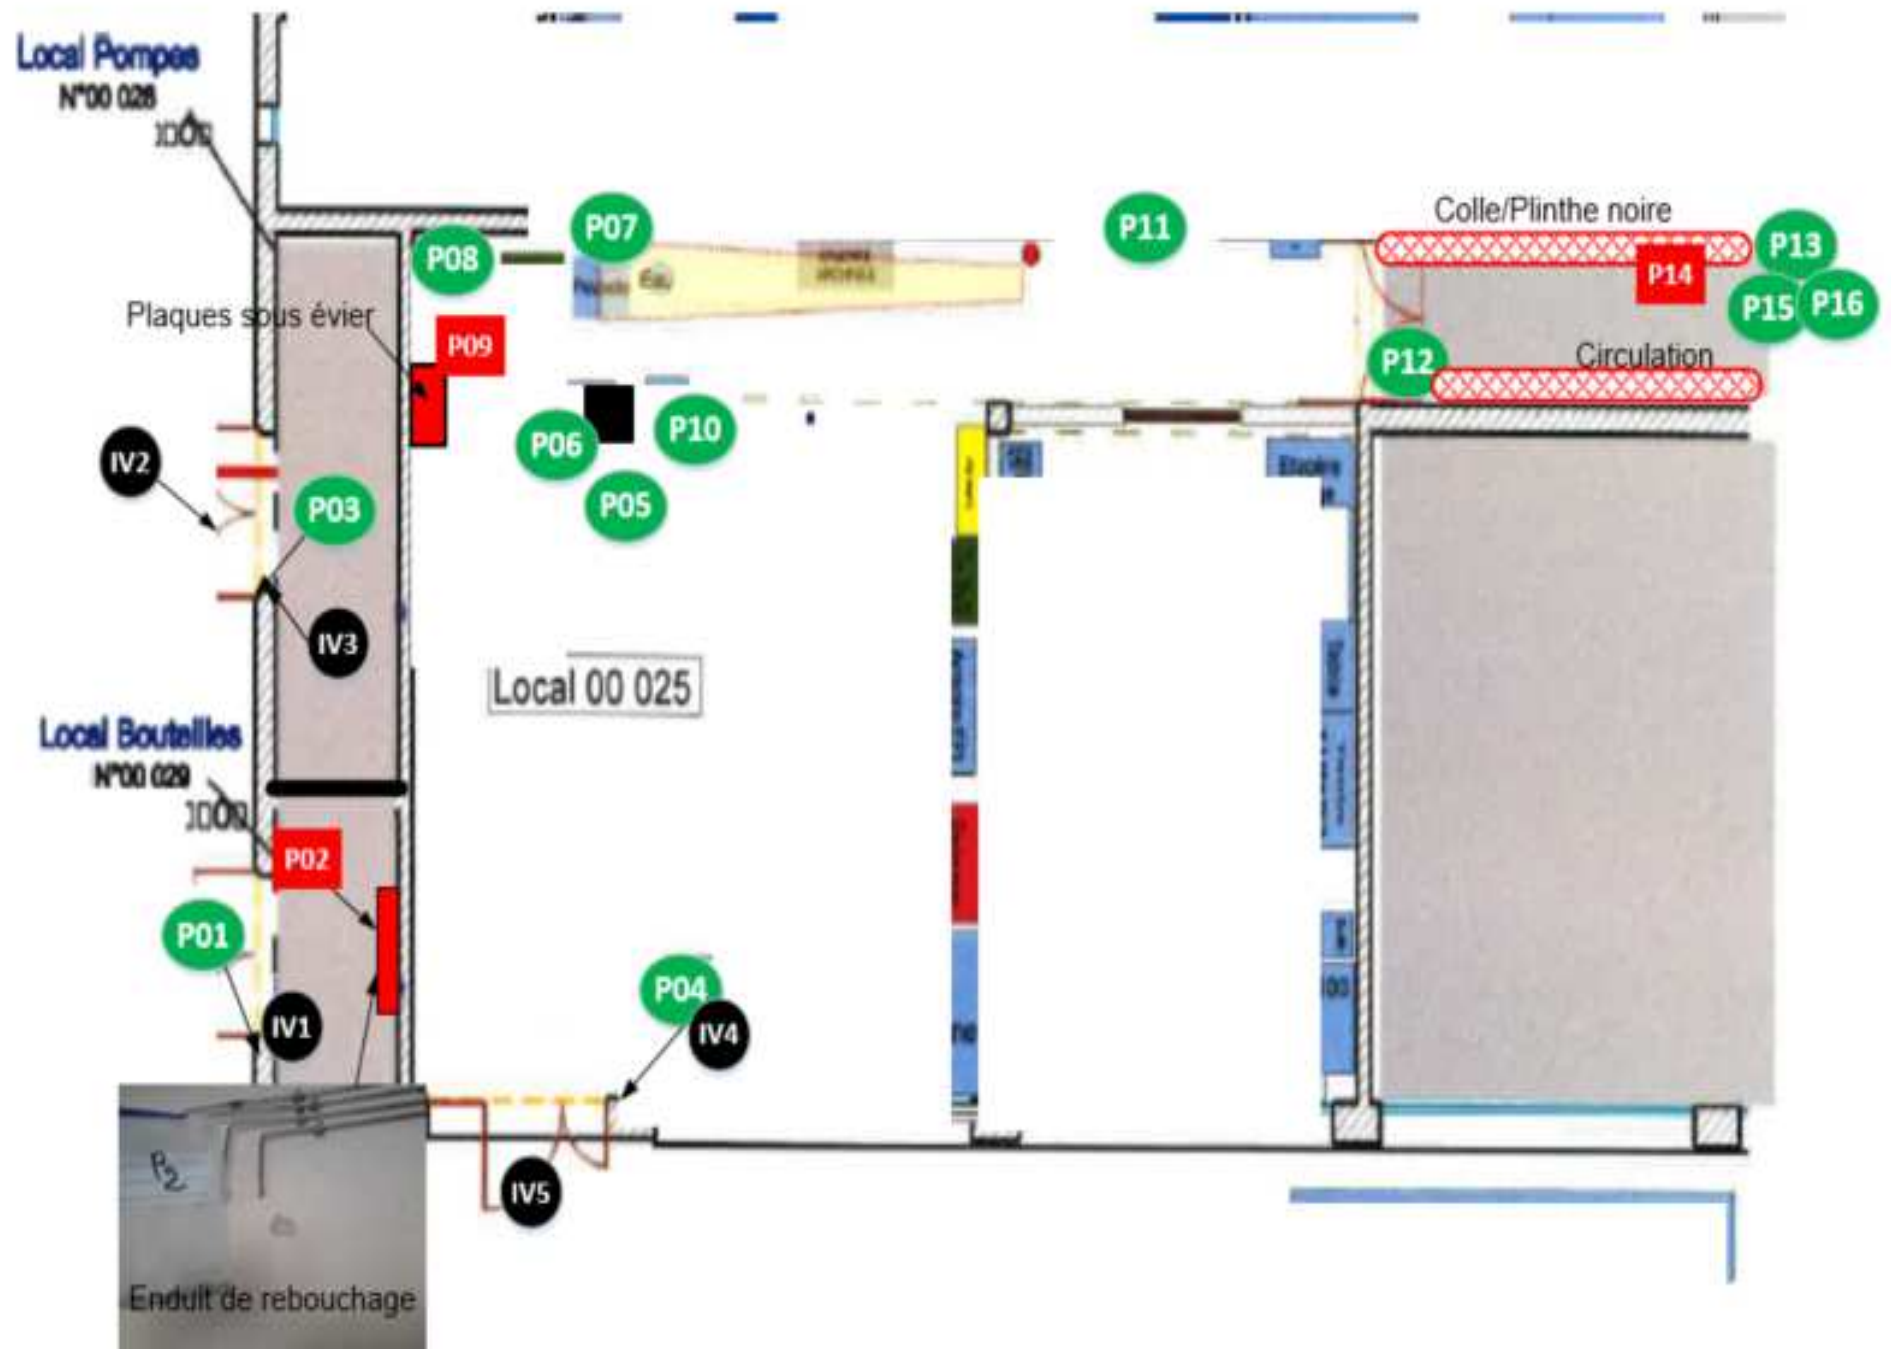

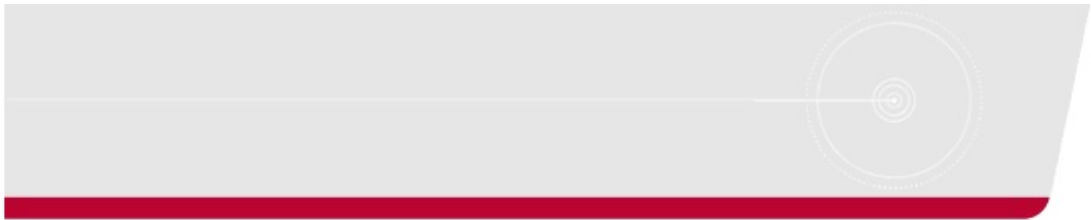

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

Document 1**Analyses pour le Bâtiment**

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Philippe EZANNO
2 Rue de Suède
56400 AURAY

Notre référence : AR-21-NS-048168-01

Numéro de dossier : 21W028424

Référence de dossier : 1510797476/11712885-7

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 21W028424-001 - Référence *P01 / (RDC) Local Bouteilles - Murs - Toutes zones / Enduit/Peinture*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21W028424-002 - Référence *P02 / (RDC) Local Bouteilles - Murs - Toutes zones / Enduit de
rebouchage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21W028424-003 - Référence *P03 / (RDC) Local Pompe - Murs - Toutes zones / Enduit + peinture*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21W028424-004 - Référence *P04 / (RDC) Local 025 - Murs - Toutes zones / Enduit + peinture*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21W028424-005 - Référence *P05 / (RDC) Local 025 - Plancher - Sol / Peinture rouge*, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21W028424-006 - Référence *P06 / (RDC) Local 025 - Poteau - Toutes zones / Enduit/Peinture*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21W028424-007 - Référence *P07 / (RDC) Local 025 - Murs - Toutes zones / Enduit de
rebouchage/Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 21W028424-008 - Référence *P08 / (RDC) Local 025 - Murs - Toutes zones / Faïence/Colle*, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 NANTES Cedex 3

Tél: +33 2 51 83 49 46 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 21W028424-009 - Référence *P09 / (RDC) Local 025 - Equipement - Toutes zones / Plaque noire sous évier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 21W028424-010 - Référence *P10 / (RDC) Local 025 - Plafond - Plafond / Plâtre/Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 21W028424-011 - Référence *P11 / (RDC) Local 025 - Plancher - Sol / Peinture seuil*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 21W028424-012 - Référence *P12 / (RDC) Circulation - Plancher - Sol / Carrelage/Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 21W028424-013 - Référence *P13 / (RDC) Circulation - Murs - Toutes zones / Plinthe beige/Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 21W028424-014 - Référence *P14 / (RDC) Circulation - Murs - Toutes zones / Plinthe noire/Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 21W028424-015 - Référence *P15 / (RDC) Circulation - Murs - Toutes zones / Toile de verre/Peinture + Plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 21W028424-016 - Référence *P16 / (RDC) Circulation - Plafond - Plafond / Faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 NANTES Cedex 3

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS**
Sous-traitance Bâtiment Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-055259-01

Date d'émission de rapport : 29/07/2021 14:00

Page 1/7

Référence laboratoire N° : 21RI068889

Référence de suivi du dossier N° : 21W028424

Reçu au laboratoire le : 28/07/2021

Date de réception : 26/07/2021

Date d'analyse : 28/07/2021

Référence dossier Client: 21W028424 - 1510797476/11712885-7

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	21W028424-001 - P01 / (RDC) Local Bouteilles - Murs - Toutes zones / Enduit/Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	21W028424-002 - P02 / (RDC) Local Bouteilles - Murs - Toutes zones / Enduit de rebouchage	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
003	21W028424-003 - P03 / (RDC) Local Pompe - Murs - Toutes zones / Enduit + peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-055259-01

Date d'émission de rapport : 29/07/2021 14:00

Page 2/7

Référence laboratoire N° : 21RI068889

Référence de suivi du dossier N° : 21W028424

Reçu au laboratoire le : 28/07/2021

Date de réception : 26/07/2021

Date d'analyse : 28/07/2021

Référence dossier Client: 21W028424 - 1510797476/11712885-7

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	21W028424-004 - P04 / (RDC) Local 025 - Murs - Toutes zones / Enduit + peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	21W028424-005 - P05 / (RDC) Local 025 - Plancher - Sol / Peinture rouge	Matériau dur de type mortier, béton, chape (rouge) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	21W028424-006 - P06 / (RDC) Local 025 - Poteau - Toutes zones / Enduit/Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-055259-01

Date d'émission de rapport : 29/07/2021 14:00

Page 3/7

Référence laboratoire N° : 21RI068889

Référence de suivi du dossier N° : 21W028424

Reçu au laboratoire le : 28/07/2021

Date de réception : 26/07/2021

Date d'analyse : 28/07/2021

Référence dossier Client: 21W028424 - 1510797476/11712885-7

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	21W028424-007 - P07 / (RDC) Local 025 - Murs - Toutes zones / Enduit de rebouchage/Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	21W028424-008 - P08 / (RDC) Local 025 - Murs - Toutes zones / Faïence/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	MET /SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET /SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-055259-01

Date d'émission de rapport : 29/07/2021 14:00

Page 4/7

Référence laboratoire N° : 21RI068889

Référence de suivi du dossier N° : 21W028424

Reçu au laboratoire le : 28/07/2021

Date de réception : 26/07/2021

Date d'analyse : 28/07/2021

Référence dossier Client: 21W028424 - 1510797476/11712885-7

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	21W028424-009 - P09 / (RDC) Local 025 - Equipement - Toutes zones / Plaque noire sous évier	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
010	21W028424-010 - P10 / (RDC) Local 025 - Plafond / Plâtre/Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	21W028424-011 - P11 (RDC) Local 025 - Plancher - Sol / Peinture seuil	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	21W028424-012 - P12 / (RDC) Circulation - Plancher - Sol / Carrelage/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	21W028424-013 - P13 / (RDC) Circulation - Murs - Toutes zones / Plinthe beige/Colle					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-055259-01

Date d'émission de rapport : 29/07/2021 14:00

Page 5/7

Référence laboratoire N° : 21RI068889

Référence de suivi du dossier N° : 21W028424

Reçu au laboratoire le : 28/07/2021

Date de réception : 26/07/2021

Date d'analyse : 28/07/2021

Référence dossier Client: 21W028424 - 1510797476/11712885-7

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige)	MET / SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014 (1)	21W028424-014 - P14 / (RDC) Circulation - Murs - Toutes zones / Plinthe noire/Colle	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / AV8U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
015	21W028424-015 - P15 / (RDC) Circulation - Murs - Toutes zones / Toile de verre/Peinture + Plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / ZWR9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / ZWR9	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	21W028424-016 - P16 / (RDC) Circulation - Plafond - Plafond / Faux-plafond					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-055259-01

Date d'émission de rapport : 29/07/2021 14:00

Page 6/7

Référence laboratoire N° : 21RI068889

Référence de suivi du dossier N° : 21W028424

Reçu au laboratoire le : 28/07/2021

Date de réception : 26/07/2021

Date d'analyse : 28/07/2021

Référence dossier Client: 21W028424 - 1510797476/11712885-7

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / SV4S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0.2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



BUREAU
VERITAS



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RI-055259-01

Date d'émission de rapport : 29/07/2021 14:00

Page 7/7

Référence laboratoire N° : 21RI068889

Référence de suivi du dossier N° : 21W028424

Reçu au laboratoire le : 28/07/2021

Date de réception : 26/07/2021

Date d'analyse : 28/07/2021

Référence dossier Client: 21W028424 - 1510797476/11712885-7

Validé et approuvé par :

Adriana Kerlin
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Immeuble : Bâtiment B19

Composant : SERVICES TECHNIQUES

G2D : 560185502G0066


11712885-6 B19/ESID B19

Page 44/48

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ANNEXE : Certificat de compétence

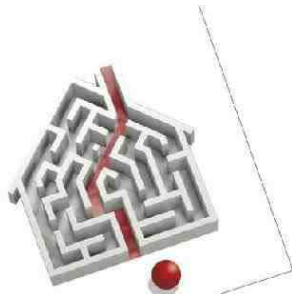

Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI2268 Version 003


Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur EZANNO Philippe

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 20/05/2017 - Date d'expiration : 19/05/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 20/05/2017 - Date d'expiration : 19/05/2022
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 30/04/2013 - Date d'expiration : 29/04/2018
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 17/04/2018 - Date d'expiration : 16/04/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 19/04/2018.



** Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

*** Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail, hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 25 juin 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'air intérieur dans les bâtiments et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 8 juin 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev13

Immeuble : Bâtiment B19

Composant : SERVICES TECHNIQUES


G2D : 560185502G0066

11712885-6 B19/ESID B19

Page 45/48

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite

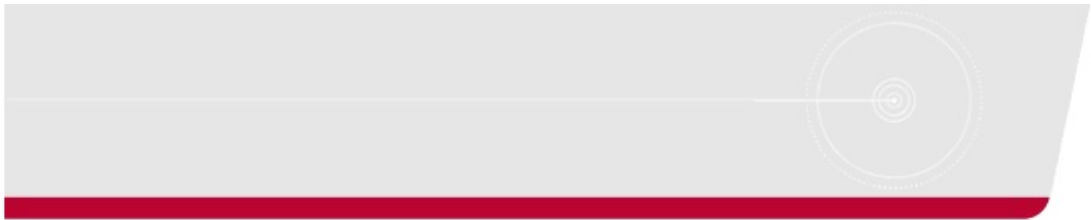

ANNEXE : Attestation d'assurance



BUREAU
VERITAS



Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la RESPONSABILITE CIVILE pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf
- Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



BUREAU
VERITAS



Europe

- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic méréule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

- 3) **Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.**
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) **Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.**
- 6) Toutes **missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.**
- 7) Toutes **missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.**

La présente attestation valable du 01/01/2021 au 31/12/2021 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime **d'assurance**, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 15/12/2020

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire 75009 Paris
Tél : 01 40 67 12 34 Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne