BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
DBE Nouvelle Aquitaine
Zone Europa
4 Rue Johannes Kepler
64000 PAU

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 28780469/S2/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 01/12/2025

Référence au programme de travaux :
PDF Constats de localisation UPPA Campus de PAU Rev01 réalisé le 10/10/2025 par Bureau Veritas

DONNEUR D'ORDRE

Direction du Patrimoine

Fanny DI FIORE
8, allée des Platanes
64115 Bayonne

SITE D'INTERVENTION

DIAGNOSTICS UPPA PAU

Avenue de l Universite
64000 PAU

LETTRES

Latitude : 43.313200 / Longitude : -0.367200

Date(s) d'intervention(s) :
Du 12/11/2025 au 13/11/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Christophe CAZAUX	Diagnostiqueur	Certification N° C3711	Christophe CAZAUX

Le présent rapport comporte 32 pages, dont 21 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 5

2. CONCLUSIONS **6**
2.1. Obligations réglementaires 7

3. INFORMATIONS GENERALES **8**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 8
3.2. Parties prenantes 8


4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **8**
4.1. Références réglementaires 8

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **9**
5.1. Date(s) de visite(s) 9
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 9
5.3. Conditions spécifiques 9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 9

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **10**
6.1. Matériaux et produits repérés 10

7. ANNEXES **12**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 12
7.2. Photos prélèvements 13
7.3. Photos observations 16
7.4. Attestation d'assurance 17
7.5. Certificat de compétence 19
7.6. Croquis de repérage 20
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire 26

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets

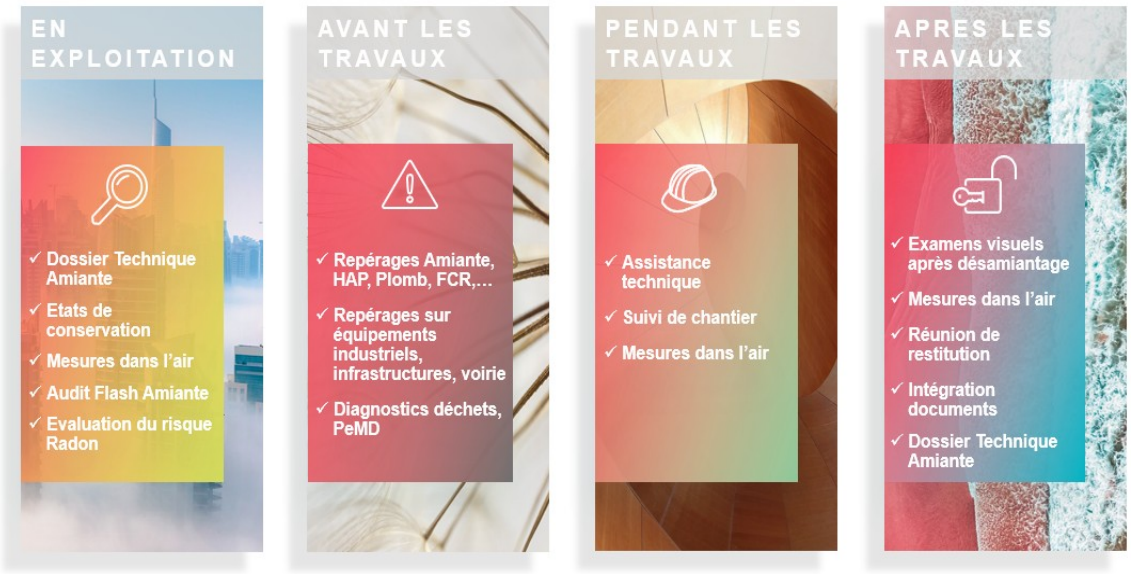

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Prolongement de main courante escalier : (Peinture, support fixation main courante) Modification de la hauteur d'un urinoir : faience urinoir, joints, pleinture, plomberie, évacuation. remplacement de menuiserie amphithéatre : peinture

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

RDC: LET.00.98 (circuation et sanitaire) ; LET.00.10 (circulation) ; LET.00.70 (circulation et sanitaire) ; LET.00.77 (circulation) ; LET.00.38 (circulation)

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : DIAGNOSTICS UPPA PAU
Avenue de l Universite
64000 PAU

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
DIAGNOSTICS UPPA PAU	Enseignement supérieur / Recherche	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Fanny DI FIORE	Donneur d'ordre	Direction du Patrimoine	8, allée des Platanes 64115 Bayonne	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 12/11/2025 au 13/11/2025

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Excel	Chargé d'affaire suite à echange telephonique avec client	10/10/2025	Liste repérage diag avant travaux V2	/
PDF	Bureau Veritas	10/10/2025	Constats de localisation UPPA Campus de PAU Rev01	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC: LET.00.98 (circuation et sanitaire) -> Circulation 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Dur	Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Multicouches	Beige, Orange	2	P2* N	/	AN	/	Non
RDC: LET.00.98 (circuation et sanitaire) -> Circulation 2	Equipements	Peintures	/	Marron	4	P4* N	/	AN	vernis rambarde bois	Non
RDC: LET.00.98 (circuation et sanitaire) -> Sanitaire PMR	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Epais	Beige	3	P3* N	/	AN	/	Non
RDC :LET.00.10 (circulation)	Equipements	Peintures	Multicouches	Marron, Noir, Gris	5	P5* N	/	AN	/	Non
RDC: LET.00.70 (circulation et sanitaire) -> Circulation	Equipements	Peintures	Multicouches	Noir, Gris	6	P13* N	/	AN	/	Non
RDC: LET.00.70 (circulation et sanitaire) -> Sanitaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	7	P8* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC: LET.00.70 (circulation et sanitaire) -> Sanitaire	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	7	P9 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Enduit	Blanc	8	P10* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Enduit	Blanc	8	P11 N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Blanc	9	P12* N	/	AN	/	Non
RDC:LET.00.77 (circulation)	Portes coupe-feu	Joints	Fibreux	Blanc	11	P15* N	/	AN	/	Non
	Portes coupe-feu	Peintures	/	Marron	11	P15* N	/	AN	/	Non
	Portes coupe-feu	Joints	Fibreux	Blanc	11	P16 N	/	AN	/	Non
	Portes coupe-feu	Peintures	/	Marron	11	P16 N	/	AN	/	Non
	Portes coupe-feu	Peintures	/	Beige	10	P17* N	/	AN	peinture de portes	Non
	Portes coupe-feu	Joints	Caoutchouc, Fibreux	Noir, Blanc	12	P18* N	/	AN	/	Non
	Portes coupe-feu	Joints	Caoutchouc, Fibreux	Noir, Blanc	12	P19 N	/	AN	/	Non
RDC: LET.00.38 (circulation)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Dur	Gris	1	P7 N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Multicouches	Noir, Gris	6	P6 N	/	AN	/	Non

7. ANNEXES


7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC: LET.00.98 (circuation et sanitaire)	/
RDC: LET.00.98 (circuation et sanitaire) -> Circulation 1	/
RDC: LET.00.98 (circuation et sanitaire) -> Circulation 2	/
RDC: LET.00.98 (circuation et sanitaire) -> Sanitaire PMR	/
RDC :LET.00.10 (circulation)	/
RDC: LET.00.70 (circulation et sanitaire)	/
RDC: LET.00.70 (circulation et sanitaire) -> Circulation	/
RDC: LET.00.70 (circulation et sanitaire) -> Sanitaire	/
RDC:LET.00.77 (circulation)	/
RDC: LET.00.38 (circulation)	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1
RDC: LET.00.98 (circuation et sanitaire) -> Circulation 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

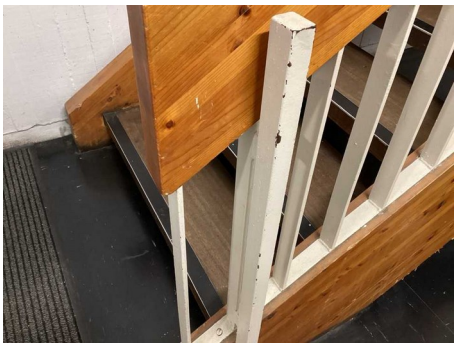P2	ZPSO 2
RDC: LET.00.98 (circuation et sanitaire) -> Circulation 1	
	
Equipements -> Peintures	

P3	ZPSO 3
RDC: LET.00.98 (circuation et sanitaire) -> Sanitaire PMR	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P4	ZPSO 4
RDC: LET.00.98 (circuation et sanitaire) -> Circulation 2	
	
Equipements -> Peintures	

P5	ZPSO 5
RDC :LET.00.10 (circulation)	
	
Equipements -> Peintures	

P6	ZPSO 6
RDC: LET.00.38 (circulation)	
	
Equipements -> Peintures	

P7	ZPSO 1
RDC: LET.00.38 (circulation)	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P8	ZPSO 7
RDC: LET.00.70 (circulation et sanitaire) -> Sanitaire	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P9	ZPSO 7
RDC: LET.00.70 (circulation et sanitaire) -> Sanitaire	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P10	ZPSO 8
RDC: LET.00.70 (circulation et sanitaire) -> Sanitaire	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Joints de faïence	

P11	ZPSO 8
RDC: LET.00.70 (circulation et sanitaire) -> Sanitaire	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Joints de faïence	

P12	ZPSO 9
RDC: LET.00.70 (circulation et sanitaire) -> Sanitaire	
	
Equipements -> Peintures	

P13	ZPSO 6
RDC: LET.00.70 (circulation et sanitaire) -> Circulation	
	
Equipements -> Peintures	

P15	ZPSO 11
RDC:LET.00.77 (circulation)	
	
Portes coupe-feu -> Joints | Peintures	

P16	ZPSO 11
RDC:LET.00.77 (circulation)	
	
Portes coupe-feu -> Joints | Peintures	

P17	ZPSO 10
RDC:LET.00.77 (circulation)	
	
Portes coupe-feu -> Peintures	

P18	ZPSO 12
RDC:LET.00.77 (circulation)	
	
Portes coupe-feu -> Joints	

P19	ZPSO 12
RDC:LET.00.77 (circulation)	
	
Portes coupe-feu -> Joints	

Copyright BUREAU VERITAS

7.3. Photos observations

RDC: LET.00.70 (circulation et sanitaire) -> Sanitaire	OBS 1
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits	
	**Observation :** Conduits d'évacuation visible en PVC

7.4. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :
- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :
- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Autres missions :
- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signé par: Juliette Allavoine
E-mail: juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature: 07-01-2025 10:12:02
Adresse IP: 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR 00 487 424 608*

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence

La certification QUALIXPERT des diagnostiqueurs

Certificat N° C3711

Monsieur Christophe CAZAUX

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES ACCREDITATION N° 4-0094 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante sans mention	**Certificat valable Du 28/02/2023 au 27/02/2030**	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	**Certificat valable Du 28/02/2023 au 27/02/2030**	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	**Certificat valable Du 28/02/2023 au 27/02/2030**	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique individuel	**Certificat valable Du 06/04/2023 au 05/04/2030**	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.
Etat des installations intérieures d'électricité	**Certificat valable Du 06/04/2023 au 05/04/2030**	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	**Certificat valable Du 06/04/2023 au 05/04/2030**	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.

Date d'établissement le dimanche 01 septembre 2024

Marjorie ALBERT



Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17 rue Borel - 81100 Castres
Tél. : 05 63 73 06 13 - www.qualixpert.com
SAS au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

7.6. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DIAGNOSTICS UPPA PAU Avenue de l Universite 64000 PAU	
Localisation RDC: LET.00.98 (circuation et sanitaire)	Date visite	Du 12/11/2025 au 13/11/2025
	Auteur	Christophe CAZAUX
	N° dossier	28780469/S2/1
	Planche	1 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

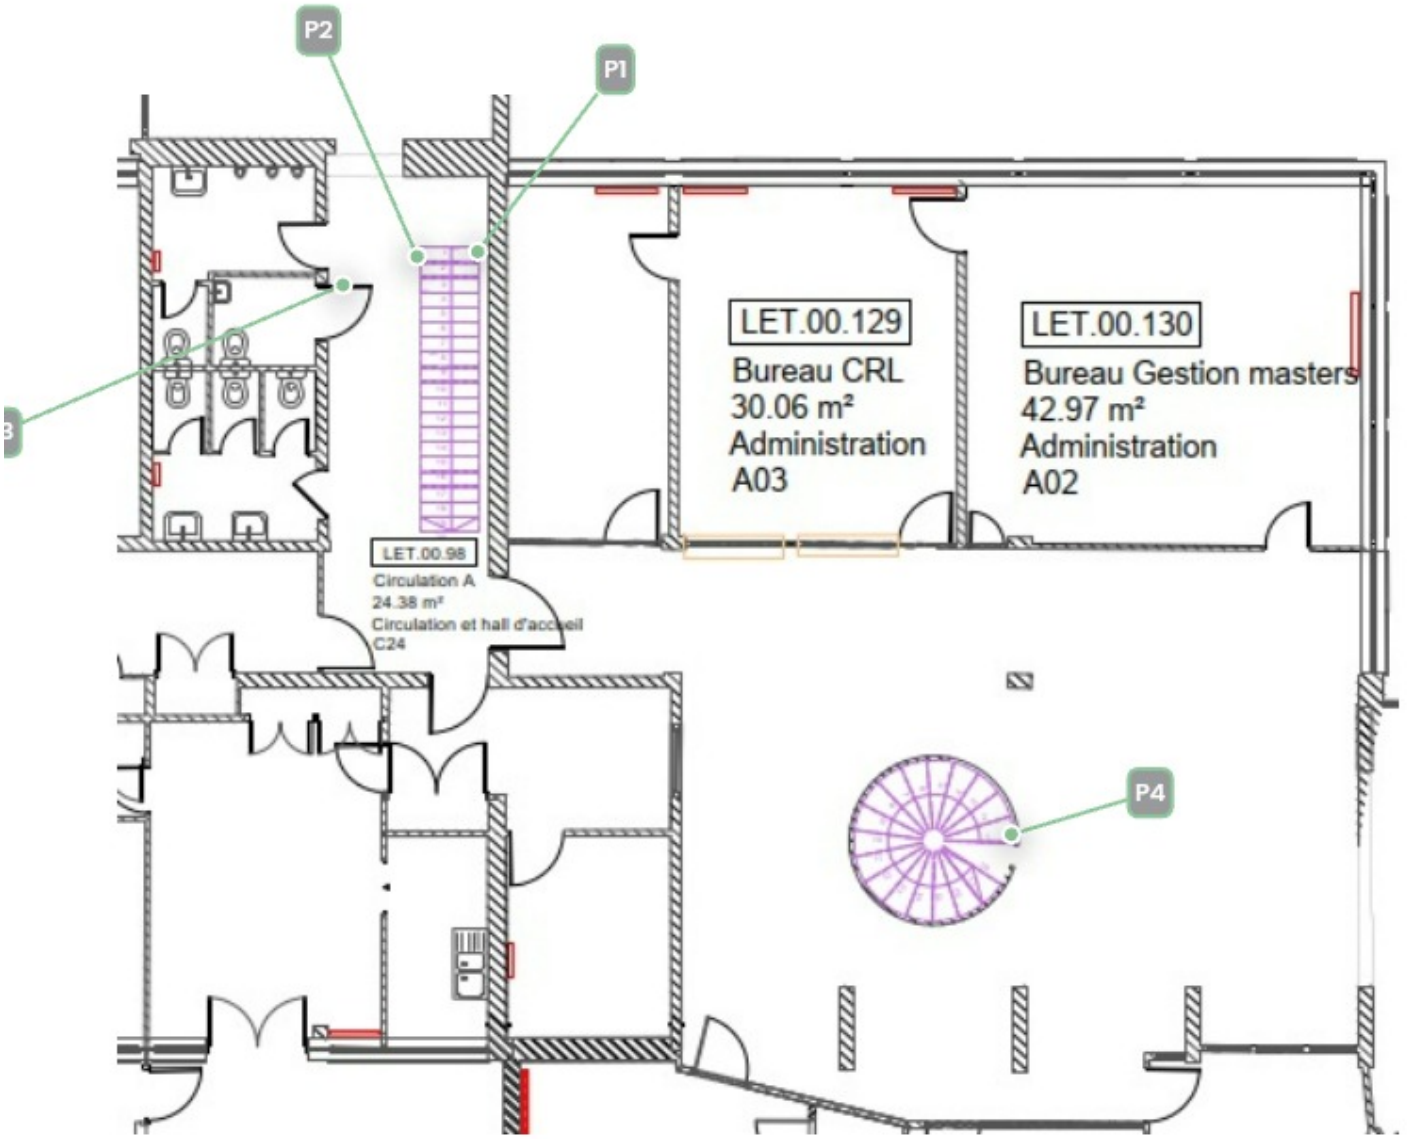

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DIAGNOSTICS UPPA PAU Avenue de l Universite 64000 PAU	
Localisation RDC :LET.00.10 (circulation)	Date visite	Du 12/11/2025 au 13/11/2025
	Auteur	Christophe CAZAUX
	N° dossier	28780469/S2/1
	Planche	2 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

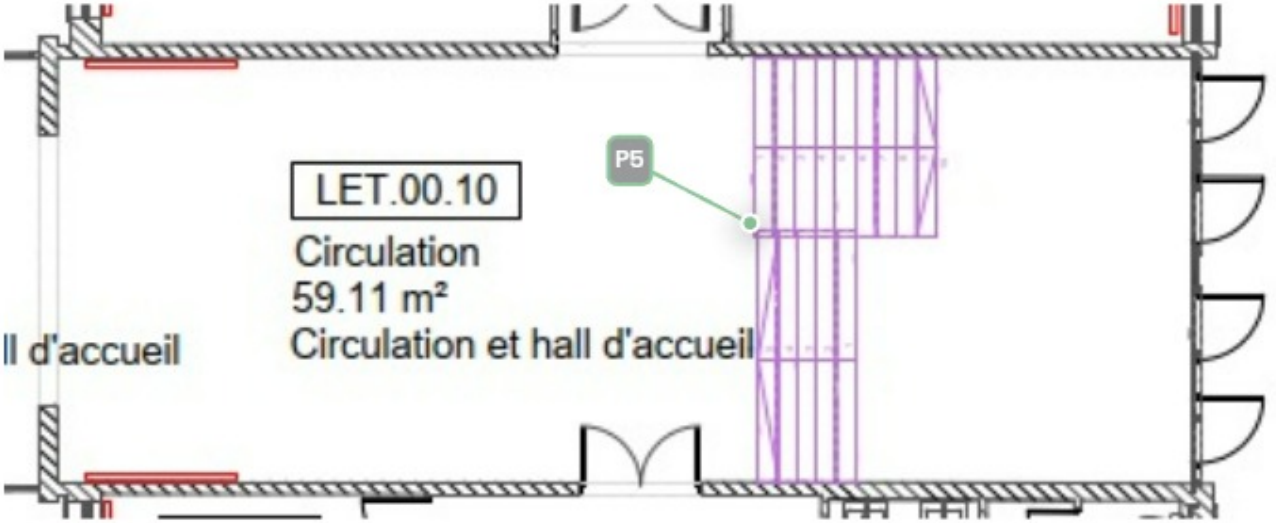

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DIAGNOSTICS UPPA PAU Avenue de l Universite 64000 PAU	
Localisation RDC: LET.00.70 (circulation et sanitaire)	Date visite	Du 12/11/2025 au 13/11/2025
	Auteur	Christophe CAZAUX
	N° dossier	28780469/S2/1
	Planche	3 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

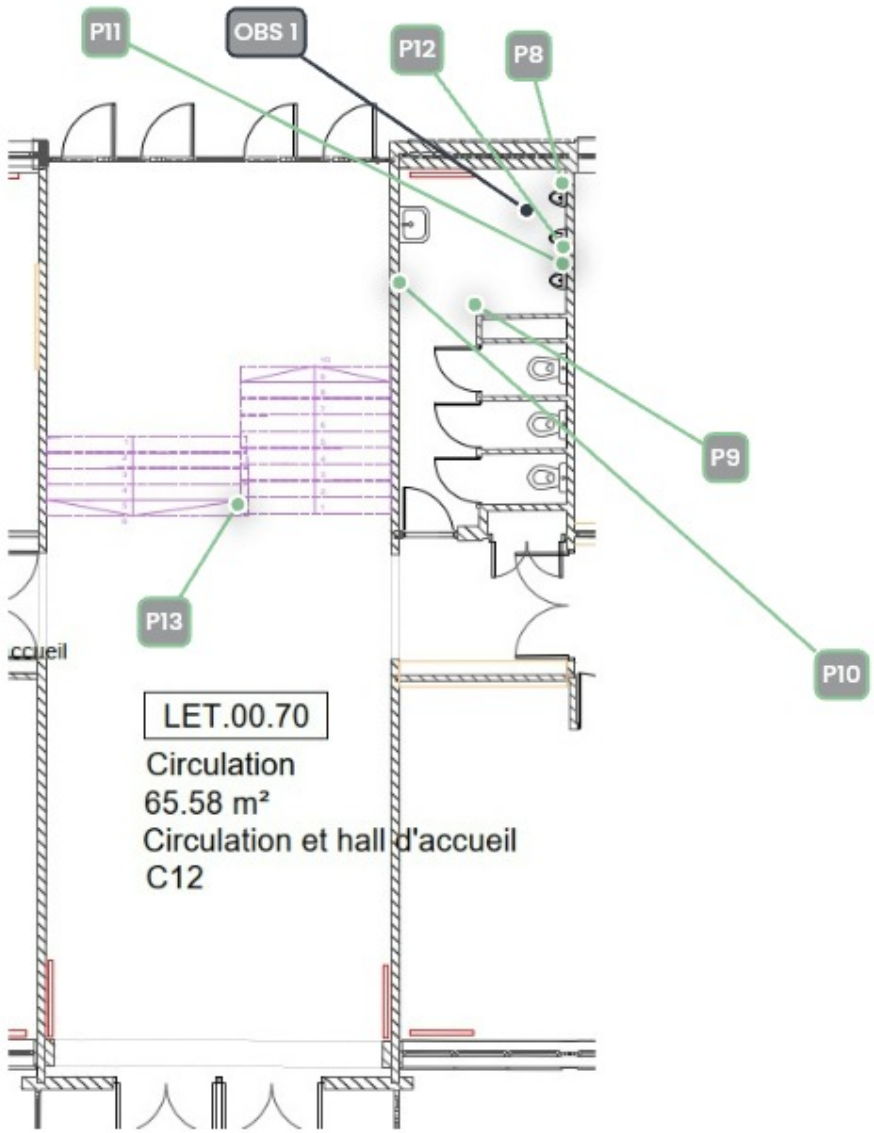

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DIAGNOSTICS UPPA PAU Avenue de l Universite 64000 PAU	
Localisation RDC:LET.00.77 (circulation)	Date visite	Du 12/11/2025 au 13/11/2025
	Auteur	Christophe CAZAUX
	N° dossier	28780469/S2/1
	Planche	4 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

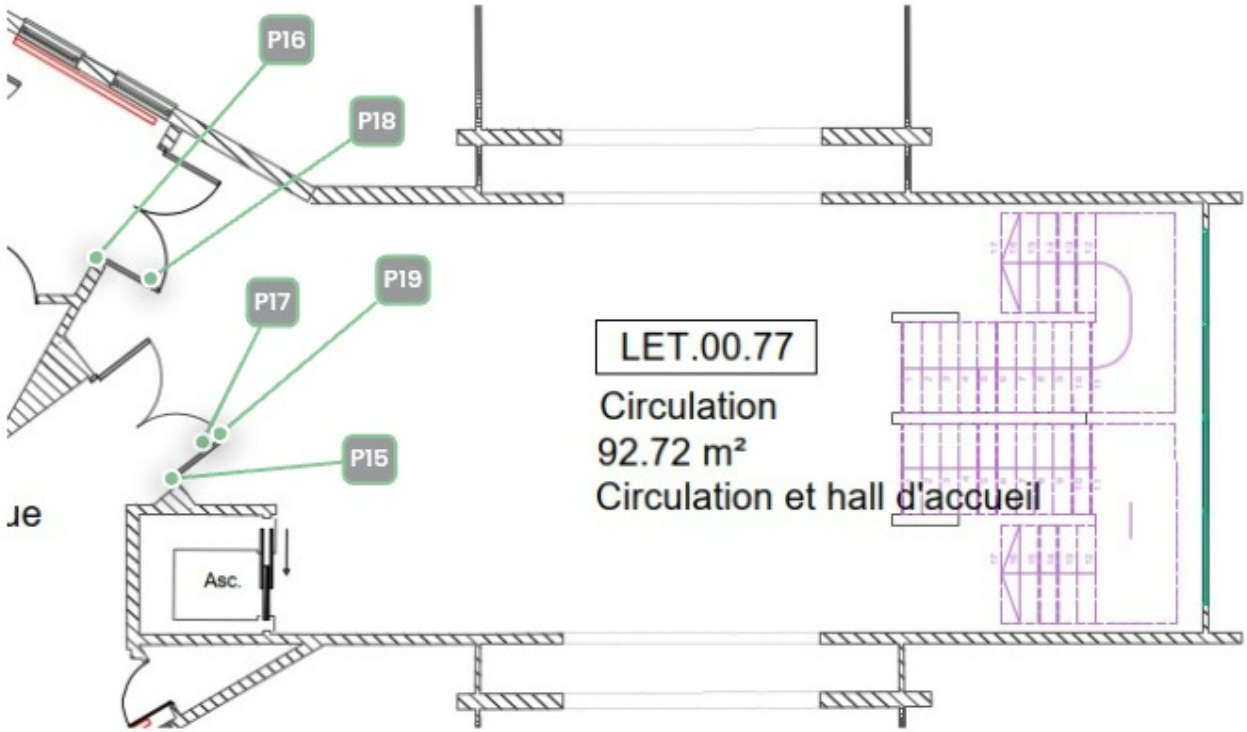

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DIAGNOSTICS UPPA PAU Avenue de l Universite 64000 PAU	
Localisation RDC: LET.00.38 (circulation)	Date visite	Du 12/11/2025 au 13/11/2025
	Auteur	Christophe CAZAUX
	N° dossier	28780469/S2/1
	Planche	5 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

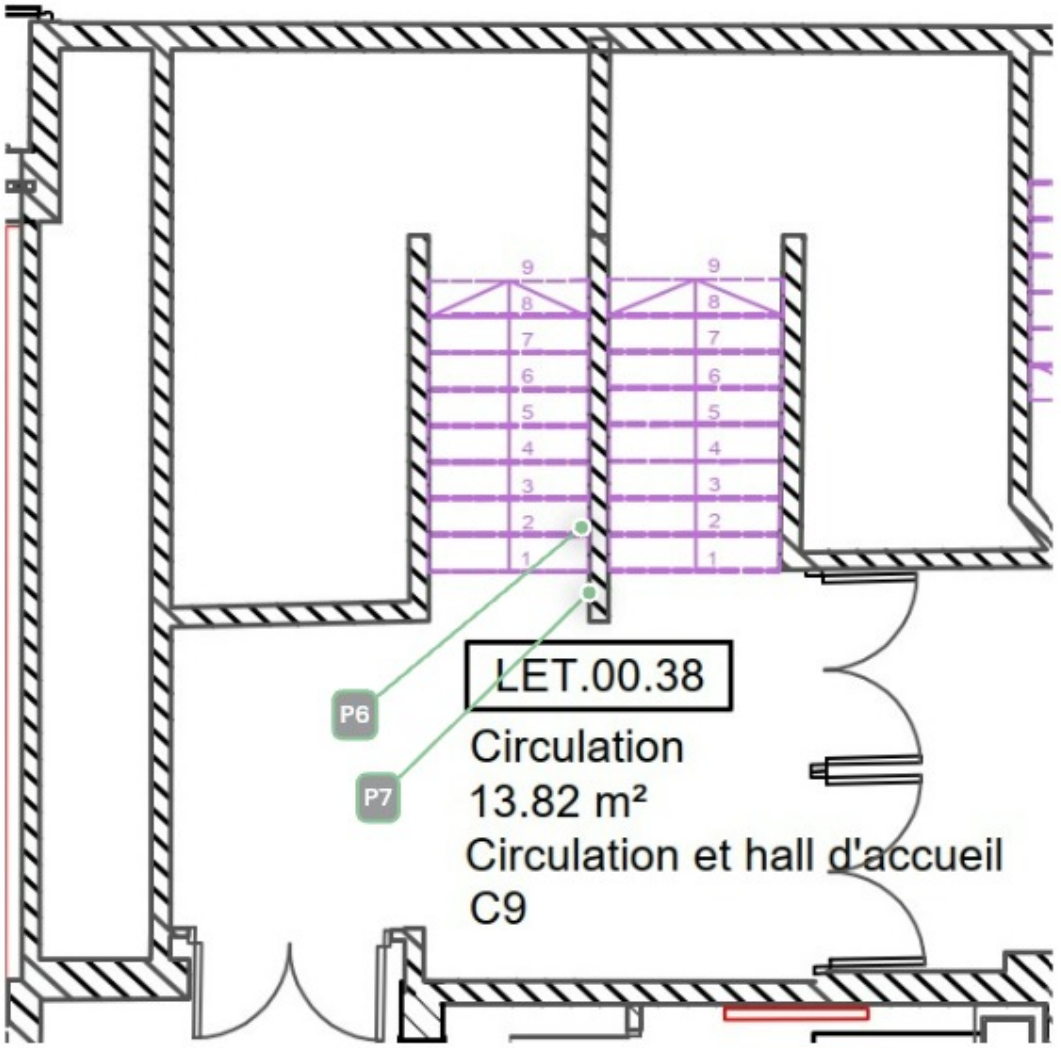

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Christophe CAZAUX
Zone Europa - 4 Rue Johannes Kepler
64000 PAU

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-085569-01 | Date d'émission de rapport : 25/11/2025 0:15 |
Dossier N° : 25K037015 | Date de réception : 18/11/2025 | Date d'analyse : 21/11/2025
Référence dossier Client:1510797383/28780469/S2/1/1_28780469/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3LO1244 Réf. Prel : P1 RDC: LET.00.98 (circuation et sanitaire) - Circulation 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Dur/Gris)	Matériau de type poussières en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux) ; matériau semi-dur (noir)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	BV3LO1245 Réf. Prel : P2 RDC: LET.00.98 (circuation et sanitaire) - Circulation 1/Equipements : Peintures - (Multicouches/Beige, Orange)	Matériau de type poussières en traces ; matériau de type peinture (beige) + (orange)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	BV3LO1246 Réf. Prel : P3 RDC: LET.00.98 (circuation et sanitaire) - Sanitaire PMR/Menuiseries intérieures : Peintures décoratives - (Epais/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MOLP** * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-085569-01 | Date d'émission de rapport : 25/11/2025 0:15 | Page2/6
Dossier N° : 25K037015 | Date de réception : 18/11/2025 | Date d'analyse : 21/11/2025
Référence dossier Client:1510797383/28780469/S2/1/1_28780469/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	BV3LO1247 Réf. Prel : P4 RDC: LET.00.98 (circuation et sanitaire) - Circulation 2/Equipements : Peintures - (Marron)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MOLP** * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
005	BV3LO1248 Réf. Prel : P5 RDC :LET.00.10 (circulation)/Equipements : Peintures - (Multicouches/Marron, Gris, Noir)	Matériau de type peinture (noir) + (gris)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	BV3LO1249 Réf. Prel : P6 RDC: LET.00.38 (circulation)/Equipements : Peintures - (Multicouches/Gris, Noir)	Matériau de type peinture (noir) + (gris)(i)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	BV3LO1250 Réf. Prel : P7 RDC: LET.00.38 (circulation)/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Dur/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-085569-01 Date d'émission de rapport : 25/11/2025 0:15
Dossier N° : 25K037015 Date de réception : 18/11/2025 Date d'analyse : 21/11/2025
Référence dossier Client:1510797383/28780469/S2/1/1_28780469/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008 (1)	BV3LO1251 Réf. Prel : P8 RDC: LET.00.70 (circulation et sanitaire) - Sanitaire/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) (granulaire)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	BV3LO1254 Réf. Prel : P9 RDC: LET.00.70 (circulation et sanitaire) - Sanitaire/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Mortier/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) (granulaire)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010 (1)	BV3LO1252 Réf. Prel : P10 RDC: LET.00.70 (circulation et sanitaire) - Sanitaire/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Joints de faïence - (Enduit/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (beige) (plâtreux) ; matériau semi-dur (gris) (cémenteux) en traces	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-085569-01 Date d'émission de rapport : 25/11/2025 0:15 Page4/6
Dossier N° : 25K037015 Date de réception : 18/11/2025 Date d'analyse : 21/11/2025
Référence dossier Client:1510797383/28780469/S2/1/1_28780469/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011 (1)	BV3LO1253 Réf. Prel : P11 RDC: LET.00.70 (circulation et sanitaire) - Sanitaire/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Joints de faïence - (Enduit/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc) (plâtreux) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (granulaire)	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	BV3LO1255 Réf. Prel : P12 RDC: LET.00.70 (circulation et sanitaire) - Sanitaire/Equipements : Peintures - (Décoratif/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type poussières en traces	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	BV3LO1256 Réf. Prel : P13 RDC: LET.00.70 (circulation et sanitaire) - Circulation/Equipements : Peintures - (Multicouches/Gris, Noir)	Matériau de type peinture (noir) + (gris) ; matériau (noir) (brillant) en traces ; matériau de type poussières en traces	**MET** * / DU4G	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	BV3LO1258 Réf. Prel : P15 RDC:LET.00.77 (circulation)/Portes coupe-feu : Joints / Peintures - (Fibreux/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-085569-01 | Date d'émission de rapport : 25/11/2025 0:15 | Page5/6
Dossier N° : 25K037015 | Date de réception : 18/11/2025 | Date d'analyse : 21/11/2025
Référence dossier Client:1510797383/28780469/S2/1/1_28780469/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	BV3LO1259 Réf. Prel : P16 RDC:LET.00.77 (circulation)/Portes coupe-feu : Joints / Peintures - (Fibreux/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	BV3LO1257 Réf. Prel : P17 RDC:LET.00.77 (circulation)/Portes coupe-feu : Peintures - (Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MOLP** * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
017	BV3LO1260 Réf. Prel : P18 RDC:LET.00.77 (circulation)/Portes coupe-feu : Joints / Peintures - (Fibreux, Caoutchouc/Blanc, Noir)	Matériau (noir) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018 (1)	BV3LO1261 Réf. Prel : P19 RDC:LET.00.77 (circulation)/Portes coupe-feu : Joints / Peintures - (Fibreux, Caoutchouc/Blanc, Noir)	Matériau (noir) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** * / JBD9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-085569-01 | Date d'émission de rapport : 25/11/2025 0:15 | Page6/6
Dossier N° : 25K037015 | Date de réception : 18/11/2025 | Date d'analyse : 21/11/2025
Référence dossier Client:1510797383/28780469/S2/1/1_28780469/2/1

Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Nathan Pouquette
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS