BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP CENTRE VAL DE LOIRE
110 boulevard de la Salle

45760 BOIGNY-SUR-BIONNE

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 24267825/S7/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 02/06/2026

Référence au programme de travaux :
Type de travaux prévus Type de travaux prévus réalisé le 24/10/2024 par Mathieu Joubert

DONNEUR D'ORDRE

ESID de Rennes

Mathieu Joubert

SITE D'INTERVENTION

DGA 311 - G2D 1082 - DGA-TT BOURGES

ROCADE EST - ECHANGEUR DE GUERRY
18000 BOURGES

BATIMENT DGA 311 - G2D 1082

Latitude : 47.044857 / Longitude : 2.342224

Date(s) d'intervention(s) :
Le 20/01/2026 ; Le 21/05/2026



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Jérémy Gaillard	Diagnostiqueur	Certification N° C2019-SE05-010	Jérémy Gaillard

Le présent rapport comporte 41 pages, dont 29 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 4

2. CONCLUSIONS **5**
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante 5
2.2. Obligations réglementaires 6

3. INFORMATIONS GENERALES **7**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 7
3.2. Parties prenantes 7

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **7**
4.1. Références réglementaires 7

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **8**
5.1. Date(s) de visite(s) 8
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 8
5.3. Conditions spécifiques 8
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 8

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **9**
6.1. Matériaux et produits repérés 9
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 12

7. ANNEXES **13**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 13
7.2. Photos prélèvements 14
7.3. Photos sondages 18
7.4. Attestation d'assurance 19
7.5. Certificat de compétence 21
7.6. Croquis de repérage 22
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire 30

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Remplacement d'une partie des fenêtres et vitrages (49u) / remplacement des cloisons vitrées (1u)

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs
Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives
03 - Parois verticales intérieures	
Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives
04 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
10	Bâtiment 311 (1082) -> R+1 -> 01	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc
10	Bâtiment 311 (1082) -> R+2 -> 01				
10	Bâtiment 311 (1082) -> R+2 -> 003				

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : DGA 311 - G2D 1082 - DGA-TT BOURGES
ROCADE EST - ECHANGEUR DE GUERRY
18000 BOURGES

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
DGA 311 - G2D 1082 - DGA-TT BOURGES	Autres	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Mathieu Joubert	Donneur d'ordre	ESID de Rennes	/	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 20/01/2026
Le 21/05/2026

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Réalisation d'un nombre de prélèvements supérieur aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X46-020
  Lors de la première visite nous avons prélevés deux échantillons de colle de faïence, le laboratoire a conclut à la présence d'amiante sur un seul échantillon.
  Comme le veux la norme NFX-46-020 qui nous impose deux échantillons positifs, en accord avec le donneur d'ordre nous sommes retourné sur site faire des prélèvements complémentaires sur cette colle de faïence qui ont tous été analysés positifs.

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Type de travaux prévus	Mathieu Joubert	24/10/2024	Type de travaux prévus	/
Rapport d'évaluation de l'état de conservation / Évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits des listes A et ou B contenant de l'amiante	Sylvain Brunet	22/06/2018	512017	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 74	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	4	Idem P 3	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	1	/	/	MA	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Gris	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 75	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	4	Idem P 3	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	1	/	/	MA	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 75	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	3	Idem P 2	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Gris	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 76	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	4	P3* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	2	P1* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	3	P2* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Gris	5	P6* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	1	/	/	MA	/	Non
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 81	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	/	4	P4 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	/	Gris	5	P5 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	2	Idem P 1	/	AN	/	Non
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 80	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	1	/	S1	MA	2004	Non
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 92	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	6	P7* N	/	AN	/	Non
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 73	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	1	/	/	MA	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	6	Idem P 7	/	AN	/	Non
Bâtiment 311 (1082) -> R+1 -> 01	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	10	P16* P	/	AN	Faïence murale et paillasse évier	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	10	P17 P	/	AN	Faïence murale et paillasse évier	***Oui***

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Bâtiment 311 (1082) -> R+1 -> 01	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	10 (i)	P14 N	/	AN	Faïence murale et paillasse évier Prélèvement négatif dans ZPSO positive	***Oui***
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	6	Idem P 7	/	AN	/	Non
Bâtiment 311 (1082) -> R+2 -> 01	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	10	P15 P	/	AN	Faïence murale et paillasse évier	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	10	P18 P	/	AN	Faïence murale et paillasse évier	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	10	P19 P	/	AN	Faïence murale et paillasse évier	***Oui***
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	6	Idem P 7	/	AN	/	Non
Bâtiment 311 (1082) -> R+2 -> 003	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Blanc	10	Idem P 16	/	AN	Faïence murale et paillasse évier	***Oui***
Bâtiment 311 (1082) -> R+3 -> 01	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	6	Idem P 7	/	AN	/	Non
Bâtiment 311 (1082) -> Extérieur -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	/	9	P10* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	/	9	P12 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	7	P8* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	/	Bleu	8	P9* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	/	Bleu	8	P11 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	7	P13 N	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	103 m²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Bâtiment 311 (1082)	/
Bâtiment 311 (1082) -> Sous sol	/
Bâtiment 311 (1082) -> RDC	/
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 74	/
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 75	/
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 76	/
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 81	/
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 80	/
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 92	/
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 73	/
Bâtiment 311 (1082) -> R+1	/
Bâtiment 311 (1082) -> R+1 -> 01	/
Bâtiment 311 (1082) -> R+2	/
Bâtiment 311 (1082) -> R+2 -> 01	/
Bâtiment 311 (1082) -> R+2 -> 003	/
Bâtiment 311 (1082) -> R+3	/
Bâtiment 311 (1082) -> R+3 -> 01	/
Bâtiment 311 (1082) -> Extérieur	/
Bâtiment 311 (1082) -> Extérieur -> Façades	/

Copyright BUREAU VERITAS

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 2
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 76	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P2	ZPSO 3
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 76	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P3	ZPSO 4
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 76	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P4	ZPSO 4
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 81	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P5	ZPSO 5
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 81	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P6	ZPSO 5
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 76	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

Copyright BUREAU VERITAS

P7	ZPSO 6


Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 92



Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

P8	ZPSO 7

Bâtiment 311 (1082) -> Extérieur -> Façades

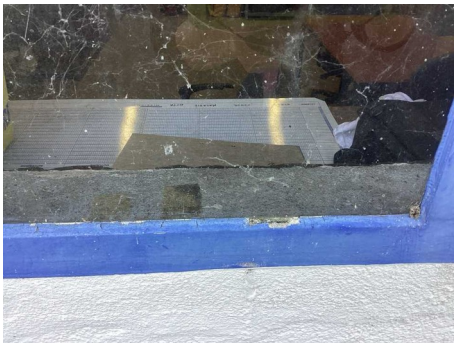

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

P9	ZPSO 8

Bâtiment 311 (1082) -> Extérieur -> Façades



Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives

P10	ZPSO 9

Bâtiment 311 (1082) -> Extérieur -> Façades



Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs

P11	ZPSO 8

Bâtiment 311 (1082) -> Extérieur -> Façades



Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives

P12	ZPSO 9

Bâtiment 311 (1082) -> Extérieur -> Façades



Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs

P13	ZPSO 7

Bâtiment 311 (1082) -> Extérieur -> Façades



Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

P14	ZPSO 10

Bâtiment 311 (1082) -> R+1 -> 01



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence

P15	ZPSO 10

Bâtiment 311 (1082) -> R+2 -> 01



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence

P16	ZPSO 10

Bâtiment 311 (1082) -> R+1 -> 01



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence

P17	ZPSO 10

Bâtiment 311 (1082) -> R+1 -> 01



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence

P18	ZPSO 10

Bâtiment 311 (1082) -> R+2 -> 01



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence

P19	ZPSO 10
Bâtiment 311 (1082) -> R+2 -> 01	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

7.3. Photos sondages

S1	ZPSO 1
Bâtiment 311 (1082) -> RDC -> 80	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

7.4. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signed by: LORENZO BATTISTI
EMail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 23-12-2025 10:46:58
IP address: 165.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence

Numéro d'accréditation
4-0634
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

WE-CERT
CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 02»
REV 00

Décerné à : **GAILLARD Jérémy** Sous le numéro : **C2019-SE05-010**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE **(SANS MENTION)**	**Du 19/11/2024 Au 18/11/2031**
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE **(MENTION)**	**Du 19/11/2024 Au 18/11/2031**
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	**X**
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	**Du 15/09/2022 Au 24/06/2024**
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	**Du 25/06/2024 Au 24/06/2031**
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS **(SANS MENTION)**	**Du 05/08/2024 Au 04/08/2031**
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS **(MENTION)**	**Du 05/08/2024 Au 04/08/2031**
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	**Du 15/09/2022 Au 01/08/2024**
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	**X**

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 04/06/2024
Par WE-CERT
Président

WE-CERT "Qualit'compétences" - 9 rue de Saintignon, 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com;
SAS au capital de 7500 Euros – RCS de Thionville – Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 88851995600021

7.6. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DGA 311 - G2D 1082 - DGA-TT BOURGES ROCADE EST - ECHANGEUR DE GUERRY 18000 BOURGES	
Localisation Bâtiment 311 (1082) > Sous sol	Date visite	Le 20/01/2026
	Auteur	Jérémy Gaillard
	N° dossier	24267825/S7/1
	Planche	1 / 7
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

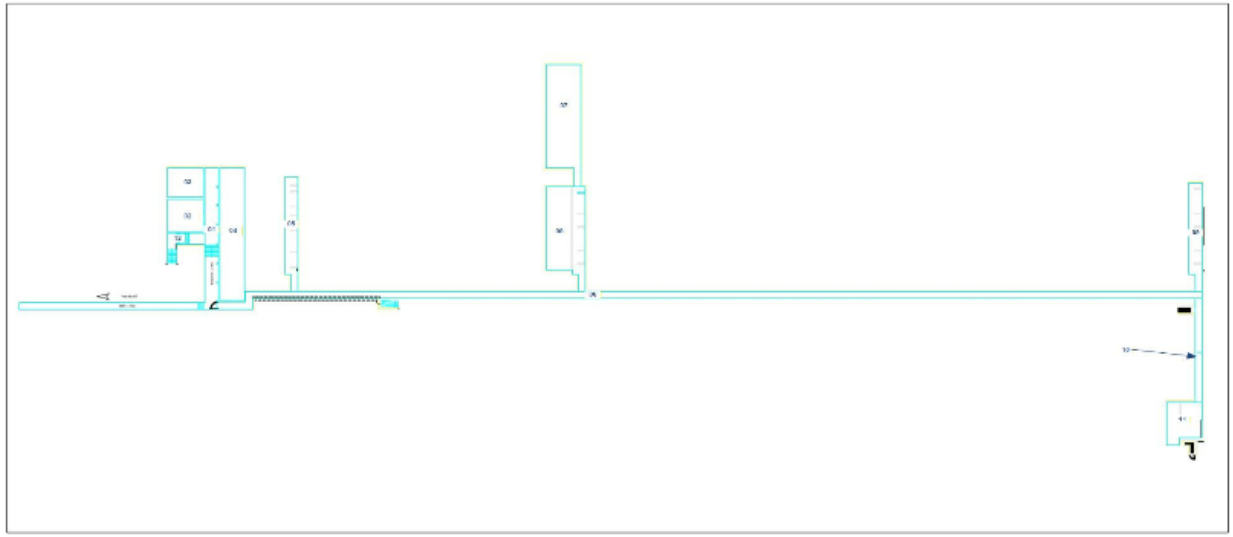

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DGA 311 - G2D 1082 - DGA-TT BOURGES ROCADE EST - ECHANGEUR DE GUERRY 18000 BOURGES	
Localisation Bâtiment 311 (1082) > RDC	Date visite	Le 20/01/2026
	Auteur	Jérémy Gaillard
	N° dossier	24267825/S7/1
	Planche	2 / 7
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

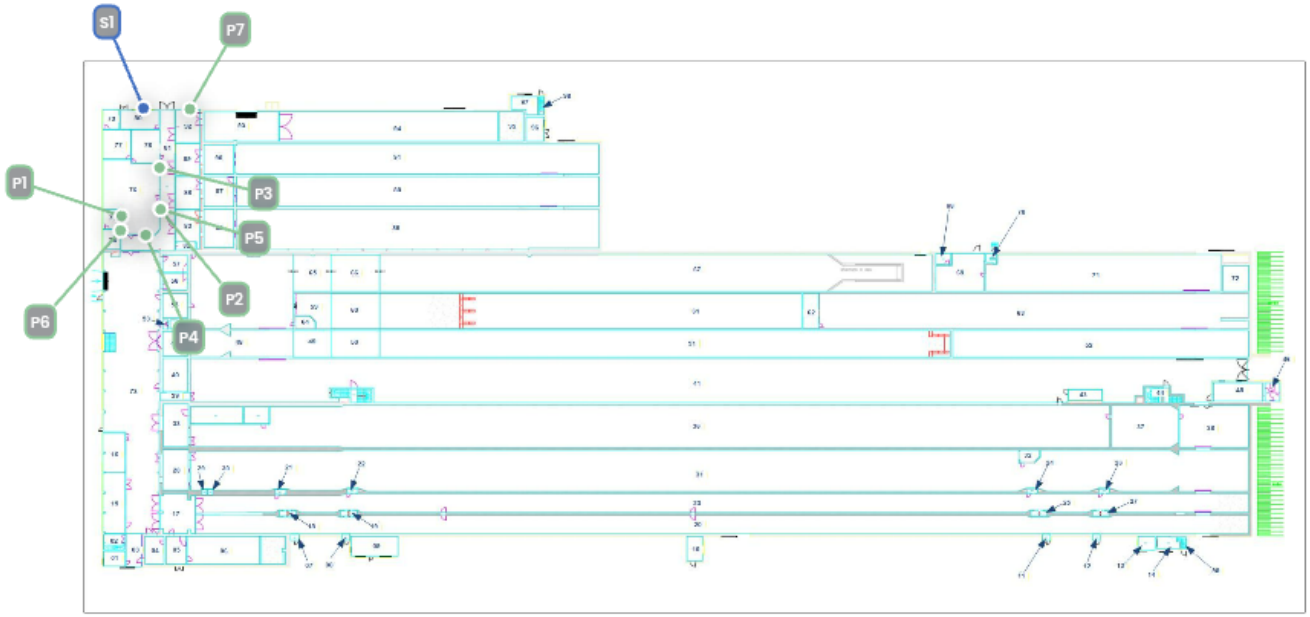

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DGA 311 - G2D 1082 - DGA-TT BOURGES ROCADE EST - ECHANGEUR DE GUERRY 18000 BOURGES	
Localisation Bâtiment 311 (1082) > R+1	Date visite	Le 20/01/2026
	Auteur	Jérémy Gaillard
	N° dossier	24267825/S7/1
	Planche	3 / 7
	Indice	1

Vue utilisée :

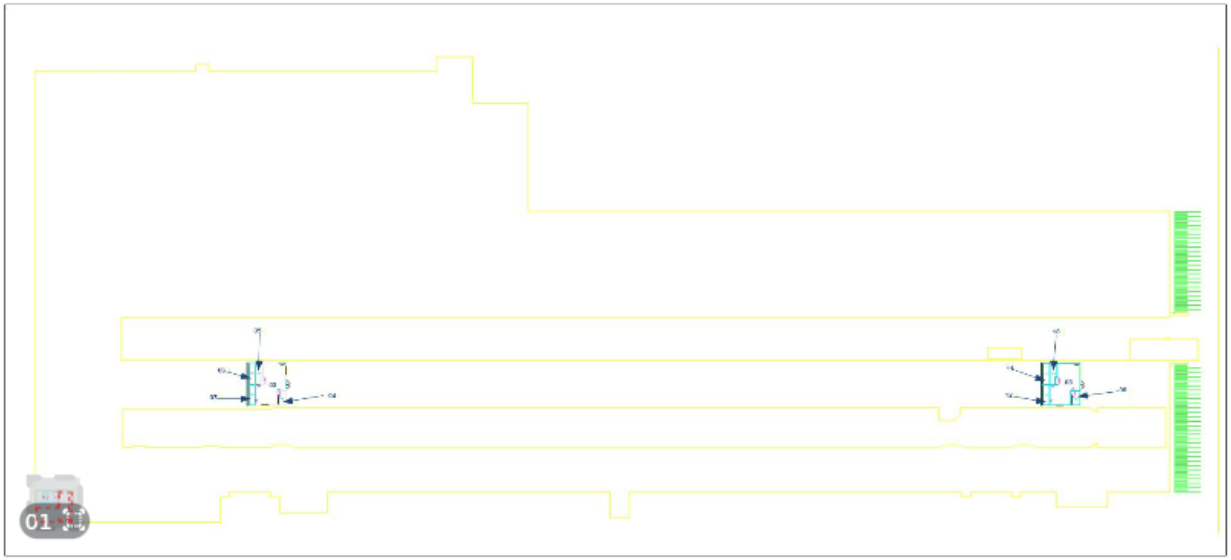

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

--- Colles de faïence

Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DGA 311 - G2D 1082 - DGA-TT BOURGES ROCADE EST - ECHANGEUR DE GUERRY 18000 BOURGES	
Localisation Bâtiment 311 (1082) > R+1	Date visite	Le 20/01/2026
	Auteur	Jérémy Gaillard
	N° dossier	24267825/S7/1
	Planche	4 / 7
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

--- Colles de faïence

Localisation de la zone isolée





LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DGA 311 - G2D 1082 - DGA-TT BOURGES ROCADE EST - ECHANGEUR DE GUERRY 18000 BOURGES	
Localisation Bâtiment 311 (1082) > R+2	Date visite	Le 20/01/2026
	Auteur	Jérémy Gaillard
	N° dossier	24267825/S7/1
	Planche	5 / 7
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

--- Colles de faïence

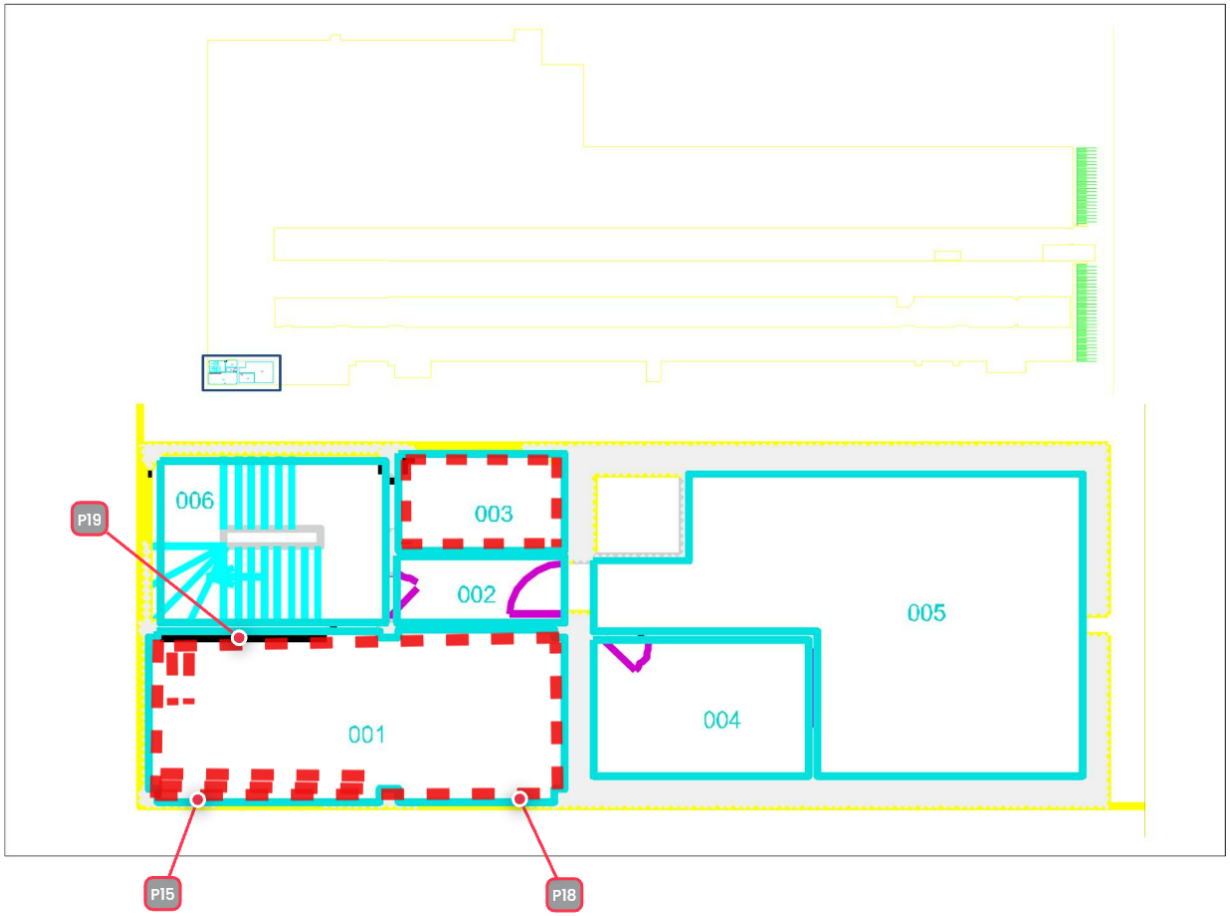

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DGA 311 - G2D 1082 - DGA-TT BOURGES ROCADE EST - ECHANGEUR DE GUERRY 18000 BOURGES	
Localisation Bâtiment 311 (1082) > R+3	Date visite	Le 20/01/2026
	Auteur	Jérémy Gaillard
	N° dossier	24267825/S7/1
	Planche	6 / 7
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

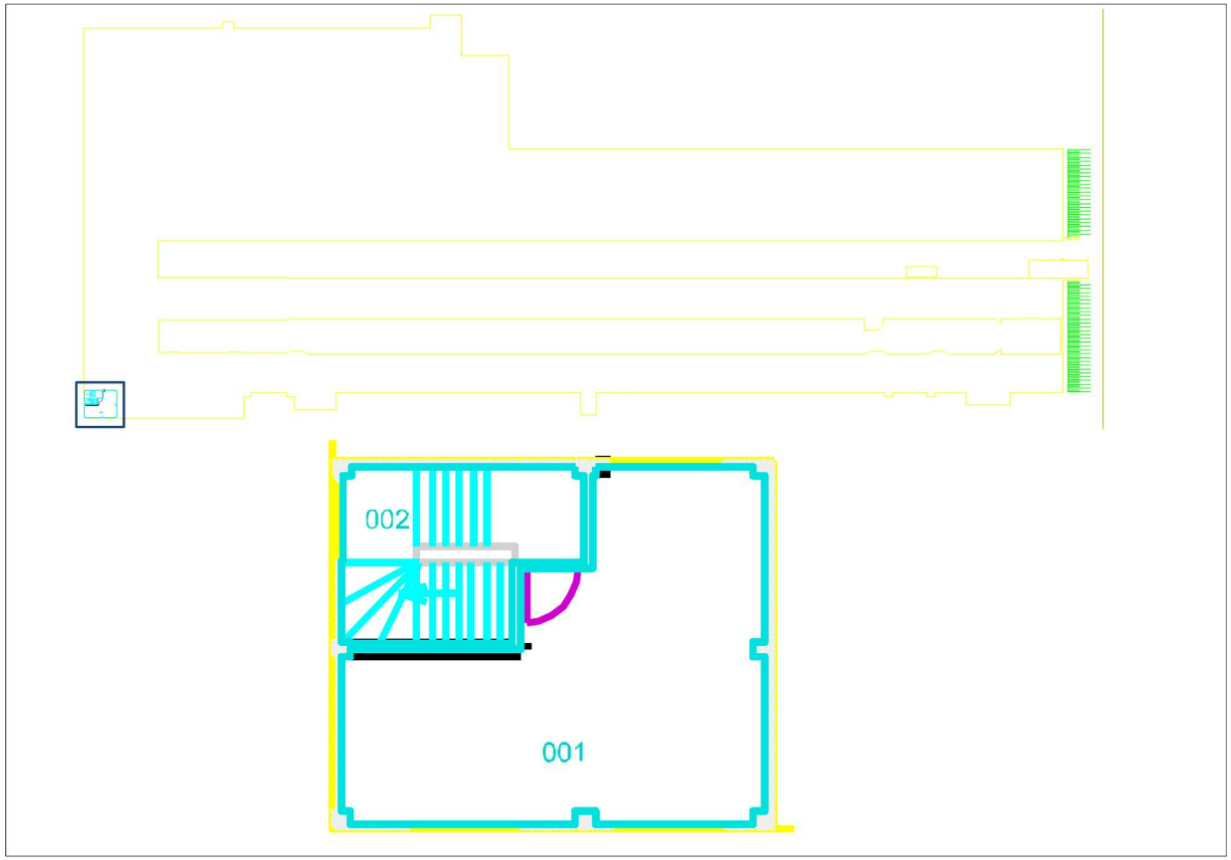

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	DGA 311 - G2D 1082 - DGA-TT BOURGES ROCADE EST - ECHANGEUR DE GUERRY 18000 BOURGES	
Localisation Bâtiment 311 (1082) > Extérieur	Date visite	Le 20/01/2026
	Auteur	Jérémy Gaillard
	N° dossier	24267825/S7/1
	Planche	7 / 7
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

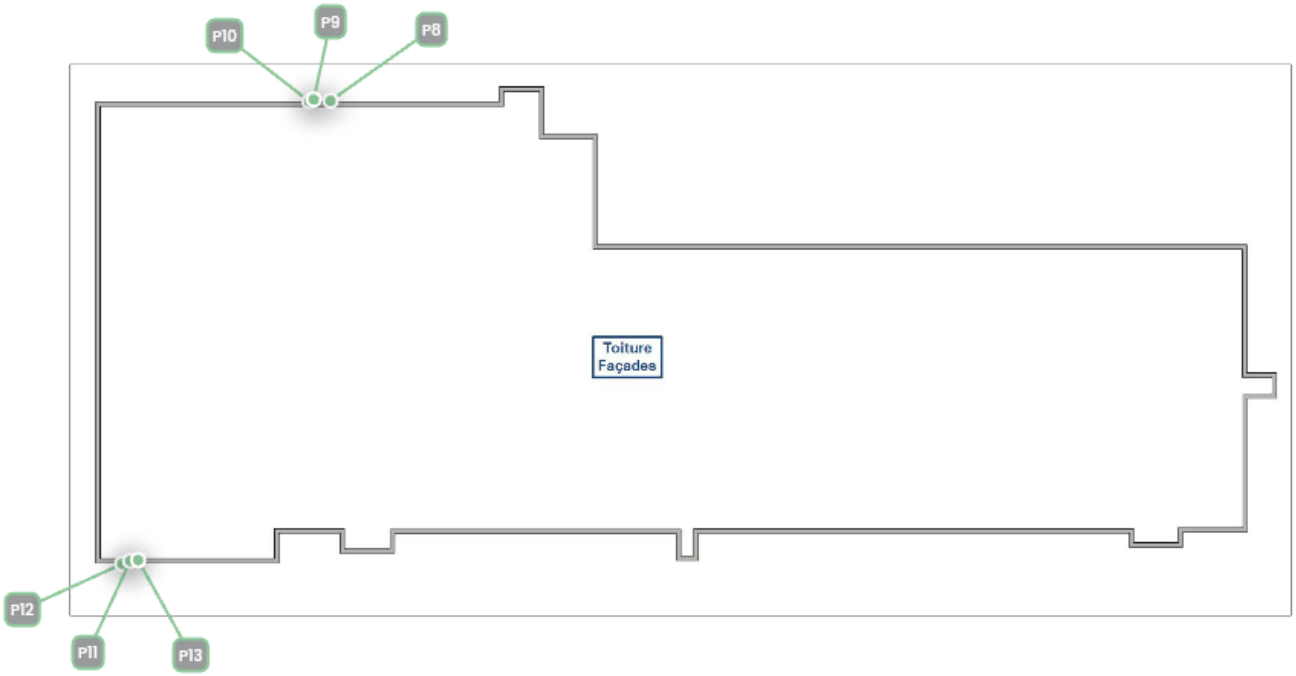

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS – CEN
Monsieur Jérémy GAILLARD
110 Boulevard de la Salle
45760 BOIGNY SUR BIONNE

Notre référence : AR-26-NS-008547-01

Numéro de dossier : 26W003901
Référence de dossier : 1510797445/24267825/S7/1/1_24267825/7/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26W003901-001 - Référence *BV3MK6335 Réf. Prel : P1 Bâtiment 311 (1082) - RDC - 76/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W003901-002 - Référence *BV3MK6336 Réf. Prel : P2 Bâtiment 311 (1082) - RDC - 76/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W003901-003 - Référence *BV3MK6337 Réf. Prel : P3 Bâtiment 311 (1082) - RDC - 76/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W003901-004 - Référence *BV3MK6338 Réf. Prel : P4 Bâtiment 311 (1082) - RDC - 81/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W003901-005 - Référence *BV3MK6339 Réf. Prel : P5 Bâtiment 311 (1082) - RDC - 81/Menuiseries intérieures : Peintures décoratives - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W003901-006 - Référence *BV3MK6340 Réf. Prel : P6 Bâtiment 311 (1082) - RDC - 76/Menuiseries intérieures : Peintures décoratives - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W003901-007 - Référence *BV3MK6341 Réf. Prel : P7 Bâtiment 311 (1082) - RDC - 92/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W003901-008 - Référence *BV3MK6342 Réf. Prel : P8 Bâtiment 311 (1082) - Extérieur - Façades/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W003901-009 - Référence *BV3MK6343 Réf. Prel : P9 Bâtiment 311 (1082) - Extérieur - Façades/Menuiseries extérieures : Peintures décoratives - (Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W003901-010 - Référence *BV3MK6344 Réf. Prel : P10 Bâtiment 311 (1082) - Extérieur - Façades/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W003901-011 - Référence *BV3MK6345 Réf. Prel : P11 Bâtiment 311 (1082) - Extérieur - Façades/Menuiseries extérieures : Peintures décoratives - (Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W003901-012 - Référence *BV3MK6346 Réf. Prel : P12 Bâtiment 311 (1082) - Extérieur - Façades/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W003901-013 - Référence *BV3MK6347 Réf. Prel : P13 Bâtiment 311 (1082) - Extérieur - Façades/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W003901-014 - Référence *BV3MK6348 Réf. Prel : P14 Bâtiment 311 (1082) - R+1 - 01/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26W003901-015 - Référence *BV3MK6349 Réf. Prel : P15 Bâtiment 311 (1082) - R+2 - 01/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

eurofins

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT OUEST SAS
Laboratoire Analyses Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-003517-01
Référence laboratoire N° : 26RB003356
Reçu au laboratoire le : 05/02/2026
Date d'analyse : 09/02/2026
Référence dossier Client:26W003901 - 1510797445/24267825/S7/1/1_24267825/7/1

Date d'émission de rapport : 10/02/2026 11:47
Référence de suivi du dossier N° : 26W003901
Date de réception :03/02/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26W003901-001 - BV3MK6335 Réf. Prel : P1 Bâtiment 311 (1082 - RDC - 76/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	26W003901-002 - BV3MK6336 Réf. Prel : P2 Bâtiment 311 (1082 - RDC - 76/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	26W003901-003 - BV3MK6337 Réf. Prel : P3 Bâtiment 311 (1082 - RDC - 76/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-003517-01 | Date d'émission de rapport : 10/02/2026 11:47 | Page2/5
Référence laboratoire N° : 26RB003356 | Référence de suivi du dossier N° : 26W003901
Reçu au laboratoire le : 05/02/2026 | Date de réception :03/02/2026
Date d'analyse : 09/02/2026
Référence dossier Client:26W003901 - 1510797445/24267825/S7/1/1_24267825/7/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	26W003901-004 - BV3MK6338 Réf. Prel : P4 Bâtiment 311 (1082 - RDC - 81/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	26W003901-005 - BV3MK6339 Réf. Prel : P5 Bâtiment 311 (1082 - RDC - 81/Menuiseries intérieures : Peintures décoratives - (Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) (clair)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	26W003901-006 - BV3MK6340 Réf. Prel : P6 Bâtiment 311 (1082 - RDC - 76/Menuiseries intérieures : Peintures décoratives - (Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (marron)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	26W003901-007 - BV3MK6341 Réf. Prel : P7 Bâtiment 311 (1082 - RDC - 92/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	26W003901-008 - BV3MK6342 Réf. Prel : P8 Bâtiment 311 (1082 - Extérieur - Façades/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau semi-dur de type joint (beige)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-003517-01 | Date d'émission de rapport : 10/02/2026 11:47 | Page3/5
Référence laboratoire N° : 26RB003356 | Référence de suivi du dossier N° : 26W003901
Reçu au laboratoire le : 05/02/2026 | Date de réception :03/02/2026
Date d'analyse : 09/02/2026
Référence dossier Client:26W003901 - 1510797445/24267825/S7/1/1_24267825/7/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	26W003901-009 - BV3MK6343 Réf. Prel : P9 Bâtiment 311 (1082 - Extérieur - Façades/Menuiseries extérieures : Peintures décoratives - (Bleu)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	26W003901-010 - BV3MK6344 Réf. Prel : P10 Bâtiment 311 (1082) - Extérieur - Façades/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Ciment/)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	26W003901-011 - BV3MK6345 Réf. Prel : P11 Bâtiment 311 (1082) - Extérieur - Façades/Menuiseries extérieures : Peintures décoratives - (Bleu)	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (marron)	**MET** / S7VS	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	26W003901-012 - BV3MK6346 Réf. Prel : P12 Bâtiment 311 (1082) - Extérieur - Façades/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs - (Ciment/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-003517-01
Référence laboratoire N° : 26RB003356
Reçu au laboratoire le : 05/02/2026
Date d'analyse : 09/02/2026
Référence dossier Client:26W003901 - 1510797445/24267825/S7/1/1_24267825/7/1

Date d'émission de rapport : 10/02/2026 11:47
Référence de suivi du dossier N° : 26W003901
Date de réception :03/02/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	26W003901-013 - BV3MK6347 Réf. Prel : P13 Bâtiment 311 (1082) - Extérieur - Façades/Menuiseries extérieures : Joints de mastic de vitrage	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	26W003901-014 - BV3MK6348 Réf. Prel : P14 Bâtiment 311 (1082) - R+1 - 01/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Blanc)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015 (1)	26W003901-015 - BV3MK6349 Réf. Prel : P15 Bâtiment 311 (1082) - R+2 - 01/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Blanc)	Matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MOLP** / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

Observation(s) échantillon(s)

(1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (blanc). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-003517-01 | Date d'émission de rapport : 10/02/2026 11:47 | Page5/5
Référence laboratoire N° : 26RB003356 | Référence de suivi du dossier N° : 26W003901
Reçu au laboratoire le : 05/02/2026 | Date de réception :03/02/2026
Date d'analyse : 09/02/2026
Référence dossier Client:26W003901 - 1510797445/24267825/S7/1/1_24267825/7/1

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Andra Enescu
Team Leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eichrom LABORATOIRES amiante
membre du réseau
eurofins | Nucléaire

Eurofins Eichrom Amiante SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS – CENTRE VAL DE LOIRE
Monsieur Jérémy GAILLARD
110 Boulevard de la Salle
45760 BOIGNY SUR BIONNE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-022160-01 | Date d'émission de rapport : 02/06/2026 6:15 | Page1/3
Dossier N° : 26SE014377 | Date de réception : 27/05/2026 | Date d'analyse : 27/05/2026
Référence dossier Client:1510797445/24267825/S7/1/2_24267825/7/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3MK6700 Réf. Prel : P16 Bâtiment 311 (1082) - R+1 - 01/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Blanc)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	**MET** * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	BV3MK6701 Réf. Prel : P17 Bâtiment 311 (1082) - R+1 - 01/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Blanc)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) + (blanc)	**MET** * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
003	BV3MK6702 Réf. Prel : P18 Bâtiment 311 (1082) - R+2 - 01/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Blanc)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) + (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	**MET** * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-022160-01 | Date d'émission de rapport : 02/06/2026 6:15 | Page2/3
Dossier N° : 26SE014377 | Date de réception : 27/05/2026 | Date d'analyse : 27/05/2026
Référence dossier Client:1510797445/24267825/S7/1/2_24267825/7/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	BV3MK6703 Réf. Prel : P19 Bâtiment 311 (1082) - R+2 - 01/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Blanc)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) + (blanc)	**MET** * / S3PF	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SE-022160-01 | Date d'émission de rapport : 02/06/2026 6:15 | Page3/3
Dossier N° : 26SE014377 | Date de réception : 27/05/2026 | Date d'analyse : 27/05/2026
Référence dossier Client:1510797445/24267825/S7/1/2_24267825/7/1



Fabrice MALUMBA
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr