Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Numéro de dossier :	2026-12102
Date du repérage :	22/06/2026
Date d'édition :	17 août 2026



	Prestations	Conclusion
	Amiante	Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Version du dossier :

Révision	Date	Objet
Version initiale	17/08/2026	Établissement du diagnostic amiante avant travaux

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application : - de l'article L4412-2 du Code du Travail et les textes qui lui sont liés, - de l'article R4412-97 du code du travail, - du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, - de l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par arrêté du 23 janvier 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : ..... **Centre d'Examen des Permis de Conduire** **29 Chemin de la Pierre Blanche** Code postal, ville : . **69800 ST PRIEST**
Périmètre de repérage :	..... **Centre d'Examen des Permis de Conduire (CEPC) de St Priest.**
Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	..... **Bureaux** ..... **< 1997**

Le propriétaire et le donneur d'ordre	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom **:** ... **Direction Départementale des Territoires du Rhône** Adresse : ..... **165 Rue Garibaldi** **CS 33 862** **69401 LYON CEDEX 03**
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... **Direction Départementale des Territoires du Rhône - Madame Kadija BENNEMRA** Adresse : ..... **165 Rue Garibaldi** **CS 33 862** **69401 LYON CEDEX 03**

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	**Fonction**	**Organisme certification**	**Détail de la certification**
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	Cyril AIBAR	Opérateur de repérage	WE.CERT 13 rue de Saintignon 57100 THIONVILLE	Obtention : 18/11/2020 Échéance : 17/11/2027 N° de certification : C2020-SE10-014
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	HAMADENE Redwane	Opérateur de repérage	Bureau Veritas Certification France 1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie	Obtention : 27/05/2024 Échéance : 26/05/2031 N° de certification : 21661425
Raison sociale de l'entreprise : **CDIM SAS** (Numéro SIRET : **504 357 203 00083)** Adresse : **15 chemin de Malacher, 38240 MEYLAN** Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA** Numéro de police et date de validité : **10272640004 / 01/07/2027**				

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 17/08/2026, remis au propriétaire le 17/08/2026
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 89 pages

Sommaire

1 Les conclusions
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
3 La mission de repérage
3.1 L'objet de la mission
3.2 Le cadre de la mission
3.2.1 L'intitulé de la mission
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
3.2.3 L'objectif de la mission
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
3.2.4b Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
3.2.5 Le périmètre de repérage effectif
3.2.6 Les limites du cadre de la mission
4 Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de l'analyse documentaire
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
4.4 Plan et procédures de prélèvements
5 Résultats détaillés du repérage
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif
6 Signatures
7 Annexes

1. – Les conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Des investigations approfondies doivent être réalisés et des moyens d'accès mis à disposition par le donneur d'ordre

Localisation	Zones inaccessibles	Raison	Moyens à mettre en œuvre
CEPC / R+1 - Passerelle CTA	Toutes	Moyen d'accès insuffisant	-

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... EUROFINS
Adresse : ..... 2 rue Chanoine Ploton 42016 St Etienne
Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-1591

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 *Le périmètre de repérage*

Programme des travaux : rénovation énergétique,
réaménagement des locaux,
sécurisation du site.

Descriptif des pièces visitées

CEPC / Exterieur - Parking
CEPC / RDC - Espace de travail
CEPC / RDC - Hall / Espace de pause
CEPC / RDC - Salle d'attente PL/Moto
CEPC / RDC - Salle d'attente VL
CEPC / RDC - DGT 1
CEPC / RDC - Salle d'examen
CEPC / RDC - DGT 2
CEPC / R+1 - Espace inspecteur
CEPC / R+1 - Salle de reunion
CEPC / R+1 - Dgt 7
CEPC / RDC - DGT 3
CEPC / RDC - Sanitaires

3.2.6 Les limites du cadre de la mission

La recherche de MPCA est réalisée par sondages visuels et par sondages destructifs d'éléments et/ou de composants (avec prélèvements d'échantillons), selon une stratégie d'échantillonnage respectant les prescriptions de la norme NF X46-020 et des arrêtés du 12 décembre 2012 et du 26 juin 2013.

Cette recherche ne peut cependant être exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre l'amiante et le caractère aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du bâtiment, son inclusion dans les éléments du bâti et/ou sa dissimulation par d'autres matériaux.

Ainsi le contenu du rapport a été établi et limité d'après les quantités et les objectifs tels que définis lors de la commande définitive des prestations à réaliser.

Les observations et mesures disponibles sont établies en des points spécifiques. Ils sont implantés d'après les informations fournies et suivant les contraintes techniques du site. Les conclusions de ce présent rapport ne sont valables uniquement au droit des prélèvements et sondages. La société CDIM SAS ne peut pas exclure des conditions différentes en d'autres points.

Certains MPCA peuvent donc ne pas être mis en évidence par la méthode de recherche par sondages : Zone présentant des similitudes d'ouvrage, fréquence de sondages telles que définies par la norme N FX46-020.

Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA puissent être mis en évidence ultérieurement lors des opérations de démolition ou réhabilitation/ travaux.

Ce risque de mise en évidence tardive de MPCA s'applique également pour les réseaux enterrés.

Dans ce contexte, ce présent rapport ne saurait être définitif avant la réalisation totale des travaux ou fin de la démolition (comprenant l'intégralité des fondations et VRD).

Toutes découvertes de nouveaux matériaux non sondés ou prélevés dans ce présent rapport devront nous être communiquées. Afin de lever le doute, ces nouveaux matériaux devront faire l'objet de prélèvements et analyses par la société CDIM SAS qui aboutiront à un rapport complémentaire.

En aucun cas, les incidences financières résultant de la découverte de ces matériaux ne sauront être imputées à la société CDIM SAS.

Par ailleurs, l'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante.

Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté.

L'intervention de CDIM SAS ne prend pas en compte dans le présent repérage cet effet de pollution éventuelle.

De plus, la mission de repérage ne couvre pas les cas où les locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction sont ou restent inaccessibles. Dans ce cas, la société CDIM SAS pourra préconiser des investigations complémentaires ou approfondies qui devront faire l'objet d'un avenant au contrat.

Tous les travaux effectués dans des locaux autres que ceux définis dans le présent rapport et/ou de natures différentes que celles définies également dans le présent rapport devront faire l'objet d'un autre repérage des MPCA au titre d'un contrat différent.

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites définies par le programme de travaux et/ou des objectifs définis lors de la commande et des locaux concernés décrits dans le présent rapport.

La société CDIM SAS ne pourra être tenue pour responsable des conséquences directes ou indirectes découlant de travaux issus de décisions ou interprétations erronés de ce présent rapport.

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Observations :
Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 12/05/2026
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 22/06/2026

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la Norme NF X 46-020 d'Août 2017.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Quantification
Néant	-		

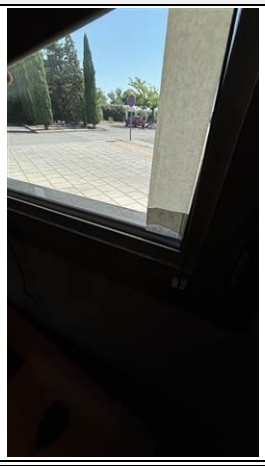
5.2 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

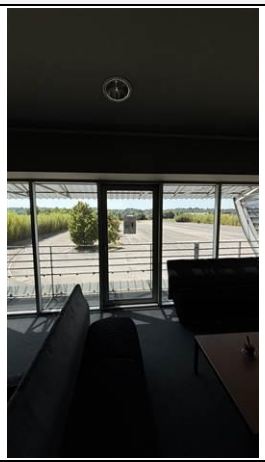
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

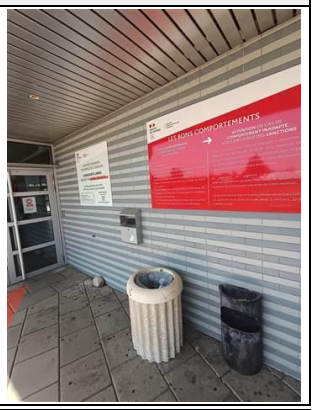
ZPSO du prélèvement_005 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium).					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Espace de travail	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_005 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Espace de travail	Prelevement_012	

ZPSO du prélèvement_011 : Partie à inspecter : Colle (faience, pate de verre, carrelage).					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
DGT 1	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_011 Description :Colle (faience, pate de verre, carrelage) Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - DGT 1	Prelevement_018	

ZPSO du prélèvement_026 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium).					
Niveau : CEPC / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle de reunion	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_026 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / R+1 - Salle de reunion	Prelevement_033	

ZPSO du prélèvement_031 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché).					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'attente VL	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_031 Description :Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Salle d'attente VL	Prelevement_038	

ZPSO du prélèvement_038 : Partie à inspecter : Crépis extérieur.					
Niveau : CEPC / Exterieur					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Parking	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_038 Description :Crépis extérieur Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / Exterieur - Parking	Prelevement_045	

ZPSO du prélèvement_039 : Partie à inspecter : Couche1: Colle (faience, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faience, pate de verre, carrelage).					
Niveau : CEPC / Exterieur					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Parking	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_039 Description :Couche1: Colle (faience, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faience, pate de verre, carrelage) Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / Exterieur - Parking	Prelevement_046	

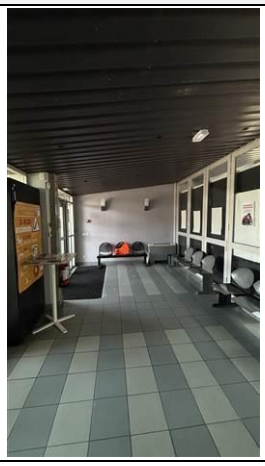
ZPSO du prélèvement_040 : Partie à inspecter : Crépis extérieur.					
Niveau : CEPC / Exterieur					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Parking	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_040 Description :Crépis extérieur Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / Exterieur - Parking	Prelevement_047	

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO du prélèvement_003 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Espace de travail	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_003 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Espace de travail	Prelevement_010	

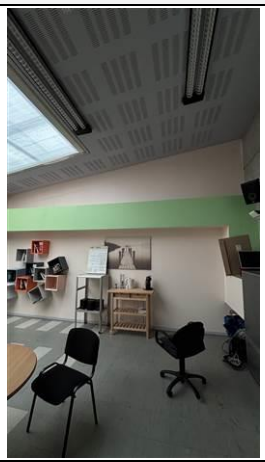
ZPSO du prélèvement_004 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Espace de travail	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_004 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Espace de travail	Prelevement_011	

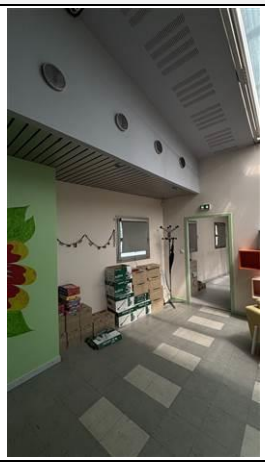
ZPSO du prélèvement_008 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'attente PL/Moto	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_008 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Salle d'attente PL/Moto	Prelevement_015	

ZPSO du prélèvement_009 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'attente PL/Moto	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_009 Description :Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Salle d'attente PL/Moto	Prelevement_016	

ZPSO du prélèvement_010 : Partie à inspecter : Colle de faïence.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'attente VL	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_010 Description :Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Salle d'attente VL	Prelevement_017	

ZPSO du prélèvement_014 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'examen	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_014 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Salle d'examen	Prelevement_021	

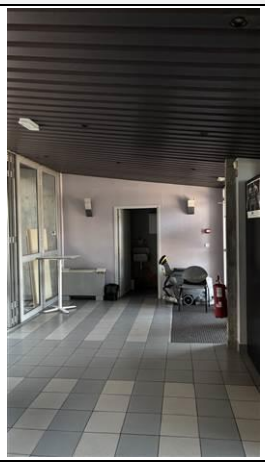
ZPSO du prélèvement_017 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'examen	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_017 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Salle d'examen	Prelevement_024	

ZPSO du prélèvement_019 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'examen	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_019 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Salle d'examen	Prelevement_026	

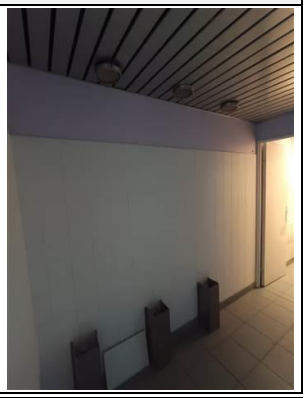
ZPSO du prélèvement_020 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'examen	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_020 Description :Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Salle d'examen	Prelevement_027	

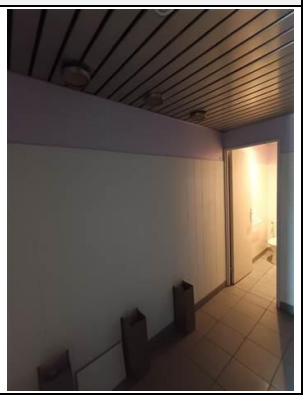
ZPSO du prélèvement_023 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.					
Niveau : CEPC / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Espace inspecteur	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_023 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / R+1 - Espace inspecteur	Prelevement_030	

ZPSO du prélèvement_027 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'attente PL/Moto	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_027 Description :Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Salle d'attente PL/Moto	Prelevement_034	

ZPSO du prélèvement_028 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
DGT 2	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_028 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - DGT 2	Prelevement_035	

ZPSO du prélèvement_029 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
DGT 3	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_029 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - DGT 3	Prelevement_036	

ZPSO du prélèvement_032 : Partie à inspecter : Cloison brique.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Sanitaires	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_032 Description :Cloison brique Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Sanitaires	Prelevement_039	

ZPSO du prélèvement_033 : Partie à inspecter : Colle de faïence.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Sanitaires	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_033 Description :Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Sanitaires	Prelevement_040	

ZPSO du prélèvement_035 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Hall / Espace de pause	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_035 Description :Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Hall / Espace de pause	Prelevement_042	

ZPSO du prélèvement_036 : Partie à inspecter : Colle de plinthe.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Hall / Espace de pause	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_036 Description :Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Hall / Espace de pause	Prelevement_043	

ZPSO du prélèvement_037 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
DGT 1	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_037 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - DGT 1	Prelevement_044	

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO du prélèvement_016 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'examen	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_016 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Salle d'examen	Prelevement_023	

ZPSO du prélèvement_018 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'examen	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_018 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Salle d'examen	Prelevement_025	

ZPSO du prélèvement_024 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.					
Niveau : CEPC / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Espace inspecteur	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_024 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / R+1 - Espace inspecteur	Prelevement_031	

ZPSO du prélèvement_030 : Partie à inspecter : Sous-face passerelle.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Hall / Espace de pause	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_030 Description :Sous-face passerelle Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Hall / Espace de pause	Prelevement_037	

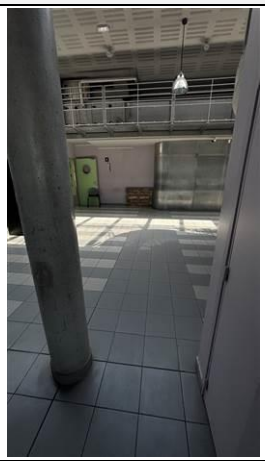
5 - Planchers et planchers techniques

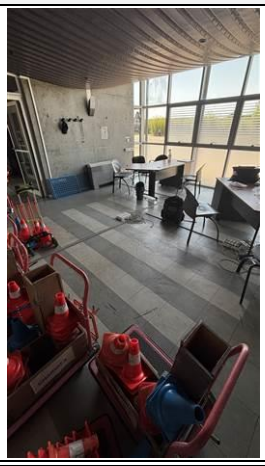
ZPSO du prélèvement_002 : Partie à inspecter : Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**

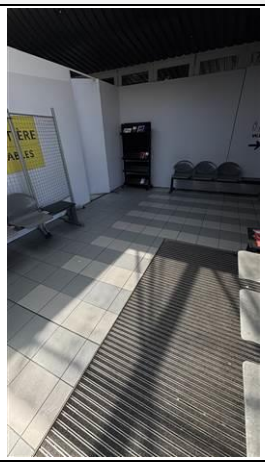
Espace de travail	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_002 Description :Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Espace de travail	Prelevement_009	

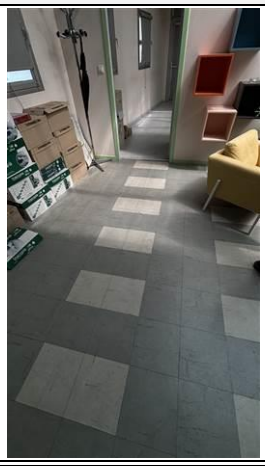
ZPSO du prélèvement_006 : Partie à inspecter : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage.

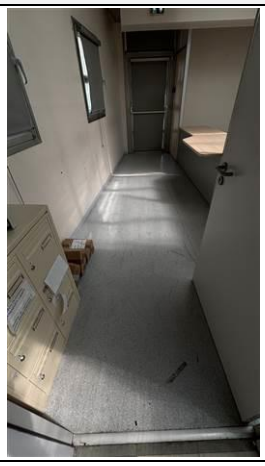
Niveau : CEPC / RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall / Espace de pause	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_006 Description :Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Hall / Espace de pause	Prelevement_013	

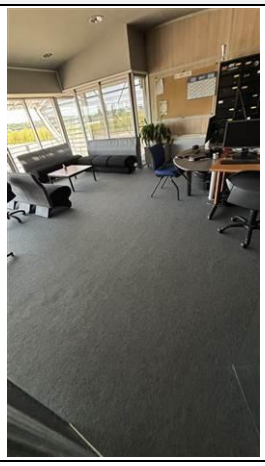
ZPSO du prélèvement_007 : Partie à inspecter : Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'attente PL/Moto	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_007 Description :Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Salle d'attente PL/Moto	Prelevement_014	

ZPSO du prélèvement_012 : Partie à inspecter : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'attente VL	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_012 Description :Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Salle d'attente VL	Prelevement_019	

ZPSO du prélèvement_013 : Partie à inspecter : Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'examen	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_013 Description :Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Salle d'examen	Prelevement_020	

ZPSO du prélèvement_015 : Partie à inspecter : Couche1: Lino + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage.					
Niveau : CEPC / RDC					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle d'examen	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_015 Description :Couche1: Lino + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / RDC - Salle d'examen	Prelevement_022	

ZPSO du prélèvement_021 : Partie à inspecter : Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage.					
Niveau : CEPC / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Espace inspecteur	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_021 Description :Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / R+1 - Espace inspecteur	Prelevement_028	

ZPSO du prélèvement_025 : Partie à inspecter : Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage.					
Niveau : CEPC / R+1					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
Salle de reunion	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_025 Description :Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / R+1 - Salle de reunion	Prelevement_032	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

ZPSO du prélèvement_022 : Partie à inspecter : Plaques souples bitumineuses antivibratiles.					
Niveau : CEPC / R+1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo

Espace inspecteur	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_022 Description :Plaques souples bitumineuses antivibratiles Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / R+1 - Espace inspecteur	Prelevement_029	

ZPSO du prélèvement_034 : Partie à inspecter : Peinture garde-corps.

Niveau : CEPC / R+1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de reunion	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_034 Description :Peinture garde-corps Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / R+1 - Salle de reunion	Prelevement_041	

9 - Fondations et soubassements

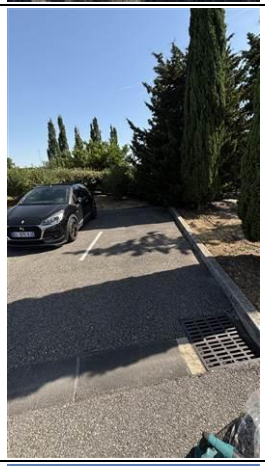
Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

ZPSO du prélèvement_001 : Partie à inspecter : Enrobé bitumineux des couches de voirie.

Niveau : CEPC / Exterieur

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Parking	1	Identifiant :ZPSO du prélèvement_001 Description :Enrobé bitumineux des couches de voirie Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / Exterieur - Parking	Prelevement_001	

2	Identifiant :ZPSO du prélèvement_001 Description :Enrobé bitumineux des couches de voirie Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / Exterieur - Parking	Prelevement_002	
3	Identifiant :ZPSO du prélèvement_001 Description :Enrobé bitumineux des couches de voirie Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / Exterieur - Parking	Prelevement_003	
4	Identifiant :ZPSO du prélèvement_001 Description :Enrobé bitumineux des couches de voirie Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / Exterieur - Parking	Prelevement_004	

	5	Identifiant :ZPSO du prélèvement_001 Description :Enrobé bitumineux des couches de voirie Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / Exterieur - Parking	Prelevement_005	
	6	Identifiant :ZPSO du prélèvement_001 Description :Enrobé bitumineux des couches de voirie Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / Exterieur - Parking	Prelevement_006	
	7	Identifiant :ZPSO du prélèvement_001 Description :Enrobé bitumineux des couches de voirie Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / Exterieur - Parking	Prelevement_007	

	8	Identifiant :ZPSO du prélèvement_001 Description :Enrobé bitumineux des couches de voirie Résultat : Absence d'amiante	Oui CEPC / Exterieur - Parking	Prelevement_008	

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

Sans objet

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ***WE.CERT - 13 rue de Saintignon 57100 THIONVILLE***

Fait à **MEYLAN**, le **17/08/2026**

Par : Cyril AIBAR



Cachet de l'entreprise

CDIM SAS
2 rue Colonel Chambonnet
69500 BRON
mail: cdim@cdim-expertises.fr
Tel: 04 82 54 01 10
RCS 504 357 203

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 2026-12102

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Nom du plan : Plan de prélevement exterieur

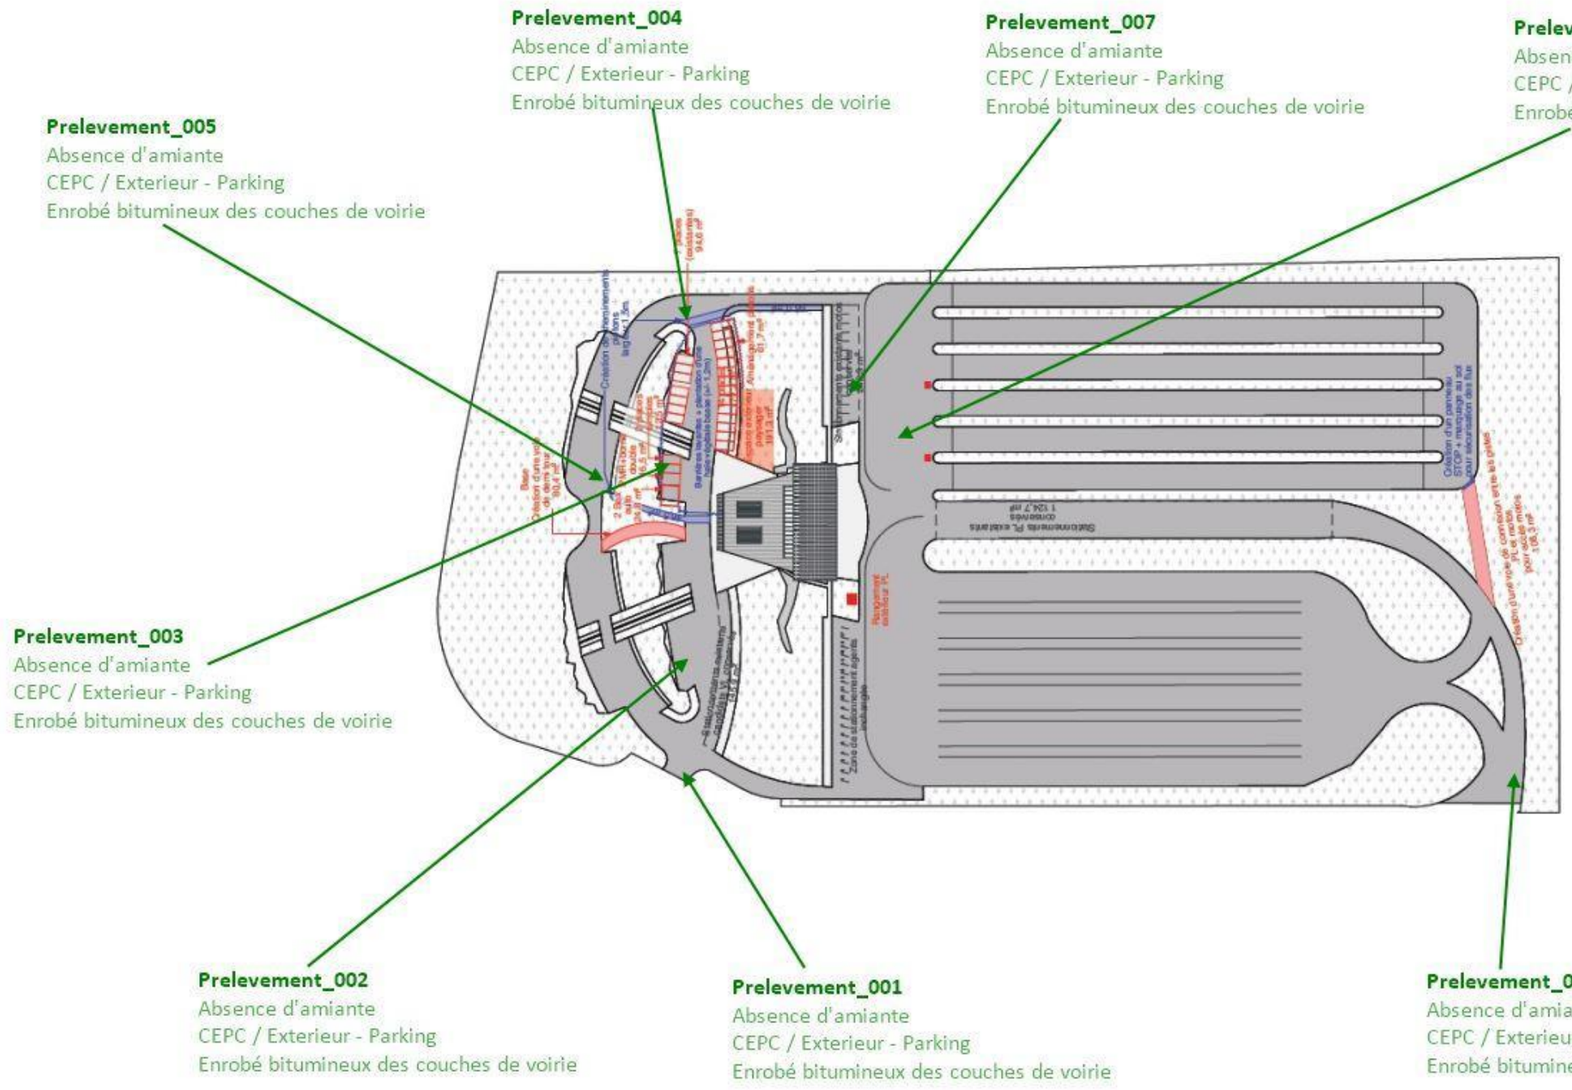


Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : Cyril AIBAR

Adresse du bien :

Centre d'Examen des Permis de Conduire
29 Chemin de la Pierre Blanche

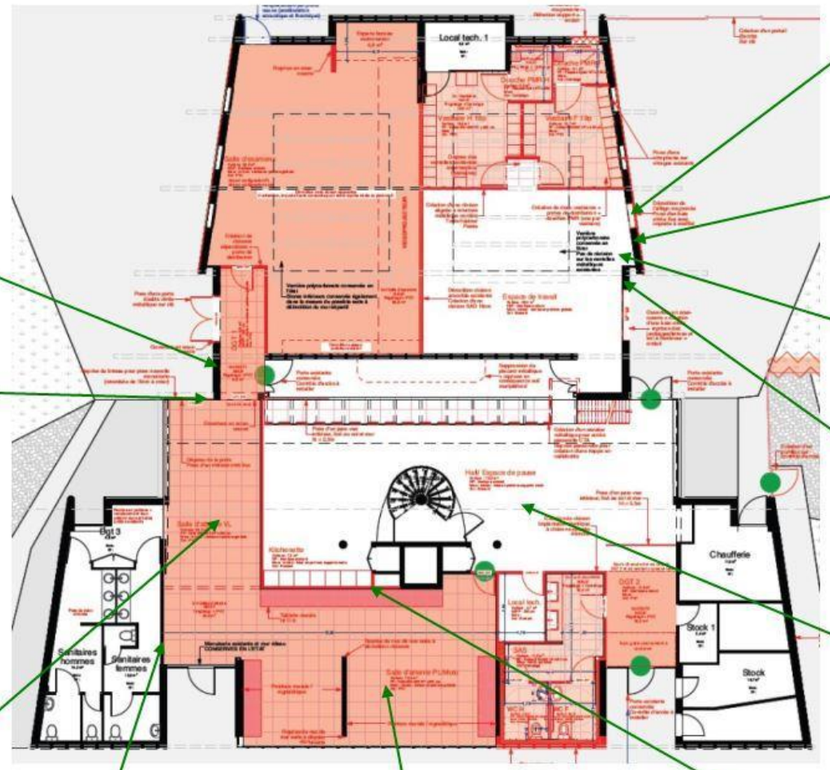
69800 ST PRIEST

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2026-12102

Date : 17/08/2026

Nom du plan : Plan de prélevement RDC n°01



Prelevement_012
Absence d'amiante
CEPC / RDC - Espace de travail
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Prelevement_010
Absence d'amiante
CEPC / RDC - Espace de travail
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Prelevement_009
Absence d'amiante
CEPC / RDC - Espace de travail
Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + C

Prelevement_011
Absence d'amiante
CEPC / RDC - Espace de travail
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Prelevement_013
Absence d'amiante
CEPC / RDC - Hall / Espace de pause
Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage +

Prelevement_018
Absence d'amiante
CEPC / RDC - DGT 1
Colle (faience, pate de verre, carrelage)

Prelevement_017
Absence d'amiante
CEPC / RDC - Salle d'attente VL
Colle de faïence

Prelevement_015
Absence d'amiante
CEPC / RDC - Salle d'attente PL/Moto
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Prelevement_016
Absence d'amiante
CEPC / RDC - Salle d'attente PL/Moto
Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Prelevement_014
Absence d'amiante
CEPC / RDC - Salle d'attente PL/Moto
Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Prelevement_019
Absence d'amiante
CEPC / RDC - Salle d'attente VL
Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage

Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : Cyril AIBAR

Adresse du bien :

Centre d'Examen des Permis de Conduire
29 Chemin de la Pierre Blanche

69800 ST PRIEST

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2026-12102

Date : 17/08/2026

Nom du plan : Plan de prélevement RDC n°02

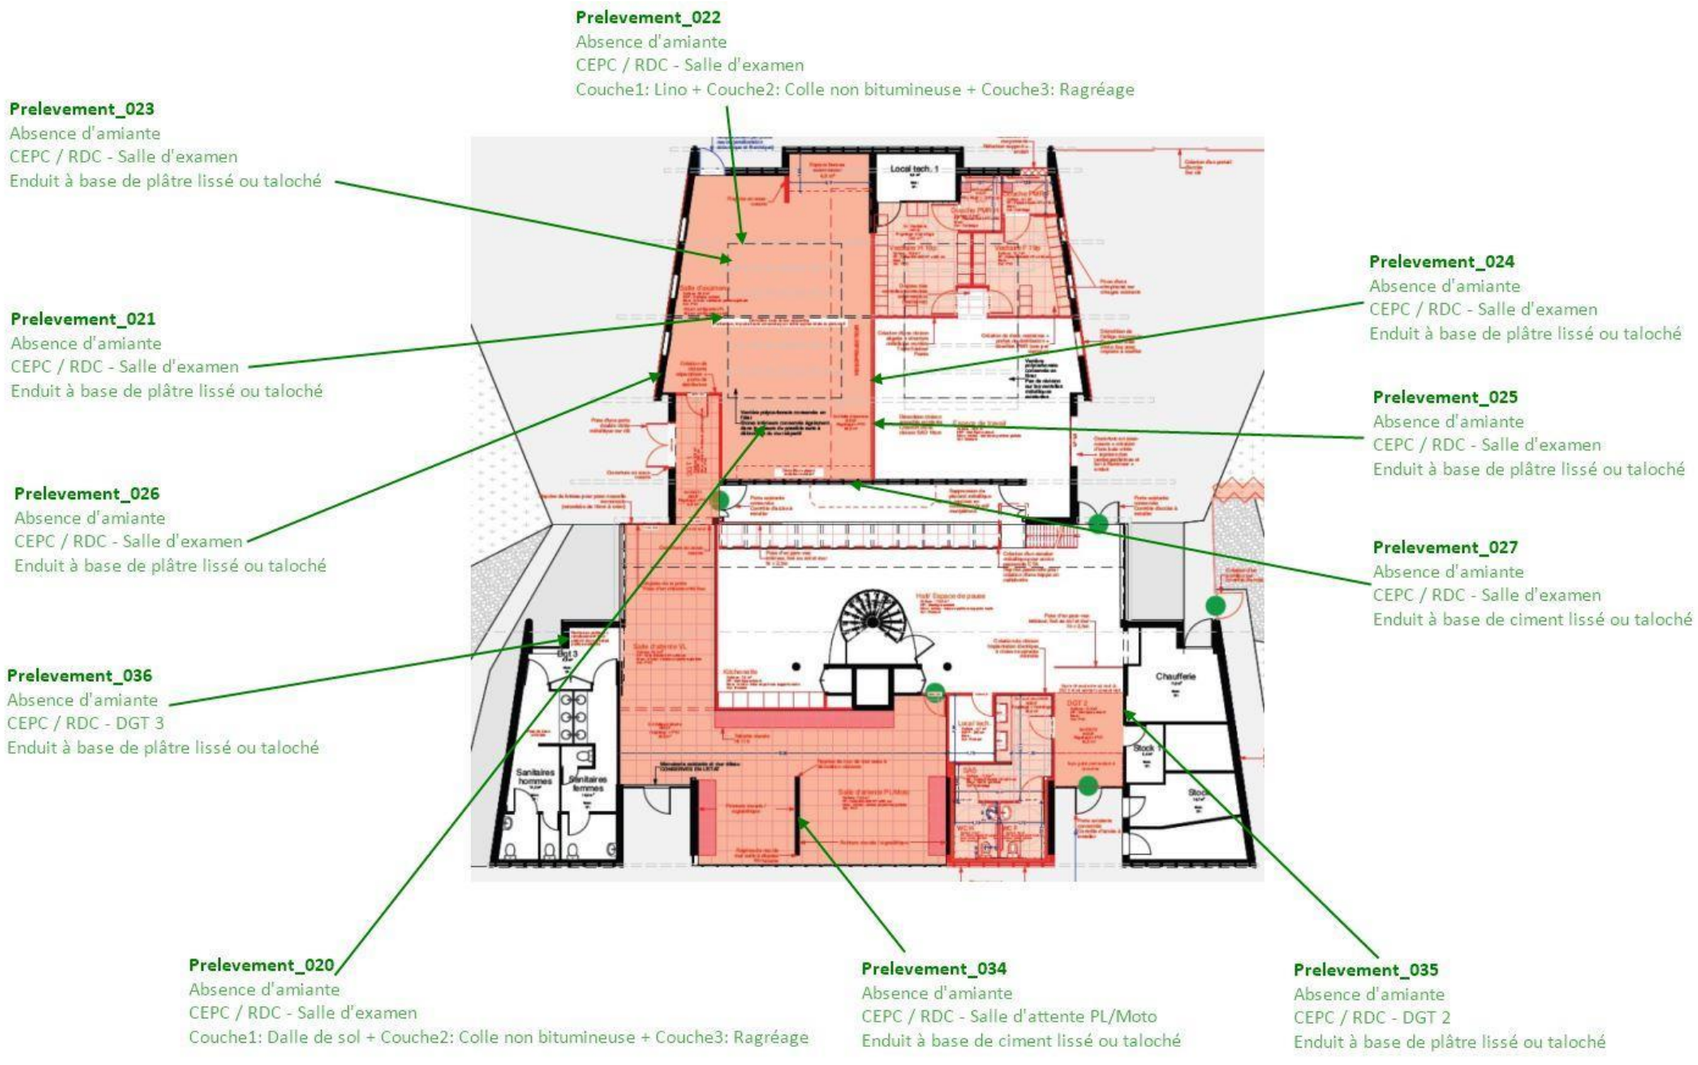


Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : Cyril AIBAR

Adresse du bien :

Centre d'Examen des Permis de Conduire
29 Chemin de la Pierre Blanche

69800 ST PRIEST

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2026-12102

Date : 17/08/2026

Nom du plan : Plan de prélevement R+1

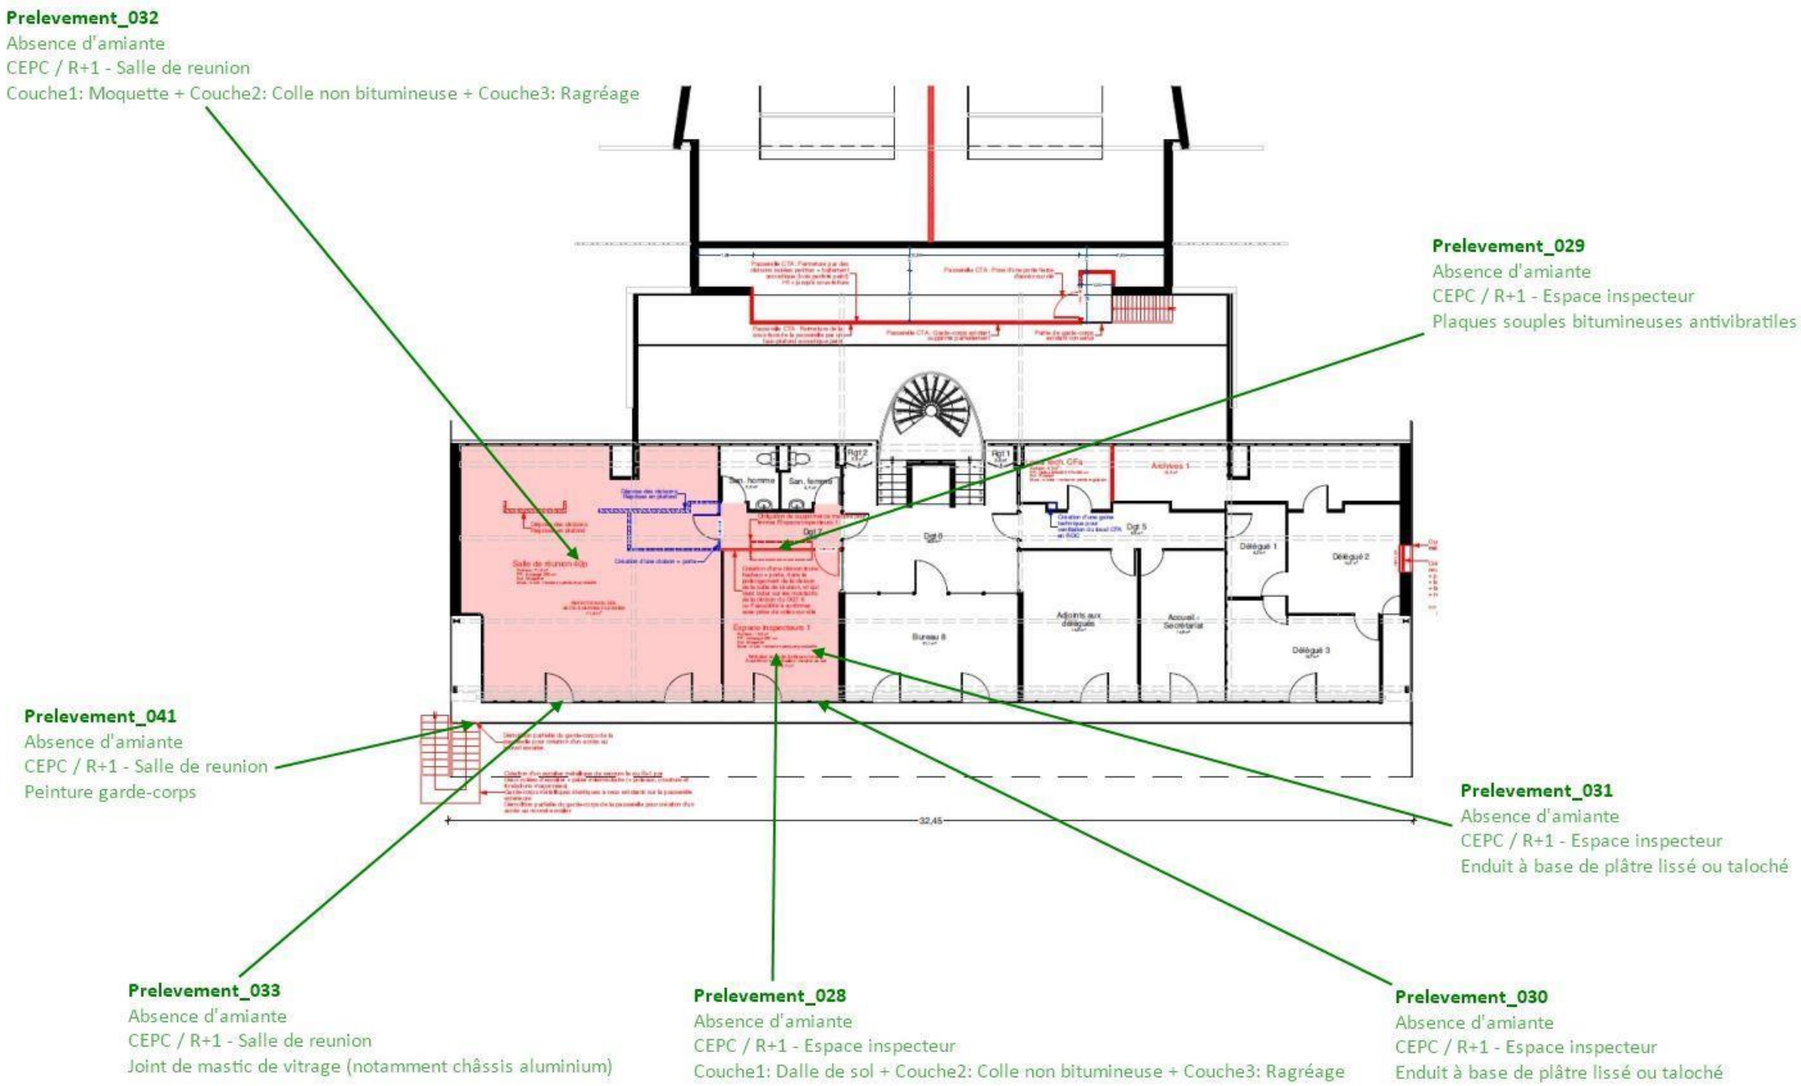


Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : Cyril AIBAR

Adresse du bien :

Centre d'Examen des Permis de Conduire
29 Chemin de la Pierre Blanche

69800 ST PRIEST

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2026-12102

Date : 17/08/2026

Nom du plan : Plan de prélevement RDC n°03

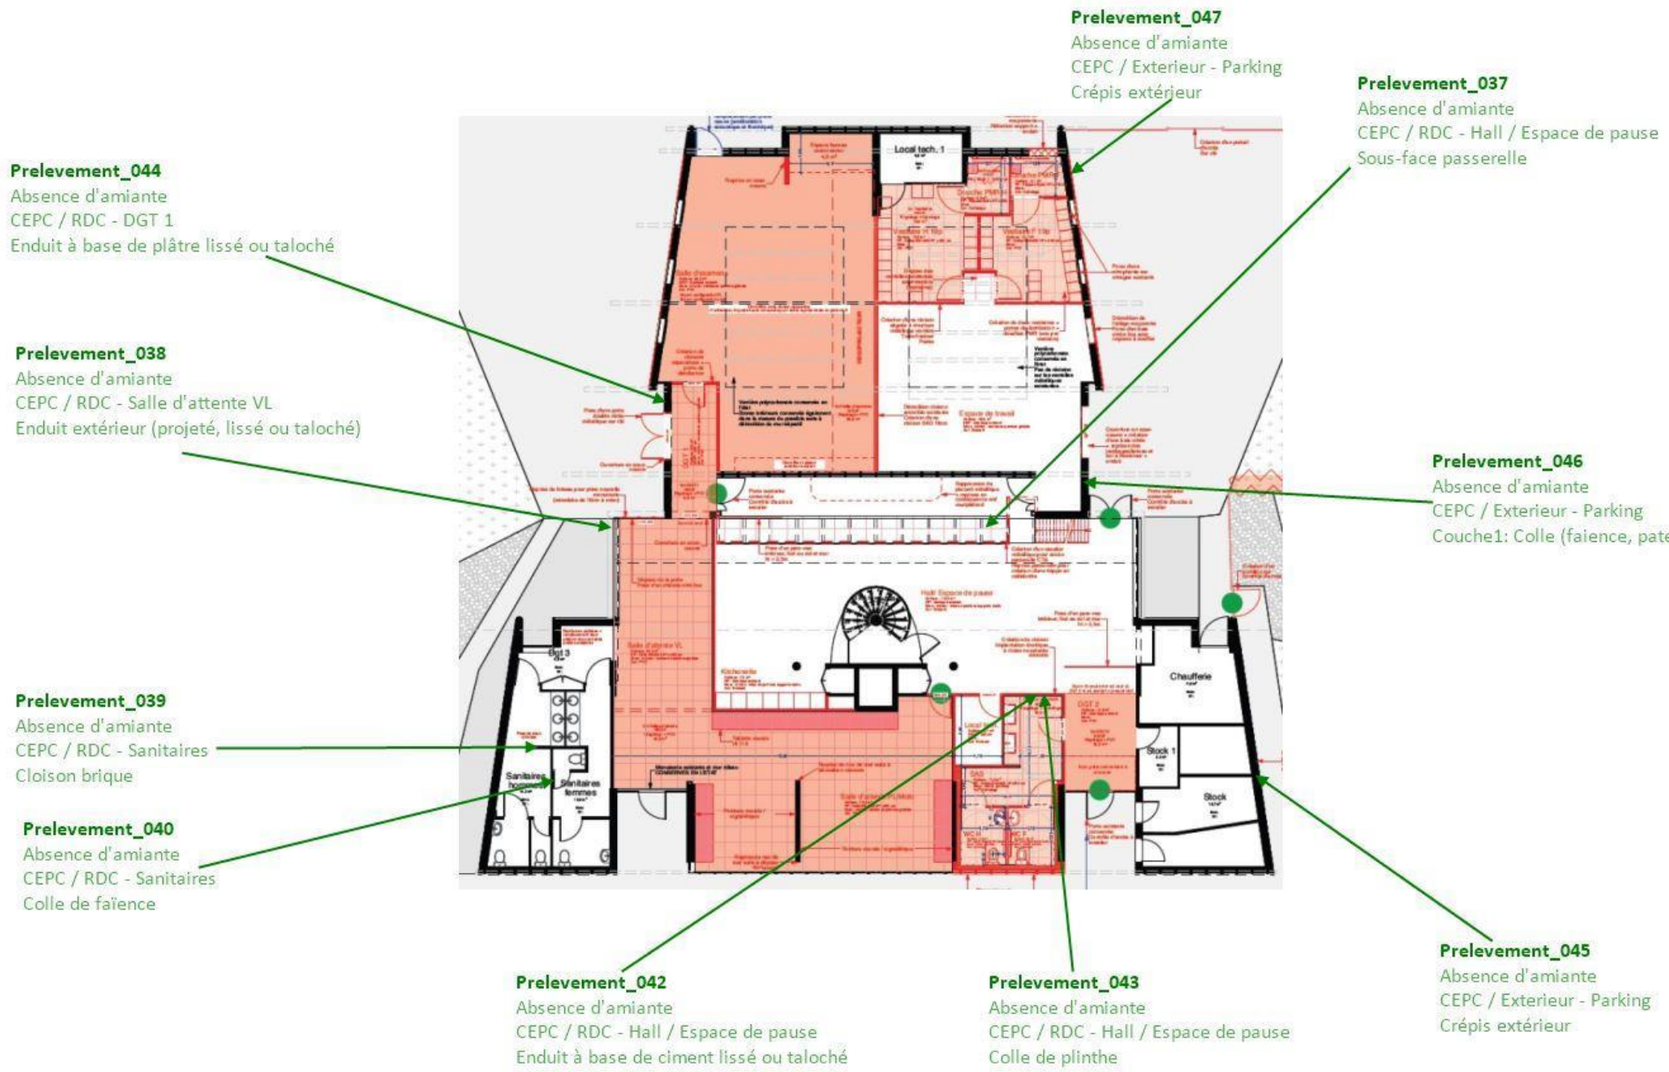


Planche (Croquis) de repérage Technique

Entreprise réalisant le repérage :

CDIM SAS

Rédacteur : Cyril AIBAR

Adresse du bien :

Centre d'Examen des Permis de Conduire
29 Chemin de la Pierre Blanche

69800 ST PRIEST

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2026-12102

Date : 17/08/2026

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO du prélèvement_001-Prelevement_001	CEPC / Exterieur - Parking	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voirie	Enrobé bitumineux des couches de voirie **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enrobé bitumineux des couches de voirie **Réf. laboratoire:** 26Y019144-001 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 2: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 3: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 4: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 5: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 6: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 7: Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (Calcination et attaque chimique et mécanique) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_001-Prelevement_002	CEPC / Exterieur - Parking	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voirie	Enrobé bitumineux des couches de voirie **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enrobé bitumineux des couches de voirie **Réf. laboratoire:** 26Y019144-002 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 2: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 3: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 4: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats	

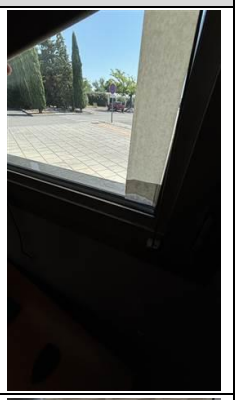
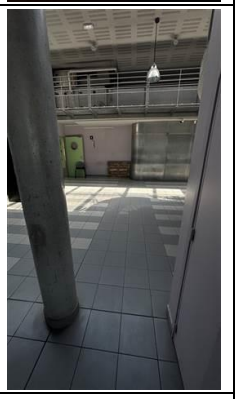
Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				(gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 5: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 6: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 7: Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (Calcination et attaque chimique et mécanique) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_001-Prelevement_003	CEPC / Exterieur - Parking	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voirie	Enrobé bitumineux des couches de voirie **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enrobé bitumineux des couches de voirie **Réf. laboratoire:** 26Y019144-003 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 2: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 3: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 4: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 5: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 6: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 7: Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (Calcination et attaque chimique et mécanique) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

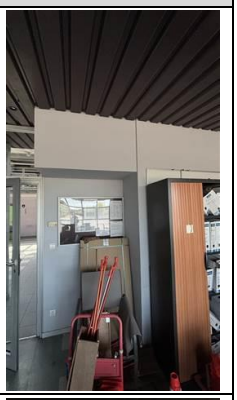
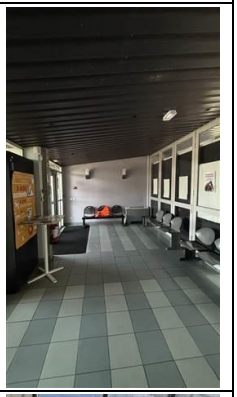
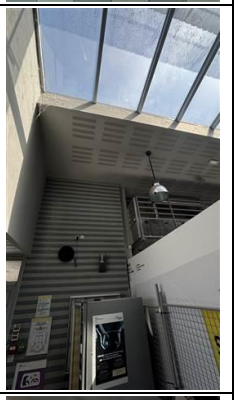
Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO du prélèvement_001-Prelevement_004	CEPC / Exterieur - Parking	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voirie	Enrobé bitumineux des couches de voirie **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enrobé bitumineux des couches de voirie **Réf. laboratoire:** 26Y019144-004 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 2: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 3: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 4: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 5: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 6: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 7: Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (Calcination et attaque chimique et mécanique) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_001-Prelevement_005	CEPC / Exterieur - Parking	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voirie	Enrobé bitumineux des couches de voirie **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enrobé bitumineux des couches de voirie **Réf. laboratoire:** 26Y019144-005 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 2: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 3: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 4: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 5: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique2)	

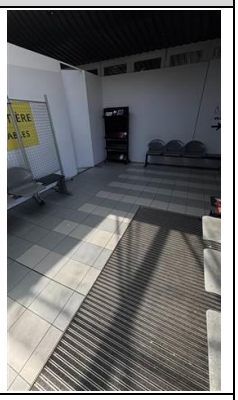
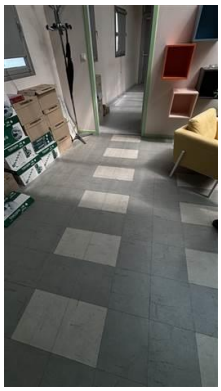
Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Couche 6: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 7: Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (Calcination et attaque chimique et mécanique) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_001-Prelevement_006	CEPC / Exterieur - Parking	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voirie	Enrobé bitumineux des couches de voirie **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enrobé bitumineux des couches de voirie **Réf. laboratoire:** 26Y019144-006 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 2: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 3: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 4: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 5: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 6: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 7: Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (Calcination et attaque chimique et mécanique) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_001-Prelevement_007	CEPC / Exterieur - Parking	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voirie	Enrobé bitumineux des couches de voirie **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enrobé bitumineux des couches de voirie **Réf. laboratoire:** 26Y019144-007 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 2: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 3: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats	

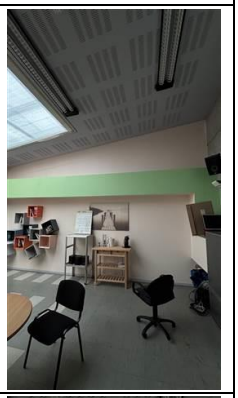
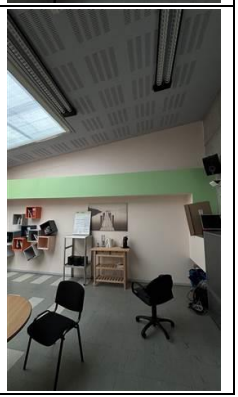
Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				(marron) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 4: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (marron) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 5: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 6: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 7: Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (Calcination et attaque chimique et mécanique) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_001-Prelevement_008	CEPC / Exterieur - Parking	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voirie	Enrobé bitumineux des couches de voirie **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enrobé bitumineux des couches de voirie **Réf. laboratoire:** 26Y019144-008 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 2: Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 3: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (marron) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 4: Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (marron) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 5: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 6: Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique) Couche 7: Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (Calcination et attaque chimique et mécanique) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO du prélèvement_002-Prelevement_009	CEPC / RDC - Espace de travail	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage **Réf. laboratoire:** 26Y019144-009 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) Couche 2: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_003-Prelevement_010	CEPC / RDC - Espace de travail	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** 26Y019144-010 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_004-Prelevement_011	CEPC / RDC - Espace de travail	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** 26Y019144-011 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type peinture (violet) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

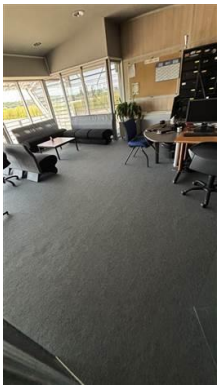
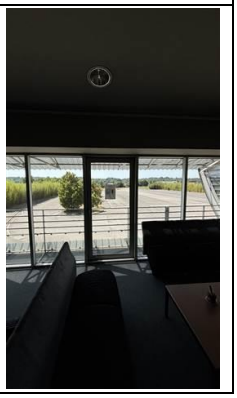
Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO du prélèvement_005-Prelevement_012	CEPC / RDC - Espace de travail	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) **Réf. laboratoire:** 26Y019144-012 **Commentaires Laboratoire:** Matériau souple de type joint (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_006-Prelevement_013	CEPC / RDC - Hall / Espace de pause	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage **Réf. laboratoire:** 26Y019144-013 **Commentaires Laboratoire:** Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_007-Prelevement_014	CEPC / RDC - Salle d'attente PL/Moto	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage **Réf. laboratoire:** 26Y019144-014 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) Couche 2: Matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

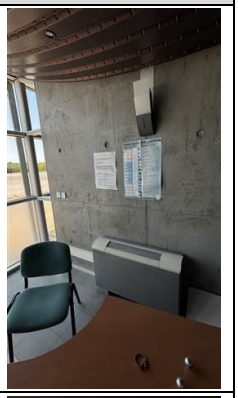
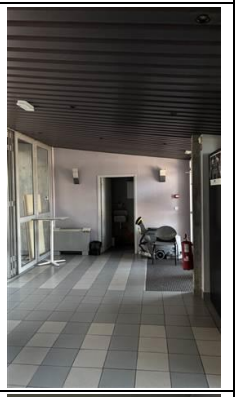
Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO du prélèvement_008-Prelevement_015	CEPC / RDC - Salle d'attente PL/Moto	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** 26Y019144-015 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_009-Prelevement_016	CEPC / RDC - Salle d'attente PL/Moto	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** 26Y019144-016 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (orange) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_010-Prelevement_017	CEPC / RDC - Salle d'attente VL	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Colle de faïence **Réf. laboratoire:** 26Y019144-017 **Commentaires Laboratoire:** Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_011-Prelevement_018	CEPC / RDC - DGT 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Colle (faience, pate de verre, carrelage)	Colle (faience, pate de verre, carrelage) **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Colle (faience, pate de verre, carrelage) **Réf. laboratoire:** 26Y019144-018 **Commentaires Laboratoire:** Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO du prélèvement_012-Prelevement_019	CEPC / RDC - Salle d'attente VL	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage **Réf. laboratoire:** 26Y019144-019 **Commentaires Laboratoire:** Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_013-Prelevement_020	CEPC / RDC - Salle d'examen	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage **Réf. laboratoire:** 26Y019144-020 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) Couche 2: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_014-Prelevement_021	CEPC / RDC - Salle d'examen	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** 26Y019144-021 **Commentaires Laboratoire:** Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (fibreux) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_015-Prelevement_022	CEPC / RDC - Salle d'examen	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Lino + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Couche1: Lino + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Couche1: Lino + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage **Réf. laboratoire:** 26Y019144-022 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) Couche 2: Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) en traces (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

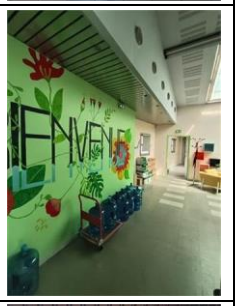
Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO du prélèvement_016-Prelevement_023	CEPC / RDC - Salle d'examen	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** 26Y019144-023 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces (Calcination et attaque chimique et mécanique1) Couche 2: Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 3: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_017-Prelevement_024	CEPC / RDC - Salle d'examen	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** 26Y019144-024 **Commentaires Laboratoire:** Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (fibreux) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_018-Prelevement_025	CEPC / RDC - Salle d'examen	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** 26Y019144-025 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO du prélèvement_019-Prelevement_026	CEPC / RDC - Salle d'examen	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** 26Y019144-026 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) Couche 2: Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 3: Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_020-Prelevement_027	CEPC / RDC - Salle d'examen	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** 26Y019144-027 **Commentaires Laboratoire:** Matériau semi-dur de type enduit (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_021-Prelevement_028	CEPC / R+1 - Espace inspecteur	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage **Réf. laboratoire:** 26Y019144-028 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 2: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_022-Prelevement_029	CEPC / R+1 - Espace inspecteur	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Plaques souples bitumineuses antivibratiles **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Plaques souples bitumineuses antivibratiles **Réf. laboratoire:** 26Y019144-029 **Commentaires Laboratoire:** Matériau souple bitumineux (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO du prélèvement_023-Prelevement_030	CEPC / R+1 - Espace inspecteur	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** 26Y019144-030 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_024-Prelevement_031	CEPC / R+1 - Espace inspecteur	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** 26Y019144-031 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_025-Prelevement_032	CEPC / R+1 - Salle de reunion	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage **Réf. laboratoire:** 26Y019144-032 **Commentaires Laboratoire:** Couche 1: Matériau souple fibreux de type moquette (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) Couche 2: Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_026-Prelevement_033	CEPC / R+1 - Salle de reunion	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) **Réf. laboratoire:** 26Y019144-033 **Commentaires Laboratoire:** Matériau souple de type joint (noir) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO du prélèvement_027-Prelevement_034	CEPC / RDC - Salle d'attente PL/Moto	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** 26Y019144-034 **Commentaires Laboratoire:** Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_028-Prelevement_035	CEPC / RDC - DGT 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** 26Y019144-035 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type brique (orange) (Calcination et attaque chimique et mécanique2) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_029-Prelevement_036	CEPC / RDC - DGT 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** 26Y019144-036 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_030-Prelevement_037	CEPC / RDC - Hall / Espace de pause	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Sous-face passerelle	Sous-face passerelle **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-face passerelle **Réf. laboratoire:** 26Y021985-001 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type peinture (cassant) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO du prélèvement_031-Prelevement_038	CEPC / RDC - Salle d'attente VL	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) **Réf. laboratoire:** 26Y021985-002 **Commentaires Laboratoire:** Matériau semi-dur de type enduit (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_032-Prelevement_039	CEPC / RDC - Sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Cloison brique	Cloison brique **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Cloison brique **Réf. laboratoire:** 26Y021985-003 **Commentaires Laboratoire:** Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type brique (rouge) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_033-Prelevement_040	CEPC / RDC - Sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Colle de faïence **Réf. laboratoire:** 26Y021985-004 **Commentaires Laboratoire:** Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_034-Prelevement_041	CEPC / R+1 - Salle de reunion	8 - Équipements divers et accessoires	Peinture garde-corps	Peinture garde-corps **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Peinture garde-corps **Réf. laboratoire:** 26Y021985-005 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type peinture (friable) (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_035-Prelevement_042	CEPC / RDC - Hall / Espace de pause	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** 26Y021985-006 **Commentaires Laboratoire:** Matériau dur de type béton (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO du prélèvement_036-Prelevement_043	CEPC / RDC - Hall / Espace de pause	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Colle de plinthe **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Colle de plinthe **Réf. laboratoire:** 26Y021985-007 **Commentaires Laboratoire:** Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_037-Prelevement_044	CEPC / RDC - DGT 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** 26Y021985-008 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type peinture (cassant) (gris) (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_038-Prelevement_045	CEPC / Exterieur - Parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Crépis extérieur	Crépis extérieur **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Crépis extérieur **Réf. laboratoire:** 26Y021985-009 **Commentaires Laboratoire:** Matériau semi-dur de type ciment (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_039-Prelevement_046	CEPC / Exterieur - Parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Couche1: Colle (faience, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faience, pate de verre, carrelage)	Couche1: Colle (faience, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faience, pate de verre, carrelage) **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Couche1: Colle (faience, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faience, pate de verre, carrelage) **Réf. laboratoire:** 26Y021985-010 **Commentaires Laboratoire:** Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO du prélèvement_040-Prelevement_047	CEPC / Exterieur - Parking	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Crépis extérieur	Crépis extérieur **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Crépis extérieur **Réf. laboratoire:** 26Y021985-011 **Commentaires Laboratoire:** Matériau semi-dur de type ciment (gris) (Calcination et attaque chimique et mécanique1) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Copie des rapports d'essais :

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

CDIM
Redwane HAMADENE
15 Chemin de Malacher
38240 MEYLAN

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-032722-01 — Date d'émission de rapport : 08/07/2026 21:17 — Page1/16
Dossier N° : 26Y019144 — Date de réception : 07/07/2026 — Date d'analyse : 07/07/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102

Une analyse d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) a été également prise en compte et les résultats seront annexés lors d'un second envoi qui fera l'objet d'une version amendée et complétée du présent rapport.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	Prelevement_001 - 10 - Amenagements, voiries et reseaux divers - Voiries - Enrobe bitumineux des couches de voirie - Enrobe bitumineux des couches de voirie - CEPC / Exterieur - Parking	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris), (noir)	**MOLP** * / FS4F	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris), (noir)	**MET** * / BRZ8	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	**MET** * / BRZ8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	Prelevement_002 - 10 - Amenagements, voiries et reseaux divers - Voiries - Enrobe bitumineux des couches de voirie - Enrobe bitumineux des couches de voirie - CEPC / Exterieur - Parking	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris), (noir)	**MOLP** * / FS4F	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris), (noir)	**MET** * / BRZ8	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-032722-01 | Date d'émission de rapport : 08/07/2026 21:17 | Page2/16
Dossier N° : 26Y019144 | Date de réception : 07/07/2026 | Date d'analyse : 07/07/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / BRZ8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	Prelevement_003 - 10 - Amenagements, voiries et reseaux divers - Voiries - Enrobe bitumineux des couches de voirie - Enrobe bitumineux des couches de voirie - CEPC / Exterieur - Parking	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris), (noir)	MOLP * / FS4F	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris), (noir)	MET * / BRZ8	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / BRZ8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	Prelevement_004 - 10 - Amenagements, voiries et reseaux divers - Voiries - Enrobe bitumineux des couches de voirie - Enrobe bitumineux des couches de voirie - CEPC / Exterieur - Parking	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris), (noir)	MOLP * / FS4F	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris), (noir)	MET * / E6YE	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-032722-01 | Date d'émission de rapport : 08/07/2026 21:17 | Page3/16
Dossier N° : 26Y019144 | Date de réception : 07/07/2026 | Date d'analyse : 07/07/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	Prelevement_005 - 10 - Amenagements, voiries et reseaux divers - Voiries - Enrobe bitumineux des couches de voirie - Enrobe bitumineux des couches de voirie - CEPC / Exterieur - Parking	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP * / FS4F	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET * / E6YE	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	Prelevement_006 - 10 - Amenagements, voiries et reseaux divers - Voiries - Enrobe bitumineux des couches de voirie - Enrobe bitumineux des couches de voirie - CEPC / Exterieur - Parking	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP * / FS4F	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET * / E6YE	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-032722-01 | Date d'émission de rapport : 08/07/2026 21:17 | Page4/16
Dossier N° : 26Y019144 | Date de réception : 07/07/2026 | Date d'analyse : 07/07/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	Prelevement_007 - 10 - Amenagements, voiries et reseaux divers - Voiries - Enrobe bitumineux des couches de voirie - Enrobe bitumineux des couches de voirie - CEPC / Exterieur - Parking	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris), (marron)	MOLP * / FS4F	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (gris), (marron)	MET * / E6YE	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	Prelevement_008 - 10 - Amenagements, voiries et reseaux divers - Voiries - Enrobe bitumineux des couches de voirie - Enrobe bitumineux des couches de voirie - CEPC / Exterieur - Parking	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (marron), (noir)	MOLP * / FS4F	6 / 6 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (blanc), (marron), (noir)	MET * / BRZ8	3 / 6 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-032722-01 — Date d'émission de rapport : 08/07/2026 21:17 — Page5/16
Dossier N° : 26Y019144 — Date de réception : 07/07/2026 — Date d'analyse : 07/07/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / BRZ8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	Prelevement_009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - CEPC / RDC - Espace de travail	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	Prelevement_010 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - CEPC / RDC - Espace de travail	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-032722-01 — Date d'émission de rapport : 08/07/2026 21:17 — Page6/16
Dossier N° : 26Y019144 — Date de réception : 07/07/2026 — Date d'analyse : 07/07/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	Prelevement_011 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - CEPC / RDC - Espace de travail	Matériau de type peinture (violet) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	Prelevement_012 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - CEPC / RDC - Espace de travail	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	Prelevement_013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - CEPC / RDC - Hall / Espace de pause	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-032722-01 — Date d'émission de rapport : 08/07/2026 21:17 — Page7/16
Dossier N° : 26Y019144 — Date de réception : 07/07/2026 — Date d'analyse : 07/07/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	Prelevement_014 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - CEPC / RDC - Salle d'attente PL/Moto	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	Prelevement_015 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - CEPC / RDC - Salle d'attente PL/Moto	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	Prelevement_016 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - CEPC / RDC - Salle d'attente PL/Moto	Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (orange)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-032722-01 | Date d'émission de rapport : 08/07/2026 21:17 | Page8/16
Dossier N° : 26Y019144 | Date de réception : 07/07/2026 | Date d'analyse : 07/07/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	Prelevement_017 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faience - Colle de faience - CEPC / RDC - Salle d'attente VL	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	Prelevement_018 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Colle (faience, pate de verre carrelage) - Colle (faience, pate de verre carrelage) - CEPC / RDC - DGT 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	Prelevement_019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragreage - CEPC / RDC - Salle d'attente VL	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-032722-01 — Date d'émission de rapport : 08/07/2026 21:17 — Page9/16
Dossier N° : 26Y019144 — Date de réception : 07/07/2026 — Date d'analyse : 07/07/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	Prelevement_020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - CEPC / RDC - Salle d'examen	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
021 (1)	Prelevement_021 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - CEPC / RDC - Salle d'examen	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (fibreux)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	Prelevement_022 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Lino + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Lino + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - CEPC / RDC - Salle d'examen	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-032722-01 — Date d'émission de rapport : 08/07/2026 21:17 — Page10/16
Dossier N° : 26Y019144 — Date de réception : 07/07/2026 — Date d'analyse : 07/07/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	Prelevement_023 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - CEPC / RDC - Salle d'examen	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces(i)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / FS4F	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
024	Prelevement_024 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - CEPC / RDC - Salle d'examen	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (fibreux)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
025	Prelevement_025 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - CEPC / RDC - Salle d'examen	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-032722-01 | Date d'émission de rapport : 08/07/2026 21:17 | Page11/16
Dossier N° : 26Y019144 | Date de réception : 07/07/2026 | Date d'analyse : 07/07/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	Prelevement_026 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - CEPC / RDC - Salle d'examen	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / FS4F	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
027	Prelevement_027 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - CEPC / RDC - Salle d'examen	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / UUD4	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-032722-01 | Date d'émission de rapport : 08/07/2026 21:17 | Page12/16
Dossier N° : 26Y019144 | Date de réception : 07/07/2026 | Date d'analyse : 07/07/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	Prelevement_028 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - CEPC / R+1 - Espace inspecteur	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	Prelevement_029 - 8 - Equipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et eviers metalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - CEPC / R+1 - Espace inspecteur	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
030	Prelevement_030 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - CEPC / R+1 - Espace inspecteur	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-032722-01 | Date d'émission de rapport : 08/07/2026 21:17 | Page13/16
Dossier N° : 26Y019144 | Date de réception : 07/07/2026 | Date d'analyse : 07/07/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	Prelevement_031 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - CEPC / R+1 - Espace inspecteur	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
032	Prelevement_032 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Moquette + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - CEPC / R+1 - Salle de reunion	Matériau souple fibreux de type moquette (gris)	MET * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
033	Prelevement_033 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - CEPC / R+1 - Salle de reunion	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-032722-01 | Date d'émission de rapport : 08/07/2026 21:17 | Page14/16
Dossier N° : 26Y019144 | Date de réception : 07/07/2026 | Date d'analyse : 07/07/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	Prelevement_034 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - CEPC / RDC - Salle d'attente PL/Moto	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
035	Prelevement_035 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - CEPC / RDC - DGT 2	Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type brique (orange)(ii)	MET * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
036	Prelevement_036 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - CEPC / RDC - DGT 3	Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / E6YE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-032722-01 | Date d'émission de rapport : 08/07/2026 21:17 | Page15/16
Dossier N° : 26Y019144 | Date de réception : 07/07/2026 | Date d'analyse : 07/07/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO84179**) en vue d'une identification de fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725**) en vue d'une identification de fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050** et **IMA** « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.
Le « - » indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Dans le cadre des essais appliqués au composant de l'échantillon susceptible de contenir de l'amiante délibérément ajouté, l'analyse par microscopie électronique en transmission (MET) est réalisée à partir de trois prises d'essai regroupées en une seule préparation et une grille (indication : MET 1/1). Dans le cadre des essais appliqués à la partie de l'échantillon susceptible de contenir de l'amiante naturellement présent, chaque préparation MET donne lieu à deux grilles.
NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-032722-01 | Date d'émission de rapport : 08/07/2026 21:17 | Page16/16
Dossier N° : 26Y019144 | Date de réception : 07/07/2026 | Date d'analyse : 07/07/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102



André TREMELLAT
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 Saint-Etienne, FRANCE
Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1591
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

CDIM
Redwane HAMADENE
15 Chemin de Malacher
38240 MEYLAN

Notre référence : AR-26-SG-037790-01

Numéro de dossier : 26Y021985
Référence de dossier : Dossier: 2026-12102

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26Y021985-001 - Référence *Prelevement_037 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Sous-face passerelle - Sous-face passerelle - CEPC / RDC - Hall / Espace de pause*, prélevé par vos soins, et analysé par DPA Analyses pour le Batiment Marseille

- N° 26Y021985-002 - Référence *Prelevement_038 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - CEPC / RDC - Salle d'attente VL*, prélevé par vos soins, et analysé par DPA Analyses pour le Batiment Marseille

- N° 26Y021985-003 - Référence *Prelevement_039 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Cloison brique - Cloison brique - CEPC / RDC - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par DPA Analyses pour le Batiment Marseille

- N° 26Y021985-004 - Référence *Prelevement_040 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faience - Colle de faience - CEPC / RDC - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par DPA Analyses pour le Batiment Marseille

- N° 26Y021985-005 - Référence *Prelevement_041 - 8 - Equipements divers et accessoires - Peinture garde-corps - Peinture garde-corps - CEPC / R+1 - Salle de reunion*, prélevé par vos soins, et analysé par DPA Analyses pour le Batiment Marseille

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26Y021985-006 - Référence *Prelevement_042 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - CEPC / RDC - Hall / Espace de pause*, prélevé par vos soins, et analysé par DPA Analyses pour le Batiment Marseille

- N° 26Y021985-007 - Référence *Prelevement_043 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe - Colle de plinthe - CEPC / RDC - Hall / Espace de pause*, prélevé par vos soins, et analysé par DPA Analyses pour le Batiment Marseille

- N° 26Y021985-008 - Référence *Prelevement_044 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - CEPC / RDC - DGT 1*, prélevé par vos soins, et analysé par DPA Analyses pour le Batiment Marseille

- N° 26Y021985-009 - Référence *Prelevement_045 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Crepis exterieur - Crepis exterieur - CEPC / Exterieur - Parking*, prélevé par vos soins, et analysé par DPA Analyses pour le Batiment Marseille

- N° 26Y021985-010 - Référence *Prelevement_046 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Colle (faience, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faience, pate de verre, carrelage) - Couche1: Colle (faience, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faience, pate de verre, carrelage) - CEPC / Exterieur - Parking*, prélevé par vos soins, et analysé par DPA Analyses pour le Batiment Marseille

- N° 26Y021985-011 - Référence *Prelevement_047 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Crepis exterieur - Crepis exterieur - CEPC / Exterieur - Parking*, prélevé par vos soins, et analysé par DPA Analyses pour le Batiment Marseille

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

DPA Analyses pour le Bâtiment Marseille

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD-EST SAS
REFERENT SOUS TRAITANT
EUROFINS ABSE
2 rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-GI-004859-01 — Date d'émission de rapport : 12/08/2026 11:46 — Page1/6
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GI003698 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y021985
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026 — Date de réception : 06/08/2026
Date d'analyse : 10/08/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26Y021985-001 - Prelevement_037 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Sous-face passerelle - Sous-face passerelle - CEPC / RDC - Hall / Espace de pause	Matériau de type peinture (cassant) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / SIAT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	26Y021985-002 - Prelevement_038 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - CEPC / RDC - Salle d''attente VL	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / SIAT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

DPA Analyses pour le Bâtiment Marseille
Lieu-dit La Sulpière ,1 Rue de la Vallée Verte (Bâtiment Bourbon)
13011 Marseille, FRANCE
Site Web: https://linktr.ee/DPA.prelevement.analyses
S.A.S. au capital de 20 000 € 991 375 627 RCS Nantes SIRET 991 375 627 00015 TVA F FR96991375627 APE 7120B
Siège social : DPA analyses pour le Bâtiment Marseille Rue Adolphe Bobierre 44300 Nantes

ACCREDITATION N° 1- 10039
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

DPA Analyses pour le Bâtiment Marseille

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-GI-004859-01 — Date d'émission de rapport : 12/08/2026 11:46 — Page2/6
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GI003698 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y021985
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026 — Date de réception : 06/08/2026
Date d'analyse : 10/08/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	26Y021985-003 - Prelevement_039 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Cloison brique - Cloison brique - CEPC / RDC - Sanitaires	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type brique (rouge)	MET * / SIAT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	26Y021985-004 - Prelevement_040 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faience - Colle de faience - CEPC / RDC - Sanitaires	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / SIAT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	26Y021985-005 - Prelevement_041 - 8 - Equipements divers et accessoires - Peinture garde-corps - Peinture garde-corps - CEPC / R+1 - Salle de reunion	Matériau de type peinture (friable) (blanc)	MET * / SIAT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

DPA Analyses pour le Bâtiment Marseille
Lieu-dit La Sulpière ,1 Rue de la Vallée Verte (Bâtiment Bourbon)
13011 Marseille, FRANCE
Site Web: https://linktr.ee/DPA.prelevement.analyses
S.A.S. au capital de 20 000 € 991 375 627 RCS Nantes SIRET 991 375 627 00015 TVA F FR96991375627 APE 7120B
Siège social : DPA analyses pour le Bâtiment Marseille Rue Adolphe Bobierre 44300 Nantes

ACCREDITATION N° 1- 10039
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

DPA Analyses pour le Bâtiment Marseille

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-GI-004859-01 — Date d'émission de rapport : 12/08/2026 11:46 — Page3/6
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GI003698 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y021985
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026 — Date de réception : 06/08/2026
Date d'analyse : 10/08/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	26Y021985-006 - Prelevement_042 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - CEPC / RDC - Hall / Espace de pause	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / SIAT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	26Y021985-007 - Prelevement_043 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe - Colle de plinthe - CEPC / RDC - Hall / Espace de pause	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / SIAT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	26Y021985-008 - Prelevement_044 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - CEPC / RDC - DGT 1	Matériau de type peinture (cassant) (gris) (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / SIAT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

DPA Analyses pour le Bâtiment Marseille
Lieu-dit La Sulpière ,1 Rue de la Vallée Verte (Bâtiment Bourbon)
13011 Marseille, FRANCE
Site Web: https://linktr.ee/DPA.prelevement.analyses
S.A.S. au capital de 20 000 € 991 375 627 RCS Nantes SIRET 991 375 627 00015 TVA F FR96991375627 APE 7120B
Siège social : DPA analyses pour le Bâtiment Marseille Rue Adolphe Bobierre 44300 Nantes

ACCREDITATION N° 1- 10039
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

DPA Analyses pour le Bâtiment Marseille

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-GI-004859-01 — Date d'émission de rapport : 12/08/2026 11:46 — Page4/6
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GI003698 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y021985
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026 — Date de réception : 06/08/2026
Date d'analyse : 10/08/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	26Y021985-009 - Prelevement_045 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Crepis exterieur - Crepis exterieur - CEPC / Exterieur - Parking	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / SIAT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	26Y021985-010 - Prelevement_046 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Colle (faience, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faience, pate de verre, carrelage) - Couche1: Colle (faience, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faience, pate de verre, carrelage) - CEPC / Exterieur - Parking	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / SIAT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

DPA Analyses pour le Bâtiment Marseille
Lieu-dit La Sulpière ,1 Rue de la Vallée Verte (Bâtiment Bourbon)
13011 Marseille, FRANCE
Site Web: https://linktr.ee/DPA.prelevement.analyses
S.A.S. au capital de 20 000 € 991 375 627 RCS Nantes SIRET 991 375 627 00015 TVA F FR96991375627 APE 7120B
Siège social : DPA analyses pour le Bâtiment Marseille Rue Adolphe Bobierre 44300 Nantes

ACCREDITATION N° 1- 10039
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

DPA Analyses pour le Bâtiment Marseille

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-GI-004859-01 — Date d'émission de rapport : 12/08/2026 11:46 — Page5/6
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GI003698 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y021985
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026 — Date de réception : 06/08/2026
Date d'analyse : 10/08/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	26Y021985-011 - Prelevement_047 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Crepis exterieur - Crepis exterieur - CEPC / Exterieur - Parking	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** * / SIAT	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**procédure LAB/TEC/PR/001**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection." ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Lorsque des fibres sont détectées optiquement dans des matériaux ou produits contenant de l'amiante ajouté (cas 1 de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié), un essai MOLP est systématiquement réalisé. Seuls les résultats conclusifs MOLP sont mentionnés. Pour les matériaux ou produits bruts et/ou manufacturés contenant naturellement de l'amiante (cas 2 et 3), les essais MOLP systématiquement réalisés et conclusifs sont également indiqués. Dans ces cas, La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon les parties pertinentes de la norme HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

DPA Analyses pour le Bâtiment Marseille
Lieu-dit La Sulpière ,1 Rue de la Vallée Verte (Bâtiment Bourbon)
13011 Marseille, FRANCE
Site Web: https://linktr.ee/DPA.prelevement.analyses
S.A.S. au capital de 20 000 € 991 375 627 RCS Nantes SIRET 991 375 627 00015 TVA F FR96991375627 APE 7120B
Siège social : DPA analyses pour le Bâtiment Marseille Rue Adolphe Bobierre 44300 Nantes

ACCREDITATION N° 1- 10039
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

DPA Analyses pour le Bâtiment Marseille

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-GI-004859-01 | Date d'émission de rapport : 12/08/2026 11:46 | Page6/6
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26GI003698 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y021985
Reçu au laboratoire le : 07/08/2026 | Date de réception : 06/08/2026
Date d'analyse : 10/08/2026
Référence dossier Client:Dossier: 2026-12102

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.



Eden LAMBERT
Technicien(ne) de Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

DPA Analyses pour le Bâtiment Marseille
Lieu-dit La Sulpière ,1 Rue de la Vallée Verte (Bâtiment Bourbon)
13011 Marseille, FRANCE
Site Web: https://linktr.ee/DPA.prelevement.analyses
S.A.S. au capital de 20 000 € 991 375 627 RCS Nantes SIRET 991 375 627 00015 TVA F FR96991375627 APE 7120B
Siège social : DPA analyses pour le Bâtiment Marseille Rue Adolphe Bobierre 44300 Nantes

ACCREDITATION N°
1- 10039
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Néant	-		

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entrainer rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :
- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc…) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc…

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
   a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
   b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
   a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
   c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
   Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour

éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents

Votre Assurance
- RC PRESTATAIRES

Assurance et Banque

ATTESTATION

SAS CDIM
122 AV DU VERCORS
38600 FONTAINE FR

COURTIER
VD ASSOCIES
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 56 30 95 75
Fax : 08 97 50 56 06
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR
Portefeuille : 0201478984

Vos références :
Contrat n° 10272640004
Client n° 0641460620

AXA France IARD, atteste que : **SAS CDIM**
122 AV DU VERCORS
38600 FONTAINE FR

Est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10272640004 ayant pris effet le 01/04/2023.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité civile** pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE,

TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

AMIANTE :
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION Y COMPRIS SUR TERRAINS ET ROCHES AMIANTIFERES
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES.
PLOMB :
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
DIAGNOSTIC TERMITES/ INFORMATION SUR LA PRESENTE D'UN RISQUE DE MERULES / ETAT PARASITAIRE (VRILLETTES, LYCTUS, MERULE ET AUTRES).
MESURES :
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS
AUTRES :
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES ET POLLUTION (ERP)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE), TOUS TYPES DE BATIMENTS.

1D0526201907I0

DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS
DIAGNOSTIC POLLUTION DES SOLS ET RECHERCHE DE METAUX LOURDS
PRELEVEMENTS D'AIRS ET MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE (SOUS TRAITEES)
BUILDING INFORMATION MODELING : PRISE DE MESURES, RELEVES DE COTES ET REALISATION DE PLANS SUR BATIMENTS EXISTANTS SANS INTERPRETATION DE DONNEES NI PRECONISATION
GESTION POUR LE COMPTE DE TIERS DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE ET DES DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES AMIANTE ET PLOMB (EXTERNALISATION DES DIAGNOSTICS VIA LA PLATEFORME EDT OU BAT IN BOX)
AUDIT ENERGETIQUE réalisé dans le cadre de la Loi Climat et Résilience n°2021-1104 du 22/08/2021 ; A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATIONS DE LOUAGE D'OUVRAGE OU DE MAITRISE D'ŒUVRE RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE.

La garantie Tous dommages relevant de l'obligation d'assurance / Responsabilité civile Professionnelle s'exerce à concurrence de 1.500.000€ par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/07/2025 au 01/07/2026 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à LE BOUSCAT le 1ER JUILLET 2025
LA COMPAGNIE PAR DELEGATION

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS : 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

QUALIT' COMPÉTENCES CERTIFICATIONS

Numéro d'accréditation 4-0598
Portée disponible sur www.cofrac.fr

WI.CERT
« CERTIFICATION DE COMPETENCES
«Version 06»

Décerné à : **AIBAR CYRIL** Sous le numéro : **C2020-SE10-014**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE **(SANS MENTION)**	**Du 07/01/2021 Au 06/01/2028**
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE **(MENTION)**	**X**
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	**Du 07/01/2021 Au 06/01/2028**
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	**Du 18/11/2020 Au 17/11/2027**
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	**Du 07/01/2021 Au 06/01/2028**
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS **(SANS MENTION)**	**Du 18/11/2020 Au 17/11/2027**
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS **(MENTION)**	**X**
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	**Du 18/11/2020 Au 17/11/2027**
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	**X**

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis;
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 25 mars 2019.

Délivré à Thionville, le 07/01/2021
Par WI.CERT
Responsable de certification

WI.CERT

Wi.Cert - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com;
SARL au capital de 7500 Euros – RCS de Thionville – *Code* APE / *NAF*, 7120B N°SIRET 82885893600010

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible