ACT DIAG IMMO HSI CENTRE NORMANDIE
8 Bis rue Daniel Mayer
37100 TOURS

Dossier de diagnostics techniques

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Référence AMITRAV-E8685277-2601 19 juin 2026

Bien	ERP catégorie 1 à 4
Adresse	49 BOULEVARD GENERAL VANIER 14000 CAEN
Propriétaire	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES CALVADOS 8 Avenue du 6 Juin 14000 CAEN
Demandeur	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES CALVADOS 8 Avenue du 6 Juin 14000 CAEN

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Visité le 02/03/2026, 12/05/2026 par GUILLAUME COCHIN

Ce rapport original ne peut être reproduit sans notre autorisation et ne peut être utilisé de façon partielle.
Il est rappelé l'obligation faite au propriétaire de l'immeuble concerné par la mission de repérage, de conservation et de transmission de ce rapport conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Sommaire

Sommaire	2
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux	3
A. Informations générales	3
B. Cachet du diagnostiqueur	3
C. Programme de travaux	5
D. Conclusion(s)	5
E. Conditions de réalisation du repérage	6
F. Rapports précédents	7
G. Résultats détaillés du repérage	7
H. Déroulement du repérage	16
I. Éléments d'information	17
Annexe 1. Fiches d'identification et de cotation	18
Annexe 2. Croquis	27
Annexe 3. PV d'analyses	29
Annexe 4. Recommandations générales de sécurité	51
Annexe 5. Certificat de qualification	53
Annexe 6. Attestations d'assurance et sur l'honneur	54
Annexe 7. Autres documents	62

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Article R.4412-97 du code du travail modifié par le décret n°2017-899 du 9 mai 2017; Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis; Norme NF X 46-020 d'août 2017

A Informations générales

A.1 Désignation du bâtiment

Type de bien	ERP catégorie 1 à 4
Nom	CENTRE SOCIO-CULTUREL PIERRE HEUZE
Adresse	49 BOULEVARD GENERAL VANIER 14000 CAEN
Propriété de	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES CALVADOS 8 Avenue du 6 Juin 14000 CAEN

A.2 Désignation du donneur d'ordre

Nom	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES CALVADOS
Adresse	8 Avenue du 6 Juin 14000 CAEN
Qualité	

A.3 Exécution de la mission

Rapport n°	AMITRAV-E8685277-2601
Repérage réalisé le	02/03/2026, 12/05/2026
Par	GUILLAUME COCHIN
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par	ICERT Parc Edonia - Bât. G Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE
Numéro de certification de validation	CPDI4544
Date d'obtention	5 avril 2023
Date d'émission du rapport	19 juin 2026
Laboratoire d'analyses	DPA Analyses pour le Batiment Toulouse
Numéro d'accréditation du laboratoire	1-10029
Adresse du laboratoire	34, chemin de l'Échut 31770 COLOMIERS
Organisme d'assurance professionnelle	SMA BTP – 8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15
Numéro de contrat d'assurance et date de validité	H98143W 7352000/2 148140 du 01/01/2026 au 31/12/2026

A.4 Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Non communiqué

B Cachet du diagnostiqueur

Signature et Cachet de l'entreprise



Date d'établissement du rapport :

Fait à TOURS le 19/06/2026
Nom du diagnostiqueur : GUILLAUME COCHIN

C Programme de travaux

C.1 Programme de travaux du donneur d'ordre

Réaménagement des espaces intérieurs, suppression de cloisons, création de nouvelles cloisons.

C.2 Programme et périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

La mission porte sur le repérage des éléments figurant dans la liste non exhaustive de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, figurant intégralement dans les tableaux A1 de la norme NF X 46-020 - août 2017.

Locaux et parties d'immeubles concernés ou impactés



RDC: Bureaux 11 à Bureau 14, Dégagement 2, Dégagement 1 Halte Garderie, WC, Office, Salle de Vie 1, Dégagement 2 Halte Garderie, Sanitaires Enfants, Dortoir Halte Garderie, Local 1 Halte Garderie, Local 2 Halte Garderie, SAS, Bureau Garderie

Liste des ouvrages et parties d'ouvrages à inspecter

(Bureaux 11 à Bureau 14, Dégagement 2, Dégagement 1 Halte Garderie, WC, Office, Salle de Vie 1, Dégagement 2 Halte Garderie, Sanitaires Enfants, Dortoir Halte Garderie, Local 1 Halte Garderie, Local 2 Halte Garderie, SAS, Bureau Garderie) : Sols murs et plafonds

D Conclusion(s)

⚠ **Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

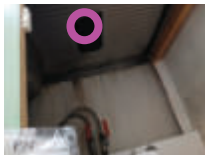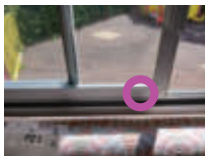Localisation	Élement	Matériaux ou produits	Critère de décision	ZPSO	Photo	Estimation quantité
RDC > Office	Plaque bitumineuse antivibratile sous évier	Plaque bitumineuse antivibratile	Résultat d'analyse	ZPSO 014		1 unité(s)
RDC > Dortoir Halte Garderie	Menuiserie extérieure coulissante aluminium	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	ZPSO 016		5 ml
RDC > Local 2 Halte Garderie	Menuiserie extérieure coulissante aluminium	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	ZPSO 016		5 ml
RDC > Extérieur	Panneaux fibrociment de remplissage de menuiseries	Panneau fibrociment	Résultat d'analyse	ZPSO 018		40 m²
RDC > Dégagement 1 Halte-Garderie	Menuiseries intérieures	Mastic de vitrage	Document consulté			2 unité(s)
RDC > SAS Halte Garderie	Menuiseries intérieures	Mastic de vitrage	Document consulté			2 unité(s)
RDC > SAS Halte Garderie	Poteaux - coffrages perdus	Enduit plâtre sur poteaux béton	Document consulté			6 unité(s)

Liste des locaux non visités et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

E Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Le donneur d'ordre est tenu :

- de fournir la liste des immeubles ou parties d'immeuble bâtis concernés ainsi que, pour chaque immeuble, la date de délivrance du permis de construire et les années de construction, modification réhabilitation, si elles sont connues
- de fournir le programme détaillé des travaux
- de fournir les plans à jour du ou des immeubles bâtis ou, à défaut, des croquis
- de fournir les moyens d'accès nécessaires à mettre en oeuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes...) et d'en définir les conditions d'utilisation.
- de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandées par l'opérateur de repérage
- de désigner un accompagnateur ayant connaissance des lieux et des procédures spécifiques s'y attachant
- d'informer les occupants et les exploitants de la mission de repérage devant être réalisée et de les évacuer le cas échéant

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Il est à noter que les prélèvements indiqués (P...) figurant dans la colonne Réf. Prél./Sond. dans le tableau mentionnant les ZPSO, sont considérés comme des sondages selon la méthodologie normative.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Procédures de quantification de matériaux contenant de l'amiante :

Le mesurage permettant la quantification des matériaux et produits contenant de l'amiante, issu de l'obligation réglementaire de l'arrêté du 16 juillet 2019, n'est réalisé que sur les parties visibles et accessibles lors du repérage. Il est estimatif et ne préjuge pas des parties masquées dans les éléments structurels du bâtiment. La quantification sera indiquée en surface, en mètre linéaire ou en unité.

Date du repérage : 10/02/2026

Liste des écarts, adjonctions ou suppressions d'information de la norme :

Dans un souci de ne pas alourdir le rapport et d'en faciliter sa compréhension et sa lecture, l'accréditation COFRAC du laboratoire ayant réalisé l'analyse de nos prélèvements et son annexe technique ne sont pas annexés au présent rapport. Ces documents sont consultables et transmis sur demande auprès de votre interlocuteur en agence.

Informations sur les prélèvements :

A - Motifs qui ont pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe 1 de la norme NFX 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés :

Néant


B - Informations sur toutes les conditions existantes susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des sondages (environnement du matériau, contamination éventuelle,...) :

Néant

C - Informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle...) :

Néant

Sens du repérage pour évaluer un local :

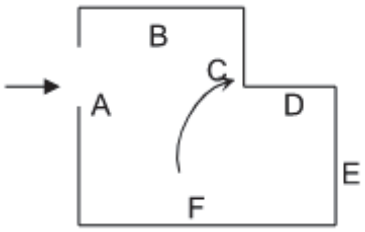

F Rapports précédents

Date	Référence	Titre	Société	Opérateur de repérage	Conclusion
21/05/2019	AMITRAV-D1442028-1901	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux	Dekra	ALBAN BUYSSENS	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
03/07/2017	17-04-005791	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante en vue de la constitution du dossier technique amiante	Dekra	Julien Neveu	Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

G Résultats détaillés du repérage

Liste des locaux visités/non visités et justification

Nom	Etage	Visité	Justification
Bureau Garderie	RDC	Oui	
Bureau 11	RDC	Oui	
Bureau 12	RDC	Oui	
Bureau 13	RDC	Oui	
Bureau 14	RDC	Oui	
Dégagement 2	RDC	Oui	
Dégagement 1 Halte-Garderie	RDC	Oui	
WC	RDC	Oui	
Office	RDC	Oui	
Salle de Vie	RDC	Oui	

Dégagement 2 Halte-Garderie	RDC	Oui	
Sanitaires Enfants	RDC	Oui	
Dortoir Halte Garderie	RDC	Oui	
Local 1 Halte Garderie	RDC	Oui	
Local 2 Halte Garderie	RDC	Oui	
SAS Halte Garderie	RDC	Oui	
Extérieur	RDC	Oui	

Description des revêtements en place au jour de la visite

Localisation	Élement	Matériaux ou produits
RDC > Bureau 11	Cloison	Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre
RDC > Bureau 12	Cloison	Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre
RDC > Bureau 13	Cloison	Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre
RDC > Bureau 14	Cloison	Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre
RDC > Sanitaires Enfants	cloison	Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre
RDC > Bureau 11	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Bureau 11	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Bureau 12	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Bureau 12	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Bureau 13	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Bureau 13	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Bureau 14	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Bureau 14	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Dortoir Halte Garderie	Mur porteur	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Dégagement 1 Halte-Garderie	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Dégagement 1 Halte-Garderie	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Dégagement 2	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Dégagement 2	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Local 1 Halte Garderie	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Local 1 Halte Garderie	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Local 2 Halte Garderie	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Local 2 Halte Garderie	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Office	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Office	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > SAS Halte Garderie	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture

RDC > SAS Halte Garderie	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Salle de Vie	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Sanitaires Enfants	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Sanitaires Enfants	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > WC	Murs Porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > WC	Murs Porteurs	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Dégagement 2 Halte-Garderie	Sol	Revêtement souple gris + Colle Jaune
RDC > Salle de Vie	Sol	Revêtement souple gris + Colle Jaune
RDC > Dégagement 2 Halte-Garderie	Sol 2	Ancienne Colle Jaune
RDC > Salle de Vie	Sol	Ancienne Colle Jaune
RDC > Dégagement 2 Halte-Garderie	Sol 3	Ragréage marron
RDC > Salle de Vie	Sol	Ragréage marron
RDC > Dortoir Halte Garderie	Sol	Chape Maigre
RDC > Dégagement 2 Halte-Garderie	Sol 4	Chape Maigre
RDC > Salle de Vie	Sol	Chape Maigre
RDC > Dortoir Halte Garderie	Sol	Revêtement souple bleu + Colle Jaune
RDC > Dortoir Halte Garderie	Sol	Ragréage Beige + Gris
RDC > Bureau 11	Faux-plafond 2	Dalles de faux-plafonds
RDC > Bureau 12	Faux-plafond 2	Dalles de faux-plafonds
RDC > Bureau 13	Faux-plafond 2	Dalles de faux-plafonds
RDC > Bureau 14	Faux-plafond 2	Dalles de faux-plafonds
RDC > Dortoir Halte Garderie	Faux-plafond	Dalles de faux-plafonds
RDC > Dégagement 2	Faux-plafond 2	Dalles de faux-plafonds
RDC > Local 1 Halte Garderie	Faux plafonds	Dalles de faux-plafonds
RDC > Office	Faux plafonds	Dalles de faux-plafonds
RDC > Bureau Garderie	Cloison 2	Remplissage plâtre des cloisons
RDC > Dortoir Halte Garderie	Cloison 2	Remplissage plâtre des cloisons
RDC > Local 1 Halte Garderie	Cloison 2	Remplissage plâtre des cloisons
RDC > Local 2 Halte Garderie	Cloison 2	Remplissage plâtre des cloisons
RDC > SAS Halte Garderie	Cloison 2	Remplissage plâtre des cloisons
RDC > Dortoir Halte Garderie	Poteaux	Enduit plâtre sur poteaux béton
RDC > Dégagement 1 Halte-Garderie	Poteau	Enduit plâtre sur poteaux béton
RDC > Dégagement 1 Halte-Garderie	Poteau	Enduit plâtre sur poteaux béton
RDC > Dégagement 1 Halte-Garderie	Poteau	Enduit plâtre sur poteaux béton

RDC > Office	Poteau	Enduit plâtre sur poteaux béton
RDC > Sanitaires Enfants	Sol	Revêtement souple à motifs gris +Ragréage Marron
RDC > Bureau 11	Faux plafonds	Dalles de faux-plafonds
RDC > Bureau 11	Faux plafonds	Dalles de faux-plafonds
RDC > Bureau 11	Faux plafonds	Dalles de faux-plafonds
RDC > Bureau 12	Faux-plafond	Dalles de faux-plafonds
RDC > Bureau 12	Faux-plafond	Dalles de faux-plafonds
RDC > Bureau 13	Faux-plafond	Dalles de faux-plafonds
RDC > Bureau 13	Faux-plafond	Dalles de faux-plafonds
RDC > Bureau 14	Faux-Plafond	Dalles de faux-plafonds
RDC > Bureau 14	Faux-Plafond	Dalles de faux-plafonds
RDC > Dégagement 2	Faux-plafond	Dalles de faux-plafonds
RDC > Dégagement 2	Faux-plafond	Dalles de faux-plafonds
RDC > Office	Plaque bitumineuse antivibratile sous évier	Plaque bitumineuse antivibratile
RDC > Extérieur	Linteaux béton	Béton + Peinture
RDC > Dortoir Halte Garderie	Menuiserie extérieure coulissante aluminium	Joint de vitrage
RDC > Local 2 Halte Garderie	Menuiserie extérieure coulissante aluminium	Joint de vitrage
RDC > Extérieur	Mastic sur plaques de remplissage des menuiseries	Mastic silicone gris
RDC > Extérieur	Panneaux fibrociment de remplissage de menuiseries	Panneau fibrociment
RDC > Extérieur	Revêtement plastique épais en façades	Revêtement plastique épais
RDC > Local 2 Halte Garderie	Menuiserie extérieure coulissante aluminium	Joint mastic de vitrage
RDC > Office	Sol	REvêtement souple + colle jaune + Ragréage gris
RDC > Office	Sol 2	Ragréage gris + Ragréage marron
RDC > Sanitaires Enfants	Poteau	Enduit plâtre + Peinture
RDC > Bureau 11	Plafond	Béton
RDC > Bureau 12	Plafond	Béton
RDC > Bureau 13	Plafond	Béton
RDC > Bureau 14	Plafond	Béton
RDC > Bureau Garderie	Plafond	Béton
RDC > Dortoir Halte Garderie	Plafond	Béton
RDC > Dégagement 1 Halte-Garderie	Plafond	Béton
RDC > Dégagement 2	Plafond	Béton
RDC > Dégagement 2 Halte-Garderie	Plafond	Béton
RDC > Office	Plafond	Béton
RDC > Sanitaires Enfants	Plafond	Béton

RDC > WC	Plafond	Béton
RDC > Dortoir Halte Garderie	Tous les poteaux	Enduit plâtre sur poteaux béton
RDC > Dégagement 1 Halte-Garderie	Tous les poteaux	Enduit plâtre sur poteaux béton
RDC > Dégagement 2 Halte-Garderie	Tous les poteaux	Enduit plâtre sur poteaux béton
RDC > Local 1 Halte Garderie	Tous les poteaux	Enduit plâtre sur poteaux béton
RDC > Office	Tous les poteaux	Enduit plâtre sur poteaux béton
RDC > SAS Halte Garderie	Tous les poteaux	Enduit plâtre sur poteaux béton
RDC > Salle de Vie	Tous les poteaux	Enduit plâtre sur poteaux béton
RDC > Sanitaires Enfants	Tous les poteaux	Enduit plâtre sur poteaux béton
RDC > Bureau 11	Sol	Dalle de sol + Colle non bitumineuse+ ragréage
RDC > Bureau 12	Sol	Dalle de sol + Colle non bitumineuse+ ragréage
RDC > Bureau 13	Sol	Dalle de sol + Colle non bitumineuse+ ragréage
RDC > Bureau 14	Sol	Dalle de sol + Colle non bitumineuse+ ragréage
RDC > Bureau Garderie	Sol	Sol PVC + Colle non bitumineuse + Ragréage
RDC > Bureau Garderie	Plinthes	Colles de plinthes carrelage
RDC > Dégagement 1 Halte-Garderie	Menuiseries intérieures	Mastic de vitrage
RDC > Dégagement 1 Halte-Garderie	Sol	Carrelage, colle de carrelage, ragréage
RDC > Dégagement 1 Halte-Garderie	Plinthes	Colle de plinthes carrelage
RDC > Dégagement 2	Sol	Dalle de sol + Colle non bitumineuse+ ragréage
RDC > SAS Halte Garderie	Menuiseries intérieures	Mastic de vitrage
RDC > SAS Halte Garderie	Poteaux - coffrages perdus	Enduit plâtre sur poteaux béton
RDC > WC	Colle de faience	Colle et joints de faience

La liste des ZPSO des matériaux ou produits contenant de l'amiante, sur décision de l'opérateur

ZPSO	Localisation	Élement	Matériaux ou produits	Critère de décision	Estimation quantité
-	RDC > Dégagement 1 Halte-Garderie	Menuiseries intérieures	Mastic de vitrage	Document consulté	2 unité(s)
	RDC > SAS Halte Garderie	Menuiseries intérieures	Mastic de vitrage	Document consulté	2 unité(s)
		Poteaux - coffrages perdus	Enduit plâtre sur poteaux béton	Document consulté	6 unité(s)

La liste des ZPSO des matériaux ou produits contenant de l'amiante, après analyse ou sondage

ZPSO	Localisation	Élement	Matériaux ou produits	Réf. Prél./Sond.	Estimation quantité
ZPSO 014	RDC > Office	Plaque bitumineuse antivibratile sous évier	Plaque bitumineuse antivibratile	P016	1 unité(s)

ZPSO 016	RDC > Dortoir Halte Garderie	Menuiserie extérieure coulissante aluminium	Joint de vitrage	P023	5 ml
	RDC > Local 2 Halte Garderie	Menuiserie extérieure coulissante aluminium	Joint de vitrage	P024	5 ml
ZPSO 018	RDC > Extérieur	Panneaux fibrociment de remplissage de menuiseries	Panneau fibrociment	P032	40 m²

La liste des ZPSO des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas

ZPSO	Localisation	Élement	Matériaux ou produits	Critère de décision	Réf. Prél./Sond.
ZPSO 001	RDC > Bureau 11	Cloison	Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Résultat d'analyse	P001
	RDC > Bureau 12	Cloison	Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Résultat d'analyse	
	RDC > Bureau 13	Cloison	Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Résultat d'analyse	
	RDC > Bureau 14	Cloison	Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Résultat d'analyse	
	RDC > Sanitaires Enfants	cloison	Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Résultat d'analyse	
ZPSO 002	RDC > Bureau 11	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
			Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
	RDC > Bureau 12	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
			Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
	RDC > Bureau 13	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
			Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
	RDC > Bureau 14	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
			Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
	RDC > Dortoir Halte Garderie	Mur porteur	Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	P022
	RDC > Dégagement 1 Halte-Garderie	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
			Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
	RDC > Dégagement 2	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
			Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
	RDC > Local 1 Halte Garderie	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	

			Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
	RDC > Local 2 Halte Garderie	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
			Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
	RDC > Office	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
			Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
	RDC > SAS Halte Garderie	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
			Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
	RDC > Salle de Vie	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	P002
	RDC > Sanitaires Enfants	Murs porteurs	Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
			Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	
	RDC > WC	Murs Porteurs	Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	S001
			Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	S001
ZPSO 003	RDC > Dégagement 2 Halte-Garderie	Sol	Revêtement souple gris + Colle Jaune	Résultat d'analyse	
	RDC > Salle de Vie	Sol	Revêtement souple gris + Colle Jaune	Résultat d'analyse	P003
ZPSO 004	RDC > Dégagement 2 Halte-Garderie	Sol 2	Ancienne Colle Jaune	Résultat d'analyse	
	RDC > Salle de Vie	Sol	Ancienne Colle Jaune	Résultat d'analyse	P004
ZPSO 005	RDC > Dégagement 2 Halte-Garderie	Sol 3	Ragréage marron	Résultat d'analyse	
	RDC > Salle de Vie	Sol	Ragréage marron	Résultat d'analyse	P005
ZPSO 006	RDC > Dortoir Halte Garderie	Sol	Chape Maigre	Résultat d'analyse	
	RDC > Dégagement 2 Halte-Garderie	Sol 4	Chape Maigre	Résultat d'analyse	
	RDC > Salle de Vie	Sol	Chape Maigre	Résultat d'analyse	P006
ZPSO 007	RDC > Dortoir Halte Garderie	Sol	Revêtement souple bleu + Colle Jaune	Résultat d'analyse	P007
ZPSO 008	RDC > Dortoir Halte Garderie	Sol	Ragréage Beige + Gris	Résultat d'analyse	P008
	RDC > Bureau 11	Faux-plafond 2	Dalles de faux-plafonds	Résultat d'analyse	

ZPSO 009	RDC > Bureau 12	Faux-plafond 2	Dalles de faux-plafonds	Résultat d'analyse	
	RDC > Bureau 13	Faux-plafond 2	Dalles de faux-plafonds	Résultat d'analyse	
	RDC > Bureau 14	Faux-plafond 2	Dalles de faux-plafonds	Résultat d'analyse	
	RDC > Dortoir Halte Garderie	Faux-plafond	Dalles de faux-plafonds	Résultat d'analyse	P009
	RDC > Dégagement 2	Faux-plafond 2	Dalles de faux-plafonds	Résultat d'analyse	
	RDC > Local 1 Halte Garderie	Faux plafonds	Dalles de faux-plafonds	Résultat d'analyse	
	RDC > Office	Faux plafonds	Dalles de faux-plafonds	Résultat d'analyse	
ZPSO 010	RDC > Bureau Garderie	Cloison 2	Remplissage plâtre des cloisons	Résultat d'analyse	
	RDC > Dortoir Halte Garderie	Cloison 2	Remplissage plâtre des cloisons	Résultat d'analyse	P010
	RDC > Local 1 Halte Garderie	Cloison 2	Remplissage plâtre des cloisons	Résultat d'analyse	
	RDC > Local 2 Halte Garderie	Cloison 2	Remplissage plâtre des cloisons	Résultat d'analyse	
	RDC > SAS Halte Garderie	Cloison 2	Remplissage plâtre des cloisons	Résultat d'analyse	
ZPSO 011	RDC > Dortoir Halte Garderie	Poteaux	Enduit plâtre sur poteaux béton	Résultat d'analyse	P011
	RDC > Dégagement 1 Halte-Garderie	Poteau	Enduit plâtre sur poteaux béton	Résultat d'analyse	P013
		Poteau	Enduit plâtre sur poteaux béton	Résultat d'analyse	P014
		Poteau	Enduit plâtre sur poteaux béton	Résultat d'analyse	P015
	RDC > Office	Poteau	Enduit plâtre sur poteaux béton	Résultat d'analyse	P017
ZPSO 012	RDC > Sanitaires Enfants	Sol	Revêtement souple à motifs gris +Ragréage Marron	Résultat d'analyse	P012
ZPSO 013	RDC > Bureau 11	Faux plafonds	Dalles de faux-plafonds	Marquage du matériau	
			Dalles de faux-plafonds	Marquage du matériau	
			Dalles de faux-plafonds	Marquage du matériau	
	RDC > Bureau 12	Faux-plafond	Dalles de faux-plafonds	Document consulté	
			Dalles de faux-plafonds	Document consulté	
	RDC > Bureau 13	Faux-plafond	Dalles de faux-plafonds	Document consulté	

			Dalles de faux-plafonds	Document consulté	
	RDC > Bureau 14	Faux-Plafond	Dalles de faux-plafonds	Document consulté	
			Dalles de faux-plafonds	Document consulté	
	RDC > Dégagement 2	Faux-plafond	Dalles de faux-plafonds	Document consulté	
			Dalles de faux-plafonds	Document consulté	
ZPSO 015	RDC > Extérieur	Linteaux béton	Béton + Peinture	Résultat d'analyse	P028, P029
ZPSO 017	RDC > Extérieur	Mastic sur plaques de remplissage des menuiseries	Mastic silicone gris	Résultat d'analyse	P030, P031
ZPSO 019	RDC > Extérieur	Revêtement plastique épais en façades	Revêtement plastique épais	Résultat d'analyse	P026, P027
ZPSO 020	RDC > Local 2 Halte Garderie	Menuiserie extérieure coulissante aluminium	Joint mastic de vitrage	Résultat d'analyse	P025
ZPSO 021	RDC > Office	Sol	REvêtement souple + colle jaune + Ragréage gris	Résultat d'analyse	P018
ZPSO 022	RDC > Office	Sol 2	Ragréage gris + Ragréage marron	Résultat d'analyse	P019
ZPSO 023	RDC > Sanitaires Enfants	Poteau	Enduit plâtre + Peinture	Résultat d'analyse	P020
ZPSO 024	RDC > Bureau 11	Plafond	Béton	Résultat d'analyse	
	RDC > Bureau 12	Plafond	Béton	Résultat d'analyse	
	RDC > Bureau 13	Plafond	Béton	Résultat d'analyse	
	RDC > Bureau 14	Plafond	Béton	Résultat d'analyse	
	RDC > Bureau Garderie	Plafond	Béton	Résultat d'analyse	
	RDC > Dortoir Halte Garderie	Plafond	Béton	Résultat d'analyse	P021
	RDC > Dégagement 1 Halte-Garderie	Plafond	Béton	Résultat d'analyse	
	RDC > Dégagement 2	Plafond	Béton	Résultat d'analyse	
	RDC > Dégagement 2 Halte-Garderie	Plafond	Béton	Résultat d'analyse	
	RDC > Office	Plafond	Béton	Résultat d'analyse	
	RDC > Sanitaires Enfants	Plafond	Béton	Résultat d'analyse	
	RDC > WC	Plafond	Béton	Résultat d'analyse	
	RDC > Dortoir Halte Garderie	Tous les poteaux	Enduit plâtre sur poteaux béton	Résultat d'analyse	

ZPSO 025	RDC > Dégagement 1 Halte-Garderie	Tous les poteaux	Enduit plâtre sur poteaux béton	Résultat d'analyse	
	RDC > Dégagement 2 Halte-Garderie	Tous les poteaux	Enduit plâtre sur poteaux béton	Résultat d'analyse	
	RDC > Local 1 Halte Garderie	Tous les poteaux	Enduit plâtre sur poteaux béton	Résultat d'analyse	
	RDC > Office	Tous les poteaux	Enduit plâtre sur poteaux béton	Résultat d'analyse	
	RDC > SAS Halte Garderie	Tous les poteaux	Enduit plâtre sur poteaux béton	Résultat d'analyse	
	RDC > Salle de Vie	Tous les poteaux	Enduit plâtre sur poteaux béton	Résultat d'analyse	
	RDC > Sanitaires Enfants	Tous les poteaux	Enduit plâtre sur poteaux béton	Résultat d'analyse	
-	RDC > Bureau 11	Sol	Dalle de sol + Colle non bitumineuse+ ragréage	Document consulté	
	RDC > Bureau 12	Sol	Dalle de sol + Colle non bitumineuse+ ragréage	Document consulté	
	RDC > Bureau 13	Sol	Dalle de sol + Colle non bitumineuse+ ragréage	Document consulté	
	RDC > Bureau 14	Sol	Dalle de sol + Colle non bitumineuse+ ragréage	Document consulté	
	RDC > Bureau Garderie	Sol	Sol PVC + Colle non bitumineuse + Ragréage	Document consulté	
		Plinthes	Colles de plinthes carrelage	Document consulté	
	RDC > Dégagement 1 Halte-Garderie	Sol	Carrelage, colle de carrelage, ragréage	Document consulté	
		Plinthes	Colle de plinthes carrelage	Document consulté	
	RDC > Dégagement 2	Sol	Dalle de sol + Colle non bitumineuse+ ragréage	Document consulté	
	RDC > WC	Colle de faience	Colle et joints de faience	Document consulté	

Liste des matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante

Aucun

H Déroulement du repérage

Eléments complémentaires au repérage

Présence de mobilier ou d'activité pendant le repérage ?	☑
Les plans du bâtiment ont-ils été fournis ?	☑
Le programme précis des travaux a t-il été transmis ?	☐
D'autres documents ont-ils été remis ?	☑
Voir en annexe: Diag Amiante av Travaux CSC PH.pdf DTA	
Commentaire L'ensemble des plénums n'ont été visités que partiellement sans dépose totale des panneaux car locaux occupés.	

I Éléments d'information

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org

ANNEXE 1 Fiches d'identification et de cotation

Prélèvement	ZPSO 001 - P001
Localisation	RDC - Bureau 11
Élément	Cloison
Matériaux	Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre
Date	2 mars 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	




Prélèvement	ZPSO 002 - P002
Localisation	RDC - Salle de Vie
Élément	Murs porteurs
Matériaux	Enduit plâtre + Peinture
Date	2 mars 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	ZPSO 003 - P003
Localisation	RDC - Salle de Vie
Élément	Sol
Matériaux	Revêtement souple gris + Colle Jaune
Date	2 mars 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	ZPSO 004 - P004
Localisation	RDC - Salle de Vie
Élément	Sol
Matériaux	Ancienne Colle Jaune
Date	2 mars 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

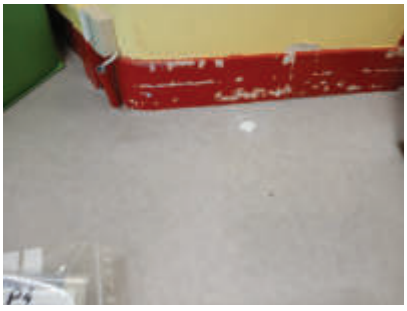


Prélèvement	ZPSO 005 - P005
Localisation	RDC - Salle de Vie
Élément	Sol
Matériaux	Ragréage marron
Date	2 mars 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	




Prélèvement	ZPSO 006 - P006
Localisation	RDC - Salle de Vie
Élément	Sol
Matériaux	Chape Maigre
Date	2 mars 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	ZPSO 007 - P007
Localisation	RDC - Dortoir Halte Garderie
Élément	Sol
Matériaux	Revêtement souple bleu + Colle Jaune
Date	2 mars 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

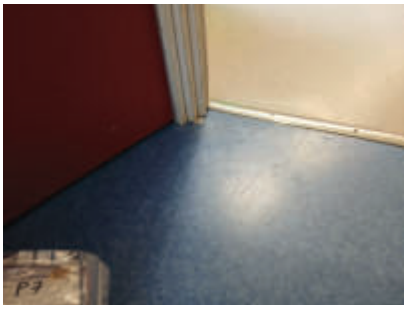


Prélèvement	ZPSO 008 - P008
Localisation	RDC - Dortoir Halte Garderie
Élément	Sol
Matériaux	Ragréage Beige + Gris
Date	2 mars 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

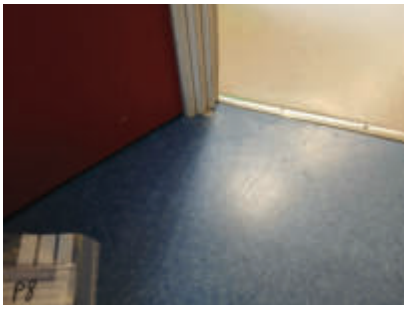

Prélèvement	ZPSO 009 - P009
Localisation	RDC - Dortoir Halte Garderie
Élément	Faux-plafond
Matériaux	Dalles de faux-plafonds
Date	2 mars 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	ZPSO 010 - P010
Localisation	RDC - Dortoir Halte Garderie
Élément	Cloison 2
Matériaux	Remplissage plâtre des cloisons
Date	2 mars 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

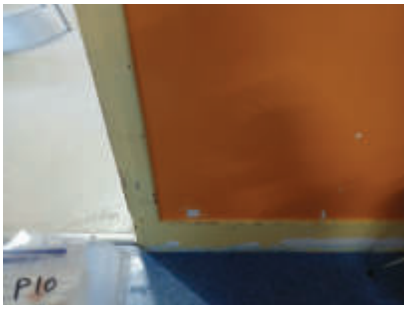

Prélèvement	ZPSO 011 - P011
Localisation	RDC - Dortoir Halte Garderie
Élément	Poteaux
Matériaux	Enduit plâtre sur poteaux béton
Date	2 mars 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	




Prélèvement	ZPSO 012 - P012
Localisation	RDC - Sanitaires Enfants
Élément	Sol
Matériaux	Revêtement souple à motifs gris +Ragréage Marron
Date	2 mars 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	




Prélèvement	ZPSO 011 - P013
Localisation	RDC - Dégagement 1 Halte-Garderie
Élément	Poteau
Matériaux	Enduit plâtre sur poteaux béton
Date	12 mai 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	ZPSO 011 - P014
Localisation	RDC - Dégagement 1 Halte-Garderie
Élément	Poteau
Matériaux	Enduit plâtre sur poteaux béton
Date	12 mai 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

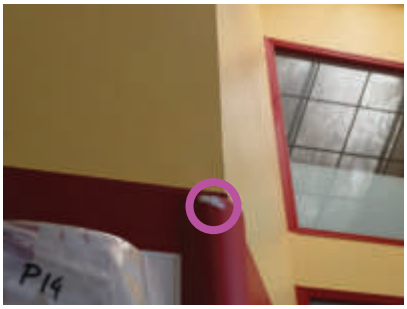

Prélèvement	ZPSO 011 - P015
Localisation	RDC - Dégagement 1 Halte-Garderie
Élément	Poteau
Matériaux	Enduit plâtre sur poteaux béton
Date	12 mai 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

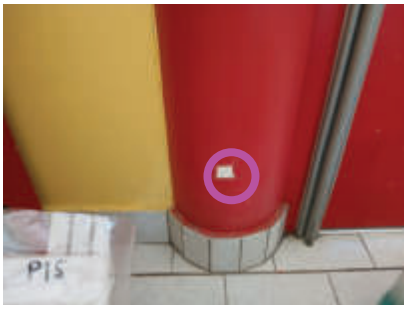

Prélèvement	ZPSO 014 - P016
Localisation	RDC - Office
Élément	Plaque bitumineuse antivibratile sous évier
Matériaux	Plaque bitumineuse antivibratile
Date	12 mai 2026
Résultat	Présence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	ZPSO 025 - P017
Localisation	RDC - Office
Élément	Poteau
Matériaux	Enduit plâtre sur poteaux béton
Date	12 mai 2026
Résultat	Présence d'amiante (matériaux concernés :)
Commentaire	



Prélèvement	ZPSO 021 - P018
Localisation	RDC - Office
Élément	Sol
Matériaux	REvêtement souple + colle jaune + Ragréage gris
Date	12 mai 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	ZPSO 022 - P019
Localisation	RDC - Office
Élément	Sol 2
Matériaux	Ragréage gris + Ragréage marron
Date	12 mai 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	ZPSO 023 - P020
Localisation	RDC - Sanitaires Enfants
Élément	Poteau
Matériaux	Enduit plâtre + Peinture
Date	12 mai 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	ZPSO 024 - P021
Localisation	RDC - Dortoir Halte Garderie
Élément	Plafond
Matériaux	Béton
Date	12 mai 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	




Prélèvement	ZPSO 002 - P022
Localisation	RDC - Dortoir Halte Garderie
Élément	Mur porteur
Matériaux	
Date	12 mai 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	ZPSO 016 - P023
Localisation	RDC - Dortoir Halte Garderie
Élément	Menuiserie extérieure coulissante aluminium
Matériaux	Joint de vitrage
Date	12 mai 2026
Résultat	Présence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	ZPSO 016 - P024
Localisation	RDC - Local 2 Halte Garderie
Élément	Menuiserie extérieure coulissante aluminium
Matériaux	Joint de vitrage
Date	12 mai 2026
Résultat	Présence d'amiante
Commentaire	

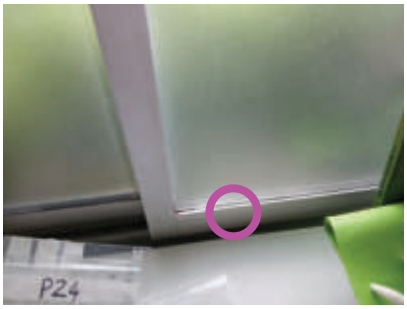

Prélèvement	ZPSO 020 - P025
Localisation	RDC - Local 2 Halte Garderie
Élément	Menuiserie extérieure coulissante aluminium
Matériaux	Joint mastic de vitrage
Date	12 mai 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	ZPSO 019 - P026
Localisation	RDC - Extérieur
Élément	Revêtement plastique épais en façades
Matériaux	Revêtement plastique épais
Date	12 mai 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	ZPSO 019 - P027
Localisation	RDC - Extérieur
Élément	Revêtement plastique épais en façades
Matériaux	Revêtement plastique épais
Date	12 mai 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	ZPSO 015 - P028
Localisation	RDC - Extérieur
Élément	Linteaux béton
Matériaux	Béton + Peinture
Date	12 mai 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	ZPSO 015 - P029
Localisation	RDC - Extérieur
Élément	Linteaux béton
Matériaux	Béton + Peinture
Date	12 mai 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	ZPSO 017 - P030
Localisation	RDC - Extérieur
Élément	Mastic sur plaques de remplissage des menuiseries
Matériaux	Mastic silicone gris
Date	12 mai 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	ZPSO 017 - P031
Localisation	RDC - Extérieur
Élément	Mastic sur plaques de remplissage des menuiseries
Matériaux	Mastic silicone gris
Date	12 mai 2026
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

PHOTO NON DISPONIBLE

Prélèvement	ZPSO 018 - P032
Localisation	RDC - Extérieur
Élément	Panneaux fibrociment de remplissage de menuiseries
Matériaux	Panneau fibrociment
Date	12 mai 2026
Résultat	Présence d'amiante
Commentaire	



Sondage	ZPSO 002 - S001
Localisation	RDC - WC
Élément	Murs Porteurs
Matériaux	Enduit plâtre + Peinture, Enduit plâtre + Peinture
Date	2 mars 2026
Résultat	Absence d'amiante

Sondage	ZPSO 025 - S002
Localisation	RDC - SAS Halte Garderie
Élément	Poteaux - coffrages perdus
Matériaux	Enduit plâtre sur poteaux béton
Date	12 mai 2026
Résultat	Présence d'amiante

Document consulté

Localisation	RDC - Dégagement 1 Halte-Garderie
Élément	Menuiseries intérieures
Matériaux	Mastic de vitrage
Date	10 février 2026
Résultat	Présence d'amiante

Document consulté


Localisation	RDC - SAS Halte Garderie
Élément	Menuiseries intérieures
Matériaux	Mastic de vitrage
Date	10 février 2026
Résultat	Présence d'amiante

Document consulté

Localisation	RDC - SAS Halte Garderie
Élément	Poteaux - coffrages perdus
Matériaux	Enduit plâtre sur poteaux béton
Date	10 février 2026
Résultat	Présence d'amiante

ANNEXE 2 Croquis

Planche de repérage usuel RDC		1/1
Référence	AMITRAV-E8685277-2601	Version 1
Date	10 février 2026	
Origine	Dekra diagnostic / GUILLAUME COCHIN	
Adresse	49 BOULEVARD GENERAL VANIER 14000 CAEN	

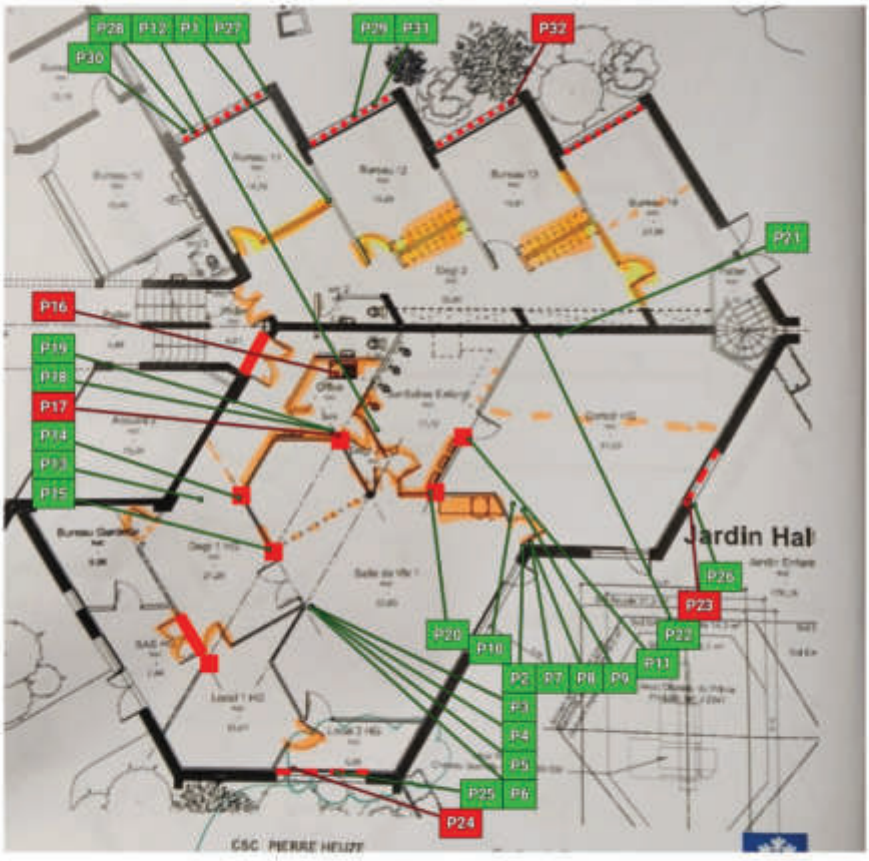



1/1 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - RDC

Prélèvements

P001 Bureau 11 Cloison
Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre
ZPSO 001

P002 Salle de Vie Murs porteurs
Enduit plâtre + Peinture
ZPSO 002

P003 Salle de Vie Sol
Revêtement souple gris + Colle Jaune
ZPSO 003

P004 Salle de Vie Sol
Ancienne Colle Jaune
ZPSO 004

P005 Salle de Vie Sol
Ragréage marron
ZPSO 005

P006 Salle de Vie Sol
Chape Maigre
ZPSO 006

P007 Dortoir Halte Garderie Sol
Revêtement souple bleu + Colle Jaune
ZPSO 007

P008 Dortoir Halte Garderie Sol
Ragréage Beige + Gris
ZPSO 008

P009 Dortoir Halte Garderie Faux-plafond
Dalles de faux-plafonds
ZPSO 009

P010 Dortoir Halte Garderie Cloison 2
Remplissage plâtre des cloisons
ZPSO 010

P011 Dortoir Halte Garderie Poteaux
Enduit plâtre sur poteaux béton
ZPSO 011

P012 Sanitaires Enfants Sol
Revêtement souple à motifs gris +Ragréage Marron
ZPSO 012

P013 Dégagement 1 Halte-Garderie Poteau
Enduit plâtre sur poteaux béton
ZPSO 011

P014 Dégagement 1 Halte-Garderie Poteau
Enduit plâtre sur poteaux béton
ZPSO 011

P015 Dégagement 1 Halte-Garderie Poteau
Enduit plâtre sur poteaux béton
ZPSO 011

P016 Office Plaque bitumineuse antivibratile sous évier
Plaque bitumineuse antivibratile
ZPSO 014

P017 Office Poteau
Enduit plâtre sur poteaux béton
ZPSO 025

P018 Office Sol
REvêtement souple + colle jaune + Ragréage gris
ZPSO 021

P019 Office Sol 2
Ragréage gris + Ragréage marron
ZPSO 022

P020 Sanitaires Enfants Poteau
Enduit plâtre + Peinture
ZPSO 023

P021 Dortoir Halte Garderie Plafond
Béton
ZPSO 024

P022 Dortoir Halte Garderie Mur porteur
Enduit plâtre + Peinture
ZPSO 002

P023 Dortoir Halte Garderie Menuiserie extérieure coulissante aluminium
Joint de vitrage
ZPSO 016

P024 Local 2 Halte Garderie Menuiserie extérieure coulissante aluminium
Joint de vitrage
ZPSO 016

P025 Local 2 Halte Garderie Menuiserie extérieure coulissante aluminium
Joint mastic de vitrage
ZPSO 020

P026 Extérieur Revêtement plastique épais en façades
Revêtement plastique épais
ZPSO 019

P027 Extérieur Revêtement plastique épais en façades
Revêtement plastique épais
ZPSO 019

P028 Extérieur Linteaux béton
Béton + Peinture
ZPSO 015

P029 Extérieur Linteaux béton
Béton + Peinture
ZPSO 015

P030 Extérieur Mastic sur plaques de remplissage des menuiseries
Mastic silicone gris
ZPSO 017

P031 Extérieur Mastic sur plaques de remplissage des menuiseries
Mastic silicone gris
ZPSO 017

P032 Extérieur Panneaux fibrociment de remplissage de menuiseries
Panneau fibrociment
ZPSO 018

Document consulté

a Mastic de vitrage
Dégagement 1 Halte-Garderie Menuiseries intérieures

a Mastic de vitrage
SAS Halte Garderie Menuiseries intérieures

a Enduit plâtre sur poteaux béton
SAS Halte Garderie Poteaux - coffrages perdus

Sondages

S001 WC Murs Porteurs **ZPSO 002**

S002 SAS Halte Garderie Poteaux - coffrages perdus **ZPSO 025**

ANNEXE 3 PV d'analyses

resultats.pdf 1/5

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse

DEKRA INDUSTRIAL SAS
Monsieur Guillaume COCHIN
8 B Rue Daniel Mayer - Batiment 1
37100 TOURS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-GD-002884-01 — Date d'émission de rapport : 04/06/2026 17:31 — Page1/5
Dossier N° : 26GD001580 — Date de réception : 01/06/2026 — Date d'analyse : 03/06/2026
Référence dossier Client:AMITRAV-E8685277-2601
49 BOULEVARD GENERAL VANIER - 14000 CAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P013 - Enduit plâtre + Peinture - RDC, Dégagement 1 Halte-Garderie, Cloisor 3	Matériau de type peinture (jaune) matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	P014 - Enduit plâtre + Peinture - RDC, Dégagement 1 Halte-Garderie, Poteau	Matériau de type peinture (rose) matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	P015 - Enduit plâtre + Peinture - RDC, Dégagement 1 Halte-Garderie, Poteau	Matériau de type peinture (rose) matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	P016 - Plaque bitumineuse antivibratile - RDC, Office, Plaque bitumineuse antivibratile sous évier	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
005	P017 - Enduit plâtre + Peinture - RDC, Office, Poteau	Matériau de type peinture (vert) matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse
34 Chemin de l'Echut
31770 Colomiers, FRANCE
Site Web: https://linktr.ee/DPA.prelevement.analyses
S.A.S. au capital de 20 000 € 991 257 866 RCS Nantes SIRET 991 257 866 00012 TVA F FR87991257866 APE 7120B
Siège social : DPA analyses pour le Bâtiment Toulouse Rue Adolphe Bobierre 44300 Nantes

ACCREDITATION N° 1- 10029
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

resultats.pdf 2/5

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-GD-002884-01 Date d'émission de rapport : 04/06/2026 17:31 Page2/5
Dossier N° : 26GD001580 Date de réception : 01/06/2026 Date d'analyse : 03/06/2026
Référence dossier Client:AMITRAV-E8685277-2601
49 BOULEVARD GENERAL VANIER - 14000 CAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	P018 - REvêtement souple + colle jaune + Ragréage gris - RDC, Office, Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) matériau semi-dur de type ragréage (gris) matériau de type colle (jaune)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	P019 - Ragréage gris + Ragréage marron - RDC, Office, Sol 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	P020 - Enduit plâtre + Peinture - RDC, Sanitaires Enfants, Poteau	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	P021 - Béton - RDC, Dortoir Halte Garderie, Plafond	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	P022 - Enduit plâtre + Peinture - RDC, Dortoir Halte Garderie, Mur porteur	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	P023 - Joint de vitrage RDC, Dortoir Halte Garderie, Menuiserie extérieure coulissante aluminium					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse
34 Chemin de l'Echut
31770 Colomiers, FRANCE
Site Web: https://linktr.ee/DPA.prelevement.analyses
S.A.S. au capital de 20 000 € 991 257 866 RCS Nantes SIRET 991 257 866 00012 TVA F FR87991257866 APE 7120B
Siège social : DPA analyses pour le Bâtiment Toulouse Rue Adolphe Bobierre 44300 Nantes

ACCREDITATION N° 1- 10029
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

resultats.pdf 3/5

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-GD-002884-01 Date d'émission de rapport : 04/06/2026 17:31 Page3/5
Dossier N° : 26GD001580 Date de réception : 01/06/2026 Date d'analyse : 03/06/2026
Référence dossier Client:AMITRAV-E8685277-2601
49 BOULEVARD GENERAL VANIER - 14000 CAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
012	P024 - Joint de vitrage RDC, Local 2 Halte Garderie, Menuiserie extérieure coulissante aluminium	Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
013 (1)	P025 - Joint mastic de vitrage - RDC, Local 2 Halte Garderie, Menuiserie extérieure coulissante aluminium	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	P026 - Revêtement plastique épais - RDC, Extérieur, Revêtement plastique épais en façades	Matériau de type peinture (beige) matériau dur de type ciment (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	P027 - Revêtement plastique épais - RDC, Extérieur, Revêtement plastique épais en façades	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	P028 - Béton + Peinture - RDC, Extérieur, Linteaux béton					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse
34 Chemin de l'Echut
31770 Colomiers, FRANCE
Site Web: https://linktr.ee/DPA.prelevement.analyses
S.A.S. au capital de 20 000 € 991 257 866 RCS Nantes SIRET 991 257 866 00012 TVA F FR87991257866 APE 7120B
Siège social : DPA analyses pour le Bâtiment Toulouse Rue Adolphe Bobierre 44300 Nantes

ACCREDITATION N° 1- 10029
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

resultats.pdf 4/5

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-GD-002884-01 Date d'émission de rapport : 04/06/2026 17:31 Page4/5
Dossier N° : 26GD001580 Date de réception : 01/06/2026 Date d'analyse : 03/06/2026
Référence dossier Client:AMITRAV-E8685277-2601
49 BOULEVARD GENERAL VANIER - 14000 CAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (marron) matériau dur de type béton (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	P029 - Béton + Peinture - RDC, Extérieur, Linteaux béton	Matériau de type peinture (marron) matériau dur de type béton (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	P030 - Mastic silicone gris - RDC, Extérieur, Mastic sur plaques de remplissage des menuiseries	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	P031 - Mastic silicone gris - RDC, Extérieur, Mastic sur plaques de remplissage des menuiseries	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020	P032 - Panneau fibrociment - RDC, Extérieur, Panneaux fibrociment de remplissage de menuiseries	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / Z3II	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Observation(s) échantillon(s)
(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse
34 Chemin de l'Echut
31770 Colomiers, FRANCE
Site Web: https://linktr.ee/DPA.prelevement.analyses
S.A.S. au capital de 20 000 € 991 257 866 RCS Nantes SIRET 991 257 866 00012 TVA F FR87991257866 APE 7120B
Siège social : DPA analyses pour le Bâtiment Toulouse Rue Adolphe Bobierre 44300 Nantes

ACCREDITATION N° 1- 10029
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

resultats.pdf 5/5

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-GD-002884-01 | Date d'émission de rapport : 04/06/2026 17:31 | Page5/5
Dossier N° : 26GD001580 | Date de réception : 01/06/2026 | Date d'analyse : 03/06/2026
Référence dossier Client:AMITRAV-E8685277-2601
49 BOULEVARD GENERAL VANIER - 14000 CAEN

Traitement par une méthode interne (**procédure LAB/TEC/PR/002**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**procédure LAB/TEC/PR/001**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables"* inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Lorsque des fibres sont détectées optiquement dans des matériaux ou produits contenant de l'amiante ajouté (cas 1 de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié), un essai MOLP est systématiquement réalisé. Seuls les résultats conclusifs MOLP sont mentionnés. Pour les matériaux ou produits bruts et/ou manufacturés contenant naturellement de l'amiante (cas 2 et 3), les essais MOLP systématiquement réalisés et conclusifs sont également indiqués. Dans ces cas, La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon les parties pertinentes de la norme HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Clement DELESQUE
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse
34 Chemin de l'Echut
31770 Colomiers, FRANCE
Site Web: https://linktr.ee/DPA.prelevement.analyses
S.A.S. au capital de 20 000 € 991 257 866 RCS Nantes SIRET 991 257 866 00012 TVA F FR87991257866 APE 7120B
Siège social : DPA analyses pour le Bâtiment Toulouse Rue Adolphe Bobierre 44300 Nantes

ACCREDITATION N° 1- 10029
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Analyses 1 à 6.pdf 1/6

DPA

Analyses pour le Bâtiment Toulouse

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse SAS
Siège social : Site de la Géraudière
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes
SAS au capital social de 20 000,00 Euros
Siret : 991 257 866 00012– code APE 71208
RCS : 991 257 866
N° Intracommunautaire : FR87991257866
Analyse-Toulouse@dpa-construction.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION 1-10029

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX

E8685277-2601
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALESCALVADOS
49 BOULEVARD GENERAL VANIER
14000 CAEN

Rapport d'essai N° 2196000 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 12

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 5004922

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Guillaume COCHIN	Transporté par :	TNT
Réceptionné le :	04/03/26		
Référence de l'échantillon :	P001	Date de prélèvement :	02/03/26
Description de l'échantillon :	Bandes et enduit de jointement des plaques de plâtre		
Localisation :	RDC Bureau 11 cloison		

Remarques : Pas d'amiante détecté au MOLP(papier)/mch

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Rapport établis dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du premier octobre 2019, (modifié par l'arrêté du 3 juin 2025) – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Dans le cadre des essais en microscopie électronique à transmission (MET) deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut – Bât 5 - Z.I En Jacca - 31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 09/03/26 Par : DPA/Maxime CLAU

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	enduit papier	dur(e) fibreux(se)	blanc(he) beige	MET	3	1	Non détecté -
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).
- Commentaires : présence de fibres minérales dont les propriétés morphologiques, cristallographiques et chimiques ne sont pas compatibles avec celles des 6 amiantes réglementaires, remarque_8

Validé le 09/03/26
Par DPA/Jérémy DAVID
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DPA Analyses pour le bâtiment. Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Analyses 1 à 6.pdf 2/6

DPA

Analyses pour le Bâtiment Toulouse

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse SAS
Siège social : Site de la Géraudière
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes
SAS au capital social de 20 000,00 Euros
Siret : 991 257 866 00012– code APE 71208
RCS : 991 257 866
N° Intracommunautaire : FR87991257866
Analyse-Toulouse@dpa-construction.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION 1-10029

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX

E8685277-2601
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALESCALVADOS
49 BOULEVARD GENERAL VANIER
14000 CAEN

Rapport d'essai N° 2196000 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 12

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 5004923

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Guillaume COCHIN	Transporté par :	TNT
Réceptionné le :	04/03/26		
Référence de l'échantillon :	P002	Date de prélèvement :	02/03/26
Description de l'échantillon :	Enduit plâtre + peinture		
Localisation :	RDC salle de vie mur donnant sur l'extérieur		

Remarques : Pas d'amiante détecté au MOLP(papier)/mch

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Rapport établis dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du premier octobre 2019. (modifié par l'arrêté du 3 juin 2025) – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Dans le cadre des essais en microscopie électronique à transmission (MET) deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut – Bât 5 - Z.I En Jacca - 31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 09/03/26 Par : DPA/Maxime CLAU

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	enduit papier peinture	dur(e) fibreux(se) cassant(e)	blanc(he) beige jaune	MET	3	1	Non détecté -
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).
- Commentaires : présence de fibres minérales dont les propriétés morphologiques, cristallographiques et chimiques ne sont pas compatibles avec celles des 6 amiantes réglementaires. remarque_8

Validé le 09/03/26
Par DPA/Jérémy DAVID
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DPA Analyses pour le bâtiment. Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Analyses 1 à 6.pdf 3/6

DPA

Analyses pour le Bâtiment Toulouse

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse SAS
Siège social : Site de la Géraudière
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes
SAS au capital social de 20 000,00 Euros
Siret : 991 257 866 00012– code APE 71208
RCS : 991 257 866
N° Intracommunautaire : FR87991257866
Analyse-Toulouse@dpa-construction.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION 1-10029

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX

E8685277-2601
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALESCALVADOS
49 BOULEVARD GENERAL VANIER
14000 CAEN

Rapport d'essai N° 2196000 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 12

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 5004924

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Guillaume COCHIN	Transporté par :	TNT
Réceptionné le :	04/03/26		
Référence de l'échantillon :	P003	Date de prélèvement :	02/03/26
Description de l'échantillon :	revêtement souple, gris + colle jaune		
Localisation :	RDC Salle de vie sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Rapport établis dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du premier octobre 2019. (modifié par l'arrêté du 3 juin 2025) – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Dans le cadre des essais en microscopie électronique à transmission (MET) deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut – Bât 5 - Z.I En Jacca - 31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 09/03/26 Par : DPA/Maxime CLAU

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	revêtement colle	souple dur(e)	gris(e) gris(e)	MET	1	1	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 09/03/26
Par DPA/Jérémy DAVID
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DPA Analyses pour le bâtiment. Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Analyses 1 à 6.pdf 4/6

DPA

Analyses pour le Bâtiment Toulouse

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse SAS
Siège social : Site de la Géraudière
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes
SAS au capital social de 20 000,00 Euros
Siret : 991 257 866 00012– code APE 71208
RCS : 991 257 866
N° Intracommunautaire : FR87991257866
Analyse-Toulouse@dpa-construction.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION 1-10029

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX

E8685277-2601
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALESCALVADOS
49 BOULEVARD GENERAL VANIER
14000 CAEN

Rapport d'essai N° 2196000 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 12

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 5004925

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Guillaume COCHIN	Transporté par :	TNT
Réceptionné le :	04/03/26		
Référence de l'échantillon :	P004	Date de prélèvement :	02/03/26
Description de l'échantillon :	Ancienne colle jaune		
Localisation :	RDC Salle de vie sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Rapport établis dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du premier octobre 2019. (modifié par l'arrêté du 3 juin 2025) – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Dans le cadre des essais en microscopie électronique à transmission (MET) deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut – Bât 5 - Z.I En Jacca - 31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 09/03/26 Par : DPA/Maxime CLAU

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dur(e)	gris(e)	MET	1	1	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 09/03/26
Par DPA/Jérémy DAVID
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DPA Analyses pour le bâtiment. Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Analyses 1 à 6.pdf 5/6

DPA

Analyses pour le Bâtiment Toulouse

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse SAS
Siège social : Site de la Géraudière
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes
SAS au capital social de 20 000,00 Euros
Siret : 991 257 866 00012– code APE 71208
RCS : 991 257 866
N° Intracommunautaire : FR87991257866
Analyse-Toulouse@dpa-construction.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION 1-10029

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX

E8685277-2601
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALESCALVADOS
49 BOULEVARD GENERAL VANIER
14000 CAEN

Rapport d'essai N° 2196000 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 12

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 5004926

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Guillaume COCHIN	Transporté par :	TNT
Réceptionné le :	04/03/26		
Référence de l'échantillon :	P005	Date de prélèvement :	02/03/26
Description de l'échantillon :	Ragréage marron		
Localisation :	RDC Salle de vie sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Rapport établis dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du premier octobre 2019. (modifié par l'arrêté du 3 juin 2025) – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Dans le cadre des essais en microscopie électronique à transmission (MET) deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut – Bât 5 - Z.I En Jacca - 31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 09/03/26 Par : DPA/Maxime CLAU

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	ragréage	dur(e)	marron	MET	1	1	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 09/03/26
Par DPA/Jérémy DAVID
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DPA Analyses pour le bâtiment. Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Analyses 1 à 6.pdf 6/6

DPA

Analyses pour le Bâtiment Toulouse

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse SAS
Siège social : Site de la Géraudière
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes
SAS au capital social de 20 000,00 Euros
Siret : 991 257 866 00012– code APE 71208
RCS : 991 257 866
N° Intracommunautaire : FR87991257866
Analyse-Toulouse@dpa-construction.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION 1-10029

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX

E8685277-2601
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALESCALVADOS
49 BOULEVARD GENERAL VANIER
14000 CAEN

Rapport d'essai N° 2196000 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 12

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 5004927

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Guillaume COCHIN	Transporté par :	TNT
Réceptionné le :	04/03/26		
Référence de l'échantillon :	P006	Date de prélèvement :	02/03/26
Description de l'échantillon :	Chape maigre		
Localisation :	RDC Salle de vie sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Rapport établis dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du premier octobre 2019. (modifié par l'arrêté du 3 juin 2025) – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Dans le cadre des essais en microscopie électronique à transmission (MET) deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut – Bât 5 - Z.I En Jacca - 31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 09/03/26 Par : DPA/Maxime CLAU

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	matériau	pulvérulent(e)	beige	MET	1	1	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 09/03/26
Par DPA/Jérémy DAVID
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DPA Analyses pour le bâtiment. Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Analyses 7 à 12.pdf 1/6

DPA

Analyses pour le Bâtiment Toulouse

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse SAS
Siège social : Site de la Géraudière
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes
SAS au capital social de 20 000,00 Euros
Siret : 991 257 866 00012– code APE 71208
RCS : 991 257 866
N° Intracommunautaire : FR87991257866
Analyse-Toulouse@dpa-construction.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION 1-10029

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX

E8685277-2601
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALESCALVADOS
49 BOULEVARD GENERAL VANIER
14000 CAEN

Rapport d'essai N° 2196000 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 12

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 5004928

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Guillaume COCHIN	Transporté par :	TNT
Réceptionné le :	04/03/26		
Référence de l'échantillon :	P007	Date de prélèvement :	02/03/26
Description de l'échantillon :	Revêtement souple bleu + colle jaune		
Localisation :	RDC Dortoir halte garderie sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Rapport établis dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du premier octobre 2019. (modifié par l'arrêté du 3 juin 2025) – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Dans le cadre des essais en microscopie électronique à transmission (MET) deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut – Bât 5 - Z.I En Jacca - 31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 09/03/26 Par : DPA/Maxime CLAU

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	revêtement colle ragréage	souple dur(e) dur(e)	blanc(he) jaune marron	MET	1	1	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 09/03/26
Par DPA/Jérémy DAVID
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DPA Analyses pour le bâtiment. Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Page 7 / 12

Analyses 7 à 12.pdf 2/6

DPA

Analyses pour le Bâtiment Toulouse

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse SAS
Siège social : Site de la Géraudière
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes
SAS au capital social de 20 000,00 Euros
Siret : 991 257 866 00012– code APE 71208
RCS : 991 257 866
N° Intracommunautaire : FR87991257866
Analyse-Toulouse@dpa-construction.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION 1-10029

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX

E8685277-2601
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALESCALVADOS
49 BOULEVARD GENERAL VANIER
14000 CAEN

Rapport d'essai N° 2196000 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 12

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 5004929

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Guillaume COCHIN	Transporté par :	TNT
Réceptionné le :	04/03/26		
Référence de l'échantillon :	P008	Date de prélèvement :	02/03/26
Description de l'échantillon :	Ragréage beige + gris		
Localisation :	RDC Dortoir halte garderie sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Rapport établis dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du premier octobre 2019. (modifié par l'arrêté du 3 juin 2025) – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Dans le cadre des essais en microscopie électronique à transmission (MET) deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut – Bât 5 - Z.I En Jacca - 31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 09/03/26 Par : DPA/Maxime CLAU

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	ragréage	dur(e)	gris(e)	MET	1	1	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 09/03/26
Par DPA/Jérémy DAVID
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DPA Analyses pour le bâtiment. Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Page 8 / 12

Analyses 7 à 12.pdf 3/6

DPA

Analyses pour le Bâtiment Toulouse

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse SAS
Siège social : Site de la Géraudière
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes
SAS au capital social de 20 000,00 Euros
Siret : 991 257 866 00012– code APE 7120B
RCS : 991 257 866
N° Intracommunautaire : FR87991257866
Analyse-Toulouse@dpa-construction.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION 1-10029

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX

E8685277-2601
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALESCALVADOS
49 BOULEVARD GENERAL VANIER
14000 CAEN

Rapport d'essai N° 2196000 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 12

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 5004930

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Guillaume COCHIN	Transporté par :	TNT
Réceptionné le :	04/03/26		
Référence de l'échantillon :	P009	Date de prélèvement :	02/03/26
Description de l'échantillon :	Dalle de faux plafond		
Localisation :	RDC dortoir halte garderie faux plafond		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Rapport établis dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du premier octobre 2019. (modifié par l'arrêté du 3 juin 2025) – Norme HSG 248 Appendix 2

Après une recherche détaillée et complète sous stéréomicroscope, les fibres représentatives sont montées entre lame et lamelle dans un liquide à indice de réfraction approprié en vue d'une identification par microscope optique à lumière polarisée (MOLP). Préparation par traitement mécanique selon notre procédure interne LAB/TEC/PR/002.

Dans le cadre des essais au MOLP deux prises d'essai ont été réalisées et elles font l'objet de deux supports (deux montages lame/lamelle).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut – Bât 5 - Z.I En Jacca - 31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 06/03/26 Par : DPA/Florian WIESMANN

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE						
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	faux plafond	fibreux(se)	marron	MOLP	2	Non détecté -

La couche peut renfermer une teneur inférieure à la la limite de détection garantie de fibres d'amiante optiquement observable. Pour être observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2µm.
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).
- Commentaires : présence de fibres minérales dont les propriétés morphologiques et optiques ne sont pas compatibles avec celles des 6 amiantes réglementaires. remarque_5

Validé le 09/03/26
Par DPA/Jérémy DAVID
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DPA Analyses pour le bâtiment. Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Analyses 7 à 12.pdf 4/6

DPA

Analyses pour le Bâtiment Toulouse

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse SAS
Siège social : Site de la Géraudière
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes
SAS au capital social de 20 000,00 Euros
Siret : 991 257 866 00012– code APE 71208
RCS : 991 257 866
N° Intracommunautaire : FR87991257866
Analyse-Toulouse@dpa-construction.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION 1-10029

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX

E8685277-2601
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALESCALVADOS
49 BOULEVARD GENERAL VANIER
14000 CAEN

Rapport d'essai N° 2196000 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 12

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 5004931

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Guillaume COCHIN	Transporté par :	TNT
Réceptionné le :	04/03/26		
Référence de l'échantillon :	P010	Date de prélèvement :	02/03/26
Description de l'échantillon :	Remplissage plâtre sur cloison menuiserie intérieur		
Localisation :	RDC dortoir halte garderie cloison		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Rapport établis dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du premier octobre 2019. (modifié par l'arrêté du 3 juin 2025) – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Dans le cadre des essais en microscopie électronique à transmission (MET) deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut – Bât 5 - Z.I En Jacca - 31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 09/03/26 Par : DPA/Maxime CLAU

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	enduit peinture	dur(e) cassant(e)	blanc(he) orange	MET	1	1	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 09/03/26
Par DPA/Jérémy DAVID
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DPA Analyses pour le bâtiment. Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Analyses 7 à 12.pdf 5/6

DPA

Analyses pour le Bâtiment Toulouse

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse SAS
Siège social : Site de la Géraudière
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes
SAS au capital social de 20 000,00 Euros
Siret : 991 257 866 00012– code APE 71208
RCS : 991 257 866
N° Intracommunautaire : FR87991257866
Analyse-Toulouse@dpa-construction.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION 1-10029

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX

E8685277-2601
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALESCALVADOS
49 BOULEVARD GENERAL VANIER
14000 CAEN

Rapport d'essai N° 2196000 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 12

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 5004932

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Guillaume COCHIN	Transporté par :	TNT
Réceptionné le :	04/03/26		
Référence de l'échantillon :	P011	Date de prélèvement :	02/03/26
Description de l'échantillon :	Enduit plâtre + peinture		
Localisation :	RDC dortoir halte garderie poteaux		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Rapport établis dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du premier octobre 2019. (modifié par l'arrêté du 3 juin 2025) – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Dans le cadre des essais en microscopie électronique à transmission (MET) deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut – Bât 5 - Z.I En Jacca - 31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 09/03/26 Par : DPA/Maxime CLAU

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	enduit peinture	dur(e) cassant(e)	gris(e) vert(e)	MET	1	1	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 09/03/26
Par DPA/Jérémy DAVID
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DPA Analyses pour le bâtiment. Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Page 11 / 12

Analyses 7 à 12.pdf 6/6

DPA

Analyses pour le Bâtiment Toulouse

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse SAS
Siège social : Site de la Géraudière
rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 Nantes
SAS au capital social de 20 000,00 Euros
Siret : 991 257 866 00012– code APE 71208
RCS : 991 257 866
N° Intracommunautaire : FR87991257866
Analyse-Toulouse@dpa-construction.com

cofrac ESSAIS ACCREDITATION 1-10029

DEKRA INDUSTRIAL
CTRE BASSE NORMANDIE - CDP A291
8 BIS RUE DANIEL MAYER
37100 TOURS
A l'attention de Pauline FALLOUX

E8685277-2601
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALESCALVADOS
49 BOULEVARD GENERAL VANIER
14000 CAEN

Rapport d'essai N° 2196000 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 12

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 5004933

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	Guillaume COCHIN	Transporté par :	TNT
Réceptionné le :	04/03/26		
Référence de l'échantillon :	P012	Date de prélèvement :	02/03/26
Description de l'échantillon :	Revetement souple + ragréage marron		
Localisation :	RDC Sanitaire enfants sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Rapport établis dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du premier octobre 2019. (modifié par l'arrêté du 3 juin 2025) – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Dans le cadre des essais en microscopie électronique à transmission (MET) deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut – Bât 5 - Z.I En Jacca - 31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 09/03/26 Par : DPA/Maxime CLAU

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	revêtement ragréage	souple dur(e)	gris(e) marron	MET	1	1	Non détecté
Couches indissociables :		1&2					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 09/03/26
Par DPA/Jérémy DAVID
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DPA Analyses pour le Bâtiment. Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

AR-26-GD-002884-01 - 26GD001580.pdf 1/5

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse

DEKRA INDUSTRIAL SAS
Monsieur Guillaume COCHIN
8 B Rue Daniel Mayer - Batiment 1
37100 TOURS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-GD-002884-01 — Date d'émission de rapport : 04/06/2026 17:31 — Page1/5
Dossier N° : 26GD001580 — Date de réception : 01/06/2026 — Date d'analyse : 03/06/2026
Référence dossier Client:AMITRAV-E8685277-2601
49 BOULEVARD GENERAL VANIER - 14000 CAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P013 - Enduit plâtre + Peinture - RDC, Dégagement 1 Halte-Garderie, Cloisor 3	Matériau de type peinture (jaune) matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	P014 - Enduit plâtre + Peinture - RDC, Dégagement 1 Halte-Garderie, Poteau	Matériau de type peinture (rose) matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	P015 - Enduit plâtre + Peinture - RDC, Dégagement 1 Halte-Garderie, Poteau	Matériau de type peinture (rose) matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	P016 - Plaque bitumineuse antivibratile - RDC, Office, Plaque bitumineuse antivibratile sous évier	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
005	P017 - Enduit plâtre + Peinture - RDC, Office, Poteau	Matériau de type peinture (vert) matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse
34 Chemin de l'Echut
31770 Colomiers, FRANCE
Site Web: https://linktr.ee/DPA.prelevement.analyses
S.A.S. au capital de 20 000 € 991 257 866 RCS Nantes SIRET 991 257 866 00012 TVA F FR87991257866 APE 7120B
Siège social : DPA analyses pour le Bâtiment Toulouse Rue Adolphe Bobierre 44300 Nantes

ACCREDITATION N° 1- 10029
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

AR-26-GD-002884-01 - 26GD001580.pdf 2/5

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-GD-002884-01 — Date d'émission de rapport : 04/06/2026 17:31 — Page2/5
Dossier N° : 26GD001580 — Date de réception : 01/06/2026 — Date d'analyse : 03/06/2026
Référence dossier Client:AMITRAV-E8685277-2601
49 BOULEVARD GENERAL VANIER - 14000 CAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	P018 - REvêtement souple + colle jaune + Ragréage gris - RDC, Office, Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) matériau semi-dur de type ragréage (gris) matériau de type colle (jaune)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	P019 - Ragréage gris + Ragréage marron - RDC, Office, Sol 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	P020 - Enduit plâtre + Peinture - RDC, Sanitaires Enfants, Poteau	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	P021 - Béton - RDC, Dortoir Halte Garderie, Plafond	Matériau dur de type béton (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	P022 - Enduit plâtre + Peinture - RDC, Dortoir Halte Garderie, Mur porteur	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	P023 - Joint de vitrage RDC, Dortoir Halte Garderie, Menuiserie extérieure coulissante aluminium					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse
34 Chemin de l'Echut
31770 Colomiers, FRANCE
Site Web: https://linktr.ee/DPA.prelevement.analyses
S.A.S. au capital de 20 000 € 991 257 866 RCS Nantes SIRET 991 257 866 00012 TVA F FR87991257866 APE 7120B
Siège social : DPA analyses pour le Bâtiment Toulouse Rue Adolphe Bobierre 44300 Nantes

ACCREDITATION N° 1- 10029
Portée disponible sur www.cofrac.fr

AR-26-GD-002884-01 - 26GD001580.pdf 3/5

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-GD-002884-01 — Date d'émission de rapport : 04/06/2026 17:31 — Page3/5
Dossier N° : 26GD001580 — Date de réception : 01/06/2026 — Date d'analyse : 03/06/2026
Référence dossier Client:AMITRAV-E8685277-2601
49 BOULEVARD GENERAL VANIER - 14000 CAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
012	P024 - Joint de vitrage RDC, Local 2 Halte Garderie, Menuiserie extérieure coulissante aluminium	Matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
013 (1)	P025 - Joint mastic de vitrage - RDC, Local 2 Halte Garderie, Menuiserie extérieure coulissante aluminium	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	P026 - Revêtement plastique épais - RDC, Extérieur, Revêtement plastique épais en façades	Matériau de type peinture (beige) matériau dur de type ciment (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	P027 - Revêtement plastique épais - RDC, Extérieur, Revêtement plastique épais en façades	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	P028 - Béton + Peinture - RDC, Extérieur, Linteaux béton					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse
34 Chemin de l'Echut
31770 Colomiers, FRANCE
Site Web: https://linktr.ee/DPA.prelevement.analyses
S.A.S. au capital de 20 000 € 991 257 866 RCS Nantes SIRET 991 257 866 00012 TVA F FR87991257866 APE 7120B
Siège social : DPA analyses pour le Bâtiment Toulouse Rue Adolphe Bobierre 44300 Nantes

ACCREDITATION N° 1- 10029
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

AR-26-GD-002884-01 - 26GD001580.pdf 4/5

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-GD-002884-01 — Date d'émission de rapport : 04/06/2026 17:31 — Page4/5
Dossier N° : 26GD001580 — Date de réception : 01/06/2026 — Date d'analyse : 03/06/2026
Référence dossier Client:AMITRAV-E8685277-2601
49 BOULEVARD GENERAL VANIER - 14000 CAEN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (marron) matériau dur de type béton (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	P029 - Béton + Peinture - RDC, Extérieur, Linteaux béton	Matériau de type peinture (marron) matériau dur de type béton (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	P030 - Mastic silicone gris - RDC, Extérieur, Mastic sur plaques de remplissage des menuiseries	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	P031 - Mastic silicone gris - RDC, Extérieur, Mastic sur plaques de remplissage des menuiseries	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET * / FKVZ	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020	P032 - Panneau fibrociment - RDC, Extérieur, Panneaux fibrociment de remplissage de menuiseries	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / Z3II	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Observation(s) échantillon(s)
(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse
34 Chemin de l'Echut
31770 Colomiers, FRANCE
Site Web: https://linktr.ee/DPA.prelevement.analyses
S.A.S. au capital de 20 000 € 991 257 866 RCS Nantes SIRET 991 257 866 00012 TVA F FR87991257866 APE 7120B
Siège social : DPA analyses pour le Bâtiment Toulouse Rue Adolphe Bobierre 44300 Nantes

ACCREDITATION N° 1- 10029
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

AR-26-GD-002884-01 - 26GD001580.pdf 5/5

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-GD-002884-01 — Date d'émission de rapport : 04/06/2026 17:31 — Page5/5
Dossier N° : 26GD001580 — Date de réception : 01/06/2026 — Date d'analyse : 03/06/2026
Référence dossier Client:AMITRAV-E8685277-2601
49 BOULEVARD GENERAL VANIER - 14000 CAEN

Traitement par une méthode interne (**procédure LAB/TEC/PR/002**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**procédure LAB/TEC/PR/001**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables"* inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Lorsque des fibres sont détectées optiquement dans des matériaux ou produits contenant de l'amiante ajouté (cas 1 de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié), un essai MOLP est systématiquement réalisé. Seuls les résultats conclusifs MOLP sont mentionnés. Pour les matériaux ou produits bruts et/ou manufacturés contenant naturellement de l'amiante (cas 2 et 3), les essais MOLP systématiquement réalisés et conclusifs sont également indiqués. Dans ces cas, La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon les parties pertinentes de la norme HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Clement DELESQUE
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

DPA Analyses pour le Bâtiment Toulouse
34 Chemin de l'Echut
31770 Colomiers, FRANCE
Site Web: https://linktr.ee/DPA.prelevement.analyses
S.A.S. au capital de 20 000 € 991 257 866 RCS Nantes SIRET 991 257 866 00012 TVA F FR87991257866 APE 7120B
Siège social : DPA analyses pour le Bâtiment Toulouse Rue Adolphe Bobierre 44300 Nantes

ACCREDITATION N° 1- 10029
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

ANNEXE 4 Recommandations générales de sécurité

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29- 5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
– perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
– remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
– travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,

dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c'est-à- dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :
– de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de- France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
– du conseil général (ou conseil régional en Ile-de- France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
– de la mairie ;
– ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ANNEXE 5 Certificat de qualification



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4544 Version 008

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur COCHIN Guillaume

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 05/04/2023 - Date d'expiration : 04/04/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 05/04/2023 - Date d'expiration : 04/04/2030
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 16/04/2024 - Date d'expiration : 15/04/2031
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 18/09/2022 - Date d'expiration : 17/09/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 18/09/2022 - Date d'expiration : 17/09/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 13/03/2024 - Date d'expiration : 12/03/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/09/2024.

(1) Arrêté du 1er juillet 2016 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, les lieux, organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
(2) Arrêté du 15 juillet 2020 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 16 décembre 2016 définissant les critères de certification des opérateurs du diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac

CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE 6 Attestations d'assurance et sur l'honneur

SMA BTP

Notre référence à rappeler dans toute correspondance :

N° de sociétaire : H98143W
N° de contrat : 7352000/2 148140
N° de SIREN : 433 250 834

DEKRA INDUSTRIAL SAS
PA LIMOGES Sud orange
19 rue Stuart Mill
CS 70308
87008 – LIMOGES CEDEX

Pour tout renseignement, contacter :

SMABTP Grands Comptes Entreprises
8, rue Louis Armand - CS 71201
75738 Paris Cedex 15
Tél : 01.40.59.70.00

ATTESTATION D'ASSURANCE

Contrat d'assurance GLOBAL INGENIERIE

Période de validité : du 01/01/2026 au 31/12/2026

SMA SA ci-après désigné l'assureur atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE, numéro **H98143W 7352000/2 148140.**

1 – PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES

Missions bénéficiant des garanties d'assurance de responsabilité civile

Les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :

- Diagnostic de présence d'amiante dans les bâtiments.
- Assistance technique amiante.
- Mesures d'empoussièrement amiante.
- Coordination SPS lors de chantiers de désamiantage.
- Conseil et accompagnement amiante.
- Prélèvements et analyses de tout type de matériaux, air, sol, boues, rapports d'analyse, surveillance de l'air sur le lieu de travail, logiciels de suivi des analyses et des données de chantier.
- Mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les matériels roulants ferroviaires ;
- - Mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les aéronefs retirés du service avant leur démantèlement ;

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • **smabtp.fr**

- - Mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en oeuvre d'une activité ;
- - Mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers.

2- GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à l'occasion de l'exploitation de sa société pour l'exercice de son activité ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

Nature de la garantie	Montants de garantie
Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre dont	
Dommages corporels	15 000 000 € par sinistre
Dommages matériels et immatériels	15 000 000 € par sinistre
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000 € par sinistre

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • **smabtp.fr**

SMA BTP

3 - GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Cette garantie a vocation à couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la responsabilité civile professionnelle de l'assuré en dehors des dispositions relevant des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale.

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux missions professionnelles listées aux paragraphes 1 ci-avant ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

Nature de la garantie	Montant de garantie
Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre et par an dont	
Dommages corporels	15 000 000 € par sinistre et par an
Dommages matériels et immatériels	15 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages aux biens confiés	5 000 000 € par sinistre et par an
Garantie amiante *(Garantie des seuls dommages immatériels non consécutifs à un sinistre directement ou indirectement dû ou lié à l'amiante ou à un autre matériau contenant de l'amiante)*	4 000 000 € par sinistre et par an
Limite pour tous dommages confondus d'atteinte à l'environnement y compris ceux dus ou liés à l'amiante	1 000 000 € par sinistre et par an
Responsabilité environnementale *(pour les dommages survenus pendant la période de validité de la présente attestation et constatés pendant cette même période)*	150 000 € par sinistre et par an

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Fait à Paris,
Le 17/12/2025.

Le Président du Directoire

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • **smabtp.fr**

SMA BTP

Notre référence à rappeler dans toute correspondance :

N° de sociétaire : H98143W
N° de contrat : 7352000/2 148140
N° de SIREN : 433 250 834

DEKRA INDUSTRIAL SAS
PA LIMOGES Sud orange
19 rue Stuart Mill
CS 70308
87008 – LIMOGES CEDEX

Pour tout renseignement, contacter :

SMABTP Grands Comptes Entreprises
8, rue Louis Armand - CS 71201
75738 Paris Cedex 15
Tél : 01.40.59.70.00

ATTESTATION D'ASSURANCE

Contrat d'assurance GLOBAL INGENIERIE

Période de validité : du 01/01/2026 au 31/12/2026

SMA SA ci-après désigné l'assureur atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE, numéro **H98143W 7352000/2 148140.**

1 – PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES

Missions bénéficiant des garanties d'assurance de responsabilité civile

Les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :

- Contrôleur technique.

  Agréé par décision du 26 juillet 1982 au tire des dispositions du décret 78.1146 pour l'intégralité du domaine objet de l'obligation d'assurance instituée par la Loi n° 78.12 du 4 janvier 1978 et à tous les textes suivants qui sont venus le préciser ou le modifier. Conformément à la norme NF P03-100 du 20 septembre 1995 et aux dispositions législatives et règlementaires qui figurent aux articles L 111-23 à L 11-26 et R 111-29 à R 111-42 du Code de la Construction et de l'Habitation.

- Activités de maîtrise d'œuvre et bureau d'étude technique pour la réalisation d'ouvrages et d'installations d'assainissements destinés à desservir des bâtiments dans le domaine de l'industrie et des collectivités.

- Activités de maîtrise d'œuvre en installations thermiques et climatiques.

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • **smabtp.fr**

- Activités de coordinateur et maîtrise d'œuvre SSI.

- Contrôle dans tous les domaines de la construction, de la prévention, de la sécurité, de la fiabilité, de la coordination, de l'assistance, de la maintenance, comportant toutes opérations, missions et prestations de conseils, audits, études, expertises, analyses, diagnostics, enquêtes, constats, contrôles, vérifications, formation, information, y compris les diagnostics et contrôles de présence de plomb, radon et insectes, et ce sur tous biens meubles et immeubles, y compris les ouvrages de génie civil, les équipements, les installations, les remontées mécaniques, les systèmes de sécurité incendie, les navires notamment pour la délivrance de certificats sanitaires, et y compris leurs implications sur l'environnement.

- Conseils et accompagnement amiante et plomb, Stratégie de Prélèvements, Prélèvements et Analyses de tout type de matériaux, air, sols, boues, Rapports d'analyses Surveillance de l'air sur le lieu du travail, logiciels de suivi des analyses et des données de chantier.

- Formation, information, animation, assistance à destination du personnel des entreprises dans les domaines suivants : système sécurité incendie, hygiène et sécurité dans le travail, plans de prévention, audit de conformité du patrimoine bâti, coordination sécurité-santé, mines et carrières.

- Coordinateur « sécurité protection de la santé », coordination SSI, examinateur « qualitel », chargé de sécurité pyrotechnique, mesures de perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments et des réseaux aérauliques.

- Assistance, conseils, audits, études, dans les domaines suivants : sûreté de fonctionnement d'équipements et installations, ingénierie qualité, optimisation de la performance en production et maintenance.

- Études, formations, informations et assistances techniques, administratives et financières aux maîtres d'ouvrages dans les domaines liés à l'environnement (eau, air, sol, déchets), en ce comprises les missions HSE (Hygiène Sécurité Environnement) dans le cadre de la gestion des sites et sols pollués relevant d'une certification du Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE).

- Missions d'assistance à maitrise d'ouvrage, de maitrise d'ouvrage déléguée, et missions Amose selon les articles 5 et 6 de l'Ordonnance 2018-937 du 30 octobre 2018.

- Développement et vente, avec installation, formation et maintenance, de logiciels et progiciels pour la gestion technique et administrative des parcs immobiliers et mobiliers des secteurs publics et privés.

- Soutien au développement de l'activité de contrôle des appareils de radiographie des cabinets dentaires.

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • **smabtp.fr**

SMA BTP

2- GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à l'occasion de l'exploitation de sa société pour l'exercice de son activité ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

Nature de la garantie	Montants de garantie
Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre dont	
Dommages corporels	15 000 000€ par sinistre
Dommages matériels et immatériels	15 000 000€ par sinistre
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000€ par sinistre

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • **smabtp.fr**

SMA BTP

3 - GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Cette garantie a vocation à couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la responsabilité civile professionnelle de l'assuré en dehors des dispositions relevant des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale.

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux missions professionnelles listées aux paragraphes 1 ci-avant ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

Nature de la garantie	Montant de garantie
Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre et par an dont	
Dommages corporels	15 000 000 € par sinistre et par an
Dommages matériels et immatériels	15 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages aux biens confiés	5 000 000 € par sinistre et par an
Limite pour tous dommages confondus d'atteinte à l'environnement y compris ceux dus ou liés à l'amiante	1 000 000 € par sinistre et par an
Responsabilité environnementale *(pour les dommages survenus pendant la période de validité de la présente attestation et constatés pendant cette même période)*	150 000 € par sinistre et par an

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Fait à Paris,
Le 17/12/2025.

Le Président du Directoire

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • **smabtp.fr**

DEKRA

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. **Georges BALZER agissant en qualité de Président de la Société DEKRA Industrial**, Société par actions simplifiée au capital social de 25 060 000 € ayant son siège social à LIMOGES (87000) - Parc d'activité de Limoges Sud Orange, 19 Rue Stuart Mill immatriculée sous le numéro SIREN 433 250 834 RCS Limoges, déclare sur l'honneur que :

la société **DEKRA Industrial** susvisée pour l'établissement des rapports et constats définis aux 1° à 4°, 6° et 7° de l'article L 271-4 ainsi qu'à l'article L 126-26 du code de la construction et de l'habitation, est en situation régulière au regard de l'article L 271-6 du même code et qu'elle:

- dispose des moyens en matériel et en personne appropriés,
- emploie des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, conformément à l'article R 271-1 du code de la construction et de l'habitation,
- est souscripteur d'une assurance permettant de couvrir des conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, selon les modalités de l'article R 271-2 du code de la construction et de l'habitation,
- n'a aucun lien de nature à compromettre l'indépendance et l'impartialité de l'auteur (ou des auteurs) des rapports qui seront rédigés que ce soit avec le propriétaire, son mandataire, ou toute autre entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements.

Etabli au PLESSIS ROBINSON, le 05 janvier 2026

Pour servir et valoir ce que de droit

Pour DEKRA Industrial
Georges BALZER
Président

Georges BALZER

ANNEXE 7 Autres documents

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 1/34

ACT DIAG IMMO HSI
CENTRE BASSE N.
8 Bis rue Daniel Mayer
37100 TOURS

DEKRA

Diagnostic immobilier

Dossier de diagnostics techniques

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Référence AMITRAV-D1442028-1901 21 mai 2019

Bien	Autre
Adresse	49 BOULEVARD GENERAL VANIER 14000 CAEN
Référence Cadastrale	NC
Propriétaire	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES — CAF DU CALVADOS 8 Av Du Six Juin CS 20001 14000 CAEN
Demandeur	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES — CAF DU CALVADOS 8 Av Du Six Juin CS 20001 14000 CAEN

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Visité le 17 avril 2019 par ALBAN BUYSSENS

Ce rapport original ne peut être reproduit sans notre autorisation et ne peut être utilisé de façon partielle.

DEKRA Industrial S.A.S.

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 2/34

AMIANTE

Sommaire

Sommaire	2
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux	3
A. Informations générales	3
B. Cachet du diagnostiqueur	4
C. Programme de travaux	4
D. Programme de repérage	4
E. Conclusion(s)	7
F. Conditions de réalisation du repérage	8
G. Rapports précédents	9
H. Résultats détaillés du repérage	9
I. Déroulement du repérage	17
J. Éléments d'information	17
Annexe 1. Fiches d'identification et de cotation	19
Annexe 2. Croquis	30
Annexe 3. PV d'analyses	32
Annexe 4. Recommandations générales de sécurité	59
Annexe 5. Certificat de qualification	61
Annexe 6. Attestations d'assurance et sur l'honneur	62

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 3/34

AMIANTE

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012

Norme NF X 46-020

A Informations générales

A.1 Désignation du bâtiment

Type de bien	Autre
Nom	CENTRE SOCIO-CULTUREL PIERRE HEUZE
Adresse	49 BOULEVARD GENERAL VANIER 14000 CAEN
Année de construction	Avant 1997
Propriété de	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES — CAF DU CALVADOS 8 Av Du Six Juin CS 20001 14000 CAEN

A.2 Désignation du donneur d'ordre

Nom	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES — CAF DU CALVADOS
Adresse	8 Av Du Six Juin CS 20001 14000 CAEN
Qualité	

A.3 Exécution de la mission

Rapport n°	AMITRAV-D1442028-1901
Repérage réalisé le	17 avril 2019
Par	ALBAN BUYSSENS
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par	DEKRA CERTIFICATION 5 avenue Garlande - 92220 BAGNEUX
Numéro de certification de validation	DTI3574
Date d'obtention	14 septembre 2017
Date d'émission du rapport	21 mai 2019
Accompagnateur	Aucun
Laboratoire d'analyses	ITGA RENNES
Numéro d'accréditation du laboratoire	1-0913
Adresse du laboratoire	Parc EDONIA Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS 66862 35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Organisme d'assurance professionnelle	AXA CORPORATION SOLUTIONS ASSURANCE – 4 rue Jules Lefevre - 75426 Paris Cedex 09
Numéro de contrat d'assurance et date de validité	• XFR0050627LI du 01/01/2019 au 31/12/2019 • XFR0048625FI du 01/01/2019 au 31/12/2019

A.4 Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Néant

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 4/34

AMIANTE

B Cachet du diagnostiqueur

Signature et Cachet de l'entreprise

DEKRA Industrial SAS

Date d'établissement du rapport :

Fait à TOURS le 21/05/2019
Nom du diagnostiqueur : ALBAN BUYSSENS

C Programme de travaux

C.1 Programme de travaux du donneur d'ordre

Amiante et plomb avant travaux de mise en accessibilité de 6 bâtiments de la CAF du Calvados. Voir estimation APD.

C.2 Programme et périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Locaux et parties d'immeubles concernés ou impactés

Voir estimation APD.

Liste des ouvrages et parties d'ouvrages à inspecter

Voir estimation APD.

D Programme de repérage

La mission porte sur le repérage de l'amiante de matériaux figurant en annexe A de la norme NF X 46-020.
La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (Annexe A de la norme NF X 46-020) :
Liste des éléments mentionnés dans l'annexe A de la norme NF X 46-020 :

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture, terrasse et étanchéité	
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment y compris les panneaux type « sous tuile », plaques en matériau bitumeux.
Ardoises	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.
Bardeaux bitumé (type « Shingle »)	
Éléments de sous-toiture	Pare-vapeur, pare-pluie et autres panneaux structurels, isolants sous toiture, flocage.
Complexe d'étanchéité pour toiture (y compris toiture-terrasse) pouvant être constitué d'une ou plusieurs couches	Bandes bitumeuses notamment renfort de cuvelage, produits d'accrochage et colles, isolants, complexe asphalté.
Éléments ponctuels	Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Tout élément complémentaire à la toiture y compris les chéneaux, conduits de ventilation, conduits eaux pluviales.
2. Parois verticales extérieures	
Panneaux-sandwichs	Plaques, joints d'assemblage, joints d'étanchéité, tresses, mastics.
Bardages	Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises composites ou fibres-ciment.
Bardages métalliques à simple ou double peau	Revêtement intérieur, peinture.
Isolants sous bardage	Flocage, carton.
	Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés. Colle

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 5/34

AMIANTE

Mur et cloisons « en dur »	de carrelage, étanchéité extérieures des fondations, appui de fenêtre.
3. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur »	Flocages, joints (de dilatation, d'assemblage). Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP).
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages, joints (de dilatation, d'assemblage, de liaison avec la poutraison) Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP) Entourage de potaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons, isolant intérieur, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux (vérification des intérieurs et des extérieurs)	Flocage, panneaux, jonction entre panneaux. Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP).
Portes coupe-feu, portes pare-flamme	Vantaux et joints (sur battants et dormants y compris occulus,...).
Revêtement de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare flamme	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques revêtues d'amiante-ciment, fibres-ciment), colle des carrelages, peintures (intumescentes, bitumeuses, décoratives).
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP) Panneaux collés, vissés Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), cales de ferraillage.
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP) Joints (de dilatation, d'assemblage, de liaison), plaques de ripage, entourage de poutres (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu, peintures (intumescentes, bitumeuses, décoratives).
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux	Flocages Panneaux, jonction entre panneaux Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP).
Faux plafonds	Panneaux et plaques, jonction entre faux plafond et structure, joints entre panneaux ou plaques Pare-vapeur (celui du complexe isolant placé au-dessus du panneau de faux plafond) Isolant de faux plafond (celui déroulé ou posé dans le plenum au-dessus du panneau de faux plafond) Cantonnements (ceux constitués dans le plenum en jonction entre les cloisons ou mur et le plancher haut supérieur).
Suspentes et contrevents	Flocage, protections en plâtre, peintures intumescentes.

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 6/34

AMIANTE

5. Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol y compris revêtements de sols sportifs	Dalles plastiques, dalles moquettes avec entre-couche noire, lés en matériau plastique et/ou moquette avec sous-couche, nez de marche, colles.
Planchers	Etanchéité de cuvelages, coffrage perdu, chape maigre (base ciment), ragréage, rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP).
6. Conduits, canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides) Conduits de vapeur, fumée, échappement	Calorifugeage, rubans adhésifs, enveloppe de calorifuge, conduit, joints entre éléments Mastics, tresses, manchons.
Câbles électriques	Câbles électriques (isolant souvent de couleur orange) d'alimentation de secours.
Clapets/ volets coupe-feu	Clapet, volet, rebouchage, ossature., étanchéité coupe-feu en traversée cloison ou plancher.
Vide-ordures	Conduit, joint d'étanchéité des trappes.
7. Ascenseurs et monte-charges	
Portes intérieures et extérieures de l'ascenseur et portes palières de l'étage	Portes et cloisons palières.
Machinerie	Frein.
Trémie, machinerie	Calfeutrement entre mur/plancher (Joint, Bourre), trappe.
8. Equipements divers et accessoires	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anti-condensation, plaques isolantes (internes et externes), tissus, revêtements de câbles métalliques.
9. Installations industrielles	
Equipements et éléments spécifiques à vérifier en fonction du process industriel (fours, étuves, tuyauteries, racks)	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anti-condensation, plaques isolantes, tissus.
10. Voies et Réseaux divers	
Conduits	Fibres-ciment.
Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche.

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 7/34

AMIANTE

E Conclusion(s)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Élement	Matériaux ou produits	Critère de décision	Photo
RDC > Bureau 4 + Local technique	Vitrage cloison A	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse	
RDC > Dégagement Halte Garderie	Vitrage porte	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse	
RDC > SAS accés garderie	Porte	Mastic de vitrage	Résultat d'analyse	
RDC > SAS accés garderie	Poteau	Coffrages perdus	Résultat d'analyse	
RDC > SAS accés garderie	Poteau	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse	
RDC > SAS accés garderie	Poteau	Entourage de poteaux fibre-ciment	Résultat d'analyse	
RDC > SAS accés garderie	Poteau	Peinture	Résultat d'analyse	

Liste des locaux non visités et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 8/34

AMIANTE

F Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amainte selon l'annexe A de la norme.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Le donneur d'ordre est tenu :

- de fournir les moyens d'accès nécessaires à mettre en oeuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes...) et d'en définir les conditions d'utilisation.
- de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandées par l'opérateur de repérage.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Date du repérage : 17/04/2019

Liste des écarts, adjonctions ou suppressions d'information de la norme :

Dans un souci de ne pas alourdir le rapport et d'en faciliter sa compréhension et sa lecture, l'accréditation COFRAC du laboratoire ayant réalisé l'analyse de nos prélèvements et son annexe technique ne sont pas annexés au présent rapport. Ces documents sont consultables et transmis sur demande auprès de votre interlocuteur en agence.

Informations sur les prélèvements :

A - Motifs qui ont pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe 1 de la norme NFX 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés :

Néant

B - Informations sur toutes les conditions existantes susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des sondages (environnement du matériau, contamination éventuelle,...) :

Néant


C - Informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle...) :

Néant

Sens du repérage pour évaluer un local :

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 9/34

AMIANTE

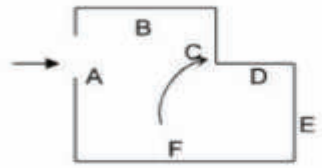

G Rapports précédents

Date	Référence	Titre	Société	Opérateur de repérage	Conclusion
03/07/2017	17-04-005791	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante en vue de la constitution du dossier technique amiante	DEKRA	NEVEU Julien	Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

H Résultats détaillés du repérage

Liste des locaux visités/non visités et justification

Nom	Etage	Visité	Justification
Extérieur		Oui	
Bureau 4 + Local technique	RDC	Oui	
Hall	RDC	Oui	
Escalier Fiche 5	RDC	Oui	
Dégagement Halte Garderie	RDC	Oui	
Bureau Halte Garderie	RDC	Oui	
Sanitaires 1	RDC	Oui	
Sanitaires 2	RDC	Oui	
Bureau 1	RDC	Oui	
Bureau 2	RDC	Oui	
SAS accès garderie	RDC	Oui	

Description des revêtements en place au jour de la visite

Localisation	Élement	Matériaux ou produits
RDC > Bureau 1	Mur A	Enduits lissés-talochés
RDC > Bureau 1	Mur A	Peinture
RDC > Bureau 1	Mur A	Plâtre et assimilés
RDC > Bureau 1	Porte	Bois
RDC > Bureau 1	Porte	Peinture
RDC > Bureau 1	Mur B	Peinture
RDC > Bureau 1	Mur B	Plâtre
RDC > Bureau 1	Mur B	Toile de verre

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 10/34

AMIANTE

RDC > Bureau 1	Mur D	Enduits lissés-talochés
RDC > Bureau 1	Mur D	Peinture
RDC > Bureau 1	Mur D	Plâtre et assimilés
RDC > Bureau 2	Mur A	Enduits lissés-talochés
RDC > Bureau 2	Mur A	Peinture
RDC > Bureau 2	Mur A	Plâtre et assimilés
RDC > Bureau 2	Porte	Bois
RDC > Bureau 2	Porte	Peinture
RDC > Bureau 2	Mur B	Enduits lissés-talochés
RDC > Bureau 2	Mur B	Peinture
RDC > Bureau 2	Mur B	Plâtre et assimilés
RDC > Bureau 2	Mur C	Enduits lissés-talochés
RDC > Bureau 2	Mur C	Peinture
RDC > Bureau 2	Mur C	Plâtre et assimilés
RDC > Bureau 2	Mur D	Enduits lissés-talochés
RDC > Bureau 2	Mur D	Peinture
RDC > Bureau 2	Mur D	Plâtre et assimilés
RDC > Bureau 4 + Local technique	Mur A	Peinture
RDC > Bureau 4 + Local technique	Mur A	Plâtre
RDC > Bureau 4 + Local technique	Porte	Bois
RDC > Bureau 4 + Local technique	Porte	Peinture
RDC > Bureau 4 + Local technique	Mur de refend B	Béton
RDC > Bureau 4 + Local technique	Mur de refend B	Enduits lissés-talochés
RDC > Bureau 4 + Local technique	Mur de refend B	Peinture
RDC > Bureau 4 + Local technique	Mur porteur C	Béton
RDC > Bureau 4 + Local technique	Mur porteur C	Enduits lissés-talochés
RDC > Bureau 4 + Local technique	Mur porteur C	Peinture
RDC > Bureau 4 + Local technique	Mur D	Plâtre et assimilés
RDC > Bureau 4 + Local technique	Mur D	Revetêtement mural
RDC > Bureau 4 + Local technique	Plafond	Panneaux de faux plafonds
RDC > Bureau 4 + Local technique	Vitrage cloison A	Mastic de vitrage
RDC > Bureau Halte Garderie	Mur A	Enduits lissés-talochés
RDC > Bureau Halte Garderie	Mur A	Peinture
RDC > Bureau Halte Garderie	Mur A	Plâtre et assimilés
RDC > Bureau Halte Garderie	Porte	Bois
RDC > Bureau Halte Garderie	Porte	Peinture
RDC > Bureau Halte Garderie	Sol	Carrelage
RDC > Bureau Halte Garderie	Sol	Sol PVC Revêtement de sol souple vert

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 11/34

AMIANTE

RDC > Bureau Halte Garderie	Plinthes	Faïence
RDC > Dégagement Halte Garderie	Mur A	Enduits lissés-talochés
RDC > Dégagement Halte Garderie	Mur A	Peinture
RDC > Dégagement Halte Garderie	Mur A	Plâtre et assimilés
RDC > Dégagement Halte Garderie	Porte	Bois
RDC > Dégagement Halte Garderie	Porte	Peinture
RDC > Dégagement Halte Garderie	Sol	Carrelage
RDC > Dégagement Halte Garderie	Plinthes	Faïence
RDC > Dégagement Halte Garderie	Vitrage porte	Mastic de vitrage
RDC > Dégagement Halte Garderie	Poutre	Béton
RDC > Dégagement Halte Garderie	Poutre	Enduits lissés-talochés
RDC > Dégagement Halte Garderie	Poutre	Peinture
RDC > Escalier Fiche 5	Mur B	Béton
RDC > Escalier Fiche 5	Mur B	Peinture
RDC > Escalier Fiche 5	Mur D	Béton
RDC > Escalier Fiche 5	Mur D	Enduits lissés-talochés
RDC > Escalier Fiche 5	Mur D	Peinture
RDC > Escalier Fiche 5	Sol	Carrelage Marche
> Extérieur	SAS D'entrée principale	Carrelage
RDC > Hall	Sol	Carrelage Marche
RDC > Hall	Plinthes	Faïence
RDC > Hall	Plinthes	Faïence
RDC > Hall	Plinthes	Faïence
RDC > SAS accés garderie	Tous les murs	Enduits lissés-talochés
RDC > SAS accés garderie	Tous les murs	Peinture
RDC > SAS accés garderie	Tous les murs	Plâtre et assimilés
RDC > SAS accés garderie	Sol	Carrelage
RDC > SAS accés garderie	Plinthes	Faïence
RDC > SAS accés garderie	Porte	Mastic de vitrage
RDC > SAS accés garderie	Poteau	Enduits lissés-talochés
RDC > SAS accés garderie	Poteau	Peinture
RDC > Sanitaires 1	Mur A	Peinture
RDC > Sanitaires 1	Mur A	Plâtre
RDC > Sanitaires 1	Mur C	Béton
RDC > Sanitaires 1	Mur C	Enduits lissés-talochés
RDC > Sanitaires 1	Mur C	Peinture
RDC > Sanitaires 1	Faïence murs	Faïence
RDC > Sanitaires 2	Mur A	Béton

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 12/34

AMIANTE

RDC > Sanitaires 2	Mur A	Enduits lissés-talochés
RDC > Sanitaires 2	Mur A	Peinture
RDC > Sanitaires 2	Mur B	Béton
RDC > Sanitaires 2	Mur B	Enduits lissés-talochés
RDC > Sanitaires 2	Mur B	Peinture
RDC > Sanitaires 2	Mur C	Béton
RDC > Sanitaires 2	Mur C	Enduits lissés-talochés
RDC > Sanitaires 2	Mur C	Peinture
RDC > Sanitaires 2	Mur D	Béton
RDC > Sanitaires 2	Mur D	Enduits lissés-talochés
RDC > Sanitaires 2	Mur D	Peinture
RDC > Sanitaires 2	Faïence murs	Faïence

La liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, sur décision de l'opérateur

Aucun

La liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, après analyse

Localisation	Élement	Matériaux ou produits	Réf. Prél.
RDC > Bureau 4 + Local technique	Vitrage cloison A	Mastic de vitrage	P005
RDC > Dégagement Halte Garderie	Vitrage porte	Mastic de vitrage	P015
RDC > SAS accés garderie	Porte	Mastic de vitrage	(ZPSO) P015
RDC > SAS accés garderie	Poteau	Coffrages perdus	P017
	Poteau	Enduits lissés-talochés	P017
	Poteau	Entourage de poteaux fibre-ciment	P017
	Poteau	Peinture	P017

ZPSO: Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage

La liste des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas

Localisation	Élement	Matériaux ou produits	Critère de décision	Réf. Prél.
RDC > Bureau 1	Mur A	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur A	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur A	Plâtre et assimilés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
RDC > Bureau 1	Mur B	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse	P025
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse	P025
	Mur B	Plâtre	Résultat d'analyse	P025

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 13/34

AMIANTE

	Mur B	Toile de verre	Résultat d'analyse	P025
RDC > Bureau 1	Mur D	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur D	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur D	Plâtre et assimilés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
RDC > Bureau 1	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse	P024
	Sol	Dalles de sol Dalle de sol souple beige	Résultat d'analyse	P024
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P024
RDC > Bureau 2	Mur A	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur A	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur A	Plâtre et assimilés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
RDC > Bureau 2	Mur B	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur B	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur B	Plâtre et assimilés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
RDC > Bureau 2	Mur C	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur C	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur C	Plâtre et assimilés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
RDC > Bureau 2	Mur D	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur D	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur D	Plâtre et assimilés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
RDC > Bureau 2	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse	P026
	Sol	Dalles de sol Souple beige	Résultat d'analyse	P026
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P026

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 14/34

AMIANTE

RDC > Bureau 4 + Local technique	Mur A	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse	P004
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse	P004
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse	P004
RDC > Bureau 4 + Local technique	Mur de refend B	Béton	Résultat d'analyse	P002
	Mur de refend B	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse	P002
	Mur de refend B	Peinture	Résultat d'analyse	P002
RDC > Bureau 4 + Local technique	Mur porteur C	Béton	Résultat d'analyse	P003
	Mur porteur C	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse	P003
	Mur porteur C	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse	P003
	Mur porteur C	Peinture	Résultat d'analyse	P003
RDC > Bureau 4 + Local technique	Plafond	Panneaux de faux plafonds	Document consulté	
RDC > Bureau 4 + Local technique	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse	P001
	Sol	Dalles de sol Souple beige	Résultat d'analyse	P001
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P001
RDC > Bureau Halte Garderie	Mur A	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur A	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Mur A	Plâtre et assimilés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
RDC > Bureau Halte Garderie	Sol	Carrelage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P012
	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P012
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P012
RDC > Bureau Halte Garderie	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse	P018
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P018
	Sol	Sol PVC Revêtement de sol souple vert	Résultat d'analyse	P018
RDC > Bureau Halte Garderie	Plinthes	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse	P019
	Plinthes	Faïence	Résultat d'analyse	P019
RDC > Dégagement Halte Garderie	Mur A	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse	P014
	Mur A	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse	P014
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse	P014
	Mur A	Plâtre et assimilés	Résultat d'analyse	P014
RDC > Dégagement Halte	Sol	Carrelage	Résultat d'analyse	P012
	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse	P012

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 15/34

AMIANTE

Garderie	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P012
RDC > Dégagement Halte Garderie	Plinthes	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse	P013
	Plinthes	Faïence	Résultat d'analyse	P013
RDC > Dégagement Halte Garderie	Poutre	Béton	Résultat d'analyse	P016
	Poutre	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse	P016
	Poutre	Peinture	Résultat d'analyse	P016
RDC > Escalier Fiche 5	Mur B	Béton	Résultat d'analyse	P010
	Mur B	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse	P010
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse	P010
RDC > Escalier Fiche 5	Mur D	Béton	Résultat d'analyse	P011
	Mur D	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse	P011
	Mur D	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse	P011
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse	P011
RDC > Escalier Fiche 5	Sol	Carrelage Marche	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P006
	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P006
	Sol	Nez de marche	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P006
Extérieur	SAS D'entrée principale	Carrelage	Résultat d'analyse	P027
	SAS D'entrée principale	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse	P027
	SAS D'entrée principale	Ragréages	Résultat d'analyse	P027
RDC > Hall	Sol	Carrelage Marche	Résultat d'analyse	P006
	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse	P006
	Sol	Nez de marche	Résultat d'analyse	P006
RDC > Hall	Plinthes	Colles et joints de carrelage ou de faïence Grise	Résultat d'analyse	P007
	Plinthes	Faïence	Résultat d'analyse	P007
RDC > Hall	Plinthes	Colles et joints de carrelage ou de faïence grise	Résultat d'analyse	P008
	Plinthes	Faïence	Résultat d'analyse	P008
RDC > Hall	Plinthes	Colles et joints de carrelage ou de faïence Blanche	Résultat d'analyse	P009
	Plinthes	Faïence	Résultat d'analyse	P009
	Tous les murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Tous les murs	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 16/34

AMIANTE

RDC > SAS accès garderie	Tous les murs	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
	Tous les murs	Plâtre et assimilés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P014
RDC > SAS accès garderie	Sol	Carrelage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P012
	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P012
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P012
RDC > SAS accès garderie	Plinthes	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P013
	Plinthes	Faïence	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P013
RDC > Sanitaires 1	Mur A	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse	P022
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse	P022
	Mur A	Plâtre	Résultat d'analyse	P022
RDC > Sanitaires 1	Mur C	Béton	Résultat d'analyse	P021
	Mur C	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse	P021
	Mur C	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse	P021
	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse	P021
RDC > Sanitaires 1	Faïence murs	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse	P020
	Faïence murs	Faïence	Résultat d'analyse	P020
RDC > Sanitaires 2	Mur A	Béton	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
	Mur A	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
	Mur A	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
	Mur A	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
RDC > Sanitaires 2	Mur B	Béton	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
	Mur B	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
	Mur B	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
	Mur B	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
RDC > Sanitaires 2	Mur C	Béton	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
	Mur C	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
	Mur C	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 17/34

AMIANTE

	Mur C	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
RDC > Sanitaires 2	Mur D	Béton	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
	Mur D	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
	Mur D	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
	Mur D	Peinture	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
RDC > Sanitaires 2	Faïence murs	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse	P023
	Faïence murs	Faïence	Résultat d'analyse	P023

ZPSO: Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Liste des matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante

Aucun

I Déroulement du repérage

Eléments complémentaires au repérage

Présence de mobilier ou d'activité pendant le repérage ?	☑
Les plans du bâtiment ont-ils été fournis ?	☑
Le programme précis des travaux a t-il été transmis ?	☑
D'autres documents ont-ils été remis ?	☑
Ancien rapport	
Moyens mis à disposition	
Commentaire Néant	

J Éléments d'information

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 18/34

AMIANTE

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 19/34

AMIANTE

ANNEXE 1 Fiches d'identification et de cotation

Prélèvement	P001
Pièce	RDC - Bureau 4 + Local technique
Localisation	Sol
Matériaux	Colles non bitumineuses, Dalles de sol Souple beige, Ragréages
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P002
Pièce	RDC - Bureau 4 + Local technique
Localisation	Mur de refend B
Matériaux	Béton, Enduits lissés-talochés, Peinture
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P003
Pièce	RDC - Bureau 4 + Local technique
Localisation	Mur porteur C
Matériaux	Béton, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés-talochés, Peinture
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	




Prélèvement	P004
Pièce	RDC - Bureau 4 + Local technique
Localisation	Mur A
Matériaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Peinture, Plâtre
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 20/34

AMIANTE

Prélèvement	P005
Pièce	RDC - Bureau 4 + Local technique
Localisation	Vitrage cloison A
Matériaux	Mastic de vitrage
Date	21 mai 2019
Résultat	Présence d'amiante
Commentaire	

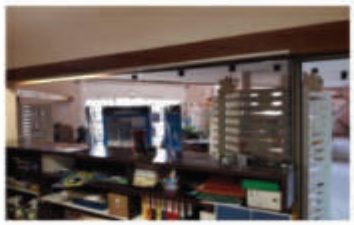

Prélèvement	P006
Pièce	RDC - Hall
Localisation	Sol
Matériaux	Carrelage Marche, Colles et joints de carrelage, Nez de marche
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P007
Pièce	RDC - Hall
Localisation	Plinthes
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence Grise, Faïence
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P008
Pièce	RDC - Hall
Localisation	Plinthes
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence grise, Faïence
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 21/34

AMIANTE

Prélèvement	P009
Pièce	RDC - Hall
Localisation	Plinthes
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence Blanche, Faïence
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P010
Pièce	RDC - Escalier Fiche 5
Localisation	Mur B
Matériaux	Béton, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Peinture
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P011
Pièce	RDC - Escalier Fiche 5
Localisation	Mur D
Matériaux	Béton, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés-talochés, Peinture
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P012
Pièce	RDC - Dégagement Halte Garderie
Localisation	Sol
Matériaux	Carrelage, Colles et joints de carrelage, Ragréages
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 22/34

AMIANTE

Prélèvement	P013
Pièce	RDC - Dégagement Halte Garderie
Localisation	Plinthes
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence, Faïence
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P014
Pièce	RDC - Dégagement Halte Garderie
Localisation	Mur A
Matériaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés-talochés, Peinture, Plâtre et assimilés
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P015
Pièce	RDC - Dégagement Halte Garderie
Localisation	Vitrage porte
Matériaux	Mastic de vitrage
Date	21 mai 2019
Résultat	Présence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P016
Pièce	RDC - Dégagement Halte Garderie
Localisation	Poutre
Matériaux	Béton, Enduits lissés-talochés, Peinture
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	




Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 23/34

AMIANTE

Prélèvement	P017
Pièce	RDC - SAS accès garderie
Localisation	Poteau
Matériaux	Coffrages perdus, Enduits lissés-talochés, Entourage de poteaux fibre-ciment, Peinture
Date	21 mai 2019
Résultat	Présence d'amiante
Commentaire	




Prélèvement	P018
Pièce	RDC - Bureau Halte Garderie
Localisation	Sol
Matériaux	Colles non bitumineuses, Ragréages, Sol PVC Revêtement de sol souple vert
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

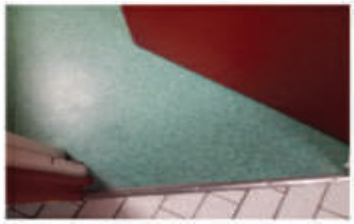

Prélèvement	P019
Pièce	RDC - Bureau Halte Garderie
Localisation	Plinthes
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence, Faïence
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	




Prélèvement	P020
Pièce	RDC - Sanitaires 1
Localisation	Faïence murs
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence, Faïence
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

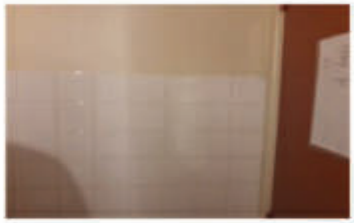

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 24/34

AMIANTE


Prélèvement	P021
Pièce	RDC - Sanitaires 1
Localisation	Mur C
Matériaux	Béton, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés-talochés, Peinture
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

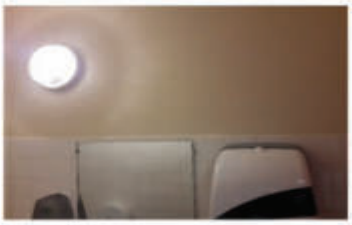


Prélèvement	P022
Pièce	RDC - Sanitaires 1
Localisation	Mur A
Matériaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Peinture, Plâtre
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P023
Pièce	RDC - Sanitaires 2
Localisation	Faïence murs
Matériaux	Colles et joints de carrelage ou de faïence, Faïence
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

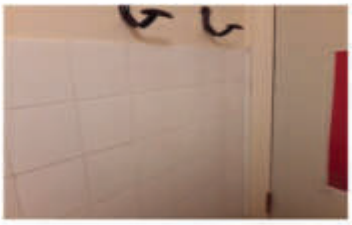

Prélèvement	P024
Pièce	RDC - Bureau 1
Localisation	Sol
Matériaux	Colles non bitumineuses, Dalles de sol Dalle de sol souple beige, Ragréages
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

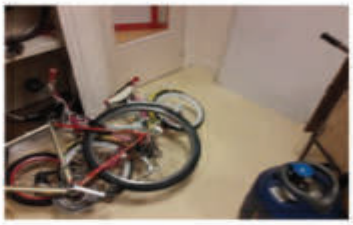


Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 25/34

AMIANTE

Prélèvement	P025
Pièce	RDC - Bureau 1
Localisation	Mur B
Matériaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Peinture, Plâtre, Toile de verre
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P026
Pièce	RDC - Bureau 2
Localisation	Sol
Matériaux	Colles non bitumineuses, Dalles de sol Souple beige, Ragréages
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	

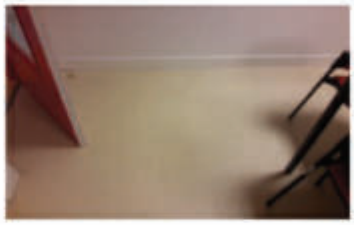

Prélèvement	P027
Pièce	Extérieur
Localisation	SAS D'entrée principale
Matériaux	Carrelage, Colles et joints de carrelage, Ragréages
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



ZPSO P006

Pièce	RDC - Escalier Fiche 5
Localisation	Sol
Matériaux	Carrelage Marche, Nez de marche, Colles et joints de carrelage
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 26/34

AMIANTE

ZPSO P014	
Pièce	RDC - Bureau Halte Garderie
Localisation	Mur A
Matériaux	Enduits lissés-talochés, Peinture, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Plâtre et assimilés, Plâtre et assimilés
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P012	
Pièce	RDC - Bureau Halte Garderie
Localisation	Sol
Matériaux	Carrelage, Colles et joints de carrelage, Ragréages
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P021	
Pièce	RDC - Sanitaires 2
Localisation	Mur A
Matériaux	Enduits lissés-talochés, Peinture, Béton, Enduits de ragréage, débullage, lissage
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P021	
Pièce	RDC - Sanitaires 2
Localisation	Mur B
Matériaux	Enduits lissés-talochés, Peinture, Béton, Enduits de ragréage, débullage, lissage
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P021	
Pièce	RDC - Sanitaires 2
Localisation	Mur C
Matériaux	Enduits lissés-talochés, Peinture, Béton, Enduits de ragréage, débullage, lissage
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 27/34

AMIANTE

ZPSO P021	
Pièce	RDC - Sanitaires 2
Localisation	Mur D
Matériaux	Enduits lissés-talochés, Peinture, Béton, Enduits de ragréage, débullage, lissage
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P014	
Pièce	RDC - Bureau 1
Localisation	Mur A
Matériaux	Enduits lissés-talochés, Peinture, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Plâtre et assimilés, Plâtre et assimilés
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P014	
Pièce	RDC - Bureau 1
Localisation	Mur D
Matériaux	Enduits lissés-talochés, Peinture, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Plâtre et assimilés, Plâtre et assimilés
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P014	
Pièce	RDC - Bureau 2
Localisation	Mur A
Matériaux	Enduits lissés-talochés, Peinture, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Plâtre et assimilés, Plâtre et assimilés
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P014	
Pièce	RDC - Bureau 2
Localisation	Mur B
Matériaux	Enduits lissés-talochés, Peinture, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Plâtre et assimilés, Plâtre et assimilés
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 28/34

AMIANTE

ZPSO P014	
Pièce	RDC - Bureau 2
Localisation	Mur C
Matériaux	Enduits lissés-talochés, Peinture, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Plâtre et assimilés, Plâtre et assimilés
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P014	
Pièce	RDC - Bureau 2
Localisation	Mur D
Matériaux	Enduits lissés-talochés, Peinture, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Plâtre et assimilés, Plâtre et assimilés
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P014	
Pièce	RDC - SAS accés garderie
Localisation	Tous les murs
Matériaux	Enduits lissés-talochés, Peinture, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Plâtre et assimilés, Plâtre et assimilés
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P012	
Pièce	RDC - SAS accés garderie
Localisation	Sol
Matériaux	Carrelage, Colles et joints de carrelage, Ragréages
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P013	
Pièce	RDC - SAS accés garderie
Localisation	Plinthes
Matériaux	
Date	21 mai 2019
Résultat	Absence d'amiante

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 29/34

AMIANTE


ZPSO P015	
Pièce	RDC - SAS accés garderie
Localisation	Porte
Matériaux	Mastic de vitrage
Date	21 mai 2019
Résultat	Présence d'amiante

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 30/34

AMIANTE

ANNEXE 2 **Croquis**

Planche de repérage usuel RDC		**1/1**
Référence	AMITRAV-D1442028-1901	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / ALBAN BUYSSENS	
Adresse	49 BOULEVARD GENERAL VANIER 14000 CAEN	

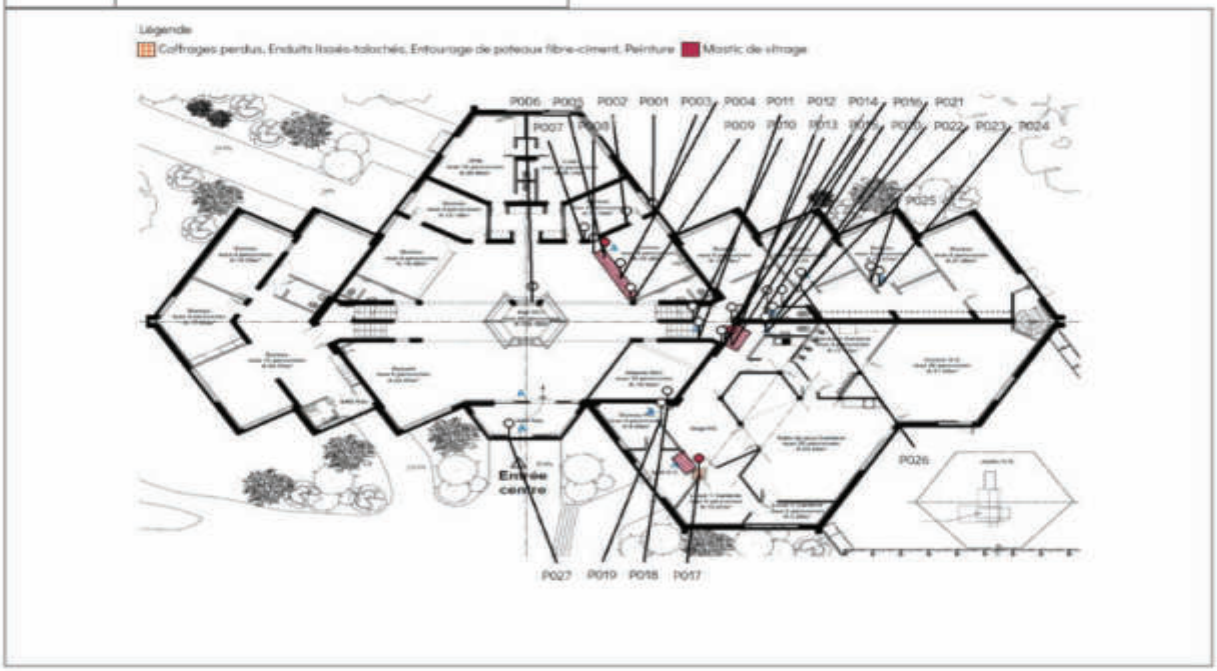

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 31/34

AMIANTE

1/1 Liste des élements - Planche de repérage usuel - RDC

Prélèvements

P001 Bureau 4 + Local technique Sol Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages	**P002 Bureau 4 + Local technique Mur de refend B** Béton, Enduits lissés-talochés, Peinture	**P003 Bureau 4 + Local technique Mur porteur C** Béton, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés-talochés, Peinture
P004 Bureau 4 + Local technique Mur A Enduits de ragréage, débullage, lissage, Peinture, Plâtre	P005 **Bureau 4 + Local technique Vitrage cloison A** Mastic de vitrage	**P006 Hall Sol** Carrelage, Colles et joints de carrelage, Nez de marche
P007 Hall Plinthes Colles et joints de carrelage ou de faïence, Faïence	**P008 Hall Plinthes** Colles et joints de carrelage ou de faïence, Faïence	**P009 Hall Plinthes** Colles et joints de carrelage ou de faïence, Faïence
P010 Escalier Fiche 5 Mur B Béton, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Peinture	**P011 Escalier Fiche 5 Mur D** Béton, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés-talochés, Peinture	**P012 Dégagement Halte Garderie Sol** Carrelage, Colles et joints de carrelage, Ragréages
P013 Dégagement Halte Garderie Plinthes Colles et joints de carrelage ou de faïence, Faïence	**P014 Dégagement Halte Garderie Mur A** Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés-talochés, Peinture, Plâtre et assimilés	P015 **Dégagement Halte Garderie Vitrage porte** Mastic de vitrage
P016 Dégagement Halte Garderie Poutre Béton, Enduits lissés-talochés, Peinture	P017 **SAS accès garderie Poteau** Coffrages perdus, Enduits lissés-talochés, Entourage de poteaux fibre-ciment, Peinture	**P018 Bureau Halte Garderie Sol** Colles non bitumineuses, Ragréages, Sol PVC
P019 Bureau Halte Garderie Plinthes Colles et joints de carrelage ou de faïence, Faïence	**P020 Sanitaires 1 Faïence murs** Colles et joints de carrelage ou de faïence, Faïence	**P021 Sanitaires 1 Mur C** Béton, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés-talochés, Peinture
P022 Sanitaires 1 Mur A Enduits de ragréage, débullage, lissage, Peinture, Plâtre	**P023 Sanitaires 2 Faïence murs** Colles et joints de carrelage ou de faïence, Faïence	**P024 Bureau 1 Sol** Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages
P025 Bureau 1 Mur B Enduits de ragréage, débullage, lissage, Peinture, Plâtre, Toile de verre	**P026 Bureau 2 Sol** Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages	**P027 Extérieur SAS D'entrée principale** Carrelage, Colles et joints de carrelage, Ragréages

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 32/34

AMIANTE

ANNEXE 3 **PV d'analyses**

PV ANALYSE.pdf 1/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.92.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation de COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48525 EN DATE DU 02/05/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSSENS
8bis Rue Daniel Mayer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48525
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont sous sa responsabilité dans le tableau ci-dessous.

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P001 - Dalle de sol souple beige + Colle jaune + Ragréage + Chape - RDC Bureau 4 + Local technique Sol
Description ITGA	Revêtement souple rose / Colle polymère jaune avec poussières / Peinture / Ragréage rose / Peinture / Matériau gris hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon.
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction d'électronique

La détection de fibres d'amiante est assurée si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement souple rose + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture non séparable + ragréage rose non séparable + peinture non séparable + matériau gris hétérogène	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le rapport ne doit pas être exploité partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf dispositions particulières en accord avec le client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et des rapports pendant 2 ans.

ITGA 164 pour 19 — Page 1 / 1

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 33/34

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 2/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât A
15760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1907
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation de COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48526 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUISSENS
8bis Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48526
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P002 - Peinture + Enduit + Béton - RDC Bureau 4 + Local technique Mur de refend
Description ITGA	Peinture en faible quantité en vrac / Papier en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction d'électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL / Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; un rapport ne vaut que pour les échantillons soumis à l'essai. Seuls documents partageables et remis par le client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

IT5.6-Vrd rev.15 Page 1 / 1

Diag Amiante av Travaux CSC PH 1 sur 2.pdf 34/34

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 3/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât A
15760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48527 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSSENS
80is Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48527
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P003 - Peinture + Enduit + Béton - RDC Bureau 4 + Local technique Mur Porteur
Description ITGA	Peinture en vrac / Papier en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction d'électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture en vrac non séparable + papier en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL / Analyste

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Sauf mentions particulières et accord du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Page 1 / 1

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 1/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 4/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât A
15760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48528 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSSENS
80is Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48528
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P004 - Peinture + Enduit + Plâtre - RDC Bureau 4 + Local technique Cloison
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction d'électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL / Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; un rapport ne vaut que d'être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seuls documents garantissant et reliés aux objets, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 2/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 5/27



Parc d'affaires Espace Performances Bât A
15760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation de COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48529 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSSENS
8bis Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48529
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P005 - Mastic de vitrage - RDC Bureau 4 + Local technique Cloison
Description ITGA	Matériau mou gris en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction d'électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Matériau mou gris en vrac	META (2) le 30/04/2019	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

Les représentations de ce rapport d'essai n'ont autorisées que sous sa forme intégrale ; un rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seuls documents partageables et remis au client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

IT5.6-19rd rev.15 Page 1 / 1

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 3/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 6/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât A
15760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48530 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSSENS
80is Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48530
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client :

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P006 - Colle de carrelage - RDC Hall
Description ITGA	Colle grise en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction d'électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Colle grise en vrac non séparable = matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste



Référence: AMITRAV-D1442028-1901
DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 4/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 7/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât A
15760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1970
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation de COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48531 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alvan BUYSMENS
8bis Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48531
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P007 - Colle de plinthe grise - RDC Hall
Description ITGA	Colle grise / Couche plâtreuse blanche en faible quantité

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction d'électronique

La détection de fibres d'amiante n'est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Colle grise	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	1
Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Non analysé			

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

Ce rapport d'essai ne peut être reproduit que sous sa forme intégrale. La reproduction sous forme partielle nécessite l'approbation du laboratoire.
Seuls les résultats portant sur les échantillons soumis à l'essai sont couverts par le présent rapport d'essai.

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 5/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 8/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât A
15760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48532 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSSENS
8bis Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48532
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client :

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P008 - Colle de plinthe grise - RDC Hall
Description ITGA	Colle beige en vrac / Matériau gris en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction d'électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Colle beige en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste



Référence: AMITRAV-D1442028-1901
DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

39 / 66

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 6/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 9/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât A
15760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1970
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation de COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48533 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSSENS
80is Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48533
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P009 - Colle de plinthe blanche - RDC Hall
Description ITGA	Colle blanche en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction d'électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Colle blanche en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste



Les représentations de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le rapport ne vaut que pour les objets soumis aux opérations de laboratoire. Seuls documents partageables et remis par le client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

IT5.6-19rd rev.15 Page 1 / 1

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 7/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 10/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât A
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.23.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1970
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation de COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48534 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSSENS
80is Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48534
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P010 - Peinture + Enduit + Béton - RDC Escalier Fiche 5 Mur B
Description ITGA	Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction d'électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

Les reproductions de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; un rapport ne vaut que d'être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seuls documents partageables et remis aux clients : les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

IT5.6-V6d rev 15 Page 1 / 1

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 8/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 11/27



RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48535 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alvan BUYSMENS
8bis Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48535
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client :

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P011 - Peinture + Enduit + Béton - RDC Escalier Fiche 5 Mur D
Description ITGA	Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction d'électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

Référence: AMITRAV-D1442028-1901
DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

42 / 66

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 9/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 12/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât A
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.23.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48536 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSMENS
80is Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48536
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P012 - Carrelage + Colle - RDC Degt HG Sol
Description ITGA	Carrelage en vrac / Colle grise en vrac / Matériau beige en vrac hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction d'électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Carrelage en vrac + colle grise en vrac + matériau beige en vrac hétérogène	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

Le reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le rapport ne vaut que pour les objets soumis aux laboratoires. Sauf mentions particulières et sauf cas des clients, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

IT5.6-19rd rev.15 Page 1 / 1

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 10/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 13/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
15760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.33.41.61
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation de COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48537 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSMENS
8bis Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48537
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P013 - Colle de plinthe grise - RDC Degt HG Murs
Description ITGA	Peintures multiples / Carrelage / Joint carreleur gris / Colle grise / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Matériau orange

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT045)
  (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie s'la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples + carrelage + joint carreleur gris + matériau orange + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable		Non analysé		
▶ Colle grise	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	—	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; un rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seuls documents partageables et remis par le client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 11/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 14/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât A
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.23.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1970
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation de COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48538 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSSENS
8bis Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48538
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P014 - Peinture + Enduit + Béton - RDC Degt HG Murs
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction d'électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; un rapport ne vaut que d'être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seuls documents partageables et remis au client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

IT5.6-19rd rev.15 Page 1 / 1

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 12/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 15/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât A
15740 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48539 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSSENS
8bis Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48539
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client :

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P015 - Mastic de vitrage - RDC Degt BG Porte
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction d'électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples en vrac non séparable + matériau en vrac non séparable	META (1) le 30/04/2019	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 13/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 16/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât A
15760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48540 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSSENS
8bis Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48540
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client :

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P016 - Peinture + Enduit + Béton - RDC Degt HG Poutre
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction d'électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1) le 02/05/2019	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 14/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 17/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât A
15760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation de COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48541 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSSENS
80is Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48541
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P017 - Peinture + Enduit + Béton - RDC SAS HG
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction d'électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (1) le 02/05/2019	Présence de fibres d'amiante (*)	Chrysotile	2

(*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

Validé par : Delphine HAREL / Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le rapport ne vaut pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seuls documents partageables et remis au client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

IT5.4-V6d rev 15 — Page 1 / 1

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 15/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 18/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât A
15760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.33.41.61
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation de COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48542 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSMENS
80is Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48542
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P018 - Revêtement de sol souple vert + Colle marron + Ragréage - BDC Bureau HG Sol
Description ITGA	Peinture en faible quantité / Revêtement souple vert / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Ragréage rose / Matériau blanc / Matériau gris en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT045)
  (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple vert + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage rose non séparable + matériau blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

Le reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; un rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seuls documents garantissant et reliés aux objets, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 16/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 19/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât A
15760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

cofrac ESSAIS

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation de COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48543 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSMENS
8bis Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48543
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P019 - Colle de plinthe blanche + Colle jaune - RDC Bureau HG Murs
Description ITGA	Carrelage / Peintures multiples / Joint carreur beige / Matériau gris / Colle blanche / Colle polymère jaune / Couche plâtreuse blanche en faible quantité

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT045)
  (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Carrelage + peintures multiples non séparable + joint carreur beige + matériau gris non séparable		Non analysé		
▶ Colle blanche + colle polymère jaune + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; un rapport ne vaut que d'être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Tout document partiellement ou modifié des objets, des échantillons sont conservés pendant 6 mois et des rapports pendant 2 ans.

IT5.6-19rd rev 15 Page 1 / 1

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 17/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 20/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât A
15760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48544 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSSENS
8bis Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48544
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client :

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P020 - Colle + Faience blanche - RDC Sanitaire 1 Mars
Description ITGA	Carrelage / Peinture en faible quantité / Joint caoutchouc beige en faible quantité / Colle beige / Couche plâtreuse blanche

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT045)
(2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Carrelage + peinture en faible quantité non séparable + joint caoutchouc beige en faible quantité + colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HABEL - Analyste

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 18/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 21/27



RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48545 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSSENS
8bis Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48545
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client :

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P021 - Peinture + Enduit + Béton - RDC Sanitaire 1 Murs
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction d'électronique

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL / Analyste

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 19/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 22/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât A
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.23.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1970
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation de COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48546 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSSENS
8bis Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48546
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P022 - Peinture + Plâtre - RDC Sanitaire 1 Murs Cloisons
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction d'électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL / Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; un rapport ne vaut que d'être engagement particulières sans l'approbation de laboratoire.
Seuls documents particuliers et seules des choses les échantillons sont concernés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

IT5.6-19rd rev 15 Page 1 / 1

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 20/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 23/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât A
15760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48547 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSSENS
80is Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48547
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P023 - Colle + Faience blanche - RDC Sanitaire 1 Mars
Description ITGA	Carrelage / Peinture / Joint cassant beige / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction d'électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Carrelage + peinture + joint cassant beige non séparable + colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL / Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; un rapport ne vaut que d'être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seuls documents garantissant et reliés aux objets, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

IT5.6-V6d rev 15 Page 1 / 1

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 21/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 24/27

Parc d'affaires Espace Performances Bât A
15760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

cofrac ESSAIS

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation de COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48548 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSSENS
8bis Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48548
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P024 - Dalle de sol souple beige + Colle jaune + Ragréage + Chape - RDC Bureau 1 Sol
Description ITGA	Peinture en faible quantité / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT045)
  (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

Les reproductions de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; un rapport ne vaut que d'être engagé particulièrement sous l'approbation de laboratoire.
Seuls documents partageables et remis au client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

IRT-F-Vrd rev 15 Page 1 / 1

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 22/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 26/27



RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48550 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alvan BUYSMENS
8bis Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48550
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client :

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P026 - Dalle de sol souple beige + Colle jaune + Ragréage + Chape - RDC Bureau 2 Sol
Description ITGA	Peinture en faible quantité avec poussières / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Matériau beige en vrac hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT045)
  (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie s'la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peinture en faible quantité avec poussières non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

Référence: AMITRAV-D1442028-1901
DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

57 / 66

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 23/25

AMIANTE

PV ANALYSE.pdf 27/27



RAPPORT D'ESSAI N° IT141904-48551 EN DATE DU 02/05/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
DEKRA Industrial SAS
M. Alban BUYSSENS
8bis Rue Daniel Meyer
Bât.1
37100 TOURS

Prélèvement :
Commande ITGA : IT1419-16749
Echantillon ITGA : IT141904-48551
Reçu au laboratoire le : 23/04/2019

Réf. Client :

Commande	D1442028 (CDP : A291)
Dossier client	CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE HEUZE - 49 Boulevard Général Vanier - 14000 CAEN
Echantillon	P027 - Carrelage + Colle - Extérieur entrée principale Sol
Description ITGA	Carrelage / Colle blanche / Matériau gris en faible quantité / Matériau gris / Matériau beige hétérogène avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT045)
  (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Carrelage + colle blanche + matériau gris en faible quantité non séparable + matériau gris + matériau beige hétérogène avec poussières	META (1) le 30/04/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

Référence: AMITRAV-D1442028-1901
DEKRA Industrial S.A.S.
Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

58 / 66

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 24/25

AMIANTE

ANNEXE 4 **Recommandations générales de sécurité**

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29- 5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

Diag Amiante av Travaux CSC PH 2 sur 2.pdf 25/25

AMIANTE

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c'est-à- dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :
- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de- France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de- France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Planche de repérage usuel RDC		1/1
Référence	AMITRAV-E8685277-2601	Version 1
Date	10 février 2026	
Origine	Dekra diagnostic / GUILLAUME COCHIN	
Adresse	49 BOULEVARD GENERAL VANIER 14000 CAEN	

Document consulté

a Mastic de vitrage
Dégagement 1 Halte-Garderie Menuiseries intérieures

a Mastic de vitrage
SAS Halte Garderie Menuiseries intérieures

a Enduit plâtre sur poteaux béton
SAS Halte Garderie Poteaux - coffrages perdus

Prélèvements

P001 **Bureau 11 Cloison**
Bande et enduit de jointoiement des plaques de plâtre
ZPSO 001

P002 **Salle de Vie Murs porteurs**
Enduit plâtre + Peinture
ZPSO 002

P003 **Salle de Vie Sol**
Revêtement souple gris + Colle Jaune
ZPSO 003

P004 **Salle de Vie Sol**
Ancienne Colle Jaune
ZPSO 004

P005 **Salle de Vie Sol**
Ragréage marron
ZPSO 005

P006 **Salle de Vie Sol**
Chape Maigre
ZPSO 006

P007 **Dortoir Halte Garderie Sol**
Revêtement souple bleu + Colle Jaune
ZPSO 007

P008 **Dortoir Halte Garderie Sol**
Ragréage Beige + Gris
ZPSO 008

P009 **Dortoir Halte Garderie Faux-plafond**
Dalles de faux-plafonds
ZPSO 009

P010 **Dortoir Halte Garderie Cloison 2**
Remplissage plâtre des cloisons
ZPSO 010

P011 **Dortoir Halte Garderie Poteaux**
Enduit plâtre sur poteaux béton
ZPSO 011

P012 **Sanitaires Enfants Sol**
Revêtement souple à motifs gris +Ragréage Marron
ZPSO 012

P013 **Dégagement 1 Halte-Garderie Poteau**
Enduit plâtre sur poteaux béton
ZPSO 011

P014 **Dégagement 1 Halte-Garderie Poteau**
Enduit plâtre sur poteaux béton
ZPSO 011

P015 **Dégagement 1 Halte-Garderie Poteau**
Enduit plâtre sur poteaux béton
ZPSO 011

P016 **Office Plaque bitumineuse antivibratile sous évier**
Plaque bitumineuse antivibratile
ZPSO 014

P017 **Office Poteau**
Enduit plâtre sur poteaux béton
ZPSO 025

P018 **Office Sol**
REvêtement souple + colle jaune + Ragréage gris
ZPSO 021

P019 **Office Sol 2**
Ragréage gris + Ragréage marron
ZPSO 022

P020 **Sanitaires Enfants Poteau**
Enduit plâtre + Peinture
ZPSO 023

P021 **Dortoir Halte Garderie Plafond**
Béton
ZPSO 024

P022 **Dortoir Halte Garderie Mur porteur**
Enduit plâtre + Peinture
ZPSO 002

P023 **Dortoir Halte Garderie Menuiserie extérieure coulissante aluminium**
Joint de vitrage
ZPSO 016

P024 **Local 2 Halte Garderie Menuiserie extérieure coulissante aluminium**
Joint de vitrage
ZPSO 016

P025 **Local 2 Halte Garderie Menuiserie extérieure coulissante aluminium**
Joint mastic de vitrage
ZPSO 020


P026 **Extérieur Revêtement plastique épais en façades**
Revêtement plastique épais
ZPSO 019

P027 **Extérieur Revêtement plastique épais en façades**
Revêtement plastique épais
ZPSO 019

P028 **Extérieur Linteaux béton**
Béton + Peinture
ZPSO 015

P029 **Extérieur Linteaux béton**
Béton + Peinture
ZPSO 015

P030 **Extérieur Mastic sur plaques de remplissage des menuiseries**
Mastic silicone gris
ZPSO 017

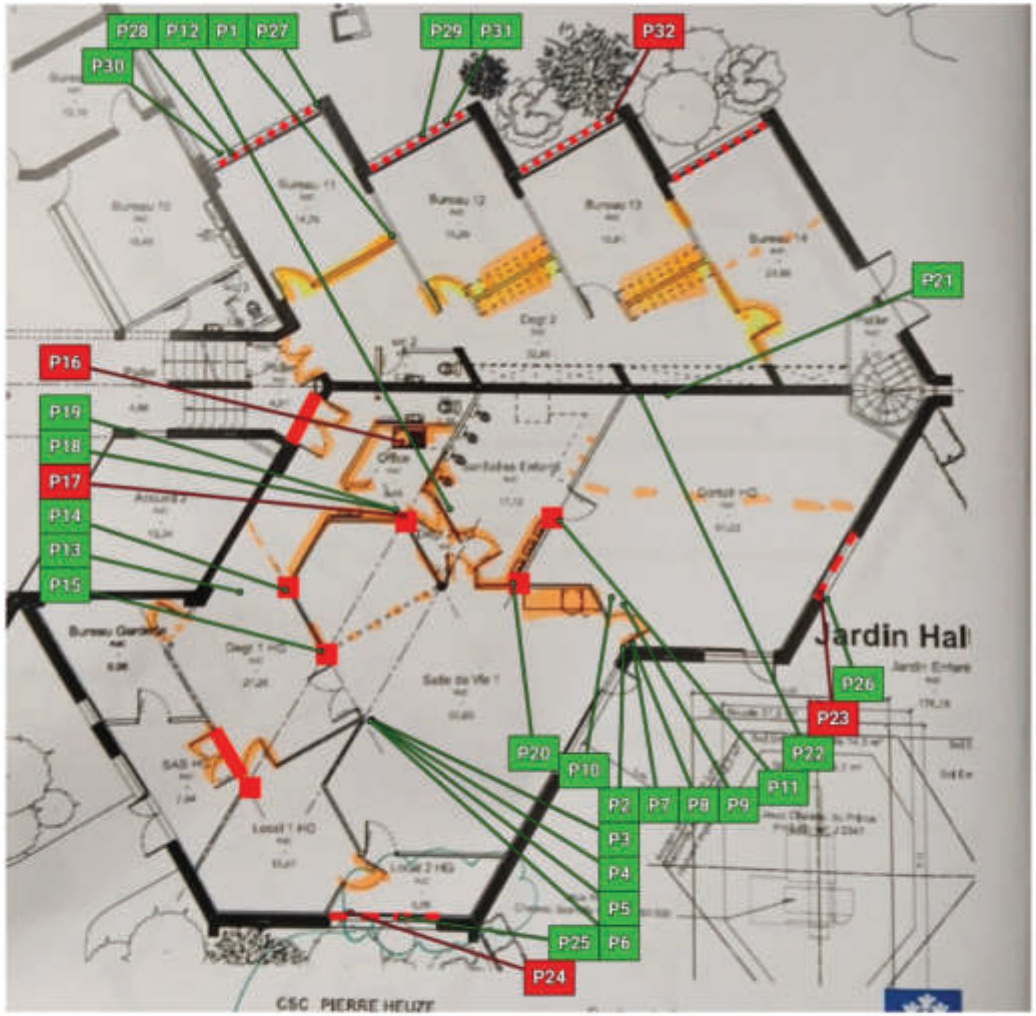



P031	**Extérieur Mastic sur plaques de remplissage des menuiseries** Mastic silicone gris **ZPSO 017**
P032	**Extérieur Panneaux fibrociment de remplissage de menuiseries** Panneau fibrociment **ZPSO 018**

Sondages

S001	WC Murs Porteurs **ZPSO 002**
S002	SAS Halte Garderie Poteaux - coffrages perdus **ZPSO 025**