Repérage Amiante Avant Travaux

Réf. : DIA-BZR04-2407-022



Propriétaire : Caisse d'Allocations Familiales de la Hte Garonne
Adresse du bien : 41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE
Nature du bien : Bureaux
Localisation du bien : Etage R+1, R+3, R+4, R+5, R+7, SS-1
Numéro de lot : Sans objet
Date du permis de construire : De 1949 au 01/07/1997
Date limite de validité : Validité illimitée (sauf travaux)
Référence client :

Amiante

Présence d'amiante : - Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Il s'agit de :

- Mastics marron gaines aéroliques dans plenum (Après analyse n°068)
- Mastics marron gaines aéroliques dans plenum (Après analyse n°065)
- Mastics marron gaines aéroliques dans plenum (Après analyse n°054)
- Mastics marron gaines aéroliques dans plenum (Après analyse n°040)
- Mastics marron gaines aéroliques dans plenum (Après analyse n°042)
- Mastics jaune gaines aéroliques dans plenum (Après analyse n°041)
- Mastics marron gaines aéroliques dans plenum (Après analyse n°001)
- Mastics marron gaines aéroliques dans plenum (Après analyse n°089)

Des ouvrages/zones/linéaires n'ont pu être repérés avant l'engagement des travaux et doivent en conséquence faire l'objet de repérage en cours de travaux. A ce stade, il a (ou n'a pas) été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. L'opérateur de repérage doit alors justifier qu'il n'a pas pu repérer ces ouvrages/zones/linéaires et indiquer les investigations complémentaires qui devront être réalisées.

Les éléments suivants n'ont pu être visités :
- R+1 - Bureau 106 : Pièce fermée à clef, absence de clefs
- R+1 - Bureau 105 : Pièce fermée à clef, absence de clefs
- Mastic vitrage derrière doublage bureau 108 et "cave" au R+1 : Menuiserie non accessible derrière doublage bois visé avec mobilier non retirable au jour d'intervention (mastic coté "extérieur" des bureaux 108 et "cave")

Cette fiche de synthèse reprend les conclusions des différents diagnostics réalisés.
Elle est donnée à titre indicatif, seuls des rapports complets avec leurs annexes ont une valeur contractuelle.
*pour le cas où il est indiqué validité illimitée d'un des diagnostics, un rapport n'est plus valide en cas : de travaux, de changement de réglementation, dans le cas de diagnostic amiante pour les parties concernant des obligations ou recommandations issues des grilles d'évaluation d'état de conservation des matériaux ou produits contenant de l'amiante ainsi que le contenu desdites grilles.

Les intervenants du dossier

Propriétaire : Caisse d'Allocations Familiales de la Hte Garonne

41 rue de l'Etoile, 31046 TOULOUSE CEDEX 9

Votre cabinet : DIAGAMTER TOULOUSE SUD

55 avenue Louis Bréguet, 31400 TOULOUSE

05 32 09 79 09 thierry.bizouarne@aleacontroles.com

Technicien : Monsieur Thomas GARRIGOU

05 32 09 79 09 thomas.garrigou@aleacontroles.com

Monsieur Thomas GARRIGOU
Diagnostiqueur certifié

Synthèse dossier
Réf. : DIA-BZR04-2407-022

Sommaire

Rapport Amiante	4
Procès-verbal d'analyse partie 1	134
Procès-verbal d'analyse partie 2	162
Attestation d'assurance Aléa du dossier	!Erreur de syntaxe, !
Certificat de compétences Aléa du dossier	!Erreur de syntaxe, !

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis

L'objet de la mission est l'établissement d'un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux portant sur tout ou partie de l'immeuble désigné ci-dessous. Il est réalisé suivant nos conditions particulières et générales de vente et d'exécution.
Il ne s'applique pas aux repérages de l'amiante dans les installations industrielles, les navires militaires, marchands, les aéronefs, les véhicules ferroviaires et terrestres dans lesquels l'amiante a pu être utilisée, ni aux sols et aux roches en place.

1. Donneur d'ordre

Caisse d'Allocations Familiales, Madame Helene LESTANG
41 rue de l'Etoile, 31046 TOULOUSE CEDEX 9
,Collectivité territoriale

2. Propriétaire

Caisse d'Allocations Familiales de la Hte Garonne
41 rue de l'Etoile, 31046 TOULOUSE CEDEX 9

3. Identification de l'immeuble bâti

Adresse du bien	41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE
Description Sommaire	Bureaux
Localisation lot principal	Etage R+1, R+3, R+4, R+5, R+7, SS-1
Désignations des lots	Sans objet
Références cadastrales	Section : 821 AC, N° parcelle(s) : 150
Nature et situation de l'immeuble	Immeuble bâti, bien non indépendant
Référence du programme de travaux	240621 CCP - Mission RAAT Plomb
Permis de construire délivré en	De 1949 au 01/07/1997

4. Références de la mission

Commande effectuée le	23/07/2024
Visite réalisée le(s)	23/07/2024 à 14:00 24/07/2024 à 8h30 25/07/2024 à 7h30 26/07/2024 à 8h30 29/07/2024 à 8h30 30/07/2024 à 8h30
Rapport émis le	07/08/2024
Opérateur(s) de repérage, entité et certification	Monsieur Thomas GARRIGOU Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : QUALIXPERT 17 rue Borrel - 81100 CASTRES (Réf : C2131) Monsieur Thierry BIZOUARNE Opérateur SS4 Monsieur Thierry LY SIN CHENG Opérateur SS4 Monsieur Léo MAURIEGE Opérateur SS4
Assurances	AXA RCP n° 1148866204 - Montant de garantie : 345 145 € (litige) / 2.000.000 € (an) - Date de validité : 31/12/2024
Laboratoire accrédité (analyse)	EUROFINS ANALYSE POUR BATIMENT EABSO,
Contact sur place	Caisse d'Allocations Familiales Madame LESTANG
Sous-traitance	Sans objet

Textes de référence : Arrêté du 23/01/2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis ; Norme NF X 46-020 version août 2017 ; Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 ; Décret n°2019-251 du 27 mars 2019.

5. Conclusion(s) de la mission de repérage

Les éléments suivants n'ont pu être visités :
- R+1 - Bureau 106 : Pièce fermée à clef, absence de clefs
- R+1 - Bureau 105 : Pièce fermée à clef, absence de clefs
- Mastic vitrage derrière doublage bureau 108 et "cave" au R+1 : Menuiserie non accessible derrière doublage bois visé avec mobilier non retirable au jour d'intervention (mastic coté "extérieur" des bureaux 108 et "cave"

En Présence d'Amiante

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Il s'agit de :

Matériaux ou produits	Localisation(s)	ZPSO	Quantité estimée	N° prélèvement ou Justification
Mastics marron gaines aérauliques dans plenum	R+1 : Circulation 1-1, Bureau 110, Bureau 109, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	4	(8+ 4+ 45) = 57 u	P068, P065, P054
Mastics marron gaines aérauliques dans plenum	R+3 : Bureau 310, Bureau 309, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion	26	(33+ 2+ 18) = 53 u	P040, P042, P041
Mastics marron gaines aérauliques dans plenum	R+4 : Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421	33	12 u	P001
Mastics marron gaines aérauliques dans plenum	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511	49	45 u	P089

En Absence d'Amiante

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante. Il s'agit de :

Matériaux ou produits	Localisation(s)	ZPSO	N° prélèvement ou Justification
Ragréage + colle non bitumineuse	R+1 : Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	1	PV antérieur négatif
Dalles moquettes avec entrecouche noire	R+1 : Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107,	1	PV antérieur négatif

	Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101		
Dalles de sol blanches installé après 2019	R+1 : Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	1	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Ragréage + colle non bitumineuse	R+1 : Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	1	P047
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 100	2	P050
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 100	2	P051
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 100	2	P048
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 100	2	P049
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 100	3	P053
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 100	3	P052
Matelas suspentes dans plenum	R+1 : Cave, Bureau 108, Bureau 100, Bureau 101	5	P056
Matelas suspentes dans plenum	R+1 : Cave, Bureau 108, Bureau 100, Bureau 101	5	P055
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse	R+1 : Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100	6	P058
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse	R+1 : Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100	6	P059
Panneaux et plaques dans plenum	R+1 : Bureau 117, Bureau 108	7	P069
Panneaux et plaques dans plenum	R+1 : Bureau 117, Bureau 108	7	P061

Enduits à base de plâtre doublage brique	R+1 : Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 100	8	P072
Enduits à base de plâtre doublage brique	R+1 : Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 100	8	P073
Enduits à base de plâtre doublage brique	R+1 : Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 100	8	PV antérieur négatif
Enduits à base de plâtre doublage brique	R+1 : Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 100	8	P060
Rubans adhésifs gaine aéraulique	R+1 : Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108	9	P062
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 110, Bureau 109, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	10	P071
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 110, Bureau 109, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	10	P070
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 110, Bureau 109, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	10	P063
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 110, Bureau 109, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	10	PV antérieur négatif
Enduits de jointoiement des plaques de plâtre + calicot	R+1 : Palier 1, Cave, Bureau 108	11	P064
Colles non bitumineuses revêtement escalier	R+1 : Cage d'escalier	12	P066
Colles non bitumineuses revêtement escalier	R+1 : Cage d'escalier	12	P067
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	R+1 : Cave, Bureau 108	13	PV antérieur négatif

Enduits ciment	R+1 : Circulation 1-1, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 100, Bureau 101	14	PV antérieur négatif
Faux-plafond rectangle AMSTRONG fabriqué en 2007	R+1 : Circulation 1-1, Circulation 1-2, Palier 1, Circulation 1-3	15	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Faux-plafond laine de verre fabriqué après 2012	R+1 : Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 110, Bureau 109, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	15	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118	16	P075
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118	16	P074
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118	17	P078
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118	17	P079
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118	17	P077
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118	17	P076
Mastics gris gaines aérauliques dans plenum	R+1 : Bureau 113, Bureau 114, Bureau 117	18	P080
Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Pièce, Bureau 300, Bureau 306	19	P023
Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Pièce, Bureau 300, Bureau 306	19	P024
Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Pièce, Bureau 300, Bureau 306	19	P025
Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Pièce, Bureau 300, Bureau 306	19	P026
Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Pièce, Bureau 300, Bureau 306, Bureau 308 - Réunion	20	P027
Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Pièce, Bureau 300, Bureau 306, Bureau 308 - Réunion	20	P028
Enduits à base de plâtre doublage brique	R+3 : Bureau 300, Bureau 306	21	P029
Enduits à base de plâtre doublage brique	R+3 : Bureau 300, Bureau 306	21	P030

Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+3 : Bureau 310, Bureau 309, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion	22	P031
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+3 : Bureau 310, Bureau 309, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion	22	P032
Matelas suspentes dans plenum	R+3 : Bureau 310, Bureau 309, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion	23	P035
Matelas suspentes dans plenum	R+3 : Bureau 310, Bureau 309, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion	23	P036
Isolants intérieurs cloison métal	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100 - R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion - R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Circulation 5-2, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511 - R+7 : Circulation 7-1, Bureau 713, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711	24	P037
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse	R+3 : Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 308 - Réunion	25	P038
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse	R+3 : Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 308 - Réunion	25	P039

Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Pièce	27	P043
Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Pièce	27	P044
Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Pièce	28	P045
Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Pièce	28	P046
Colles non bitumineuses + ragréage	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Palier 3, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion	29	PV antérieur négatif
Faux-plafond laine de verre de 2012	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Palier 3, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion	30	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
enduits de jointoiement des plaques de plâtre	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Bureau 306, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion	31	Document antérieur
Bandes calicot	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Bureau 306, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion	31	Document antérieur
Plots de colle	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Bureau 306, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion	31	Document antérieur
Enduit ciment jointures plafonds	R+1 : Cage d'escalier, Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101 - R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Palier 3, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion - R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414	32	P018

	- Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417 - R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 - Réunion - R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711, Palier 7		
Enduit ciment jointures plafonds	R+1 : Cage d'escalier, Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101 - R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Palier 3, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion - R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417 - R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 - Réunion - R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711, Palier 7	32	P033
Enduit ciment jointures	R+1 : Cage d'escalier, Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114,	32	P017

plafonds	Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101 - R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Palier 3, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion - R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417 - R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 - Réunion - R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711, Palier 7		
Enduit ciment jointures plafonds	R+1 : Cage d'escalier, Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101 - R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Palier 3, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion - R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412,	32	P034

	Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417 - R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 - Réunion - R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711, Palier 7		
Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422	34	P003
Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422	34	P002
Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Bureau 422	35	P004
Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Bureau 422	35	P005
Flocages	R+4 : Palier 4, Circulation 4-3, Bureau 413	36	P006
Flocages	R+4 : Palier 4, Circulation 4-3, Bureau 413	36	P007
Jonctions entre panneaux	R+4 : Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	37	P010
Panneaux blanc plafonds	R+4 : Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	37	P008
Jonctions entre panneaux	R+4 : Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	37	P009
Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Circulation 4-3, Centre Ressources Techniques, Circulation 4-4, Circulation 4-5	38	P011

Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Circulation 4-3, Centre Ressources Techniques, Circulation 4-4, Circulation 4-5	38	P012
Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Circulation 4-3, Centre Ressources Techniques, Circulation 4-4, Circulation 4-5	38	P013
Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Circulation 4-3, Centre Ressources Techniques, Circulation 4-4, Circulation 4-5	38	P014
Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Circulation 4-3, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Circulation 4-4, Circulation 4-5, Bureau 414 - Réunion	39	P015
Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Circulation 4-3, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Circulation 4-4, Circulation 4-5, Bureau 414 - Réunion	39	P016
Enduits à base de plâtre doublage brique	R+4 : Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 413	40	P019
Enduits à base de plâtre doublage brique	R+4 : Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 413	40	P020
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+4 : Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	41	P021
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+4 : Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	41	P022
Cloisons placo de 2017 (confirmation par CCTP)	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413,	42	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

	Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417		
Cloisons placo de 2017 (confirmation par CCTP)	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	42	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Cloisons placo de 2017 (confirmation par CCTP)	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	42	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Faux-plafond AMSTRONG de 2017	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	43	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Colles non bitumineuses + Ragréage	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	44	PV antérieur négatif
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 424, Bureau 418, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Circulation 4-4, Bureau 417	45	PV antérieur négatif
Enduits à base de plâtre placards et gaine WC	R+1 : Palier 1 - R+3 : Palier 3 - R+4 : Palier 4 - R+5 : Palier 5 - R+7 : Palier 7	46	PV antérieur négatif

Paliers			
Enduits à base de plâtre pailleté	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 515	47	P081
Enduits à base de plâtre pailleté	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 515	47	P082
Enduits à base de plâtre pailleté	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 515	47	P083
Enduits à base de plâtre pailleté	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 515	47	P084
Enduits à base de plâtre pailleté	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 515	47	P085
Enduits à base de plâtre pailleté	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 515	47	P086
Enduits à base de plâtre pailleté	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515	48	P087
Enduits à base de plâtre pailleté	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515	48	P088
Matelas suspentes dans plenum	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511	50	P090
Matelas suspentes dans plenum	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511	50	P091
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse	R+5 : Circulation 5-1, Circulation 5-2, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511	51	P093
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse	R+5 : Circulation 5-1, Circulation 5-2, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511	51	P092
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509,	52	P095

	Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 - Réunion		
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 - Réunion	52	P094
Plots de colle fixant les cloisons	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515	53	P096
Plots de colle fixant les cloisons	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515	53	P097
Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Circulation 5-2, Bureau 514, Bureau 515, Palier 5	54	P098
Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Circulation 5-2, Bureau 514, Bureau 515, Palier 5	54	P099
Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	R+5 : Toiture terrasse	55	PV antérieur négatif
Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	R+5 : Toiture terrasse	55	P100
Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	R+5 : Toiture terrasse	56	P101
Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	R+5 : Toiture terrasse	56	PV antérieur négatif
Parties planes ou relevés : complexes asphaltés plots	R+5 : Toiture terrasse	57	P102
Parties planes ou relevés : complexes asphaltés plots	R+5 : Toiture terrasse	57	P103
Colles non bitumineuses + Ragréage	R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Circulation 5-2, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 -	58	PV antérieur négatif


	Réunion		
Faux-plafond laine de verre fabriqué en 2012	R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Circulation 5-2, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 - Réunion	59	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	R+5 : Palier 5	60	PV antérieur négatif
Panneaux stratifié compact réalisé en 2017	R+5 : Toiture terrasse	61	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Enduits à base de plâtre pailleté	R+7 : Bureau 713, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718	62	P107
Enduits à base de plâtre pailleté	R+7 : Bureau 713, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718	62	P106
Enduits à base de plâtre pailleté	R+7 : Bureau 713, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718	62	P105
Enduits à base de plâtre pailleté	R+7 : Bureau 713, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718	62	P104
Enduits à base de plâtre pailleté	R+7 : Bureau 713, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718	62	P109
Enduits à base de plâtre pailleté	R+7 : Bureau 713, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718	62	P108
Enduits à base de plâtre pailleté	R+7 : Bureau 713, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718	62	P110
Enduits à base de plâtre pailleté	R+7 : Bureau 713, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718	63	P111
Enduits à base de plâtre pailleté	R+7 : Bureau 713, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718	63	P112
Enduits à base de plâtre	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1	64	P113
Enduits à base de plâtre	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1	64	P114
Colles et joints de faïence inférieur bleue	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2	65	PV antérieur négatif
Colles et joints de faïence inférieur bleue	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2	65	P115

Colles et joints de carrelage inférieur	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2	66	P116
Colles et joints de carrelage inférieur	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2	66	PV antérieur négatif
Colles et joints de carrelage inférieur	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2	66	P117
Colles et joints de faïence de recouvrement réalisé en 2014 (CCTP R+7)	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2	67	Document antérieur
Colles et joints de carrelage de recouvrement réalisé en 2014 (CCTP R+7)	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2	68	Document antérieur
Colles non bitumineuses + Ragréage	R+7 : Circulation 7-1, Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711, Palier 7	69	PV antérieur négatif
Enduits à base de plâtre	R+7 : Palier 7	70	PV antérieur négatif
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+7 : Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711	71	PV antérieur négatif
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse réalisé en 2014 (CCTP R+7)	R+7 : Circulation 7-1, Circulation 7-2, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711	72	Document antérieur
Enduits de jointoiement des plaques de plâtre réalisé en 2014 (CCTP R+7)	R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Palier 7	73	Document antérieur
Bandes calicot réalisé en 2014 (CCTP R+7)	R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Palier 7	73	Document antérieur
Plots de colle fixant les cloisons au mur réalisé en 2014 (CCTP R+7)	R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Palier 7	73	Document antérieur

Faux-plafond laine de verre réalisé en 2014	R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711, Palier 7	74	Document antérieur
Peintures de sol orange	Sous-sol -1 : Local, Dégagement	75	P118
Peintures de sol orange	Sous-sol -1 : Local, Dégagement	75	P119
Enduits à base de ciment	Sous-sol -1 : Local, Dégagement	76	P121
Enduits à base de ciment	Sous-sol -1 : Local, Dégagement	76	P120
Rebouchage plâtres	Sous-sol -1 : Local, Dégagement, Parking -1	77	P122
Rebouchage plâtres	Sous-sol -1 : Local, Dégagement, Parking -1	77	P123
Flocages	Sous-sol -1 : Local, Dégagement, Parking -1	78	P124
Flocages	Sous-sol -1 : Local, Dégagement, Parking -1	78	PV antérieur négatif
Enduits de ragréage reprise huisseries	Sous-sol -1 : Dégagement	79	P125
Enduits de ragréage reprise huisseries	Sous-sol -1 : Dégagement	79	P126
Rebouchage ciment	Sous-sol -1 : Local, Dégagement	80	P127
Rebouchage ciment	Sous-sol -1 : Local, Dégagement	80	P128
Mastics gaine aéraulique	Sous-sol -1 : Local, Dégagement, Parking -1	81	P129
Rebouchage enduit tissé	Sous-sol -1 : Local	82	P130
Rebouchage enduit tissé	Sous-sol -1 : Local	82	P131
Enduits à base de ciment	Sous-sol -1 : Parking -1, Poste P1	83	P132
Enduits à base de ciment	Sous-sol -1 : Parking -1, Poste P1	83	P133

Fait à TOULOUSE, le 07/08/2024

Monsieur Thomas GARRIGOU
Opérateur de repérage certifié

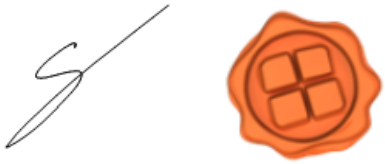

6. Locaux et parties d'immeubles bâtis non visités

Les ouvrages suivants n'ont pas pu être visités.

Désignation	Justification
R+1 - Bureau 106	Pièce fermée à clef, absence de clefs
R+1 - Bureau 105	Pièce fermée à clef, absence de clefs
Mastic vitrage derrière doublage bureau 108 et "cave" au R+1	Menuiserie non accessible derrière doublage bois visé avec mobilier non retirable au jour d'intervention (mastic coté "extérieur" des bureaux 108 et "cave"

Attention, pour rappel, il est de la responsabilité du donneur d'ordre de s'assurer que l'opérateur de repérage puisse accéder à l'ensemble des ouvrages. **Les travaux de la partie de structure concernés ne peuvent en l'état être réalisés sans investigation supplémentaire.**

7. Sommaire

1 Donneur d'ordre
2 Propriétaire
3 Identification du bien immobilier et de ses annexes
4 Références de la mission
5 Conclusion(s) de la mission de repérage
6 Locaux et parties d'immeubles bâtis non visités
7 Sommaire
8 Programme de travaux du donneur d'ordre
9 Programme de la mission de repérage
10 Périmètre de la mission de repérage
11 Autres interlocuteurs éventuels
12 Obligations des intervenants
13 Ecarts et adjonctions réalisées lors de la mission par rapport à la réglementation
14 Zones présentant des similitudes d'ouvrages
15 Liste et localisation des matériaux et produits repérés
16 Récapitulatif et estimation des quantités de matériaux ou produits contenant de l'amiante
17 Récapitulatif des matériaux ne contenant pas d'amiante
18 Schémas
19 Investigations complémentaires à mener
20 Documentation disponible
21 Observations
22 Modalités de repérage
23 Conditions particulières d'exécution
Et, le cas échéant en annexe :
Annexe 1 : Procès-verbaux d'analyse et documents utiles à la compréhension du présent rapport
Annexe 2 : Attestation d'assurance
Annexe 3 : Certificat de compétence

8. Programme de travaux du donneur d'ordre

Référence du document décrivant le programme des travaux transmis par le donneur d'ordre : 240621 CCP - Mission RAAT Plomb
Description du programme des travaux : Curages des revêtements, cloisons et équipements au R+1, R+3, R+4, R+5, R+7 de la partie CAF. Les sanitaires, placard techniques, locaux ménages dans les paliers sont hors périmètre.

9. Programme de la mission de repérage

Revêtements de sol : Colle non bitumineuse et sol souple, colle de carrelage, dalle de moquette, dalle de sol, ragréages

Murs et cloisons : Enduit plâtres, Enduits ciments, Enduits tissés, enduits de jointement plaques de plâtres, Plots de colles, Calicot, Colle de faïence, reboucheages, flocages, panneaux, Enduits poteaux

Plafonds : Faux-plafonds, Enduits poutres, Mastics gaines aérauliques, enduit de jointement plaques visé, plaques visé, rebouchage joints de dilatation, rebouchages, calorifugeages

Sont exclus du repérage :

Sanitaires paliers R+1, R+3, R+4, R+5, R+7

Placards et locaux ménages paliers R+1, R+3, R+4, R+5, R+7

Roof top R+5

Cages d'escaliers

Revêtements derrière doublages briques, pignons bâtiment Riquet et bâtiment ilot dauriac

Joint vitrage dans doublage Bureau 108 au R+1 (joint coté opposé, dégradation du vitrage non autorisé par donneur d'ordre)

10. Périmètre de la mission de repérage

Locaux et parties d'immeubles concernés ou impactés :

R+1 : Cage d'escalier, Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101

R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Palier 3, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion

R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417

R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Circulation 5-2, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 - Réunion, Toiture terrasse

R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711, Palier 7

Sous-sol -1 : Local, Dégagement, Parking -1, Poste P1

11. Autres interlocuteurs éventuels

Maîtrise d'œuvre : non communiqué
Maître d'ouvrage délégué : Caisse d'Allocations Familiales de la Hte Garonne
Coordonnateur : Caisse d'Allocations Familiales, Madame Helene LESTANG
Accompagnateur désigné par le donneur d'ordre : Caisse d'Allocations Familiales Madame LESTANG

12. Obligations des intervenants

Pour rappel, ce présent document vient en complément des rapports existants de repérage antérieurs (Dossier Technique Amiante, Constat Vente, autres diagnostics avant-travaux, ...). Il appartient au maître d'ouvrage ou à l'employeur des salariés susceptibles d'être exposés aux fibres d'amiante de demander au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante. Ces documents doivent également être communiqués par le maître d'ouvrage au maître d'œuvre et au coordinateur. Conformément au code du travail, ces rapports, y compris le présent document, doivent être joints au plan de prévention, PGSSPS, PGSCSPS, Dossier d'interventions ultérieures... Ils doivent être remis à l'ensemble des employeurs de salariés susceptibles d'être exposés à des fibres d'amiante dans le cadre du chantier de travaux. Ils doivent également être joints aux éventuels dossiers d'appel d'offre ou demande de devis concernant l'intervention de salariés susceptibles d'être exposés aux fibres d'amiante.

Le présent rapport doit faire partie intégrante de l'évaluation des risques à établir dans le cadre du chantier. Le repérage, objet du présent rapport, est, conformément à la norme NF X 46-020 de la version en vigueur, réalisé à l'initiative du donneur d'ordre ou, à défaut, du maître d'œuvre ou du responsable de l'entreprise des travaux.

Pour rappel, le maître d'ouvrage doit, à l'issue de travaux de désamiantage faire procéder à un examen visuel réglementaire par un diagnostiqueur certifié (se renseigner auprès de votre interlocuteur Aléa Contrôles).
Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, le donneur d'ordre adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

13. Ecarts et adjonctions réalisés lors de la mission par rapport à la réglementation

Sans Objet.

14. Zones présentant des similitudes d'ouvrages

ZPSO ET DESCRIPTION	Localisation(s)	MPCA repéré ?
ZPSO #1 : Ragréage + colle non bitumineuse	R+1 : Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	Non
ZPSO #1 : Dalles moquettes avec entrecouche noire	R+1 : Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	Non
ZPSO #1 : Dalles de sol blanches installé après 2019	R+1 : Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	Non
ZPSO #2 : Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 100	Non
ZPSO #3 : Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 100	Non
ZPSO #4 : Mastics marron gaines aérauliques dans plenum	R+1 : Circulation 1-1, Bureau 110, Bureau 109, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	Oui
ZPSO #5 : Matelas suspentes dans plenum	R+1 : Cave, Bureau 108, Bureau 100, Bureau 101	Non
ZPSO #6 : Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse	R+1 : Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100	Non
ZPSO #7 : Panneaux et plaques dans plenum	R+1 : Bureau 117, Bureau 108	Non
ZPSO #8 : Enduits à base de plâtre doublage brique	R+1 : Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 100	Non
ZPSO #9 : Rubans adhésifs gaine aéraulique	R+1 : Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108	Non
ZPSO #10 : Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 110, Bureau 109, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	Non
ZPSO #11 : Enduits de jointoiement des plaques de plâtre + calicot	R+1 : Palier 1, Cave, Bureau 108	Non
ZPSO #12 : Colles non bitumineuses revêtement	R+1 : Cage d'escalier	Non

escalier		
ZPSO #13 : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	R+1 : Cave, Bureau 108	Non
ZPSO #14 : Enduits ciment	R+1 : Circulation 1-1, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 100, Bureau 101	Non
ZPSO #15 : Faux-plafond rectangle AMSTRONG fabriqué en 2007	R+1 : Circulation 1-1, Circulation 1-2, Palier 1, Circulation 1-3	Non
ZPSO #15 : Faux-plafond laine de verre fabriqué après 2012	R+1 : Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 110, Bureau 109, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	Non
ZPSO #16 : Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118	Non
ZPSO #17 : Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118	Non
ZPSO #18 : Mastics gris gaines aérauliques dans plenum	R+1 : Bureau 113, Bureau 114, Bureau 117	Non
ZPSO #19 : Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Pièce, Bureau 300, Bureau 306	Non
ZPSO #20 : Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Pièce, Bureau 300, Bureau 306, Bureau 308 Réunion	Non
ZPSO #21 : Enduits à base de plâtre doublage brique	R+3 : Bureau 300, Bureau 306	Non
ZPSO #22 : Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+3 : Bureau 310, Bureau 309, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 Réunion	Non
ZPSO #23 : Matelas suspentes dans plenum	R+3 : Bureau 310, Bureau 309, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 Réunion	Non
ZPSO #24 : Isolants intérieurs cloison métal	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100 R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 Réunion R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Circulation 5-2, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511 R+7 : Circulation 7-1, Bureau 713, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau	Non

	701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711	
ZPSO #25 : Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse	R+3 : Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 308 Réunion	Non
ZPSO #26 : Mastics marron gaines aérauliques dans plenum	R+3 : Bureau 310, Bureau 309, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 Réunion	Oui
ZPSO #26 : Mastics jaune gaines aérauliques dans plenum	R+3 : Bureau 310, Bureau 309, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 Réunion	Oui
ZPSO #27 : Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Pièce	Non
ZPSO #28 : Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Pièce	Non
ZPSO #29 : Colles non bitumineuses + ragréage	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Palier 3, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 Réunion	Non
ZPSO #30 : Faux-plafond laine de verre de 2012	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Palier 3, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 Réunion	Non
ZPSO #31 : enduits de jointoiement des plaques de plâtre	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Bureau 306, Bureau 307bis, Bureau 308 Réunion	Non
ZPSO #31 : Bandes calicot	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Bureau 306, Bureau 307bis, Bureau 308 Réunion	Non
ZPSO #31 : Plots de colle	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Bureau 306, Bureau 307bis, Bureau 308 Réunion	Non
ZPSO #32 : Enduit ciment jointures plafonds	R+1 : Cage d'escalier, Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101 R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Palier 3, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 Réunion R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417 R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau	Non

	512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 Réunion R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711, Palier 7	
ZPSO #33 : Mastics marron gaines aérauliques dans plenum	R+4 : Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421	Oui
ZPSO #34 : Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422	Non
ZPSO #35 : Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Bureau 422	Non
ZPSO #36 : Flocages	R+4 : Palier 4, Circulation 4-3, Bureau 413	Non
ZPSO #37 : Jonctions entre panneaux	R+4 : Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	Non
ZPSO #37 : Panneaux blanc plafonds	R+4 : Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	Non
ZPSO #38 : Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Circulation 4-3, Centre Ressources Techniques, Circulation 4-4, Circulation 4-5	Non
ZPSO #39 : Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Circulation 4-3, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Circulation 4-4, Circulation 4-5, Bureau 414 Réunion	Non
ZPSO #40 : Enduits à base de plâtre doublage brique	R+4 : Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 413	Non
ZPSO #41 : Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+4 : Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Bureau 413, Bureau 414 Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	Non
ZPSO #42 : Cloisons placo de 2017 (confirmation par CCTP)	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	Non
ZPSO #43 : Faux-plafond AMSTRONG de 2017	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau	Non

	409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	
ZPSO #44 : Colles non bitumineuses + Ragréage	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	Non
ZPSO #45 : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 424, Bureau 418, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Circulation 4-4, Bureau 417	Non
ZPSO #46 : Enduits à base de plâtre placards et gaine WC Paliers	R+1 : Palier 1 R+3 : Palier 3 R+4 : Palier 4 R+5 : Palier 5 R+7 : Palier 7	Non
ZPSO #47 : Enduits à base de plâtre pailleté	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 515	Non
ZPSO #48 : Enduits à base de plâtre pailleté	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515	Non
ZPSO #49 : Mastics marron gaines aérauliques dans plenum	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511	Oui
ZPSO #50 : Matelas suspentes dans plenum	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511	Non
ZPSO #51 : Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse	R+5 : Circulation 5-1, Circulation 5-2, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511	Non
ZPSO #52 : Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 Réunion	Non
ZPSO #53 : Plots de colle fixant les cloisons	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515	Non
ZPSO #54 : Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Circulation 5-2, Bureau 514, Bureau 515, Palier 5	Non
ZPSO #55 : Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	R+5 : Toiture terrasse	Non
ZPSO #56 :	R+5 : Toiture terrasse	Non

Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur		
ZPSO #57 : Parties planes ou relevés : complexes asphaltés plots	R+5 : Toiture terrasse	Non
ZPSO #58 : Colles non bitumineuses + Ragréage	R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Circulation 5-2, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 Réunion	Non
ZPSO #59 : Faux-plafond laine de verre fabriqué en 2012	R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Circulation 5-2, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 Réunion	Non
ZPSO #60 : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	R+5 : Palier 5	Non
ZPSO #61 : Panneaux stratifié compact réalisé en 2017	R+5 : Toiture terrasse	Non
ZPSO #62 : Enduits à base de plâtre pailleté	R+7 : Bureau 713, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718	Non
ZPSO #63 : Enduits à base de plâtre pailleté	R+7 : Bureau 713, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718	Non
ZPSO #64 : Enduits à base de plâtre	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1	Non
ZPSO #65 : Colles et joints de faïence inférieur bleue	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2	Non
ZPSO #66 : Colles et joints de carrelage inférieur	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2	Non
ZPSO #67 : Colles et joints de faïence de recouvrement réalisé en 2014 (CCTP R+7)	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2	Non
ZPSO #68 : Colles et joints de carrelage de recouvrement réalisé en 2014 (CCTP R+7)	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2	Non



ZPSO #69 : Colles non bitumineuses + Ragréage	R+7 : Circulation 7-1, Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711, Palier 7	Non
ZPSO #70 : Enduits à base de plâtre	R+7 : Palier 7	Non
ZPSO #71 : Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+7 : Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711	Non
ZPSO #72 : Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse réalisé en 2014 (CCTP R+7)	R+7 : Circulation 7-1, Circulation 7-2, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711	Non
ZPSO #73 : Enduits de jointoiement des plaques de plâtre réalisé en 2014 (CCTP R+7)	R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Palier 7	Non
ZPSO #73 : Bandes calicot réalisé en 2014 (CCTP R+7)	R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Palier 7	Non
ZPSO #73 : Plots de colle fixant les cloisons au mur réalisé en 2014 (CCTP R+7)	R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Palier 7	Non
ZPSO #74 : Faux-plafond laine de verre réalisé en 2014	R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711, Palier 7	Non
ZPSO #75 : Peintures de sol orange	Sous-sol -1 : Local, Dégagement	Non
ZPSO #76 : Enduits à base de ciment	Sous-sol -1 : Local, Dégagement	Non
ZPSO #77 : Rebouchage plâtres	Sous-sol -1 : Local, Dégagement, Parking -1	Non
ZPSO #78 : Flocages	Sous-sol -1 : Local, Dégagement, Parking -1	Non
ZPSO #79 : Enduits de ragréage reprise huisseries	Sous-sol -1 : Dégagement	Non
ZPSO #80 : Rebouchage ciment	Sous-sol -1 : Local, Dégagement	Non
ZPSO #81 : Mastics gaine aéraulique	Sous-sol -1 : Local, Dégagement, Parking -1	Non
ZPSO #82 :	Sous-sol -1 : Local	Non

Rebouchage enduit tissé		
ZPSO #83 : Enduits à base de ciment	Sous-sol -1 : Parking -1, Poste P1	Non

15. Liste et localisation des matériaux et produits repérés

ZPSO #1	Planchers et planchers techniques / Ragréage + colle non bitumineuse + Dalles moquettes avec entrecouche noire + Dalles de sol blanches installé après 2019

Localisation : R+1 : Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101

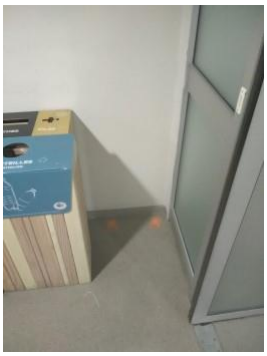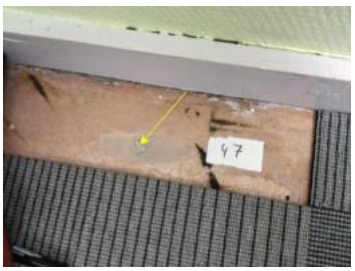Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Ragréage + colle non bitumineuse			Absence d'amiante PV antérieur négatif Prélèvements 015 et 016 rapport aléa controles BZR04-2109-005 Prélèvement 008 rapport Qualiconsult 314590
Dalles moquettes avec entrecouche noire			Absence d'amiante PV antérieur négatif Prélèvement 005 et 011 rapport DEKRA 19-02-032678A
Dalles de sol blanches installé après 2019			Absence d'amiante Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante Dalles de sol installés après intervention de DEKRA en 2019
Ragréage + colle non bitumineuse Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 100		P047	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°047

ZPSO #2	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre pailleté

Localisation : R+1 : Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 100

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Circulation 1-3		P050	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°050
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 108		P051	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°051
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 100		P048	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°048
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 100		P049	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°049

ZPSO #3	Plafonds et faux plafonds / Enduits à base de plâtre pailleté

Localisation : R+1 : Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 100

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 108		P053	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°053
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 100		P052	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°052

ZPSO #4	Conduits et accessoires intérieurs / Mastics marron gaines aérauliques dans plenum

Localisation : R+1 : Circulation 1-1, Bureau 110, Bureau 109, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Mastics marron gaines aérauliques dans plenum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Circulation 1-1		P068	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°068 Types de fibres : Fibres d'amiante de type chrysotile
Mastics marron gaines aérauliques dans plenum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 110		P065	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°065 Types de fibres : Fibres d'amiante de type chrysotile
Mastics marron gaines aérauliques dans plenum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 100		P054	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°054 Types de fibres : Fibres d'amiante de type chrysotile

ZPSO #5	Conduits et accessoires intérieurs / Matelas suspentes dans plenum

Localisation : R+1 : Cave, Bureau 108, Bureau 100, Bureau 101

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Matelas suspentes dans plenum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 108		P056	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°056
Matelas suspentes dans plenum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 100		P055	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°055

ZPSO #6	Parois verticales intérieures / Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse

Localisation : R+1 : Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 100		P058	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°058
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 100		P059	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°059

ZPSO #7	Plafonds et faux plafonds / Panneaux et plaques dans plenum

Localisation : R+1 : Bureau 117, Bureau 108

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Panneaux et plaques dans plenum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 117		P069	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°069
Panneaux et plaques dans plenum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 108		P061	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°061


ZPSO #8	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre doublage brique

Localisation : R+1 : Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 100

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre doublage brique Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 117		P072	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°072
Enduits à base de plâtre doublage brique Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 117		P073	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°073
Enduits à base de plâtre doublage brique			Absence d'amiante PV antérieur négatif Prélèvements 003 et 004 rapport Aléa controles BZR04-2303-013
Enduits à base de plâtre doublage brique Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 100		P060	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°060



ZPSO #9	Conduits et accessoires intérieurs / Rubans adhésifs gaine aéraulique

Localisation : R+1 : Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108

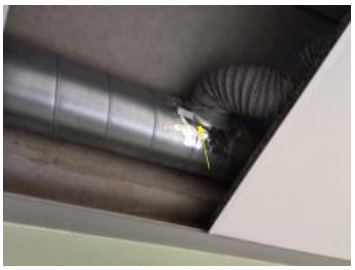Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Rubans adhésifs gaine aéraulique Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 108		P062	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°062

ZPSO #10	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre murs extérieur

Localisation : R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 110, Bureau 109, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101

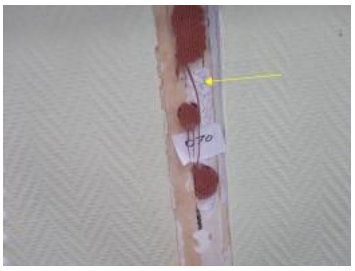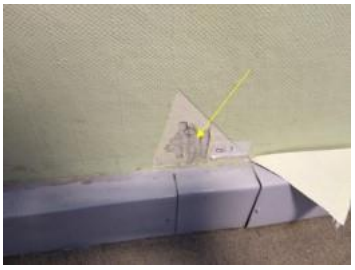Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre murs extérieur Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 114		P071	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°071
Enduits à base de plâtre murs extérieur Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 117		P070	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°070
Enduits à base de plâtre murs extérieur Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 104		P063	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°063
Enduits à base de plâtre murs extérieur			Absence d'amiante PV antérieur négatif Prélèvements 006/007/009 rapport DEKRA 19-02-032678A

ZPSO #11	Parois verticales intérieures / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre + calicot

Localisation : R+1 : Palier 1, Cave, Bureau 108

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits de jointoiement des plaques de plâtre + calicot Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Palier 1		P064	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°064

ZPSO #12	Planchers et planchers techniques / Colles non bitumineuses revêtement escalier

Localisation : R+1 : Cage d'escalier

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Colles non bitumineuses revêtement escalier Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Cage d'escalier		P066	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°066
Colles non bitumineuses revêtement escalier Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Cage d'escalier		P067	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°067

ZPSO #13	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Localisation : R+1 : Cave, Bureau 108

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés			Absence d'amiante PV antérieur négatif Prélèvements 005 et 006 rapport Aléa contrôles BZR04-2303-013

ZPSO #14	Parois verticales intérieures / Enduits ciment

Localisation : R+1 : Circulation 1-1, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 100, Bureau 101

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits ciment			Absence d'amiante PV antérieur négatif Prélèvements 013 et 014 rapport Aléa Contrôles BZR04-2109-005 Prélèvement 008 rapport DEKRA 19-02-032678A

ZPSO #15	Plafonds et faux plafonds / Faux-plafond rectangle AMSTRONG fabriqué en 2007

Localisation : R+1 : Circulation 1-1, Circulation 1-2, Palier 1, Circulation 1-3

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Faux-plafond rectangle AMSTRONG fabriqué en 2007			Absence d'amiante Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante


ZPSO #15	Plafonds et faux plafonds / Faux-plafond laine de verre fabriqué après 2012

Localisation : R+1 : Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 110, Bureau 109, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Faux-plafond laine de verre fabriqué après 2012			Absence d'amiante Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante


ZPSO #16	Plafonds et faux plafonds / Enduits à base de plâtre pailleté

Localisation : R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118

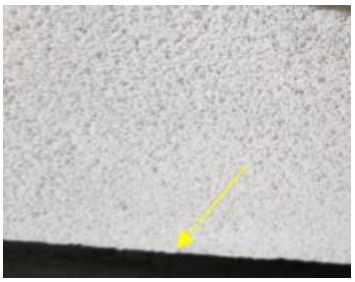Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 113		P075	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°075
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 117		P074	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°074

ZPSO #17	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre pailleté

Localisation : R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118

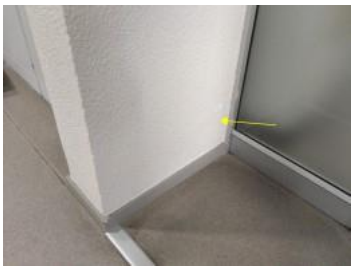Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 113		P078	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°078
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 113		P079	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°079
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 119		P077	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°077
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 117		P076	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°076

ZPSO #18	Conduits et accessoires intérieurs / Mastics gris gaines aérauliques dans plenum

Localisation : R+1 : Bureau 113, Bureau 114, Bureau 117

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Mastics gris gaines aérauliques dans plenum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 113		P080	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°080

ZPSO #19	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre pailleté

Localisation : R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Pièce, Bureau 300, Bureau 306

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bureau 300		P023	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°023
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bureau 300		P024	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°024
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bureau 306		P025	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°025
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bureau 306		P026	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°026

ZPSO #20	Plafonds et faux plafonds / Enduits à base de plâtre pailleté

Localisation : R+3 : Circulation 3-1, Pièce, Bureau 300, Bureau 306, Bureau 308

Réunion

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bureau 306		P027	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°027
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bureau 306		P028	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°028

ZPSO #21	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre doublage brique

Localisation : R+3 : Bureau 300, Bureau 306

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre doublage brique Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bureau 300		P029	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°029
Enduits à base de plâtre doublage brique Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bureau 300		P030	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°030

ZPSO #22	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre murs extérieur

Localisation : R+3 : Bureau 310, Bureau 309, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308

Réunion

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre murs extérieur Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bureau 300		P031	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°031
Enduits à base de plâtre murs extérieur Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bureau 306		P032	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°032

ZPSO #23	Conduits et accessoires intérieurs / Matelas suspentes dans plenum

Localisation : R+3 : Bureau 310, Bureau 309, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308

Réunion

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Matelas suspentes dans plenum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bureau 300		P035	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°035
Matelas suspentes dans plenum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bureau 300		P036	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°036

ZPSO #24	Parois verticales intérieures / Isolants intérieurs cloison métal


Localisation : R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100

R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308

Réunion

R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Circulation 5-2, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511

R+7 : Circulation 7-1, Bureau 713, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711

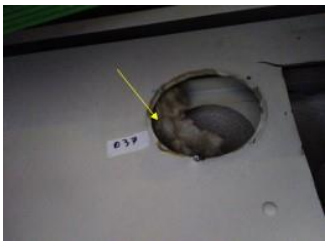Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Isolants intérieurs cloison métal Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bureau 306		P037	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°037

ZPSO #25	Parois verticales intérieures / Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse

Localisation : R+3 : Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 308

Réunion

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Circulation 3-2		P038	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°038
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bureau 306		P039	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°039

ZPSO #26	Conduits et accessoires intérieurs / Mastics marron gaines aérauliques dans plenum + Mastics jaune gaines aérauliques dans plenum

Localisation : R+3 : Bureau 310, Bureau 309, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308

Réunion

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Mastics marron gaines aérauliques dans plenum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bureau 300		P040	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°040 Types de fibres : Fibres d'amiante de type chrysotile
Mastics marron gaines aérauliques dans plenum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bureau 306		P042	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°042 Types de fibres : Fibres d'amiante de type chrysotile
Mastics jaune gaines aérauliques dans plenum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bureau 306		P041	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°041 Types de fibres : Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante

ZPSO #27	Plafonds et faux plafonds / Enduits à base de plâtre pailleté

Localisation : R+3 : Circulation 3-1, Pièce

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Circulation 3-1		P043	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°043
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Pièce		P044	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°044

ZPSO #28	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre pailleté

Localisation : R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Pièce

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Circulation 3-1		P045	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°045
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Circulation 3-1		P046	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°046

ZPSO #29	Planchers et planchers techniques / Colles non bitumineuses + ragréage

Localisation : R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Palier 3, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308

Réunion

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Colles non bitumineuses + ragréage			Absence d'amiante PV antérieur négatif Prélèvements 001/002/003/004 rapport BZR00-2003-006

ZPSO #30	Plafonds et faux plafonds / Faux-plafond laine de verre de 2012

Localisation : R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Palier 3, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308

Réunion

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Faux-plafond laine de verre de 2012			Absence d'amiante Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

ZPSO #31	Parois verticales intérieures / enduits de jointoiement des plaques de plâtre + Bandes calicot + Plots de colle

Localisation : R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Bureau 306, Bureau 307bis, Bureau 308 Réunion

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
enduits de jointoiement des plaques de plâtre			Absence d'amiante Document antérieur CCTP R+3 plateau ARIPA
Bandes calicot			Absence d'amiante Document antérieur CCTP R+3 plateau ARIPA
Plots de colle			Absence d'amiante Document antérieur CCTP R+3 plateau ARIPA

ZPSO #32	Plafonds et faux plafonds / Enduit ciment jointures plafonds

Localisation : R+1 : Cage d'escalier, Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101

R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Palier 3, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308

Réunion

R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414

Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417

R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517

Réunion

R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711, Palier 7

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduit ciment jointures plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+1 Bureau 100		P018	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°018
Enduit ciment jointures plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+3 Bureau 300		P033	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°033

Enduit ciment jointures plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Bureau 407		P017	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°017
Enduit ciment jointures plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Bureau 506		P034	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°034


ZPSO #33	Conduits et accessoires intérieurs / Mastics marron gaines aérauliques dans plenum

Localisation : R+4 : Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Mastics marron gaines aérauliques dans plenum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Bureau 421		P001	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°001 Types de fibres : Fibres d'amiante de type chrysotile



ZPSO #34	Plafonds et faux plafonds / Enduits à base de plâtre pailleté

Localisation : R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422

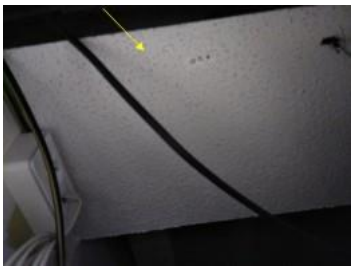Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Circulation 4-1		P003	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°003
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Bureau 422		P002	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°002

ZPSO #35	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre pailleté

Localisation : R+4 : Bureau 422

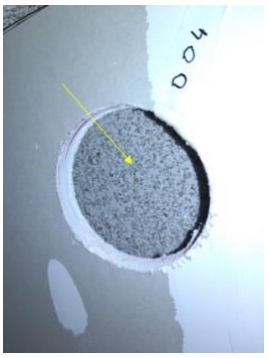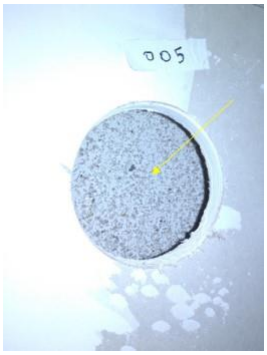Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Bureau 422		P004	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°004
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Bureau 422		P005	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°005

ZPSO #36	Parois verticales intérieures / Flocages

Localisation : R+4 : Palier 4, Circulation 4-3, Bureau 413

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Flocages Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Palier 4	 	P006	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°006
Flocages Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Bureau 413		P007	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°007

ZPSO #37	Plafonds et faux plafonds / Jonctions entre panneaux + Panneaux blanc plafonds



Localisation : R+4 : Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414

Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Jonctions entre panneaux Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Circulation 4-3		P010	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°010
Panneaux blanc plafonds Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Circulation 4-4		P008	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°008
Jonctions entre panneaux Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Circulation 4-4		P009	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°009

ZPSO #38	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre pailleté

Localisation : R+4 : Circulation 4-3, Centre Ressources Techniques, Circulation 4-4, Circulation 4-5

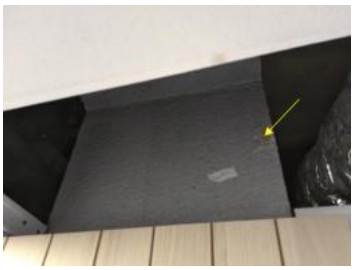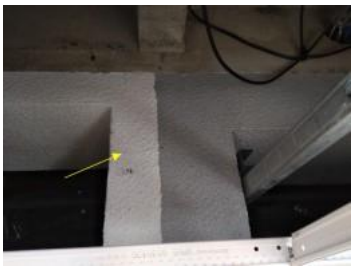Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Circulation 4-3		P011	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°011
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Centre Ressources Techniques		P012	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°012
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Circulation 4-4		P013	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°013
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Circulation 4-5		P014	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°014

ZPSO #39	Plafonds et faux plafonds / Enduits à base de plâtre pailleté

Localisation : R+4 : Circulation 4-3, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Circulation 4-4, Circulation 4-5, Bureau 414

Réunion

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Circulation 4-3		P015	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°015
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Bureau 402-403		P016	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°016

ZPSO #40	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre doublage brique


Localisation : R+4 : Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 413

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre doublage brique Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Bureau 402-403		P019	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°019
Enduits à base de plâtre doublage brique Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Bureau 413		P020	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°020

ZPSO #41	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre murs extérieur

Localisation : R+4 : Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Bureau 413, Bureau 414

Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417

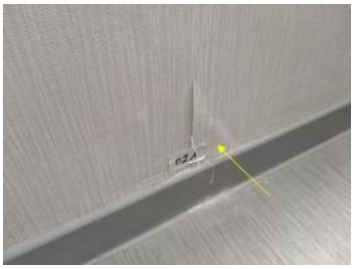Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre murs extérieur Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Circulation 4-3		P021	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°021
Enduits à base de plâtre murs extérieur Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+4 Bureau 400		P022	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°022

ZPSO #42	Parois verticales intérieures / Cloisons placo de 2017 (confirmation par CCTP)

Localisation : R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414

Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Cloisons placo de 2017 (confirmation par CCTP)			Absence d'amiante Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante CCTP R+4
Cloisons placo de 2017 (confirmation par CCTP)			Absence d'amiante Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante CCTP R+4
Cloisons placo de 2017 (confirmation par CCTP)			Absence d'amiante Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante CCTP R+4

ZPSO #43	Plafonds et faux plafonds / Faux-plafond AMSTRONG de 2017

Localisation : R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414

Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Faux-plafond AMSTRONG de 2017			Absence d'amiante Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

ZPSO #44	Planchers et planchers techniques / Colles non bitumineuses + Ragréage

Localisation : R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414

Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Colles non bitumineuses + Ragréage			Absence d'amiante PV antérieur négatif Prélèvement 13/14/15/16 rapport AT DIAG 5FM14-073-CAF-TOULOUSE-31 Prélèvement 002 rapport Aléa Contrôles BZR00-1911-016 Prélèvement 3 et 4 rapport DEKRA 5086684A/1

ZPSO #45	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Localisation : R+4 : Circulation 4-1, Bureau 424, Bureau 418, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Circulation 4-4, Bureau 417

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés			Absence d'amiante PV antérieur négatif Prélèvement 001 et 002 Rapport BZR04-2303-013


ZPSO #46	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre placards et gaine WC Paliers

Localisation : R+1 : Palier 1, R+3 : Palier 3, R+4 : Palier 4, R+5 : Palier 5, R+7 : Palier 7

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre placards et gaine WC Paliers			Absence d'amiante PV antérieur négatif Prélèvement 003 rapport BZR00-1911-016 Prélèvements rapport BZR04-2101-020

ZPSO #47	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre pailleté


Localisation : R+5 : Bureau 511.1, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 515

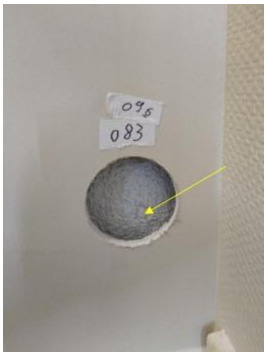Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Bureau 511.1		P081	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°081
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Bureau 512		P082	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°082
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Bureau 513		P083	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°083
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Bureau 513		P084	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°084

Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Bureau 515		P085	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°085
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Bureau 515		P086	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°086

ZPSO #48	Plafonds et faux plafonds / Enduits à base de plâtre pailleté

Localisation : R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515

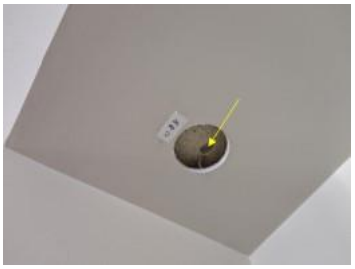Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Bureau 511.1		P087	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°087
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Bureau 515		P088	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°088

ZPSO #49	Conduits et accessoires intérieurs / Mastics marron gaines aérauliques dans plenum

Localisation : R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Mastics marron gaines aérauliques dans plenum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Bureau 506		P089	Présence d'amiante Après analyse référence échantillon n°089 Types de fibres : Fibres d'amiante de type chrysotile

ZPSO #50	Conduits et accessoires intérieurs / Matelas suspentes dans plenum

Localisation : R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Matelas suspentes dans plenum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Bureau 511.2		P090	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°090
Matelas suspentes dans plenum Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Bureau 505		P091	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°091

ZPSO #51	Parois verticales intérieures / Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse

Localisation : R+5 : Circulation 5-1, Circulation 5-2, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Bureau 500		P093	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°093
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Bureau 506		P092	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°092

ZPSO #52	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre murs extérieur


Localisation : R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517

Réunion

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre murs extérieur Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Bureau 511.1		P095	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°095
Enduits à base de plâtre murs extérieur Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Bureau 506		P094	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°094

ZPSO #53	Parois verticales intérieures / Plots de colle fixant les cloisons

Localisation : R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515

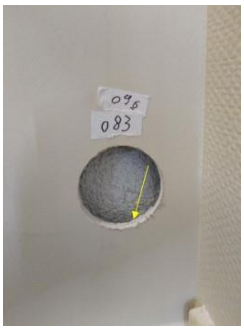Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Plots de colle fixant les cloisons Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Bureau 513		P096	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°096
Plots de colle fixant les cloisons Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Bureau 515		P097	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°097

ZPSO #54	Parois verticales intérieures / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre

Localisation : R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Circulation 5-2, Bureau 514, Bureau 515, Palier 5

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Circulation 5-1		P098	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°098
Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Bureau 511.1		P099	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°099

ZPSO #55	Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités / Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)

Localisation : R+5 : Toiture terrasse

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)			Absence d'amiante PV antérieur négatif Prélèvement P009 rapport AT DIAG 5ALQ15-094-CAF-TERRASSE R+5
Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Toiture terrasse		P100	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°100

ZPSO #56	Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités / Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur

Localisation : R+5 : Toiture terrasse

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Toiture terrasse		P101	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°101
Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur			Absence d'amiante PV antérieur négatif Prélèvement P011 rapport AT DIAG 5ALQ15-094-CAF-TERRASSE R+5

ZPSO #57	Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités / Parties planes ou relevés : complexes asphaltés plots

Localisation : R+5 : Toiture terrasse

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Parties planes ou relevés : complexes asphaltés plots Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Toiture terrasse		P102	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°102
Parties planes ou relevés : complexes asphaltés plots Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+5 Toiture terrasse		P103	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°103

ZPSO #58	Planchers et planchers techniques / Colles non bitumineuses + Ragréage

Localisation : R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Circulation 5-2, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517


Réunion

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Colles non bitumineuses + Ragréage			Absence d'amiante PV antérieur négatif Prélèvement 11 rapport Qualiconsult 314590 Prélèvement 009 rapport Aléa Contrôles BZR04-2101-020 Prélèvement 1 et 2 rapport DEKRA 5086684A/1

ZPSO #59	Plafonds et faux plafonds / Faux-plafond laine de verre fabriqué en 2012

Localisation : R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Circulation 5-2, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517

Réunion

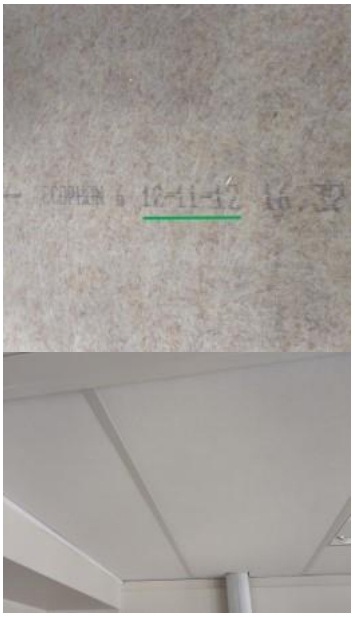Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Faux-plafond laine de verre fabriqué en 2012			Absence d'amiante Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

ZPSO #60	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Localisation : R+5 : Palier 5

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés			Absence d'amiante PV antérieur négatif Prélèvement 021 à 026 rapport ALEA CONTROLES BZR04-2101-020 Prélèvement 011 et 012 rapport ALEA CONTROLES BZR04-2109-025

ZPSO #61	Parois verticales extérieures et Façades / Panneaux stratifié compact réalisé en 2017

Localisation : R+5 : Toiture terrasse

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Panneaux stratifié compact réalisé en 2017			Absence d'amiante Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante Panneaux stratifié compact réalisé en 2017 CCTP roof top

ZPSO #62	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre pailleté

Localisation : R+7 : Bureau 713, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+7 Bureau 713		P107	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°107
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+7 Bureau 713		P106	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°106
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+7 Bureau 713		P105	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°105

Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+7 Bureau 713		P104	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°104
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+7 Bureau 716/717		P109	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°109
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+7 Bureau 716/717		P108	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°108
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+7 Bureau 718		P110	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°110

ZPSO #63	Plafonds et faux plafonds / Enduits à base de plâtre pailleté

Localisation : R+7 : Bureau 713, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+7 Bureau 713		P111	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°111
Enduits à base de plâtre pailleté Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+7 Circulation 7-2		P112	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°112

ZPSO #64	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre

Localisation : R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+7 Sanitaires 7-1		P113	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°113
Enduits à base de plâtre Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+7 Sanitaires 7-1		P114	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°114

ZPSO #65	Parois verticales intérieures / Colles et joints de faïence inférieur bleue

Localisation : R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Colles et joints de faïence inférieur bleue			Absence d'amiante PV antérieur négatif Prélèvement P8 rapport Qualiconsult 314590
Colles et joints de faïence inférieur bleue Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+7 Sanitaires 7-1		P115	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°115

ZPSO #66	Planchers et planchers techniques / Colles et joints de carrelage inférieur

Localisation : R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2


Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Colles et joints de carrelage inférieur Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+7 Sanitaires 7-1		P116	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°116
Colles et joints de carrelage inférieur			Absence d'amiante PV antérieur négatif Prélèvement P7 rapport Qualiconsult 314590
Colles et joints de carrelage inférieur Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : R+7 WC 7-2		P117	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°117

ZPSO #67	Parois verticales intérieures / Colles et joints de faïence de recouvrement réalisé en 2014 (CCTP R+7)		
Localisation : R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2			
Partie Inspectée / Description	**Photo**	**N° Ech.**	**Conclusion**
Colles et joints de faïence de recouvrement réalisé en 2014 (CCTP R+7)			Absence d'amiante Document antérieur CCTP R+7

ZPSO #68	Planchers et planchers techniques / Colles et joints de carrelage de recouvrement réalisé en 2014 (CCTP R+7)		
Localisation : R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2			
Partie Inspectée / Description	**Photo**	**N° Ech.**	**Conclusion**
Colles et joints de carrelage de recouvrement réalisé en 2014 (CCTP R+7)			Absence d'amiante Document antérieur CCTP R+7

ZPSO #69	Planchers et planchers techniques / Colles non bitumineuses + Ragréage

Localisation : R+7 : Circulation 7-1, Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711, Palier 7

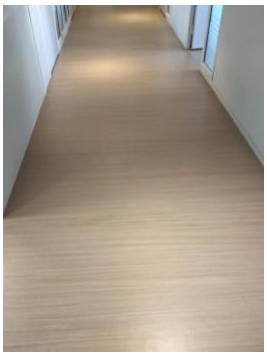Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Colles non bitumineuses + Ragréage			Absence d'amiante PV antérieur négatif Prélèvement 004 rapport aléa contrôles BZR00-1911-016 Prélèvement P12 et P13 rapport Qualiconsult 314590 Prélèvement P1 et P9 rapport ATDIAG 5FM14-073-CAF-TOULOUSE-31 Prélèvement 006 rapport Aléa contrôles BZR04-2109-005

ZPSO #70	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre

Localisation : R+7 : Palier 7

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre			Absence d'amiante PV antérieur négatif Prélèvement 001 à 006 rapport Aléa contrôles BZR04-2101-020

ZPSO #71	Parois verticales intérieures / Enduits à base de plâtre murs extérieur

Localisation : R+7 : Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de plâtre murs extérieur			Absence d'amiante PV antérieur négatif Prélèvement 001 et 002 rapport Aléa contrôles BZR04-2109-004


ZPSO #72	Parois verticales intérieures / Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse réalisé en 2014 (CCTP R+7)

Localisation : R+7 : Circulation 7-1, Circulation 7-2, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse réalisé en 2014 (CCTP R+7)			Absence d'amiante Document antérieur CCTP R+7

ZPSO #73	Parois verticales intérieures / Enduits de jointoiement des plaques de plâtre réalisé en 2014 (CCTP R+7) + Bandes calicot réalisé en 2014 (CCTP R+7) + Plots de colle fixant les cloisons au mur réalisé en 2014 (CCTP R+7)

Localisation : R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Palier 7

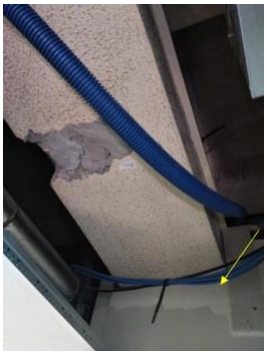Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits de jointoiement des plaques de plâtre réalisé en 2014 (CCTP R+7)			Absence d'amiante Document antérieur CCTP R+7
Bandes calicot réalisé en 2014 (CCTP R+7)			Absence d'amiante Document antérieur CCTP R+7
Plots de colle fixant les cloisons au mur réalisé en 2014 (CCTP R+7)			Absence d'amiante Document antérieur CCTP R+7

ZPSO #74	Plafonds et faux plafonds / Faux-plafond laine de verre réalisé en 2014

Localisation : R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711, Palier 7

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Faux-plafond laine de verre réalisé en 2014			Absence d'amiante Document antérieur CCTP R+7

ZPSO #75	Planchers et planchers techniques / Peintures de sol orange

Localisation : Sous-sol -1 : Local, Dégagement

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Peintures de sol orange Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol -1 Local		P118	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°118
Peintures de sol orange Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol -1 Dégagement		P119	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°119

ZPSO #76	Parois verticales intérieures / Enduits à base de ciment

Localisation : Sous-sol -1 : Local, Dégagement

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de ciment Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol -1 Local		P121	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°121
Enduits à base de ciment Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol -1 Dégagement		P120	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°120

ZPSO #77	Parois verticales intérieures / Rebouchage plâtres

Localisation : Sous-sol -1 : Local, Dégagement, Parking -1

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Rebouchage plâtres Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol -1 Local		P122	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°122
Rebouchage plâtres Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol -1 Local		P123	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°123

ZPSO #78	Plafonds et faux plafonds / Flocages

Localisation : Sous-sol -1 : Local, Dégagement, Parking -1

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Flocages Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol -1 Local		P124	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°124
Flocages			Absence d'amiante PV antérieur négatif Prélèvements 9 et 10 rapport BTASO 7872019

ZPSO #79	Parois verticales intérieures / Enduits de ragréage reprise huisseries

Localisation : Sous-sol -1 : Dégagement

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits de ragréage reprise huisseries Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol -1 Dégagement		P125	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°125
Enduits de ragréage reprise huisseries Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol -1 Dégagement		P126	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°126

ZPSO #80	Parois verticales intérieures / Rebouchage ciment

Localisation : Sous-sol -1 : Local, Dégagement

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Rebouchage ciment Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol -1 Local		P127	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°127
Rebouchage ciment Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol -1 Local		P128	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°128

ZPSO #81	Conduits et accessoires intérieurs / Mastics gaine aéraulique

Localisation : Sous-sol -1 : Local, Dégagement, Parking -1

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Mastics gaine aéraulique Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol -1 Local		P129	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°129


ZPSO #82	Parois verticales intérieures / Rebouchage enduit tissé

Localisation : Sous-sol -1 : Local

Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Rebouchage enduit tissé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol -1 Local		P130	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°130
Rebouchage enduit tissé Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol -1 Local		P131	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°131

ZPSO #83	Parois verticales intérieures / Enduits à base de ciment

Localisation : Sous-sol -1 : Parking -1, Poste P1

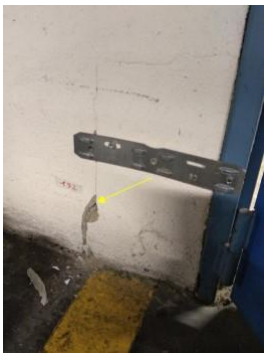Partie Inspectée / Description	Photo	N° Ech.	Conclusion
Enduits à base de ciment Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol -1 Parking -1		P132	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°132
Enduits à base de ciment Précisions de localisation : Lieu du prélèvement : Sous-sol -1 Poste P1		P133	Absence d'amiante Après analyse référence échantillon n°133

16. Récapitulatif et estimation des quantités de matériaux ou produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produits	Localisation(s)	ZPSO	Type de fibre	Quantité estimée	N° prélèvement ou Justification
Mastics marron gaines aérauliques dans plenum	R+1 : Circulation 1-1, Bureau 110, Bureau 109, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	4	Fibres d'amiante de type chrysotile	(8+ 4+ 45) = 57 u	P068, P065, P054
Mastics marron gaines aérauliques dans plenum	R+3 : Bureau 310, Bureau 309, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion	26	Fibres d'amiante de type chrysotile	(33+ 2+ 18) = 53 u	P040, P042, P041
Mastics marron gaines aérauliques dans plenum	R+4 : Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421	33	Fibres d'amiante de type chrysotile	12 u	P001
Mastics marron gaines aérauliques dans plenum	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511	49	Fibres d'amiante de type chrysotile	45 u	P089

17. Récapitulatif des matériaux ne contenant pas d'amiante

Matériaux ou produits	Localisation(s)	ZPSO	N° prélèvement ou Justification
Ragréage + colle non bitumineuse	R+1 : Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	1	PV antérieur négatif
Dalles moquettes avec entrecouche noire	R+1 : Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	1	PV antérieur négatif
Dalles de sol blanches installé après 2019	R+1 : Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	1	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Ragréage + colle non bitumineuse	R+1 : Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	1	P047
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 100	2	P050
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 100	2	P051
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 100	2	P048
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 100	2	P049
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 100	3	P053
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 100	3	P052
Matelas suspentes dans plenum	R+1 : Cave, Bureau 108, Bureau 100, Bureau 101	5	P056
Matelas suspentes dans plenum	R+1 : Cave, Bureau 108, Bureau 100, Bureau 101	5	P055
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse	R+1 : Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100	6	P058
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse	R+1 : Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Circulation 1-3, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100	6	P059
Panneaux et plaques dans plenum	R+1 : Bureau 117, Bureau 108	7	P069
Panneaux et plaques dans plenum	R+1 : Bureau 117, Bureau 108	7	P061
Enduits à base de plâtre doublage brique	R+1 : Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 100	8	P072
Enduits à base de plâtre doublage brique	R+1 : Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 100	8	P073
Enduits à base de plâtre doublage brique	R+1 : Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 100	8	PV antérieur négatif
Enduits à base de	R+1 : Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118,	8	P060

plâtre doublage brique	Bureau 108, Bureau 107, Bureau 100		
Rubans adhésifs gaine aéraulique	R+1 : Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108	9	P062
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 110, Bureau 109, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	10	P071
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 110, Bureau 109, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	10	P070
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 110, Bureau 109, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	10	P063
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 110, Bureau 109, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	10	PV antérieur négatif
Enduits de jointoiement des plaques de plâtre + calicot	R+1 : Palier 1, Cave, Bureau 108	11	P064
Colles non bitumineuses revêtement escalier	R+1 : Cage d'escalier	12	P066
Colles non bitumineuses revêtement escalier	R+1 : Cage d'escalier	12	P067
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	R+1 : Cave, Bureau 108	13	PV antérieur négatif
Enduits ciment	R+1 : Circulation 1-1, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 100, Bureau 101	14	PV antérieur négatif
Faux-plafond rectangle AMSTRONG fabriqué en 2007	R+1 : Circulation 1-1, Circulation 1-2, Palier 1, Circulation 1-3	15	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Faux-plafond laine de verre fabriqué après 2012	R+1 : Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Bureau 110, Bureau 109, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101	15	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118	16	P075

Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118	16	P074
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118	17	P078
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118	17	P079
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118	17	P077
Enduits à base de plâtre pailleté	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118	17	P076
Mastics gris gaines aérauliques dans plenum	R+1 : Bureau 113, Bureau 114, Bureau 117	18	P080
Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Pièce, Bureau 300, Bureau 306	19	P023
Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Pièce, Bureau 300, Bureau 306	19	P024
Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Pièce, Bureau 300, Bureau 306	19	P025
Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Pièce, Bureau 300, Bureau 306	19	P026
Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Pièce, Bureau 300, Bureau 306, Bureau 308 - Réunion	20	P027
Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Pièce, Bureau 300, Bureau 306, Bureau 308 - Réunion	20	P028
Enduits à base de plâtre doublage brique	R+3 : Bureau 300, Bureau 306	21	P029
Enduits à base de plâtre doublage brique	R+3 : Bureau 300, Bureau 306	21	P030
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+3 : Bureau 310, Bureau 309, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion	22	P031
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+3 : Bureau 310, Bureau 309, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion	22	P032
Matelas suspentes dans plenum	R+3 : Bureau 310, Bureau 309, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion	23	P035
Matelas suspentes dans plenum	R+3 : Bureau 310, Bureau 309, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion	23	P036

Isolants intérieurs cloison métal	R+1 : Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100 - R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion - R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Circulation 5-2, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511 - R+7 : Circulation 7-1, Bureau 713, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711	24	P037
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse	R+3 : Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 308 - Réunion	25	P038
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse	R+3 : Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 308 - Réunion	25	P039
Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Pièce	27	P043
Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Pièce	27	P044
Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Pièce	28	P045
Enduits à base de plâtre pailleté	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Pièce	28	P046
Colles non bitumineuses + ragréage	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Palier 3, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion	29	PV antérieur négatif
Faux-plafond laine de verre de 2012	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Palier 3, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion	30	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
enduits de jointoiement des plaques de plâtre	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Bureau 306, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion	31	Document antérieur
Bandes calicot	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Bureau 306, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion	31	Document antérieur
Plots de colle	R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Bureau 306, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion	31	Document antérieur

Enduit ciment jointures plafonds	R+1 : Cage d'escalier, Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101 - R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Palier 3, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion - R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417 - R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 - Réunion - R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711, Palier 7	32	P018
Enduit ciment jointures plafonds	R+1 : Cage d'escalier, Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101 - R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Palier 3, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion - R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417 - R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 - Réunion - R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711, Palier 7	32	P033
Enduit ciment jointures plafonds	R+1 : Cage d'escalier, Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101 - R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Palier 3, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau	32	P017

	303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion - R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417 - R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 - Réunion - R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711, Palier 7		
Enduit ciment jointures plafonds	R+1 : Cage d'escalier, Circulation 1-1, Bureau 113, Bureau 119, Bureau 114, Bureau 117, Bureau 118, Circulation 1-2, Bureau 110, Bureau 109, Palier 1, Circulation 1-3, Cave, Bureau 108, Bureau 107, Bureau 106, Bureau 105, Bureau 104, Bureau 103, Bureau 102, Bureau 100, Bureau 101 - R+3 : Circulation 3-1, Bureau 310, Bureau 309, Pièce, Palier 3, Circulation 3-2, Bureau 300, Bureau 301, Bureau 302, Bureau 303, Bureau 304, Bureau 305, Bureau 306, Bureau 307, Bureau 307bis, Bureau 308 - Réunion - R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417 - R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 - Réunion - R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711, Palier 7	32	P034
Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422	34	P003
Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422	34	P002
Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Bureau 422	35	P004
Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Bureau 422	35	P005
Flocages	R+4 : Palier 4, Circulation 4-3, Bureau 413	36	P006

Flocages	R+4 : Palier 4, Circulation 4-3, Bureau 413	36	P007
Jonctions entre panneaux	R+4 : Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	37	P010
Panneaux blanc plafonds	R+4 : Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	37	P008
Jonctions entre panneaux	R+4 : Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	37	P009
Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Circulation 4-3, Centre Ressources Techniques, Circulation 4-4, Circulation 4-5	38	P011
Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Circulation 4-3, Centre Ressources Techniques, Circulation 4-4, Circulation 4-5	38	P012
Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Circulation 4-3, Centre Ressources Techniques, Circulation 4-4, Circulation 4-5	38	P013
Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Circulation 4-3, Centre Ressources Techniques, Circulation 4-4, Circulation 4-5	38	P014
Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Circulation 4-3, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Circulation 4-4, Circulation 4-5, Bureau 414 - Réunion	39	P015
Enduits à base de plâtre pailleté	R+4 : Circulation 4-3, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Circulation 4-4, Circulation 4-5, Bureau 414 - Réunion	39	P016
Enduits à base de plâtre doublage brique	R+4 : Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 413	40	P019
Enduits à base de plâtre doublage brique	R+4 : Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 413	40	P020
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+4 : Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	41	P021
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+4 : Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	41	P022

Cloisons placo de 2017 (confirmation par CCTP)	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	42	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Cloisons placo de 2017 (confirmation par CCTP)	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	42	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Cloisons placo de 2017 (confirmation par CCTP)	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	42	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Faux-plafond AMSTRONG de 2017	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	43	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Colles non bitumineuses + Ragréage	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 422, Bureau 423, Bureau 424, Bureau 418, Bureau 419, Bureau 420, Bureau 421, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Bureau 401, Bureau 402-403, Centre Ressources Techniques, Bureau 404, Bureau 405, Bureau 406, Bureau 407, Bureau 409, Circulation 4-4, Bureau 410, Bureau 411, Bureau 412, Circulation 4-5, Bureau 413, Bureau 414 - Réunion, Bureau 415, Bureau 416, Bureau 417	44	PV antérieur négatif
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	R+4 : Circulation 4-1, Bureau 424, Bureau 418, Palier 4, Bureau 425, Circulation 4-3, Bureau 400, Circulation 4-4, Bureau 417	45	PV antérieur négatif
Enduits à base de plâtre placards et gaine WC Paliers	R+1 : Palier 1 - R+3 : Palier 3 - R+4 : Palier 4 - R+5 : Palier 5 - R+7 : Palier 7	46	PV antérieur négatif
Enduits à base de plâtre pailleté	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 515	47	P081
Enduits à base de plâtre pailleté	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 515	47	P082
Enduits à base de plâtre pailleté	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 515	47	P083

Enduits à base de plâtre pailleté	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 515	47	P084
Enduits à base de plâtre pailleté	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 515	47	P085
Enduits à base de plâtre pailleté	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 515	47	P086
Enduits à base de plâtre pailleté	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515	48	P087
Enduits à base de plâtre pailleté	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515	48	P088
Matelas suspentes dans plenum	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511	50	P090
Matelas suspentes dans plenum	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511	50	P091
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse	R+5 : Circulation 5-1, Circulation 5-2, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511	51	P093
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse	R+5 : Circulation 5-1, Circulation 5-2, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511	51	P092
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 - Réunion	52	P095
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 - Réunion	52	P094
Plots de colle fixant les cloisons	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515	53	P096
Plots de colle fixant les cloisons	R+5 : Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Bureau 514, Bureau 515	53	P097
Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Circulation 5-2, Bureau 514, Bureau 515, Palier 5	54	P098

Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Circulation 5-2, Bureau 514, Bureau 515, Palier 5	54	P099
Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	R+5 : Toiture terrasse	55	PV antérieur négatif
Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	R+5 : Toiture terrasse	55	P100
Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	R+5 : Toiture terrasse	56	P101
Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	R+5 : Toiture terrasse	56	PV antérieur négatif
Parties planes ou relevés : complexes asphaltés plots	R+5 : Toiture terrasse	57	P102
Parties planes ou relevés : complexes asphaltés plots	R+5 : Toiture terrasse	57	P103
Colles non bitumineuses + Ragréage	R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Circulation 5-2, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 - Réunion	58	PV antérieur négatif
Faux-plafond laine de verre fabriqué en 2012	R+5 : Circulation 5-1, Bureau 511.1, Bureau 511.2, Bureau 512, Bureau 512-1, Bureau 513, Circulation 5-2, Bureau 514, Bureau 515, Bureau 500, Bureau 501, Bureau 502, Bureau 503, Bureau 504, Bureau 505, Bureau 506, Bureau 507, Bureau 508, Bureau 509, Bureau 510, Bureau 511, Palier 5, Bureau 517 - Réunion	59	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	R+5 : Palier 5	60	PV antérieur négatif
Panneaux stratifié compact réalisé en 2017	R+5 : Toiture terrasse	61	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Enduits à base de plâtre pailleté	R+7 : Bureau 713, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718	62	P107
Enduits à base de plâtre pailleté	R+7 : Bureau 713, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718	62	P106
Enduits à base de plâtre pailleté	R+7 : Bureau 713, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718	62	P105
Enduits à base de plâtre pailleté	R+7 : Bureau 713, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718	62	P104
Enduits à base de plâtre pailleté	R+7 : Bureau 713, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718	62	P109
Enduits à base de plâtre pailleté	R+7 : Bureau 713, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718	62	P108
Enduits à base de plâtre pailleté	R+7 : Bureau 713, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718	62	P110
Enduits à base de plâtre pailleté	R+7 : Bureau 713, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718	63	P111
Enduits à base de plâtre pailleté	R+7 : Bureau 713, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718	63	P112
Enduits à base de plâtre	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1	64	P113
Enduits à base de plâtre	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1	64	P114
Colles et joints de faïence inférieur bleue	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2	65	PV antérieur négatif
Colles et joints de faïence inférieur bleue	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2	65	P115
Colles et joints de carrelage inférieur	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2	66	P116
Colles et joints de carrelage inférieur	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2	66	PV antérieur négatif
Colles et joints de carrelage inférieur	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2	66	P117
Colles et joints de faïence de recouvrement réalisé en 2014 (CCTP R+7)	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2	67	Document antérieur
Colles et joints de carrelage de recouvrement réalisé en 2014 (CCTP R+7)	R+7 : Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2	68	Document antérieur
Colles non	R+7 : Circulation 7-1, Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714,	69	PV antérieur

bitumineuses + Ragréage	Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711, Palier 7		négatif
Enduits à base de plâtre	R+7 : Palier 7	70	PV antérieur négatif
Enduits à base de plâtre murs extérieur	R+7 : Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711	71	PV antérieur négatif
Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse réalisé en 2014 (CCTP R+7)	R+7 : Circulation 7-1, Circulation 7-2, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711	72	Document antérieur
Enduits de jointoiement des plaques de plâtre réalisé en 2014 (CCTP R+7)	R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Palier 7	73	Document antérieur
Bandes calicot réalisé en 2014 (CCTP R+7)	R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Palier 7	73	Document antérieur
Plots de colle fixant les cloisons au mur réalisé en 2014 (CCTP R+7)	R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Palier 7	73	Document antérieur
Faux-plafond laine de verre réalisé en 2014	R+7 : Circulation 7-1, Sanitaires 7-1, WC 7-1, WC 7-2, Bureau 713, Bureau 713-1, Bureau 714, Circulation 7-2, Bureau 715, Bureau 716/717, Bureau 718, Bureau 719, Bureau 700, Bureau 701, Bureau 702, Bureau 705, Réserve, Bureau 706, Bureau 707, Bureau 708, Bureau 709, Bureau 710, Bureau 711, Palier 7	74	Document antérieur
Peintures de sol orange	Sous-sol -1 : Local, Dégagement	75	P118
Peintures de sol orange	Sous-sol -1 : Local, Dégagement	75	P119
Enduits à base de ciment	Sous-sol -1 : Local, Dégagement	76	P121
Enduits à base de ciment	Sous-sol -1 : Local, Dégagement	76	P120
Rebouchage plâtres	Sous-sol -1 : Local, Dégagement, Parking -1	77	P122
Rebouchage plâtres	Sous-sol -1 : Local, Dégagement, Parking -1	77	P123
Flocages	Sous-sol -1 : Local, Dégagement, Parking -1	78	P124
Flocages	Sous-sol -1 : Local, Dégagement, Parking -1	78	PV antérieur

			négatif
Enduits de ragréage reprise huisseries	Sous-sol -1 : Dégagement	79	P125
Enduits de ragréage reprise huisseries	Sous-sol -1 : Dégagement	79	P126
Rebouchage ciment	Sous-sol -1 : Local, Dégagement	80	P127
Rebouchage ciment	Sous-sol -1 : Local, Dégagement	80	P128
Mastics gaine aéraulique	Sous-sol -1 : Local, Dégagement, Parking -1	81	P129
Rebouchage enduit tissé	Sous-sol -1 : Local	82	P130
Rebouchage enduit tissé	Sous-sol -1 : Local	82	P131
Enduits à base de ciment	Sous-sol -1 : Parking -1, Poste P1	83	P132
Enduits à base de ciment	Sous-sol -1 : Parking -1, Poste P1	83	P133


18. Schémas

Voir pages suivantes :

- Planches Prélèvements et sondages :
    - R+1 (1/4) Sols
    - R+1 (2/4) Murs
    - R+1 (3/4) Plafonds
    - R+3 (1/4) Sols
    - R+3 (2/4) Murs
    - R+3 (3/4) Plafonds
    - R+4 (1/4) Sols
    - R+4 (2/4) Murs
    - R+4 (3/4) Plafonds
    - R+5 (1/4) Sols
    - R+5 (2/4) Murs
    - R+5 (3/4) Plafonds
    - R+7 (1/4) Sols
    - R+7 (2/4) Murs
    - R+7 (3/4) Plafonds
    - Sous-sol -1 (1/4) Sols
    - Sous-sol -1 (2/4) Murs
    - Sous-sol -1 (3/4) Plafonds
- Planches MPCA :
    - R+1 (4/4) MPCA
    - R+3 (4/4) MPCA
    - R+4 (4/4) MPCA
    - R+5 (4/4) MPCA
    - R+7 (4/4) MPCA
    - Sous-sol -1 (4/4) MPCA

Planche de localisation des prélèvements et sondages

R+1 (1/4) Sols

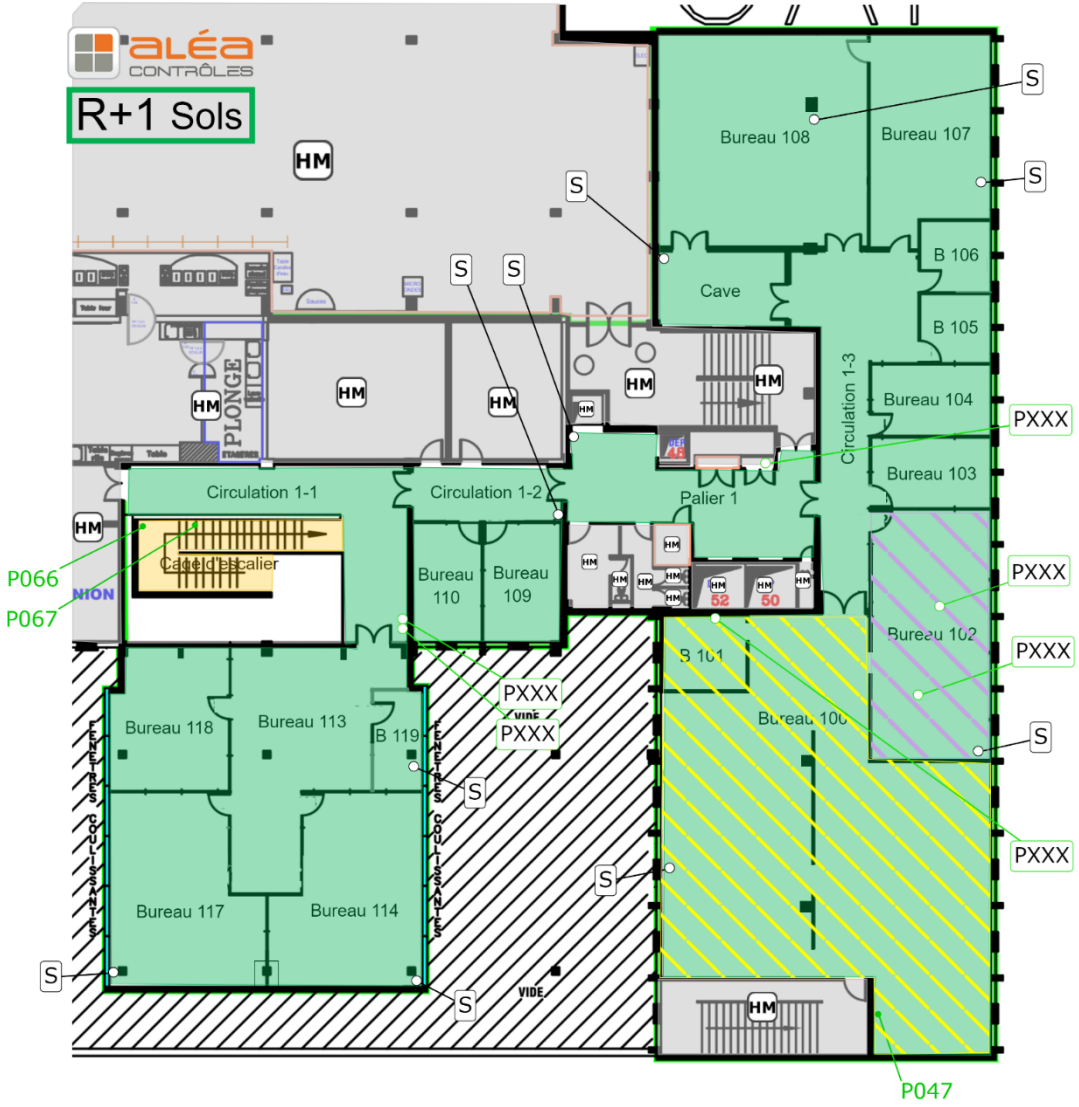

Autres

S	Sondages	PXXX	Prélèvements antérieur

Matériaux et produits sans amiante


P047	Ragréage	P066	Colles non bitumineuses
P067	Colles non bitumineuses		

	ZPSO #1 - Dalles moquettes avec entrecouche noire		ZPSO #1 - Dalles moquettes avec entrecouche noire + Dalles de sol blanches installé après 2019
	ZPSO #1 - Ragréage + colle non bitumineuse		ZPSO #12 - Colles non bitumineuses
	Hors périmètre mission	HM	Hors périmètre mission
elm	Sondages	elm	Examen en absence
P00X	Prélèvement	ZPSO	Zone présentant des similitudes d'ouvrage
S	Sondage		

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des prélèvements et sondages

R+1 (2/4) Murs

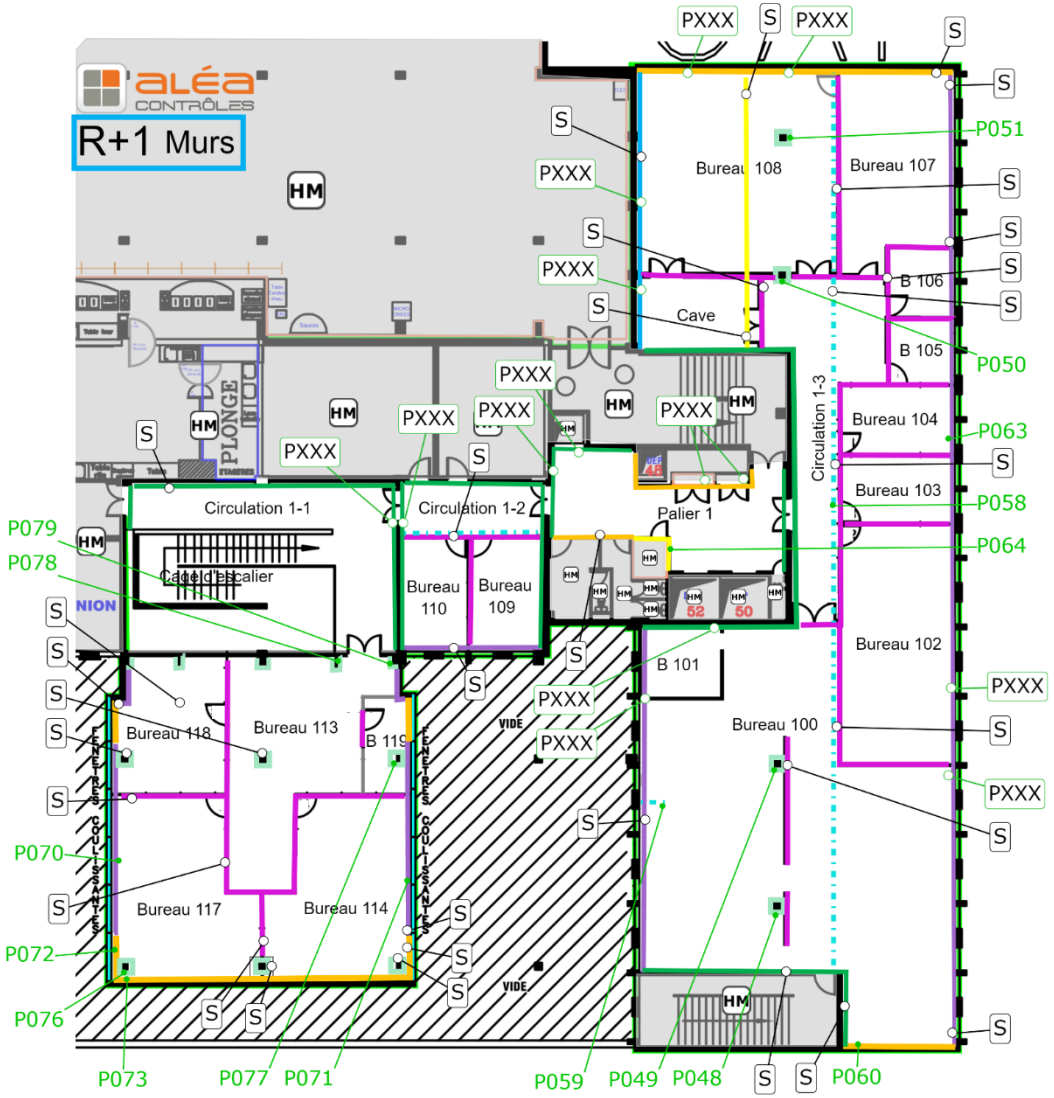

Autres

S	Sondages	PXXX	Prélèvements antérieur


Matériaux et produits sans amiante

P048	Enduits pailleté	P049	Enduits pailleté
P050	Enduits pailleté	P051	Enduits pailleté
P058	Jonctions enduit tresse	P059	Jonctions enduit tresse
P060	Enduits à base de plâtre doublage brique	P063	Enduits murs extérieur
P064	Enduits jointoiement PDP	P070	Enduits murs extérieur
P071	Enduits murs extérieur	P072	Enduits à base de plâtre doublage brique
P073	Enduits à base de plâtre doublage brique	P076	Enduits pailleté
P077	Enduits pailleté	P078	Enduits pailleté
P079	Enduits pailleté		

	ZPSO #10 - Enduits murs extérieur		ZPSO #11 - Enduits jointoiement PDP
	ZPSO #13 - Enduits à base de plâtre		ZPSO #14 - Enduits ciment
	ZPSO #2 et #17 - Enduits pailleté poteaux		ZPSO #24 - Isolants intérieurs cloison
	ZPSO #6 - Jonctions enduit tresse plenum		ZPSO #8 et #46 - Enduits à base de plâtre
	Hors périmètre mission	elm	Sondages
elm	Examen en absence	P00X	Prélèvement
ZPSO	Zone présentant des similitudes d'ouvrage	S	Sondage
HM	Hors périmètre mission		

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des prélèvements et sondages

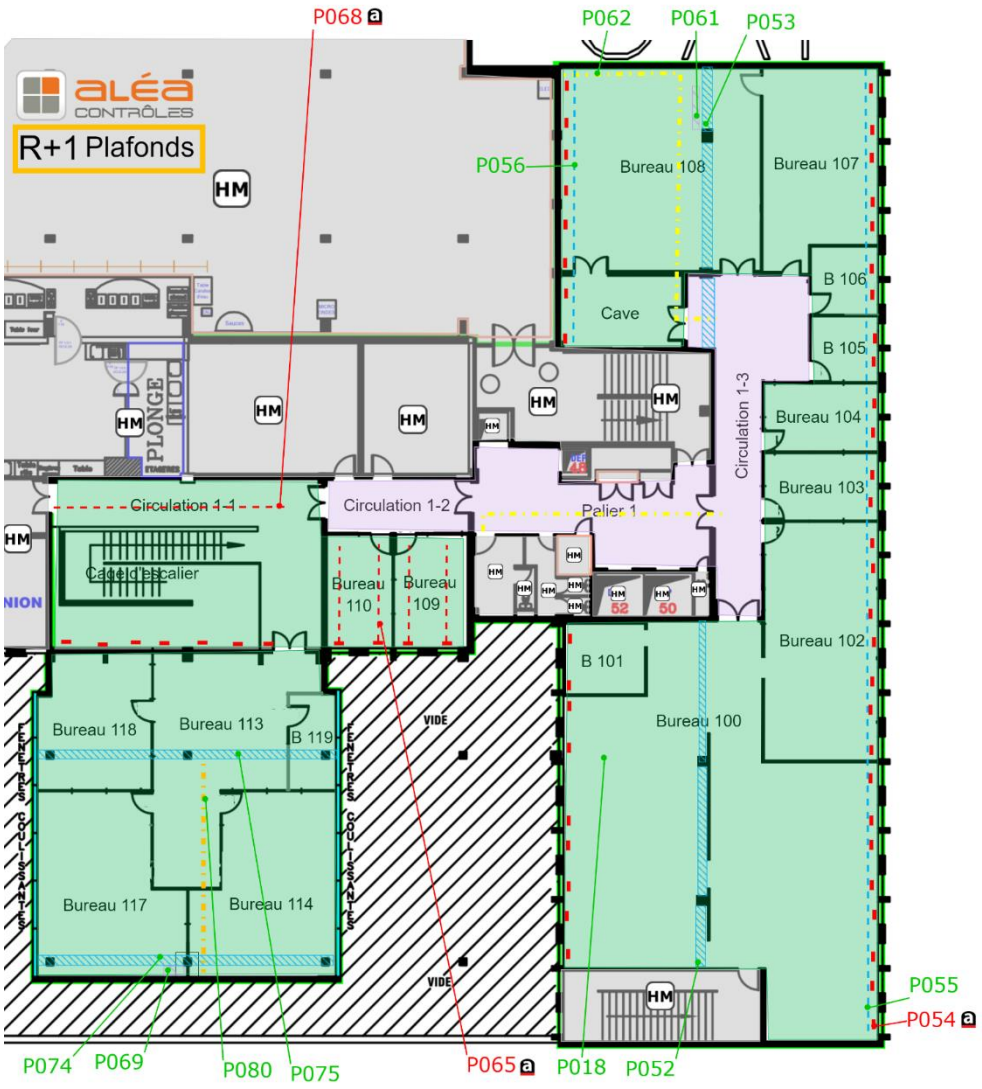

R+1 (3/4) Plafonds

Matériaux et produits contenant de l'amiante

P054	Mastics	P065	Mastics
P068	Mastics		

Matériaux et produits sans amiante


P052	Enduits pailleté	P053	Enduits pailleté
P055	Matelas	P056	Matelas
P061	faux-plafond dans plenum	P062	Rubans adhésifs gaine aéraulique
P069	faux-plafond dans plenum	P074	Enduits pailleté
P075	Enduits pailleté	P080	Mastics
P018	Enduit ciment		

- ZPSO #15 - Faux-plafond non amianté par nature
- ZPSO #15 - Faux-plafond rectangle AMSTRONG fabriqué en 2007
- ZPSO #18 - Mastics gris
- ZPSO #3 et #16 - Enduits pailleté
- ZPSO #4 - Mastics marron branchement gaine aéraulique
- ZPSO #4 - Mastics marron gaines aéraulique avec gaine
- ZPSO #5 - Matelas sommet cloison/canalisation chauffage
- ZPSO #7 - faux-plafond dans plenum
- ZPSO #9 - Rubans adhésifs gaine aéraulique
- Hors périmètre mission
- elm — Examen en présence
- elm — Examen en absence
- P00X — Prélèvement
- ZPSO — Zone présentant des similitudes d'ouvrage
- HM — Hors périmètre mission
- Présence d'amiante

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des prélèvements et sondages

R+3 (1/4) Sols

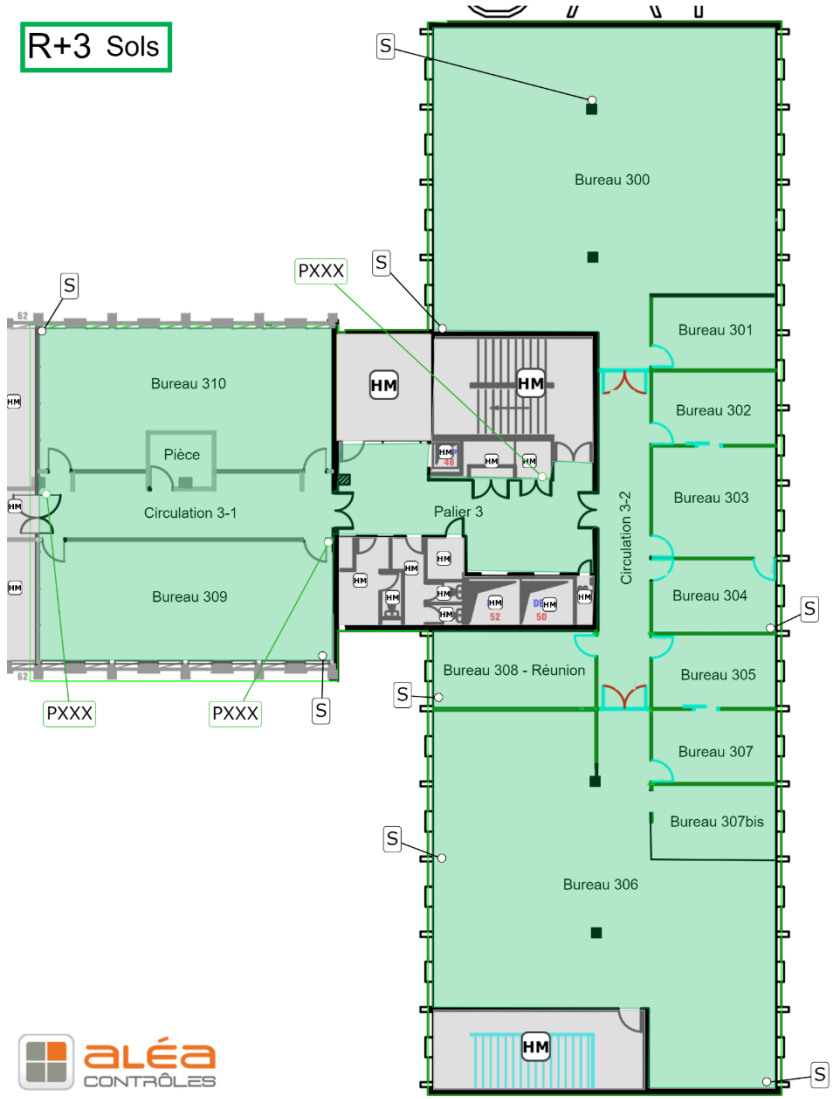

Autres

S Sondages — PXXX Prélèvements antérieur

ZPSO #29 - Colles non bitumineuses + Ragréage

Hors périmètre mission

elm Sondages

elm Examen en absence

P00X Prélèvement

ZPSO Zone présentant des similitudes d'ouvrage


S Sondage

HM Hors périmètre mission

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des prélèvements et sondages Murs

R+3 (2/4) Murs

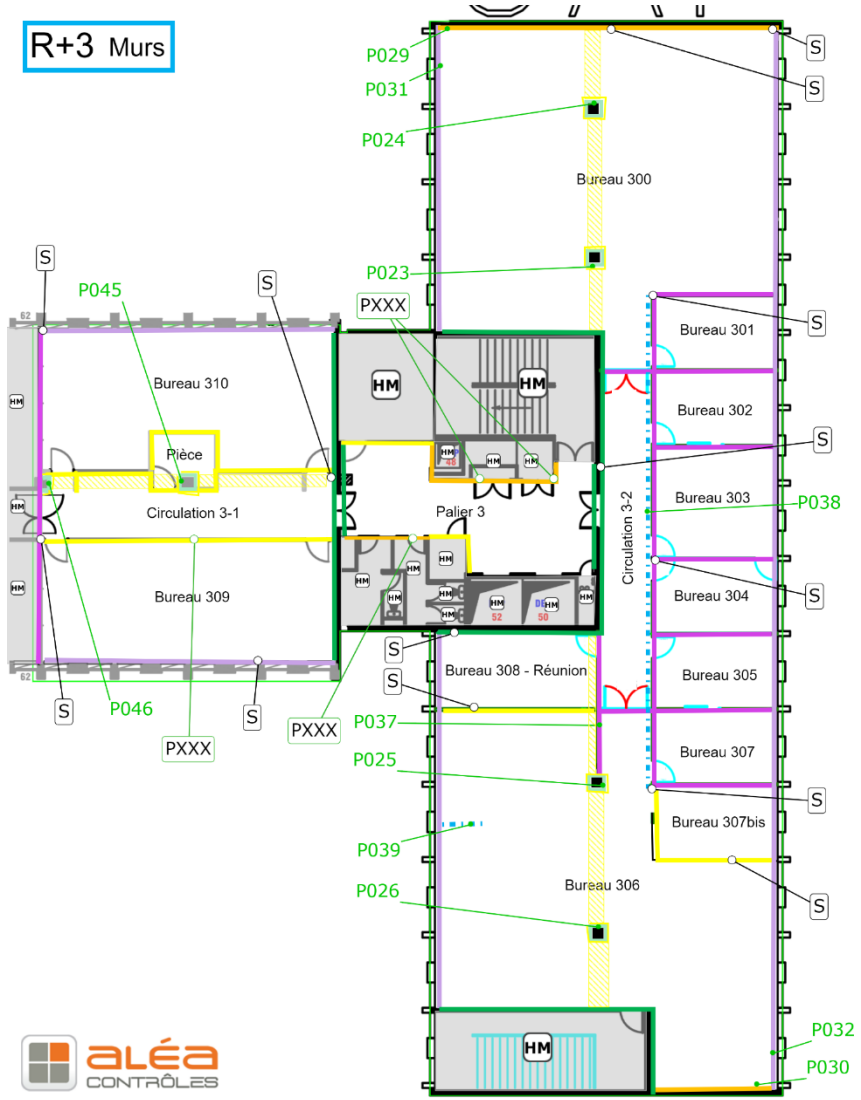

Autres

S	Sondages	PXXX	Prélèvements antérieur


Matériaux et produits sans amiante

P023	Enduits pailleté	P024	Enduits pailleté
P025	Enduits pailleté	P026	Enduits pailleté
P029	Enduits à base de plâtre doublage brique	P030	Enduits à base de plâtre doublage brique
P031	Enduits murs extérieur	P032	Enduits murs extérieur
P037	Isolants intérieurs cloison	P038	Jonctions enduit tresse
P039	Jonctions enduit tresse	P045	Enduits pailleté
P046	Enduits pailleté		

- ZPSO #19 et #28 - Enduits pailleté poteaux
- ZPSO #21 et #46 - Enduits à base de plâtre
- ZPSO #22 - Enduits murs extérieur
- ZPSO #24 - Isolants intérieurs cloison
- ZPSO #25 - Jonctions enduit tresse
- ZPSO #31 - enduits de jointoiement des plaques de plâtre + Bandes calicot + Plots de colle
- ZPSO #31 - enduits de jointoiement des plaques de plâtre + Bandes calicot + Plots de colle
- Hors périmètre mission
- elm Sondages
- elm Examen en présence
- elm Examen en absence
- P00X Prélèvement
- ZPSO Zone présentant des similitudes d'ouvrage
- HM Hors périmètre mission

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des prélèvements et sondages

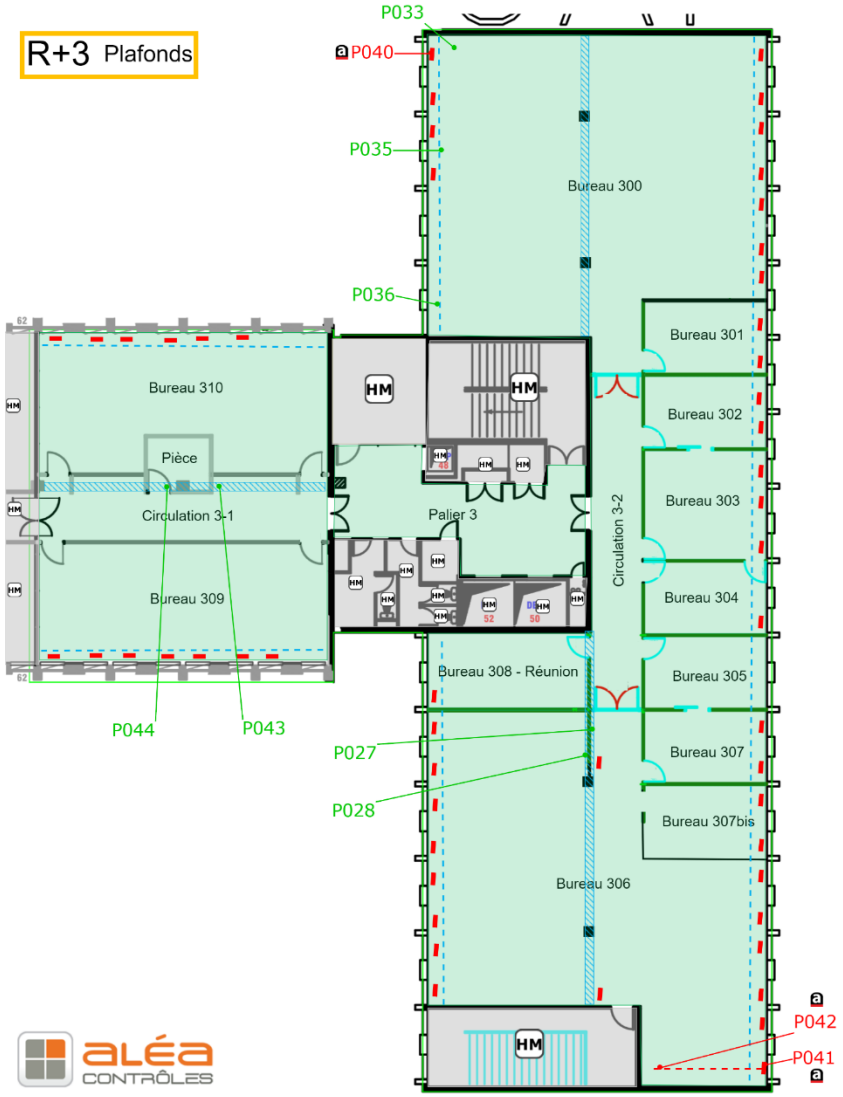

R+3 (3/4) Plafonds

Matériaux et produits contenant de l'amiante

- P040 Mastics
- P041 Mastics
- P042 Mastics


Matériaux et produits sans amiante

- P027 Enduits pailleté
- P028 Enduits pailleté
- P033 Enduit ciment
- P035 Matelas
- P036 Matelas
- P043 Enduits pailleté
- P044 Enduits pailleté

- ZPSO #20 et #27 - Enduits pailleté poutres
- ZPSO #23 - Matelas canalisation dans plenum
- ZPSO #26 - Mastics
- ZPSO #26 - Mastics marron et jaune
- ZPSO #30 - Faux-plafond laine de verre de 2012
- Hors périmètre mission
- elm — Examen en présence
- elm — Examen en absence
- P00X — Prélèvement
- ZPSO — Zone présentant des similitudes d'ouvrage
- HM — Hors périmètre mission
- Présence d'amiante

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des prélèvements et sondages

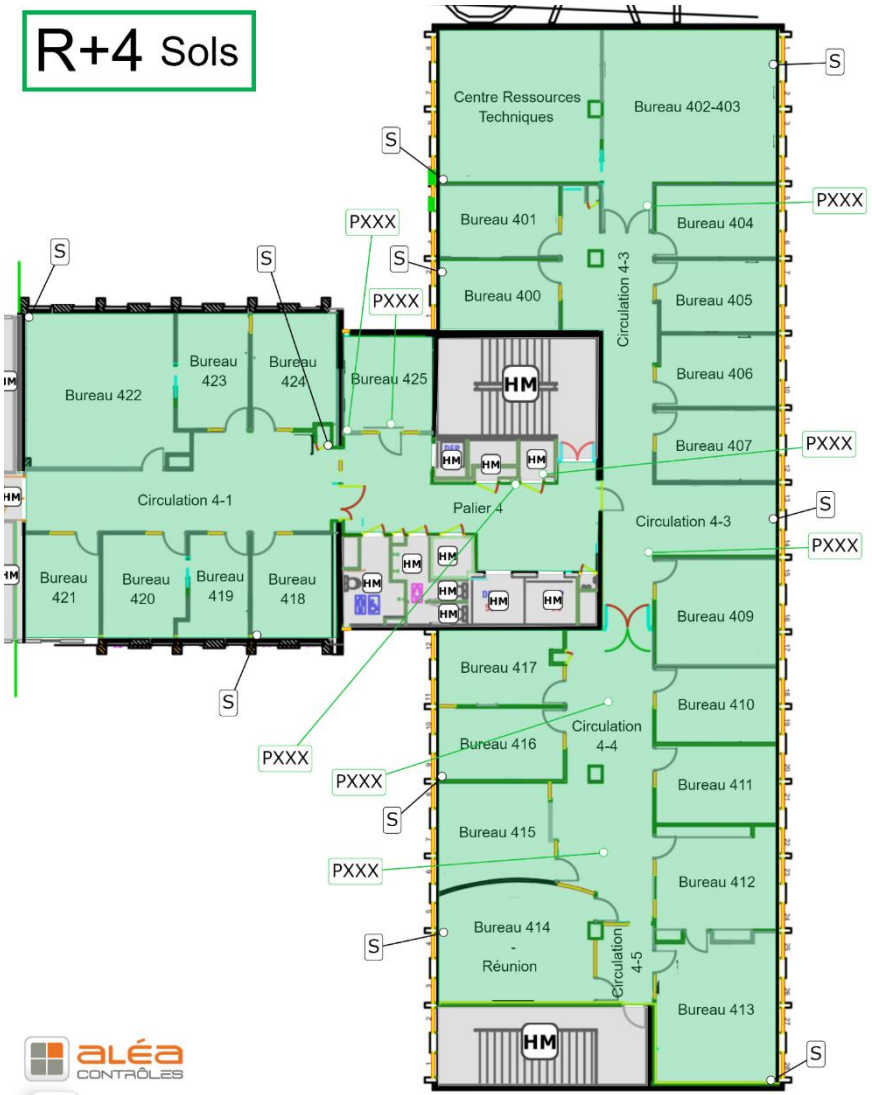

R+4 (1/4) Sols

Autres

S Sondages

PXXX Prélèvements antérieur

ZPSO #44 - Colles non bitumineuses + Ragréage

Hors périmètre mission

elm Sondages

elm Examen en absence

P00X Prélèvement

ZPSO Zone présentant des similitudes d'ouvrage

S Sondage

HM Hors périmètre mission

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des prélèvements et sondages



R+4 (2/4) Murs

Autres

S	Sondages	PXXX	Prélèvements antérieur


Matériaux et produits sans amiante

P004	Enduits pailleté	P005	Enduits pailleté
P006	Flocages	P011	Enduits pailleté
P012	Enduits pailleté	P013	Enduits pailleté
P014	Enduits pailleté	P019	Enduits à base de plâtre doublage brique
P020	Enduits à base de plâtre doublage brique	P021	Enduits murs extérieur
P022	Enduits murs extérieur		

- ZPSO #35 et #38 - Enduits pailleté
- ZPSO #36 - Flocages
- ZPSO #40 et #46 - Enduits à base de plâtre
- ZPSO #41 - Enduits murs extérieur
- ZPSO #42 - Cloisons placo de 2017
- ZPSO #45 - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
- Hors périmètre mission
- elm — Sondages
- elm — Examen en absence
- P00X — Prélèvement
- ZPSO — Zone présentant des similitudes d'ouvrage
- HM — Hors périmètre mission

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des prélèvements et sondages

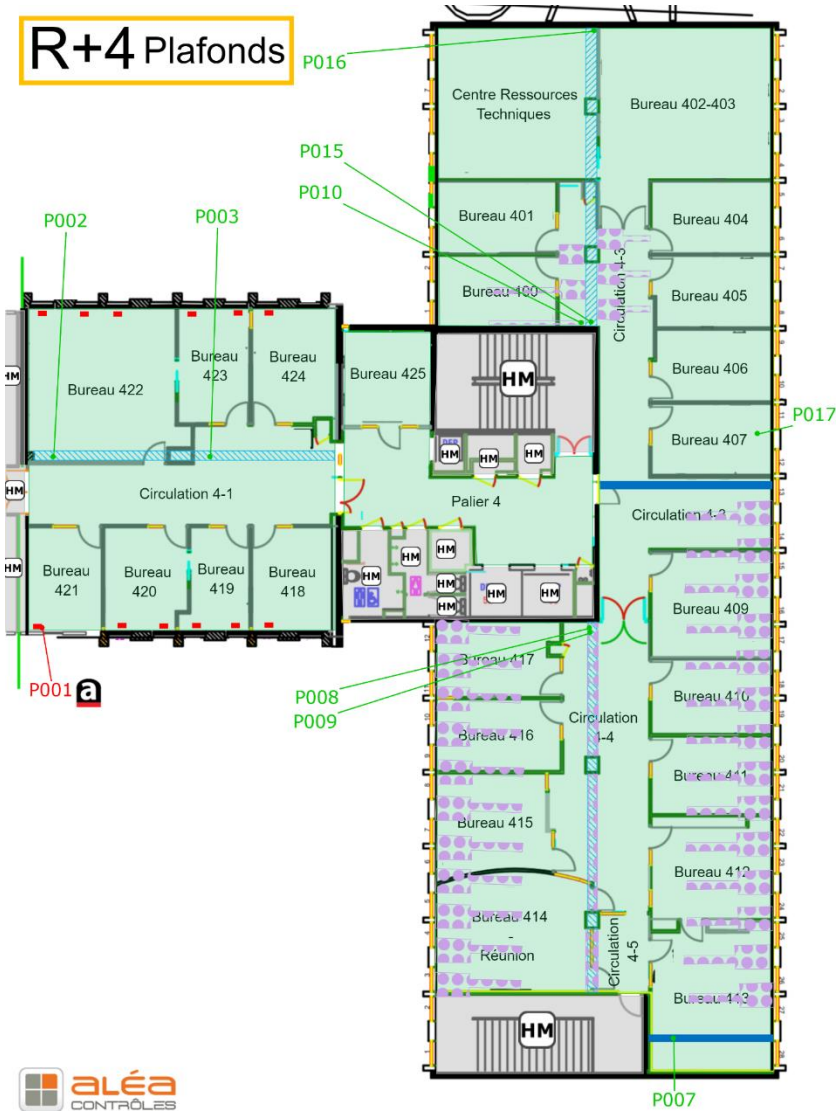

R+4 (3/4) Plafonds

Matériaux et produits contenant de l'amiante

P001 Mastics

Matériaux et produits sans amiante

P002 Enduits pailleté
P003 Enduits pailleté
P007 Flocages
P008 Panneaux
P009 Jonctions panneaux
P010 Jonctions panneaux
P015 Enduits pailleté
P016 Enduits pailleté
P017 Enduit ciment

ZPSO #33 - Mastics marron gaine aéraulique HS

ZPSO #34 et #39 - Enduits pailleté poutres

ZPSO #36 - Flocages poutres

ZPSO #37 - Jonctions panneaux + Panneaux

ZPSO #43 - Faux-plafond AMSTRONG de 2017

Hors périmètre mission

elm Examen en présence

elm Examen en absence

P00X Prélèvement

ZPSO Zone présentant des similitudes d'ouvrage


HM Hors périmètre mission

Présence d'amiante

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des prélèvements et sondages

R+5 (1/4) Sols

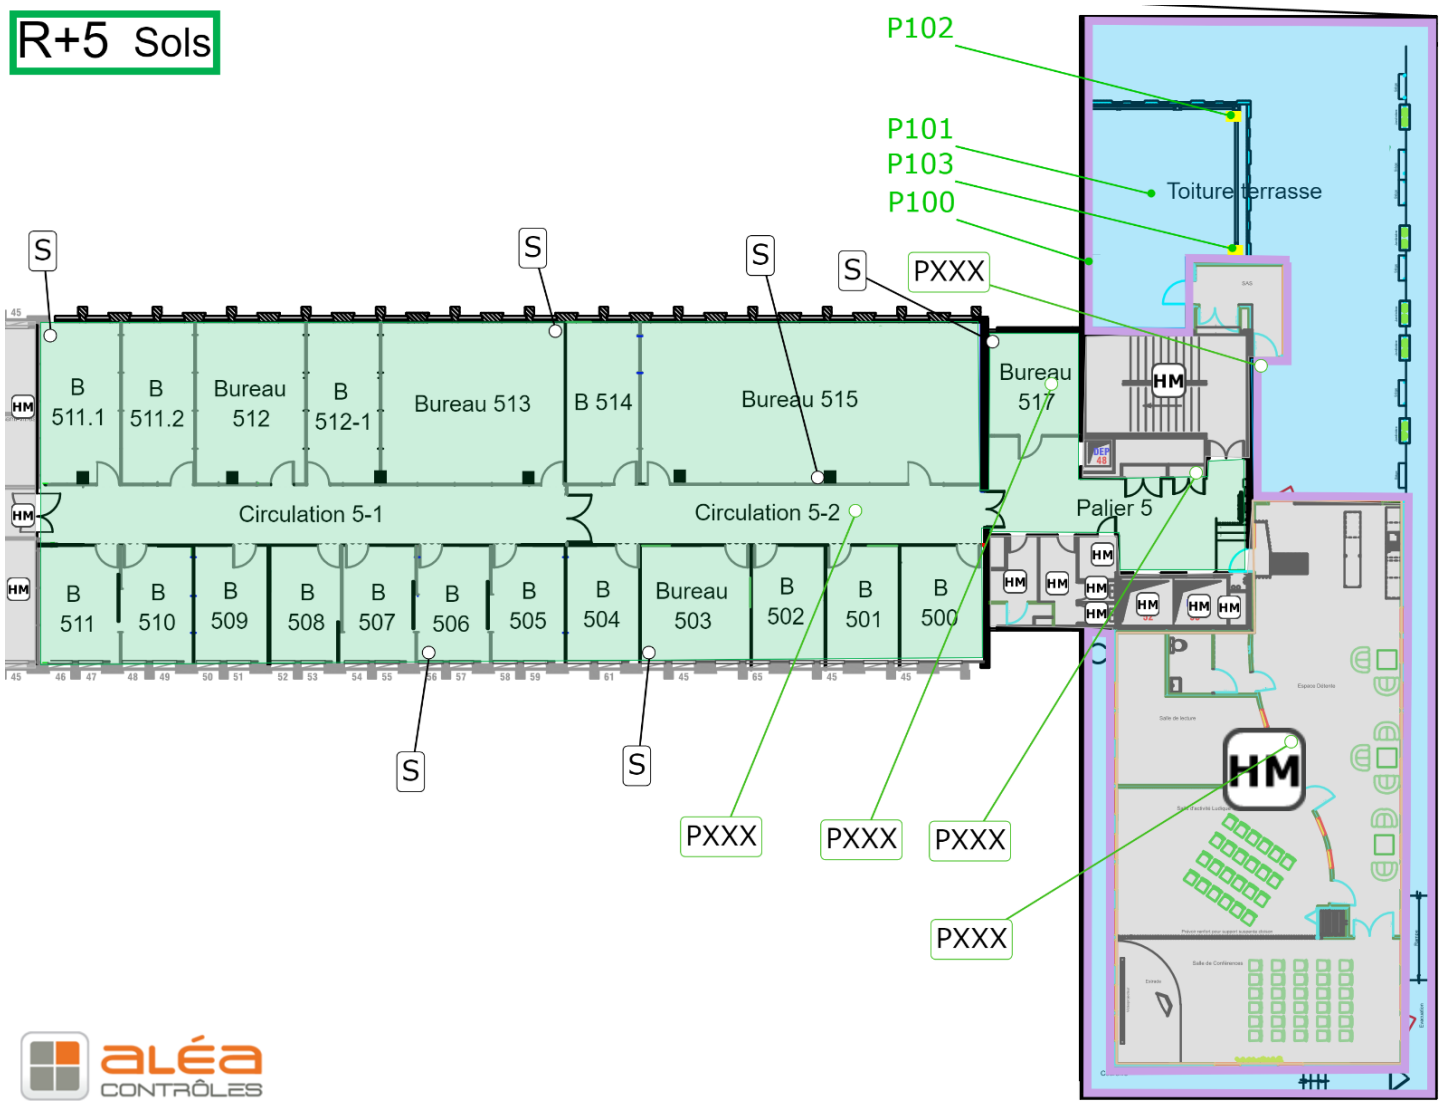

Autres

S	Sondages	PXXX	Prélèvements antérieur

Matériaux et produits sans amiante


P100	Relevés	P101	Parties planes
P102	Complexes asphaltés plots	P103	Complexes asphaltés plots

- ZPSO #55 - Relevés 'étenchéitée
- ZPSO #56 - Parties planes d'étanchéité
- ZPSO #57 - Complexes asphaltés plots
- ZPSO #58 - Colles non bitumineuses + Ragréage
- Hors périmètre mission
- elm — Sondages
- elm — Examen en absence
- P00X — Prélèvement
- ZPSO — Zone présentant des similitudes d'ouvrage
- S — Sondage
- HM — Hors périmètre mission

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des prélèvements et sondages

R+5 (2/4) Murs

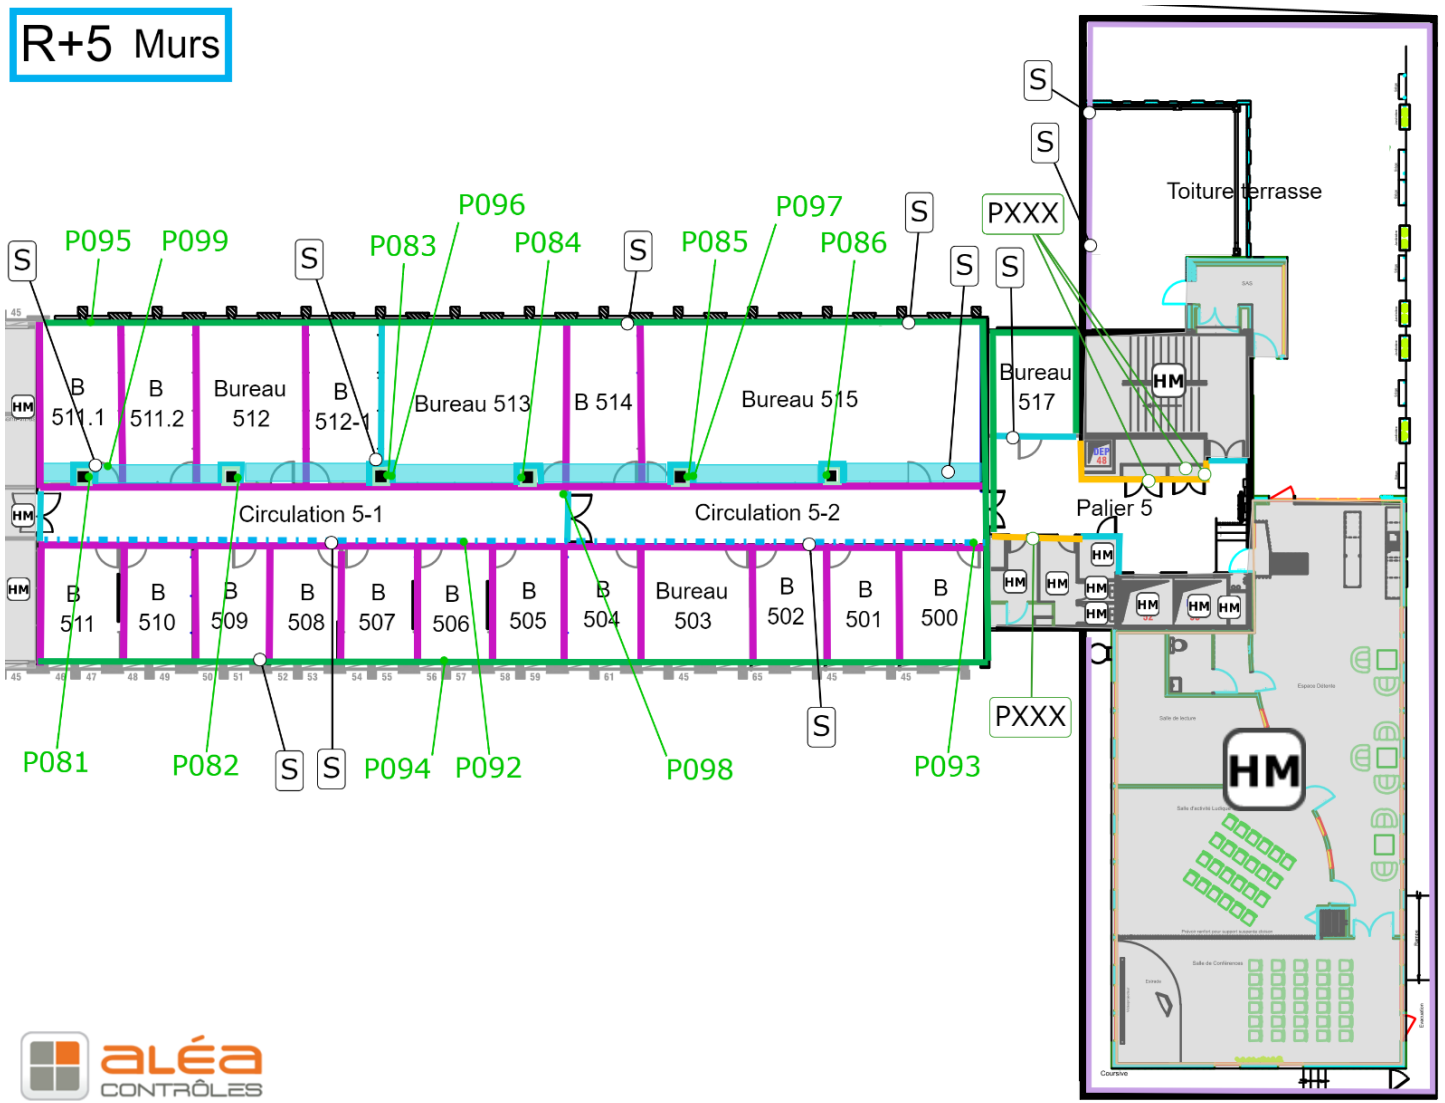
R+5 Murs
P095
P099
P096
P083
P084
P085
P097
P086
PXXX
Toiture terrasse
B 511.1
B 511.2
Bureau 512
B 512-1
Bureau 513
B 514
Bureau 515
Bureau 517
Palier 5
Circulation 5-1
Circulation 5-2
B 511
B 510
B 509
B 508
B 507
B 506
B 505
B 504
Bureau 503
B 502
B 501
B 500
P081
P082
P094
P092
P098
P093
PXXX
HM

Autres

S	Sondages	PXXX	Prélèvements antérieur

Matériaux et produits sans amiante

P081	Enduits pailleté	P082	Enduits pailleté
P083	Enduits pailleté	P084	Enduits pailleté
P085	Enduits pailleté	P086	Enduits pailleté
P092	Jonctions enduit tresse	P093	Jonctions enduit tresse
P094	Enduits murs extérieur	P095	Enduits murs extérieur
P096	Plots de colle	P097	Plots de colle
P098	Enduits jointoiement PDP	P099	Enduits jointoiement PDP


- ZPSO #24 - Isolants intérieurs cloison
- ZPSO #47 - Enduits pailleté Poteaux
- ZPSO #51 - Jonctions enduit tresse tête de cloisons
- ZPSO #52 - Enduits murs
- ZPSO #53 - Plots de colle et ZPSO #54 - Enduits jointoiement PDP
- ZPSO #53 - Plots de colle et ZPSO #54 - Enduits jointoiement PDP
- ZPSO #60 et #46 - Enduits à base de plâtre
- ZPSO #61 - Panneaux stratifié compact réalisé en 2017
- Hors périmètre mission
- elm — Sondages
- elm — Examen en absence
- P00X — Prélèvement
- ZPSO — Zone présentant des similitudes d'ouvrage
- S — Sondage
- HM — Hors périmètre mission

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des prélèvements et sondages

R+5 (3/4)

R+5 Plafonds

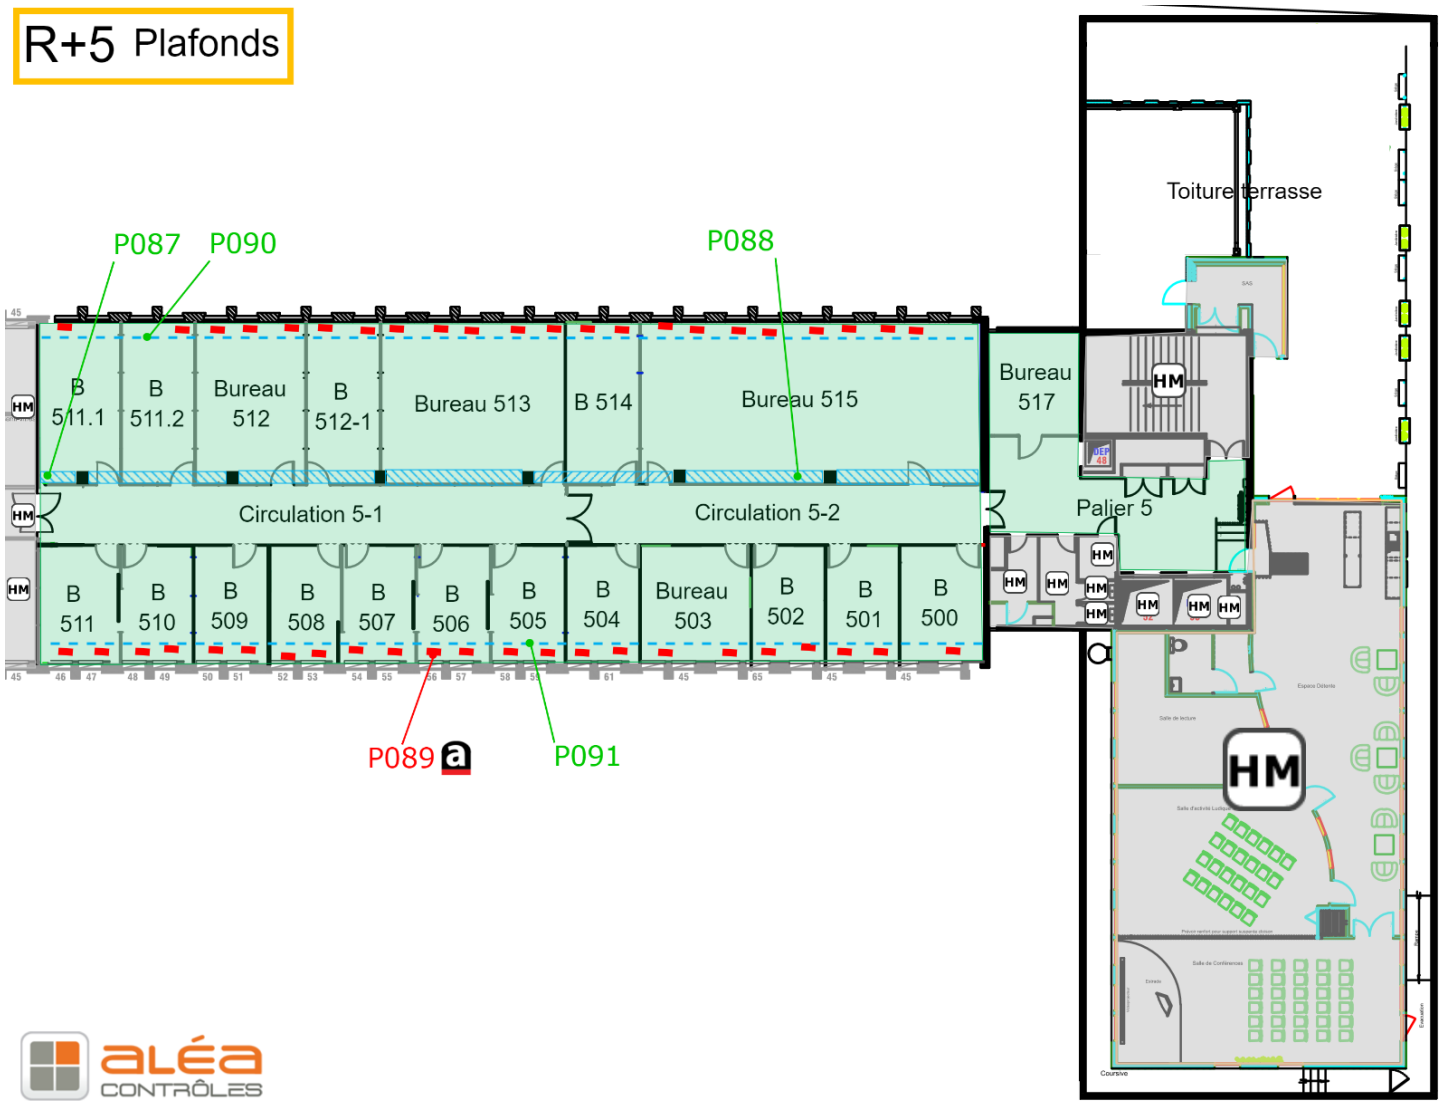

Matériaux et produits contenant de l'amiante

P089 Mastics

Matériaux et produits sans amiante

P087 Enduits pailleté
P088 Enduits pailleté
P090 Matelas
P091 Matelas

ZPSO #48 - Enduits pailleté poutres

ZPSO #49 - Mastics

ZPSO #50 - Matelas

ZPSO #59 - Faux-plafond laine de verre fabriqué en 2012

Hors périmètre mission

elm Examen en présence

elm Examen en absence

P00X Prélèvement


ZPSO Zone présentant des similitudes d'ouvrage

HM Hors périmètre mission

Présence d'amiante

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des prélèvements et sondages

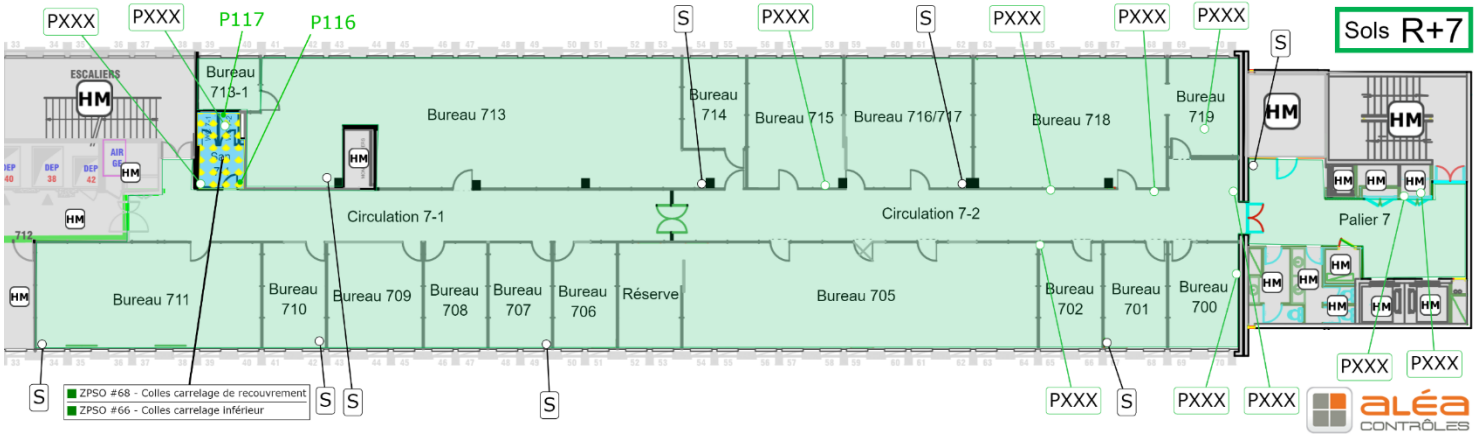

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

R+7 (1/4) Sols

Autres


S Sondages — PXXX Prélèvements antérieur

Matériaux et produits sans amiante

P116 Colles carrelage inférieur — P117 Colles carrelage inférieur

- ZPSO #66 - Colles carrelage inférieur
- ZPSO #68 - Colles carrelage de recouvrement
- ZPSO #69 - Colles non bitumineuses + Ragréage
- Hors périmètre mission
- elm — Sondages
- elm — Examen en absence
- P00X — Prélèvement
- ZPSO — Zone présentant des similitudes d'ouvrage
- elm — Examen en absence par couches
- S — Sondage
- HM — Hors périmètre mission

Planche de localisation des prélèvements et sondages

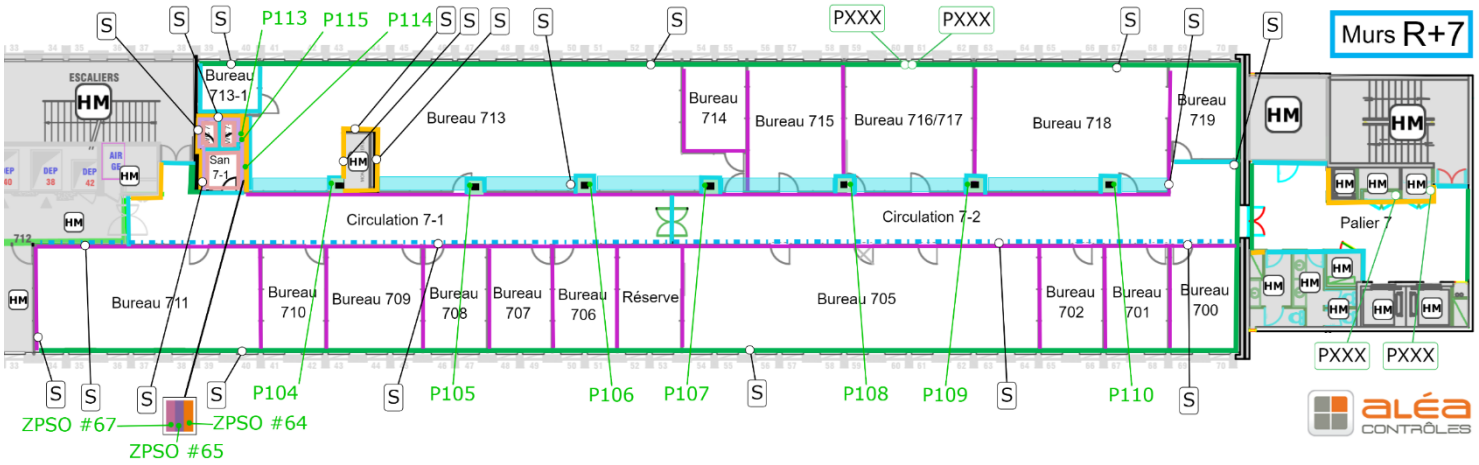

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE

DIA-BZR04-2407-022

Monsieur Thomas GARRIGOU

R+7 (2/4) Murs

Autres


S	Sondages	PXXX	Prélèvements antérieur

Matériaux et produits sans amiante

P104	Enduits pailleté	P105	Enduits pailleté
P106	Enduits pailleté	P107	Enduits pailleté
P108	Enduits pailleté	P109	Enduits pailleté
P110	Enduits pailleté	P115	Colles faïence inférieur
P113	Enduits à base de plâtre	P114	Enduits à base de plâtre

- ZPSO #24 - Isolants intérieurs cloison
- ZPSO #62 - Enduits pailleté poteaux
- ZPSO #64, #70, #46 - Enduits à base de plâtre
- ZPSO #65 - Colles faïence inférieur
- ZPSO #67 - Colles faïence de recouvrement
- ZPSO #71 - Enduits murs extérieur
- ZPSO #72 - Jonctions enduit tresse
- ZPSO #73 - Cloison réalisé en 2014
- ZPSO #73 - cloisons réalisé en 2014 (CCTP R+7)
- Hors périmètre mission
- elm Sondages
- elm Examen en absence
- P00X Prélèvement
- ZPSO Zone présentant des similitudes d'ouvrage
- S Sondage
- HM Hors périmètre mission

Planche de localisation des prélèvements et sondages

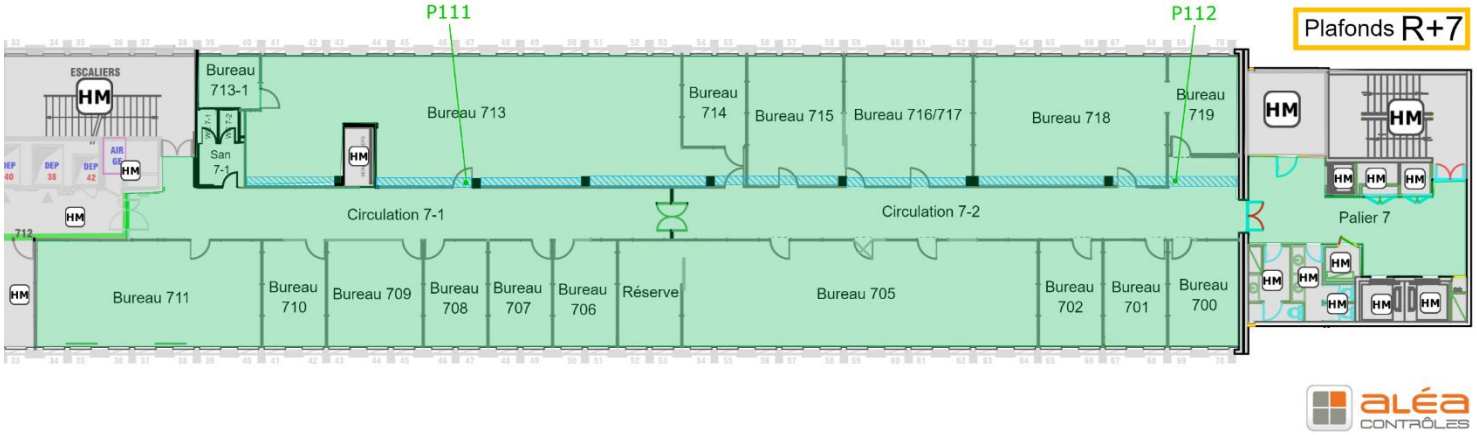

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

R+7 (3/4) Plafonds

Matériaux et produits sans amiante


P111 Enduits pailleté

P112 Enduits pailleté

- ZPSO #63 - Enduits pailleté Poutres
- ZPSO #74 - Faux-plafond laine de verre réalisé en 2014
- Hors périmètre mission
- elm — Examen en absence
- P00X — Prélèvement
- ZPSO — Zone présentant des similitudes d'ouvrage
- HM — Hors périmètre mission

Planche de localisation des prélèvements et sondages

Sous-sol-1 (1/4) Sols

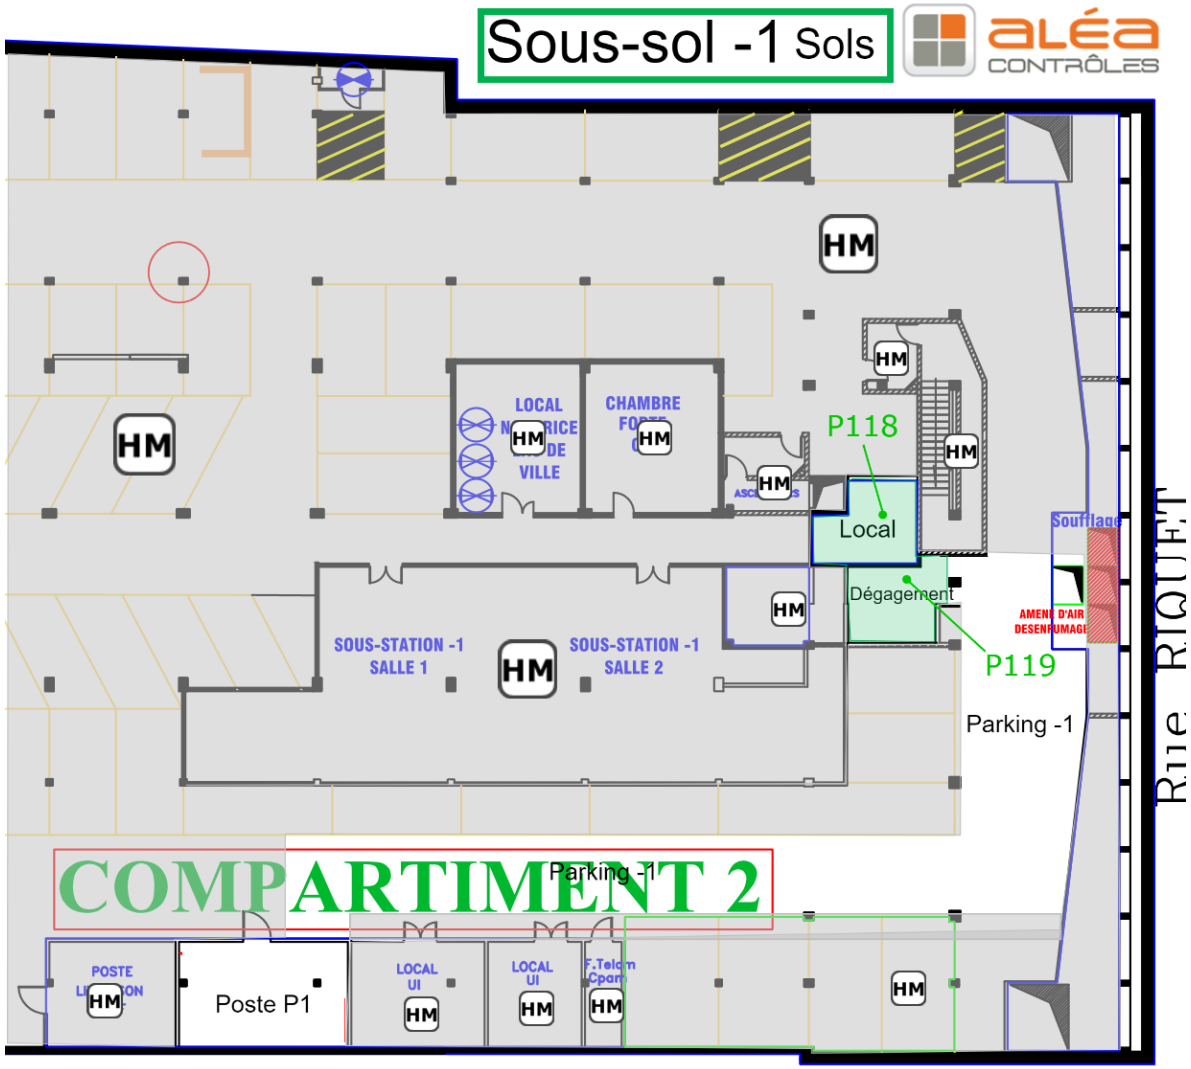

Matériaux et produits sans amiante

P118 Peintures de sol

P119 Peintures de sol

ZPSO #75 - Peintures de sol

Hors périmètre mission

elm Examen en absence

P00X Prélèvement


ZPSO Zone présentant des similitudes d'ouvrage

HM Hors périmètre mission

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de repérage technique

Sous-sol -1 Murs

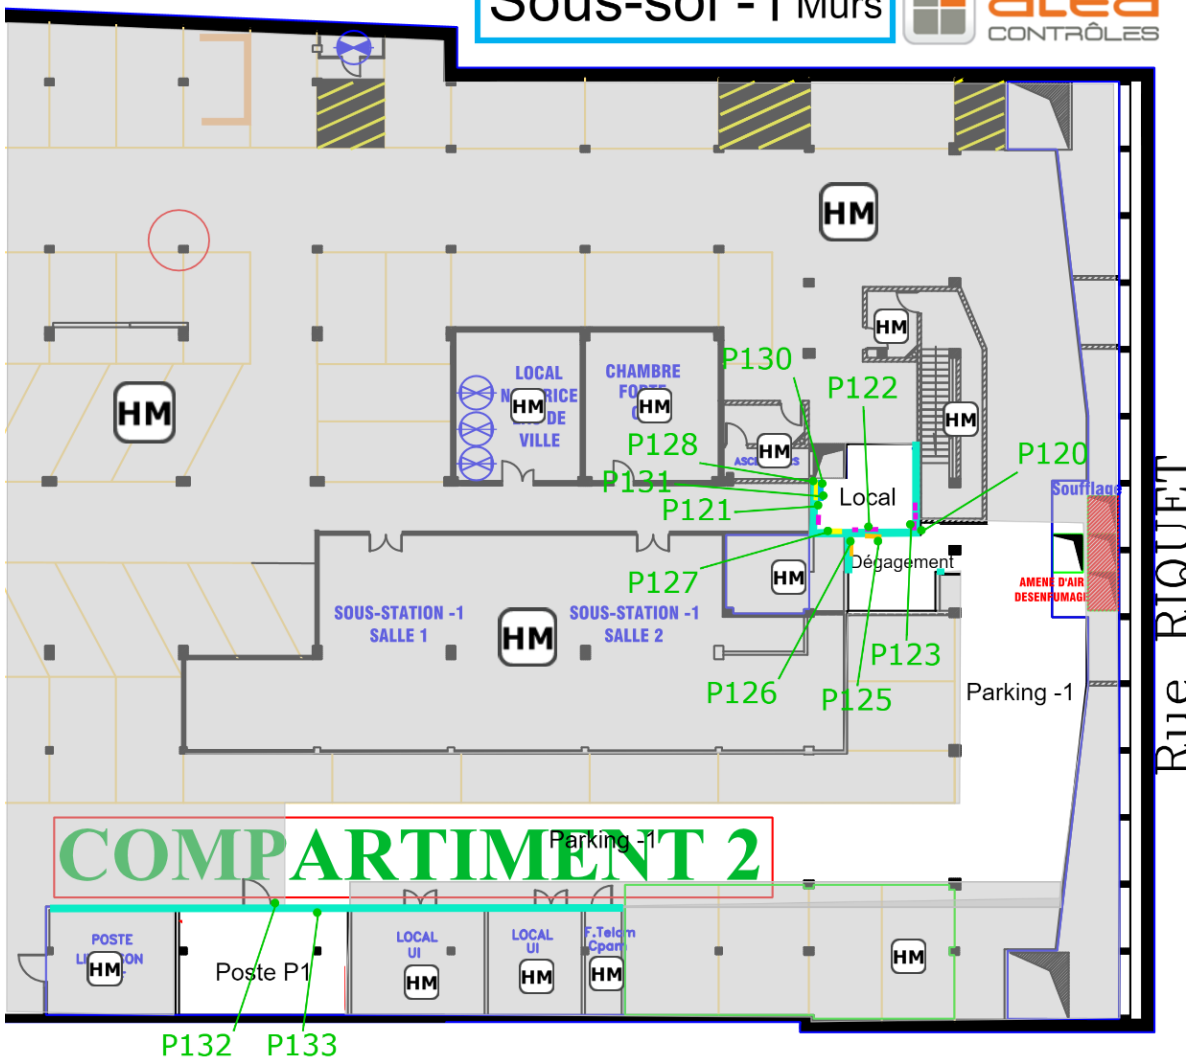

Sous-sol-1 (2/4) Murs

Matériaux et produits sans amiante


P120	Enduits à base de ciment	P121	Enduits à base de ciment
P122	Rebouchage plâtres	P123	Rebouchage plâtres
P125	Enduits	P126	Enduits
P127	Rebouchage ciment	P128	Rebouchage ciment
P130	Rebouchage enduit tissé	P131	Rebouchage enduit tissé
P132	Enduits à base de ciment	P133	Enduits à base de ciment

- ZPSO #76 et #83 - Enduits à base de ciment
- ZPSO #77 - Rebouchage plâtres
- ZPSO #79 - Enduits reprise huisserie
- ZPSO #80 - Rebouchage ciment
- ZPSO #82 - Rebouchage enduit tissé
- Hors périmètre mission
- elm — Examen en absence
- P00X — Prélèvement
- ZPSO — Zone présentant des similitudes d'ouvrage
- HM — Hors périmètre mission

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des prélèvements et sondages

Sous-sol -1 Plafonds

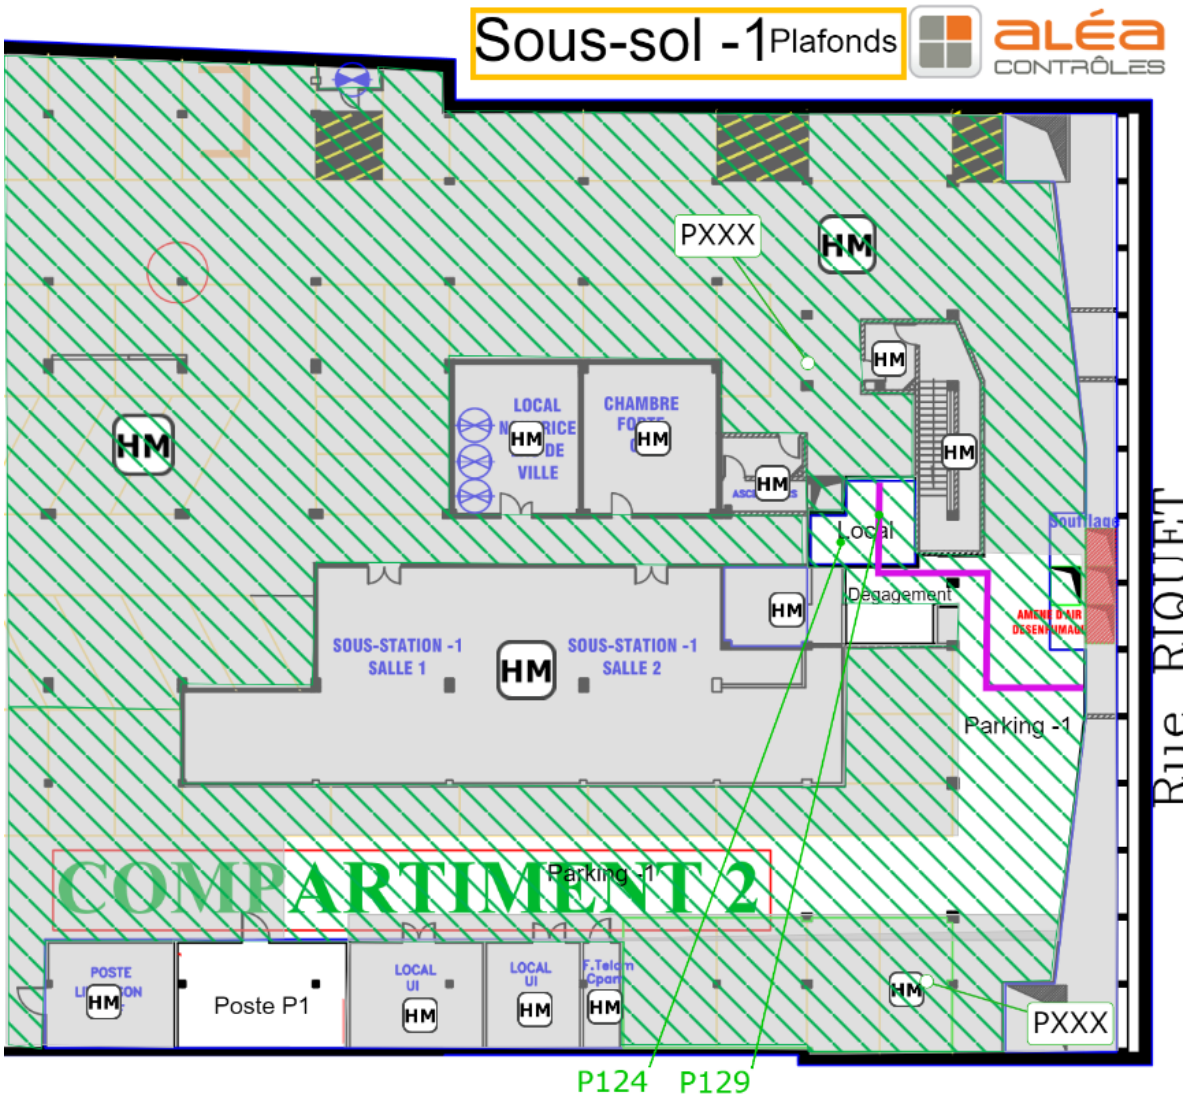

Sous-sol-1 (3/4) Plafonds

Matériaux et produits sans amiante

P124 Flocages

P129 Mastics

PXXX Prélèvements antérieur

ZPSO #78 - Flocages

ZPSO #81 - Mastics gaine aéraulique

Hors périmètre mission

elm Examen en absence


P00X Prélèvement

ZPSO Zone présentant des similitudes d'ouvrage

HM Hors périmètre mission

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des étendues MPCA

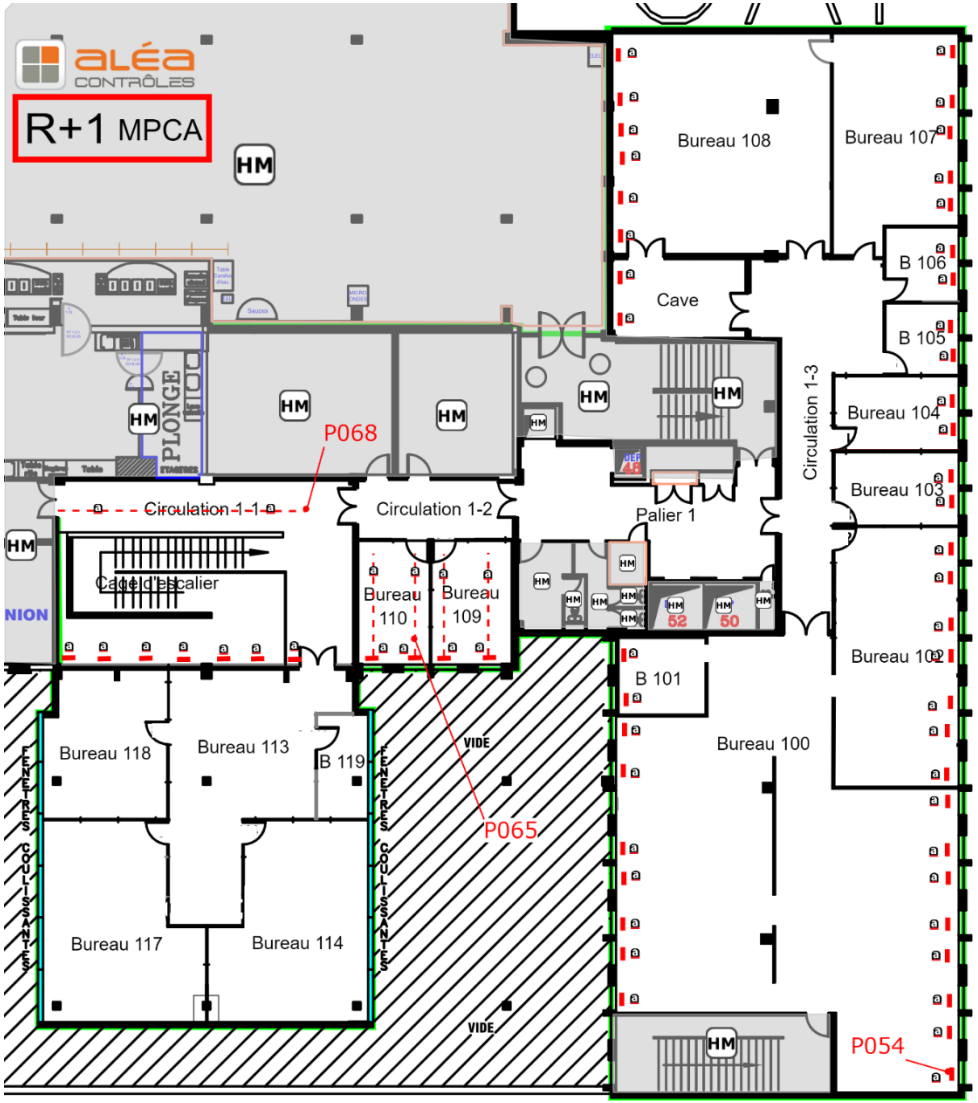

R+1 (4/4) MPCA

Matériaux et produits contenant de l'amiante

P054 Mastics
P065 Mastics
P068 Mastics

ZPSO #4 - Mastics branchement gaine aéraulique HS

ZPSO #4 - Mastics gaine aéraulique HS

Hors périmètre mission

elm — Examen en présence

P00X — Prélèvement


ZPSO — Zone présentant des similitudes d'ouvrage

HM — Hors périmètre mission

Présence d'amiante

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des étendues MPCA

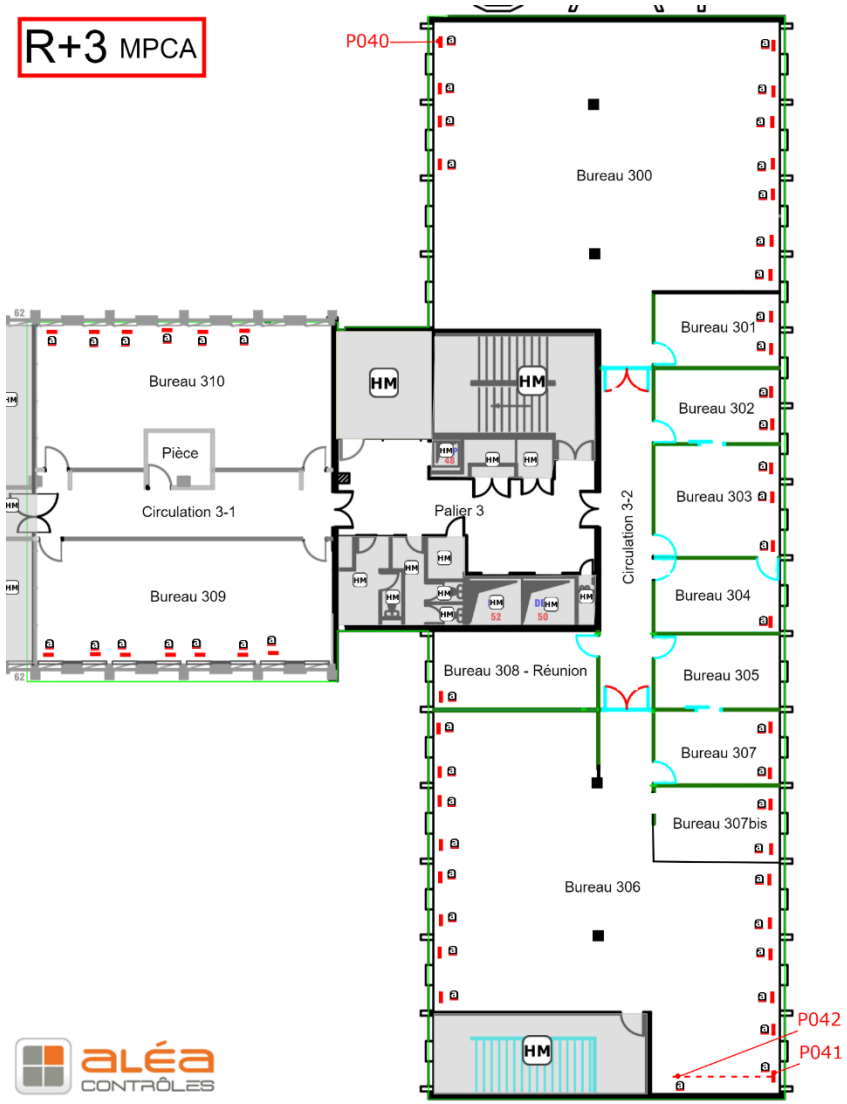

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

R+3 (4/4) MPCA

Matériaux et produits contenant de l'amiante

P040 Mastics
P041 Mastics
P042 Mastics

- ZPSO #26 - Mastics branchement gaine aéraulique HS
- ZPSO #26 - Mastics gaine aéraulique HS
- Hors périmètre mission
- elm — Examen en présence
- P00X — Prélèvement
- ZPSO — Zone présentant des similitudes d'ouvrage
- HM — Hors périmètre mission
- Présence d'amiante

Planche de localisation des étendues MPCA



41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE

DIA-BZR04-2407-022

Monsieur Thomas GARRIGOU

R+4 (4/4) MPCA

Matériaux et produits contenant de l'amiante

P001 Mastics

ZPSO #33 - Mastics branchement gaine aéraulique HS

Hors périmètre mission

elm Examen en présence

P00X Prélèvement

ZPSO Zone présentant des similitudes d'ouvrage


HM Hors périmètre mission

Présence d'amiante

Planche de localisation des étendues MPCA

R+5 (4/4) MPCA

R+5 MPCA

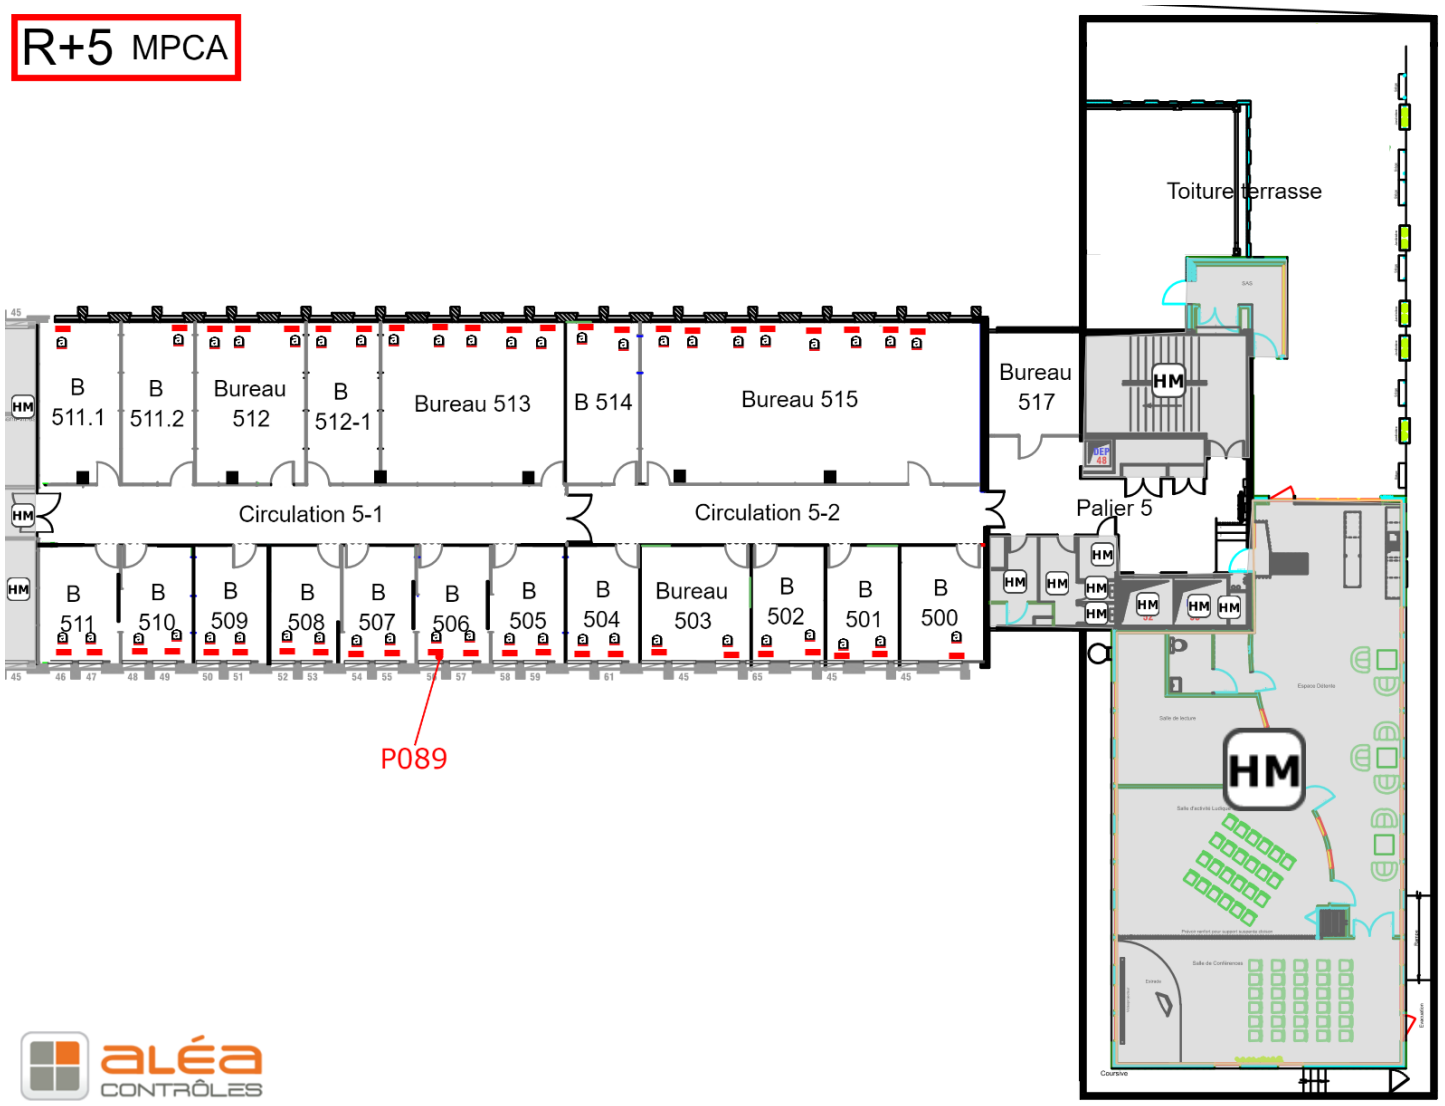

Matériaux et produits contenant de l'amiante

P089 Mastics

ZPSO #49 - Mastics branchement gaine aéraulique HS

Hors périmètre mission

P00X Prélèvement

HM Hors périmètre mission

elm Examen en présence

ZPSO Zone présentant des similitudes d'ouvrage

Présence d'amiante

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des étendues MPCA


R+7 (4/4) MPCA

Hors périmètre mission

Examen en présence


Hors périmètre mission

Présence d'amiante

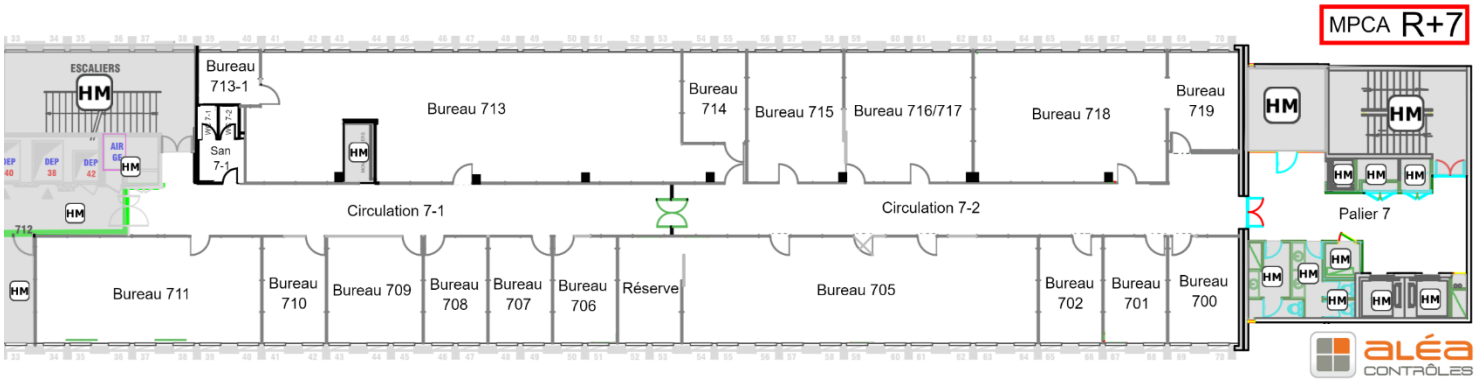

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

Planche de localisation des étendues MPCA	Sous-sol-1 (4/4) MPCA

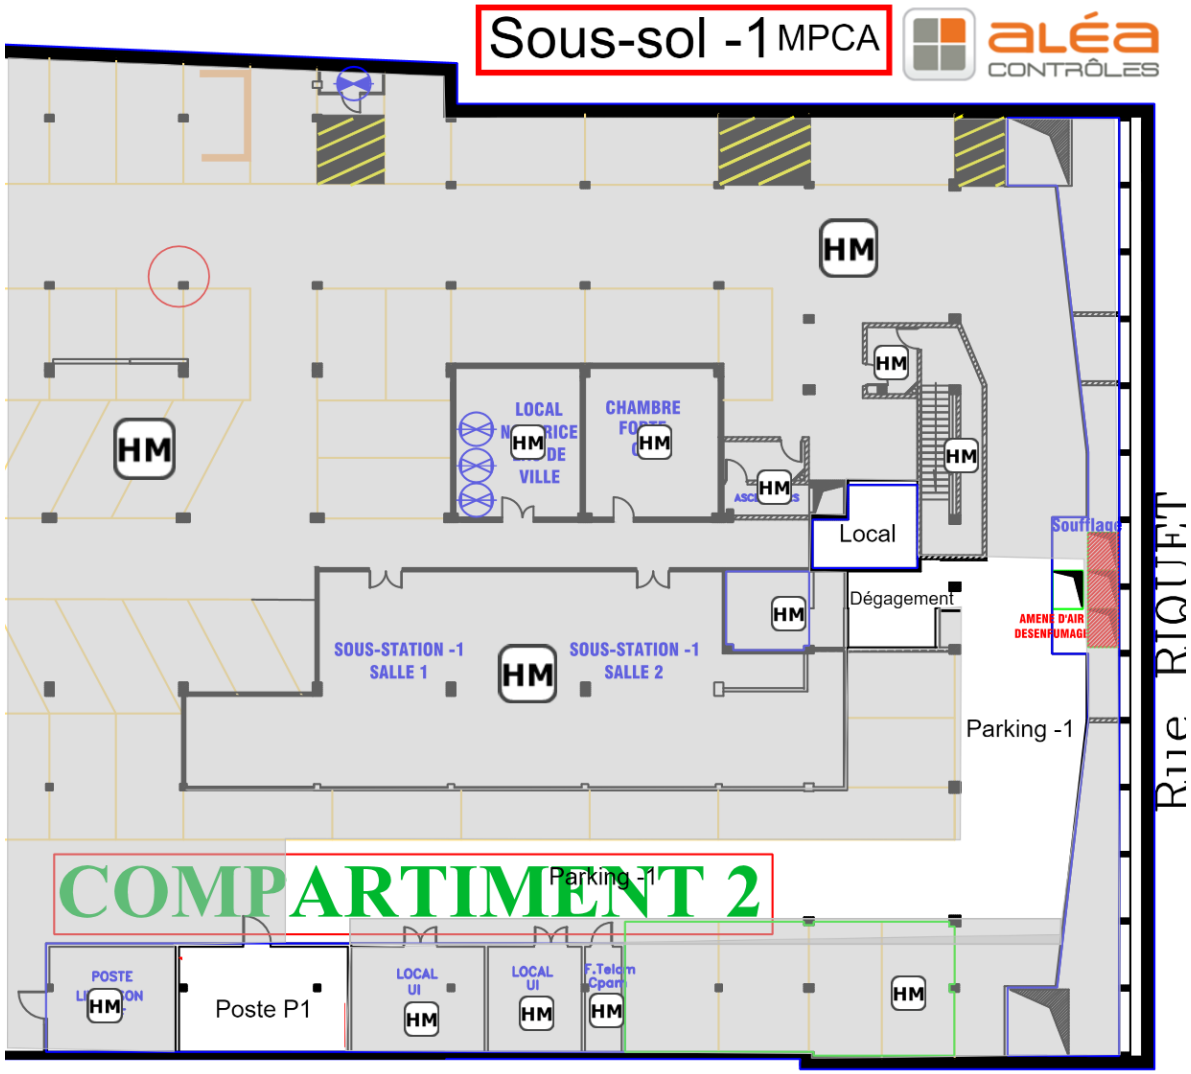

Hors périmètre mission

Examen en présence

Hors périmètre mission

Présence d'amiante

41 Rue de l'Etoile, CAF HAUTE GARONNE, 31000 TOULOUSE	DIA-BZR04-2407-022	Monsieur Thomas GARRIGOU

19. Investigations complémentaires à mener

Zones, surfaces ou linéaires	Justification	Actions à réaliser
Mastic vitrage derrière doublage bureau 108 et "cave" au R+1	Menuiserie non accessible derrière doublage bois visé avec mobilier non retirable au jour d'intervention (mastic coté "extérieur" des bureaux 108 et "cave"	Prélèvements des mastic vitrage et mastic entre structure et huisserie après retrait du mobilier, du doublage bois visé avec découpe dans vitrage ou dégradation de l'huisserie pour atteindre le mastic.

20. Documentation disponible

Type de document technique	Nom du document technique	Date	Opérateur et société	Utilisable
Date de délivrance du permis de construire - les années de construction - modifications - réhabilitation	CCP (EL05.24) reçu par mail le 01/07/2024	01/07/2024	Mme LESTANG	Oui partiellement Absence d'information sur l'ensembles des modifications malgrè beaucoup de CCTP fournis
Destination des locaux (actuelles et passées)	CCP (EL05.24) reçu par mail le 01/07/2024	01/07/2024	Mme LESTANG	Oui
Documents concernant la construction - les caractéristiques particulières des locaux - les modifications survenues dans les locaux - les dates et la nature des travaux réalisés (réparations - restaurations - entretiens - réhabilitation - ...)	CCTP R+3 plateau ARIPA	30/07/2024		Oui
Documents concernant la construction - les caractéristiques particulières des locaux - les modifications survenues dans les locaux - les dates et la nature des travaux réalisés (réparations - restaurations - entretiens - réhabilitation - ...)	CCTP R+4	30/07/2024		Oui
Documents concernant la construction - les caractéristiques particulières des locaux - les modifications survenues dans les locaux - les dates et la nature des travaux réalisés (réparations - restaurations - entretiens - réhabilitation - ...)	CCTP R+5 roof top	30/07/2024		Oui
Documents concernant la construction - les caractéristiques particulières	CCTP R+7	30/07/2024		Oui

des locaux - les modifications survenues dans les locaux - les dates et la nature des travaux réalisés (réparations - restaurations - entretiens - réhabilitation - ...)				
Eléments d'information nécessaire à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	CCP (EL05.24) reçu par mail le 01/07/2024	01/07/2024	Mme LESTANG	Oui
Liste des immeubles ou parties d'immeuble bâtis concernés	CCP (EL05.24) reçu par mail le 01/07/2024	01/07/2024	Mme LESTANG	Oui partiellement Ajout lors de la visite sur site de la toiture terrasse au R+5 et d'une intervention au sous-sol-1
Plans ou croquis à jour de l'immeuble bâti	Plan "DTA"	01/07/2024	Mme LESTANG	Oui partiellement Modification de certaines cloisons et bureaux
Programme détaillé des travaux	CCP (EL05.24) reçu par mail le 01/07/2024	01/07/2024	Mme LESTANG	Oui partiellement Ajout lors de la visite sur site de la toiture terrasse au R+5 et d'une intervention au sous-sol-1
Rapports antérieurs amiante	BZR00-1911-016	14/11/2019	Thomas GARRIGOU	Oui
Rapports antérieurs amiante	BZR00-2003-006	02/03/2020	Thomas GARRIGOU	Oui partiellement Partie sur le R+3
Rapports antérieurs amiante	BZR04-2101-020	20/01/2021	Alexy CAZARD	Oui
Rapports antérieurs amiante	BZR04-2109-004	15/09/2021	Thomas GARRIGOU	Oui
Rapports antérieurs amiante	BZR04-2109-005	17/09/2021	Thomas GARRIGOU	Oui partiellement Partie sur revêtements de sols et R+1/Entresol
Rapports antérieurs amiante	BZR04-2109-025	13/10/2021	Thomas GARRIGOU	Oui
Rapports antérieurs amiante	BZR04-2109-029	17/12/2021	Thomas GARRIGOU	Oui partiellement PArtie sanitaires R+1 et R+3
Rapports antérieurs amiante	BZR04-2303-013	27/03/2023	Thomas GARRIGOU	Oui
Rapports antérieurs amiante	BZR04-2307-036	09/08/2023	Thomas GARRIGOU	Oui partiellement Palier 1 au R+1
Rapports antérieurs amiante	BZR04-2307-037	09/08/2023	Thomas GARRIGOU	Oui

				partiellement Revêtement sol circulation
Rapports antérieurs amiante	314590	30/07/2024	Allane VARANE	Oui partiellement Revêtements de sol paliers
Rapports antérieurs amiante	19-02-032678A	25/02/2019	DEALMEIDA Arnaud	Oui partiellement R+1
Rapports antérieurs amiante	5086684A/1	29/05/2012	SKIBIKI Eric	Oui partiellement Revêtement sol remplacés depuis
Rapports antérieurs amiante	5ALQ15-094-CAF-TERRASSE R+5	24/08/2015	LEQUERE Arnaud	Oui partiellement modification de la réglementation entre temps
Rapports antérieurs amiante	5FM14-073-CAF-TOULOUSE-31	16/04/2014	MARECHAL François	Oui partiellement R+1, R+4, R+7
Rapports antérieurs amiante	7872019	03/10/2019	SUBRA	Oui partiellement Flocage sous-sol -1

(*) Le donneur d'ordre doit établir et finaliser ce document à l'aide de l'opérateur de repérage. Ce document, relatif à l'opération de recherche des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, doit notamment tenir compte des modalités d'accès des locaux.

21. Observations

Intervention en site occupé. Evacuation des occupants des bureaux au moment de réaliser des prélèvements. Réalisation de sondages sur les revêtements de sol et de murs/cloisons pour vérification que les revêtements antérieurs ont bien été curés lors des différents travaux du bâtiment. Utilisation des rapports antérieurs exploitables dans le périmètre travaux définis. Définitions des points de prélèvements de ses rapports antérieurs. Les sondages ont permis l'extension de ZPSO des rapports antérieurs. Réalisation de prélèvements complémentaires par rapport à la réglementation ayant évolué entre les rapports antérieurs et la présente date de diagnostic.
En toiture terrasse R+5, réalisation de prélèvements / sondages sur les matériaux en place à la demande du donneur d'ordre car absence de document permettant d'indiquer le retrait effectif des matériaux amiantés sur celle-ci ont bien été retirés.
Observation de menuiserie aluminium avec mastic de vitrage blanc au niveau du bureau 108 et de "cave". Le mastic n'est pas atteignable en état (présence de meubles et aménagement non démontable au jour d'intervention, mastic du coté opposé des bureaux 108 et "cave".) Nécessité de réaliser un examen complémentaire sur le mastic et mastic Structure /menuiserie si le programme de travaux les incluent.
Les points de prélèvements et sondages ont été surfactés et rebouchés par de l'adhésif.
Réalisation des prélèvements dans les sanitaires et wc avec une carotteuse aspirante/aspergeante.
ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage. Elément prélevé dans une pièce se retrouvant dans une autre pièce
Observation depuis le plenum des matériaux en place dans les 2 bureaux au R+1 dont les clefs ne sont pas disponibles.
Les 'intervention en sous-sol et terrasse R+5 ont été ajoutées au périmètre de travaux après passage de la commande et sont inclus au présent diagnostic.

22. Modalités de repérage

Le repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante, d'après l'arrêté du 23 janvier 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, porte sur les produits et matériaux incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble suivant la liste définie en annexe I de l'arrêté précité (voir conditions particulières du présent document).

Le repérage est réalisé si possible après évacuation et enlèvement des mobiliers des parties du bâtiment concernées par les travaux, de manière que tous les composants soient accessibles.

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe I de l'arrêté du 23 janvier 2020 et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection de l'ouvrage est exhaustive au regard du programme des travaux. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers (les plénums, gaines techniques, gaines maçonnées, joints de cloisons et cloisons démontables par exemple doivent être examinés).

Le repérage ne se limite pas à la zone où les travaux sont envisagés. Il s'étend aux locaux contigus et à ceux des niveaux inférieurs.

Lorsque l'opérateur de repérage à la connaissance des matériaux ou produits qui contiennent effectivement de l'amiante, il peut revenir sur site pour estimer leurs quantités. Les quantités données dans ce rapport sont estimatives et sont données à titre indicatives.

23. Conditions particulières d'exécution

Liste des matériaux à repérer dans le cadre du repérage amiante avant travaux (liste non exhaustive)
(Annexe I : Liste minimale des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer de l'arrêté du 23 janvier 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis)

Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ouvrages ou Composants de la construction	**Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder**
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») – Plaques en matériaux bitumineux - Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibrociment, Ardoises en fibrociment - Bardeaux bitumineux (« shingles »).
Éléments de sous-toiture	Pare-vapeur, pare pluie - Isolants fibreux en sous toiture - Flocages, enduits projetés
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation - Conduits d'eaux pluviales - Garnissage des joints de dilatation - Joints de dilatation - Couvre-joints - Tresses d'étanchéité à l'air - Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.) - Jonctions bitumineuses - Solins en fibre ciment - Colle des solins en fibre ciment
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur - Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) - Parties planes ou relevés : complexes asphaltés - Colles, produits d'accrochage
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) - Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature - Garnitures de friction sur fenêtres basculantes

Parois verticales extérieures et Façades	
Ouvrages ou Composants de la construction	**Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder**
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage - Ardoises composites hors fibrociment - Ardoises en fibrociment - Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses - Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) - Peintures des bardages métalliques Flocages, enduits projetés - Carton-amiante - Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs - Revêtements plastiques épais (RPE) - Peintures sur béton - Enduits pelliculaires de lissage/débullage - Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants - Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire - Garnissage des joints de dilatation - Joints de dilatation - Couvre-joints - Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - Garnitures de friction sur fenêtres basculantes - Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.) - Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation - Conduits d'eaux (pluviales et usées) - Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches

Parois verticales intérieures	
Ouvrages ou Composants de la construction	**Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder**
Murs et cloisons maçonnés	Flocages. – Enduits à base de plâtre ou ciment ou projetés, lissés ou talochés - Enduits de ragréage, débullage, lissage - Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu – Fourreaux (carton, fibres ciment...)
Poteaux	Flocages. – Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) – Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison – Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non – Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés – Flocages - Plots de colle fixant les cloisons au mur - Bandes calicot - enduits de jointoiement des plaques de plâtre - Sous couches des tissus muraux - Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac - Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment -
Gaines et coffres verticaux	Flocages - Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) - Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) - Bandes calicot - enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné - Panneaux (fibres-ciment, ...) - Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques,	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare

frigorifiques	flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) - Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite - Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles - Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment - Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage - Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) - Revêtements bitumineux - Peintures intumescentes

Plafonds et faux plafond	
Ouvrages ou Composants de la construction	**Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder**
Plafonds.	Flocages. – Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés - Panneaux collés vissés ou cloués - Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) - Bandes calicot - Enduits de jointoiement des plaques de plâtre - Sous couches des tissus muraux - Peintures intumescentes - Revêtements bitumineux - Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...) – Résines - Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages - Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) - Entourages de poutres (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich) - Peintures intumescentes - Revêtements bitumineux - Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...) - Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure) -
Gaines et coffres horizontaux.	Flocages - Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) - Bandes calicot - Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné - Panneaux (fibres-ciment, ...) - Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques. – Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux - Pare vapeur - Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond - Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur) -
Suspentes et contrevents	Flocage – Protections en plâtre – Peintures intumescentes

Planchers et planchers techniques	
Ouvrages ou Composants de la construction	**Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder**
Revêtements de sols	Dalles de sol - Nez de marche - Dalles moquettes avec entre couche noire - Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples - Colles bitumineuses - Colles non bitumineuses – Moquette - Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.) - Peintures de sol - Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage - Revêtements de sols sportifs - Joints de dilatation et d'assemblage - Joints de cantonnement sur faux planchers - Enduit de cuvelage - Rebouchages autour de conduits

	(principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment

Conduits et accessoires intérieurs	
Ouvrages ou Composants de la construction	**Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder**
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...) – Matelas - Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage - Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides - Rubans adhésifs – Mastics - Conduits en fibres-ciment, manchons - Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage) - Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets/volets coupe-feu.	Clapets (tunnels, lames, joints) - Volets coupe-feu y compris ossature - Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures.	Conduits et vidoirs en fibres-ciment - Joints d'étanchéité des trappes

Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Ouvrages ou Composants de la construction	**Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder**
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières - Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...) - Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre) – Isolants – Colles - Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs - Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits... - Tresses - Joints plats

Équipements divers et accessoires	
Ouvrages ou Composants de la construction	**Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder**
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois, à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages – Bourres – Tresses – Calorifugeages - Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides - Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.) - Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques.
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés -Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment

Fondations et soubassements	
Ouvrages ou Composants de la construction	**Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder**

Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie

Aménagements, voiries et réseaux divers	
Ouvrages ou Composants de la construction	**Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder**
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

Le repérage amiante en cas de démolition peut donner lieu à des démontages et sondages destructifs.

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

HABITAT CONSEIL DIAGNOSTIC
Monsieur Thomas GARRIGOU
55 Avenue Louis Bréguet
Bâtiment Hermes
31400 TOULOUSE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page1/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	DIA-BZR04-2407-022-001 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Mastics Mastics marron gaines aéroliques dans plenum Pièce concernée : Bureau 421(R+4)	Matériau souple de type mastic (marron) ; matériau (gris) (brillant) en traces	**MET** * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002 (1)	DIA-BZR04-2407-022-002 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 422(R+4)	Matériau semi-dur (blanc) (granulaire)	**MET** * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	DIA-BZR04-2407-022-003 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Circulation 4-1(R+4)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page2/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	DIA-BZR04-2407-022-004 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 422(R+4)	Matériau semi-dur (blanc) (granulaire)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	DIA-BZR04-2407-022-005 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 422(R+4)	Matériau semi-dur (blanc) (granulaire)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	DIA-BZR04-2407-022-006 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Flocages Flocages Pièce concernée : Palier 4(R+4)	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (gris) en traces	**MET** * / LWR5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	DIA-BZR04-2407-022-007 Poutres et charpentes Flocages Flocages Pièce concernée : Bureau 413(R+4)	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (gris) en traces	**MET** * / LWR5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	DIA-BZR04-2407-022-008 Gaines et coffres horizontaux Panneaux (fibres-ciment, .) Panneaux blanc plafonds Pièce concernée : Circulation 4-4(R+4)	Matériau semi-dur (beige) (fibreux)(i)	**MET** * / LWR5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page3/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	DIA-BZR04-2407-022-009 Gaines et coffres horizontaux Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux) Jonctions entre panneaux Pièce concernée : Circulation 4-4(R+4)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) (plâtreux)	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	DIA-BZR04-2407-022-010 Gaines et coffres horizontaux Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux) Jonctions entre panneaux Pièce concernée : Circulation 4-3(R+4)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / LWR5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	DIA-BZR04-2407-022-011 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Circulation 4-3(R+4)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	DIA-BZR04-2407-022-012 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Centre Ressources Techniques(R+4)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (de différentes couleurs) en traces	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 Page4/28
Dossier N° : 24K025160 Date de réception : 29/07/2024 Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	DIA-BZR04-2407-022-013 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Circulation 4-4(R+4)	Matériau semi-dur (blanc) (granulaire) + (gris)	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014 (2)	DIA-BZR04-2407-022-014 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Circulation 4-5(R+4)	Matériau semi-dur (blanc) (granulaire) + (gris) en traces	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	DIA-BZR04-2407-022-015 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Circulation 4-3(R+4)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur (beige) (granulaire)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	DIA-BZR04-2407-022-016 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 402-403(R+4)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur (beige) (granulaire)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page5/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	DIA-BZR04-2407-022-017 Poutres et charpentes Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure) Enduit ciment jointures plafonds Pièce concernée : Bureau 407(R+4)	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur (gris) (foncé)	**MET** * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	DIA-BZR04-2407-022-018 Poutres et charpentes Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure) Enduit ciment jointures plafonds Pièce concernée : Bureau 100(R+1)	Matériau semi-dur (gris)	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	DIA-BZR04-2407-022-019 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre doublage brique Pièce concernée : Bureau 402-403(R+4)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / LWR5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** * / VY6N	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page6/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	DIA-BZR04-2407-022-020 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre doublage brique Pièce concernée : Bureau 413(R+4)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MET** * / L7JD	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** * / VY6N	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
021	DIA-BZR04-2407-022-021 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre murs extérieur Pièce concernée : Circulation 4-3(R+4)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	DIA-BZR04-2407-022-022 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre murs extérieur Pièce concernée : Circulation 4-3(R+4)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (jaune)	**MET** * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	DIA-BZR04-2407-022-023 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 300(R+3)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris)	**MET** * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page7/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	DIA-BZR04-2407-022-024 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 300(R+3)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris)	MET * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
025	DIA-BZR04-2407-022-025 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 306(R+3)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris)	MET * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
026	DIA-BZR04-2407-022-026 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 306(R+3)	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris) en traces	MET * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
027	DIA-BZR04-2407-022-027 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 306(R+3)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page8/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	DIA-BZR04-2407-022-028 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 306(R+3)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris) en traces	**MET** * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	DIA-BZR04-2407-022-029 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre doublage brique Pièce concernée : Bureau 300(R+3)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (blanc)	**MET** * / LWR5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
030	DIA-BZR04-2407-022-030 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre doublage brique Pièce concernée : Bureau 300(R+3)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
031	DIA-BZR04-2407-022-031 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre murs extérieur Pièce concernée : Bureau 300(R+3)	Matériau (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / LWR5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 Page9/28
Dossier N° : 24K025160 Date de réception : 29/07/2024 Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	DIA-BZR04-2407-022-032 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre murs extérieur Pièce concernée : Bureau 306(R+3)	Matériau de type mousse (blanc) en traces ; matériau semi-dur (blanc) + (gris) en traces	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
033	DIA-BZR04-2407-022-033 Poutres et charpentes Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure) Enduit ciment jointures plafonds Pièce concernée : Bureau 300(R+3)	Matériau de type polystyrène (blanc) en traces ; matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
034	DIA-BZR04-2407-022-034 Poutres et charpentes Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure) Enduit ciment jointures plafonds Pièce concernée : Bureau 506(R+5)	Matériau semi-dur (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page10/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	DIA-BZR04-2407-022-035 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Matelas Matelas suspentes dans plenum Pièce concernée : Bureau 300(R+3)	Matériau semi-dur (beige) (poudreux)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
036 (1)	DIA-BZR04-2407-022-036 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Matelas Matelas suspentes dans plenum Pièce concernée : Bureau 300(R+3)	Matériau semi-dur (beige) (poudreux)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
037 (3)	DIA-BZR04-2407-022-037 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac Isolants intérieurs cloison métal Pièce concernée : Bureau 306(R+3)	Matériau fibreux de type isolant (gris)	**MOLP** * / VY6N	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page11/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	DIA-BZR04-2407-022-038 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse Pièce concernée : Circulation 3-2(R+3)	Matériau semi-dur (blanc) (fibreux)	**MET** * / LWR5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
039	DIA-BZR04-2407-022-039 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse Pièce concernée : Bureau 306(R+3)	Matériau semi-dur (blanc) (fibreux)	**MET** * / LWR5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page12/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	DIA-BZR04-2407-022-040 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Mastics Mastics marron gaines aéroliques dans plenum Pièce concernée : Bureau 300(R+3)	Matériau souple de type mastic (marron) ; matériau (gris) (brillant) en traces	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
041	DIA-BZR04-2407-022-041 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Mastics Mastics jaune gaines aéroliques dans plenum Pièce concernée : Bureau 306(R+3)	Matériau semi-dur (gris) (fibreux)	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante *
042	DIA-BZR04-2407-022-042 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Mastics Mastics marron gaines aéroliques dans plenum en reprise Pièce concernée : Bureau 306(R+3)	Matériau souple de type mastic (marron) ; matériau (gris) (brillant) en traces	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
043	DIA-BZR04-2407-022-043 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Circulation 3-1(R+3)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page13/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	DIA-BZR04-2407-022-044 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Pièce(R+3)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
045	DIA-BZR04-2407-022-045 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Circulation 3-1(R+3)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
046	DIA-BZR04-2407-022-046 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Circulation 3-1(R+3)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
047	DIA-BZR04-2407-022-047 Plancher Ragréage Ragréage Pièce concernée : Bureau 100(R+1)	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rouge)	MET * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
048	DIA-BZR04-2407-022-048 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 100(R+1)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces(i)	MET * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page14/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	DIA-BZR04-2407-022-049 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 100(R+1)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
050	DIA-BZR04-2407-022-050 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Circulation 1-3(R+1)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (rose) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (granulaire) ; matériau de type poussières en traces	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
051 (2)	DIA-BZR04-2407-022-051 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 108(R+1)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (rose) (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
052	DIA-BZR04-2407-022-052 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 100(R+1)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page15/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053	DIA-BZR04-2407-022-053 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 108(R+1)	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
054	DIA-BZR04-2407-022-054 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Mastics Mastics marron gaines aéroliques dans plenum Pièce concernée : Bureau 100(R+1)	Matériau souple de type mastic (marron) ; matériau (gris) (brillant) en traces	**MET** * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
055	DIA-BZR04-2407-022-055 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Matelas Matelas suspentes dans plenum Pièce concernée : Bureau 100(R+1)	Matériau semi-dur (beige) (poudreux)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
056	DIA-BZR04-2407-022-056 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Matelas Matelas suspentes dans plenum Pièce concernée : Bureau 108(R+1)	Matériau semi-dur (beige) (poudreux)	**MET** * / UGT2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page16/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057	DIA-BZR04-2407-022-058 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse Pièce concernée : Bureau 100(R+1)	Matériau semi-dur (blanc) (fibreux)(ii)	**MET** * / LWR5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
058	DIA-BZR04-2407-022-059 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse Pièce concernée : Bureau 100(R+1)	Matériau souple (beige) (blanc) (fibreux)	**MET** * / LWR5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page17/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	DIA-BZR04-2407-022-060 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre doublage brique Pièce concernée : Bureau 100(R+1)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / Z2J2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
060	DIA-BZR04-2407-022-061 Faux plafonds Panneaux et plaques Panneaux et plaques dans plenum Pièce concernée : Bureau 108(R+1)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MET * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
061	DIA-BZR04-2407-022-062 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Rubans adhésifs Rubans adhésifs gaine aérolique Pièce concernée : Bureau 108(R+1)	Matériau de type aluminium ; matériau de type colle (transparent)	MET * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
062	DIA-BZR04-2407-022-063 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre murs extérieur Pièce concernée : Bureau 104(R+1)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / VY6N	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page18/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	DIA-BZR04-2407-022-064 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) enduits de jointoiement des plaques de plâtre Enduits de jointoiement des plaques de plâtre + calicot Pièce concernée : Palier 1(R+1)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(ii)	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / VY6N	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
064	DIA-BZR04-2407-022-065 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Mastics Mastics marron gaines aéroliques dans plenum Pièce concernée : Bureau 110(R+1)	Matériau souple de type mastic (marron) ; matériau (gris) (brillant) en traces	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
065	DIA-BZR04-2407-022-066 Revêtements de sols Colles non bitumineuses Colles non bitumineuses revêtement escalier Pièce concernée : Cage d'escalier(R+1)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (marron) (poudreux) en traces	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
066	DIA-BZR04-2407-022-067 Revêtements de sols Colles non bitumineuses Colles non bitumineuses revêtement escalier Pièce concernée : Cage d'escalier(R+1)	Matériau de type mousse (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 Page19/28
Dossier N° : 24K025160 Date de réception : 29/07/2024 Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067	DIA-BZR04-2407-022-068 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Mastics Mastics marron gaines aéroliques dans plenum Pièce concernée : Circulation 1-1(R+1)	Matériau souple (marron) ; matériau de type plaque métallique (gris)	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
068	DIA-BZR04-2407-022-069 Faux plafonds Panneaux et plaques Panneaux et plaques dans plenum Pièce concernée : Bureau 117(R+1)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
069	DIA-BZR04-2407-022-070 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre murs extérieur Pièce concernée : Bureau 117(R+1)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (jaune) en traces	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
070	DIA-BZR04-2407-022-071 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre murs extérieur Pièce concernée : Bureau 114(R+1)	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page20/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
071	DIA-BZR04-2407-022-072 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre doublage brique Pièce concernée : Bureau 117(R+1)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
072 (4)	DIA-BZR04-2407-022-073 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre doublage brique Pièce concernée : Bureau 117(R+1)	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
073	DIA-BZR04-2407-022-074 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 117(R+1)	Matériau semi-dur (blanc) (granulaire) + (gris) (granulaire) en traces	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
074	DIA-BZR04-2407-022-075 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 113(R+1)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page21/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075	DIA-BZR04-2407-022-076 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 117(R+1)	Matériau de type peinture (vert) + (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
076	DIA-BZR04-2407-022-077 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 119(R+1)	Matériau de type peinture (vert) + (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (de différentes couleurs) (granulaire)	MET * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
077	DIA-BZR04-2407-022-078 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 113(R+1)	Matériau de type peinture (beige) + (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau de type poussières en traces	MET * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
078	DIA-BZR04-2407-022-079 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 113(R+1)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) + (gris) en traces	MET * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page22/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079	DIA-BZR04-2407-022-080 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Mastics Mastics gris gaines aéroliques dans plenum Pièce concernée : Bureau 113(R+1)	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau (gris) (brillant) en traces	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
080 (1)	DIA-BZR04-2407-022-081 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 511.1(R+5)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau souple de type joint (noir)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
081 (1)	DIA-BZR04-2407-022-082 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 512(R+5)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (granulaire)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
082 (1)	DIA-BZR04-2407-022-083 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 513(R+5)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (granulaire)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 Page23/28
Dossier N° : 24K025160 Date de réception : 29/07/2024 Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
083	DIA-BZR04-2407-022-084 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 513(R+5)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
084	DIA-BZR04-2407-022-085 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 515(R+5)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
085	DIA-BZR04-2407-022-086 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 515(R+5)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) + (plâtreux) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
086	DIA-BZR04-2407-022-087 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 511.1(R+5)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page24/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
087	DIA-BZR04-2407-022-088 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 515(R+5)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
088	DIA-BZR04-2407-022-089 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Mastics Mastics marron gaines aéroliques dans plenum Pièce concernée : Bureau 506(R+5)	Matériau souple de type mastic (marron) ; matériau (gris) (brillant) en traces + (beige) en traces	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
089	DIA-BZR04-2407-022-090 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Matelas Matelas suspentes dans plenum Pièce concernée : Bureau 511.2(R+5)	Matériau semi-dur (beige) (poudreux)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
090	DIA-BZR04-2407-022-091 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Matelas Matelas suspentes dans plenum Pièce concernée : Bureau 505(R+5)	Matériau semi-dur (beige) (poudreux)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 Page25/28
Dossier N° : 24K025160 Date de réception : 29/07/2024 Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
091	DIA-BZR04-2407-022-092 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse Pièce concernée : Bureau 506(R+5)	Matériau semi-dur (blanc) (fibreux)	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
092	DIA-BZR04-2407-022-093 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment Jonctions entre panneaux préfabriqués et têtes de cloisons enduit tresse Pièce concernée : Bureau 500(R+5)	Matériau souple (beige) (blanc) (fibreux)	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 Page26/28
Dossier N° : 24K025160 Date de réception : 29/07/2024 Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
093	DIA-BZR04-2407-022-094 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre murs extérieur Pièce concernée : Bureau 506(R+5)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (jaune)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
094	DIA-BZR04-2407-022-095 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre murs extérieur Pièce concernée : Bureau 511.1(R+5)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (noir) en traces	**MET** * / L7JD	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
095	DIA-BZR04-2407-022-096 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Plots de colle fixant les cloisons au mur Plots de colle fixant les cloisons Pièce concernée : Bureau 513(R+5)	Matériau semi-dur (blanc)	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
096	DIA-BZR04-2407-022-097 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Plots de colle fixant les cloisons au mur Plots de colle fixant les cloisons Pièce concernée : Bureau 515(R+5)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / L7JD	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / VY6N	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page27/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
097	DIA-BZR04-2407-022-098 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) enduits de jointoiement des plaques de plâtre Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Pièce concernée : Circulation 5-1(R+5)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (jaune) en traces	**MET** * / JBD9	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
098	DIA-BZR04-2407-022-099 Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) enduits de jointoiement des plaques de plâtre Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Pièce concernée : Bureau 511.1(R+5)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces(ii)	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)	**MOLP** * / VY6N	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(3) Des fibres minérales ont été détectées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres succeptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 micromètres), ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification optique
(4) Des fibres minérales ont été détectées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres succeptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 micromètres), ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification de diffraction et chimie.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(ii) Des fibres minérales ont été détectées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres succeptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 micromètres), ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification de diffraction et chimie.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087579-01 | Date d'émission de rapport : 01/08/2024 0:26 | Page28/28
Dossier N° : 24K025160 | Date de réception : 29/07/2024 | Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Nathan Pouquette
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

HABITAT CONSEIL DIAGNOSTIC
Monsieur Thomas GARRIGOU
55 Avenue Louis Bréguet
Bâtiment Hermes
31400 TOULOUSE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087814-01 | Date d'émission de rapport : 02/08/2024 2:12 |
Dossier N° : 24K025436 | Date de réception : 31/07/2024 | Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	DIA-BZR04-2407-022-100 Étanchéité de toiture terrasse Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés.) Pièce concernée : Toiture terrasse(R+5)	Matériau de type aluminium ; matériau souple de type plaque (noir) (bitumineux) (fibreux) (collant)	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	DIA-BZR04-2407-022-101 Étanchéité de toiture terrasse Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.), écrans de semi indépendance, pare-vapeur Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés.), écrans de semi indépendance, pare-vapeur Pièce concernée : Toiture terrasse(R+5)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (transparent) ; matériau (vert) ; matériau souple de type plaque (noir) (bitumineux) (fibreux)	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087814-01 | Date d'émission de rapport : 02/08/2024 2:12 | Page2/10
Dossier N° : 24K025436 | Date de réception : 31/07/2024 | Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	DIA-BZR04-2407-022-102 Étanchéité de toiture terrasse Parties planes ou relevés : complexes asphaltés Parties planes ou relevés : complexes asphaltés plots Pièce concernée : Toiture terrasse(R+5)	Matériau souple (blanc) (fibreux) en traces ; matériau souple de type plaque (noir) (bitumineux) (fibreux) (fibreux)	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	DIA-BZR04-2407-022-103 Étanchéité de toiture terrasse Parties planes ou relevés : complexes asphaltés Parties planes ou relevés : complexes asphaltés plots Pièce concernée : Toiture terrasse(R+5)	Matériau souple (gris) ; matériau souple de type plaque (noir) (bitumineux) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	DIA-BZR04-2407-022-104 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 713(R+7)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	DIA-BZR04-2407-022-105 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 713(R+7)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087814-01 | Date d'émission de rapport : 02/08/2024 2:12 | Page3/10
Dossier N° : 24K025436 | Date de réception : 31/07/2024 | Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	DIA-BZR04-2407-022-106 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 713(R+7)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	DIA-BZR04-2407-022-107 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 713(R+7)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau de type poussières en traces	MET * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	DIA-BZR04-2407-022-108 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 716/717(R+7)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	DIA-BZR04-2407-022-109 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 716/717(R+7)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	DIA-BZR04-2407-022-110 Poteaux Enduits à base de plâtre projetés lissés ou talochés Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 718(R+7)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087814-01 | Date d'émission de rapport : 02/08/2024 2:12 | Page4/10
Dossier N° : 24K025436 | Date de réception : 31/07/2024 | Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	DIA-BZR04-2407-022-111 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Bureau 713(R+7)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	DIA-BZR04-2407-022-112 Poutres et charpentes Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de plâtre pailleté Pièce concernée : Circulation 7-2(R+7)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige) (granulaire) ; matériau semi-dur (gris) (granulaire)	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	DIA-BZR04-2407-022-113 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre Pièce concernée : Sanitaires 7-1(R+7)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) en traces	**MET** * / V4LP	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015 (1)	DIA-BZR04-2407-022-114 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de plâtre Pièce concernée : Sanitaires 7-1(R+7)	Matériau semi-dur (blanc)	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087814-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2024 2:12 Page5/10
Dossier N° : 24K025436 Date de réception : 31/07/2024 Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016 (1)	DIA-BZR04-2407-022-1 15 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Colles et joints de faïence inférieur bleue Pièce concernée : Sanitaires 7-1(R+7)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) (plâtreux)	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	DIA-BZR04-2407-022-1 16 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Colles et joints de carrelage inférieur Pièce concernée : Sanitaires 7-1(R+7)	Matériau semi-dur de type ragréage (rouge) ; matériau semi-dur (noir) + (gris)	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	DIA-BZR04-2407-022-1 17 Revêtements de sols Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage Colles et joints de carrelage inférieur Pièce concernée : WC 7-2(R+7)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rouge) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	DIA-BZR04-2407-022-1 18 Revêtements de sols Peintures de sol Peintures de sol orange Pièce concernée : Local(Sous-sol -1)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (granulaire) ; matériau de type mousse (blanc) en traces	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087814-01 | Date d'émission de rapport : 02/08/2024 2:12 | Page6/10
Dossier N° : 24K025436 | Date de réception : 31/07/2024 | Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	DIA-BZR04-2407-022-119 Revêtements de sols Peintures de sol Peintures de sol orange Pièce concernée : Dégagement(Sous-sol -1)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
021	DIA-BZR04-2407-022-120 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment Pièce concernée : Dégagement(Sous-sol -1)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (de différentes couleurs) (granulaire) en traces(i)	MET * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	DIA-BZR04-2407-022-121 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment Pièce concernée : Local(Sous-sol -1)	Matériau semi-dur (gris) + (blanc) en traces	MET * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	DIA-BZR04-2407-022-122 Mur Rebouchage Rebouchage plâtres Pièce concernée : Local(Sous-sol -1)	Matériau semi-dur (blanc)	MET * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
024	DIA-BZR04-2407-022-123 Mur Rebouchage Rebouchage plâtres Pièce concernée : Local(Sous-sol -1)					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087814-01 | Date d'émission de rapport : 02/08/2024 2:12 | Page7/10
Dossier N° : 24K025436 | Date de réception : 31/07/2024 | Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type poussières en traces	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
025	DIA-BZR04-2407-022-1 24 Plafonds Flocages Flocages Pièce concernée : Local(Sous-sol -1)	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (gris)	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
026	DIA-BZR04-2407-022-1 25 Murs et cloisons maçonnés Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits de ragréage reprise huisseries Pièce concernée : Dégagement(Sous-sol -1)	Matériau souple de type joint (beige) (transparent) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
027 (2)	DIA-BZR04-2407-022-1 26 Murs et cloisons maçonnés Enduits de ragréage, débullage, lissage Enduits de ragréage reprise huisseries Pièce concernée : Dégagement(Sous-sol -1)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
028 (2)	DIA-BZR04-2407-022-1 27 Mur Rebouchage Rebouchage ciment Pièce concernée : Local(Sous-sol -1)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087814-01 | Date d'émission de rapport : 02/08/2024 2:12 | Page8/10
Dossier N° : 24K025436 | Date de réception : 31/07/2024 | Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	DIA-BZR04-2407-022-128 Mur Rebouchage Rebouchage ciment Pièce concernée : Local(Sous-sol -1)	Matériau semi-dur (gris) (clair) + (gris) (granulaire)	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
030 (3)	DIA-BZR04-2407-022-129 Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Mastics Mastics gaine aérolique Pièce concernée : Local(Sous-sol -1)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau de type poussières en traces	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
031	DIA-BZR04-2407-022-130 Mur Rebouchage Rebouchage enduit tissé Pièce concernée : Local(Sous-sol -1)	Matériau semi-dur (blanc) (fibreux)	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
032	DIA-BZR04-2407-022-131 Mur Rebouchage Rebouchage enduit tissé Pièce concernée : Local(Sous-sol -1)	Matériau semi-dur (blanc) (fibreux)	**MET** * / EU83	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
033	DIA-BZR04-2407-022-132 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment Pièce concernée : Parking -1(Sous-sol -1)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur (granulaire)	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087814-01 | Date d'émission de rapport : 02/08/2024 2:12 | Page9/10
Dossier N° : 24K025436 | Date de réception : 31/07/2024 | Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	DIA-BZR04-2407-022-1 33 Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment Pièce concernée : Poste P1(Sous-sol -1)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (granulaire)	**MET** * / LP5L	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Des fibres minérales ont été détectées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres succeptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 micromètres), ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification de diffraction et chimie.
(2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(3) 3La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche matériau semi dur rouge a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087814-01 | Date d'émission de rapport : 02/08/2024 2:12 | Page10/10
Dossier N° : 24K025436 | Date de réception : 31/07/2024 | Date d'analyse : 31/07/2024
Référence dossier Client:DIA-BZR04-2407-022



Nathan Pouquette
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Attestation d'assurance

GALEY-LABAUTHE & ASSOCIES
21 Place Dupuy
31000 TOULOUSE
Tel. 05 62 73 09 09
email. agence.galeylabauthe@axa.fr
n° Orias 10 053 214

ATTESTATION D'ASSURANCE

La société AXA FRANCE représentée par GALEY-LABAUTHE & ASSOCIES atteste que l'entreprise **HABITAT CONSEIL DIAGNOSTIC** représentée par **Monsieur Thierry BIZOUARNE,** domiciliée **55 avenue Louis Bréguet - Bâtiment HERMES 31400 TOULOUSE** est titulaire du contrat suivant, en cours pour la période du 01/05/2024 au 31/12/2024 couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile suivant les dispositions des conditions générales et particulières :

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE N° 1148866204 Contrat « Groupe »

Pour les activités désignées ci-dessous, telles que décrites aux conditions particulières du contrat ci-dessus référencés et exercées conformément aux dispositions des décrets et lois en vigueur :

- Amiante avant démolition	- Amiante avant travaux immeubles bâtis
- Amiante génie civil	- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Etat descriptif de division (EDD)	- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Mérules avant démolition	- Contrôle plomb après ou lors de travaux
- Plomb avant démolition	- Plomb avant travaux
- Projet de Plan Pluriannuel de Travaux	- Qualité de l'air (benzène, CO2, formaldéhyde)
- Radon suivant le code du travail	- Sécurité piscine
- Termites avant démolition	- Audit énergétique
- Constat Amiante Vente sans mention	- Constat du Risque d'Exposition au Plomb (vente, location, parties communes)
- Contrôle périodique amiante	- Diagnostic de Performance Energétique avec Mention
- Diagnostic de Performance Energétique sans mention	- DPE projeté
- Diagnostic défiscalisation ancien	- Dossier Amiante Parties Privatives
- Dossier Technique Amiante avec mention	- Dossier Technique Amiante sans mention
- ENSA (Etat des Nuisances Sonores Aériennes)	- Etat des installations intérieures d'Electricité
- Etat des installations intérieures de Gaz	- Etat des Risques de pollution des sols (ERPS)
- Etat des Risques et Pollutions	- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de Termites dans le bati	- Etats des lieux
- Logement décent	- Mérules
- Règlement de copropriété (Création/modification)	- Superficie Carrez/Habitable et autres
- Certificat d'ensoleillement	- CQV (Certificat de qualité de vie)
- Photo 360 et visite virtuelle	- Plan 2D/3D

Extrait du tableau des garanties spécifiques à l'assuré désigné ci-dessus et par Cabinet de diagnostics :

1. *Tous dommages corporels matériels et immatériels consécutifs confondus : 12 000 000 € par sinistre*
2. *Faute inexcusable (dommages corporels) : 1.000.000 € par sinistre et 2.000.000 € par année d'assurance*
3. *Atteinte à l'environnement : Tous dommages confondus : 1 000 000 € par année d'assurance*
4. *Dommages immatériels non consécutifs : 2.000.000 € par sinistre et par année d'assurance*
5. *Dommages aux biens confiés : 350 000 € par sinistre*
6. *Défense : inclus dans la garantie mise en jeu*
7. *Recours : 28.354 € par litige*

La présente attestation ne peut engager la compagnie AXA FRANCE en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel il se réfère.

Fait à Toulouse, le 8 avril 2024

GALEY-LABAUTHE & ASSOCIES

GALEY-LABAUTHE & ASSOCIES
21 place Dupuy - 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 62 73 09 09
Mail : agence.galeylabauthe@axa.fr
RCS Toulouse 518 863 527
ORIAS 10053214

AXA France IARD.S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460• **AXA Assurances IARD Mutuelle.** Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex • **Entreprises régies par le Code des Assurances.** Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

Certificat de compétence

Certificat N° C2131

Monsieur Thomas GARRIGOU

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	**Certificat valable Du 08/10/2023 au 07/10/2030**	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	**Certificat valable Du 08/10/2023 au 07/10/2030**	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures d'électricité	**Certificat valable Du 24/09/2023 au 23/09/2030**	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Amiante avec mention	**Certificat valable Du 05/11/2023 au 04/11/2030**	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	**Certificat valable Du 07/02/2024 au 06/02/2031**	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	**Certificat valable Du 18/03/2024 au 17/03/2031**	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.

Date d'établissement le lundi 01 juillet 2024

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

P/O Cindy MARTY

Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17 rue Borel - 81100 Castres
Tél. : 05 63 73 06 13 - www.qualixpert.com
SAS au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018