opqibi
CERTIFICAT N° 01 10 1502

DIAGTIM®

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Code la santé publique articles R . 1334-14 à 1334-29 et R. 1336-2 à R. 1336-5

RAPPORT n° A 442901 du 29/10/2018

1) IDENTIFICATION DE LA MISSION

IMMEUBLE CONCERNE

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

78200 MANTES LA JOLIE
date de construction : XXème siècle

PROPRIETAIRE / COMMANDITAIRE

EPF Ile de France
4-14 rue Ferrus
75014 PARIS
bon de commande : du
réf. commanditaire :

sarl d'architecture au capital de 261 000€
Siret : 752 465 302 Lille R.C.S.
SOPHIE RENVERSEZ ARCHITECTURE
Tableau de l'Ordre des Architectes : n° S15431
34 rue Druelle 59000 LILLE

REALISATION

Sophie Renversez Architecture
34, rue Druelle 59 000 LILLE Assurance : Mutuelle des Architectes Français n° 155128/B

LABORATOIRE : laboratoire Eurofins Cebat SAS - 1294 rue Achille Peres, DUNKERQUE, accréditation1-1935

OPERATEUR(S) : Gino LACROIX certification AFNOR ODI/AM/14035899 valide jusqu'au 29/06/2022
Nicolas DELELIS certification ICERT CPDI N°0884 valide jusqu'au 03/04/2022

validation : Sophie Renversez, certification AFNOR, ODI/AM/14035799, valide jusqu'au 27/06/2022, architecte D.P.L.G., gérante, signataire ayant pouvoir

---

SOMMAIRE

1) IDENTIFICATION DE LA MISSION
2) CONCLUSIONS
3) LISTE DES ELEMENTS REPERES PAR LOCAL
4) CONDITIONS DE REALISATION
ANNEXES : pagination indépendante
fiches d'identification et de cotation
croquis de localisation : 43 planche(s)
rapport(s) d'analyse(s) nombre d'analyses en MOLP :
nombre d'analyses en META :
certification des opérateurs et attestation d'assurance

2) CONCLUSIONS

dans le cadre de la mission objet du présent rapport,

Présence d'amiante avérée

BÂT. 1

REZ DE CHAUSSÉE

conduites de ventilation en amiante ciment section carrée (x3)

sanitaire (côté local cuve)

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

conduite de ventilation en amiante ciment ronde allure vertical

atelier 3

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

conduites de ventilation section carré en amiante ciment (x2) allure horizontale

atelier 3 partie haute et basse du mur

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

paxalumin de réparation sur tuyau PVC

circulation

prélévement analysé : DUN 1 RDC PAXA 102 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 102 chrysotile

pieds de conduites en amiante ciment (x12)

circulation

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

fusibles en place et en dépôt

poste transformateur

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

souffleur d'arc

poste transformateur

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

fourreau de passage de câbles en amiante ciment

poste tranformateur

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

REZ DE CHAUSSÉE & 1ER ÉTAGE

joints plats entre brides acier

ateliers 1 et 2

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

colle de carrelage mural blanc 10x10

sanitaire (côté local cuve)

prélévement analysé : DUN 1 RDC COLM 91 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 091 chrysotile

faux plafond en plaques d'amiante ciment

atelier 3 (partiellement), vestiaire et local cuve

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

1er ÉTAGE

conduite d'évacuation des eaux pluviales en amiante ciment

stock 2

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

plaque en amiante ciment imitation formica sur banc et table

vestiaires 1 et 2

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

conduite d'évacuation des eaux pluviales en amiante ciment

sanitaire (côté stock)

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

colle de carrelage mural blanc 15x15

vestiaire

prélévement analysé : DUN 1 1 COLM 99 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 099 chrysotile

COUVERTURE

couverture en panneaux profilés d'amiante ciment

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

mitrons en amiante ciment (x3)

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

trappes en amiante ciment (x8)

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

conduite de ventilation en amiante ciment

façade

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

BÂT. 2

REZ DE CHAUSSÉE

résine verte au sol

stock

prélévement analysé : DUN 3 RDC RES 5 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 005 trémolite

résine rouge au sol

stock

prélévement analysé : DUN 3 RDC RES 6 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 006 trémolite

faux plafond en plaques d'amiante ciment

stock et atelier 1

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

mastic sur gaines galvanisées

atelier 1 et local feu

prélévement analysé : DUN 3 RDC MAS 7 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 007 chrysotile

joint plat entre bride acier

ateliers 2 et 3

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

conduite de ventilation en amiante ciment

sanitaire - zone 2

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

REZ DE CHAUSSÉE & 1ER ÉTAGE

joints plats entre brides acier

atelier 1

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

COUVERTURE

couverture en panneaux profilés d'amiante ciment

parties centrales et latérales

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

bardage en panneaux profilés d'amiante ciment

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

BÂT. 4a

REZ DE CHAUSSÉE

faux plafond en plaques d'amiante ciment

stockage; ensemble du rez de chaussée

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

joints plats entre brides acier

stockage

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

COUVERTURE

couverture en panneaux profilés d'amiante ciment et trappes de ventilation

ensemble de la toiture

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

BÂT. 5

SOUS SOL

conduite en amiante ciment

cave 1

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

joints plats entre brides acier

chaufferie

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

joint plat cartonné (brûleur/corps de chauffe)

chaufferie

prélèvement analysé : DUN1 5 SSOL JPC 256 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 140 — chrysotile

REZ DE CHAUSSÉE

badigeon bitumineux sur évier inox

cuisine

prélèvement analysé : DUN1 5 RDC BIT 246 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 130 — chrysotile

ancienne conduite d'évacuation des gaz brûlées en amiante ciment

cuisine

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

colle de carrelage mural blanc 10x10

salle 3

prélèvement analysé : DUN1 5 RDC COLM 251 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 135 — chrysotile

dalles de sol noires marbrées en damier

salles 3 et 4

prélèvement analysé : DUN1 5 RDC DS 252 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 136 — chrysotile

dalles de sol grises marbrées en damier

salles 3 et 4

prélèvement analysé : DUN1 5 RDC DS 253 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 137 — chrysotile

colle noire sous dalles de sol (DS 252 et 253)

salles 3 et 4

prélèvement analysé : DUN1 5 RDC COL 254 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 138 — chrysotile

revêtement de sol en lé cartonné imitation plancher bois

salle 5

prélèvement analysé : DUN1 5 RDC LE 285 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 023 — chrysotile

conduites de ventilation en amiante ciment section carrées

façade avant

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

conduites en amiante ciment section rondes en bas de souches cheminées

façade avant

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

1er ÉTAGE

colle de plinthes beiges mouchetées 10x10

sanitaire

prélèvement analysé : DUN1 5 1 COLPLI 259 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 143 — chrysotile

conduite d'évacuation en amiante ciment (x2)

sanitaire

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

conduites de ventilation en amiante ciment (x4)

sanitaire

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

revêtement de sol en lé imitation plancher bois cartonné

bureaux 3 et 4

prélèvement analysé : DUN1 5 1 LE 287 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 025 — chrysotile

BÂT. 7

FAÇADE

bandeau décoratif en plaques d' amiante ciment

façade extérieur

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

1er ÉTAGE

mastic entre chassis aluminium et encadrement

en périphérie

prélèvement analysé : DUN1 7 1 MAS 177 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 061 chrysotile

BÂT. 8

REZ DE CHAUSSÉE

faux plafond Panocell et dépôt de plaques

sommier

prélèvement analysé : DUN1 8 RDC FP 156 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 040 chrysotile

dalles de sol beige 20x20

matelas

prélèvement analysé : DUN1 8 RDC DS 160 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 044 chrysotile

dalles de sol marron 20x20

matelas

prélèvement analysé : DUN1 8 RDC DS 161 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 045 chrysotile

dalles de sol marron 30x30

matelas

prélèvement analysé : DUN1 8 RDC DS 162 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 046 chrysotile

colle noire sous dalles de sol (DS 160, 161 et 162)

matelas

prélèvement analysé : DUN1 8 RDC COL 163 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 047 chrysotile

faux plafond en plaques d'amiante ciment sur " Heraklith"

matelas

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

mastic de réparation de fissure au sol

matelas

prélèvement analysé : DUN1 8 RDC MAS 166 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 050 chrysotile

conduite de ventilation de fosse en amiante ciment

sanitaire

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

dépôt de fusibles

poste transformateur

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

dalles de sol grises marbrées noires sur carrelage (scellement traditionnel barbotine)

dégagement

prélèvement analysé : DUN1 8 RDC DS 288 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 026 chrysotile

dalles de sol noires marbrées grises sur carrelage (scellement traditionnel barbotine)

dégagement

prélèvement analysé : DUN1 8 RDC DS 289 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 027 chrysotile

1er ÉTAGE

plaques en amiante ciment imitation formica sur table

vestiaire

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

COUVERTURE

conduite de ventilation en amiante ciment

sur couverture tuiles

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

mastic noir sur verrière (vitre/métal)

1er sched côté Bât 2

prélévement analysé : DUN1 ZA TOIT MAS 426 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 063 chrysotile

BÂT. 10

REZ DE CHAUSSÉE

colle de carrelage mural blanc 10x10

sanitaire, douche et bureau 3 (coin lavabo)

prélévement analysé : DUN 10 RDC COLM 24 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 024 chrysotile

colle de plinthes beiges mouchetées 10x10

sanitaire

prélévement analysé : DUN 10 RDC COLPLI 27 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 027 chrysotile

conduite d'évacuation des eaux usées en amiante ciment

extérieur côté sanitaire

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

COUVERTURE

couverture en panneaux profilés d'amiante ciment

a dessus des sanitaires

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

BÂT. 13

REZ DE CHAUSSÉE

peinture goutelette murale

sanitaire (tous les murs)

prélévement analysé : DUN 13 RDC PEINTM 37 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 037 chrysotile

calorifugeage plâtre et laine

circulation

prélévement analysé : DUN 13 RDC CAL 39 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 039 chrysotile

colle de plinthes bleues et noires 10x10

sanitaire

prélévement analysé : DUN 13 RDC COLPLI 40 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 040 chrysotile

colle de carrelage mural blanc 10x10

sanitaire

prélévement analysé : DUN 13 RDC COLM 41 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 041 chrysotile

peinture goutelette murale

atelier 1

prélévement analysé : DUN 13 RDC PEINTM 42 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 042 chrysotile

joints plats entre brides acier

circulation, sous station, dégagement, salle et vestiaire

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

dalles de sol beiges marbrées

bureau, salle et vestiaire

prélévement analysé : DUN1 13 RDC DS 267 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 005 chrysotile

colle noire sous dalles de sol (DS 267)

bureau, salle et vestiaire

prélévement analysé : DUN1 13 RDC COL 268 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 006 chrysotile

dépôt de panneaux profilés en amiante ciment

sous station

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

COUVERTURE

couverture en panneaux profilés d'amiante ciment

sur environ 1/3 de la toiture

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

BÂT. 14

REZ DE CHAUSSÉE

joints plats entre brides acier

stocks 1 et 2

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

tresse autour de tuyau acier

stock 2

prélévement analysé : DUN 14 RDC TRESS 30 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 030 chrysotile

BÂT. 16

REZ DE CHAUSSÉE

colle de carrelage mural blanc 10x10

réserve

prélévement analysé : DUN1 16 COLM 261 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 145 chrysotile

BÂT. 20

REZ DE CHAUSSÉE

débris de panneaux profilés en amiante ciment

poste transformateur 1 (à l'extérieur)

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

BÂT. 21

REZ DE CHAUSSÉE

colle de carrelage mural blanc 15x15

wc

prélèvement analysé : DUN1 21 RDC COLM 212 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 096 — chrysotile

tresse sur process (plus en fonction)

réserve

prélèvement analysé : DUN1 21 RDC TRESS 213 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 097 — chrysotile

colle de carrelage mural blanc 10x10

sanitaire

prélèvement analysé : DUN1 21 RDC COLM 214 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 098 — chrysotile

colle de plinthes beiges mouchetées 10x10

sanitaire

prélèvement analysé : DUN1 21 RDC COLPLI 215 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 099 — chrysotile

REZ DE CHAUSSÉE & 1ER ÉTAGE

joints plats en places sur brides

sur l'ensemble du bâtiment

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

joints plats en dépôt sur établi et sur présentoir mural

magasin, local et réserve

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

CHAUDIÈRES 1 & 2 (identiques)

tresse entre corps de chauffe et conduit

face

prélèvement analysé : DUN1 21 1 TRESS 204 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 088 — chrysotile

tresses entre raccords conduits

face

prélèvement analysé : DUN1 21 1 TRESS 206 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 090 — chrysotile

joints plats cartonnés sur oeilletons

arrière et côté A

prélèvement analysé : DUN1 21 1 JPC 207 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 091 — chrysotile

tresses sur supports œilletons

arrière et côté A

prélèvement analysé : DUN1 21 1 TRESS 210 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 094 — chrysotile

1er ÉTAGE

colle noire sous dalles de sol (DS 194)

bureau 1

prélévement analysé : DUN1 21 1 COL 195 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 079 — chrysotile

COUVERTURE

couverture en panneaux profilés d'amiante ciment

bordure latérale

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

BÂT. 27B

REZ DE CHAUSSÉE

joints plats entre brides acier

local et ensemble du latex

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

BÂT. 50

REZ DE CHAUSSÉE

joints plats entre brides acier

ateliers 1 et 2

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

plaques en amiante ciment imitation "Formica" sur table et banc

salle de pause

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

faux plafond en plaques d'amiante ciment

local jardinier

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

conduite en amiante ciment

extérieur

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

peinture goutelette murale

vestiaire

prélévement analysé : DUN1 50 RDC PEINTM 294 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 032 — chrysotile

1er ÉTAGE

colle de plinthes grises mouchetées 10x10

sanitaire

prélévement analysé : DUN 50 1 COLPLI 69 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 069 — chrysotile

colle de carrelage mural blanc 10 x10

vestiaires homme et femme (lavabos)

prélévement analysé : DUN 50 1 COLM 70 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 070 — chrysotile

colle de plinthes beiges rectangulaires

sanitaire

prélévement analysé : DUN 50 1 COLPLI 71 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 071 chrysotile

COUVERTURE

couverture en panneaux profilés d'amiante ciment

locaux en appentis latéraux

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

BÂT. 56

REZ DE CHAUSSÉE

dalles de sol oranges sous dalles de sol (DS 107)

bureau 2

prélévement analysé : DUN 56 RDC DS 108 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 108 chrysotile

ragréage sous revêtement de sol en lé PVC multicouche à l'analyse macroscopique : reliquat possible de dalles de sol DS110

bureaux 1 et 10

prélévement analysé : DUN 56 RDC RAG 109 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 109 chrysotile

dalles de sol grises claires marbrées

dégagement, circulation et bureaux 3, 4, 6 à 8

prélévement analysé : DUN 56 RDC DS 110 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 110 chrysotile

colle noire sous dalles de sol (DS 110) et sous ragréage (RAG 109)

bureaux 1,3 à 8 et 10, circulation et dégagement

prélévement analysé : DUN 56 RDC COL 111 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 111 chrysotile

dalles de sol grises marbrées noires

circulation

prélévement analysé : DUN 56 RDC DS 112 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 112 chrysotile

dalles de sol grises marbrées blanches

circulation

prélévement analysé : DUN 56 RDC DS 113 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 113 chrysotile

conduite en amiante ciment

sanitaire

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

BÂT. 61

ESCALIERS

peinture goutelette murale

escaliers 1 et 2

prélévement analysé : DUN1 61 ESC PEINTM 149 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 033 chrysotile

mastic pavés de verre (verre/maçonnerie)

escalier 2

prélévement analysé : DUN1 61 ESC MAS 151 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 035 chrysotile

REZ DE CHAUSSÉE

conduite de ventilation en amiante ciment

entrée

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

REZ DE CHAUSSÉE & ÉTAGES

colle de carrelage au sol beige moucheté 5x5

sanitaires (rez-de-chaussée, 1er et 2e étages)

prélévement analysé : DUN1 61 RDC COLS 142 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 026 chrysotile

mastic de fenêtres aluminium (vitres/aluminium)

en périphérie (prélevé au rez de chaussée)

prélévement analysé : DUN1 61 RDC MAS 145 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 029 chrysotile

1er ÉTAGE

mastic gris gaines galvanisées

stockage

prélévement analysé : DUN1 61 1 MAS 152 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 036 chrysotile

2eme ÉTAGE

plaques en amiante ciment imitation formica sur table

vestiaire

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

BÂT. 70

REZ DE CHAUSSÉE

dalles de sol beiges marbrées

bureaux

prélévement analysé : DUN 70 RDC DS 43 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 043 chrysotile

dalles de sol grises marbrées

bureaux et circulation

prélévement analysé : DUN 70 RDC DS 44 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 044 chrysotile

colle noire sous dalles de sol (DS 43 et 44)

ensemble bâtiment

prélévement analysé : DUN 70 RDC COL 45 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 045 chrysotile

enduit mural

entrée

prélévement analysé : DUN 70 RDC END 49 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 049 chrysotile

COUVERTURE

couverture en panneaux profilés d'amiante ciment

ensemble de la toiture

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

rives en amiante ciment

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

BÂT. 73

REZ DE CHAUSSÉE

dalles de sol grises marbrées (sur colle néoprène)

un bureau, circulation et sanitaire

prélévement analysé : DUN 73 RDC DS 51 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 051 chrysotile

BÂT. 74

COUVERTURE

couverture en panneaux profilés d'amiante ciment

ensemble de la toiture

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

BÂT. 75

REZ DE CHAUSSÉE

dalles de sol grises marbrées noires (sur colle néoprène)

ensemble sauf salle

prélévement analysé : DUN 75 RDC DS 103 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 103 chrysotile

COUVERTURE

bandeau en plaques d'amiante ciment

périphérie de la toiture

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

BÂT. 76

COUVERTURE

couverture en panneaux profilés d'amiante ciment

petit appenti à l'arrière

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

BÂT. 77

REZ DE CHAUSSÉE

joints plats entre brides acier

local

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

EXTÉRIEUR

plaques en amiante ciment sur portail

extérieur (coté self)

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

débris de plaques en amiante ciment imitation formica

entre bâtiment 8 et 75

déclaré amiantifère par l'opérateur - sur documentation : absence de marquage

Eléments trouvés sans amiante à l'analyse

BÂT. 1

REZ DE CHAUSSÉE

mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

ateliers 1 et 2

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 RDC MAS 77 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 077

résine verte au sol

atelier 2

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 RDC RES 78 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 078

résine rouge au sol

atelier 2

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 RDC RES 79 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 079

résine grise au sol

atelier 2

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 RDC RES 80 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 080

porte coupe-feu étiquette de 2003 - sans amiante par nature

stock 4

sans amiante par nature ou absence d'amiante avérée par documentation ou marquage

colle de plinthes beiges mouchetées 10x10

sanitaire

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 RDC COLPLI 90 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 090

mastic gaine galvanisée (ronde)

atelier 3

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 RDC MAS 94 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 094

mastic gaine galvanisée (carré)

atelier 3

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 RDC MAS 95 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 095

calorifugeage plâtre laine

atelier 3

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 RDC CAL 96 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 096

terminaison de calorifugeage plâtre

mezzanine atelier 3

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 RDC CALT 97 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 097

1er ÉTAGE

joint de dilatation au sol entre dalles béton

stock 1

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 1 JDIL 81 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 081

faux plafond aluminium bitume laine

stock 1

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 1 FP 82 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 082

mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

1er étage

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 1 MAS 83 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 083

intérieur porte coupe-feu

stocks 1 à 3

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 1 PCF 84 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 084

colle de carrelage mural blanc 15x15

vestiaire 1

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 1 COLM 85 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 085

colle de carrelage mural blanc 10x10

vestiaire 1

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 1 COLM 86 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 086

colle de carrelage au sol blanc 10x10

sanitaire (autour du bac de douche)

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 1 COLS 87 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 087

colle de carrelage mural blanc 10x10

sanitaire

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 1 COLM 88 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 088

peinture murale texturée

sanitaire

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 1 PEINTM 89 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 089

ragréage sous revêtement de sol en lé PVC

vestiaire

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 1 RAG 92 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 092

faux plafond type Armstrong

vestiaire

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 1 FP 93 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 093

peinture murale pailletée décorative

vestiaire

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 1 PEINTM 98 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 098

mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

vestiaire

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 1 MAS 100 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 100

calorifugeage plâtre laine

vestiaire

prélévement trouvé sans amiante : DUN 1 1 CAL 101 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 101

COUVERTURE

paxalumin en remontée d'étanchéité

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 ZB TOIT PAXA 404 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 041

BÂT. 2

SOUS SOL

calorifugeage plâtre

cave

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 9 SSOL CAL 15 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 015

enveloppe bitume plâtre

cave

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 9 SSOL ENV 16 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 016

badigeon bitumineux badigeon bitumineux sur mur

cave

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 9 SSOL BIT 17 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 017

REZ DE CHAUSSÉE

colle de carrelage au sol beige moucheté 5x5

vestiaire et salle de pause

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 3 RDC COLS 1 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 001

mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

salle de pause, stockage et atelier 1

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 3 RDC MAS 2 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 002

colle de carrelage mural blanc 15x15

salle de pause, stockage et atelier 1

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 3 RDC COLM 3 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 003

mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

bureau et local fenêtre

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 3 RDC MAS 4 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 004

colle de carrelage mural blanc 10x10

ateliers 1 et 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 3 RDC COLM 8 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 008

résine beige au sol

atelier 1

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 3 RDC RES 9 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 009

peinture murale texturée au mur

atelier 1 et stock

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 3 RDC PEINTM 10 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 010

calorifugeage plâtre et laine

ateliers 2 et 3

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 9 RDC CAL 11 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 011

mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

atelier 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 9 RDC MAS 12 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 012

colle de carrelage mural blanc 10x10

atelier 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 9 RDC COLM 13 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 013

peinture murale texturée au mur

atelier 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 9 RDC PEINTM 14 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 014

mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

latex - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 RDC MAS 116 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 001

tresse sur trappe convoyeur

latex - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 RDC TRESS 117 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 002

mastic de fenêtre métallique

latex - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 RDC MAS 118 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 003

mastic noire souple sur gaine inox

latex - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 RDC MAS 119 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 004

calorifugeage plâtre laine

latex - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 RDC CAL 120 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 005

mastic marron gaine galvanisée

latex - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 RDC MAS 121 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 006

mastic gris gaine galvanisée

intérieur latex - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 RDC MAS 122 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 007

résine grise au sol

local 1 - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 RDC RES 123 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 008

enduit mural

locaux 1 et 2 - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 RDC END 124 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 009

mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

local 2 - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 RDC MAS 125 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 010

peinture texturée sur cuve

local 3 - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 RDC PEINT 126 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 011

colle de carrelage au sol beige 5x5

bureau - zone 3

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 3 RDC COLS 297 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 035

colle de carrelage mural blanc 10x10

bureau - zone 3

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 3 RDC COLM 298 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 036

colle de plinthes beiges mouchetées 10x10

vestiaire - zone 3

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 3 RDC COLPLI 299 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 037

enduit mural de cuvelage

cuve

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 2 RDC END 137 - ref. laboratoire AR-18-RI-038489-01 001

1er ÉTAGE

mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

atelier 3

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 9 1 MAS 18 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 018

peinture murale texturée

atelier 3

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 9 1 PEINTM 19 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 019

mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

latex - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 1 MAS 127 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 012

intérieur porte coupe-feu

stock - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 1 PCF 128 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 013

colle de carrelage sur paillasse blanc 15x15

laboratoire - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 1 COLP 129 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 014

colle de carrelage mural blanc 15x15

vestiaire - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 1 COLM 130 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 015

colle de carrelage mural blanc 15x15

vestiaire - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 1 COLM 131 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 016

colle de carrelage au sol beige moucheté 10x10

vestiaire - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 1 COLS 132 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 017

colle de plinthes beiges mouchetées 10x10

vestiaire - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 1 COLPLI 133 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 018

colle de carrelage mural blanc 10x10

salle mélange - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 1 COLM 134 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 019

calorifugeage béton liège

salle mélange - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 1 CAL 135 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 020

calorifugeage plâtre laine

passerelle - zone 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 2 1 CAL 136 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 021

peinture goutelette murale

sanitaires - zone 9

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 9 1 PEINTM 293 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 031

2eme ÉTAGE

mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

zone 9

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 9 2 MAS 263 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 001

enveloppe paxalumin sur tuyau métallique

archive 1 - zone 9

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 9 2 ENV 264 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 002

calorifugeage plâtre mousse polyuréthane

bureau - zone 9

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 9 2 CAL 265 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 003

pare vapeur bitumineux sur isolant laineux derrière plafond staff

zone 9

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 9 2 PVB 266 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 004

COUVERTURE

paxalumin en remontée d'étanchéité

sur bac acier locaux en appentis

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 ZA TOIT PAXA 419 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 056

bitume en lé gris

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 ZA TOIT BIT 420 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 057

bitume en lé sous bitume (BIT 420)

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 ZA TOIT BIT 421 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 058

bitume rouge en lé

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 ZA TOIT BIT 422 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 059

bitume rouge en lé

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 ZA TOIT BIT 423 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 060

enduit plâtre sur mur béton

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 ZA TOIT END 424 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 061

mastic sur gaine galvanisée

sur bac acier locaux en appentis

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 ZA TOIT MAS 425 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 062

mastic sur verrière métallique (vitre/métal)

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 ZA TOIT MAS 430 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 067

mastic sur verrière métallique (vitre/métal)

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 ZA TOIT MAS 432 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 069

BÂT. 4a

REZ DE CHAUSSÉE

mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

stockage

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 4 RDC MAS 273 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 011

joint noir à l'intérieur de souffleur air chaud

stockage

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 4 RDC JOINT 274 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 012

bitume entre dalle béton

stockage

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 4 RDC BIT 275 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 013

BÂT. 5

SOUS SOL

terminaison de calorifugeage plâtre

chaufferie

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 5 SSOL CALT 255 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 139

isolant aluminium bitume laine autour de la chaudière

chaufferie

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 5 SSOL ISOL 257 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 141

tresse sur trappe de visite en façade

chaufferie

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 5 SSOL TRESS 258 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 142

REZ DE CHAUSSÉE

colle de carrelage mural blanc 15x15

bureau 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 5 RDC COLM 241 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 125

coffrage perdu de poteau

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 5 RDC COFF 242 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 126

calorifugeage plâtre bitume laine

entrée, escalier vers sous-sol

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 5 RDC CAL 243 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 127

colle de carrelage au sol beige moucheté 5x5

cuisine

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 5 RDC COLS 244 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 128

colle de carrelage mural blanc 15x15

cuisine

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 5 RDC COLM 245 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 129

mastic verrière métallique

cuisine

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 5 RDC MAS 247 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 131

mastic de fenêtre métallique

façade

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 5 RDC MAS 248 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 132

peinture murale décorative

dégagement

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 5 RDC PEINTM 249 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 133

mastic (chassis aluminium/maçonnerie)

dégagement

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 5 RDC MAS 250 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 134

colle de carrelage mural blanc 15x15

hall (au dessus du plan de travail)

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 5 RDC COLM 284 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 022

1er ÉTAGE

colle de carrelage mural blanc 15x15

cuisine (côté plan de travail)

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 5 1 COLM 278 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 016

colle de plinthes blanches marbrées rectangulaires

salle de bain

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 5 1 COLPLI 279 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 017

colle de carrelage mural blanc marbré rose rectangulaire

salle de bain

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 5 1 COLM 280 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 018

colle de carrelage mural blanc 15x15

salle de bain

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 5 1 COLM 281 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 019

colle de carrelage mural blanc marbré vert rectangulaire en partie basse

wc

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 5 1 COLM 282 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 020

peinture plâtreuse sous papier peint

ensemble logement

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 5 1 PLAT 283 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 021

revêtement de sol en lé vert sur table

bureaux 3, 4 et 6

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 5 1 LE 286 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 024

BÂT. 7

REZ DE CHAUSSÉE

mastic marron sur gaine galvanisée

laboratoire 1

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 7 RDC MAS 179 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 063

mastic gris sur gaine galvanisée

laboratoire 1

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 7 RDC MAS 180 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 064

mastic de fenêtre intérieur (verre/métal)

vestiaire et laboratoire 1

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 7 RDC MAS 181 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 065

mastic de fenêtre vers extérieur (verre/métal)

en périphérie

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 7 RDC MAS 182 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 066

colle de carrelage mural blanc 15x15

laboratoire 1 (au dessus des paillasses)

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 7 RDC COLM 183 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 067

colle de carrelage blanc 15x15 (colle grise foncé)

laboratoire 1

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 7 RDC COLP 184 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 068

colle de carrelage blanc 15x15

laboratoire 1

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 7 RDC COLP 185 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 069

colle de carrelage au sol beige moucheté 5x5

sanitaire

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 7 RDC COLS 186 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 070

colle de plinthes beiges mouchetées 10x10 associée à colle de carrelage au sol (COLS 186)

sanitaire

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 7 RDC COLPLI 187 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 071

colle de carrelage mural blanc 15x15

sanitaire

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 7 RDC COLM 188 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 072

enduit décoratif mural

entrée

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 7 RDC END 189 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 073

peinture au sol jaune décorative

entrée

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 7 RDC PEINTS 190 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 074

ragréage au sol

vestiaire

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 7 RDC RAG 191 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 075

résine verte au sol

laboratoire 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 7 RDC RES 192 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 076

mastic gris souple (porte/maçonnerie)

entrée et local

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 7 RDC MAS 193 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 078

1er ÉTAGE

dalles de sol orange marbrées 30x30

circulation

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 7 1 DS 171 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 055

dalles de sol beiges marbrées 30x30

bureaux 1 à 22

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 7 1 DS 172 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 056

ragréage sous dalles de sol (DS 171 et 172)

ensemble 1er étage

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 7 1 RAG 173 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 057

pare vapeur bitumineux sur isolant laineux derrière faux plafond

ensemble 1er étage

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 7 1 PVB 174 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 058

vermiculite sur bac acier

ensemble 1er étage

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 7 1 VERM 175 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 059

mastic entre élément d'assemblage chassis aluminium

en périphérie

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 7 1 MAS 176 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 060

dalles de sol beiges claires

local

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 7 1 DS 178 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 062

COUVERTURE

mastic de réparation sur dôme et tête de vis

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 ZB TOIT MAS 405 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 042

paxalumin en remontée d'étanchéité

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 ZB TOIT PAXA 406 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 043

BÂT. 8

REZ DE CHAUSSÉE

mastic de fenêtres (verres/métal)

en périphérie

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 8 RDC MAS 155 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 039

résine blanche au sol

sommier

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 8 RDC RES 157 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 041

faux plafond Panolaine et bitume

stock

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 8 RDC FP 158 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 042

mastic de fenêtres métalliques

sommier et matelas

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 8 RDC MAS 159 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 043

colle de carrelage mural blanc 15x15

sanitaire

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 8 RDC COLM 164 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 048

colle de carrelage au sol blanc 10x10

sanitaire

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 8 RDC COLS 165 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 049

colle de carrelage mural blanc 15x15

couture

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 8 RDC COLM 167 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 051

nez de marches noires

escalier vers 1er étage

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 8 RDC NEZ 168 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 052

1er ÉTAGE

ragréage sous revêtement de sol en lé PVC

vestiaire et circulation

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 8 RDC RAG 169 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 053

mastic de fenêtres métalliques

circulation

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 8 1 MAS 170 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 054

colle de carrelage au sol beige 5x5 à motifs

sanitaires

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 8 1 COLS 290 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 028

colle de plinthes beiges mouchetées 10x10

sanitaires

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 8 1 COLPLI 291 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 029

colle de carrelage mural blanc 15x15

sanitaires (au dessus du lavabo et dans la douche)

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 8 1 COLM 292 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 030

COUVERTURE

mastic blanc sur verrière (vitre/métal)

sheds

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 ZA TOIT MAS 427 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 064

paxalumin en lé dans chéneau

sheds

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 ZA TOIT PAXA 428 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 065

paxalumin en remontée d'étanchéité

bac acier

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 ZA TOIT PAXA 429 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 066

BÂT. 10

REZ DE CHAUSSÉE

résine verte au sol

ateliers 1 et 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 10 RDC RES 22 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 022

mastic de fenêtres métalliques (vitres/métal)

en périphérie du bâtiment

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 10 RDC MAS 23 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 023

ragréage au sol

vestiaire

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 10 RDC RAG 25 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 025

faux plafond aluminium, bitume et laine

atelier 2 et stock

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 10 RDC FP 26 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 026

dalles de sol beiges marbrées

bureau 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 10 RDC DS 28 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 028

COUVERTURE

mastic sur verrière métallique (vitre/métal)

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 ZA TOIT MAS 431 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 068

paxalumin en remontée d'étanchéité

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 ZA TOIT PAXA 433 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 070

paxalumin en remontée d'étanchéité

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 ZA TOIT PAXA 435 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 072

BÂT. 13

REZ DE CHAUSSÉE

mastic de fenêtres métalliques (vitres/métal)

atelier 1

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 13 RDC MAS 35 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 035

isolant laineux avec couche bitumineuse sur aluminium au plafond

atelier 1

prélévement trouvé sans amiante : DUN 13 RDC ISOL 36 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 036

plafond encastré à trous

sanitaire

prélévement trouvé sans amiante : DUN 13 RDC PLAF 38 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 038

mastic porte et fenêtre métallique (vitre/métal)

salle

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 13 RDC MAS 269 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 007

BÂT. 14

REZ DE CHAUSSÉE

mastic de fenêtres métalliques (vitres/métal)

façade du bâtiment

prélévement trouvé sans amiante : DUN 14 RDC MAS 29 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 029

colle de carrelage mural blanc 15x15

sanitaire

prélévement trouvé sans amiante : DUN 14 RDC COLM 31 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 031

colle de carrelage au sol blanc 15x15

sanitaire

prélévement trouvé sans amiante : DUN 14 RDC COLS 32 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 032

ragréage sous revêtement de sol en lé PVC

bureau

prélévement trouvé sans amiante : DUN 14 RDC RAG 33 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 033

calorifugeage plâtre et laine

stocks 3 à 5

prélévement trouvé sans amiante : DUN 14 RDC CAL 34 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 034

ragréage sous revêtement de sol en lé PVC

bureau 2

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 14 RDC RAG 272 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 010

BÂT. 16

REZ DE CHAUSSÉE

faux plafond aluminium bitume laine

hangar

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 16 FP 260 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 144

BÂT. 19

REZ DE CHAUSSÉE

mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

stockage

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 19 RDC MAS 233 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 117

colle de carrelage au sol beige 20x20

bureau, vestiaire et sanitaire

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 19 RDC COLS 234 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 118

colle de plinthes beiges rectangulaires

sanitaire et vestiaire

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 19 RDC COLPLI 235 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 119

colle de carrelage mural blanc 15x15

sanitaire

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 19 RDC COLM 236 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 120

mastic de fenêtre bois (vitre/bois)

sanitaire et vestiaire

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 19 RDC MAS 237 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 121

BÂT. 21

REZ DE CHAUSSÉE

bande calicot et colle

sanitaire

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 21 RDC KLI 216 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 100

souffleur souple sur conduit de cheminée

réserve

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 21 RDC SOUF 217 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 101

calorifugeage bitume laine

façade

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 21 RDC CAL 232 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 116

CHAUDIÈRES 1 & 2 (identiques)

ciment réfractaire entourage de la chaudière derrière enveloppe métallique

arrière

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 21 1 CIM 201 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 085

joint plat cartonné sur trappe ronde

arrière et face

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 21 1 JPC 202 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 086

tresse sur trappe rectangulaire

côté B

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 21 1 TRESS 203 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 087

mastic entre brûleur et conduit

face

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 21 1 MAS 205 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 089

tresse sur trappe en façade

face

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 21 1 TRESS 208 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 092

peinture sur enveloppe métallique

chaufferie (chaudière)

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 21 1 PEINT 209 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 093

1er ÉTAGE

dalles de sol orange

bureau 1

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 21 1 DS 194 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 077

mastic jaune sous pied de plancher technique

bureau 1

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 21 1 MAS 196 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 080

colle de carrelage mural blanc 15x15

bureau 1

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 21 1 COLM 197 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 081

mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

bureau 1

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 21 1 MAS 198 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 082

colle de carrelage au sol mosaïque bleue

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 21 1 COLS 199 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 083

colle de carrelage sur paillasse blanc 15x15

chaufferie

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 21 1 COLP 200 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 084

mastic de fenêtre métallique

déminéralisation

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 21 1 MAS 211 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 095

colle de plinthes grises mouchetées 10x10

vestiaire, sanitaire et bureau

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 21 1 COLPLI 229 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 113

colle de carrelage mural blanc 15x15

sanitaire et vestiaire

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 21 1 COLM 230 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 114

mastic de fenêtre bois (vitre/bois)

vestiaire, sanitaire et bureau

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 21 1 MAS 231 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 115

BÂT. 27A

REZ DE CHAUSSÉE

colle de plinthes bleues mouchetées 10x10

local

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 27 RDC COLPLI 277 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 015

COUVERTURE

paxalumin en remontée d'étanchéité

toit (autour de cuve)

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 ZA TOIT PAXA 415 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 052

BÂT. 27B

REZ DE CHAUSSÉE

mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

local

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 27B RDC MAS 262 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 146

BÂT. 30

REZ DE CHAUSSÉE

colle de carrelage au sol gris

sanitaire 1

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 30 RDC COLS 218 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 102

colle de carrelage mural blanc 15x15

sanitaire 1

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 30 RDC COLM 219 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 103

colle de carrelage mural blanc 15x15

cuisine

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 30 RDC COLM 220 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 104

dalles de sol grises sous parquet sur colle néoprène

cuisine et accueil

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 30 RDC DS 221 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 105

colle de carrelage au sol bleu 30x30

accueil

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 30 RDC COLS 222 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 106

colle de plinthes bleues rectangulaires

accueil

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 30 RDC COLPLI 223 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 107

colle de carrelage mural bleu 30x30

façade

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 30 RDC COLM 224 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 108

mastic souple gris (maçonnerie/chassis aluminium)

façade

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 30 RDC MAS 225 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 109

colle de carrelage au sol gris 30x30

sanitaire 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 30 RDC COLS 226 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 110

colle de carrelage mural gris 30x30

sanitaire 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 30 RDC COLM 227 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 111

ragréage sous revêtement de sol en lé PVC

salle

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 30 RDC RAG 228 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 112

BÂT. 50

REZ DE CHAUSSÉE

résine verte et rouge au sol

ateliers 1 et 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 50 RDC RES 56 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 056

mastic de fenêtres métalliques (vitres/métal)

bureau

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 50 RDC MAS 57 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 057

pare vapeur bitumineux sur isolant laineux derrière faux plafond

salle de pause

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 50 RDC PVB 58 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 058

colle de carrelage au sol marron 20x20

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 50 RDC COLS 59 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 059

colle de carrelage mural saumon 15x15

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 50 RDC COLM 60 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 060

peinture goutelette murale

entrée et sanitaire

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 50 RDC PEINTM 61 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 061

colle de carrelage mural blanc 15x15

sanitaire

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 50 RDC COLM 62 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 062

calorifugeage tissu bitume plâtre laine

atelier 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 50 RDC CAL 63 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 063

paxalumin de réparation sur tuyau

centrale d'air

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 50 1 PAXA 72 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 072

mastic sur gaine de ventilation

centrale d'air

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 50 1 MAS 73 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 073

calorifugeage aluminium bitume laine

local 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 50 1 CAL 74 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 074

mastic de fenêtres métalliques (vitre/métal)

local jardinier

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 50 1 MAS 75 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 075

mastic sur gaine galvanisée

extérieur à l'arrière

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 50 RDC MAS 76 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 076

colle de carrelage mural blanc 15x15

bureau

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 50 RDC COLM 295 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 033

ragréage sous revêtement de sol en lé PVC

bureau

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 50 RDC RAG 296 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 034

1er ÉTAGE

plaque bitumineuse sous cuve évier inox

salle de pause 2

prélévement trouvé sans amiante : DUN 50 1 BIT 64 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 064

dalles de sol noires marbrées

vestiaires hommes et femmes

prélévement trouvé sans amiante : DUN 50 1 DS 65 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 065

ragréage sous dalles de sol (DS 65)

vestiaires homme et femme

prélévement trouvé sans amiante : DUN 50 1 RAG 66 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 066

peinture goutelette murale

sanitaire

prélévement trouvé sans amiante : DUN 50 1 PEINTM 67 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 067

colle de carrelage au sol beige 5x5

sanitaire

prélévement trouvé sans amiante : DUN 50 1 COLS 68 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 068

COUVERTURE

mastic gris sur béton autour de boucle acier

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 ZC TOIT MAS 407 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 044

bitume en lé rouge

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 ZC TOIT BIT 408 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 045

bitume en lé gris de réparation

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 ZC TOIT BIT 409 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 046

paxalumin en remontée d'étanchéité

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 ZC TOIT PAXA 410 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 047

mastic de réparation

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 ZC TOIT MAS 411 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 048

BÂT. 56

REZ DE CHAUSSÉE

dalles de sol beiges marbrées

bureaux 2 et 3

prélévement trouvé sans amiante : DUN 56 RDC DS 107 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 107

colle de carrelage au sol mosaïque noire

circulation (seuil de porte)

prélévement trouvé sans amiante : DUN 56 RDC COLS 114 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 114

colle de carrelage mural blanc 15x15

sanitaire

prélévement trouvé sans amiante : DUN 56 RDC COLM 115 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 115

BÂT. 61

ESCALIERS

nez de marches noires

escaliers 1 et 2

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 61 ESC NEZ 148 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 032

REZ DE CHAUSSÉE

colle de plinthes grises et beiges mouchetées 10x10

ensemble vestiaire, sanitaire et dégagement

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 61 RDC COLPLI 138 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 022

colle de carrelage mural blanc 15x15 colle grise

vestiaire

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 61 RDC COLM 139 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 023

colle de carrelage au sol blanc 15x15

douche

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 61 RDC COLS 140 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 024

colle de carrelage mural blanc 15x15 colle blanche

douche

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 61 RDC COLM 141 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 025

mastic de fenêtres aluminium (maçonneries/aluminium)

en périphérie

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 61 RDC MAS 146 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 030

peinture goutelette murale

stockage

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 61 RDC PEINTM 147 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 031

dalles de sol beige 30x30 colle néoprène

bureau

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 61 RDC DS 150 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 034

REZ DE CHAUSSÉE & ÉTAGES

colle de carrelage mural jaune 10x10

sanitaires et vestiaires (rez-de-chaussée, 1er et 2e étages)

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 61 RDC COLM 143 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 027

peinture goutelette murale

ensemble vestiaire, sanitaire et dégagement

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 61 RDC PEINTM 144 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 028

1er ÉTAGE

flocage duveteux

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 61 1 FLOC 153 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 037

2eme ÉTAGE

mastic marron sur gaines galvanisées

sanitaire

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 61 2 MAS 154 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 038

COUVERTURE

bitume en lé en étanchéité de couverture

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 ZE TOIT BIT 401 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 038

paxalumin en remontée d'étanchéité

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 ZE TOIT PAXA 402 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 039

flocage duveteux sous passerelle

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 ZE TOIT FLOC 403 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 040

BÂT. 69

REZ DE CHAUSSÉE

mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

façade magasin

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 69 RDC MAS 20 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 020

colle de carrelage mural blanc 10x10

sanitaire

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 69 RDC COLM 21 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 021

porte coupe-feu étiquette de 2005 - sans amiante par nature

sans amiante par nature ou absence d'amiante avérée par documentation ou marquage

BÂT. 70

REZ DE CHAUSSÉE

colle de carrelage mural blanc 10x10

sanitaire

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 70 RDC COLM 46 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 046

mastic de fenêtres bois (vitres/bois)

en périphérie

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 70 RDC MAS 47 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 047

dalles de sol grises de réparation

sanitaire

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 70 RDC DS 48 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 048

COMBLES

pare vapeur bitumineux sur isolant laineux

comble

prélèvement trouvé sans amiante : DUN 70 COMB PVB 50 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 050

BÂT. 72

COUVERTURE

paxalumin en remontée d'étanchéité

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 ZC TOIT PAXA 412 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 049

BÂT. 73

REZ DE CHAUSSÉE

dalles de sol grises marbrées sur colle néoprène

circulation

prélévement trouvé sans amiante : DUN 73 RDC DS 52 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 052

ragréage sous revêtement de sol en lé PVC

bureau et archives

prélévement trouvé sans amiante : DUN 73 RDC RAG 53 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 053

COMBLES

pare vapeur bitumineux sur isolant laineux

comble

prélévement trouvé sans amiante : DUN 73 COMB PVB 54 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 054

vermiculite en isolant sur bac acier

comble

prélévement trouvé sans amiante : DUN 73 COMB ISOL 55 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 055

faux plafond type "Armstrong" attesté par le fabricant, sans amiante

sans amiante par nature ou absence d'amiante avérée par documentation ou marquage

COUVERTURE

paxalumin de réparation

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 ZD TOIT PAXA 434 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 071

BÂT. 75

REZ DE CHAUSSÉE

faux plafond cartonné décoratif

ensemble rez-de-chaussée

prélévement trouvé sans amiante : DUN 75 RDC FP 104 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 104

dalles de sol grises

salle

prélévement trouvé sans amiante : DUN 75 RDC DS 105 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 105

vermiculite en isolant sur bac acier

ensemble du bâtiment

prélévement trouvé sans amiante : DUN 75 RDC ISOL 106 - ref. laboratoire AR-18-EK-043420-01 106

BÂT. 76

REZ DE CHAUSSÉE

colle de plinthes grises mouchetées 10x10

sanitaire

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 76 RDC COLPLI 238 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 122

mastic gris souple (aluminium/bois)

hangar

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 76 RDC MAS 239 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 123

joints derrière mastic (MAS 239)

hangar

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 76 RDC JOINT 240 - ref. laboratoire AR-18-RI-038538-01 124

COUVERTURE

bitume en lé

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 ZC TOIT BIT 413 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 050

paxalumin en remontée d'étanchéité

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 ZC TOIT PAXA 414 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 051

BÂT. 77

REZ DE CHAUSSÉE

enduit sur mur de cuvelage

cuve

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 77 RDC END 276 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 014

COUVERTURE

bitume en lé sur laine de roche

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 ZA TOIT BIT 416 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 053

bitume en lé de réparation

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 ZA TOIT BIT 417 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 054

paxalumin en remontée d'étanchéité

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 ZA TOIT PAXA 418 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 055

BÂT. CENTRALE TÉLÉPHONIQUE

REZ DE CHAUSSÉE

mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

centrale téléphonique

prélévement trouvé sans amiante : DUN1 CT RDC MAS 270 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 008

colle de carrelage au sol marron 5x5

centrale téléphonique

prélèvement trouvé sans amiante : DUN1 CT RDC COLS 271 - ref. laboratoire AR-18-EK-050369-01 009

ENROBÉS EXTÉRIEUR

enrobé de parking
extérieur
prélèvement trouvé sans amiante : DUNENR EXT ENR 1 - ref. laboratoire AR-18-RI-041516-01 001

enrobé de parking
extérieur
prélèvement trouvé sans amiante : DUNENR EXT ENR 2 - ref. laboratoire AR-18-RI-041516-01 002

enrobé de trottoir
extérieur
prélèvement trouvé sans amiante : DUNENR EXT ENR 3 - ref. laboratoire AR-18-RI-041516-01 003

enrobé de circulation
extérieur
prélèvement trouvé sans amiante : DUNENR EXT ENR 4 - ref. laboratoire AR-18-RI-041516-01 004

enrobé de parking
extérieur
prélèvement trouvé sans amiante : DUNENR EXT ENR 5 - ref. laboratoire AR-18-RI-041516-01 005

enrobé de circulation
extérieur
prélèvement trouvé sans amiante : DUNENR EXT ENR 6 - ref. laboratoire AR-18-RI-041516-01 006

enrobé de circulation
extérieur
prélèvement trouvé sans amiante : DUNENR EXT ENR 7 - ref. laboratoire AR-18-RI-041516-01 007

enrobé de circulation
extérieur
prélèvement trouvé sans amiante : DUNENR EXT ENR 8 - ref. laboratoire AR-18-RI-041516-01 008

enrobé de circulation
extérieur
prélèvement trouvé sans amiante : DUNENR EXT ENR 9 - ref. laboratoire AR-18-RI-041516-01 009

enrobé de circulation
extérieur
prélèvement trouvé sans amiante : DUNENR EXT ENR 10 - ref. laboratoire AR-18-RI-041516-01 010

enrobé de circulation
extérieur
prélèvement trouvé sans amiante : DUNENR EXT ENR 11 - ref. laboratoire AR-18-RI-041516-01 011

enrobé de circulation
extérieur
prélèvement trouvé sans amiante : DUNENR EXT ENR 12 - ref. laboratoire AR-18-RI-041516-01 012

enrobé de circulation
extérieur
prélèvement trouvé sans amiante : DUNENR EXT ENR 13 - ref. laboratoire AR-18-RI-041516-01 013

enrobé de circulation
extérieur
prélèvement trouvé sans amiante : DUNENR EXT ENR 14 - ref. laboratoire AR-18-RI-041516-01 014

enrobé de circulation

extérieur

prélévement trouvé sans amiante : DUNENR EXT ENR 15 - ref. laboratoire AR-18-RI-041516-01 015

enrobé de circulation

extérieur

prélévement trouvé sans amiante : DUNENR EXT ENR 16 - ref. laboratoire AR-18-RI-041516-01 016

enrobé de circulation

extérieur

prélévement trouvé sans amiante : DUNENR EXT ENR 17 - ref. laboratoire AR-18-RI-041516-01 017

zone non diagnostiquée dans le cadre de la mission

Bât. 20 : poste transformateur 2, non vu - en fonction

Bât. 21 : chaudière 3, non sondée - en fonction

Bât. 61 : machinerie ascenseur, non vu -

Bâtiment 1 : porte coupe feu, non sondée - en fonction -

Bâtiment 56 : bureau 9, non vu : fermé -

Bâtiment incendié, accès interdit (securité du site Mr HAVARD) -

les obligations prévues aux articles R.1334-19 ne seront remplies qu'après l'investigation des éléments ci-dessus.

le cadre réglementaire du diagnostic ne concerne que les immeubles bâtis ou parties d'immeubles bâtis et les éléments "incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble" (arrêté du 26 juin 2013 art. 2) et exclue donc les terrains, réseaux, voiries, substructures qu'il reviendra aux entreprises intervenantes d'investiguer lors de la démolition.

3) CONDITIONS DE REALISATION

CONDITIONS GENERALES DE REALISATION

CADRE REGLEMENTAIRE : **Code de la santé publique article R.1334-14 à R. 1334-29 arrêté du 26 juin 2013**

NORMES:

- NF X 46- 020 non pertinente
- cadre contractuel convenu avec la Maîtrise d'ouvrage

PRECEDENTS RAPPORTS COMMUNIQUES

DATE DE DIAGNOSTIC **19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018**

PERSONNES PRESENTES

ZONE DIAGNOSTIQUEE :

Ensemble bâtiments

Investigation sur une seule chaudière 1 (chaudières 1 et 2 identique)

Bâtiments occupés : sondages limités en nombres et en surfaces

Le maitre d'ouvrage a souhaité faire des prélèvements sur les enrobés des espaces extérieurs (les remblais et graves ne sont pas concernés).

ANNEXES

FICHE(S) D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES ELEMENTS REPERES

BÂT. 1

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : MAS 77

ELEMENT REPERE	mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 1 ateliers 1 et 2
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 1 RDC MAS 77
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 077
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : RES 78

ELEMENT REPERE	résine verte au sol
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 1 atelier 2
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 1 RDC RES 78
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 078
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : RES 79

ELEMENT REPERE	résine rouge au sol
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 1 atelier 2
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 1 RDC RES 79
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 079
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : RES 80

ELEMENT REPERE
résine grise au sol

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 1
atelier 2

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 1 RDC RES 80

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 080

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE :

ELEMENT REPERE
porte coupe-feu étiquette de 2003 - sans amiante par nature

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 1
stock 4

DECISION DE L'OPERATEUR
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE :

ELEMENT REPERE
conduites de ventilation en amiante ciment section carrée (x3)

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 1
sanitaire (côté local cuve)

DECISION DE L'OPERATEUR
Présence d'amiante décelée



FICHE : COLPLI 90

ELEMENT REPERE
colle de plinthes beiges mouchetées 10x10

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 1
sanitaire

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 1 RDC COLPLI 90

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 090

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE :

ELEMENT REPERE: **conduite de ventilation en amiante ciment ronde allure vertical**

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 1
atelier 3

DECISION DE L'OPERATEUR: **Présence d'amiante décelée**



FICHE :

ELEMENT REPERE: **conduites de ventilation section carré en amiante ciment (x2) allure horizontale**

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 1
atelier 3 partie haute et basse du mur

DECISION DE L'OPERATEUR: **Présence d'amiante décelée**



FICHE : MAS 94

ELEMENT REPERE: mastic gaine galvanisée (ronde)

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 1
atelier 3

PRELEVEMENT
LABORATOIRE D'ANALYSE: référence DIAGTIM : DUN 1 RDC MAS 94
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 094

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse

Photo non disponible

FICHE : MAS 95

ELEMENT REPERE: mastic gaine galvanisée (carré)

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 1
atelier 3

PRELEVEMENT
LABORATOIRE D'ANALYSE: référence DIAGTIM : DUN 1 RDC MAS 95
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 095

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : CAL 96

ELEMENT REPERE
calorifugeage plâtre laine

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 1
atelier 3

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 1 RDC CAL 96

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 096

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : CALT 97

ELEMENT REPERE
terminaison de calorifugeage plâtre

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 1
mezzanine atelier 3

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 1 RDC CALT 97

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 097

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PAXA 102

ELEMENT REPERE
paxalumin de réparation sur tuyau PVC

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 1
circulation

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 1 RDC PAXA 102

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 102

RESULTAT
Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE :

ELEMENT REPERE
pieds de conduites en amiante ciment (x12)

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 1
circulation

DECISION DE L'OPERATEUR
Présence d'amiante décelée



FICHE :

ELEMENT REPERE

fusibles en place et en dépôt

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 1

poste transformateur





DECISION DE L'OPERATEUR

Présence d’amiante décelée

FICHE :

ELEMENT REPERE

souffleur d’arc

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 1

poste transformateur



DECISION DE L'OPERATEUR

Présence d’amiante décelée

FICHE :

ELEMENT REPERE

fourreau de passage de câbles en amiante ciment

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 1

poste tranformateur



DECISION DE L'OPERATEUR

Présence d’amiante décelée

BÂT. 1

REZ DE CHAUSSÉE & 1ER ÉTAGE

FICHE :

ELEMENT REPERE : **joints plats entre brides acier**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE & 1ER ÉTAGE , BÂT. 1
ateliers 1 et 2

DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**



FICHE : COLM 91

ELEMENT REPERE : **colle de carrelage mural blanc 10x10**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE & 1ER ÉTAGE , BÂT. 1
sanitaire (côté local cuve)

PRELEVEMENT
LABORATOIRE D'ANALYSE
référence DIAGTIM : DUN 1 RDC COLM 91
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 091

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE :

ELEMENT REPERE : **faux plafond en plaques d'amiante ciment**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE & 1ER ÉTAGE , BÂT. 1
atelier 3 (partiellement), vestiaire et local cuve

DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**



BÂT. 1

1er ÉTAGE

FICHE : JDIL 81

ELEMENT REPERE: joint de dilatation au sol entre dalles béton

ZONE CONCERNEE: 1er ÉTAGE , BÂT. 1
stock 1

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 1 1 JDIL 81

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 081

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : FP 82

ELEMENT REPERE: faux plafond aluminium bitume laine

ZONE CONCERNEE: 1er ÉTAGE , BÂT. 1
stock 1

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 1 1 FP 82

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 082

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 83

ELEMENT REPERE: mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

ZONE CONCERNEE: 1er ÉTAGE , BÂT. 1
1er étage

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 1 1 MAS 83

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 083

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PCF 84

ELEMENT REPERE: intérieur porte coupe-feu

ZONE CONCERNEE: 1er ÉTAGE , BÂT. 1
stocks 1 à 3

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 1 1 PCF 84

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 084

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse





FICHE :

ELEMENT REPERE : **conduite d'évacuation des eaux pluviales en amiante ciment**

ZONE CONCERNEE : 1er ÉTAGE , BÂT. 1
stock 2



DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**

FICHE : COLM 85

ELEMENT REPERE : colle de carrelage mural blanc 15x15

ZONE CONCERNEE : 1er ÉTAGE , BÂT. 1
vestiaire 1

PRELEVEMENT
LABORATOIRE D'ANALYSE
référence DIAGTIM : DUN 1 1 COLM 85
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 085

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 86

ELEMENT REPERE : colle de carrelage mural blanc 10x10

ZONE CONCERNEE : 1er ÉTAGE , BÂT. 1
vestiaire 1

PRELEVEMENT
LABORATOIRE D'ANALYSE
référence DIAGTIM : DUN 1 1 COLM 86
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 086

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE :

ELEMENT REPERE : **plaque en amiante ciment imitation formica sur banc et table**

ZONE CONCERNEE : 1er ÉTAGE , BÂT. 1
vestiaires 1 et 2





DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**

FICHE :

ELEMENT REPERE : **conduite d'évacuation des eaux pluviales en amiante ciment**

ZONE CONCERNEE : 1er ÉTAGE , BÂT. 1
sanitaire (côté stock)

DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**



FICHE : COLS 87

ELEMENT REPERE : colle de carrelage au sol blanc 10x10

ZONE CONCERNEE : 1er ÉTAGE , BÂT. 1
sanitaire (autour du bac de douche)

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 1 1 COLS 87

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 087

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 88

ELEMENT REPERE : colle de carrelage mural blanc 10x10

ZONE CONCERNEE : 1er ÉTAGE , BÂT. 1
sanitaire

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 1 1 COLM 88

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 088

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINTM 89

ELEMENT REPERE : peinture murale texturée

ZONE CONCERNEE : 1er ÉTAGE , BÂT. 1
sanitaire

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 1 1 PEINTM 89

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 089

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : RAG 92

ELEMENT REPERE: ragréage sous revêtement de sol en lé PVC

ZONE CONCERNEE: 1er ÉTAGE , BÂT. 1
vestiaire

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 1 1 RAG 92
LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 092

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : FP 93

ELEMENT REPERE: faux plafond type Armstrong

ZONE CONCERNEE: 1er ÉTAGE , BÂT. 1
vestiaire

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 1 1 FP 93
LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 093

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINTM 98

ELEMENT REPERE: peinture murale pailletée décorative

ZONE CONCERNEE: 1er ÉTAGE , BÂT. 1
vestiaire

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 1 1 PEINTM 98
LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 098

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 99

ELEMENT REPERE: **colle de carrelage mural blanc 15x15**

ZONE CONCERNEE: 1er ÉTAGE , BÂT. 1
vestiaire

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 1 1 COLM 99
LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 099

RESULTAT: **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : MAS 100

ELEMENT REPERE	mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)
ZONE CONCERNEE	1er ÉTAGE , BÂT. 1 vestiaire
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 1 1 MAS 100
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 100
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : CAL 101

ELEMENT REPERE	calorifugeage plâtre laine
ZONE CONCERNEE	1er ÉTAGE , BÂT. 1 vestiaire
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 1 1 CAL 101
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 101
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 1

COUVERTURE

FICHE :

ELEMENT REPERE : **couverture en panneaux profilés d'amiante ciment**

ZONE CONCERNEE : COUVERTURE , BÂT. 1





DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**

FICHE :

ELEMENT REPERE : **mitrons en amiante ciment (x3)**

ZONE CONCERNEE : COUVERTURE , BÂT. 1



DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**

FICHE :

ELEMENT REPERE : **trappes en amiante ciment (x8)**

ZONE CONCERNEE : COUVERTURE , BÂT. 1



DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**

FICHE : PAXA 404

ELEMENT REPERE : paxalumin en remontée d'étanchéité

ZONE CONCERNEE : COUVERTURE , BÂT. 1





PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 ZB TOIT PAXA 404

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 041

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse

FICHE :

ELEMENT REPERE	**conduite de ventilation en amiante ciment**
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 1 façade
DECISION DE L'OPERATEUR	**Présence d'amiante décelée**



BÂT. 2

SOUS SOL

FICHE : CAL 15

ELEMENT REPERE	calorifugeage plâtre
ZONE CONCERNEE	SOUS SOL , BÂT. 2 cave
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 9 SSOL CAL 15
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 015
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ENV 16

ELEMENT REPERE	enveloppe bitume plâtre
ZONE CONCERNEE	SOUS SOL , BÂT. 2 cave
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 9 SSOL ENV 16
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 016
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 17

ELEMENT REPERE	badigeon bitumineux badigeon bitumineux sur mur
ZONE CONCERNEE	SOUS SOL , BÂT. 2 cave
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 9 SSOL BIT 17
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 017
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 2

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : COLS 1

ELEMENT REPERE: colle de carrelage au sol beige moucheté 5x5

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
vestiaire et salle de pause

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 3 RDC COLS 1
LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 001

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 2

ELEMENT REPERE: mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
salle de pause, stockage et atelier 1

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 3 RDC MAS 2
LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 002

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 3

ELEMENT REPERE: colle de carrelage mural blanc 15x15

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
salle de pause, stockage et atelier 1

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 3 RDC COLM 3
LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 003

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 4

ELEMENT REPERE: mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
bureau et local fenêtre

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 3 RDC MAS 4
LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 004

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : RES 5

ELEMENT REPERE
résine verte au sol

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
stock

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 3 RDC RES 5

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 005

RESULTAT
Présence d'amiante décelée

trémolite



FICHE : RES 6

ELEMENT REPERE
résine rouge au sol

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
stock

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 3 RDC RES 6

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 006

RESULTAT
Présence d'amiante décelée

trémolite



FICHE :

ELEMENT REPERE
faux plafond en plaques d'amiante ciment

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
stock et atelier 1

DECISION DE L'OPERATEUR
Présence d'amiante décelée



FICHE : MAS 7

ELEMENT REPERE
mastic sur gaines galvanisées

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
atelier 1 et local feu

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 3 RDC MAS 7

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 007

RESULTAT
Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : COLM 8

ELEMENT REPERE
colle de carrelage mural blanc 10x10

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
ateliers 1 et 2

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 3 RDC COLM 8

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 008

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : RES 9

ELEMENT REPERE
résine beige au sol

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
atelier 1

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 3 RDC RES 9

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 009

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINTM 10

ELEMENT REPERE
peinture murale texturée au mur

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
atelier 1 et stock

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 3 RDC PEINTM 10

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 010

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : CAL 11

ELEMENT REPERE
calorifugeage plâtre et laine

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
ateliers 2 et 3

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 9 RDC CAL 11

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 011

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 12

ELEMENT REPERE : mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
atelier 2

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 9 RDC MAS 12

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 012

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 13

ELEMENT REPERE : colle de carrelage mural blanc 10x10

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
atelier 2

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 9 RDC COLM 13

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 013

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINTM 14

ELEMENT REPERE : peinture murale texturée au mur

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
atelier 2

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 9 RDC PEINTM 14

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 014

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE :

ELEMENT REPERE : **joint plat entre bride acier**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
ateliers 2 et 3

DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**



FICHE : MAS 116

ELEMENT REPERE
mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
latex - zone 2

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 2 RDC MAS 116

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 001

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : TRESS 117

ELEMENT REPERE
tresse sur trappe convoyeur

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
latex - zone 2

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 2 RDC TRESS 117

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 002

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 118

ELEMENT REPERE
mastic de fenêtre métallique

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
latex - zone 2

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 2 RDC MAS 118

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 003

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 119

ELEMENT REPERE
mastic noire souple sur gaine inox

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
latex - zone 2

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 2 RDC MAS 119

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 004

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : CAL 120

ELEMENT REPERE: calorifugeage plâtre laine

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
latex - zone 2

PRELEVEMENT: référence DIAGTIM : DUN1 2 RDC CAL 120

LABORATOIRE D'ANALYSE: réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 005

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE :

ELEMENT REPERE: **conduite de ventilation en amiante ciment**

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
sanitaire - zone 2

DECISION DE L'OPERATEUR: **Présence d'amiante décelée**



FICHE : MAS 121

ELEMENT REPERE: mastic marron gaine galvanisée

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
latex - zone 2

PRELEVEMENT: référence DIAGTIM : DUN1 2 RDC MAS 121

LABORATOIRE D'ANALYSE: réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 006

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 122

ELEMENT REPERE: mastic gris gaine galvanisée

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
intérieur latex - zone 2

PRELEVEMENT: référence DIAGTIM : DUN1 2 RDC MAS 122

LABORATOIRE D'ANALYSE: réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 007

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : RES 123

ELEMENT REPERE
résine grise au sol

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
local 1 - zone 2

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 2 RDC RES 123
LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 008

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : END 124

ELEMENT REPERE
enduit mural

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
locaux 1 et 2 - zone 2

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 2 RDC END 124
LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 009

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 125

ELEMENT REPERE
mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
local 2 - zone 2

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 2 RDC MAS 125
LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 010

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINT 126

ELEMENT REPERE
peinture texturée sur cuve

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
local 3 - zone 2

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 2 RDC PEINT 126
LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 011

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLS 297

ELEMENT REPERE
colle de carrelage au sol beige 5x5

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
bureau - zone 3

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 3 RDC COLS 297

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 035

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 298

ELEMENT REPERE
colle de carrelage mural blanc 10x10

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
bureau - zone 3

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 3 RDC COLM 298

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 036

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLPLI 299

ELEMENT REPERE
colle de plinthes beiges mouchetées 10x10

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
vestiaire - zone 3

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 3 RDC COLPLI 299

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 037

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : END 137

ELEMENT REPERE
enduit mural de cuvelage

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 2
cuve

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 2 RDC END 137

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038489-01 001

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 2

REZ DE CHAUSSÉE & 1ER ÉTAGE

FICHE :

ELEMENT REPERE	**joints plats entre brides acier**
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE & 1ER ÉTAGE , BÂT. 2 atelier 1
DECISION DE L'OPERATEUR	**Présence d'amiante décelée**



BÂT. 2

1er ÉTAGE

FICHE : MAS 18

ELEMENT REPERE	mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)
ZONE CONCERNEE	1er ÉTAGE , BÂT. 2 atelier 3
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 9 1 MAS 18
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 018
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINTM 19

ELEMENT REPERE	peinture murale texturée
ZONE CONCERNEE	1er ÉTAGE , BÂT. 2 atelier 3
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 9 1 PEINTM 19
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 019
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 127

ELEMENT REPERE	mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)
ZONE CONCERNEE	1er ÉTAGE , BÂT. 2 latex - zone 2
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 2 1 MAS 127
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 012
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PCF 128

ELEMENT REPERE	intérieur porte coupe-feu
ZONE CONCERNEE	1er ÉTAGE , BÂT. 2 stock - zone 2
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 2 1 PCF 128
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 013
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse





FICHE : COLP 129

ELEMENT REPERE
colle de carrelage sur paillasse blanc 15x15

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 2
laboratoire - zone 2

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 2 1 COLP 129

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 014

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 130

ELEMENT REPERE
colle de carrelage mural blanc 15x15

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 2
vestiaire - zone 2

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 2 1 COLM 130

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 015

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 131

ELEMENT REPERE
colle de carrelage mural blanc 15x15

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 2
vestiaire - zone 2

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 2 1 COLM 131

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 016

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLS 132

ELEMENT REPERE
colle de carrelage au sol beige moucheté 10x10

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 2
vestiaire - zone 2

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 2 1 COLS 132

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 017

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLPLI 133

ELEMENT REPERE
colle de plinthes beiges mouchetées 10x10

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 2
vestiaire - zone 2

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 2 1 COLPLI 133

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 018

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 134

ELEMENT REPERE
colle de carrelage mural blanc 10x10

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 2
salle mélange - zone 2

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 2 1 COLM 134

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 019

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : CAL 135

ELEMENT REPERE
calorifugeage béton liège

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 2
salle mélange - zone 2

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 2 1 CAL 135

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 020

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse





FICHE : CAL 136

ELEMENT REPERE
calorifugeage plâtre laine

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 2
passerelle - zone 2

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 2 1 CAL 136

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 021

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINTM 293

ELEMENT REPERE	peinture goutelette murale
ZONE CONCERNEE	1er ÉTAGE , BÂT. 2 sanitaires - zone 9
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 9 1 PEINTM 293
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 031
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 2

2eme ÉTAGE

FICHE : MAS 263

ELEMENT REPERE : mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

ZONE CONCERNEE : 2eme ÉTAGE , BÂT. 2
zone 9

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 9 2 MAS 263

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 001

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ENV 264

ELEMENT REPERE : enveloppe paxalumin sur tuyau métallique

ZONE CONCERNEE : 2eme ÉTAGE , BÂT. 2
archive 1 - zone 9

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 9 2 ENV 264

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 002

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : CAL 265

ELEMENT REPERE : calorifugeage plâtre mousse polyuréthane

ZONE CONCERNEE : 2eme ÉTAGE , BÂT. 2
bureau - zone 9

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 9 2 CAL 265

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 003

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PVB 266

ELEMENT REPERE : pare vapeur bitumineux sur isolant laineux derrière plafond staff

ZONE CONCERNEE : 2eme ÉTAGE , BÂT. 2
zone 9

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 9 2 PVB 266

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 004

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 2

COUVERTURE

FICHE : PAXA 419

ELEMENT REPERE	paxalumin en remontée d'étanchéité
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 2 sur bac acier locaux en appentis
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 ZA TOIT PAXA 419
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 056
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 420

ELEMENT REPERE	bitume en lé gris
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 2
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 ZA TOIT BIT 420
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 057
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 421

ELEMENT REPERE	bitume en lé sous bitume (BIT 420)
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 2
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 ZA TOIT BIT 421
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 058
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 422

ELEMENT REPERE	bitume rouge en lé
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 2
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 ZA TOIT BIT 422
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 059
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 423

ELEMENT REPERE bitume rouge en lé

ZONE CONCERNEE COUVERTURE , BÂT. 2

PRELEVEMENT référence DIAGTIM : DUN1 ZA TOIT BIT 423
LABORATOIRE D'ANALYSE réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 060

RESULTAT Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : END 424

ELEMENT REPERE enduit plâtre sur mur béton

ZONE CONCERNEE COUVERTURE , BÂT. 2

PRELEVEMENT référence DIAGTIM : DUN1 ZA TOIT END 424
LABORATOIRE D'ANALYSE réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 061

RESULTAT Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 425

ELEMENT REPERE mastic sur gaine galvanisée

ZONE CONCERNEE COUVERTURE , BÂT. 2
sur bac acier locaux en appentis

PRELEVEMENT référence DIAGTIM : DUN1 ZA TOIT MAS 425
LABORATOIRE D'ANALYSE réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 062

RESULTAT Trouvée sans amiante à l'analyse





FICHE : MAS 430

ELEMENT REPERE mastic sur verrière métallique (vitre/métal)

ZONE CONCERNEE COUVERTURE , BÂT. 2

PRELEVEMENT référence DIAGTIM : DUN1 ZA TOIT MAS 430
LABORATOIRE D'ANALYSE réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 067

RESULTAT Trouvée sans amiante à l'analyse

Photo non disponible

FICHE : MAS 432

ELEMENT REPERE: mastic sur verrière métallique (vitre/métal)

ZONE CONCERNEE: COUVERTURE , BÂT. 2



PRELEVEMENT
LABORATOIRE D'ANALYSE: référence DIAGTIM : DUN1 ZA TOIT MAS 432
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 069

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse

FICHE :

ELEMENT REPERE: **couverture en panneaux profilés d'amiante ciment**

ZONE CONCERNEE: COUVERTURE , BÂT. 2
parties centrales et latérales





DECISION DE L'OPERATEUR: **Présence d'amiante décelée**

FICHE :

ELEMENT REPERE: **bardage en panneaux profilés d'amiante ciment**

ZONE CONCERNEE: COUVERTURE , BÂT. 2

Photo non disponible

DECISION DE L'OPERATEUR: **Présence d'amiante décelée**

BÂT. 4a

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : MAS 273

ELEMENT REPERE : mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 4a
stockage

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 4 RDC MAS 273

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 011

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE :

ELEMENT REPERE : **faux plafond en plaques d'amiante ciment**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 4a
stockage; ensemble du rez de chaussée

DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**



FICHE :

ELEMENT REPERE : **joints plats entre brides acier**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 4a
stockage

DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**



FICHE : JOINT 274

ELEMENT REPERE : joint noir à l'intérieur de souffleur air chaud

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 4a
stockage

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 4 RDC JOINT 274

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 012

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse





FICHE : BIT 275

ELEMENT REPERE	bitume entre dalle béton
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 4a stockage
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 4 RDC BIT 275
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 013
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 4a

COUVERTURE

FICHE :

ELEMENT REPERE

couverture en panneaux profilés d'amiante ciment et trappes de ventilation

ZONE CONCERNEE

COUVERTURE , BÂT. 4a

ensemble de la toiture





DECISION DE L'OPERATEUR

Présence d'amiante décelée

BÂT. 5

SOUS SOL

FICHE :

ELEMENT REPERE : **conduite en amiante ciment**

ZONE CONCERNEE : SOUS SOL , BÂT. 5
cave 1

DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**



FICHE : CALT 255

ELEMENT REPERE : terminaison de calorifugeage plâtre

ZONE CONCERNEE : SOUS SOL , BÂT. 5
chaufferie

PRELEVEMENT
LABORATOIRE D'ANALYSE
référence DIAGTIM : DUN1 5 SSOL CALT 255
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 139

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE :

ELEMENT REPERE : **joints plats entre brides acier**

ZONE CONCERNEE : SOUS SOL , BÂT. 5
chaufferie

DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**



FICHE : JPC 256

ELEMENT REPERE : **joint plat cartonné (brûleur/corps de chauffe)**

ZONE CONCERNEE : SOUS SOL , BÂT. 5
chaufferie

PRELEVEMENT
LABORATOIRE D'ANALYSE
référence DIAGTIM : DUN1 5 SSOL JPC 256
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 140

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile





FICHE : ISOL 257





ELEMENT REPERE	isolant aluminium bitume laine autour de la chaudière
ZONE CONCERNEE	SOUS SOL , BÂT. 5 chaufferie
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 5 SSOL ISOL 257
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 141
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse

FICHE : TRESS 258





ELEMENT REPERE	tresse sur trappe de visite en façade
ZONE CONCERNEE	SOUS SOL , BÂT. 5 chaufferie
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 5 SSOL TRESS 258
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 142
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse

BÂT. 5

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : COLM 241

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc 15x15
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 5 bureau 2
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 5 RDC COLM 241
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 125
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COFF 242

ELEMENT REPERE	coffrage perdu de poteau
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 5
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 5 RDC COFF 242
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 126
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : CAL 243

ELEMENT REPERE	calorifugeage plâtre bitume laine
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 5 entrée, escalier vers sous-sol
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 5 RDC CAL 243
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 127
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLS 244

ELEMENT REPERE	colle de carrelage au sol beige moucheté 5x5
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 5 cuisine
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 5 RDC COLS 244
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 128
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 245

ELEMENT REPERE : colle de carrelage mural blanc 15x15

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 5
cuisine

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 5 RDC COLM 245

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 129

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 246

ELEMENT REPERE : **badigeon bitumineux sur évier inox**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 5
cuisine

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 5 RDC BIT 246

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 130

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : MAS 247

ELEMENT REPERE : mastic verrière métallique

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 5
cuisine

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 5 RDC MAS 247

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 131

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 248

ELEMENT REPERE : mastic de fenêtre métallique

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 5
façade

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 5 RDC MAS 248

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 132

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE :

ELEMENT REPERE : **ancienne conduite d'évacuation des gaz brûlées en amiante ciment**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 5
cuisine



DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**

FICHE : PEINTM 249

ELEMENT REPERE : peinture murale décorative

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 5
dégagement

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 5 RDC PEINTM 249
LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 133

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 250

ELEMENT REPERE : mastic (chassis aluminium/maçonnerie)

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 5
dégagement

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 5 RDC MAS 250
LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 134

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse





FICHE : COLM 251

ELEMENT REPERE : **colle de carrelage mural blanc 10x10**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 5
salle 3

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 5 RDC COLM 251
LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 135

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : DS 252

ELEMENT REPERE
dalles de sol noires marbrées en damier

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 5
salles 3 et 4

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 5 RDC DS 252

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 136

RESULTAT
Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : DS 253

ELEMENT REPERE
dalles de sol grises marbrées en damier

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 5
salles 3 et 4

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 5 RDC DS 253

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 137

RESULTAT
Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : COL 254

ELEMENT REPERE
colle noire sous dalles de sol (DS 252 et 253)

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 5
salles 3 et 4

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 5 RDC COL 254

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 138

RESULTAT
Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : COLM 284

ELEMENT REPERE
colle de carrelage mural blanc 15x15

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 5
hall (au dessus du plan de travail)

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 5 RDC COLM 284

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 022

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : LE 285

ELEMENT REPERE
revêtement de sol en lé cartonné imitation plancher bois

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 5
salle 5

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 5 RDC LE 285

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 023

RESULTAT
Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE :

ELEMENT REPERE
conduites de ventilation en amiante ciment section carrées

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 5
façade avant

DECISION DE L'OPERATEUR
Présence d'amiante décelée



FICHE :

ELEMENT REPERE
conduites en amiante ciment section rondes en bas de souches cheminées

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 5
façade avant

DECISION DE L'OPERATEUR
Présence d'amiante décelée



BÂT. 5

1er ÉTAGE

FICHE : COLPLI 259

ELEMENT REPERE
colle de plinthes beiges mouchetées 10x10

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 5
sanitaire

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 5 1 COLPLI 259
LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 143

RESULTAT
Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE :

ELEMENT REPERE
conduite d'évacuation en amiante ciment (x2)

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 5
sanitaire

DECISION DE L'OPERATEUR
Présence d'amiante décelée



FICHE :

ELEMENT REPERE
conduites de ventilation en amiante ciment (x4)

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 5
sanitaire

DECISION DE L'OPERATEUR
Présence d'amiante décelée



FICHE : COLM 278

ELEMENT REPERE
colle de carrelage mural blanc 15x15

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 5
cuisine (côté plan de travail)

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 5 1 COLM 278
LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 016

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLPLI 279

ELEMENT REPERE
colle de plinthes blanches marbrées rectangulaires

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 5
salle de bain

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 5 1 COLPLI 279

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 017

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 280

ELEMENT REPERE
colle de carrelage mural blanc marbré rose rectangulaire

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 5
salle de bain

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 5 1 COLM 280

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 018

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 281

ELEMENT REPERE
colle de carrelage mural blanc 15x15

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 5
salle de bain

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 5 1 COLM 281

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 019

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 282

ELEMENT REPERE
colle de carrelage mural blanc marbré vert rectangulaire en partie basse

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 5
wc

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 5 1 COLM 282

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 020

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PLAT 283

ELEMENT REPERE
peinture plâtreuse sous papier peint

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 5
ensemble logement

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 5 1 PLAT 283

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 021

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : LE 286

ELEMENT REPERE
revêtement de sol en lé vert sur table

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 5
bureaux 3, 4 et 6

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 5 1 LE 286

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 024

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : LE 287

ELEMENT REPERE
revêtement de sol en lé imitation plancher bois cartonné


ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 5
bureaux 3 et 4

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 5 1 LE 287

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 025

RESULTAT
Présence d'amiante décelée

chrysotile

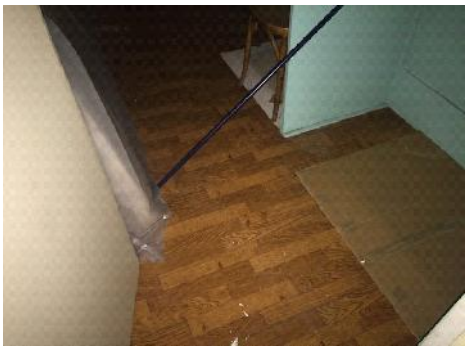

BÂT. 7

FAÇADE

FICHE :

ELEMENT REPERE

bandeau décoratif en plaques d' amiante ciment

ZONE CONCERNEE

FAÇADE , BÂT. 7
façade extérieur



DECISION DE L'OPERATEUR

Présence d'amiante décelée

BÂT. 7

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : MAS 179

ELEMENT REPERE : mastic marron sur gaine galvanisée

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 7
laboratoire 1

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 7 RDC MAS 179

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 063

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 180

ELEMENT REPERE : mastic gris sur gaine galvanisée

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 7
laboratoire 1

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 7 RDC MAS 180

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 064

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 181

ELEMENT REPERE : mastic de fenêtre intérieur (verre/métal)

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 7
vestiaire et laboratoire 1

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 7 RDC MAS 181

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 065

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 182

ELEMENT REPERE : mastic de fenêtre vers extérieur (verre/métal)

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 7
en périphérie

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 7 RDC MAS 182

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 066

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 183

ELEMENT REPERE
colle de carrelage mural blanc 15x15

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 7
laboratoire 1 (au dessus des paillasses)

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 7 RDC COLM 183

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 067

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLP 184

ELEMENT REPERE
colle de carrelage blanc 15x15 (colle grise foncé)

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 7
laboratoire 1

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 7 RDC COLP 184

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 068

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLP 185

ELEMENT REPERE
colle de carrelage blanc 15x15

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 7
laboratoire 1

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 7 RDC COLP 185

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 069

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLS 186

ELEMENT REPERE
colle de carrelage au sol beige moucheté 5x5

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 7
sanitaire

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 7 RDC COLS 186

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 070

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLPLI 187

ELEMENT REPERE
colle de plinthes beiges mouchetées 10x10 associée à colle de carrelage au sol (COLS 186)

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 7
sanitaire

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 7 RDC COLPLI 187

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 071

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 188

ELEMENT REPERE
colle de carrelage mural blanc 15x15

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 7
sanitaire

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 7 RDC COLM 188

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 072

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : END 189

ELEMENT REPERE
enduit décoratif mural

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 7
entrée

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 7 RDC END 189

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 073

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINTS 190

ELEMENT REPERE
peinture au sol jaune décorative

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 7
entrée

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 7 RDC PEINTS 190

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 074

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : RAG 191

ELEMENT REPERE	ragréage au sol
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 7 vestiaire
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 7 RDC RAG 191
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 075
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : RES 192

ELEMENT REPERE	résine verte au sol
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 7 laboratoire 2
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 7 RDC RES 192
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 076
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 193

ELEMENT REPERE	mastic gris souple (porte/maçonnerie)
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 7 entrée et local
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 7 RDC MAS 193
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 078
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 7

1er ÉTAGE

FICHE : DS 171

ELEMENT REPERE: dalles de sol orange marbrées 30x30

ZONE CONCERNEE: 1er ÉTAGE , BÂT. 7
circulation

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 7 1 DS 171

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 055

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : DS 172

ELEMENT REPERE: dalles de sol beiges marbrées 30x30

ZONE CONCERNEE: 1er ÉTAGE , BÂT. 7
bureaux 1 à 22

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 7 1 DS 172

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 056

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : RAG 173

ELEMENT REPERE: ragréage sous dalles de sol (DS 171 et 172)

ZONE CONCERNEE: 1er ÉTAGE , BÂT. 7
ensemble 1er étage

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 7 1 RAG 173

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 057

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PVB 174

ELEMENT REPERE: pare vapeur bitumineux sur isolant laineux derrière faux plafond

ZONE CONCERNEE: 1er ÉTAGE , BÂT. 7
ensemble 1er étage

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 7 1 PVB 174

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 058

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : VERM 175

ELEMENT REPERE
vermiculite sur bac acier

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 7
ensemble 1er étage

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 7 1 VERM 175

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 059

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 176

ELEMENT REPERE
mastic entre élément d'assemblage chassis aluminium


ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 7
en périphérie

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 7 1 MAS 176

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 060

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



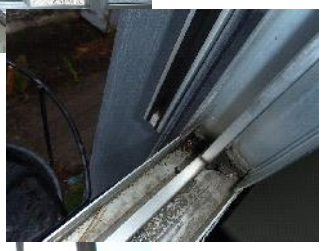

FICHE : MAS 177

ELEMENT REPERE
mastic entre chassis aluminium et encadrement

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 7
en périphérie

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 7 1 MAS 177

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 061

RESULTAT
Présence d'amiante décelée

chrysotile





FICHE : DS 178

ELEMENT REPERE
dalles de sol beiges claires

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 7
local

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 7 1 DS 178

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 062

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 7

COUVERTURE

FICHE : MAS 405

ELEMENT REPERE	mastic de réparation sur dôme et tête de vis
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 7
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 ZB TOIT MAS 405
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 042
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PAXA 406

ELEMENT REPERE	paxalumin en remontée d'étanchéité
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 7
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 ZB TOIT PAXA 406
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 043
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 8

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : MAS 155

ELEMENT REPERE : mastic de fenêtres (verres/métal)

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 8
en périphérie

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 8 RDC MAS 155

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 039

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : FP 156

ELEMENT REPERE : **faux plafond Panocell et dépôt de plaques**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 8
sommier

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 8 RDC FP 156

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 040

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile





FICHE : RES 157

ELEMENT REPERE : résine blanche au sol

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 8
sommier

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 8 RDC RES 157

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 041

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : FP 158

ELEMENT REPERE : faux plafond Panolaine et bitume

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 8
stock

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 8 RDC FP 158

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 042

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 159

ELEMENT REPERE
mastic de fenêtres métalliques

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 8
sommier et matelas

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 8 RDC MAS 159

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 043

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : DS 160

ELEMENT REPERE
dalles de sol beige 20x20

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 8
matelas

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 8 RDC DS 160

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 044

RESULTAT
Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : DS 161

ELEMENT REPERE
dalles de sol marron 20x20

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 8
matelas

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 8 RDC DS 161

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 045

RESULTAT
Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : DS 162

ELEMENT REPERE
dalles de sol marron 30x30

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 8
matelas

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 8 RDC DS 162

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 046

RESULTAT
Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : COL 163

ELEMENT REPERE
colle noire sous dalles de sol (DS 160, 161 et 162)

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 8
matelas

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 8 RDC COL 163

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 047

RESULTAT
Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE :

ELEMENT REPERE
faux plafond en plaques d'amiante ciment sur " Heraklith"

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 8
matelas

DECISION DE L'OPERATEUR
Présence d'amiante décelée



FICHE : COLM 164

ELEMENT REPERE
colle de carrelage mural blanc 15x15

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 8
sanitaire

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 8 RDC COLM 164

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 048

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLS 165

ELEMENT REPERE
colle de carrelage au sol blanc 10x10

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 8
sanitaire

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 8 RDC COLS 165

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 049

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 166

ELEMENT REPERE

mastic de réparation de fissure au sol

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 8

matelas

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : DUN1 8 RDC MAS 166

LABORATOIRE D'ANALYSE

réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 050

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE :

ELEMENT REPERE

conduite de ventilation de fosse en amiante ciment

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 8

sanitaire





DECISION DE L'OPERATEUR

Présence d'amiante décelée

FICHE : COLM 167

ELEMENT REPERE

colle de carrelage mural blanc 15x15

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 8

couture

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : DUN1 8 RDC COLM 167

LABORATOIRE D'ANALYSE

réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 051

RESULTAT

Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : NEZ 168

ELEMENT REPERE

nez de marches noires

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 8

escalier vers 1er étage

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : DUN1 8 RDC NEZ 168

LABORATOIRE D'ANALYSE

réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 052

RESULTAT

Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE :

ELEMENT REPERE

dépôt de fusibles

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 8

poste transformateur



DECISION DE L'OPERATEUR

Présence d'amiante décelée

FICHE : DS 288

ELEMENT REPERE

dalles de sol grises marbrées noires sur carrelage (scellement traditionnel barbotine)

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 8

dégagement



PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : DUN1 8 RDC DS 288

LABORATOIRE D'ANALYSE

réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 026

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile

FICHE : DS 289

ELEMENT REPERE

dalles de sol noires marbrées grises sur carrelage (scellement traditionnel barbotine)

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 8

dégagement



PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : DUN1 8 RDC DS 289

LABORATOIRE D'ANALYSE

réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 027

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile

BÂT. 8

1er ÉTAGE

FICHE : RAG 169

ELEMENT REPERE: ragréage sous revêtement de sol en lé PVC

ZONE CONCERNEE: 1er ÉTAGE , BÂT. 8
vestiaire et circulation

PRELEVEMENT
LABORATOIRE D'ANALYSE
RESULTAT
référence DIAGTIM : DUN1 8 RDC RAG 169
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 053

Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 170

ELEMENT REPERE: mastic de fenêtres métalliques

ZONE CONCERNEE: 1er ÉTAGE , BÂT. 8
circulation

PRELEVEMENT
LABORATOIRE D'ANALYSE
RESULTAT
référence DIAGTIM : DUN1 8 1 MAS 170
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 054

Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE :

ELEMENT REPERE: **plaques en amiante ciment imitation formica sur table**

ZONE CONCERNEE: 1er ÉTAGE , BÂT. 8
vestiaire

DECISION DE L'OPERATEUR: **Présence d'amiante décelée**



FICHE : COLS 290

ELEMENT REPERE: colle de carrelage au sol beige 5x5 à motifs

ZONE CONCERNEE: 1er ÉTAGE , BÂT. 8
sanitaires

PRELEVEMENT
LABORATOIRE D'ANALYSE
RESULTAT
référence DIAGTIM : DUN1 8 1 COLS 290
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 028

Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLPLI 291

ELEMENT REPERE	colle de plinthes beiges mouchetées 10x10
ZONE CONCERNEE	1er ÉTAGE , BÂT. 8 sanitaires
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 8 1 COLPLI 291
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 029
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 292

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc 15x15
ZONE CONCERNEE	1er ÉTAGE , BÂT. 8 sanitaires (au dessus du lavabo et dans la douche)
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 8 1 COLM 292
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 030
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 8

COUVERTURE

FICHE :

ELEMENT REPERE : **conduite de ventilation en amiante ciment**

ZONE CONCERNEE : COUVERTURE , BÂT. 8
sur couverture tuiles

DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**



FICHE : MAS 426

ELEMENT REPERE : **mastic noir sur verrière (vitre/métal)**

ZONE CONCERNEE : COUVERTURE , BÂT. 8
1er sched côté Bât 2

PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE :
référence DIAGTIM : DUN1 ZA TOIT MAS 426
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 063

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile





FICHE : MAS 427

ELEMENT REPERE : mastic blanc sur verrière (vitre/métal)

ZONE CONCERNEE : COUVERTURE , BÂT. 8
sheds

PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE :
référence DIAGTIM : DUN1 ZA TOIT MAS 427
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 064

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PAXA 428

ELEMENT REPERE : paxalumin en lé dans chéneau

ZONE CONCERNEE : COUVERTURE , BÂT. 8
sheds

PRELEVEMENT LABORATOIRE D'ANALYSE :
référence DIAGTIM : DUN1 ZA TOIT PAXA 428
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 065

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PAXA 429

ELEMENT REPERE	paxalumin en remontée d'étanchéité
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 8 bac acier
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 ZA TOIT PAXA 429
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 066
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 10

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : RES 22

ELEMENT REPERE : résine verte au sol

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 10
ateliers 1 et 2

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 10 RDC RES 22

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 022

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 23

ELEMENT REPERE : mastic de fenêtres métalliques (vitres/métal)

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 10
en périphérie du bâtiment

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 10 RDC MAS 23

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 023

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 24

ELEMENT REPERE : **colle de carrelage mural blanc 10x10**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 10
sanitaire, douche et bureau 3 (coin lavabo)

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 10 RDC COLM 24

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 024

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : RAG 25

ELEMENT REPERE : ragréage au sol

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 10
vestiaire

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 10 RDC RAG 25

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 025

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : FP 26

ELEMENT REPERE: faux plafond aluminium, bitume et laine

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 10
atelier 2 et stock

PRELEVEMENT
LABORATOIRE D'ANALYSE: référence DIAGTIM : DUN 10 RDC FP 26
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 026

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLPLI 27

ELEMENT REPERE: **colle de plinthes beiges mouchetées 10x10**

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 10
sanitaire

PRELEVEMENT
LABORATOIRE D'ANALYSE: référence DIAGTIM : DUN 10 RDC COLPLI 27
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 027

RESULTAT: **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : DS 28

ELEMENT REPERE: dalles de sol beiges marbrées

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 10
bureau 2

PRELEVEMENT
LABORATOIRE D'ANALYSE: référence DIAGTIM : DUN 10 RDC DS 28
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 028

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE :

ELEMENT REPERE: **conduite d'évacuation des eaux usées en amiante ciment**

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 10
extérieur côté sanitaire

DECISION DE L'OPERATEUR: **Présence d'amiante décelée**



BÂT. 10

COUVERTURE

FICHE :

ELEMENT REPERE : **couverture en panneaux profilés d'amiante ciment**

ZONE CONCERNEE : COUVERTURE , BÂT. 10
a dessus des sanitaires




DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**

FICHE : MAS 431

ELEMENT REPERE : mastic sur verrière métallique (vitre/métal)

ZONE CONCERNEE : COUVERTURE , BÂT. 10



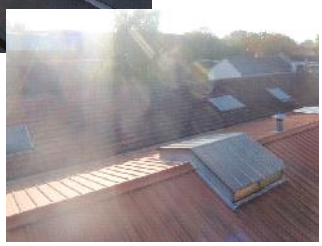

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 ZA TOIT MAS 431

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 068

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse

FICHE : PAXA 433

ELEMENT REPERE : paxalumin en remontée d'étanchéité

ZONE CONCERNEE : COUVERTURE , BÂT. 10



PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 ZA TOIT PAXA 433

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 070

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse

FICHE : PAXA 435

ELEMENT REPERE : paxalumin en remontée d'étanchéité

ZONE CONCERNEE : COUVERTURE , BÂT. 10



PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 ZA TOIT PAXA 435

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 072

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse

BÂT. 13

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : MAS 35

ELEMENT REPERE : mastic de fenêtres métalliques (vitres/métal)

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 13
atelier 1

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 13 RDC MAS 35

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 035

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ISOL 36

ELEMENT REPERE : isolant laineux avec couche bitumineuse sur aluminium au plafond

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 13
atelier 1

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 13 RDC ISOL 36

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 036

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINTM 37

ELEMENT REPERE : **peinture goutelette murale**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 13
sanitaire (tous les murs)

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 13 RDC PEINTM 37

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 037

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : PLAF 38

ELEMENT REPERE : plafond encastré à trous

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 13
sanitaire

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 13 RDC PLAF 38

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 038

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : CAL 39

ELEMENT REPERE : **calorifugeage plâtre et laine**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 13
circulation

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 13 RDC CAL 39

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 039

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : COLPLI 40

ELEMENT REPERE : **colle de plinthes bleues et noires 10x10**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 13
sanitaire

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 13 RDC COLPLI 40

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 040

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : COLM 41

ELEMENT REPERE : **colle de carrelage mural blanc 10x10**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 13
sanitaire

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 13 RDC COLM 41

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 041

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : PEINTM 42

ELEMENT REPERE : **peinture goutelette murale**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 13
atelier 1

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 13 RDC PEINTM 42

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 042

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE :

ELEMENT REPERE

joints plats entre brides acier

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 13

circulation, sous station, dégagement, salle et vestiaire





DECISION DE L'OPERATEUR

Présence d'amiante décelée

FICHE : DS 267

ELEMENT REPERE

dalles de sol beiges marbrées

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 13

bureau, salle et vestiaire



PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : DUN1 13 RDC DS 267

LABORATOIRE D'ANALYSE

réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 005

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile

FICHE : COL 268

ELEMENT REPERE

colle noire sous dalles de sol (DS 267)

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 13

bureau, salle et vestiaire



PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : DUN1 13 RDC COL 268

LABORATOIRE D'ANALYSE

réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 006

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile

FICHE : MAS 269

ELEMENT REPERE

mastic porte et fenêtre métallique (vitre/métal)

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 13

salle



PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : DUN1 13 RDC MAS 269

LABORATOIRE D'ANALYSE

réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 007

RESULTAT

Trouvée sans amiante à l'analyse

allée des Maronniers

78200 MANTES LA JOLIE

commanditaire : EPF Ile de France

FICHE :

ELEMENT REPERE

dépôt de panneaux profilés en amiante ciment

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 13

sous station



DECISION DE L'OPERATEUR

Présence d’amiante décelée

BÂT. 13

COUVERTURE

FICHE :

ELEMENT REPERE	**couverture en panneaux profilés d'amiante ciment**
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 13 sur environ 1/3 de la toiture
DECISION DE L'OPERATEUR	**Présence d'amiante décelée**



BÂT. 14

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : MAS 29

ELEMENT REPERE : mastic de fenêtres métalliques (vitres/métal)

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 14
façade du bâtiment

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 14 RDC MAS 29

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 029

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE :

ELEMENT REPERE : **joints plats entre brides acier**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 14
stocks 1 et 2

DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**



FICHE : TRESS 30

ELEMENT REPERE : **tresse autour de tuyau acier**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 14
stock 2

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 14 RDC TRESS 30

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 030

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : COLM 31

ELEMENT REPERE : colle de carrelage mural blanc 15x15

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 14
sanitaire

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 14 RDC COLM 31

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 031

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLS 32

ELEMENT REPERE
colle de carrelage au sol blanc 15x15

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 14
sanitaire

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 14 RDC COLS 32

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 032

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : RAG 33

ELEMENT REPERE
ragréage sous revêtement de sol en lé PVC

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 14
bureau

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 14 RDC RAG 33

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 033

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : CAL 34

ELEMENT REPERE
calorifugeage plâtre et laine

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 14
stocks 3 à 5

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 14 RDC CAL 34

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 034

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : RAG 272

ELEMENT REPERE
ragréage sous revêtement de sol en lé PVC

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 14
bureau 2

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 14 RDC RAG 272

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 010

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 16

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : FP 260

ELEMENT REPERE: faux plafond aluminium bitume laine

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 16
hangar

PRELEVEMENT: référence DIAGTIM : DUN1 16 FP 260

LABORATOIRE D'ANALYSE: réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 144

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 261

ELEMENT REPERE: **colle de carrelage mural blanc 10x10**

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 16
réserve

PRELEVEMENT: référence DIAGTIM : DUN1 16 COLM 261

LABORATOIRE D'ANALYSE: réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 145

RESULTAT: **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



BÂT. 19

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : MAS 233

ELEMENT REPERE : mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 19
stockage

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 19 RDC MAS 233

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 117

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLS 234

ELEMENT REPERE : colle de carrelage au sol beige 20x20

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 19
bureau, vestiaire et sanitaire

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 19 RDC COLS 234

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 118

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLPLI 235

ELEMENT REPERE : colle de plinthes beiges rectangulaires

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 19
sanitaire et vestiaire

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 19 RDC COLPLI 235

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 119

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 236

ELEMENT REPERE : colle de carrelage mural blanc 15x15

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 19
sanitaire

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 19 RDC COLM 236

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 120

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 237

ELEMENT REPERE	mastic de fenêtre bois (vitre/bois)
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 19 sanitaire et vestiaire
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 19 RDC MAS 237
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 121
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 20

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE :

ELEMENT REPERE	**débris de panneaux profilés en amiante ciment**
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 20 poste transformateur 1 (à l'extérieur)
DECISION DE L'OPERATEUR	**Présence d'amiante décelée**



BÂT. 21

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : COLM 212

ELEMENT REPERE: **colle de carrelage mural blanc 15x15**

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 21
wc

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 21 RDC COLM 212

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 096

RESULTAT: **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : TRESS 213

ELEMENT REPERE: **tresse sur process (plus en fonction)**

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 21
réserve

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 21 RDC TRESS 213

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 097

RESULTAT: **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : COLM 214

ELEMENT REPERE: **colle de carrelage mural blanc 10x10**

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 21
sanitaire

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 21 RDC COLM 214

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 098

RESULTAT: **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : COLPLI 215

ELEMENT REPERE: **colle de plinthes beiges mouchetées 10x10**

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 21
sanitaire

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 21 RDC COLPLI 215

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 099

RESULTAT: **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : KLI 216

ELEMENT REPERE	bande calicot et colle
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 21 sanitaire
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 21 RDC KLI 216
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 100
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : SOUF 217

ELEMENT REPERE	souffleur souple sur conduit de cheminée
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 21 réserve
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 21 RDC SOUF 217
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 101
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : CAL 232

ELEMENT REPERE	calorifugeage bitume laine
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 21 façade
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 21 RDC CAL 232
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 116
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 21

REZ DE CHAUSSÉE & 1ER ÉTAGE

FICHE :

ELEMENT REPERE

joints plats en places sur brides

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE & 1ER ÉTAGE , BÂT. 21
sur l'ensemble du bâtiment





DECISION DE L'OPERATEUR

Présence d'amiante décelée

FICHE :

ELEMENT REPERE

joints plats en dépôt sur établi et sur présentoir mural

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE & 1ER ÉTAGE , BÂT. 21
magasin, local et réserve





DECISION DE L'OPERATEUR

Présence d'amiante décelée

BÂT. 21

CHAUDIÈRES 1 & 2 (identiques)

FICHE : CIM 201

ELEMENT REPERE : ciment réfractaire entourage de la chaudière derrière enveloppe métallique

ZONE CONCERNEE : CHAUDIÈRES 1 & 2 (identiques) , BÂT. 21
arrière

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 21 1 CIM 201

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 085

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : JPC 202

ELEMENT REPERE : joint plat cartonné sur trappe ronde

ZONE CONCERNEE : CHAUDIÈRES 1 & 2 (identiques) , BÂT. 21
arrière et face

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 21 1 JPC 202

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 086

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : TRESS 203

ELEMENT REPERE : tresse sur trappe rectangulaire

ZONE CONCERNEE : CHAUDIÈRES 1 & 2 (identiques) , BÂT. 21
côté B

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 21 1 TRESS 203

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 087

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : TRESS 204

ELEMENT REPERE : **tresse entre corps de chauffe et conduit**

ZONE CONCERNEE : CHAUDIÈRES 1 & 2 (identiques) , BÂT. 21
face

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 21 1 TRESS 204

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 088

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : MAS 205

ELEMENT REPERE: mastic entre brûleur et conduit

ZONE CONCERNEE: CHAUDIÈRES 1 & 2 (identiques) , BÂT. 21
face

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 21 1 MAS 205

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 089

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : TRESS 206

ELEMENT REPERE: **tresses entre raccords conduits**

ZONE CONCERNEE: CHAUDIÈRES 1 & 2 (identiques) , BÂT. 21
face

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 21 1 TRESS 206

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 090

RESULTAT: **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : JPC 207

ELEMENT REPERE: **joints plats cartonnés sur oeilletons**

ZONE CONCERNEE: CHAUDIÈRES 1 & 2 (identiques) , BÂT. 21
arrière et côté A

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 21 1 JPC 207

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 091

RESULTAT: **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : TRESS 208

ELEMENT REPERE: tresse sur trappe en façade

ZONE CONCERNEE: CHAUDIÈRES 1 & 2 (identiques) , BÂT. 21
face

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 21 1 TRESS 208

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 092

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINT 209

ELEMENT REPERE	peinture sur enveloppe métallique
ZONE CONCERNEE	CHAUDIÈRES 1 & 2 (identiques) , BÂT. 21 chaufferie (chaudière)
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 21 1 PEINT 209
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 093
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : TRESS 210

ELEMENT REPERE	**tresses sur supports œilletons**
ZONE CONCERNEE	CHAUDIÈRES 1 & 2 (identiques) , BÂT. 21 arrière et côté A
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 21 1 TRESS 210
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 094
RESULTAT	**Présence d'amiante décelée**
	chrysotile



BÂT. 21

1er ÉTAGE

FICHE : DS 194

ELEMENT REPERE: dalles de sol orange

ZONE CONCERNEE: 1er ÉTAGE , BÂT. 21
bureau 1

PRELEVEMENT: référence DIAGTIM : DUN1 21 1 DS 194

LABORATOIRE D'ANALYSE: réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 077

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COL 195

ELEMENT REPERE: **colle noire sous dalles de sol (DS 194)**

ZONE CONCERNEE: 1er ÉTAGE , BÂT. 21
bureau 1

PRELEVEMENT: référence DIAGTIM : DUN1 21 1 COL 195

LABORATOIRE D'ANALYSE: réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 079

RESULTAT: **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : MAS 196

ELEMENT REPERE: mastic jaune sous pied de plancher technique

ZONE CONCERNEE: 1er ÉTAGE , BÂT. 21
bureau 1

PRELEVEMENT: référence DIAGTIM : DUN1 21 1 MAS 196

LABORATOIRE D'ANALYSE: réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 080

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 197

ELEMENT REPERE: colle de carrelage mural blanc 15x15

ZONE CONCERNEE: 1er ÉTAGE , BÂT. 21
bureau 1

PRELEVEMENT: référence DIAGTIM : DUN1 21 1 COLM 197

LABORATOIRE D'ANALYSE: réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 081

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 198

ELEMENT REPERE mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

ZONE CONCERNEE 1er ÉTAGE , BÂT. 21
bureau 1

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 21 1 MAS 198

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 082

RESULTAT Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLS 199

ELEMENT REPERE colle de carrelage au sol mosaïque bleue

ZONE CONCERNEE 1er ÉTAGE , BÂT. 21

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 21 1 COLS 199

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 083

RESULTAT Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLP 200

ELEMENT REPERE colle de carrelage sur paillasse blanc 15x15

ZONE CONCERNEE 1er ÉTAGE , BÂT. 21
chaufferie

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 21 1 COLP 200

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 084

RESULTAT Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 211

ELEMENT REPERE mastic de fenêtre métallique

ZONE CONCERNEE 1er ÉTAGE , BÂT. 21
déminéralisation

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 21 1 MAS 211

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 095

RESULTAT Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLPLI 229

ELEMENT REPERE
colle de plinthes grises mouchetées 10x10

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 21
vestiaire, sanitaire et bureau

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 21 1 COLPLI 229

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 113

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 230

ELEMENT REPERE
colle de carrelage mural blanc 15x15

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 21
sanitaire et vestiaire

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 21 1 COLM 230

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 114

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 231

ELEMENT REPERE
mastic de fenêtre bois (vitre/bois)

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 21
vestiaire, sanitaire et bureau

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 21 1 MAS 231

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 115

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 21

COUVERTURE

FICHE :

ELEMENT REPERE

couverture en panneaux profilés d'amiante ciment

ZONE CONCERNEE

COUVERTURE , BÂT. 21
bordure latérale

Photo non disponible

DECISION DE L'OPERATEUR

Présence d'amiante décelée

BÂT. 27A

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : COLPLI 277

ELEMENT REPERE	colle de plinthes bleues mouchetées 10x10
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 27A local
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 27 RDC COLPLI 277
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 015
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 27A

COUVERTURE

FICHE : PAXA 415

ELEMENT REPERE	paxalumin en remontée d'étanchéité
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 27A toit (autour de cuve)
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 ZA TOIT PAXA 415
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 052
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 27B

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : MAS 262

ELEMENT REPERE	mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 27B local
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 27B RDC MAS 262
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 146
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 27B

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE :

ELEMENT REPERE	**joints plats entre brides acier**
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 27B local et ensemble du latex
DECISION DE L'OPERATEUR	**Présence d'amiante décelée**



BÂT. 30

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : COLS 218

ELEMENT REPERE: colle de carrelage au sol gris

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 30
sanitaire 1

PRELEVEMENT: référence DIAGTIM : DUN1 30 RDC COLS 218

LABORATOIRE D'ANALYSE: réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 102

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 219

ELEMENT REPERE: colle de carrelage mural blanc 15x15

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 30
sanitaire 1

PRELEVEMENT: référence DIAGTIM : DUN1 30 RDC COLM 219

LABORATOIRE D'ANALYSE: réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 103

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 220

ELEMENT REPERE: colle de carrelage mural blanc 15x15

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 30
cuisine

PRELEVEMENT: référence DIAGTIM : DUN1 30 RDC COLM 220

LABORATOIRE D'ANALYSE: réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 104

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : DS 221

ELEMENT REPERE: dalles de sol grises sous parquet sur colle néoprène

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 30
cuisine et accueil

PRELEVEMENT: référence DIAGTIM : DUN1 30 RDC DS 221

LABORATOIRE D'ANALYSE: réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 105

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLS 222

ELEMENT REPERE
colle de carrelage au sol bleu 30x30

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 30
accueil

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 30 RDC COLS 222

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 106

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLPLI 223

ELEMENT REPERE
colle de plinthes bleues rectangulaires

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 30
accueil

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 30 RDC COLPLI 223

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 107

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 224

ELEMENT REPERE
colle de carrelage mural bleu 30x30

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 30
façade

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 30 RDC COLM 224

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 108

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 225

ELEMENT REPERE
mastic souple gris (maçonnerie/chassis aluminium)

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 30
façade

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 30 RDC MAS 225

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 109

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLS 226

ELEMENT REPERE	colle de carrelage au sol gris 30x30
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 30 sanitaire 2
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 30 RDC COLS 226
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 110
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse




FICHE : COLM 227

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural gris 30x30
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 30 sanitaire 2
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 30 RDC COLM 227
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 111
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : RAG 228

ELEMENT REPERE	ragréage sous revêtement de sol en lé PVC
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 30 salle
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 30 RDC RAG 228
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 112
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse

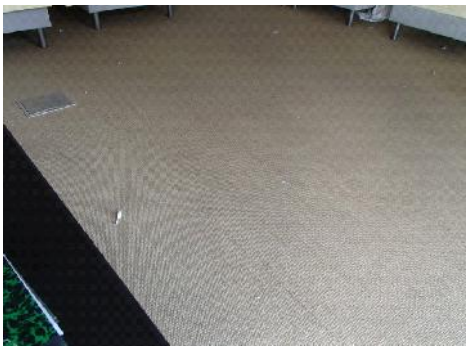

BÂT. 50

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : RES 56

ELEMENT REPERE : résine verte et rouge au sol

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 50
ateliers 1 et 2

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 50 RDC RES 56

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 056

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 57

ELEMENT REPERE : mastic de fenêtres métalliques (vitres/métal)

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 50
bureau

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 50 RDC MAS 57

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 057

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse




FICHE :

ELEMENT REPERE : **joints plats entre brides acier**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 50
ateliers 1 et 2

DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**

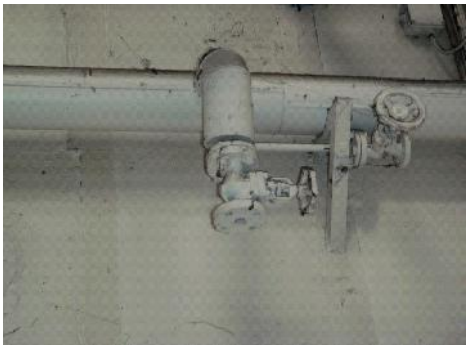

FICHE :

ELEMENT REPERE : **plaques en amiante ciment imitation "Formica" sur table et banc**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 50
salle de pause

DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**



FICHE : PVB 58

ELEMENT REPERE pare vapeur bitumineux sur isolant laineux derrière faux plafond

ZONE CONCERNEE REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 50
salle de pause

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 50 RDC PVB 58

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 058

RESULTAT Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLS 59

ELEMENT REPERE colle de carrelage au sol marron 20x20

ZONE CONCERNEE REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 50

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 50 RDC COLS 59

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 059

RESULTAT Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 60

ELEMENT REPERE colle de carrelage mural saumon 15x15

ZONE CONCERNEE REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 50

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 50 RDC COLM 60

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 060

RESULTAT Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINTM 61

ELEMENT REPERE peinture goutelette murale

ZONE CONCERNEE REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 50
entrée et sanitaire

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 50 RDC PEINTM 61

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 061

RESULTAT Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 62

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc 15x15
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 50 sanitaire
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 50 RDC COLM 62
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 062
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : CAL 63

ELEMENT REPERE	calorifugeage tissu bitume plâtre laine
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 50 atelier 2
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 50 RDC CAL 63
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 063
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PAXA 72

ELEMENT REPERE	paxalumin de réparation sur tuyau
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 50 centrale d'air
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 50 1 PAXA 72
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 072
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 73

ELEMENT REPERE	mastic sur gaine de ventilation
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 50 centrale d'air
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 50 1 MAS 73
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 073
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : CAL 74

ELEMENT REPERE
calorifugeage aluminium bitume laine

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 50
local 2

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 50 1 CAL 74

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 074

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 75

ELEMENT REPERE
mastic de fenêtres métalliques (vitre/métal)

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 50
local jardinier

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 50 1 MAS 75

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 075

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE :

ELEMENT REPERE
faux plafond en plaques d'amiante ciment

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 50
local jardinier

DECISION DE L'OPERATEUR
Présence d'amiante décelée



FICHE :

ELEMENT REPERE
conduite en amiante ciment

ZONE CONCERNEE
REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 50
extérieur

DECISION DE L'OPERATEUR
Présence d'amiante décelée



FICHE : MAS 76

ELEMENT REPERE mastic sur gaine galvanisée

ZONE CONCERNEE REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 50
extérieur à l'arrière

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 50 RDC MAS 76

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 076

RESULTAT Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINTM 294

ELEMENT REPERE **peinture goutelette murale**

ZONE CONCERNEE REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 50
vestiaire

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 50 RDC PEINTM 294

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 032

RESULTAT **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : COLM 295

ELEMENT REPERE colle de carrelage mural blanc 15x15

ZONE CONCERNEE REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 50
bureau

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 50 RDC COLM 295

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 033

RESULTAT Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : RAG 296

ELEMENT REPERE ragréage sous revêtement de sol en lé PVC

ZONE CONCERNEE REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 50
bureau

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 50 RDC RAG 296

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 034

RESULTAT Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 50

1er ÉTAGE

FICHE : BIT 64

ELEMENT REPERE : plaque bitumineuse sous cuve évier inox

ZONE CONCERNEE : 1er ÉTAGE , BÂT. 50
salle de pause 2

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 50 1 BIT 64

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 064

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : DS 65

ELEMENT REPERE : dalles de sol noires marbrées

ZONE CONCERNEE : 1er ÉTAGE , BÂT. 50
vestiaires hommes et femmes

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 50 1 DS 65

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 065

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : RAG 66

ELEMENT REPERE : ragréage sous dalles de sol (DS 65)

ZONE CONCERNEE : 1er ÉTAGE , BÂT. 50
vestiaires homme et femme

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 50 1 RAG 66

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 066

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINTM 67

ELEMENT REPERE : peinture goutelette murale

ZONE CONCERNEE : 1er ÉTAGE , BÂT. 50
sanitaire

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 50 1 PEINTM 67

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 067

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLS 68

ELEMENT REPERE
colle de carrelage au sol beige 5x5

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 50
sanitaire

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 50 1 COLS 68

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 068

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLPLI 69

ELEMENT REPERE
colle de plinthes grises mouchetées 10x10

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 50
sanitaire

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 50 1 COLPLI 69

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 069

RESULTAT
Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : COLM 70

ELEMENT REPERE
colle de carrelage mural blanc 10 x10

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 50
vestiaires homme et femme (lavabos)

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 50 1 COLM 70

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 070

RESULTAT
Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : COLPLI 71

ELEMENT REPERE
colle de plinthes beiges rectangulaires

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 50
sanitaire

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN 50 1 COLPLI 71

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 071

RESULTAT
Présence d'amiante décelée

chrysotile



BÂT. 50

COUVERTURE

FICHE : MAS 407

ELEMENT REPERE : mastic gris sur béton autour de boucle acier

ZONE CONCERNEE : COUVERTURE , BÂT. 50

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 ZC TOIT MAS 407

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 044

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE :

ELEMENT REPERE : **couverture en panneaux profilés d'amiante ciment**

ZONE CONCERNEE : COUVERTURE , BÂT. 50
locaux en appentis latéraux

DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**



FICHE : BIT 408

ELEMENT REPERE : bitume en lé rouge

ZONE CONCERNEE : COUVERTURE , BÂT. 50

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 ZC TOIT BIT 408

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 045

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 409


ELEMENT REPERE : bitume en lé gris de réparation

ZONE CONCERNEE : COUVERTURE , BÂT. 50

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 ZC TOIT BIT 409

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 046

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse

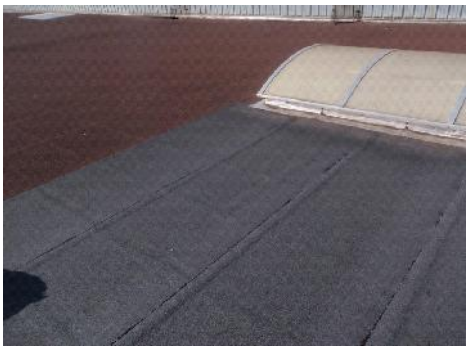

FICHE : PAXA 410

ELEMENT REPERE	paxalumin en remontée d'étanchéité
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 50
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 ZC TOIT PAXA 410
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 047
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 411

ELEMENT REPERE	mastic de réparation
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 50
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 ZC TOIT MAS 411
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 048
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 56

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : DS 107

ELEMENT REPERE : dalles de sol beiges marbrées

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 56
bureaux 2 et 3

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 56 RDC DS 107

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 107

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : DS 108

ELEMENT REPERE : **dalles de sol oranges sous dalles de sol (DS 107)**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 56
bureau 2

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 56 RDC DS 108

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 108

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : RAG 109

ELEMENT REPERE : **ragréage sous revêtement de sol en lé PVC multicouche à l'analyse macroscopique : reliquat possible de dalles de sol DS110**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 56
bureaux 1 et 10

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 56 RDC RAG 109

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 109

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : DS 110

ELEMENT REPERE : **dalles de sol grises claires marbrées**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 56
dégagement, circulation et bureaux 3, 4, 6 à 8

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 56 RDC DS 110

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 110

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : COL 111

ELEMENT REPERE

colle noire sous dalles de sol (DS 110) et sous ragréage (RAG 109)

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 56

bureaux 1,3 à 8 et 10, circulation et dégagement

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : DUN 56 RDC COL 111

LABORATOIRE D'ANALYSE

réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 111

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : DS 112

ELEMENT REPERE

dalles de sol grises marbrées noires

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 56

circulation

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : DUN 56 RDC DS 112

LABORATOIRE D'ANALYSE

réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 112

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : DS 113

ELEMENT REPERE

dalles de sol grises marbrées blanches

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 56

circulation

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : DUN 56 RDC DS 113

LABORATOIRE D'ANALYSE

réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 113

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : COLS 114

ELEMENT REPERE

colle de carrelage au sol mosaïque noire

ZONE CONCERNEE

REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 56

circulation (seuil de porte)

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : DUN 56 RDC COLS 114

LABORATOIRE D'ANALYSE

réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 114

RESULTAT

Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 115

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc 15x15
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 56 sanitaire
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 56 RDC COLM 115
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 115
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE :

ELEMENT REPERE	**conduite en amiante ciment**
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 56 sanitaire
DECISION DE L'OPERATEUR	**Présence d'amiante décelée**



BÂT. 61

ESCALIERS

FICHE : NEZ 148

ELEMENT REPERE : nez de marches noires

ZONE CONCERNEE : ESCALIERS , BÂT. 61
escaliers 1 et 2

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 61 ESC NEZ 148

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 032

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINTM 149

ELEMENT REPERE : **peinture goutelette murale**

ZONE CONCERNEE : ESCALIERS , BÂT. 61
escaliers 1 et 2

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 61 ESC PEINTM 149

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 033

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : MAS 151

ELEMENT REPERE : **mastic pavés de verre (verre/maçonnerie)**


ZONE CONCERNEE : ESCALIERS , BÂT. 61
escalier 2

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 61 ESC MAS 151

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 035

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile

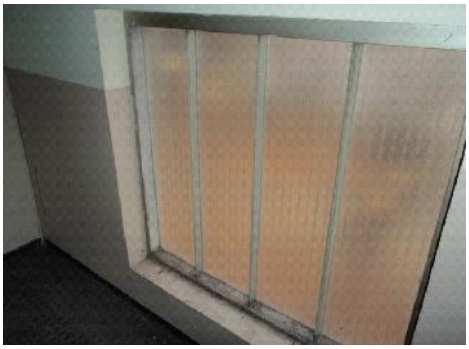

BÂT. 61

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE :

ELEMENT REPERE : **conduite de ventilation en amiante ciment**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 61
entrée

DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**



FICHE : COLPLI 138

ELEMENT REPERE : colle de plinthes grises et beiges mouchetées 10x10

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 61
ensemble vestiaire, sanitaire et dégagement

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 61 RDC COLPLI 138
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 022

LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 139

ELEMENT REPERE : colle de carrelage mural blanc 15x15 colle grise

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 61
vestiaire

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 61 RDC COLM 139
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 023

LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLS 140

ELEMENT REPERE : colle de carrelage au sol blanc 15x15

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 61
douche

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 61 RDC COLS 140
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 024

LABORATOIRE D'ANALYSE RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 141

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc 15x15 colle blanche
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 61 douche
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 61 RDC COLM 141
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 025
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 146

ELEMENT REPERE	mastic de fenêtres aluminium (maçonneries/aluminium)
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 61 en périphérie
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 61 RDC MAS 146
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 030
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINTM 147

ELEMENT REPERE	peinture goutelette murale
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 61 stockage
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 61 RDC PEINTM 147
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 031
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : DS 150

ELEMENT REPERE	dalles de sol beige 30x30 colle néoprène
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 61 bureau
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 61 RDC DS 150
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 034
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 61

REZ DE CHAUSSÉE & ÉTAGES

FICHE : COLS 142

ELEMENT REPERE: **colle de carrelage au sol beige moucheté 5x5**

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE & ÉTAGES , BÂT. 61
sanitaires (rez-de-chaussée, 1er et 2e étages)

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 61 RDC COLS 142

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 026

RESULTAT: **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : COLM 143

ELEMENT REPERE: colle de carrelage mural jaune 10x10

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE & ÉTAGES , BÂT. 61
sanitaires et vestiaires (rez-de-chaussée, 1er et 2e étages)

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 61 RDC COLM 143

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 027

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PEINTM 144

ELEMENT REPERE: peinture goutelette murale

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE & ÉTAGES , BÂT. 61
ensemble vestiaire, sanitaire et dégagement

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 61 RDC PEINTM 144

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 028

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 145

ELEMENT REPERE: **mastic de fenêtres aluminium (vitres/aluminium)**

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE & ÉTAGES , BÂT. 61
en périphérie (prélevé au rez de chaussée)

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 61 RDC MAS 145

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 029

RESULTAT: **Présence d'amiante décelée**

chrysotile





BÂT. 61

1er ÉTAGE

FICHE : MAS 152

ELEMENT REPERE
mastic gris gaines galvanisées

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 61
stockage

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 61 1 MAS 152

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 036

RESULTAT
Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : FLOC 153

ELEMENT REPERE
flocage duveteux

ZONE CONCERNEE
1er ÉTAGE , BÂT. 61

PRELEVEMENT
référence DIAGTIM : DUN1 61 1 FLOC 153

LABORATOIRE D'ANALYSE
réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 037

RESULTAT
Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 61

2eme ÉTAGE

FICHE : MAS 154

ELEMENT REPERE : mastic marron sur gaines galvanisées

ZONE CONCERNEE : 2eme ÉTAGE , BÂT. 61
sanitaire

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 61 2 MAS 154

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 038

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE :

ELEMENT REPERE : **plaques en amiante ciment imitation formica sur table**

ZONE CONCERNEE : 2eme ÉTAGE , BÂT. 61
vestiaire

DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**



BÂT. 61

COUVERTURE

FICHE : BIT 401

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 61
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 ZE TOIT BIT 401
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 038
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PAXA 402

ELEMENT REPERE	paxalumin en remontée d'étanchéité
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 61
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 ZE TOIT PAXA 402
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 039
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : FLOC 403

ELEMENT REPERE	flocage duveteux sous passerelle
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 61
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 ZE TOIT FLOC 403
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 040
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 69

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : MAS 20

ELEMENT REPERE : mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 69
façade magasin

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 69 RDC MAS 20

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 020

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLM 21

ELEMENT REPERE : colle de carrelage mural blanc 10x10

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 69
sanitaire

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 69 RDC COLM 21

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 021

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse




FICHE :

ELEMENT REPERE : porte coupe-feu étiquette de 2005 - sans amiante par nature

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 69

DECISION DE L'OPERATEUR : Trouvée sans amiante à l'analyse

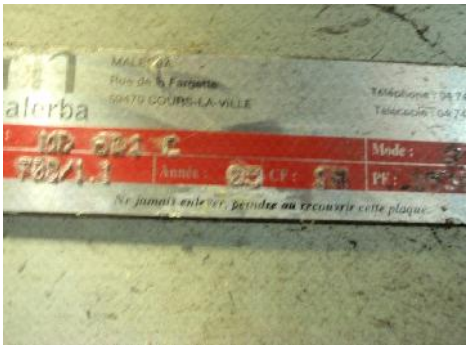

BÂT. 70

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : DS 43

ELEMENT REPERE : **dalles de sol beiges marbrées**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 70
bureaux

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 70 RDC DS 43

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 043

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : DS 44

ELEMENT REPERE : **dalles de sol grises marbrées**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 70
bureaux et circulation

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 70 RDC DS 44

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 044

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : COL 45

ELEMENT REPERE : **colle noire sous dalles de sol (DS 43 et 44)**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 70
ensemble bâtiment

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 70 RDC COL 45

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 045

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : COLM 46

ELEMENT REPERE : colle de carrelage mural blanc 10x10

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 70
sanitaire


PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 70 RDC COLM 46

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 046

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 47

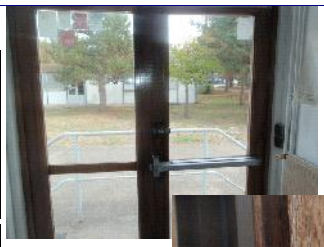



ELEMENT REPERE	mastic de fenêtres bois (vitres/bois)
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 70 en périphérie
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 70 RDC MAS 47
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 047
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse

FICHE : DS 48



ELEMENT REPERE	dalles de sol grises de réparation
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 70 sanitaire
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 70 RDC DS 48
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 048
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse

FICHE : END 49



ELEMENT REPERE	**enduit mural**
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 70 entrée
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 70 RDC END 49
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 049
RESULTAT	**Présence d'amiante décelée**

chrysotile

BÂT. 70

COMBLES

FICHE : PVB 50

ELEMENT REPERE	pare vapeur bitumineux sur isolant laineux
ZONE CONCERNEE	COMBLES , BÂT. 70 comble
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 70 COMB PVB 50
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 050
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 70

COUVERTURE

FICHE :

ELEMENT REPERE

couverture en panneaux profilés d'amiante ciment

ZONE CONCERNEE

COUVERTURE , BÂT. 70
ensemble de la toiture



DECISION DE L'OPERATEUR

Présence d'amiante décelée

FICHE :

ELEMENT REPERE

rives en amiante ciment

ZONE CONCERNEE

COUVERTURE , BÂT. 70



DECISION DE L'OPERATEUR

Présence d'amiante décelée

BÂT. 72

COUVERTURE

FICHE : PAXA 412

ELEMENT REPERE	paxalumin en remontée d'étanchéité
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 72
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 ZC TOIT PAXA 412
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 049
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 73

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : DS 51

ELEMENT REPERE	**dalles de sol grises marbrées (sur colle néoprène)**
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 73 un bureau, circulation et sanitaire
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 73 RDC DS 51
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 051
RESULTAT	**Présence d'amiante décelée**
	chrysotile



FICHE : DS 52

ELEMENT REPERE	dalles de sol grises marbrées sur colle néoprène
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 73 circulation
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 73 RDC DS 52
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 052
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : RAG 53

ELEMENT REPERE	ragréage sous revêtement de sol en lé PVC
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 73 bureau et archives
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 73 RDC RAG 53
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 053
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 73

COMBLES

FICHE : PVB 54

ELEMENT REPERE	pare vapeur bitumineux sur isolant laineux
ZONE CONCERNEE	COMBLES , BÂT. 73 comble
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 73 COMB PVB 54
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 054
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ISOL 55

ELEMENT REPERE	vermiculite en isolant sur bac acier
ZONE CONCERNEE	COMBLES , BÂT. 73 comble
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN 73 COMB ISOL 55
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 055
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE :

ELEMENT REPERE	faux plafond type "Armstrong" attesté par le fabricant, sans amiante
ZONE CONCERNEE	COMBLES , BÂT. 73
DECISION DE L'OPERATEUR	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 73

COUVERTURE

FICHE : PAXA 434

ELEMENT REPERE	paxalumin de réparation
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 73
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 ZD TOIT PAXA 434
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 071
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 74

COUVERTURE

FICHE :

ELEMENT REPERE	**couverture en panneaux profilés d'amiante ciment**
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 74 ensemble de la toiture

Photo non disponible

DECISION DE L'OPERATEUR	**Présence d'amiante décelée**

BÂT. 75

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : DS 103

ELEMENT REPERE : **dalles de sol grises marbrées noires (sur colle néoprène)**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 75
ensemble sauf salle

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 75 RDC DS 103

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 103

RESULTAT : **Présence d'amiante décelée**

chrysotile



FICHE : FP 104

ELEMENT REPERE : faux plafond cartonné décoratif

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 75
ensemble rez-de-chaussée

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 75 RDC FP 104

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 104

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : DS 105

ELEMENT REPERE : dalles de sol grises

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 75
salle

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 75 RDC DS 105

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 105

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ISOL 106

ELEMENT REPERE : vermiculite en isolant sur bac acier

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 75
ensemble du bâtiment

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN 75 RDC ISOL 106

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-043420-01 106

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 75

COUVERTURE

FICHE :

ELEMENT REPERE

bandeau en plaques d'amiante ciment

ZONE CONCERNEE

COUVERTURE , BÂT. 75
périphérie de la toiture



DECISION DE L'OPERATEUR

Présence d'amiante décelée

BÂT. 76

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : COLPLI 238

ELEMENT REPERE: colle de plinthes grises mouchetées 10x10

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 76
sanitaire

PRELEVEMENT: référence DIAGTIM : DUN1 76 RDC COLPLI 238

LABORATOIRE D'ANALYSE: réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 122

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : MAS 239

ELEMENT REPERE: mastic gris souple (aluminium/bois)

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 76
hangar

PRELEVEMENT: référence DIAGTIM : DUN1 76 RDC MAS 239

LABORATOIRE D'ANALYSE: réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 123

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse





FICHE : JOINT 240

ELEMENT REPERE: joints derrière mastic (MAS 239)

ZONE CONCERNEE: REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 76
hangar

PRELEVEMENT: référence DIAGTIM : DUN1 76 RDC JOINT 240

LABORATOIRE D'ANALYSE: réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-038538-01 124

RESULTAT: Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 76

COUVERTURE

FICHE : BIT 413

ELEMENT REPERE : bitume en lé

ZONE CONCERNEE : COUVERTURE , BÂT. 76

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 ZC TOIT BIT 413

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 050

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PAXA 414

ELEMENT REPERE : paxalumin en remontée d'étanchéité

ZONE CONCERNEE : COUVERTURE , BÂT. 76

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 ZC TOIT PAXA 414

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 051

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE :

ELEMENT REPERE : **couverture en panneaux profilés d'amiante ciment**

ZONE CONCERNEE : COUVERTURE , BÂT. 76
petit appenti à l'arrière

Photo non disponible

DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**

BÂT. 77

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE :

ELEMENT REPERE : **joints plats entre brides acier**

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 77
local

DECISION DE L'OPERATEUR : **Présence d'amiante décelée**



FICHE : END 276

ELEMENT REPERE : enduit sur mur de cuvelage

ZONE CONCERNEE : REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. 77
cuve

PRELEVEMENT : référence DIAGTIM : DUN1 77 RDC END 276

LABORATOIRE D'ANALYSE : réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 014

RESULTAT : Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. 77

COUVERTURE

FICHE : BIT 416

ELEMENT REPERE	bitume en lé sur laine de roche
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 77
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 ZA TOIT BIT 416
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 053
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : BIT 417

ELEMENT REPERE	bitume en lé de réparation
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 77
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 ZA TOIT BIT 417
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 054
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : PAXA 418

ELEMENT REPERE	paxalumin en remontée d'étanchéité
ZONE CONCERNEE	COUVERTURE , BÂT. 77
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 ZA TOIT PAXA 418
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 055
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



BÂT. CENTRALE TÉLÉPHONIQUE

REZ DE CHAUSSÉE

FICHE : MAS 270

ELEMENT REPERE	mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. CENTRALE TÉLÉPHONIQUE centrale téléphonique
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 CT RDC MAS 270
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 008
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : COLS 271

ELEMENT REPERE	colle de carrelage au sol marron 5x5
ZONE CONCERNEE	REZ DE CHAUSSÉE , BÂT. CENTRALE TÉLÉPHONIQUE centrale téléphonique
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUN1 CT RDC COLS 271
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-EK-050369-01 009
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



EXTÉRIEUR

FICHE :

ELEMENT REPERE

plaques en amiante ciment sur portail

ZONE CONCERNEE

, EXTÉRIEUR
extérieur (coté self)

DECISION DE L'OPERATEUR

Présence d'amiante décelée



FICHE :

ELEMENT REPERE

débris de plaques en amiante ciment imitation formica

ZONE CONCERNEE

, EXTÉRIEUR
entre bâtiment 8 et 75

DECISION DE L'OPERATEUR

Présence d'amiante décelée



ENROBÉS EXTÉRIEUR

FICHE : ENR 1

ELEMENT REPERE	enrobé de parking
ZONE CONCERNEE	, ENROBÉS EXTÉRIEUR extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUNENR EXT ENR 1
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-041516-01 001
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ENR 2

ELEMENT REPERE	enrobé de parking
ZONE CONCERNEE	, ENROBÉS EXTÉRIEUR extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUNENR EXT ENR 2
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-041516-01 002
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ENR 3

ELEMENT REPERE	enrobé de trottoir
ZONE CONCERNEE	, ENROBÉS EXTÉRIEUR extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUNENR EXT ENR 3
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-041516-01 003
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ENR 4

ELEMENT REPERE	enrobé de circulation
ZONE CONCERNEE	, ENROBÉS EXTÉRIEUR extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUNENR EXT ENR 4
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-041516-01 004
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ENR 5

ELEMENT REPERE	enrobé de parking
ZONE CONCERNEE	, ENROBÉS EXTÉRIEUR extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUNENR EXT ENR 5
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-041516-01 005
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ENR 6

ELEMENT REPERE	enrobé de circulation
ZONE CONCERNEE	, ENROBÉS EXTÉRIEUR extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUNENR EXT ENR 6
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-041516-01 006
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ENR 7

ELEMENT REPERE	enrobé de circulation
ZONE CONCERNEE	, ENROBÉS EXTÉRIEUR extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUNENR EXT ENR 7
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-041516-01 007
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ENR 8

ELEMENT REPERE	enrobé de circulation
ZONE CONCERNEE	, ENROBÉS EXTÉRIEUR extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUNENR EXT ENR 8
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-041516-01 008
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ENR 9

ELEMENT REPERE	enrobé de circulation
ZONE CONCERNEE	, ENROBÉS EXTÉRIEUR extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUNENR EXT ENR 9
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-041516-01 009
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ENR 10

ELEMENT REPERE	enrobé de circulation
ZONE CONCERNEE	, ENROBÉS EXTÉRIEUR extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUNENR EXT ENR 10
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-041516-01 010
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ENR 11

ELEMENT REPERE	enrobé de circulation
ZONE CONCERNEE	, ENROBÉS EXTÉRIEUR extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUNENR EXT ENR 11
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-041516-01 011
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ENR 12

ELEMENT REPERE	enrobé de circulation
ZONE CONCERNEE	, ENROBÉS EXTÉRIEUR extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUNENR EXT ENR 12
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-041516-01 012
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ENR 13

ELEMENT REPERE	enrobé de circulation
ZONE CONCERNEE	, ENROBÉS EXTÉRIEUR extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUNENR EXT ENR 13
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-041516-01 013
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ENR 14

ELEMENT REPERE	enrobé de circulation
ZONE CONCERNEE	, ENROBÉS EXTÉRIEUR extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUNENR EXT ENR 14
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-041516-01 014
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ENR 15

ELEMENT REPERE	enrobé de circulation
ZONE CONCERNEE	, ENROBÉS EXTÉRIEUR extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUNENR EXT ENR 15
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-041516-01 015
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



FICHE : ENR 16

ELEMENT REPERE	enrobé de circulation
ZONE CONCERNEE	, ENROBÉS EXTÉRIEUR extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUNENR EXT ENR 16
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-041516-01 016
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



allée des Maronniers

78200 MANTES LA JOLIE

commanditaire : EPF Ile de France

FICHE : ENR 17

ELEMENT REPERE	enrobé de circulation
ZONE CONCERNEE	, ENROBÉS EXTÉRIEUR extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : DUNENR EXT ENR 17
LABORATOIRE D'ANALYSE	réf. laboratoire - réf. : AR-18-RI-041516-01 017
RESULTAT	Trouvée sans amiante à l'analyse



DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

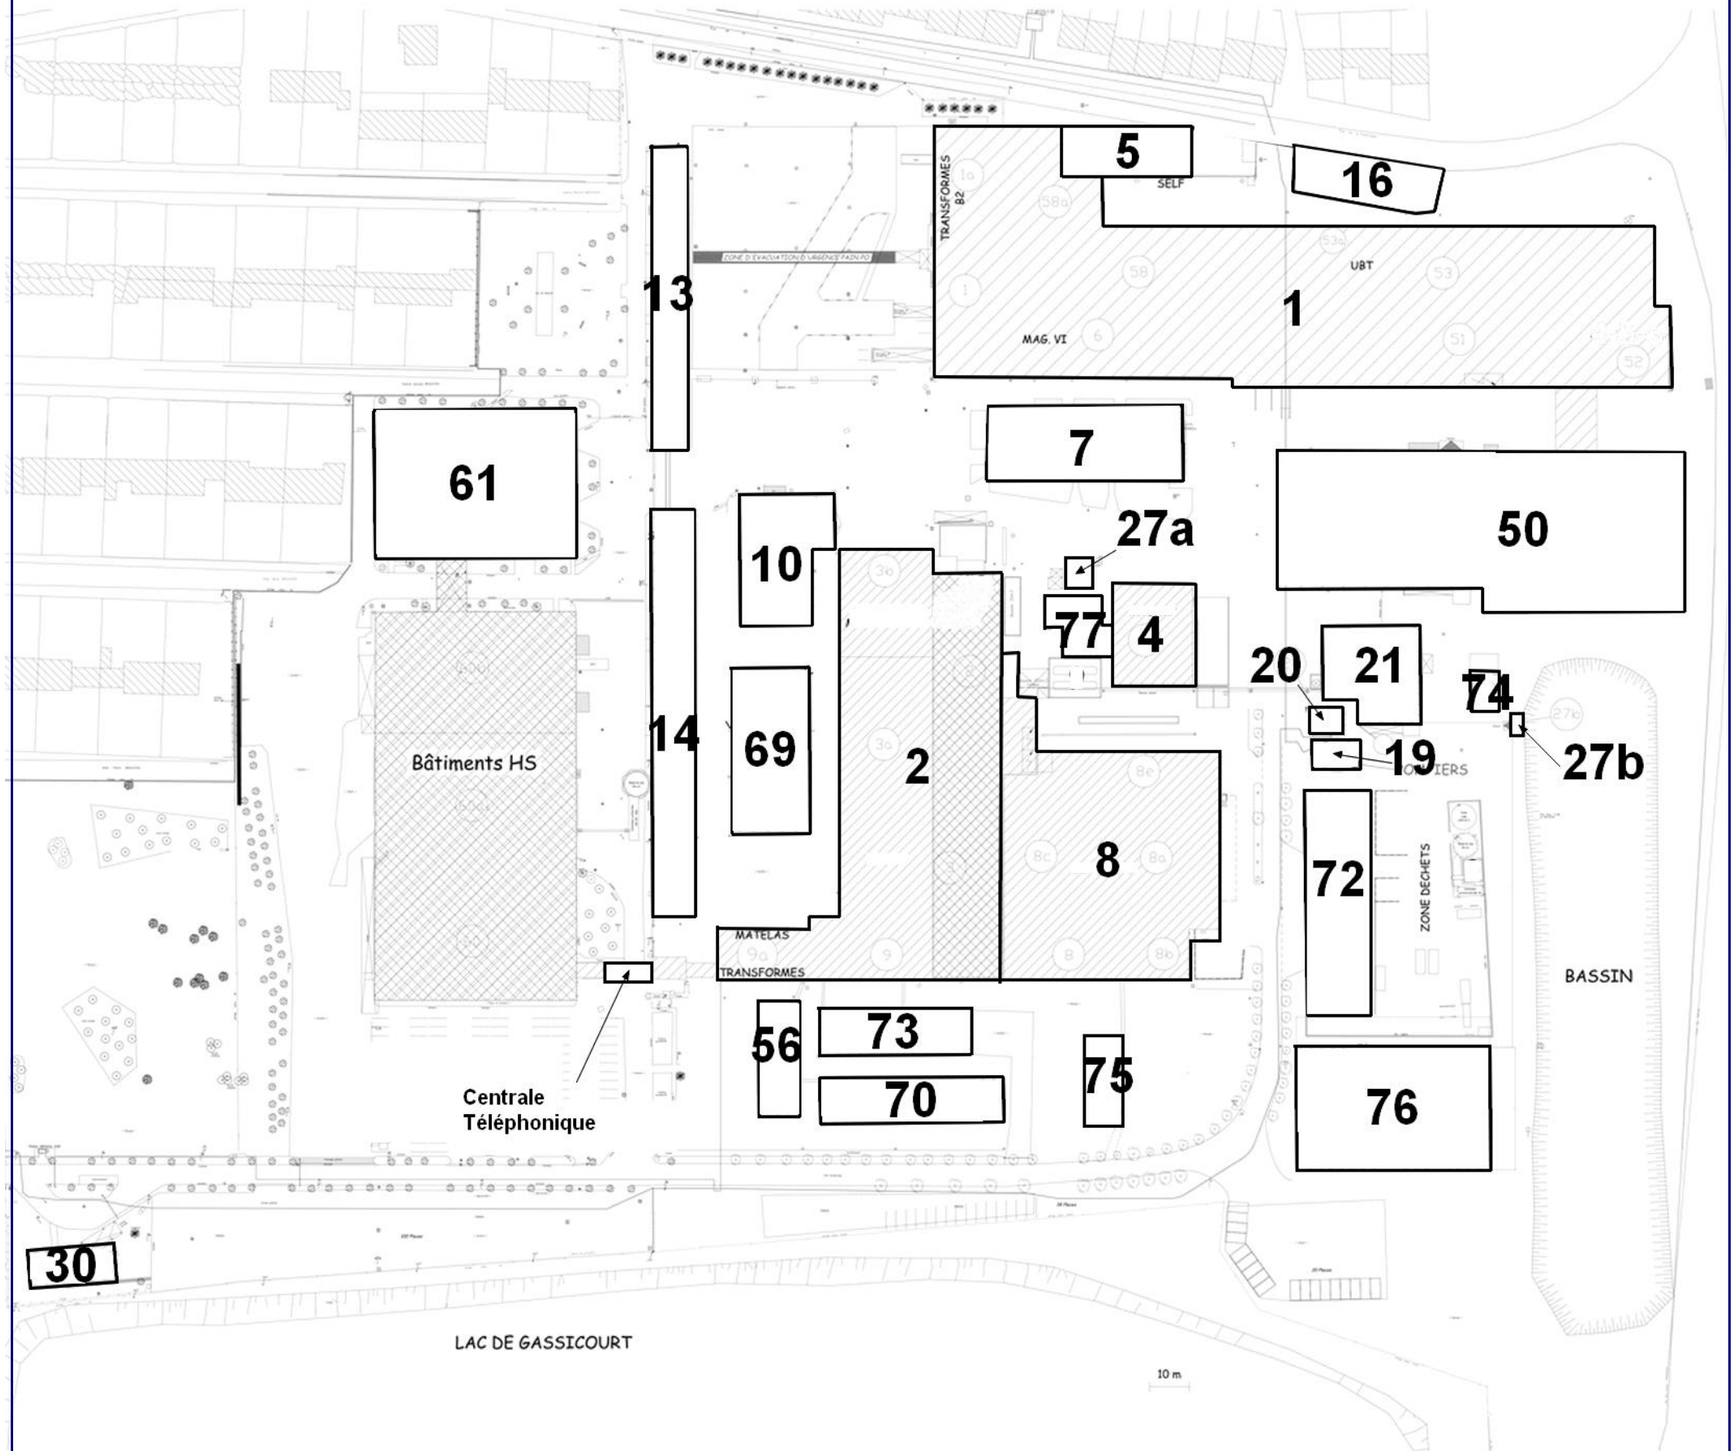

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

PLAN MASSE

SCHEMA 1 / 43


DENOMINATION DES BATIMENTS ZONE DIAGNOSTIQUEE

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

mercredi 31 octobre 2018

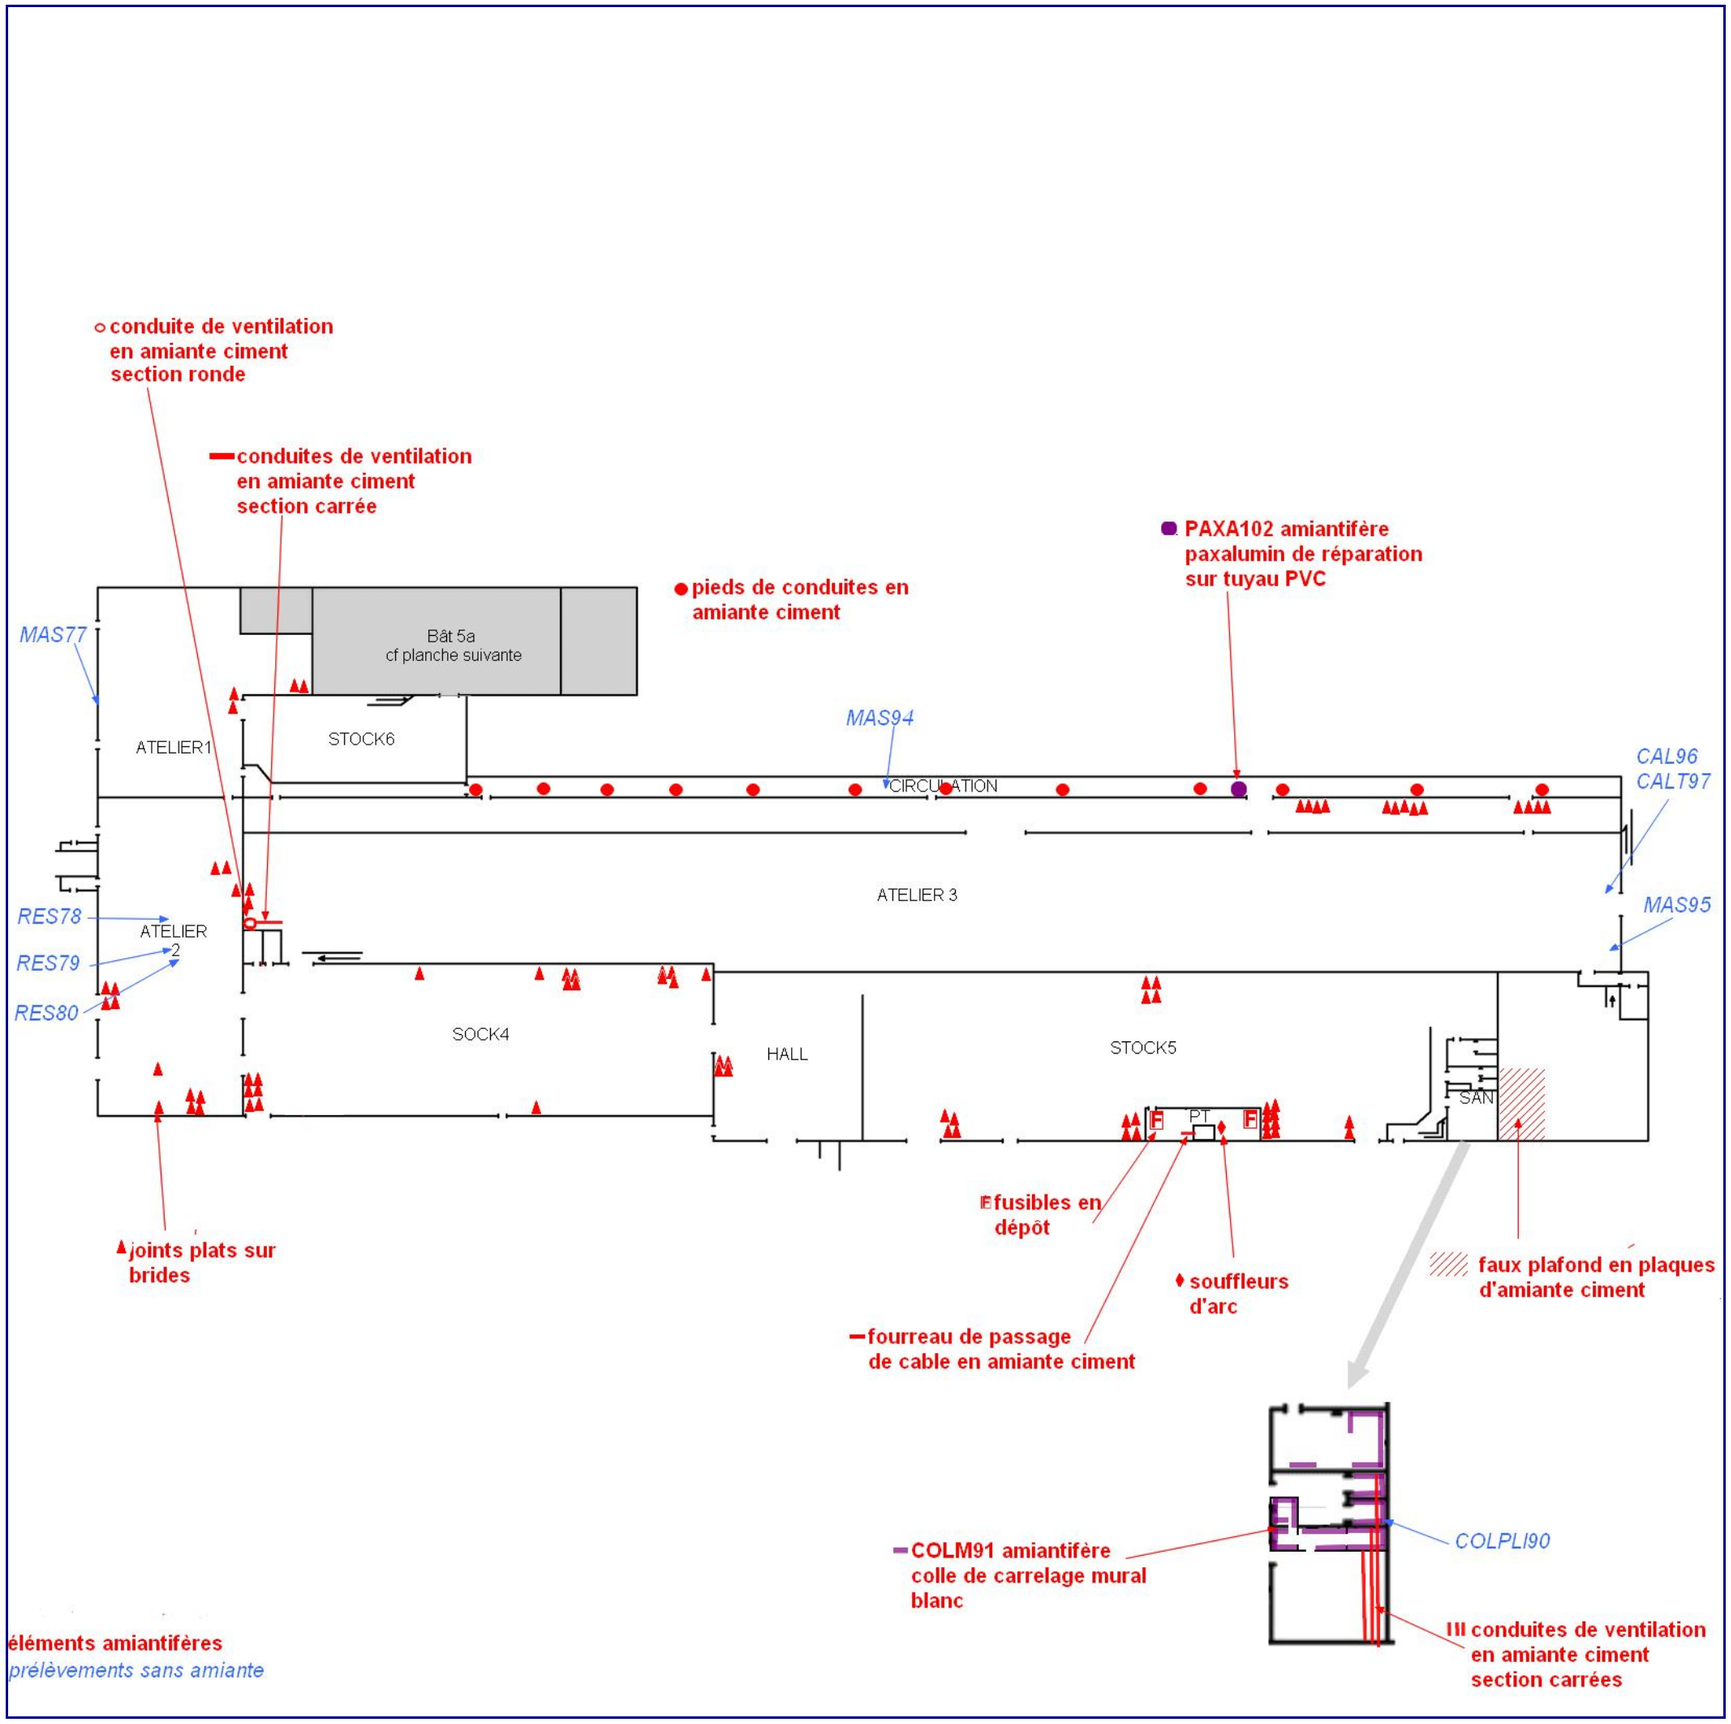

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE

date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018



Bât. 1 : REZ DE CHAUSSÉE

SCHEMA 2 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

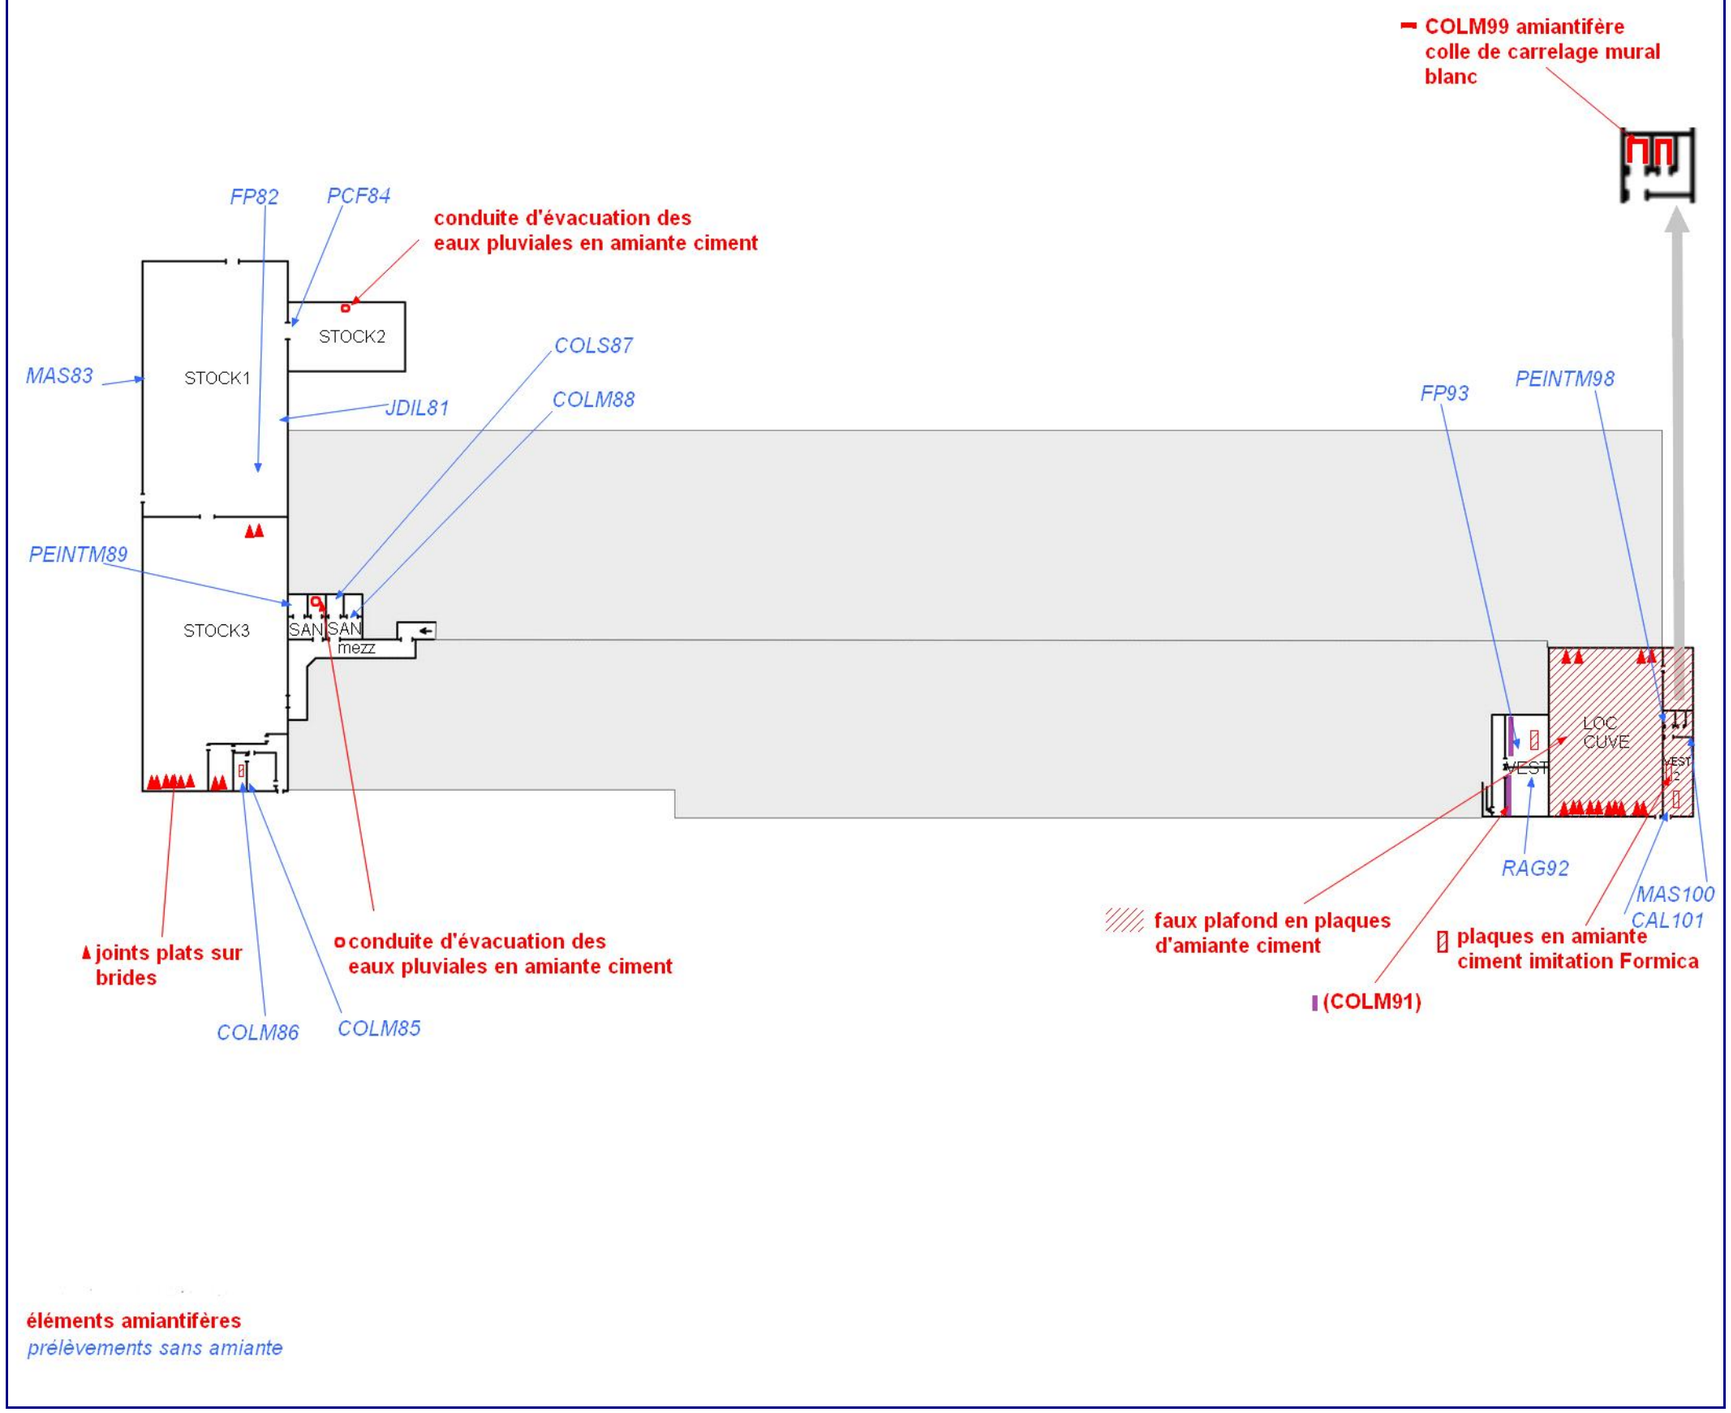



Bât. 1 : 1er ÉTAGE


SCHEMA 3 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

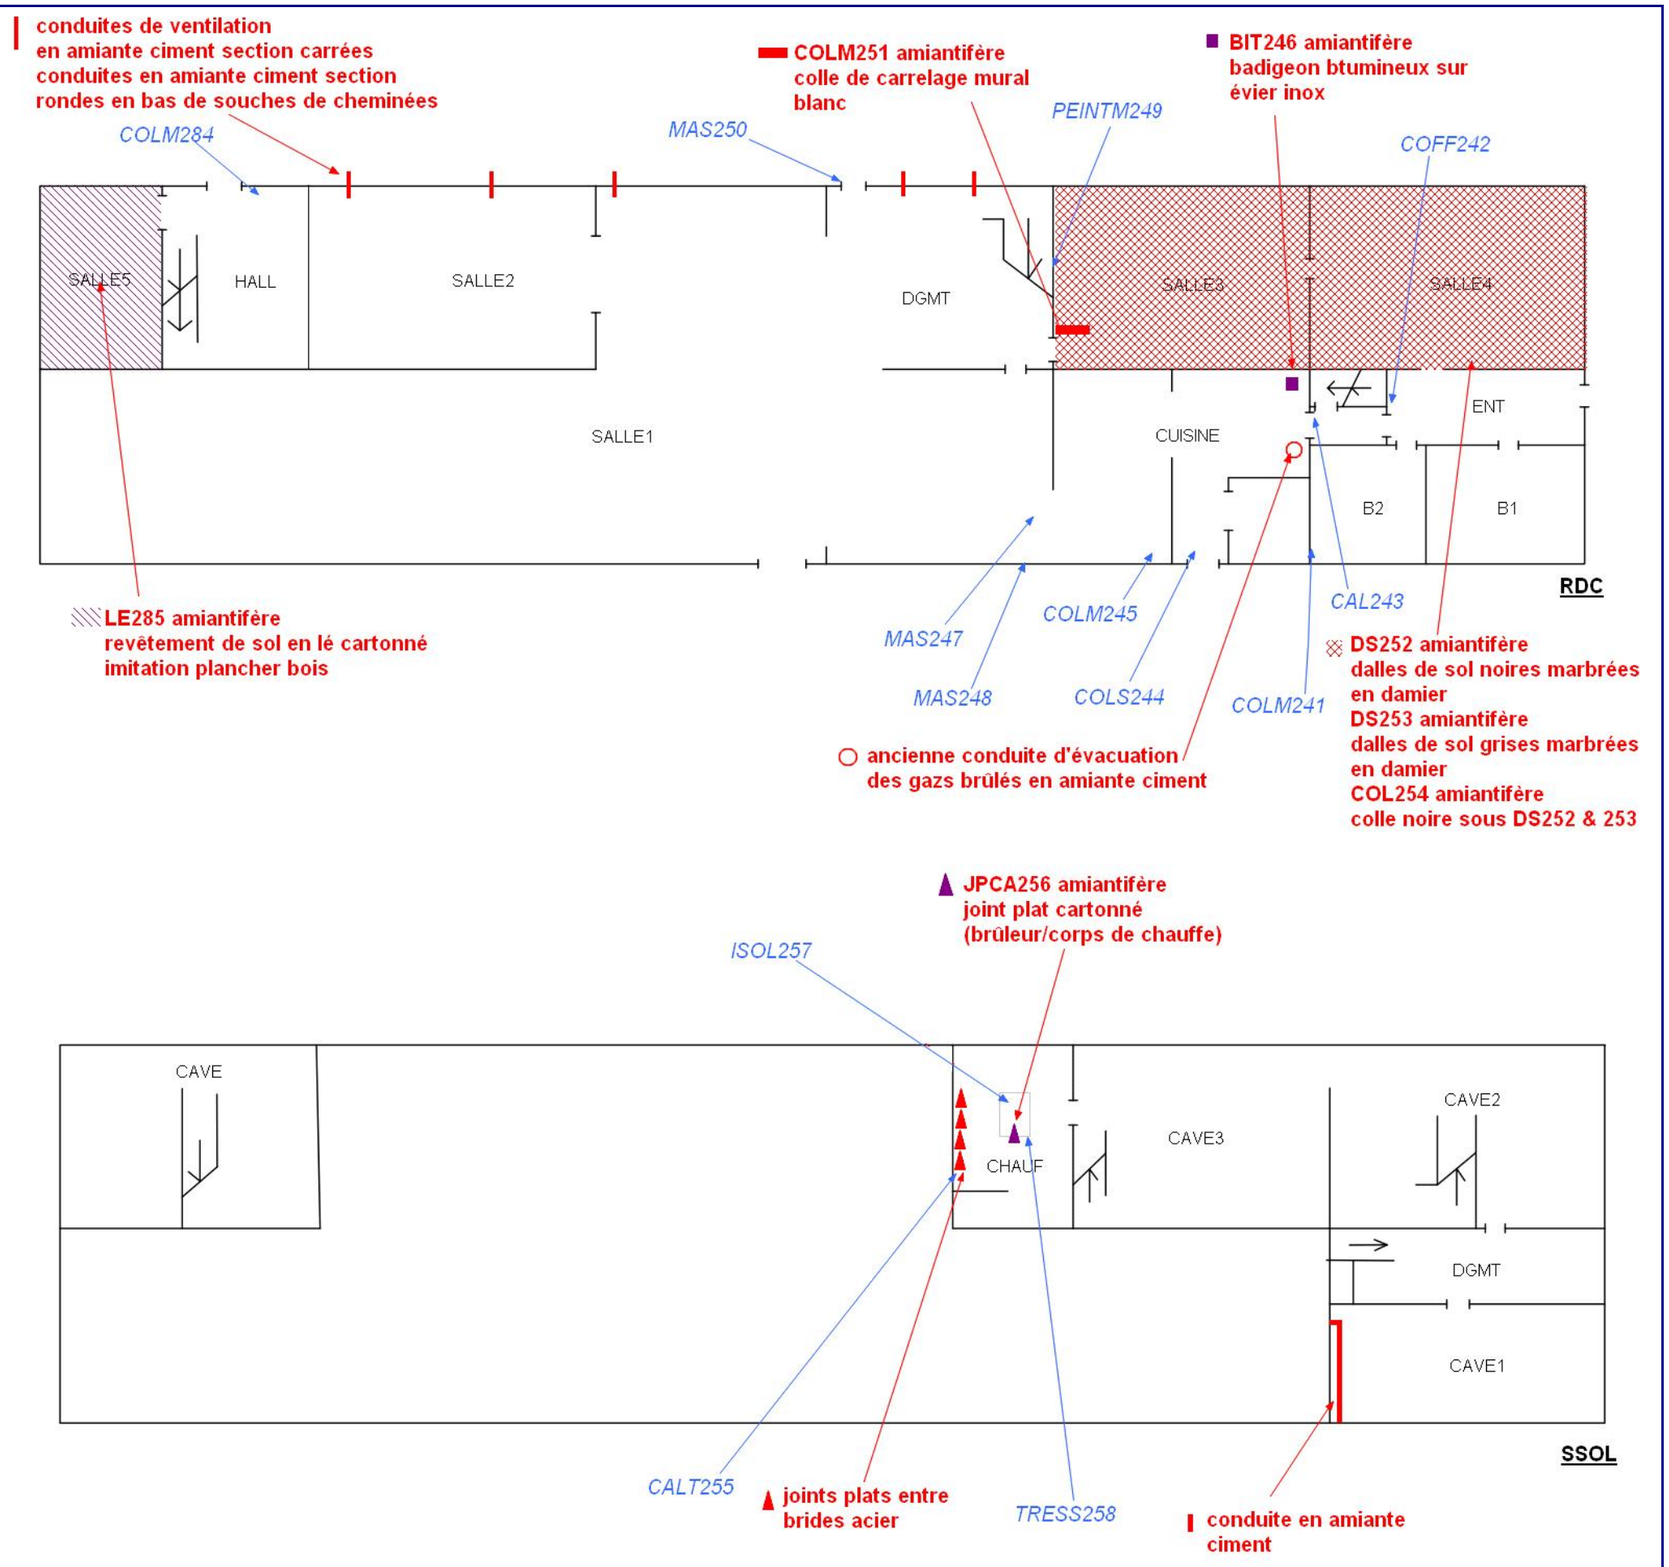

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

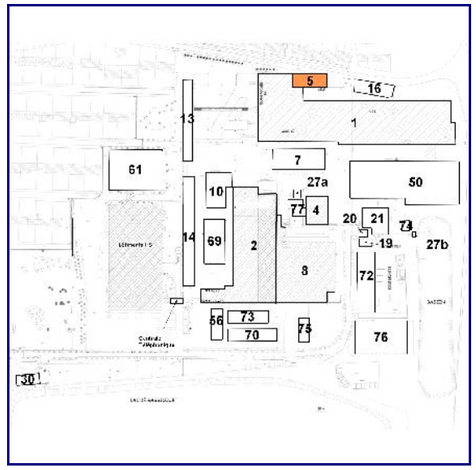

Bât. 5a : SOUS SOL & REZ DE CHAUSSÉE

SCHEMA 4 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic


19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

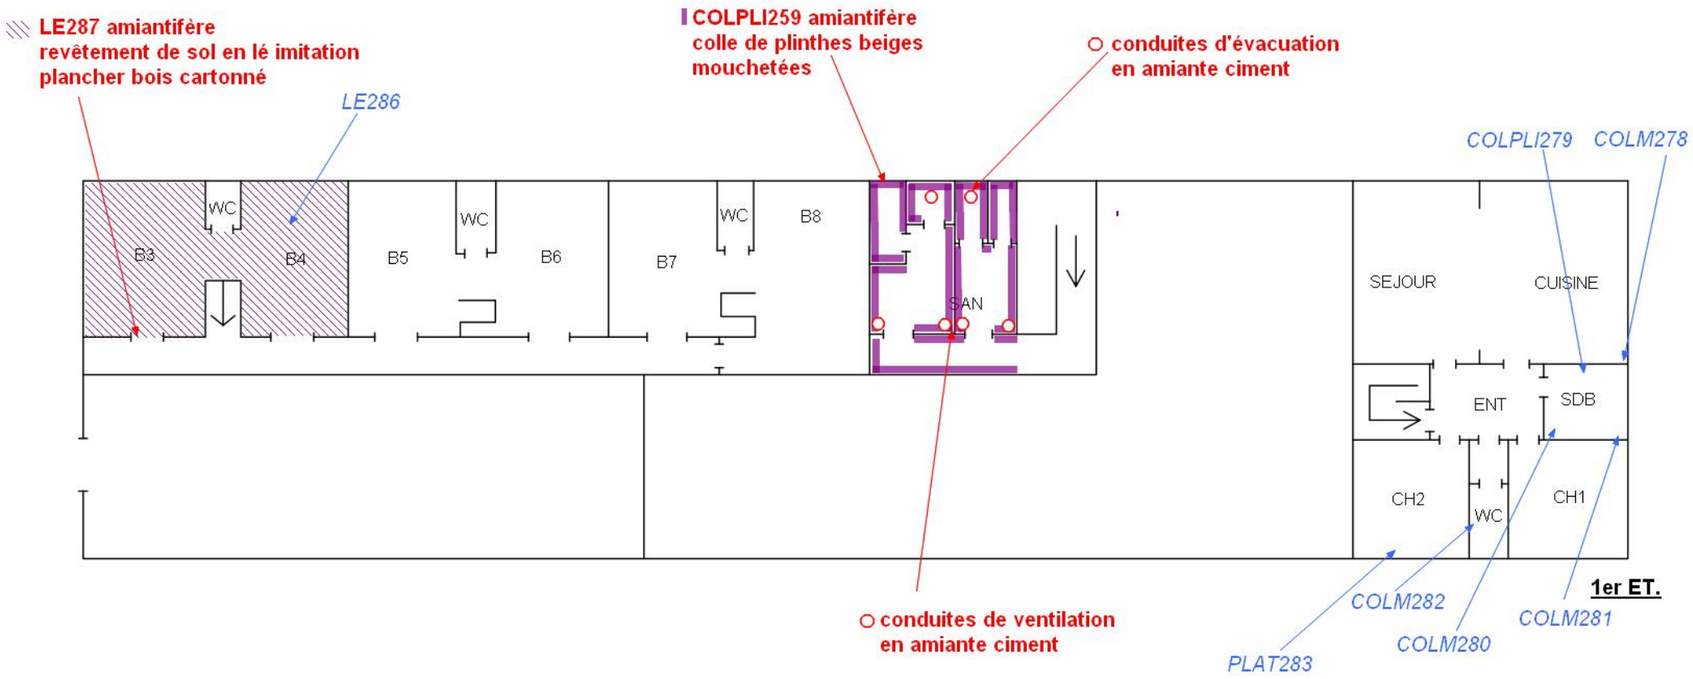

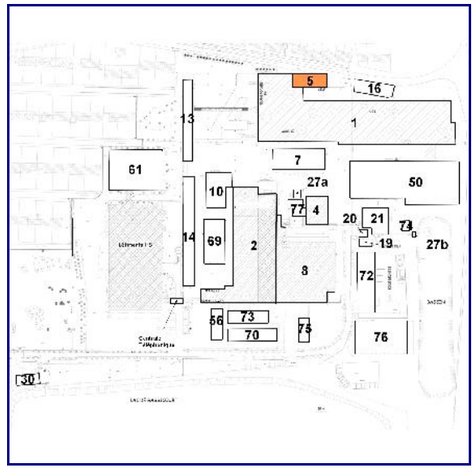

Bât. 5a : 1er ÉTAGE

SCHEMA 5 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

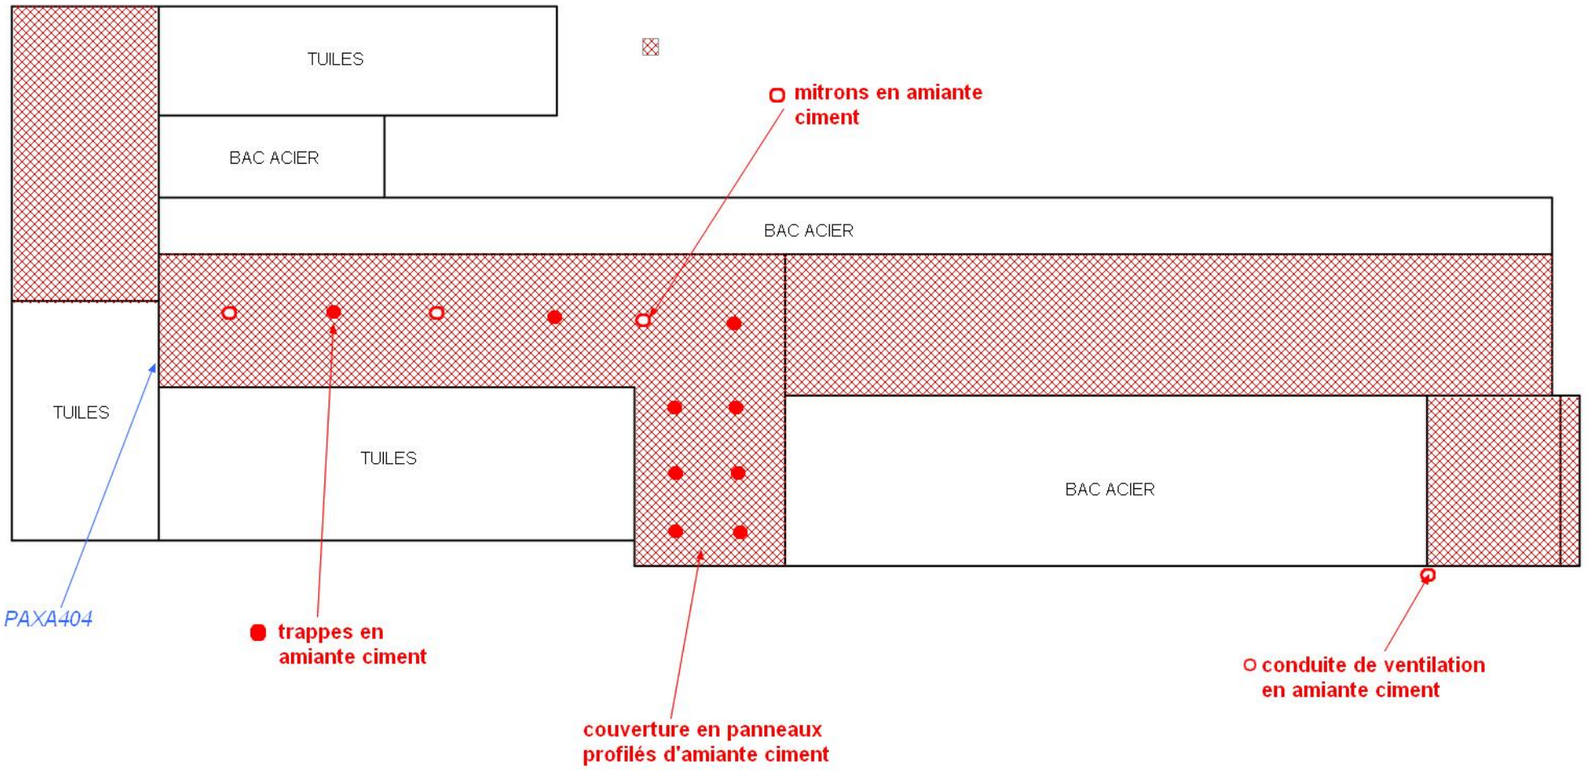

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante



Bât. 1 et 5a : COUVERTURE

SCHEMA 6 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

FAUX PLAFOND SUR STOCK

STOCK

RES5 amiantifère résine verte au sol
RES6 amiantifère résine rouge au sol

faux plafond en plaques d'amiante ciment

(MAS7)

COLPLI299 COLS1 MAS2 COLM3

COLM298

COLS297

MAS4

BUR BUR VEST HALL

LOCAL FEU

CUVE

LOCAL 2

LOCAL 1

MAS125 END137 RES123 END124

LOCAL 3

PEINT126

STOCK

MAS122 MAS121

CAL120

SAN

conduite de ventilation en amiante ciment

MAS118

ATELIER1

CONVOYEUR LATEX

COLM8

ENV16

CAVE

SSOL

CAL15 BIT17

MAS7 amiantifère mastic sur gaines galvanisées

PEINTM10

RES9

joints plats entre brides acier

ATELIER2

MAS119 TRESS117

MAS12 PEINTM14 CAL11 COLM13 MAS116

RDC

éléments amiantifères
prélèvements sans amiante

mercredi 31 octobre 2018

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE

date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901
du 29/10/2018



Bât. 2: SOUS SOL & REZ DE CHAUSSÉE

SCHEMA 7 / 43


LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

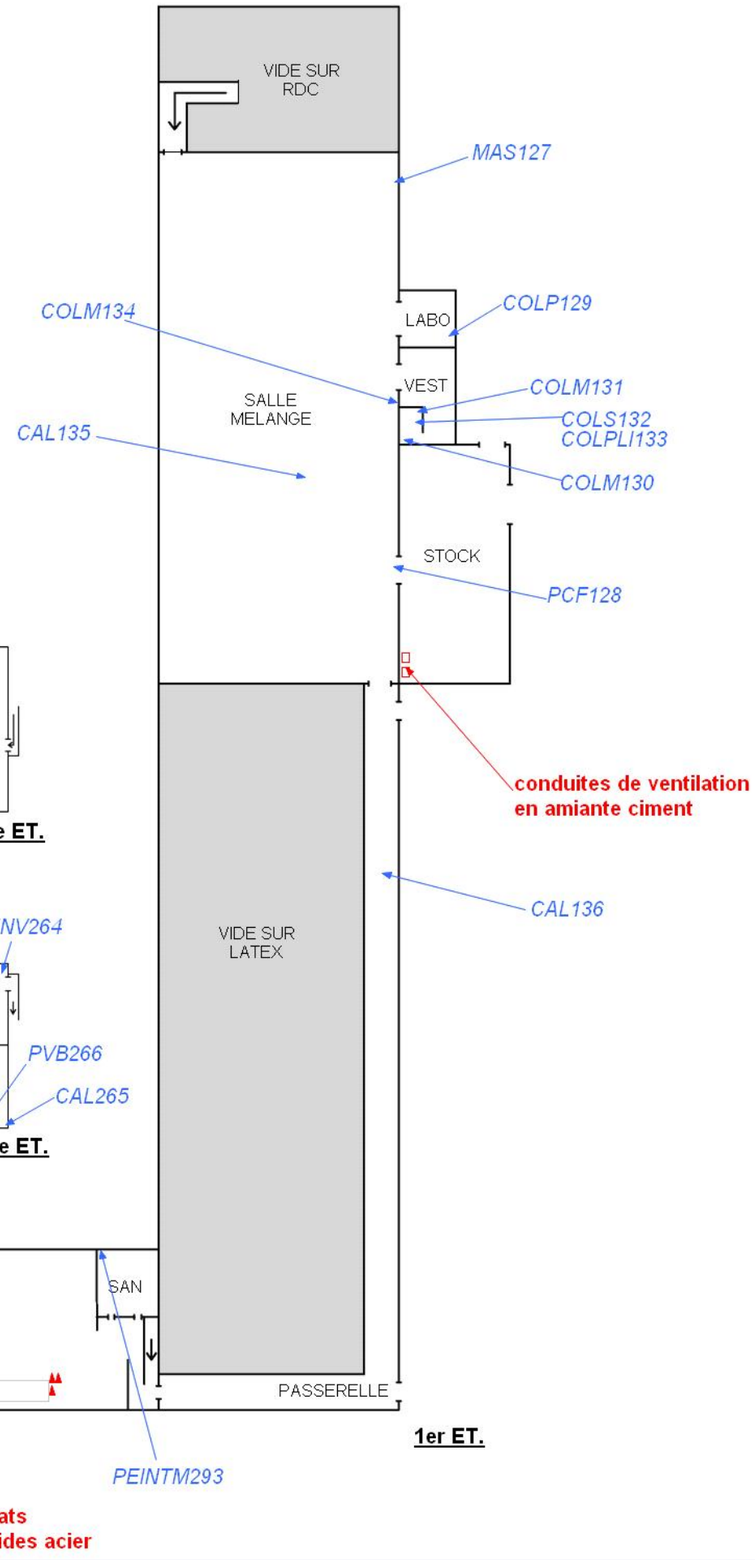

DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers


MANTES LA JOLIE

date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901
du 29/10/2018

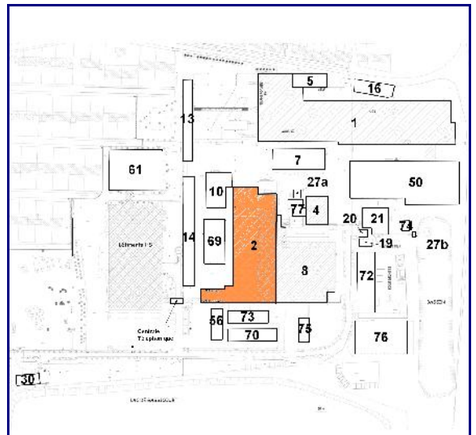

Bât. 2 : ETAGES


SCHEMA 8 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

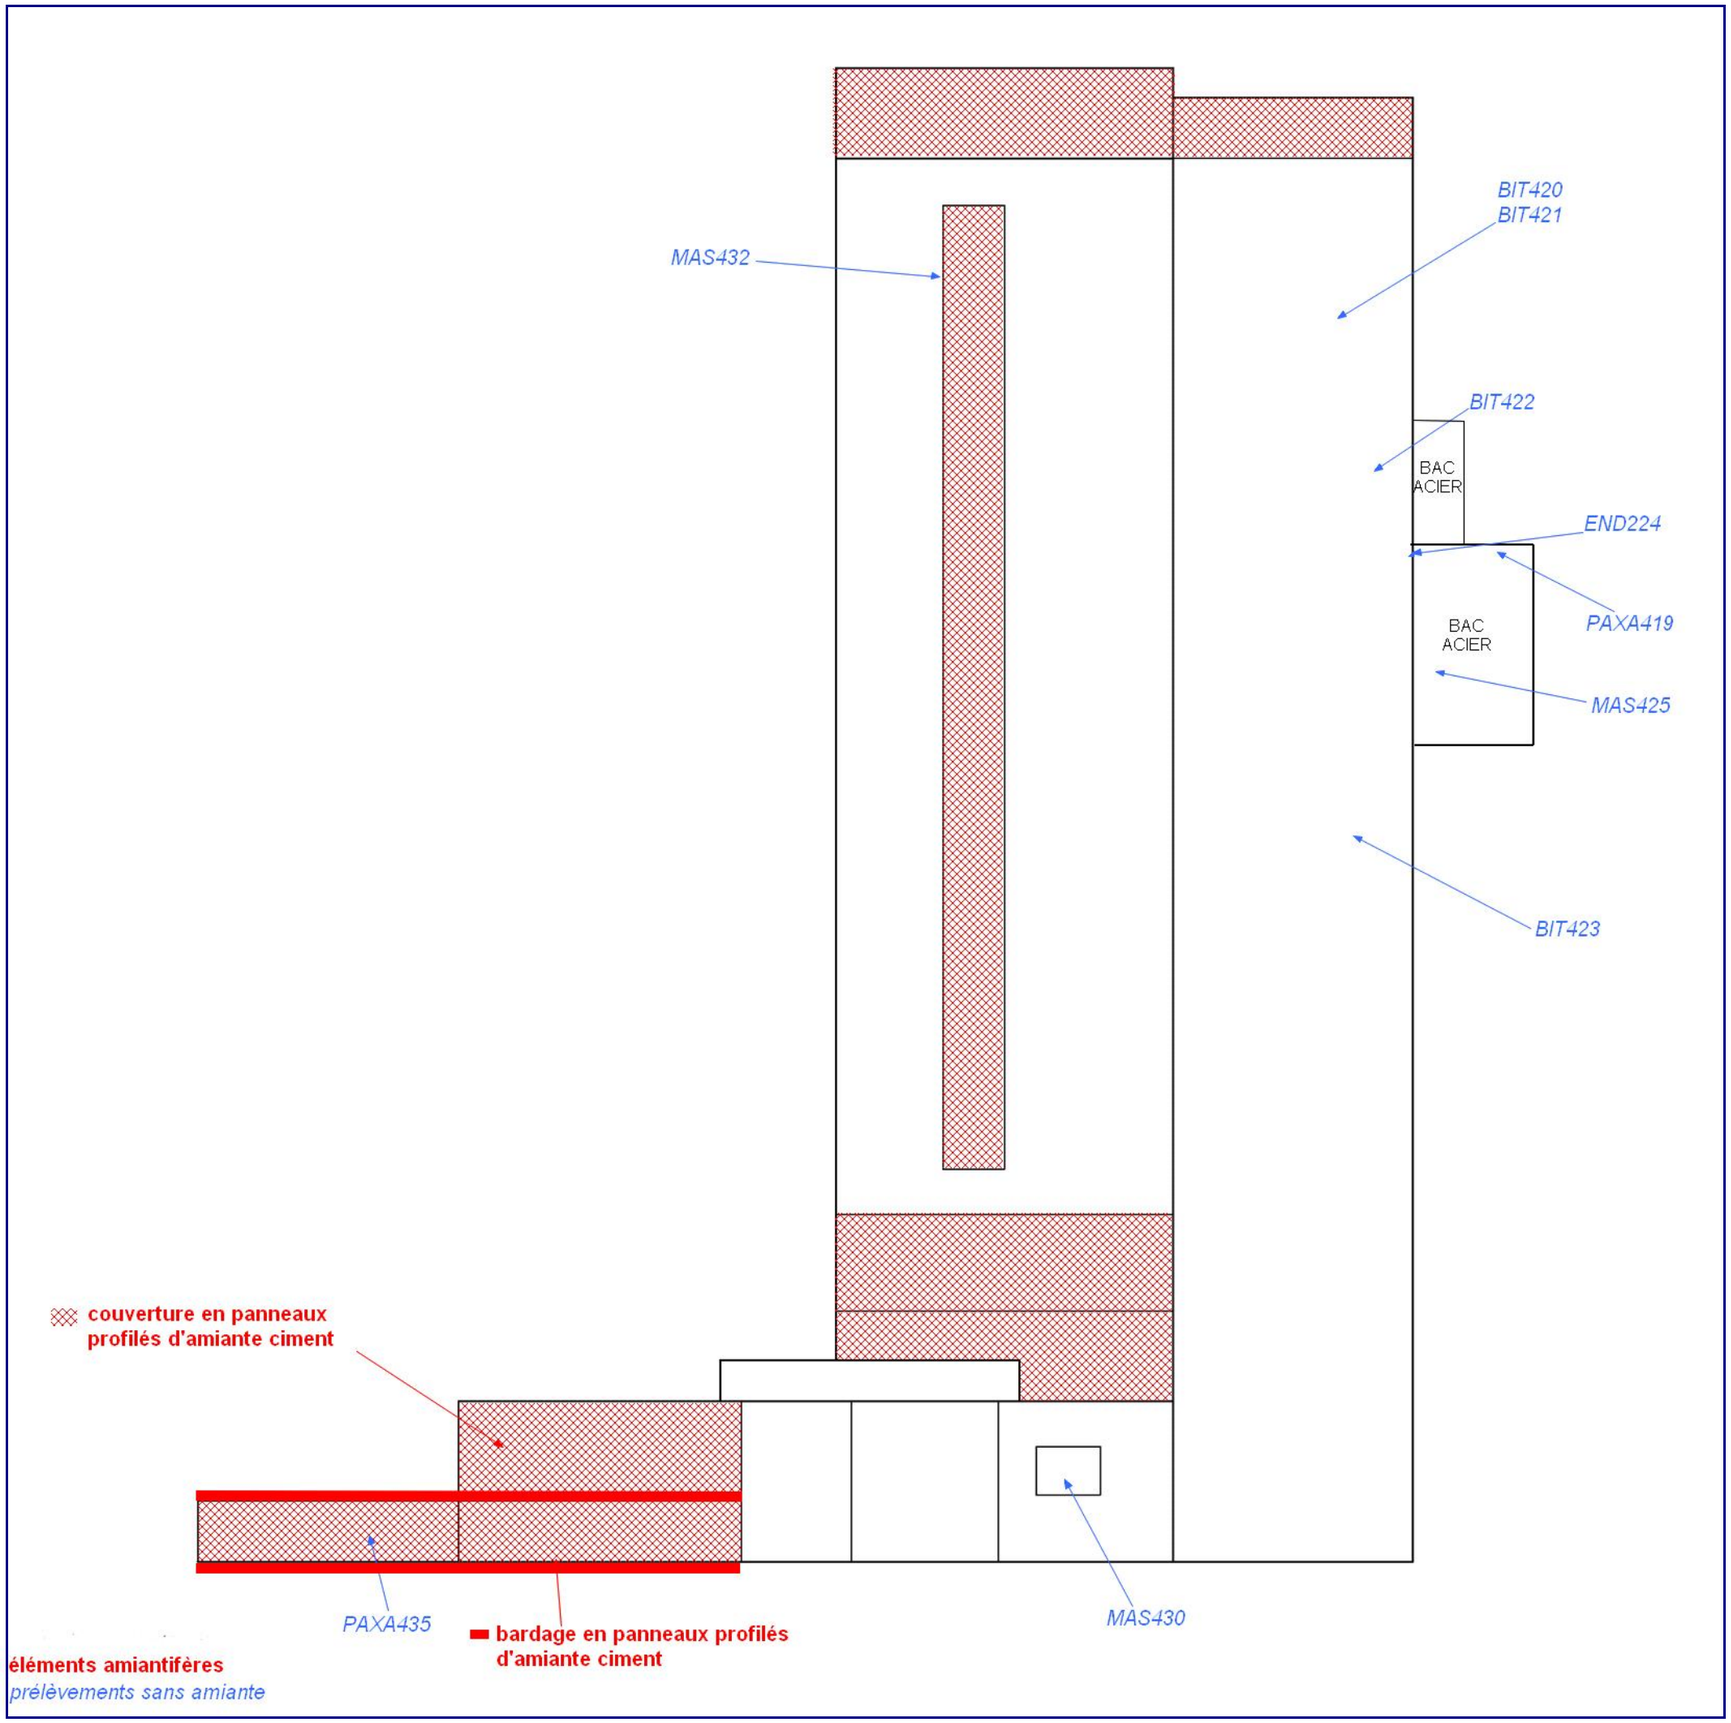

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE

date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018



Bât. 2 : COUVERTURE


SCHEMA 9 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES


croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

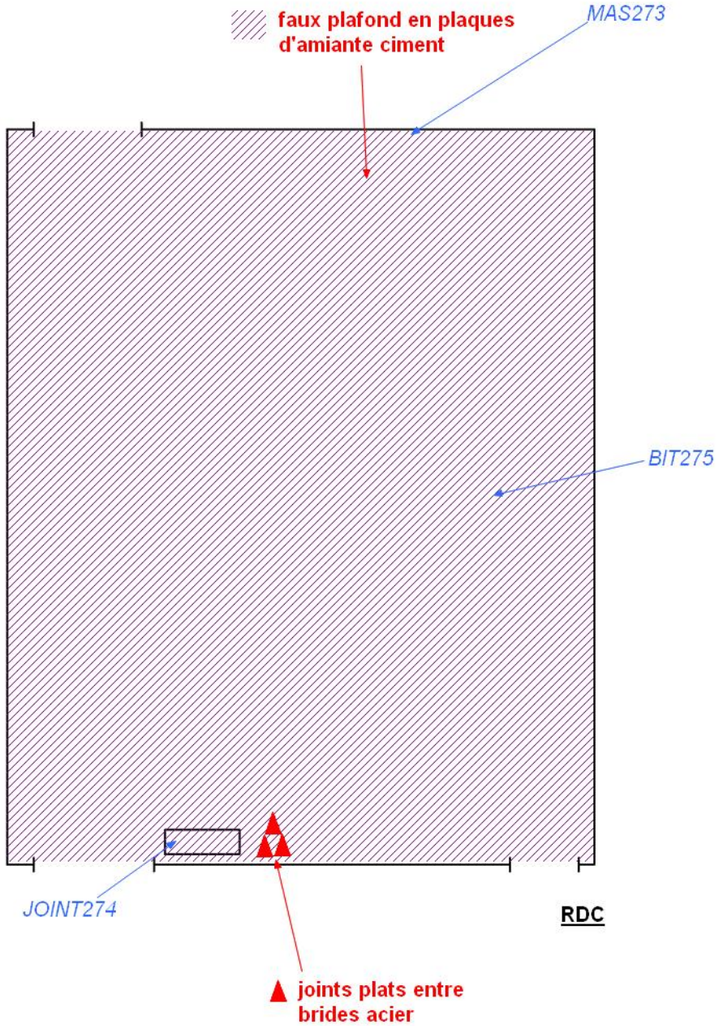

RDC

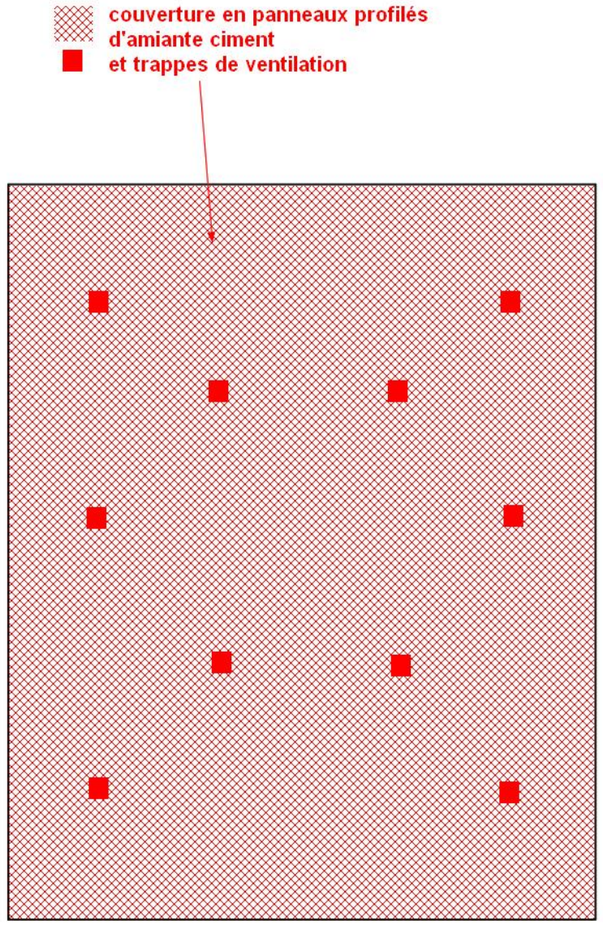

TOIT.

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

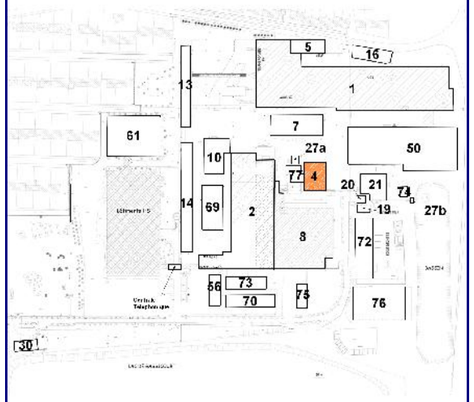

Bât. 4a


SCHEMA 10 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

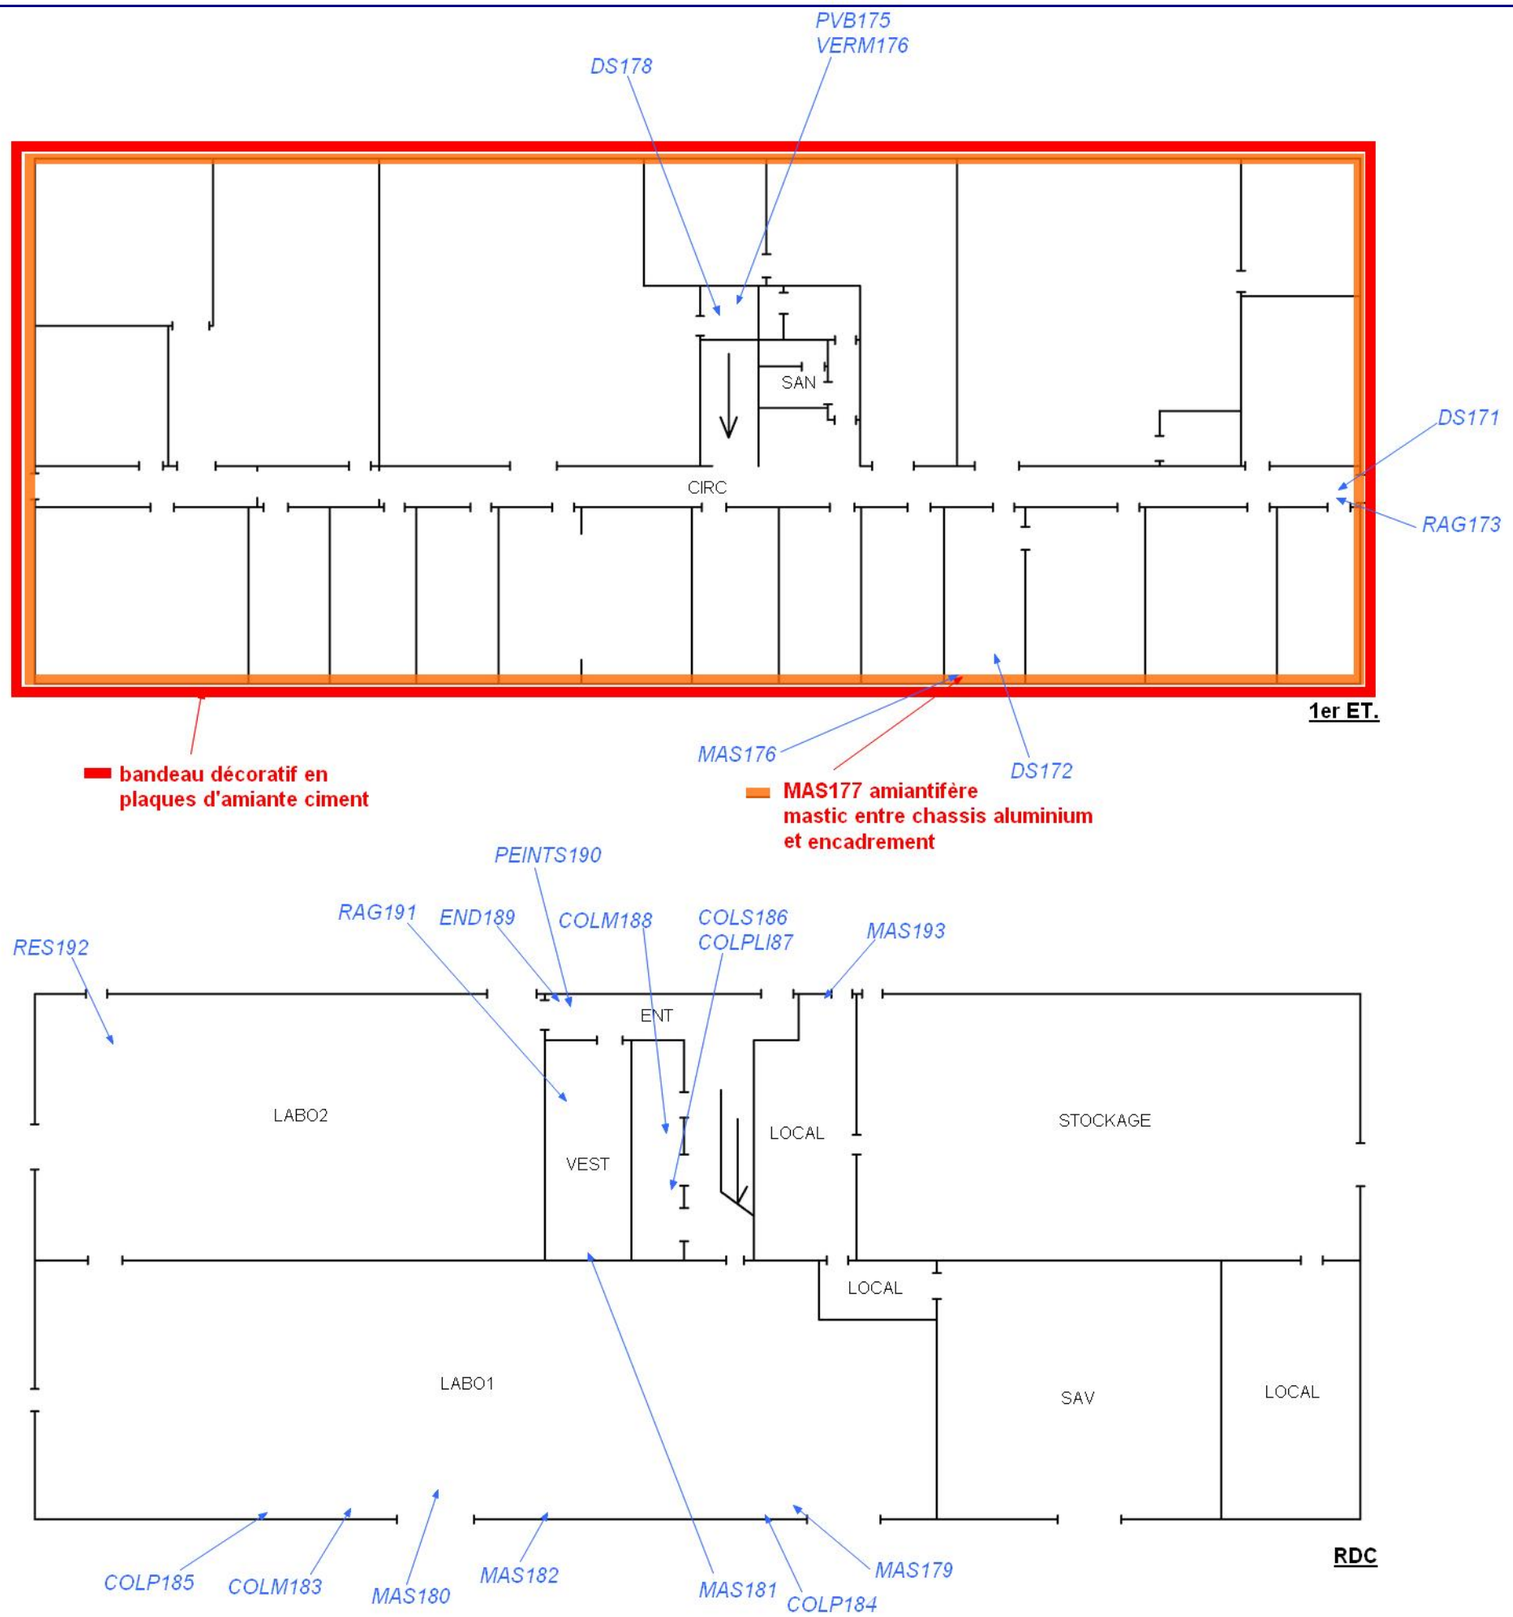

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE

date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018



Bât. 7 : REZ DE CHAUSSÉE & 1er ÉTAGE

SCHEMA 11 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

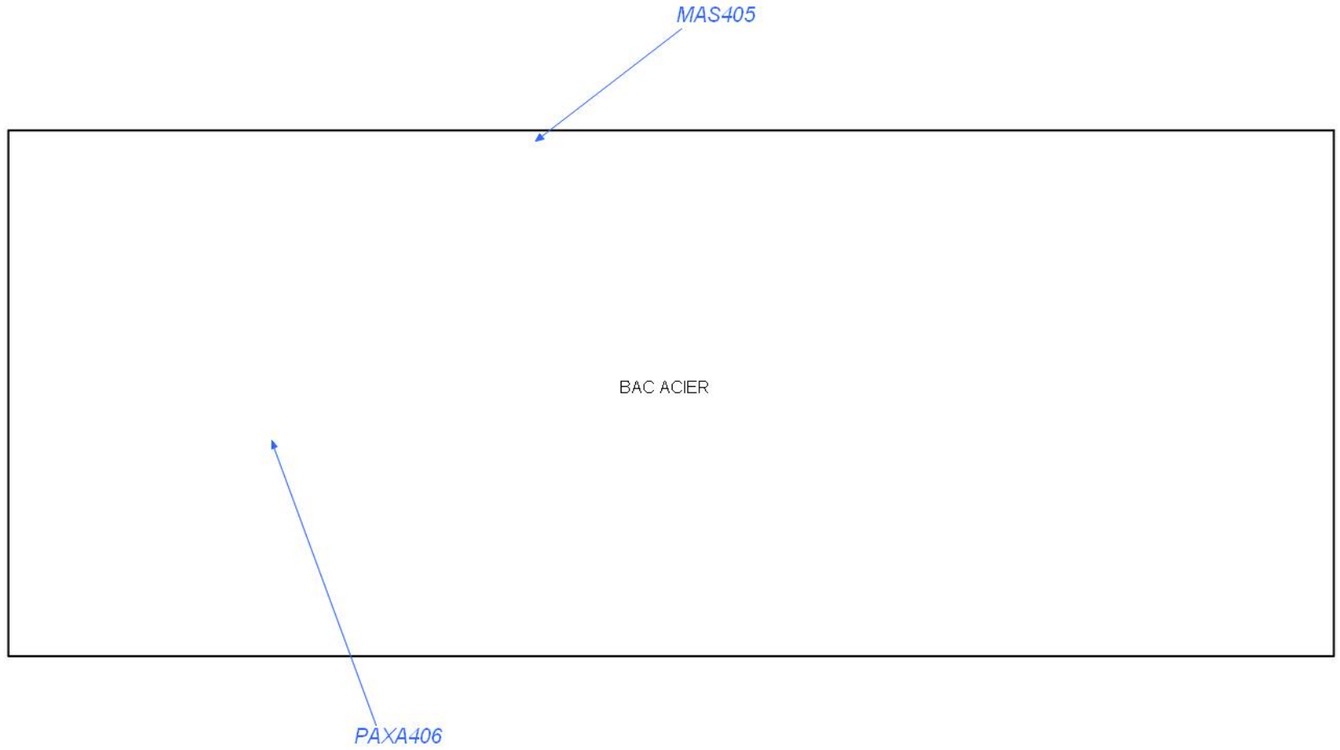



Bât. 7 : COUVERTURE

SCHEMA 12 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni


éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

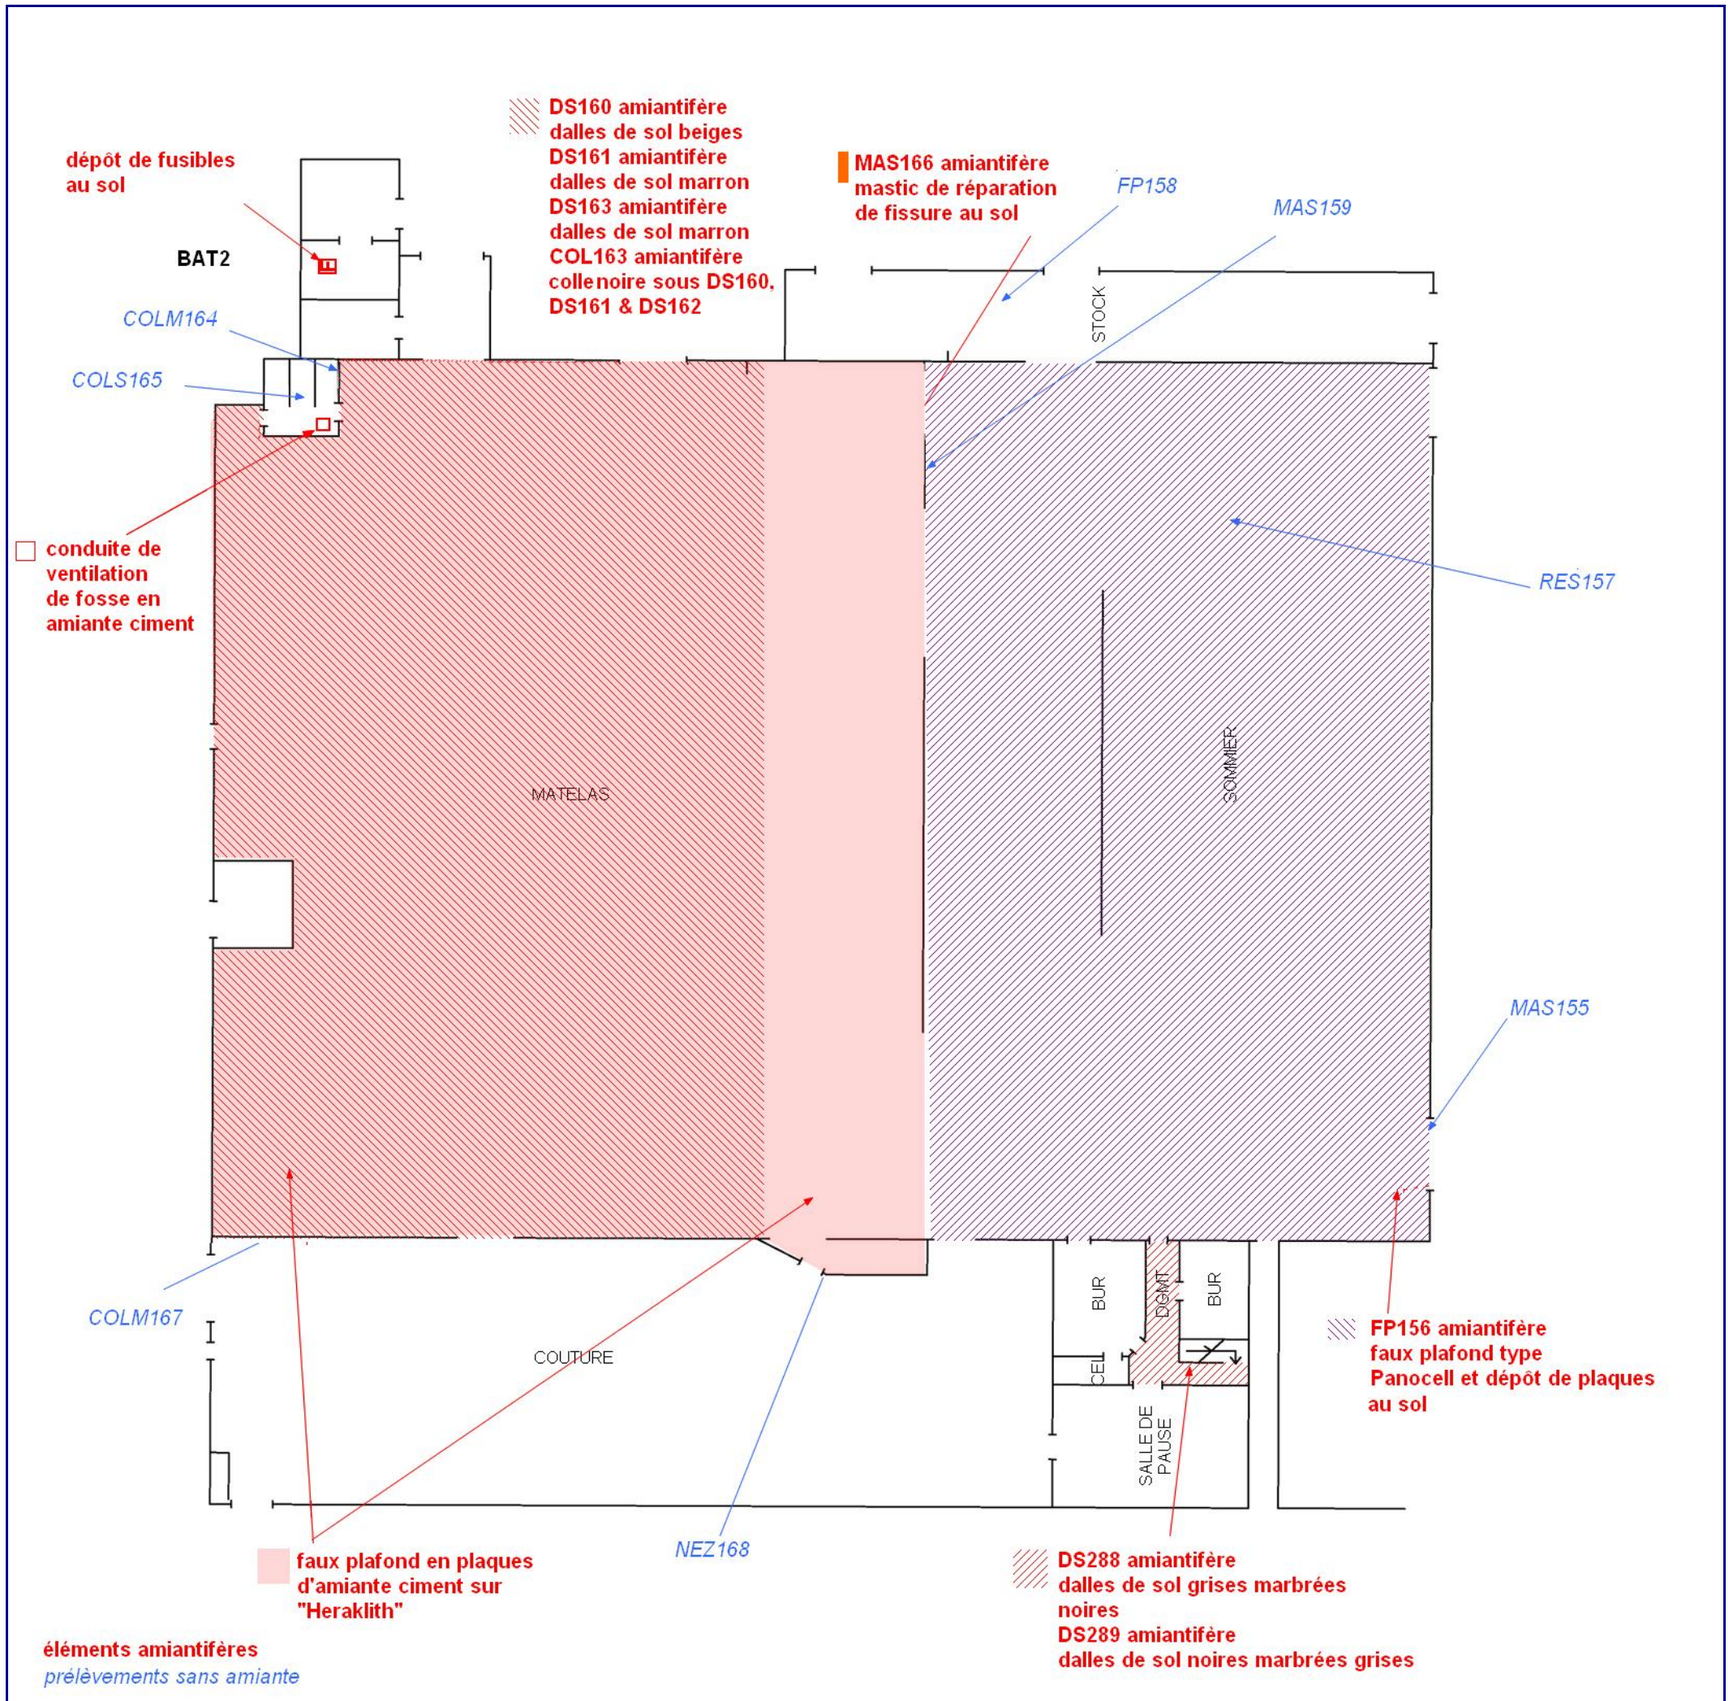

DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE

date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901
du 29/10/2018



Bât. 8 : REZ DE CHAUSSÉE


SCHEMA 13 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES


croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par


DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

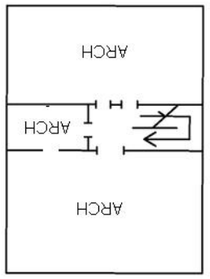

2e ET.

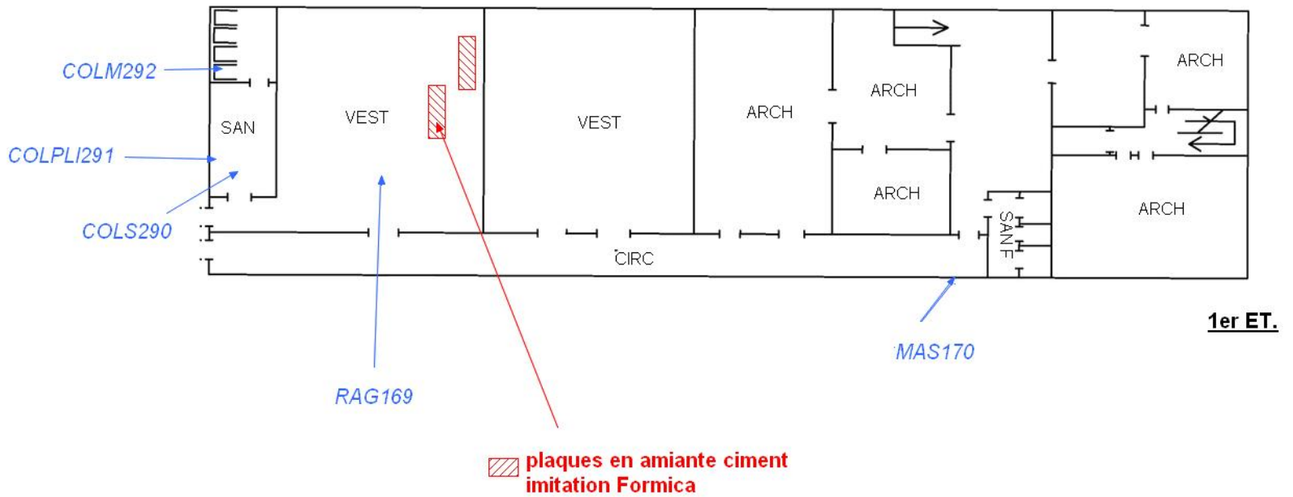

1er ET.

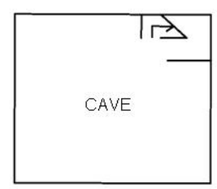

SSOL

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

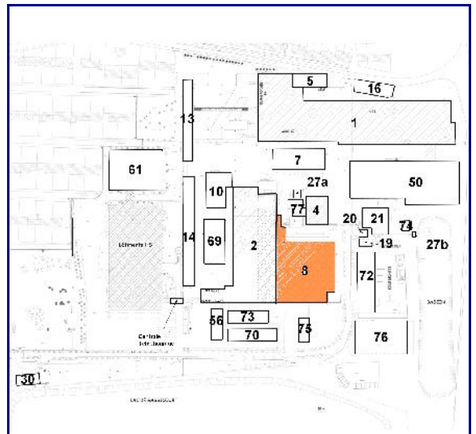

Bât. 8 : 1er ÉTAGE

SCHEMA 14 / 43


LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

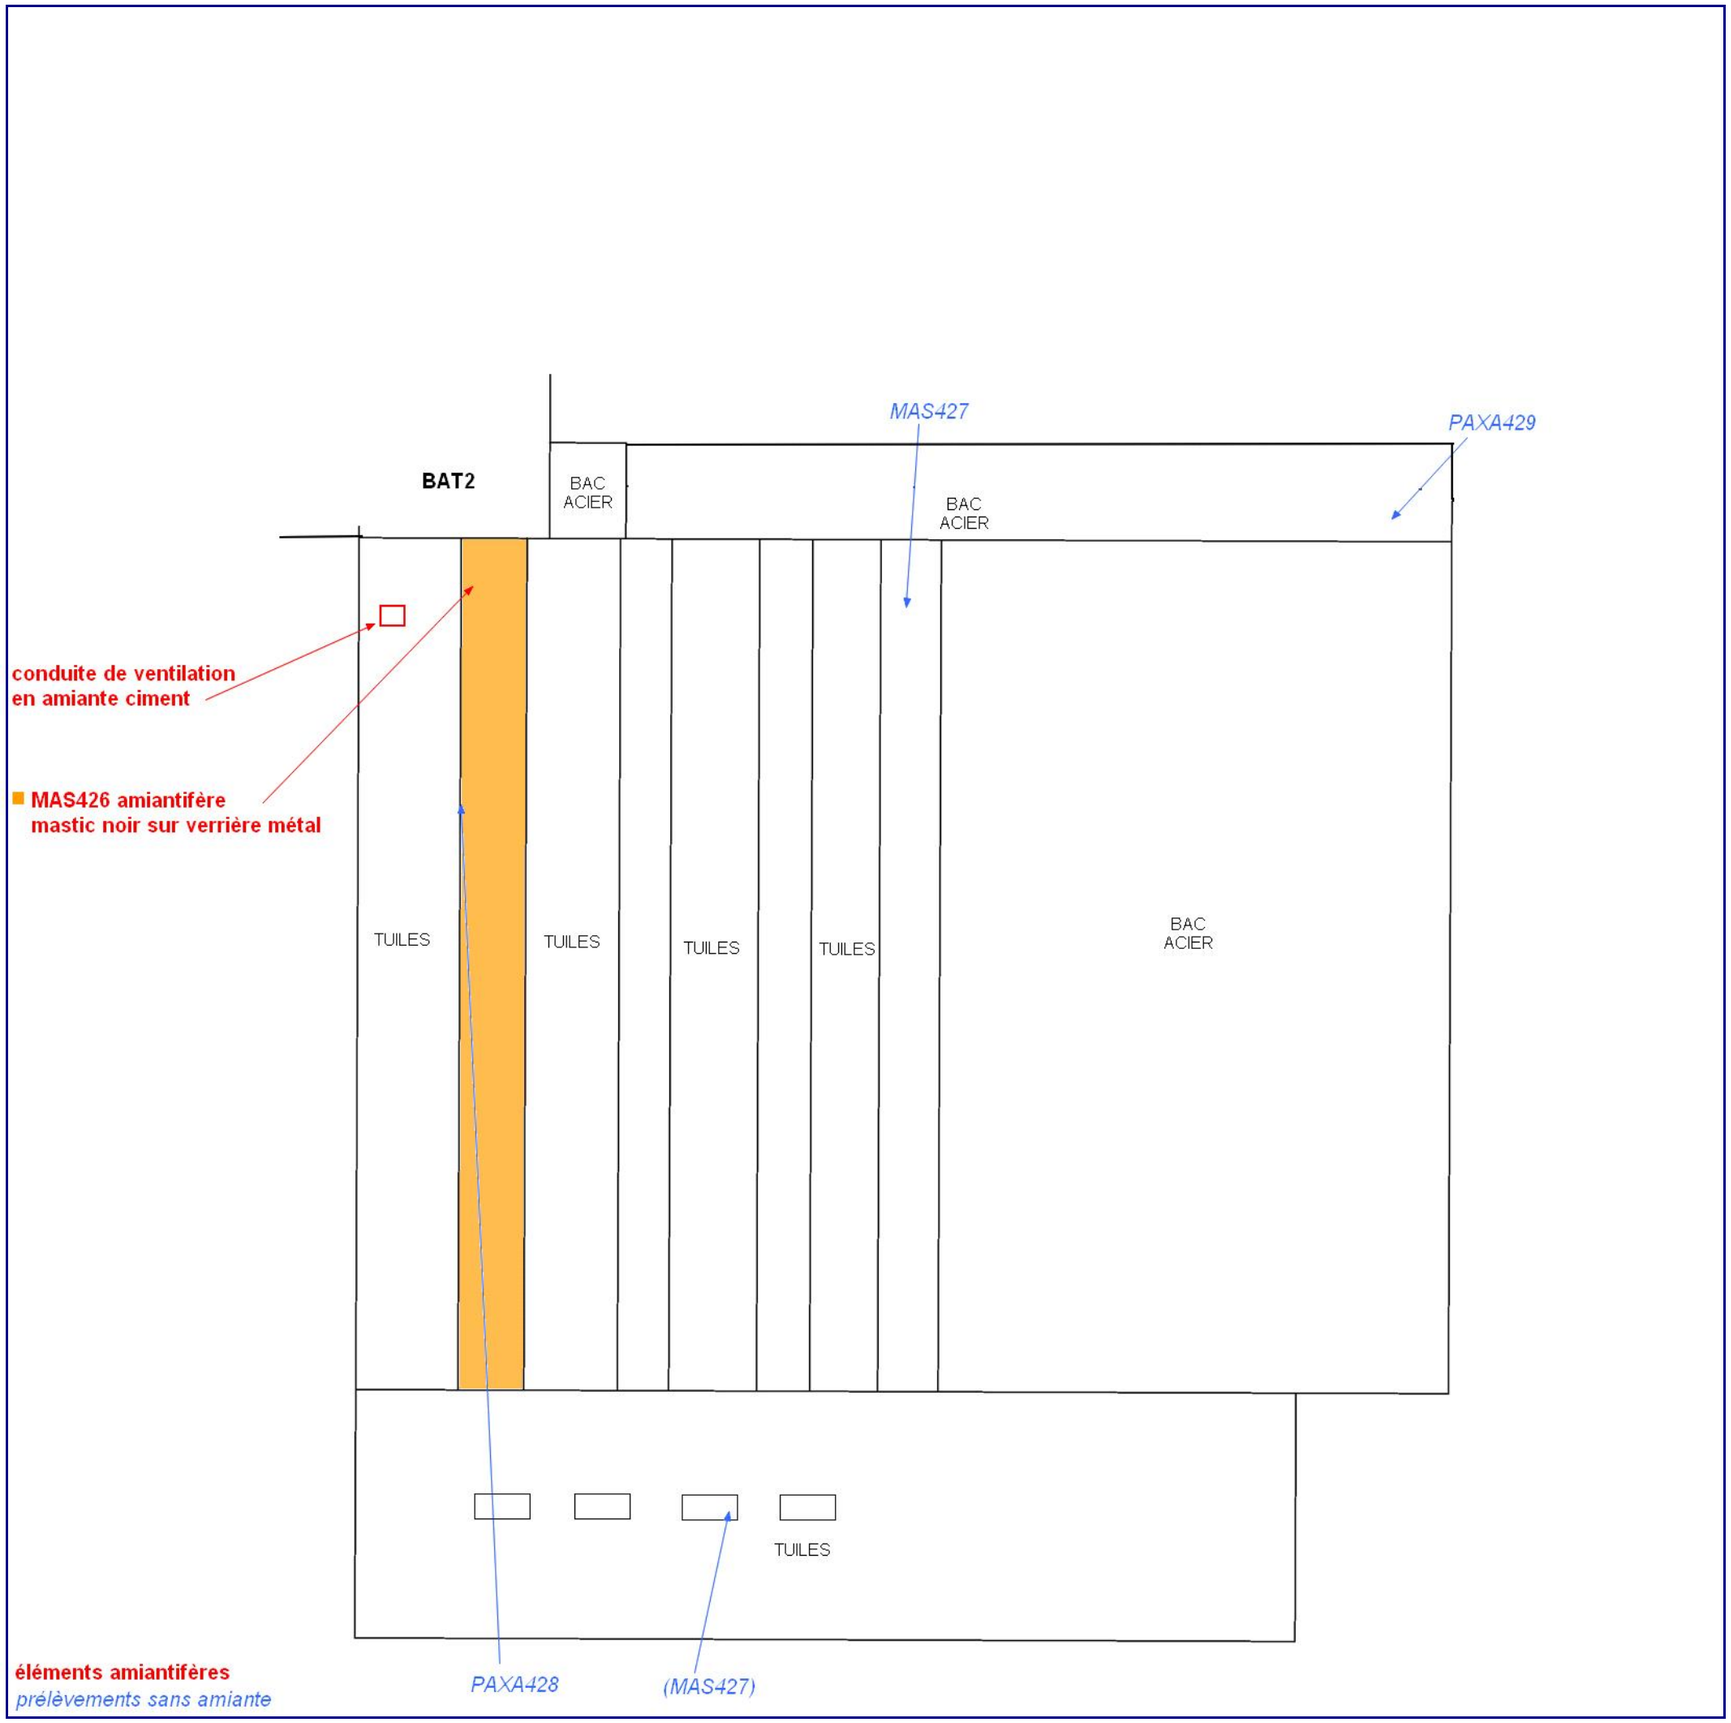

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE

date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018



Bât. 8 : COUVERTURE


SCHEMA 15 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES


croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par


DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

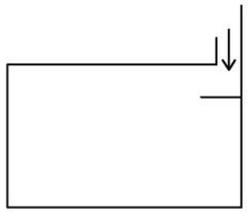

MEZZ

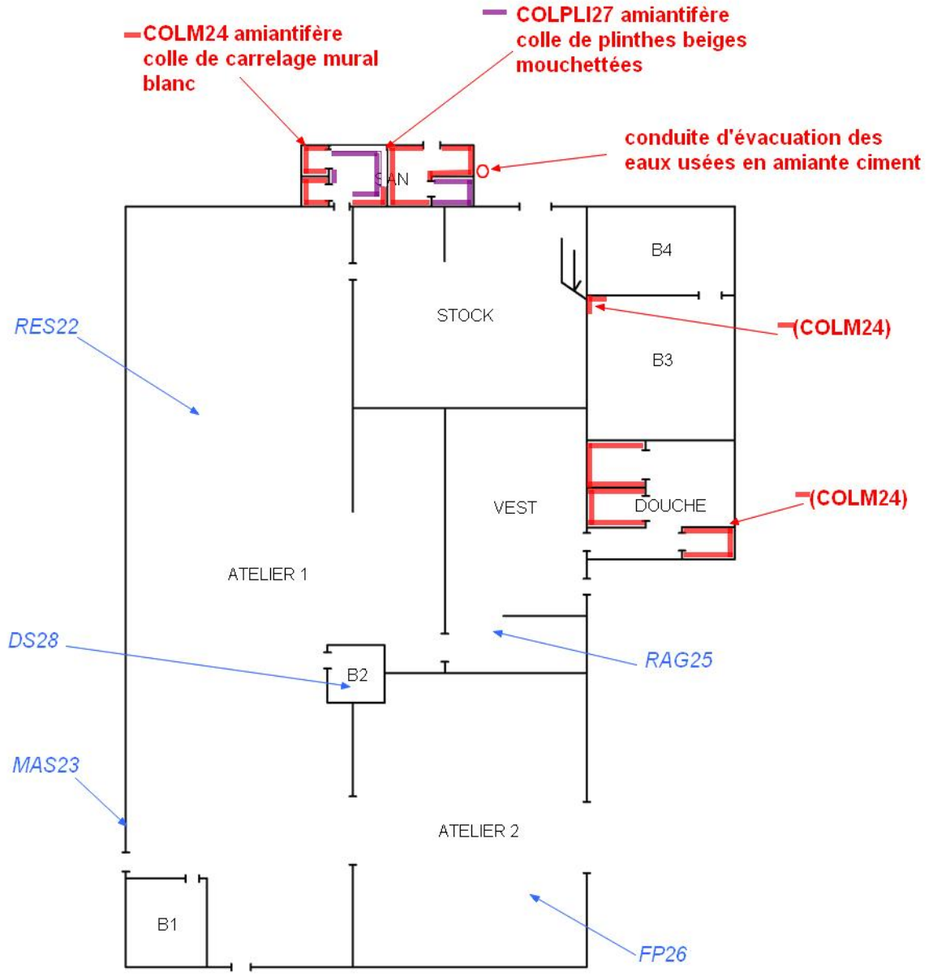

RDC

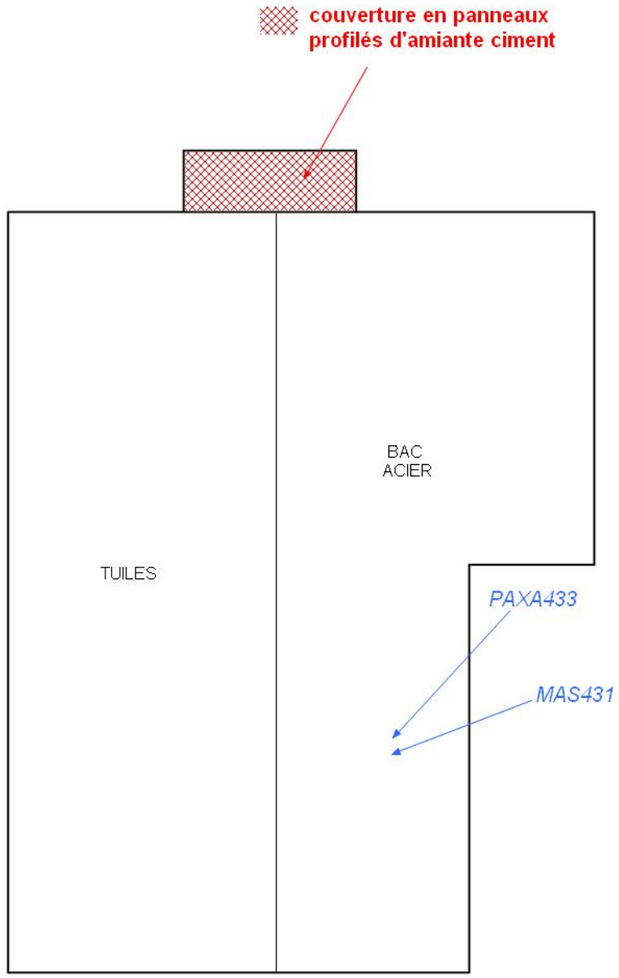

TOIT.

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

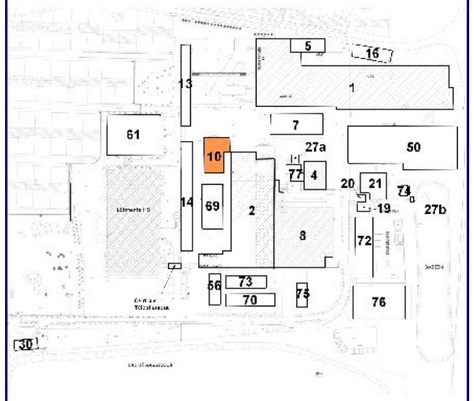

Bât. 10

SCHEMA 16 / 43


LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

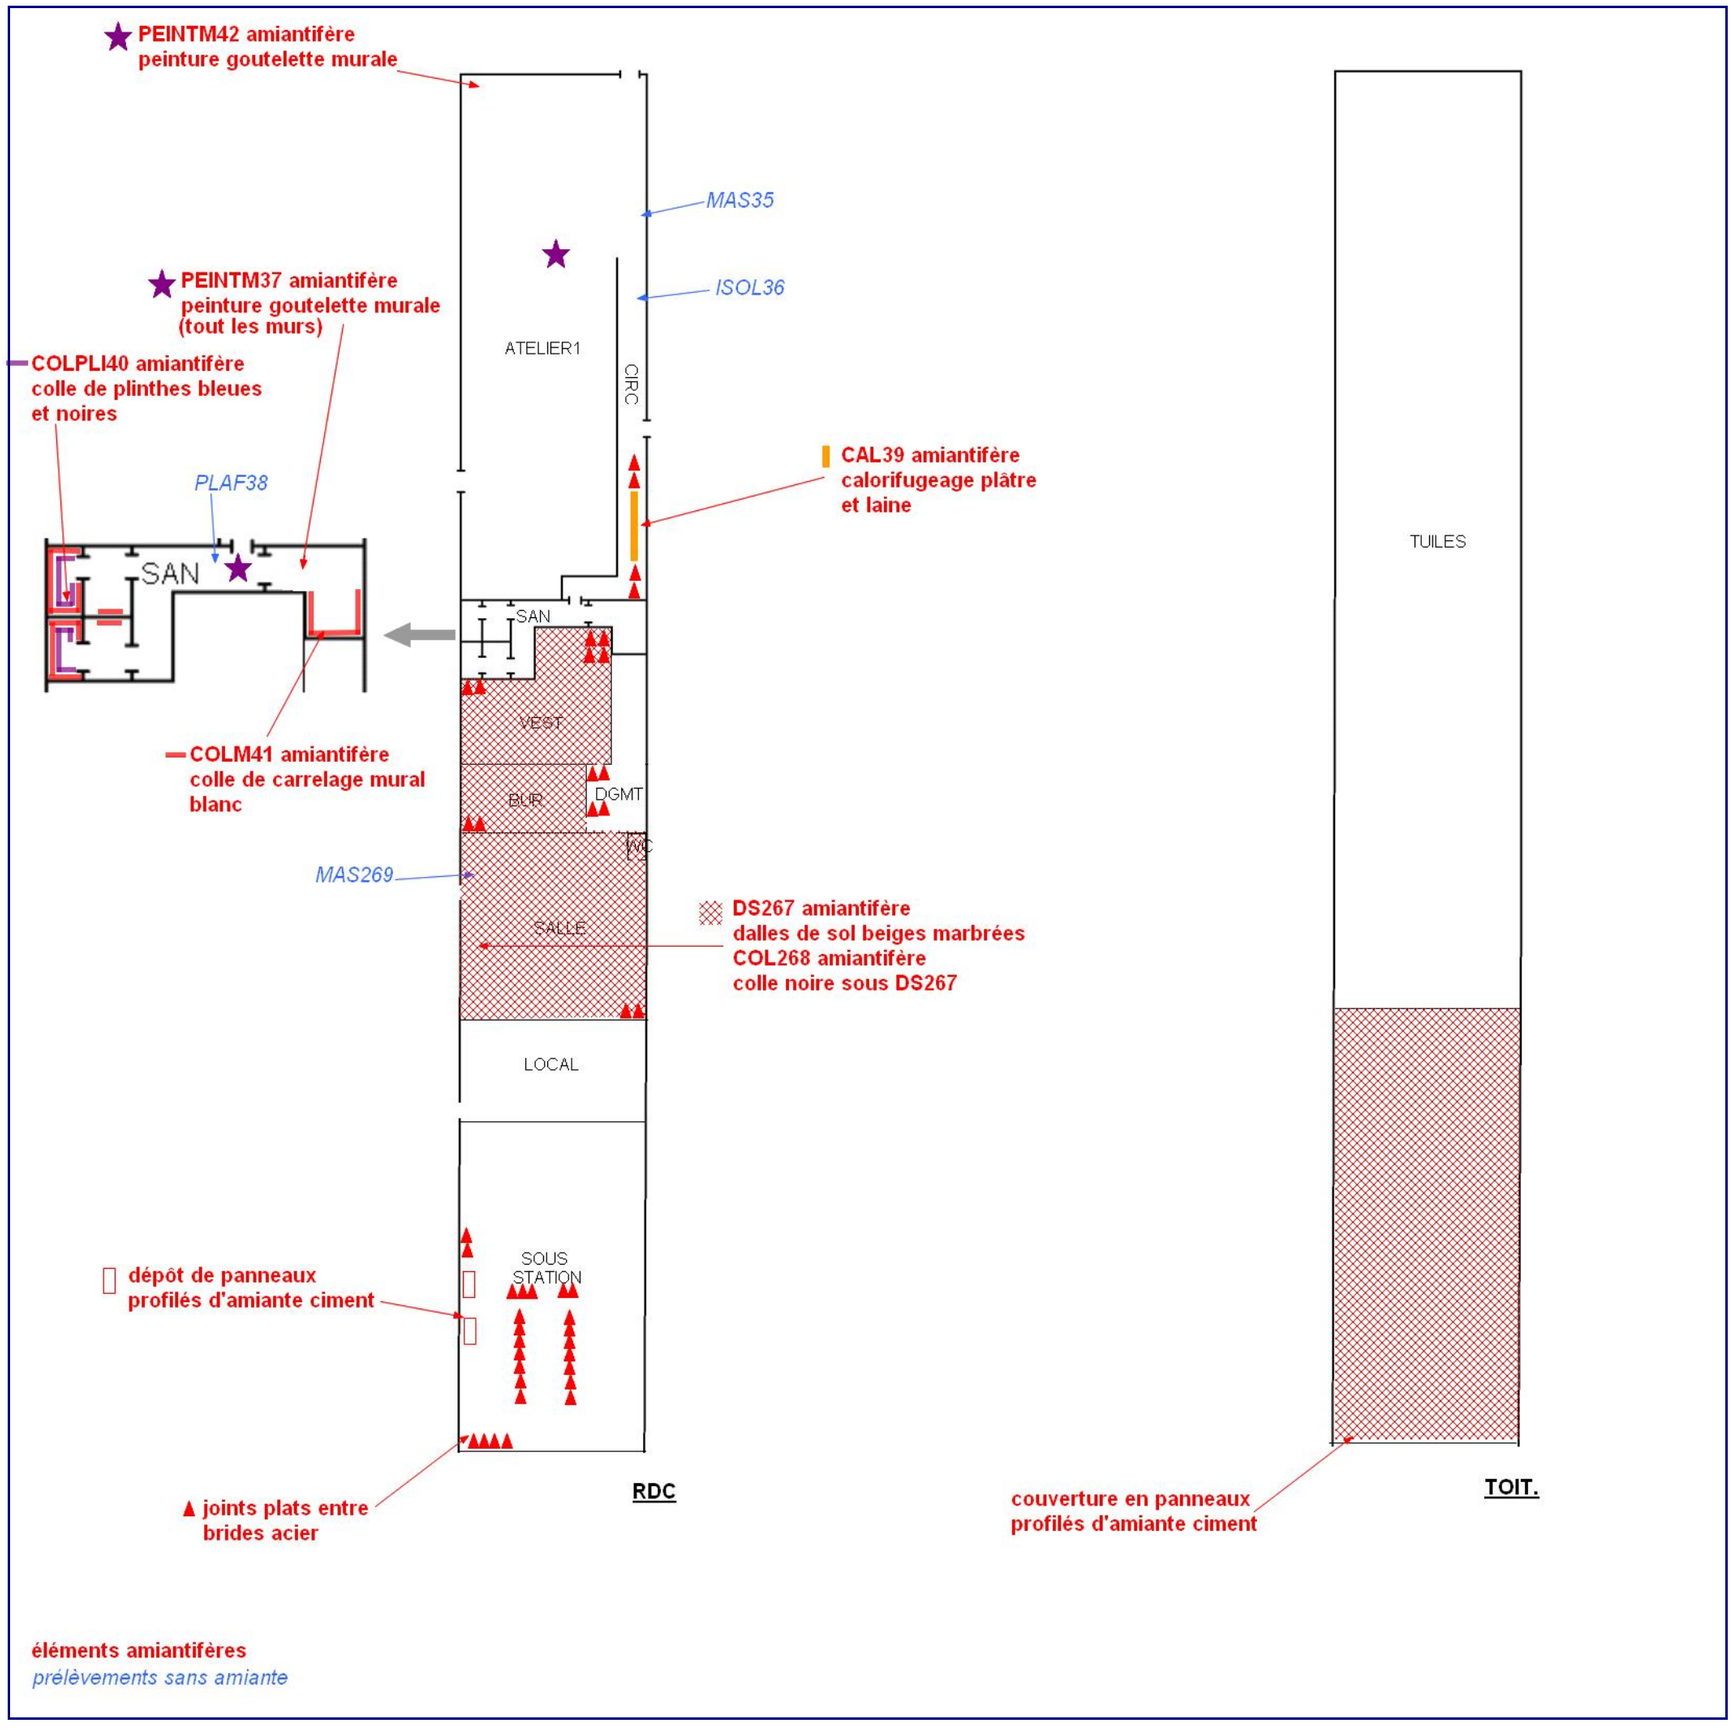

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE

date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018



Bât. 13


SCHEMA 17 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®
DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

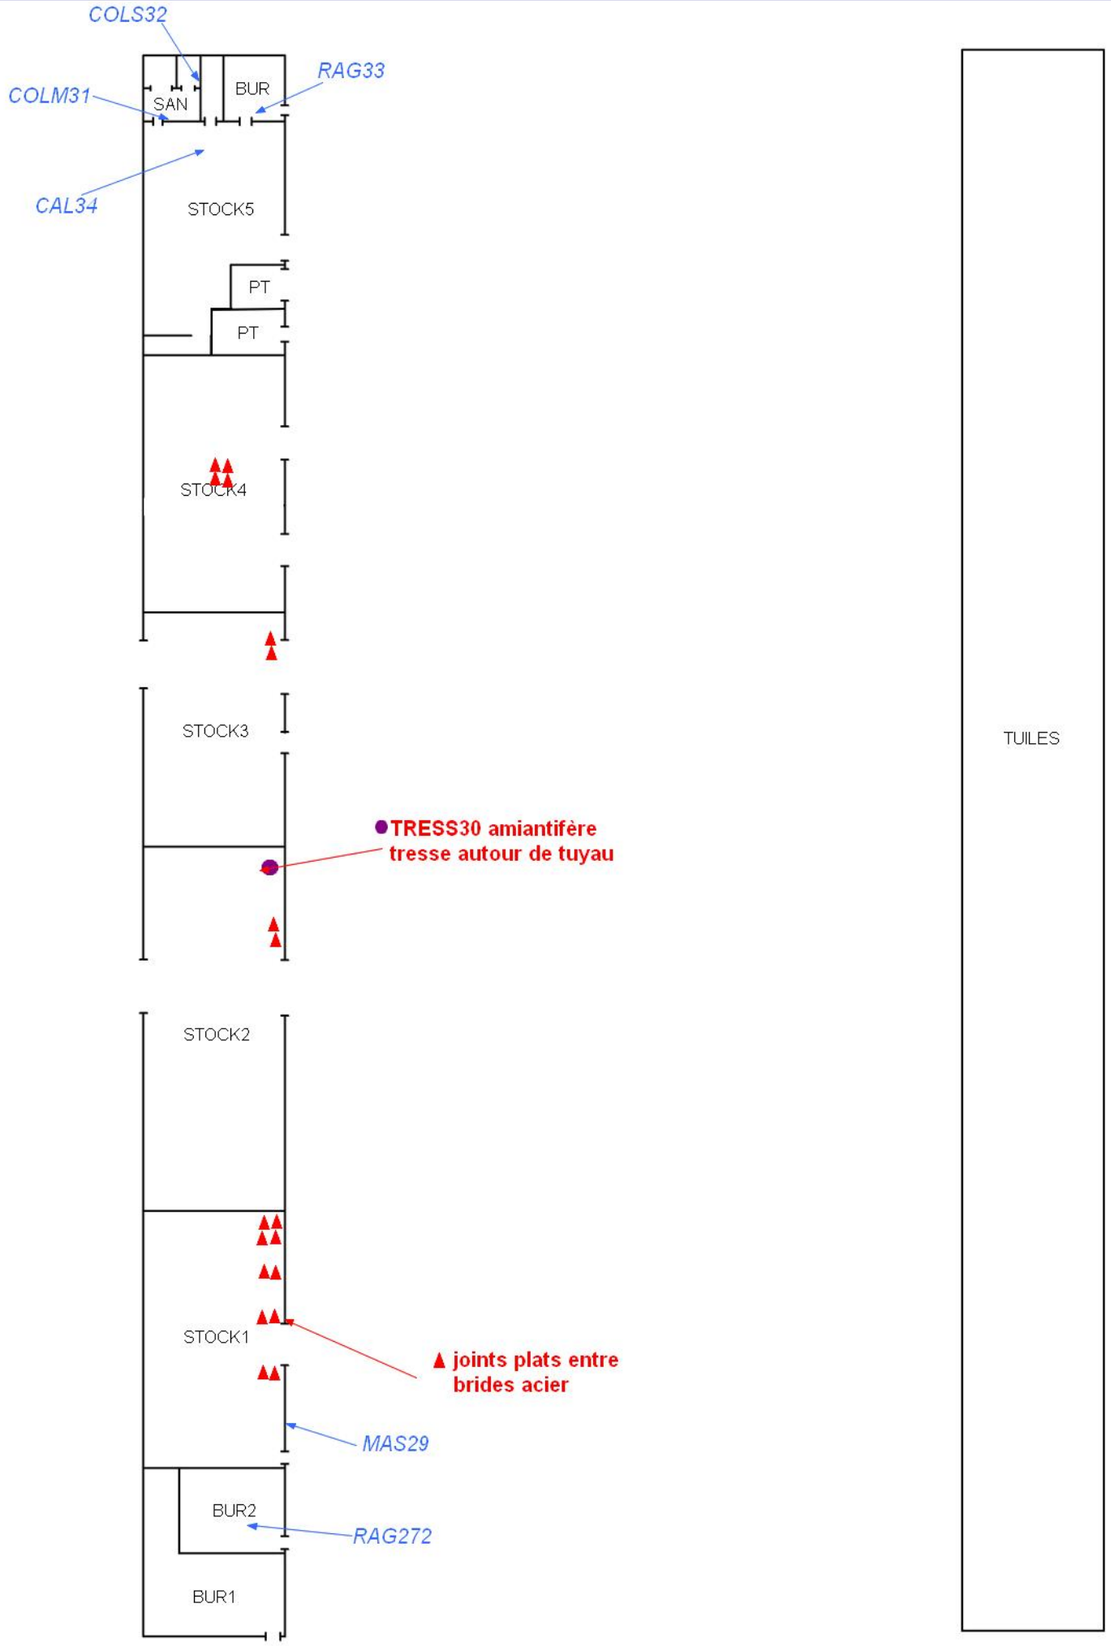

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

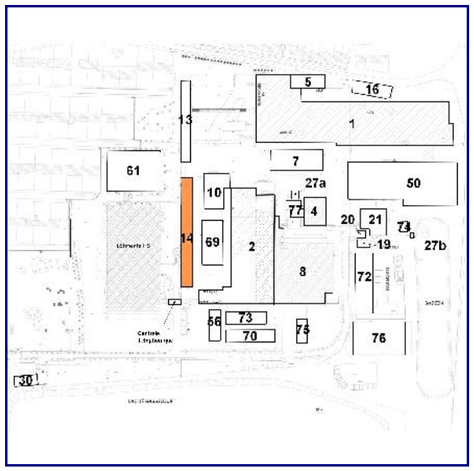

Bât. 14

SCHEMA 18 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018


numéro de dossier - date


A 442901

du 29/10/2018

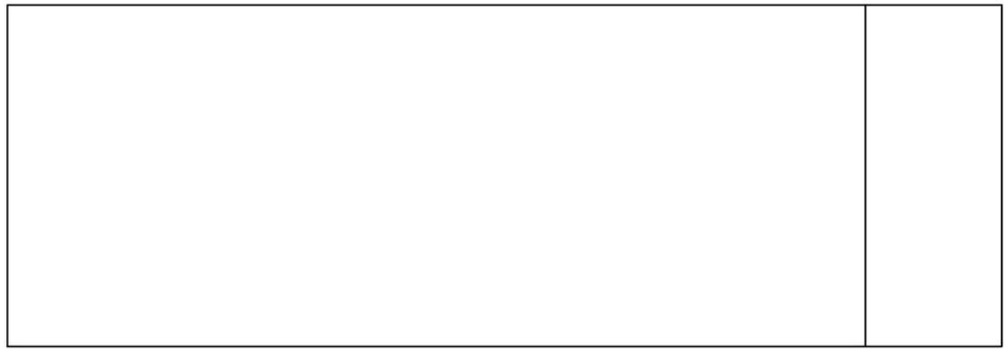

TOIT.

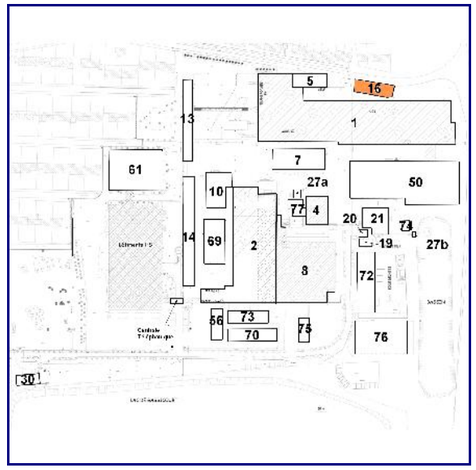

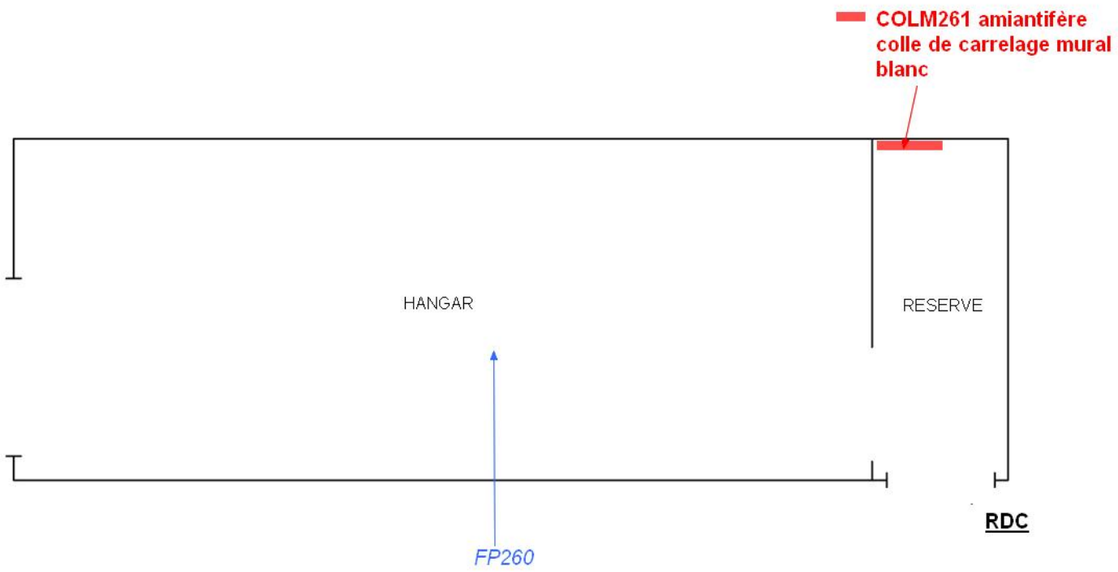

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

Bât. 16

SCHEMA 19 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE

date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018


numéro de dossier - date

A 442901


du 29/10/2018



TOIT.

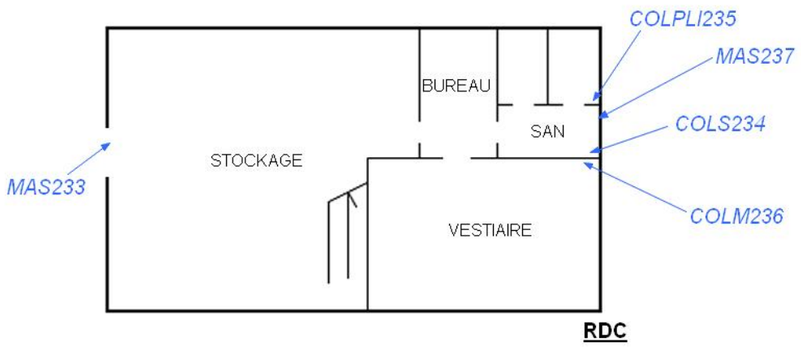

RDC

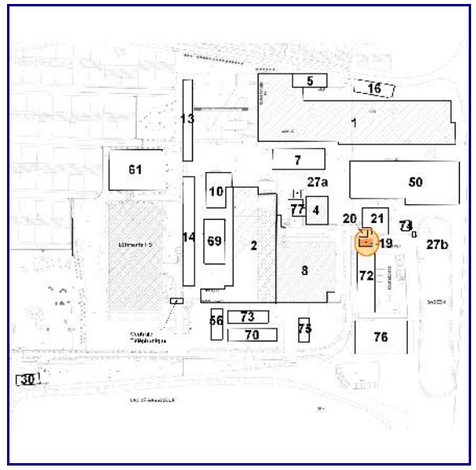

Bât. 19

SCHEMA 20 / 43

DENOMINATION DES BATIMENTS ZONE DIAGNOSTIQUEE

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par


DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01


éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

débris de panneaux
profilés en amiante ciment

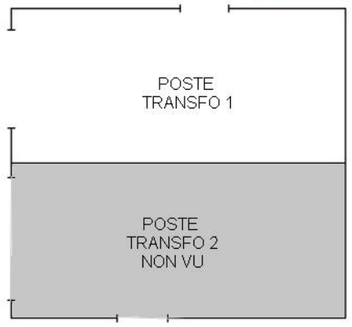

RDC

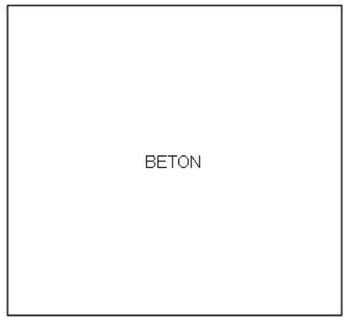

TOIT.

éléments amiantifères
prélèvements sans amiante

DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT DEMOLITION


Immeuble diagnostiqué
USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE

date du diagnostic
19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date
A 442901
du 29/10/2018

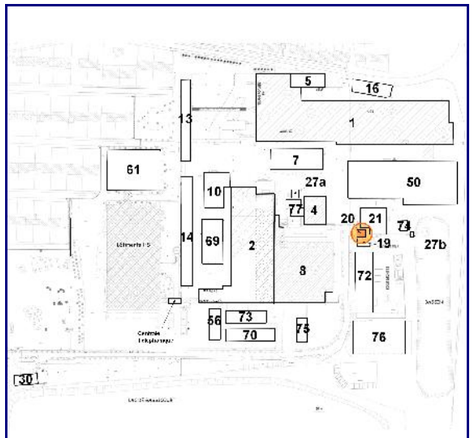

Bât. 20

SCHEMA 21 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par
DIAGTIM®
DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic


19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

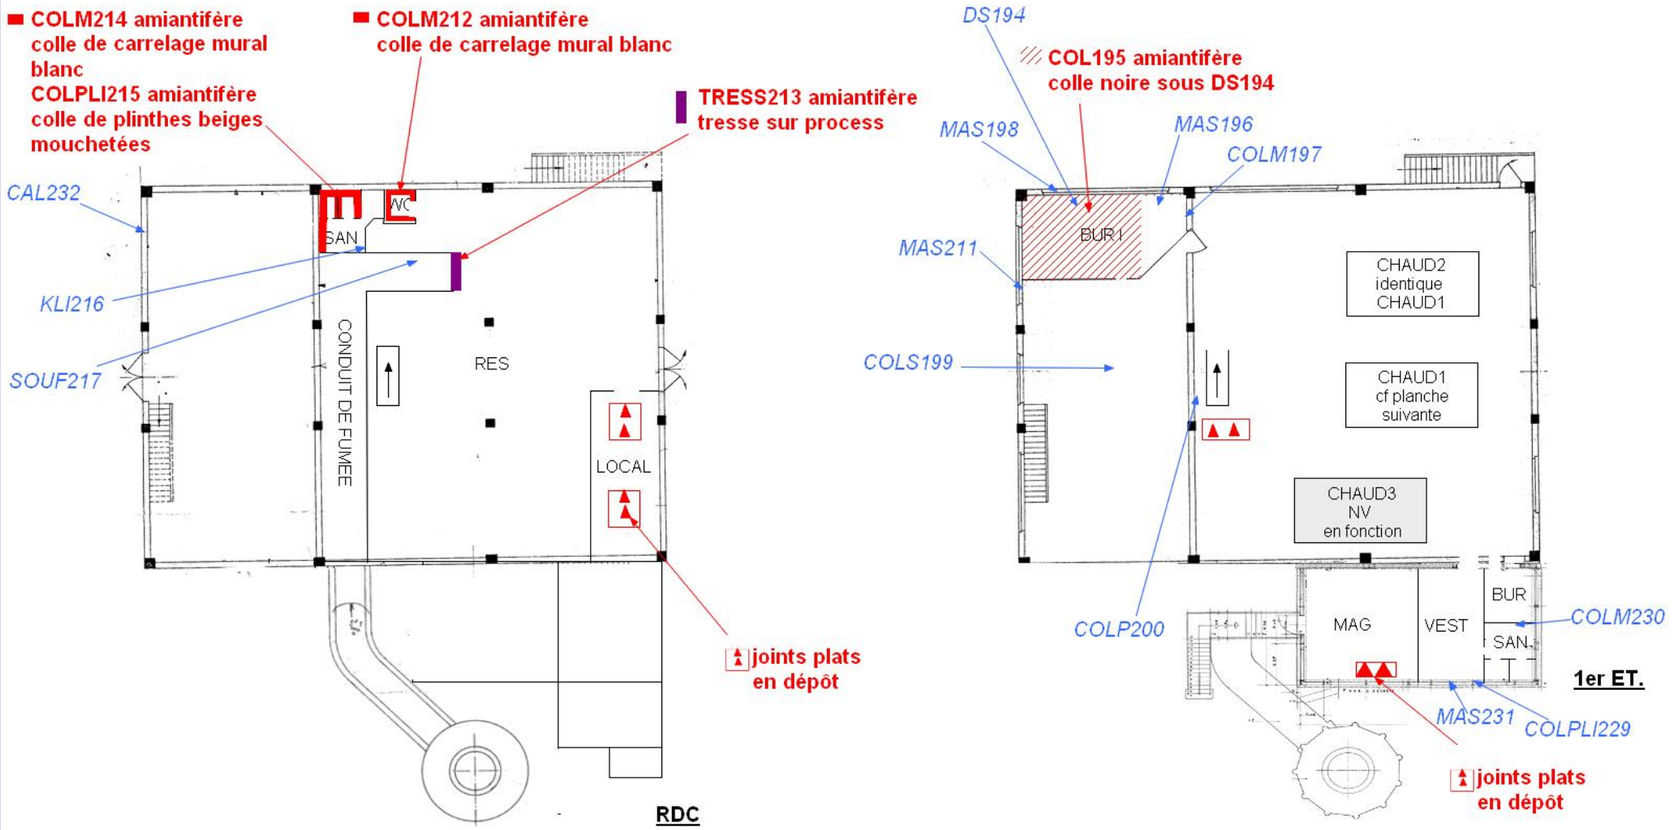

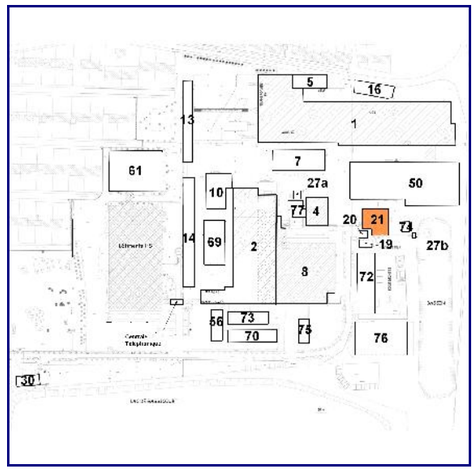

Note : présence de brides avec joints plats dans l'ensemble du bâtiment

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

Bât. 21 : REZ DE CHAUSSÉE & 1er ÉTAGE

SCHEMA 22 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES


croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par


DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01


VUE ARRRIERE

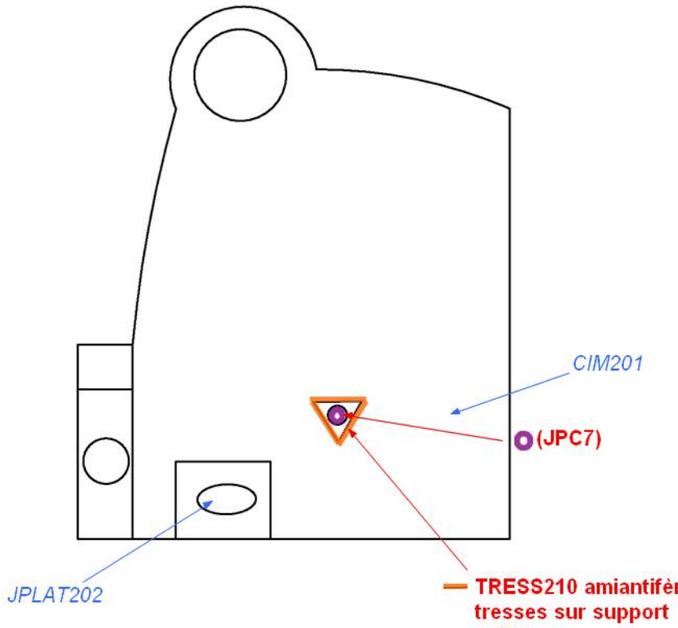


VUE DE COTE B

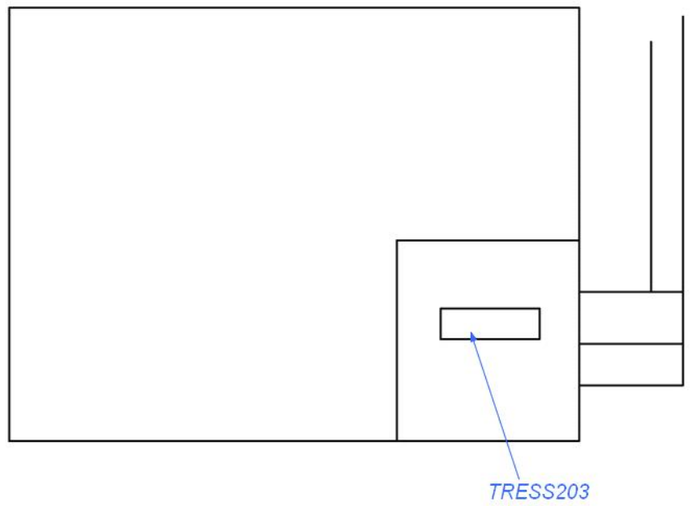

VUE DE FACE

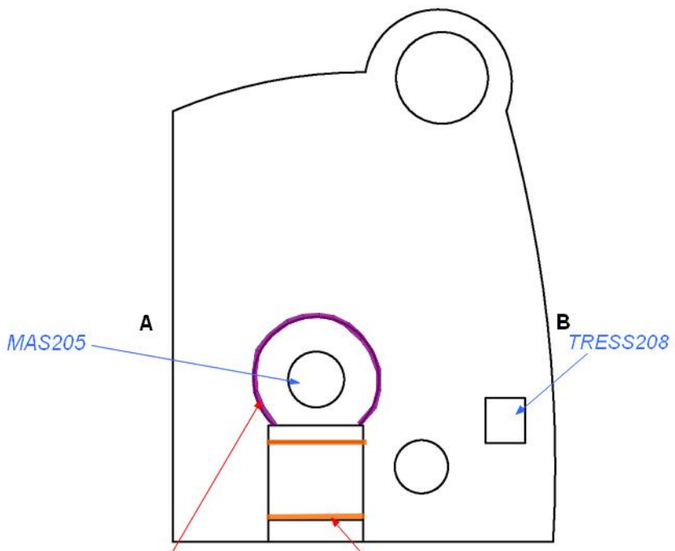

VUE DE COTE A

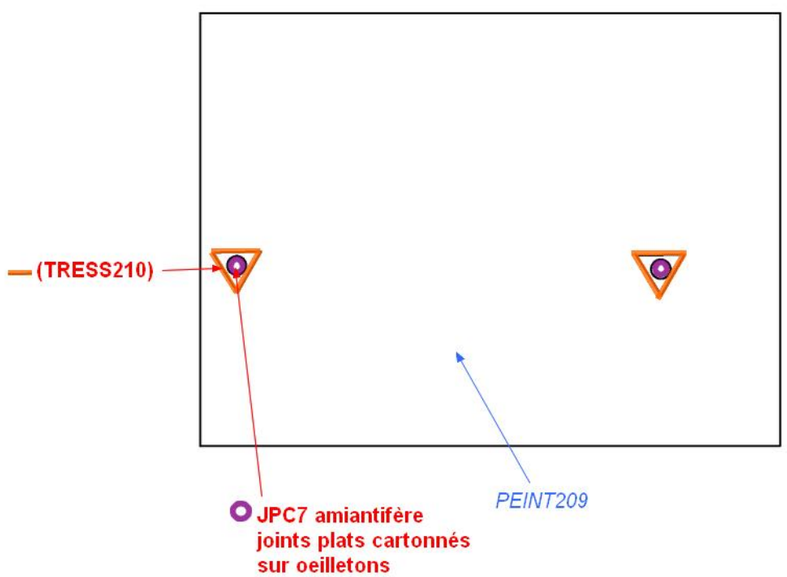

éléments amiantifères
prélèvements sans amiante

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

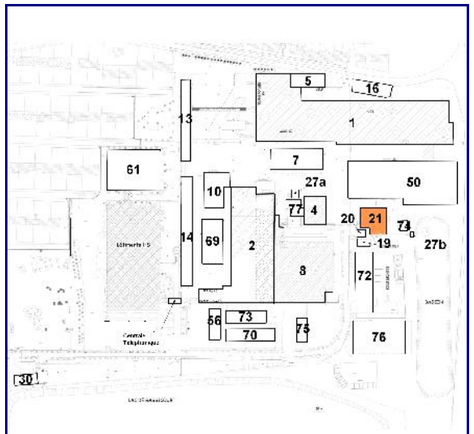

Agrandissement chaudières 1 et 2

SCHEMA 23 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

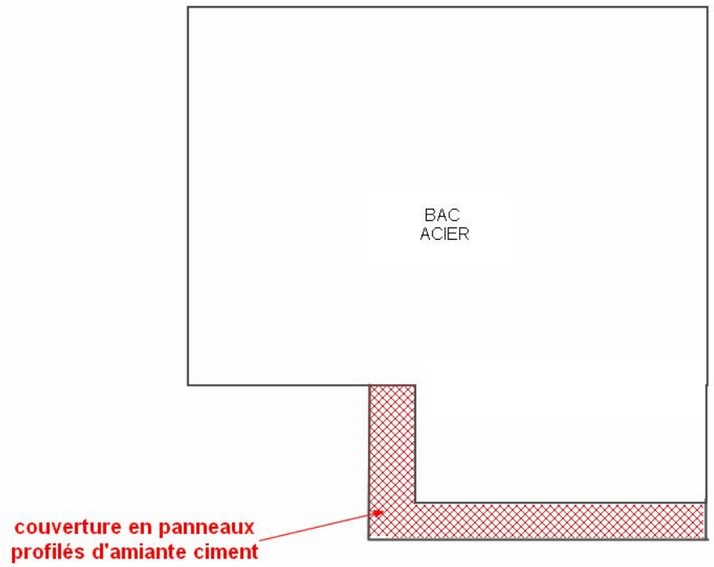



éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

Bât. 21 : COUVERTURE


SCHEMA 24 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

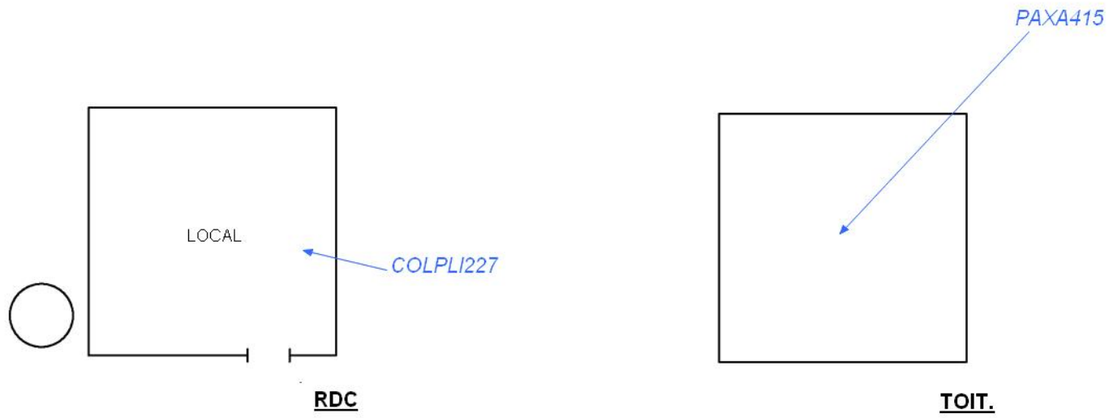

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

mercredi 31 octobre 2018

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

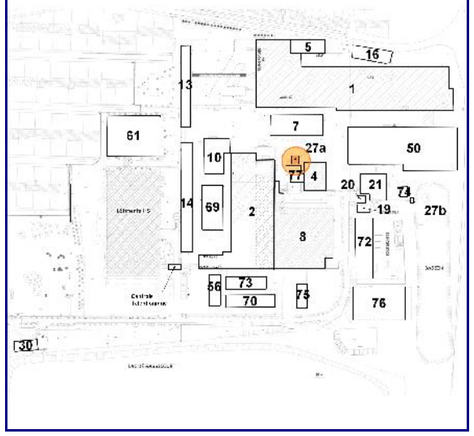

Bât. 27a

SCHEMA 25 / 43


DENOMINATION DES BATIMENTS ZONE DIAGNOSTIQUEE

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

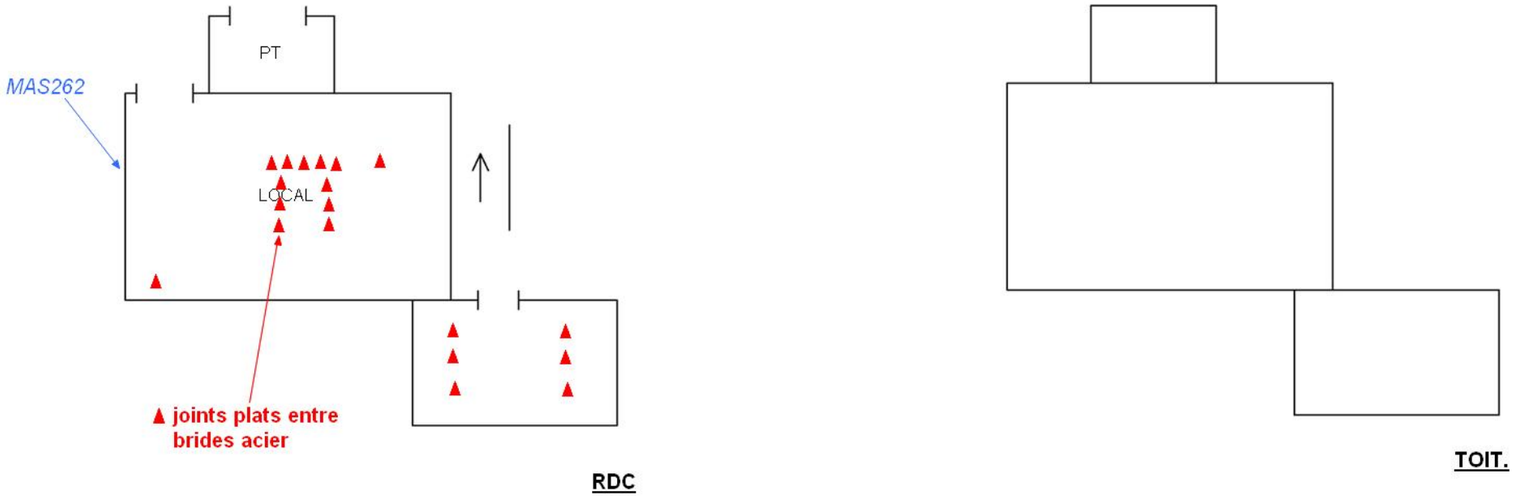

RDC

TOIT.

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

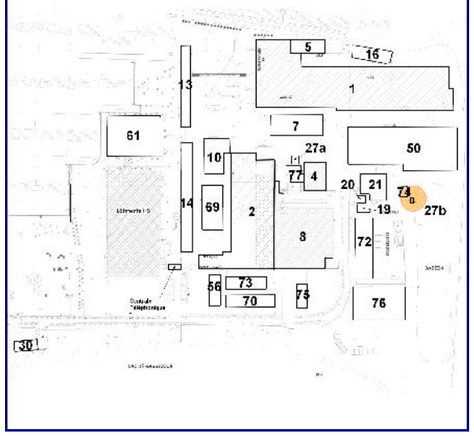

Bât. 27b

SCHEMA 26 / 43


LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

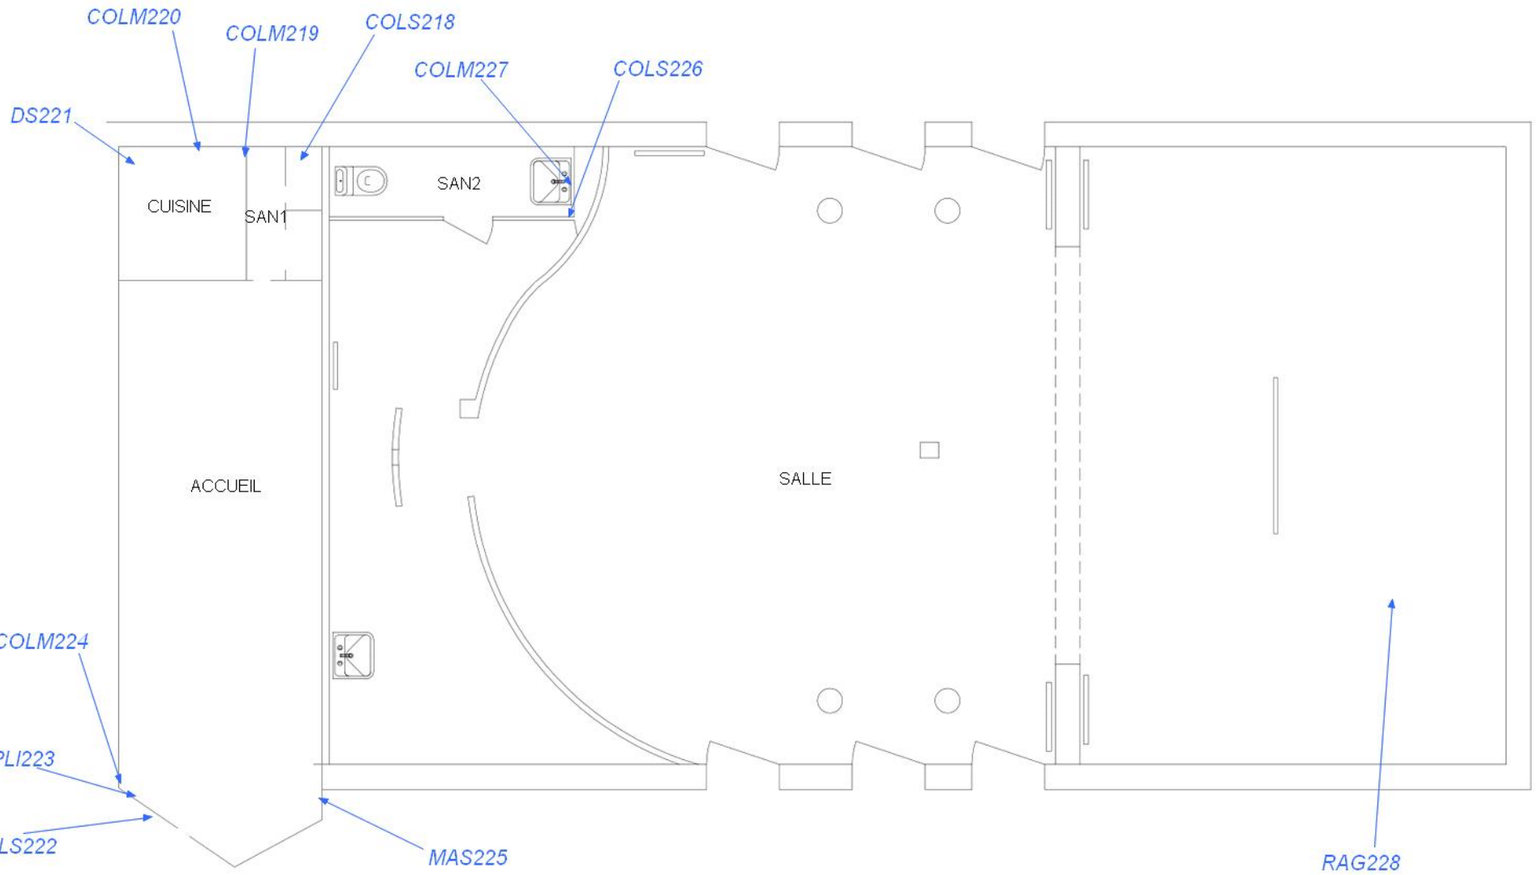

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

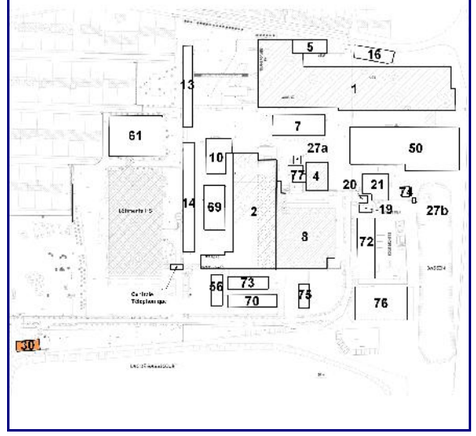

Bât. 30

SCHEMA 27 / 43

DENOMINATION DES BATIMENTS ZONE DIAGNOSTIQUEE

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

COLPLI69 amiantifère
colle de plinthes grises mouchetées

COLPLI71 amiantifère
colle de plinthes beiges rectangulaires

COLM70 amiantifère
colle de carrelage mural blanc 10 x 10

BIT64

SDP2 | VEST H | VEST F | SAN

DS65
RAG66

1er ET.

SAN

PEINTM67

plaques en amiante ciment imitation Formica sur table et banc

PEINTM61
COLM60
COLS59
COLM62
PVB58

LOCAL | BUR | BUR | BUR | SAN DGT | VEST

SDP

TRANSFORMATEUR 380 Volts

ATELIER1

MAMMUT

Galonneuse

BUR

MAS76

MAS57

RES56

ATELIER2

LOCAL POUDRE | CENTRALE D'AIR | CENTRALE INCENDIE | APPENTIS | LOC 2 | LOC JARDINIER

CAL63
CAL74
MAS75

RDC

COLM295
RAG296

PEINTM294 amiantifère
peinture gpoutelette murale

joints plats entre brides acier

faux plafond en plaques d'amiante ciment

conduite en amiante ciment

éléments amiantifères
prélèvements sans amiante

mercredi 31 octobre 2018

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE

date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901
du 29/10/2018



Bât. 50 : REZ DE CHAUSSÉE & 1er ÉTAGE

SCHEMA 28 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

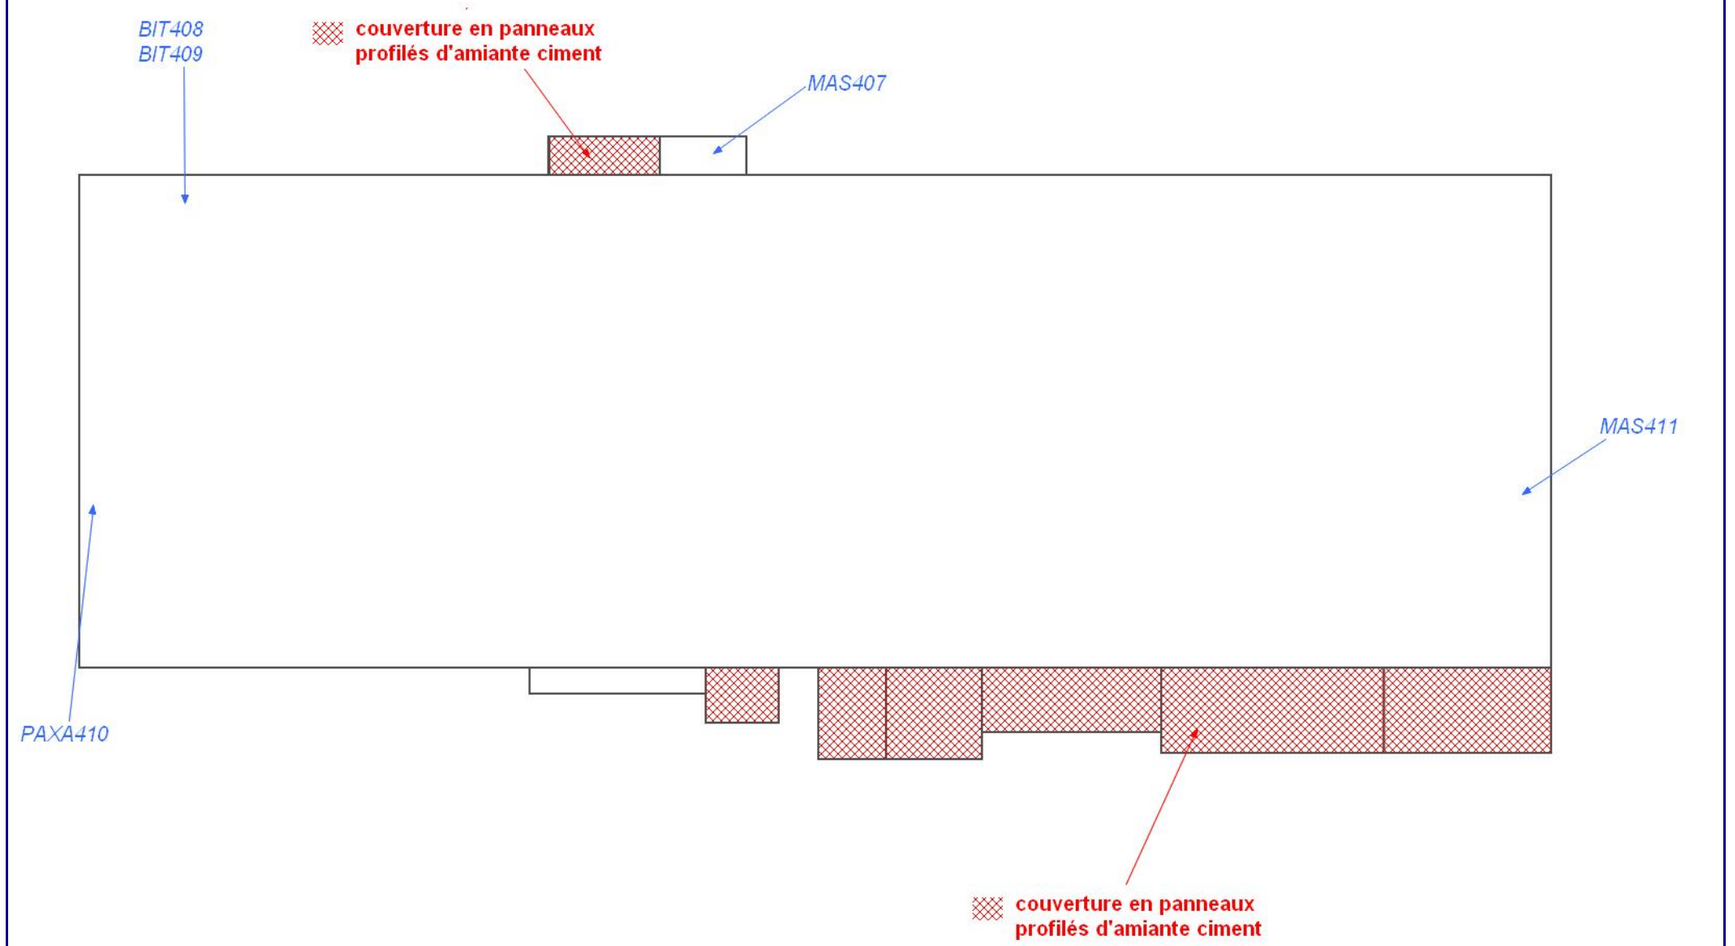

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante



Bât. 50 : COUVERTURE

SCHEMA 29 / 43


LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

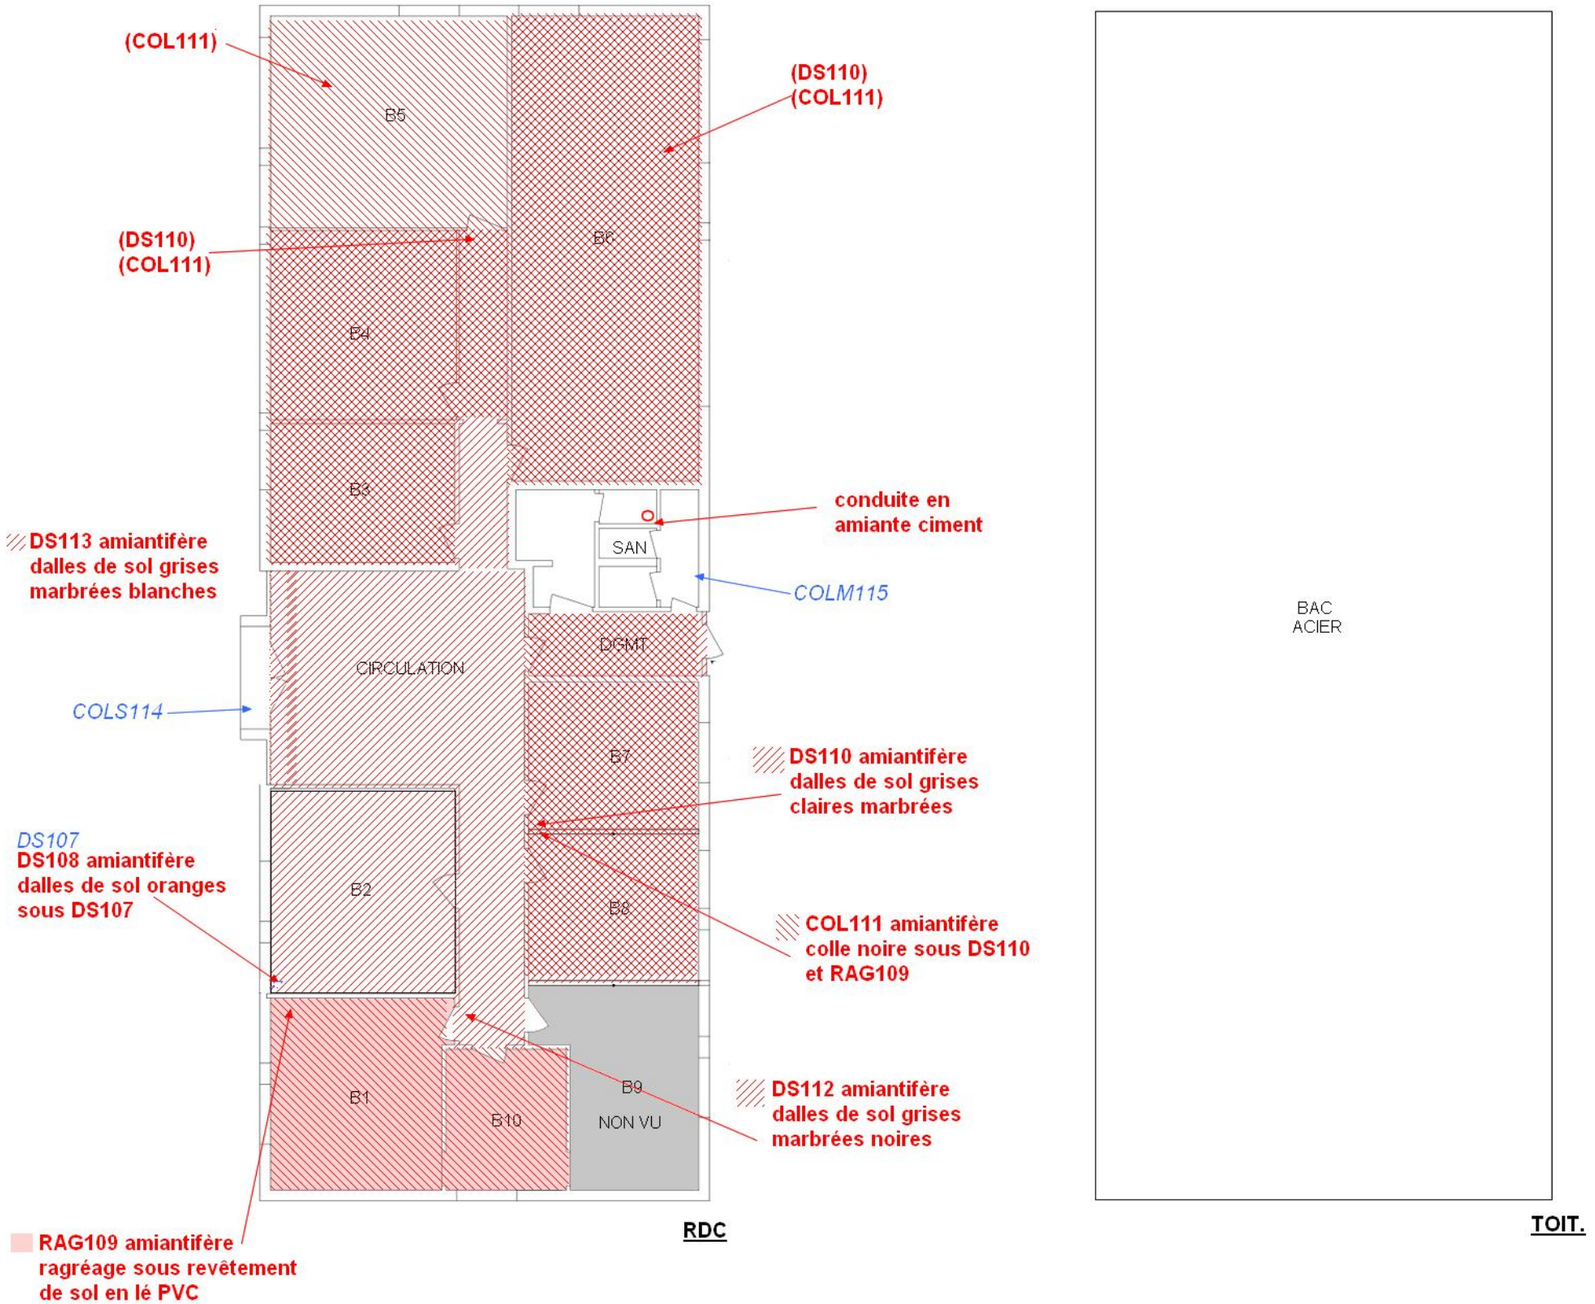

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

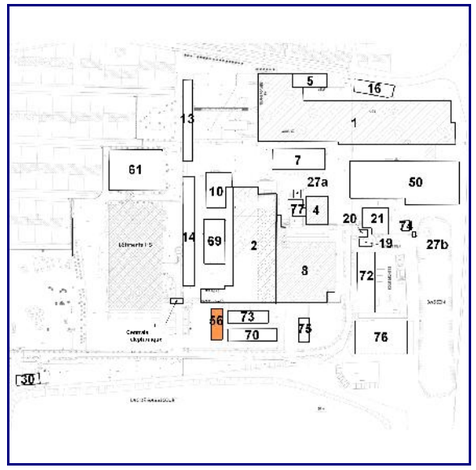

Bât. 56

SCHEMA 30 / 43


LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES


croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

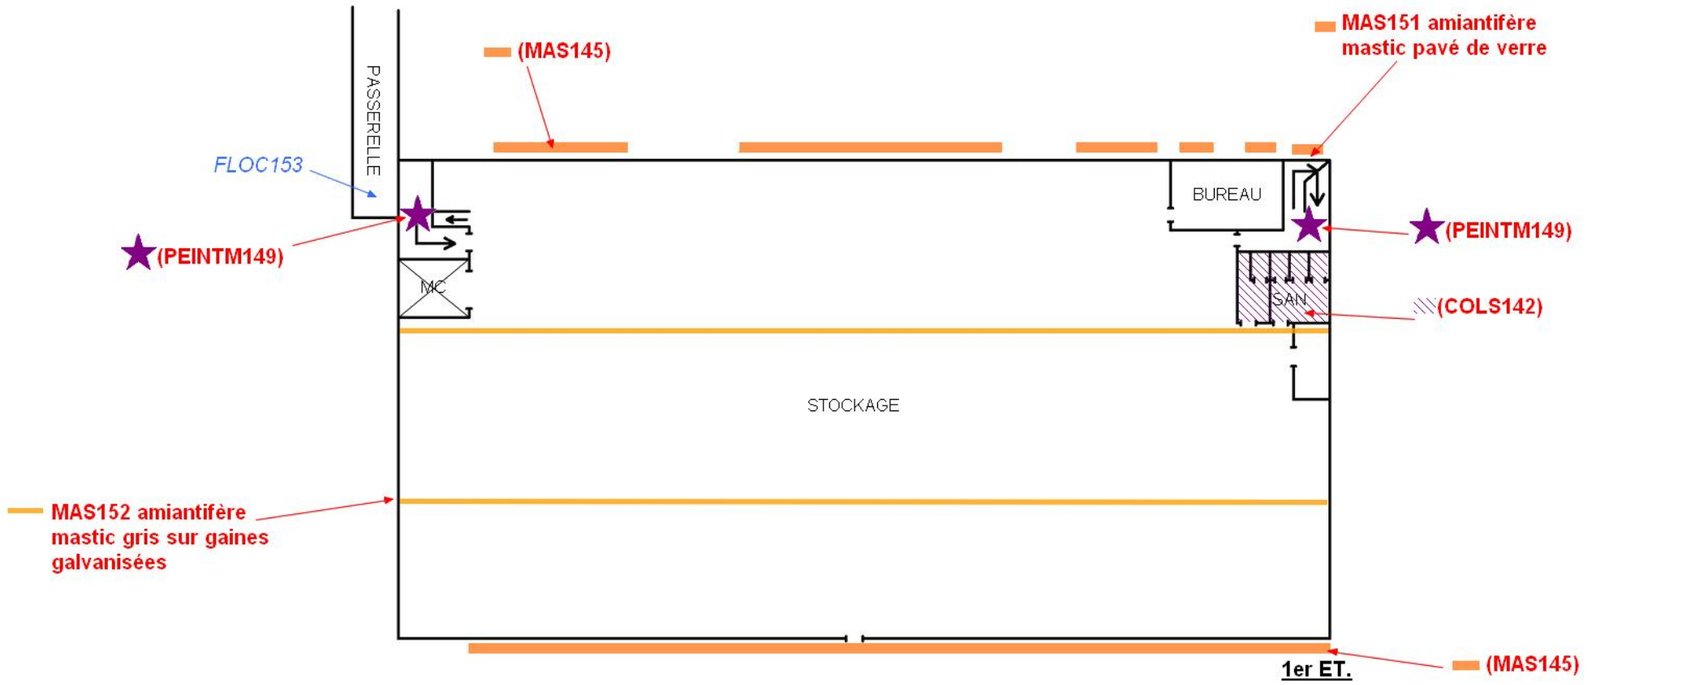

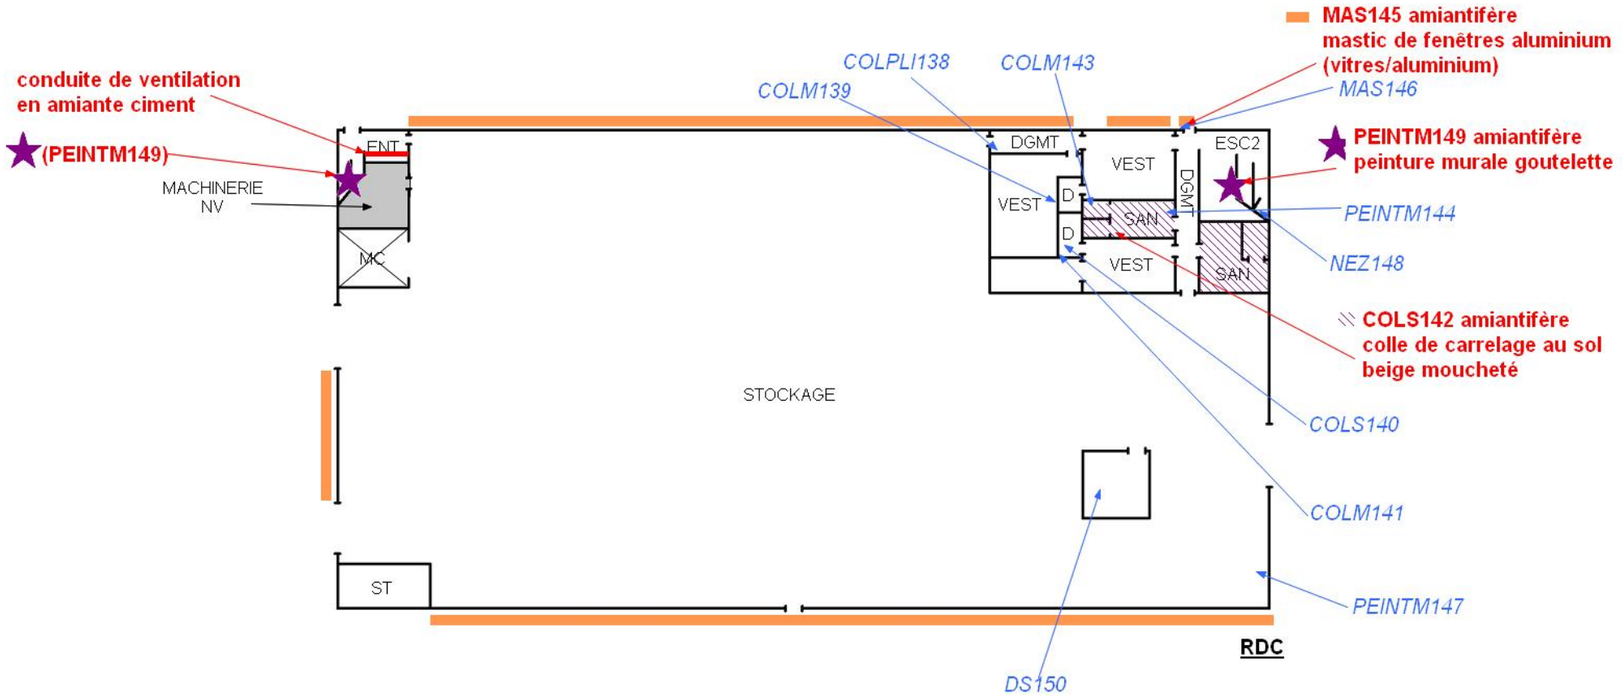

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

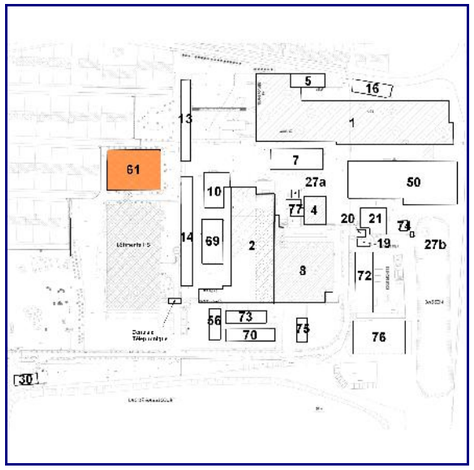

Bât. 61 : REZ DE CHAUSSÉE & 1er ÉTAGE

SCHEMA 31 / 43


LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES


croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

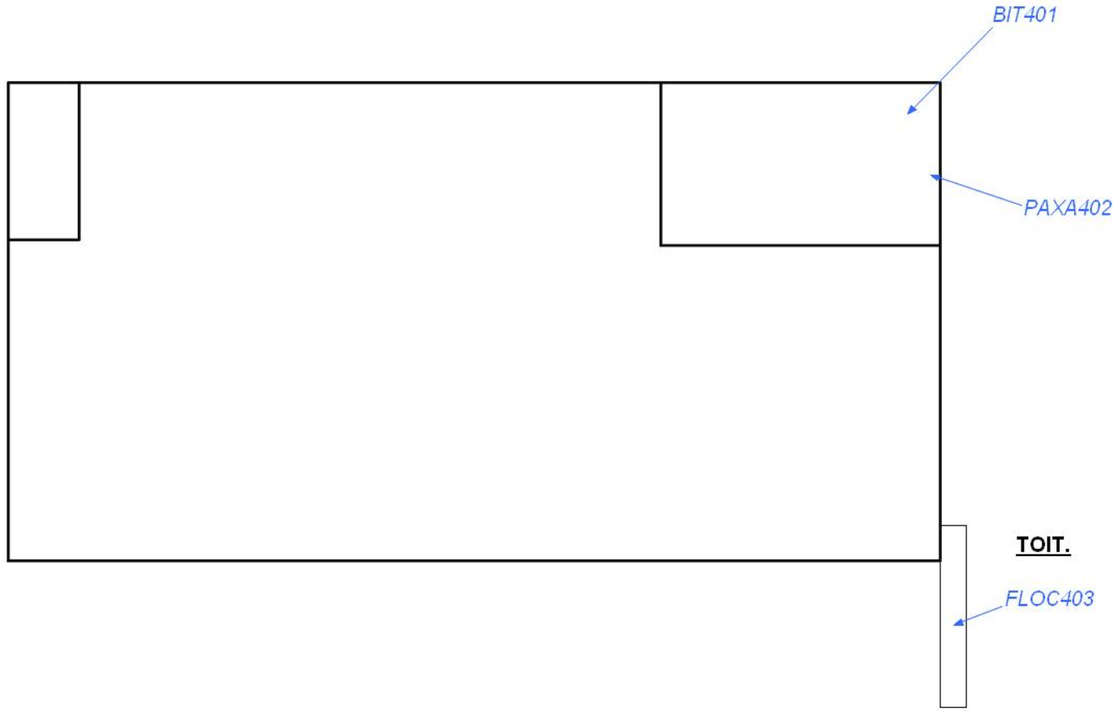

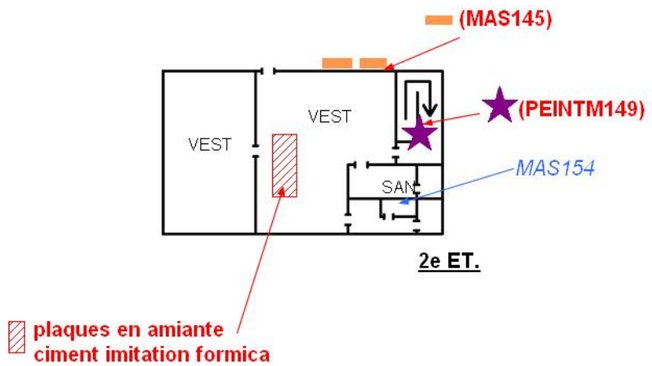

plaques en amiante ciment imitation formica

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

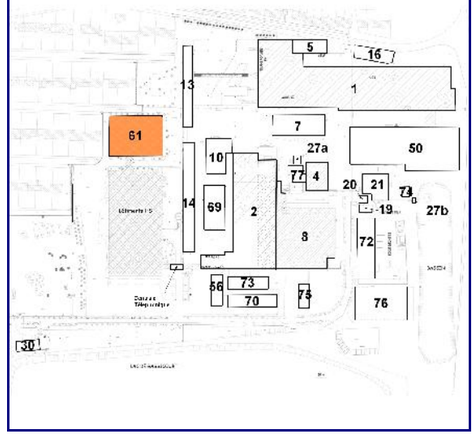

Bât. 61 : 2e ÉTAGE & COUVERTURE

SCHEMA 32 / 43


LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

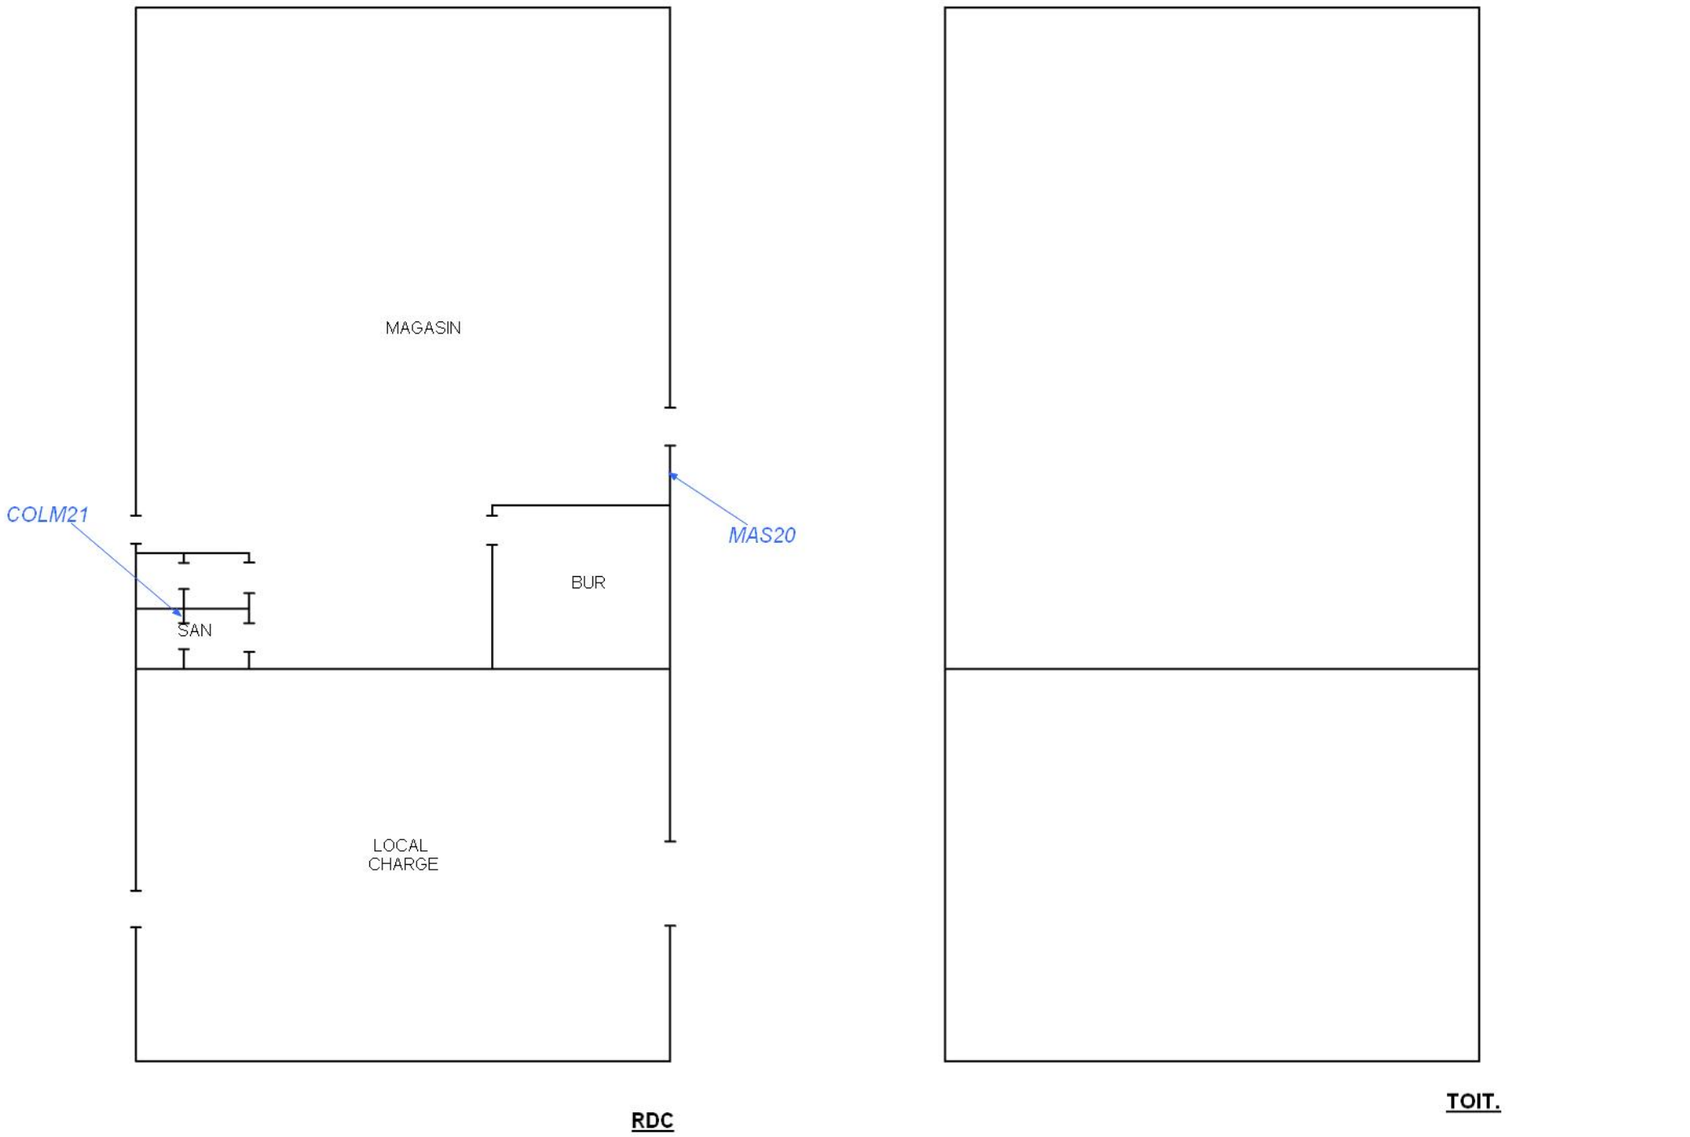

RDC

TOIT.

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

mercredi 31 octobre 2018

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

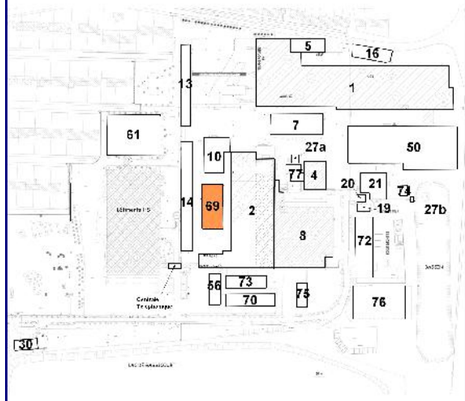

Bât. 69

SCHEMA 33 / 43


DENOMINATION DES BATIMENTS ZONE DIAGNOSTIQUEE

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

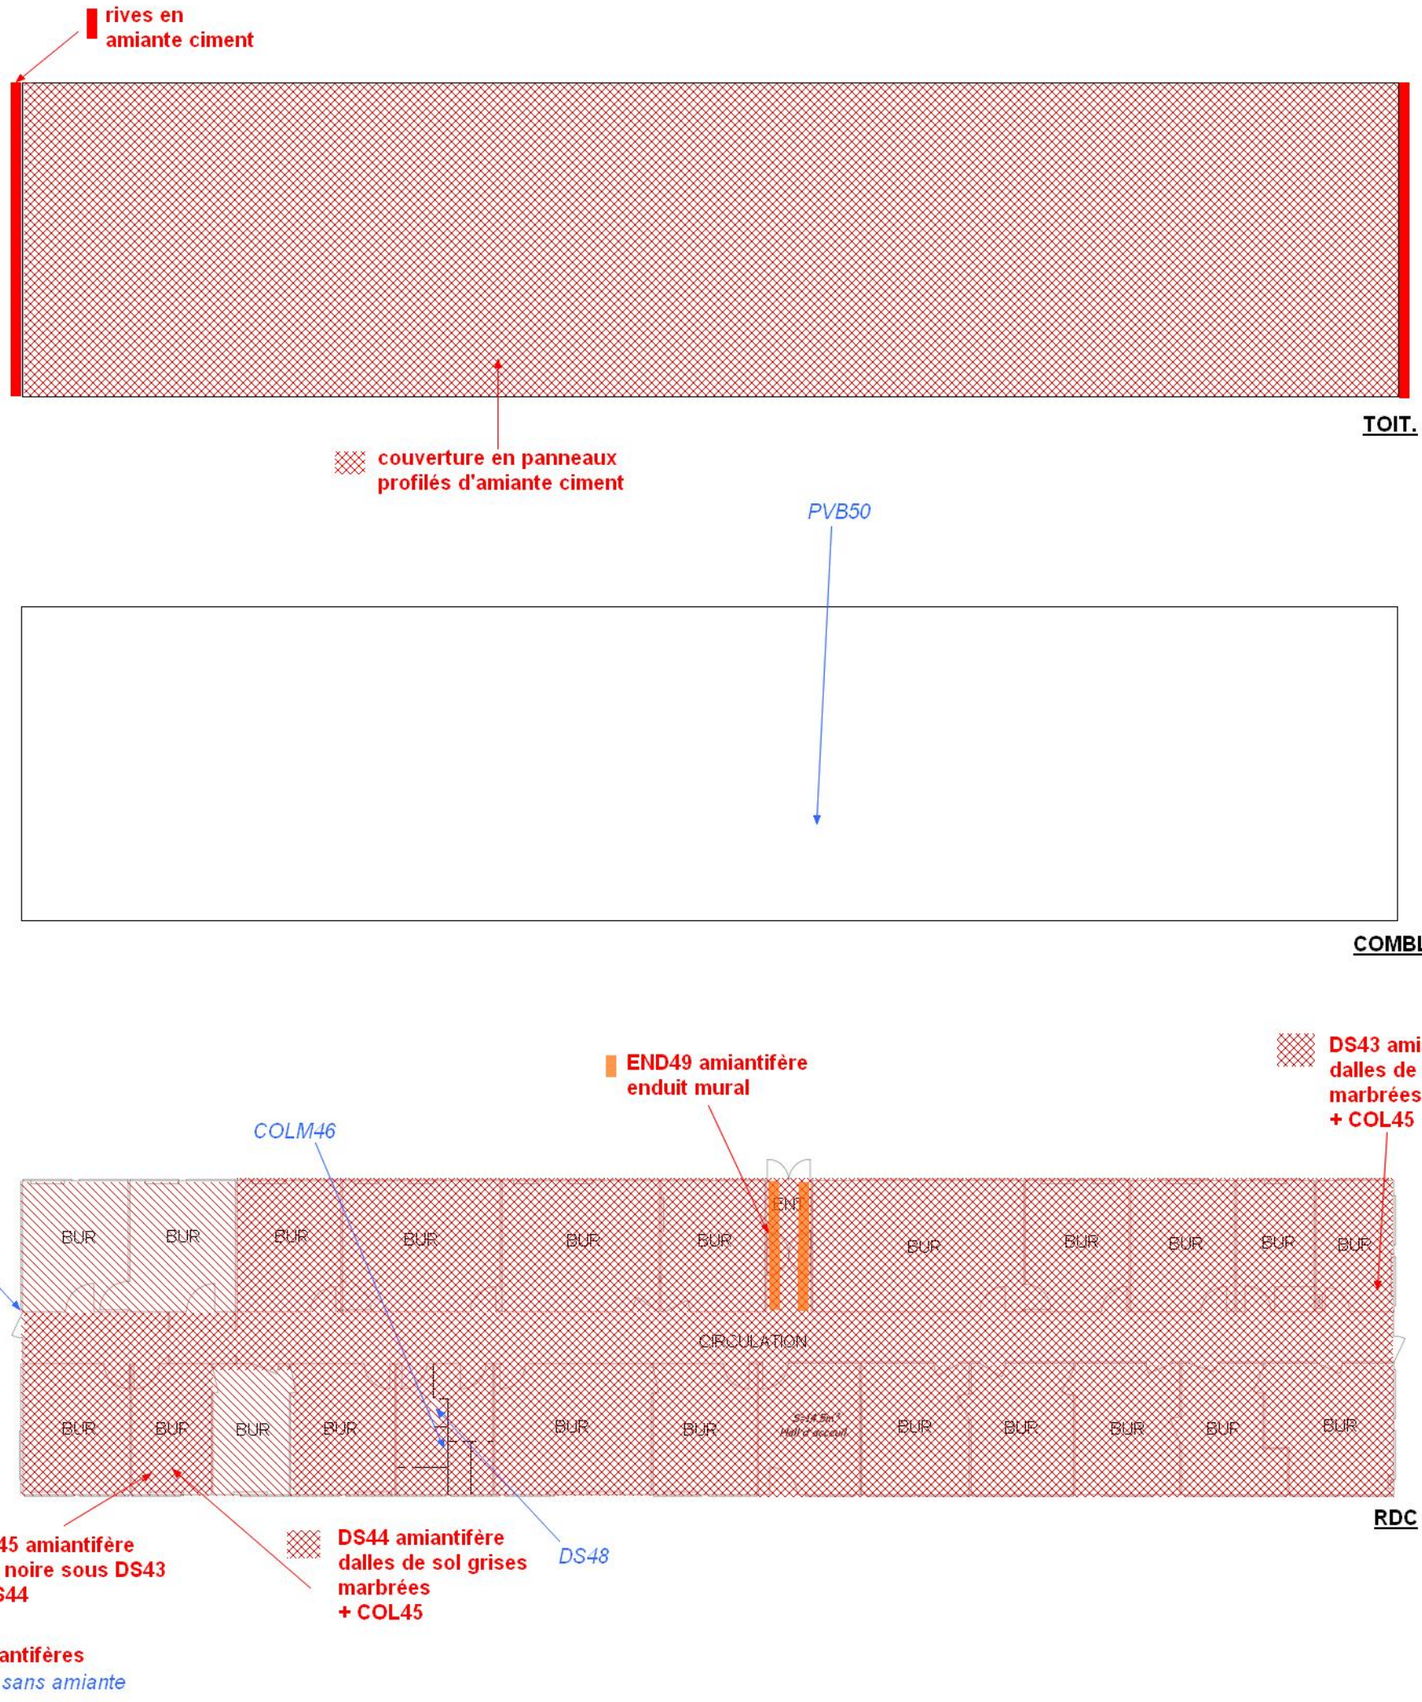

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

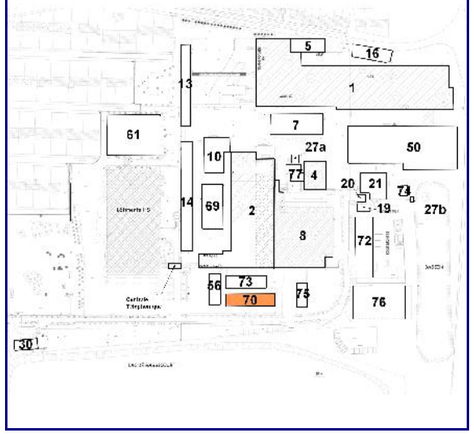

Bât. 70

SCHEMA 34 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018


numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

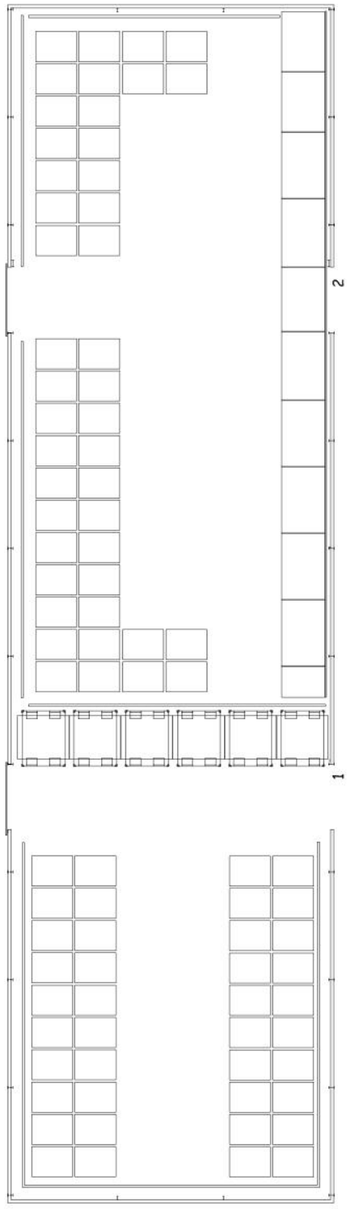

RDC

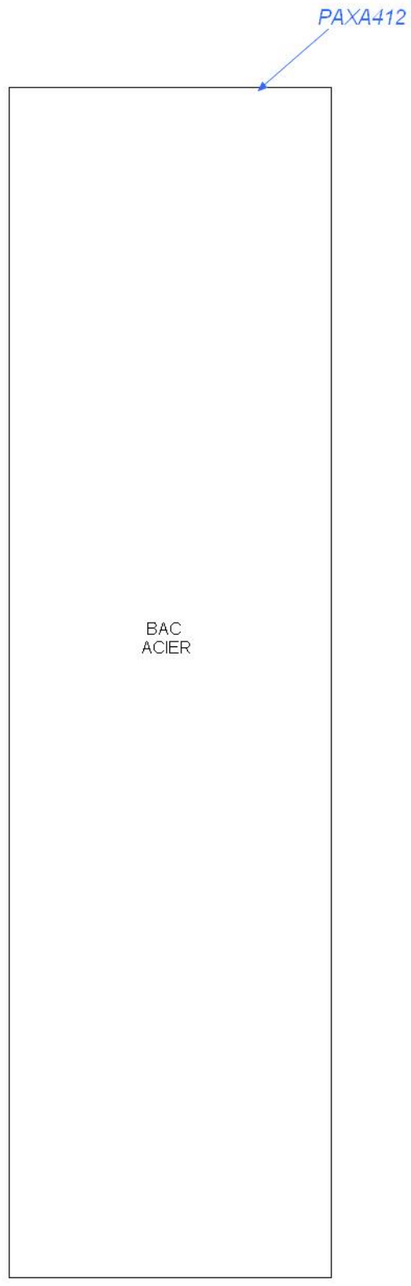

TOIT.



Bât. 72

SCHEMA 35 / 43

DENOMINATION DES BATIMENTS ZONE DIAGNOSTIQUEE

croquis d'après plan fourni

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

diagnostic réalisé par

DIAGTIM

34, rue Druelle

59 000 LILLE

tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018


numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

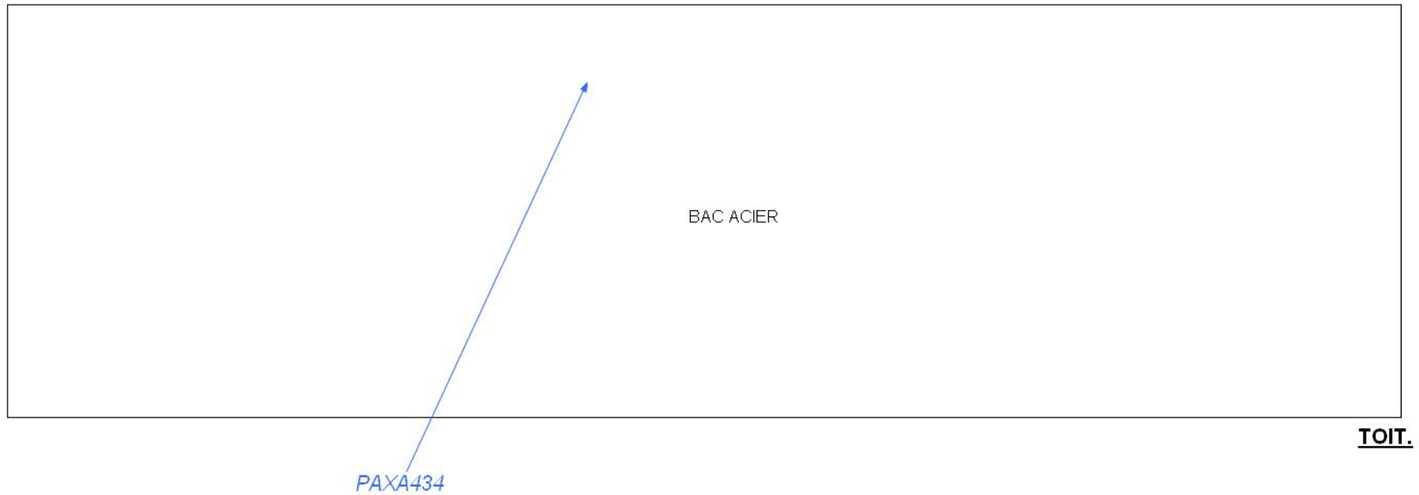


TOIT.

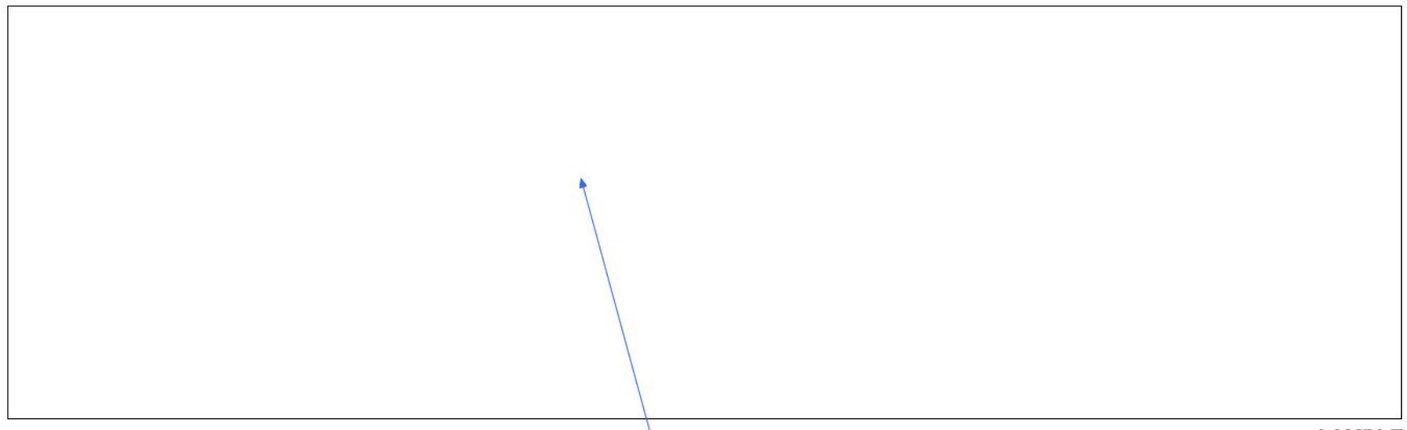

COMBLES


DS51 amiantifère
dalles de sol grises
marbrées sur colle néoprène

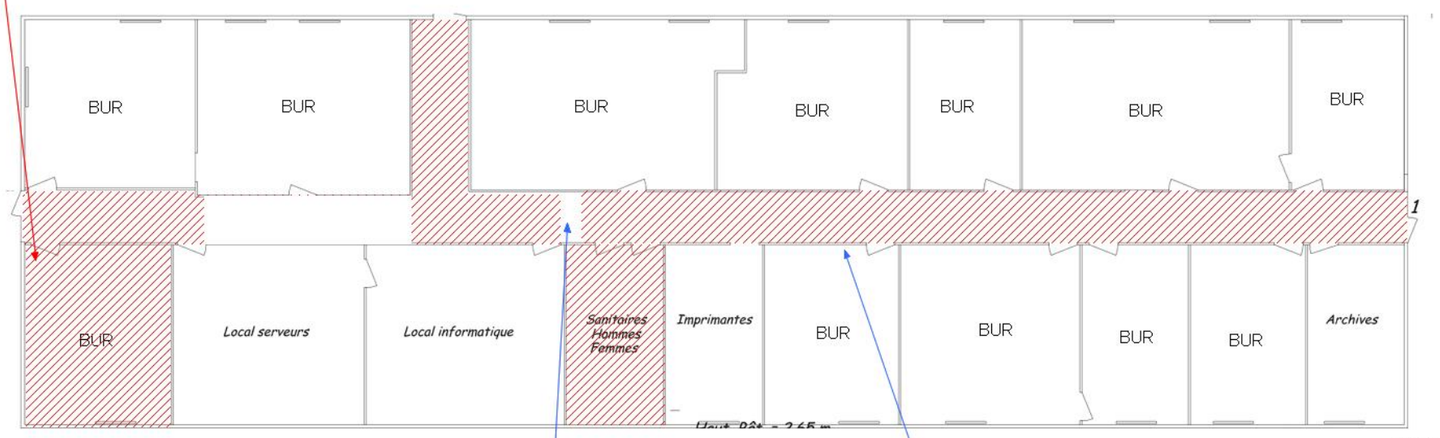

RDC

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

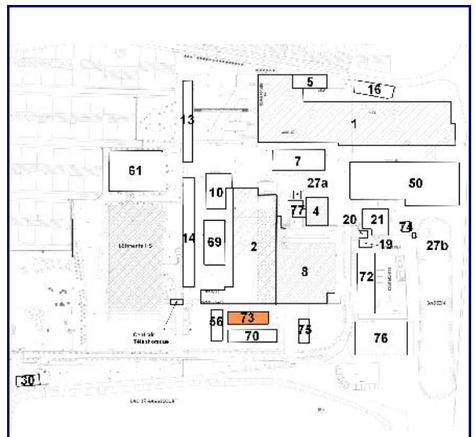

Bât. 73

SCHEMA 36 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018


numéro de dossier - date

A 442901


du 29/10/2018

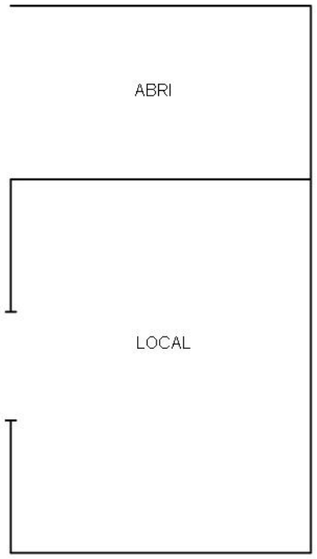

RDC

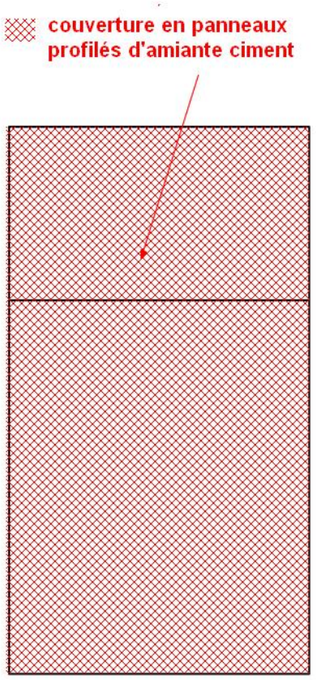

TOIT.

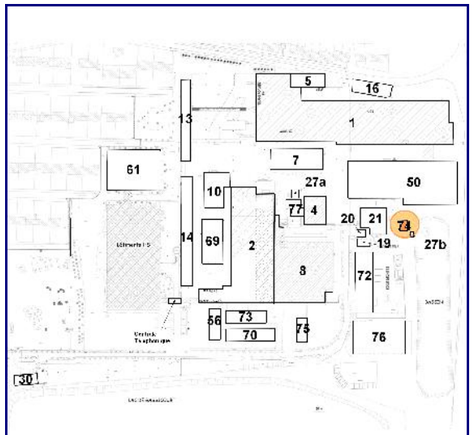

Bât. 74

SCHEMA 37 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

éléments amiantifères


prélèvements sans amiante


diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DS103 amiantifère
dalles de sol grises
marbrées noires

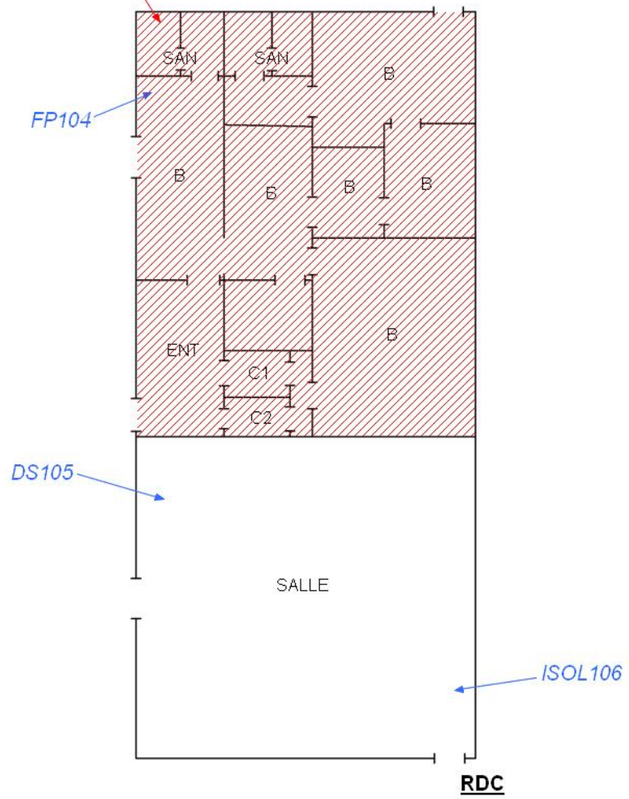

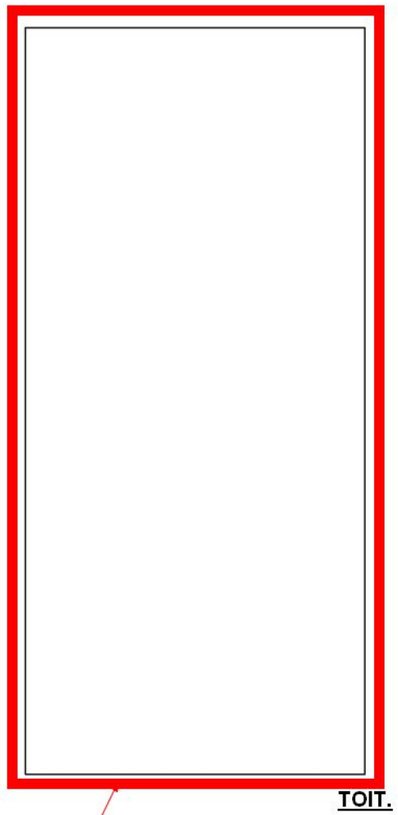

bandeau en plaques
d'amiante ciment

éléments amiantifères
prélèvements sans amiante

DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué
USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE

date du diagnostic
19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date
A 442901
du 29/10/2018



Bât. 75


SCHEMA 38 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

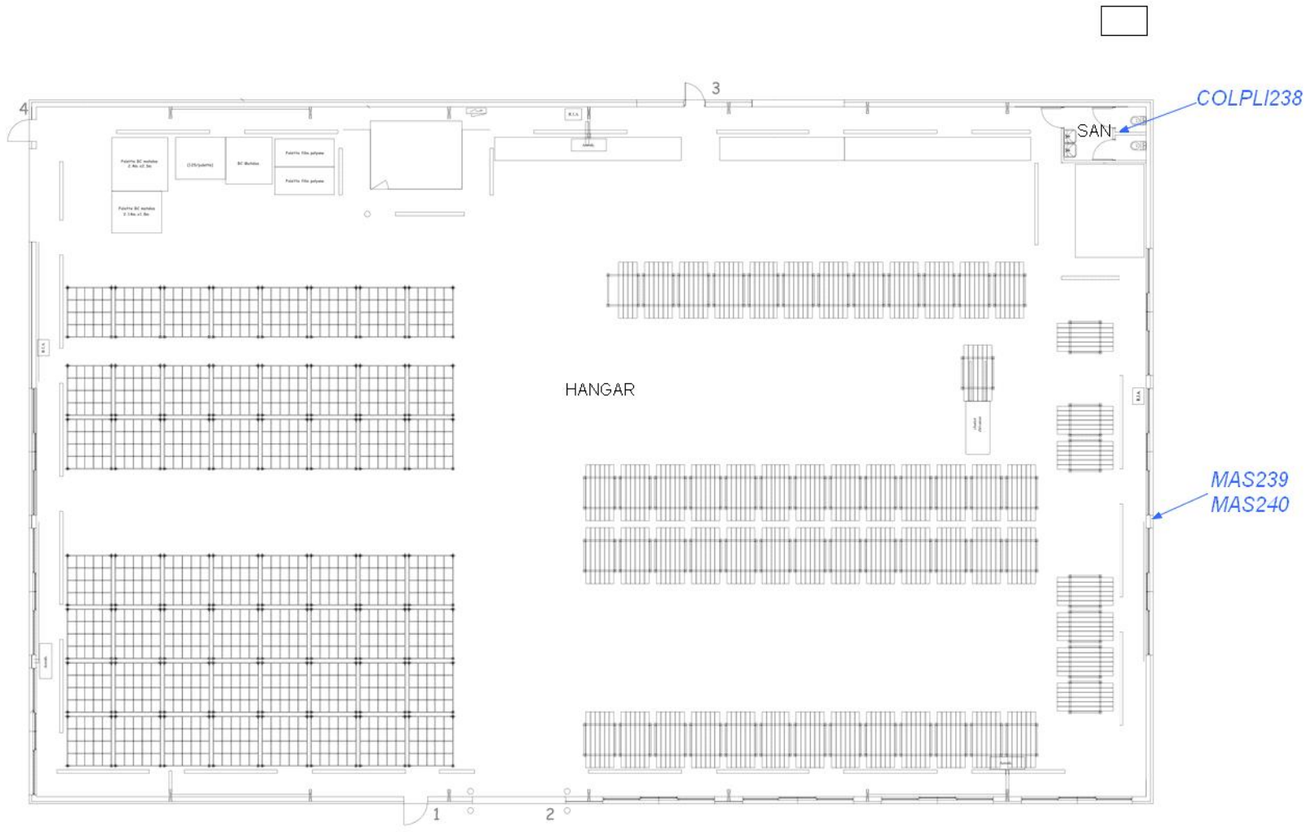

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

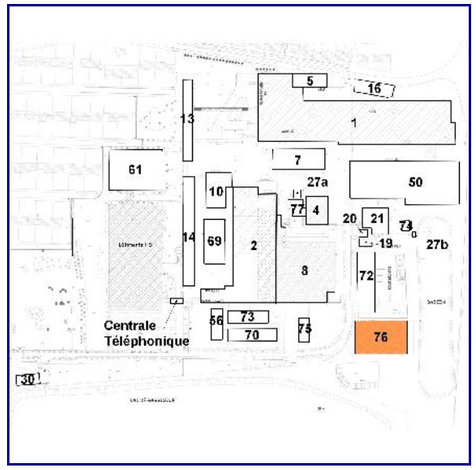

Bât. 76 : REZ DE CHAUSSÉE

SCHEMA 39 / 43


DENOMINATION DES BATIMENTS ZONE DIAGNOSTIQUEE

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

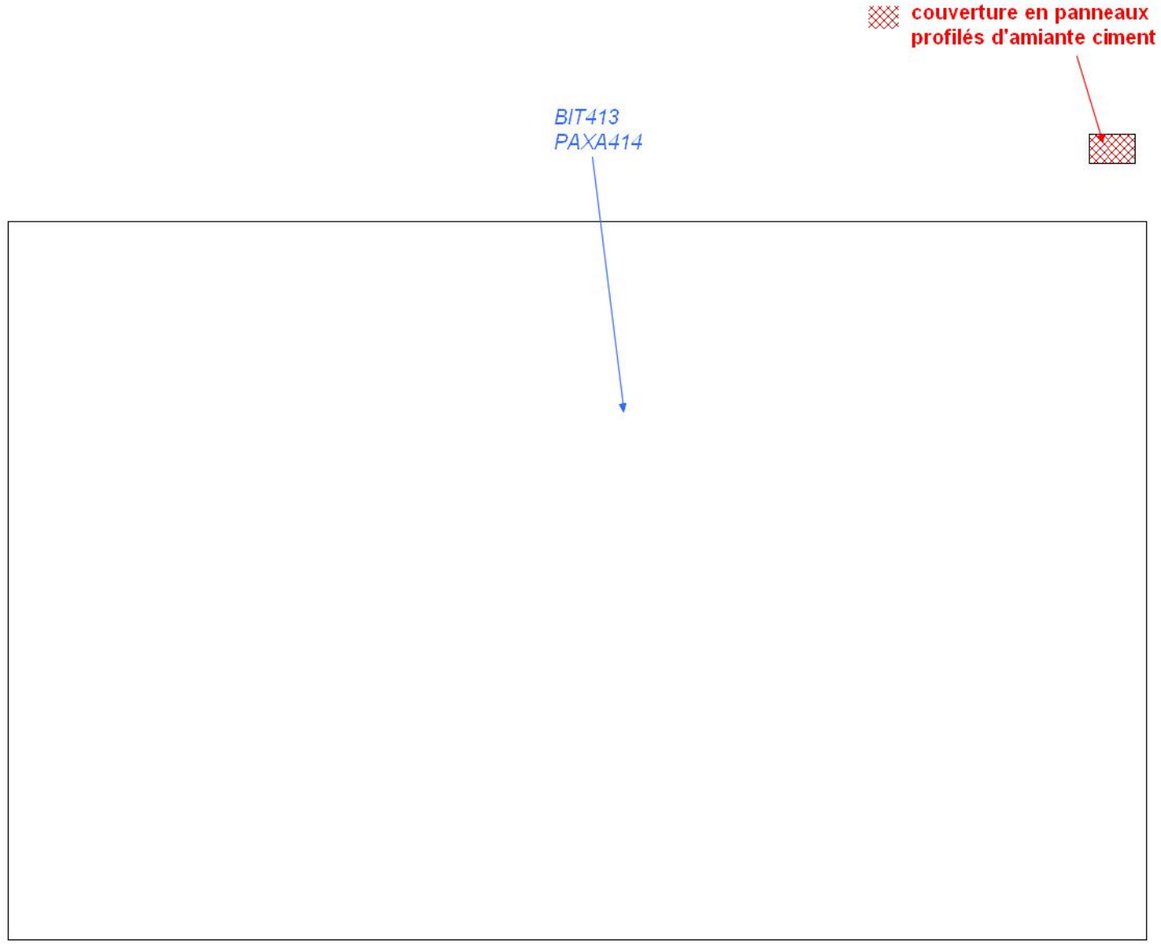

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

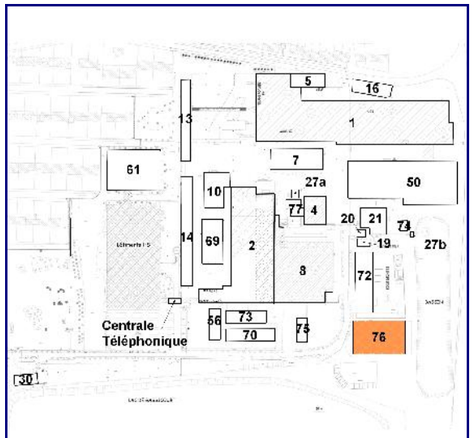

Bât. 76 : COUVERTURE

SCHEMA 40 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018


numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

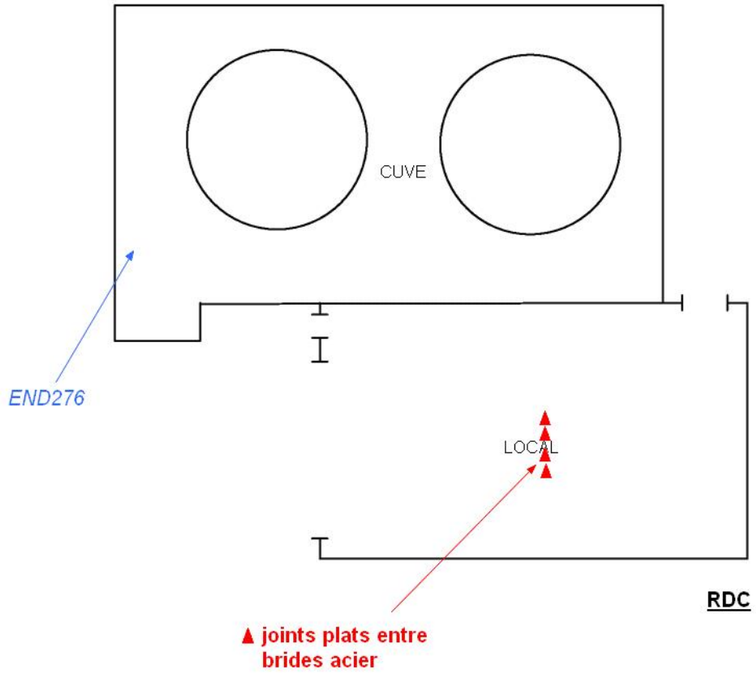

RDC

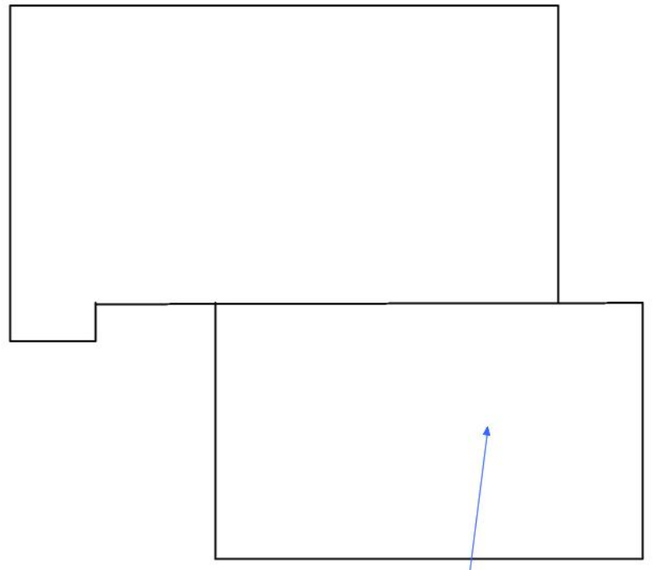


TOIT.

▲ **joints plats entre brides acier**

BIT416
BIT417
PAXA418

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

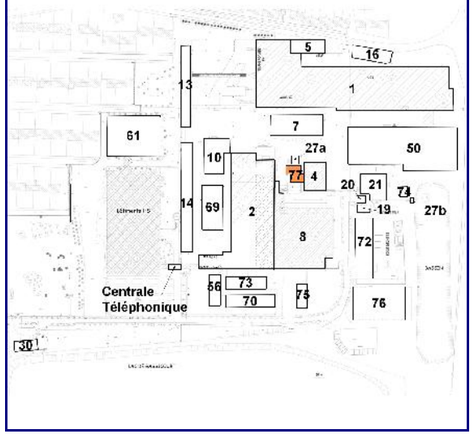

Bât. 77

SCHEMA 41 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE


date du diagnostic


19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

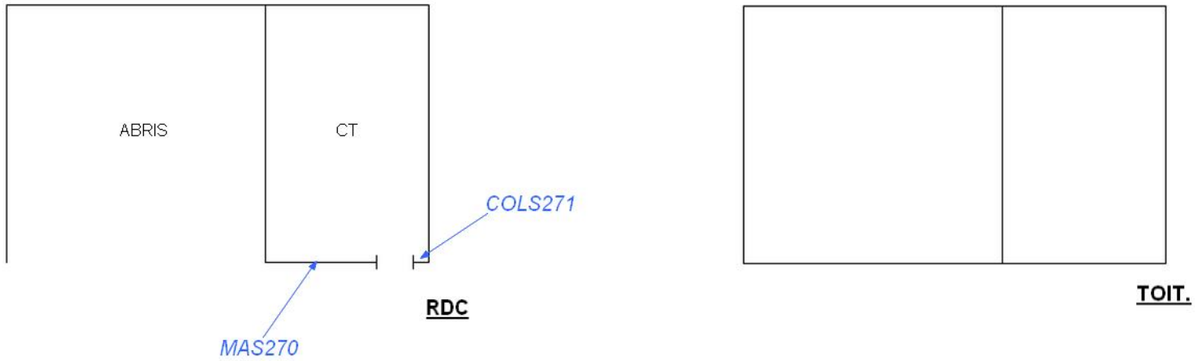

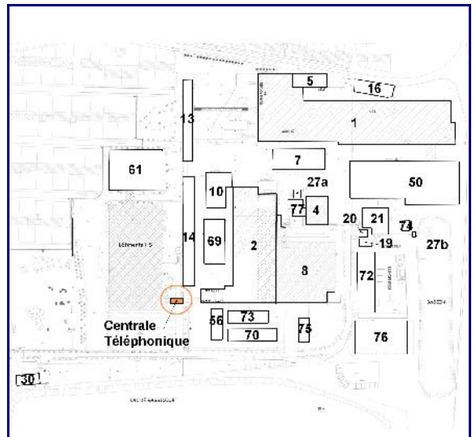

Centrale téléphonique

SCHEMA 42 / 43

DENOMINATION DES BATIMENTS ZONE DIAGNOSTIQUEE


croquis d'après plan fourni

éléments amiantifères

prélèvements sans amiante

diagnostic réalisé par

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

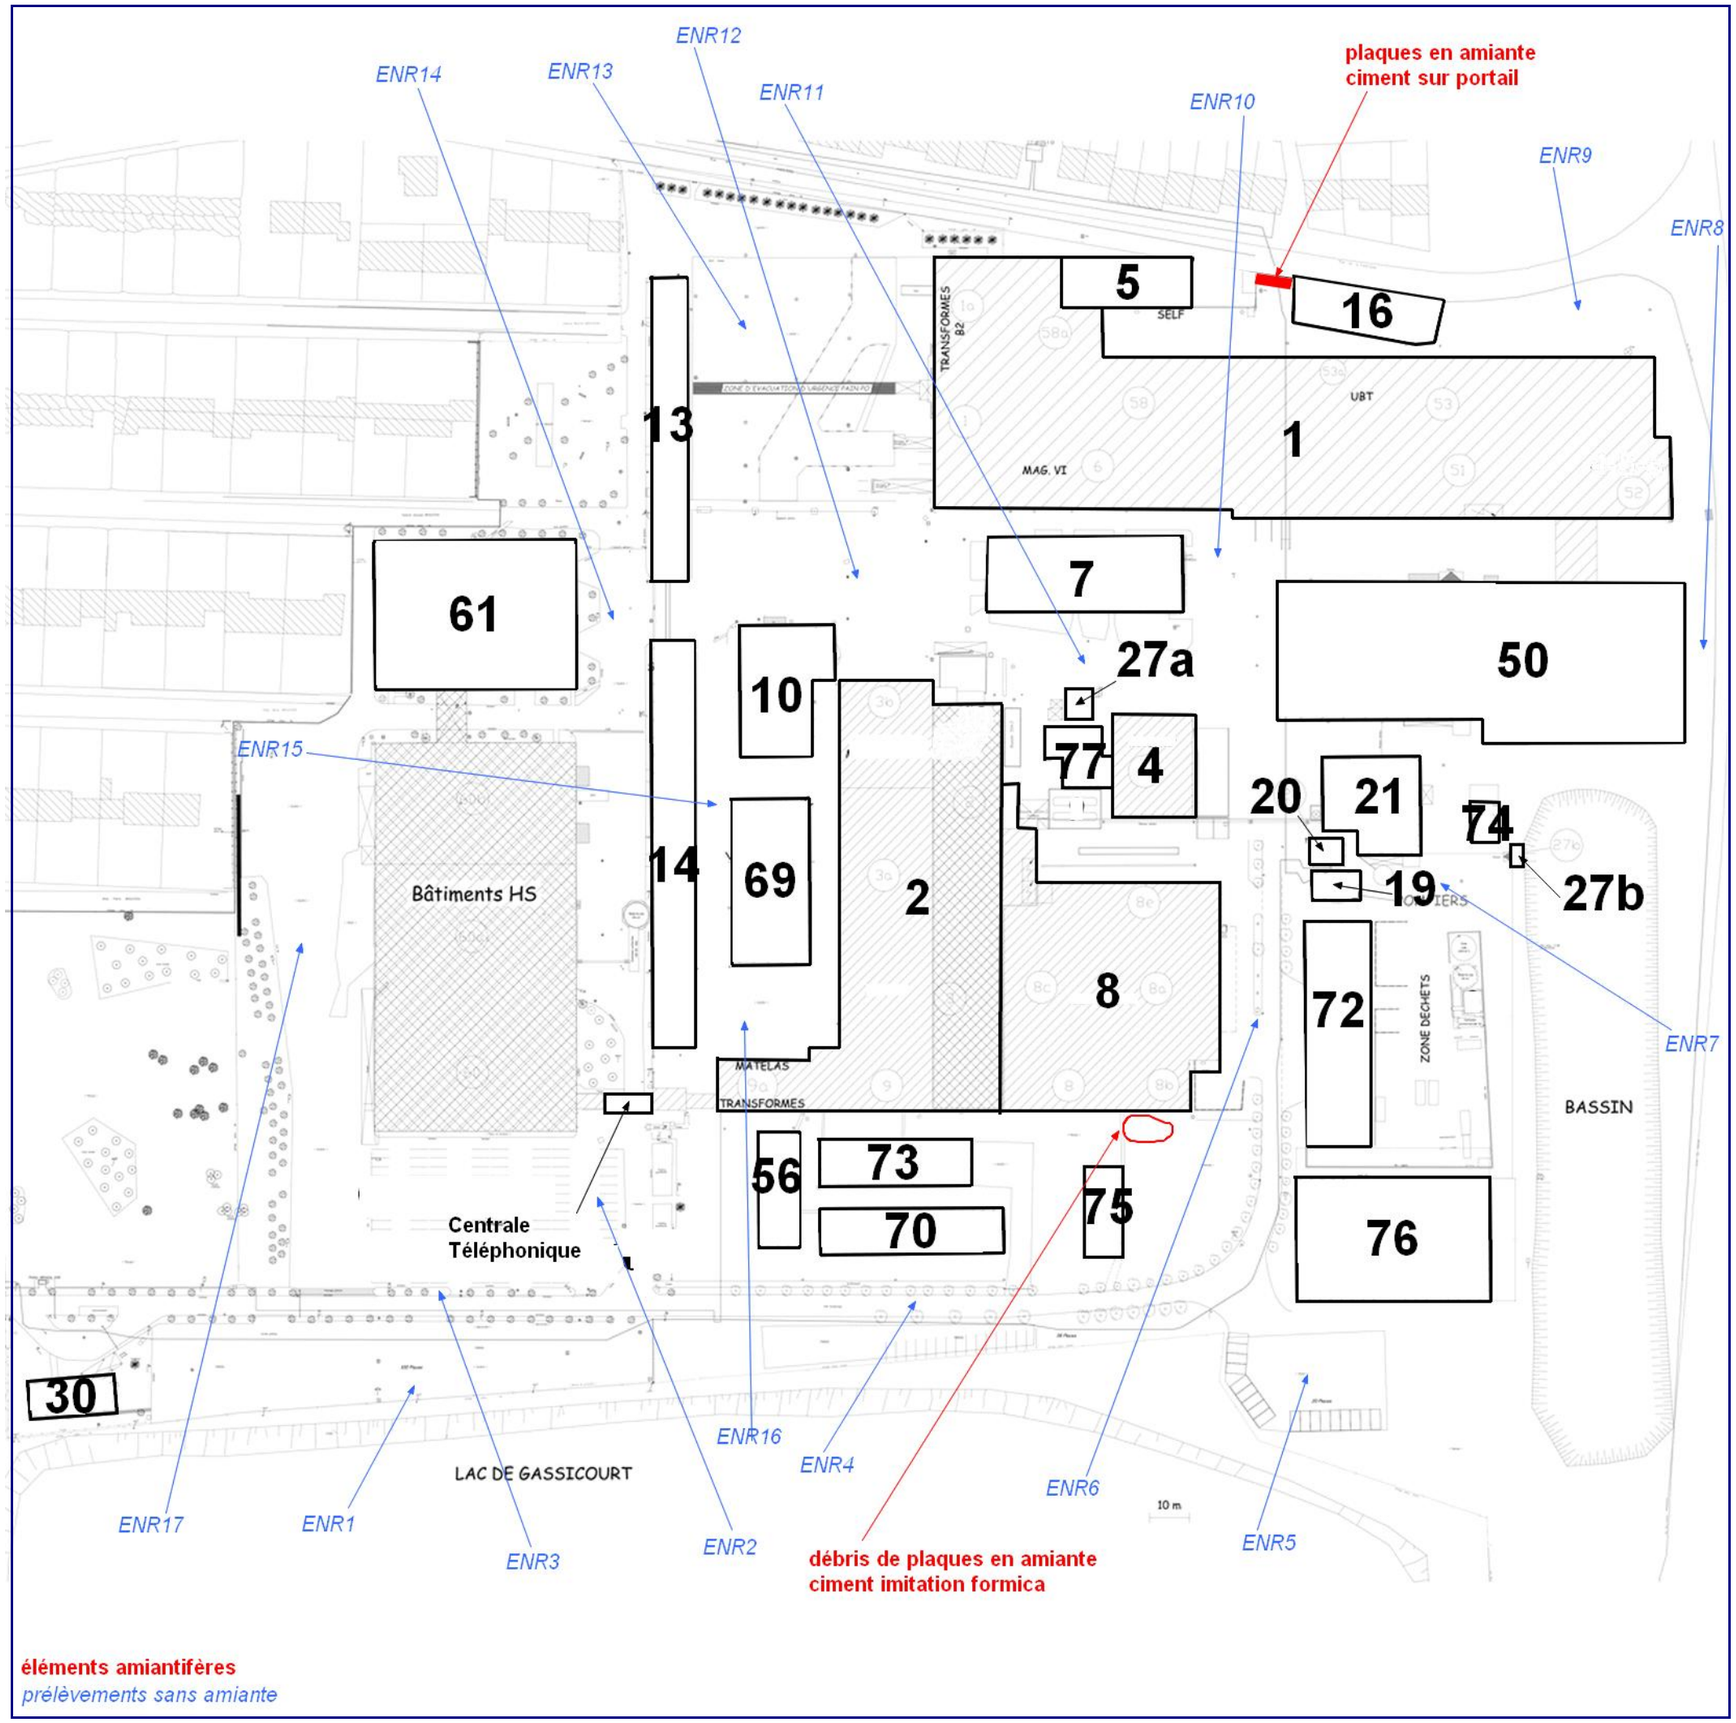

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué

USINE DUNLOPILLO

allée des Maronniers

MANTES LA JOLIE

date du diagnostic

19 au 21/09; 2 au 4 et 16 au 18 octobre 2018

numéro de dossier - date

A 442901

du 29/10/2018

Enrobés extérieur

SCHEMA 43 / 43

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM
34, rue Druelle
59 000 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

DIAGTIM
Secrétariat
34 rue de druelle
59000 LILLE

Numéro de dossier : 18NM041789
Référence de dossier : EPF IDF Site DUNLOPILLO - MANTES LA JOLIE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 18NM041789-001 - Référence *DUN 3 RDC COLS 1 / / colle de carrelage au sol beige moucheté 5x5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-002 - Référence *DUN 3 RDC MAS 2 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-003 - Référence *DUN 3 RDC COLM 3 / / colle de carrelage mural blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-004 - Référence *DUN 3 RDC MAS 4 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-005 - Référence *DUN 3 RDC RES 5 / / résine verte au sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-006 - Référence *DUN 3 RDC RES 6 / / résine rouge au sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-007 - Référence *DUN 3 RDC MAS 7 / / mastic gaine galvanisée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-008 - Référence *DUN 3 RDC COLM 8 / / colle de carrelage mural blanc 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-009 - Référence *DUN 3 RDC RES 9 / / résine beige au sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-010 - Référence *DUN 3 RDC PEINTM 10 / / peinture murale texturée au mur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-011 - Référence *DUN 9 RDC CAL 11 / / calorifugeage plâtre et laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-012 - Référence *DUN 9 RDC MAS 12 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-013 - Référence *DUN 9 RDC COLM 13 / / colle de carrelage mural blanc 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-014 - Référence *DUN 9 RDC PEINTM 14 / / peinture murale texturée au mur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-015 - Référence *DUN 9 SSOL CAL 15 / / calorifugeage plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-016 - Référence *DUN 9 SSOL ENV 16 / / enveloppe bitume plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-017 - Référence *DUN 9 SSOL BIT 17 / / badigeon bitumineux sur mur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-018 - Référence *DUN 9 1 MAS 18 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-019 - Référence *DUN 9 1 PEINTM 19 / / peinture murale texturée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-020 - Référence *DUN 69 RDC MAS 20 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-021 - Référence *DUN 69 RDC COLM 21 / / colle de carrelage mural blanc 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-022 - Référence *DUN 10 RDC RES 22 / / résine verte au sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-023 - Référence *DUN 10 RDC MAS 23 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-024 - Référence *DUN 10 RDC COLM 24 / / colle de carrelage mural blanc 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-025 - Référence *DUN 10 RDC RAG 25 / / ragréage au sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-026 - Référence *DUN 10 RDC FP 26 / / faux plafond aluminium, bitume et laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-027 - Référence *DUN 10 RDC COLPLI 27 / / colle de plinthes beige moucheté 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-028 - Référence *DUN 10 RDC DS 28 / / dalles de sol beiges marbrées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-029 - Référence *DUN 14 RDC MAS 29 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-030 - Référence *DUN 14 RDC TRESS 30 / / tresse autour de tuyau acier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-031 - Référence *DUN 14 RDC COLM 31 / / colle de carrelage mural blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-032 - Référence *DUN 14 RDC COLS 32 / / colle de carrelage au sol blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-033 - Référence *DUN 14 RDC RAG 33 / / ragréage sous revêtement de sol en lé PVC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-034 - Référence *DUN 14 RDC CAL 34 / / calorifugeage plâtre et laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-035 - Référence *DUN 13 RDC MAS 35 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-036 - Référence *DUN 13 RDC ISOL 36 / / isolant laineux avec couche bitumineuse sur aluminium au plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-037 - Référence *DUN 13 RDC PEINTM 37 / / peinture goutelette murale*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-038 - Référence *DUN 13 RDC PLAF 38 / / plafond encastré à trous*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-039 - Référence *DUN 13 RDC CAL 39 / / calorifugeage plâtre et laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-040 - Référence *DUN 13 RDC COLPLI 40 / / colle de plinthes bleues et noires 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-041 - Référence *DUN 13 RDC COLM 41 / / colle de carrelage mural blanc 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-042 - Référence *DUN 13 RDC PEINTM 42 / / peinture goutelette murale*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-043 - Référence *DUN 70 RDC DS 43 / / dalles de sol beiges marbrées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-044 - Référence *DUN 70 RDC DS 44 / / dalles de sol grises marbrées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-045 - Référence *DUN 70 RDC COL 45 / / colle noire sous dalles de sol (DS 43 et 44)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-046 - Référence *DUN 70 RDC COLM 46 / / colle de carrelage mural blanc 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-047 - Référence *DUN 70 RDC MAS 47 / / mastic de fenêtre bois (vitre/bois)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-048 - Référence *DUN 70 RDC DS 48 / / dalles de sol grises de réparation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-049 - Référence *DUN 70 RDC END 49 / / enduit mural*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-050 - Référence *DUN 70 COMB PVB 50 / / pare vapeur bitumineux sur isolant laineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-051 - Référence *DUN 73 RDC DS 51 / / dalles de sol grises marbrées colle néoprène*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-052 - Référence *DUN 73 RDC DS 52 / / dalles de sol grises marbrées colle néoprène*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-053 - Référence *DUN 73 RDC RAG 53 / / ragréage sous revêtement de sol en lé PVC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-054 - Référence *DUN 73 COMB PVB 54 / / pare vapeur bitumineux sur isolant laineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-055 - Référence *DUN 73 COMB ISOL 55 / / vermiculite en isolant sur bac acier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-056 - Référence *DUN 50 RDC RES 56 / / résine verte et rouge au sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-057 - Référence *DUN 50 RDC MAS 57 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-058 - Référence *DUN 50 RDC PVB 58 / / pare vapeur bitumineux sur isolant laineux derrière faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-059 - Référence *DUN 50 RDC COLS 59 / / colle de carrelage au sol marron 20x20*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-060 - Référence *DUN 50 RDC COLM 60 / / colle de carrelage mural saumon 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-061 - Référence *DUN 50 RDC PEINTM 61 / / peinture goutelette murale*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-062 - Référence *DUN 50 RDC COLM 62 / / colle de carrelage mural blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-063 - Référence *DUN 50 RDC COL 63 / / colle noire tissu bitume plâtre laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-064 - Référence *DUN 50 1 BIT 64 / / plaque bitumineuse sous cuve évier inox*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-065 - Référence *DUN 50 1 DS 65 / / dalles de sol noires marbrées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-066 - Référence *DUN 50 1 RAG 66 / / ragréage sous dalles de sol (DS 65)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-067 - Référence *DUN 50 1 PEINTM 67 / / peinture goutelette murale*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-068 - Référence *DUN 50 1 COLS 68 / / colle de carrelage au sol beige 5x5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-069 - Référence *DUN 50 1 COLPLI 69 / / colle de plinthes grises mouchetées 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-070 - Référence *DUN 50 1 COLM 70 / / colle de carrelage mural blanc 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-071 - Référence *DUN 50 1 COLPLI 71 / / colle de plinthes beiges rectangulaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-072 - Référence *DUN 50 1 PAXA 72 / / paxalumin de réparation sur tuyau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-073 - Référence *DUN 50 1 MAS 73 / / mastic sur gaine de ventilation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-074 - Référence *DUN 50 1 CAL 74 / / calorifugeage aluminium bitume laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-075 - Référence *DUN 50 1 MAS 75 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-076 - Référence *DUN 50 RDC MAS 76 / / mastic gaine galvanisée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-077 - Référence *DUN 1 RDC MAS 77 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-078 - Référence *DUN 1 RDC RES 78 / / résine verte au sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-079 - Référence *DUN 1 RDC RES 79 / / résine rouge au sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-080 - Référence *DUN 1 RDC RES 80 / / résine grise au sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-081 - Référence *DUN 1 1 JDIL 81 / / joint de dilatation au sol entre dalles béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-082 - Référence *DUN 1 1 FP 82 / / faux plafond aluminium bitume laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-083 - Référence *DUN 1 1 MAS 83 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-084 - Référence *DUN 1 1 PCF 84 / / intérieur porte coupe-feu*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-085 - Référence *DUN 1 1 COLM 85 / / colle de carrelage mural blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-086 - Référence *DUN 1 1 COLM 86 / / colle de carrelage mural blanc 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-087 - Référence *DUN 1 1 COLS 87 / / colle de carrelage au sol blanc 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-088 - Référence *DUN 1 1 COLM 88 / / colle de carrelage mural blanc 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-089 - Référence *DUN 1 1 PEINTM 89 / / peinture murale texturée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-090 - Référence *DUN 1 RDC COLPLI 90 / / colle de plinthes beiges mouchetées 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-091 - Référence *DUN 1 RDC COLM 91 / / colle de carrelage mural blanc 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-092 - Référence *DUN 1 1 RAG 92 / / ragréage sous revêtement de sol en lé PVC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-093 - Référence *DUN 1 1 FP 93 / / faux plafond type Armstrong*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-094 - Référence *DUN 1 RDC MAS 94 / / mastic gaine galvanisée (ronde)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-095 - Référence *DUN 1 RDC MAS 95 / / mastic gaine galvanisée (carré)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-096 - Référence *DUN 1 RDC CAL 96 / / calorifugeage plâtre laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-097 - Référence *DUN 1 RDC CALT 97 / / terminaison de calorifugeage plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-098 - Référence *DUN 1 1 PEINTM 98 / / peinture murale pailletée décorative*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-099 - Référence *DUN 1 1 COLM 99 / / colle de carrelage mural blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-100 - Référence *DUN 1 1 MAS 100 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-101 - Référence *DUN 1 1 CAL 101 / / calorifugeage plâtre laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-102 - Référence *DUN 1 RDC PAXA 102 / / paxalumin de réparation sur tuyau PVC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-103 - Référence *DUN 75 RDC DS 103 / / dalles de sol grises marbrées noires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-104 - Référence *DUN 75 RDC FP 104 / / faux plafond cartonné décoratif*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-105 - Référence *DUN 75 RDC DS 105 / / dalles de sol grises*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-106 - Référence *DUN 75 RDC ISOL 106 / / vermiculite en isolant sur bac acier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-107 - Référence *DUN 56 RDC DS 107 / / dalles de sol beiges marbrées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-108 - Référence *DUN 56 RDC DS 108 / / dalles de sol oranges sous dalles de sol (DS 107)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-109 - Référence *DUN 56 RDC RAG 109 / / ragréage sous revêtement de sol en lé PVC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-110 - Référence *DUN 56 RDC DS 110 / / dalles de sol grises claires marbrées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-111 - Référence *DUN 56 RDC COL 111 / / colle noire sous dalles de sol (DS 110) et sous ragréage (RAG 109)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-112 - Référence *DUN 56 RDC DS 112 / / dalles de sol grises marbrées noires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-113 - Référence *DUN 56 RDC DS 113 / / dalles de sol grises marbrées blanches*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-114 - Référence *DUN 56 RDC COLS 114 / / colle de carrelage au sol mosaïque noire*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM041789-115 - Référence *DUN 56 RDC COLM 115 / / colle de carrelage mural blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Cebat SAS

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1
F-59640 Dunkerque
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

EUROFINS CEBAT SAS
Analyse
Bâtiment B1, 1294 - Rue Achille Peres
ZI de Petite Synthe
59640 DUNKERQUE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-043420-01 Version du : 28/09/2018 22:40
Dossier N° : 18EK065846 Date de réception : 26/09/2018
Référence dossier : 18NM041789 - EPF IDF Site DUNLOPILLO - MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	18NM041789-001 - DUN 3 RDC COLS 1 / / colle de carrelage au sol beige moucheté 5x5	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	18NM041789-002 - DUN 3 RDC MAS 2 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (2)	18NM041789-003 - DUN 3 RDC COLM 3 / / colle de carrelage mural blanc 15x15	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004 (1)	18NM041789-004 - DUN 3 RDC MAS 4 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005 (1)	18NM041789-005 - DUN 3 RDC RES 5 / / résine verte au sol	Matériau semi-dur (vert) ; matériau dur (gris) + (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite
006 (1)	18NM041789-006 - DUN 3 RDC RES 6 / / résine rouge au sol	Matériau semi-dur (rouge) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite
007 (1)	18NM041789-007 - DUN 3 RDC MAS 7 / / mastic gaine galvanisée	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-043420-01 Version du : 28/09/2018 22:40

Dossier N° : 18EK065846 Date de réception : 26/09/2018
Référence dossier : 18NM041789 - EPF IDF Site DUNLOPILLO - MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
008 (1) (3)	18NM041789-008 - DUN 3 RDC COLM 8 / / colle de carrelage mural blanc 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (beige) [matériau de type peinture (rose)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (1)	18NM041789-009 - DUN 3 RDC RES 9 / / résine beige au sol	Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010 (1)	18NM041789-010 - DUN 3 RDC PEINTM 10 / / peinture murale texturée au mur	Matériau de type peinture (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	18NM041789-011 - DUN 9 RDC CAL 11 / / calorifugeage plâtre et laine	Matériau de type mousse (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012 (1)	18NM041789-012 - DUN 9 RDC MAS 12 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (3)	18NM041789-013 - DUN 9 RDC COLM 13 / / colle de carrelage mural blanc 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (beige) [matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur (marron)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	18NM041789-014 - DUN 9 RDC PEINTM 14 / / peinture murale texturée au mur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (orange)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015 (1)	18NM041789-015 - DUN 9 SSOL CAL 15 / / calorifugeage plâtre	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-043420-01 Version du : 28/09/2018 22:40

Dossier N° : 18EK065846 Date de réception : 26/09/2018
Référence dossier : 18NM041789 - EPF IDF Site DUNLOPILLO - MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
016 (1)	18NM041789-016 - DUN 9 SSOL ENV 16 / / enveloppe bitume plâtre	Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017 (1)	18NM041789-017 - DUN 9 SSOL BIT 17 / / badigeon bitumineux sur mur	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018 (1)	18NM041789-018 - DUN 9 1 MAS 18 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019 (1)	18NM041789-019 - DUN 9 1 PEINTM 19 / / peinture murale texturée	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020 (1)	18NM041789-020 - DUN 69 RDC MAS 20 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021 (3)	18NM041789-021 - DUN 69 RDC COLM 21 / / colle de carrelage mural blanc 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) [matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022 (1)	18NM041789-022 - DUN 10 RDC RES 22 / / résine verte au sol	Matériau semi-dur (marron) ; matériau dur (vert) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023 (1)	18NM041789-023 - DUN 10 RDC MAS 23 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)	Matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-043420-01 Version du : 28/09/2018 22:40

Dossier N° : 18EK065846 Date de réception : 26/09/2018
Référence dossier : 18NM041789 - EPF IDF Site DUNLOPILLO - MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
024 (1) (3)	18NM041789-024 - DUN 10 RDC COLM 24 / / colle de carrelage mural blanc 10x10	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (beige) [matériau (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
025 (1) (3)	18NM041789-025 - DUN 10 RDC RAG 25 / / ragréage au sol	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (beige) [matériau de type peinture (vert)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	18NM041789-026 - DUN 10 RDC FP 26 / / faux plafond aluminium, bitume et laine	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	18NM041789-027 - DUN 10 RDC COLPLI 27 / / colle de plinthes beige moucheté 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
028 (3)	18NM041789-028 - DUN 10 RDC DS 28 / / dalles de sol beiges marbrées	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) [matériau semi-dur (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (vert)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029 (1) (3)	18NM041789-029 - DUN 14 RDC MAS 29 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) [matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030 (3)	18NM041789-030 - DUN 14 RDC TRESS 30 / / tresse autour de tuyau acier	Matériau de type tresse de fibres (blanc) [matériau semi-dur (marron)]	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-043420-01 Version du : 28/09/2018 22:40

Dossier N° : 18EK065846 Date de réception : 26/09/2018
Référence dossier : 18NM041789 - EPF IDF Site DUNLOPILLO - MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
031 (1) (3)	18NM041789-031 - DUN 14 RDC COLM 31 / / colle de carrelage mural blanc 15x15	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) [matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032 (3)	18NM041789-032 - DUN 14 RDC COLS 32 / / colle de carrelage au sol blanc 15x15	Matériau dur de type ciment-colle (gris) [matériau dur (beige)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033 (3)	18NM041789-033 - DUN 14 RDC RAG 33 / / ragréage sous revêtement de sol en lé PVC	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) [matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034 (1)	18NM041789-034 - DUN 14 RDC CAL 34 / / calorifugeage plâtre et laine	Matériau de type maillage de fibres (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	18NM041789-035 - DUN 13 RDC MAS 35 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type mastic (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036 (1) (3)	18NM041789-036 - DUN 13 RDC ISOL 36 / / isolant laineux avec couche bitumineuse sur aluminium au plafond	Matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau semi-dur (gris) [matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type aluminium (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037 (1)	18NM041789-037 - DUN 13 RDC PEINTM 37 / / peinture goutelette murale	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
038	18NM041789-038 - DUN 13 RDC PLAF 38 / / plafond encastré à trous					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-043420-01 Version du : 28/09/2018 22:40

Dossier N° : 18EK065846 Date de réception : 26/09/2018
Référence dossier : 18NM041789 - EPF IDF Site DUNLOPILLO - MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron) ; matériau semi-dur (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039 (1) (4)	18NM041789-039 - DUN 13 RDC CAL 39 / / calorifugeage plâtre et laine	Matériau (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
040 (1)	18NM041789-040 - DUN 13 RDC COLPLI 40 / / colle de plinthes bleues et noires 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
041 (3)	18NM041789-041 - DUN 13 RDC COLM 41 / / colle de carrelage mural blanc 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (beige) [matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
042 (1)	18NM041789-042 - DUN 13 RDC PEINTM 42 / / peinture goutelette murale	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
043 (3)	18NM041789-043 - DUN 70 RDC DS 43 / / dalles de sol beiges marbrées	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (clair) + (gris) (foncé) [matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (marron)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
044 (3)	18NM041789-044 - DUN 70 RDC DS 44 / / dalles de sol grises marbrées	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (clair) + (gris) (foncé) [matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-043420-01 Version du : 28/09/2018 22:40

Dossier N° : 18EK065846 Date de réception : 26/09/2018
Référence dossier : 18NM041789 - EPF IDF Site DUNLOPILLO - MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
045 (3)	18NM041789-045 - DUN 70 RDC COL 45 / / colle noire sous dalles de sol (DS 43 et 44)	Matériau de type colle bitumineux (noir) [matériau semi-dur (beige)]	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
046 (1) (3)	18NM041789-046 - DUN 70 RDC COLM 46 / / colle de carrelage mural blanc 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) [matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (rose)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047 (1)	18NM041789-047 - DUN 70 RDC MAS 47 / / mastic de fenêtre bois (vitre/bois)	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (marron) + (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048 (3)	18NM041789-048 - DUN 70 RDC DS 48 / / dalles de sol grises de réparation	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) [matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (violet) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049 (1)	18NM041789-049 - DUN 70 RDC END 49 / / enduit mural	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
050 (1)	18NM041789-050 - DUN 70 COMB PVB 50 / / pare vapeur bitumineux sur isolant laineux	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) + (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051 (3)	18NM041789-051 - DUN 73 RDC DS 51 / / dalles de sol grises marbrées colle néoprène					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-043420-01 Version du : 28/09/2018 22:40

Dossier N° : 18EK065846 Date de réception : 26/09/2018
Référence dossier : 18NM041789 - EPF IDF Site DUNLOPILLO - MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) [matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
052 (3)	18NM041789-052 - DUN 73 RDC DS 52 / / dalles de sol grises marbrées colle néoprène	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) [matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	18NM041789-053 - DUN 73 RDC RAG 53 / / ragréage sous revêtement de sol en lé PVC	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054 (1)	18NM041789-054 - DUN 73 COMB PVB 54 / / pare vapeur bitumineux sur isolant laineux	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) + (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055 (1)	18NM041789-055 - DUN 73 COMB ISOL 55 / / vermiculite en isolant sur bac acier	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056 (1)	18NM041789-056 - DUN 50 RDC RES 56 / / résine verte et rouge au sol	Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type résine (vert) + (rouge)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	18NM041789-057 - DUN 50 RDC MAS 57 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	18NM041789-058 - DUN 50 RDC PVB 58 / / pare vapeur bitumineux sur isolant laineux derrière faux plafond	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) + (marron) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	18NM041789-059 - DUN 50 RDC COLS 59 / / colle de carrelage au sol marron 20x20	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-043420-01 Version du : 28/09/2018 22:40

Dossier N° : 18EK065846 Date de réception : 26/09/2018
Référence dossier : 18NM041789 - EPF IDF Site DUNLOPILLO - MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
060 (1)	18NM041789-060 - DUN 50 RDC COLM 60 / / colle de carrelage mural saumon 15x15	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061 (1)	18NM041789-061 - DUN 50 RDC PEINTM 61 / / peinture goutelette murale	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau de type peinture (bleu) (foncé) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062 (1) (3)	18NM041789-062 - DUN 50 RDC COLM 62 / / colle de carrelage mural blanc 15x15	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (clair) ; matériau semi-dur (gris) (foncé) [matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	18NM041789-063 - DUN 50 RDC COL 63 / / colle noire tissu bitume plâtre laine	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) [matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (beige) matériau semi-dur (noir)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	18NM041789-064 - DUN 50 1 BIT 64 / / plaque bitumineuse sous cuve évier inox	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (noir) [matériau souple (beige)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065 (3)	18NM041789-065 - DUN 50 1 DS 65 / / dalles de sol noires marbrées	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir) [matériau semi-dur (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-043420-01 Version du : 28/09/2018 22:40

Dossier N° : 18EK065846 Date de réception : 26/09/2018
Référence dossier : 18NM041789 - EPF IDF Site DUNLOPILLO - MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
066 (1)	18NM041789-066 - DUN 50 1 RAG 66 / / ragréage sous dalles de sol (DS 65)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067 (1)	18NM041789-067 - DUN 50 1 PEINTM 67 / / peinture goutelette murale	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068 (1) (3)	18NM041789-068 - DUN 50 1 COLS 68 / / colle de carrelage au sol beige 5x5	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) [matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069 (1)	18NM041789-069 - DUN 50 1 COLPLI 69 / / colle de plinthes grises mouchetées 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
070 (1) (3)	18NM041789-070 - DUN 50 1 COLM 70 / / colle de carrelage mural blanc 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) [matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
071 (1) (3)	18NM041789-071 - DUN 50 1 COLPLI 71 / / colle de plinthes beiges rectangulaires	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (beige) [matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
072	18NM041789-072 - DUN 50 1 PAXA 72 / / paxalumin de réparation sur tuyau	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-043420-01 Version du : 28/09/2018 22:40

Dossier N° : 18EK065846 Date de réception : 26/09/2018
Référence dossier : 18NM041789 - EPF IDF Site DUNLOPILLO - MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
073 (1)	18NM041789-073 - DUN 50 1 MAS 73 / / mastic sur gaine de ventilation	Matériau semi-dur (vert) en traces ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074 (1)	18NM041789-074 - DUN 50 1 CAL 74 / / calorifugeage aluminium bitume laine	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (orange)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075 (1)	18NM041789-075 - DUN 50 1 MAS 75 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076 (1)	18NM041789-076 - DUN 50 RDC MAS 76 / / mastic gaine galvanisée	Matériau semi-dur (marron) + (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau semi-dur (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077 (1)	18NM041789-077 - DUN 1 RDC MAS 77 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron) + (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078 (3)	18NM041789-078 - DUN 1 RDC RES 78 / / résine verte au sol	Matériau dur de type résine (vert) [matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079 (3)	18NM041789-079 - DUN 1 RDC RES 79 / / résine rouge au sol	Matériau dur de type résine (rouge) [matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur (beige)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080 (3)	18NM041789-080 - DUN 1 RDC RES 80 / / résine grise au sol	Matériau dur de type résine (gris) [matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-043420-01 Version du : 28/09/2018 22:40

Dossier N° : 18EK065846 Date de réception : 26/09/2018
Référence dossier : 18NM041789 - EPF IDF Site DUNLOPILLO - MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
081 (1)	18NM041789-081 - DUN 1 1 JDIL 81 / / joint de dilatation au sol entre dalles béton	Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau souple de type joint (gris) (clair)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082 (1)	18NM041789-082 - DUN 1 1 FP 82 / / faux plafond aluminium bitume laine	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083 (1)	18NM041789-083 - DUN 1 1 MAS 83 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	18NM041789-084 - DUN 1 1 PCF 84 / / intérieur porte coupe-feu	Matériau semi-dur (orange)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085 (1) (3)	18NM041789-085 - DUN 1 1 COLM 85 / / colle de carrelage mural blanc 15x15	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige) [matériau de type peinture (marron)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086 (1) (3)	18NM041789-086 - DUN 1 1 COLM 86 / / colle de carrelage mural blanc 10x10	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) [matériau de type peinture (marron)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087 (1) (3)	18NM041789-087 - DUN 1 1 COLS 87 / / colle de carrelage au sol blanc 10x10	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces [matériau semi-dur (noir) ; matériau de type peinture (gris) en traces]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-043420-01 Version du : 28/09/2018 22:40

Dossier N° : 18EK065846 Date de réception : 26/09/2018
Référence dossier : 18NM041789 - EPF IDF Site DUNLOPILLO - MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
088 (1)	18NM041789-088 - DUN 1 1 COLM 88 / / colle de carrelage mural blanc 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089 (1)	18NM041789-089 - DUN 1 1 PEINTM 89 / / peinture murale texturée	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type peinture (violet) en traces	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090 (1)	18NM041789-090 - DUN 1 RDC COLPLI 90 / / colle de plinthes beiges mouchetées 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091 (3)	18NM041789-091 - DUN 1 RDC COLM 91 / / colle de carrelage mural blanc 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (beige) [matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (noir)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
092 (1)	18NM041789-092 - DUN 1 1 RAG 92 / / ragréage sous revêtement de sol en lé PVC	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	18NM041789-093 - DUN 1 1 FP 93 / / faux plafond type Armstrong	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094 (1)	18NM041789-094 - DUN 1 RDC MAS 94 / / mastic gaine galvanisée (ronde)	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau semi-dur de type mastic (poudreux) (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095 (1)	18NM041789-095 - DUN 1 RDC MAS 95 / / mastic gaine galvanisée (carré)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096 (1)	18NM041789-096 - DUN 1 RDC CAL 96 / / calorifugeage plâtre laine	Matériau semi-dur (beige) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple (fibreux) (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-043420-01 Version du : 28/09/2018 22:40

Dossier N° : 18EK065846 Date de réception : 26/09/2018
Référence dossier : 18NM041789 - EPF IDF Site DUNLOPILLO - MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
097 (1)	18NM041789-097 - DUN 1 RDC CALT 97 / / terminaison de calorifugeage plâtre	Matériau semi-dur (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau fibreux de type isolant (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098 (1)	18NM041789-098 - DUN 1 1 PEINTM 98 / / peinture murale pailletée décorative	Matériau de type peinture (blanc) + (jaune) + (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099 (3)	18NM041789-099 - DUN 1 1 COLM 99 / / colle de carrelage mural blanc 15x15	Matériau dur de type ciment-colle (beige) [matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (beige) (foncé) ; matériau (pulvérulent) (noir)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
100 (1)	18NM041789-100 - DUN 1 1 MAS 100 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (vert) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101	18NM041789-101 - DUN 1 1 CAL 101 / / calorifugeage plâtre laine	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
102 (1) (4)	18NM041789-102 - DUN 1 RDC PAXA 102 / / paxalumin de réparation sur tuyau PVC	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
103 (3)	18NM041789-103 - DUN 75 RDC DS 103 / / dalles de sol grises marbrées noires	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) [matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-043420-01 Version du : 28/09/2018 22:40

Dossier N° : 18EK065846 Date de réception : 26/09/2018
Référence dossier : 18NM041789 - EPF IDF Site DUNLOPILLO - MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
104	18NM041789-104 - DUN 75 RDC FP 104 / / faux plafond cartonné décoratif	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
105 (3)	18NM041789-105 - DUN 75 RDC DS 105 / / dalles de sol grises	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) [matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type colle (jaune)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106	18NM041789-106 - DUN 75 RDC ISOL 106 / / vermiculite en isolant sur bac acier	Matériau semi-dur (brillant) (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
107 (3)	18NM041789-107 - DUN 56 RDC DS 107 / / dalles de sol beiges marbrées	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) [matériau de type colle (jaune)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
108 (3)	18NM041789-108 - DUN 56 RDC DS 108 / / dalles de sol oranges sous dalles de sol (DS 107)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (jaune) [matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ;	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
109 (1) (4)	18NM041789-109 - DUN 56 RDC RAG 109 / / ragréage sous revêtement de sol en lé PVC	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
110 (3)	18NM041789-110 - DUN 56 RDC DS 110 / / dalles de sol grises claires marbrées	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) [matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
111 (3)	18NM041789-111 - DUN 56 RDC COL 111 / / colle noire sous dalles de sol (DS 110) et sous ragréage (RAG 109)	Matériau de type colle bitumineux (noir) [matériau semi-dur (blanc)]	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
112 (3)	18NM041789-112 - DUN 56 RDC DS 112 / / dalles de sol grises marbrées noires					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-043420-01 Version du : 28/09/2018 22:40

Dossier N° : 18EK065846 Date de réception : 26/09/2018
Référence dossier : 18NM041789 - EPF IDF Site DUNLOPILLO - MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau souple de type dalle de sol (gris) [matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
113 (3)	18NM041789-113 - DUN 56 RDC DS 113 / / dalles de sol grises marbrées blanches	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) [matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type colle (jaune)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
114 (3)	18NM041789-114 - DUN 56 RDC COLS 114 / / colle de carrelage au sol mosaïque noire	Matériau dur de type ciment-colle (gris) [matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
115	18NM041789-115 - DUN 56 RDC COLM 115 / / colle de carrelage mural blanc 15x15	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, MO/HBA/MAT/S2-06 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-043420-01 Version du : 28/09/2018 22:40

Dossier N° : 18EK065846 Date de réception : 26/09/2018
Référence dossier : 18NM041789 - EPF IDF Site DUNLOPILLO - MANTES LA JOLIE

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 4 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0.1% en masse.
NB 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.

Observation(s) échantillon(s)

(1) Os vários materiais descritos numa só camada são tecnicamente inseparáveis.
(2) Un matériau semi-dur (beige) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(3) A pedido do cliente, os materiais que estão entre parênteses retos na descrição visual da camada, estão presentes na amostra fornecida ao laboratório mas não foram analisados.
(4) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Validé et approuvé par :



Joana Moreira
Technicienne analyste en microscopie

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

DIAGTIM
Secrétariat
34 rue de druelle
59000 LILLE

Numéro de dossier : 18NM044674
Référence de dossier : EPF IDF Dunlopillo MANTES LA JOLIE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 18NM044674-001 - Référence *DUN1 2 RDC / / enduit ciment mur de cuvelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Cebat SAS

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

EUROFINS CEBAT SAS
Analyse
Bâtiment B1, 1294 - Rue Achille Peres
ZI de Petite Synthe
59640 DUNKERQUE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-038489-01 Version du : 11/10/2018 07:30
Dossier N° : 18RI056480 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044674 - EPF IDF Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	18NM044674-001 - DUN1 2 RDC / / enduit ciment mur de cuvelage	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 4 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0.1% en masse.
NB 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-038489-01 Version du : 11/10/2018 07:30

Dossier N° : 18RI056480 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044674 - EPF IDF Dunlopillo MANTES LA JOLIE

Validé et approuvé par :



Beata Zelmanska
Chef d'équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

DIAGTIM
Secrétariat
34 rue de druelle
59000 LILLE

Numéro de dossier : 18NM044659
Référence de dossier : EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 18NM044659-001 - Référence *DUN1 2 RDC MAS 116 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-002 - Référence *DUN1 2 RDC TRESS 117 / / tresse sur trappe convoyeur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-003 - Référence *DUN1 2 RDC MAS 118 / / mastic de fenêtre métallique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-004 - Référence *DUN1 2 RDC MAS 119 / / mastic noire souple sur gaine inox*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-005 - Référence *DUN1 2 RDC CAL 120 / / calorifugeage plâtre laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-006 - Référence *DUN1 2 RDC MAS 121 / / mastic marron gaine galvanisée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-007 - Référence *DUN1 2 RDC MAS 122 / / mastic gris gaine galvanisée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-008 - Référence *DUN1 2 RDC RES 123 / / résine grise au sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-009 - Référence *DUN1 2 RDC END 124 / / enduit mural*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-010 - Référence *DUN1 2 RDC MAS 125 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-011 - Référence *DUN1 2 RDC PEINT 126 / / peinture texturée sur cuve*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-012 - Référence *DUN1 2 1 MAS 127 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-013 - Référence *DUN1 2 1 PCF 128 / / intérieur porte coupe-feu*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-014 - Référence *DUN1 2 1 COLP 129 / / colle de carrelage sur paillasse blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-015 - Référence *DUN1 2 1 COLM 130 / / colle de carrelage mural blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-016 - Référence *DUN1 2 1 COLM 131 / / colle de carrelage mural blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-017 - Référence *DUN1 2 1 COLS 132 / / colle de carrelage au sol beige moucheté 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-018 - Référence *DUN1 2 1 COLPLI 133 / / colle de plinthes beiges mouchetées 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-019 - Référence *DUN1 2 1 COLM 134 / / colle de carrelage mural blanc 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-020 - Référence *DUN1 2 1 CAL 135 / / calorifugeage béton liège*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-021 - Référence *DUN1 2 1 CAL 136 / / calorifugeage plâtre laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-022 - Référence *DUN1 61 RDC COLPLI 138 / / colle de plinthes grises et beiges mouchetées 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-023 - Référence *DUN1 61 RDC COLM 139 / / colle de carrelage mural blanc 15x15 colle grise*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-024 - Référence *DUN1 61 RDC COLS 140 / / colle de carrelage au sol blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-025 - Référence *DUN1 61 RDC COLM 141 / / colle de carrelage mural blanc 15x15 colle blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-026 - Référence *DUN1 61 RDC COLS 142 / / colle de carrelage au sol beige moucheté 5x5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-027 - Référence *DUN1 61 RDC COLM 143 / / colle de carrelage mural jaune 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-028 - Référence *DUN1 61 RDC PEINTM 144 / / peinture goutelette murale*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-029 - Référence *DUN1 61 RDC MAS 145 / / mastic de fenêtre aluminium (vitre/aluminium)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-030 - Référence *DUN1 61 RDC MAS 146 / / mastic de fenêtre aluminium (maçonnerie/aluminium)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-031 - Référence *DUN1 61 RDC PEINTM 147 / / peinture goutelette murale*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-032 - Référence *DUN1 61 ESC NEZ 148 / / nez de marches noires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-033 - Référence *DUN1 61 ESC PEINTM 149 / / peinture goutelette murale*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-034 - Référence *DUN1 61 RDC DS 150 / / dalles de sol beige 30x30 colle néoprène*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-035 - Référence *DUN1 61 ESC MAS 151 / / mastic pavé de verre (verre/maçonnerie)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-036 - Référence *DUN1 61 1 MAS 152 / / mastic gris gaine galvanisée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-037 - Référence *DUN1 61 1 FLOC 153 / / flocage duveteux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-038 - Référence *DUN1 61 2 MAS 154 / / mastic marron gaine galvanisée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-039 - Référence *DUN1 8 RDC MAS 155 / / mastic de fenêtre (verre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-040 - Référence *DUN1 8 RDC FP 156 / / faux plafond Panocell et dépôt de deux plaques*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-041 - Référence *DUN1 8 RDC RES 157 / / résine blanche au sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-042 - Référence *DUN1 8 RDC FP 158 / / faux plafond panneaux laine et bitume*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-043 - Référence *DUN1 8 RDC MAS 159 / / mastic de fenêtre métallique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-044 - Référence *DUN1 8 RDC DS 160 / / dalles de sol beige 20x20*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-045 - Référence *DUN1 8 RDC DS 161 / / dalles de sol marron 20x20*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-046 - Référence *DUN1 8 RDC DS 162 / / dalles de sol marron 30x30*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-047 - Référence *DUN1 8 RDC COL 163 / / colle noire sous dalles de sol (DS 160, 161 et 162)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-048 - Référence *DUN1 8 RDC COLM 164 / / colle de carrelage mural blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-049 - Référence *DUN1 8 RDC COLS 165 / / colle de carrelage au sol blanc 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-050 - Référence *DUN1 8 RDC MAS 166 / / mastic de réparation de fissure au sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-051 - Référence *DUN1 8 RDC COLM 167 / / colle de carrelage mural blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-052 - Référence *DUN1 8 RDC NEZ 168 / / nez de marches noires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-053 - Référence *DUN1 8 RDC RAG 169 / / ragréage sous revêtement de sol en lé PVC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-054 - Référence *DUN1 8 1 MAS 170 / / mastic de fenêtre métallique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-055 - Référence *DUN1 7 1 DS 171 / / dalles de sol orange marbrées 30x30*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-056 - Référence *DUN1 7 1 DS 172 / / dalles de sol beiges marbrées 30x30*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-057 - Référence *DUN1 7 1 RAG 173 / / ragréage sous dalles de sol (DS 171 et 172)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-058 - Référence *DUN1 7 1 PVB 174 / / pare vapeur bitumineux sur isolant laineux derrière faux plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-059 - Référence *DUN1 7 1 VERM 175 / / vermiculite sur bac acier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-060 - Référence *DUN1 7 1 MAS 176 / / mastic entre élément d'assemblage chassis aluminium*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-061 - Référence *DUN1 7 1 MAS 177 / / mastic entre chassis aluminium et encadrement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-062 - Référence *DUN1 7 1 DS 178 / / dalles de sol beiges claires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-063 - Référence *DUN1 7 RDC MAS 179 / / mastic marron sur gaine galvanisée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-064 - Référence *DUN1 7 RDC MAS 180 / / mastic gris sur gaine galvanisée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-065 - Référence *DUN1 7 RDC MAS 181 / / mastic de fenêtre intérieur (verre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-066 - Référence *DUN1 7 RDC MAS 182 / / mastic de fenêtre vers extérieur (verre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-067 - Référence *DUN1 7 RDC COLM 183 / / colle de carrelage mural blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-068 - Référence *DUN1 7 RDC COLP 184 / / colle de carrelage blanc 15x15 (colle grise foncé)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-069 - Référence *DUN1 7 RDC COLP 185 / / colle de carrelage blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-070 - Référence *DUN1 7 RDC COLS 186 / / colle de carrelage au sol beige moucheté 5x5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-071 - Référence *DUN1 7 RDC COLPLI 187 / / colle de plinthes beiges mouchetées 10x10 associée à colle de carrelage au sol (COLS 186)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-072 - Référence *DUN1 7 RDC COLM 188 / / colle de carrelage mural blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-073 - Référence *DUN1 7 RDC END 189 / / enduit décoratif mural*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-074 - Référence *DUN1 7 RDC PEINTS 190 / / peinture au sol jaune décorative*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-075 - Référence *DUN1 7 RDC RAG 191 / / ragréage au sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-076 - Référence *DUN1 7 RDC RES 192 / / résine verte au sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-077 - Référence *DUN1 7 RDC MAS 193 / / mastic gris souple (porte/maçonnerie)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-078 - Référence *DUN1 21 1 DS 194 / / dalles de sol orange*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-079 - Référence *DUN1 21 1 COL 195 / / colle noire sous dalles de sol (DS 194)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-080 - Référence *DUN1 21 1 MAS 196 / / mastic jaune sous pied de plancher technique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-081 - Référence *DUN1 21 1 COLM 197 / / colle de carrelage mural blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-082 - Référence *DUN1 21 1 MAS 198 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-083 - Référence *DUN1 21 1 COLS 199 / / colle de carrelage au sol mosaïque bleue*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-084 - Référence *DUN1 21 1 COLP 200 / / colle de carrelage sur paillasse blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-085 - Référence *DUN1 21 1 CIM 201 / / ciment réfractaire entourage de la chaudière derrière enveloppe métallique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-086 - Référence *DUN1 21 1 JPC 202 / / joint plat cartonné sur trappe ronde*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-087 - Référence *DUN1 21 1 TRESS 203 / / tresse sur trappe rectangulaire*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-088 - Référence *DUN1 21 1 TRESS 204 / / tresse (corps de chauffe/conduit)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-089 - Référence *DUN1 21 1 MAS 205 / / mastic (brûleur/conduit)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-090 - Référence *DUN1 21 1 TRESS 206 / / tresse entre raccord conduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-091 - Référence *DUN1 21 1 JPC 207 / / joint plat cartonné sur oeilletons*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-092 - Référence *DUN1 21 1 TRESS 208 / / tresse sur trappe en façade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-093 - Référence *DUN1 21 1 PEINT 209 / / peinture sur enveloppe métallique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-094 - Référence *DUN1 21 1 TRESS 210 / / tresse sur support oeilletons*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-095 - Référence *DUN1 21 1 MAS 211 / / mastic de fenêtre métallique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-096 - Référence *DUN1 21 RDC COLM 212 / / colle de carrelage mural blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-097 - Référence *DUN1 21 RDC TRESS 213 / / tresse sur process*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-098 - Référence *DUN1 21 RDC COLM 214 / / colle de carrelage mural blanc 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-099 - Référence *DUN1 21 RDC COLPLI 215 / / colle de plinthes beiges mouchetées 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-100 - Référence *DUN1 21 RDC KLI 216 / / bande calicot et colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-101 - Référence *DUN1 21 RDC SOUF 217 / / souffleur souple sur conduit de cheminée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-102 - Référence *DUN1 30 RDC COLS 218 / / colle de carrelage au sol gris*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-103 - Référence *DUN1 30 RDC COLM 219 / / colle de carrelage mural blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-104 - Référence *DUN1 30 RDC COLM 220 / / colle de carrelage mural blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-105 - Référence *DUN1 30 RDC DS 221 / / dalles de sol grises sous parquet et colle néoprène*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-106 - Référence *DUN1 30 RDC COLS 222 / / colle de carrelage au sol bleu 30x30*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-107 - Référence *DUN1 30 RDC COLPLI 223 / / colle de plinthes bleues rectangulaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-108 - Référence *DUN1 30 RDC COLM 224 / / colle de carrelage mural bleu 30x30*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-109 - Référence *DUN1 30 RDC MAS 225 / / mastic souple gris (maçonnerie/chassis aluminium)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-110 - Référence *DUN1 30 RDC COLS 226 / / colle de carrelage au sol gris 30x30*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-111 - Référence *DUN1 30 RDC COLM 227 / / colle de carrelage mural gris 30x30*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-112 - Référence *DUN1 30 RDC RAG 228 / / ragréage sous revêtement de sol en lé PVC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-113 - Référence *DUN1 21 1 COLPLI 229 / / colle de plinthes grises mouchetées 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-114 - Référence *DUN1 21 1 COLM 230 / / colle de carrelage mural blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-115 - Référence *DUN1 21 1 MAS 231 / / mastic de fenêtre bois (vitre/bois)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-116 - Référence *DUN1 21 RDC CAL 232 / / calorifugeage bitume laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-117 - Référence *DUN1 19 RDC MAS 233 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-118 - Référence *DUN1 19 RDC COLS 234 / / colle de carrelage au sol beige 20x20*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-119 - Référence *DUN1 19 RDC COLPLI 235 / / colle de plinthes beiges rectangulaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-120 - Référence *DUN1 19 RDC COLM 236 / / colle de carrelage mural blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-121 - Référence *DUN1 19 RDC MAS 237 / / mastic de fenêtre bois (vitre/bois)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-122 - Référence *DUN1 76 RDC COLPLI 238 / / colle de plinthes grises moucherées 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-123 - Référence *DUN1 76 RDC MAS 239 / / mastic gris souple (aluminium/bois)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-124 - Référence *DUN1 76 RDC JOINT 240 / / joint derrière mastic (MAS 239)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-125 - Référence *DUN1 5 RDC COLM 241 / / colle de carrelage mural blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-126 - Référence *DUN1 5 RDC COFF 242 / / coffrage perdu de poteau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-127 - Référence *DUN1 5 RDC CAL 243 / / calorifugeage plâtre bitume laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-128 - Référence *DUN1 5 RDC COLS 244 / / colle de carrelage au sol beige moucheté 5x5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-129 - Référence *DUN1 5 RDC COLM 245 / / colle de carrelage mural blanc 15x15*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-130 - Référence *DUN1 5 RDC BIT 246 / / badigeon bitumineux sur évier inox*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-131 - Référence *DUN1 5 RDC MAS 247 / / mastic verrière métallique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-132 - Référence *DUN1 5 RDC MAS 248 / / mastic de fenêtre métallique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-133 - Référence *DUN1 5 RDC PEINTM 249 / / peinture murale décorative*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-134 - Référence *DUN1 5 RDC MAS 250 / / mastic (chassis aluminium/maçonnerie)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-135 - Référence *DUN1 5 RDC COLM 251 / / colle de carrelage mural blanc 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-136 - Référence *DUN1 5 RDC DS 252 / / dalles de sol noires marbrées en damier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-137 - Référence *DUN1 5 RDC DS 253 / / dalles de sol grises marbrées en damier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-138 - Référence *DUN1 5 RDC COL 254 / / colle noire sous dalles de sol (DS 252 et 253)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-139 - Référence *DUN1 5 SSOL CALT 255 / / terminaison de calorifugeage plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-140 - Référence *DUN1 5 SSOL JPC 256 / / joint plat cartonné (brûleur/corps de chauffe)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-141 - Référence *DUN1 5 SSOL ISOL 257 / / isolant aluminium bitume laine autour de la chaudière*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-142 - Référence *DUN1 5 SSOL TRESS 258 / / tresse sur trappe de visite en façade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-143 - Référence *DUN1 5 1 COLPLI 259 / / colle de plinthes beiges mouchetées 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-144 - Référence *DUN1 16 FP 260 / / faux plafond aluminium bitume laine*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-145 - Référence *DUN1 16 COLM 261 / / colle de carrelage mural blanc 10x10*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM044659-146 - Référence *DUN1 27B RDC MAS 262 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Cebat SAS

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

EUROFINS CEBAT SAS
Analyse
Bâtiment B1, 1294 - Rue Achille Peres
ZI de Petite Synthe
59640 DUNKERQUE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-038538-01 Version du : 11/10/2018 16:17
Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001 (1)	18NM044659-001 - DUN1 2 RDC MAS 116 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)	Matériau (marron) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	18NM044659-002 - DUN1 2 RDC TRESS 117 / / tresse sur trappe convoyeur	Matériau (orange) ; matériau (fibreux) (blanc) + (bleu)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	18NM044659-003 - DUN1 2 RDC MAS 118 / / mastic de fenêtre métallique	Matériau (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	18NM044659-004 - DUN1 2 RDC MAS 119 / / mastic noire souple sur gaine inox	Matériau souple de type mastic (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005 (1)	18NM044659-005 - DUN1 2 RDC CAL 120 / / calorifugeage plâtre laine					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (bleu) en traces	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	18NM044659-006 - DUN1 2 RDC MAS 121 / / mastic marron gaine galvanisée	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	18NM044659-007 - DUN1 2 RDC MAS 122 / / mastic gris gaine galvanisée	Matériau souple de type mastic (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008 (1)	18NM044659-008 - DUN1 2 RDC RES 123 / / résine grise au sol	Matériau (gris) ; matériau dur de type résine (vert) ; matériau semi-dur (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (1)	18NM044659-009 - DUN1 2 RDC END 124 / / enduit mural	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010 (1)	18NM044659-010 - DUN1 2 RDC MAS 125 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011 (1)	18NM044659-011 - DUN1 2 RDC PEINT 126 / / peinture texturée sur cuve	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
012	18NM044659-012 - DUN1 2 1 MAS 127 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	18NM044659-013 - DUN1 2 1 PCF 128 / / intérieur porte coupe-feu	Matériau (marron) ; matériau semi-dur (orange)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014 (1)	18NM044659-014 - DUN1 2 1 COLP 129 / / colle de carrelage sur paillasse blanc 15x15	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015 (2)	18NM044659-015 - DUN1 2 1 COLM 130 / / colle de carrelage mural blanc 15x15	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016 (1)	18NM044659-016 - DUN1 2 1 COLM 131 / / colle de carrelage mural blanc 15x15	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017 (1) (3)	18NM044659-017 - DUN1 2 1 COLS 132 / / colle de carrelage au sol beige moucheté 10x10					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (marron) [matériau dur de type carrelage, faïence (marron)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018 (3)	18NM044659-018 - DUN1 2 1 COLPLI 133 / / colle de plinthes beiges mouchetées 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (beige) [matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019 (1) (3)	18NM044659-019 - DUN1 2 1 COLM 134 / / colle de carrelage mural blanc 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) [matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	18NM044659-020 - DUN1 2 1 CAL 135 / / calorifugeage béton liège	Matériau (marron) + (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	18NM044659-021 - DUN1 2 1 CAL 136 / / calorifugeage plâtre laine	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
022 (1) (3)	18NM044659-022 - DUN1 61 RDC COLPLI 138 / / colle de plinthes grises et beiges mouchetées 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) [matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023 (1) (3)	18NM044659-023 - DUN1 61 RDC COLM 139 / / colle de carrelage mural blanc 15x15 colle grise	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) [matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024 (1) (3)	18NM044659-024 - DUN1 61 RDC COLS 140 / / colle de carrelage au sol blanc 15x15	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) [matériau semi-dur de type joint (blanc)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025 (1)	18NM044659-025 - DUN1 61 RDC COLM 141 / / colle de carrelage mural blanc 15x15 colle blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026 (3) (4)	18NM044659-026 - DUN1 61 RDC COLS 142 / / colle de carrelage au sol beige moucheté 5x5					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau dur de type ciment-colle (gris) [matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
027 (1)	18NM044659-027 - DUN1 61 RDC COLM 143 / / colle de carrelage mural jaune 10x10	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) [matériau dur de type joint ciment (gris)](i)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028 (1)	18NM044659-028 - DUN1 61 RDC PEINTM 144 / / peinture goutelette murale	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	18NM044659-029 - DUN1 61 RDC MAS 145 / / mastic de fenêtre aluminium (vitre/aluminium)	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
030 (3)	18NM044659-030 - DUN1 61 RDC MAS 146 / / mastic de fenêtre aluminium (maçonnerie/aluminium)	Matériau souple de type mastic (gris) [matériau de type peinture (beige)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031 (1)	18NM044659-031 - DUN1 61 RDC PEINTM 147 / / peinture goutelette murale	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
032 (3)	18NM044659-032 - DUN1 61 ESC NEZ 148 / / nez de marches noires	Matériau souple (noir) [matériau de type colle (jaune)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033 (1) (5)	18NM044659-033 - DUN1 61 ESC PEINTM 149 / / peinture goutelette murale	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
034 (3)	18NM044659-034 - DUN1 61 RDC DS 150 / / dalles de sol beige 30x30 colle néoprène	Matériau souple de type dalle de sol (beige) [matériau (pulvérulent) (noir)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035 (1)	18NM044659-035 - DUN1 61 ESC MAS 151 / / mastic pavé de verre (verre/maçonnerie)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau de type mousse (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
036 (2) (4)	18NM044659-036 - DUN1 61 1 MAS 152 / / mastic gris gaine galvanisée	Matériau semi-dur (friable) (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
037 (1)	18NM044659-037 - DUN1 61 1 FLOC 153 / / flocage duveteux	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	18NM044659-038 - DUN1 61 2 MAS 154 / / mastic marron gaine galvanisée	Matériau souple de type mastic (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
039 (3)	18NM044659-039 - DUN1 8 RDC MAS 155 / / mastic de fenêtre (verre/métal)	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; [matériau de type peinture (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040 (1) (6)	18NM044659-040 - DUN1 8 RDC FP 156 / / faux plafond Panocell et dépôt de deux plaques	Matériau (fibreux) (blanc) ; matériau de type aluminium ; matériau semi-dur (pulvérulent) (noir)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
041 (1)	18NM044659-041 - DUN1 8 RDC RES 157 / / résine blanche au sol	Matériau dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042 (1)	18NM044659-042 - DUN1 8 RDC FP 158 / / faux plafond panneaux laine et bitume	Matériau de type aluminium ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043 (3)	18NM044659-043 - DUN1 8 RDC MAS 159 / / mastic de fenêtre métallique	Matériau semi-dur de type mastic (gris) [matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044 (3)	18NM044659-044 - DUN1 8 RDC DS 160 / / dalles de sol beige 20x20	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) [matériau de type colle bitumineux (noir)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-038538-01 Version du : 11/10/2018 16:17

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
045 (3)	18NM044659-045 - DUN1 8 RDC DS 161 / / dalles de sol marron 20x20	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron) [matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
046 (3)	18NM044659-046 - DUN1 8 RDC DS 162 / / dalles de sol marron 30x30	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron) [matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
047 (3)	18NM044659-047 - DUN1 8 RDC COL 163 / / colle noire sous dalles de sol (DS 160, 161 et 162)	Matériau de type colle bitumineux (noir) [matériau semi-dur de type dalle de sol (marron) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)]	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
048 (1) (3)	18NM044659-048 - DUN1 8 RDC COLM 164 / / colle de carrelage mural blanc 15x15	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) [matériau de type peinture (de différentes couleurs)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	18NM044659-049 - DUN1 8 RDC COLS 165 / / colle de carrelage au sol blanc 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-038538-01 Version du : 11/10/2018 16:17

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
050 (1) (4)	18NM044659-050 - DUN1 8 RDC MAS 166 / / mastic de réparation de fissure au sol	Matériau souple de type mastic (marron) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
051 (3)	18NM044659-051 - DUN1 8 RDC COLM 167 / / colle de carrelage mural blanc 15x15	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) [matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052 (1)	18NM044659-052 - DUN1 8 RDC NEZ 168 / / nez de marches noires	Matériau souple (noir) ; matériau (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053 (3)	18NM044659-053 - DUN1 8 RDC RAG 169 / / ragréage sous revêtement de sol en lé PVC	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) [matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (noir)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054 (1)	18NM044659-054 - DUN1 8 1 MAS 170 / / mastic de fenêtre métallique	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055 (3)	18NM044659-055 - DUN1 7 1 DS 171 / / dalles de sol orange marbrées 30x30	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron) [matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056 (3)	18NM044659-056 - DUN1 7 1 DS 172 / / dalles de sol beiges marbrées 30x30					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-038538-01 Version du : 11/10/2018 16:17

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron) [matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	18NM044659-057 - DUN1 7 1 RAG 173 / / ragréage sous dalles de sol (DS 171 et 172)	Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058 (1)	18NM044659-058 - DUN1 7 1 PVB 174 / / pare vapeur bitumineux sur isolant laineux derrière faux plafond	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	18NM044659-059 - DUN1 7 1 VERM 175 / / vermiculite sur bac acier	Matériau semi-dur (brillant) (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	18NM044659-060 - DUN1 7 1 MAS 176 / / mastic entre élément d''assemblage chassis aluminium	Matériau semi-dur de type mastic (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	18NM044659-061 - DUN1 7 1 MAS 177 / / mastic entre chassis aluminium et encadrement	Matériau souple de type mastic (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
062 (3)	18NM044659-062 - DUN1 7 1 DS 178 / / dalles de sol beiges claires	Matériau souple de type dalle de sol (marron) [matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	18NM044659-063 - DUN1 7 RDC MAS 179 / / mastic marron sur gaine galvanisée	Matériau semi-dur de type mastic (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	18NM044659-064 - DUN1 7 RDC MAS 180 / / mastic gris sur gaine galvanisée	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065 (3)	18NM044659-065 - DUN1 7 RDC MAS 181 / / mastic de fenêtre intérieur (verre/métal)	Matériau semi-dur de type mastic (beige) [matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066 (3)	18NM044659-066 - DUN1 7 RDC MAS 182 / / mastic de fenêtre vers extérieur (verre/métal)	Matériau semi-dur de type mastic (beige) [matériau de type peinture (bleu)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067 (1) (3)	18NM044659-067 - DUN1 7 RDC COLM 183 / / colle de carrelage mural blanc 15x15	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) [matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
068 (3)	18NM044659-068 - DUN1 7 RDC COLP 184 / / colle de carrelage blanc 15x15 (colle grise foncé)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) [matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069 (3)	18NM044659-069 - DUN1 7 RDC COLP 185 / / colle de carrelage blanc 15x15	Matériau dur de type ciment-colle (gris) [matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	18NM044659-070 - DUN1 7 RDC COLS 186 / / colle de carrelage au sol beige moucheté 5x5	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071 (1)	18NM044659-071 - DUN1 7 RDC COLPLI 187 / / colle de plinthes beiges mouchetées 10x10 associée à colle de carrelage au sol (COLS 186)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072 (1) (3)	18NM044659-072 - DUN1 7 RDC COLM 188 / / colle de carrelage mural blanc 15x15	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) [matériau semi-dur de type joint (beige)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
073 (1)	18NM044659-073 - DUN1 7 RDC END 189 / / enduit décoratif mural	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074 (1)	18NM044659-074 - DUN1 7 RDC PEINTS 190 / / peinture au sol jaune décorative	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075 (1)	18NM044659-075 - DUN1 7 RDC RAG 191 / / ragréage au sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076 (1)	18NM044659-076 - DUN1 7 RDC RES 192 / / résine verte au sol	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077 (1)	18NM044659-077 - DUN1 7 RDC MAS 193 / / mastic gris souple (porte/maçonnerie)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple de type mastic (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078 (3)	18NM044659-078 - DUN1 21 1 DS 194 / / dalles de sol orange	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron) [matériau de type colle bitumineux (noir)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079	18NM044659-079 - DUN1 21 1 COL 195 / / colle noire sous dalles de sol (DS 194)	Matériau de type colle bitumineux (noir)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-038538-01 Version du : 11/10/2018 16:17

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
080	18NM044659-080 - DUN1 21 1 MAS 196 / / mastic jaune sous pied de plancher technique	Matériau semi-dur de type mastic (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081 (1) (3)	18NM044659-081 - DUN1 21 1 COLM 197 / / colle de carrelage mural blanc 15x15	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) [matériau de type peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082 (3)	18NM044659-082 - DUN1 21 1 MAS 198 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)	Matériau semi-dur de type mastic (beige) [matériau de type peinture (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083 (3)	18NM044659-083 - DUN1 21 1 COLS 199 / / colle de carrelage au sol mosaïque bleue	Matériau dur de type ciment-colle (gris) [matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	18NM044659-084 - DUN1 21 1 COLP 200 / / colle de carrelage sur paillasse blanc 15x15	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-038538-01 Version du : 11/10/2018 16:17

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
085	18NM044659-085 - DUN1 21 1 CIM 201 / / ciment réfractaire entourage de la chaudière derrière enveloppe métallique	Matériau semi-dur de type ciment (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086	18NM044659-086 - DUN1 21 1 JPC 202 / / joint plat cartonné sur trappe ronde	Matériau souple (brillant) (gris) ; matériau de type aluminium	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	18NM044659-087 - DUN1 21 1 TRESS 203 / / tresse sur trappe rectangulaire	Matériau souple (brillant) (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088 (3)	18NM044659-088 - DUN1 21 1 TRESS 204 / / tresse (corps de chauffe/conduit)	Matériau (fibreux) (marron) [matériau de type peinture (gris)]	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
089 (1)	18NM044659-089 - DUN1 21 1 MAS 205 / / mastic (brûleur/conduit)	Matériau de type peinture (orange) en traces ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type mastic (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090 (3)	18NM044659-090 - DUN1 21 1 TRESS 206 / / tresse entre raccord conduit	Matériau (fibreux) (gris) [matériau (noir)]	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
091 (3)	18NM044659-091 - DUN1 21 1 JPC 207 / / joint plat cartonné sur oeilletons	Matériau souple de type joint (fibreux) (marron) [matériau (pulvérulent) (noir)]	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-038538-01 Version du : 11/10/2018 16:17

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
092 (1)	18NM044659-092 - DUN1 21 1 TRESS 208 / / tresse sur trappe en façade	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau (fibreux) (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	18NM044659-093 - DUN1 21 1 PEINT 209 / / peinture sur enveloppe métallique	Matériau de type peinture (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	18NM044659-094 - DUN1 21 1 TRESS 210 / / tresse sur support oeilletons	Matériau souple (fibreux) (noir)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
095 (1)	18NM044659-095 - DUN1 21 1 MAS 211 / / mastic de fenêtre métallique	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	18NM044659-096 - DUN1 21 RDC COLM 212 / / colle de carrelage mural blanc 15x15	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
097 (3)	18NM044659-097 - DUN1 21 RDC TRESS 213 / / tresse sur process	Matériau (fibreux) (beige) [matériau (marron)]	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
098	18NM044659-098 - DUN1 21 RDC COLM 214 / / colle de carrelage mural blanc 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
099 (3)	18NM044659-099 - DUN1 21 RDC COLPLI 215 / / colle de plinthes beiges mouchetées 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
100 (1)	18NM044659-100 - DUN1 21 RDC KLI 216 / / bande calicot et colle	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101 (1)	18NM044659-101 - DUN1 21 RDC SOUF 217 / / souffleur souple sur conduit de cheminée	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple (fibreux) (bleu)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
102 (3)	18NM044659-102 - DUN1 30 RDC COLS 218 / / colle de carrelage au sol gris	Matériau dur de type ciment-colle (beige) [matériau (fibreux) (marron)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
103 (1)	18NM044659-103 - DUN1 30 RDC COLM 219 / / colle de carrelage mural blanc 15x15	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
104 (3)	18NM044659-104 - DUN1 30 RDC COLM 220 / / colle de carrelage mural blanc 15x15					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-038538-01 Version du : 11/10/2018 16:17

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau dur de type ciment-colle (gris) [matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (blanc)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
105 (3)	18NM044659-105 - DUN1 30 RDC DS 221 / / dalles de sol grises sous parquet et colle néoprène	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) [matériau de type colle (jaune)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106	18NM044659-106 - DUN1 30 RDC COLS 222 / / colle de carrelage au sol bleu 30x30	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
107 (1)	18NM044659-107 - DUN1 30 RDC COLPLI 223 / / colle de plinthes bleues rectangulaires	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau (bleu) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
108 (3)	18NM044659-108 - DUN1 30 RDC COLM 224 / / colle de carrelage mural bleu 30x30	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) [matériau (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
109 (1)	18NM044659-109 - DUN1 30 RDC MAS 225 / / mastic souple gris (maçonnerie/chassis aluminium)	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type mastic (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
110 (3)	18NM044659-110 - DUN1 30 RDC COLS 226 / / colle de carrelage au sol gris 30x30	Matériau dur de type ciment-colle (beige) [matériau dur de type carrelage, faïence (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
111 (3)	18NM044659-111 - DUN1 30 RDC COLM 227 / / colle de carrelage mural gris 30x30	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) [matériau dur de type carrelage, faïence (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
112 (3)	18NM044659-112 - DUN1 30 RDC RAG 228 / / ragréage sous revêtement de sol en lé PVC	Matériau semi-dur de type ragréage (marron) [matériau de type colle (jaune)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
113 (1) (3)	18NM044659-113 - DUN1 21 1 COLPLI 229 / / colle de plinthes grises mouchetées 10x10	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) [matériau dur de type carrelage, faïence (beige)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
114 (1)	18NM044659-114 - DUN1 21 1 COLM 230 / / colle de carrelage mural blanc 15x15	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
115 (1)	18NM044659-115 - DUN1 21 1 MAS 231 / / mastic de fenêtre bois (vitre/bois)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type mastic (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
116	18NM044659-116 - DUN1 21 RDC CAL 232 / / calorifugeage bitume laine	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
117	18NM044659-117 - DUN1 19 RDC MAS 233 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)	Matériau semi-dur de type mastic (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
118	18NM044659-118 - DUN1 19 RDC COLS 234 / / colle de carrelage au sol beige 20x20	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
119 (1)	18NM044659-119 - DUN1 19 RDC COLPLI 235 / / colle de plinthes beiges rectangulaires	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
120 (1)	18NM044659-120 - DUN1 19 RDC COLM 236 / / colle de carrelage mural blanc 15x15	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
121 (1)	18NM044659-121 - DUN1 19 RDC MAS 237 / / mastic de fenêtre bois (vitre/bois)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type mastic (jaune)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
122	18NM044659-122 - DUN1 76 RDC COLPLI 238 / / colle de plinthes grises moucherées 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
123 (1)	18NM044659-123 - DUN1 76 RDC MAS 239 / / mastic gris souple (aluminium/bois)	Matériau (noir) ; matériau souple de type joint (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
124 (4)	18NM044659-124 - DUN1 76 RDC JOINT 240 / / joint derrière mastic (MAS 239)	Matériau souple de type joint (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
125 (3)	18NM044659-125 - DUN1 5 RDC COLM 241 / / colle de carrelage mural blanc 15x15	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) [matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
126 (1)	18NM044659-126 - DUN1 5 RDC COFF 242 / / coffrage perdu de poteau	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (vert) ; matériau (fibreux) (beige) en traces	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-038538-01 Version du : 11/10/2018 16:17

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
127 (1)	18NM044659-127 - DUN1 5 RDC CAL 243 / / calorifugeage plâtre bitume laine	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
128 (1) (3)	18NM044659-128 - DUN1 5 RDC COLS 244 / / colle de carrelage au sol beige moucheté 5x5	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (marron) [matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
129 (3)	18NM044659-129 - DUN1 5 RDC COLM 245 / / colle de carrelage mural blanc 15x15	Matériau dur de type ciment-colle (beige) [matériau de type peinture (blanc)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
130	18NM044659-130 - DUN1 5 RDC BIT 246 / / badigeon bitumineux sur évier inox	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
131 (1)	18NM044659-131 - DUN1 5 RDC MAS 247 / / mastic verrière métallique	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
132 (1)	18NM044659-132 - DUN1 5 RDC MAS 248 / / mastic de fenêtre métallique	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
133 (1)	18NM044659-133 - DUN1 5 RDC PEINTM 249 / / peinture murale décorative	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
134 (1)	18NM044659-134 - DUN1 5 RDC MAS 250 / / mastic (chassis aluminium/maçonnerie)	Matériau souple de type mastic (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
135 (3)	18NM044659-135 - DUN1 5 RDC COLM 251 / / colle de carrelage mural blanc 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) [matériau (marron) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
136	18NM044659-136 - DUN1 5 RDC DS 252 / / dalles de sol noires marbrées en damier	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
137	18NM044659-137 - DUN1 5 RDC DS 253 / / dalles de sol grises marbrées en damier	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
138	18NM044659-138 - DUN1 5 RDC COL 254 / / colle noire sous dalles de sol (DS 252 et 253)	Matériau de type colle bitumineux (noir)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
139 (3)	18NM044659-139 - DUN1 5 SSOL CALT 255 / / terminaison de calorifugeage plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) [matériau fibreux de type isolant (orange) ; matériau souple bitumineux (noir)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-038538-01 Version du : 11/10/2018 16:17

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
140	18NM044659-140 - DUN1 5 SSOL JPC 256 / / joint plat cartonné (brûleur/corps de chauffe)	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (gris)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
141 (1)	18NM044659-141 - DUN1 5 SSOL ISOL 257 / / isolant aluminium bitume laine autour de la chaudière	Matériau fibreux de type isolant (vert) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
142	18NM044659-142 - DUN1 5 SSOL TRESS 258 / / tresse sur trappe de visite en façade	Matériau (orange) ; matériau (fibreux) (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
143 (1) (3)	18NM044659-143 - DUN1 5 1 COLPLI 259 / / colle de plinthes beiges mouchetées 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (blanc) [matériau souple de type joint (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
144 (1)	18NM044659-144 - DUN1 16 FP 260 / / faux plafond aluminium bitume laine	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
145 (3)	18NM044659-145 - DUN1 16 COLM 261 / / colle de carrelage mural blanc 10x10	Matériau dur de type ciment-colle (gris) [matériau dur de type carrelage, faïence (beige)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
146	18NM044659-146 - DUN1 27B RDC MAS 262 / / mastic de fenêtre métallique (vitre/métal)	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 4 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0.1% en masse.
NB 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

DIAGTIM
Secrétariat
34 rue de druelle
59000 LILLE

Numéro de dossier : 18NM047663
Référence de dossier : EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 18NM047663-001 - Référence *DUN1 9 2 MAS 263 / / mastic de fenêtre [métallique (vitre/métal)]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-002 - Référence *DUN1 9 2 ENV 264 / / enveloppe [paxalumin sur tuyau métallique]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-003 - Référence *DUN1 9 2 CAL 265 / / calorifugeage [plâtre mousse polyuréthane]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-004 - Référence *DUN1 9 2 PVB 266 / / pare vapeur bitumineux [sur isolant laineux derrière plafond staff]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-005 - Référence *DUN1 13 RDC DS 267 / / dalles de sol [beiges marbrées]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-006 - Référence *DUN1 13 RDC COL 268 / / colle noire [sous dalles de sol (DS 267)]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-007 - Référence *DUN1 13 RDC MAS 269 / / mastic [porte et fenêtre métallique (vitre/métal)]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-008 - Référence *DUN1 CT RDC MAS 270 / / mastic de fenêtre [métallique (vitre/métal)]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-009 - Référence *DUN1 CT RDC COLS 271 / / colle de carrelage au sol [marron 5x5]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-010 - Référence *DUN1 14 RDC RAG 272 / / ragréage [sous revêtement de sol en lé PVC]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-011 - Référence *DUN1 4 RDC MAS 273 / / mastic de fenêtre [métallique (vitre/métal)]* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-012 - Référence *DUN1 4 RDC JOINT 274 / / joint [noir à l'intérieur de souffleur air chaud]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-013 - Référence *DUN1 4 RDC BIT 275 / / bitume [entre dalle béton]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-014 - Référence *DUN1 77 RDC END 276 / / enduit [sur mur de cuvelage]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-015 - Référence *DUN1 27 RDC COLPLI 277 / / colle de plinthes [bleues mouchetées 10x10]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-016 - Référence *DUN1 5 1 COLM 278 / / colle de carrelage mural [blanc 15x15]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-017 - Référence *DUN1 5 1 COLPLI 279 / / colle de plinthes [blanches marbrées rectangulaires]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-018 - Référence *DUN1 5 1 COLM 280 / / colle de carrelage mural [blanc marbré rose rectangulaire]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-019 - Référence *DUN1 5 1 COLM 281 / / colle de carrelage mural [blanc 15x15]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-020 - Référence *DUN1 5 1 COLM 282 / / colle de carrelage mural [blanc marbré vert rectangulaire en partie basse]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-021 - Référence *DUN1 5 1 PLAT 283 / / peinture plâtreuse [sous papier peint]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-022 - Référence *DUN1 5 RDC COLM 284 / / colle de carrelage mural [blanc 15x15]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-023 - Référence *DUN1 5 RDC LE 285 / / revêtement de sol en lé [cartonné imitation plancher bois]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-024 - Référence *DUN1 5 1 LE 286 / / revêtement de sol en lé [vert sur table]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-025 - Référence *DUN1 5 1 LE 287 / / revêtement de sol en lé [imitation plancher bois cartonné]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-026 - Référence *DUN1 8 RDC DS 288 / / dalles de sol [grises marbrées noires sur scellement traditionnel barbotine de carrelage]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-027 - Référence *DUN1 8 RDC DS 289 / / dalles de sol [noires marbrées grises sur scellement traditionnel barbotine de carrelage]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-028 - Référence *DUN1 8 1 COLS 290 / / colle de carrelage au sol [beige 5x5 à motifs]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-029 - Référence *DUN1 8 1 COLPLI 291 / / colle de plinthes [beiges mouchetées 10x10]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-030 - Référence *DUN1 8 1 COLM 292 / / colle de carrelage mural [blanc 15x15]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-031 - Référence *DUN1 9 1 PEINTM 293 / / peinture goutelette murale*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-032 - Référence *DUN1 50 RDC PEINTM 294 / / peinture goutelette murale*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-033 - Référence *DUN1 50 RDC COLM 295 / / colle de carrelage mural [blanc 15x15]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-034 - Référence *DUN1 50 RDC RAG 296 / / ragréage [sous revêtement de sol en lé PVC]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-035 - Référence *DUN1 3 RDC COLS 297 / / colle de carrelage au sol [beige 5x5]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-036 - Référence *DUN1 3 RDC COLM 298 / / colle de carrelage mural [blanc 10x10]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-037 - Référence *DUN1 3 RDC COLPLI 299 / / colle de plinthes [beiges mouchetées 10x10]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-038 - Référence *DUN1 ZE TOIT BIT 401 / / bitume [en lé]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-039 - Référence *DUN1 ZE TOIT PAXA 402 / / paxalumin [en remontée d'étanchéité]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-040 - Référence *DUN1 ZE TOIT FLOC 403 / / flocage [duveteux sous passerelle]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-041 - Référence *DUN1 ZB TOIT PAXA 404 / / paxalumin [en remontée d'étanchéité]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-042 - Référence *DUN1 ZB TOIT MAS 405 / / mastic [de réparation sur dôme et tête de vis]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-043 - Référence *DUN1 ZB TOIT PAXA 406 / / paxalumin [en remontée d'étanchéité]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-044 - Référence *DUN1 ZC TOIT MAS 407 / / mastic [gris sur béton autour de boucle acier]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-045 - Référence *DUN1 ZC TOIT BIT 408 / / bitume [en lé rouge]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-046 - Référence *DUN1 ZC TOIT BIT 409 / / bitume [en lé gris de réparation]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-047 - Référence *DUN1 ZC TOIT PAXA 410 / / paxalumin [en remontée d'étanchéité]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-048 - Référence *DUN1 ZC TOIT MAS 411 / / mastic [de réparation]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-049 - Référence *DUN1 ZC TOIT PAXA 412 / / paxalumin [en remontée d'étanchéité]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-050 - Référence *DUN1 ZC TOIT BIT 413 / / bitume [en lé]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-051 - Référence *DUN1 ZC TOIT PAXA 414 / / paxalumin [en remontée d'étanchéité]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-052 - Référence *DUN1 ZA TOIT PAXA 415 / / paxalumin [en remontée d'étanchéité]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-053 - Référence *DUN1 ZA TOIT BIT 416 / / bitume [en lé sur laine de roche]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-054 - Référence *DUN1 ZA TOIT BIT 417 / / bitume [en lé de réparation]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-055 - Référence *DUN1 ZA TOIT PAXA 418 / / paxalumin [en remontée d'étanchéité]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-056 - Référence *DUN1 ZA TOIT PAXA 419 / / paxalumin [en remontée d'étanchéité]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-057 - Référence *DUN1 ZA TOIT BIT 420 / / bitume [en lé gris]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-058 - Référence *DUN1 ZA TOIT BIT 421 / / bitume [en lé sous bitume (BIT 420)]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-059 - Référence *DUN1 ZA TOIT BIT 422 / / bitume [rouge en lé]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-060 - Référence *DUN1 ZA TOIT BIT 423 / / bitume [rouge en lé]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-061 - Référence *DUN1 ZA TOIT END 424 / / enduit [plâtre sur mur béton]*, prélevé pa vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-062 - Référence *DUN1 ZA TOIT MAS 425 / / mastic [sur gaine galvanisée]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-063 - Référence *DUN1 ZA TOIT MAS 426 / / mastic [noir sur verrière (vitre/métal)]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-064 - Référence *DUN1 ZA TOIT MAS 427 / / mastic [blanc sur verrière (vitre/métal)]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-065 - Référence *DUN1 ZA TOIT PAXA 428 / / paxalumin [en lé dans chéneau]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-066 - Référence *DUN1 ZA TOIT PAXA 429 / / paxalumin [en remontée d'étanchéité]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-067 - Référence *DUN1 ZA TOIT MAS 430 / / mastic [sur verrière métallique (vitre/métal)]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-068 - Référence *DUN1 ZA TOIT MAS 431 / / mastic [sur verrière métallique (vitre/métal)]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-069 - Référence *DUN1 ZA TOIT MAS 432 / / mastic [sur verrière métallique (vitre/métal)]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-070 - Référence *DUN1 ZA TOIT PAXA 433 / / paxalumin [en remontée d'étanchéité]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-071 - Référence *DUN1 ZD TOIT PAXA 434 / / paxalumin [de réparation]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18NM047663-072 - Référence *DUN1 ZA TOIT PAXA 435 / / paxalumin [en remontée d'étanchéité]*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Cebat SAS

EUROFINS CEBAT SAS
Analyse
Bâtiment B1, 1294 - Rue Achille Peres
ZI de Petite Synthe
59640 DUNKERQUE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-050369-01 Version du : 27/10/2018 11:55
Dossier N° : 18EK073988 Date de réception : 23/10/2018
Référence dossier : 18NM047663 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001 (1)	18NM047663-001 - DUN1 9 2 MAS 263 / / mastic de fenêtre [métallique (vitre/métal)]	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (marron) + (noir) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (2)	18NM047663-002 - DUN1 9 2 ENV 264 / / enveloppe [paxalumin sur tuyau métallique]	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) [matériau semi-dur (marron)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	18NM047663-003 - DUN1 9 2 CAL 265 / / calorifugeage [plâtre mousse polyuréthane]	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004 (1)	18NM047663-004 - DUN1 9 2 PVB 266 / / pare vapeur bitumineux [sur isolant laineux derrière plafond staff]	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) + (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005 (2)	18NM047663-005 - DUN1 13 RDC DS 267 / / dalles de sol [beiges marbrées]	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) [matériau de type colle bitumineux (noir)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
006 (2)	18NM047663-006 - DUN1 13 RDC COL 268 / / colle noire [sous dalles de sol (DS 267)]	Matériau de type colle bitumineux (noir) [matériau semi-dur (beige) ; matériau dur (beige)]	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
007 (1)	18NM047663-007 - DUN1 13 RDC MAS 269 / / mastic [porte et fenêtre métallique (vitre/métal)]	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-050369-01 Version du : 27/10/2018 11:55

Dossier N° : 18EK073988 Date de réception : 23/10/2018
Référence dossier : 18NM047663 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
008 (1)	18NM047663-008 - DUN1 CT RDC MAS 270 / / mastic de fenêtre [métallique (vitre/métal)]	Matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) [matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (bleu)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (1)	18NM047663-009 - DUN1 CT RDC COLS 271 / / colle de carrelage au sol [marron 5x5]	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010 (1) (2)	18NM047663-010 - DUN1 14 RDC RAG 272 / / ragréage [sous revêtement de sol en lé PVC]	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (gris) [matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011 (1)	18NM047663-011 - DUN1 4 RDC MAS 273 / / mastic de fenêtre [métallique (vitre/métal)]	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur (bleu) (foncé) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	18NM047663-012 - DUN1 4 RDC JOINT 274 / / joint [noir à l''intérieur de souffleur air chaud]	Matériau semi-dur de type joint (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (1)	18NM047663-013 - DUN1 4 RDC BIT 275 / / bitume [entre dalle béton]	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014 (1)	18NM047663-014 - DUN1 77 RDC END 276 / / enduit [sur mur de cuvelage]	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-050369-01 Version du : 27/10/2018 11:55

Dossier N° : 18EK073988 Date de réception : 23/10/2018
Référence dossier : 18NM047663 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
015 (1) (2)	18NM047663-015 - DUN1 27 RDC COLPLI 277 / / colle de plinthes [bleues mouchetées 10x10]	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (marron) en traces [matériau dur de type carrelage, faïence (bleu)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016 (1) (2)	18NM047663-016 - DUN1 5 1 COLM 278 / / colle de carrelage mural [blanc 15x15]	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) [matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (vert)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017 (2)	18NM047663-017 - DUN1 5 1 COLPLI 279 / / colle de plinthes [blanches marbrées rectangulaires]	Matériau dur de type ciment-colle (beige) [matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (rose)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018 (2)	18NM047663-018 - DUN1 5 1 COLM 280 / / colle de carrelage mural [blanc marbré rose rectangulaire]	Matériau dur de type ciment-colle (beige) [matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019 (2)	18NM047663-019 - DUN1 5 1 COLM 281 / / colle de carrelage mural [blanc 15x15]	Matériau dur de type ciment-colle (gris) [matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020 (1) (2)	18NM047663-020 - DUN1 5 1 COLM 282 / / colle de carrelage mural [blanc marbré vert rectangulaire en partie basse]	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau de type peinture (vert) [matériau dur de type joint ciment (blanc)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	18NM047663-021 - DUN1 5 1 PLAT 283 / / peinture plâtreuse [sous papier peint]	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-050369-01 Version du : 27/10/2018 11:55 Page 4/11

Dossier N° : 18EK073988 Date de réception : 23/10/2018
Référence dossier : 18NM047663 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
022 (1)	18NM047663-022 - DUN1 5 RDC COLM 284 / / colle de carrelage mural [blanc 15x15]	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	18NM047663-023 - DUN1 5 RDC LE 285 / / revêtement de sol en lé [cartonné imitation plancher bois]	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
024	18NM047663-024 - DUN1 5 1 LE 286 / / revêtement de sol en lé [vert sur table]	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (vert)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	18NM047663-025 - DUN1 5 1 LE 287 / / revêtement de sol en lé [imitation plancher bois cartonné]	Matériau souple (fibreux) (beige)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
026 (2)	18NM047663-026 - DUN1 8 RDC DS 288 / / dalles de sol [grises marbrées noires sur scellement traditionnel barbotine de carrelage]	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) [matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
027	18NM047663-027 - DUN1 8 RDC DS 289 / / dalles de sol [noires marbrées grises sur scellement traditionnel barbotine de carrelage]	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
028 (1)	18NM047663-028 - DUN1 8 1 COLS 290 / / colle de carrelage au sol [beige 5x5 à motifs]	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029 (1) (2)	18NM047663-029 - DUN1 8 1 COLPLI 291 / / colle de plinthes [beiges mouchetées 10x10]	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) [matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (gris) ; matériau semi-dur (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-050369-01 Version du : 27/10/2018 11:55

Dossier N° : 18EK073988 Date de réception : 23/10/2018
Référence dossier : 18NM047663 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
030 (1)	18NM047663-030 - DUN1 8 1 COLM 292 / / colle de carrelage mural [blanc 15x15]	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031 (1) (2)	18NM047663-031 - DUN1 9 1 PEINTM 293 / / peinture goutelette murale	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (orange) [matériau semi-dur (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032 (3)	18NM047663-032 - DUN1 50 RDC PEINTM 294 / / peinture goutelette murale	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
033 (1) (2)	18NM047663-033 - DUN1 50 RDC COLM 295 / / colle de carrelage mural [blanc 15x15]	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris) [matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034 (1)	18NM047663-034 - DUN1 50 RDC RAG 296 / / ragréage [sous revêtement de sol en lé PVC]	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035 (2)	18NM047663-035 - DUN1 3 RDC COLS 297 / / colle de carrelage au sol [beige 5x5]	Matériau dur de type ciment-colle (beige) [matériau dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036 (1) (2)	18NM047663-036 - DUN1 3 RDC COLM 298 / / colle de carrelage mural [blanc 10x10]	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) (foncé) ; matériau de type peinture (vert) [matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-050369-01 Version du : 27/10/2018 11:55

Dossier N° : 18EK073988 Date de réception : 23/10/2018
Référence dossier : 18NM047663 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
037 (2)	18NM047663-037 - DUN1 3 RDC COLPLI 299 / / colle de plinthes [beiges mouchetées 10x10]	Matériau dur de type ciment-colle (beige) [matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (vert) ; matériau semi-dur (gris)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038 (1)	18NM047663-038 - DUN1 ZE TOIT BIT 401 / / bitume [en lé]	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	18NM047663-039 - DUN1 ZE TOIT PAXA 402 / / paxalumin [en remontée d''étanchéité]	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple bitumineux (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040 (1)	18NM047663-040 - DUN1 ZE TOIT FLOC 403 / / flocage [duveteux sous passerelle]	Matériau friable fibreux de type flocage (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	18NM047663-041 - DUN1 ZB TOIT PAXA 404 / / paxalumin [en remontée d''étanchéité]	Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042 (1)	18NM047663-042 - DUN1 ZB TOIT MAS 405 / / mastic [de réparation sur dôme et tête de vis]	Matériau souple de type mastic (collant) (blanc) + (noir) ; matériau de type colle (transparent)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	18NM047663-043 - DUN1 ZB TOIT PAXA 406 / / paxalumin [en remontée d''étanchéité]	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044 (1)	18NM047663-044 - DUN1 ZC TOIT MAS 407 / / mastic [gris sur béton autour de boucle acier]	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type mastic (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-050369-01 Version du : 27/10/2018 11:55

Dossier N° : 18EK073988 Date de réception : 23/10/2018
Référence dossier : 18NM047663 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
045 (1)	18NM047663-045 - DUN1 ZC TOIT BIT 408 / / bitume [en lé rouge]	Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046 (1)	18NM047663-046 - DUN1 ZC TOIT BIT 409 / / bitume [en lé gris de réparation]	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	18NM047663-047 - DUN1 ZC TOIT PAXA 410 / / paxalumin [en remontée d''étanchéité]	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	18NM047663-048 - DUN1 ZC TOIT MAS 411 / / mastic [de réparation]	Matériau souple de type mastic (noir) + (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	18NM047663-049 - DUN1 ZC TOIT PAXA 412 / / paxalumin [en remontée d''étanchéité]	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050 (1) (2)	18NM047663-050 - DUN1 ZC TOIT BIT 413 / / bitume [en lé]	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) [matériau fibreux de type isolant (jaune)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	18NM047663-051 - DUN1 ZC TOIT PAXA 414 / / paxalumin [en remontée d''étanchéité]	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052 (2)	18NM047663-052 - DUN1 ZA TOIT PAXA 415 / / paxalumin [en remontée d''étanchéité]	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) [matériau de type peinture (rouge)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-050369-01 Version du : 27/10/2018 11:55

Dossier N° : 18EK073988 Date de réception : 23/10/2018
Référence dossier : 18NM047663 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
053 (2)	18NM047663-053 - DUN1 ZA TOIT BIT 416 / / bitume [en lé sur laine de roche]	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) [matériau fibreux de type isolant (beige)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054 (1) (2)	18NM047663-054 - DUN1 ZA TOIT BIT 417 / / bitume [en lé de réparation]	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) [matériau fibreux de type isolant (jaune)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	18NM047663-055 - DUN1 ZA TOIT PAXA 418 / / paxalumin [en remontée d''étanchéité]	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	18NM047663-056 - DUN1 ZA TOIT PAXA 419 / / paxalumin [en remontée d''étanchéité]	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057 (1) (2)	18NM047663-057 - DUN1 ZA TOIT BIT 420 / / bitume [en lé gris]	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) [matériau fibreux de type isolant (jaune)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058 (1)	18NM047663-058 - DUN1 ZA TOIT BIT 421 / / bitume [en lé sous bitume (BIT 420)]	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059 (1) (2)	18NM047663-059 - DUN1 ZA TOIT BIT 422 / / bitume [rouge en lé]	Matériau semi-dur (rouge) + (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) [matériau fibreux de type isolant (jaune)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060 (1)	18NM047663-060 - DUN1 ZA TOIT BIT 423 / / bitume [rouge en lé]	Matériau semi-dur (rouge) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-050369-01 Version du : 27/10/2018 11:55

Dossier N° : 18EK073988 Date de réception : 23/10/2018
Référence dossier : 18NM047663 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
061 (1)	18NM047663-061 - DUN1 ZA TOIT END 424 / / enduit [plâtre sur mur béton]	Matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062 (1) (2)	18NM047663-062 - DUN1 ZA TOIT MAS 425 / / mastic [sur gaine galvanisée]	Matériau semi-dur (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) (foncé) [matériau semi-dur (marron)]	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	18NM047663-063 - DUN1 ZA TOIT MAS 426 / / mastic [noir sur verrière (vitre/métal)]	Matériau semi-dur de type mastic (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
064 (1)	18NM047663-064 - DUN1 ZA TOIT MAS 427 / / mastic [blanc sur verrière (vitre/métal)]	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	18NM047663-065 - DUN1 ZA TOIT PAXA 428 / / paxalumin [en lé dans chéneau]	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066 (1)	18NM047663-066 - DUN1 ZA TOIT PAXA 429 / / paxalumin [en remontée d''étanchéité]	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067 (1)	18NM047663-067 - DUN1 ZA TOIT MAS 430 / / mastic [sur verrière métallique (vitre/métal)]	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068 (1)	18NM047663-068 - DUN1 ZA TOIT MAS 431 / / mastic [sur verrière métallique (vitre/métal)]	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-050369-01 Version du : 27/10/2018 11:55

Dossier N° : 18EK073988 Date de réception : 23/10/2018
Référence dossier : 18NM047663 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
069 (1)	18NM047663-069 - DUN1 ZA TOIT MAS 432 / / mastic [sur verrière métallique (vitre/métal)]	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	18NM047663-070 - DUN1 ZA TOIT PAXA 433 / / paxalumin [en remontée d''étanchéité]	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	18NM047663-071 - DUN1 ZD TOIT PAXA 434 / / paxalumin [de réparation]	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	18NM047663-072 - DUN1 ZA TOIT PAXA 435 / / paxalumin [en remontée d''étanchéité]	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, MO/HBA/MAT/S2-06 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 4: Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5: "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-050369-01 Version du : 27/10/2018 11:55

Dossier N° : 18EK073988 Date de réception : 23/10/2018
Référence dossier : 18NM047663 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE


Observation(s) échantillon(s)

(1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables

(2) A la demande du client, les matériaux, qui sont décrits entre crochets dans la description visuelle de la couche, sont présents dans l'échantillon fourni au laboratoire mais n'ont pas été analysés.

(3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur (fibreux) (beige). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, il n'est donc pas possible de conclure de manière définitive à la présence ou à l'absence d'amiante dans ces autres matériaux.

Validé et approuvé par :



Ricardo Silva
Technicien analyste en microscopie

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Dossier N° : 18RI056475 Date de réception : 09/10/2018
Référence dossier : 18NM044659 - EPF IDF Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

Observation(s) échantillon(s)

(1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
(2) La couche de l'échantillon demandée pour analyse ne correspond pas à ce qui a été identifié par le laboratoire. Dans la mesure où une seule et unique couche a été détectée dans l'échantillon, le laboratoire a réalisé l'analyse de celle-ci.
(3) A la demande du client, les matériaux, qui sont décrits entre crochets dans la description visuelle de la couche, sont présents dans l'échantillon fourni au laboratoire mais n'ont pas été analysés.
(4) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(5) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(6) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau (fibreux) (blanc). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, il n'est donc pas possible de conclure de manière définitive à la présence ou à l'absence d'amiante dans ces autres matériaux.

Observation(s) couche(s)

(i) A la demande du client, les matériaux, qui sont décrits entre crochets dans la description visuelle de la couche, sont présents dans l'échantillon fourni au laboratoire mais n'ont pas été analysés.

Validé et approuvé par :



Katarzyna Słowik
Chef d'équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

DIAGTIM
Secrétariat
34 rue de druelle
59000 LILLE

Numéro de dossier : 18NM047719
Référence de dossier : EPF IDF enrobés Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 18NM047719-001 - Référence *DUNENR EXT ENR 1 / / enrobé de parking*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM047719-002 - Référence *DUNENR EXT ENR 2 / / enrobé de parking*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM047719-003 - Référence *DUNENR EXT ENR 3 / / enrobé de trottoir*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM047719-004 - Référence *DUNENR EXT ENR 4 / / enrobé de circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM047719-005 - Référence *DUNENR EXT ENR 5 / / enrobé de parking*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM047719-006 - Référence *DUNENR EXT ENR 6 / / enrobé de circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM047719-007 - Référence *DUNENR EXT ENR 7 / / enrobé de circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM047719-008 - Référence *DUNENR EXT ENR 8 / / enrobé de circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM047719-009 - Référence *DUNENR EXT ENR 9 / / enrobé de circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM047719-010 - Référence *DUNENR EXT ENR 10 / / enrobé de circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM047719-011 - Référence *DUNENR EXT ENR 11 / / enrobé de circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM047719-012 - Référence *DUNENR EXT ENR 12 / / enrobé de circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM047719-013 - Référence *DUNENR EXT ENR 13 / / enrobé de circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM047719-014 - Référence *DUNENR EXT ENR 14 / / enrobé de circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM047719-015 - Référence *DUNENR EXT ENR 15 / / enrobé de circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM047719-016 - Référence *DUNENR EXT ENR 16 / / enrobé de circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18NM047719-017 - Référence *DUNENR EXT ENR 17 / / enrobé de circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Cebat SAS

Eurofins Cebat SAS
Bâtiment B1
F-59640 Dunkerque
Tél: +33 3 28 21 42 25 - Fax: +33 3 28 21 19 15 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

EUROFINS CEBAT SAS
Analyse
Bâtiment B1, 1294 - Rue Achille Peres
ZI de Petite Synthe
59640 DUNKERQUE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-041516-01 Version du : 26/10/2018 08:15
Dossier N° : 18RI060425 Date de réception : 23/10/2018
Référence dossier : 18NM047719 - EPF IDF enrobés Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	18NM047719-001 - DUNENR EX ENR 1 / / enrobé de parking	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	18NM047719-002 - DUNENR EX ENR 2 / / enrobé de parking	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	18NM047719-003 - DUNENR EX ENR 3 / / enrobé de trottoir	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	18NM047719-004 - DUNENR EX ENR 4 / / enrobé de circulation	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	18NM047719-005 - DUNENR EX ENR 5 / / enrobé de parking	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-041516-01 Version du : 26/10/2018 08:15

Dossier N° : 18RI060425 Date de réception : 23/10/2018
Référence dossier : 18NM047719 - EPF IDF enrobés Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
006	18NM047719-006 - DUNENR EX ENR 6 / / enrobé de circulation	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	18NM047719-007 - DUNENR EX ENR 7 / / enrobé de circulation	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	18NM047719-008 - DUNENR EX ENR 8 / / enrobé de circulation	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	18NM047719-009 - DUNENR EX ENR 9 / / enrobé de circulation	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	18NM047719-010 - DUNENR EX ENR 10 / / enrobé de circulation	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	18NM047719-011 - DUNENR EX ENR 11 / / enrobé de circulation	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-041516-01 Version du : 26/10/2018 08:15

Dossier N° : 18RI060425 Date de réception : 23/10/2018
Référence dossier : 18NM047719 - EPF IDF enrobés Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
012	18NM047719-012 - DUNENR EX ENR 12 / / enrobé de circulation	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	18NM047719-013 - DUNENR EX ENR 13 / / enrobé de circulation	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	18NM047719-014 - DUNENR EX ENR 14 / / enrobé de circulation	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	18NM047719-015 - DUNENR EX ENR 15 / / enrobé de circulation	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	18NM047719-016 - DUNENR EX ENR 16 / / enrobé de circulation	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	18NM047719-017 - DUNENR EX ENR 17 / / enrobé de circulation	Matériau dur bitumineux de type enrobé (noir)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-041516-01 Version du : 26/10/2018 08:15 Page 4/4

Dossier N° : 18RI060425 Date de réception : 23/10/2018
Référence dossier : 18NM047719 - EPF IDF enrobés Site Dunlopillo MANTES LA JOLIE

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5: "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

Validé et approuvé par :



Izabela Zapadka
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

afnor CERTIFICATION DE PERSONNES — AFNOR CERTIFICATION

CARTE DE CERTIFIÉ

NUMÉRO ODI/AMM/14035799
VALABLE DU 28/06/2017
AU 27/06/2022

SOPHIE RENVERSEZ

CERTIFICATION
OPERATEUR DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS - AMIANTE MENTION

CERTIFICAT AFNOR CERTIFICATION

Accréditation Cofrac n°4-0057 Certification de Personnes, portée disponible sur www.cofrac.fr et selon l'arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification

FRANCK LEBEUGLE
Directeur Général

AFNOR CERTIFICATION
11 rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
certification-personnes@afnor.org
+33 (0)1 41 62 80 00

afnor CERTIFICATION DE PERSONNES — AFNOR CERTIFICATION

CARTE DE CERTIFIÉ

NUMÉRO ODI/AMM/07091699
VALABLE DU 28/06/2017
AU 27/06/2022

AXEL CAILLIAUX

CERTIFICATION
OPERATEUR DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS - AMIANTE MENTION

CERTIFICAT AFNOR CERTIFICATION

Accréditation Cofrac n°4-0057 Certification de Personnes, portée disponible sur www.cofrac.fr et selon l'arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification

FRANCK LEBEUGLE
Directeur Général

AFNOR CERTIFICATION
11 rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
certification-personnes@afnor.org
+33 (0)1 41 62 80 00

afnor CERTIFICATION DE PERSONNES — AFNOR CERTIFICATION

CARTE DE CERTIFIÉ

NUMÉRO ODI/AMM/14035899
VALABLE DU 30/06/2017
AU 29/06/2022

GINO LACROIX

CERTIFICATION
OPERATEUR DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS - AMIANTE MENTION

CERTIFICAT AFNOR CERTIFICATION

Accréditation Cofrac n°4-0057 Certification de Personnes, portée disponible sur www.cofrac.fr et selon l'arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification

FRANCK LEBEUGLE
Directeur Général

AFNOR CERTIFICATION
11 rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
certification-personnes@afnor.org
+33 (0)1 41 62 80 00

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 0884 Version 006

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DELELIS Nicolas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** — Date d'effet : 04/04/2017 - Date d'expiration : 03/04/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* — Date d'effet : 04/04/2017 - Date d'expiration : 03/04/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 04/04/2017.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTEE DISPONIBLE SUR LE SITE DES PERSONNES : WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev13

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI3724 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LAAOIR Nordine

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** — Date d'effet : 17/07/2017 - Date d'expiration : 16/07/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* — Date d'effet : 17/07/2017 - Date d'expiration : 16/07/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb — Date d'effet : 23/12/2015 - Date d'expiration : 22/12/2020

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 21/07/2017.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTEE DISPONIBLE SUR LE SITE DES PERSONNES : WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev13

maf Mutuelle des Architectes Français assurances
VOUS AVEZ L'AUDACE, NOUS AVONS L'ASSURANCE.

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 477 672 646 00031
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | maf@maf.fr
www.maf.fr
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables - Entreprise régie par le code des assurances

ATTESTATION D'ASSURANCE 2018

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée https://attestation.maf.fr) ou en vous rendant sur https://attestation.maf.fr muni de cette clé de sécurité : 66deadcf
La vérification de la concordance des données s'effectue sous votre seul contrôle.

SARL SOPHIE RENVERSEZ ARCHITECTURE
Société d'Architecture

34 RUE DRUELLE
59000 LILLE
France

Paris, le 01 janvier 2018

ATTESTATION D'ASSURANCE ARCHITECTE

La société d'assurance soussignée atteste avoir délivré à :

N° d'identification : **260409/D/109**
N° d'inscription national à l'Ordre : **515431**
Une police N° : **155128/B**

couvrant la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes qu'il/elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés du 01/01/2018 au 31/12/2018

N° d'édition d'attestation : **20181006341**

La garantie du contrat s'applique aux opérations réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et dont le coût prévisionnel des travaux hors honoraires n'excède pas 30 000 000,00 € hors taxes sous réserve qu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à l'adhérent soit souscrit pour les opérations dont le coût prévisionnel des travaux est égal ou supérieur à 20 000 000,00 € hors taxes.

Fait à Paris, le 01 janvier 2018

La Mutuelle des Architectes Français assurances

Cette police actuellement en vigueur satisfait aux obligations édictées par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Elle est conforme aux exigences de l'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ainsi qu'aux clauses-types énoncées à l'annexe 1 de l'article A. 243-1 du code des assurances. La présente attestation ne peut engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.

08/06/2012

Contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes

CONVENTION SPECIALE

« DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS»

Aux conditions générales du 21 mars 2007 qui précèdent et à la convention spéciale qui suit, la MAF assure :

SARL SOPHIE RENVERSEZ ARCHITECTURE
Société d'Architecture
59000 LILLE

N° d'identification : **260409/D/15**

N° du contrat : 135498

N° d'enregistrement : 136313

Article 1 – Objet de la garantie

La garantie s'applique aux conséquences pécuniaires des responsabilités professionnelles encourues par l'adhérent à l'occasion de missions sans exécution de travaux confiées par des propriétaires, des acquéreurs ou des preneurs de biens immobiliers et consistant en l'établissement d'états, de diagnostics ou de constats techniques prévus par les textes législatifs ou réglementaires, en dehors de toute intervention dans la maîtrise d'oeuvre.

Article 2 – Conditions d'application de la garantie

Lorsque ces missions nécessitent l'obtention d'une certification de compétence ou d'un agrément particulier, la garantie est subordonnée à la validité de cette certification ou de cet agrément pendant la période de leur exécution.

Article 3 – Montant de la garantie

A l'indice 100 au 30 juin 2007

NATURE DES DOMMAGES GARANTIS	Montant de la garantie par sinistre	Montant de la garantie par année d'assurance
. dommages corporels	4 500 000,00 €	13 500 000,00 €
- dont dommages corporels résultant d'une exposition à l'amiante	300 000,00 €	900 000,00 €
. dommages matériels et immatériels	1 750 000,00 €	5 250 000,00 €
- dont dommages immatériels non consécutifs	500 000,00 €	1 500 000,00 €

> Le montant total de la garantie ne peut excéder 4 750 000,00 € par sinistre, tous dommages confondus.

04-04-2007 1/3 21-03-2007-0

maf > Mutuelle des Architectes Français assurances
Entreprise régie par le code des assurances - Société d'assurance mutuelle à cotisations variables