Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : 366544
Date du repérage : 10/03/2026 – 13/03/2026



Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue :..... **1 Pl. Charles de Gaulle** Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : **R-1, RDC, R+1, R+2, R+3, Toitures** Code postal, ville : . **78100 Saint-Germain-en-Laye (FRANCE)**
Périmètre de repérage :	..... **Zones concernées par le programme des travaux**
Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	..... **Autre bâtiment de culture et de loisirs** ..... **< 1997**

Le propriétaire et le commanditaire	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom **:** ... **OPPIC - BENFREDJ Sarah** Adresse : ..... **30 rue du Château des Rentiers** **75013 PARIS (FRANCE)**
Le commanditaire	Nom et prénom : ... **ARGENIUM - NOIZET Corentin** Adresse : ..... **22 rue Berbier du Mets** **75013 PARIS (FRANCE)**

VERSION DU DOSSIER :

Révision	Date	Objet
Version initiale	26/03/2026	Rapport de mission de repérage des MPCA

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	**Fonction**	**Organisme certification**	**Détail de la certification**
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	GIRARD QUENTIN	Opérateur de repérage	I.Cert Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE	Obtention : 05/02/2026 Échéance : 04/02/2033 N° de certification : CPDI8112
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	PILON Boris	Responsable technique	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062)	Obtention : 09/05/2022 Échéance : 08/05/2029 N° de certification : 14487498
Raison sociale de l'entreprise : **GROUPE LEXIMPACT** (Numéro SIRET : **438 137 515 00021)** Adresse : **2 Rue de la Gare, 69009 LYON** Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA** Numéro de police et date de validité : **11163947504 / 01/11/2026**				

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 26/03/2026, remis au propriétaire le 26/03/2026
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 72 pages

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 et conformément aux articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Sommaire

1 ◆ Les conclusions ____ 4
2 ♦ Le(s) laboratoire(s) d'analyses ____ 4
3 ♦ La mission de repérage ____ 4
4 ◆ Conditions de réalisation du repérage ____ 7
5 ◆ Conclusion détaillé du repérage ____ 8
6 ♦ Signatures ____ 40
7 ♦ ANNEXES au rapport de mission de repérage n° 366544 ____ 41
7.1 ♦ Schéma de repérage ____ 42
7.2 ♦ Rapports d'analyses du laboratoire ____ 50
7.3 ♦ Recommandations générales de sécurité ____ 61
7.4 ♦ Certifications et assurance ____ 63
7.5 ♦ Autres documents ____ 67

1 ◆ Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2:

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Les zones d'interventions citées sont illustrées dans les plans en annexe du présent document, en page 67.

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Quantités estimées	Photo
Néant	-			

1.2. Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	-

1.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante :

N° Matériau ou Produit	Description	Localisation	Cause de non-prélèvement
Néant	-	-	-

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante, si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

2 ◆ Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... MyEasyLab
Adresse : ..... Eurofns Lab Environment Testng Portugal, Rua Monte de Além, 62 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL
Numéro de l'accréditation Cofrac : ..... ISO/IEC 17025

3 ◆ La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017
Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 *Le périmètre de repérage*

Descriptif des travaux :

L'Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture (OPPIC), en qualité de maître d'Ouvrage, souhaite mettre en conformité les installations électriques et le Système de Sécurité Incendie du Château de Saint Germain en Laye.

Ce projet implique d'intervenir dans de nombreuses zones d'un monument historique, tant localement pour permettre les traversées de planchers par les réseaux en vertical que de façon plus étendue pour permettre la pose des réseaux ou les traversées horizontales.

Liste des pièces visitées :

Bâtiment / Niveau	Désignation Pièce
RDC	L.T
RDC	Cage d'escalier
RDC	Sanitaires
RDC	Bureau centre des ressources documentaires
RDC	Bibliothèque
RDC	Bureau annexe
R+1	Salle musée
R+1	Local monte charge
R+1	Cage d'escalier
R+1	Bureau
R+2	Dégagement
R+2	Cuisine
R+2	Salle d'étude
R+2	Salle 18
R+2	Cage d'escalier
R+3	Salle 4
R+3	Appartement
R+3	Cage d'escalier
R+3	Réserve Salle 8
R+4	Face A
R+4	Face B
Sous-sol	Pièce A
Sous-sol	Pièce B
Sous-sol	Pièce C
Sous-sol	Pièce D
Sous-sol	Pièce E
Sous-sol	Pièce F
Sous-sol	Pièce G

4 ◆ Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Oui (Référence du RAT 2016 : 1LR15-073)
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Oui
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Oui

Observations :
Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 11/02/2026
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 10/03/2026
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X		
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Rappel : Conformément à la norme NFX46-020 d'Août 2017 seul les matériaux et produit susceptible de contenir de l'amiante sont recherchés et repérés.
La contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante.

5 ◆ Conclusion détaillé du repérage

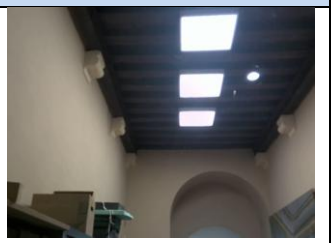
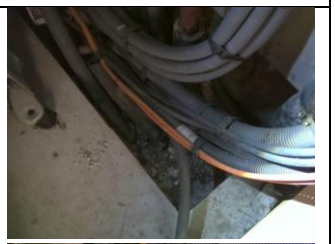
5.1 Liste des prélèvements réalisés

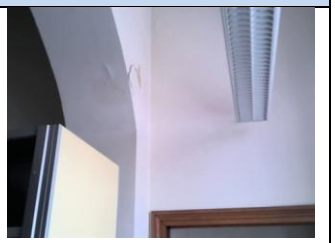
N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0001	RDC - L.T	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits sur pierre	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	ZPSO-0001	 

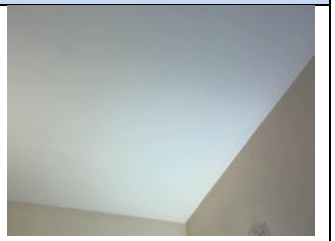
N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0002	RDC - L.T	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit brique	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type brique (marron) : Absence d'amiante	ZPSO-0002	 
P0003	RDC - L.T	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage + chape	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	ZPSO-0003	 

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0004	RDC - Cage d'escalier	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit de scellement brique	- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	ZPSO-0004	 
P0005	RDC - Cage d'escalier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit mural	- Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	ZPSO-0005	 

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0006	RDC - Sanitaires	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Enduit filasse sur faux plafond	- Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (fibreux) (marron) : Absence d'amiante	ZPSO-0006	 
P0007	RDC - Sanitaires	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	Peinture sur poutre bois	- Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	ZPSO-0007	 

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0008	RDC - Bureau centre des ressources documentaires	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes	Peinture sur poutre	- Matériau (marron) : Absence d'amiante	ZPSO-0008	 
P0009	RDC - Bureau centre des ressources documentaires	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle marbre + chape maigre	- Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	ZPSO-0009	 

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0010	RDC - Bibliothèque	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit mural sur pierre	- Matériau de type système d'enduit peinture : Absence d'amiante	ZPSO-0010	 
P0011	RDC - Bibliothèque	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit sur plafond	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	ZPSO-0011	

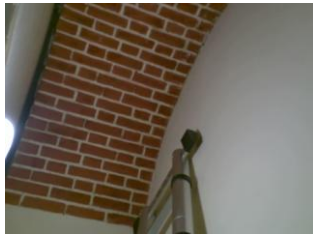
N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0012	RDC - Bureau annexe	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit plafond	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	ZPSO-0012	 

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0013	RDC - Bureau annexe	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Bitume 1cm + enduit blanc sous parquet	- Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) : Absence d'amiante	ZPSO-0013	  

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0014	RDC - Bureau annexe	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit + peinture mural	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	ZPSO-0014	 
P0015	RDC - Bureau annexe	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sable sous bitume	- Matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) : Absence d'amiante	ZPSO-0015	 

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0016	R+1 - Salle musée	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Auget béton	- Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) : Absence d'amiante	ZPSO-0016	  
P0017	R+1 - Salle musée	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit + peinture mural	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	ZPSO-0017	

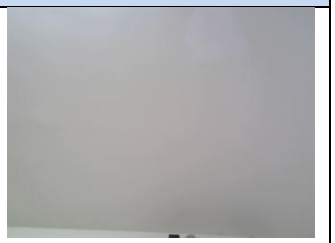
N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0018	R+1 - Salle musée	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit + peinture sur poutre béton	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	ZPSO-0018	 
P0019	R+1 - Salle musée	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Bandes calicot sur plafond	- Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) : Absence d'amiante	ZPSO-0019	

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0020	R+1 - Local monte charge	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit brique voûte	- Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) : Absence d'amiante	ZPSO-0020	 
P0021	R+1 - Local monte charge	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit + peinture mural	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	ZPSO-0021	 

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0022	R+1 - Local monte charge	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plâtre sous parquet	- Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) : Absence d'amiante	ZPSO-0022	
P0023	R+1 - Cage d'escalier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit + peinture mural	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	ZPSO-0023	 

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0024	R+1 - Cage d'escalier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Carrelage terre cuite sur sable 3cm sur béton	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	ZPSO-0024	 
P0025	R+1 - Cage d'escalier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Béton sous carrelage terre cuite	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	ZPSO-0025	 

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0026	R+1 - Cage d'escalier	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit + peinture sur plafond brique	- Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (marron) en traces : Absence d'amiante	ZPSO-0026	 
P0027	R+1 - Bureau	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Toile de verre + enduit peinture	- Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	ZPSO-0027	 

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0028	R+1 - Bureau	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit peinture sur plafond	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	ZPSO-0028	 
P0029	R+1 - Bureau	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plâtre sous parquet	- Phase 1 Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	ZPSO-0029	 

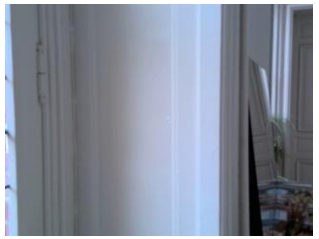
N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0030	R+4 - Face A	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Joint ciment sur toiture entre pierre	- Matériau dur de type joint ciment (gris) : Absence d'amiante	ZPSO-0030	  

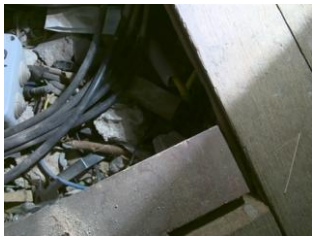
N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0031	R+4 - Face B	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Plafond béton	- Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	ZPSO-0031	 
P0032	R+4 - Face B	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Enduit sur sol béton	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	ZPSO-0032	 

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0033	R+3 - Salle 4	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit sur joint blanc brique	- Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type brique (marron) : Absence d'amiante	ZPSO-0033	 
P0034	R+3 - Salle 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit peinture mural	- Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	ZPSO-0034	 

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0035	R+3 - Salle 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Carreau terre cuite + plâtre sur sable	- Phase 1 Matériau (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau semi-dur (noir) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	ZPSO-0035	 
P0036	R+3 - Appartement	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit peinture sur plafond	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	ZPSO-0036	 

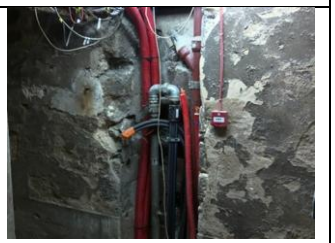
N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0037	R+3 - Appartement	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Auget plâtre sous parquet	- Phase 1 Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	ZPSO-0037	 
P0038	R+2 - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit Peinture sur cloison murale	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	ZPSO-0038	 

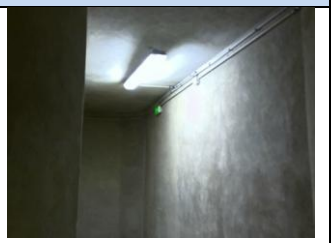
N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0039	R+2 - Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle ciment sous carrelage + chape maigre	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	ZPSO-0039	 
P0040	R+2 - Dégagement	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit + Peinture mural	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (jaune) en traces : Absence d'amiante	ZPSO-0040	 

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0041	R+2 - Dégagement	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plâtre sur auget inter poutres	- Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	ZPSO-0041	 
P0042	R+2 - Salle d'étude	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plâtre sur auget inter poutre	- Matériau dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	ZPSO-0042	 

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0043	R+2 - Salle 18	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle béton sous parquet	- Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	ZPSO-0043	 
P0044	R+2 - Cage d'escalier	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit plafond + joint brique	- Matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	ZPSO-0044	 

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0045	R+2 - Cage d'escalier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plâtre sous terre cuite sur béton	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	ZPSO-0045	 
P0046	R+3 - Cage d'escalier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit peinture sur pierre mural	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	ZPSO-0046	 

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0047	R+3 - Réserve Salle 8	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Plâtre sur auget inter poutre	- Matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	ZPSO-0047	 
P0048	Sous-sol - Pièce A	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit mural	- Matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	ZPSO-0048	 

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0049	Sous-sol - Pièce B	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit béton sur plafond	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	ZPSO-0049	 
P0050	Sous-sol - Pièce C	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Peinture grise sur dalle béton	- Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	ZPSO-0050	 

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0051	Sous-sol - Pièce D	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit sur voûte en pierre	- Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	ZPSO-0051	 
P0052	Sous-sol - Pièce E	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit plafond sur pierre en voûte	- Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	ZPSO-0052	 

N° du prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Description Laboratoire	N° de ZPSO	Photo
P0053	Sous-sol - Pièce F	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle béton brut	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau (jaune) : Absence d'amiante	ZPSO-0053	 
P0054	Sous-sol - Pièce G	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit sur voûte en brique	- Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	ZPSO-0054	 

5.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Localisation	Identifiant + Description
Néant	-

5.3 Tableau récapitulatif des ZPSO

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
ZPSO-0001	Localisation : RDC - L.T Echantillons : P0001 Description : Enduits sur pierre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0002	Localisation : RDC - L.T Echantillons : P0002 Description : Enduit brique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0003	Localisation : RDC - L.T Echantillons : P0003 Description : Colle de carrelage + chape	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0004	Localisation : RDC - Cage d'escalier Echantillons : P0004 Description : Enduit de scellement brique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0005	Localisation : RDC - Cage d'escalier Echantillons : P0005 Description : Enduit mural	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0006	Localisation : RDC - Sanitaires Echantillons : P0006 Description : Enduit filasse sur faux plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0007	Localisation : RDC - Sanitaires Echantillons : P0007 Description : Peinture sur poutre bois	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0008	Localisation : RDC - Bureau centre des ressources documentaires Echantillons : P0008 Description : Peinture sur poutre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0009	Localisation : RDC - Bureau centre des ressources documentaires Echantillons : P0009 Description : Colle marbre + chape maigre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0010	Localisation : RDC - Bibliothèque Echantillons : P0010 Description : Enduit mural sur pierre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0011	Localisation : RDC - Bibliothèque Echantillons : P0011 Description : Enduit sur plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0012	Localisation : RDC - Bureau annexe Echantillons : P0012 Description : Enduit plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0013	Localisation : RDC - Bureau annexe Echantillons : P0013 Description : Bitume 1cm + enduit blanc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0014	Localisation : RDC - Bureau annexe Echantillons : P0014 Description : Enduit + peinture mural	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
ZPSO-0015	Localisation : RDC - Bureau annexe Echantillons : P0015 Description : Sable sous bitume	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0016	Localisation : R+1 - Salle musée Echantillons : P0016 Description : Auget béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0017	Localisation : R+1 - Salle musée Echantillons : P0017 Description : Enduit + peinture mural	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0018	Localisation : R+1 - Salle musée Echantillons : P0018 Description : Enduit + peinture sur poutre béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0019	Localisation : R+1 - Salle musée Echantillons : P0019 Description : Bandes calicot sur plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0020	Localisation : R+1 - Local monte charge Echantillons : P0020 Description : Enduit brique voûte	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0021	Localisation : R+1 - Local monte charge Echantillons : P0021 Description : Enduit + peinture mural	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0022	Localisation : R+1 - Local monte charge Echantillons : P0022 Description : Plâtre sous parquet	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0023	Localisation : R+1 - Cage d'escalier Echantillons : P0023 Description : Enduit + peinture mural	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0024	Localisation : R+1 - Cage d'escalier Echantillons : P0024 Description : Carrelage terre cuite sur sable 3cm sur béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0025	Localisation : R+1 - Cage d'escalier Echantillons : P0025 Description : Béton sous carrelage terre cuite	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0026	Localisation : R+1 - Cage d'escalier Echantillons : P0026 Description : Enduit + peinture sur plafond brique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0027	Localisation : R+1 - Bureau Echantillons : P0027 Description : Toile de verre + enduit peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0028	Localisation : R+1 - Bureau Echantillons : P0028 Description : Enduit peinture sur plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0029	Localisation : R+1 - Bureau Echantillons : P0029 Description : Plâtre sous parquet	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0030	Localisation : R+4 - Face A Echantillons : P0030 Description : Joint ciment sur toiture entre pierre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
ZPSO-0031	Localisation : R+4 - Face B Echantillons : P0031 Description : Plafond béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0032	Localisation : R+4 - Face B Echantillons : P0032 Description : Enduit sur sol béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0033	Localisation : R+3 - Salle 4 Echantillons : P0033 Description : Enduit sur joint blanc brique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0034	Localisation : R+3 - Salle 4 Echantillons : P0034 Description : Enduit peinture mural	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0035	Localisation : R+3 - Salle 4 Echantillons : P0035 Description : Carreau terre cuite + plâtre sur sable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0036	Localisation : R+3 - Appartement Echantillons : P0036 Description : Enduit peinture sur plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0037	Localisation : R+3 - Appartement Echantillons : P0037 Description : Auget plâtre sous parquet	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0038	Localisation : R+2 - Cuisine Echantillons : P0038 Description : Enduit Peinture sur cloison murale	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0039	Localisation : R+2 - Cuisine Echantillons : P0039 Description : Colle ciment sous carrelage + chape maigre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0040	Localisation : R+2 - Dégagement Echantillons : P0040 Description : Enduit + Peinture mural	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0041	Localisation : R+2 - Dégagement Echantillons : P0041 Description : Plâtre sur auget inter poutres	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0042	Localisation : R+2 - Salle d'étude Echantillons : P0042 Description : Plâtre sur auget inter poutre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0043	Localisation : R+2 - Salle 18 Echantillons : P0043 Description : Dalle béton sous parquet	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0044	Localisation : R+2 - Cage d'escalier Echantillons : P0044 Description : Enduit plafond + joint brique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0045	Localisation : R+2 - Cage d'escalier Echantillons : P0045 Description : Plâtre sous terre cuite sur béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0046	Localisation : R+3 - Cage d'escalier Echantillons : P0046 Description : Enduit peinture sur pierre mural	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
ZPSO-0047	Localisation : R+3 - Réserve Salle 8 Echantillons : P0047 Description : Plâtre sur auget inter poutre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0048	Localisation : Sous-sol - Pièce A Echantillons : P0048 Description : Enduit mural	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0049	Localisation : Sous-sol - Pièce B Echantillons : P0049 Description : Enduit béton sur plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0050	Localisation : Sous-sol - Pièce C Echantillons : P0050 Description : Peinture grise sur dalle béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0051	Localisation : Sous-sol - Pièce D Echantillons : P0051 Description : Enduit sur voûte en pierre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0052	Localisation : Sous-sol - Pièce E Echantillons : P0052 Description : Enduit plafond sur pierre en voûte	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0053	Localisation : Sous-sol - Pièce F Echantillons : P0053 Description : Dalle béton brut	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-0054	Localisation : Sous-sol - Pièce G Echantillons : P0054 Description : Enduit sur voûte en brique	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

6 ♦ Signatures

Nota : *Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par* ***I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE***

Fait à **LYON**, le **26/03/2026**

Par : GIRARD QUENTIN

M.GIRARD QUENTIN



Signature du représentant :
Boris Pilon


7 ♦ ANNEXES au rapport de mission de repérage n° 366544

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Recommandations générales de sécurité

7.4 Certifications et assurance

7.5 Autres documents

7.1 ♦ Schéma de repérage

Liste des schémas :

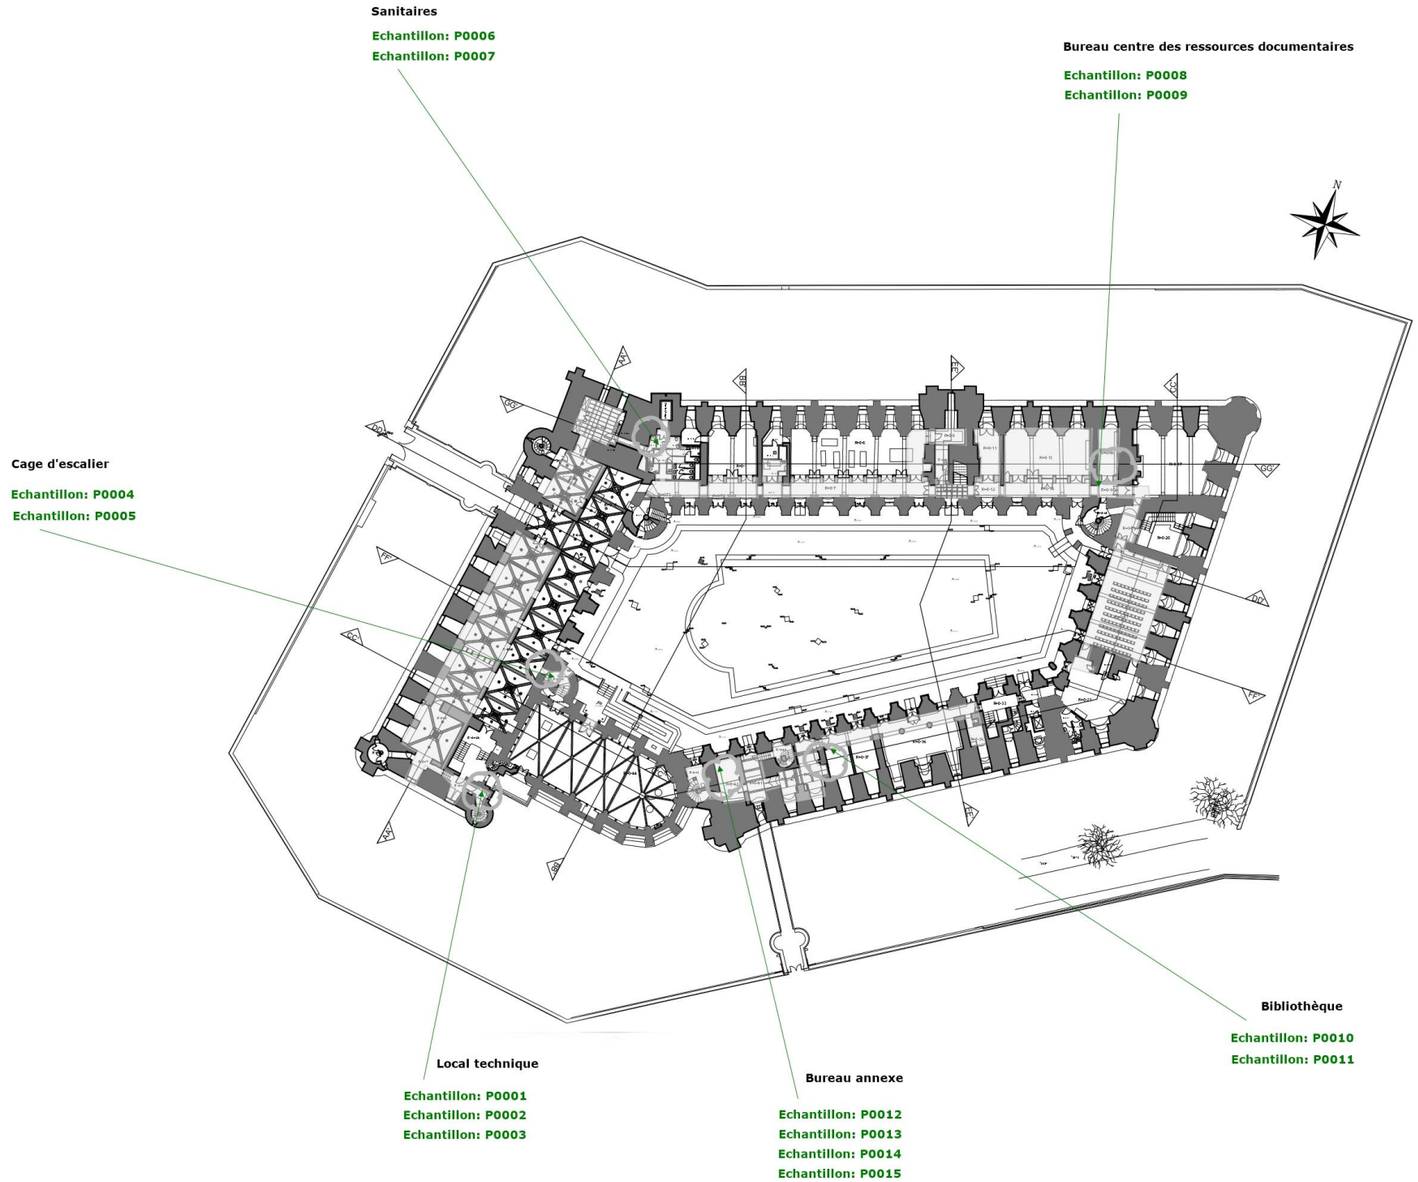
Type de croquis	Situation
Situation générale du bâtiment	Vue satellite
Croquis de localisation des échantillons	R-1
Croquis de localisation des échantillons	RDC
Croquis de localisation des échantillons	R+1
Croquis de localisation des échantillons	R+2
Croquis de localisation des échantillons	R+3
Croquis de localisation des échantillons	Toiture



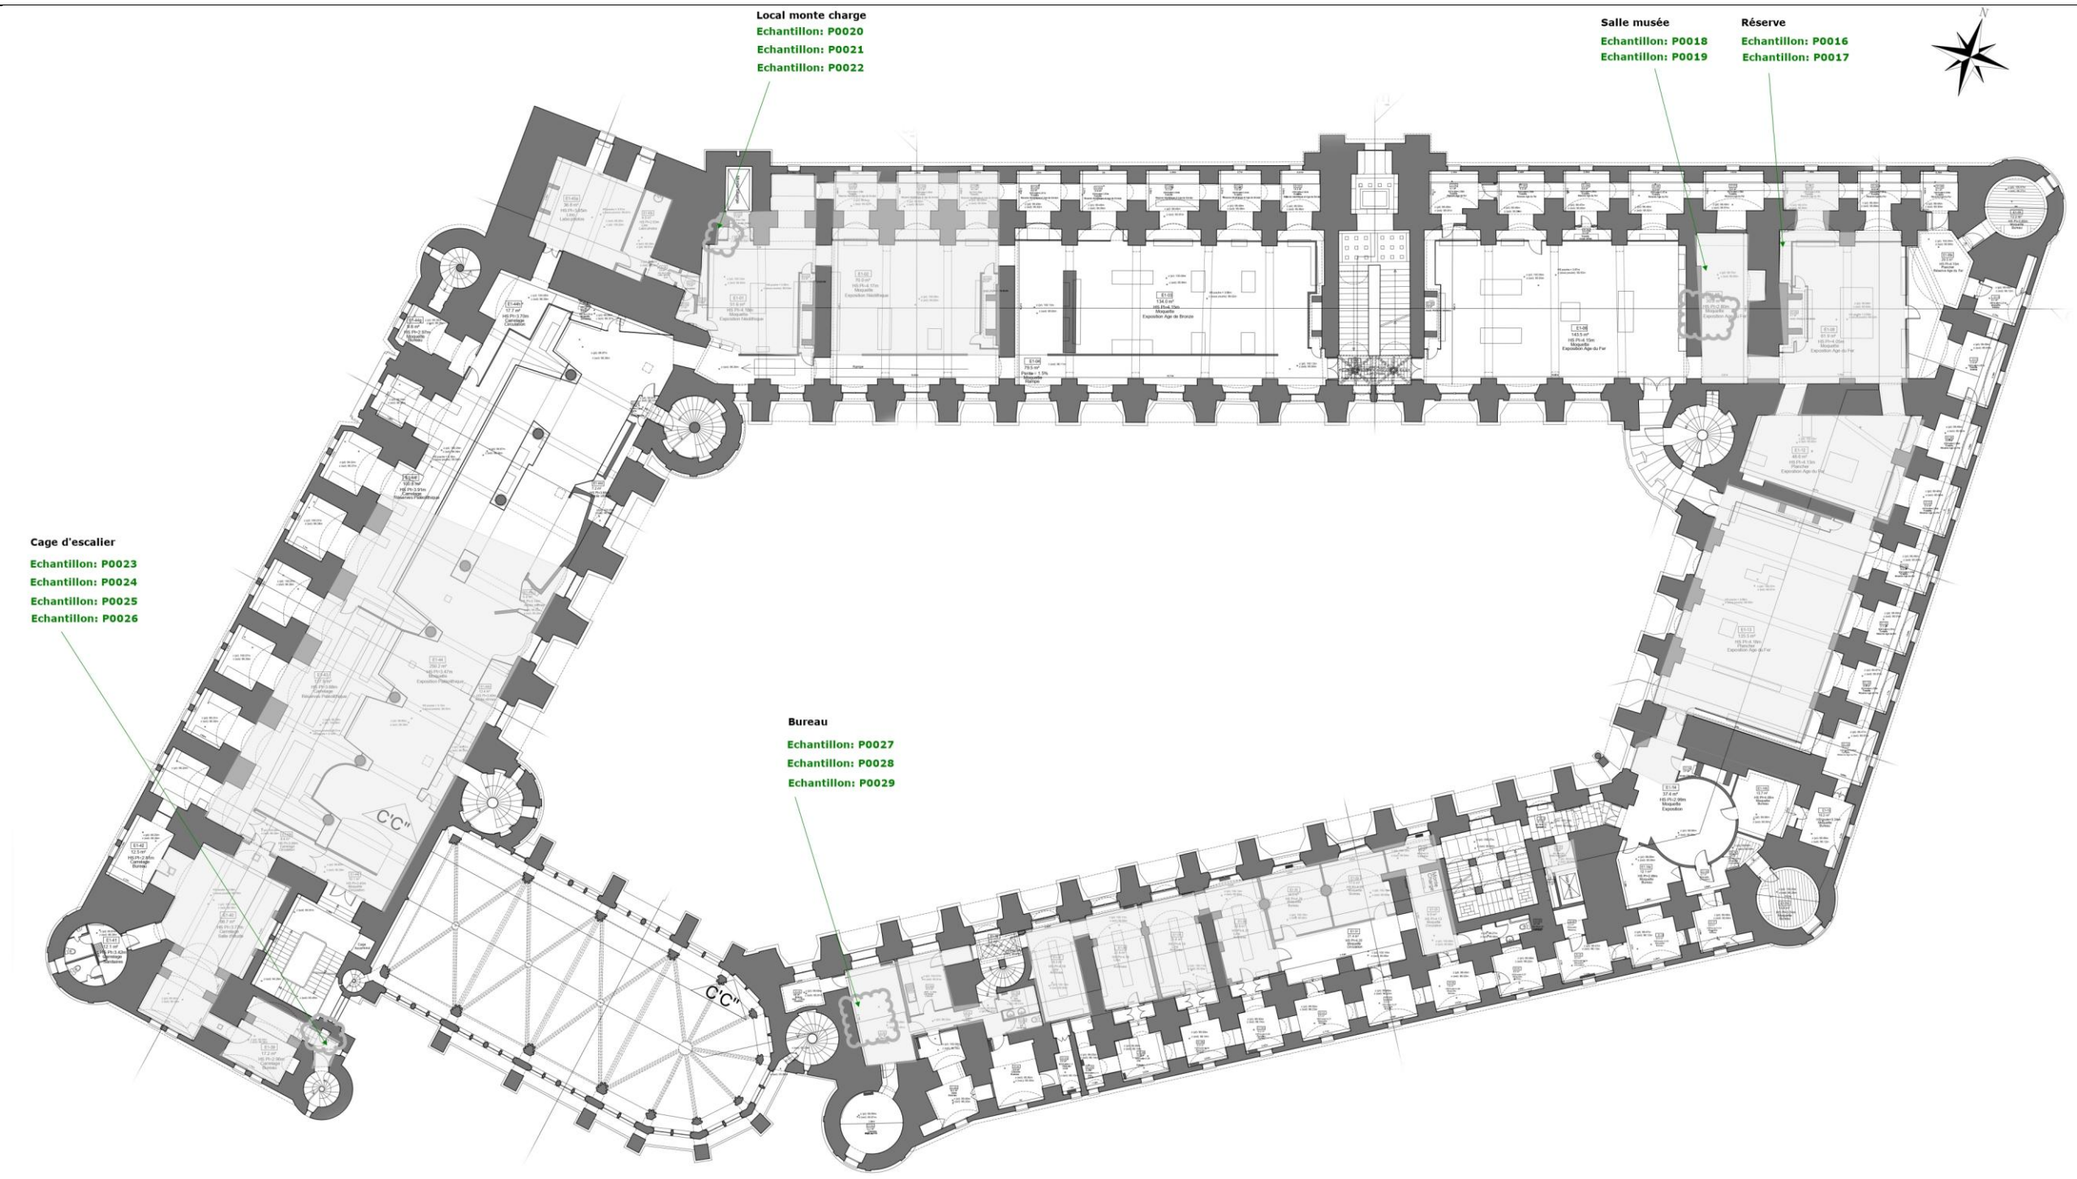
Dossier : 366544	*N° planche : 1/7*		***Type – Situation :*** **Situation générale du bâtiment - Vue satellite**		***Groupe Leximpact***	
Adresse de l'immeuble : 1 Pl. Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye (FRANCE)	*Version initiale*	*Date de visite : 10/03/2026*	*Date d'édition : 26/03/2026*		**GIRARD QUENTIN**	*Pages :* **43**/72



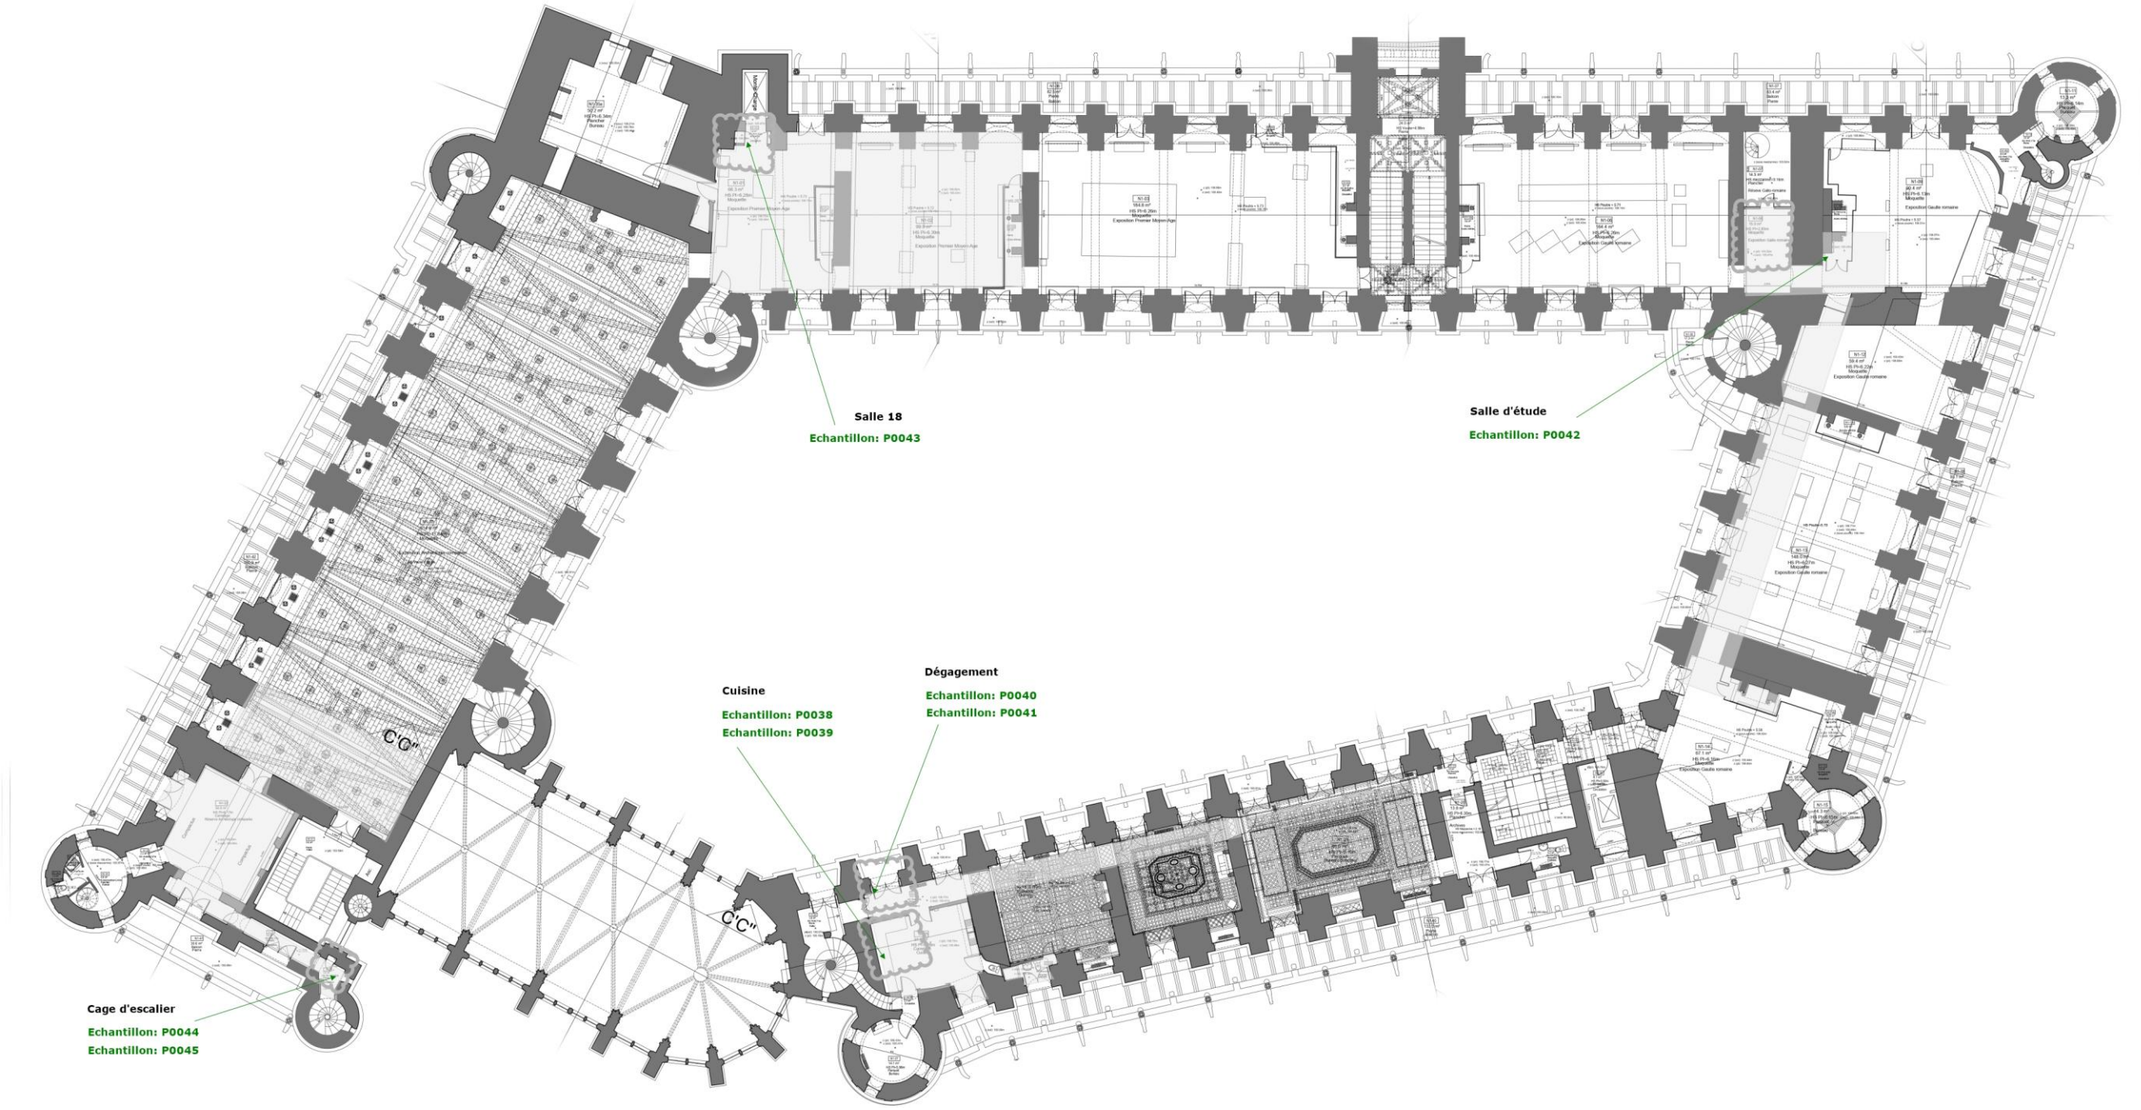
Dossier : 366544	*N° planche : 2/7*		***Type – Situation :*** **Croquis de localisation des échantillons - R-1**		leximpact transformer une contrainte en opportunité	***Groupe Leximpact***
Adresse de l'immeuble : 1 Pl. Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye (FRANCE)	*Version initiale*	*Date de visite : 10/03/2026*	*Date d'édition : 26/03/2026*		MASE RHÔNE-ALPES AMÉLIORER LA PERFORMANCE SSE	**GIRARD QUENTIN**	*Pages :* **44**/72



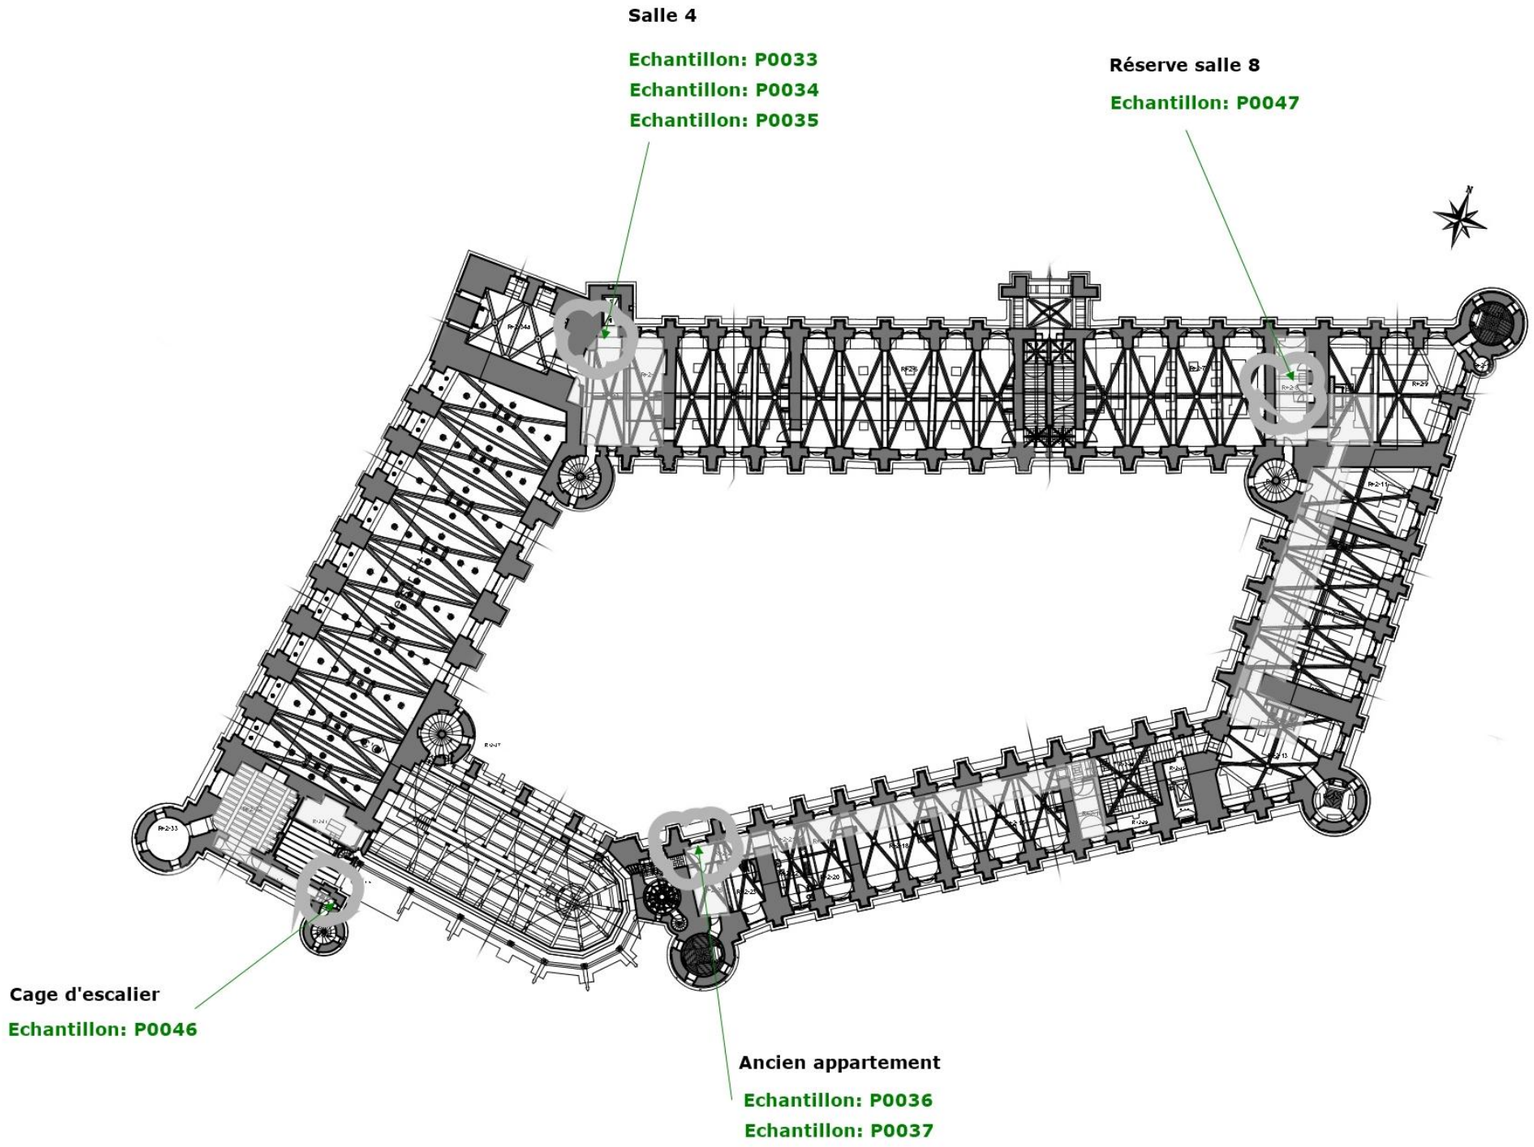
Dossier : 366544	*N° planche : 3/7*	***Type – Situation :*** **Croquis de localisation des échantillons - RDC**		leximpact transformer une contrainte en opportunité	***Groupe Leximpact***	
Adresse de l'immeuble : 1 Pl. Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye (FRANCE)	*Version initiale*	*Date de visite : 10/03/2026*	*Date d'édition : 26/03/2026*	MASE RHÔNE-ALPES AMÉLIORER LA PERFORMANCE SSE	**GIRARD QUENTIN**	*Pages :* **45**/72



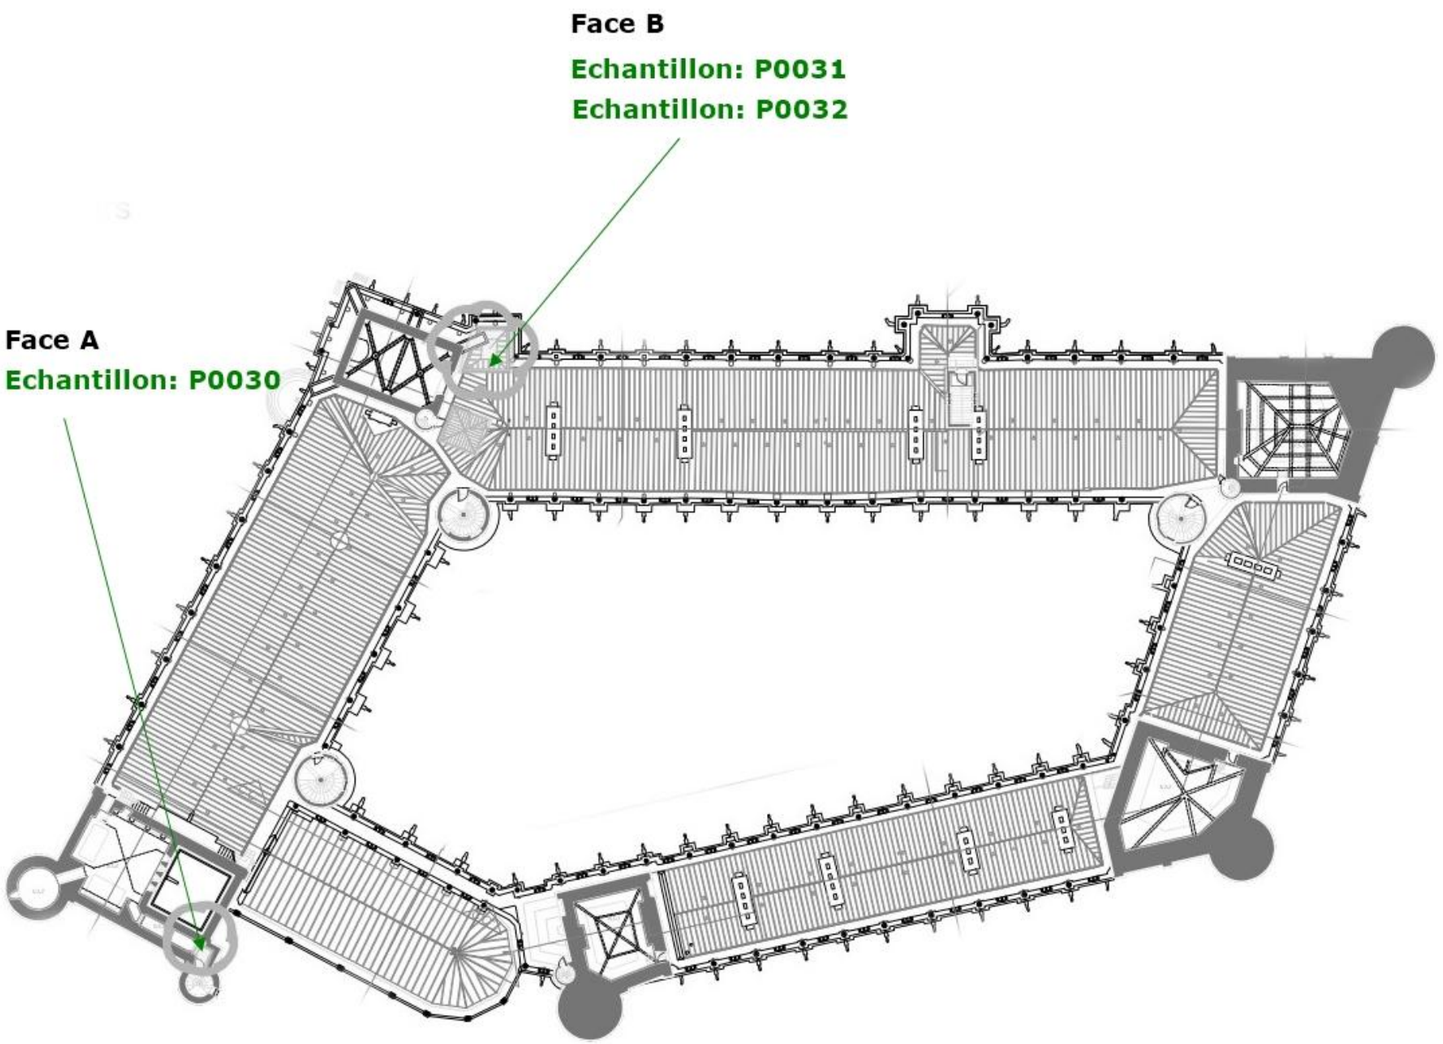
Dossier : 366544	*N° planche : 4/7*		***Type – Situation :*** **Croquis de localisation des échantillons - R+1**		***Groupe Leximpact***	
Adresse de l'immeuble : 1 Pl. Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye (FRANCE)	*Version initiale*	*Date de visite : 10/03/2026*	*Date d'édition : 26/03/2026*		**GIRARD QUENTIN**	*Pages :* **46**/72



Dossier : 366544	*N° planche : 5/7*		***Type – Situation :*** **Croquis de localisation des échantillons - R+2**		leximpact transformer une contrainte en opportunité	***Groupe Leximpact***
Adresse de l'immeuble : 1 Pl. Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye (FRANCE)	*Version initiale*	*Date de visite : 10/03/2026*	*Date d'édition : 26/03/2026*		MASE RHÔNE-ALPES AMÉLIORER LA PERFORMANCE SSE	**GIRARD QUENTIN**	*Pages :* **47**/72



Dossier : 366544	*N° planche : 6/7*		***Type – Situation :*** **Croquis de localisation des échantillons - R+3**		leximpact transformer une contrainte en opportunité	***Groupe Leximpact***
Adresse de l'immeuble : 1 Pl. Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye (FRANCE)	*Version initiale*	*Date de visite : 10/03/2026*	*Date d'édition : 26/03/2026*	MASE RHÔNE-ALPES AMÉLIORER LA PERFORMANCE SSE	**GIRARD QUENTIN**	*Pages :* **48**/72



Dossier : 366544	*N° planche : 7/7*		***Type – Situation :*** **Croquis de localisation des échantillons - Toiture**		leximpact transformer une contrainte en opportunité	***Groupe Leximpact***	
Adresse de l'immeuble : 1 Pl. Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye (FRANCE)	*Version initiale*	*Date de visite : 10/03/2026*	*Date d'édition : 26/03/2026*		MASE RHÔNE-ALPES AMÉLIORER LA PERFORMANCE SSE	**GIRARD QUENTIN**	*Pages :* **49**/72

7.2 ♦ Rapports d'analyses du laboratoire

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji — BADANIA — AB 1609

GROUPE LEXIMPACT
Monsieur Quentin GIRARD
Rue de la Gare 2
69009 LYON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-017456-01
Date d'émission de rapport : 20/03/2026 13:54

Référence dossier Client:69b58f44ce644Dossier: 366544
Référence dossier N° : 26UV021385
Référence laboratoire N° : 26RI017949

Reçu par MyEasyLab le : 17/03/2026 11:49
Reçu par le laboratoire le : 17/03/2026
Date d'analyse : 19/03/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0001 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Enduits sur pierre - Enduits sur pierre - RDC - L.T	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	P0002 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit brique - Enduit brique - RDC - L.T	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type brique (marron)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	P0003 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle de carrelage + chape - Colle de carrelage + chape - RDC - L.T	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	P0004 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit de scellement brique - Enduit de scellement brique - RDC - Cage d''escalier	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

1/11

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-017456-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P0005 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit mural - Enduit mural - RDC - Cage d''escalier	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	P0006 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Enduit filasse sur faux plafond - Enduit filasse sur faux plafond - RDC - Sanitaires	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (fibreux) (marron)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	P0007 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Peinture sur poutre bois - Peinture sur poutre bois - RDC - Sanitaires	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	P0008 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Peinture sur poutre - Peinture sur poutre - RDC - Bureau centre des ressources documentaires	Matériau (marron)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	P0009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle marbre + chape maigre - Colle marbre + chape maigre - RDC - Bureau centre des ressources documentaires	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	P0010 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit mural sur pierre - Enduit mural sur pierre - RDC - Bibliotheque	Matériau de type système d'enduit peinture	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-017456-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	P0011 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit sur plafond - Enduit sur plafond - RDC - Bibliotheque	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	P0012 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit plafond - Enduit plafond - RDC - Bureau annexe	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	P0013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Bitume 1cm + enduit blanc - Bitume 1cm + enduit blanc - RDC - Bureau annexe	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	**MET** / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	P0014 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit + peinture mural - Enduit + peinture mural - RDC - Bureau annexe	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	P0015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Sable sous bitume - Sable sous bitume - RDC - Bureau annexe	Matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	**MET** / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	P0016 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Auget beton - Auget beton - R+1 - Salle musee	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	**MET** / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-017456-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	P0017 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit + peinture mural - Enduit + peinture mural - R+1 - Salle musee	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	P0018 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit + peinture sur poutre beton - Enduit + peinture sur poutre beton - R+1 - Salle musee	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	P0019 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot sur plafond - Bandes calicot sur plafond - R+1 - Salle musee	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	P0020 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit brique voute - Enduit brique voute - R+1 - Local monte charge	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	P0021 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit + peinture mural - Enduit + peinture mural - R+1 - Local monte charge	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	P0022 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Platre sous parquet - Platre sous parquet - R+1 - Local monte charge	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	MET / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-017456-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	P0023 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit + peinture mural - Enduit + peinture mural - R+1 - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	P0024 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Carrelage terre cuite sur sable 3cm - Carrelage terre cuite sur sable 3cm sur beton - R+1 - Cage d''escalier	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	P0025 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Beton sous carrelage terre cuite - Beton sous carrelage terre cuite - R+1 - Cage d''escalier	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	P0026 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit + peinture sur plafond brique - Enduit + peinture sur plafond brique - R+1 - Cage d''escalier	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	P0027 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Toile de verre + enduit peinture - Toile de verre + enduit peinture - R+1 - Bureau	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	P0028 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit peinture sur plafond - Enduit peinture sur plafond - R+1 - Bureau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji – BADANIA
AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-017456-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	P0029 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Platre sous parquet - Platre sous parquet - R+1 - Bureau	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	P0030 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Joint ciment sur toiture entre pierre - Joint ciment sur toiture entre pierre - R+4 - Face A	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	P0031 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Plafond beton - Plafond beton - R+4 - Face B	Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	P0032 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Enduit sur sol beton - Enduit sur sol beton - R+4 - Face B	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	P0033 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit sur joint blanc brique - Enduit sur joint blanc brique - R+3 - Salle 4	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type brique (marron)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	P0034 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit peinture mural - Enduit peinture mural - R+3 - Salle 4	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-017456-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	P0035 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Carreau terre cuite + platre sur sable - Carreau terre cuite + platre sur sable - R+3 - Salle 4	Matériau (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau semi-dur (noir)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	P0036 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit peinture sur plafond - Enduit peinture sur plafond - R+3 - Appartement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	P0037 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Auget platre sous parquet - Auget platre sous parquet - R+3 - Appartement	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (beige)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	P0038 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit Peinture sur cloison murale - Enduit Peinture sur cloison murale - R+2 - Cuisine	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	P0039 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle ciment sous carrelage + chape maigre - Colle ciment sous carrelage + chape maigre - R+2 - Cuisine	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-017456-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	P0040 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit + Peinture mural - Enduit + Peinture mural - R+2 - Degagement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (jaune) en traces	MET / VXB3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	P0041 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Platre sur auget inter poutres - Platre sur auget inter poutres - R+2 - Degagement	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	P0042 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Platre sur auget inter poutre - Platre sur auget inter poutre - R+2 - Salle d''etude	Matériau dur (granulaire) (gris)	MET / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	P0043 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Dalle beton sous parquet - Dalle beton sous parquet - R+2 - Salle 18	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	P0044 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit plafond + joint brique - Enduit plafond + joint brique - R+2 - Cage d''escalier	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	P0045 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Platre sous terre cuite sur beton - Platre sous terre cuite sur beton - R+2 - Cage d''escalier	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-017456-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046	P0046 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit peinture sur pierre mural - Enduit peinture sur pierre mural - R+3 - Cage d''escalier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	P0047 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Platre sur auget inter poutre - Platre sur auget inter poutre - R+3 - Reserve Salle 8	Matériau semi-dur (gris)	MET / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	P0048 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit mural - Enduit mural - Sous-sol - Piece A	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	P0049 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit beton sur plafond - Enduit beton sur plafond - Sous-sol - Piece B	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	P0050 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Peinture grise sur dalle beton - Peinture grise sur dalle beton - Sous-sol - Piece C	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-017456-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	P0051 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit sur voute en pierre - Enduit sur voute en pierre - Sous-sol - Piece D	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	P0052 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit plafond sur pierre en voute - Enduit plafond sur pierre en voute - Sous-sol - Piece E	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	**MET** / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	P0053 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Dalle beton brut - Dalle beton brut - Sous-sol - Piece F	Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau (jaune)	**MET** / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	P0054 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit sur voute en brique - Enduit sur voute en brique - Sous-sol - Piece G	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

***MET**: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.*

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-017456-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/. - 6 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 7 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8). - 8 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :

Grzesiak

Weronika Grzesiak
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

7.3 ♦ Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.4 ♦ Certifications et assurance



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI8112 Version 001

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur GIRARD Quentin

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 05/02/2026 - Date d'expiration : 04/02/2033
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 05/02/2026 - Date d'expiration : 04/02/2033

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 05/02/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PERSONNES

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev22

Votre Assurance
▸ RCE PRESTATAIRES

Assurance et Banque

ATTESTATION

SARL LEXIMPACT
2 RUE DE LA GARE
69009 LYON FR

AGENT
EIRL SERIN JEROME
57 RUE BOILEAU
69006 LYON
Tél : 0437420090
Fax : 0478930471
Email : AGENCE.SERIN@AXA.FR
Portefeuille : 0069064044

Vos références :
Contrat n° 11163947504
Client n° 1786831704

AXA France IARD, atteste que :

SARL LEXIMPACT
2 RUE DE LA GARE
69009 LYON

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 11163947504** ayant pris effet le **19/02/2025** garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

Diagnostics relevant du DDT (Dossier de Diagnostic Technique) soumis à obligation d'assurance :
- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'Habitation
- Le diagnostic de performance énergétique
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'Habitation

Diagnostics relevant du DDT (Dossier de Diagnostic Technique) non soumis à obligation d'assurance :
- L'état des risques et pollutions
- Etat des installations d'Assainissement non collectif

Diagnostics accessoires au DDT :
Etat des lieux locatifs
Diagnostic Loi Carrez
Diagnostic Loi Boutin
Certificat de décence (Loi SRU 2000-1208 SRU du 12/12/2000)
Etat parasitaire relatif à la présence d'insectes xylophages, à larves, nidificateurs et de champignons lignivores.

1005262025102 7

1/2

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Dossier technique amiante
Recherche de plomb avant démolition ou travaux (garantie accordée à compter du 01/11/2023)
Diagnostic Technique Global (DTG) **à l'exclusion de toute mission ou d'immixtion, même partielle, en maîtrise d'œuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages visés par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil. Dans le cas contraire, la garantie ne sera pas acquise**
Certificat de norme d'habitabilité dans le cadre de l'obtention d'un prêt conventionné et/ou d'un prêt à taux zéro.
Calcul des millièmes de copropriétés
Diagnostic amiante avant-vente,
Diagnostic "Amiante" Recherche d'Amiante avant travaux ou démolition (NF X46-020),
Diagnostic Produits Equipements Matériaux Déchets (PEMD)
Numérisation 3D

Vente, pose et contrôle (tel que fractionnement des piles) de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée exclusivement destinés aux particuliers **à l'exclusion de toute mission ou d'immixtion, même partielle, en maîtrise d'œuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages visés par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil. Dans le cas contraire, la garantie ne sera pas acquise**

Pour moins de 20 % du chiffre d'affaires global : Diagnostic "Amiante" Recherche d'Amiante avant travaux ou démolition sur des biens à usage professionnels (NF X 46-100), **à l'exclusion de toute préconisation technique portant sur les process et équipements industriels.**

A l'exclusion pour l'ensemble des activités de :

- **Toute activité d'extraction, d'exploitation et d'enlèvement d'amiante,**
- **Toute mission ou d'immixtion, même partielle, dans la maîtrise d'œuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages visés par les Articles 1792 à 1792-6 du Code Civil, des missions de contrôle technique visées par le Code de la Construction de de l'Habitat, des missions relevant de bureau d'études,**
- **Toutes activités relevant de l'exercice d'une profession règlementée autre que celle de diagnostiqueur immobilier telle que le conseil juridique ou la gestion immobilière et toutes activités de conseil et de bureau d'études industrielles.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/11/2025** au **01/11/2026** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à LYON le 27 octobre 2025
Pour la société :

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

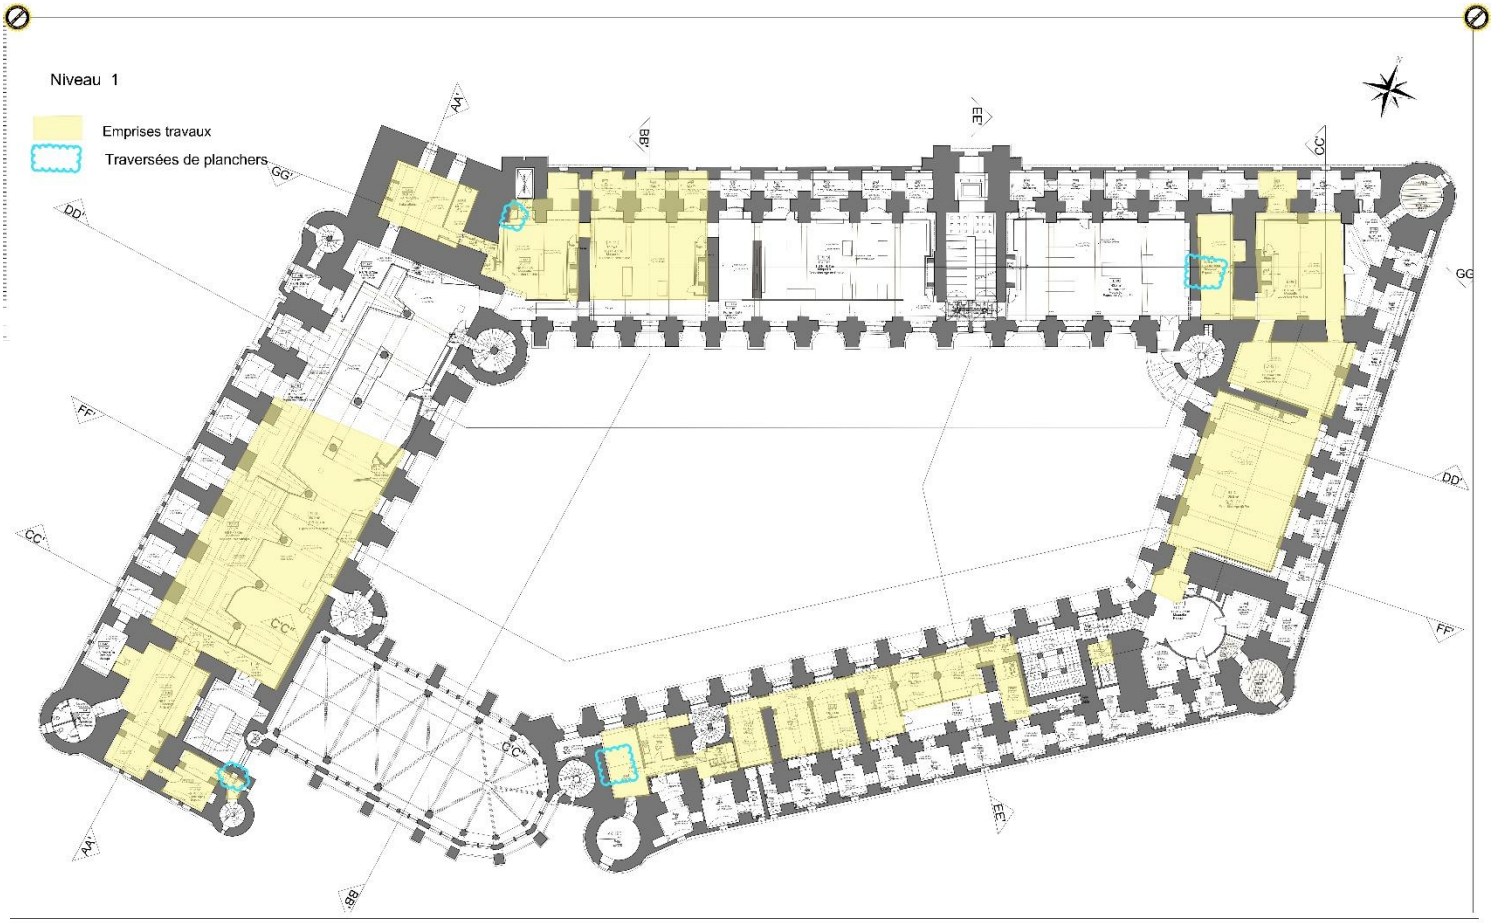
NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	**9 000 000** € **par année** d'assurance
Dont :	
• **Dommages corporels**	**9 000 000** € **par année** d'assurance
• **Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus**	**1 200 000** € **par année** d'assurance
• **Dommages immatériels non consécutifs**	**150.000** € par année d'assurance
• **Dommages aux biens confiés**	**150 000** € par sinistre
Autres garanties :	
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	**500 000** € par année d'assurance dont **300 000** € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) **:** **Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :** Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	**1.000.000** € par année d'assurance **100.000** € par année d'assurance

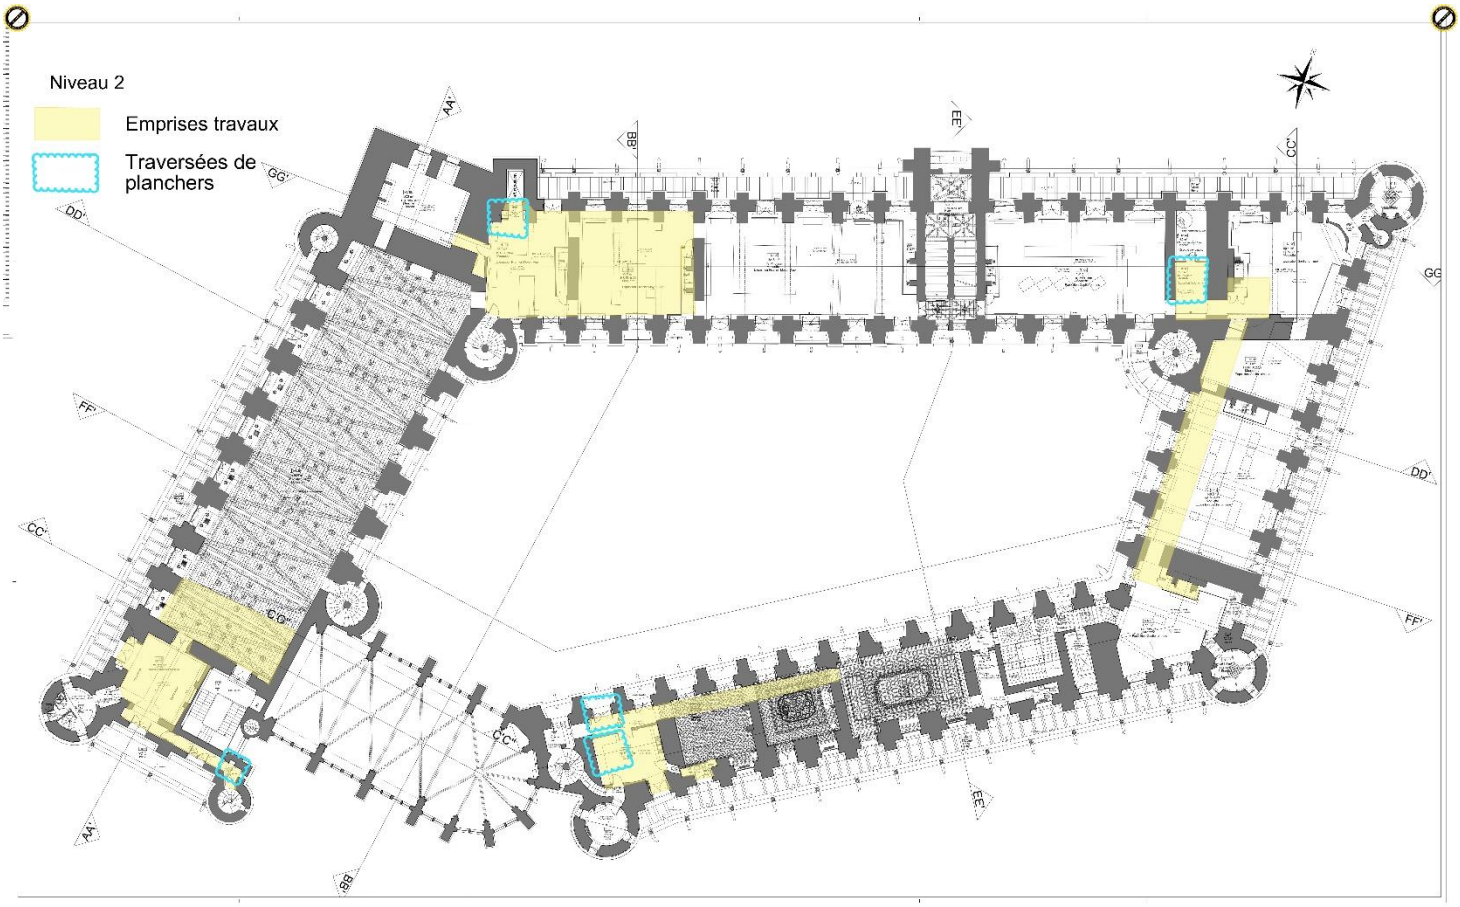
AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

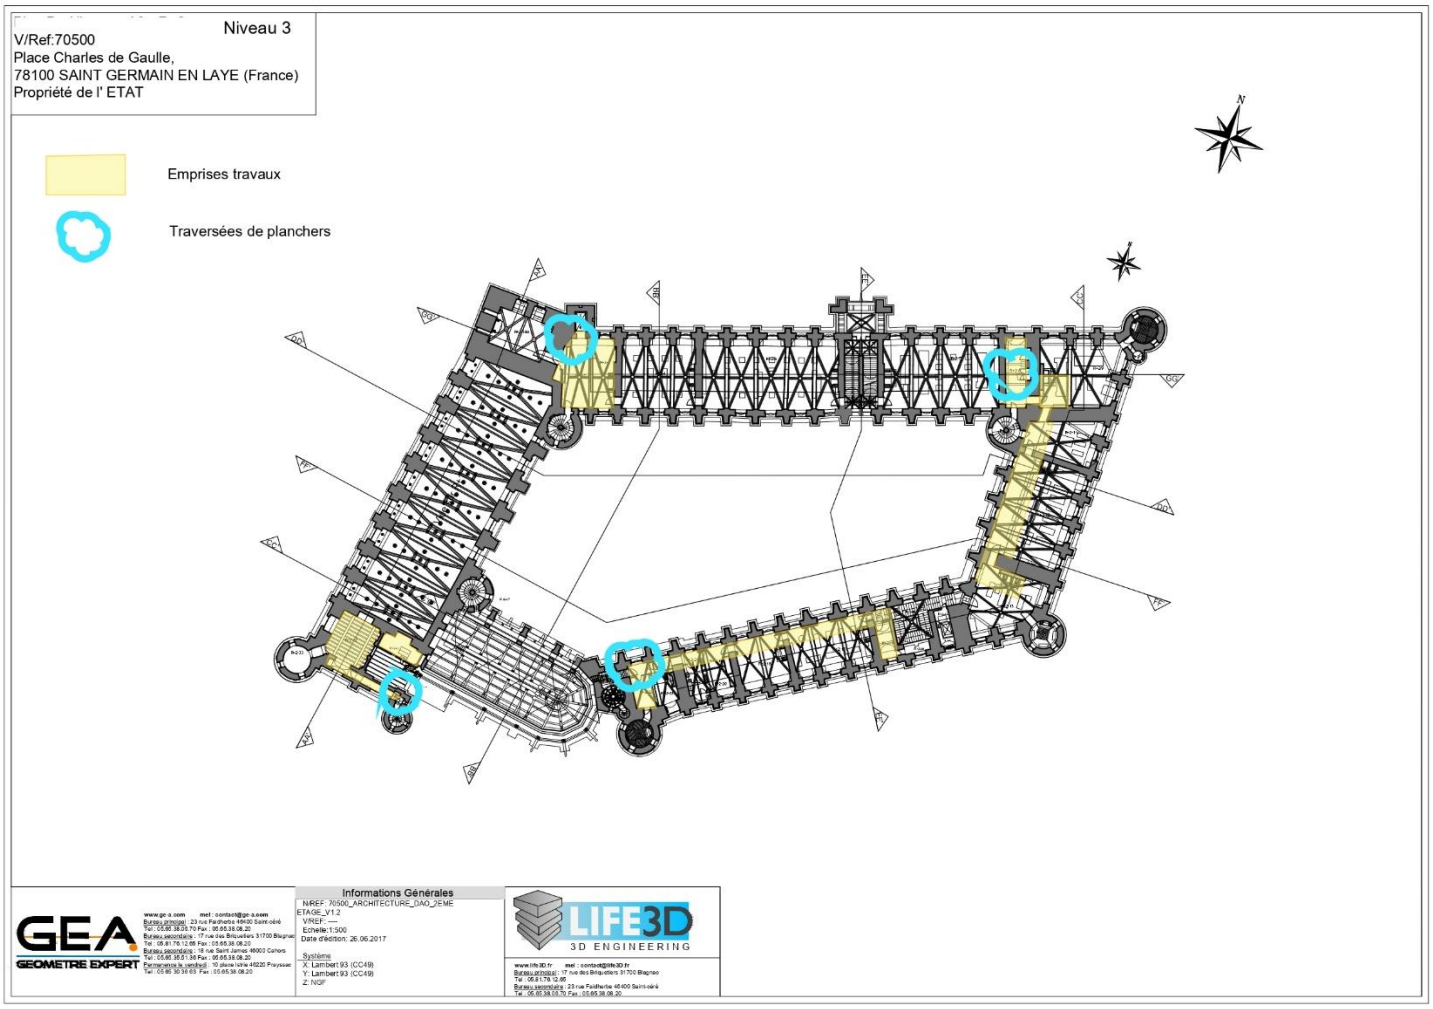
7.5 ♦ Autres documents

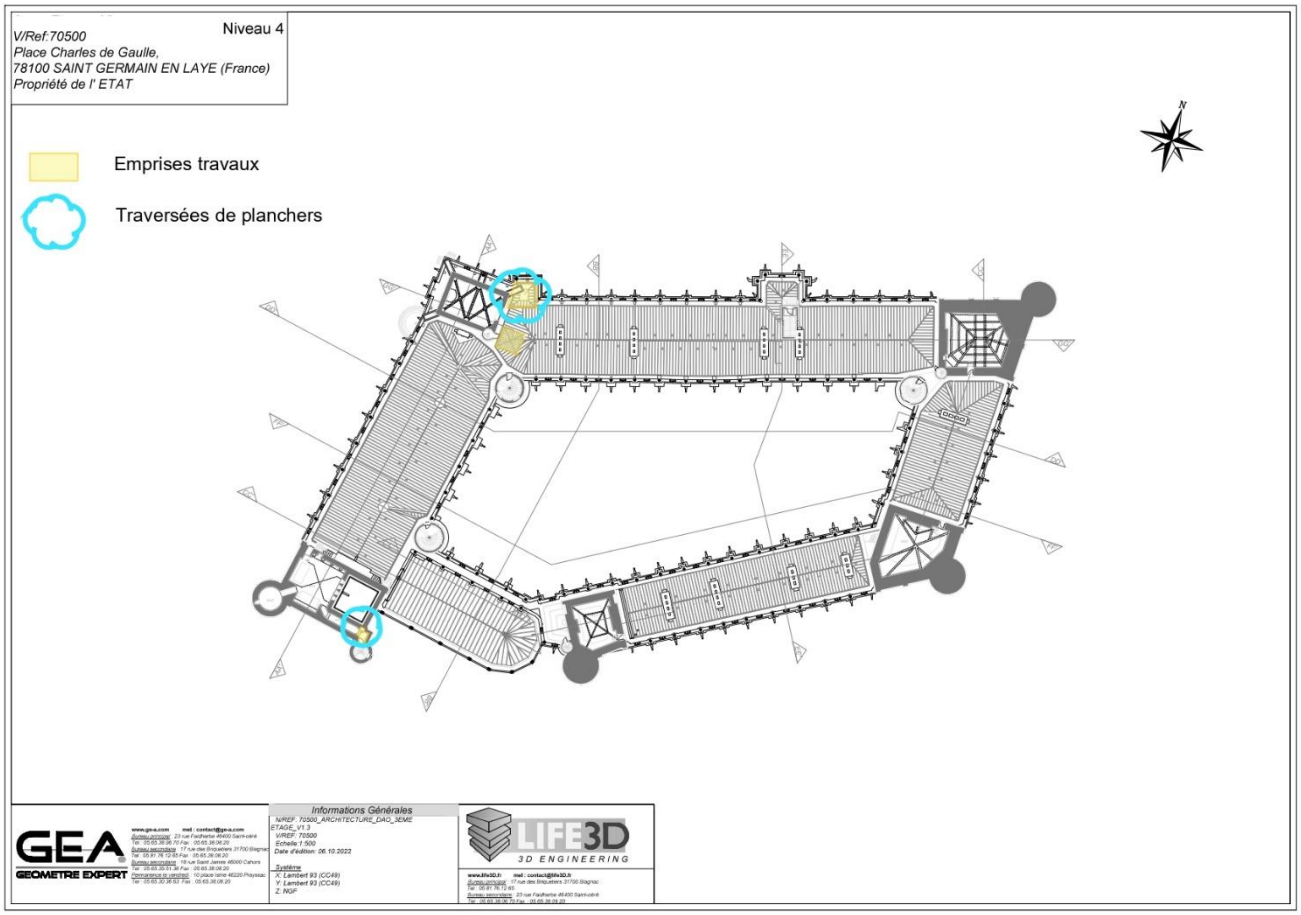



V/Ref:70500
Niveau 0
Place Charles de Gaulle,
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE (France)
Propriété de l' ETAT
Emprises travaux
Traversées de planchers
N
Informations Générales
GEA
GEOMETRE EXPERT
LIFE3D
3D ENGINEERING


Niveau 1
Emprises travaux
Traversées de planchers
AA'
BB'
EE'
CC'
GG'
DD'
FF'


Niveau 2
Emprises travaux
Traversées de planchers
AA'
BB'
CC'
DD'
EE'
FF'
GG'


Niveau 3
V/Ref:70500
Place Charles de Gaulle,
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE (France)
Propriété de l' ETAT
Emprises travaux
Traversées de planchers
Informations Générales
LIFE3D
3D ENGINEERING


V/Ref:70500
Place Charles de Gaulle,
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE (France)
Propriété de l' ETAT
Niveau 4
Emprises travaux
Traversées de planchers
N
Informations Générales
GEA
GEOMETRE EXPERT
LIFE3D
3D ENGINEERING