REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX

A CADRE RÉGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX / DÉMOLITION

Ce rapport de diagnostic plomb avant travaux n'est pas un constat de risque d'exposition au plomb.

- Principes généraux de prévention énoncés à l'article L 230-2 du code du Travail
- Articles L. 4121-2 à 5, L. 4531-1 et R. 4412-59 à 65 du Code du Travail
- Loi du 31/12/93 sur les principes généraux de prévention des travailleurs
- décret d'application n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail

B ADRESSE DU BIEN

Ecluse Notre Dame de la Garenne
3 chemin du haut marais
27600 GAILLON

C PROPRIÉTAIRE

Nom : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

Adresse : UTI DES BOUCLES DE LA SEINE 23 ILE DE LA LOGE
78380 BOUGIVAL

D COMMANDITAIRE DE LA MISSION

Nom : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

Adresse : UTI DES BOUCLES DE LA SEINE 23 ILE DE LA LOGE
78380 BOUGIVAL

E L'APPAREIL À FLUORESCENCE X

Nom du fabricant de l'appareil : **Niton**
Modèle de l'appareil : **FEnX**
N° de série : **1-0049**

Nature du radionucléide : **109cd**
Date du dernier chargement de la source : **14/04/2021**
Activité de la source à cette date : **850**

F EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° **: 71046-141583 P** Date d'intervention : **02/10/2023** Date du rapport : **20/10/2023**

Accompagnateur : **Aucun**

G CONCLUSION

La réglementation ne prévoit pas, à ce jour, de valeur seuil définissant la présence ou l'absence de plomb dans le cadre de la réalisation de travaux. Il appartient au donneur d'ordre et aux entreprises réalisant les travaux d'effectuer leur évaluation des risques. Le seuil définit par le code de la santé publique (1 mg/cm²) est indiqué à titre informatif.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de plomb en concentration supérieure à la limite de détection de l'analyseur (0,3 mg/cm²)

H CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise



apave
Apave Diagnostics
29, rue de la Croix de Pierre
80000 AMIENS
Tél. : 33 (0)3 65 88 97 17
amiens@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00056

ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT

Cabinet : **Apave Diagnostics**
Nom du diagnostiqueur : **LEFEVRE Romain**

Organisme d'assurance : **AXA IARD**
Police : **10800807204**

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

CADRE RÉGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX / DÉMOLITION 1
ADRESSE DU BIEN 1
PROPRIÉTAIRE 1
COMMANDITAIRE DE LA MISSION 1
L'APPAREIL À FLUORESCENCE X 1
CONCLUSION 1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 1
ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT 1

RAPPEL DE LA COMMANDE 3

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION 3

L'AUTEUR DU CONSTAT 3
AUTORISATION ASN ET PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR) 3
ÉTALONNAGE DE L'APPAREIL 3
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL 3
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 4
LE BIEN OBJET DE LA MISSION 4
OCCUPATION DU BIEN 4
LISTE DES LOCAUX VISITES 4
LISTE DES LOCAUX NON VISITES 4

METHODOLOGIE EMPLOYEE 5

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X 6
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE 7

CROQUIS 8

RESULTATS DES MESURES 15

COMMENTAIRES 31

ANNEXES 32

NOTICE D'INFORMATION 32
ATTESTATION DU FABRICANT DE LA MACHINE PLOMB 33
CERTIFICAT DE QUALIFICATION 34
ASSURANCE 35

1 RAPPEL DE LA COMMANDE

En application des principes généraux de prévention, le donneur d'ordre a missionné Apave Diagnostics pour réaliser un repérage plomb avant travaux.
Ce rapport n'est pas un Constat des Risques d'Exposition au Plomb.

- Périmètre de la mission :

Maison individuelle, comprenant une entrée, un local chaufferie, rangement, 3 parties de couloir, WC, Salle à manger/salon, cuisine, escalier RDC/R+1, 3 Chambres, 2 placards dans la 2 et 3, un local rangement, Salle de bains, Palier, local n°1 et local n°2, Les façades avant, arrière, les pignons, la toiture

- Nature des travaux :

Travaux de remplacement des sols, remise en peinture des murs et plafond, retrait des faïences, remplacement des menuiseries, nettoyage des façades et toiture

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'auteur du constat

Nom et prénom de l'auteur du constat : **LEFEVRE Romain**
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **ABCIDIA CERTIFICATION, Domaine de Saint Paul Bât. A6**
102 route de Limours 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE
Numéro de Certification de qualification : **19-1962**
Date d'obtention : **23/10/2019**

2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Autorisation ASN (DGSNR) : Sans objet, soumis à déclaration auprès de l'ASN
Nom du titulaire : Sans objet
Date d'autorisation : Sans objet
Expire-le : Sans objet

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : **PALATINUS Thomas**

Étalonnage de l'appareil

Fabriquant de l'étalon : **Fondis**
N° NIST de l'étalon : **Sans objet**
Concentration : **1.04** mg/cm²
Incertitude : **0.05** mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)
En début de mission	1	02/10/2023	1.04
En fin de mission	422	02/10/2023	1.04
Si une remise sous tension a lieu			

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.3 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire : NC
Nom du contact : NC
Coordonnées : NC

2.4 Description de l'ensemble immobilier

Année de construction : **Non communiquée**
Nombre de bâtiments : **1**
Nombre de cages d'escalier : **1**
Nombre de niveaux : **2**

Le bien objet de la mission

Adresse : **Ecluse Notre Dame de la Garenne**
3 chemin du haut marais
27600 GAILLON
Type : **Maison individuelle**
Référence Cadastrale : **Non communiqué(e)**

Destination du bâtiment : **Habitation (Maisons individuelles)**

Occupation du bien

L'occupant est :
- ☐ Propriétaire
- ☐ Locataire
- ☑ Sans objet, le bien est vacant

Nom de l'occupant si différent du propriétaire :
Nom :

2.5 Liste des locaux visites

Local	Étage
Couloir n°1	RDC
Rangement	RDC
Couloir n°2	RDC
Local chaufferie	RDC
Salon / Salle à manger	RDC
Cuisine	RDC
Escaliers rdc/r+1	RDC
WC	RDC
Chambre n°1	RDC
Chambre n°2	RDC
Placard ch n 2	RDC
Chambre n°3	RDC
Placard ch n 3	RDC
Placard	RDC
Salle de bains	RDC
Couloir n°3	RDC
Palier	R+1
Local n°1	R+1
Local n°2	R+1
Façade avant	Extérieur
Façade arrière	Extérieur
Pignon droit	Extérieur
Pignon gauche	Extérieur
Toiture	Extérieur
Cour	Extérieur

2.6 Liste des locaux non-visites

Néant, tous les locaux ont été visités.

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux. Le repérage ne porte pas sur les poussières (par exemple, résultant de travaux antérieurs ou d'une pollution environnementale).

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Les mesures effectuées à l'aide d'un appareil portatif type Fondis Niton (FenX ou PB200I) ou Protec (LPA-1) qui sont d'une précision égale à ± 0,05 mg/cm². Le seuil de détection limite est de 0,3 mg de plomb/cm² et le seuil haut est de 80 mg/cm².

Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.
Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

– chaque palier ;

– chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.

Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …)

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :


- La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », … dans le sens des aiguilles d'une montre
- La zone « plafond » est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'une porte ou le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation si réalisée.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, …) est associée à une « zone ».

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

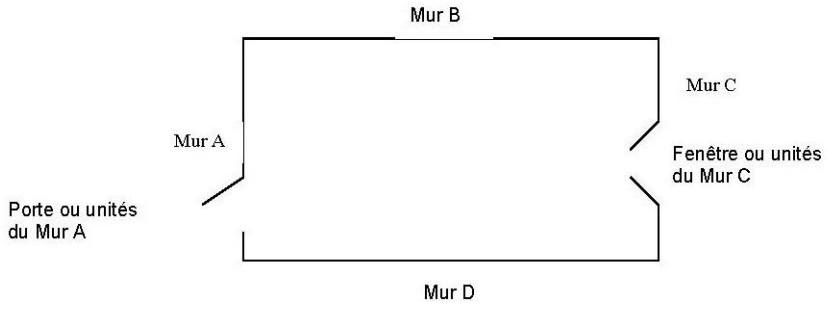

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage ne sont pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de diagnostic et substrat

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituent des unités de diagnostic distinctes :
– les différents murs d'une même pièce ;
– des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
– les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
– des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
– une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.
Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :
– l'ensemble des plinthes d'un même local ;
– une porte et son huisserie dans un même local ;
– une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :
– l'ensemble des marches ;
– l'ensemble des contremarches ;
– l'ensemble des balustres ;
– le limon ;
– la crémaillère ;
– la main courante ;
– le plafond.

Relevé des mesures :
Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

Si réalisé, référentiel d'évaluation de la dégradation :

Non visible : si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), la description de l'état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible ;

État d'usage : présence de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures …) : ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles ;

Dégradé : présence de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes).

Non dégradé : revêtement visible et sans dégradation

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

La concentration en plomb est exprimée en mg/cm² de support avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur nominative et éventuellement l'écart relatif (ex : 13,4 +/- 0,41).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les peintures avec un appareil à fluorescence X. Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail pour l'application des dispositions à prendre afin de protéger les travailleurs lors des travaux de peinture, et plus particulièrement pendant la phase de préparation

des fonds.

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire


À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 « *Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb* », dans les cas suivants :

- Lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- Lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2 ;
- Lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.


Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

4 CROQUIS


Croquis N°1 Rez de chaussé

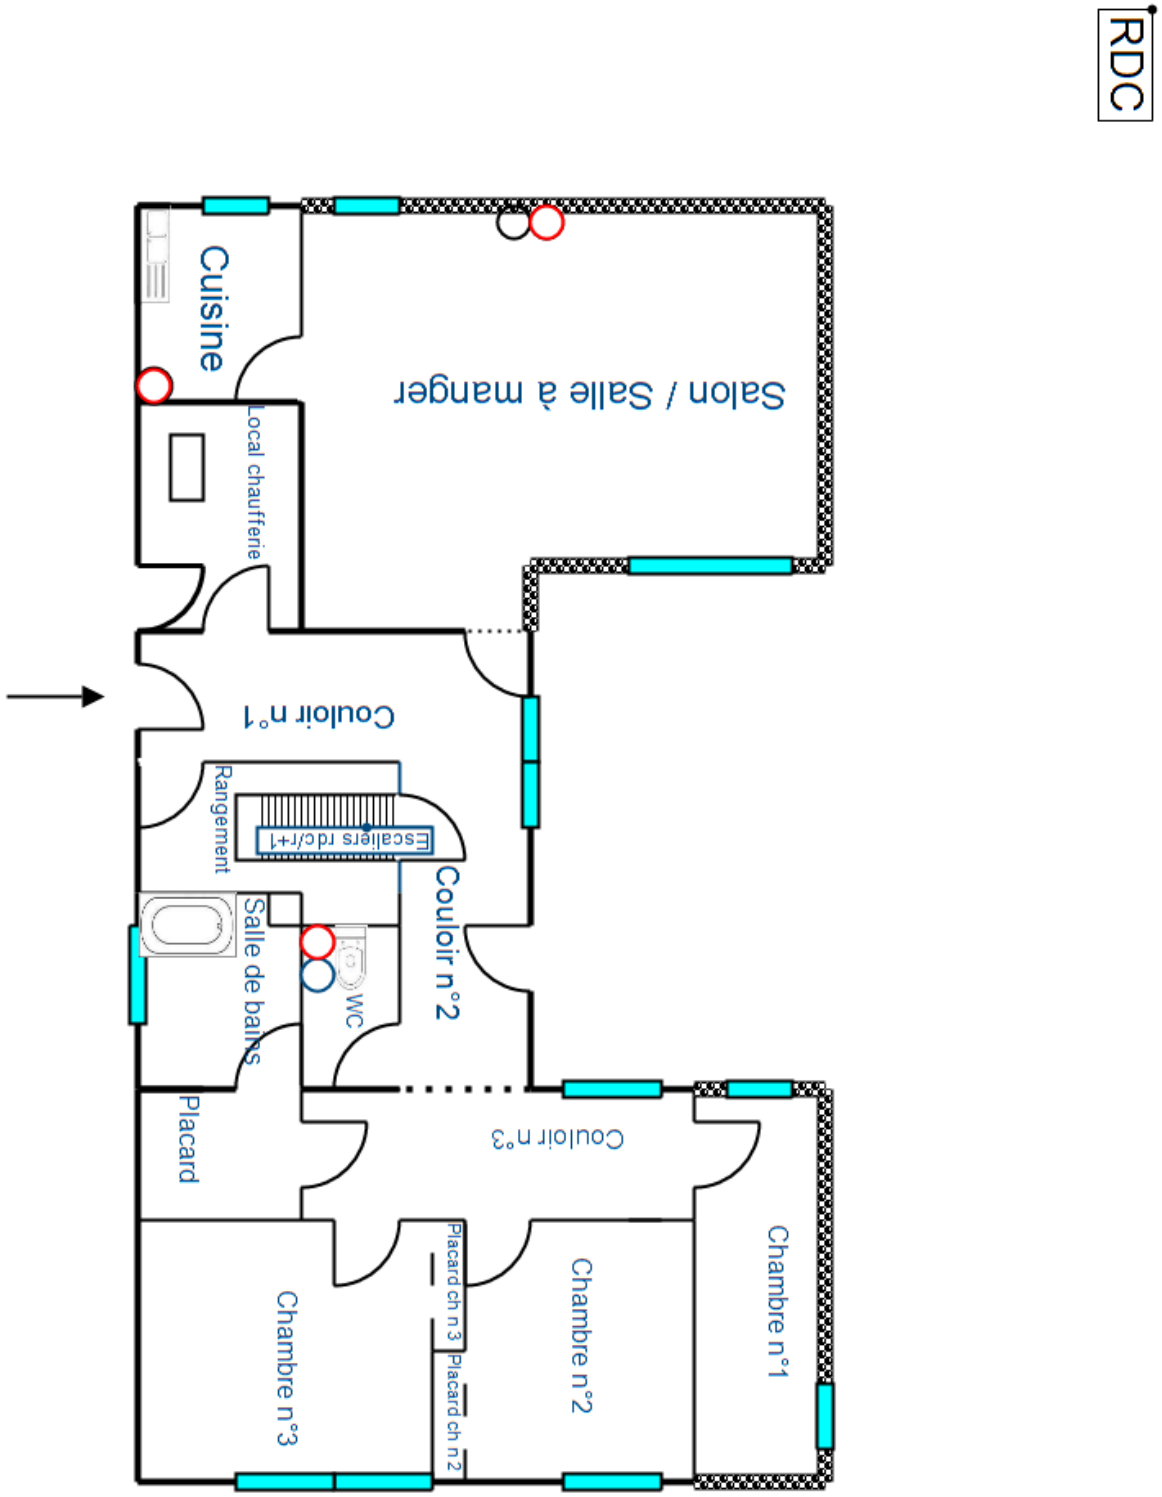

Croquis N°2 R+1 Comble

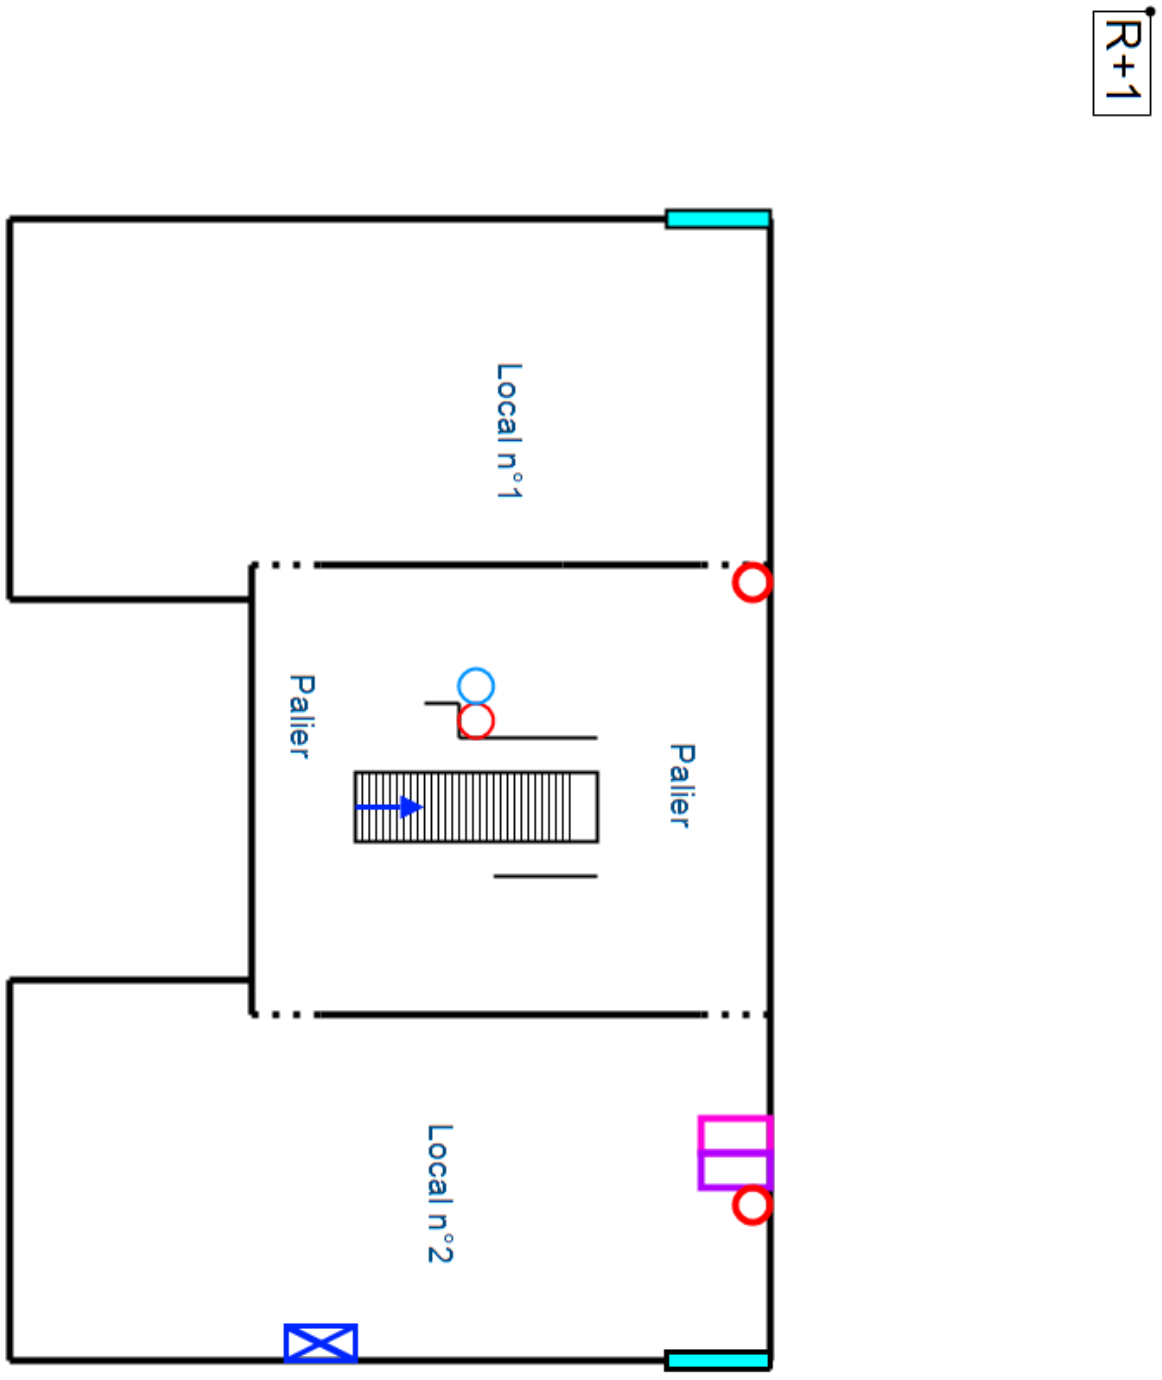

Croquis N°3 Facade avant

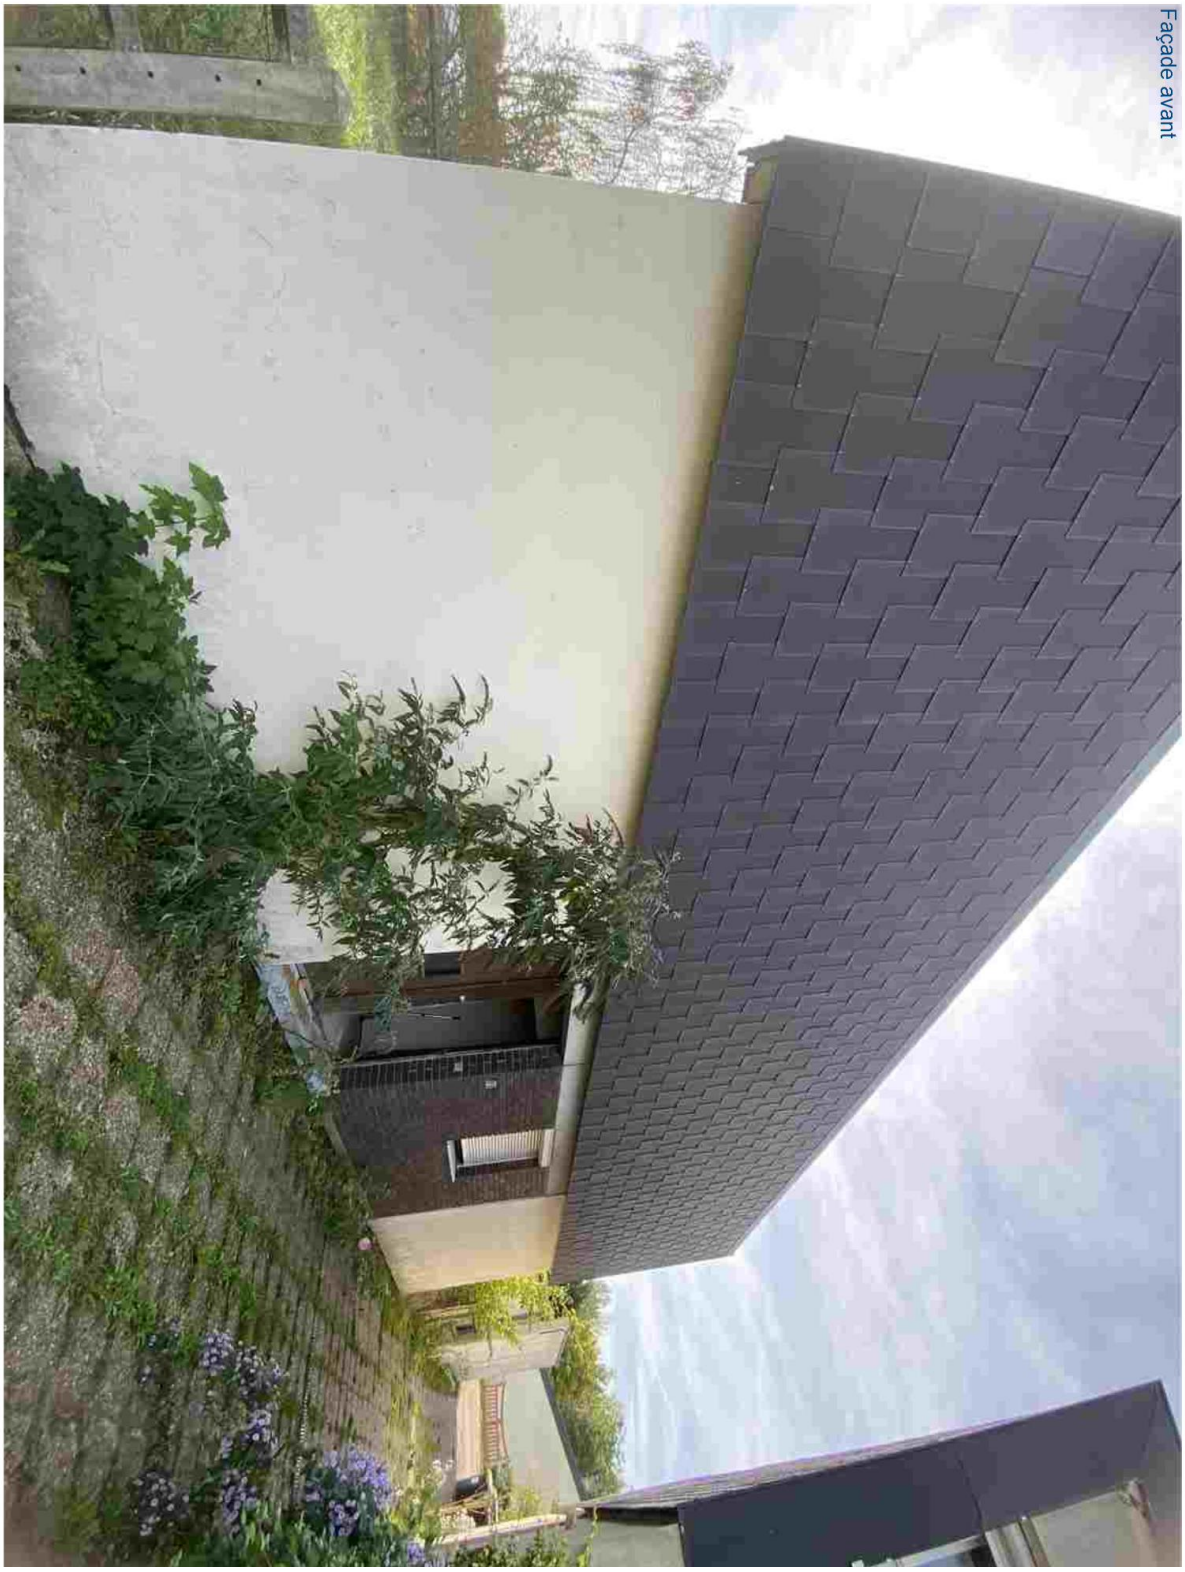


Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS
SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com


Croquis N°4 Facade arrière



Croquis N°5 Pignon droit

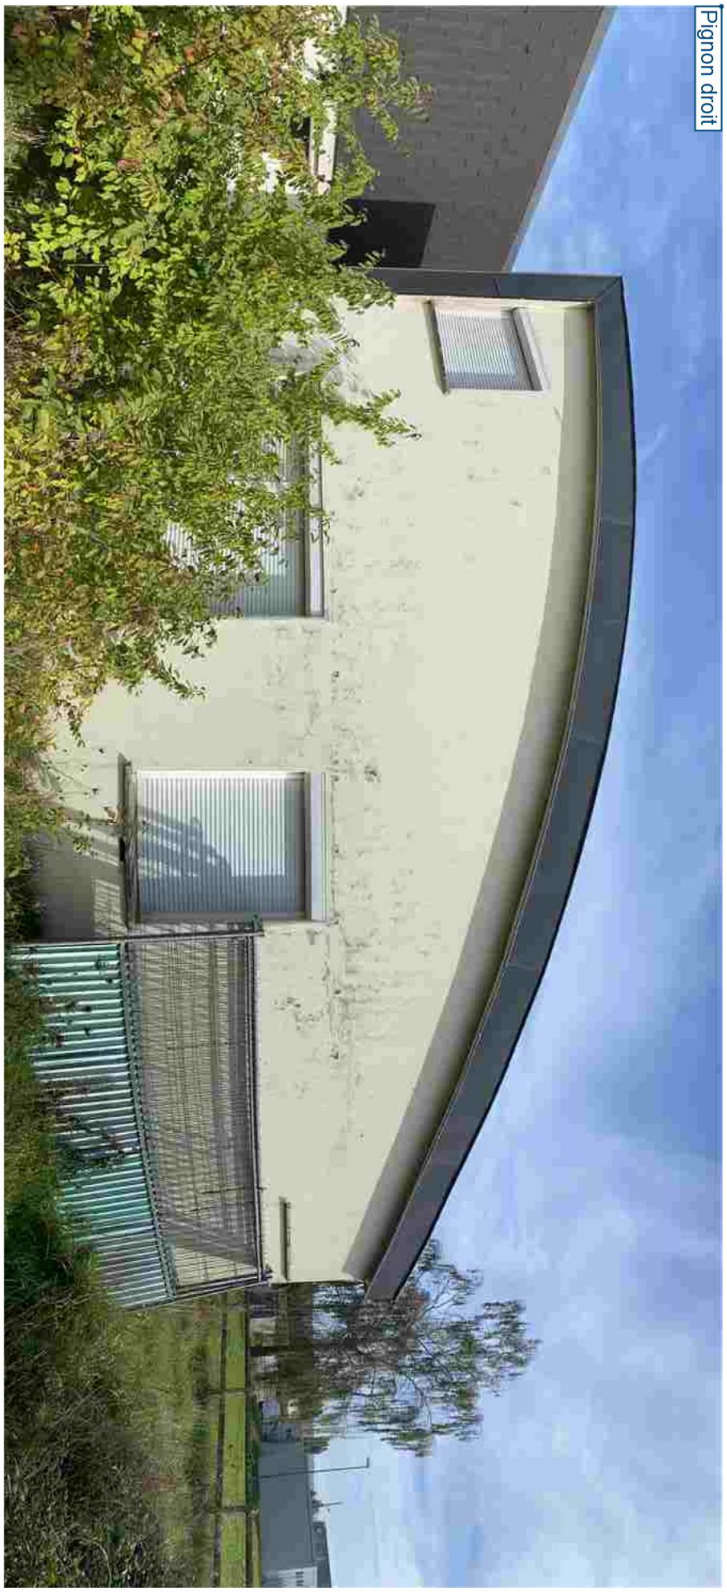

Croquis N°6 Pignon gauche

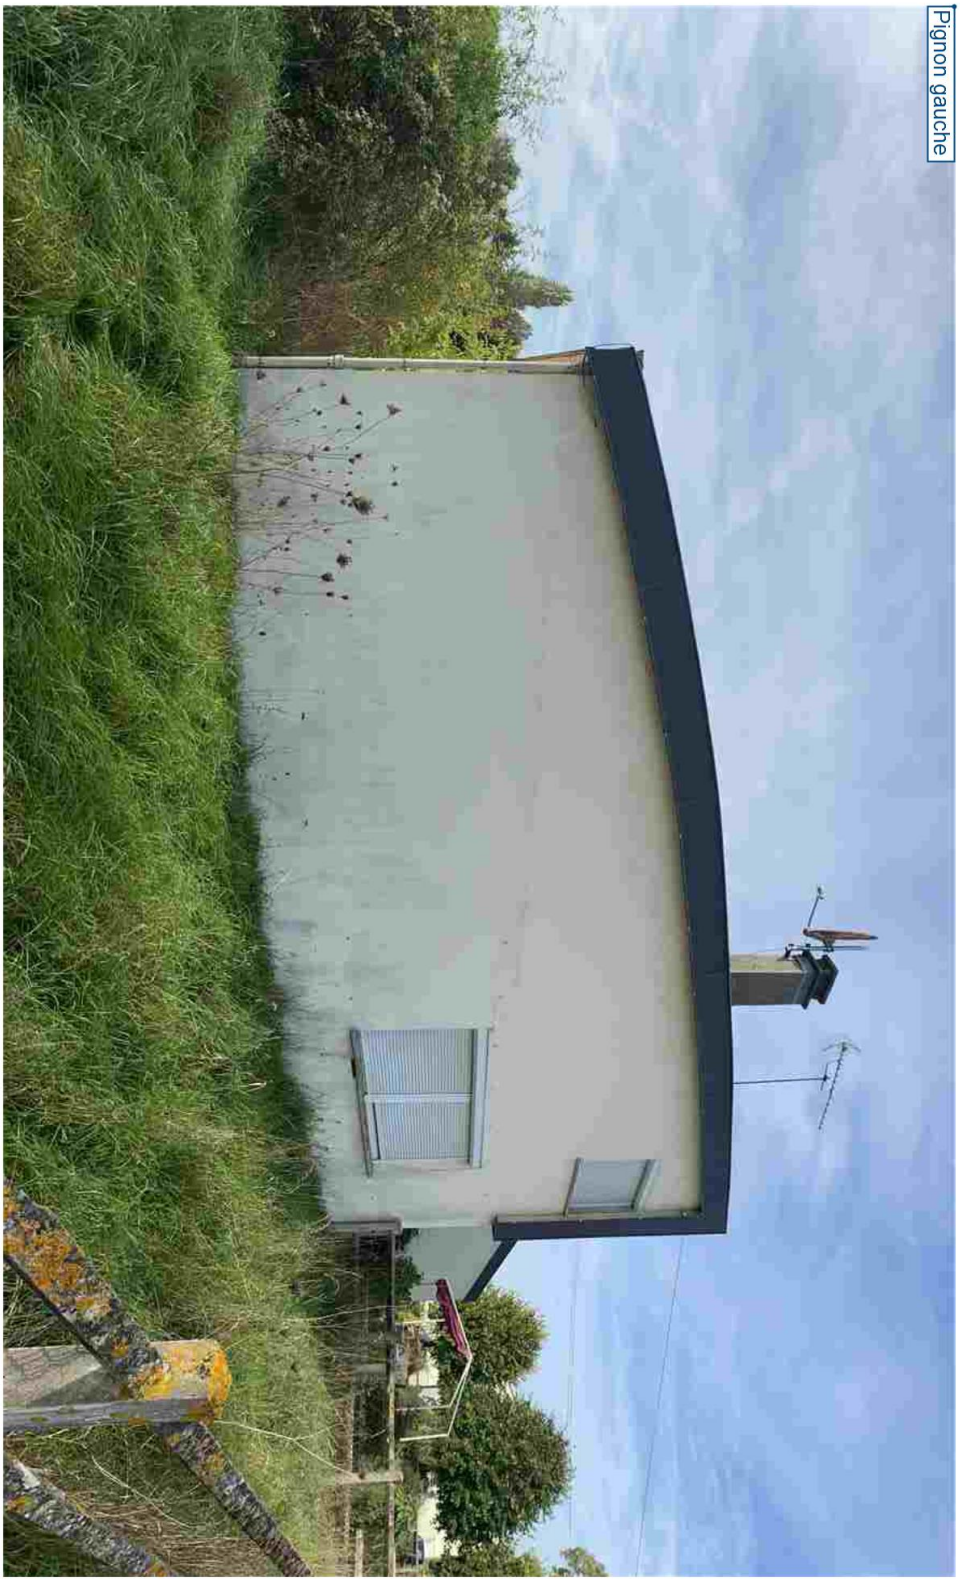

Croquis N°7 Toiture



5 RESULTATS DES MESURES

Local : Façade avant (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Murs	Mur de facade	Brique de parements	Non peint			Non peint
394	Murs	Mur de facade	Enduit ciment	Peinture	C	0.05	
395					MD	0.03	
398	Murs	Poutre	Béton	Peinture	C	0.02	
399					MD	0.09	
396	Murs	Retour de toiture	Ardoises fibres-ciment		C	0.02	
397					MD	0.04	
392	Sol	Marches	Béton	Peinture	C	0.1	
393					MD	0.1	
	Toutes zones	Cache moineaux	Béton	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**6**	**0**	**2**

Local : Façade arrière (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Murs	Conduit de fluide n°1	PVC	Non peint			Non peint
404	Murs	Conduit de fluide n°2	Métal	Peinture	C	0.09	
405					MD	0.11	
400	Murs	Mur de facade	Enduit ciment	Peinture	C	0.05	
401					MD	0.06	
402	Murs	Rives de toiture	Métal	Peinture	C	0.08	
403					MD	0.02	
	Toutes zones	Cache moineaux	Béton	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**5**	**0**	**2**

Local : Pignon droit (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
410	Murs	Barre étendoir	Métal	Peinture	C	0.02	
411					MD	0.07	
406	Murs	Mur de facade	Enduit ciment	Peinture	C	0.08	
407					MD	0.05	
408	Murs	Rives de toiture	Métal	Peinture	C	0.1	
409					MD	0.07	
	Toutes zones	Cache moineaux	Béton	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	4	0	1

Local : Pignon gauche (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
412	Murs	Mur de facade	Enduit ciment	Peinture	C	0.06	
413					MD	0.09	
414	Murs	Rives de toiture	Métal	Peinture	C	0.08	
415					MD	0.03	
	Toutes zones	Cache moineaux	Béton	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	3	0	1

Local : Toiture (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Toiture	Toiture	Ardoises fibres-ciment	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Mitron n°1	Béton	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Mitron n°2	Béton	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Mitron n°2	Béton	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Mitron n°2	Métal	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Mitron n°2	Métal	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Souche de cheminée n°1	Béton	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Souche de cheminée n°2	Béton	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	8	0	8

Local : Cour (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
418	Murs A B D	Murs	Enduit ciment	Peinture	C	0.03	
419					MD	0.09	
420	Plafond	Ensemble des poutres	Bois	Vernis	C	0.09	
421					MD	0.06	
	Plafond	Plafond	Polycarbonate	Non peint			Non peint
	Plafond	Poutre	Bois	Non peint			Non peint
416	Sol	Plancher	Béton	Peinture	C	0.03	
417					MD	0.1	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	5	0	2

Local : Couloir n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
24	Mur A	Porte n°1 Dormant extérieur	Bois	Vernis	C	0.06	
25					MD	0.04	
26	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Vernis	C	0.03	
27					MD	0.11	
2	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Brique de parement		C	0.07	
3					MD	0.08	
28	Mur A	Porte n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Vernis	C	0.02	
29					MD	0.1	
30	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Vernis	C	0.07	
31					MD	0.08	
16	Mur B	Cloisons	Panneaux de cloisons	Peinture	C	0.03	
17					MD	0.08	
6	Mur B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	
7					MD	0.1	
8	Mur B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.04	
9					MD	0.07	
18	Mur J	Cloisons	Panneaux de cloisons	Peinture	C	0.08	
19					MD	0.09	
10	Mur J	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	
11					MD	0.07	
12	Mur J	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.11	
13					MD	0.04	
20	Mur J	Radiateur	Métal	Peinture	C	0.03	
21					MD	0.07	
14	Murs A B	Revêtement de mur	Enduit	Peinture	C	0.06	
15					MD	0.08	
4	Murs A B C	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.04	
5					MD	0.02	
22	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C	0.1	
23					MD	0.06	
	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**16**	**0**	**1**

Local : Rangement (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
38	Mur A	Cloisons	Panneaux de cloisons	Peinture	C	0.09	
39					MD	0.08	
32	Mur A	Porte Dormant intérieur	Bois	Vernis	C	0.05	
33					MD	0.04	
34	Mur A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis	C	0.11	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
35					MD	0.08	
36	Murs A C D	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.1	
37					MD	0.09	
40	Murs CD	Murs	Enduit	Papier peint	C	0.09	
41					MD	0.08	
44	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C	0.02	
45					MD	0.04	
	Sol	Plancher	Béton	Non peint			Non peint
42	Toutes zones	Vole d'escalier	Panneaux souple	Tapisserie	C	0.1	
43					MD	0.03	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**8**	**0**	**1**

Local : Couloir n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
46	Mur B	Cloisons	Panneaux de cloisons	Peinture	C	0.03	
47					MD	0.03	
48	Mur B	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.06	
49					MD	0.02	
50	Mur B	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.06	
51					MD	0.07	
66	Mur C	Porte n°2 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.03	
67					MD	0.08	
68	Mur C	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.03	
69					MD	0.1	
70	Mur C	Porte n°2 Embrasure	Béton	Peinture	C	0.09	
71					MD	0.05	
72	Mur C	Porte n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.04	
73					MD	0.1	
74	Mur C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.11	
75					MD	0.06	
	Mur C	Porte n°2 Volet	PVC	Non peint			Non peint
58	Mur C	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	C	0.07	
59					MD	0.03	
60	Mur C	Porte-fenêtre Embrasure	Béton	Peinture	C	0.1	
61					MD	0.05	
62	Mur C	Porte-fenêtre Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.11	
63					MD	0.05	
64	Mur C	Porte-fenêtre Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.01	
65					MD	0.03	
	Mur C	Porte-fenêtre Volets	PVC	Non peint			Non peint
56	Mur C	Revêtement de mur	Enduit	Peinture	C	0.06	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
57					MD	0.07	
78	Mur i	Cloisons	Panneaux de cloisons	Peinture	C	0.05	
79					MD	0.02	
82	Mur i	Mur de refend	Enduit	Peinture	C	0.06	
83					MD	0.11	
84	Mur i	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	
85					MD	0.07	
86	Mur i	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.09	
87					MD	0.08	
80	Mur J	Cloisons	Panneaux de cloisons	Peinture	C	0.1	
81					MD	0.06	
88	Mur J	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.04	
89					MD	0.04	
90	Mur J	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.02	
91					MD	0.09	
92	Mur J	Radiateur	Métal	Peinture	C	0.03	
93					MD	0.07	
52	Murs A B C	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.1	
53					MD	0.08	
54	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C	0.11	
55					MD	0.09	
76	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0.09	
77					MD	0.07	
	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**27**	**0**	**3**

Local : Local chaufferie (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
94	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Vernis	C	0.1	
95					MD	0.05	
96	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Vernis	C	0.09	
97					MD	0.06	
100	Mur B	Porte n°2 Dormant extérieur	Bois	Vernis	C	0.03	
101					MD	0.06	
102	Mur B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Vernis	C	0.11	
103					MD	0.07	
98	Mur B	Porte n°2 Embrasure	Béton	Peinture	C	0.03	
99					MD	0.11	
104	Mur B	Porte n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Vernis	C	0.04	
105					MD	0.03	
106	Mur B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Vernis	C	0.04	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
107					MD	0.11	
	Mur D	Etagère	Bois agglo	Non peint			Non peint
	Murs A B C D	Murs	Bloc de béton creux	Non peint			Non peint
	Plafond	Conduit de chaudière	métal	Non peint			Non peint
	Plafond	Conduit de fluide n°2 Rebouchage	Plâtre	Non peint			Non peint
	Plafond	Plafond	Béton	Non peint			Non peint
108	Sol	Conduit de fluide n°1	métal	Peinture bleu	C	0.09	
109					MD	0.06	
	Sol	Plancher	Béton	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**14**	**0**	**6**

Local : Salon / Salle à manger (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
110	Mur A	Cloisons	Panneaux de cloisons	Peinture	C	0.06	
111					MD	0.1	
112	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.07	
113					MD	0.06	
114	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	
115					MD	0.09	
126	Mur B	Cloisons	Panneaux de cloisons	Papier peint	C	0.02	
127					MD	0.08	
122	Mur B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	
123					MD	0.1	
124	Mur B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.08	
125					MD	0.05	
116	Mur B	Revêtement de mur	Enduit	Peinture	C	0.1	
117					MD	0.11	
136	Mur C	Appuis de fenêtre	Amiante ciment	Peinture	C	0.06	
137					MD	0.1	
130	Mur C	Fenêtre n°1 Allège de fenêtre	Plaque de plâtre + polystyrène	Peinture	C	0.08	
131					MD	0.04	
132	Mur C	Fenêtre n°1 Ancien. Bati	Bois	Peinture	C	0.05	
133					MD	0.06	
	Mur C	Fenêtre n°1 Dormant extérieur	PVC	Non peint			Non peint
	Mur C	Fenêtre n°1 Dormant intérieur	PVC	Non peint			Non peint
	Mur C	Fenêtre n°1 Embrasure	Plaque de plâtre + polystyrène	Non peint			Non peint
	Mur C	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	PVC	Non peint			Non peint
	Mur C	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	PVC	Non peint			Non peint
	Mur C	Fenêtre n°1 Volets	PVC	Non peint			Non peint
	Mur E	Appuis de porte fenêtre	Béton	Non peint			Non peint
134	Mur E	Porte-fenêtre Allège de fenêtre	Plaque de plâtre + polystyrène	Peinture	C	0.1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
135					MD	0.05	
	Mur E	Porte-fenêtre Dormant extérieur	PVC	Non peint			Non peint
	Mur E	Porte-fenêtre Dormant intérieur	PVC	Non peint			Non peint
	Mur E	Porte-fenêtre Embrasure	Plaque de plâtre + polystyrène	Non peint			Non peint
	Mur E	Porte-fenêtre Ouvrant extérieur	PVC	Non peint			Non peint
	Mur E	Porte-fenêtre Ouvrant intérieur	PVC	Non peint			Non peint
	Mur E	Porte-fenêtre Volets	PVC	Non peint			Non peint
118	Murs A B	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.11	
119					MD	0.1	
128	Murs CDEF	Doublage sur mur d'origine	Plaque de platre + polystyrène	Peinture	C	0.06	
129					MD	0.06	
	Plafond	Conduit de fluide	Amiante ciment	Non peint			Non peint
120	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C	0.05	
121					MD	0.06	
	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**29**	**0**	**15**

Local : Cuisine (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
138	Mur A	Cloisons	Panneaux de cloisons	Peinture	C	0.08	
139					MD	0.03	
140	Mur A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.09	
141					MD	0.09	
142	Mur A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	
143					MD	0.1	
146	Mur D	Appuis de fenêtre	Amiante ciment	Peinture	C	0.03	
147					MD	0.09	
148	Mur D	Fenêtre Allège de fenêtre	Plaque de plâtre + polystyrène	Peinture	C	0.03	
149					MD	0.05	
150	Mur D	Fenêtre Ancien. Bati	Bois	Peinture	C	0.07	
151					MD	0.09	
	Mur D	Fenêtre Dormant extérieur	PVC	Non peint			Non peint
	Mur D	Fenêtre Dormant intérieur	PVC	Non peint			Non peint
	Mur D	Fenêtre Embrasure	Plaque de plâtre + polystyrène	Non peint			Non peint
	Mur D	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC	Non peint			Non peint
	Mur D	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC	Non peint			Non peint
	Mur D	Fenêtre Volets	PVC	Non peint			Non peint
	Murs A B C D	Plinthes	Carrelage	Carrelage			Carrelage
154	Murs BCD	Conduit de fluide	Métal	Peinture	C	0.07	
155					MD	0.08	
144	Murs BCD	Revêtement de mur	Enduit	Peinture	C	0.03	

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS
SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
145					MD	0.04	
	Murs C D	Revêtement de mur	Faience	Non peint			Non peint
152	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C	0.06	
153					MD	0.04	
	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol noir	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**18**	**0**	**9**

Local : Escaliers rdc/r+1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Escalier	Escalier Crémaillère	Bois	Non peint			Non peint
	Escalier	Escalier Ensemble des marches	Bois	Non peint			Non peint
	Escalier	Escalier Limon	Bois	Non peint			Non peint
156	Escalier	Escalier Main-courante	Bois	Vernis	C	0.11	
157					MD	0.11	
	Mur C	Mur	Béton	Non peint			Non peint
	Mus ABD	Cloisons	Panneaux de cloisons	Non peint			Non peint
	Sol	Plancher	Béton	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**7**	**0**	**6**

Local : WC (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
162	Mur A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	
163					MD	0.03	
164	Mur A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.09	
165					MD	0.09	
160	Mur B	Mur de refend	Enduit	Peinture	C	0.05	
161					MD	0.07	
166	Mur D	Conduit de fluide	Métal	Peinture	C	0.06	
167					MD	0.03	
158	Murs ACD	Cloisons	Panneaux de cloisons	Peinture	C	0.1	
159					MD	0.04	
	Plafond	Conduit de ventilation	Amiante ciment	Non peint			Non peint
	Plafond	Plafond	Plaque de plâtre	Peinture			Elément postérieur à 1949
	Sol	Plancher	Carrelage	Carrelage			Carrelage

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**8**	**0**	**3**

Local : Chambre n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
168	Mur A	Cloisons	Panneaux de cloisons	Peinture	C	0.06	
169					MD	0.11	
186	Mur A	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.09	
187					MD	0.03	
170	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.09	
171					MD	0.03	
172	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.04	
173					MD	0.08	
174	Mur B	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	C	0.03	
175					MD	0.07	
176	Mur B	Porte-fenêtre Embrasure	Béton	Peinture	C	0.07	
177					MD	0.06	
178	Mur B	Porte-fenêtre Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.08	
179					MD	0.06	
180	Mur B	Porte-fenêtre Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	
181					MD	0.04	
	Mur B	Porte-fenêtre Volets	PVC	Non peint			Non peint
182	Mur B	Revêtement de mur	Enduit	Peinture	C	0.06	
183					MD	0.02	
204	Mur C	Appuis de fenêtre	Amiante ciment	Peinture	C	0.04	
205					MD	0.06	
190	Mur C	Fenêtre Allège de fenêtre	Panneaux de cloisons	Peinture	C	0.04	
191					MD	0.1	
192	Mur C	Fenêtre Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.11	
193					MD	0.05	
194	Mur C	Fenêtre Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.03	
195					MD	0.03	
196	Mur C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	C	0.1	
197					MD	0.08	
198	Mur C	Fenêtre Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.08	
199					MD	0.06	
200	Mur C	Fenêtre Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.09	
201					MD	0.11	
	Mur C	Fenêtre Volets	PVC	Non peint			Non peint
184	Mur C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0.11	
185					MD	0.1	
188	Murs BCD	Doublage sur murs d'origine	Plaque de platre + polystyrène	Peinture	C	0.1	
189					MD	0.04	
	Plafond	Plafond	Plaque de plâtre	Peinture			Elément postérieur à 1949
202	Sol	En dépot radiateur	Métal	Peinture	C	0.04	
203					MD	0.03	
	Sol	Plancher	Béton	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**23**	**0**	**4**

Local : Chambre n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
208	Mur A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	
209					MD	0.11	
210	Mur A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.08	
211					MD	0.07	
232	Mur C	Appuis de fenêtre	Amiante ciment	Peinture	C	0.05	
233					MD	0.03	
234	Mur C	Conduit de fluide	Métal	Peinture	C	0.08	
235					MD	0.1	
214	Mur C	Fenêtre Allège de fenêtre	Panneaux de cloisons	Peinture	C	0.05	
215					MD	0.08	
216	Mur C	Fenêtre Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.09	
217					MD	0.1	
218	Mur C	Fenêtre Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.03	
219					MD	0.1	
220	Mur C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	C	0.02	
221					MD	0.04	
222	Mur C	Fenêtre Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.04	
223					MD	0.03	
224	Mur C	Fenêtre Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.07	
225					MD	0.09	
	Mur C	Fenêtre Volets	PVC	Non peint			Non peint
212	Mur C	Mur	Enduit	Peinture	C	0.05	
213					MD	0.05	
230	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0.08	
231					MD	0.1	
206	Murs ABD	Cloisons	Panneaux de cloisons	Peinture	C	0.06	
207					MD	0.08	
226	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C	0.08	
227					MD	0.09	
228	Sol	Revêtement de sol	Moquettes		C	0.06	
229					MD	0.03	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**16**	**0**	**1**

Local : Placard ch n 2 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
236	Mur B	Mur	Enduit	Peinture	C	0.07	
237					MD	0.04	
238	Murs B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0.08	
239					MD	0.05	
246	Murs BC	Conduit de fluide	Métal	Peinture	C	0.06	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
247					MD	0.06	
240	Murs CD	Cloisons	Panneaux de cloisons	Peinture	C	0.05	
241					MD	0.03	
242	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C	0.08	
243					MD	0.1	
244	Sol	Revêtement de sol	Moquettes		C	0.03	
245					MD	0.08	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**6**	**0**	**0**

Local : Chambre n°3 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
248	Mur A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.07	
249					MD	0.06	
250	Mur A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.09	
251					MD	0.1	
252	Mur C	Appuis de fenêtre n°1	Amiante ciment	Peinture	C	0.05	
253					MD	0.03	
278	Mur C	Appuis de fenêtre n°2	Amiante ciment	Peinture	C	0.06	
279					MD	0.1	
254	Mur C	Conduit de fluide n°1	Métal	Peinture	C	0.05	
255					MD	0.06	
256	Mur C	Fenêtre n°1 Allège de fenêtre	Panneaux de cloisons	Papier peint	C	0.08	
257					MD	0.05	
258	Mur C	Fenêtre n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.07	
259					MD	0.05	
260	Mur C	Fenêtre n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.06	
261					MD	0.08	
262	Mur C	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	0.03	
263					MD	0.08	
264	Mur C	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.03	
265					MD	0.02	
266	Mur C	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.03	
267					MD	0.03	
	Mur C	Fenêtre n°1 Volets	PVC	Non peint			Non peint
280	Mur C	Fenêtre n°2 Allège de fenêtre	Panneaux de cloisons	Papier peint	C	0.04	
281					MD	0.06	
282	Mur C	Fenêtre n°2 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.09	
283					MD	0.05	
284	Mur C	Fenêtre n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	
285					MD	0.09	
286	Mur C	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	C	0.06	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
287					MD	0.03	
288	Mur C	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.09	
289					MD	0.03	
290	Mur C	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.03	
291					MD	0.03	
	Mur C	Fenêtre n°2 Volets	PVC	Non peint			Non peint
270	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0.07	
271					MD	0.09	
272	Murs AB	Cloisons	Panneaux de cloisons	Papier peint	C	0.03	
273					MD	0.09	
268	Murs CD	Mur	Enduit	Peinture	C	0.08	
269					MD	0.06	
274	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C	0.05	
275					MD	0.11	
276	Sol	Revêtement de sol	Moquettes		C	0.03	
277					MD	0.04	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**24**	**0**	**2**

Local : Placard ch n 3 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Mur A	Porte Dormant extérieur	Métal	Non peint			Non peint
	Mur A	Porte Dormant intérieur	Métal	Non peint			Non peint
	Mur A	Porte Ouvrant extérieur	Métal	Non peint			Non peint
	Mur A	Porte Ouvrant intérieur	Métal	Non peint			Non peint
294	Mur B	Conduit de fluide	Métal	Peinture	C	0.11	
295					MD	0.08	
292	Murs B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0.08	
293					MD	0.04	
296	Murs BCD	Cloisons	Panneaux de cloisons	Peinture	C	0.09	
297					MD	0.02	
298	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C	0.08	
299					MD	0.06	
300	Sol	Revêtement de sol	Moquettes		C	0.07	
301					MD	0.04	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**9**	**0**	**4**

Local : Placard (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
304	Mur A	Porte Dormant intérieur	Bois	Vernis	C	0.1	
305					MD	0.04	
306	Mur A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Vernis	C	0.09	
307					MD	0.07	
308	Murs A B C D	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.09	
309					MD	0.06	
302	Murs AB	Cloisons	Panneaux de cloisons	Papier peint	C	0.09	
303					MD	0.07	
310	Murs CD	Murs	Enduit	Papier peint	C	0.04	
311					MD	0.05	
312	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C	0.11	
313					MD	0.08	
	Sol	Plancher	Dalle de sol	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**7**	**0**	**1**

Local : Salle de bains (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
316	Mur A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	
317					MD	0.03	
318	Mur A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.02	
319					MD	0.05	
320	Mur B	Appuis de fenêtre	Amiante ciment	Peinture	C	0.08	
321					MD	0.1	
322	Mur B	Fenêtre Allège de fenêtre	Plaque de plâtre + polystyrène	Peinture	C	0.06	
323					MD	0.07	
324	Mur B	Fenêtre Ancien. Bati	Bois	Peinture	C	0.04	
325					MD	0.07	
	Mur B	Fenêtre Dormant extérieur	PVC	Non peint			Non peint
	Mur B	Fenêtre Dormant intérieur	PVC	Non peint			Non peint
	Mur B	Fenêtre Embrasure	Plaque de plâtre + polystyrène	Non peint			Non peint
	Mur B	Fenêtre Ouvrant extérieur	PVC	Non peint			Non peint
	Mur B	Fenêtre Ouvrant intérieur	PVC	Non peint			Non peint
	Mur B	Fenêtre Volets	PVC	Non peint			Non peint
314	Mur D	Cloisons	Panneaux de cloisons	Peinture	C	0.02	
315					MD	0.1	
	Murs A B C D + coffrage	Plinthes	Carrelage	Carrelage			Carrelage
326	Murs ABC	Conduit de fluide	Métal	Peinture	C	0.09	
327					MD	0.1	
328	Murs ABC	Murs	Enduit	Peinture	C	0.1	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
329					MD	0.08	
	Murs BC	Revêtement de mur	Faience	Non peint			Non peint
330	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C	0.03	
331					MD	0.03	
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Carrelage			Carrelage
	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol noir	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**19**	**0**	**10**

Local : Couloir n°3 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
334	Mur D	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	C	0.04	
335					MD	0.08	
336	Mur D	Porte-fenêtre Embrasure	Béton	Peinture	C	0.08	
337					MD	0.03	
338	Mur D	Porte-fenêtre Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.03	
339					MD	0.07	
340	Mur D	Porte-fenêtre Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	
341					MD	0.1	
	Mur D	Porte-fenêtre Volets	PVC	Non peint			Non peint
344	Mur E	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.1	
345					MD	0.09	
346	Mur E	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	
347					MD	0.03	
348	Mur F	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.03	
349					MD	0.03	
350	Mur F	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.09	
351					MD	0.08	
366	Mur F	Porte n°6 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.09	
367					MD	0.11	
368	Mur F	Porte n°6 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	
369					MD	0.06	
358	Mur G	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.04	
359					MD	0.03	
360	Mur G	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.03	
361					MD	0.1	
362	Mur H	Porte n°5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.09	
363					MD	0.1	
364	Mur H	Porte n°5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.04	
365					MD	0.1	
352	Murs DEFGH	Plinthes	Bois	Peinture	C	0.1	
353					MD	0.04	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
342	Murs DH	Revêtement de mur	Enduit	Peinture	C	0.05	
343					MD	0.04	
332	Murs EFG	Cloisons	Panneaux de cloisons	Peinture	C	0.07	
333					MD	0.01	
354	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C	0.05	
355					MD	0.07	
356	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0.09	
357					MD	0.03	
	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol grise	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**21**	**0**	**2**

Local : Palier (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Du sol au plafond	Conduit de fluide n°1	PVC	Non peint			Non peint
	Du sol au plafond	Conduit de fluide n°2	Amiante ciment	Non peint			Non peint
	Du sol au plafond	Conduit de fluide n°3	Amiante ciment	Non peint			Non peint
	Mur A	Support	Bois	Non peint			Non peint
	Murs A B C D	Murs	Bloc de béton creux	Non peint			Non peint
	Plafond	Ensemble des poutres	Bois	Non peint			Non peint
	Plafond	Plafond	Laine minérale	Non peint			Non peint
	Sol	Plancher	Béton	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**8**	**0**	**8**

Local : Local n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Mur C	Appuis de fenêtre	Amiante ciment	Non peint			Non peint
	Mur C	Fenêtre Allège de fenêtre	Bloc de béton creux	Non peint			Non peint
370	Mur C	Fenêtre Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.03	
371					MD	0.08	
372	Mur C	Fenêtre Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.11	
373					MD	0.06	
374	Mur C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	C	0.05	
375					MD	0.09	
376	Mur C	Fenêtre Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.06	
377					MD	0.03	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
378	Mur C	Fenêtre Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.08	
379					MD	0.06	
	Mur C	Fenêtre Volets	PVC	Non peint			Non peint
	Murs A B C D	Murs	Bloc de béton creux	Non peint			Non peint
	Plafond	Ensemble des poutres	Bois	Non peint			Non peint
	Plafond	Plafond	Laine minérale	Non peint			Non peint
	Sol	Plancher	Béton	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	12	0	7

Local : Local n°2 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Du sol au plafond	Boisseaux n°1	Béton	Non peint			Non peint
	Du sol au plafond	Boisseaux n°2	Béton	Non peint			Non peint
	Du sol au plafond	Conduit de fluide	Amiante ciment	Non peint			Non peint
390	Mur A	Porte En dépot	Bois	Peinture	C	0.04	
391					MD	0.06	
	Mur C	Appuis de fenêtre	Amiante ciment	Non peint			Non peint
	Mur C	Conduit de cheminée	Enduit	Non peint			Non peint
	Mur C	Fenêtre Allège de fenêtre	Bloc de béton creux	Non peint			Non peint
380	Mur C	Fenêtre Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.07	
381					MD	0.07	
382	Mur C	Fenêtre Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.08	
383					MD	0.09	
384	Mur C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	C	0.1	
385					MD	0.06	
386	Mur C	Fenêtre Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.04	
387					MD	0.04	
388	Mur C	Fenêtre Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.07	
389					MD	0.08	
	Mur C	Fenêtre Volets	PVC	Non peint			Non peint
	Murs A B C D	Murs	Bloc de béton creux	Non peint			Non peint
	Plafond	Ensemble des poutres	Bois	Non peint			Non peint
	Plafond	Plafond	Laine minérale	Non peint			Non peint
	Sol	Plancher	Béton	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	17	0	11

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**320**	**0**	**110**

LÉGENDE

Localisation	**HG :** en Haut à Gauche **MG :** au Milieu à Gauche **BG :** en Bas à Gauche	**HC :** en Haut au Centre **C :** au Centre **BC :** en Bas au Centre	**HD :** en Haut à Droite **MD :** au Milieu à Droite **BD :** en Bas à Droite
Nature des dégradations	**ND :** Non dégradé **EU :** État d'usage	**NV :** Non visible **D :** Dégradé	

6 COMMENTAIRES

Néant

7 ANNEXES

NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.
Deux documents vous informent :
- ce rapport vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé
L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.
L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent où se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :
- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :
- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions
- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte
- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

ATTESTATION DU FABRICANT DE LA MACHINE PLOMB

Fondis Electronic
Groupe PHYSITEK Devices

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq.** Celle valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 850 MBq cette valeur limite est atteinte après 60 mois.**
- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.**

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : ADIAG (76) MR PALATINUS	
Modèle de l'analyseur :	FEnX
Numéro de série analyseur :	2-0049
Numéro de série de la source :	RTV-1149-23
Activité de la source (Mbq) :	914
Date d'origine de la source :	14/04/2021
Date de fin de validité de la source :	04/06/2026

Groupe Physitek

Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D – CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : https://www.physitek.fr

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 – APE 4652Z – N° TVA : FR 15 428 583 637 – Lieu de juridiction : Versailles.

CERTIFICAT DE QUALIFICATION

CERTIFIÉ abcidia CERTIFICATION opérateur de diagnostics immobiliers

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

LEFEVRE Romain
sous le numéro 19-1962

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

☑ **Amiante** sans mention — Prise d'effet : 07/02/2020 — Validité : 06/02/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **Amiante** avec mention — Prise d'effet : 07/02/2020 — Validité : 06/02/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **DPE** individuel — Prise d'effet : 09/07/2020 — Validité : 08/07/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **Gaz** — Prise d'effet : 20/02/2020 — Validité : 19/02/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **CREP** — Prise d'effet : 23/10/2019 — Validité : 22/10/2024
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011

☑ **Termites Métropole** — Prise d'effet : 23/10/2019 — Validité : 22/10/2024
Zone d'intervention : France métropolitaine
Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011

☑ **Electricité** — Prise d'effet : 09/01/2020 — Validité : 08/01/2025
Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES Accréditation n°4-0540 portée disponible sur www.cofrac.fr

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR 20 V6 du 02 avril 2014

ASSURANCE

Votre Assurance
▸ **RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE**

APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE FR

COURTIER
VERLINGUE
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tél : 03 89 61 64 64
Fax : 08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284

Vos références :
Contrat n° 10800807204
Client n° 0416806720

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale APAVE Diagnostics

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- **inspection et vérification des installations techniques, équipements et process**
- **bâtiment et génie civil**
- **essais, mesures et métrologie**
- **laboratoires d' analyses (non médicales)**
- **conseils**
- **formation**
- **certification, contrôle, qualification et homologation**

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :
- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus ***Sans pouvoir excéder pour :***	**5 000 000 € par année d'assurance**
a) les dommages immatériels non consécutifs	**5 000 000 € par année d'assurance**
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	**2 500 000 € par année d'assurance**
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada ***sous-limités :*** **c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA**	**5 000 000 € par année d'assurance** **1 000 000 € par année d'assurance**
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	**2 500 000 € par année d'assurance ***

***Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2022
Pour la société :



AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

FIN DU RAPPORT