Métropole Lyon
16 chemin du Jubin
B.P. 26

69571 DARDILLY Cedex
04 72 29 70 70
04 78 35 63 10
igor.bugala@fr.bureauveritas.com

Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Centre Est
75, rue de la Villette
BP 73269
69404 LYON

Rapport N°: 6088424/1/1/1
Rapport établi le 20/12/2013

A l'attention de ***Jean-Claude VARGAS***
Copie à : François BASIRICO

ATTENTION CONTIENT DE L'AMIANTE

Cf. conclusions au § 1

RAPPORT de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

Lieu d'intervention :	**DIRPJJ**	Propriétaire
Adresse :	**11 bis rue du Port** **69660 COLLOLNGES AU MONT D'OR**	Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Centre Est 75, rue de la Villette BP 73269 69404 LYON
Date du constat :	30 et 31 /10/2013, 21/11/2013,18/12/2013	Donneur d'ordre
En présence de :	Pas d'accompagnateur	Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Centre Est 75, rue de la Villette BP 73269 69404 LYON
bâtiment inoccupé		

Opérateur de repérage **Igor Bugala** **Signature**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par Bureau Veritas Certification
Certificat n° 2385864 délivré le 20/12/21011 et valable jusqu'au 20/12/2016

Compagnie d'assurance de Bureau Veritas : HISCOX (Ref. contrat : HA RCP0084283).
Date de fin de validité : 31/12/2013

Laboratoire d'analyse des échantillons : Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est
2, rue du chanoine Ploton
42000 SAINT-ETIENNE
N° d'accréditation COFRAC pour les analyses : 1-1591

Copyright Bureau Veritas 10/2013

Sommaire

1. Conclusions 3

1.1. Conclusion Générale 3
1.2. Matériaux et produits repérés contenant de l'amiante 4
1.3. Matériaux et produits repérés ne contenant pas d'amiante 6
1.4. Zones et Locaux Non Visités nécessitant des investigations complémentaires 13
1.5. Composants de la construction Nécessitant des Investigations Approfondies (TAB « CNIA ») 13
1.6. Autres Composants Particuliers susceptibles de Nécessiter des Investigations Approfondies (TAB « CPNIA ») 13

2. Objet de la mission 14

3. Textes de référence 14

4. Méthodologie du diagnostic 14

5. Conditions de la réalisation du repérage 16

5.1. Informations relatives aux conditions spécifiques du repérage 16
5.2. Récolement des données 16
5.2.1. Documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite 16
5.2.2. Conclusion de ces documents 16
5.3. Ecart par rapport à la norme et au code de la santé publique 17
5.4. Démarches réglementaires en présence de matériaux amiantés 17

Annexe 1. : liste des locaux ou zones visités 18

Annexe 2. : repérage des matériaux, matériaux, prélèvements et investigations 19

Annexe 3. : attestation(s) et certificat(s) 29

Annexe 4. : procès-verbal du laboratoire d'analyse d'échantillons 33

Annexe 5. : copie(s) de(s) rapport(s) antérieur(s) 57

Copyright Bureau Veritas 09/2013

1. Conclusions

1.1. Conclusion Générale



Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante (se reporter au paragraphe 1.2 : matériaux et produits repérés contenant de l'amiante

Copyright Bureau Veritas 09/2013

1.2. Matériaux et produits repérés contenant de l'amiante

Matériaux hors liste A

Date du repérage	Matériau	Repérage	Localisation du matériau ou du produit	Présence amiante	Critère	Observation	Réf. photo
		---> *P (prélèvement): matériau ayant fait l'objet d'une analyse par prélèvement, S: (sondage): matériau associé à un prélèvement; IV (inspection visuelle): autre*					
18/12/2013	mastic vitrier beige + peinture blanche	P 8	A - R+3 - chambres - fenêtre	OUI	Résultat d'analyse		Photo n° 1
18/12/2013	enduit beige grésé et gris (côté tableau fenêtre)	P 18	A - R+3 - escalier - mur	OUI	Résultat d'analyse		Photo n° 2
18/12/2013	enduit beige et gris (garde corps béton de l'escalier)	P 19	A - R+3 - escalier - mur	OUI	Résultat d'analyse		Photo n° 3
18/12/2013	mastic vitrier (fenêtre bois)	P 22	A - R+2 - chambres - fenêtre	OUI	Résultat d'analyse		Photo n° 4
18/12/2013	mastic vitrier (fenêtre bois)	P 23	A - R+2 - chambres - fenêtre	OUI	Résultat d'analyse		
18/12/2013	enduit beige et gris granuleux (tableau fenêtre)	P 30	A - R+2 - chambres - mur	OUI	Résultat d'analyse		Photo n° 5
18/12/2013	colle beige (faïence jaunâtre)	P 32	A - R+2 - cuisine - mur	OUI	Résultat d'analyse		Photo n° 6
18/12/2013	enduit beige + trame gaze + peinture (plafond BA13 (plancher bois))	P 41	A - R+2 - chambres - plafond	OUI	Résultat d'analyse		

Copyright Bureau Veritas 09/2013

Date du repérage	Matériau	Repérage	Localisation du matériau ou du produit	Présence amiante	Critère	Observation	Réf. photo
18/12/2013	mastic vitrier blanc et beige (fenêtre ancienne)	P 42	A - R+1 - chambres - fenêtre	OUI	Résultat d'analyse		Photo n° 7
18/12/2013	enduit blanc (sur plinthe carrelage)	P 50	A - R+1 - dégagement - mur	OUI	Résultat d'analyse		Photo n° 8
18/12/2013	enduit gris + peinture blanche (rebouchage ancienne porte)	P 55	A - RDC - atelier - mur	OUI	Résultat d'analyse		Photo n° 9
18/12/2013	enduit gris + peinture beige (côté du tableau fenêtre)	P 96	A - R+2 - chambres - mur	OUI	Résultat d'analyse		
18/12/2013	plâtre + joint calicot (plafond BA13)	P 105	A - R+1 - cuisine - plafond	OUI	Résultat d'analyse		
18/12/2013	enduit gris + peinture (allège)	P 110	A - R+1 - chambres - mur	OUI	Résultat d'analyse		Photo n° 10
18/12/2013	enduit gris + peinture (tableau)	P 111	A - R+1 - chambres - mur	OUI	Résultat d'analyse		Photo n° 10
18/12/2013	plaque plane en sous face de toiture (rebord de toiture)	IV AC1	A - façade - toiture	OUI	Jugement personnel		Photo n° 11
18/12/2013	enduit + peinture (garde corps béton de l'escalier)	P 130	A - R+2 - escalier - mur	OUI	Résultat d'analyse		
18/12/2013	plâtre + gaze + panneau isorel (plafond suspendu)	P 131	A - RDC - atelier - plafond	OUI	Résultat d'analyse		Photo n° 12
18/12/2013	enduit plâtre + peinture beige (sur cheminée en boisseaux rouge)	P 133	A - RDC - atelier - mur	OUI	Résultat d'analyse		Photo n° 13
18/12/2013	panneau plâtre + calicot + joint (doublage plafond)	P 145	A - RDC - réserve - plafond	OUI	Résultat d'analyse		Photo n° 14

RAPPEL :

En cas de présence avérée d'amiante, les démarches réglementaires prévues dans le code du travail et le code de la santé publique doivent être engagées.

1.3. Matériaux et produits repérés ne contenant pas d'amiante

Matériau	Repérage	Localisation du prélèvement ou du matériau	Présence amiante	Critère	Observation
	---> *P (prélèvement): matériau ayant fait l'objet d'une analyse par prélèvement, S: (sondage): matériau associé à un prélèvement; IV (inspection visuelle): autre*				
colle blanche (faïence blanche)	P 1	A - R+3 - chambres - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit ciment (mur brique)	P 2	A - R+3 - chambres - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit beige + peinture beige	P 3	A - R+3 - chambres - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit plâtre (rebouchage ancien plafond BA13)	P 4	A - R+3 - chambres - plafond	NON	Résultat d'analyse	
enduit blanc (lissage plafond sous papier peint)	P 5	A - R+3 - chambres - plafond	NON	Résultat d'analyse	
sol plastique gris (sur P7)	P 6	A - R+3 - chambres - plancher	NON	Résultat d'analyse	
béton	P 7	A - R+3 - chambres - plancher	NON	Résultat d'analyse	
bois + peinture	P 9	A - R+3 - chambres - fenêtre	NON	Résultat d'analyse	
enduit blanc (entre mur et porte)	P 10	A - R+3 - dégagement - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris + peinture jaune (mur brique rouge et grise)	P 11	A - R+3 - dégagement - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris	P 12	A - R+3 - grenier - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit ciment	P 13	A - R+3 - grenier - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit ciment	P 14	A - R+3 - grenier - mur	NON	Résultat d'analyse	
joint blanc + calicot gaze + plâtre (BA13)	P 15	A - R+3 - dégagement - plafond	NON	Résultat d'analyse	
enduit plâtre (rebouchage)	P 16	A - R+3 - chambres - mur	NON	Résultat d'analyse	
mastic vitrier (châssis métallique)	P 17	A - R+3 - grenier - fenêtre	NON	Résultat d'analyse	

Matériau	Repérage	Localisation du prélèvement ou du matériau	Présence amiante	Critère	Observation
enduit gris + peinture marron (plinthe béton)	P 20	A - R+3 - escalier - mur	NON	Résultat d'analyse	
plâtre + carton (BA13)	P 21	A - R+3 - dégagement - plafond	NON	Résultat d'analyse	
colle grise + enduit gris (plinthe carrelage)	P 24	A - R+2 - dégagement - mur	NON	Résultat d'analyse	
colle grise (plinthe carrelage)	P 25	A - R+2 - chambres - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris ciment + ragréage gris foncé (sous plancher bois)	P 26	A - R+2 - chambres - plancher	NON	Résultat d'analyse	
mâchefer (sous plancher bois)	P 27	A - R+2 - chambres - plancher	NON	Résultat d'analyse	
enduit blanc + primaire rose	P 28	A - R+2 - chambres - plancher	NON	Résultat d'analyse	
sol plastique beige, souple + colle	P 29	A - R+2 - chambres - plancher	NON	Résultat d'analyse	
chape grise (sous carrelage marbré)	P 31	A - R+2 - chambres - plancher	NON	Résultat d'analyse	
colle grise (faïence blanche)	P 33	A - R+2 - WC - mur	NON	Résultat d'analyse	
peinture grise sur béton	P 34	A - R+2 - dégagement - plancher	NON	Résultat d'analyse	
enduit blanc plâtreux + peinture beige (entre 2 fenêtres)	P 35	A - R+2 - chambres - fenêtre	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris + peinture beige	P 36	A - R+2 - chambres - cheminée	NON	Résultat d'analyse	
enduit beige (entre mur et porte)	P 37	A - R+2 - dégagement - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris et beige (mur brique)	P 38	A - R+2 - dégagement - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris clair (entre mur et fenêtre)	P 39	A - R+2 - chambres - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris granuleux + peinture beige (tableau de fenêtre)	P 40	A - R+2 - chambres - mur	NON	Résultat d'analyse	
chape grise (sous dalle grise)	P 43	A - R+1 - dégagement - plancher	NON	Résultat d'analyse	
mâchefer	P 44	A - R+1 - dégagement - plancher	NON	Résultat d'analyse	
colle blanche (faïence blanche)	P 45	A - R+1 - douches - mur	NON	Résultat d'analyse	
dalle faux plafond beige	P 46	A - R+1 - douches - faux plafond	NON	Résultat d'analyse	
enduit plâtre (sur charpente)	P 47	A - R+1 - douches - charpente	NON	Résultat d'analyse	

Matériau	Repérage	Localisation du prélèvement ou du matériau	Présence amiante	Critère	Observation
plaque insonorisante noire (sous évier)	P 48	A - R+1 - cuisine - évier	NON	Résultat d'analyse	
colle blanche + peinture (faïence blanche)	P 49	A - R+1 - cuisine - mur	NON	Résultat d'analyse	
colle ciment (carrelage beige sur plancher béton)	P 51	A - RDC - atelier - plancher	NON	Résultat d'analyse	
sol plastique beige souple + ragréage rose (plancher béton)	P 52	A - RDC - atelier - plancher	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris ciment + peinture blanche (mur parpaing)	P 53	A - RDC - atelier - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit beige	P 54	A - RDC - atelier - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit plâtre (mur pierre)	P 56	A - RDC - atelier - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit plâtre + peinture beige	P 57	A - RDC - atelier - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris ciment	P 58	A - RDC - atelier - mur	NON	Résultat d'analyse	
matériau gris poreux	P 59	A - RDC - atelier - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit beige et plâtre	P 60	A - RDC - atelier - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris ciment + gris foncé + peinture beige (tableau de fenêtre)	P 61	A - RDC - atelier - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris granuleux + peinture beige (mur brique)	P 62	A - RDC - atelier - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit ciment + peinture beige	P 63	A - RDC - local sous escalier - mur	NON	Résultat d'analyse	
plâtre + peinture beige (cloison sèche)	P 64	A - RDC - WC - mur	NON	Résultat d'analyse	
colle grise ciment (faïence blanche)	P 65	A - RDC - douche - mur	NON	Résultat d'analyse	
colle grise compacte (carrelage gris moucheté)	P 66	A - RDC - douche - plancher	NON	Résultat d'analyse	
mastic vitrier beige + peinture beige (châssis métallique)	P 67	A - RDC - douche - fenêtre	NON	Résultat d'analyse	
enduit ciment + peinture grise	P 68	A - RDC - dégagement - plancher	NON	Résultat d'analyse	

Copyright Bureau Veritas 09/2013

Matériau	Repérage	Localisation du prélèvement ou du matériau	Présence amiante	Critère	Observation
colle grise ciment (plinthe carrelage)	P 69	A - RDC - atelier - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris beige + peinture (au dessus plinthe carrelage)	P 70	A - RDC - atelier - mur	NON	Résultat d'analyse	
colle grise foncée, compacte (plinthe bleue)	P 71	A - RDC - douche - mur	NON	Résultat d'analyse	
colle grise (faïence blanche)	P 72	A - RDC - salle d'eau - mur	NON	Résultat d'analyse	
colle blanche (carrelage beige, sol et escalier)	P 73	A - RDC - atelier - plancher	NON	Résultat d'analyse	
colle blanche (faïence blanche)	P 74	A - RDC - local 1 - mur	NON	Résultat d'analyse	
plaque insonorisante noire (sous évier inox)	P 75	A - RDC - local 2 - évier	NON	Résultat d'analyse	
colle grise (carrelage beige)	P 76	A - RDC - local 2 - plancher	NON	Résultat d'analyse	
sol plastique beige + colle jaune	P 77	A - RDC - atelier - plancher	NON	Résultat d'analyse	
sol plastique verdâtre + colle jaune (2ème couche)	P 78	A - RDC - atelier - plancher	NON	Résultat d'analyse	
colle grise foncée (sous carrelage gris)	P 79	A - RDC - atelier - plancher	NON	Résultat d'analyse	
enduit plâtre (lissage)	P 80	A - RDC - atelier - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris	P 81	A - RDC - atelier - mur	NON	Résultat d'analyse	
ragréage rose (sous SP P77)	P 82	A - RDC - salle d'eau - plancher	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris et gris foncé + peinture beige (tableau de fenêtre)	P 83	A - RDC - atelier - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris friable (mur brique)	P 84	A - RDC - local 1 - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris compact (mur briquette)	P 85	A - RDC - local 2 - mur	NON	Résultat d'analyse	
béton	P 86	A - R+3 - chambres - plancher	NON	Résultat d'analyse	
colle + papier peint	P 87	A - R+3 - chambres - mur	NON	Résultat d'analyse	
colle + papier peint	P 88	A - R+3 - chambres - mur	NON	Résultat d'analyse	

Copyright Bureau Veritas 09/2013

Matériau	Repérage	Localisation du prélèvement ou du matériau	Présence amiante	Critère	Observation
enduit gris + peinture (allège)	P 89	A - R+3 - chambres - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris + peinture jaune	P 90	A - R+3 - escalier - mur	NON	Résultat d'analyse	
joint blanc + calicot gaze + plâtre (BA13 mural)	P 91	A - R+3 - escalier - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris de lissage + gris clair + peinture jaune (allège + tableau de fenêtre)	P 92	A - R+2 - chambres - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris + peinture (intérieur tableau fenêtre)	P 93	A - R+2 - chambres - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris + peinture (mur périphérique)	P 94	A - R+2 - chambres - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit + peinture (sous toile de verre)	P 95	A - R+2 - chambres - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris + peinture (allège)	P 97	A - R+2 - WC - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit plâtre (sous toile de verre, lattis bois)	P 98	A - R+2 - chambres - plafond	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris + peinture (allège)	P 99	A - R+2 - escalier - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris + peinture beige	P 100	A - R+2 - escalier - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris 2 tons + peinture beige (sur béton)	P 101	A - R+2 - escalier - garde corps	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris (sous face des escaliers)	P 102	A - R+1 - local sous escalier - plafond	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris ciment	P 103	A - R+1 - local sous escalier - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit plâtre (rebouchage)	P 104	A - R+1 - local sous escalier - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit plâtre (sous latis bois)	P 106	A - R+1 - chambres - plafond	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris peint (allège + tablea fenêtre)	P 107	A - R+1 - dégagement - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris (allège)	P 108	A - R+1 - cuisine - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris + peinture (tableau fenêtre)	P 109	A - R+1 - cuisine - mur	NON	Résultat d'analyse	

Matériau	Repérage	Localisation du prélèvement ou du matériau	Présence amiante	Critère	Observation
plâtre (BA13 sur polystyrène)	P 112	A - RDC - dégagement - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit ciment (sous face escalier)	P 113	A - RDC - local sous escalier - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit plâtre + peinture jaune (pourtour porte)	P 114	A - RDC - réserve - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit plâtre (de rebouchage)	P 115	A - RDC - local sous escalier - mur	NON	Résultat d'analyse	
dalle beige	P 116	A - RDC - atelier - faux plafond	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris + peinture blanche (mur pierre)	P 117	A - façade - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris + peinture (soubassement)	P 118	A - façade - mur	NON	Résultat d'analyse	
appui de fenêtre beige	P 119	A - façade - mur	NON	Résultat d'analyse	
mastic vitrier gris	P 120	A - façade - fenêtre	NON	Résultat d'analyse	
enduit rose et beige	P 121	A - façade - mur	NON	Résultat d'analyse	
appui de fenêtre + enduit de lissage	P 122	A - façade - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris beige + peinture (soubassement)	P 123	A - façade - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris + peinture	P 124	A - façade - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris (jardin extérieur)	P 125	A - façade - poteau	NON	Résultat d'analyse	
enrobé bitumineux	P 126	A - extérieur - sol	NON	Résultat d'analyse	
enduit ciment (devant maison)	P 127	A - extérieur - sol	NON	Résultat d'analyse	
câble électriques rouge, bleu, marron… (bloc de sécurité)	P 128	A - R+2 - dégagement - installation	NON	Résultat d'analyse	
étanchéité shingle rouge (sur panneau bois)	P 129	A - façade - toiture	NON	Résultat d'analyse	
peinture blanche sous plancher bois (au dessous de P131)	P 132	A - RDC - atelier - plafond	NON	Résultat d'analyse	

Matériau	Repérage	Localisation du prélèvement ou du matériau	Présence amiante	Critère	Observation
enduit joint blanc + plâtre + peinture blanche + toile de verre (BA13)	P 134	A - RDC - atelier - plafond	NON	Résultat d'analyse	
enduit plâtre (sous lattis bois)	P 135	A - RDC - local 1 - plafond	NON	Résultat d'analyse	
enduit plâtre (rebouchage entre mur et plafond)	P 136	A - RDC - salle d'eau - mur	NON	Résultat d'analyse	
panneau bois + peinture blanche (sous P133)	P 137	A - RDC - dégagement - plafond	NON	Résultat d'analyse	
panneau plâtre (BA13)	P 138	A - R+2 - chambres - plafond	NON	Résultat d'analyse	
enduit sur appui de fenêtre (appui de fenêtre - soubassement)	P 139	A - façade - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris ciment (rebouchage)	P 140	A - façade - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris fin	P 141	A - façade - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit grésé + peinture beige + enduit gris	P 142	A - façade - mur	NON	Résultat d'analyse	
enrobé bitumineux	P 143	A - façade - sol	NON	Résultat d'analyse	
dalle béton	P 144	A - façade - sol	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris (allège à 20cm de P110)	P 147	A - R+1 - chambres - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris + peinture (à 20cm de P111)	P 148	A - R+1 - chambres - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris friable + peinture beige (à 20cm de P30)	P 149	A - R+2 - chambres - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit gris friable + plâtre + enduit beige grésé (20cm sous tableau)	P 150	A - R+3 - escalier - mur	NON	Résultat d'analyse	
enduit plâtre (bas de cheminée)	P 151	A - R+1 - chambres - cheminée	NON	Résultat d'analyse	
enduit plâtre + peinture (haut de cheminée)	P 152	A - R+1 - chambres - cheminée	NON	Résultat d'analyse	
enduit plâtreux (intérieur de cheminée boisseau brique)	P 153	A - R+1 - chambres - cheminée	NON	Résultat d'analyse	

1.4. Zones et Locaux Non Visités nécessitant des investigations complémentaires



Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à Bureau Veritas toute omission éventuelle dans l'identification des locaux et zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent document et de confier à Bureau Veritas une mission complémentaire de repérage des locaux et zones non visités.

« Sans Objet »

1.5. Composants de la construction Nécessitant des Investigations Approfondies (TAB « CNIA »)



Il appartient au donneur d'ordre de réaliser les travaux/actions préconisés afin de rendre accessibles ces composants et de confier à Bureau Veritas le diagnostic correspondant.

« Sans Objet »

1.6. Autres Composants Particuliers susceptibles de Nécessiter des Investigations Approfondies (TAB « CPNIA »)



Le tableau ci-dessous répertorie des composants susceptibles de contenir de l'amiante mais dont il est matériellement impossible d' évaluer la présence pour les raisons invoquées dans ce tableau. Ces éléments sont fournis pour information mais nécessitent l'attention du donneur d'ordre et des entreprises intervenantes.
En cas de travaux les concernant, le donneur d'ordre devra faire procéder régulièrement au diagnostic de ces éléments.

Matériau suspect	Localisation du matériau	Aspect	Observations/remarques/motifs
Conduits enterrés	Descentes d'eaux pluviales au-delà des regards de collecte	Non visibles	Non évaluables sans travaux lourd de terrassement. L'entreprise retenue pour procéder aux travaux de retrait devra prévoir ce cas de figure dans le plan de retrait si ces éléments sont concernés par les travaux.

Copyright Bureau Veritas 09/2013

2. Objet de la mission

Etablir le repérage avant démolition d'immeuble, en regard de la liste C figurant en annexe 13-9 du Code de la Santé Publique.

Ce repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble, ou partie d'immeuble à démolir.

3. Textes de référence

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 – articles R1334-14 à R1334-29-9 et annexe 13-9 selon le Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition en application de l'article R. 1334-22 du Code de la Santé Publique.

Norme NFX 46-020 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

4. Méthodologie du diagnostic

La mission de diagnostic est réalisée par un ou des opérateurs de repérage titulaire(s) de la certification de personne dans le domaine de l'amiante.

Igor Bugala est certifié dans le domaine de l'amiante depuis le 20/12/21011 par *Bureau Veritas Certification,* organisme certificateur dans le domaine de l'amiante, accrédité par le COFRAC.

Certificat N° 2385864
Date limite de validité de la certification : 20/12/2016

Plan d'intervention

La bonne accessibilité aux différentes parties de l'immeuble bâti est une condition importante et nécessaire à la qualité du repérage.
La visite de tous les locaux et installations inscrits dans le périmètre de repérage est nécessaire ;

A cette fin, l'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties d'ouvrages qui composent les différentes parties de l'immeuble bâti et réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations approfondies destructives nécessaires. Il définit les zones présentant des similitudes d'ouvrage

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des composants de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies ou d'investigations complémentaires ;
- de sondages ;

- De prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

À chacune de ces étapes, les matériaux et produits sont enregistrés, leurs caractéristiques et leur état de conservation renseignés le cas échéant.

Dans le cas où des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction restent inaccessibles, les réserves correspondantes ainsi que les investigations complémentaires ou les investigations approfondies nécessaires sont listées dans le présent rapport

En fonction des informations et des moyens dont il dispose (documents, matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage sur les matériaux), de son jugement personnel et de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence ou à l'absence d'amiante.
En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Phase de prélèvements :

L'opérateur de repérage définit sous sa seule responsabilité en fonction de sa stratégie d'échantillonnage, parmi les matériaux ou produits repérés, ceux qui doivent donner lieu à un ou plusieurs prélèvements ;
Ce nombre de prélèvements représentatif des surfaces considérées est conforme aux prescriptions de l'Annexe A de la norme NF X 46-020.

Les prélèvements sont réalisés par l'opérateur de repérage avec les moyens de protection collective et individuelle mis en œuvre dans le respect des prescriptions réglementaires en vigueur et avec un matériel de prélèvement adapté à l'opération dans des conditions conduisant à une pollution des lieux la plus réduite possible.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés et le conditionnement individuel et sous double emballage étanche à l'air est réalisé sur site.

Ces prélèvements sont transmis pour analyse, à un laboratoire accrédité avec une fiche d'accompagnement reprenant l'identification du prélèvement.
A réception des résultats d'analyse, l'opérateur de repérage veille à la cohérence des résultats.
Le résultat de cette analyse permet d'identifier parmi les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ceux qui en contiennent effectivement.

Phase d'analyse d'échantillons :
Les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

Avertissement :

- La recherche des MPCA est réalisée par sondages visuels et par sondages destructifs d'éléments et/ou de composants (avec prélèvements d'échantillons), selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de la norme NFX 46-020 et de l'arrêté du 26 juin 2013. Cette recherche ne peut cependant être exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre l'amiante et le caractère aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du bâtiment, son inclusion dans les éléments du bâti et/ ou sa dissimulation par d'autres matériaux (notamment pour ce qui concerne les enduits ciments de rebouchage et de lissage). Certains MPCA peuvent donc ne pas être mis en évidence par la méthode de recherche par sondages : détermination de zones de similitude d'ouvrage et de zones homogènes, fréquence de sondage telles que définies par cette norme à l'intérieur de celles-ci, … Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA puissent être mis en évidence ultérieurement lors des opérations de démolition ou réhabilitation.
- La mission porte exclusivement sur les bâtiments et locaux dont la liste est détaillée en annexe 1.
- Tous les travaux effectués dans des locaux autres que ceux définis dans le présent rapport et/ou de natures différentes que celles définies également dans le présent rapport devront faire l'objet d'un autre repérage des MPCA au titre d'un contrat différent.
- Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites définies par le programme de travaux et les locaux concernés décrits dans le présent rapport.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante.
Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté.
L'intervention BUREAU VERITAS ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

5. Conditions de la réalisation du repérage

un bâtiment inoccupé

La visite a été effectuée le **30/10/2013 31/10/2013, 21/11/2013, 18/12/2013 sans accompagnateur**.

5.1. Informations relatives aux conditions spécifiques du repérage

Conditions d'accès à l'ensemble des locaux, volumes, matériaux à repérer

L'annexe 1 précise les locaux visités

Présence d'une société qualifiée pour effectuer les sondages et/ou démontages : **SANS OBJET**
Présence de la société de maintenance des ascenseurs : **SANS OBJET**
Présence de la société de maintenance des installations de chauffage : **SANS OBJET**
Présence d'une personne habilitée à ouvrir les locaux TGBT : **SANS OBJET**

5.2. Récolement des données

5.2.1. Documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite

Plans et ou documents concernant la construction fournis : **Non**

Anciens rapports de repérage : **Non**

Date du permis de construire : **Non transmis**
Année de construction : **Non transmis**
date de réhabilitation ou description des modifications : **Non transmis**

destination des locaux : **Etablissement social**

Nota : Les documents transmis par le client et nécessaires à l'exécution de la mission sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires relatifs à l'amiante.

5.2.2. Conclusion de ces documents

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante, communiqués à Bureau Veritas dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics et constats.

5.3. Ecart par rapport à la norme et au code de la santé publique

Ces documents ou ces informations, nécessaires à l'opérateur de repérage pour lui permettre de réaliser sa mission dans de bonnes conditions, n'ont pas été transmis par le donneur d'ordre:

- plans et/ou documents concernant la construction
- documents relatifs aux produits, matériaux et protections physiques
- Dossier technique amiante
- anciens rapports de repérage
- date du permis de construire
- année de construction
- année de réhabilitation ou description des modifications
- absence d'accompagnateur

5.4. Démarches réglementaires en présence de matériaux amiantés

Préalablement aux travaux de démolition, même partiels, des travaux de retrait des matériaux amiantés sont obligatoires (sauf lorsqu'ils apportent un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés en place).

L'entreprise de travaux doit rédiger un plan de retrait amiante indiquant notamment son mode opératoire, l'aptitude médicale du personnel, la justification de la formation du personnel au retrait de l'amiante. etc. Les travaux ne pourront débuter qu'un mois après la date de réception du plan de retrait par l'Inspection du Travail, la CRAM, l'OPPBTP et la médecine du travail.

Les travailleurs intervenants doivent être titulaires d'une attestation de compétence délivrée par un organisme de formation certifié.

Pour réaliser le retrait de matériaux l'entreprise doit avoir obtenu un certificat de qualification auprès d'un organisme certificateur accrédité.

Tout travailleur dont l'activité professionnelle ne consiste pas à confiner ou retirer de l'amiante, mais dont l'intervention est susceptible de libérer des fibres d'amiante et par voie de conséquence de l'y exposer, entre dans le champ d'application de la sous-section 4 défini à l'article R. 4412-94 tiret 2 du Code du travail et doit bénéficier des mesures de prévention définies aux articles R. 4412-97 à R. 4412-124 et R. 4412-144 à R. 4412-148 du code du travail.

Les travailleurs concernés bénéficient, préalablement à toute activité ou intervention en présence d'amiante, d'une formation à la prévention des risques liés à l'amiante suivant les dispositions de l'Arrêté du 23 février 2012.

Annexe 1. : liste des locaux ou zones visités

La présente liste présente les locaux et /ou zones ayant été inspectés par l'opérateur dans le cadre de la mission confiée à Bureau Veritas.

Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à Bureau Veritas toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux et zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

BATIMENT	NIVEAU	ZONES OU LOCAUX VISITES	CIRCONSTANCES DE LA VISITE
A	R+3	chambres	
A	R+3	dégagement	
A	R+3	grenier	
A	R+3	escalier	
A	R+2	chambres	
A	R+2	dégagement	
A	R+2	escalier	
A	R+2	cuisine	
A	R+2	WC	
A	R+1	chambres	
A	R+1	dégagement	
A	R+1	douches	
A	R+1	cuisine	
A	R+1	local sous escalier	
A	RDC	atelier	
A	RDC	local sous escalier	
A	RDC	réserve	
A	RDC	salle d'eau	
A	RDC	local 1	
A	RDC	local 2	
A	RDC	rangement	
A	RDC	WC	
A	RDC	douche	
A	RDC	dégagement	
A	-	extérieur	
A	-	façade	

Annexe 2. : repérage des matériaux, matériaux, prélèvements et investigations

Les documents, fournis dans cette annexe sont la traduction visuelle des constats effectués en tête de rapport.

ANNEXE

REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE
LOCALISATION DES PRELEVEMENTS & DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES

(DOSSIERS PLANS ET PHOTOS)


[cette annexe comporte 1 + 9 pages]

Copyright Bureau Veritas 09/2013

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante *La planche de repérage est indissociable du rapport*
Client:	Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Centre Est
Site:	DIRPJJ
Etage:	R+3
n° de rapport:	6088424/1/1/1
Date visite:	18/12/2013
Réalisé par:	Igor Bugala
n° de planche	
n° de révision de la planche:	

	P8	Mastic vitrier
	P18	Enduit tableau de fenêtre
	P19	Enduit de garde corps béton

R+3

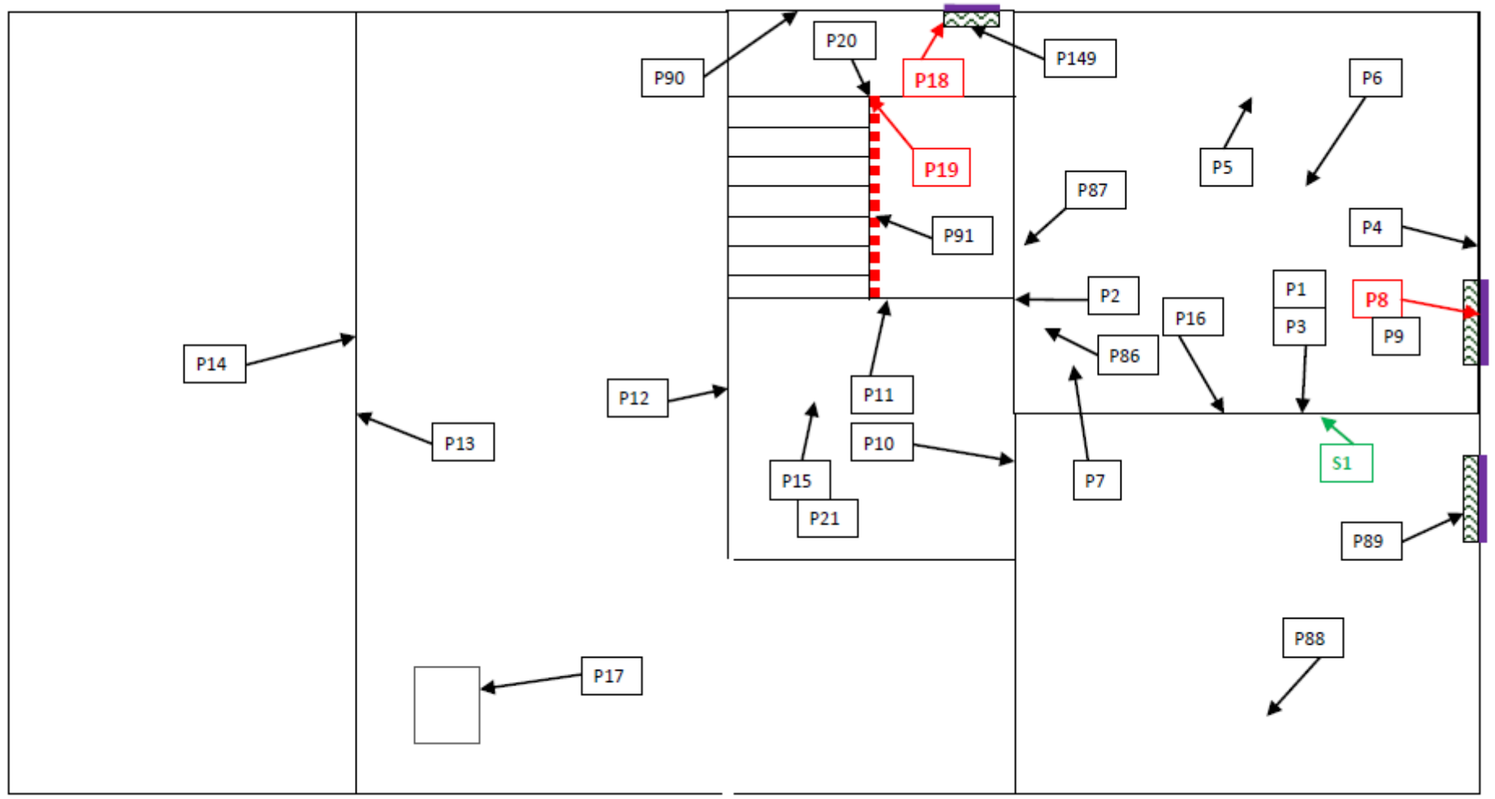


Copyright Bureau Veritas 09/2013

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante *La planche de repérage est indissociable du rapport*
Client:	Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Centre Est
Site:	DIRPJJ
Etage:	R+2
n° de rapport:	6088424/1/1/1
Date visite:	18/12/2013
Réalisé par:	Igor Bugala
n° de planche	
n° de révision de la planche:	

	P22, P23	Mastic vitrier
	P18, P30, P96,	Enduit tableau de fenêtre
	P19	Enduit de garde corps béton
	P32	Colle de faïence
	P41	Joint + calicot (entre BA13)


R+2

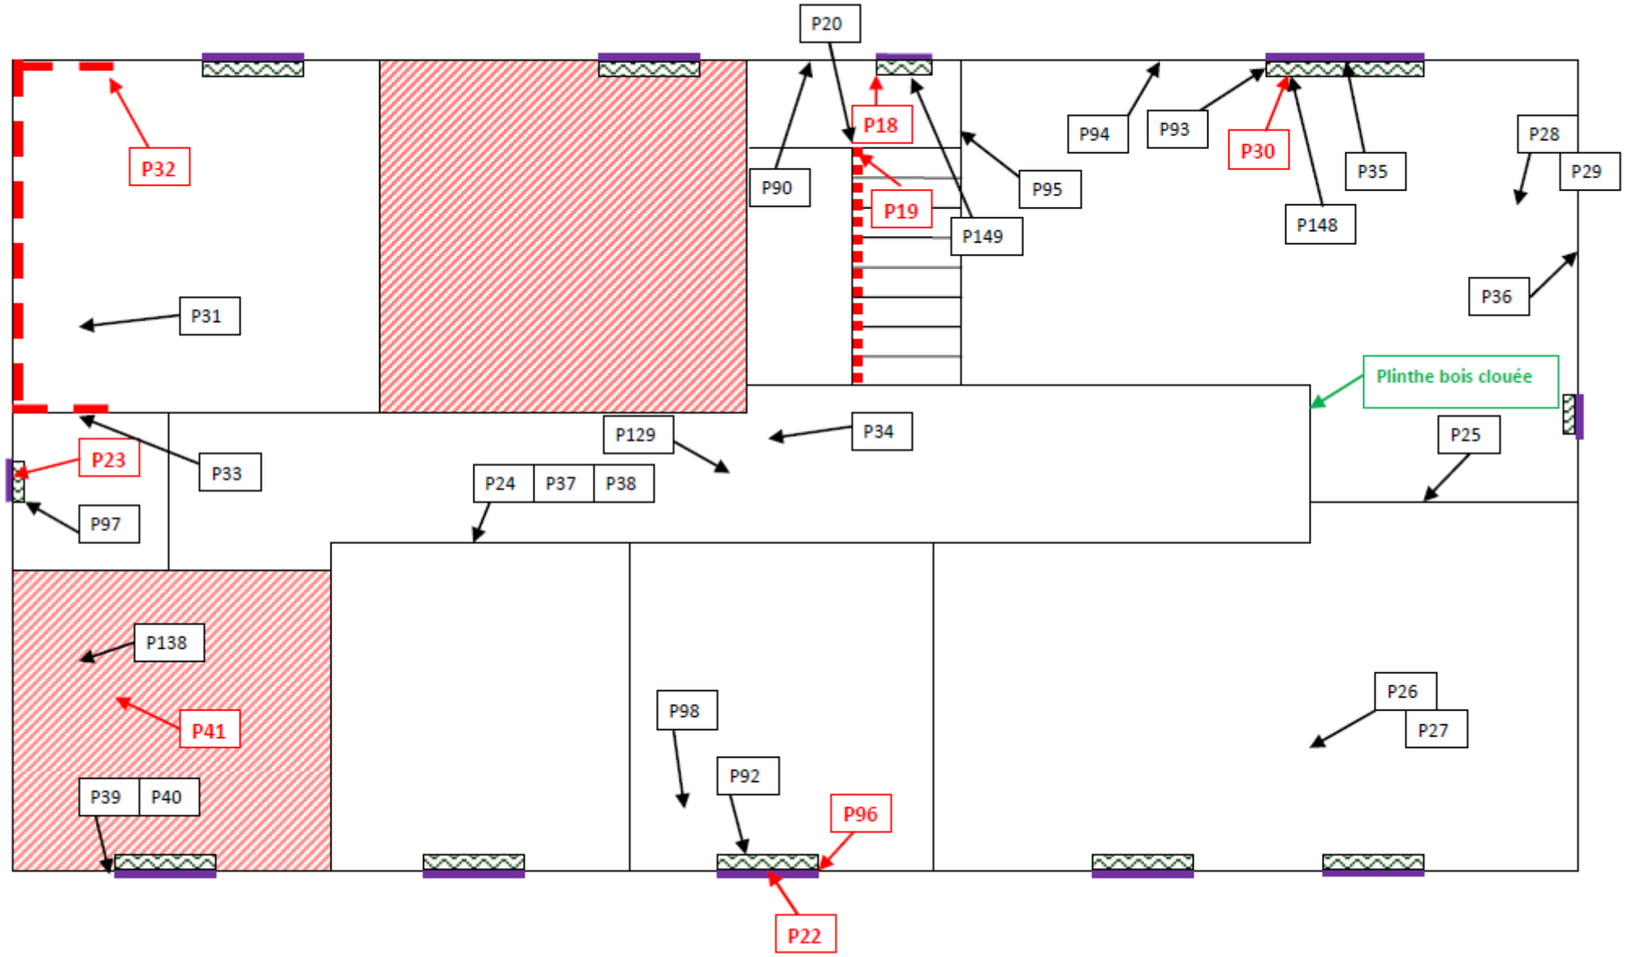

Copyright Bureau Veritas 09/2013

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante *La planche de repérage est indissociable du rapport*
Client:	Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Centre Est
Site:	DIRPJJ
Etage:	R+1
n° de rapport:	6088424/1/1/1
Date visite:	18/12/2013
Réalisé par:	Igor Bugala
n° de planche	
n° de révision de la planche:	


	P42	Mastic vitrier
	P110, P111,	Enduit tableau de fenêtre
	P130	Enduit de garde corps béton
	P50	Colle de faïence
	P41	Joint + calicot (entre BA13)

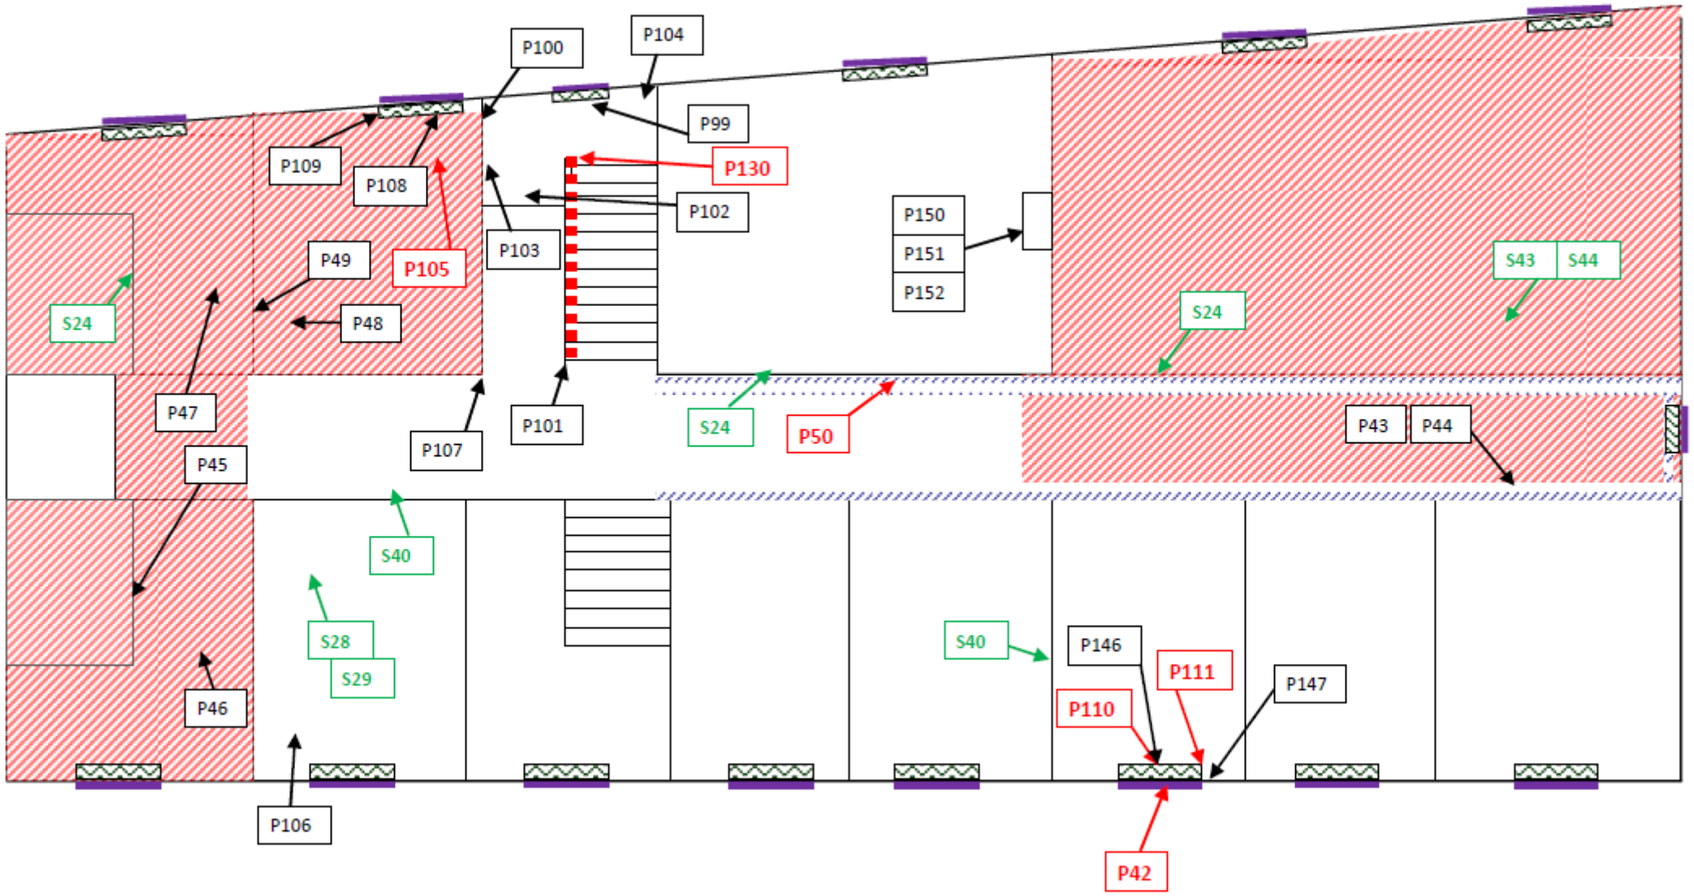

Copyright Bureau Veritas 09/2013

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante *La planche de repérage est indissociable du rapport*
Client:	Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Centre Est
Site:	DIRPJJ
Etage:	RDC
n° de rapport:	6088424/1/1/1
Date visite:	18/12/2013
Réalisé par:	Igor Bugala
n° de planche	
n° de révision de la planche:	

	P42	Mastic vitrier
	P110, P111,	Enduit tableau de fenêtre
	P155	Enduit gris (ancienne porte)
	P131	Colle de faïence
	P133	Enduit sur cheminée
	P145	Joint + calicot (entre BA13)

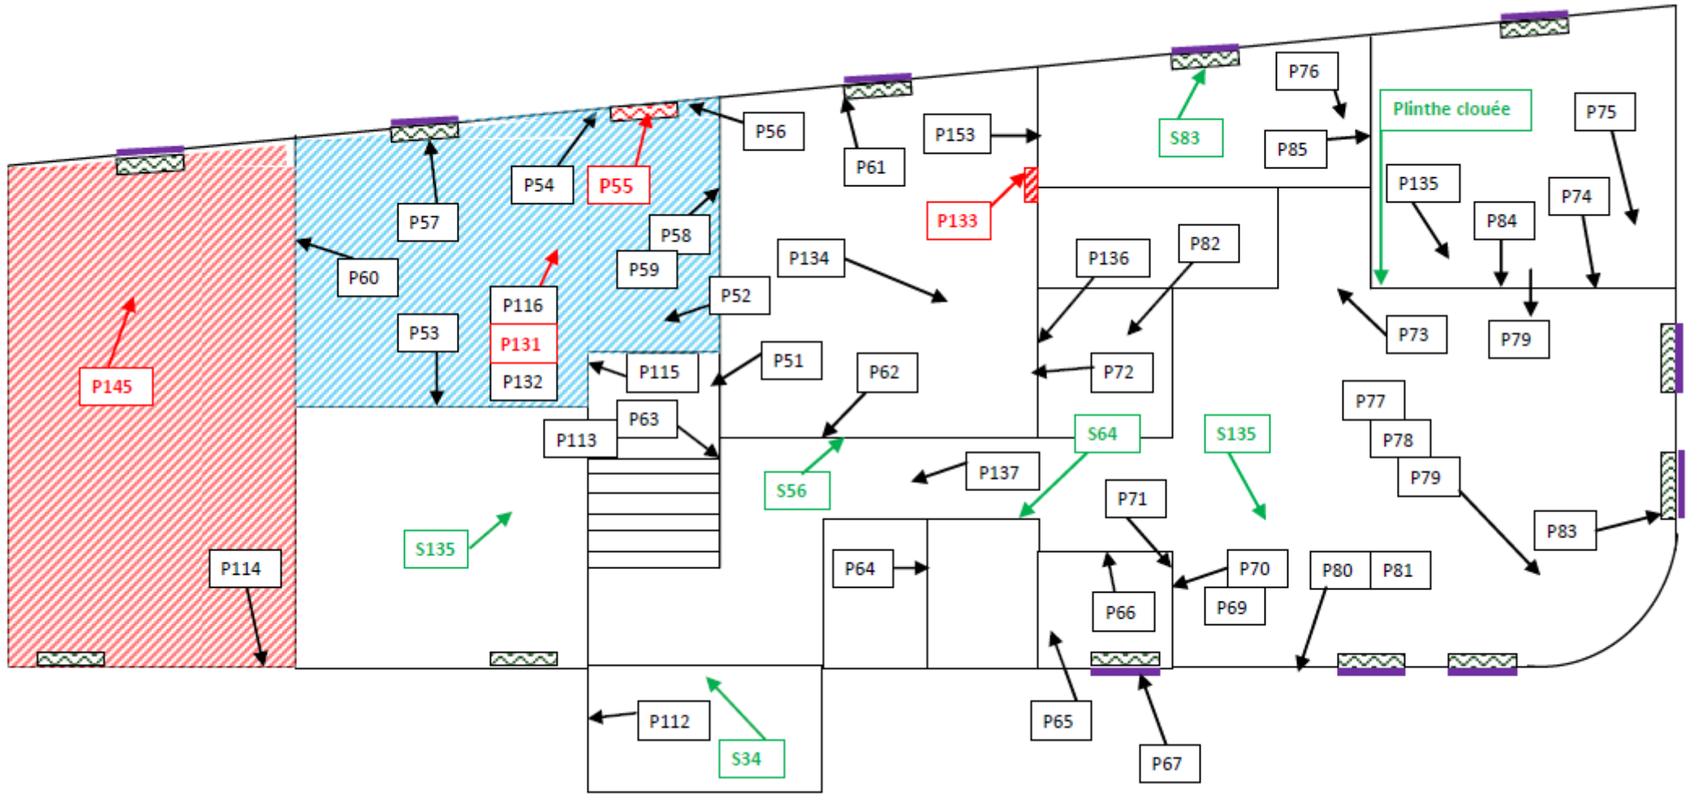

Copyright Bureau Veritas 09/2013

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante *La planche de repérage est indissociable du rapport*
Client:	Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Centre Est
Site:	DIRPJJ
Etage:	Extérieur
n° de rapport:	6088424/1/1/1
Date visite:	18/12/2013
Réalisé par:	Igor Bugala
n° de planche	
n° de révision de la planche:	

Façade


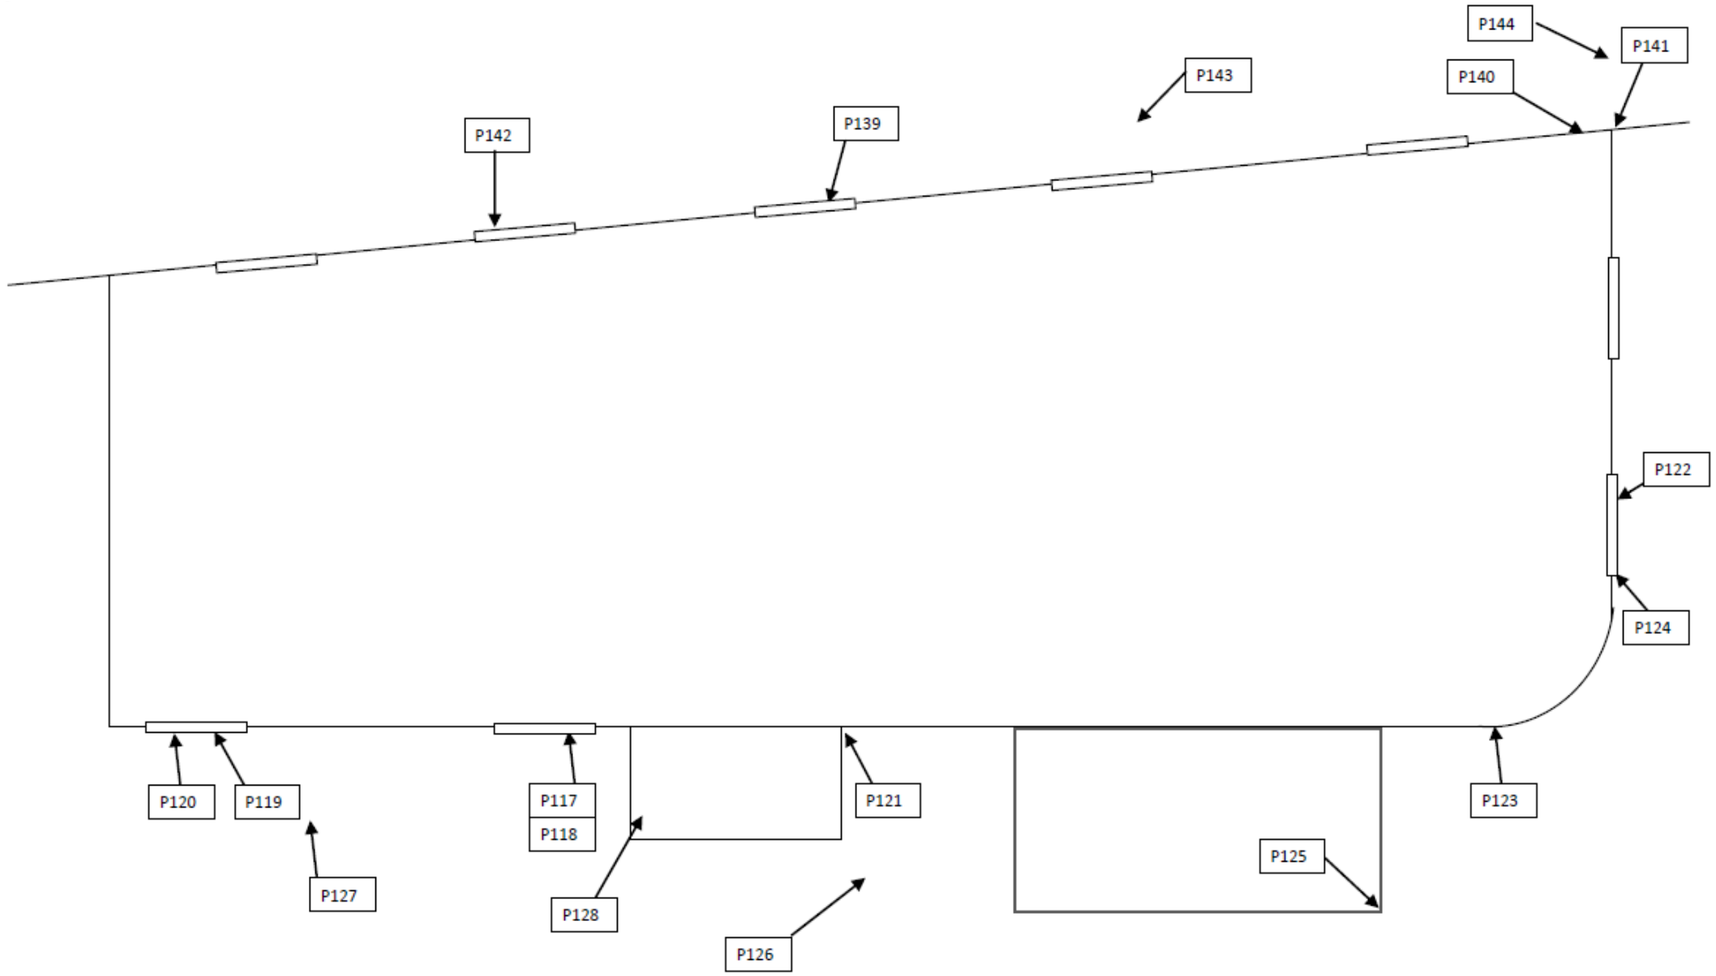


	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante *La planche de repérage est indissociable du rapport*
Client:	Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Centre Est
Site:	DIRPJJ
Etage:	Toiture
n° de rapport:	6088424/1/1/1
Date visite:	18/12/2013
Réalisé par:	Igor Bugala
n° de planche	
n° de révision de la planche:	

	AC1	Panneau amiante ciment vissé

Toiture



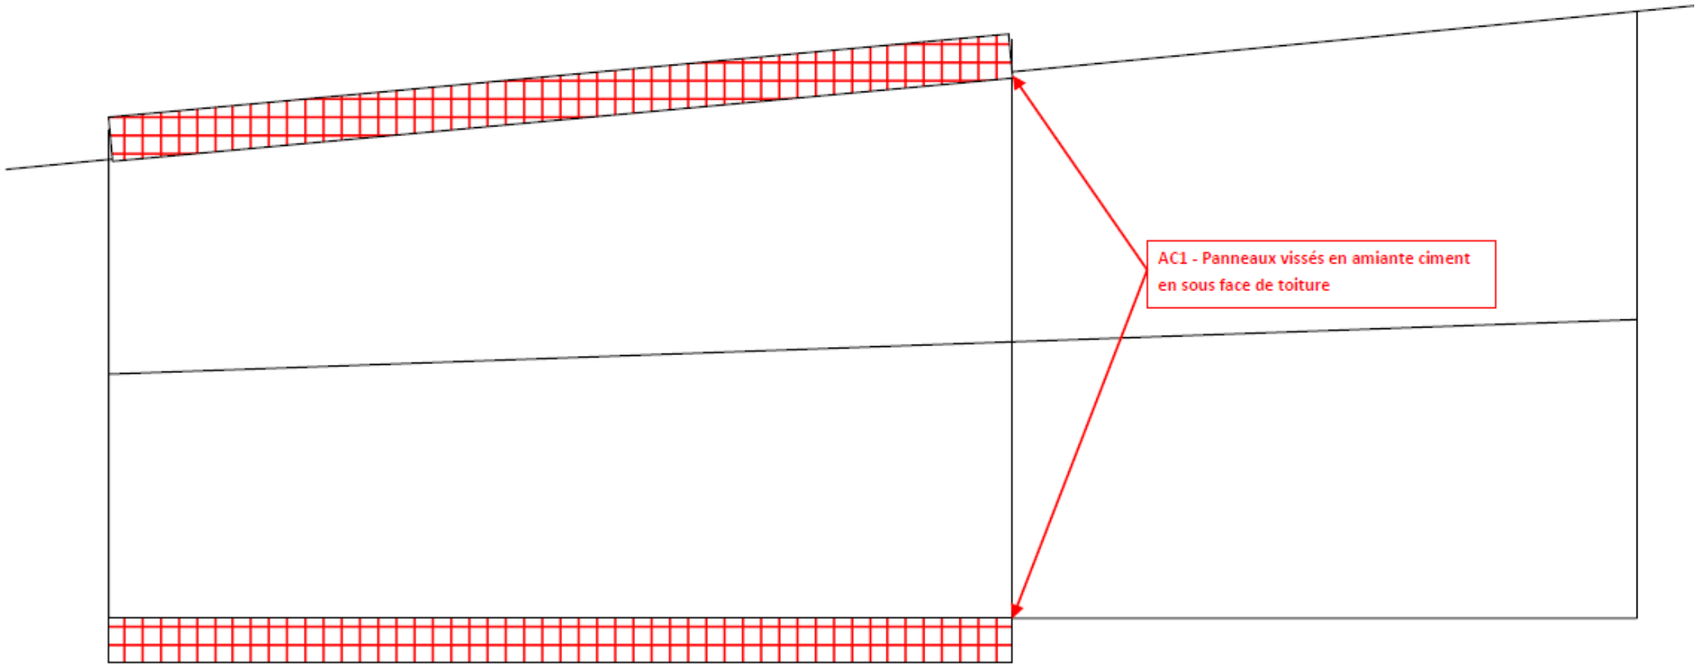

P 8: A - R+3 - chambres - mastic vitrier beige + peinture blanche - Photo n° 1



P 18: A - R+3 - escalier - enduit beige grésé et gris - Photo n° 2



P 19: A - R+3 - escalier - enduit beige et gris - Photo n° 3



P 22: A - R+2 - chambres - mastic vitrier - Photo n° 4



P 30: A - R+2 - chambres - enduit beige et gris granuleux - Photo n° 5



P 32: A - R+2 - cuisine - colle beige - Photo n° 6

Copyright Bureau Veritas 09/2013



P 42: A - R+1 - chambres - mastic vitrier blanc et beige - Photo n° 7



P 50: A - R+1 - dégagement - enduit blanc - Photo n° 8



P 55: A - RDC - atelier - enduit gris + peinture blanche - Photo n° 9



P 110 et P111: A - R+1 - chambres - enduit gris + peinture - Photo n° 10



IV AC1: A - façade - plaque plane en sous face de toiture - Photo n° 11




P 131: A - RDC - atelier - plâtre + gaze + panneau isorel - Photo n° 12

Copyright Bureau Veritas 09/2013



P 133: A - RDC - atelier - enduit plâtre + peinture beige - Photo n° 13

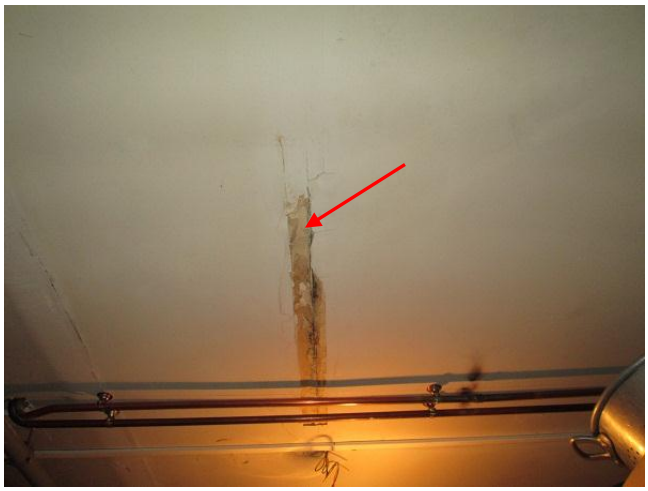

P 145: A - RDC - réserve - panneau plâtre + calicot + joint - Photo n° 14

Copyright Bureau Veritas 09/2013

Annexe 3. : attestation(s) et certificat(s)

ANNEXE

ATTESTATION(S) ET CERTIFICAT(S)

[cette annexe comporte 1 + 3 pages]

Attestation d'assurance :

HISCOX

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE
CONTRAT : HA RCP0084283

LE PRENEUR D'ASSURANCE

Assuré : BUREAU VERITAS

LES CONDITIONS DE GARANTIE

Catégorie : Assurances Professionnelles by Hiscox
Diagnostiqueurs immobilier

ACTIVITES DE L'ASSURE

Diagnostics « Amiante » :
Diagnostic réglementaire avant travaux
Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante
Repérage amiante (intégration au DTA)
Repérage amiante avant/après travaux ou démolition
Réalisation ou mise à jour du dossier amiante
Examen visuel après travaux de désamiantage
Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis
Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension
Analyse d'échantillons prélevés par l'assuré
Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail
Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments
Diagnostic amiante réglementaire de transaction
Diagnostic amiante sur équipements industriels
Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) : Concernant cette dernière mission, il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la missions porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

Ainsi que toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil aux clients découlant des missions de diagnostics ci-dessus et, ce, y compris les estimations financières liées aux propositions de solutions techniques formulées par l'Assuré.

PERIODE DE VALIDITE

La présente attestation est valable pour la période du 01 Janvier 2013 au 31 Décembre 2013.

Les garanties sont acquises selon les Conditions Particulières (établies sur la base du questionnaire préalable d'assurance), des Conditions Générales N° RC1006 et du(des) module(s) n° DIA0607 "Assurances Professionnelles by Hiscox - Diagnostiqueurs immobilier".

Fait à Paris, le 09/01/2013
Pour les Assureurs

09/01/2013 09:51
RCP0084283

Adresse postale : 12, quai des Queyries 33100 Bordeaux – Tél : 0810 50 20 10
Hiscox Europe Underwriting Limited - Hiscox France, 19, rue Louis le Grand - 75002 Paris
Siège social : 1, Great St. Helen's, Londres, EC3A 6HX, Royaume-Uni - Capital social 3 950 303,89 €
Numéro d'enregistrement en Angleterre : 6712051 - R.C.S Paris 524 737 681
N° TVA Intracommunautaire FR55524737681 - N° FSA 490964 - www.orias.fr

HISCOX

TABLEAU DES GARANTIES
Diagnostiqueurs immobilier
HA RCP0084283

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE et/ou RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON

(Les garanties s'appliquent par sinistre et par année d'assurance.)

- Montant des garanties	1 000 000,00 Euros
Dont :	
- Tous **dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs** ou **non**	1 000 000,00 Euros

09/01/2013 09:51
RCP0084283

Adresse postale : 12, quai des Queyries 33100 Bordeaux – Tél : 0810 50 20 10
Hiscox Europe Underwriting Limited - Hiscox France, 19, rue Louis le Grand - 75002 Paris
Siège social : 1, Great St. Helen's, Londres, EC3A 6HX, Royaume-Uni - Capital social 3 950 303,89 €
Numéro d'enregistrement en Angleterre : 6712051 - R.C.S Paris 524 737 681
N° TVA Intracommunautaire FR55524737681 - N° FSA 490964 - www.orias.fr

Certificat(s) :

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

Monsieur Igor BUGALA

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci dessous pris en application des articles L.271-6 et R.271-1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L.271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat
Amiante	Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.	20/12/2011	20/12/2016
Plomb	Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification.	20/12/2011	20/12/2016

La validité du certificat peut être vérifiée en se connectant sur le site : www.certification.bureauveritas.fr

Date : 23 décembre 2011
Numéro de certificat : 2385864

Etienne CASAL
Directeur Général

cofrac
CERTIFICATION D'ENTREPRISES & DE PERSONNES
ACCREDITATION N° 4-0097
PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

BUREAU EN CHARGE : Bureau Veritas Certification France – 60, avenue du Général de Gaulle – 92046 Paris La Défense
BUREAU EMETTEUR : Bureau Veritas Certification France – 41, chemin des Peupliers – BP 55 – 60573 Dardilly Cedex

Annexe 4. : procès-verbal du laboratoire d'analyse d'échantillons

ANNEXE

PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE D'ANALYSE D'ECHANTILLONS

[cette annexe comporte 1 + 23 pages]

eurofins | Hygiène du Bâtiment

BUREAU VERITAS SA
Mr Igor BUGALA
16 chemin du Jubin
BP 26
69571 DARDILLY CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-13-SG-006820-01 Version du : 09/11/2013 21:06
Dossier N° : 13Y006349 Date de réception : 07/11/2013
Référence dossier : Commande n° 1510003822 13 IBU
Affaire : 003822 6088424/1/1/1

N° éch.	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	P1- Chambre 1 - R+3 - Colle blanche faïence	MET *	Matériau semi-dur blanc	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
002	P2 - Chambre 1 - R+3 - Enduit ciment	MET *	Matériau dur gris	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
003	P3 - Chambre 1 - R+3 - Peinture beige + enduit beige	MET *	Matériau friable beige et matériau semi-dur beige (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
004	P4 - Chambre 1 - R+3 - Enduit plâtre	MET *	Matériau semi-dur blanc	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
005	P5 - Chambre 1 - R+3 - Enduit blanc	MET *	Matériau semi-dur blanc	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
006	P6 - Chambre 1 - R+3 - Sol plastique gris	MET *	Matériau souple gris marron et matériau fibreux marron (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
007	P7 - Chambre 1 - R+3 - Béton	MET *	Matériau semi-dur gris	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
008	P8 - Chambre 1 - R+3 - Mastic vitrier beige + peinture	MET *	Matériau semi-dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-13-SG-006820-01 Version du : 09/11/2013 21:06
Dossier N° : 13Y006349 Date de réception : 07/11/2013
Référence dossier : Commande n° 1510003822 13 IBU
Affaire : 003822 6088424/1/1/1

N° éch.	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
009	P9 - Chambre 1 - R+3 - Peinture blanche + bois	**MET** *	Matériau friable blanc et bois marron (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
010	P10 - Dégagement - R+3 - Enduit blanc	**MET** *	Matériau dur blanc et matériau dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
011	P11 - Dégagement - R+3 - Enduit gris + peinture jaune	**MET** *	Matériau friable jaune et matériau semi-dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
012	P12 - Grenier - R+3 - Enduit gris	**MET** *	Matériau dur gris	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
013	P13 - Grenier - R+3 - Enduit ciment	**MET** *	Matériau dur gris	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
014	P14 - Grenier 2 - R+3 - Enduit gris	**MET** *	Matériau dur gris	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
015	P15 - Dégagement - R+3 - Joint blanc + trame gaze + pâtre	**MET** *	Matériau fibreux gris marron et maillage de fibres jaune et matériau semi-dur friable blanc (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) réalisée selon la norme **HSG 248 (MDHS 77)**
Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) réalisée selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**
NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

Vincent Chenal
Chef de groupe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins | Hygiène du Bâtiment

BUREAU VERITAS SA
Mr Igor BUGALA
16 chemin du Jubin
BP 26
69571 DARDILLY CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-13-SG-006830-01 Version du : 11/11/2013 15:36
Dossier N° : 13Y006355 Date de réception : 07/11/2013
Référence dossier : Commande n° 1510003822 13 IBU
Affaire : 003822 6088424/1/1/1

N° éch.	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	P16 - Chambre 1 - R+3 - Enduit plâtre de rebouchage	**MET** *	Matériau semi-dur blanc	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
002	P17 - Grenier - R+3 - Mastic vitrier	**MET** *	Matériau friable blanc et matériau semi-dur beige (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
003	P18 - Escalier - R+3 - Enduit beige grésé + gris	**MET** *	Matériau dur blanc	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante de type chrysotile
004	P19 - Escalier - R+3 - Enduit beige et gris	**MET** *	Matériau friable blanc et matériau dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante de type trémolite
005	P20 - Escalier - R+3 - Peinture marron et enduit gris	**MET** *	Matériau friable marron et matériau dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
006	P21 - Dégagement - R+3 - Plâtre + carton	**MET** *	Matériau fibreux marron et matériau semi-dur friable blanc (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
007 (1)	P22 - Chambre - R+2 - Mastic vitrier	**MET** *	Matériau friable blanc et matériau semi-dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante de type chrysotile
008	P23 - Chambre - R+2 - Mastic vitrier	**MET** *	Matériau semi-dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-13-SG-006830-01 Version du : 11/11/2013 15:36 Page 2/2
Dossier N° : 13Y006355 Date de réception : 07/11/2013
Référence dossier : Commande n° 1510003822 13 IBU
Affaire : 003822 6088424/1/1/1

N° éch.	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
009	P24 - Dégagement - R+2 - Colle grise + enduit gris	**MET** *	Matériau dur rouge (carrelage) et matériau semi-dur gris (colle) (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
010	P25 - Chambre - R+2 - Colle grise	**MET** *	Matériau dur rouge (carrelage) et matériau semi-dur gris (colle) (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
011	P26 - Chambre - R+2 - Enduit g ciment + ragréage gris foncé	**MET** *	Matériau dur gris	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
012	P27 - Chambre - R+2 - Mâchefer	**MET** *	Matériau dur noir	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) réalisée selon la norme **HSG 248 (MDHS 77)**
Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) réalisée selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

(1) L'amiante est présente en traces dans l'échantillon

Arnaud Varillon
Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

eurofins | Hygiène du Bâtiment

BUREAU VERITAS SA
Mr Igor BUGALA
16 chemin du Jubin
BP 26
69571 DARDILLY CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-13-SG-006821-01 Version du : 09/11/2013 21:06
Dossier N° : 13Y006356 Date de réception : 07/11/2013
Référence dossier : COMMANDE N° 1510003822 13 IBU
Affaire : 0003822 6088424/1/1/1

N° éch.	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	P28 - Chambre - R+2 - Ciment + ragréage rose	**MET** *	Matériau dur blanc , matériau dur rose et matériau colle jaune (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
002	P29 - Chambre - R+2 - Sol plastique souple + colle	**MET** *	Matériau semi-dur rose (ragréage) et matériau colle jaune (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
		MET *	Matériau plaque souple beige	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
003	P30 - Chambre - R+2 - Peinture beige + enduit gris granuleux	**MET** *	Matériau peinture beige et matériau semi-dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante de type trémolite
004	P31 - Cuisine - R+2 - Chape grise	**MET** *	Matériau dur gris	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
005	P32 - Cuisine - R+2 - Colle beige de faïence	**MET** *	Matériau dur beige (carrelage) et matériau semi-dur blanc (colle) (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante de type chrysotile
006	P33 - WC - R+2 - Colle ciment	**MET** *	Matériau dur gris et matériau dur blanc (colle) (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
007	P34 - Dégagement - R+2 - Béton + peinture	**MET** *	Matériau peinture et matériau dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-13-SG-006821-01 Version du : 09/11/2013 21:06
Dossier N° : 13Y006356 Date de réception : 07/11/2013
Référence dossier : COMMANDE N° 1510003822 13 IBU
Affaire : 0003822 6088424/1/1/1

N° éch.	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
008	P35 - Dégagement - R+2 - Enduit blanc + peinture beige	**MET** *	Matériau peinture beige et matériau semi-dur blanc (enduit) (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
009	P36 - Dégagement - R+2 - Enduit gris + peinture beige	**MET** *	Matériau peinture beige et matériau dur gris (enduit) (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
010	P37 - Dégagement - R+2 - Enduit beige	**MET** *	Matériau dur marron (enduit)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
011	P38 - Dégagement - R+2 - Enduit gris + peinture beige	**MET** *	Matériau peinture beige et matériau dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) réalisée selon la norme **HSG 248 (MDHS 77)**
Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) réalisée selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**
NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

Vincent Chenal
Chef de groupe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

eurofins | Hygiène du Bâtiment

BUREAU VERITAS SA
Mr Igor BUGALA
16 chemin du Jubin
BP 26
69571 DARDILLY CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-13-SG-006831-01 Version du : 11/11/2013 15:36
Dossier N° : 13Y006358 Date de réception : 07/11/2013
Référence dossier : Commande n° 1510003822 13 IBU
Affaire : 003822 6088424/1/1/1

N° éch.	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	P39 - Chambre - R+2 - Enduit gris clair	**MET** *	Matériau dur gris	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
002	P40 - Chambre - R+2 - Enduit granuleux + peinture beige	**MET** *	Matériau dur gris	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	P41 - Chambre - R+2 - Enduit beige + trame gaze + peinture	**MET** *	Matériau friable blanc et matériau semi-dur friable blanc et maillage de fibres blanc (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante de type chrysotile
004	P42 - Chambre - R+1 - Mastic vitrier blanc et beige	**MET** *	Matériau friable gris et matériau semi-dur beige (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante de type chrysotile
005	P43 - Dégagement - R+1 - Chape grise	**MET** *	Matériau dur gris	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
006	P44 - Dégagement - R+1 - Mâchefer	**MET** *	Matériau dur noir	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
007	P45 - Douche - R+1 - Colle blanche faïence	**MET** *	Matériau dur blanc (carrelage) et matériau semi-dur blanc (colle) (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
008	P46 - Douche - R+1 - Faux plafond	**MET** *	Matériau friable blanc et matériau compact friable fibreux gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-13-SG-006831-01 Version du : 11/11/2013 15:36
Dossier N° : 13Y006358 Date de réception : 07/11/2013
Référence dossier : Commande n° 1510003822 13 IBU
Affaire : 003822 6088424/1/1/1

N° éch.	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
009	P47 - Douche 2 - R+1 - Enduit plâtre	**MET** *	Matériau dur blanc	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
010	P48 - Cuisine - R+1 - Plaque insonorisante noire	**MET** *	Matériau souple bitumineux noir	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
011	P49 - Cuisine - R+1 - Colle blanche + peinture	**MET** *	Matériau dur blanc (carrelage) et matériau semi-dur blanc (colle) et maillage de fibres blanc et matériau friable blanc (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
012	P50 - Dégagement - R+1 - joint blanc	**MET** *	Matériau semi-dur blanc	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante de type chrysotile

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) réalisée selon la norme **HSG 248 (MDHS 77)**
Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) réalisée selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

(1) L'amiante est présente en traces dans l'échantillon

Arnaud Varillon
Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins | Hygiène du Bâtiment

BUREAU VERITAS SA
Mr Igor BUGALA
16 chemin du Jubin
BP 26
69571 DARDILLY CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-13-SG-007627-01 Version du : 02/12/2013 20:50
Dossier N° : 13Y006911 Date de réception : 25/11/2013
Référence dossier : N° commande : 1510003822 13IBU
N° affaire : 003822 6088424/1/1/1
Adresse prélèvement : DIRPJJ

N° éch.	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	P51 - Atelier - RDC - Colle ciment	**MET** *	Matériau semi-dur gris (colle)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
002	P52 - Atelier - RDC - Sol plastique belge souple + ragréage rose	**MET** *	Matériau souple marron (dalle) et matériau semi-dur rose (ragréage) (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
003	P53 - Atelier - RDC - Enduit ciment + peinture blanche	**MET** *	Matériau semi-dur blanc et matériau semi-dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
004	P54 - Atelier - RDC - Enduit beige	**MET** *	Matériau semi-dur beige et matériau semi-dur marron (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
005	P55 - Atelier - RDC - Enduit gris + peinture	**MET** *	Matériau friable gris et matériau semi-dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante de type trémolite
006	P56 - Atelier - RDC - Enduit plâtre	**MET** *	Matériau semi-dur blanc	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
007	P57 - Atelier - RDC - Enduit plâtre + peinture beige	**MET** *	Matériau friable beige et matériau semi-dur blanc (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
008	P58 - Atelier - RDC - Enduit gris ciment	**MET** *	Matériau semi-dur blanc et gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-13-SG-007627-01 Version du : 02/12/2013 20:50 Page 2/5
Dossier N° : 13Y006911 Date de réception : 25/11/2013
Référence dossier : N° commande : 1510003822 13IBU
N° affaire : 003822 6088424/1/1/1
Adresse prélèvement : DIRPJJ

N° éch.	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
009	P59 - Atelier - RDC - Matériau gris, poreux	**MET** *	Matériau friable gris	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
010	P60 - Atelier - RDC - Enduit beige et plâtre	**MET** *	Matériau semi-dur beige et matériau semi-dur blanc (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
011	P61 - Atelier - RDC - Enduit gris ciment + gris foncé compact + peinture beige	**MET** *	Matériau friable beige et matériau semi-dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
012	P62 - Atelier - RDC - Enduit gris granuleux + peinture beige	**MET** *	Matériau semi-dur beige et matériau semi-dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
013	P63 - Local sous escalier - RDC - Enduit gris + peinture beige	**MET** *	Matériau semi-dur beige et matériau semi-dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
014	P64 - WC - RDC - Plâtre + peinture beige	**MET** *	Matériau semi-dur beige avec maillage de fibres blanc et matériau marron de type papier (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
		MET *	Matériau friable blanc	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
015	P65 - Douche - RDC - Colle grise ciment	**MET** *	Matériau dur blanc (carrelage)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
		MET *	Matériau semi-dur gris (colle)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
016	P66 - Douche - RDC - Colle grise compacte	**MET** *	Matériau semi-dur gris (colle)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
017	P67 - Douche - RDC - Mastic vitrier + peinture beige	**MET** *	Matériau friable beige (peinture) et matériau semi-dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
018	P68 - Dégagement - RDC - Peinture grise + enduit gris ciment					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Copyright Bureau Veritas 09/2013

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-13-SG-007627-01 Version du : 02/12/2013 20:50
Dossier N° : 13Y006911 Date de réception : 25/11/2013
Référence dossier : N° commande : 1510003822 13IBU
N° affaire : 003822 6088424/1/1/1
Adresse prélèvement : DIRPJJ

N° éch.	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		MET *	Matériau friable gris (peinture) et matériau semi-dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
019	P69 - Atelier - RDC - Colle grise	**MET** *	Matériau semi-dur gris (colle)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
020	P70 - Atelier - RDC - Enduit gris beige + peinture	**MET** *	Matériau friable beige (peinture) et matériau semi-dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
021	P71 - Douche - RDC - Colle grise foncée, compacte	**MET** *	Matériau semi-dur gris (colle)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
022	P72 - Salle d'eau - RDC - Colle grise	**MET** *	Matériau semi-dur gris (colle)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
023	P73 - Atelier - RDC - Colle blanche	**MET** *	Matériau semi-dur blanc et gris (colle)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
024	P74 - Local 1 - RDC - Colle blanche	**MET** *	Matériau dur blanc (carrelage) et matériau semi-dur blanc (colle) (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
025	P75 - Local 1 - RDC - Plaque insonorisante noire	**MET** *	Matériau souple noir de type bitumineux	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
026	P76 - Local 2 - RDC - Colle grise	**MET** *	Matériau semi-dur gris (colle)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
027	P77 - Atelier - RDC - Sol plastique beige	**MET** *	Matériau souple beige et matériau semi-dur colle jaune (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
028	P78 - Atelier - RDC - Sol plastique verdâtre + colle jaune	**MET** *	Matériau souple (dalle) et matériau semi-dur colle jaune (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-13-SG-007627-01 Version du : 02/12/2013 20:50
Dossier N° : 13Y006911 Date de réception : 25/11/2013
Référence dossier : N° commande : 1510003822 13IBU
N° affaire : 003822 6088424/1/1/1
Adresse prélèvement : DIRPJJ

N° éch.	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
029	P79 - Atelier - RDC - Colle grise	MET *	Matériau semi-dur gris (colle)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
030	P80 - Atelier - RDC - Enduit plâtre	MET *	Matériau semi-dur blanc	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
031	P81 - Atelier - RDC - Enduit gris	MET *	Matériau semi-dur gris	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
032	P82 - Salle d'eau - RDC - Ragréage rose	MET *	Matériau semi-dur rose	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
033	P83 - Atelier - RDC - Enduit gris et gris foncé + peinture beige	MET *	Matériau semi-dur beige (peinture) et matériau semi-dur gris	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
034	P84 - Local 1 - RDC - Enduit gris friable	MET *	Matériau friable gris	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
035	P85 - Local 2 - RDC - Enduit gris compact	MET *	Matériau semi-dur gris et matériau semi-dur couleur brique (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
036	P86 - Chambre 1 - R+3 - Béton	MET *	Matériau semi-dur gris	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
037	P87 - Chambre 1 - R+3 - Papier peint + colle	MET *	Matériau de type papier et matériau semi-dur blanc (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
038	P88 - Chambre 2 - R+3 - Papier peint + colle	MET *	Matériau de type papier de différentes couleurs	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
		MET *	Matériau friable blanc (colle)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
039	P89 - Chambre 2 - R+3 - Enduit gris + peinture	MET *	Matériau friable beige et matériau semi-dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-13-SG-007627-01 Version du : 02/12/2013 20:50
Dossier N° : 13Y006911 Date de réception : 25/11/2013
Référence dossier : N° commande : 1510003822 13IBU
N° affaire : 003822 6088424/1/1/1
Adresse prélèvement : DIRPJJ

N° éch.	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
040	P90 - Escalier - R+3 - Enduit gris + peinture jaune	**MET** *	Matériau friable jaune (peinture)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
		MET *	Matériau semi-dur gris	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
041	P91 - Escalier - R+3 - Calicot gaze + joint + plâtre	**MET** *	Matériau friable blanc avec maillage de fibres blanc et matériau de type papier et matériau friable blanc (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) réalisée selon la norme **HSG 248 (MDHS 77)**
Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) réalisée selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**
NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

Vincent Chenal
Chef de groupe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins | Hygiène du Bâtiment

BUREAU VERITAS SA
Mr Igor BUGALA
16 chemin du Jubin
BP 26
69571 DARDILLY CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-13-SG-007652-01 Version du : 02/12/2013 21:05
Dossier N° : 13Y007020 Date de réception : 27/11/2013
Référence dossier : Commande n° 1510003822 13 IBU
Affaire : 003822 6088424/2/1/1
Adresse de prélèvement :
DIRPJJ

N° éch.	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	P92 - Chambre - R+2 - Enduit gris de lissage et gris clair + peinture jaune	MET *	Matériau semi-dur gris clair et gris foncé et peinture jaune clair (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
002	P93 - Chambre - R+2 - Enduit gris+ peinture	MET *	Matériau semi-dur gris et peinture jaune (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
003	P94 - Chambre - R+2 - Enduit gris + peinture	MET *	Matériau semi-dur gris et peinture beige (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
004	P95 - Chambre - R+2 - Enduit gris + peinture	MET *	Matériau semi-dur gris et peinture verte (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
005	P96 - Chambre - R+2 - Enduit gris + peinture beige	MET *	Matériau semi-dur gris et peinture beige (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante de type chrysotile
006	P97 - WC - R+2 - Enduit gris + peinture	MET *	Matériau semi-dur gris et peinture beige (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
007	P98 - Chambre - R+2 - Enduit plâtre	MET *	Matériau semi-dur blanc (plâtre) , maillage de fibres blanche et peinture blanche (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
008	P99 - Escalier - R+2 - Enduit gris + peinture					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-13-SG-007652-01 Version du : 02/12/2013 21:05 Page 2/4
Dossier N° : 13Y007020 Date de réception : 27/11/2013
Référence dossier : Commande n° 1510003822 13 IBU
Affaire : 003822 6088424/2/1/1
Adresse de prélèvement :
DIRPJJ

N° éch.	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		MET *	Matériau semi-dur gris et peinture beige jaune (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
009	P100 - Escalier - R+2 - Enduit beige et gris	**MET** *	Matériau semi-dur gris et peinture beige jaune (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
010	P101 - Escalier - R+2 - Enduit gris 2 tons + peinture beige	**MET** *	Matériau semi-dur gris clair et gris foncé et peinture beige jaune (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
011	P102 - Local technique - R+1 - Enduit gris	**MET** *	Matériau semi-dur gris	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
012	P103 - Local technique - R+1 - Enduit ciment	**MET** *	Matériau semi-dur gris	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
013	P104 - Local technique - R+1 - Enduit plâtre	**MET** *	Matériau semi-dur blanc (plâtre)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
014	P105 - Cuisine - R+1 - Calicot + plâtre	**MET** *	Matériau semi-dur blanc (plâtre) , peinture souple fibreux marron (de type carton) et peinture blanche (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante de type chrysotile
015	P106 - Chambre - R+1 - Enduit plâtre	**MET** *	Matériau semi-dur blanc (plâtre)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
016	P107 - Dégagement - R+1 - Enduit gris + peinture	**MET** *	Matériau semi-dur gris et peinture jaune claire , beige (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
017	P108 - Cuisine - R+1 - Enduit gris	**MET** *	Matériau semi-dur gris	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-13-SG-007652-01 Version du : 02/12/2013 21:05 Page 3/4
Dossier N° : 13Y007020 Date de réception : 27/11/2013
Référence dossier : Commande n° 1510003822 13 IBU
Affaire : 003822 6088424/2/1/1
Adresse de prélèvement :
DIRPJJ

N° éch.	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
018	P109 - Cuisine - R+1 - Enduit gris + peinture	**MET** *	Matériau semi-dur gris et peinture beige , jaune claire (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
019	P110 - Chambre - R+1 - Enduit gris + peinture	**MET** *	Matériau semi-dur gris et peinture beige , jaune claire (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante de type chrysotile
020	P111 - Chambre - R+1 - Enduit gris + peinture	**MET** *	Matériau semi-dur gris et peinture beige (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante de type trémolite
021	P112 - Entrée - RDC - Plâtre + carton + polystyrène	**MET** *	Matériau semi-dur blanc (plâtre) , matériau souple fibreux marron (carton) , maillage de fibres blanche et peinture beige (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
022	P113 - Local sous escalier - RDC - Enduit gris ciment + peinture	**MET** *	Matériau semi-dur gris et peinture rose claire (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
023	P114 - Réserve - RDC - Enduit plâtre + peinture jaune	**MET** *	Matériau friable beige (plâtre)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
024	P115 - Local sous escalier - RDC - Enduit plâtre + enduit gris	**MET** *	Matériau semi-dur gris et matériau semi-dur blanc (plâtre) (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées
025	P116 - Atelier - RDC - Faux plafond beige	**MET** *	Matériau compact friable fibreux beige et enduit blanc (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) réalisée selon la norme **HSG 248 (MDHS 77)**
Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) réalisée selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**
NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Vincent Chenal
Chef de groupe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

eurofins | Hygiène du Bâtiment

BUREAU VERITAS SA
Mr Igor BUGALA
16 chemin du Jubin
BP 26
69571 DARDILLY CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-13-SG-008379-02 Version du : 19/12/2013
Annule et remplace la version AR-13-SG-008379-01 du 16/12/2013 à 20:51, qui doit être détruite ou nous être renvoyée
Dossier N° : 13Y007663 Date de réception : 11/12/2013 00:00:00
Référence dossier : Commande n° 1510003822 13 IBU
Client : DIRPJJJ
Affaire : 003822 6088424/1/1/1

N° éch.	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	P117 - Façade	**MET** *	Enduit blanc et matériau dur beige (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	P118 - Façade	**MET** *	Enduit gris et matériau dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	P119 - Façade	**MET** *	Matériau dur micacé beige	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	P120 - Façade	**MET** *	Enduit gris et matériau semi-dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	P121 - Façade	**MET** *	Matériau dur rose et matériau dur gris clair et foncé et enduit blanc (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	P122 - Façade	**MET** *	Matériau dur gris foncé et clair (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	P123 - Façade	**MET** *	Matériau friable beige et matériau dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

008	P124 - Façade	**MET** *	Matériau friable blanc et jaune et matériau dur gris)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	P125 - Façade	**MET** *	Matériau friable gris et matériau dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	P126 - Extérieur	**MET** *	Matériau bitumineux noir	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	P127 - Extérieur	**MET** *	Matériau dur gris	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	P128 - Façade	**MET** *	Matériau souple noir	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	P129 - Dégagement - R+2 - Câbles 6 couleurs	**MET** *	Fil métallique orange et matériau plastique de différentes couleurs (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	P130 - Escalier - Ft+1 - enduit gris	**MET** *	Matériau friable blanc et matériau plâtreux blanc et matériau dur gris et matériau dur beige (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite
015	P131 - Atelier - RDC - Plâtre + gaze + isorel	**MET** *	Maillage de fibres et enduit plâtreux blanc et matériau souple fibreux marron (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite
016	P132 - Atelier - RDC - Peinture blanche	**MET** *	Matériau friable beige	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	P133 - Atelier - RDC - Enduit plâtre + peinture beige	**MET** *	Matériau friable rose et matériau semi-dur plâtreux blanc (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite
018	P134 - Atelier - RDC - Joint enduit + plâtre + toile de vert peinte	**MET** *	Enduit blanc et maillage de fibres blanc et matériau fibreux souple beige et enduit plâtreux blanc (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

019	P135 - Local 1 - RDC - Enduit plâtre	**MET** *	Matériau friable compact blanc	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	P136 - Local annexe - RDC - Enduit plâtre	**MET** *	Matériau friable blanc et matériau semi-dur friable blanc (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	P137 - Dégagement - RDC - Panneau cartonné + peinture blanche	**MET** *	Matériau friable blanc et matériau dur fibreux marron	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	P138 - Chambre - R+2 - Plâtre + carton	**MET** *	Matériau friable blanc et matériau souple fibreux beige et matériau dur plâtreux blanc (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	P139 - Façade	**MET** *	Matériau friable blanc et matériau dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	P140 - Façade	**MET** *	Matériau dur gris	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	P141 - Façade	**MET** *	Matériau friable blanc et matériau dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	P142 - Façade	**MET** *	Matériau souple fibreux blanc et matériau friable blanc et matériau dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	P143 - Façade	**MET** *	Matériau bitumineux noir	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	P144 - Façade	**MET** *	Matériau dur gris	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) réalisée selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Thierry Brun
Chef de service

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

eurofins | Hygiène du Bâtiment

BUREAU VERITAS SA
Mr Igor BUGALA
16 chemin du Jubin
BP 26
69571 DARDILLY CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-13-SG-008662-01 Version du : 23/12/2013 Page 1/2
Dossier N° : 13Y008004 Date de réception : 20/12/2013 11:53:34
Référence dossier : N° commande : 1510003822 13IBU

N° éch.	Référence client	Technique utilisée	Description visuelle de la phase	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	P145 - Réserve - RDC - Plâtre + calicot + joint	MET *	Matériau fibreux marron et matériau friable beige blanc (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		MET *	Matériau fibreux gris et matériau semi-dur friable blanc (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	P146 - Chambre - R+1 - Enduit gris+ peinture	MET *	Matériau friable beige et matériau dur beige (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	P147 - Chambre - R+1 - Enduit gris + peinture	MET *	Matériau friable beige et matériau dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	P148 - Chambre - R+2 - Enduit gris friable + peinture	MET *	Matériau friable beige et matériau dur beige (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	P149 - Façade - R+3 - Enduit gris friable + plâtre + enduit grésé	MET *	Matériau friable blanc et matériau dur beige et matériau friable beige (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	P150 - Chambre - R+1 - Enduit plâtre + peinture verte	MET *	Matériau friable vert (peinture) et matériau semi-dur blanc (enduit) (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Copyright Bureau Veritas 09/2013

		MET *	Matériau semi-dur blanc	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	P151 - Chambre - R+1 - Enduit plâtre	**MET** *	Matériau semi-dur friable blanc	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	P152 - Chambre - R+1 - Enduit blanc	**MET** *	Matériau friable blanc et matériau semi-dur gris (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	P153 - Atelier - RDC - Enduit gris ciment + peinture saumon + toile de verre	**MET** *	Matériau friable rose (peinture) et maillage de fibres blanc et matériau semi-dur gris (enduit) (indissociable, phases préparées ensemble)	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) réalisée selon les parties pertinentes de la norme **NFX 43-050**

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

Laurence Delacroix
Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Ascal Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue du Chanoine Ploton
F-42000 Saint Etienne, FRANCE
Tél: 04 77 92 36 30 - fax: 01 57 67 36 84 - site web : www.eurofins.fr/hygiene-du-batiment
SAS au capital de 419 090 € - RCS Lyon - 529 294 027 - TVA FR47 529 294 027

ACCREDITATION
N° 1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Annexe 5. : copie(s) de(s) rapport(s) antérieur(s)

ANNEXE

COPIE(S) DE(S) RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

[cette annexe comporte 1 + 0 pages]

ANNEXE SANS OBJET

Copyright Bureau Veritas 09/2013