Rapport de mission de repérage

Tests lingettes

Numéro de dossier : 2019/01093
Date du repérage : 06/11/2019

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : ..... **Atelier menuiserie 11 bis rue du port** Code postal, ville : . **69660 COLLONGES AU MONT D OR**
Périmètre de repérage :	..... **Atelier menuiserie : Suite à des mesures d'air ambiant réalisées le 23/09/2019, un doute persiste sur la présence ou l'absence d'amiante dans les poussières recouvrant, le sol, les archives et les machines outils.**
Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	..... **Etablissements sociaux** ..... **Date du permis de construire non connue**

Le propriétaire et le donneur d'ordre	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom **:** ... **ARA - PJJDT** Adresse : ..... **2 rue Moncey - BP 3075** **69397 LYON Cedex 03**
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... **ARA - PJJDT - Madame Stéphanie GAUTHIER** Adresse : ..... **2 rue Moncey - BP 3075** **69397 LYON Cedex 03**

Le(s) signataire(s)	
	NOM Prénom
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ---------- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	NEBOUX ANNIE
Raison sociale de l'entreprise : **CDIM SAS** (Numéro SIRET : **504 357 203 00042)** Adresse : **122 av. du Vercors, 38600 FONTAINE** Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA** Numéro de police et date de validité : **10272640004 / 31/12/2019**	

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 18/11/2019, remis au propriétaire le 18/11/2019
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 23 pages

Sommaire

1 Les conclusions
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
3 La mission de repérage
3.1 L'objet de la mission
3.2 Le cadre de la mission
3.2.1 L'intitulé de la mission
3.2.2 ***Le périmètre de repérage effectif***
4 Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de l'analyse documentaire
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
5 Résultats détaillés du repérage
5.1 **Liste des lingettes avec présence d'amiante**
5.2 **Liste des lingettes avec absence d'amiante**
6 Signatures
7 Annexes

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- de l'amiante après analyse en laboratoire dans :
Lingette sol ech007 (Atelier de menuiserie)
Lingette Etabli ech021 (Atelier de menuiserie)

- l'absence d'amiante dans:
Lingette sol ech001 (Atelier de menuiserie)
Lingette perceuse colonne ech001 (Atelier de menuiserie)
Lingette mur ech003 (Atelier de menuiserie)
Lingette sol ech004 (Atelier de menuiserie)
Lingette mur ech005 (Atelier de menuiserie)
Lingette mur ech006 (Atelier de menuiserie)
Lingette Etabli ech008 (Atelier de menuiserie)
Lingette Machine outil ech009 (Atelier de menuiserie)
Lingette sol ech010 (Atelier de menuiserie)
Lingette mur ech011 (Atelier de menuiserie)
Lingette mur ech012 (Atelier de menuiserie)
Lingette Meuble ech013 (Atelier de menuiserie)
Lingette sol ech014 (Atelier de menuiserie)
Lingette sol ech015 (Atelier de menuiserie)
Lingette sol ech016 (Atelier de menuiserie)
Lingette mur ech017 (Atelier de menuiserie)
Lingette Archives basses ech018 (Atelier de menuiserie)
Lingette Archives hautes ech019 (Atelier de menuiserie)
Lingette Archives hautes ech020 (Atelier de menuiserie)
Lingette mur ech022 (Atelier de menuiserie)
Lingette sol ech023 (Atelier de menuiserie)
Lingette Table ech024 (Atelier de menuiserie)
Lingette Mur ech025 (Atelier de menuiserie)
Lingette Archives basses ech026 (Atelier de menuiserie)
Lingette Archives basses ech027 (Atelier de menuiserie)
Lingette Archives basses ech028 (Atelier de menuiserie)
Lingette Archives basses ech029 (Atelier de menuiserie)
Lingette sol ech030 (Atelier de menuiserie)

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Eurofins ABSE
Adresse : ..... 2 rue Chanoine Ploton F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1
Numéro de l'accréditation Cofrac : ..... AB 1609

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Atelier menuiserie : Suite à des mesures d'air ambiant réalisées le 23/09/2019, un doute persiste sur la présence ou l'absence d'amiante dans les poussières recouvrant, le sol, les archives et les machines outils.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage TESTS LINGETTE »

3.2.2 *Le périmètre de repérage effectif*

Il s'agit de l'atelier menuiserie (170.93m²)

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Oui

Observations :
Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 09/10/2019
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 06/11/2019
Heure d'arrivée : 15 h 09
Durée du repérage : 1h30
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Mme AYOUNI

5. – Résultats détaillés du repérage

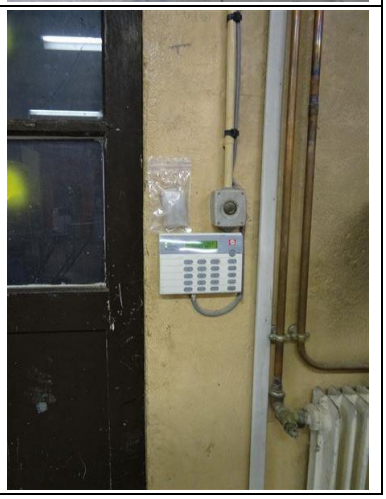
5.1 Liste des lingettes avec présence d'amiante,

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
Atelier de menuiserie	Identifiant: Matériau007 Réf. prélèvement/échantillon: ech007 Réf. laboratoire: 19Y033655-007 Description: Lingette sol ech007 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Identifiant: Matériau021 Réf. prélèvement/échantillon: ech021 Réf. laboratoire: 19Y033655-021 Description: Lingette Etabli ech021 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

5.2 Liste des lingettes avec absence d'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Atelier de menuiserie	Identifiant: Matériau001 Réf. prélèvement/échantillon: ech001 Réf. laboratoire: 19Y033655-001 Description: Lingette sol ech001 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau002 Réf. prélèvement/échantillon: ech002 Réf. laboratoire: 19Y033655-002 Description: Lingette perceuse colonne ech001 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau003 Réf. prélèvement/échantillon: ech003 Réf. laboratoire: 19Y033655-003 Description: Lingette mur ech003 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau004 Réf. prélèvement/échantillon: ech004 Réf. laboratoire: 19Y033655-004 Description: Lingette sol ech004 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau005 Réf. prélèvement/échantillon: ech005 Réf. laboratoire: 19Y033655-005 Description: Lingette mur ech005 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Atelier de menuiserie	Identifiant: Matériau006 Réf. prélèvement/échantillon: ech006 Réf. laboratoire: 19Y033655-006 Description: Lingette mur ech006 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau008 Réf. prélèvement/échantillon: ech008 Réf. laboratoire: 19Y033655-008 Description: Lingette Etabli ech008 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau009 Réf. prélèvement/échantillon: ech009 Réf. laboratoire: 19Y033655-009 Description: Lingette Machine outil ech009 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau010 Réf. prélèvement/échantillon: ech010 Réf. laboratoire: 19Y033655-010 Description: Lingette sol ech010 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau011 Prélèvement/Echantillon: ech011, réf. labo.: 19Y033655-011 ech012, réf. labo.: 19Y033655-012 Description: Lingette mur ech011 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau012 Réf. prélèvement/échantillon: ech013 Réf. laboratoire: 19Y033655-013 Description: Lingette mur ech012 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Atelier de menuiserie	Identifiant: Matériau013 Réf. prélèvement/échantillon: ech014 Réf. laboratoire: 19Y033655-014 Description: Lingette Meuble ech013 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau014 Prélèvement/échantillon: ech014 Description: Lingette sol ech014 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau015 Réf. prélèvement/échantillon: ech015 Réf. laboratoire: 19Y033655-015 Description: Lingette sol ech015 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau016 Réf. prélèvement/échantillon: ech016 Réf. laboratoire: 19Y033655-016 Description: Lingette sol ech016 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau017 Réf. prélèvement/échantillon: ech017 Réf. laboratoire: 19Y033655-017 Description: Lingette mur ech017 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Atelier de menuiserie	Identifiant: Matériau018 Réf. prélèvement/échantillon: ech018 Réf. laboratoire: 19Y033655-018 Description: Lingette Archives basses ech018 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau019 Réf. prélèvement/échantillon: ech019 Réf. laboratoire: 19Y033655-019 Description: Lingette Archives hautes ech019 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau020 Réf. prélèvement/échantillon: ech020 Réf. laboratoire: 19Y033655-020 Description: Lingette Archives hautes ech020 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau022 Réf. prélèvement/échantillon: ech022 Réf. laboratoire: 19Y033655-022 Description: Lingette mur ech022 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau023 Réf. prélèvement/échantillon: ech023 Réf. laboratoire: 19Y033655-023 Description: Lingette sol ech023 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau024 Réf. prélèvement/échantillon: ech024 Réf. laboratoire: 19Y033655-024 Description: Lingette Table ech024 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Atelier de menuiserie	Identifiant: Matériau025 Réf. prélèvement/échantillon: ech025 Réf. laboratoire: 19Y033655-025 Description: Lingette Mur ech025 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau026 Réf. prélèvement/échantillon: ech026 Réf. laboratoire: 19Y033655-026 Description: Lingette Archives basses ech026 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau027 Réf. prélèvement/échantillon: ech027 Réf. laboratoire: 19Y033655-027 Description: Lingette Archives basses ech027 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau028 Réf. prélèvement/échantillon: ech028 Réf. laboratoire: 19Y033655-028 Description: Lingette Archives basses ech028 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Atelier de menuiserie	Identifiant: Matériau029 Réf. prélèvement/échantillon: ech029 Réf. laboratoire: 19Y033655-029 Description: Lingette Archives basses ech029 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	
	Identifiant: Matériau030 Réf. prélèvement/échantillon: ech030 Réf. laboratoire: 19Y033655-030 Description: Lingette sol ech030 Composant de la construction: - Partie à sonder: -	

6. – Signatures

Fait à **FONTAINE**, le **18/11/2019**

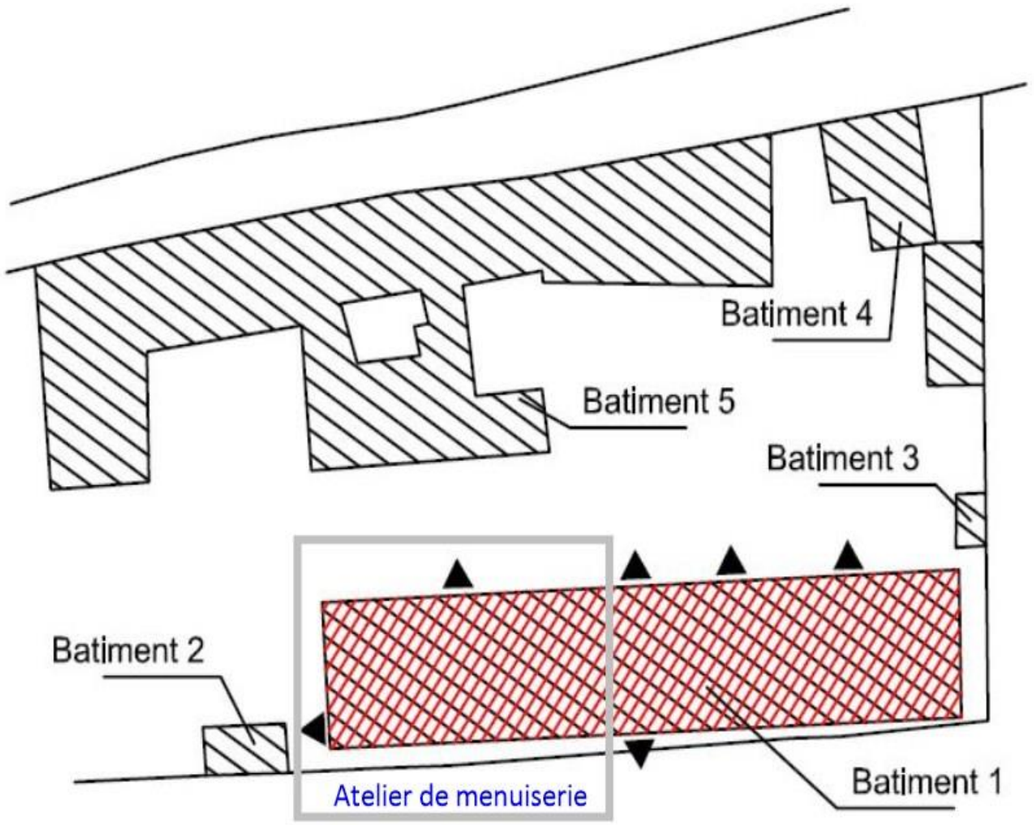
Par : NEBOUX Annie

Cachet de l'entreprise

CDIM SAS
2 rue Colonel Chambonnet
69500 BRON
mail: cdim@cdim-expertises.fr
Tel: 04 82 54 01 10
RCS 504 357 203

7.1 - Annexe - Schéma de repérage





UEAJ / CPI Collonges au Mont d'Or

11 rue du Port 69660 Collonges au Mont d'Or

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : CDIM SAS, auteur :
Dossier n° 2019/01093 du 18/11/2019
Adresse du bien : Atelier menuiserie 11 bis rue du port 69660 COLLONGES AU MONT D OR

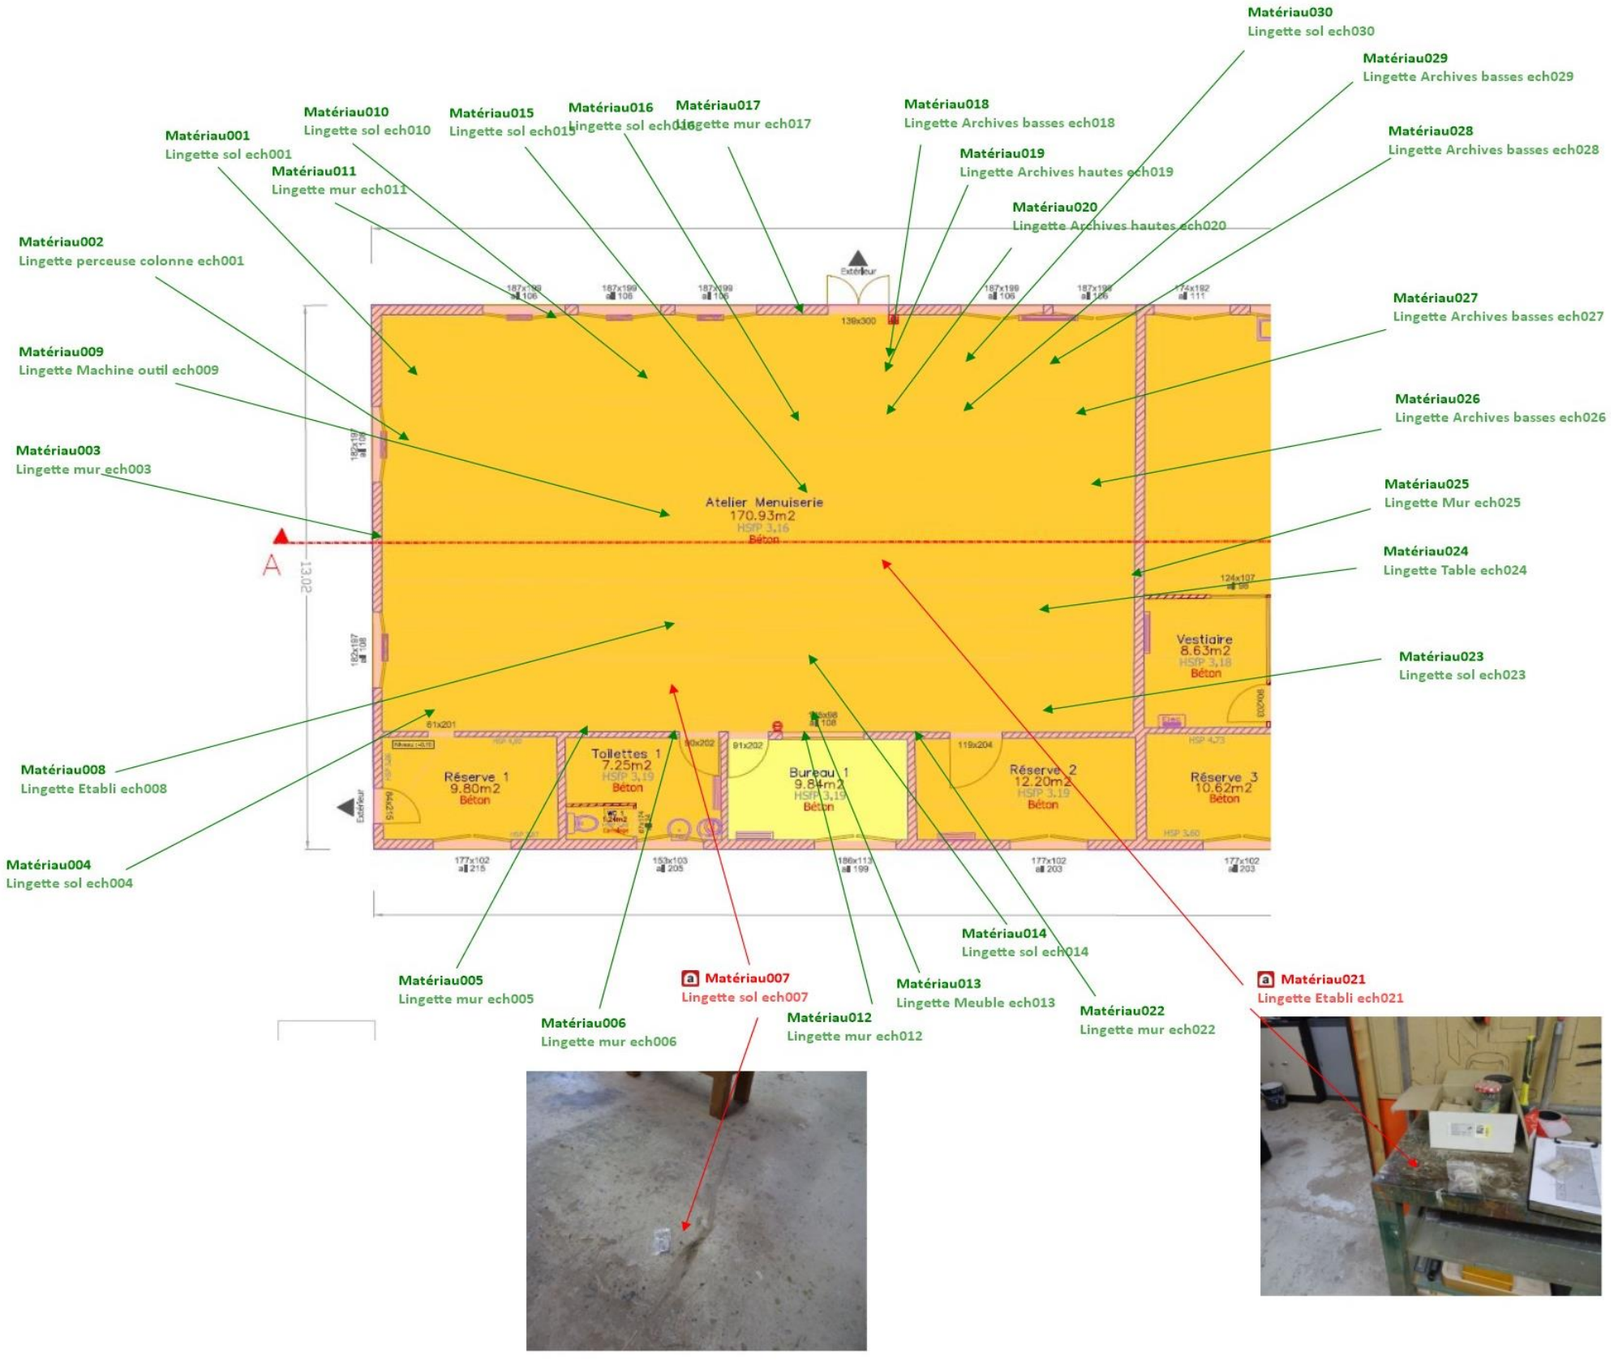


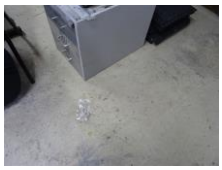
Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : CDIM SAS, auteur :
Dossier n° 2019/01093 du 18/11/2019
Adresse du bien : Atelier menuiserie 11 bis rue du port 69660 COLLONGES AU MONT D OR

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

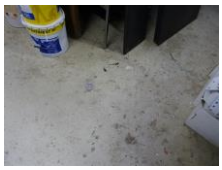
Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Description	Photo
Matériau001-ech001	Atelier de menuiserie	Lingette sol ech001 **Commentaires prélèvement:** Lingette sol **Ref Laboratoire:** 19Y033655-001 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau002-ech002	Atelier de menuiserie	Lingette perceuse colonne ech001 **Commentaires prélèvement:** Lingette perceuse colonne **Ref Laboratoire:** 19Y033655-002 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau003-ech003	Atelier de menuiserie	Lingette mur ech003 **Commentaires prélèvement:** Lingette mur **Ref Laboratoire:** 19Y033655-003 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau004-ech004	Atelier de menuiserie	Lingette sol ech004 **Commentaires prélèvement:** Lingette sol **Ref Laboratoire:** 19Y033655-004 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau005-ech005	Atelier de menuiserie	Lingette mur ech005 **Commentaires prélèvement:** Lingette mur **Ref Laboratoire:** 19Y033655-005 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau006-ech006	Atelier de menuiserie	Lingette mur ech006 **Commentaires prélèvement:** Lingette mur **Ref Laboratoire:** 19Y033655-006 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Description	Photo
Matériau007-ech007	Atelier de menuiserie	Lingette sol ech007 **Commentaires prélèvement:** Lingette sol **Ref Laboratoire:** 19Y033655-007 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau008-ech008	Atelier de menuiserie	Lingette Etabli ech008 **Commentaires prélèvement:** Lingette Etabli **Ref Laboratoire:** 19Y033655-008 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau009-ech009	Atelier de menuiserie	Lingette Machine outil ech009 **Commentaires prélèvement:** Lingette Machine outil **Ref Laboratoire:** 19Y033655-009 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau010-ech010	Atelier de menuiserie	Lingette sol ech010 **Commentaires prélèvement:** Lingette sol **Ref Laboratoire:** 19Y033655-010 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau011-ech011	Atelier de menuiserie	Lingette mur ech011 **Commentaires prélèvement:** Lingette mur **Ref Laboratoire:** 19Y033655-011 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau011-ech012	Atelier de menuiserie	Lingette mur ech012 **Commentaires prélèvement:** Lingette mur **Ref Laboratoire:** 19Y033655-012 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau012-ech013	Atelier de menuiserie	Lingette Meuble ech013 **Commentaires prélèvement:** Lingette Meuble **Ref Laboratoire:** 19Y033655-013 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Description	Photo
Matériau013-ech014	Atelier de menuiserie	Lingette sol ech014 **Commentaires prélèvement:** Lingette sol **Ref Laboratoire:** 19Y033655-014 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau015-ech015	Atelier de menuiserie	Lingette sol ech015 **Commentaires prélèvement:** Lingette sol **Ref Laboratoire:** 19Y033655-015 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau016-ech016	Atelier de menuiserie	Lingette sol ech016 **Commentaires prélèvement:** Lingette sol **Ref Laboratoire:** 19Y033655-016 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau017-ech017	Atelier de menuiserie	Lingette mur ech017 **Commentaires prélèvement:** Lingette mur **Ref Laboratoire:** 19Y033655-017 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau018-ech018	Atelier de menuiserie	Lingette Archives basses ech018 **Commentaires prélèvement:** Lingette Archives basses **Ref Laboratoire:** 19Y033655-018 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau019-ech019	Atelier de menuiserie	Lingette Archives hautes ech019 **Commentaires prélèvement:** Lingette Archives basses **Ref Laboratoire:** 19Y033655-019 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau020-ech020	Atelier de menuiserie	Lingette Archives hautes ech020 **Commentaires prélèvement:** Lingette Archives hautes **Ref Laboratoire:** 19Y033655-020 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Description	Photo
Matériau021-ech021	Atelier de menuiserie	Lingette Etabli ech021 **Commentaires prélèvement:** Lingette Etabli **Ref Laboratoire:** 19Y033655-021 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau022-ech022	Atelier de menuiserie	Lingette mur ech022 **Commentaires prélèvement:** Lingette mur **Ref Laboratoire:** 19Y033655-022 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau023-ech023	Atelier de menuiserie	Lingette sol ech023 **Commentaires prélèvement:** Lingette sol **Ref Laboratoire:** 19Y033655-023 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau024-ech024	Atelier de menuiserie	Lingette Table ech024 **Commentaires prélèvement:** Lingette Table **Ref Laboratoire:** 19Y033655-024 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau025-ech025	Atelier de menuiserie	Lingette Mur ech025 **Commentaires prélèvement:** Lingette Table **Ref Laboratoire:** 19Y033655-025 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau026-ech026	Atelier de menuiserie	Lingette Archives basses ech026 **Commentaires prélèvement:** Lingette Archives basses **Ref Laboratoire:** 19Y033655-026 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau027-ech027	Atelier de menuiserie	Lingette Archives basses ech027 **Commentaires prélèvement:** Lingette Archives basses **Ref Laboratoire:** 19Y033655-027 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et prélèvement	Localisation	Description	Photo
Matériau028-ech028	Atelier de menuiserie	Lingette Archives basses ech028 **Commentaires prélèvement:** Lingette Archives basses **Ref Laboratoire:** 19Y033655-028 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau029-ech029	Atelier de menuiserie	Lingette Archives basses ech029 **Commentaires prélèvement:** Lingette Archives basses **Ref Laboratoire:** 19Y033655-029 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	
Matériau030-ech030	Atelier de menuiserie	Lingette sol ech030 **Commentaires prélèvement:** Lingette sol **Ref Laboratoire:** 19Y033655-030 **Commentaires Laboratoire:** Matériau de type poussières sur lingettes (noir) (Calcination et attaque acide) **Analyse à réaliser:** Toutes les couches (1 à 1)	

Copie des rapports d'essais :

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud Est SAS

CDIM
Madame Annie NEBOUX
122 Avenue du Vercors
38600 FONTAINE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-SG-060152-01 | Version du : 15/11/2019 18:58 | Page 1/5
Dossier N° : 19Y033655 | Date de réception : 08/11/2019 | Date d'analyse : 12/11/2019
Référence Dossier : Dossier: 2019/01093

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	ech001 - - - - - Lingette sol - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	ech002 - - - - - Lingette perceuse colonne - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	ech003 - - - - - Lingette mur - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	ech004 - - - - - Lingette sol - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	ech005 - - - - - Lingette mur - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	ech006 - - - - - Lingette mur - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	ech007 - - - - - Lingette sol - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)(i)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1, FRANCE
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-SG-060152-01 Version du : 15/11/2019 18:58 Page 2/5
Dossier N° : 19Y033655 Date de réception : 08/11/2019 Date d'analyse : 12/11/2019
Référence Dossier : Dossier: 2019/01093

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
008	ech008 - - - - - Lingette Etabli - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	ech009 - - - - - Lingette Machine outil - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	ech010 - - - - - Lingette sol - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	ech011 - - - - - Lingette mur - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	ech012 - - - - - Lingette mur - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	ech013 - - - - - Lingette Meuble - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	ech014 - - - - - Lingette sol - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	ech015 - - - - - Lingette sol - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1, FRANCE
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-SG-060152-01 | Version du : 15/11/2019 18:58 | Page 3/5
Dossier N° : 19Y033655 | Date de réception : 08/11/2019 | Date d'analyse : 12/11/2019
Référence Dossier : Dossier: 2019/01093

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
016	ech016 - - - - - Lingette sol - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	ech017 - - - - - Lingette mur - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	ech018 - - - - - Lingette Archives basses - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	ech019 - - - - - Lingette Archives hautes - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	ech020 - - - - - Lingette Archives hautes - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	ech021 - - - - - Lingette Etabli - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)(i)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
022	ech022 - - - - - Lingette mur - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	ech023 - - - - - Lingette sol - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1, FRANCE
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-SG-060152-01 | Version du : 15/11/2019 18:58 | Page 4/5
Dossier N° : 19Y033655 | Date de réception : 08/11/2019 | Date d'analyse : 12/11/2019
Référence Dossier : Dossier: 2019/01093

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
024	ech024 - - - - - Lingette Table - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	ech025 - - - - - Lingette Mur - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	ech026 - - - - - Lingette Archives basses - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	ech027 - - - - - Lingette Archives basses - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	ech028 - - - - - Lingette Archives basses - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	ech029 - - - - - Lingette Archives basses - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	ech030 - - - - - Lingette sol - Atelier de menuiserie	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	**MET**	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1, FRANCE
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-SG-060152-01 | Version du : 15/11/2019 18:58 | Page 5/5
Dossier N° : 19Y033655 | Date de réception : 08/11/2019 | Date d'analyse : 12/11/2019
Référence Dossier : Dossier: 2019/01093

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

Observation(s) couche(s)

(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection.



Celine Poncelet
Technicien Analyste en Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265
F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1, FRANCE
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

7.3 - Annexe - Autres documents

COURTIER
VD ASSOCIES
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
☎ 05 56 30 95 75
08 97 50 56 06
contact@vdassocies.fr

N°ORIAS 13 010 220 (VD ASSOCIES)
Site ORIAS www.orias.fr

réinventons / notre métier AXA

Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

Société CDIM
122 Avenue du Vercors
38600 FONTAINE

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10272640004 ayant pris effet le 01/01/2019.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes : **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :**

AMIANTE :
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC DOSSIER AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION Y COMPRIS SUR TERRAINS ET ROCHES AMIANTIFERES
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

PLOMB :
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT PARASITAIRE :
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS)

MESURES :
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR TOUS TYPES DE BATIMENTS, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC POLLUTION DES SOLS ET RECHERCHE DE METAUX LOURDS PRELEVEMENTS D'AIRS ET MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE (SOUS TRAITEES)
BUILDING INFORMATION MODELING : PRISE DE MESURES, RELEVES DE COTES ET REALISATION DE PLANS SUR BATIMENTS EXISTANTS SANS INTERPRETATION DE DONNEES NI PRECONISATION
GESTION POUR LE COMPTE DE TIERS DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE ET DES DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES AMIANTE ET PLOMB (EXTERNALISATION DES DIAGNOSTICS VIA LA PLATEFORME EDT)

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 1.500.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du **1ER JANVIER 2019** au **31 DECEMBRE 2019** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas acquise.
Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 13/12/2018
Pour la compagnie

VD ASSOCIES
P.O. 81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS : 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances