Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 95 Boulevard Pinel 69500 BRON

Référence client : BATIMENT 411

Désignation : BATIMENT 411

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
95 Boulevard Pinel
69500 BRON

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : SABRE Mathieu

Accompagnateur : ()

Date de repérage 19/11/2025

Numéro attestation : CPDI4978

Délivré le : 02/08/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 02/12/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 02/12/2025

Pre-Rapport

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

Pre-Rapport

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R+2 - Vol 1	R+2 - Vol 2
R+2 - Vol 3	R+2 - Vol 4
R+2 - Vol 5	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Combles - Vol 6	Risque sanitaire ou physique avéré	Plancher instable

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Rénovation complète du plateau compris la cage d'escalier nord entre R+1 et R+2 comprenant :
- Remplacement des menuiseries (dépose totale).
- Renforcement des planchers hauts et bas (entre R+1 et R+2 et entre R+3 et combles),
- Curage des anciens éléments (chauffage, ECS, etc.)

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Se référer au schéma de repérage en annexe du rapport.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	R+2	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5	
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5	
Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5	
Revêtement de mur	R+2	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5	
Revêtement de sol	R+2	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5	
Toiture et étanchéité	R+2	Vol 3	
Conduits, canalisations et équipements	R+2	Vol 4	
Equipements divers et accessoires	R+2	Vol 4 - Vol 5	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

Pre-Rapport

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

Pre-Rapport

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

Pré-Rapport

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

Pre-Rapport

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 1	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P5
Vol 3	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P29
Vol 5	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P29
Vol 2	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P29
Vol 4	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P29
Vol 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P38
Vol 2	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P42
Vol 2	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P43

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
Combles - Vol 6		Risque sanitaire ou physique avéré	Plancher instable	

Pré-Rapport

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Plafond et faux-plafonds

5 - Revêtement de sol

6 - Revêtement de mur

7 - Conduits, canalisations et équipements

8 - Equipements divers et accessoires

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 3	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P24	Réalisation d'un prélevement	Bande type "Paxalu"	002EX 03142 3 n°24 - 1	P24	Bande / Mortier - Bitumineux Fibreux / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 3	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P25	Réalisation d'un prélevement	Bande en remontée d'étanchéité	002EX 03142 3 n°25 - 1	P25	Bande / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 3	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P30	Réalisation d'un prélevement	Bande en en pied de cloison	002EX 03142 3 n°30 - 1	P30	Bande / Toile / Matériau - Bitumineux Fibreux / Souple Fibreux / Dur - Noir / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 1	Menuiseries	Mastic vitrier	P5	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable sur battants	002EX 03142 3 n°5 - 1	P5	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 1	Menuiseries	Mastic vitrier	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Mastic vitrier effritable sur battants	002EX 03142 3 n°5 - 1	P5	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 1	Menuiseries	Mastic vitrier	P6	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable sur imposte	002EX 03142 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 1	Menuiseries	Mastic vitrier	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Mastic vitrier effritable sur imposte	002EX 03142 3 n°6 - 1	P6	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 1	Menuiseries	Mastic vitrier	P7	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable sur battants	002EX 03142 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 1	Menuiseries	Mastic vitrier	P7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Mastic vitrier effritable sur battants	002EX 03142 3 n°7 - 1	P7	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 5	Menuiseries	Mastic vitrier	P13	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable sur battants	002EX 03142 3 n°13 - 1	P13	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Multicolore / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 5	Menuiseries	Mastic vitrier	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mastic vitrier effritable sur battants	002EX 03142 3 n°13 - 1	P13	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Multicolore / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 2	Menuiseries	Mastic vitrier	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mastic vitrier effritable sur battants	002EX 03142 3 n°13 - 1	P13	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Multicolore / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 4	Menuiseries	Mastic vitrier	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mastic vitrier effritable sur battants	002EX 03142 3 n°13 - 1	P13	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Multicolore / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 5 - Vol 2 - Vol 4	Menuiseries	Mastic vitrier	P13 - S6 - S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Mastic vitrier effritable sur battants	002EX 03142 3 n°13 - 1	P13	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Multicolore / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 5	Menuiseries	Mastic vitrier	P14	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable sur imposte	002EX 03142 3 n°14 - 1	P14	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 5	Menuiseries	Mastic vitrier	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Mastic vitrier effritable sur imposte	002EX 03142 3 n°14 - 1	P14	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 2	Menuiseries	Mastic vitrier	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Mastic vitrier effritable sur imposte	002EX 03142 3 n°14 - 1	P14	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 4	Menuiseries	Mastic vitrier	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Mastic vitrier effritable sur imposte	002EX 03142 3 n°14 - 1	P14	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 5 - Vol 2 - Vol 4	Menuiseries	Mastic vitrier	P14 - S7 - S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Mastic vitrier effritable sur imposte	002EX 03142 3 n°14 - 1	P14	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 3	Menuiseries	Mastic vitrier	P29	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable sur battants	002EX 03142 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Jaune / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 5	Menuiseries	Mastic vitrier	S15 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Mastic vitrier effritable sur battants	002EX 03142 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Jaune / Gris	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 2	Menuiseries	Mastic vitrier	S16 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Mastic vitrier effritable sur battants	002EX03142 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Jaune / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 4	Menuiseries	Mastic vitrier	S17 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Mastic vitrier effritable sur battants	002EX03142 3 n°29 - 1	P29	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Jaune / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 3	Menuiseries	Joint de structure	S8	Réalisation d'un sondage		S8 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de joint de structure
R+2	Vol 3	Menuiseries	Mastic vitrier	P32	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable sur imposte	002EX03142 3 n°32 - 1	P32	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris Beige / Rouge	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 2	Menuiseries	Mastic vitrier	P42	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable sur battants	002EX03142 3 n°42 - 1	P42	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 2	Menuiseries	Mastic vitrier	P42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Mastic vitrier effritable sur battants	002EX 03142 3 n°42 - 1	P42	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 2	Menuiseries	Mastic vitrier	P43	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable sur imposte	002EX 03142 3 n°43 - 1	P43	Matériau / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse
R+2	Vol 2	Menuiseries	Mastic vitrier	P43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Mastic vitrier effritable sur imposte	002EX 03142 3 n°43 - 1	P43	Matériau / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 1	Murs et cloisons	Enduits ciment	P4	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur porteur	002EX 03142 3 n°4 - 1	P4	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Marron / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits ciment	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit ciment sur porteur	002EX 03142 3 n°4 - 1	P4	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Marron / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 5	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P12	Réalisation d'un prélèvement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches)	002EX 03142 3 n°12 - 1	P12	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 5	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches)	002EX 03142 3 n°12 - 1	P12	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 5	Murs et cloisons	Enduits ciment	P15	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur porteur	002EX 03142 3 n°15 - 1	P15	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 5	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P20	Réalisation d'un prélevement		002EX 03142 3 n°20 - 1	P20	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 5	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EX03142 3 n°20 - 1	P20	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 3	Murs et cloisons	Enduits ciment	P21	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur porteur	002EX03142 3 n°21 - 1	P21	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 3	Murs et cloisons	Enduits ciment	P31	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur cloison	002EX03142 3 n°31 - 1	P31	Matériau / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 4	Murs et cloisons	Enduits ciment	P34	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur porteur	002EX03142 3 n°34 - 1	P34	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 4	Murs et cloisons	Enduits ciment	P35	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur cloison	002EX03142 3 n°35 - 1	P35	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 4	Murs et cloisons	Enduits ciment	P35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Enduit ciment sur cloison	002EX 03142 3 n°35 - 1	P35	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre sur porteur (pièces sèches)	002EX 03142 3 n°41 - 1	P41	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Peinture + enduit plâtre sur porteur (pièces sèches)	002EX 03142 3 n°41 - 1	P41	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 1	Plafonds	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EX 03142 3 n°8 - 1	P8	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 5	Plafonds	Enduits plâtre	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EX 03142 3 n°8 - 1	P8	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 2	Plafonds	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EX 03142 3 n°8 - 1	P8	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 5 - Vol 2	Plafonds	Enduits plâtre	S3 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EX 03142 3 n°8 - 1	P8	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 3	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P26	Réalisation d'un prélevement	Résidus de fanneaux faux plafonds	002EX 03142 3 n°26 - 1	P26	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 3	Plafonds	Enduits plâtre	P28	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre (pièces humides)	002EX 03142 3 n°28 - 1	P28	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 4	Plafonds	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Peinture + enduit plâtre (pièces humides)	002EX 03142 3 n°28 - 1	P28	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 1	Revêtement de sol	Plancher	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP oinçonnage
R+2	Vol 1	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P1	Réalisation d'un prélevement	Chape allégée	002EX031423 n°1 - 1	P1	Polystyrène / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 1	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P2	Réalisation d'un prélevement	Chape ciment	002EX031423 n°2 - 1	P2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 5	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Chape ciment	002EX031423 n°2 - 1	P2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 2	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Chape ciment	002EX031423 n°2 - 1	P2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 5 - Vol 2	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S2 - S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Chape ciment	002EX031423 n°2 - 1	P2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 1	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélevement	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EX03142 3 n°3 - 1	P3 Phase 1	Revêtement - Fibreux Semi-dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 1	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélevement	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EX03142 3 n°3 - 1	P3 Phase 2	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 5	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P10	Réalisation d'un prélevement	Carrelage + colle grise	002EX03142 3 n°10 - 2	P10	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 5	Revêtement de sol	Ragréage	P11	Réalisation d'un prélevement	Ragréage	002EX03142 3 n°11 - 1	P11	Peinture / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 3	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P22	Réalisation d'un prélevement	Carrelage moucheté + colle grise	002EX03142 3 n°22 - 1	P22	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 4	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P38	Réalisation d'un prélevement	Dalles plastiques	002EX03142 3 n°38 - 1	P38	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 4	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P39	Réalisation d'un prélevement	colle jaune	002EX 03142 3 n°39 - 1	P39	Colle / Matériau / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 4	Revêtement de sol	Ragréage	P40	Réalisation d'un prélevement	Ragréage	002EX 03142 3 n°40 - 1	P40	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 1	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P9	Réalisation d'un prélevement	Plinthe ciment	002EX 03142 3 n°9 - 1	P9	Matériau / Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 1	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Plinthe ciment	002EX 03142 3 n°9 - 1	P9	Matériau / Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 2	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Plinthe ciment	002EX 03142 3 n°9 - 1	P9	Matériau / Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 1 - Vol 2	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P9 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Plinthe ciment	002EX 03142 3 n°9 - 1	P9	Matériau / Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 5	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P16	Réalisation d'un prélevement	Plinthe ciment	002EX 03142 3 n°16 - 1	P16	Peinture / Matériau / Colle - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 5	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Plinthe ciment	002EX 03142 3 n°16 - 1	P16	Peinture / Matériau / Colle - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 3	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P23	Réalisation d'un prélevement	Plinthe + colle grise	002EX 03142 3 n°23 - 1	P23	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 3	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P27	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EX 03142 3 n°27 - 1	P27	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 4	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P36	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle grise	002EX 03142 3 n°36 - 1	P36	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 4	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Faïence + colle grise	002EX 03142 3 n°36 - 1	P36	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 4	Conduit eau	Conduit	S11	Réalisation d'un sondage		S11 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAimantage
R+2	Vol 4	Conduit eau	Mastics	P37	Réalisation d'un prélevement	Mastic sur conduit	002EX03142 3 n°37 - 1	P37	Matériau - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 5	Equipement électrique	Plaque isolante	P17	Réalisation d'un prélevement	Carton dans interrupteur	002EX03142 3 n°17 - 1	P17	Carton - Fibreux Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 5	Cables électriques	Isolant	P18	Réalisation d'un prélevement	Isolant tressé	002EX03142 3 n°18 - 1	P18	Matériau / Toile - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 5	Cables électriques	Isolant	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Isolant tressé	002EX03142 3 n°18 - 1	P18	Matériau / Toile - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 5	Cables électriques	Isolant	P19	Réalisation d'un prélevement	Isolant de gaine en étain	002EX 03142 3 n°19 - 1	P19	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 5	Cables électriques	Isolant	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Isolant de gaine en étain	002EX 03142 3 n°19 - 1	P19	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 4	Tuyauteries	Peinture anti-condensation	P33	Réalisation d'un prélevement		002EX 03142 3 n°33 - 1	P33	Peinture - Effritable - Gris Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			R+2				
P5	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Vol 1 - Vol 1 - Vol 1 - Vol 1 - Vol 1 - Vol 1 - Vol 1 - Vol 1 - Vol 1 - Vol 1	18,31 m			12 unité(s)
P29	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Jaune / Gris	Vol 3 - Vol 5 - Vol 5 - Vol 5 - Vol 2 - Vol 4	10,32 m			1 unité(s)
P38	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune	Vol 4	5,34 m		1,78 m²	1 unité(s)
P42	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Vol 2 - Vol 2	2,47 m			2 unité(s)
P43	Menuiseries	Matériau / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Vol 2 - Vol 2	2,75 m			2 unité(s)

Pre-Rapport


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+2	R+2 - MPCA Façades
	R+2	R+2 - MPCA Revêtement de sol
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées

Pre-Rapport

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX031423

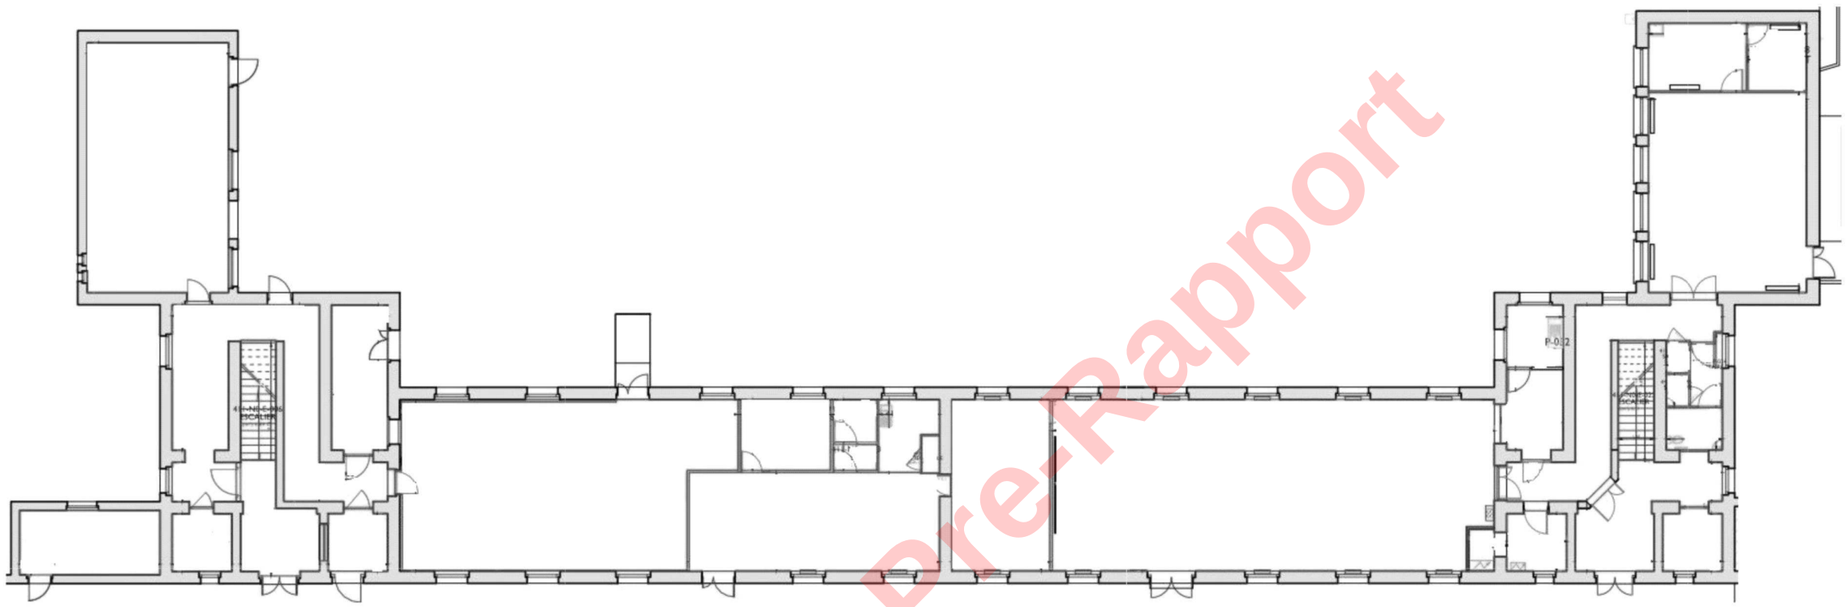

Pre-Rapport


Légende	

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
95 Boulevard Pinel 69500 BRON	BATIMENT 411	19/11/2025	SABRE Mathieu

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX031423

Légende

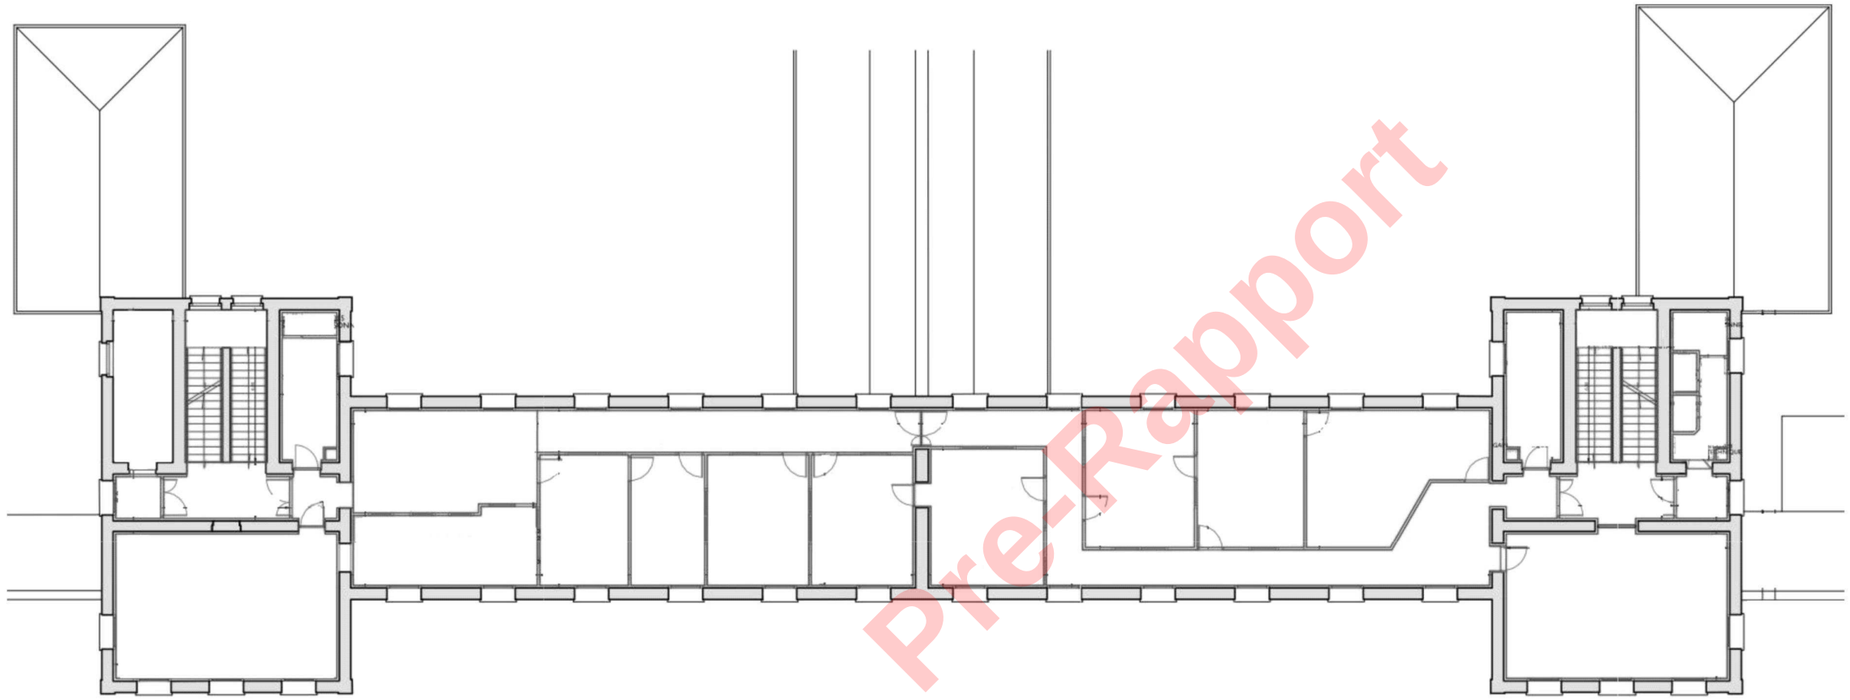


Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
95 Boulevard Pinel 69500 BRON	BATIMENT 411	19/11/2025	SABRE Mathieu

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX031423

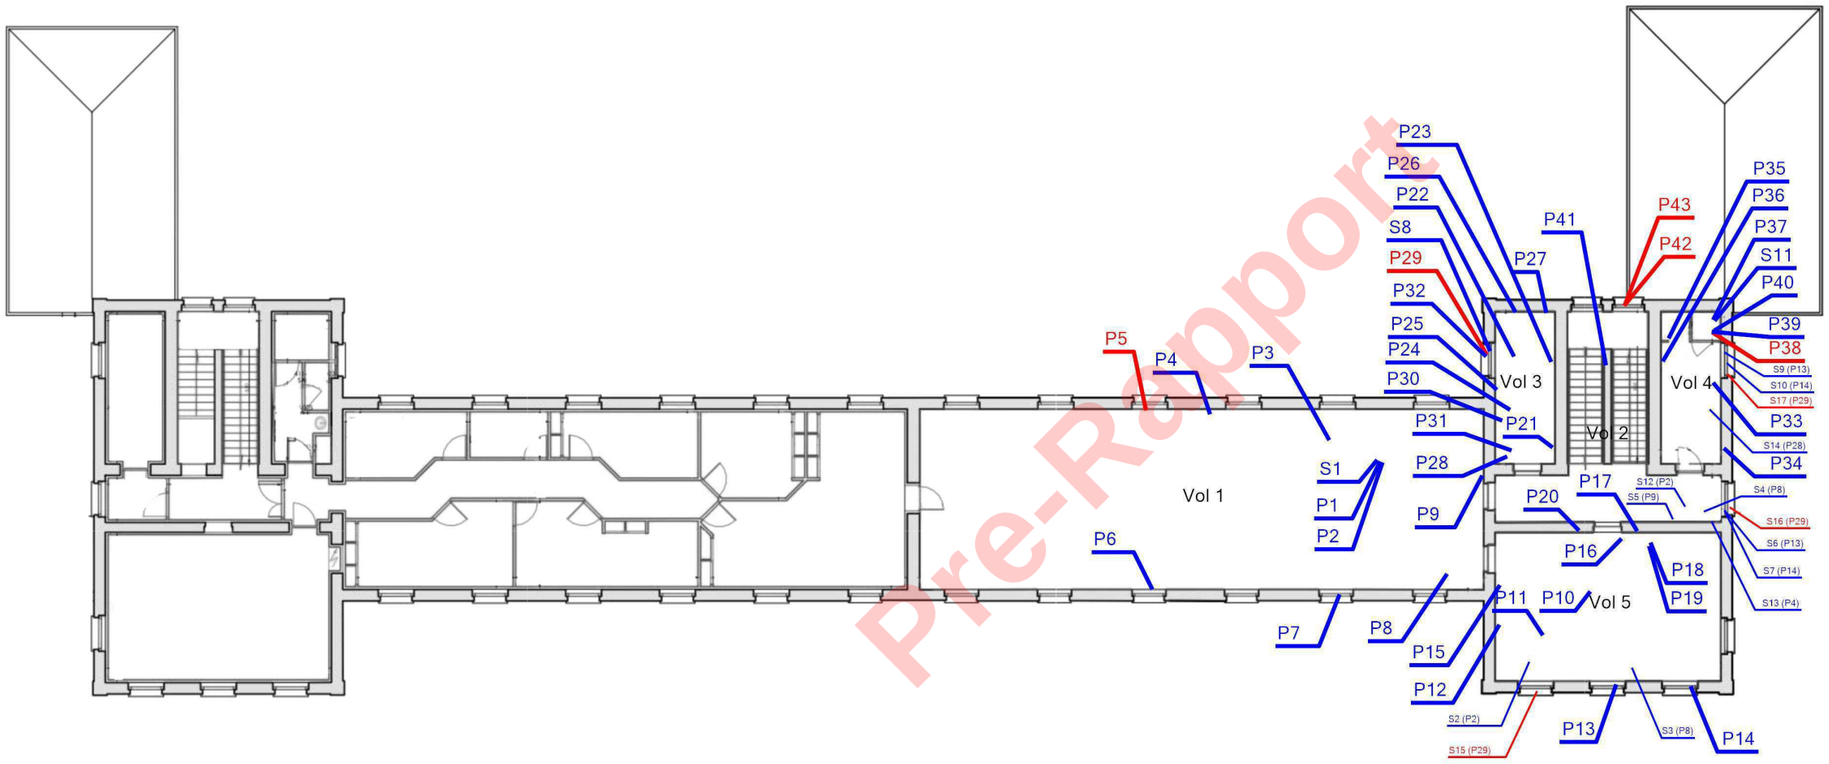

Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
95 Boulevard Pinel 69500 BRON	BATIMENT 411	19/11/2025	SABRE Mathieu

R+2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EX031423

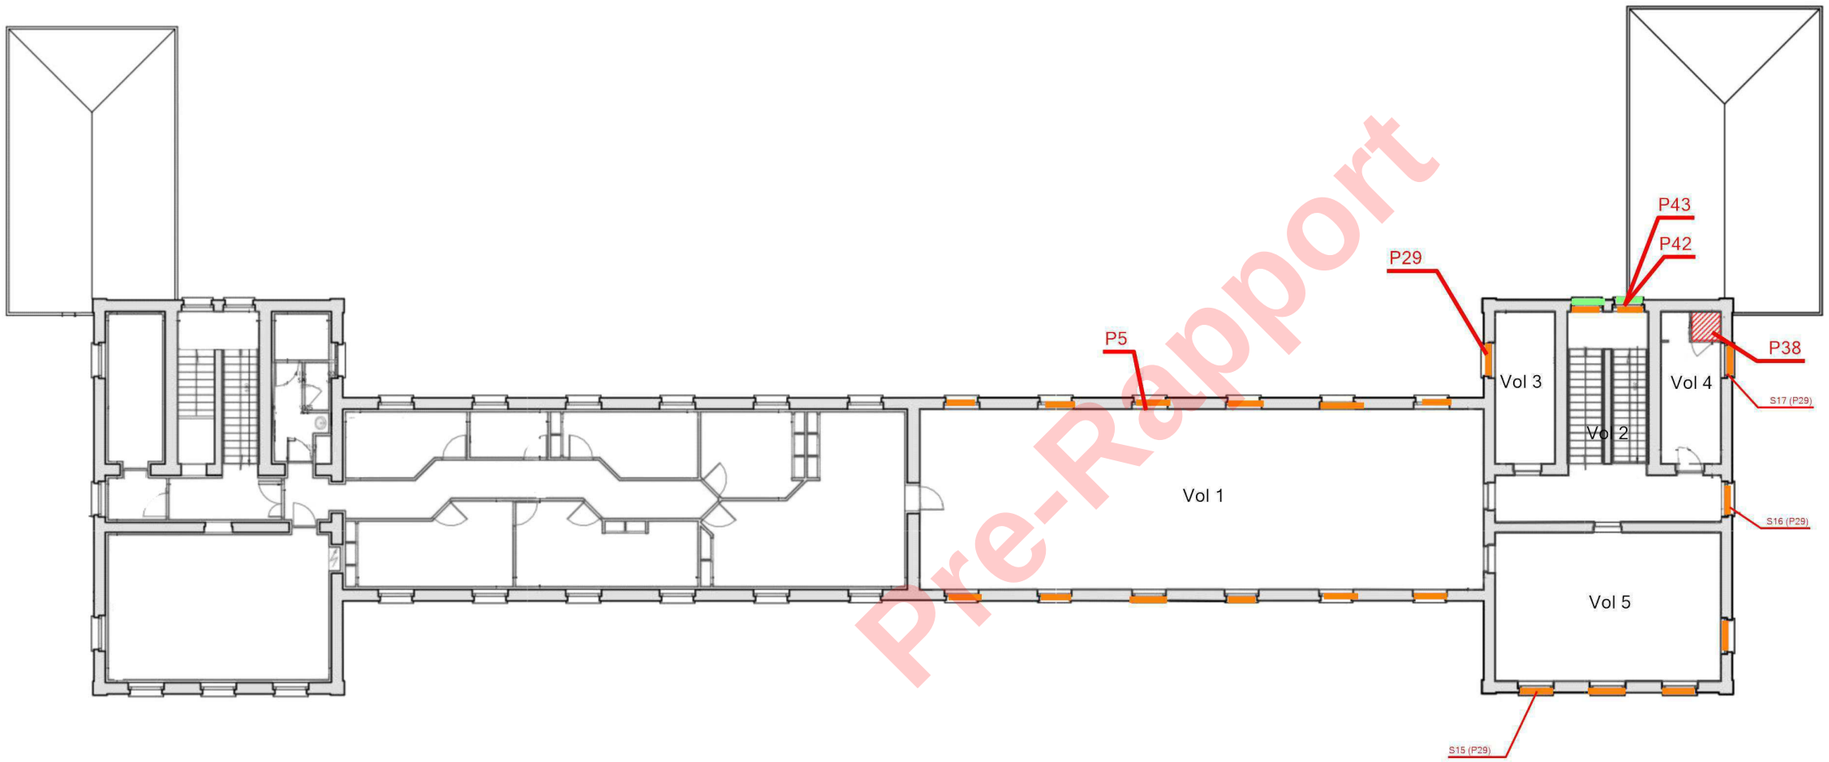


Pre-Rapport

Légende	
	P42 : Mastic vitrier
	P29 : Mastic vitrier
	P43 : Mastic vitrier
	P38 : Dalles plastiques
	P5 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
95 Boulevard Pinel 69500 BRON	BATIMENT 411	19/11/2025	SABRE Mathieu

R+2 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EX031423

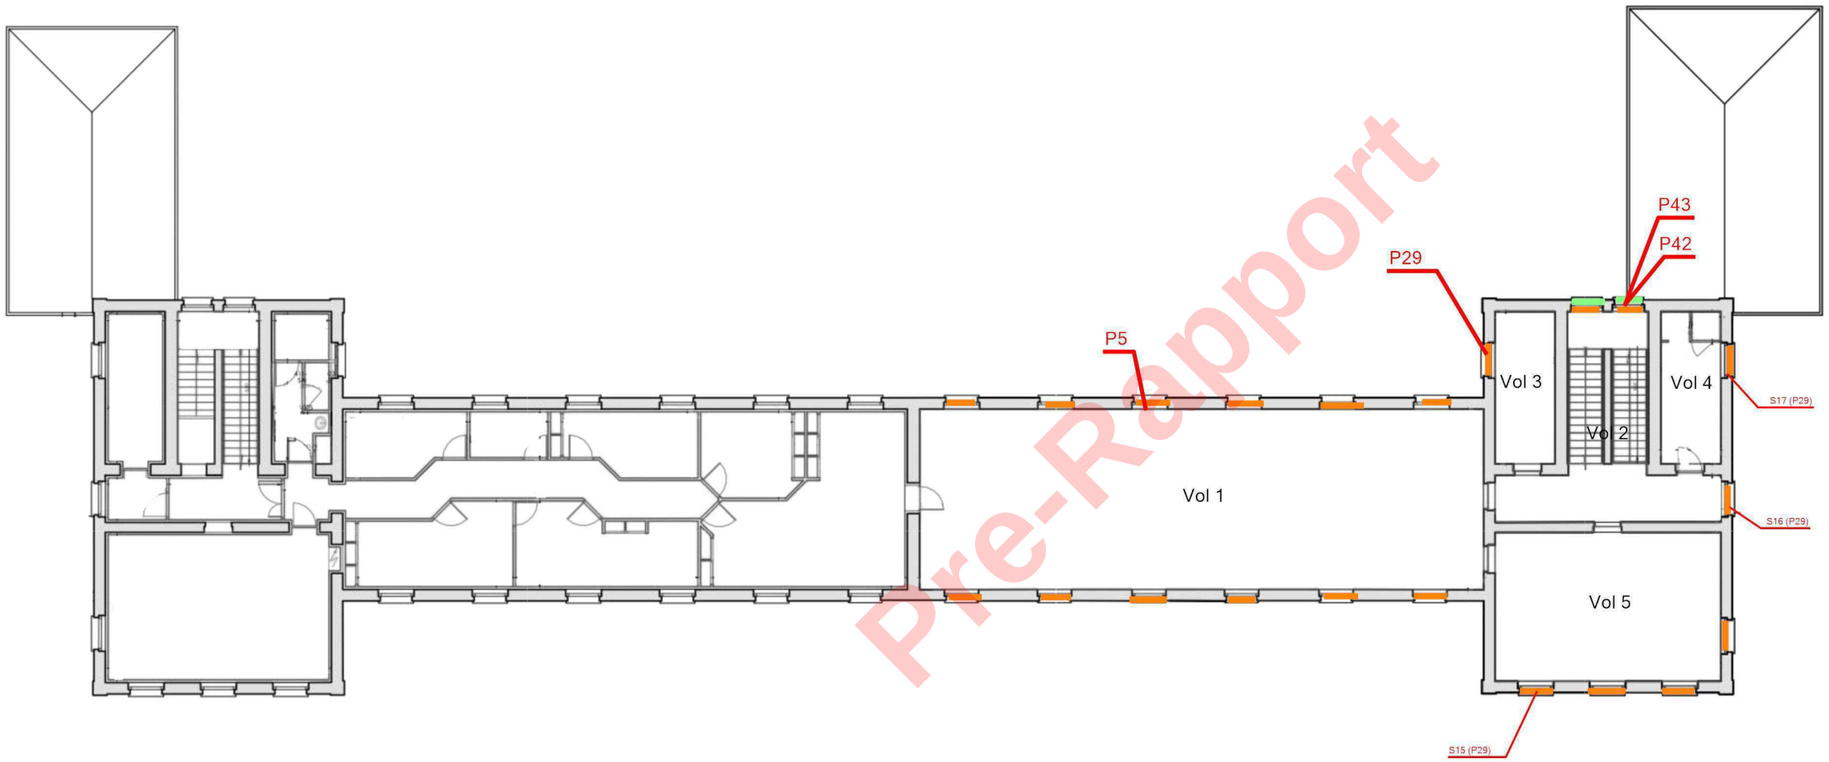


Pre-Rapport

Légende	
	P42 : Mastic vitrier
	P29 : Mastic vitrier
	P43 : Mastic vitrier
	P5 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
95 Boulevard Pinel 69500 BRON	BATIMENT 411	19/11/2025	SABRE Mathieu

R+2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EX031423

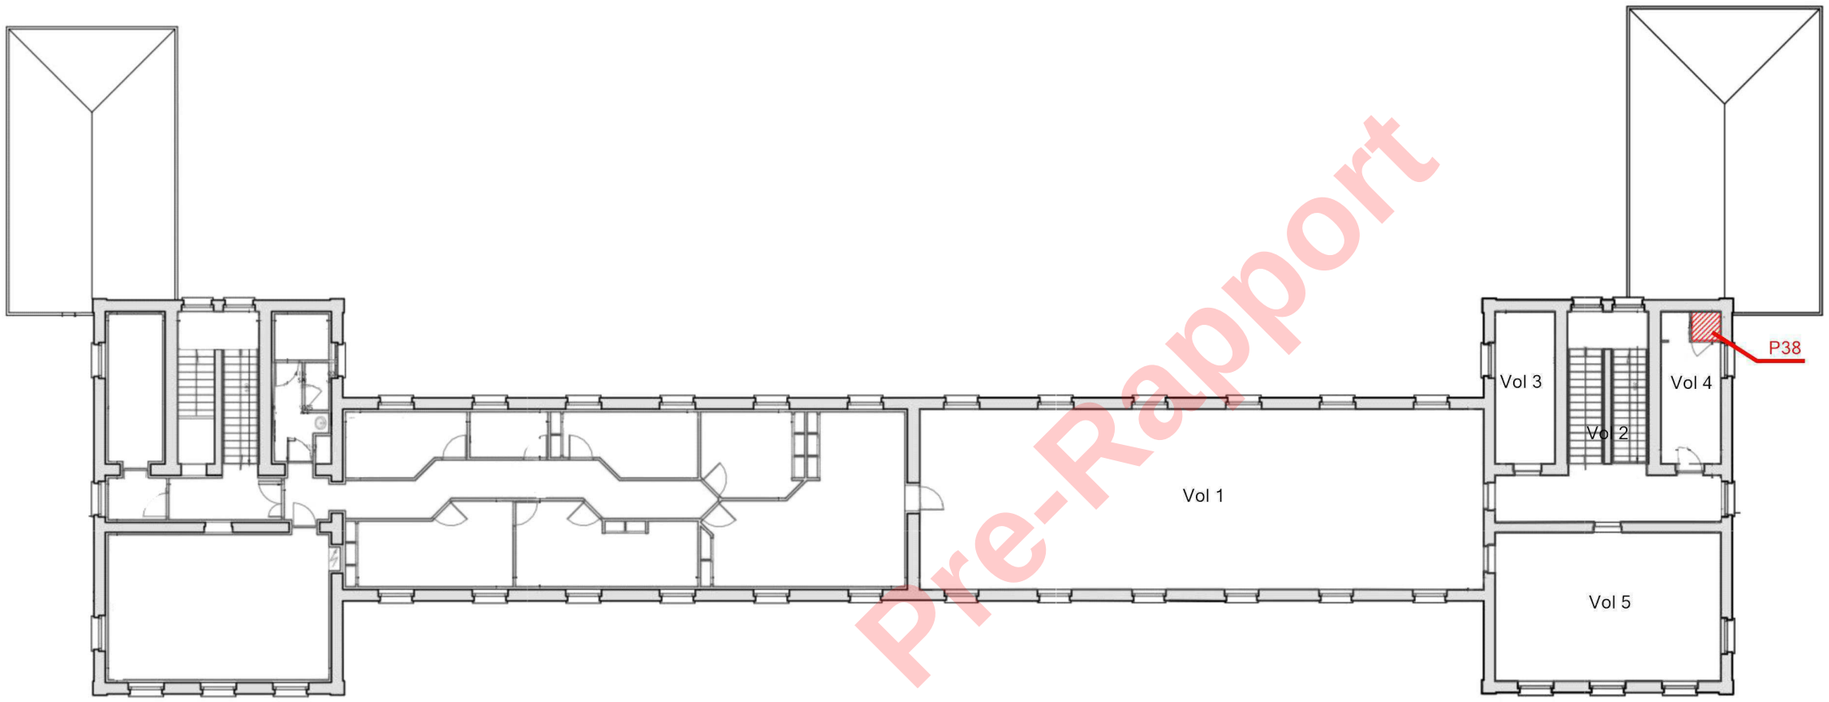


Pre-Rapport

Légende	
	P38 : Dalles plastiques

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
95 Boulevard Pinel 69500 BRON	BATIMENT 411	19/11/2025	SABRE Mathieu

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX031423

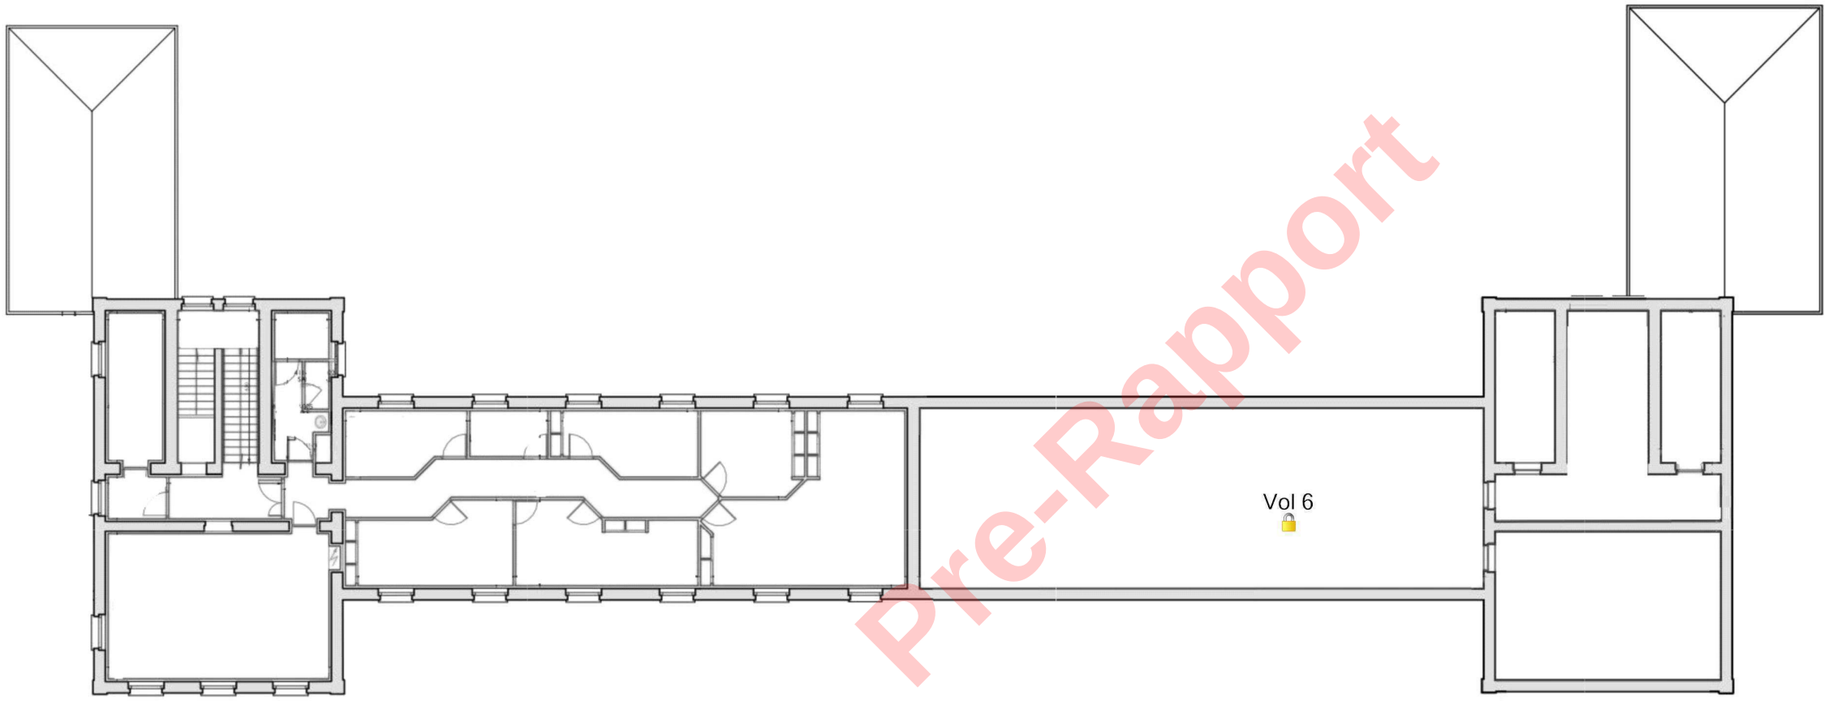

Pre-Rapport

Légende	
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
95 Boulevard Pinel 69500 BRON	BATIMENT 411	19/11/2025	SABRE Mathieu

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX031423 n°1 - 1 (P1)	R+2 - Vol 1	Prélevement négatif
002EX031423 n°2 - 1 (P2)	R+2 - Vol 1	Prélevement négatif
002EX031423 n°3 - 1 (P3)	R+2 - Vol 1	Prélevement négatif
002EX031423 n°4 - 1 (P4)	R+2 - Vol 1	Prélevement négatif
002EX031423 n°5 - 1 (P5)	R+2 - Vol 1	Prélevement positif
002EX031423 n°6 - 1 (P6)	R+2 - Vol 1	Prélevement négatif
002EX031423 n°7 - 1 (P7)	R+2 - Vol 1	Prélevement négatif
002EX031423 n°8 - 1 (P8)	R+2 - Vol 1	Prélevement négatif
002EX031423 n°9 - 1 (P9)	R+2 - Vol 1	Prélevement négatif
002EX031423 n°10 - 2 (P10)	R+2 - Vol 5	Prélevement négatif
002EX031423 n°11 - 1 (P11)	R+2 - Vol 5	Prélevement négatif
002EX031423 n°12 - 1 (P12)	R+2 - Vol 5	Prélevement négatif
002EX031423 n°13 - 1 (P13)	R+2 - Vol 5	Prélevement négatif
002EX031423 n°14 - 1 (P14)	R+2 - Vol 5	Prélevement négatif
002EX031423 n°15 - 1 (P15)	R+2 - Vol 5	Prélevement négatif
002EX031423 n°16 - 1 (P16)	R+2 - Vol 5	Prélevement négatif
002EX031423 n°17 - 1 (P17)	R+2 - Vol 5	Prélevement négatif
002EX031423 n°18 - 1 (P18)	R+2 - Vol 5	Prélevement négatif
002EX031423 n°19 - 1 (P19)	R+2 - Vol 5	Prélevement négatif
002EX031423 n°20 - 1 (P20)	R+2 - Vol 5	Prélevement négatif
002EX031423 n°21 - 1 (P21)	R+2 - Vol 3	Prélevement négatif
002EX031423 n°22 - 1 (P22)	R+2 - Vol 3	Prélevement négatif
002EX031423 n°23 - 1 (P23)	R+2 - Vol 3	Prélevement négatif
002EX031423 n°24 - 1 (P24)	R+2 - Vol 3	Prélevement négatif
002EX031423 n°25 - 1 (P25)	R+2 - Vol 3	Prélevement négatif
002EX031423 n°26 - 1 (P26)	R+2 - Vol 3	Prélevement négatif
002EX031423 n°27 - 1 (P27)	R+2 - Vol 3	Prélevement négatif
002EX031423 n°28 - 1 (P28)	R+2 - Vol 3	Prélevement négatif
002EX031423 n°29 - 1 (P29)	R+2 - Vol 3	Prélevement positif
002EX031423 n°30 - 1 (P30)	R+2 - Vol 3	Prélevement négatif
002EX031423 n°31 - 1 (P31)	R+2 - Vol 3	Prélevement négatif
002EX031423 n°32 - 1 (P32)	R+2 - Vol 3	Prélevement négatif
002EX031423 n°33 - 1 (P33)	R+2 - Vol 4	Prélevement négatif
002EX031423 n°34 - 1 (P34)	R+2 - Vol 4	Prélevement négatif
002EX031423 n°35 - 1 (P35)	R+2 - Vol 4	Prélevement négatif
002EX031423 n°36 - 1 (P36)	R+2 - Vol 4	Prélevement négatif
002EX031423 n°37 - 1 (P37)	R+2 - Vol 4	Prélevement négatif
002EX031423 n°38 - 1 (P38)	R+2 - Vol 4	Prélevement positif
002EX031423 n°39 - 1 (P39)	R+2 - Vol 4	Prélevement négatif
002EX031423 n°40 - 1 (P40)	R+2 - Vol 4	Prélevement négatif
002EX031423 n°41 - 1 (P41)	R+2 - Vol 2	Prélevement négatif
002EX031423 n°42 - 1 (P42)	R+2 - Vol 2	Prélevement positif
002EX031423 n°43 - 1 (P43)	R+2 - Vol 2	Prélevement positif
S1 - 1 (S1)	R+2 - Vol 1	Absence : pas d'amiante par nature
S8 - 1 (S8)	R+2 - Vol 3	Absence : pas d'amiante par nature
S11 - 1 (S11)	R+2 - Vol 4	Absence : pas d'amiante par nature

Pré-Rapport



002EX031423 n°1 - 1 (P1) - R+2 - Vol 1



002EX031423 n°2 - 1 (P2) - R+2 - Vol 1




002EX031423 n°3 - 1 (P3) - R+2 - Vol 1



002EX031423 n°4 - 1 (P4) - R+2 - Vol 1



002EX031423 n°5 - 1 (P5) - R+2 - Vol 1

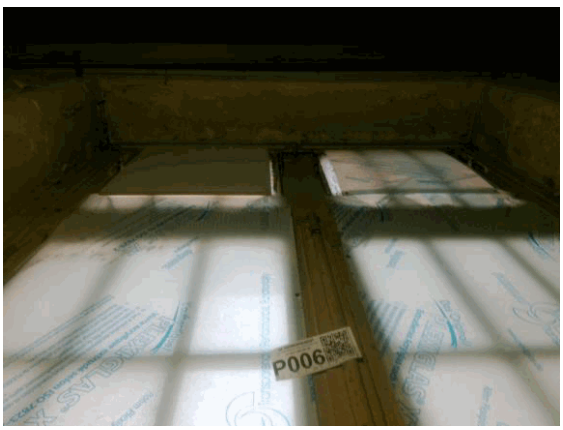

002EX031423 n°6 - 1 (P6) - R+2 - Vol 1

Pre-Rapport



002EX031423 n°7 - 1 (P7) - R+2 - Vol 1



002EX031423 n°8 - 1 (P8) - R+2 - Vol 1



002EX031423 n°9 - 1 (P9) - R+2 - Vol 1



002EX031423 n°10 - 2 (P10) - R+2 - Vol 5



002EX031423 n°11 - 1 (P11) - R+2 - Vol 5



002EX031423 n°12 - 1 (P12) - R+2 - Vol 5

Pre-Rapport



002EX031423 n°13 - 1 (P13) - R+2 - Vol 5



002EX031423 n°14 - 1 (P14) - R+2 - Vol 5



002EX031423 n°15 - 1 (P15) - R+2 - Vol 5



002EX031423 n°16 - 1 (P16) - R+2 - Vol 5



002EX031423 n°17 - 1 (P17) - R+2 - Vol 5



002EX031423 n°18 - 1 (P18) - R+2 - Vol 5

Pre-Rapport



002EX031423 n°19 - 1 (P19) - R+2 - Vol 5



002EX031423 n°20 - 1 (P20) - R+2 - Vol 5



002EX031423 n°21 - 1 (P21) - R+2 - Vol 3



002EX031423 n°22 - 1 (P22) - R+2 - Vol 3



002EX031423 n°23 - 1 (P23) - R+2 - Vol 3



002EX031423 n°24 - 1 (P24) - R+2 - Vol 3

Pre-Rapport



002EX031423 n°25 - 1 (P25) - R+2 - Vol 3



002EX031423 n°26 - 1 (P26) - R+2 - Vol 3



002EX031423 n°27 - 1 (P27) - R+2 - Vol 3



002EX031423 n°28 - 1 (P28) - R+2 - Vol 3



002EX031423 n°29 - 1 (P29) - R+2 - Vol 3



002EX031423 n°30 - 1 (P30) - R+2 - Vol 3

Pre-Rapport



002EX031423 n°31 - 1 (P31) - R+2 - Vol 3



002EX031423 n°32 - 1 (P32) - R+2 - Vol 3



002EX031423 n°33 - 1 (P33) - R+2 - Vol 4



002EX031423 n°34 - 1 (P34) - R+2 - Vol 4



002EX031423 n°35 - 1 (P35) - R+2 - Vol 4



002EX031423 n°36 - 1 (P36) - R+2 - Vol 4

Pre-Rapport



002EX031423 n°37 - 1 (P37) - R+2 - Vol 4



002EX031423 n°38 - 1 (P38) - R+2 - Vol 4



002EX031423 n°39 - 1 (P39) - R+2 - Vol 4



002EX031423 n°40 - 1 (P40) - R+2 - Vol 4




002EX031423 n°41 - 1 (P41) - R+2 - Vol 2



002EX031423 n°42 - 1 (P42) - R+2 - Vol 2

Pre-Rapport

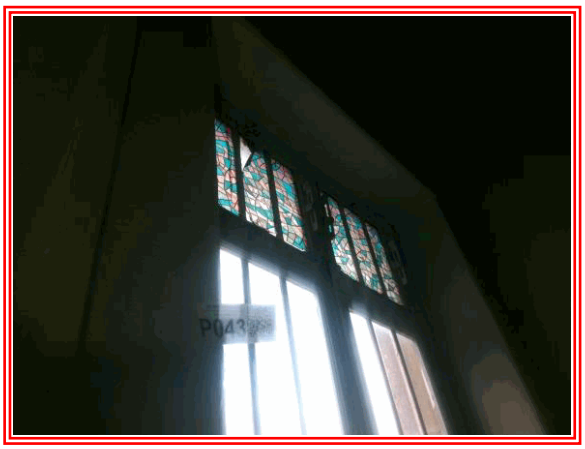

002EX031423 n°43 - 1 (P43) - R+2 - Vol 2



S1 - 1 (S1) - R+2 - Vol 1



S8 - 1 (S8) - R+2 - Vol 3



S11 - 1 (S11) - R+2 - Vol 4

Pre-Rapport

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Polystyrène / Matériau - Souple / Effritable - Blanc / Gris - Chape allégée	R+2 - Vol 1	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - Chape ciment	R+2 - Vol 1	
P3 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Fibreux Semi-dur - Beige - Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	R+2 - Vol 1	
P3 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Rose - Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	R+2 - Vol 1	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige Marron / Beige / Beige - Enduit ciment sur porteur	R+2 - Vol 1	
P5	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige - Mastic vitrier effritable sur battants	R+2 - Vol 1	
P6	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige - Mastic vitrier effritable sur imposte	R+2 - Vol 1	
P7	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige - Mastic vitrier effritable sur battants	R+2 - Vol 1	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	R+2 - Vol 1	

Pre-Rapport

P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau / Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Beige / Beige / Gris - Plinthe ciment	R+2 - Vol 1
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Carrelage + colle grise	R+2 - Vol 5
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Matériau / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Beige / Beige - Ragréage	R+2 - Vol 5
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Beige / Blanc / Blanc - Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches)	R+2 - Vol 5
P13	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Multicolore / Beige - Mastic vitrier effritable sur battants	R+2 - Vol 5
P14	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Beige / Beige - Mastic vitrier effritable sur imposte	R+2 - Vol 5
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Beige - Enduit ciment sur porteur	R+2 - Vol 5
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Matériau / Colle - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris - Plinthe ciment	R+2 - Vol 5
P17	Equipements divers et accessoires	Equipement électrique	Carton - Fibreux Souple - Marron - Carton dans interrupteur	R+2 - Vol 5
P18	Equipements divers et accessoires	Cables électriques	Matériau / Toile - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Beige - Isolant tressé	R+2 - Vol 5

Pre-Rapport

P19	Equipements divers et accessoires	Cables électriques	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir - Isolant de gaine en étain	R+2 - Vol 5
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	R+2 - Vol 5
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris - Enduit ciment sur porteur	R+2 - Vol 3
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Carrelage moucheté + colle grise	R+2 - Vol 3
P23	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Plinthe + colle grise	R+2 - Vol 3
P24	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande / Mortier - Bitumineux Fibreux / Dur - Noir / Gris - Bande type "Paxalu"	R+2 - Vol 3
P25	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Beige - Bande en remontée d'étanchéité	R+2 - Vol 3
P26	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Marron - Résidus de fanneaux faux plafonds	R+2 - Vol 3
P27	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Enduit - Dur / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Blanc - Faïence + colle beige	R+2 - Vol 3
P28	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc - Peinture + enduit plâtre (pièces humides)	R+2 - Vol 3
P29	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Jaune / Gris - Mastic vitrier effritable sur battants	R+2 - Vol 3
P30	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande / Toile / Matériau - Bitumineux Fibreux / Souple Fibreux / Dur - Noir / Blanc / Gris - Bande en en pied de cloison	R+2 - Vol 3

Pre-Rapport

P31	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau / Mortier - Bitumineux / Dur - Noir / Gris - Enduit ciment sur cloison	R+2 - Vol 3
P32	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris Beige / Rouge - Mastic vitrier effritable sur imposte	R+2 - Vol 3
P33	Equipements divers et accessoires	Tuyauteries	Peinture - Effritable - Gris Noir	R+2 - Vol 4
P34	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Gris - Enduit ciment sur porteur	R+2 - Vol 4
P35	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Beige / Gris - Enduit ciment sur cloison	R+2 - Vol 4
P36	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Beige - Faïence + colle grise	R+2 - Vol 4
P37	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Dur - Gris - Mastic sur conduit	R+2 - Vol 4
P38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Dur / Souple - Gris / Jaune - Dalles plastiques	R+2 - Vol 4
P39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Gris - colle jaune	R+2 - Vol 4
P40	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Ragréage - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Beige / Gris - Ragréage	R+2 - Vol 4
P41	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - Peinture + enduit plâtre sur porteur (pièces sèches)	R+2 - Vol 2
P42	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige - Mastic vitrier effritable sur battants	R+2 - Vol 2

Pre-Rapport

P43	Façades	Menuiseries	Matériau / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - Mastic vitrier effritable sur imposte	R+2 - Vol 2

Pre-Rapport

ITGA ANALYTICS LIMONEST
235 rue de l'étang
69760 Limonest
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7326
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C032025097946**
Adresse	Commande : 002EX031423 Affaire : BATIMENT 411 95 Boulevard Pinel 69500 BRON

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Limonest, le 02/12/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025097946
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Limonest
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX031423_001

Référence labo	69PM00744967
Date du prélèvement	19/11/2025
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 1
Remarque concernant le prélèvement	Chape allégée Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Gris

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	28/11/2025

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Polystyrène Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	VAS	Non détecté
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025097946
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031423_002

Référence labo	69PM00744968	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	28/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	Chape ciment		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	VAS	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX031423_003

Référence labo	69PM00744969	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	02/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Fibreux Semi-dur Beige	2	2	ZLB	Acétone	1	1	MFH	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	VAS	Non détecté	●
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Ragréage Effritable Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EX031423_004

Référence labo	69PM00744970	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	28/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige Marron	-	-	-	Acétone	1	1	VAS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Mortier Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX031423_005

Référence labo	69PM00744971	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	28/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable sur battants		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	VAS	Chrysotile	●
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_006

Référence labo	69PM00744972	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	02/12/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable sur imposte		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	2	2	QRV	Non détecté	●
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_007

Référence labo	69PM00744973	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	02/12/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable sur battants		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	2	2	QRV	Non détecté	●
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX031423_008

Référence labo	69PM00744974	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	28/11/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	VAS	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_009

Référence labo	69PM00744975	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	28/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe ciment Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	VAS	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Les couches Matériau / Effritable / Blanc, Enduit / Effritable / Beige sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_010

Référence labo	69PM00744976	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	28/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage + colle grise		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	VAS	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025097946
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031423_011

Référence labo	69PM00744977	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	28/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	VAS	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
	3	Mortier Dur Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_012

Référence labo	69PM00744978	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	28/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint (pièces sèches) Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Plâtre Pulvérulent Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	VAS	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_013

Référence labo	69PM00744979	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	28/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable sur battants		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	FMS	Non détecté ●
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX031423_014

Référence labo	69PM00744980	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	28/11/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable sur imposte		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	FMS	Non détecté	●
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_015

Référence labo	69PM00744981	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	28/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	1	FMS	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Mortier Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_016

Référence labo	69PM00744982	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	28/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe ciment Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	FMS	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Colle Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX031423_017

Référence labo	69PM00744983	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Equipement électrique - Plaque isolante		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	Carton dans interrupteur		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Carton Fibreux Souple Marron	2	2	ZLB	-	-	-	-	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX031423_018

Référence labo	69PM00744984	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	28/11/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Cables électriques - Isolant		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	Isolant tressé		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	FMS	Non détecté ●
	2	Toile Souple Fibreux Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_019

Référence labo	69PM00744985	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	28/11/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Cables électriques - Isolant		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	Isolant de gaine en étain		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	1	FMS	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX031423_020

Référence labo	69PM00744986	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	28/11/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Colle de carreaux de plâtre		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	FMS	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_021

Référence labo	69PM00744987	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	LDV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_022

Référence labo	69PM00744988	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	28/11/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage moucheté + colle grise Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	FMS	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025097946
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031423_023

Référence labo	69PM00744989	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle grise		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ULM	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX031423_024

Référence labo	69PM00744990	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Bande type "Paxalu" Le client a demandé à n'analyser que la couche Bande Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Bande Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	ULM	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse :
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002EX031423_025

Référence labo	69PM00744991	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Bande en remontée d'étanchéité		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Bande Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	ULM	Non détecté
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pré-Rapport

Référence échantillon : 002EX031423_026

Référence labo	69PM00744992	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	02/12/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Résidus de fanneaux faux plafonds		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	MFH	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Marron	2	2	ZLB					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_027

Référence labo	69PM00744993	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	1	ULM	Non détecté
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_028

Référence labo	69PM00744994	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre (pièces humides) Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ULM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX031423_029

Référence labo	69PM00744995	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable sur battants		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	ULM	Chrysotile
	2	Mastic Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_030

Référence labo	69PM00744996	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Bande en en pied de cloison Le client a demandé à n'analyser que la couche Bande Bitumineux Fibreux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Bande Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	ULM	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Matériau Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002EX031423_031

Référence labo	69PM00744997	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur cloison		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	ULM	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025097946
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX031423_032

Référence labo	69PM00744998	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 3		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable sur imposte		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris Beige	-	-	-	Acétone	1	1	ULM	Non détecté	●
	2	Mastic Effritable Rouge	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_033

Référence labo	69PM00744999	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Tuyauteries - Peinture anti-condensation		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris Noir	-	-	-	Acétone	1	1	ULM	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX031423_034

Référence labo	69PM00745000	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	ULM	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Mortier Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX031423_035

Référence labo	69PM00745001	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit ciment sur cloison		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	ULM	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_036

Référence labo	69PM00745002	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle grise		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ULM	Non détecté
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_037

Référence labo	69PM00745003	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Mastics		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic sur conduit Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ULM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Gris Beige

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX031423_038

Référence labo	69PM00745004	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles plastiques		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ULM	Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_039

Référence labo	69PM00745005	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	colle jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	ULM	Non détecté
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_040

Référence labo	69PM00745006	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	ULM	Non détecté
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
	3	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX031423_041

Référence labo	69PM00745007	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur porteur (pièces sèches) Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Pulvérulent Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ULM	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_042

Référence labo	69PM00745008	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable sur battants		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ULM	Chrysotile ●
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX031423_043

Référence labo	69PM00745009	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	01/12/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	BATIMENT 411 - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable sur imposte		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ULM	Chrysotile ●
	2	Mastic Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

Référence dossier: RSC032025097946

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 3 MOLP et 43 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 44/44

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Clarisse Masclaux



Pre-Rapport

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisée et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT

HDI Global SE
Tour Trinity
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
Tél. : +33 1 44 05 56 00 – Fax : +33 1 44 05 56 66

Attestation AC 2025

ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI4978

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4978 Version 009

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SABRE Mathieu

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
DRIPP/CAT	Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôle après travaux en présence de plomb (2) Date d'effet : 16/09/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/07/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 26/09/2024.

(1) Arrêté du 16 juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 16 juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI4978



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4978 Version 009

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SABRE Mathieu

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
DRIPP/CAT	Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôle après travaux en présence de plomb (2) Date d'effet : 16/09/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/07/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 26/09/2024.

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19