Bureau Veritas Exploitation SAS
BOIGNY SUR BIONNE
Boulevard de la Salle
45760 BOIGNY-SUR-BIONNE France
Téléphone : 02 38 88 18 69
Mail : laurent.edmont@bureauveritas.com

A l'attention de M. HARAND Alexis
ACADEMIE D ORLEANS TOURS
21 RUE ST ETIENNE
45043 ORLEANS CEDEX 1

Copie à Mme SANTER

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017

Date(s) du repérage : du 12/02/2024 au 14/02/2024
du 24/04/2024 au 24/04/2024
du 20/08/2024 au 20/08/2024

Nom du site : Batiment CANOPE

Immeuble bâti objet du repérage :
CANOPE
55 rue N D de recouvranc
45000 ORLEANS



Numéro d'affaire : 21390796
Référence du rapport : 21390796/S2.1.2.rev2.R
Annule et remplace : 21390796/S2.1.2.rev1 en date du 04/06/2024
Rédigé le : 07/10/2024
Par l'opérateur de repérage : Laurent EDMONT
Date de la commande : 12/02/2024

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par SOCOTEC CERTIFICATION 13, Cours Valmy - 92977 PARIS CEDEX LA DEFENSE
Certificat n° DTI/0710-211

	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	10/04/2023	09/04/2030
Amiante avec mention	10/04/2023	09/04/2030

Ce rapport contient **77** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION....3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre....3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage....3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage....3

2. CONCLUSIONS....4
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante....4
2.2. Obligation d'information....4

3. INFORMATIONS GENERALES....5
3.1. Immeuble bâti objet de la mission....5
3.2. Intervenants....5
3.3. Opérateur(s) de repérage....5
3.4. Laboratoire(s)....5

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE....6
4.1. Textes réglementaires....6
4.2. Méthodologie de la mission....6
4.3. Limites de la mission....6

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE....8
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite....8
5.2. Conditions de visite....8

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE....8
6.1. Résultats détaillés....8
6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante....21

7. ANNEXES....21
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées....21
7.2. Croquis de repérage....24
7.3. Photos....36
7.4. Attestation d'assurance....43
7.5. Certificat de compétence....45
7.6. Rapports d'essais de laboratoire....46

Copyright BUREAU VERITAS

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Remplacement du SSI. Remplacement des menuiseries extérieures Modification de la distribution des sanitaires. Mise en oeuvre d'une ITE en façade. Isolation des toitures terrasse.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.
Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Etanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés, écrans de semi indépendance, pare-vapeur.), Relevés : revêtement bitumineux (bandes, lés.)
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits exérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs, Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, imperméabilisants
Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium), Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Enduits de ragréage, débullage, lissage
Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Enduit de jointoiement des plaques de plâtre, Bandes calicot
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment, Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.)
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou cloués, Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage, Flocages, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.)
Revêtements de sol	Colles non bitumineuses, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- parties du bâtiment :

  Intérieur : RDC à R+6.

  Extérieur : Façades et toitures terrasse

Copyright BUREAU VERITAS

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
RDC / 4	Mur	Enduit	ciment, Mur de façade
RDC / 7	Mur	Enduit	ciment, Mur de façade
RDC / 8	Mur	Enduit	ciment, Mur de façade
RDC / 8	Poteau	Enduit	plâtre
RDC / 9	Mur	Enduit	ciment, Mur de façade
RDC / 10	Mur	Enduit	plâtre, Mur de refend
RDC / 10	Poteau	Enduit	plâtre
RDC / 11	Mur	Enduit	plâtre, Mur de refend
RDC / 11	Mur	Enduit	plâtre, Mur de refend
RDC / 11	Poteau	Enduit	/
RDC / 13	Poteau	Enduit	plâtre
RDC / 16	Cloison	Panneau collé	composite
RDC / 17	Mur	Enduit	orange
RDC / 18	Mur	Enduit	orange
RDC / 18	Mur	Enduit	orange
R+1 / 1	Mur	Enduit	plâtre
R+1 / 1	Mur	Enduit	plâtre
R+1 / 1	Poteau	Enduit	plâtre
R+1 / 3	Mur	Enduit	plâtre
R+1 / 4	Mur	Enduit	plâtre
R+1 / 11	Mur	Enduit	plâtre
R+1 / 12	Mur	Enduit	ciment, Mur de façade
R+5 / 9	Plafond	Panneau collé	/

2.2. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Remarque(s) complémentaire(s):

Liaison menuiserie / maçonnerie : Les sondages que nous avons réalisés en présence du menuisier, n'ont pas mis en évidence la présence d'un matériau susceptible de contenir de l'amiante.

Copyright BUREAU VERITAS

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: CANOPE
55 rue N D de recouvranc
45000 ORLEANS

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
CANOPE	Bureaux	Immeuble de travail <= 300 personnes	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	ACADEMIE D ORLEANS TOURS M. Alexis HARAND	21 RUE ST ETIENNE 45043 ORLEANS CEDEX 1	0238794645 0624555921 alexis.harand@ac-orleans-tours.fr
Propriétaire	Non communiqué	/	/
Accompagnateur	M. GALIFRET	/	/

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
Bureau Veritas Exploitation 790 184 675	Laurent EDMONT	SOCOTEC CERTIFICATION	DTI/0710-211	10/04/2023	09/04/2030

3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest	1-5597	7, Rue Pierre Adolphe BobierreCS 90827 44323NANTES CEDEX 3France	+33 2 51 83 49 48

Copyright BUREAU VERITAS

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires

Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.
Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Cette inspection peut être suivie :

d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
de sondages,
de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.
En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.
En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.
Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.
La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.
En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.
En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne

prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

Copyright BUREAU VERITAS

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : du 12/02/2024 au 14/02/2024
du 24/04/2024 au 24/04/2024
du 20/08/2024 au 20/08/2024

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Références rapport de repérage	Date rapport	Auteur rapport	Objet du repérage	Principales conclusions
11870658/S2.4.5.R	18/01/2022	BUREAU VERITAS - Sébastien GARBAN	Repérage avant travaux	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

Autres documents :

Titre	Référence	Type Document
Mail du 16/01/2024	/	Programme des travaux
Plans de niveaux	/	Plan

5.2. Conditions de visite

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire
Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés

Copyright BUREAU VERITAS

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)
Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px
S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / 1	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / 1	Mur	Enduit	plâtre, Mur de façade	idem P3	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 2	Vitrage	Mastic	/	P28	Résultat d'analyse	Idem P27	NON
RDC / 2	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	S	NON
RDC / 2	Mur	Enduit	plâtre, Mur de façade	idem P3	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 2	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 3	Mur	Enduit	plâtre, Mur de façade	P4	Résultat d'analyse	Idem P3	NON
RDC / 3	Cloison	Enduit	plâtre	P12	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 3	Cloison	Enduit	plâtre	P13	Résultat d'analyse	Idem P12	NON
RDC / 3	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 4	Revêtement de sol	Lé plastique	noir(e), Marches escalier	P45	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 4	Revêtement de sol	Nez de marche	noir(e)	P46	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 4	Revêtement de sol	Lé plastique	noir(e), Escalier : habillage limon intérieur	P48	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 4	Revêtement de sol	Lé plastique	Paliers et demis paliers	P49	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 4	Mur	Enduit	ciment, Mur de façade	idem P5	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / 5	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 5	Mur	Enduit	plâtre, Mur de façade	idem P3	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 6	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 6	Mur	Enduit	plâtre, Mur de façade	idem P3	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 7	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 7	Mur	Enduit	ciment, Mur de façade	idem P5	Résultat d'analyse	/	**OUI**

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / 7	Cloison	Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	/	idem P8	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 8	Mur	Enduit	ciment, Mur de façade	P6	Résultat d'analyse	Idem P5	**OUI**
RDC / 8	Cloison	Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	/	P8	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 8	Cloison	Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	/	P9	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 8	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 8	Poteau	Enduit	plâtre	idem P41	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / 9	Mur	Enduit	ciment, Mur de façade	P5	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / 9	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 9	Cloison	Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	/	idem P8	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 10	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 10	Mur	Enduit	plâtre, Mur de refend	idem P10	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / 10	Poteau	Enduit	plâtre	idem P41	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / 11	Plafond	Enduit	plâtre	P2	Résultat d'analyse	idem P1	NON
RDC / 11	Mur	Enduit	plâtre, Mur de refend	P10	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / 11	Mur	Enduit	plâtre, Mur de refend	P11	Résultat d'analyse	Idem P10	**OUI**
RDC / 11	Poteau	Enduit	/	P44	Résultat d'analyse	Idem P41	**OUI**
RDC / 11	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 13	Plafond	Enduit	plâtre	P1	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 13	Poteau	Enduit	plâtre	idem P41	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / 14	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 15	Mur	Enduit	plâtre, Mur de façade	P3	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 15	Vitrage	Mastic	/	P27	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 15	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 15	Menuiserie extérieure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et	Absence de joint	/	Ne contient pas d'amiante par	IV10	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
		structure			nature		
RDC / 16	Cloison	Panneau collé	composite	P7	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / 16	Cloison	Panneau collé	/	P51	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 16	/	Panneau collé	Sur porte	P52	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 16	Plafond	Panneau collé	/	P53	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 16	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 16	Plafond	Faux plafond	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 7315546/S2.1.2.R, prél. BV3AN9039 (P003))	IV1	NON
RDC / 17	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / 17	Mur	Enduit	orange	idem P42	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / 18	Mur	Enduit	orange	P42	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDC / 18	Mur	Enduit	orange	P43	Résultat d'analyse	Idem P42	**OUI**
RDC / 18	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / 1	Mur	Enduit	plâtre	P39	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+1 / 1	Mur	Enduit	plâtre	P40	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+1 / 1	Poteau	Enduit	plâtre	P41	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+1 / 1	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / 1	Menuiserie extérieure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Absence de joint	/	Ne contient pas d'amiante par nature	IV12	NON
R+1 / 2	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / 2	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / 3	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / 3	Mur	Enduit	plâtre	idem P39	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+1 / 4	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / 4	Mur	Enduit	plâtre	idem P39	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+1 / 5	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / 5	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / 6	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / 6	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / 7	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / 7	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / 8	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / 8	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / 10	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / 10	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / 11	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / 11	Mur	Enduit	plâtre	idem P39	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+1 / 12	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / 12	Mur	Enduit	ciment, Mur de façade	idem P5	Résultat d'analyse	S	**OUI**
R+1 / 12	Revêtement de sol	Lé plastique	noir(e), Marches escalier	idem P45	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / 12	Revêtement de sol	Nez de marche	noir(e)	idem P46	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / 12	Revêtement de sol	Lé plastique	noir(e), Escalier : habillage limon intérieur	idem P48	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / 13	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	S	NON
R+1 / 14	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / 15	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / 2	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / 3	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / 5	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / 5	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / 6	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / 6	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+2 / 7	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / 7	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / 8	Plafond	Enduit	plâtre	idem P1	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / 8	Cloison	Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	/	idem P18	Résultat d'analyse	S	NON
R+2 / 9	Plafond	Enduit	plâtre	P14	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / 9	Cloison	Enduit	/	P19	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / 9	Cloison	Enduit	plâtre	P20	Résultat d'analyse	Idem P19	NON
R+2 / 9	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7977 (P046))	IV4 / Idem IV3	NON
R+2 / 9	Revêtement du mur	Colle de faïence	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7980 (P049))	IV8 / Idem IV7	NON
R+2 / 9	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7978 (P047))	IV6 / Idem IV5	NON
R+2 / 10	Cloison	Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	/	P18	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / 11	Mur	Enduit	ciment	P16	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / 11	Revêtement de sol	Lé plastique	noir(e), Marches escalier	P47	Résultat d'analyse	Idem P45	NON
R+2 / 11	Revêtement de sol	Lé plastique	noir(e), Marches escalier	idem P45	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / 11	Revêtement de sol	Nez de marche	noir(e)	idem P46	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / 11	Revêtement de sol	Lé plastique	noir(e), Escalier : habillage limon intérieur	idem P48	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / 1	Plafond	Enduit	plâtre	idem P14	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / 1	Cloison	Enduit	/	idem P19	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / 1	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7958 (P027))	IV13	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+3 / 1	Revêtement du mur	Colle de faïence	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7962 (P031))	IV17	NON
R+3 / 1	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7960 (P029))	IV15	NON
R+3 / 1	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7959 (P028))	IV14	NON
R+3 / 1	Revêtement du mur	Colle de faïence	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7963 (P032))	IV18	NON
R+3 / 1	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7961 (P030))	IV16	NON
R+3 / 2	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / 3	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / 3	Plafond	Enduit	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7954 (P023))	IV21	NON
R+3 / 3	Plafond	Faux plafond	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7953 (P022))	IV9	NON
R+3 / 3	Menuiserie extérieure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Absence de joint	/	Ne contient pas d'amiante par nature	IV11	NON
R+3 / 3	Plafond	Enduit	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7955 (P024))	IV22	NON
R+3 / 5	Mur	Enduit	ciment	idem P16	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / 5	Revêtement de sol	Lé plastique	noir(e), Marches escalier	idem P45	Résultat d'analyse	S	NON
R+3 / 5	Revêtement de sol	Nez de marche	noir(e)	idem P46	Résultat d'analyse	/	NON
R+3 / 5	Revêtement de sol	Lé plastique	noir(e), Escalier : habillage limon intérieur	idem P48	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+4 / 1	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
R+4 / 1	Plafond	Enduit	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R , prél. BV3AN7954 (P023))	S (IV21)	NON
R+4 / 2	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / 2	Cloison	Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	/	idem P18	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / 2	Plafond	Enduit	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R , prél. BV3AN7954 (P023))	IV21	NON
R+4 / 3	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / 3	Cloison	Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	/	idem P18	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / 3	Plafond	Enduit	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R , prél. BV3AN7954 (P023))	IV21	NON
R+4 / 4	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / 4	Plafond	Enduit	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R , prél. BV3AN7954 (P023))	IV21	NON
R+4 / 5	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
R+4 / 5	Plafond	Enduit	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R , prél. BV3AN7954 (P023))	IV21	NON
R+4 / 6	Mur	Enduit	plâtre	P30	Résultat d'analyse	Idem P29	NON
R+4 / 7	Cloison	Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	/	idem P18	Résultat d'analyse	S	NON
R+4 / 7	Plafond	Enduit	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R , prél. BV3AN7954 (P023))	S (IV21)	NON
R+4 / 8	Cloison	Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	/	idem P18	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+4 / 8	Plafond	Enduit	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7954 (P023))	IV21	NON
R+4 / 9	Plafond	Enduit	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7954 (P023))	IV21	NON
R+4 / 10	Plafond	Enduit	plâtre	P15	Résultat d'analyse	Idem P14	NON
R+4 / 10	Cloison	Enduit	/	idem P19	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / 10	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7977 (P046))	IV4 / Idem IV3	NON
R+4 / 10	Revêtement du mur	Colle de faïence	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7980 (P049))	IV8 / Idem IV7	NON
R+4 / 10	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7978 (P047))	IV6 / Idem IV5	NON
R+4 / 12	Mur	Enduit	ciment	P17	Résultat d'analyse	Idem P16	NON
R+4 / 12	Revêtement de sol	Lé plastique	noir(e), Marches escalier	idem P45	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / 12	Revêtement de sol	Nez de marche	noir(e)	idem P46	Résultat d'analyse	/	NON
R+4 / 12	Revêtement de sol	Lé plastique	noir(e), Escalier : habillage limon intérieur	idem P48	Résultat d'analyse	S	NON
R+5 / 1	Cloison	Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	/	idem P18	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / 1	Plafond	Enduit	plâtre, + colle jaune	idem P35	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / 2	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / 2	Cloison	Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	/	idem P18	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / 2	Plafond	Enduit	plâtre	idem P37	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / 3	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / 3	Plafond	Enduit	plâtre	idem P37	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+5 / 4	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / 4	Plafond	Enduit	plâtre	idem P37	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / 5	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
R+5 / 5	Plafond	Enduit	plâtre	idem P37	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / 6	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / 6	Plafond	Enduit	plâtre	idem P37	Résultat d'analyse	S	NON
R+5 / 7	Plafond	Enduit	plâtre	idem P37	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / 8	Plafond	Enduit	plâtre	idem P37	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / 9	Plafond	Panneau collé	/	P50	Résultat d'analyse	/	**OUI**
R+5 / 9	Plafond	Panneau collé	/	P54	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / 9	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / 9	Plafond	Enduit	plâtre	idem P37	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / 9	Plafond	Faux plafond	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 7315546/S2.1.2.R, prél. BV3AN9039 (P003))	IV1	NON
R+5 / 10	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / 10	Plafond	Enduit	plâtre	idem P37	Résultat d'analyse	S	NON
R+5 / 11	Plafond	Enduit	plâtre	idem P37	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / 12	Plafond	Enduit	plâtre	idem P15	Résultat d'analyse	Idem P14	NON
R+5 / 12	Cloison	Enduit	/	idem P19	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / 12	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R , prél. BV73AN971 (P040))	IV3	NON
R+5 / 12	Revêtement du mur	Colle de faïence	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R , prél. BV3AN7973 (P042))	IV7	NON
R+5 / 12	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S.2.4.5. R, prél.	IV5	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
					BV3AN7972 (P041))		
R+5 / 13	Cloison	Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	/	P21	Résultat d'analyse	Idem P18	NON
R+5 / 14	Mur	Enduit	ciment	idem P16	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / 14	Revêtement de sol	Lé plastique	noir(e), Marches escalier	idem P45	Résultat d'analyse	/	NON
R+5 / 14	Revêtement de sol	Nez de marche	noir(e)	idem P46	Résultat d'analyse	S	NON
R+5 / 14	Revêtement de sol	Lé plastique	noir(e), Escalier : habillage limon intérieur	idem P48	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 1	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 1	Plafond	Enduit	plâtre, + colle jaune	idem P35	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 2	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 2	Cloison	Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	/	idem P18	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 2	Plafond	Enduit	plâtre, + colle jaune	idem P35	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 3	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 3	Cloison	Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	/	idem P18	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 3	Plafond	Enduit	plâtre, + colle jaune	idem P35	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 4	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
R+6 / 4	Cloison	Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	/	idem P18	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 4	Plafond	Enduit	plâtre, + colle jaune	idem P35	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 5	Cloison	Enduit	plâtre	idem P12	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 5	Plafond	Enduit	plâtre, + colle jaune	idem P35	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 6	Plafond	Enduit	plâtre, + colle jaune	idem P35	Résultat d'analyse	S	NON
R+6 / 7	Plafond	Enduit	plâtre, + colle jaune	idem P35	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 8	Mur	Enduit	plâtre	P29	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 8	Plafond	Enduit	plâtre, + colle jaune	idem P35	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 9	Plafond	Enduit	plâtre, + colle jaune	P35	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+6 / 9	Plafond	Enduit	plâtre, + colle jaune	P36	Résultat d'analyse	Idem P35	NON
R+6 / 9	Plafond	Enduit	plâtre	P37	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 9	Plafond	Enduit	plâtre	P38	Résultat d'analyse	Idem P37	NON
R+6 / 9	Menuiserie extérieure	Mastic	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7976 (P045))	IV2	NON
R+6 / 10	Plafond	Enduit	plâtre, + colle jaune	idem P35	Résultat d'analyse	S	NON
R+6 / 11	Plafond	Enduit	plâtre, + colle jaune	idem P35	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 12	Plafond	Enduit	plâtre	idem P15	Résultat d'analyse	S / Idem P14	NON
R+6 / 12	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7977 (P046))	IV4 / Idem IV3	NON
R+6 / 12	Revêtement du mur	Colle de faïence	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7980 (P049))	IV8 / Idem IV7	NON
R+6 / 12	Revêtement du mur	Colle de plinthe	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7978 (P047))	IV6 / Idem IV5	NON
R+6 / 13	Cloison	Enduit	/	idem P19	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 14	Mur	Enduit	ciment	idem P16	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 14	Revêtement de sol	Lé plastique	noir(e), Marches escalier	idem P45	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 14	Revêtement de sol	Nez de marche	noir(e)	idem P46	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / 14	Revêtement de sol	Lé plastique	noir(e), Escalier : habillage limon intérieur	idem P48	Résultat d'analyse	/	NON
R+6 / Combles perdus	Isolant	Pare-vapeur	Combles au dessus de la cage d'escalier	P26	Résultat d'analyse	/	NON
EXTERIEUR / Façades	Façade	Enduit	/	P31	Résultat d'analyse	/	NON
EXTERIEUR / Façades	Façade	Enduit	/	P32	Résultat d'analyse	Idem P31	NON
EXTERIEUR / Façades	Façade	Enduit	/	P33	Résultat d'analyse	/	NON
EXTERIEUR / Façades	Façade	Enduit	/	P34	Résultat d'analyse	Idem P33	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
EXTERIEUR / Façades	Façade	Colle de faïence	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7956 (P025))	IV19	NON
EXTERIEUR / Façades	Façade	Colle de faïence	/	/	Résultat d'analyse (Réf. 11870658/S2.4.5.R, prél. BV3AN7957 (P026))	IV20	NON
EXTERIEUR / Toiture	Toiture	Revêtement d'étanchéité	Partie courante	P22	Résultat d'analyse	/	NON
EXTERIEUR / Toiture	Toiture terrasse	Revêtement d'étanchéité	/	P23	Résultat d'analyse	Idem P22	NON
EXTERIEUR / Toiture	Toiture terrasse	Revêtement d'étanchéité	Relevé	P24	Résultat d'analyse	/	NON
EXTERIEUR / Toiture	Toiture terrasse	Revêtement d'étanchéité	/	P25	Résultat d'analyse	Idem P24	NON

Copyright BUREAU VERITAS

6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N° MPCA	Ouvrage	Produit/matériau	Quantité estimée
1	Mur	Enduit	Surface : 320 m2
2	Mur	Enduit	Surface : 18,75 m2
3	Mur	Enduit	Surface : 60 m2
4	Poteau	Enduit	Unite : 17
5	Cloison	Panneau collé	Surface : 15 m2

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	*Commentaires*
RDC / 1	/
RDC / 2	/
RDC / 3	/
RDC / 4	/
RDC / 5	/
RDC / 6	/
RDC / 7	/
RDC / 8	/
RDC / 9	/
RDC / 10	/
RDC / 11	/
RDC / 12	/
RDC / 13	/
RDC / 14	/
RDC / 15	/
RDC / 16	/
RDC / 17	/
RDC / 18	/
R+1 / 1	/
R+1 / 2	/
R+1 / 3	/
R+1 / 4	/
R+1 / 5	/
R+1 / 6	/
R+1 / 7	/
R+1 / 8	/
R+1 / 9	/
R+1 / 10	/
R+1 / 11	/
R+1 / 12	/

Localisation	*Commentaires*
R+1 / 13	/
R+1 / 14	/
R+1 / 15	/
R+2 / 2	/
R+2 / 3	/
R+2 / 4	/
R+2 / 5	/
R+2 / 6	/
R+2 / 7	/
R+2 / 8	/
R+2 / 9	/
R+2 / 10	/
R+2 / 11	/
R+3 / 1	/
R+3 / 2	/
R+3 / 3	/
R+3 / 4	/
R+3 / 5	/
R+4 / 1	/
R+4 / 2	/
R+4 / 3	/
R+4 / 4	/
R+4 / 5	/
R+4 / 6	/
R+4 / 7	/
R+4 / 8	/
R+4 / 9	/
R+4 / 10	/
R+4 / 11	/
R+4 / 12	/
R+4 / 13	/
R+4 / 14	/
R+4 / 15	/
R+5 / 1	/
R+5 / 2	/
R+5 / 3	/
R+5 / 4	/
R+5 / 5	/
R+5 / 6	/
R+5 / 7	/
R+5 / 8	/
R+5 / 9	/
R+5 / 10	/
R+5 / 11	/
R+5 / 12	/
R+5 / 13	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	*Commentaires*
R+5 / 14	/
R+6 / 1	/
R+6 / 2	/
R+6 / 3	/
R+6 / 4	/
R+6 / 5	/
R+6 / 6	/
R+6 / 7	/
R+6 / 8	/
R+6 / 9	/
R+6 / 10	/
R+6 / 11	/
R+6 / 12	/
R+6 / 13	/
R+6 / 14	/
R+6 / Combles perdus	/
EXTERIEUR / Façades	/
EXTERIEUR / Toiture	/

Copyright BUREAU VERITAS

7.2. Croquis de repérage

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE
RDC	Date visite	12, 13, 14/02/2024 24/04/2024	Px Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S Sondage IVx Inspection visuelle n°X ne contenant pas d'amiante
	Auteur	L. EDMONT	
	N° dossier		
	Planche	Voir pied de page	
Plan	Indice	0	

Matériaux et produits contenant de l'amiante :
- Enduit/peinture mur
- Enduit/peinture poteaux
- Panneaux collés sur cloisons



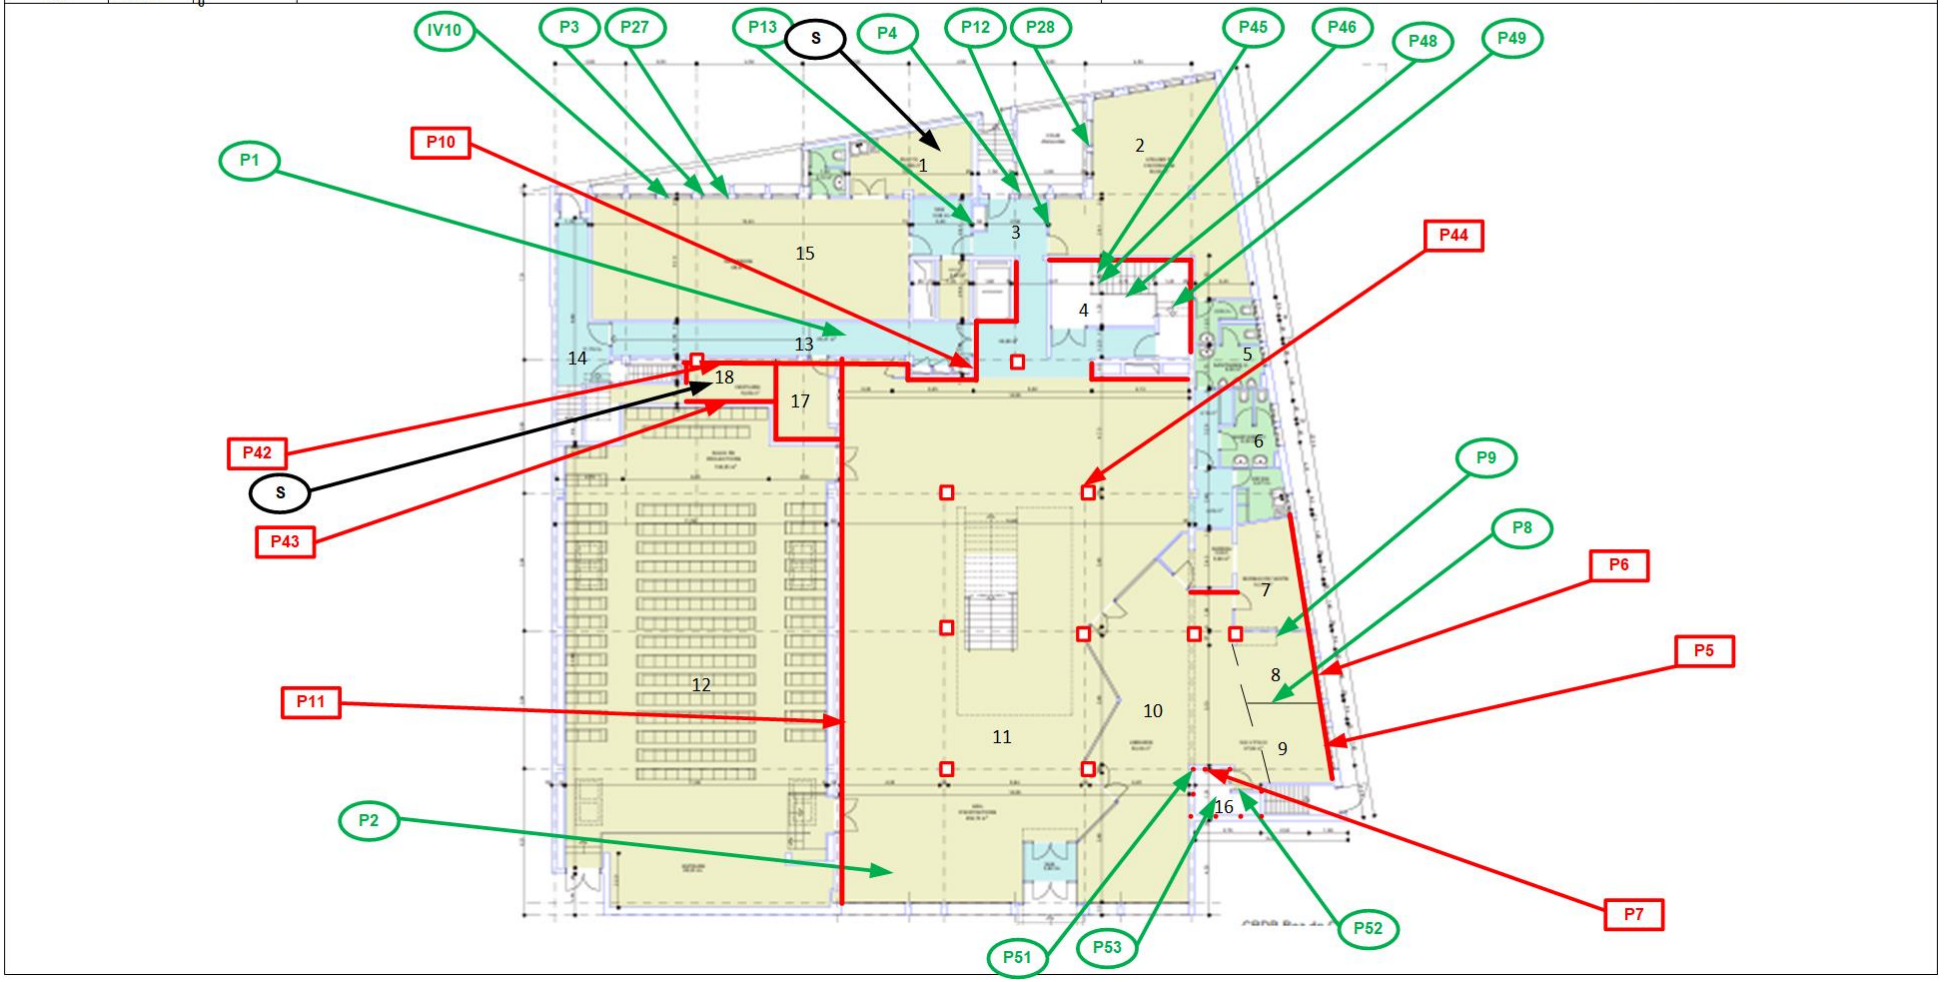


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport*)		
Site : CANOPE	Adresse : 55 rue N D de recouvranc 45000 ORLEANS	Localisation : RDC
Réalisé par : Laurent EDMONT	N° de planche : 1 / 11	

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE
R+1	Date visite	12, 13, 14/02/2024	Px : Prélèvement n°X contenant de l'amiante Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S : Sondage IVx : Inspection visuelle n°X ne contenant pas d'amiante
	Auteur	L. EDMONT	
	N° dossier		
	Planche	Voir pied de page	
Plan	Indice	0	

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Enduit/peinture mur
- Enduit/peinture poteaux



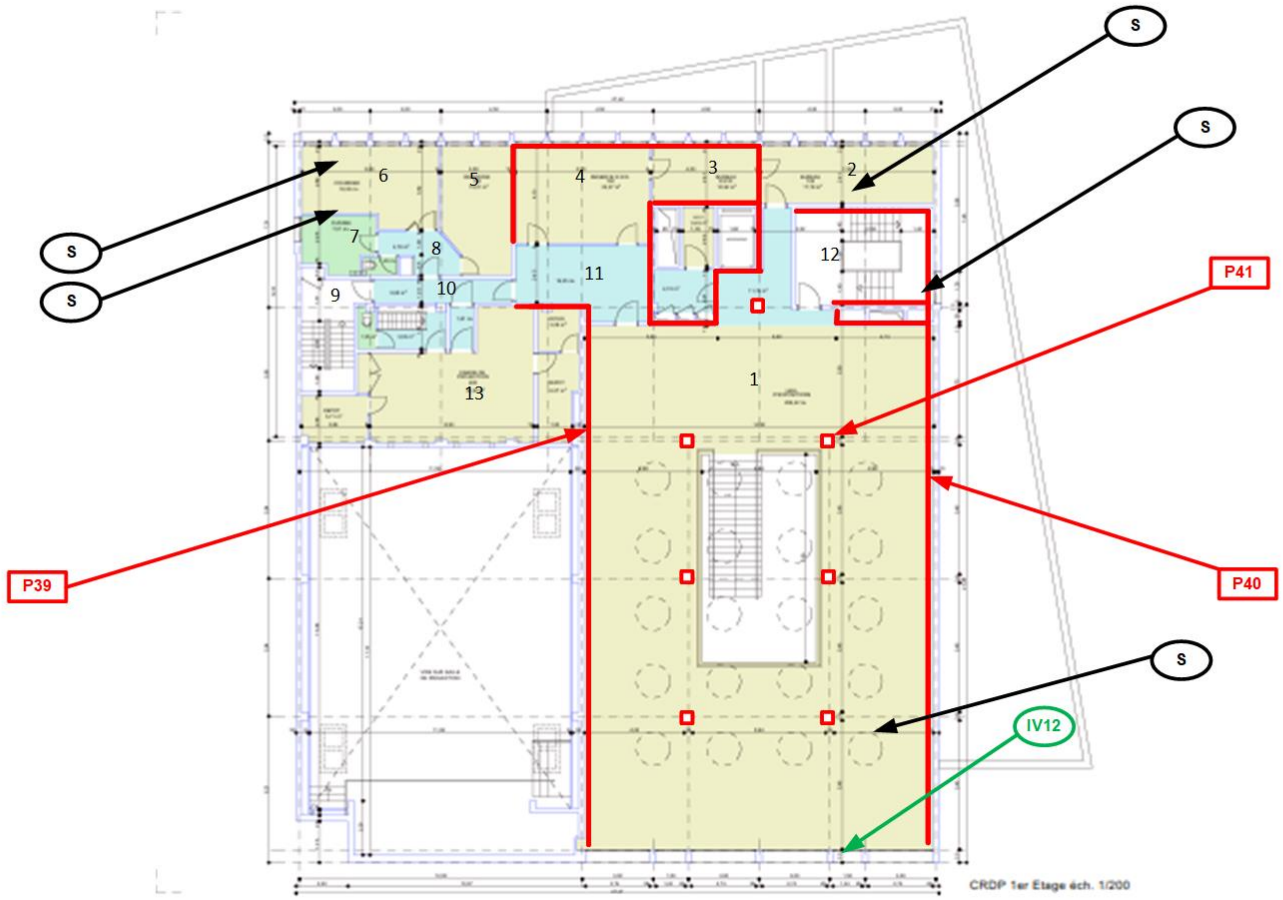



Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CANOPE	Adresse : 55 rue N D de recouvranc 45000 ORLEANS	Localisation : R+1
Réalisé par : Laurent EDMONT	N° de planche : 2 / 11	

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE
R+2	Date visite	12, 13, 14/02/2024	Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante IVx → Inspection visuelle n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage
	Auteur	L. EDMONT	
	N° dossier		
	Planche	Voir pied de page	
Plan	Indice	0	

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



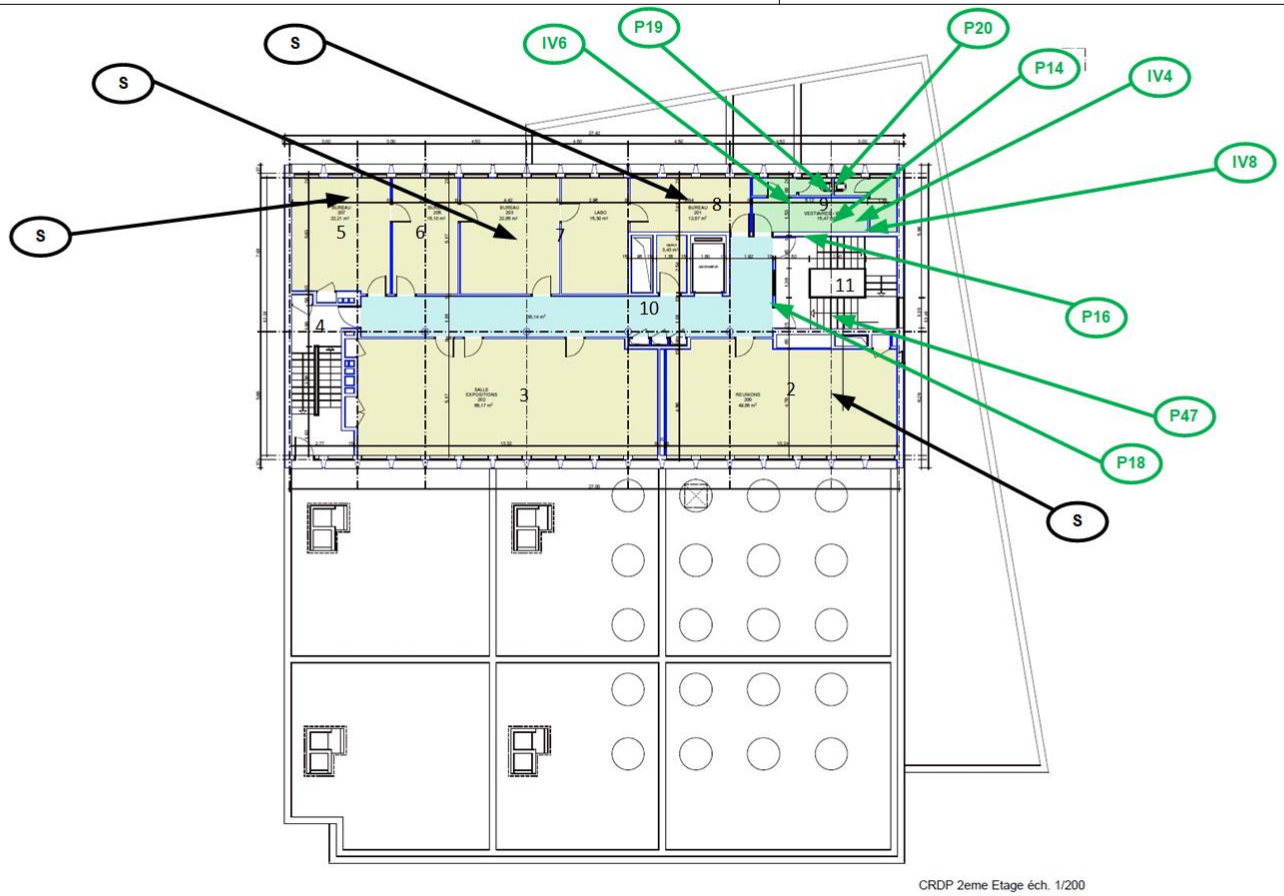

CRDP 2eme Etage éch. 1/200

Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CANOPE	Adresse : 55 rue N D de recouvranc 45000 ORLEANS	Localisation : R+2
Réalisé par : Laurent EDMONT	N° de planche : 3 / 11	

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE
			IVx → Inspection visuelle n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage
R+3	Date visite	12, 13, 14/02/2024	Matériaux et produits contenant de l'amiante :
	Auteur	L. EDMONT	
	N° dossier		
	Planche	Voir pied de page	
Plan	Indice	0	



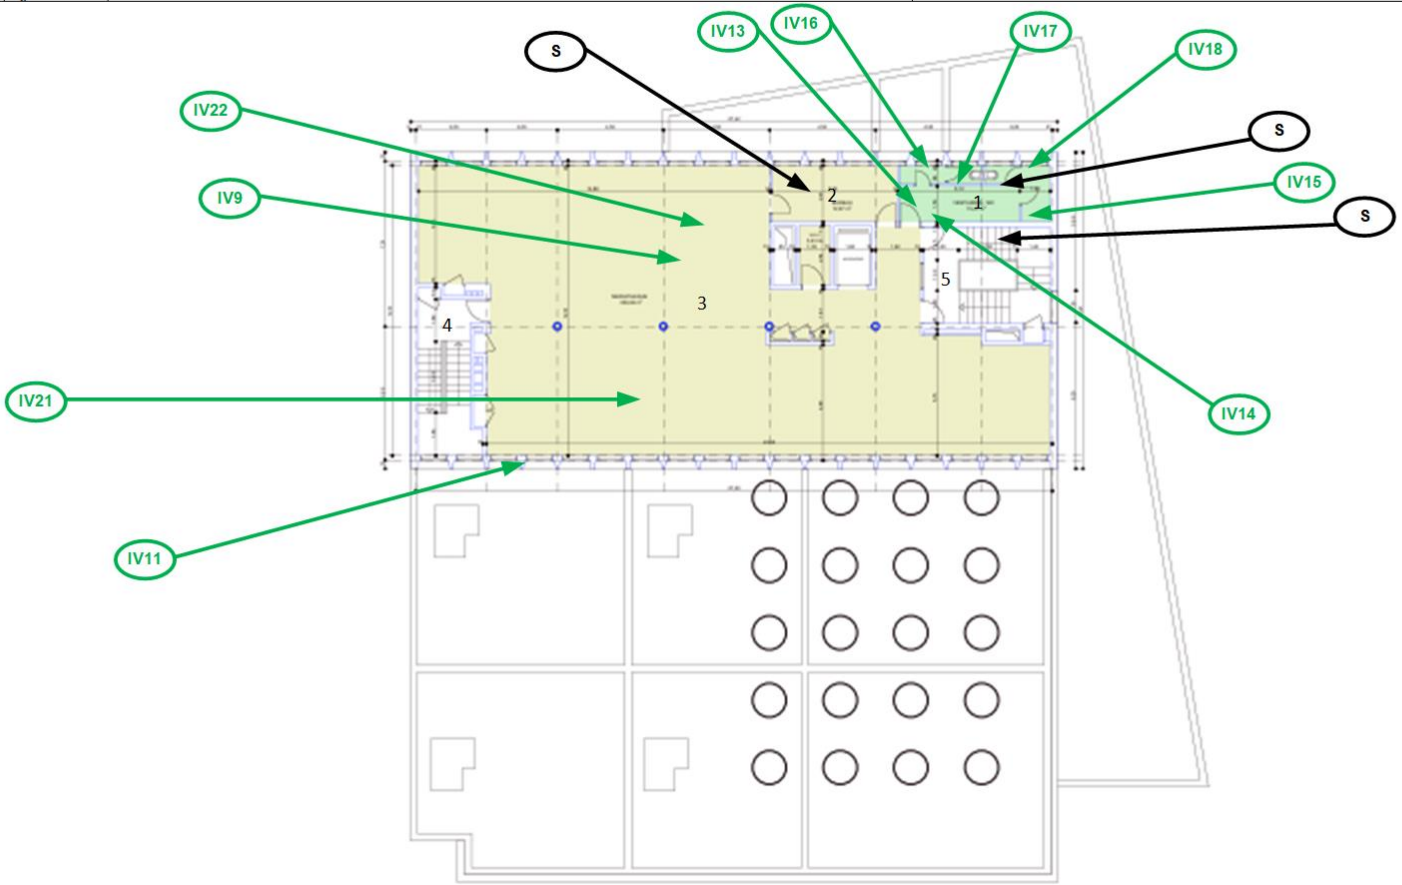



Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CANOPE	Adresse : 55 rue N D de recouvranc 45000 ORLEANS	Localisation : R+3
Réalisé par : Laurent EDMONT	N° de planche : 4 / 11	

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE
R+4	Date visite	12, 13, 14/02/2024	Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante IVx → Inspection visuelle n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage
	Auteur	L. EDMONT	
	N° dossier		
	Planche	Voir pied de page	
Plan	Indice	0	

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



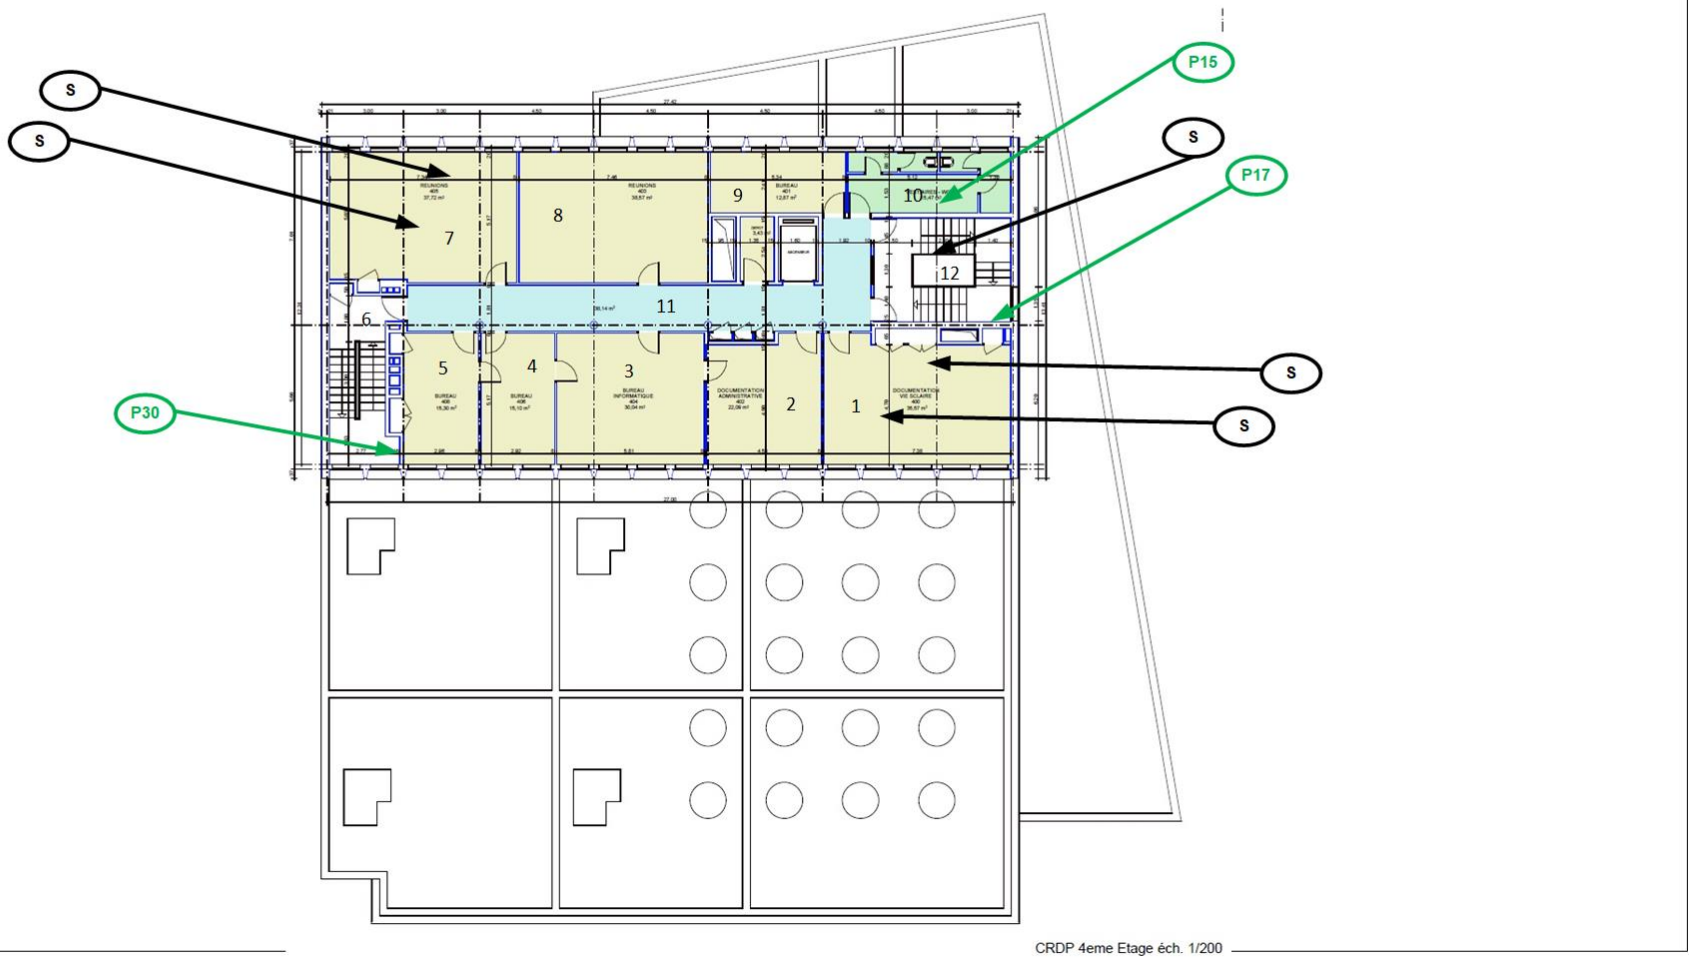

CRDP 4eme Etage éch. 1/200

Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CANOPE	Adresse : 55 rue N D de recouvranc 45000 ORLEANS	Localisation : R+4
Réalisé par : Laurent EDMONT	N° de planche : 5 / 11	

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE
R+5	Date visite	12, 13, 14/02/2024	Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante S → Sondage IVx → Inspection visuelle n°X ne contenant pas d'amiante
	Auteur	L. EDMONT	
	N° dossier		
	Planche	Voir pied de page	
Plan	Indice	0	

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Panneau collé en plafond




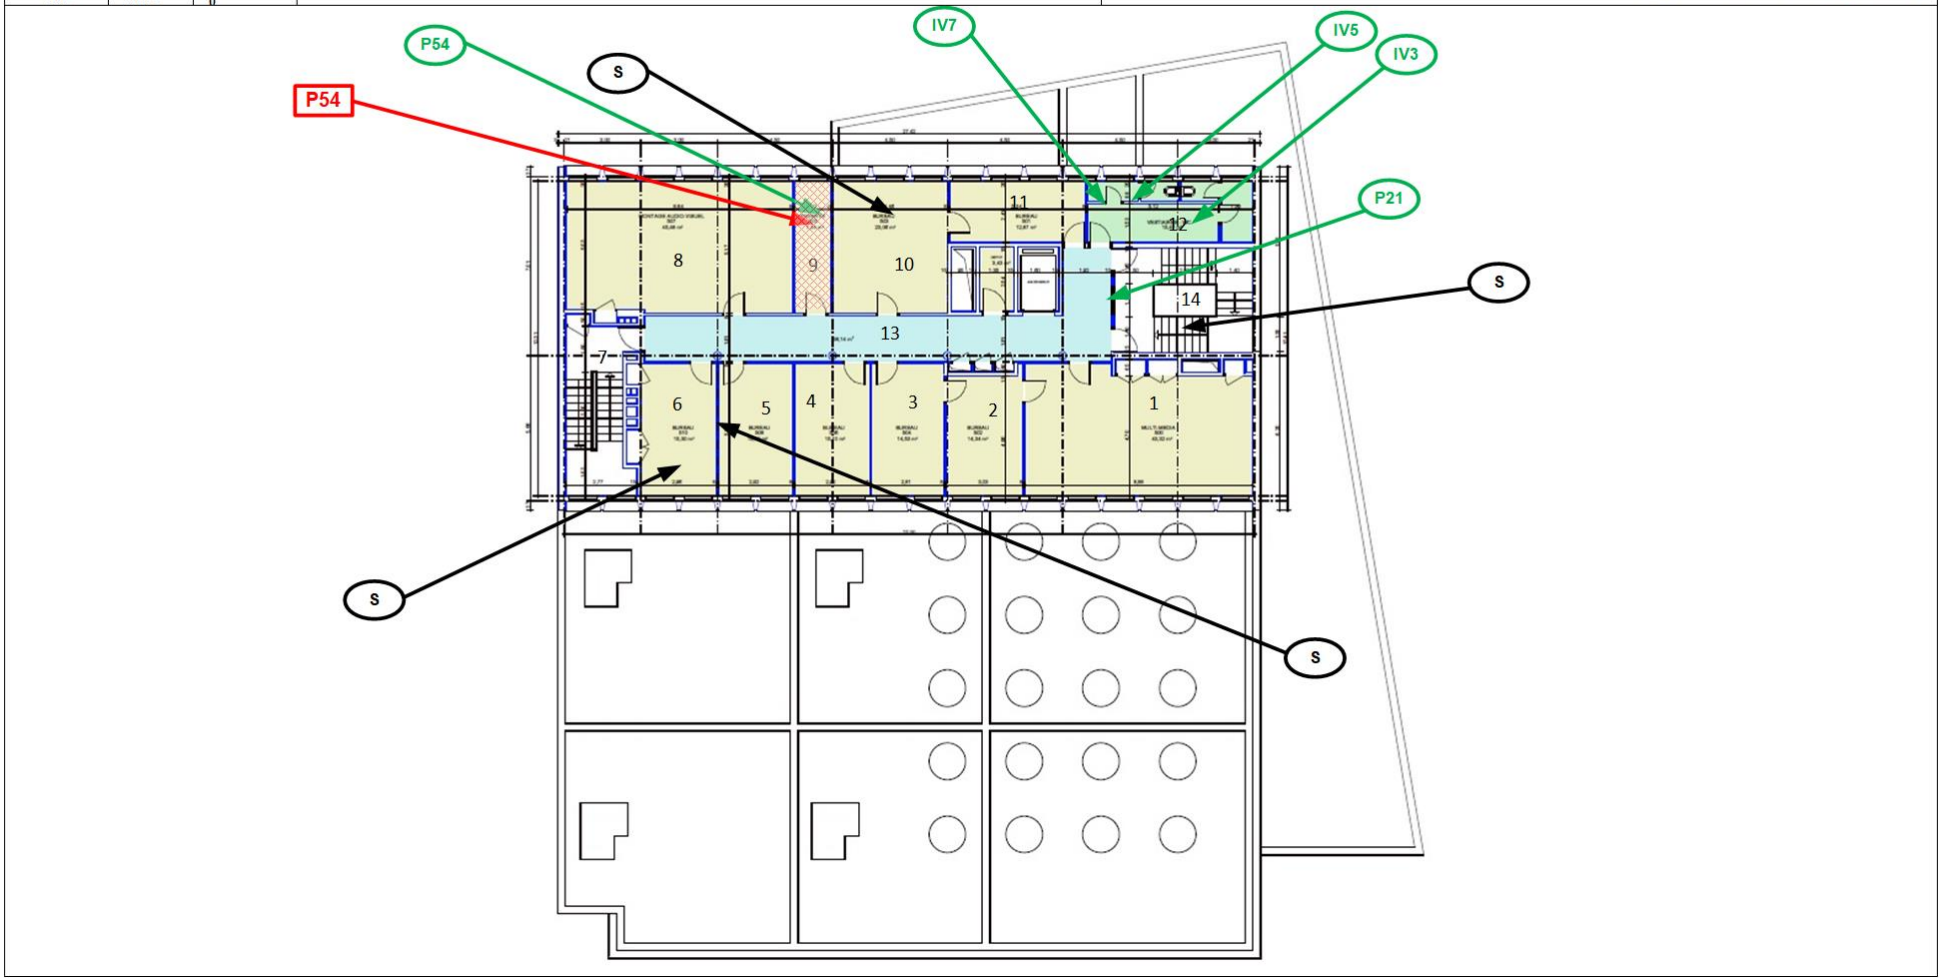


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CANOPE	Adresse : 55 rue N D de recouvranc 45000 ORLEANS	Localisation : R+5
Réalisé par : Laurent EDMONT	N° de planche : 6 / 11	

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE
			Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante IVx → Inspection visuelle n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage
R+6	Date visite	12, 13, 14/02/2024	Matériaux et produits contenant de l'amiante :
	Auteur	L. EDMONT	
	N° dossier		
	Planche	Voir pied de page	
Plan	Indice	0	



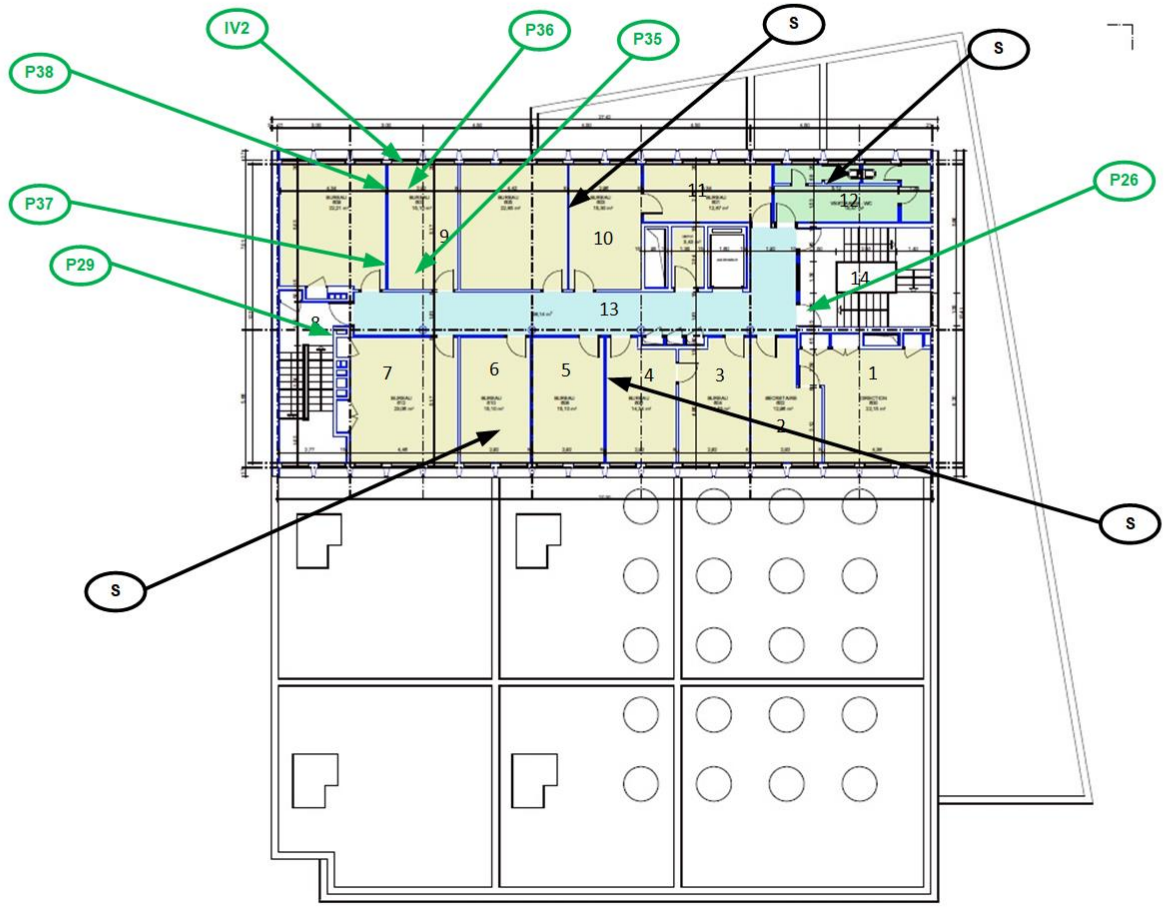

CRDP 6eme Etage éch. 1/200

Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CANOPE	Adresse : 55 rue N D de recouvranc 45000 ORLEANS	Localisation : R+6
Réalisé par : Laurent EDMONT	N° de planche : 7 / 11	

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE
Façade RdC	Date visite	12, 13, 14/02/2024	Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante
	Auteur	L. EDMONT	
	N° dossier		
	Planche	Façades	
Plan	Indice	0	

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



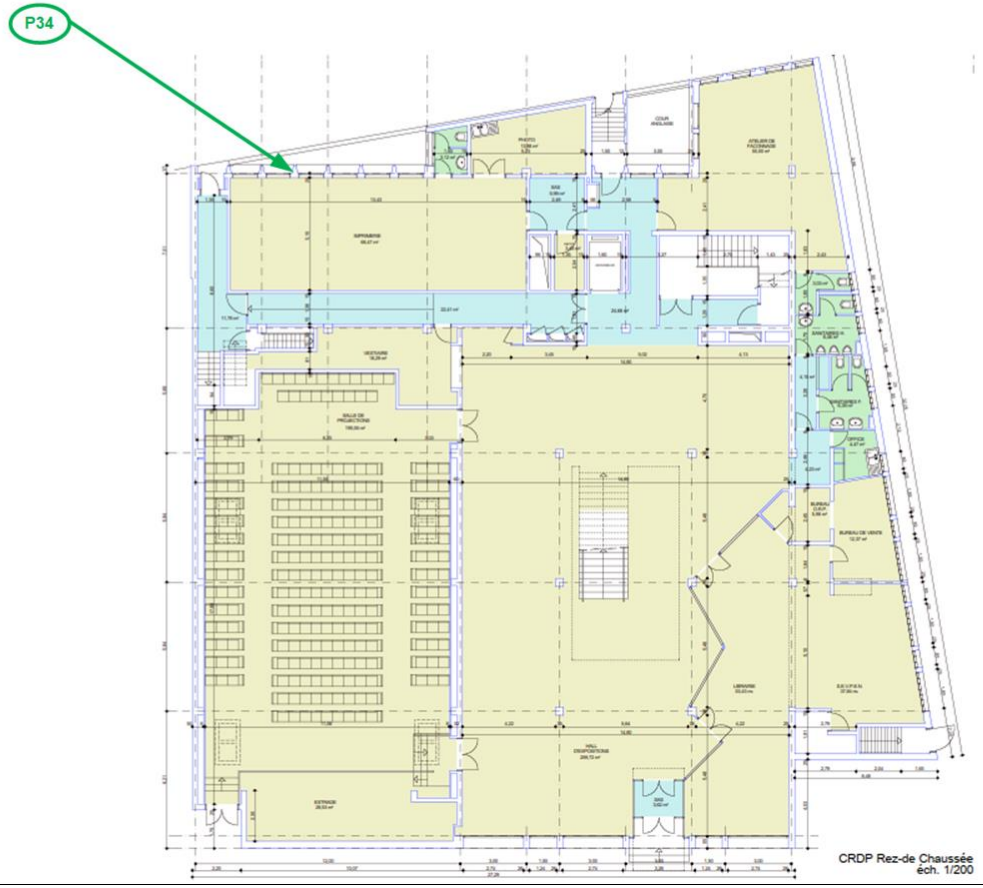


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CANOPE	Adresse : 55 rue N D de recouvranc 45000 ORLEANS	Localisation : EXTERIEUR / Façades
Réalisé par : Laurent EDMONT	N° de planche : 8 / 11	

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE
Façade R+1	Date visite	12, 13, 14/02/2024	Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante
	Auteur	L. EDMONT	
	N° dossier		
	Planche	Façades	
Plan	Indice	0	

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



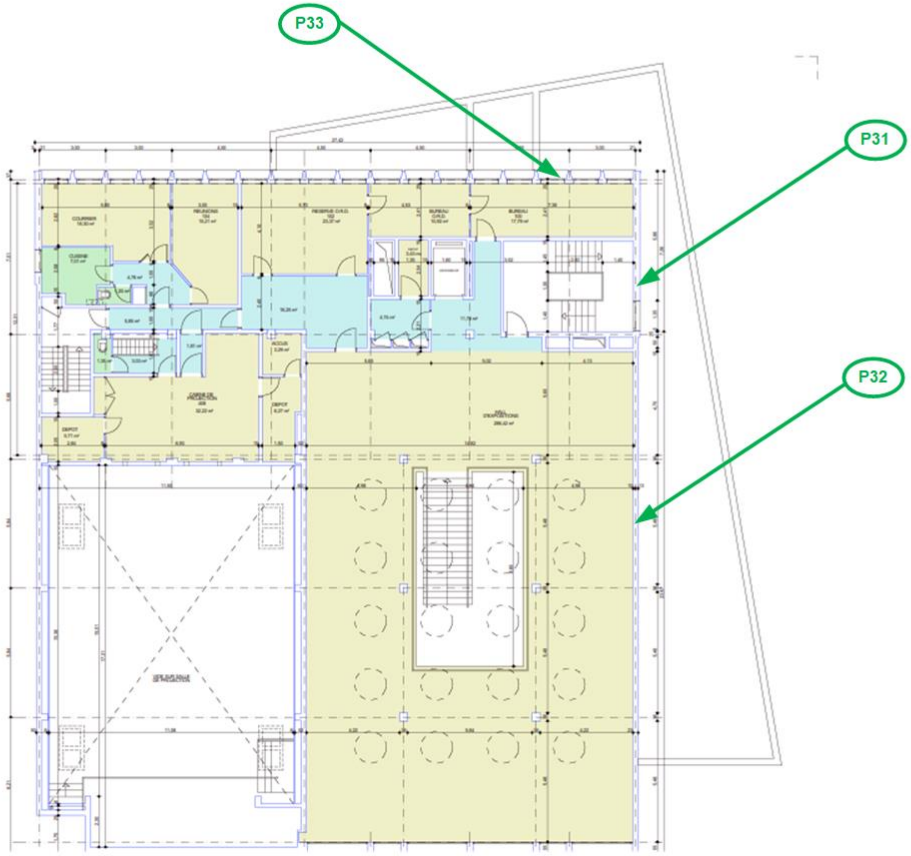


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CANOPE	Adresse : 55 rue N D de recouvranc 45000 ORLEANS	Localisation : EXTERIEUR / Façades
Réalisé par : Laurent EDMONT	N° de planche : 9 / 11	

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE	
			IVx → Inspection visuelle n°X ne contenant pas d'amiante	Matériaux et produits contenant de l'amiante :
Façade R+3	Date visite	12, 13, 14/02/2024		
	Auteur	L. EDMONT		
	N° dossier			
	Planche	Voir pied de page		
Plan	Indice	0		



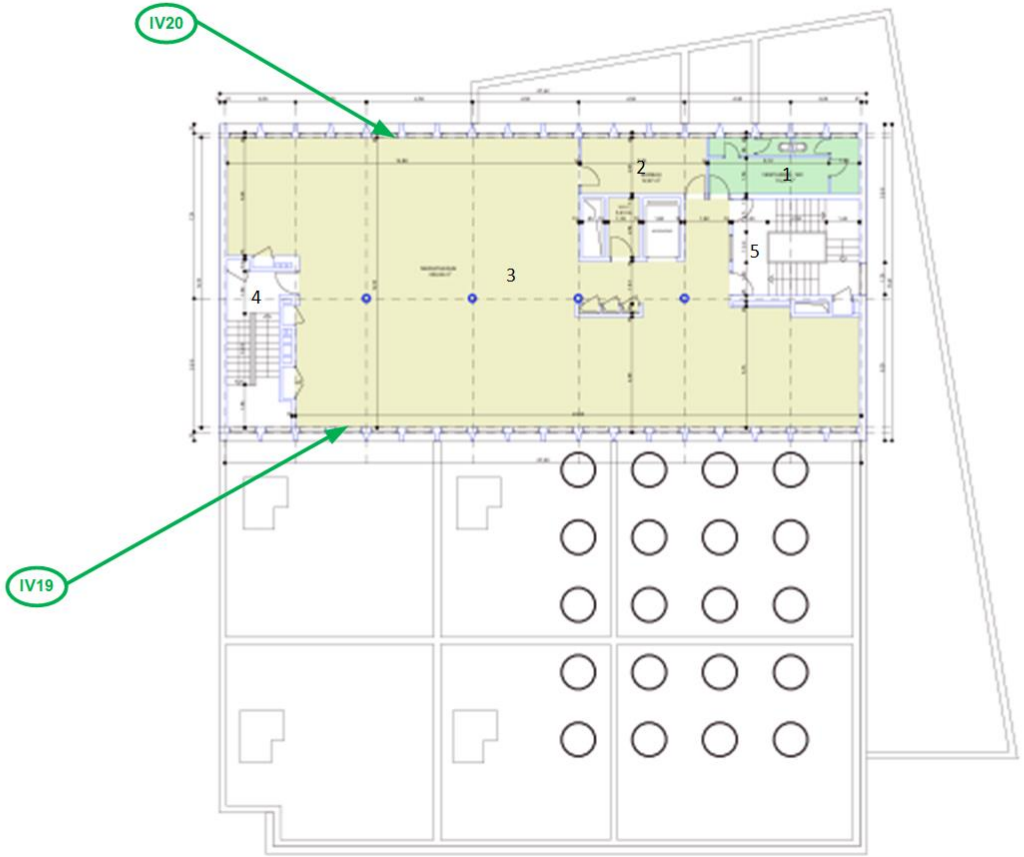


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CANOPE	Adresse : 55 rue N D de recouvranc 45000 ORLEANS	Localisation : EXTERIEUR / Façades
Réalisé par : Laurent EDMONT	N° de planche : 10 / 11	

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE
Toit Terrasse	Date visite	12, 13, 14/02/2024	Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante
	Auteur	L. EDMONT	
	N° dossier		
	Planche	Toit terrasse R+2	
Plan	Indice	0	

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



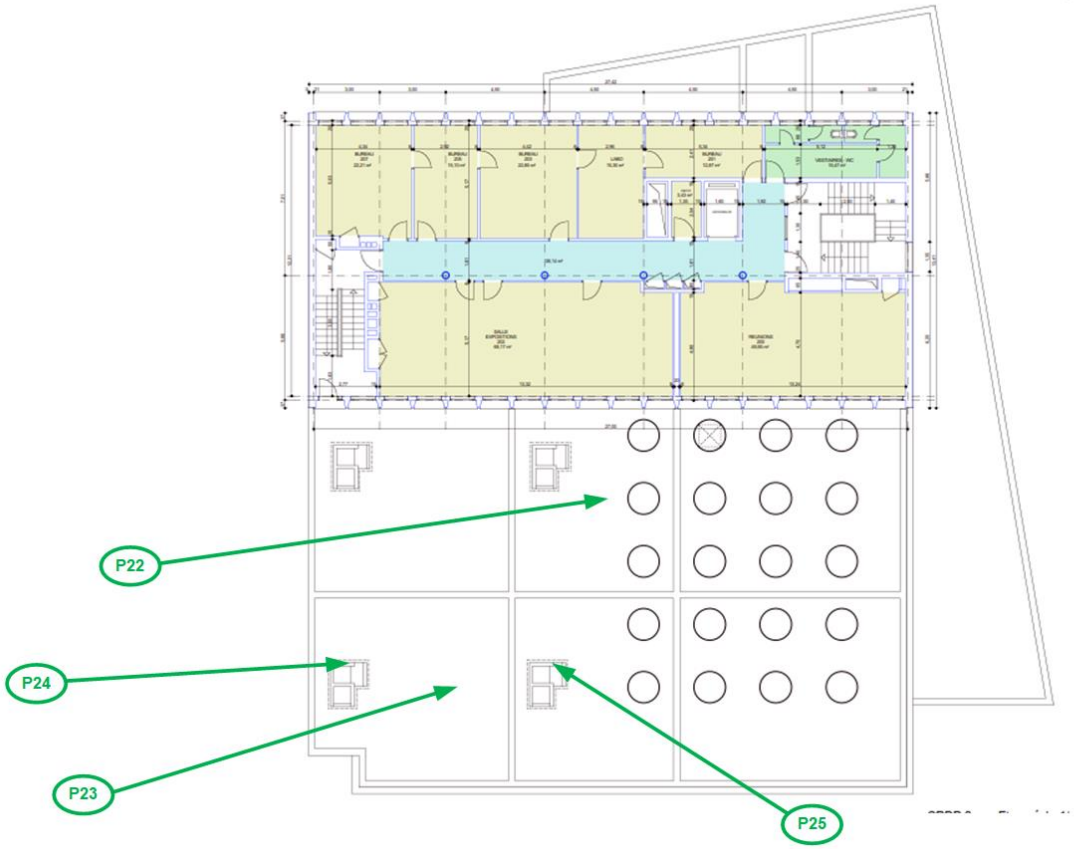


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : CANOPE	Adresse : 55 rue N D de recouvranc 45000 ORLEANS	Localisation : EXTERIEUR / Toiture
Réalisé par : Laurent EDMONT	N° de planche : 11 / 11	

Copyright BUREAU VERITAS

7.3. Photos



Prélèvement - P1 : RDC / 13 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P2 : RDC / 11 - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P3 : RDC / 15 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P4 : RDC / 3 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P5 : RDC / 9 - Enduit- (Présence d'amiante)

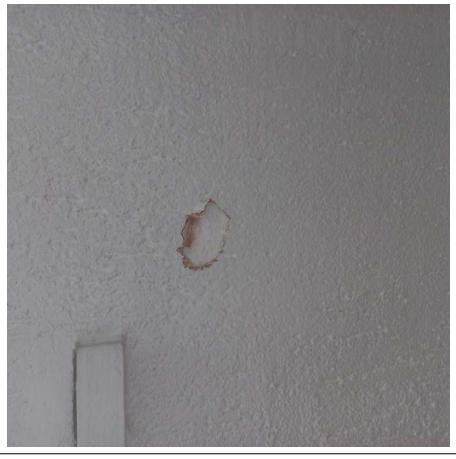

Prélèvement - P6 : RDC / 8 - Enduit- (Présence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P7 : RDC / 16 - Panneau collé- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P8 : RDC / 8 - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P9 : RDC / 8 - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P10 : RDC / 11 - Enduit- (Présence d'amiante)

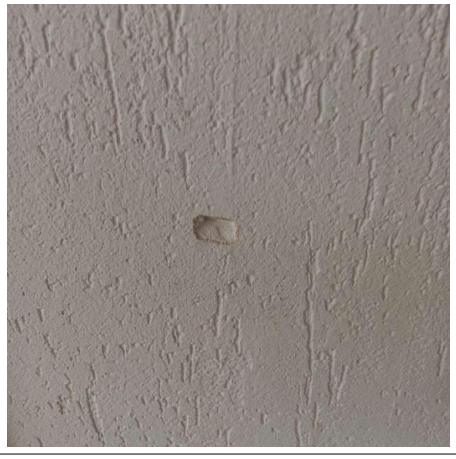

Prélèvement - P11 : RDC / 11 - Enduit- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P14 : R+2 / 9 - Enduit- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P15 : R+4 / 10 - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P16 : R+2 / 11 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P17 : R+4 / 12 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P18 : R+2 / 10 - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre- (Absence d'amiante)

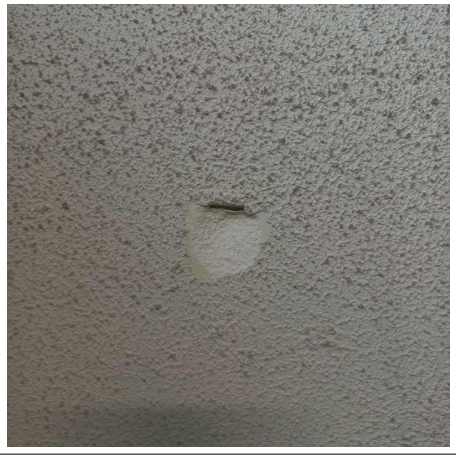

Prélèvement - P19 : R+2 / 9 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P20 : R+2 / 9 - Enduit- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P21 : R+5 / 13 - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P22 : EXTERIEUR / Toiture - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P23 : EXTERIEUR / Toiture - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P24 : EXTERIEUR / Toiture - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P25 : EXTERIEUR / Toiture - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P26 : R+6 / Combles perdus - Pare-vapeur- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P27 : RDC / 15 - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P28 : RDC / 2 - Mastic- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P29 : R+6 / 8 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P30 : R+4 / 6 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P31 : EXTERIEUR / Façades - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P32 : EXTERIEUR / Façades - Enduit- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P33 : EXTERIEUR / Façades - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P34 : EXTERIEUR / Façades - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P35 : R+6 / 9 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P36 : R+6 / 9 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P37 : R+6 / 9 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P38 : R+6 / 9 - Enduit- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P39 : R+1 / 1 - Enduit- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P40 : R+1 / 1 - Enduit- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P41 : R+1 / 1 - Enduit- (Présence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

7.4. Attestation d'assurance

MSIG
Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG,** Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
  Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voieries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
  - Location
  - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- ERP
- Neuf

- Mise à jour du DPE,
- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mérule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mérule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
  - En cas de location / vente
  - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.

3) **Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.**

4) **Conseil en performance énergétique.**

5) **Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil**.

6) **Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage**.

7) **Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage**.

8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.

9) **Laboratoire** il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :

   - De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.

   - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 00037 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

7.5. Certificat de compétence

CERTIFICATION INTERNATIONAL
SOCOTEC

CERTIFICAT

N° DTI / 0710-211

Certifie par la présente que :

LAURENT EDMONT

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	10/04/2023	09/04/2030
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	10/04/2023	09/04/2030
DPE - individuels	Diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique	19/10/2022	18/10/2029
DPE - tous types de bâtiments	Diagnostics de performance énergétique d'immeubles ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation	19/10/2022	18/10/2029

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N° 4-0085
PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Thomas Hennion, Directeur **opérationnel**

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr.
SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE– France – SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 984 309 -www.socotec-certification-international.fr

7.6. Rapports d’essais de laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Laurent EDMONT
110 Boulevard de la Salle
45760 BOIGNY SUR BIONNE

Notre référence : AR-24-NS-009945-01

Numéro de dossier : 24W004847
Référence de dossier : 1510797445/21390796/S2/1/1_21390796/17/32

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24W004847-001 - Référence *BV3AN3882 Réf. prél : P1 RDC/ 13/Plafond - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-002 - Référence *BV3AN3883 Réf. prél : P2 RDC/ 11/Plafond - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-003 - Référence *BV3AN3884 Réf. prél : P3 RDC/ 15/Mur - Enduit - (plâtre/Mur de façade)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-004 - Référence *BV3AN3885 Réf. prél : P4 RDC/ 3/Mur - Enduit - (plâtre/Mur de façade)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-005 - Référence *BV3AN3886 Réf. prél : P5 RDC/ 9/Mur - Enduit - (ciment/Mur de façade)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-006 - Référence *BV3AN3887 Réf. prél : P6 RDC/ 8/Mur - Enduit - (ciment/Mur de façade)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-007 - Référence *BV3AN3888 Réf. prél : P7 RDC/ 16/Cloison - Panneau collé - (composite)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-008 - Référence *BV3AN3889 Réf. prél : P8 RDC/ 8/Cloison - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-009 - Référence *BV3AN3890 Réf. prél : P9 RDC/ 8/Cloison - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-010 - Référence *BV3AN3891 Réf. prél : P10 RDC/ 11/Mur - Enduit - (plâtre/Mur de refend)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-011 - Référence *BV3AN3892 Réf. prél : P11 RDC/ 11/Mur - Enduit - (plâtre/Mur de refend)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-012 - Référence *BV3AN3893 Réf. prél : P12 RDC/ 3/Cloison - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-013 - Référence *BV3AN3894 Réf. prél : P13 RDC/ 3/Cloison - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-014 - Référence *BV3AN3895 Réf. prél : P14 R+2/ 9/Plafond - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-015 - Référence *BV3AN3896 Réf. prél : P15 R+4/ 10/Plafond - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-016 - Référence *BV3AN3897 Réf. prél : P16 R+2/ 11/Mur - Enduit - (ciment)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-017 - Référence *BV3AN3898 Réf. prél : P17 R+4/ 12/Mur - Enduit - (ciment)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-018 - Référence *BV3AN3899 Réf. prél : P18 R+2/ 10/Cloison - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-019 - Référence *BV3AN3900 Réf. prél : P19 R+2/ 9/Cloison - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-020 - Référence *BV3AN3901 Réf. prél : P20 R+2/ 9/Cloison - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-021 - Référence *BV3AN3902 Réf. prél : P21 R+5/ 13/Cloison - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-022 - Référence *BV3AN3903 Réf. prél : P22 EXTERIEUR/ Toiture/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (Partie courante)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-023 - Référence *BV3AN3904 Réf. prél : P23 EXTERIEUR/ Toiture/Toiture terrasse - Revêtement d'étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-024 - Référence *BV3AN3905 Réf. prél : P24 EXTERIEUR/ Toiture/Toiture terrasse - Revêtement d'étanchéité - (Relevé)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-025 - Référence *BV3AN3906 Réf. prél : P25 EXTERIEUR/ Toiture/Toiture terrasse - Revêtement d'étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-026 - Référence *BV3AN3907 Réf. prél : P26 R+6/ Combles perdus/Isolant - Pare-vapeur - (Combles au dessus de la cage d'escalier)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-027 - Référence *BV3AN3908 Réf. prél : P27 RDC/ 15/Vitrage - Mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-028 - Référence *BV3AN3909 Réf. prél : P28 RDC/ 2/Vitrage - Mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-029 - Référence *BV3AN3910 Réf. prél : P29 R+6/ 8/Mur - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-030 - Référence *BV3AN3911 Réf. prél : P30 R+4/ 6/Mur - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-031 - Référence *BV3AN3912 Réf. prél : P31 EXTERIEUR/ Façades/Façade - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-032 - Référence *BV3AN3913 Réf. prél : P32 EXTERIEUR/ Façades/Façade - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-033 - Référence *BV3AN3914 Réf. prél : P33 EXTERIEUR/ Façades/Façade - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-034 - Référence *BV3AN3915 Réf. prél : P34 EXTERIEUR/ Façades/Façade - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-035 - Référence *BV3AN3916 Réf. prél : P35 R+6/ 9/Plafond - Enduit - (plâtre/+ colle jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-036 - Référence *BV3AN3917 Réf. prél : P36 R+6/ 9/Plafond - Enduit - (plâtre/+ colle jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-037 - Référence *BV3AN3918 Réf. prél : P37 R+6/ 9 - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 24W004847-038 - Référence *BV3AN3919 Réf. prél : P38 R+6/ 9/Plafond - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Eichrom Amiante SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT OUEST SAS
Sous-traitance Bâtiment Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-005242-01
Date d'émission de rapport : 22/02/2024 15:10

Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE003440
Référence de suivi du dossier N° : 24W004847
Reçu au laboratoire le : 21/02/2024
Date de réception : 20/02/2024
Date d'analyse : 21/02/2024
Référence dossier Client:1510797445/21390796/S2/1/1_21390796/17/32

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24W004847-001 - BV3AN3882 Réf. prél : P1 RDC/ 13/Plafond - Enduit - (plâtre)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)(i)	**MET** * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	24W004847-002 - BV3AN3883 Réf. prél : P2 RDC/ 11/Plafond - Enduit - (plâtre)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	24W004847-003 - BV3AN3884 Réf. prél : P3 RDC/ 15/Mur - Enduit - (plâtre/Mur de façade)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-005242-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE003440
Reçu au laboratoire le : 21/02/2024
Date d'analyse : 21/02/2024
Référence dossier Client:1510797445/21390796/S2/1/1_21390796/17/32

Date d'émission de rapport : 22/02/2024 15:10
Référence de suivi du dossier N° : 24W004847
Date de réception : 20/02/2024

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	24W004847-004 - BV3AN3885 Réf. prél : P4 RDC/ 3/Mur - Enduit - (plâtre/Mur de façade)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	24W004847-005 - BV3AN3886 Réf. prél : P5 RDC/ 9/Mur - Enduit - (ciment/Mur de façade)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (orange)	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
006	24W004847-006 - BV3AN3887 Réf. prél : P6 RDC/ 8/Mur - Enduit - (ciment/Mur de façade)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (orange)	**MET** * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
007	24W004847-007 - BV3AN3888 Réf. prél : P7 RDC/ 16/Cloison - Panneau collé - (composite)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-005242-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE003440
Reçu au laboratoire le : 21/02/2024
Date d'analyse : 21/02/2024
Référence dossier Client:1510797445/21390796/S2/1/1_21390796/17/32

Date d'émission de rapport : 22/02/2024 15:10
Référence de suivi du dossier N° : 24W004847
Date de réception : 20/02/2024

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	24W004847-008 - BV3AN3889 Réf. prél : P8 RDC/ 8/Cloison - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	Matériau souple fibreux de type papier, carton (jaune) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	24W004847-009 - BV3AN3890 Réf. prél : P9 RDC/ 8/Cloison - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	24W004847-010 - BV3AN3891 Réf. prél : P10 RDC/ 11/Mur - Enduit - (plâtre/Mur de refend)	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (orange) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
011	24W004847-011 - BV3AN3892 Réf. prél : P11 RDC/ 11/Mur - Enduit - (plâtre/Mur de refend)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
012	24W004847-012 - BV3AN3893 Réf. prél : P12 RDC/ 3/Cloison - Enduit - (plâtre)					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-005242-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE003440
Reçu au laboratoire le : 21/02/2024
Date d'analyse : 21/02/2024
Référence dossier Client:1510797445/21390796/S2/1/1_21390796/17/32

Date d'émission de rapport : 22/02/2024 15:10
Référence de suivi du dossier N° : 24W004847
Date de réception : 20/02/2024

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	24W004847-013 - BV3AN3894 Réf. prél : P13 RDC/ 3/Cloison - Enduit - (plâtre)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	24W004847-014 - BV3AN3895 Réf. prél : P14 R+2/ 9/Plafond - Enduit - (plâtre)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	24W004847-015 - BV3AN3896 Réf. prél : P15 R+4/ 10/Plafond - Enduit - (plâtre)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	24W004847-016 - BV3AN3897 Réf. prél : P16 R+2/ 11/Mur - Enduit - (ciment)					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-005242-01 | Date d'émission de rapport : 22/02/2024 15:10 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE003440 | Référence de suivi du dossier N° : 24W004847
Reçu au laboratoire le : 21/02/2024 | Date de réception : 20/02/2024
Date d'analyse : 21/02/2024
Référence dossier Client:1510797445/21390796/S2/1/1_21390796/17/32

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	**MET** * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	24W004847-017 - BV3AN3898 Réf. prél : P17 R+4/ 12/Mur - Enduit - (ciment)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	24W004847-018 - BV3AN3899 Réf. prél : P18 R+2/ 10/Cloison - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	24W004847-019 - BV3AN3900 Réf. prél : P19 R+2/ 9/Cloison - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020	24W004847-020 - BV3AN3901 Réf. prél : P20 R+2/ 9/Cloison - Enduit - (plâtre)					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-005242-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE003440
Reçu au laboratoire le : 21/02/2024
Date d'analyse : 21/02/2024
Référence dossier Client:1510797445/21390796/S2/1/1_21390796/17/32

Date d'émission de rapport : 22/02/2024 15:10
Référence de suivi du dossier N° : 24W004847
Date de réception : 20/02/2024

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / BZ65	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
021 (1)	24W004847-021 - BV3AN3902 Réf. prél : P21 R+5/ 13/Cloison - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (jaune) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / 0	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	24W004847-022 - BV3AN3903 Réf. prél : P22 EXTERIEUR/ Toiture/Toiture - Revêtement d''étanchéité - (Partie courante)	Matériau semi-dur de type plaque (noir) (fibreux) (bitumineux) (granulaire)	**MET** * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	24W004847-023 - BV3AN3904 Réf. prél : P23 EXTERIEUR/ Toiture/Toiture terrasse - Revêtement d''étanchéité	Matériau semi-dur de type plaque (noir) (fibreux) (bitumineux)	**MET** * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-005242-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE003440
Reçu au laboratoire le : 21/02/2024
Date d'analyse : 21/02/2024
Référence dossier Client:1510797445/21390796/S2/1/1_21390796/17/32

Date d'émission de rapport : 22/02/2024 15:10
Référence de suivi du dossier N° : 24W004847
Date de réception : 20/02/2024

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024 (2)	24W004847-024 - BV3AN3905 Réf. prél : P24 EXTERIEUR/ Toiture/Toiture terrasse - Revêtement d''étanchéité - (Relevé)	Matériau semi-dur de type plaque (noir) (fibreux) (bitumineux) ; matériau de type aluminium (gris) (brillant)	**MET** * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
025	24W004847-025 - BV3AN3906 Réf. prél : P25 EXTERIEUR/ Toiture/Toiture terrasse - Revêtement d''étanchéité	Matériau semi-dur de type plaque (noir) (fibreux) (bitumineux) (granulaire)	**MET** * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
026	24W004847-026 - BV3AN3907 Réf. prél : P26 R+6/ Combles perdus/Isolant - Pare-vapeur - (Combles au dessus de la cage d''escalier)	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (noir)	**MET** * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
027	24W004847-027 - BV3AN3908 Réf. prél : P27 RDC/ 15/Vitrage - Mastic	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-005242-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE003440
Reçu au laboratoire le : 21/02/2024
Date d'analyse : 21/02/2024
Référence dossier Client:1510797445/21390796/S2/1/1_21390796/17/32

Date d'émission de rapport : 22/02/2024 15:10
Référence de suivi du dossier N° : 24W004847
Date de réception : 20/02/2024

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	24W004847-028 - BV3AN3909 Réf. prél : P28 RDC/ 2/Vitrage - Mastic	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	24W004847-029 - BV3AN3910 Réf. prél : P29 R+6/ 8/Mur - Enduit - (plâtre)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (gris)	**MET** * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
030 (1)	24W004847-030 - BV3AN3911 Réf. prél : P30 R+4/ 6/Mur - Enduit - (plâtre)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
031	24W004847-031 - BV3AN3912 Réf. prél : P31 EXTERIEUR/ Façades/Façade - Enduit	Matériau de type peinture (noir) (poudreux) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (granulaire)	**MET** * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-005242-01 — Date d'émission de rapport : 22/02/2024 15:10 —
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE003440 — Référence de suivi du dossier N° : 24W004847
Reçu au laboratoire le : 21/02/2024 — Date de réception : 20/02/2024
Date d'analyse : 21/02/2024
Référence dossier Client:1510797445/21390796/S2/1/1_21390796/17/32

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	24W004847-032 - BV3AN3913 Réf. prél : P32 EXTERIEUR/ Façades/Façade - Enduit	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type béton (gris) (granulaire)	**MET** * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
033	24W004847-033 - BV3AN3914 Réf. prél : P33 EXTERIEUR/ Façades/Façade - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type béton (blanc) (granulaire)	**MET** * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
034	24W004847-034 - BV3AN3915 Réf. prél : P34 EXTERIEUR/ Façades/Façade - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type béton (blanc) (granulaire)	**MET** * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
035	24W004847-035 - BV3AN3916 Réf. prél : P35 R+6/ 9/Plafond - Enduit - (plâtre/+ colle jaune)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-005242-01 | Date d'émission de rapport : 22/02/2024 15:10 | Page10/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE003440 | Référence de suivi du dossier N° : 24W004847
Reçu au laboratoire le : 21/02/2024 | Date de réception : 20/02/2024
Date d'analyse : 21/02/2024
Référence dossier Client:1510797445/21390796/S2/1/1_21390796/17/32

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	24W004847-036 - BV3AN3917 Réf. prél : P36 R+6/ 9/Plafond - Enduit - (plâtre/+ colle jaune)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)(i)	**MET** * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
037	24W004847-037 - BV3AN3918 Réf. prél : P37 R+6/ 9 - Enduit - (plâtre)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
038	24W004847-038 - BV3AN3919 Réf. prél : P38 R+6/ 9/Plafond - Enduit - (plâtre)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)
(1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
(2) Le matériau de type aluminium est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

Observation(s) couche(s)
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-005242-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24SE003440
Reçu au laboratoire le : 21/02/2024
Date d'analyse : 21/02/2024
Référence dossier Client:1510797445/21390796/S2/1/1_21390796/17/32

Date d'émission de rapport : 22/02/2024 15:10
Référence de suivi du dossier N° : 24W004847
Date de réception : 20/02/2024

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Antoine Herve
Chef de Groupe Eurofins Eichrom Amiante SAS

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/nucleaire
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N° 1-6491
Portée disponible sur www.cofrac.fr

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Laurent EDMONT
110 Boulevard de la Salle
45760 BOIGNY SUR BIONNE

Notre référence : AR-24-NS-014165-01

Numéro de dossier : 24W006645
Référence de dossier : 1510797445/21390796/S2/1/1_21390796/17/32

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24W006645-001 - Référence *BV3AN3920 Réf. prél : P39 R+1/ 1/Mur - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W006645-002 - Référence *BV3AN3921 Réf. prél : P40 R+1/ 1/Mur - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W006645-003 - Référence *BV3AN3922 Réf. prél : P41 R+1/ 1/Poteau - Enduit - (plâtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W006645-004 - Référence *BV3AN3923 Réf. prél : P42 RDC/ 18/Mur - Enduit - (orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W006645-005 - Référence *BV3AN3924 Réf. prél : P43 RDC/ 18/Mur - Enduit - (orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT OUEST SAS
Sous-traitance Bâtiment Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-013686-01
Référence laboratoire N° : 24RI014955
Reçu au laboratoire le : 07/03/2024
Date d'analyse : 08/03/2024
Référence dossier Client:24W006645 - 1510797445/21390796/S2/1/1_21390796/17/32

Date d'émission de rapport : 09/03/2024 9:15
Référence de suivi du dossier N° : 24W006645
Date de réception :06/03/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24W006645-001 - BV3AN3920 Réf. prél : P39 R+1/ 1/Mur - Enduit - (plâtre)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces(i)	**MET** / C8GK	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / G7YT	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	24W006645-002 - BV3AN3921 Réf. prél : P40 R+1/ 1/Mur - Enduit - (plâtre)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	**MET** / VC7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
003 (1)	24W006645-003 - BV3AN3922 Réf. prél : P41 R+1/ 1/Poteau - Enduit - (plâtre)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / VC7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-013686-01
Référence laboratoire N° : 24RI014955
Reçu au laboratoire le : 07/03/2024
Date d'analyse : 08/03/2024
Référence dossier Client:24W006645 - 1510797445/21390796/S2/1/1_21390796/17/32

Date d'émission de rapport : 09/03/2024 9:15
Référence de suivi du dossier N° : 24W006645
Date de réception :06/03/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004 (1)	24W006645-004 - BV3AN3923 Réf. prél : P42 RDC/ 18/Mur - Enduit - (orange)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	**MET** / VC7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
005 (1)	24W006645-005 - BV3AN3924 Réf. prél : P43 RDC/ 18/Mur - Enduit - (orange)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / VC7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Observation(s) échantillon(s)
(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
Observation(s) couche(s)
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-013686-01 | Date d'émission de rapport : 09/03/2024 9:15 | Page3/3
Référence laboratoire N° : 24RI014955 | Référence de suivi du dossier N° : 24W006645
Reçu au laboratoire le : 07/03/2024 | Date de réception :06/03/2024
Date d'analyse : 08/03/2024
Référence dossier Client:24W006645 - 1510797445/21390796/S2/1/1_21390796/17/32

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Izabela Zapadka
Chargé de relations clients

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Laurent EDMONT
110 Boulevard de la Salle
45760 BOIGNY SUR BIONNE

Notre référence : AR-24-NS-029251-01

Numéro de dossier : 24W012985
Référence de dossier : 1510797445/21390796/S2/1/1_21390796/17/32

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24W012985-001 - Référence *BV3AN3925 Réf. prél : P44 RDC/ 11/Poteau - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W012985-002 - Référence *BV3AN3926 Réf. prél : P45 RDC/ 4/Revêtement de sol - (noir(e)/Marches escalier)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W012985-003 - Référence *BV3AN3927 Réf. prél : P46 RDC/ 4/Revêtement de sol - Nez de marche - (noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W012985-004 - Référence *BV3AN3928 Réf. prél : P47 R+2/ 11/Revêtement de sol - (noir(e)/Marches escalier)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W012985-005 - Référence *BV3AN3929 Réf. prél : P48 RDC/ 4/Revêtement de sol - (noir(e)/Escalier : habillage limon intérieur)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W012985-006 - Référence *BV3AN3930 Réf. prél : P49 RDC/ 4/Revêtement de sol - (Paliers et demis paliers)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

eurofins

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

P-RS-FRM8220

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT OUEST SAS
Laboratoire Analyses Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-016274-01 | Date d'émission de rapport : 14/05/2024 11:18 |
Référence laboratoire N° : 24RB013974 | Référence de suivi du dossier N° : 24W012985
Reçu au laboratoire le : 10/05/2024 | Date de réception :06/05/2024
Date d'analyse : 13/05/2024
Référence dossier Client:24W012985 - 1510797445/21390796/S2/1/1_21390796/17/32

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24W012985-001 - BV3AN3925 Réf. prél : P44 RDC/ 11/Poteau - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / M3SA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
002	24W012985-002 - BV3AN3926 Réf. prél : P45 RDC/ 4/Revêtement de sol - (noir(e)/Marches escalier)	Matériau souple de type revêtement de sol (noir)	**MET** / M3SA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / M3SA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24W012985-003 - BV3AN3927 Réf. prél : P46 RDC/ 4/Revêtement de sol - Nez de marche - (noir(e))	Matériau souple de type revêtement de sol (noir)	**MET** / M3SA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / M3SA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-016274-01
Référence laboratoire N° : 24RB013974
Reçu au laboratoire le : 10/05/2024
Date d'analyse : 13/05/2024
Référence dossier Client:24W012985 - 1510797445/21390796/S2/1/1_21390796/17/32

Date d'émission de rapport : 14/05/2024 11:18
Référence de suivi du dossier N° : 24W012985
Date de réception :06/05/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	24W012985-004 - BV3AN3928 Réf. prél : P47 R+2/ 11/Revêtement de sol - (noir(e)/Marches escalier)	Matériau souple de type revêtement de sol (noir)	**MET** / M3SA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	**MET** / M3SA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	24W012985-005 - BV3AN3929 Réf. prél : P48 RDC/ 4/Revêtement de sol - (noir(e)/Escalier : habillage limon intérieur)	Matériau souple (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	**MET** / M3SA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24W012985-006 - BV3AN3930 Réf. prél : P49 RDC/ 4/Revêtement de sol - (Paliers et demis paliers)	Matériau souple de type revêtement de sol (noir)	**MET** / M3SA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) en traces	**MET** / M3SA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-016274-01 | Date d'émission de rapport : 14/05/2024 11:18 | Page3/3
Référence laboratoire N° : 24RB013974 | Référence de suivi du dossier N° : 24W012985
Reçu au laboratoire le : 10/05/2024 | Date de réception :06/05/2024
Date d'analyse : 13/05/2024
Référence dossier Client:24W012985 - 1510797445/21390796/S2/1/1_21390796/17/32

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Raluca Floricel
Tehnician laborator CRO 007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Laurent RENONCET
110 Boulevard de la Salle
45760 BOIGNY SUR BIONNE

Notre référence : AR-24-NS-043926-01

Numéro de dossier : 24W020376
Référence de dossier : 1510797445/CANOPE_19_07_24

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24W020376-001 - Référence *BV3MK3556 / Local 505 / Plaque fibreuse plafond Colle jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT OUEST SAS
Sous-traitance Bâtiment Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-043405-01
Référence laboratoire N° : 24RI049143
Reçu au laboratoire le : 23/07/2024
Date d'analyse : 25/07/2024
Référence dossier Client:24W020376 - 1510797445/CANOPE_19_07_24

Date d'émission de rapport : 25/07/2024 17:04
Référence de suivi du dossier N° : 24W020376
Date de réception :22/07/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24W020376-001 - BV3MK3556 / Local 505 / Plaque fibreuse plafondColle jaune	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron)	**MET** / X8VP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-043405-01
Référence laboratoire N° : 24RI049143
Reçu au laboratoire le : 23/07/2024
Date d'analyse : 25/07/2024
Référence dossier Client:24W020376 - 1510797445/CANOPE_19_07_24

Date d'émission de rapport : 25/07/2024 17:04
Référence de suivi du dossier N° : 24W020376
Date de réception :22/07/2024

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Krzysztof Zemło
Assistant chef d'équipe senior

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Laurent EDMONT
110 Boulevard de la Salle
45760 BOIGNY SUR BIONNE

Notre référence : AR-24-NS-048787-01

Numéro de dossier : 24W022718
Référence de dossier : 1510797445/21390976

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24W022718-001 - Référence *BV3AN4006 / RDC - Local 16 / Panneau collé sur cloison*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W022718-002 - Référence *BV3AN4007 / RDC - Local 16 / Panneau collé sur porte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W022718-003 - Référence *BV3AN4008 / RDC - Local 16 / Panneau collé sur plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24W022718-004 - Référence *BV3AN4009 / R+5 - Local 9 / Panneau collé sur plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT OUEST SAS
Sous-traitance Bâtiment Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-048135-01
Référence laboratoire N° : 24RI054952
Reçu au laboratoire le : 26/08/2024
Date d'analyse : 26/08/2024
Référence dossier Client:24W022718 - 1510797445/21390976

Date d'émission de rapport : 26/08/2024 21:45
Référence de suivi du dossier N° : 24W022718
Date de réception :23/08/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24W022718-001 - BV3AN4006 / RDC - Local 16 / Panneau collé sur cloison	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type plaque (fibreux) (marron)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24W022718-002 - BV3AN4007 / RDC - Local 16 / Panneau collé sur porte	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type plaque (fibreux) (marron)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24W022718-003 - BV3AN4008 / RDC - Local 16 / Panneau collé sur plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24W022718-004 - BV3AN4009 / R+5 - Local 9 / Panneau collé sur plafond	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	**MET** / NN4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-048135-01
Référence laboratoire N° : 24RI054952
Reçu au laboratoire le : 26/08/2024
Date d'analyse : 26/08/2024
Référence dossier Client:24W022718 - 1510797445/21390976

Date d'émission de rapport : 26/08/2024 21:45
Référence de suivi du dossier N° : 24W022718
Date de réception :23/08/2024

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Damian Gorlikowski
Chef d'équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA