ENVIRONNEMENT

AGENCE IDF TERTIAIRE ET INDUSTRIEL

152- 160 avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX
Tel : 0800400100
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
9 RUE BRAHMS
75012 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX466875
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 20/08/2026
Reférence mandataire : Etablissement Français du Sang

DÉSIGNATION DU BIEN

Etablissement Français du Sang
15 Parvis de la Défense
92092 PUTEAUX

PROPRIÉTAIRE

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG - EFS
122-130 rue Marcel Hartmann
94200 IVRY SUR SEINE

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Absence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 15 Parvis de la Défense 92092 PUTEAUX

Référence client : Etablissement Français du Sang

Désignation : Etablissement Français du Sang

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG - EFS
122-130 rue Marcel Hartmann
94200 IVRY SUR SEINE

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
9 RUE BRAHMS
75012 PARIS

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : ANSTETT LAURENT


Accompagnateur : ()

Date de repérage 20/08/2026

Numéro attestation : CPDI7873

Délivré le : 29/07/2025

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

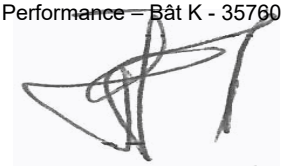

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 26/08/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 26/08/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
A-1 - Désignation de l'immeuble
A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
A-3 - Opérateur de repérage
A-4 - Société
B - Sommaire
C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
C-1 - Locaux visités
C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)
D- Etude préalable
D-1 - Descriptif des travaux envisagés
D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
D-3 - Objectif de la mission
D-4 - Document(s) mis à disposition
D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement
E - Conditions de repérage
E-1 - Modalités de repérage
E-2 - Moyens d'investigation
E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage
F - Conclusions
F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
F-2 - Réserves / Commentaires
G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

EFS - Vol 1	EFS - Vol 2
EFS - Vol 3	EFS - Vol 4
EFS - Vol 5	EFS - Vol 6
EFS - Vol 7	Greniers - Vol 8

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Travaux d'aménagement défini dans le plan projet

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

CF plan projet fourni.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

PLAN PROJET - SO - ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG - EFS - 19/08/2026

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	EFS	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7	
Plafond et faux-plafonds	EFS	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7	
Revêtement de sol	EFS	Vol 1 - Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5 - Vol 6 - Vol 7	
Revêtement de mur	EFS	Vol 2 - Vol 3 - Vol 4 - Vol 5	
Conduits, canalisations et équipements	EFS	Vol 4	
Conduits, canalisations et équipements	Greniers	Vol 8	
Parois verticales intérieures et enduits	Greniers	Vol 8	
Plafond et faux-plafonds	Greniers	Vol 8	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Commentaire n°1 : Le local présente des doublages en quantité très importante. Ces doublages n'ont pas été investigués de manière exhaustive, mais ponctuellement, conformément aux prescriptions de sondages issues de la norme NF X 46-020, applicable à notre intervention. Il est toutefois possible que, sans que cela ne soit identifiable à priori, des Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) se situent derrière des doublages n'ayant légitimement pas fait l'objet de sondages. Notre responsabilité ne saurait être recherchée dans de tels cas, s'il est manifeste que la présence de tels MPSCA ne pouvait être déduite sans une dépose intégrale de l'ensemble des doublages.
Tous les plenums ont été inspectés par sondages visuels (soulèvement ponctuel de plaques). Or, leur encombrement (canalisations nombreuses, gaines et conduits de ventilation, isolants, parois de recoupement, etc.) ne permet pas une inspection visuelle exhaustive. Des investigations complémentaires sont à prévoir une fois l'intégralité des faux plafonds déposés.
Jour de la visite pas d'électricité visibilité réduite avec lampe portative

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Plafond et faux-plafonds

3 - Revêtement de sol

4 - Revêtement de mur

5 - Conduits, canalisations et équipements

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
EFS	Vol 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélevement		002EX 46687 5 n°8 - 1	P8	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 7	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 46687 5 n°8 - 1	P8	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
EFS	Vol 6	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 46687 5 n°8 - 1	P8	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 7 - Vol 6	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11 - S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EX 46687 5 n°8 - 1	P8	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
EFS	Vol 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélevement		002EX46687 5 n°9 - 1	P9	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX46687 5 n°9 - 1	P9	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 3	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX46687 5 n°9 - 1	P9	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
EFS	Vol 2	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX46687 5 n°9 - 1	P9	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 1	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX46687 5 n°9 - 1	P9	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 1 - Vol 3 - Vol 2	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9 - S10 - S15 - S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EX46687 5 n°9 - 1	P9	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
EFS	Vol 4	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P14	Réalisation d'un prélevement		002EX 46687 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
EFS	Vol 4	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 46687 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
EFS	Vol 5	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX 46687 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
EFS	Vol 4 - Vol 5	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P14 - S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EX46687 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 4	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P16	Réalisation d'un prélevement		002EX46687 5 n°16 - 1	P16	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 4	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EX46687 5 n°16 - 1	P16	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Greniers	Vol 8	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P19	Réalisation d'un prélevement		002EX46687 5 n°19 - 1	P19	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Greniers	Vol 8	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EX46687 5 n°19 - 1	P19	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Greniers	Vol 8	Murs et cloisons	Joint de scellement	P20	Réalisation d'un prélevement		002EX46687 5 n°20 - 1	P20	Colle / Peinture / Matériau - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Greniers	Vol 8	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélevement		002EX46687 5 n°21 - 1	P21	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
EFS	Vol 1	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Négatif sur marquage
EFS	Vol 4	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Réalisation d'un sondage		S2 - 1				Négatif sur marquage
EFS	Vol 5	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1				Négatif sur marquage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
EFS	Vol 3	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1				Négatif sur marquage
Greniers	Vol 8	Plafonds	Flocages	P22	Réalisation d'un prélevement		002EX466875 n°22 - 1	P22	Matériau - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 2	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P24	Réalisation d'un prélevement		002EX466875 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 6	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EX466875 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
EFS	Vol 7	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EX 46687 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 6 - Vol 7	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EX 46687 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
EFS	Vol 1	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélevement		002EX 46687 5 n°1 - 1	P1	Matériau / Colle - Dur / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
EFS	Vol 1	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EX 46687 5 n°1 - 1	P1	Matériau / Colle - Dur / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 1	Revêtement de sol	Ragréage	P2	Réalisation d'un prélevement		002EX 46687 5 n°2 - 1	P2	Ragréage / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 1	Revêtement de sol	Ragréage	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 46687 5 n°2 - 1	P2	Ragréage / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 1	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P3	Réalisation d'un prélevement		002EX 46687 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 1	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EX 46687 5 n°3 - 1	P3	Colle / Matériau - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 1	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P4	Réalisation d'un prélevement		002EX 46687 5 n°4 - 1	P4	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 6	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 46687 5 n°4 - 1	P4	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
EFS	Vol 7	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 46687 5 n°4 - 1	P4	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 6 - Vol 7	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S13 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EX 46687 5 n°4 - 1	P4	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 2	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P5	Réalisation d'un prélevement		002EX 46687 5 n°5 - 1	P5	Matériau - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 2	Revêtement de sol	Joint de dilatation	P6	Réalisation d'un prélevement		002EX 46687 5 n°6 - 1	P6	Peinture / Joint / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple / Dur / Effritable - Gris / Gris / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 4	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P10	Réalisation d'un prélevement		002EX 46687 5 n°10 - 1	P10	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 5	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EX 46687 5 n°10 - 1	P10	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
EFS	Vol 3	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EX 46687 5 n°10 - 1	P10	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 5 - Vol 3	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S8 - S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EX 46687 5 n°10 - 1	P10	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 4	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P11	Réalisation d'un prélevement		002EX 46687 5 n°11 - 1	P11	Matériau - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 5	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 46687 5 n°11 - 1	P11	Matériau - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 3	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 46687 5 n°11 - 1	P11	Matériau - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 5 - Vol 3	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S6 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EX 46687 5 n°11 - 1	P11	Matériau - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
EFS	Vol 2	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P7	Réalisation d'un prélevement		002EX 46687 5 n°7 - 1	P7	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 4	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P12	Réalisation d'un prélevement		002EX 46687 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 4	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 46687 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 5	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 46687 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 3	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 46687 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 4 - Vol 5 - Vol 3	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P12 - S5 - S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EX 46687 5 n°12 - 1	P12	Peinture / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
EFS	Vol 4	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P13	Réalisation d'un prélevement		002EX 46687 5 n°13 - 1	P13	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Vert Marron	Négatif	Négatif sur analyse
EFS	Vol 5	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EX 46687 5 n°13 - 1	P13	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Vert Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
EFS	Vol 4	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P15	Réalisation d'un prélevement		002EX 46687 5 n°15 - 1	P15	Colle / Toile / Laine - Souple / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Translucide / Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Greniers	Vol 8	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P17	Réalisation d'un prélevement		002EX 46687 5 n°17 - 1	P17	Colle / Toile / Mousse - Bitumineux / Souple Fibreux / Souple - Noir / Noir / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Greniers	Vol 8	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EX 46687 5 n°17 - 1	P17	Colle / Toile / Mousse - Bitumineux / Souple Fibreux / Souple - Noir / Noir / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Greniers	Vol 8	Conduit fluide non identifié	Flocage	P18	Réalisation d'un prélevement		002EX 46687 5 n°18 - 1	P18	Flocage - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Greniers	Vol 8	Conduit fluide non identifié	Flocage	P23	Réalisation d'un prélevement		002EX 46687 5 n°23 - 1	P23	Matériau - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
[redacted]	EFS	EFS - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Greniers	Greniers - Plan de repérage - Actions menées

EFS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX466875

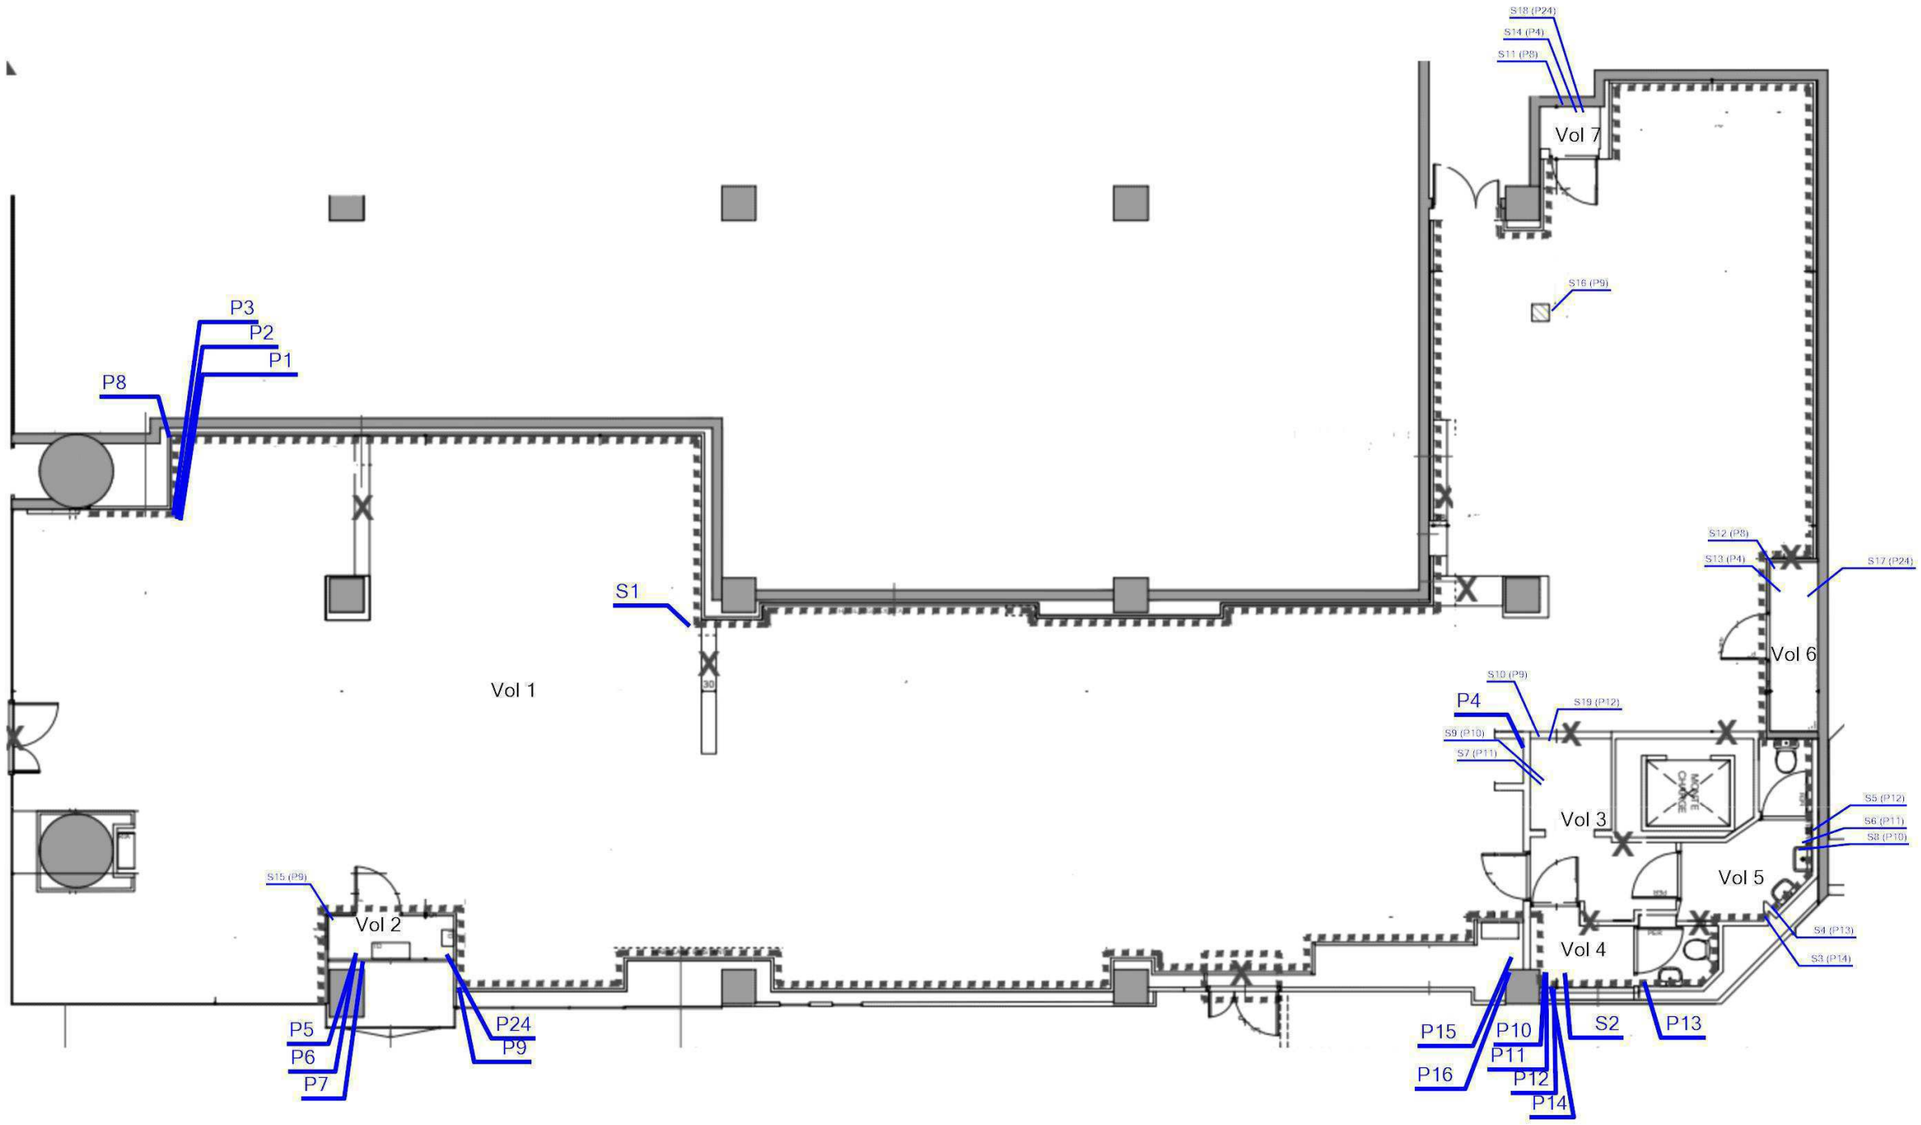

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
15 Parvis de la Défense 92092 PUTEAUX	Etablissement Français du Sang	20/08/2026	ANSTETT LAURENT

GRENIERS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX466875

Légende des Calques

- Cloisons maçonnées
- Cloisons préfabriquées
- Mur avec doublage
- Mur porteur

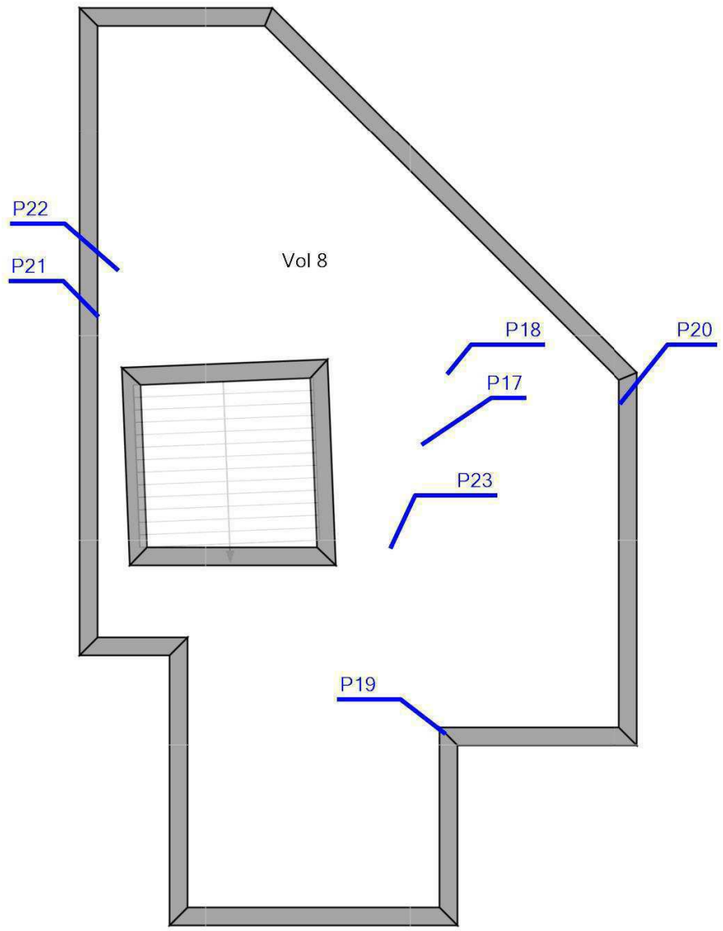

Légende	
P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
15 Parvis de la Défense 92092 PUTEAUX	Etablissement Français du Sang	20/08/2026	ANSTETT LAURENT


ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX466875 n°1 - 1 (P1)	EFS - Vol 1	Prélevement négatif
002EX466875 n°2 - 1 (P2)	EFS - Vol 1	Prélevement négatif
002EX466875 n°3 - 1 (P3)	EFS - Vol 1	Prélevement négatif
002EX466875 n°4 - 1 (P4)	EFS - Vol 1	Prélevement négatif
002EX466875 n°5 - 1 (P5)	EFS - Vol 2	Prélevement négatif
002EX466875 n°6 - 1 (P6)	EFS - Vol 2	Prélevement négatif
002EX466875 n°7 - 1 (P7)	EFS - Vol 2	Prélevement négatif
002EX466875 n°8 - 1 (P8)	EFS - Vol 1	Prélevement négatif
002EX466875 n°9 - 1 (P9)	EFS - Vol 1	Prélevement négatif
002EX466875 n°10 - 1 (P10)	EFS - Vol 4	Prélevement négatif
002EX466875 n°11 - 1 (P11)	EFS - Vol 4	Prélevement négatif
002EX466875 n°12 - 1 (P12)	EFS - Vol 4	Prélevement négatif
002EX466875 n°13 - 1 (P13)	EFS - Vol 4	Prélevement négatif
002EX466875 n°14 - 1 (P14)	EFS - Vol 4	Prélevement négatif
002EX466875 n°15 - 1 (P15)	EFS - Vol 4	Prélevement négatif
002EX466875 n°16 - 1 (P16)	EFS - Vol 4	Prélevement négatif
002EX466875 n°24 - 1 (P24)	EFS - Vol 2	Prélevement négatif
S1 - 1 (S1)	EFS - Vol 1	Absence sur marquage du materiau
S2 - 1 (S2)	EFS - Vol 4	Absence sur marquage du materiau
002EX466875 n°17 - 1 (P17)	Greniers - Vol 8	Prélevement négatif
002EX466875 n°18 - 1 (P18)	Greniers - Vol 8	Prélevement négatif
002EX466875 n°19 - 1 (P19)	Greniers - Vol 8	Prélevement négatif
002EX466875 n°20 - 1 (P20)	Greniers - Vol 8	Prélevement négatif
002EX466875 n°21 - 1 (P21)	Greniers - Vol 8	Prélevement négatif
002EX466875 n°22 - 1 (P22)	Greniers - Vol 8	Prélevement négatif
002EX466875 n°23 - 1 (P23)	Greniers - Vol 8	Prélevement négatif



002EX466875 n°1 - 1 (P1) - EFS - Vol 1

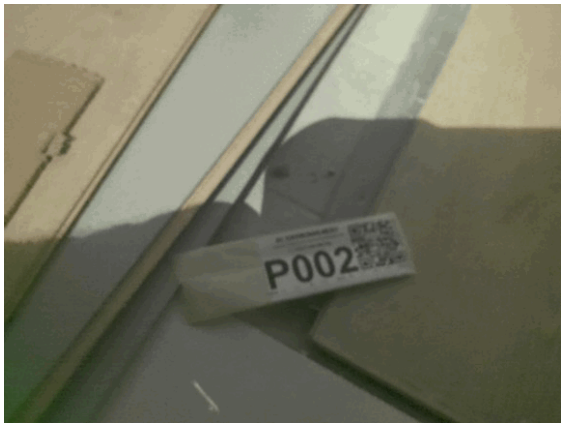


002EX466875 n°2 - 1 (P2) - EFS - Vol 1



002EX466875 n°3 - 1 (P3) - EFS - Vol 1



002EX466875 n°4 - 1 (P4) - EFS - Vol 1

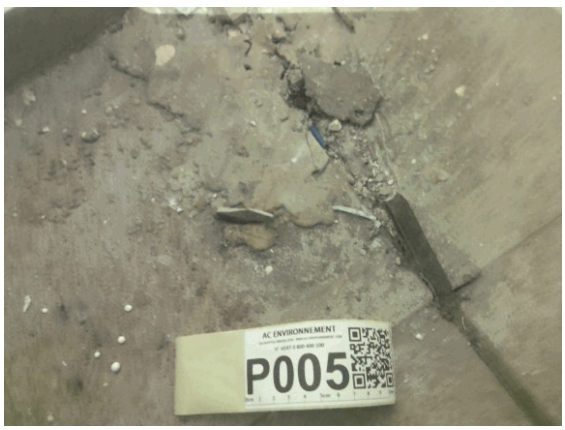

002EX466875 n°5 - 1 (P5) - EFS - Vol 2




002EX466875 n°6 - 1 (P6) - EFS - Vol 2



002EX466875 n°7 - 1 (P7) - EFS - Vol 2



002EX466875 n°8 - 1 (P8) - EFS - Vol 1

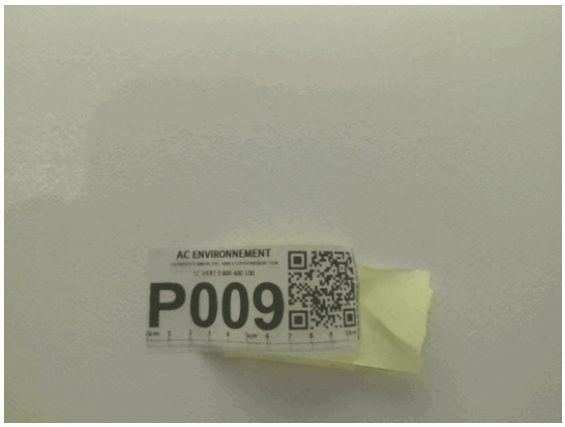

002EX466875 n°9 - 1 (P9) - EFS - Vol 1



002EX466875 n°10 - 1 (P10) - EFS - Vol 4



002EX466875 n°11 - 1 (P11) - EFS - Vol 4



002EX466875 n°12 - 1 (P12) - EFS - Vol 4



002EX466875 n°13 - 1 (P13) - EFS - Vol 4



002EX466875 n°14 - 1 (P14) - EFS - Vol 4



002EX466875 n°15 - 1 (P15) - EFS - Vol 4



002EX466875 n°16 - 1 (P16) - EFS - Vol 4



002EX466875 n°17 - 1 (P17) - Greniers - Vol 8



002EX466875 n°18 - 1 (P18) - Greniers - Vol 8




002EX466875 n°19 - 1 (P19) - Greniers - Vol 8




002EX466875 n°20 - 1 (P20) - Greniers - Vol 8



002EX466875 n°21 - 1 (P21) - Greniers - Vol 8

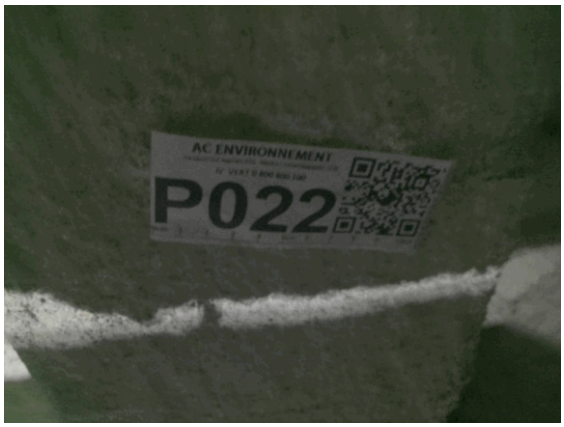


002EX466875 n°22 - 1 (P22) - Greniers - Vol 8

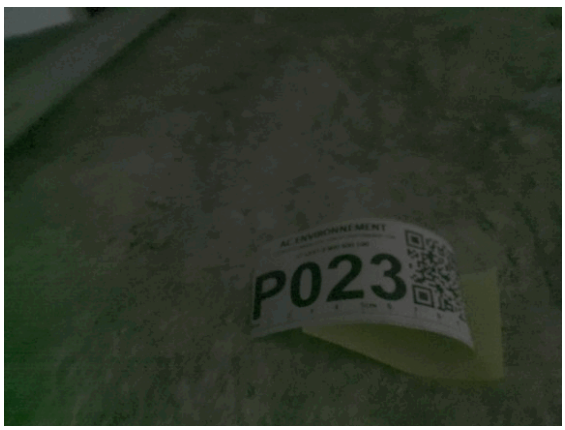


002EX466875 n°23 - 1 (P23) - Greniers - Vol 8



002EX466875 n°24 - 1 (P24) - EFS - Vol 2

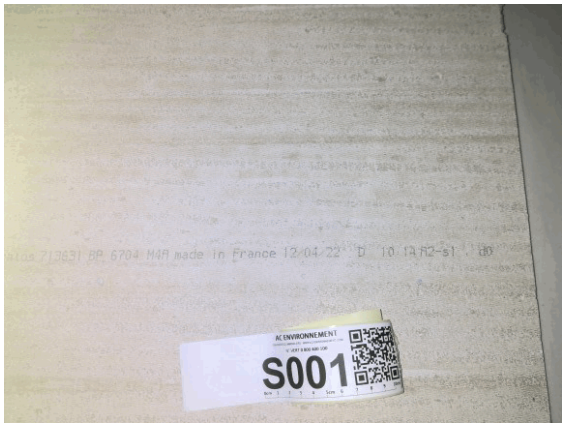

S1 - 1 (S1) - EFS - Vol 1

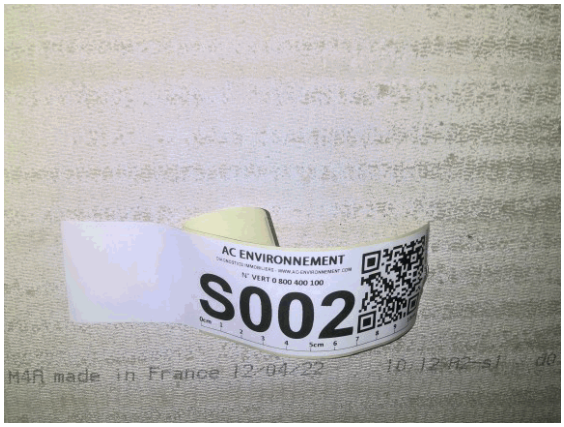

S2 - 1 (S2) - EFS - Vol 4

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle - Dur / Dur - Blanc / Gris	EFS - Vol 1	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Plâtre - Dur / Effritable - Gris / Blanc	EFS - Vol 1	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Dur - Gris / Gris	EFS - Vol 1	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Blanc	EFS - Vol 1	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Dur - Gris	EFS - Vol 2	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Joint / Matériau / Plâtre - Effritable / Souple / Dur / Effritable - Gris / Gris / Gris / Blanc	EFS - Vol 2	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	EFS - Vol 2	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Toile / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	EFS - Vol 1	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	EFS - Vol 1	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Blanc	EFS - Vol 4	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Dur - Gris	EFS - Vol 4	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc / Blanc / Gris	EFS - Vol 4	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Vert Marron	EFS - Vol 4	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	EFS - Vol 4	
P15	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Colle / Toile / Laine - Souple / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Translucide / Blanc / Jaune	EFS - Vol 4	

P16	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Colle - Dur - Gris	EFS - Vol 4
P17	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Colle / Toile / Mousse - Bitumineux / Souple Fibreux / Souple - Noir / Noir / Bleu	Greniers - Vol 8
P18	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Flocage - Souple Fibreux - Blanc	Greniers - Vol 8
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Greniers - Vol 8
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Colle / Peinture / Matériau - Souple / Effritable / Dur - Jaune / Blanc / Gris	Greniers - Vol 8
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Greniers - Vol 8
P22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau - Dur - Blanc	Greniers - Vol 8
P23	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau - Dur - Blanc	Greniers - Vol 8
P24	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	EFS - Vol 2

ITGA ANALYTICS ARCUEIL
16 rue Marcel Vigneron
94110 Arcueil
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7327
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C012026870536**
Adresse	Commande : 002EX466875 Affaire : Etablissement Français du Sang 15 Parvis de la Défense 92092 PUTEAUX

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 26/08/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026870536
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Arcueil
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX466875_001

Référence labo	PM08077588
Date du prélèvement	21/08/2026
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 1
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	25/08/2026

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
	2	Colle Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX466875_002

Référence labo	PM08077589	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX466875_003

Référence labo	PM08077590	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	JNF	Non détecté
	2	Matériau Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX466875_004

Référence labo	PM08077591	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX466875_005

Référence labo	PM08077592	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX466875_006

Référence labo	PM08077593	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Joint de dilatation		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
	2	Joint Souple Gris	-	-	-					
	3	Matériau Dur Gris	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Faïence Dur Gris

Référence échantillon : 002EX466875_007

Référence labo	PM08077594	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris

Référence échantillon : 002EX466875_008

Référence labo	PM08077595	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX466875_009

Référence labo	PM08077596	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 1		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX466875_010

Référence labo	PM08077597	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX466875_011

Référence labo	PM08077598	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX466875_012

Référence labo	PM08077599	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
	2	Joint Dur Blanc	-	-	-					
	3	Colle Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris

Référence échantillon : 002EX466875_013

Référence labo	PM08077600	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
	2	Carton Souple Fibreux Vert Marron	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX466875_014

Référence labo	PM08077601
Date du prélèvement	21/08/2026
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 4
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	25/08/2026

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX466875_015

Référence labo	PM08077602
Date du prélèvement	21/08/2026
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 4
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Matériau Fibreux Jaune

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	25/08/2026

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Translucide	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse. Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002EX466875_016

Référence labo	PM08077603	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 4		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX466875_017

Référence labo	PM08077604	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	2	2	JNF	Non détecté	●
	2	Toile Souple Fibreux Noir	-	-	-						
	3	Mousse Souple Bleu	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX466875_018

Référence labo	PM08077605	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Flocage		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Flocage Souple Fibreux Blanc	2	2	VUR	Acétone	1	1	FSD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX466875_019

Référence labo	PM08077606	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Colle de carreaux de plâtre		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX466875_020

Référence labo	PM08077607	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Matériau Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX466875_021

Référence labo	PM08077608	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012026870536
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX466875_022

Référence labo	PM08077609	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX466875_023

Référence labo	PM08077610	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Flocage		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX466875_024

Référence labo	PM08077611	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	21/08/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	LAURENT ANSTETT	Date d'analyse	25/08/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Etablissement Français du Sang - Vol 2		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	SJA	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP				1 MET		

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence dossier: RSC012026870536

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 1 MOLP et 24 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 24/24

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Analyste
Marion Gauin Thimon



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	15 Parvis de la Défense 92092 PUTEAUX
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	sement Français du Sang
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	Etablissement Français du Sang
Date de construction ou permis de construire :	Avant 1997
Fonction du bâtiment :	Etablissement sanitaire (autre)

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG - EFS
122-130 rue Marcel Hartmann
94200 IVRY SUR SEINE

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
9 RUE BRAHMS
75012 PARIS

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	FONDIS FEnX2 (25-1048-)
Date de chargement de la source :	15/12/2025
Nature radionucléide :	Cd 109
Activité initiale :	850 MBq
Date de fin de validité de la source :	15/12/2029
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	20/08/2026
Date du rapport :	20/08/2026
Référence mission :	002EX466875
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	ANSTETT LAURENT
Certification n° :	CPDI7873
Délivré le	04/06/2025

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Commentaire n°1

Le local présente des doublages en quantité très importante. Ces doublages n'ont pas été investigués de manière exhaustive, mais ponctuellement, conformément aux prescriptions de sondages issues de la norme NF X 46-020, applicable à notre intervention. Il est toutefois possible que, sans que cela ne soit identifiable à priori, des Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) se situent derrière des doublages n'ayant légitimement pas fait l'objet de sondages. Notre responsabilité ne saurait être recherchée dans de tels cas, s'il est manifeste que la présence de tels MPSCA ne pouvait être déduite sans une dépose intégrale de l'ensemble des doublages. Tous les plenums ont été inspectés par sondages visuels (soulèvement ponctuel de plaques). Or, leur encombrement (canalisations nombreuses, gaines et conduits de ventilation, isolants, parois de recoupement, etc.) ne permet pas une inspection visuelle exhaustive. Des investigations complémentaires sont à prévoir une fois l'intégralité des faux plafonds déposés. Jour de la visite pas d'électricité visibilité réduite avec lampe portative

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Local poltron et sofa

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Réhabilitation du local

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :

¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l 'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d 'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l 'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

EFS : Vol 1	EFS : Vol 2
EFS : Vol 3	EFS : Vol 4
EFS : Vol 5	EFS : Vol 6
EFS : Vol 7	Greniers : Vol 8

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1,02	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1,03	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			EFS - Vol 1					
3	T	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
4	U	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
5	V	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
6	W	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
7	X	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
12	Y	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
13	S	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
14	R	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
15	Q	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
16	P	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
17	O	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
18	N	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
19	Z	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
20	A1	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
29	E1	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
30	D1	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
31	C1	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
61	F1	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
62	G1	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
63	H1	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
64	I1	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
65	J1	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			EFS - Vol 1					
66	K1	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
67	L1	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
68	M1	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
69	N1	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
70	O1	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
71	P1	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
72	Q1	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
73	R1	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
74	S1	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
75	T1	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
76	U1	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
81	X1	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
82	Y1	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
83	Z1	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
84	M	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
85	L	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
86	K	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
87	J	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
88	I	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
89	H	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
90	G	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
91	F	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
92	E	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			EFS - Vol 1					
93	D	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
94	C	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
95	B	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
96	V	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	V	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	V	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	V	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	V	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	V	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	T	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	T	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	T	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	A1	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
109	A1	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	A1	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	A1	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	A1	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	A1	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	E1	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	E1	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			EFS - Vol 1					
116	E1	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	E1	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	E1	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	E1	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	T1	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	T1	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	T1	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	T1	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
190	T1	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	T1	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	Plancher haut	Faux plafond -Plafond1	Bas Gauche	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
226	S1	Plinthe Carrelage brut (Tout les murs)-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 55

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			EFS - Vol 2					
77	D	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
78	A	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
79	C	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
80	B	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
192	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			EFS - Vol 2					
194	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
219	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
220	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	Plancher bas	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	A	Plinthe Carrelage brut (Tout les murs)-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
227	D	Plinthe Carrelage brut (Tout les murs)-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
228	C	Plinthe Carrelage brut (Tout les murs)-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			EFS - Vol 3					
25	F	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
26	G	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
27	E	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
28	C	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
32	H	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			EFS - Vol 3					
33	I	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
34	J	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
35	K	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
36	L	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
37	M	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
38	N	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
39	O	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
40	P	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
41	B	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
42	D	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
120	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	P	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	P	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	P	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	P	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			EFS - Vol 3					
163	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	K	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	K	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	K	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	Plancher haut	Faux plafond -Plafond1	Centre Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			EFS - Vol 4					
50	M	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
51	N	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
52	O	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
53	L	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
54	I	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
55	D	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
56	C	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
57	E	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
58	A	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
59	B	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
60	H	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
144	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			EFS - Vol 4					
145	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	I	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	I	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	I	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	L	Mur carrelage -Mur1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
211	N	Mur carrelage -Mur1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
212	O	Mur carrelage -Mur1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
213	I	Mur carrelage -Mur1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
214	J	Mur carrelage -Mur1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			EFS - Vol 4					
217	Plancher haut	Faux plafond -Plafond1	Bas Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
229	H	Plinthe Carrelage brut (Tout les murs)-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
230	E	Plinthe Carrelage brut (Tout les murs)-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
231	D	Plinthe Carrelage brut (Tout les murs)-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
232	C	Plinthe Carrelage brut (Tout les murs)-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
233	B	Plinthe Carrelage brut (Tout les murs)-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 25

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			EFS - Vol 5					
43	A	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
44	G	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
45	B	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
46	F	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
47	C	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
48	D	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
49	E	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
168	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			EFS - Vol 5					
173	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	D	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	H	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	H	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
199	I	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
200	J	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
201	K	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
202	I	Mur carrelage -Mur1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
203	J	Mur carrelage -Mur1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
204	K	Mur carrelage -Mur1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
205	H	Mur carrelage -Mur1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
206	D	Mur carrelage -Mur1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
207	E	Mur carrelage -Mur1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			EFS - Vol 5					
208	F	Mur carrelage -Mur1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
209	G	Mur carrelage -Mur1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
216	Plancher haut	Faux plafond -Plafond1	Haut Droite	Autre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		23						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			EFS - Vol 6					
21	B	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
22	A	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
23	C	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
24	D	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
126	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		5						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			EFS - Vol 7					
8	C	Mur platre peint placo -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			EFS - Vol 7					
9	B	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
10	A	Mur platre peint placo -Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
11	D	Mur platre peint placo -Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	Non mesuré	-	Inconnu
132	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	A	Porte bois peint (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Greniers - Vol 8					
234	Plancher haut	Plafond flocage -Plafond1	Centre Droite	Flocage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
235	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Greniers - Vol 8					
236	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
237	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
238	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
242	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	E	Mur platre peint -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	E	Mur platre peint -Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	E	Mur platre peint -Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
247	M	Mur platre peint -Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	M	Mur platre peint -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	M	Mur platre peint -Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
250	L	Mur platre peint -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	L	Mur platre peint -Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	L	Mur platre peint -Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	K	Mur platre peint -Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	K	Mur platre peint -Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
255	K	Mur platre peint -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
256	J	Mur platre peint -Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	J	Mur platre peint -Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	J	Mur platre peint -Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			Greniers - Vol 8					
259	I	Mur platre peint -Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	I	Mur platre peint -Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	I	Mur platre peint -Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement










Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

EFS - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX466875

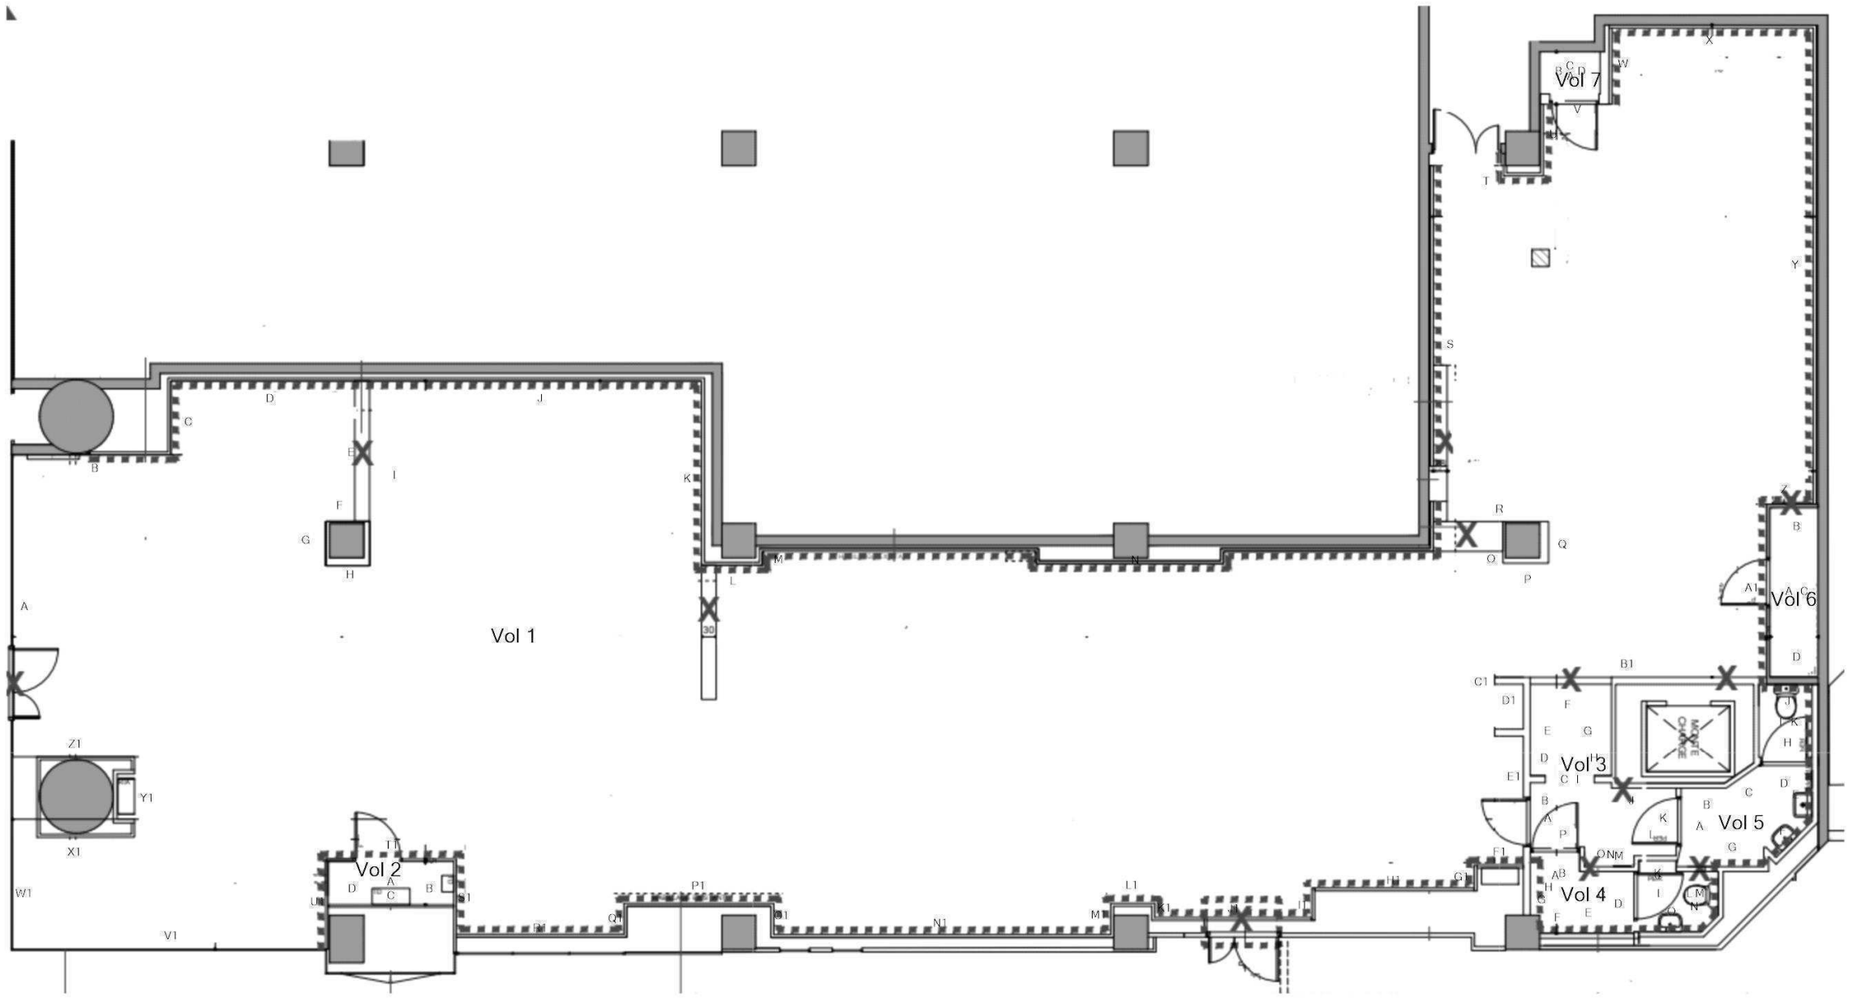


Légende	

ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	15 Parvis de la Défense 92092 PUTEAUX	Etablissement Français du Sang	20/08/2026	ANSTETT LAURENT

EFS - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX466875

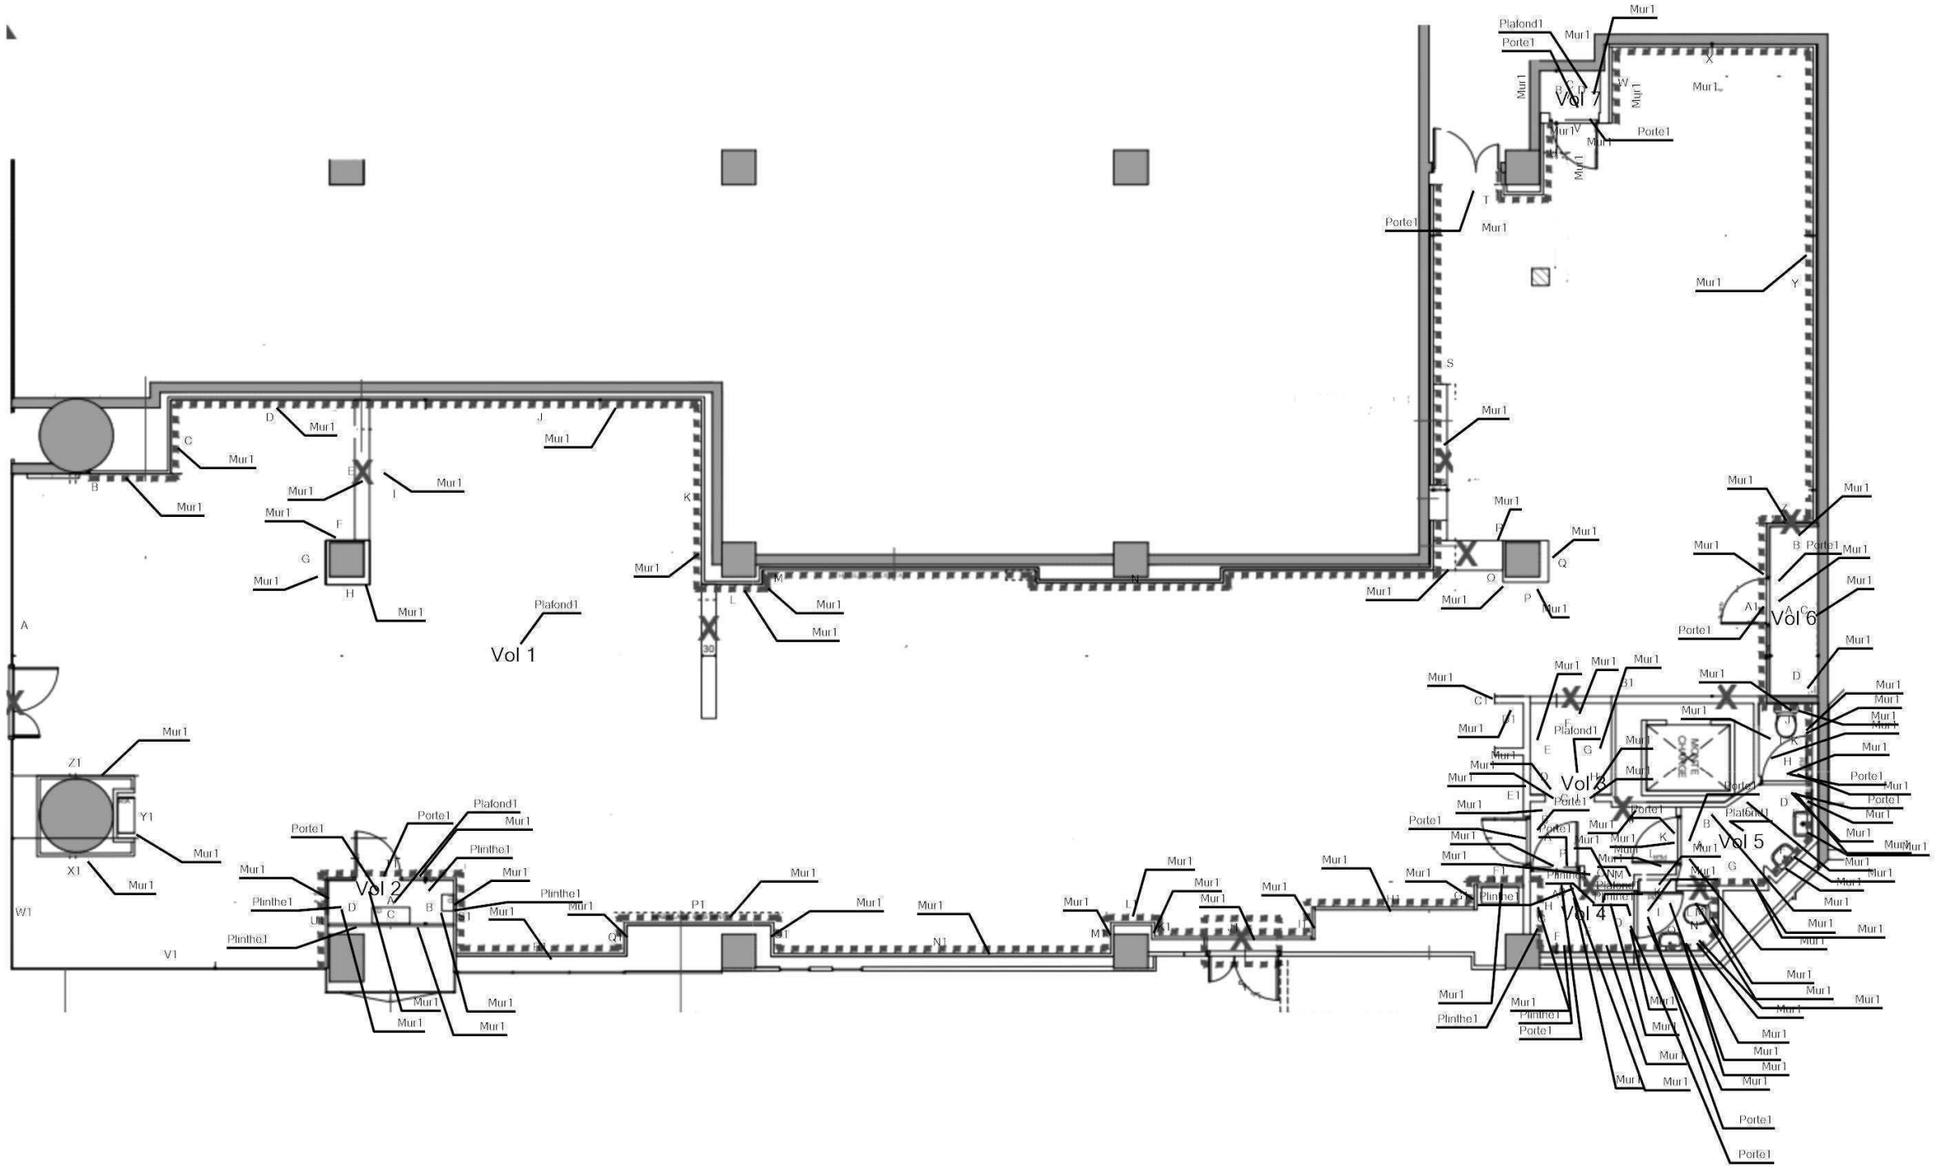

Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
15 Parvis de la Défense 92092 PUTEAUX	Etablissement Français du Sang	20/08/2026	ANSTETT LAURENT

GRENIERS - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX466875

Légende des Calques

- Cloisons maçonnées
- Cloisons préfabriquées
- Mur avec doublage
- Mur porteur

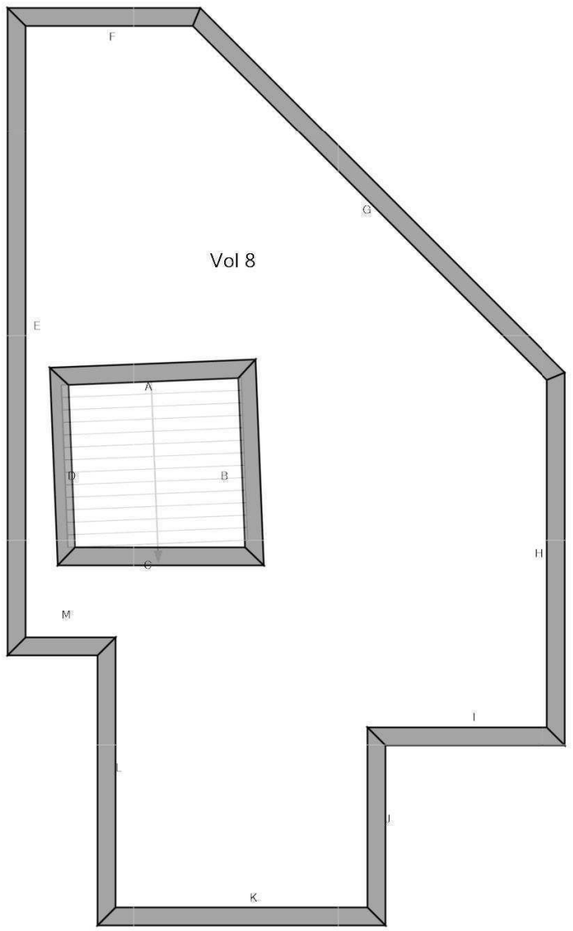


Légende

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
15 Parvis de la Défense 92092 PUTEAUX	Etablissement Français du Sang	20/08/2026	ANSTETT LAURENT

GRENIERS - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX466875

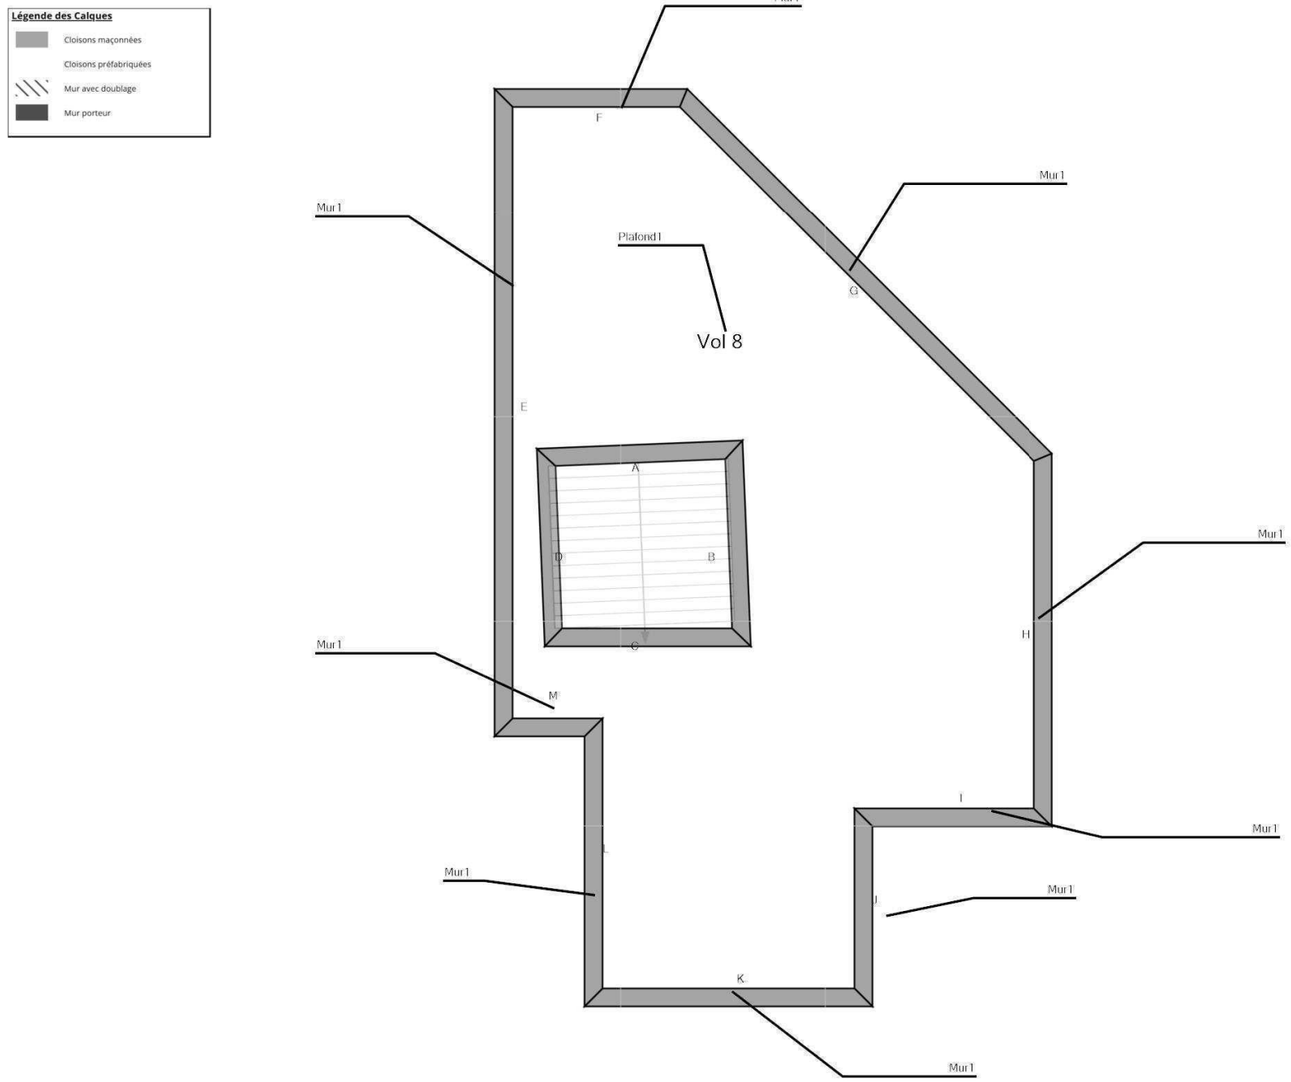


Légende	
	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
15 Parvis de la Défense 92092 PUTEAUX	Etablissement Français du Sang	20/08/2026	ANSTETT LAURENT

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

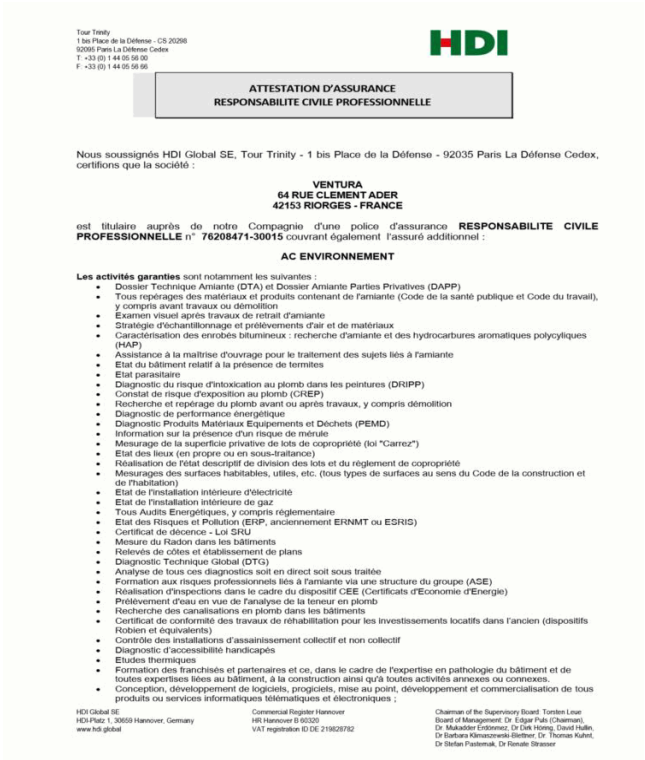

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :


- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'Inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt, Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Assurance 2026 AC 2/2

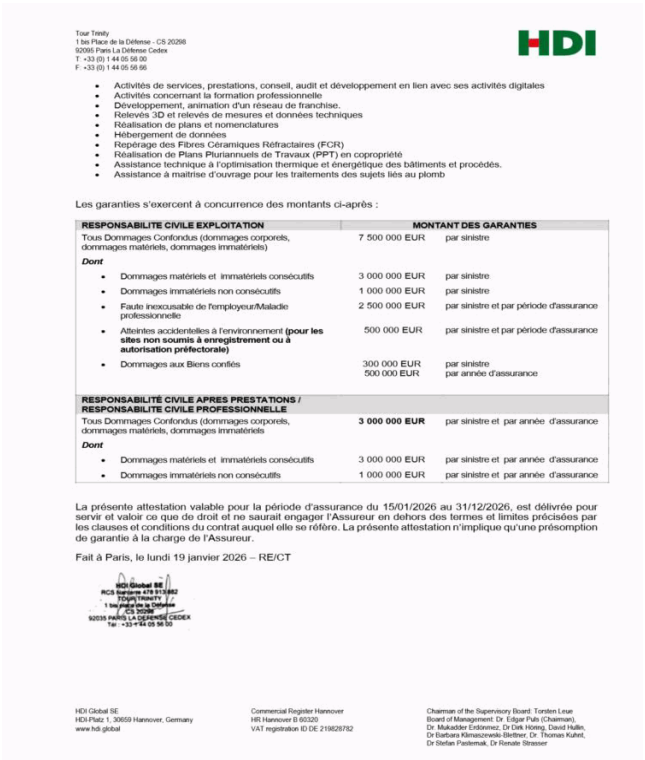

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maitrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION	**MONTANT DES GARANTIES**	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 – RE/CT

HDI Global SE
RCS Nanterre 478 913 882
TOUR TRINITY
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Tel : +33 1 44 05 58 00

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt, Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Attestation sur l'honneur



ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI7873



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI7873 Version 005

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur ANSTETT Laurent

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 29/07/2025 - Date d'expiration : 28/07/2032
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 29/07/2025 - Date d'expiration : 28/07/2032
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 14/05/2025 - Date d'expiration : 13/05/2032
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 04/06/2025 - Date d'expiration : 03/06/2032
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/06/2025 - Date d'expiration : 03/06/2032
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 07/10/2025 - Date d'expiration : 06/10/2032

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev23

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI7873



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI7873 Version 005

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur ANSTETT Laurent

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 29/07/2025 - Date d'expiration : 28/07/2032
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 29/07/2025 - Date d'expiration : 28/07/2032
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 14/05/2025 - Date d'expiration : 13/05/2032
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 04/06/2025 - Date d'expiration : 03/06/2032
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/06/2025 - Date d'expiration : 03/06/2032
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 07/10/2025 - Date d'expiration : 06/10/2032

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs programmes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev23