Modèle de rapport de repérage amiante avant travaux D.AMI-03 version 0.3

Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2502026084
Rapport édité le : 12/03/2025

DONNEUR D'ORDRE

UNION IMMOB ORGANISMES SECURITE SOCIALE RENNES
35000 Rennes

OPERATEUR DE REPERAGE



PIFRE antonin
07 64 06 96 53
Certification n° : CPDI6321
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

UNION IMMOB ORGANISMES SECURITE SOCIALE RENNES
Cours des Alliés
35000 Rennes

LIEU D'INTERVENTION

7 Cours des Alliés
35000 Rennes





Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : **PIFRE antonin**

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Révision	Date	Objet
Version initiale	06/06/2024	MA2403050019
Version 01	28/02/2025	MA2502026084-Complément de repérage sur des incohérences au niveau des portes d'ascenseurs.


1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	UNION IMMOB ORGANISMES SECURITE SOCIALE RENNES	Cours des Alliés 35000 Rennes
Propriétaire	UNION IMMOB ORGANISMES SECURITE SOCIALE RENNES	Cours des Alliés 35000 Rennes
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
PIFRE antonin	I.Cert	CPDI6321	08/03/2022	07/03/2029

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	01/01/2026

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx goupe

LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASYLAB	50503704400706	4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS 2
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS 4
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS 5
4. CONCLUSIONS DU REPERAGE 8
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 18
6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES 20
7. RAPPORTS D'ANALYSES 62
8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION 79

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

BÂTIMENT


IMMOBILIER


ENVIRONNEMENT


INDUSTRIE


NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES


FORMATION


2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : *7 Cours des Alliés*
35000 Rennes

Références cadastrales : NC
PC / date de construction : < 1997
Numéro de lot : NC

Numéro de mission : MA2502026084

Référence client : NC

Visite effectuée le : 28/02/2025

Documents demandés	Documents remis
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non
Autres documents relatifs à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non

Observations :
Néant

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Rez de chaussée :	Palier, Monte charge
1er étage :	Palier
2ème étage :	Palier, Monte charge
3ème étage :	Palier, Monte charge
4ème étage :	Palier, Monte charge
5ème étage :	Palier, Monte charge
6ème étage :	Palier, Monte charge
7ème étage :	Palier, Monte charge
8ème étage :	Palier, Monte charge
9ème étage :	Palier, Monte charge
10ème étage :	Palier, Monte charge
11ème étage :	Palier, Monte charge
12ème étage :	Palier, Monte charge
13ème étage :	Palier, Monte charge
14ème étage :	Palier, Monte charge
15ème étage :	Palier, Monte charge
16ème étage :	Palier, Monte charge
Pièces :	Ascenseur 1, Ascenseur 2, Ascenseur 3, Ascenseur 4, Monte charge
17ème étage :	Machinerie
1ème étage :	Monte charge
Rez de jardin :	Monte charge, Palier 1

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
16ème étage	Palier	Sol
Ascenseur 1	Ascenseur 1	Sol
Ascenseur 2	Ascenseur 2	Sol
Ascenseur 3	Ascenseur 3	Sol
Ascenseur 4	Ascenseur 4	Sol
Ascenseur 1	Ascenseur 1	Plinthe
Ascenseur 2	Ascenseur 2	Plinthe
Ascenseur 3	Ascenseur 3	Plinthe
Ascenseur 4	Ascenseur 4	Plinthe
15ème étage	Palier	Sol
1er étage	Palier	Mur de refend
2ème étage	Palier	Mur de refend
3ème étage	Palier	Mur de refend
4ème étage	Palier	Mur de refend
5ème étage	Palier	Mur de refend
6ème étage	Palier	Mur de refend

Niveau	Pièce	Zone
7ème étage	Palier	Mur de refend
8ème étage	Palier	Mur de refend
9ème étage	Palier	Mur de refend
10ème étage	Palier	Mur de refend
11ème étage	Palier	Mur de refend
12ème étage	Palier	Mur de refend
13ème étage	Palier	Mur de refend
14ème étage	Palier	Mur de refend
15ème étage	Palier	Mur de refend
16ème étage	Monte charge	Mur de refend
15ème étage	Monte charge	Mur de refend
14ème étage	Monte charge	Mur de refend
13ème étage	Monte charge	Mur de refend
12ème étage	Monte charge	Mur de refend
11ème étage	Monte charge	Mur de refend
10ème étage	Monte charge	Mur de refend
9ème étage	Monte charge	Mur de refend
8ème étage	Monte charge	Mur de refend
7ème étage	Monte charge	Mur de refend
6ème étage	Monte charge	Mur de refend
5ème étage	Monte charge	Mur de refend
4ème étage	Monte charge	Mur de refend
3ème étage	Monte charge	Mur de refend
2ème étage	Monte charge	Mur de refend
1ème étage	Monte charge	Mur de refend
Rez de chaussée	Monte charge	Mur de refend
	Monte charge	Mur de refend
Rez de jardin	Monte charge	Mur de refend
14ème étage	Palier	Sol
9ème étage	Palier	Sol
10ème étage	Palier	Sol
11ème étage	Palier	Sol
12ème étage	Palier	Sol
13ème étage	Palier	Sol
8ème étage	Palier	Sol
6ème étage	Palier	Sol
7ème étage	Palier	Sol
4ème étage	Palier	Sol
5ème étage	Palier	Sol
3ème étage	Palier	Sol
2ème étage	Palier	Sol
1er étage	Palier	Sol
Rez de chaussée	Palier	Sol
	Palier	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
16ème étage	Monte charge	Sol
15ème étage	Monte charge	Sol
13ème étage	Monte charge	Sol
12ème étage	Monte charge	Sol
11ème étage	Monte charge	Sol
10ème étage	Monte charge	Sol
9ème étage	Monte charge	Sol
6ème étage	Monte charge	Sol
5ème étage	Monte charge	Sol
4ème étage	Monte charge	Sol
3ème étage	Monte charge	Sol
2ème étage	Monte charge	Sol
Rez de chaussée	Monte charge	Sol
14ème étage	Monte charge	Sol
7ème étage	Monte charge	Sol
8ème étage	Monte charge	Sol
17ème étage	Machinerie	Garniture de frein
	Machinerie	Garniture de frein
	Machinerie	Monte charge
1ème étage	Monte charge	Sol

Niveau	Pièce	Zone
Rez de jardin	Palier 1	Sol
Ascenseur 1	Ascenseur 1	Carton
Ascenseur 2	Ascenseur 2	Carton
Ascenseur 3	Ascenseur 3	Carton
Ascenseur 4	Ascenseur 4	Carton
Ascenseur 1	Ascenseur 1	Joint porte ascenseur
Ascenseur 2	Ascenseur 2	Joint porte ascenseur
Ascenseur 3	Ascenseur 3	Joint porte ascenseur
Ascenseur 4	Ascenseur 4	Joint porte ascenseur
Ascenseur 1	Ascenseur 1	Peinture intérieure de porte
Ascenseur 2	Ascenseur 2	Peinture intérieure de porte
Ascenseur 3	Ascenseur 3	Peinture intérieure de porte
Ascenseur 4	Ascenseur 4	Peinture intérieure de porte
Monte charge	Monte charge	Peinture intérieure de porte
	Monte charge	Peinture intérieure de porte
	Monte charge	Flocage sur rail
	Monte charge	Peinture porte coupe feu
	Monte charge	Peinture porte coupe feu
	Monte charge	Fosse monte charge
Ascenseur 1	Ascenseur 1	Porte palière intérieure
Ascenseur 2	Ascenseur 2	Porte palière intérieure
Ascenseur 3	Ascenseur 3	Porte palière intérieure
Ascenseur 4	Ascenseur 4	Porte palière intérieure
Monte charge	Monte charge	Porte palière intérieure
	Monte charge	Porte palière intérieure

Descriptif des travaux :

Repérage amiante avant travaux sur 4 ascenseurs 1150 Kg QUADRIPLEX 18 Nvx, paliers communs et 1 appareil monte-charge 1800 Kg ,20 Nvx. La machinerie ne sera pas impactée par les travaux.

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.
Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la règlementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO020	17ème étage	Machinerie	Garniture de frein	Analyse : P031 - Matériau souple (fibreux) (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P032 - Matériau souple (fibreux) (beige) (Présence d'amiante)	4U
ZPSO027	Monte charge	Monte charge	Flocage sur rail	Analyse : P043 - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (collant) (gris) (Présence d'amiante)	1U
ZPSO028	Monte charge	Monte charge	Peinture porte coupe feu	Analyse : P044 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (jaune) (Présence d'amiante) Analyse : P045 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (jaune) (Présence d'amiante)	18U

À la suite d'une incohérence de ZPSO n°026 définie par les prélèvements P042 et P047 un complément de repérage a été réalisé sur les peinture intérieure des portes palières. L'ensemble des nouveaux prélèvements de P048 à P053 se sont tous révélés négatifs à la présence d'amiante. Il est important de considérer l'environnement de la zone. En revanche à la vue de l'ensemble des résultats complémentaires négatifs, le seul prélèvement positif ne peut être considéré comme représentatif de la constitution de l'ouvrage et par conséquent, l'ensemble de la zone est considéré comme négative

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2502026084
Opération	PIFRE antonin
Site	7 Cours des Alliés 35000 Rennes
Date de réalisation	12/03/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité

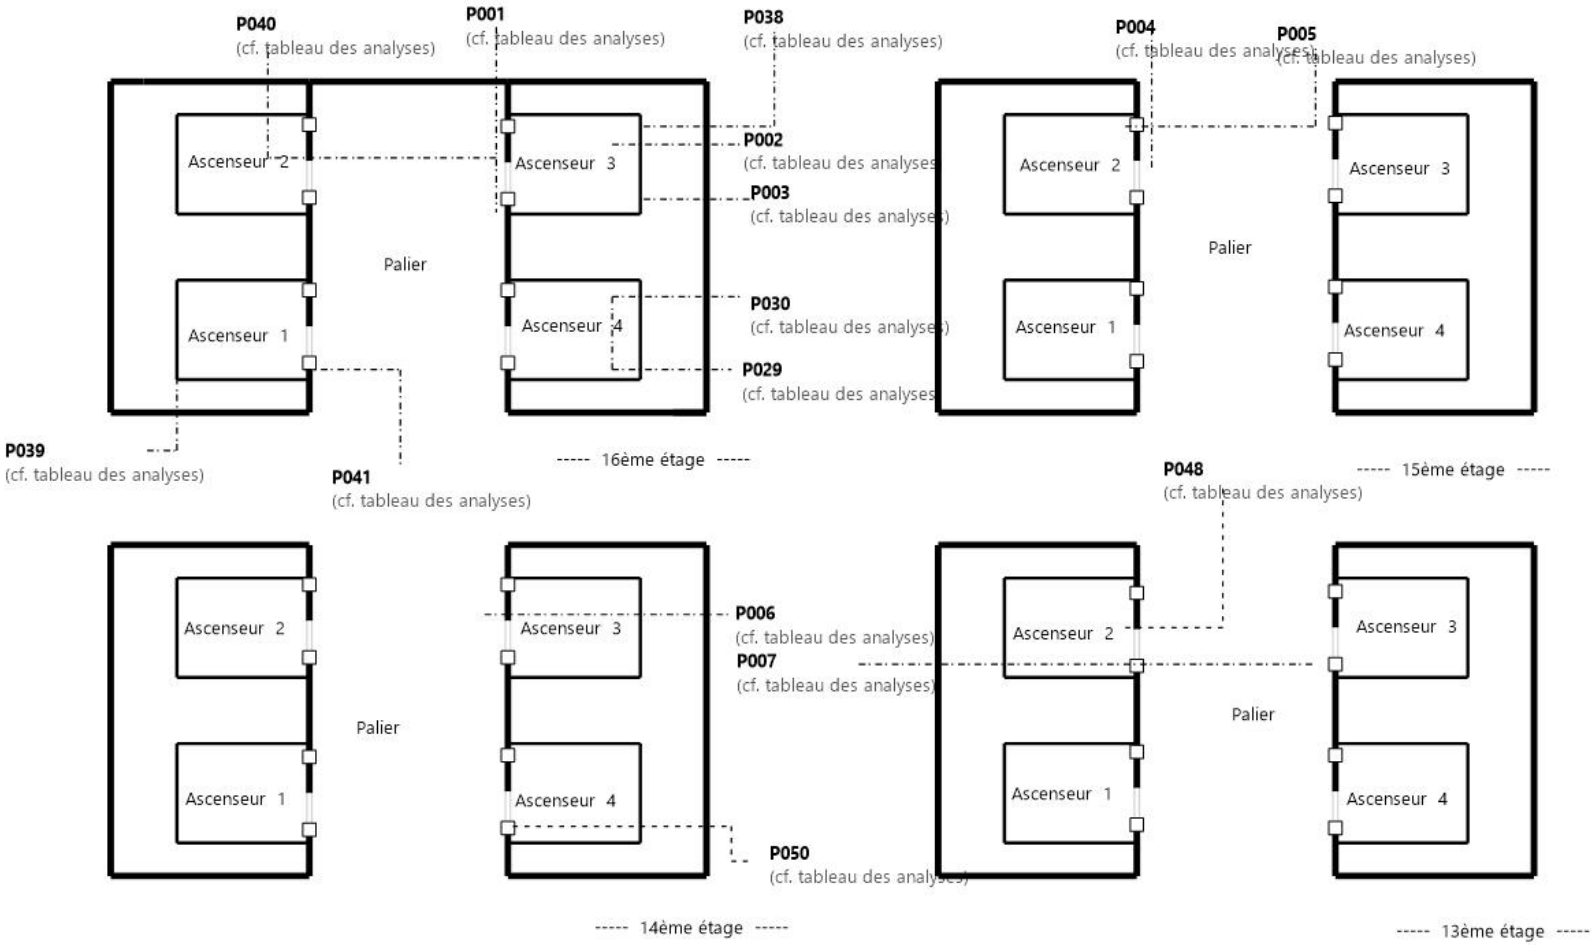


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2502026084
Opération	PIFRE antonin
Site	7 Cours des Alliés 35000 Rennes
Date de réalisation	12/03/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité

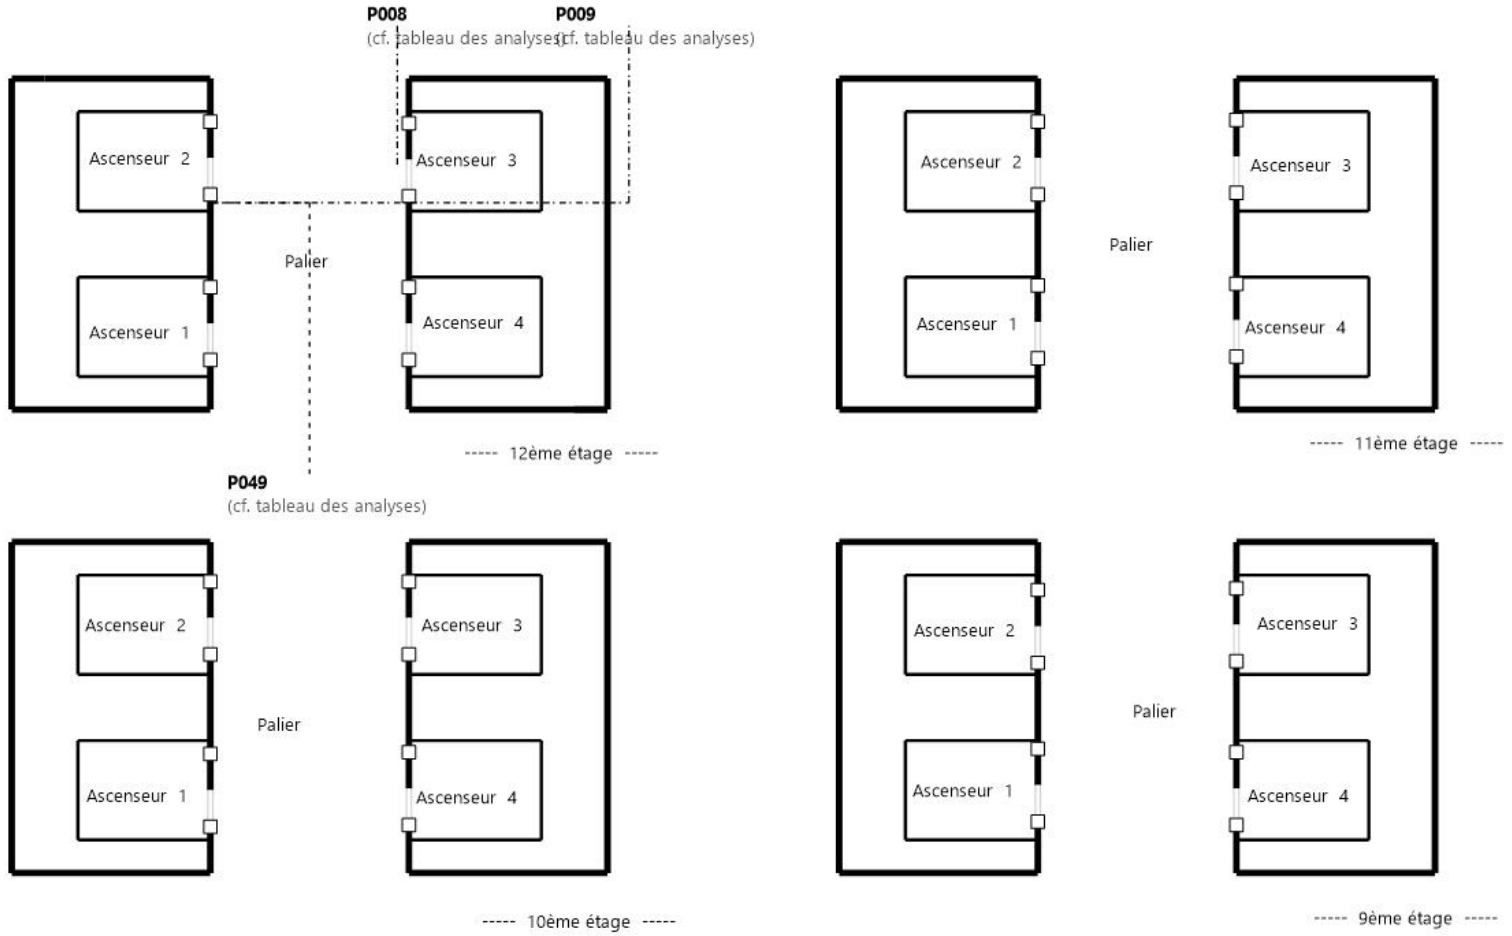


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2502026084
Opération	PIFRE antonin
Site	7 Cours des Alliés 35000 Rennes
Date de réalisation	12/03/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

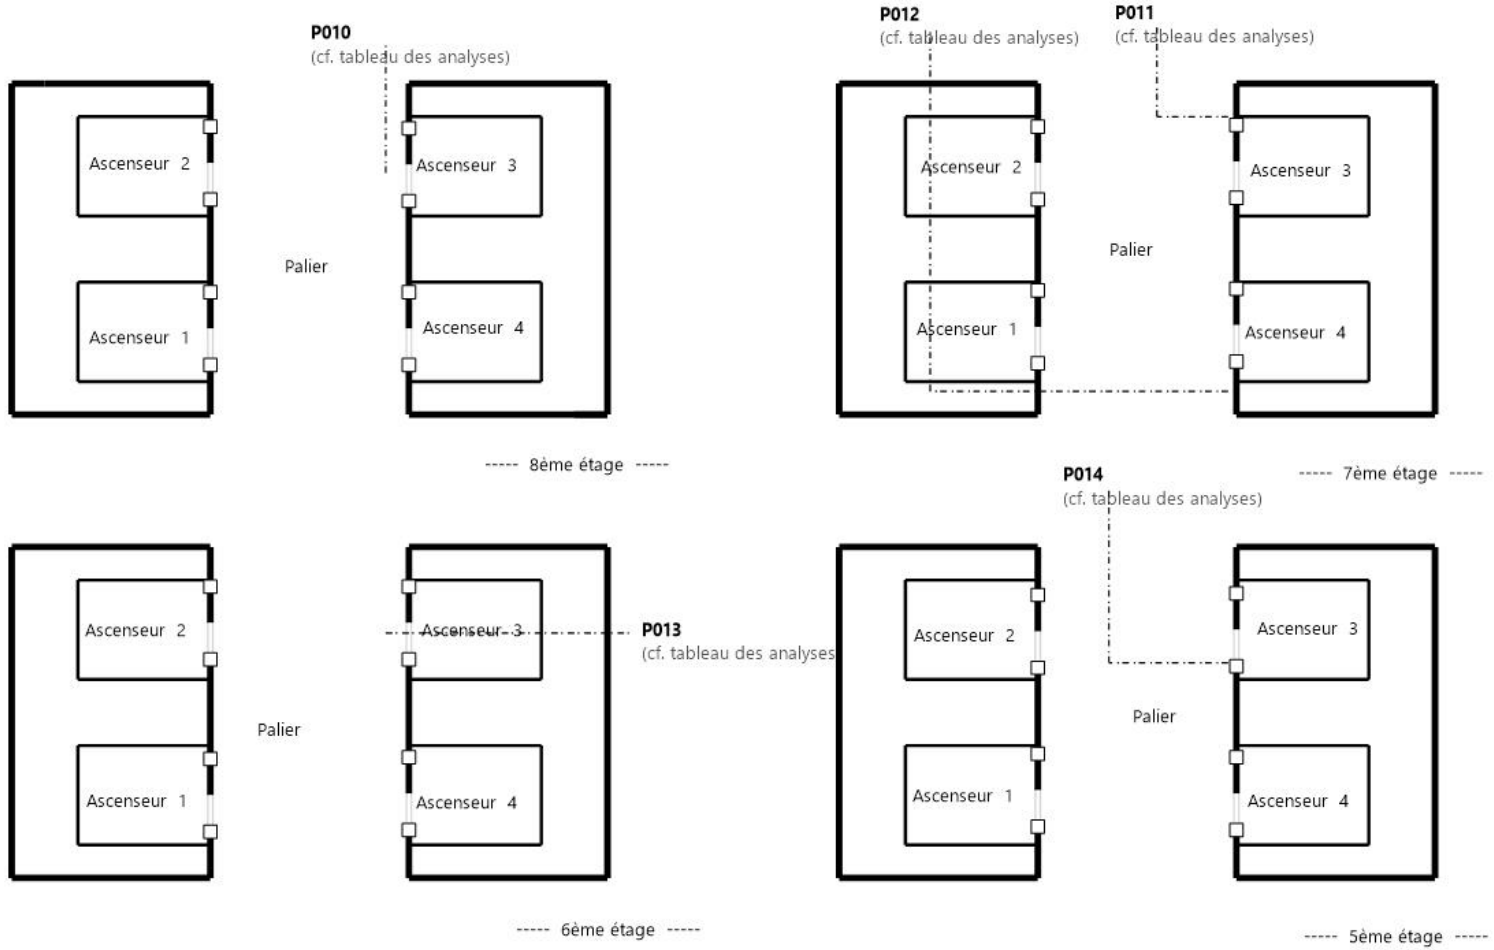


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2502026084
Opération	PIFRE antonin
Site	7 Cours des Alliés 35000 Rennes
Date de réalisation	12/03/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité

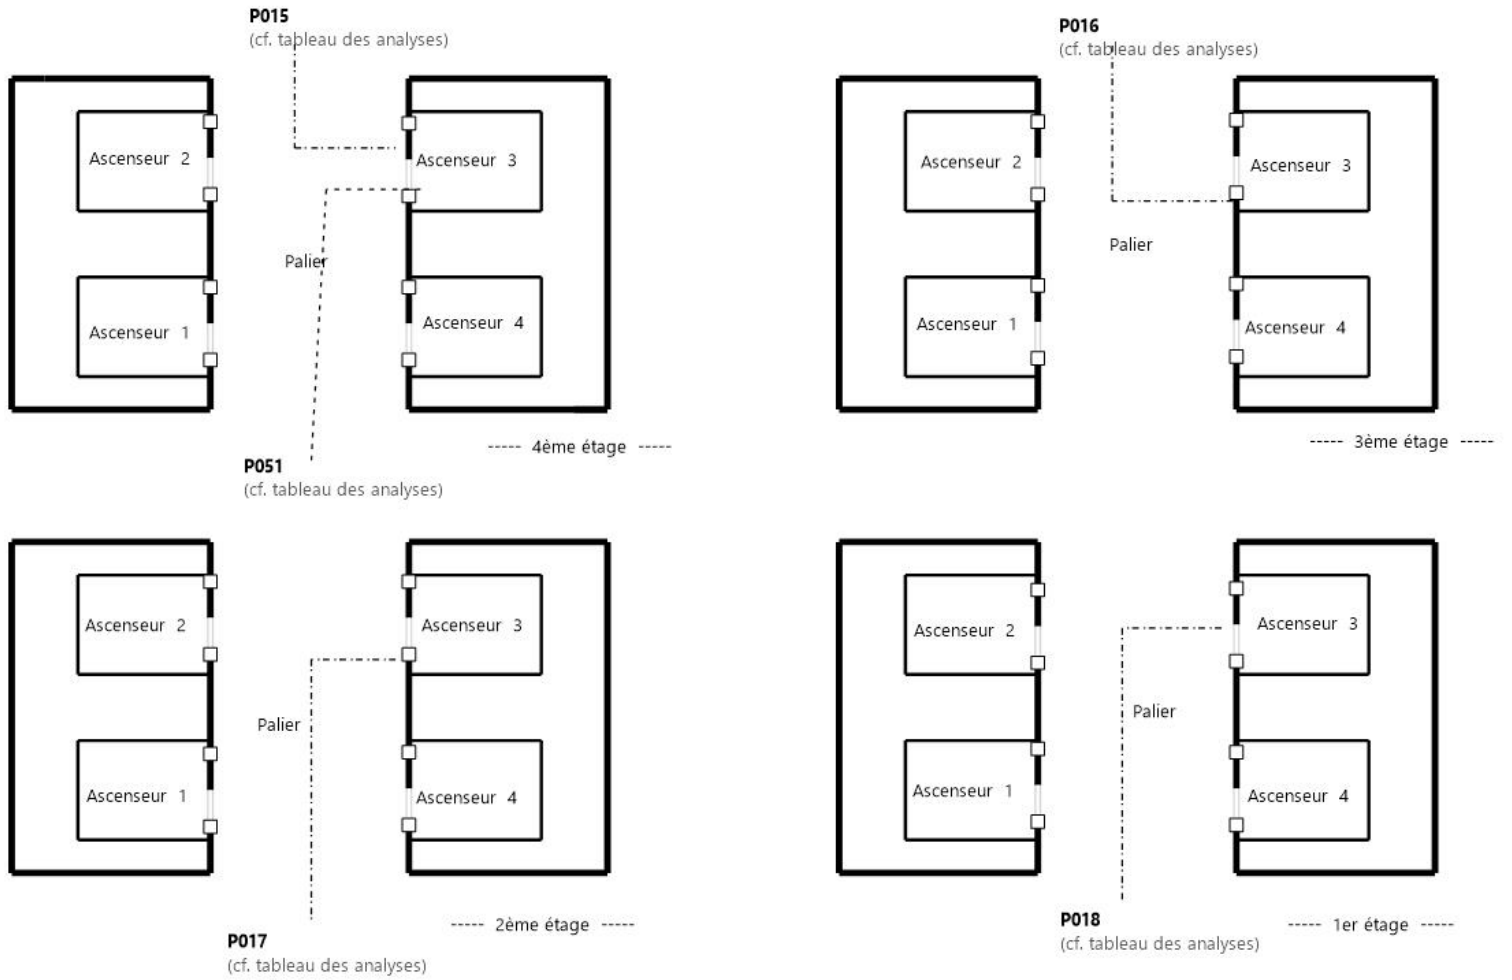


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2502026084
Opération	PIFRE antonin
Site	7 Cours des Alliés 35000 Rennes
Date de réalisation	12/03/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

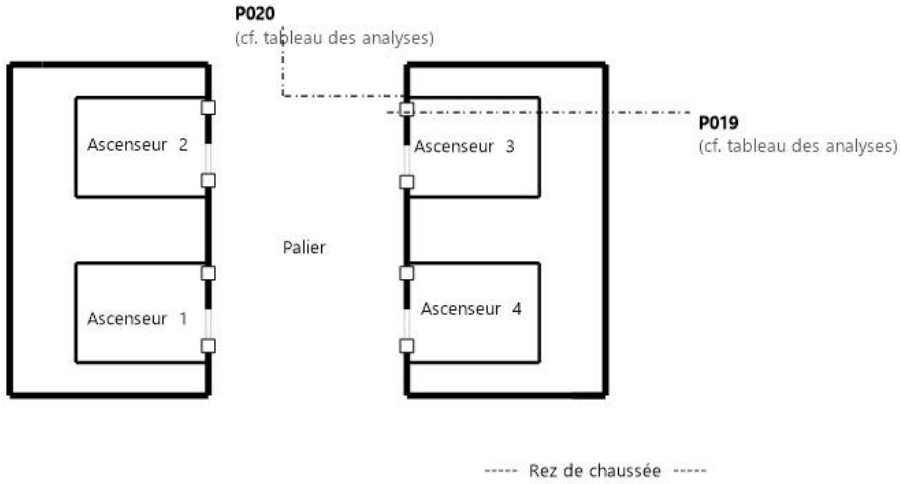


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2502026084
Opération	PIFRE antonin
Site	7 Cours des Alliés 35000 Rennes
Date de réalisation	12/03/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité

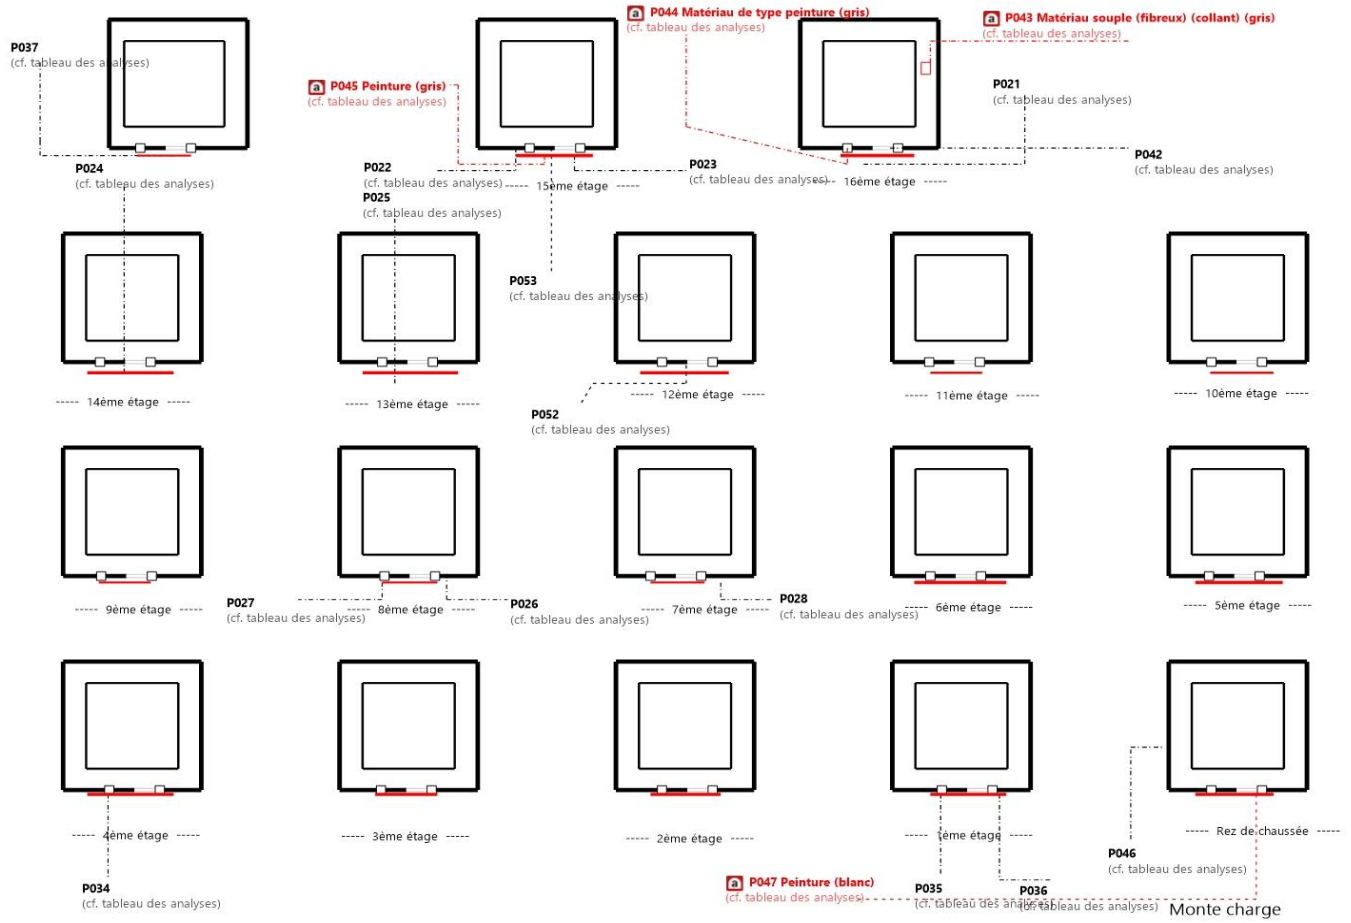


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2502026084
Opération	PIFRE antonin
Site	7 Cours des Alliés 35000 Rennes
Date de réalisation	12/03/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

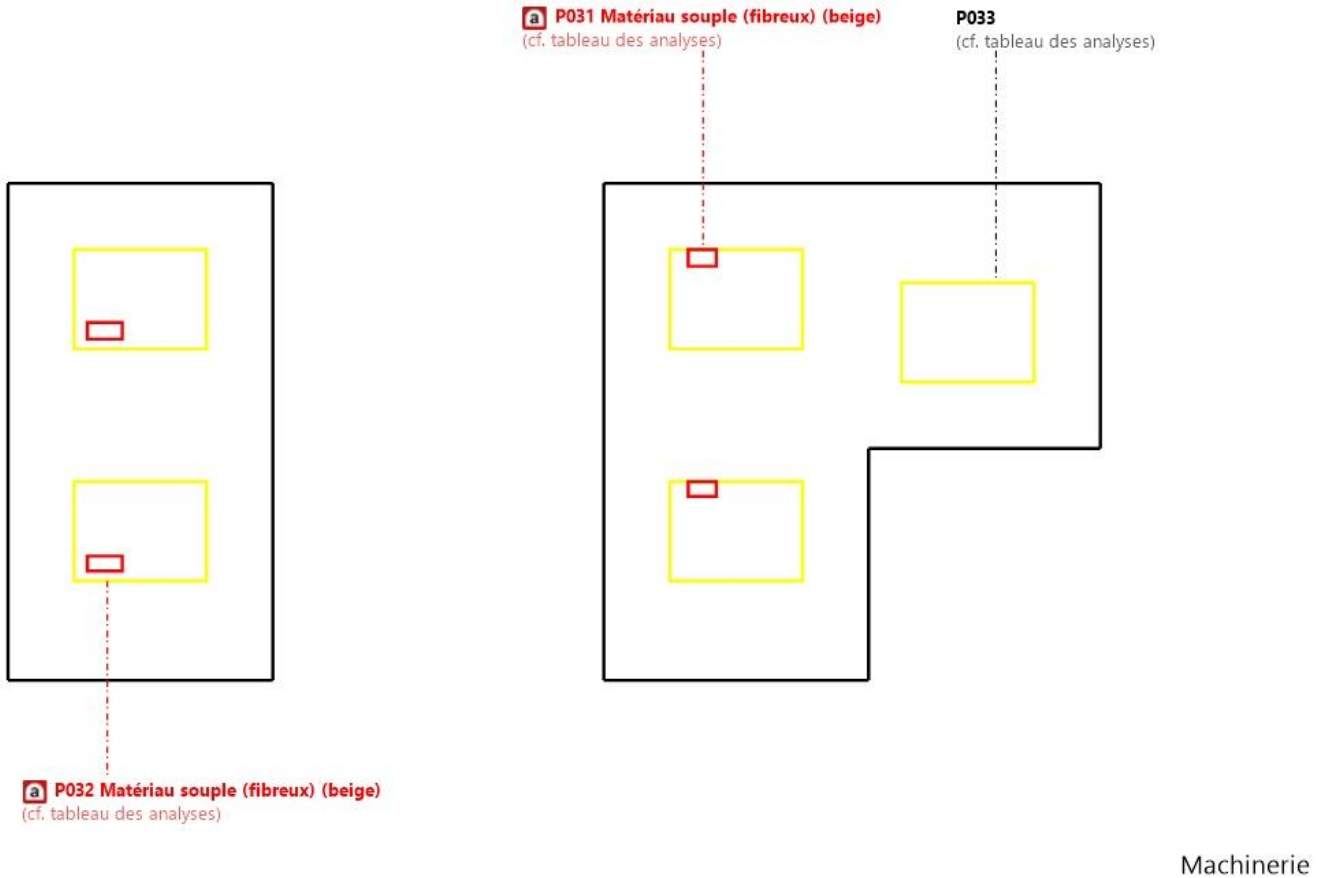


Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	Identifiant: ZPSO001 Description: Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	Identifiant: ZPSO002 Description: Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	Identifiant: ZPSO003 Description: Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	Identifiant: ZPSO004 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	Identifiant: ZPSO005 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	Identifiant: ZPSO006 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau souple (fibreux) (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	Identifiant: ZPSO007 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	Identifiant: ZPSO007 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	Identifiant: ZPSO005 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	Identifiant: ZPSO008 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	Identifiant: ZPSO005 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	Identifiant: ZPSO009 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	Identifiant: ZPSO009 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	Identifiant: ZPSO010 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	Identifiant: ZPSO010 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	Identifiant: ZPSO011 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (rose) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	Identifiant: ZPSO012 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	Identifiant: ZPSO013 Description: Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	Identifiant: ZPSO014 Description: Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	Identifiant: ZPSO015	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux)	Absence d'amiante

	Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre	(marron) Absence d'amiante	
P021	Identifiant: ZPSO016 Description: Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	Identifiant: ZPSO005 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	Identifiant: ZPSO017 Description: Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	Identifiant: ZPSO018 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	Identifiant: ZPSO017 Description: Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage	- Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	Identifiant: ZPSO005 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	Identifiant: ZPSO019 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 1 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	Identifiant: ZPSO018 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	Identifiant: ZPSO002 Description: Colle de carrelage	- Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	Identifiant: ZPSO003 Description: Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau souple (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P031	Identifiant: ZPSO020 Description: Frein d'ascenseur	- Matériau souple (fibreux) (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P032	Identifiant: ZPSO020 Description: Frein d'ascenseur	- Matériau souple (fibreux) (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P033	Identifiant: ZPSO021 Description: Frein d'ascenseur	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034	Identifiant: ZPSO005 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035	Identifiant: ZPSO005 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	Identifiant: ZPSO022 Description: ragréage	- Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	Identifiant: ZPSO023 Description: Colle de carrelage	- Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	Identifiant: ZPSO024 Description: Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (marron) + (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	Identifiant: ZPSO024 Description: Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (marron) + (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040	Identifiant: ZPSO025 Description: Joint	- Matériau souple de type joint (noir) ; matériau (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041	Identifiant: ZPSO025 Description: Joint	- Matériau souple de type joint (noir) ; matériau (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P042	Identifiant: ZPSO026 Description: Panneaux dans les portes palières	- Matériau de type peinture (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P043	Identifiant: ZPSO027 Description: Isolant	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (collant) (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P044	Identifiant: ZPSO028 Description: Panneaux dans les portes palières	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (jaune) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P045	Identifiant: ZPSO028 Description: Panneaux dans les portes palières	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (jaune) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P046	Identifiant: ZPSO029 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P047	Identifiant: ZPSO026 Description: Panneaux dans les portes palières	- Matériau de type peinture (gris) : Présence d'amiante	Absence d'amiante
P048	Identifiant: ZPSO030 Description: Peinture porte palière intérieure	- Matériau de type peinture (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P049	Identifiant: ZPSO030 Description: Peinture porte palière intérieure	- Matériau de type peinture (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P050	Identifiant: ZPSO030 Description: Peinture porte palière intérieure	- Matériau de type peinture (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P051	Identifiant: ZPSO030 Description: Peinture porte palière intérieure	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (brillant) (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P052	Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture porte palière intérieure	- Matériau de type peinture (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P053	Identifiant: ZPSO031 Description: Peinture porte palière intérieure	- Matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterré

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront-être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO026	Ascenseur 1 -- Ascenseur 2 -- Ascenseur 3 -- Ascenseur 4 -- Monte charge	Ascenseur 1 -- Ascenseur 2 -- Ascenseur 3 -- Ascenseur 4 -- Monte charge	Peinture intérieure de porte	Analyse : P042 - Matériau de type peinture (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P047 - Matériau de type peinture (gris) (Présence d'amiante)

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ou des ZPSO notifiées ci-dessus peuvent s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :
- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.

À la suite d'une incohérence de ZPSO n°026 définie par les prélèvements P042 et P047 un complément de repérage a été réalisé sur les peinture intérieure des portes palières. L'ensemble des nouveaux prélèvements de P048 à P053 se sont tous révélés négatifs à la présence d'amiante. Il est important de considérer l'environnement de la zone. En revanche à la vue de l'ensemble des résultats complémentaires négatifs, le seul prélèvement positif ne peut être considéré comme représentatif de la constitution de l'ouvrage et par conséquent, l'ensemble de la zone est considéré comme négative

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Sans objet

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO003 : Colle de carrelage

Pièces : Ascenseur 1, Ascenseur 2, Ascenseur 3, Ascenseur 4

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Ascenseur 1	Discontinue	1	Plinthe	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P030	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2502026084/P003, réf. labo.: 24EK017185-003 MA2502026084/P030, réf. labo.: 24EK017185-030 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P003, P030	Idem photo : P003; P030
Ascenseur 2	Discontinue	2	Plinthe	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P030	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2502026084/P003, réf. labo.: 24EK017185-003 MA2502026084/P030, réf. labo.: 24EK017185-030 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P003, P030	Idem photo : P003; P030

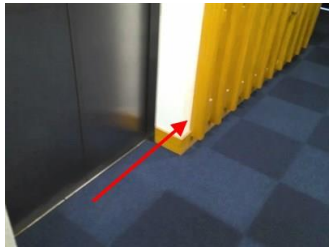
Ascenseur 3	Discontinue	3	Plinthe	Oui Ascenseur 3 : Plinthe	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2502026084/P003, réf. labo.: 24EK017185-003 MA2502026084/P030, réf. labo.: 24EK017185-030 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P003 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	
Ascenseur 4	Discontinue	4	Plinthe	Oui Ascenseur 4 : Plinthe	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2502026084/P003, réf. labo.: 24EK017185-003 MA2502026084/P030, réf. labo.: 24EK017185-030 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P030 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau souple (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO005 : Enduit de ragréage, débullage, lissage

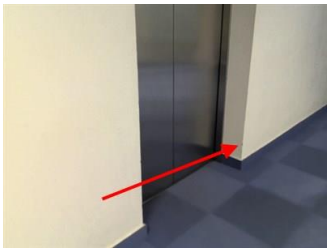
Niveau : 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage, 5ème étage, 6ème étage, 7ème étage, 8ème étage, 9ème étage, 10ème étage, 11ème étage, 12ème étage, 13ème étage, 14ème étage, 15ème étage, 16ème étage, Rez de chaussée, Rez de jardin

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035
	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035

Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035
Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035
Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035

Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035
Discontinue	7	Mur de refend	Oui 7ème étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P011 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Discontinue	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035

Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035
Discontinue	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035
Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035

Discontinue	12	Mur de refend	Oui 12ème étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P009 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035
Discontinue	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035

	Discontinue	15	Mur de refend	Oui 15ème étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
Monte charge	Discontinue	16	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035
	Discontinue	17	Mur de refend	Oui 15ème étage - Monte charge : Mur de refend	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P022 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	

Discontinue	18	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035
Discontinue	19	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035
Discontinue	20	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035

Discontinue	21	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035
Discontinue	22	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035
Discontinue	23	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035

Discontinue	24	Mur de refend	Oui 8ème étage - Monte charge : Mur de refend	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P026 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Discontinue	25	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035
Discontinue	26	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035

Discontinue	27	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035
Discontinue	28	Mur de refend	Oui 4ème étage - Monte charge : Mur de refend	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P034 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Discontinue	29	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035

Discontinue	30	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035
Discontinue	31	Mur de refend	Oui 1ème étage - Monte charge : Mur de refend	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P035 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Discontinue	32	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035

	Discontinue	33	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035
	Discontinue	34	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2502026084/P005, réf. labo.: 24EK017185-005 MA2502026084/P009, réf. labo.: 24EK017185-009 MA2502026084/P011, réf. labo.: 24EK017185-011 MA2502026084/P022, réf. labo.: 24EK017185-022 MA2502026084/P026, réf. labo.: 24EK017185-026 MA2502026084/P034, réf. labo.: 24EK017185-034 MA2502026084/P035, réf. labo.: 24EK017185-035 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P009, P011, P022, P026, P034, P035	Idem photo : P011; P009; P005; P022; P026; P034; P035

ZPSO015 : Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier	Unique	1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui Rez de chaussée - Palier : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Identifiant: ZPSO015 Réf. échantillon: MA2502026084/P020 Réf. laboratoire: 24EK017185-020 Description: Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Bandes calicot Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P020 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

ZPSO029 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Pièces : Monte charge

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Monte charge	Unique	1	Fosse monte charge	Oui Monte charge : Fosse monte charge	Identifiant: ZPSO029 Réf. échantillon: MA2502026084/P046 Réf. laboratoire: 24EK030135-009 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P046 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

4 - Plafonds et faux plafonds

Sans objet

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO001 : Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : 16ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier	Discontinue	1	Sol	Oui 16ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO001 Réf. échantillon: MA2502026084/P001 Réf. laboratoire: 24EK017185-001 Description: Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

ZPSO002 : Colle de carrelage

Pièces : Ascenseur 1, Ascenseur 2, Ascenseur 3, Ascenseur 4

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Ascenseur 1		1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P029	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2502026084/P002, réf. labo.: 24EK017185-002 MA2502026084/P029, réf. labo.: 24EK017185-029 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P002, P029	Idem photo : P002; P029
Ascenseur 2		2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P029	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2502026084/P002, réf. labo.: 24EK017185-002 MA2502026084/P029, réf. labo.: 24EK017185-029 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P002, P029	Idem photo : P002; P029
Ascenseur 3		3	Sol	Oui Ascenseur 3 : Sol	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2502026084/P002, réf. labo.: 24EK017185-002 MA2502026084/P029, réf. labo.: 24EK017185-029 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P002 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	
Ascenseur 4		4	Sol	Oui Ascenseur 4 : Sol	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2502026084/P002, réf. labo.: 24EK017185-002 MA2502026084/P029, réf. labo.: 24EK017185-029 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P029 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO004 : Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage

Niveau : 15ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier	Discontinue	1	Sol	Oui 15ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO004 Réf. échantillon: MA2502026084/P004 Réf. laboratoire: 24EK017185-004 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P004 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

ZPSO006 : Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage

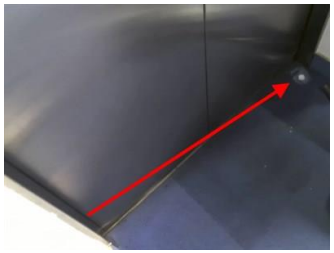
Niveau : 14ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier	Discontinue	1	Sol	Oui 14ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO006 Réf. échantillon: MA2502026084/P006 Réf. laboratoire: 24EK017185-006 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P006 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau souple (fibreux) (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

ZPSO007 : Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage

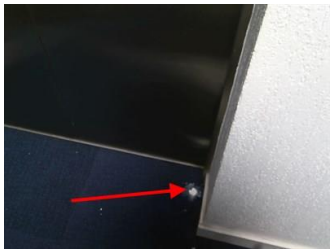
Niveau : 9ème étage, 10ème étage, 11ème étage, 12ème étage, 13ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: MA2502026084/P007, réf. labo.: 24EK017185-007 MA2502026084/P008, réf. labo.: 24EK017185-008 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P007, P008	Idem photo : P008; P007
	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: MA2502026084/P007, réf. labo.: 24EK017185-007 MA2502026084/P008, réf. labo.: 24EK017185-008 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P007, P008	Idem photo : P008; P007
	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: MA2502026084/P007, réf. labo.: 24EK017185-007 MA2502026084/P008, réf. labo.: 24EK017185-008 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P007, P008	Idem photo : P008; P007

	Discontinue	4	Sol	Oui 12ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: MA2502026084/P007, réf. labo.: 24EK017185-007 MA2502026084/P008, réf. labo.: 24EK017185-008 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P008 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
	Discontinue	5	Sol	Oui 13ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: MA2502026084/P007, réf. labo.: 24EK017185-007 MA2502026084/P008, réf. labo.: 24EK017185-008 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P007 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante	

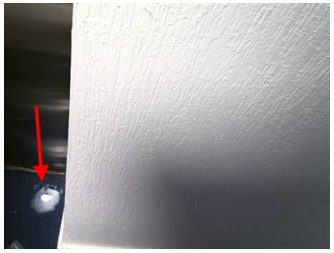
ZPSO008 : Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage

Niveau : 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier		1	Sol	Oui 8ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO008 Réf. échantillon: MA2502026084/P010 Réf. laboratoire: 24EK017185-010 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P010 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	

ZPSO009 : Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage

Niveau : 6ème étage, 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier	Discontinue	1	Sol	Oui 6ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO009 Echantillon: MA2502026084/P012, réf. labo.: 24EK017185-012 MA2502026084/P013, réf. labo.: 24EK017185-013 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P013 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Sol	Oui 7ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO009 Echantillon: MA2502026084/P012, réf. labo.: 24EK017185-012 MA2502026084/P013, réf. labo.: 24EK017185-013 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P012 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante	

ZPSO010 : Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage

Niveau : 4ème étage, 5ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier	Discontinue	1	Sol	Oui 4ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: MA2502026084/P014, réf. labo.: 24EK017185-014 MA2502026084/P015, réf. labo.: 24EK017185-015 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P015 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Sol	Oui 5ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: MA2502026084/P014, réf. labo.: 24EK017185-014 MA2502026084/P015, réf. labo.: 24EK017185-015 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P014 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	

ZPSO011 : Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage

Niveau : 3ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier	Discontinue	1	Sol	Oui 3ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO011 Réf. échantillon: MA2502026084/P016 Réf. laboratoire: 24EK017185-016 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P016 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (rose) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces Absence d'amiante	

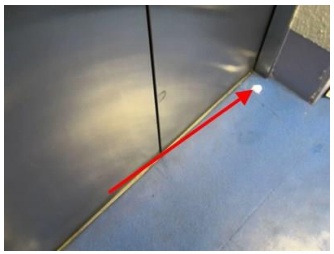
ZPSO012 : Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier	Discontinue	1	Sol	Oui 2ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO012 Réf. échantillon: MA2502026084/P017 Réf. laboratoire: 24EK017185-017 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P017 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type mousse (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

ZPSO013 : Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier		1	Sol	Oui 1er étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO013 Réf. échantillon: MA2502026084/P018 Réf. laboratoire: 24EK017185-018 Description: Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P018 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante	

ZPSO014 : Colle de carrelage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier		1	Sol	Oui Rez de chaussée - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO014 Réf. échantillon: MA2502026084/P019 Réf. laboratoire: 24EK017185-019 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P019 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO016 : Colle de carrelage

Niveau : 16ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Monte charge	Discontinue	1	Sol	Oui 16ème étage - Monte charge : Sol	Identifiant: ZPSO016 Réf. échantillon: MA2502026084/P021 Réf. laboratoire: 24EK017185-021 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P021 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO017 : Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage

Niveau : 15ème étage, 13ème étage, 12ème étage, 11ème étage, 10ème étage, 9ème étage, 6ème étage, 4ème étage, Rez de chaussée

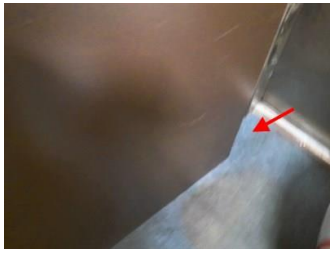
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Monte charge		1	Sol	Oui 15ème étage - Monte charge : Sol	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2502026084/P023, réf. labo.: 24EK017185-023 MA2502026084/P025, réf. labo.: 24EK017185-025 Description: Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P023 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
		2	Sol	Oui 13ème étage - Monte charge : Sol	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2502026084/P023, réf. labo.: 24EK017185-023 MA2502026084/P025, réf. labo.: 24EK017185-025 Description: Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P025 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) : Absence d'amiante	
		3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P025	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2502026084/P023, réf. labo.: 24EK017185-023 MA2502026084/P025, réf. labo.: 24EK017185-025 Description: Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P023, P025	Idem photo : P023; P025
		4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P025	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2502026084/P023, réf. labo.: 24EK017185-023 MA2502026084/P025, réf. labo.: 24EK017185-025 Description: Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P023, P025	Idem photo : P023; P025

	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P025	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2502026084/P023, réf. labo.: 24EK017185-023 MA2502026084/P025, réf. labo.: 24EK017185-025 Description: Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P023, P025	Idem photo : P023; P025
	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P025	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2502026084/P023, réf. labo.: 24EK017185-023 MA2502026084/P025, réf. labo.: 24EK017185-025 Description: Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P023, P025	Idem photo : P023; P025
	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P025	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2502026084/P023, réf. labo.: 24EK017185-023 MA2502026084/P025, réf. labo.: 24EK017185-025 Description: Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P023, P025	Idem photo : P023; P025
	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P025	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2502026084/P023, réf. labo.: 24EK017185-023 MA2502026084/P025, réf. labo.: 24EK017185-025 Description: Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P023, P025	Idem photo : P023; P025

		9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P025	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2502026084/P023, réf. labo.: 24EK017185-023 MA2502026084/P025, réf. labo.: 24EK017185-025 Description: Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P023, P025	Idem photo : P023; P025
		10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P025	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2502026084/P023, réf. labo.: 24EK017185-023 MA2502026084/P025, réf. labo.: 24EK017185-025 Description: Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P023, P025	Idem photo : P023; P025
		11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P025	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2502026084/P023, réf. labo.: 24EK017185-023 MA2502026084/P025, réf. labo.: 24EK017185-025 Description: Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P023, P025	Idem photo : P023; P025
		12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P025	Identifiant: ZPSO017 Echantillon: MA2502026084/P023, réf. labo.: 24EK017185-023 MA2502026084/P025, réf. labo.: 24EK017185-025 Description: Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P023, P025	Idem photo : P023; P025

ZPSO018 : Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage

Niveau : 14ème étage, 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Monte charge	Discontinue	1	Sol	Oui 14ème étage - Monte charge : Sol	Identifiant: ZPSO018 Echantillon: MA2502026084/P024, réf. labo.: 24EK017185-024 MA2502026084/P028, réf. labo.: 24EK017185-028 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P024 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Sol	Oui 7ème étage - Monte charge : Sol	Identifiant: ZPSO018 Echantillon: MA2502026084/P024, réf. labo.: 24EK017185-024 MA2502026084/P028, réf. labo.: 24EK017185-028 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P028 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO019 : Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage

Niveau : 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Monte charge	Discontinue	1	Sol	Oui 8ème étage - Monte charge : Sol	Identifiant: ZPSO019 Réf. échantillon: MA2502026084/P027 Réf. laboratoire: 24EK017185-027 Description: Moquette + Colle non bitumineuse + Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Moquette Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P027 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

ZPSO022 : ragréage

Niveau : 1ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Monte charge	Unique	1	Sol	Oui 1ème étage - Monte charge : Sol	Identifiant: ZPSO022 Réf. échantillon: MA2502026084/P036 Réf. laboratoire: 24EK017185-036 Description: ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle non bitumineuse Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P036 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO023 : Colle de carrelage

Niveau : Rez de jardin

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier 1	Unique	1	Sol	Oui Rez de jardin - Palier 1 : Sol	Identifiant: ZPSO023 Réf. échantillon: MA2502026084/P037 Réf. laboratoire: 24EK017185-037 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P037 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	

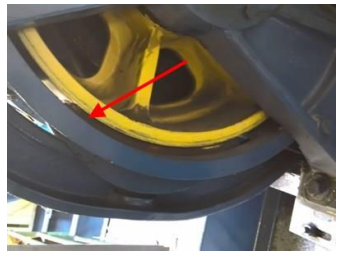
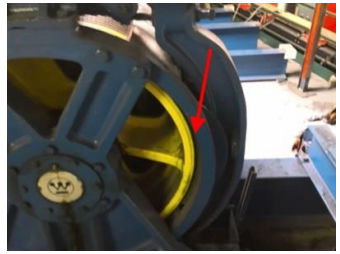
6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

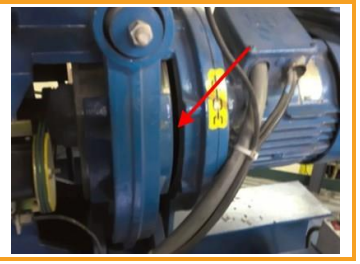
ZPSO020 : Frein d'ascenseur

Niveau : 17ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Machinerie		1	Garniture de frein	Oui 17ème étage - Machinerie : Garniture de frein	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: MA2502026084/P031, réf. labo.: 24EK017185-031 MA2502026084/P032, réf. labo.: 24EK017185-032 Description: Frein d'ascenseur Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Matériels en machinerie Partie à sonder: Frein d'ascenseur Quantité estimée: 2 U Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P031 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple (fibreux) (beige) : Présence d'amiante	
		2	Garniture de frein	Oui 17ème étage - Machinerie : Garniture de frein	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: MA2502026084/P031, réf. labo.: 24EK017185-031 MA2502026084/P032, réf. labo.: 24EK017185-032 Description: Frein d'ascenseur Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Matériels en machinerie Partie à sonder: Frein d'ascenseur Quantité estimée: 2 U Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P032 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple (fibreux) (beige) : Présence d'amiante	

ZPSO021 : Frein d'ascenseur

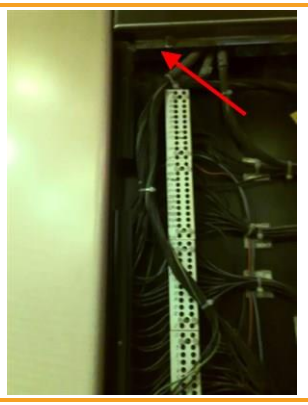
Niveau : 17ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Machinerie		1	Monte charge	Oui 17ème étage - Machinerie : Monte charge	Identifiant: ZPSO021 Réf. échantillon: MA2502026084/P033 Réf. laboratoire: 24EK017185-033 Description: Frein d'ascenseur Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Matériels en machinerie Partie à sonder: Frein d'ascenseur Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P033 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO024 : Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques…)

Pièces : Ascenseur 1, Ascenseur 2, Ascenseur 3, Ascenseur 4

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Ascenseur 1		1	Carton	Oui Ascenseur 1 : Carton	Identifiant: ZPSO024 Echantillon: MA2502026084/P038, réf. labo.: 24EK030135-001 MA2502026084/P039, réf. labo.: 24EK030135-002 Description: Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques…) Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - parois des équipements Partie à sonder: Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P039 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (marron) + (noir) Absence d'amiante	
Ascenseur 2		2	Carton	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038, P039	Identifiant: ZPSO024 Echantillon: MA2502026084/P038, réf. labo.: 24EK030135-001 MA2502026084/P039, réf. labo.: 24EK030135-002 Description: Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques…) Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - parois des équipements Partie à sonder: Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P038, P039	Idem photo : P039; P038

Ascenseur 3		3	Carton	Oui Ascenseur 3 : Carton	Identifiant: ZPSO024 Echantillon: MA2502026084/P038, réf. labo.: 24EK030135-001 MA2502026084/P039, réf. labo.: 24EK030135-002 Description: Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques…) Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - parois des équipements Partie à sonder: Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P038 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (marron) + (noir) Absence d'amiante	
Ascenseur 4		4	Carton	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038, P039	Identifiant: ZPSO024 Echantillon: MA2502026084/P038, réf. labo.: 24EK030135-001 MA2502026084/P039, réf. labo.: 24EK030135-002 Description: Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques…) Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - parois des équipements Partie à sonder: Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P038, P039	Idem photo : P039; P038

ZPSO025 : Joint

Pièces : Ascenseur 1, Ascenseur 2, Ascenseur 3, Ascenseur 4

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Ascenseur 1		1	Joint porte ascenseur	Oui Ascenseur 1 : Joint porte ascenseur	Identifiant: ZPSO025 Echantillon: MA2502026084/P040, réf. labo.: 24EK030135-003 MA2502026084/P041, réf. labo.: 24EK030135-004 Description: Joint Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - parois des équipements Partie à sonder: Joint Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P041 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple de type joint (noir) ; matériau (blanc) : Absence d'amiante	
Ascenseur 2		2	Joint porte ascenseur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041	Identifiant: ZPSO025 Echantillon: MA2502026084/P040, réf. labo.: 24EK030135-003 MA2502026084/P041, réf. labo.: 24EK030135-004 Description: Joint Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - parois des équipements Partie à sonder: Joint Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P040, P041	Idem photo : P041; P040
Ascenseur 3		3	Joint porte ascenseur	Oui Ascenseur 3 : Joint porte ascenseur	Identifiant: ZPSO025 Echantillon: MA2502026084/P040, réf. labo.: 24EK030135-003 MA2502026084/P041, réf. labo.: 24EK030135-004 Description: Joint Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - parois des équipements Partie à sonder: Joint Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P040 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple de type joint (noir) ; matériau (blanc) : Absence d'amiante	

Ascenseur 4		4	Joint porte ascenseur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041	Identifiant: ZPSO025 Echantillon: MA2502026084/P040, réf. labo.: 24EK030135-003 MA2502026084/P041, réf. labo.: 24EK030135-004 Description: Joint Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - parois des équipements Partie à sonder: Joint Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P040, P041	Idem photo : P041; P040

ZPSO026 : Panneaux dans les portes palières

Pièces : Ascenseur 1, Ascenseur 2, Ascenseur 3, Ascenseur 4, Monte charge

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Ascenseur 1	Unique	1	Peinture intérieure de porte	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P042, P047	Identifiant: ZPSO026 Echantillon: MA2502026084/P042, réf. labo.: 24EK030135-005 MA2502026084/P047, réf. labo.: 24EK030135-010 Description: Panneaux dans les portes palières Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Portes et cloisons palières Partie à sonder: Panneaux dans les portes palières Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P042, P047	Idem photo : P042; P047
Ascenseur 2	Unique	2	Peinture intérieure de porte	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P042, P047	Identifiant: ZPSO026 Echantillon: MA2502026084/P042, réf. labo.: 24EK030135-005 MA2502026084/P047, réf. labo.: 24EK030135-010 Description: Panneaux dans les portes palières Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Portes et cloisons palières Partie à sonder: Panneaux dans les portes palières Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P042, P047	Idem photo : P042; P047
Ascenseur 3	Unique	3	Peinture intérieure de porte	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P042, P047	Identifiant: ZPSO026 Echantillon: MA2502026084/P042, réf. labo.: 24EK030135-005 MA2502026084/P047, réf. labo.: 24EK030135-010 Description: Panneaux dans les portes palières Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Portes et cloisons palières Partie à sonder: Panneaux dans les portes palières Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P042, P047	Idem photo : P042; P047
Ascenseur 4	Unique	4	Peinture intérieure de porte	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P042, P047	Identifiant: ZPSO026 Echantillon: MA2502026084/P042, réf. labo.: 24EK030135-005 MA2502026084/P047, réf. labo.: 24EK030135-010 Description: Panneaux dans les portes palières Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Portes et cloisons palières Partie à sonder: Panneaux dans les portes palières Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P042, P047	Idem photo : P042; P047

Monte charge	Unique	5	Peinture intérieure de porte	Oui Monte charge : Peinture porte	Identifiant: ZPSO026 Echantillon: MA2502026084/P042, réf. labo.: 24EK030135-005 MA2502026084/P047, réf. labo.: 24EK030135-010 Description: Panneaux dans les portes palières Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Portes et cloisons palières Partie à sonder: Panneaux dans les portes palières Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P042 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (gris) : Absence d'amiante	
	Unique	6	Peinture intérieure de porte	Oui Monte charge : Peinture porte intérieure	Identifiant: ZPSO026 Echantillon: MA2502026084/P042, réf. labo.: 24EK030135-005 MA2502026084/P047, réf. labo.: 24EK030135-010 Description: Panneaux dans les portes palières Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Portes et cloisons palières Partie à sonder: Panneaux dans les portes palières Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P047 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (gris) : Présence d'amiante	

ZPSO027 : Isolant

Pièces : Monte charge

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Monte charge	Unique	1	Flocage sur rail	Oui Monte charge : Flocage sur rail	Identifiant: ZPSO027 Réf. échantillon: MA2502026084/P043 Réf. laboratoire: 24EK030135-006 Description: Isolant Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - parois des équipements Partie à sonder: Isolant Quantité estimée: 1 U Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P043 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (collant) (gris) Présence d'amiante	

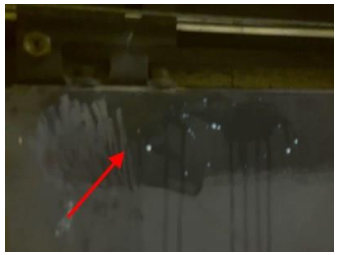
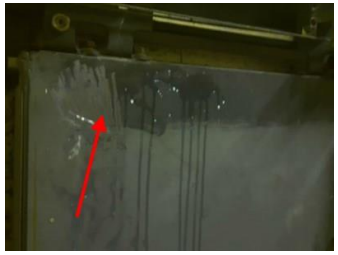
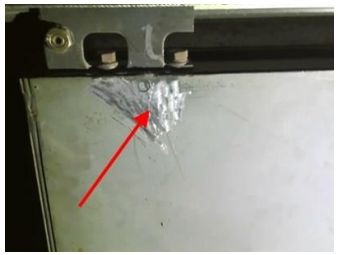
ZPSO028 : Panneaux dans les portes palières

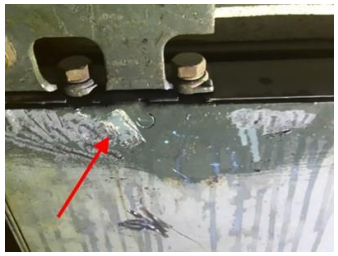
Pièces : Monte charge

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Monte charge		1	Peinture porte coupe feu	Oui Monte charge : Peinture porte coupe feu	Identifiant: ZPSO028 Echantillon: MA2502026084/P044, réf. labo.: 24EK030135-007 MA2502026084/P045, réf. labo.: 24EK030135-008 Description: Panneaux dans les portes palières Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Portes et cloisons palières Partie à sonder: Panneaux dans les portes palières Quantité estimée: 9 U Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P044 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (jaune) : Présence d'amiante	
		2	Peinture porte coupe feu	Oui Monte charge : Peinture porte coupe feu	Identifiant: ZPSO028 Echantillon: MA2502026084/P044, réf. labo.: 24EK030135-007 MA2502026084/P045, réf. labo.: 24EK030135-008 Description: Panneaux dans les portes palières Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Portes et cloisons palières Partie à sonder: Panneaux dans les portes palières Quantité estimée: 9 U Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P045 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (jaune) : Présence d'amiante	

ZPSO030 : Peinture porte palière intérieure

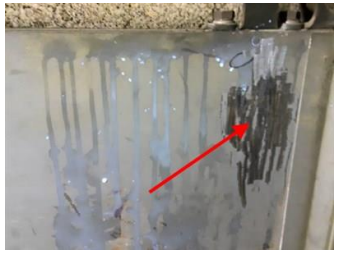
Pièces : Ascenseur 1, Ascenseur 2, Ascenseur 3, Ascenseur 4

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Ascenseur 1	Discontinue	1	Porte palière intérieure	Oui Ascenseur 1 : Porte palière intérieure	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2502026084/P048, réf. labo.: 25EK010761-001 MA2502026084/P049, réf. labo.: 25EK010761-002 MA2502026084/P050, réf. labo.: 25EK010761-003 MA2502026084/P051, réf. labo.: 25EK010761-004 Description: Peinture porte palière intérieure Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Portes et cloisons palières Partie à sonder: Panneaux dans les portes palières Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P049 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (gris) : Absence d'amiante	
Ascenseur 2	Discontinue	2	Porte palière intérieure	Oui Ascenseur 2 : Porte palière intérieure	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2502026084/P048, réf. labo.: 25EK010761-001 MA2502026084/P049, réf. labo.: 25EK010761-002 MA2502026084/P050, réf. labo.: 25EK010761-003 MA2502026084/P051, réf. labo.: 25EK010761-004 Description: Peinture porte palière intérieure Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Portes et cloisons palières Partie à sonder: Panneaux dans les portes palières Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P048 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (gris) : Absence d'amiante	
Ascenseur 3	Discontinue	3	Porte palière intérieure	Oui Ascenseur 3 : Porte palière intérieure	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2502026084/P048, réf. labo.: 25EK010761-001 MA2502026084/P049, réf. labo.: 25EK010761-002 MA2502026084/P050, réf. labo.: 25EK010761-003 MA2502026084/P051, réf. labo.: 25EK010761-004 Description: Peinture porte palière intérieure Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Portes et cloisons palières Partie à sonder: Panneaux dans les portes palières Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P051 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (brillant) (gris) en traces : Absence d'amiante	

Ascenseur 4	Discontinue	4	Porte palière intérieure	Oui Ascenseur 4 : Porte palière intérieure	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2502026084/P048, réf. labo.: 25EK010761-001 MA2502026084/P049, réf. labo.: 25EK010761-002 MA2502026084/P050, réf. labo.: 25EK010761-003 MA2502026084/P051, réf. labo.: 25EK010761-004 Description: Peinture porte palière intérieure Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Portes et cloisons palières Partie à sonder: Panneaux dans les portes palières Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P050 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO031 : Peinture porte palière intérieure

Pièces : Monte charge

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Monte charge	Discontinue	1	Porte palière intérieure	Oui Monte charge : Porte palière intérieure	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2502026084/P052, réf. labo.: 25EK010761-005 MA2502026084/P053, réf. labo.: 25EK010761-006 Description: Peinture porte palière intérieure Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Portes et cloisons palières Partie à sonder: Panneaux dans les portes palières Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P052 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (gris) : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Porte palière intérieure	Oui Monte charge : Porte palière intérieure	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2502026084/P052, réf. labo.: 25EK010761-005 MA2502026084/P053, réf. labo.: 25EK010761-006 Description: Peinture porte palière intérieure Composant de la construction: 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Portes et cloisons palières Partie à sonder: Panneaux dans les portes palières Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P053 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

7. RAPPORTS D'ANALYSES

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

ADX GROUPE
Antonin PIFRE
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-017165-01
Date d'émission de rapport : 01/04/2024 13:10

Référence dossier Client:65fc6277c7e61Dossier: MA2403050019
Référence dossier N° : 24UV023918
Référence laboratoire N° : 24EK017185

Reçu par MyEasyLab le : 26/03/2024 15:19
Reçu par le laboratoire le : 26/03/2024
Date d'analyse : 28/03/2024

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle non bitumineuse - Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragreage - 16eme etage - Palier	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
001-02	P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle non bitumineuse - Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragreage - 16eme etage - Palier	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
001-03	P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle non bitumineuse - Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragreage - 16eme etage - Palier	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Ascenseur 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P003 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Ascenseur 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte **11** page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-017165-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01 (1)	P004 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 15eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type mousse (gris)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
004-02 (1)	P004 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 15eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type mousse (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-03 (1)	P004 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 15eme etage - Palier	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P005 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit de ragreage, debullage, lissage - Enduit de ragreage, debullage, lissage - 15eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01	P006 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 14eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau souple (fibreux) (beige)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
006-02	P006 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 14eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau souple (fibreux) (blanc)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-03	P006 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 14eme etage - Palier	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte **11** page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-017165-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-01	P007 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 13eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau souple (fibreux) (blanc)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
007-02	P007 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 13eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type mousse (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-03	P007 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 13eme etage - Palier	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01	P008 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 12eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau souple (fibreux) (blanc)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
008-02	P008 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 12eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type mousse (gris)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-03	P008 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 12eme etage - Palier	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-04	P008 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 12eme etage - Palier	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte **11** page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-017165-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01	P009 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit de ragreage, debullage, lissage - Enduit de ragreage, debullage, lissage - 12eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-02	P009 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit de ragreage, debullage, lissage - Enduit de ragreage, debullage, lissage - 12eme etage - Palier	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 8eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type mousse (gris)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
010-02	P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 8eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type mousse (gris)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-03 (i)	P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 8eme etage - Palier	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces(i)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P011 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit de ragreage, debullage, lissage - Enduit de ragreage, debullage, lissage - 7eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-01	P012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 7eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
012-02	P012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 7eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (gris) ; matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte **11** page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-017165-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013-01	P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 6eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type mousse (gris)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
013-02	P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 6eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type mousse (gris)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-03	P013 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 6eme etage - Palier	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-01	P014 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 5eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type mousse (gris)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
014-02	P014 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 5eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type mousse (gris)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-03	P014 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 5eme etage - Palier	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte **11** page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-017165-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015-01	P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 4eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type mousse (gris)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
015-02	P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 4eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type mousse (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-03	P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 4eme etage - Palier	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P016 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 3eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (rose) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
016-02	P016 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 3eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (rose) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-01	P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 2eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type mousse (gris)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
017-02	P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 2eme etage - Palier	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type mousse (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-03	P017 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 2eme etage - Palier	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte **11** page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-017165-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018-01	P018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle non bitumineuse - Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragreage - 1er etage - Palier	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-02	P018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle non bitumineuse - Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragreage - 1er etage - Palier	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-01	P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussee - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-01	P020 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de platre - Rez de chaussee - Palier	Matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (collant) (marron)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
020-02	P020 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Peinture + Enduit de jointoiement + Bande + plaques de platre - Rez de chaussee - Palier	Matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-01	P021 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 16eme etage - Monte charge	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-01	P022 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit de ragreage, debullage, lissage - Enduit de ragreage, debullage, lissage - 15eme etage - Monte charge	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte **11** page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-017165-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023-01	P023 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle non bitumineuse - Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragreage - 15eme etage - Monte charge	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	**MET** / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-02	P023 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle non bitumineuse - Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragreage - 15eme etage - Monte charge	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-01	P024 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 14eme etage - Monte charge	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	**MOLP** / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
024-02	P024 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 14eme etage - Monte charge	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	**MET** / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-03	P024 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 14eme etage - Monte charge	Matériau souple (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MOLP** / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
024-04	P024 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 14eme etage - Monte charge	Matériau souple (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-01	P025 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle non bitumineuse - Revetement Souple + Colle non bitumineuse + ragreage - 13eme etage - Monte charge	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte **11** page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-017165-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-01	P026 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit de ragreage, debullage, lissage - Enduit de ragreage, debullage, lissage - 8eme etage - Monte charge	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-01	P027 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 8eme etage - Monte charge	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
027-02	P027 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 8eme etage - Monte charge	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P028 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 7eme etage - Monte charge	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
028-02	P028 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 7eme etage - Monte charge	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-03	P028 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Moquette - Moquette + Colle non bitumineuse + Ragreage - 7eme etage - Monte charge	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-01	P029 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Ascenseur 4	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte **11** page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-017165-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030-01	P030 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Ascenseur 4	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau souple (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (gris)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-01	P031 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - Materiels en machinerie - Frein d''ascenseur - Frein d''ascenseur - 17eme etage - Machinerie	Matériau souple (fibreux) (beige)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
032-01	P032 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - Materiels en machinerie - Frein d''ascenseur - Frein d''ascenseur - 17eme etage - Machinerie	Matériau souple (fibreux) (beige)	MOLP / BV5E	2 / 2	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
033-01	P033 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - Materiels en machinerie - Frein d''ascenseur - Frein d''ascenseur - 17eme etage - Machinerie	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-01	P034 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit de ragreage, debullage, lissage - Enduit de ragreage, debullage, lissage - 4eme etage - Monte charge	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035-01	P035 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit de ragreage, debullage, lissage - Enduit de ragreage, debullage, lissage - 1eme etage - Monte charge	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-01 (2)	P036 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle non bitumineuse - ragreage - 1eme etage - Monte charge	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte **11** page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-017165-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037-01	P037 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de jardin - Palier 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-02	P037 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de jardin - Palier 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
71 analyses au laboratoire dont 52 par la technique identifiée sous le terme MET et 19 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2) Un matériau de type colle (blanc) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Autre(s) observation(s)

(i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

***MOLP**: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2*

***MET**: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8*

Notes :
1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :

Pedro Lousada
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte **11** page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

ADX GROUPE
Antonin PIFRE
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-029510-01

Date d'émission de rapport : 04/06/2024 18:41

Référence dossier Client:6656fbb04f510Dossier: MA2403050019
Référence dossier N° : 24UV043102
Référence laboratoire N° : 24EK030135

Reçu par MyEasyLab le : 31/05/2024 16:50
Reçu par le laboratoire le : 31/05/2024
Date d'analyse : 03/06/2024

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P038 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - parois des equipements - Plaques, panneaux decoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mecaniques) - Plaques, panneaux decoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mecaniques) - Ascenseur 3	Matériau souple (fibreux) (marron) + (noir)	MOLP / X4ED	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
001-02	P038 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - parois des equipements - Plaques, panneaux decoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mecaniques) - Plaques, panneaux decoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mecaniques) - Ascenseur 3	Matériau souple (fibreux) (marron) + (noir)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-029510-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
002-01	P039 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - parois des equipements - Plaques, panneaux decoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mecaniques) - Plaques, panneaux decoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mecaniques) - Ascenseur 1	Matériau souple (fibreux) (marron) + (noir)	MOLP / X4ED	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
002-02	P039 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - parois des equipements - Plaques, panneaux decoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mecaniques) - Plaques, panneaux decoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mecaniques) - Ascenseur 1	Matériau souple (fibreux) (marron) + (noir)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P040 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - parois des equipements - Joint - Joint - Ascenseur 3	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau (blanc)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P041 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - parois des equipements - Joint - Joint - Ascenseur 1	Matériau souple de type joint (noir) ; matériau (blanc)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P042 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - Portes et cloisons palieres - Panneaux dans les portes palieres - Panneaux dans les portes palieres - Monte charge	Matériau de type peinture (gris)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-029510-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01 (1)	P043 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - parois des equipements - Isolant - Isolant - Monte charge	Matériau souple (fibreux) (collant) (gris)	MOLP / X4ED	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
006-02 (1)(i)	P043 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - parois des equipements - Isolant - Isolant - Monte charge	Matériau souple (fibreux) (collant) (gris)(i)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
007-01	P044 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - Portes et cloisons palieres - Panneaux dans les portes palieres - Panneaux dans les portes palieres - Monte charge	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (jaune)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
008-01	P045 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - Portes et cloisons palieres - Panneaux dans les portes palieres - Panneaux dans les portes palieres - Monte charge	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (jaune)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
009-01	P046 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Monte charge	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01 (1) (2)	P047 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - Portes et cloisons palieres - Panneaux dans les portes palieres - Panneaux dans les portes palieres - Monte charge	Matériau de type peinture (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
13 analyses au laboratoire dont 10 par la technique identifiée sous le terme MET et 3 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-029510-01

Observation(s) échantillon(s)

(1)	La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2)	La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Autre(s) observation(s)

(i)	La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

***MOLP**: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2*

***MET**: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8*

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :

Margarida Barbosa

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

ADX GROUPE
Antonin PIFRE
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-010718-01

Date d'émission de rapport : 06/03/2025 22:12

Référence dossier Client:67c17ea2579f1Dossier: MA2502026084
Référence dossier N° : 25UV016575
Référence laboratoire N° : 25EK010761

Reçu par MyEasyLab le : 03/03/2025 18:31
Reçu par le laboratoire le : 03/03/2025
Date d'analyse : 05/03/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P048 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - Portes et cloisons palieres - Panneaux dans les portes palieres - Peinture porte paliere interieure - Ascenseur 2	Matériau de type peinture (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P049 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - Portes et cloisons palieres - Panneaux dans les portes palieres - Peinture porte paliere interieure - Ascenseur 1	Matériau de type peinture (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P050 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - Portes et cloisons palieres - Panneaux dans les portes palieres - Peinture porte paliere interieure - Ascenseur 4	Matériau de type peinture (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P051 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - Portes et cloisons palieres - Panneaux dans les portes palieres - Peinture porte paliere interieure - Ascenseur 3	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (brillant) (gris) en traces	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-010718-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01	P052 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - Portes et cloisons palieres - Panneaux dans les portes palieres - Peinture porte paliere interieure - Monte charge	Matériau de type peinture (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01	P053 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mecaniques - Portes et cloisons palieres - Panneaux dans les portes palieres - Peinture porte paliere interieure - Monte charge	Matériau semi-dur (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
6 analyses au laboratoire dont 6 par la technique identifiée sous le terme MET.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

***MET**: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8*

Notes :
1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :

Beatriz Monteiro

Beatriz Monteiro
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION

Votre interlocuteur
CBT CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Portefeuille : 0114921220
☎ **01 40 68 02 02**
01 40 68 05 00

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

Votre contrat
RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

Vos références
Contrat
3912280604
3912431104
Référence client

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit tant pour son compte que pour celui de **:**

- **HYPERION Développement**
- **SAS EXPERTAM**
- **SAS GALENA**
- **ADX Formation**
- **BCTI**

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR

Repérage de polluants:
AMIANTE :

• Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
• Repérage de l'amiante avant démolition
• Dossier Technique Amiante (DTA)
• Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
• Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
• Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
• Sapiteur Amiante
• Mesures d'empoussièrement amiante
• Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

• Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les males matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
• Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

• Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
• Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
• Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
• Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
• Recherche des métaux lourds
• Diagnostic de pollution des sols
• L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
• Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

• Diagnostique Technique Globale (DTG)
• Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
• Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
• Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
• Plan pluriannuel de travaux (PPT)
• Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
• Diagnostic accessibilité handicapés
• Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
• Audit de la partie privative en assainissement collectif
• Diagnostic sécurité piscine

Energetique:

• Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment.
Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.

• Attestation de conformité à la Réglementation Thermique

• Vérification de la VMC

• Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)

• Assistance à la maitrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:

• Actes de prélèvement légionnelle

• Portabilité de l'eau

Mesurage:

• Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.

• Mesurages en extérieurs et intérieurs

• Mission de topographie et numérisation 3D

• Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

• Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice

• Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels

• Pose de détecteurs incendie

• Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

• Formation aux métiers du diagnostic

• Formation aux risques amiante, plomb

• Formation aux risques électrique

• Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

• Etat des lieux locatifs

• Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier

• Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)

• Audit de pré acquisition

• Dossier de mutation

Garanties au contrat 1ère Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2ème Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	**9.000.000** € par année d'assurance et par sinistre
Dont : **Dommages corporels** **Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus**	**9.000.000** € par année d'assurance et par sinistre **1.200.000** € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus	**750.000** € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle **(tous dommages confondus)**	**par expert** **300.000 €** par sinistre et **500.000** € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	**150.000** € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	**30.000** € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance
Dont :
- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 01/01/2026** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **02/01/2025**
Pour la société :



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6321 Version 006

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur PIFRE ANTONIN

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 08/03/2022 - Date d'expiration : 07/03/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 08/03/2022 - Date d'expiration : 07/03/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 21/06/2022 - Date d'expiration : 20/06/2029
Energie avec mention	Energie avec mention (1) Date d'effet : 04/12/2023 - Date d'expiration : 03/12/2030
Energie sans mention	Energie sans mention (1) Date d'effet : 04/12/2023 - Date d'expiration : 03/12/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 17/05/2022 - Date d'expiration : 16/05/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 26/07/2022 - Date d'expiration : 25/07/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 04/12/2023.

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR