Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 5 PLACE D'ARSONVAL 69003 LYON

Référence client : HEH-P

Désignation : Bâtiment

Date de construction : En 2022

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
HOSPICES CIVILS DE LYON
3 QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON

Donneur d'ordre :
HOSPICES CIVILS DE LYON
3 QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : SABRE Mathieu

Accompagnateur : Sans objet. (0800 400 100)

Date de repérage 24/09/2026

Numéro attestation : CPDI4978

Délivré le : 02/08/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 07/10/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 07/10/2026

Pre-Rapport

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

Pre-Rapport

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28d	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c
Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28b
Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-33	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-34
Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-35	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43
Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-32	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-32b
Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-31	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-30
Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29c

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réhabilitation totale des locaux

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention concerne l'ensemble des volumes définis dans le schéma de repérage.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28d - HEH-P-S1-28c - HEH-P-S1-43	
Parois verticales intérieures et enduits	Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28d - HEH-P-S1-28c - HEH-P-S1-29b - HEH-P-S1-28b - HEH-P-S1-33 - HEH-P-S1-34 - HEH-P-S1-35 - HEH-P-S1-43 - HEH-P-S1-32 - HEH-P-S1-32b - HEH-P-S1-31 - HEH-P-S1-30 - HEH-P-S1-29c	
Plafond et faux-plafonds	Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28d - HEH-P-S1-28c - HEH-P-S1-29b - HEH-P-S1-33 - HEH-P-S1-34 - HEH-P-S1-43 - HEH-P-S1-32 - HEH-P-S1-32b - HEH-P-S1-31 - HEH-P-S1-30 - HEH-P-S1-29c	

Pre-Rapport

Revêtement de mur	Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28d - HEH-P-S1-28c - HEH-P-S1-28b - HEH-P-S1-33 - HEH-P-S1-34 - HEH-P-S1-35 - HEH-P-S1-43 - HEH-P-S1-32 - HEH-P-S1-32b - HEH-P-S1-31 - HEH-P-S1-30 - HEH-P-S1-29 - HEH-P-S1-29c
Revêtement de sol	Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28d - HEH-P-S1-28c - HEH-P-S1-29b - HEH-P-S1-28b - HEH-P-S1-33 - HEH-P-S1-34 - HEH-P-S1-35 - HEH-P-S1-43 - HEH-P-S1-32 - HEH-P-S1-32b - HEH-P-S1-31 - HEH-P-S1-30 - HEH-P-S1-29c
Equipements divers et accessoires	Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28c - HEH-P-S1-29b
Façades	Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28c - HEH-P-S1-29b - HEH-P-S1-28b - HEH-P-S1-33 - HEH-P-S1-34

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans objet.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans objet.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans objet.

Pre-Rapport

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

Pré-Rapport

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

Pre-Rapport

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
HEH-P-S1-28c	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P1
HEH-P-S1-28d	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P1
HEH-P-S1-28b	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P1
HEH-P-S1-28c	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P4
HEH-P-S1-29b	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P7 Phase 2
HEH-P-S1-29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P12
HEH-P-S1-30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P12
HEH-P-S1-31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P12
HEH-P-S1-32	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P12
HEH-P-S1-32b	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P12
HEH-P-S1-33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P12
HEH-P-S1-34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P12
HEH-P-S1-35	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P12
HEH-P-S1-29c	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P12
HEH-P-S1-34	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16
HEH-P-S1-43	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P17
HEH-P-S1-29b	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P35
HEH-P-S1-28b	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P35
HEH-P-S1-29b	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P36
HEH-P-S1-28b	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P36
HEH-P-S1-34	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P38
HEH-P-S1-33	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P38
HEH-P-S1-43	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P40 Phase 1
HEH-P-S1-43	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Mastics	P47
HEH-P-S1-28c	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Mastics	P47

Pre-Rapport

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
HEH-P-S1-29b	Joint de structure	Impossible à sonder sans dégradation importante.		
HEH-P-S1-28d	Joint entre éléments	Jonction non démonable		
HEH-P-S1-43	Joint entre éléments	Jonction non démonable		
HEH-P-S1-28c	Divers	Impossible d'intervenir sur le coffret électrique sans PV de consignation		

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Aucun composant électrique ne peut être sondé sans réception préalable du Procès Verbal de Consignation

Les joints de structure de menuiseries n'ont pu être sondés sans dégradation importante.

Certains plénums n'ont pu être visités faute de faux plafonds démontable

Pre-Rapport

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur

6 - Conduits, canalisations et équipements

7 - Equipements divers et accessoires

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 b	Menuiseries	Mastic vitrier	P35	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable sur ouvrant	002EX 53049 7 n°35 - 1	P35	Mastic - Effritable - Gris	Positif	Présence sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 b	Menuiseries	Mastic vitrier	S71 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mastic vitrier effritable sur ouvrant	002EX 53049 7 n°35 - 1	P35	Mastic - Effritable - Gris	Positif	Présence sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 b	Menuiseries	Mastic vitrier	S72 (P35)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mastic vitrier effritable sur ouvrant	002EX 53049 7 n°35 - 1	P35	Mastic - Effritable - Gris	Positif	Présence sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 b	Menuiseries	Mastic vitrier	P36	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable sur dormant	002EX 53049 7 n°36 - 1	P36	Mastic - Effritable - Beige	Positif	Présence sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 b	Menuiseries	Mastic vitrier	S73 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Mastic vitrier effritable sur dormant	002EX 53049 7 n°36 - 1	P36	Mastic - Effritable - Beige	Positif	Présence sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 b	Menuiseries	Mastic vitrier	S74 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Mastic vitrier effritable sur dormant	002EX 53049 7 n°36 - 1	P36	Mastic - Effritable - Beige	Positif	Présence sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-34	Menuiseries	Mastic vitrier	P37	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable sur ouvrant	002EX 53049 7 n°37 - 1	P37	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-33	Menuiseries	Mastic vitrier	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Mastic vitrier effritable sur ouvrant	002EX 53049 7 n°37 - 1	P37	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-34	Menuiseries	Mastic vitrier	P38	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable sur dormant	002EX 53049 7 n°38 - 1	P38	Peinture / Mastic / Bois - Effritable / Effritable / Fibreux Effritable - Gris / Gris / Orange	Positif	Présence sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-33	Menuiseries	Mastic vitrier	S76 (P38)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Mastic vitrier effritable sur dormant	002EX 53049 7 n°38 - 1	P38	Peinture / Mastic / Bois - Effritable / Effritable / Fibreux Effritable - Gris / Gris / Orange	Positif	Présence sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Menuiseries	Mastic vitrier	S77	Réalisation d'un sondage		S77 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureJoint à lèvre sur menuiserie alu

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 b	Menuiseries	Joint de structure	I1	Joint de structure		I1 - 1				Impossible à sonder sans dégradation importante.

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-34	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P22	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre sur porteur (pièces sèches)	002EX53049 7 n°22 - 1	P22	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-34	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre sur porteur (pièces sèches)	002EX53049 7 n°22 - 1	P22	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-33	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre sur porteur (pièces sèches)	002EX53049 7 n°22 - 1	P22	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre sur porteur (pièces sèches)	002EX53049 7 n°22 - 1	P22	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre sur porteur (pièces sèches)	002EX 53049 7 n°22 - 1	P22	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre sur porteur (pièces sèches)	002EX 53049 7 n°22 - 1	P22	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-43	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre sur porteur (pièces sèches)	002EX 53049 7 n°22 - 1	P22	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-35	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre sur porteur (pièces sèches)	002EX 53049 7 n°22 - 1	P22	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 d	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre sur porteur (pièces sèches)	002EX 53049 7 n°22 - 1	P22	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-34 - HEH-P-S1-33 - HEH-P-S1-28 b - HEH-P-S1-28 c - HEH-P-S1-29 b - HEH-P-S1-43 - HEH-P-S1-35 - HEH-P-S1-28 d	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P22 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40 - S41 - S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Peinture + enduit plâtre sur porteur (pièces sèches)	002EX 53049 7 n°22 - 1	P22	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-43	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre sur cloisons (pièces sèches)	002EX 53049 7 n°23 - 1	P23	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-43	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Peinture + enduit plâtre sur cloisons (pièces sèches)	002EX 53049 7 n°23 - 1	P23	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre sur porteur (pièces humides)	002EX 53049 7 n°24 - 1	P24	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Peinture + enduit plâtre sur porteur (pièces humides)	002EX 53049 7 n°24 - 1	P24	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-30	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P25	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre sur cloisons briques rouges	002EX 53049 7 n°25 - 1	P25	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Peinture + enduit plâtre sur cloisons briques rouges	002EX 53049 7 n°25 - 1	P25	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-31	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Peinture + enduit plâtre sur cloisons briques rouges	002EX 53049 7 n°25 - 1	P25	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-32	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Peinture + enduit plâtre sur cloisons briques rouges	002EX 53049 7 n°25 - 1	P25	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-32 b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Peinture + enduit plâtre sur cloisons briques rouges	002EX 53049 7 n°25 - 1	P25	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Peinture + enduit plâtre sur cloisons briques rouges	002EX 53049 7 n°25 - 1	P25	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-35	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Peinture + enduit plâtre sur cloisons briques rouges	002EX 53049 7 n°25 - 1	P25	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Peinture + enduit plâtre sur cloisons briques rouges	002EX 53049 7 n°25 - 1	P25	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 - HEH-P-S1-31 - HEH-P-S1-32 - HEH-P-S1-32 b - HEH-P-S1-29 c - HEH-P-S1-35 - HEH-P-S1-28 c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S43 - S44 - S45 - S46 - S47 - S48 - S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Peinture + enduit plâtre sur cloisons briques rouges	002EX 53049 7 n°25 - 1	P25	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P26	Réalisation d'un prélevement	Colle de carreaux de plâtre	002EX 53049 7 n°26 - 1	P26	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-31	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P28	Réalisation d'un prélevement	Plaque type BA13 + bande à joint (pièces humides)	002EX 53049 7 n°28 - 1	P28	Enduit / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-31	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Plaque type BA13 + bande à joint (pièces humides)	002EX 53049 7 n°28 - 1	P28	Enduit / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S58	Réalisation d'un sondage		S58 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP oinçonnage
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 b	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S58	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S58		S58 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP oinçonnage
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-43	Menuiseries	Mastic vitrier	P40	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EX53049 7 n°40 - 1 - 002EX53049 7 n°40 - 2	P40 Phase 1	Peinture / Mastic / Bois - Effritable / Effritable / Fibreux Effritable - Rose / Beige / Orange	Positif	Présence sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-43	Menuiseries	Mastic vitrier	P40	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EX53049 7 n°40 - 1 - 002EX53049 7 n°40 - 2	P40 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Pre-Rapport

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Plafonds	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EX 53049 7 n°32 - 1	P32	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-30	Plafonds	Enduits plâtre	P33	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre (pièces humides)	002EX 53049 7 n°33 - 1	P33	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 b	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P41	Réalisation d'un prélevement	Panneaux faux plafonds	002EX 53049 7 n°41 - 1	P41	Peinture / Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P42	Réalisation d'un prélevement	Panneaux faux plafonds	002EX 53049 7 n°42 - 1	P42	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-30	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Panneaux faux plafonds	002EX 53049 7 n°42 - 1	P42	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-31	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Panneaux faux plafonds	002EX 53049 7 n°42 - 1	P42	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-30 - HEH-P-S1-31	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S78 - S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42	Panneaux faux plafonds	002EX 53049 7 n°42 - 1	P42	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 d	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P43	Réalisation d'un prélevement	Panneaux faux plafonds	002EX 53049 7 n°43 - 1	P43	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-34	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P44	Réalisation d'un prélevement	Panneaux faux plafonds perforés	002EX 53049 7 n°44 - 1	P44	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-33	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Panneaux faux plafonds perforés	002EX 53049 7 n°44 - 1	P44	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-32	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Panneaux faux plafonds perforés	002EX 53049 7 n°44 - 1	P44	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Panneaux faux plafonds perforés	002EX 53049 7 n°44 - 1	P44	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-33 - HEH-P-S1-32 - HEH-P-S1-29	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S80 - S81 - S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Panneaux faux plafonds perforés	002EX 53049 7 n°44 - 1	P44	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-43	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P45	Réalisation d'un prélevement	Isolant laine de verre dans FP métal	002EX 53049 7 n°45 - 1	P45	Matériau / Laine - Bitumineux Fibreux / Fibreux Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-32 b	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Isolant laine de verre dans FP métal	002EX 53049 7 n°45 - 1	P45	Matériau / Laine - Bitumineux Fibreux / Fibreux Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 c	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Isolant laine de verre dans FP métal	002EX 53049 7 n°45 - 1	P45	Matériau / Laine - Bitumineux Fibreux / Fibreux Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-32 b - HEH-P-S1-29 c	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S83 - S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Isolant laine de verre dans FP métal	002EX 53049 7 n°45 - 1	P45	Matériau / Laine - Bitumineux Fibreux / Fibreux Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P1	Réalisation d'un prélevement	colle noire + ragréage	002EX 53049 7 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Colle - Bitumineux / Dur / Souple - Noir / Gris / Jaune	Positif	Présence sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 d	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S1 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	colle noire + ragréage	002EX 53049 7 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Colle - Bitumineux / Dur / Souple - Noir / Gris / Jaune	Positif	Présence sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 b	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S2 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	colle noire + ragréage	002EX 53049 7 n°1 - 1	P1	Colle / Ragréage / Colle - Bitumineux / Dur / Souple - Noir / Gris / Jaune	Positif	Présence sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P2	Réalisation d'un prélevement	Dalles plastiques roses + colle noire	002EX 53049 7 n°2 - 1	P2 Phase 1	Revêtement - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Dalles plastiques roses + colle noire	002EX 53049 7 n°2 - 1	P2 Phase 1	Revêtement - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P2	Réalisation d'un prélevement	Dalles plastiques roses + colle noire	002EX 53049 7 n°2 - 1	P2 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Dalles plastiques roses + colle noire	002EX 53049 7 n°2 - 1	P2 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P3	Réalisation d'un prélevement	Dalles plastiques grises + colle jaune	002EX 53049 7 n°3 - 1	P3	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 d	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Dalles plastiques grises + colle jaune	002EX 53049 7 n°3 - 1	P3	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 b	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Dalles plastiques grises + colle jaune	002EX 53049 7 n°3 - 1	P3	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 d - HEH-P-S1-28 b	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S3 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Dalles plastiques grises + colle jaune	002EX 53049 7 n°3 - 1	P3	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Revêtement de sol	Ragréage	P4	Réalisation d'un prélevement	Colle jaune + ragréage	002EX 53049 7 n°4 - 1	P4	Ragréage / Matériau - Effritable / Bitumineux - Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P5	Réalisation d'un prélevement	Chape ciment	002EX 53049 7 n°5 - 1	P5	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 b	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P6	Réalisation d'un prélevement	Dalles plastiques grises + colle jaune	002EX 53049 7 n°6 - 1	P6	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 b	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P7	Réalisation d'un prélevement	colle noire + ragréage rose	002EX 53049 7 n°7 - 1	P7 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 b	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P7	Réalisation d'un prélevement	colle noire + ragréage rose	002EX 53049 7 n°7 - 1	P7 Phase 2	Ragréage / Colle / Ragréage / Matériau / Matériau - Effritable / Bitumineux / Dur / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Rose / Noir / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 b	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélevement	Ragréage marron	002EX 53049 7 n°8 - 1	P8	Matériau / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9	Réalisation d'un prélevement	Dalles plastiques pailletées + colle noire + ragréage	002EX 53049 7 n°9 - 1	P9 Phase 1	Revêtement - Dur - Gris Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P9	Réalisation d'un prélevement	Dalles plastiques pailletées + colle noire + ragréage	002EX 53049 7 n°9 - 1	P9 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 b	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélevement	Dalles plastiques noires	002EX 53049 7 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle / Matériau / Ragréage - Dur / Souple / Bitumineux / Effritable - Gris / Jaune / Noir / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P11	Réalisation d'un prélevement	Revêtement en lé plastique + colle jaune	002EX 53049 7 n°11 - 1	P11 Phase 1	Revêtement - Souple Fibreux - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 d	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P11	Réalisation d'un prélevement	Revêtement en lé plastique + colle jaune	002EX 53049 7 n°11 - 1	P11 Phase 2	Ragréage - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P12	Réalisation d'un prélevement	colle noire + ragréage	002EX 53049 7 n°12 - 1	P12	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-30	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S5 (P12)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	colle noire + ragréage	002EX 53049 7 n°12 - 1	P12	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-31	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S6 (P12)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	colle noire + ragréage	002EX 53049 7 n°12 - 1	P12	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-32	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S7 (P12)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	colle noire + ragréage	002EX 53049 7 n°12 - 1	P12	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-32 b	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S8 (P12)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	colle noire + ragréage	002EX 53049 7 n°12 - 1	P12	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-33	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S9 (P12)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	colle noire + ragréage	002EX 53049 7 n°12 - 1	P12	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-34	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S10 (P12)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	colle noire + ragréage	002EX 53049 7 n°12 - 1	P12	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-35	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S11 (P12)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	colle noire + ragréage	002EX 53049 7 n°12 - 1	P12	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 c	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S12 (P12)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	colle noire + ragréage	002EX 53049 7 n°12 - 1	P12	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	Positif	Présence sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29	Revêtement de sol	Ragréage	P13	Réalisation d'un prélevement	Ragréage marron	002EX 53049 7 n°13 - 1	P13	Ragréage / Matériau - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-30	Revêtement de sol	Ragréage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Ragréage marron	002EX 53049 7 n°13 - 1	P13	Ragréage / Matériau - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-31	Revêtement de sol	Ragréage	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Ragréage marron	002EX 53049 7 n°13 - 1	P13	Ragréage / Matériau - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-32	Revêtement de sol	Ragréage	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Ragréage marron	002EX 53049 7 n°13 - 1	P13	Ragréage / Matériau - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-32 b	Revêtement de sol	Ragréage	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Ragréage marron	002EX 53049 7 n°13 - 1	P13	Ragréage / Matériau - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 c	Revêtement de sol	Ragréage	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Ragréage marron	002EX 53049 7 n°13 - 1	P13	Ragréage / Matériau - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-34	Revêtement de sol	Ragréage	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Ragréage marron	002EX 53049 7 n°13 - 1	P13	Ragréage / Matériau - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-33	Revêtement de sol	Ragréage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Ragréage marron	002EX 53049 7 n°13 - 1	P13	Ragréage / Matériau - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-30 - HEH-P-S1-31 - HEH-P-S1-32 - HEH-P-S1-32 b - HEH-P-S1-29 c - HEH-P-S1-34 - HEH-P-S1-33	Revêtement de sol	Ragréage	S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Ragréage marron	002EX 53049 7 n°13 - 1	P13	Ragréage / Matériau - Dur / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P14	Réalisation d'un prélèvement	Dalles plastiques marrons + colle noire	002EX 53049 7 n°14 - 1	P14	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 c	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Dalles plastiques marrons + colle noire	002EX 53049 7 n°14 - 1	P14	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-30	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Dalles plastiques marrons + colle noire	002EX 53049 7 n°14 - 1	P14	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-31	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Dalles plastiques marrons + colle noire	002EX 53049 7 n°14 - 1	P14	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-32	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Dalles plastiques marrons + colle noire	002EX 53049 7 n°14 - 1	P14	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-32 b	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Dalles plastiques marrons + colle noire	002EX 53049 7 n°14 - 1	P14	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-34	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Dalles plastiques marrons + colle noire	002EX 53049 7 n°14 - 1	P14	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-33	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Dalles plastiques marrons + colle noire	002EX 53049 7 n°14 - 1	P14	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-35	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Dalles plastiques marrons + colle noire	002EX 53049 7 n°14 - 1	P14	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 c - HEH-P-S1-30 - HEH-P-S1-31 - HEH-P-S1-32 - HEH-P-S1-32 b - HEH-P-S1-34 - HEH-P-S1-33 - HEH-P-S1-35	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S20 - S21 - S22 - S23 - S24 - S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Dalles plastiques marrons + colle noire	002EX 53049 7 n°14 - 1	P14	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-33	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P15	Réalisation d'un prélèvement	Dalles plastiques blanches + colle noire + ragréage	002EX 53049 7 n°15 - 1	P15	Revêtement / Colle / Matériau - Dur / Souple / Bitumineux - Gris / Jaune / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-33	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Dalles plastiques blanches + colle noire + ragréage	002EX 53049 7 n°15 - 1	P15	Revêtement / Colle / Matériau - Dur / Souple / Bitumineux - Gris / Jaune / Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-34	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16	Réalisation d'un prélevement	Dalles plastiques pailletées + colle noire + ragréage	002EX 53049 7 n°16 - 1	P16	Revêtement / Colle / Colle - Dur / Souple / Bitumineux - Gris / Jaune / Noir	Positif	Présen ce sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-43	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	P17	Réalisation d'un prélevement	colle noire + ragréage	002EX 53049 7 n°17 - 1	P17	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	Positif	Présen ce sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-43	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P18	Réalisation d'un prélevement	Dalles plastiques grises + colle noire	002EX 53049 7 n°18 - 1	P18	Revêtement - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-33	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19	Réalisation d'un prélevement	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°19 - 1	P19	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-34	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°19 - 1	P19	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 d	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°19 - 1	P19	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°19 - 1	P19	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°19 - 1	P19	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-35	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°19 - 1	P19	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-43	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°19 - 1	P19	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-34 - HEH-P-S1-28 d - HEH-P-S1-28 c - HEH-P-S1-28 b - HEH-P-S1-35 - HEH-P-S1-43	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S28 - S51 - S52 - S53 - S54 - S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°19 - 1	P19	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-34	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P20	Réalisation d'un prélèvement	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°20 - 1	P20	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-33	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°20 - 1	P20	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-31	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P21	Réalisation d'un prélèvement	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°21 - 1	P21	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-32	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°21 - 1	P21	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-32 b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°21 - 1	P21	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-30	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°21 - 1	P21	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°21 - 1	P21	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°21 - 1	P21	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-35	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°21 - 1	P21	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 d	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°21 - 1	P21	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-32 - HEH-P-S1-32 b - HEH-P-S1-30 - HEH-P-S1-29 - HEH-P-S1-29 c - HEH-P-S1-35 - HEH-P-S1-28 d	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°21 - 1	P21	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 d	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P27	Réalisation d'un prélevement	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°27 - 1	P27	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 d	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Plinthe + colle grise	002EX 53049 7 n°27 - 1	P27	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-33	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P29	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EX 53049 7 n°29 - 1	P29	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-32	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Faïence + colle beige	002EX 53049 7 n°29 - 1	P29	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-31	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Faïence + colle beige	002EX 53049 7 n°29 - 1	P29	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-30	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Faïence + colle beige	002EX 53049 7 n°29 - 1	P29	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Faïence + colle beige	002EX 53049 7 n°29 - 1	P29	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-32 - HEH-P-S1-31 - HEH-P-S1-30 - HEH-P-S1-29	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S60 - S61 - S62 - S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Faïence + colle beige	002EX 53049 7 n°29 - 1	P29	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-31	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P30	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EX 53049 7 n°30 - 1	P30	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-32	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Faïence + colle beige	002EX 53049 7 n°30 - 1	P30	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-33	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Faïence + colle beige	002EX 53049 7 n°30 - 1	P30	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-30	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Faïence + colle beige	002EX 53049 7 n°30 - 1	P30	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Faïence + colle beige	002EX 53049 7 n°30 - 1	P30	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-32 - HEH-P-S1-33 - HEH-P-S1-30 - HEH-P-S1-29	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S64 - S65 - S66 - S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Faïence + colle beige	002EX 53049 7 n°30 - 1	P30	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P31	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EX 53049 7 n°31 - 1	P31 Phase 1	Peinture / Joint - Effritable / Dur - Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P31	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EX 53049 7 n°31 - 1	P31 Phase 2	Colle / Enduit / Carton / Plâtre - Dur / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Conduit eau	Conduit	S68	Réalisation d'un sondage		S68 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAimantage
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-43	Conduit eau	Conduit	S68	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S68		S68 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAimantage

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-43	Conduit eau	Conduit	S69	Réalisation d'un sondage		S69 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP oinçonnage
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-43	Conduit eau	Manchon	P34	Réalisation d'un prélevement	Manchon bitumineux passe-dalle	002EX530497 n°34 - 1	P34	Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-43	Conduit air	Enveloppe de calorifuge	P46	Réalisation d'un prélevement	Isolant laine de verre + carton bitumineux	002EX530497 n°46 - 1	P46	Carton / Matériau / Laine - Souple Fibreux / Bitumineux / Souple Fibreux - Marron / Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-43	Conduit air	Mastics	P47	Réalisation d'un prélevement	Mastic marron sur conduit VMC	002EX530497 n°47 - 1 - 002EX530497 n°47 - 2	P47	Matériau - Souple - Marron	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Conduit air	Mastics	S85 (P47)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Mastic marron sur conduit VMC	002EX 53049 7 n°47 - 1 - 002EX 53049 7 n°47 - 2	P47	Matériau - Souple - Marron	Positif	Présence sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 d	Conduit air	Joint entre éléments	I2	Joint entre éléments carrés		I2 - 2				Jonction non démontable
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-43	Conduit air	Joint entre éléments	I2	Joint entre éléments carrés		I2 - 2				Jonction non démontable
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P48	Réalisation d'un prélevement	Enveloppe sur liège	002EX 53049 7 n°48 - 1	P48	Matériau / Enduit / Toile - Bitumineux Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Noir / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 b	Radiateurs	Peinture anti-condensation	P39	Réalisation d'un prélevement	Peinture anti-condensation	002EX 53049 7 n°39 - 1	P39	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-29 b	Radiateurs	Peinture anti-condensation	P39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Peinture anti-condensation	002EX53049 7 n°39 - 1	P39	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pavillon P - Sous sol 1	HEH-P-S1-28 c	Equipement électrique	Divers	I3			002EX53049 7 n°49 - 2				Impossible d'intervenir sur le coffret électrique sans PV de consignation

Pre-Rapport

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Pavillon P - Sous sol 1				
P1	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle - Bitumineux / Dur / Souple - Noir / Gris / Jaune	HEH-P-S1-28 c - HEH-P-S1-28 d - HEH-P-S1-28 b	83,72 m		116,28 m²	3 unité(s)
P4	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau - Effritable / Bitumineux - Gris / Noir	HEH-P-S1-28 c	50,74 m		80,27 m²	1 unité(s)
P7 Phase 2	Revêtement de sol	Ragréage / Colle / Ragréage / Matériau / Matériau - Effritable / Bitumineux / Dur / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Rose / Noir / Blanc	HEH-P-S1-29 b	23,45 m		34,37 m²	1 unité(s)
P12	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir	HEH-P-S1-29 - HEH-P-S1-30 - HEH-P-S1-31 - HEH-P-S1-32 - HEH-P-S1-32 b - HEH-P-S1-33 - HEH-P-S1-34 - HEH-P-S1-35 - HEH-P-S1-29 c	141,4 m		128,94 m²	9 unité(s)
P16	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Colle - Dur / Souple / Bitumineux - Gris / Jaune / Noir	HEH-P-S1-34	4,35 m		1,06 m²	1 unité(s)

Pre-Rapport

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Pavillon P - Sous sol 1				
P17	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc	HEH-P-S1-43	41,9 m		25,4 m²	1 unité(s)
P35	Menuiseries	Mastic - Effritable - Gris	HEH-P-S1-29 b - HEH-P-S1-29 b - HEH-P-S1-28 b	4,78 m			3 unité(s)
P36	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige	HEH-P-S1-29 b - HEH-P-S1-29 b - HEH-P-S1-28 b	4,95 m			3 unité(s)
P38	Menuiseries	Peinture / Mastic / Bois - Effritable / Effritable / Fibreux Effritable - Gris / Gris / Orange	HEH-P-S1-34 - HEH-P-S1-33 - HEH-P-S1-33	5,14 m			3 unité(s)
P40 Phase 1	Menuiseries	Peinture / Mastic / Bois - Effritable / Effritable / Fibreux Effritable - Rose / Beige / Orange	HEH-P-S1-43	,92 m			1 unité(s)
P47	Conduit air	Matériau - Souple - Marron	HEH-P-S1-43 - HEH-P-S1-28 c	68,15 m		19,43 m²	2 unité(s)

Pre-Rapport


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Pavillon P - Sous sol 1	Pavillon P - Sous sol 1 - Plan de repérage - Actions menées
	Pavillon P - Sous sol 1	Pavillon P - Sous sol 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	Pavillon P - Sous sol 1	Pavillon P - Sous sol 1 - MPCA Façades
	Pavillon P - Sous sol 1	Pavillon P - Sous sol 1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Pavillon P - Sous sol 1	Pavillon P - Sous sol 1 - MPCA Revêtement de sol
	Pavillon P - Sous sol 1	Pavillon P - Sous sol 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements

Pre-Rapport

PAVILLON P - SOUS SOL 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX530497

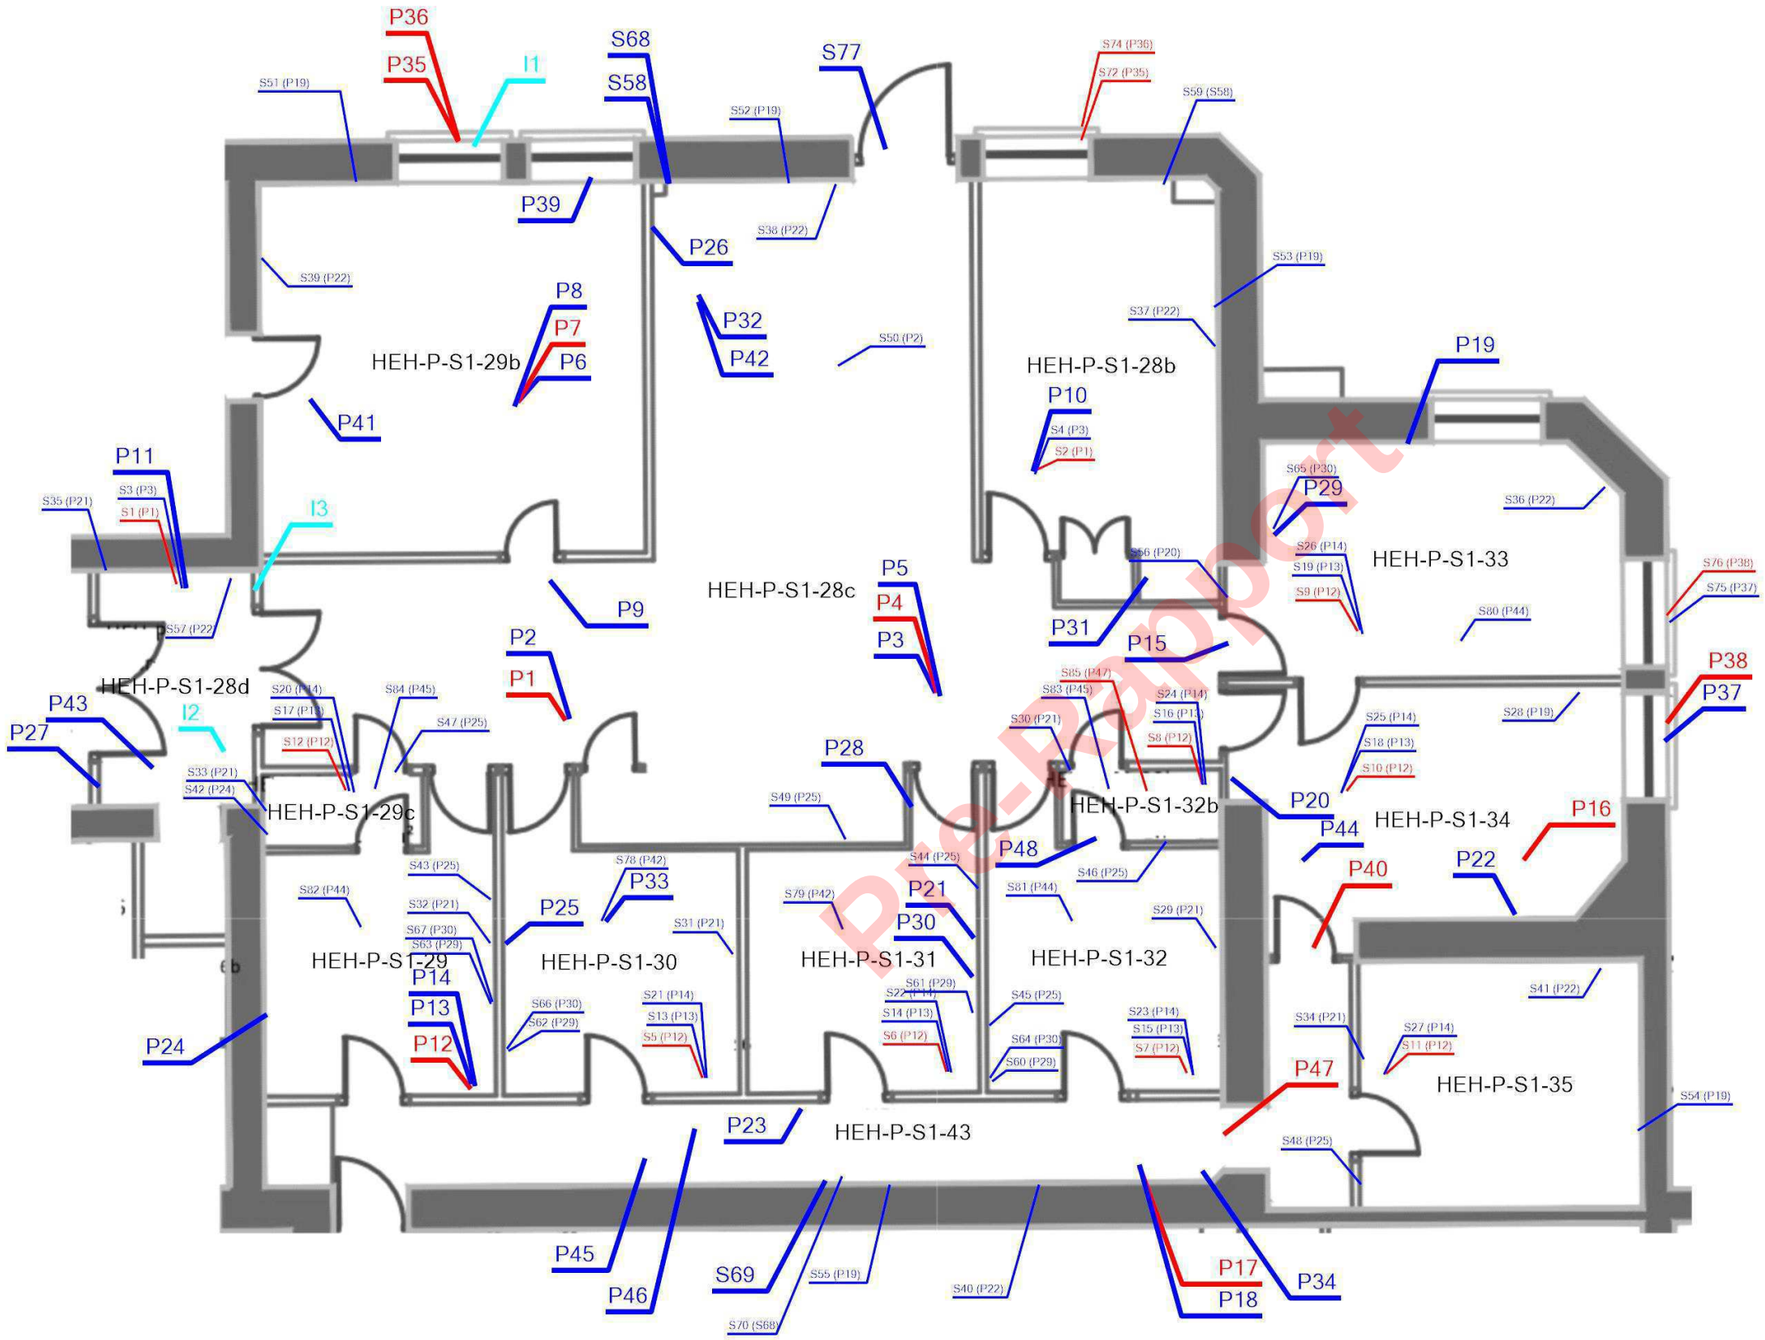

Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 PLACE DARSONVAL 69003 LYON	Bâtiment	24/09/2026	SABRE Mathieu

Pré-Rapport

PAVILLON P - SOUS SOL 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EX530497

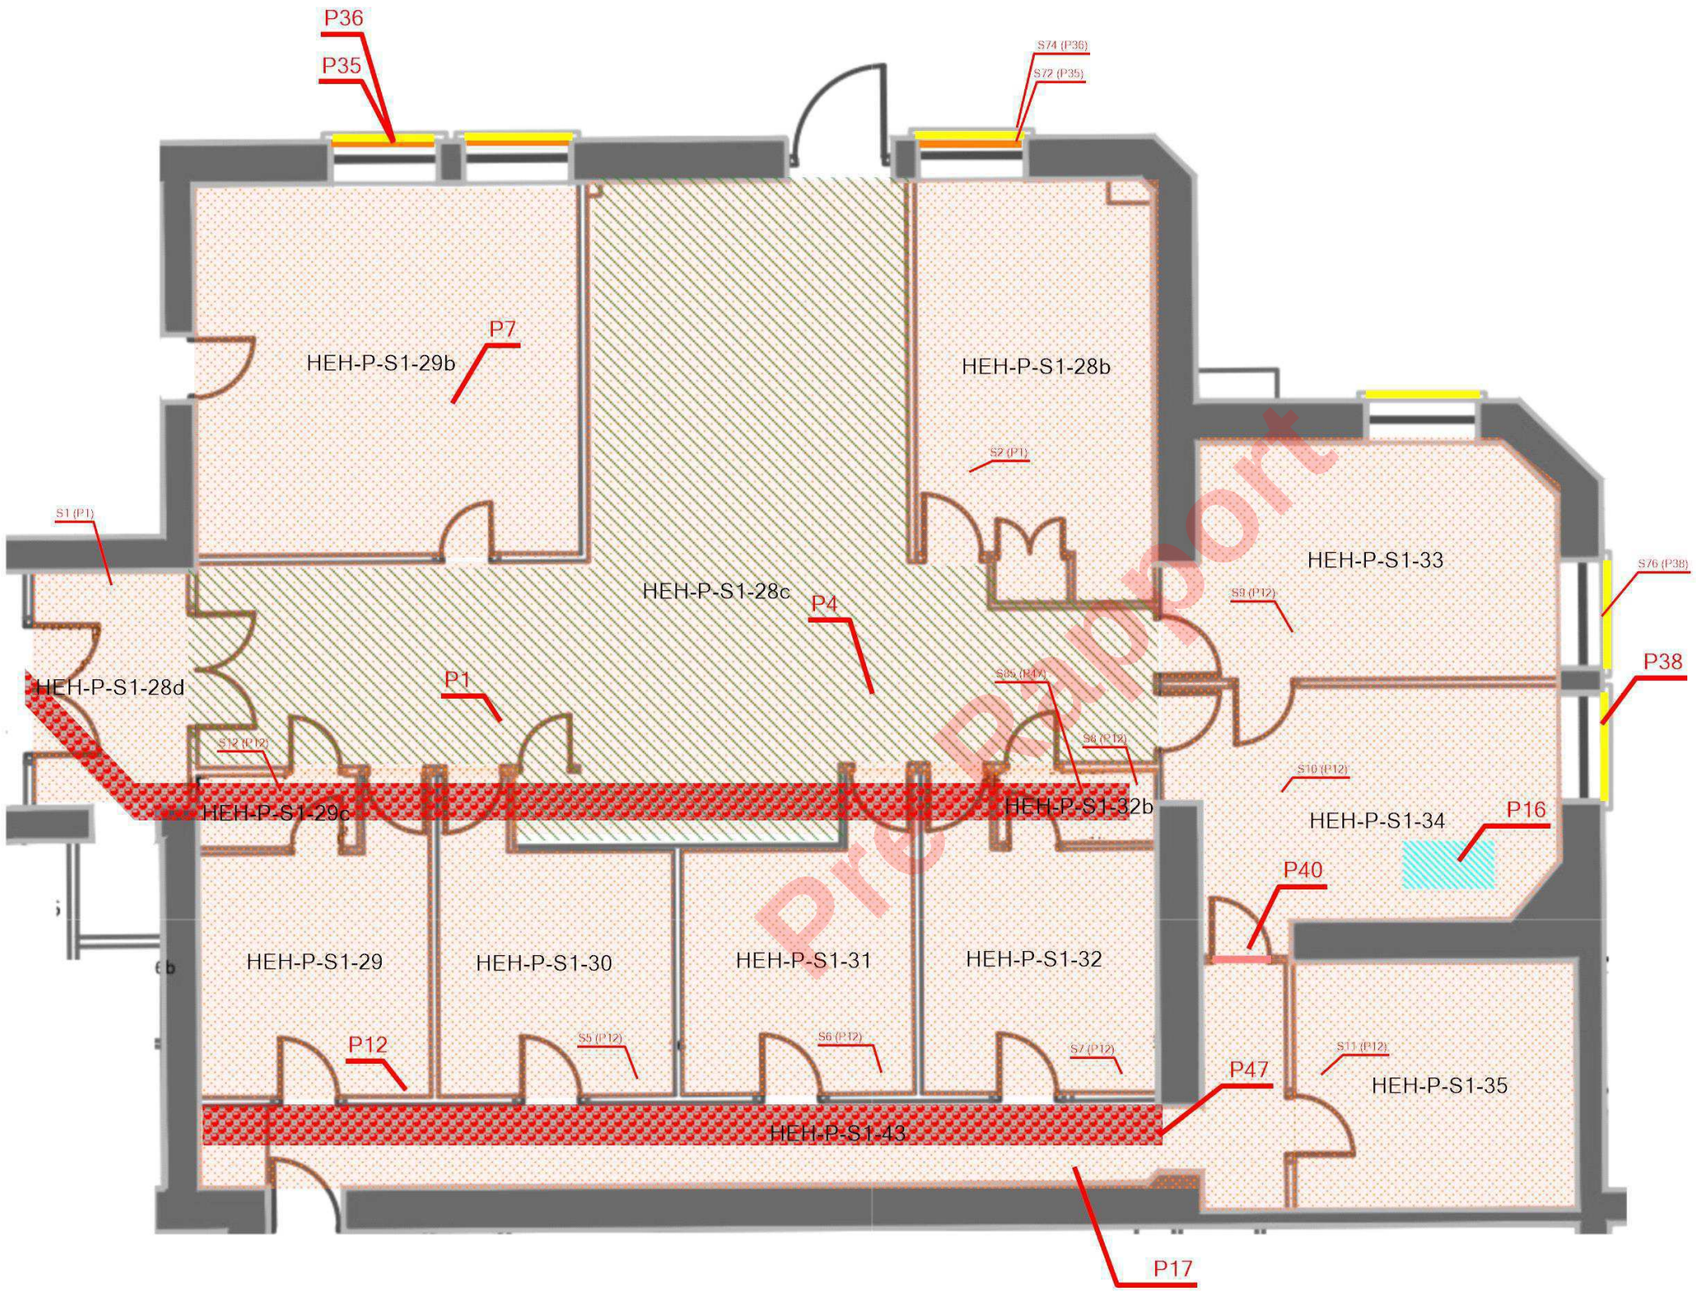

Légende

	P17 : Colle bitumeuse
	P47 : Mastics
	P16 : Dalles plastiques
	P36 : Mastic vitrier
	P12 : Colle bitumeuse
	P4 : Ragréage
	P38 : Mastic vitrier
	P40 : Peinture / Mastic / Bois - Effritable / Effritable / Fibreux Effritable - Rose / Beige / Orange
	P1 : Colle bitumeuse
	P35 : Mastic vitrier
	P7 : Ragréage / Colle / Ragréage / Matériau / Matériau - Effritable / Bitumineux / Dur / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Rose / Noir / Blanc


Propriété support

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 PLACE DARSONVAL 69003 LYON	Bâtiment	24/09/2026	SABRE Mathieu

PAVILLON P - SOUS SOL 1 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EX530497

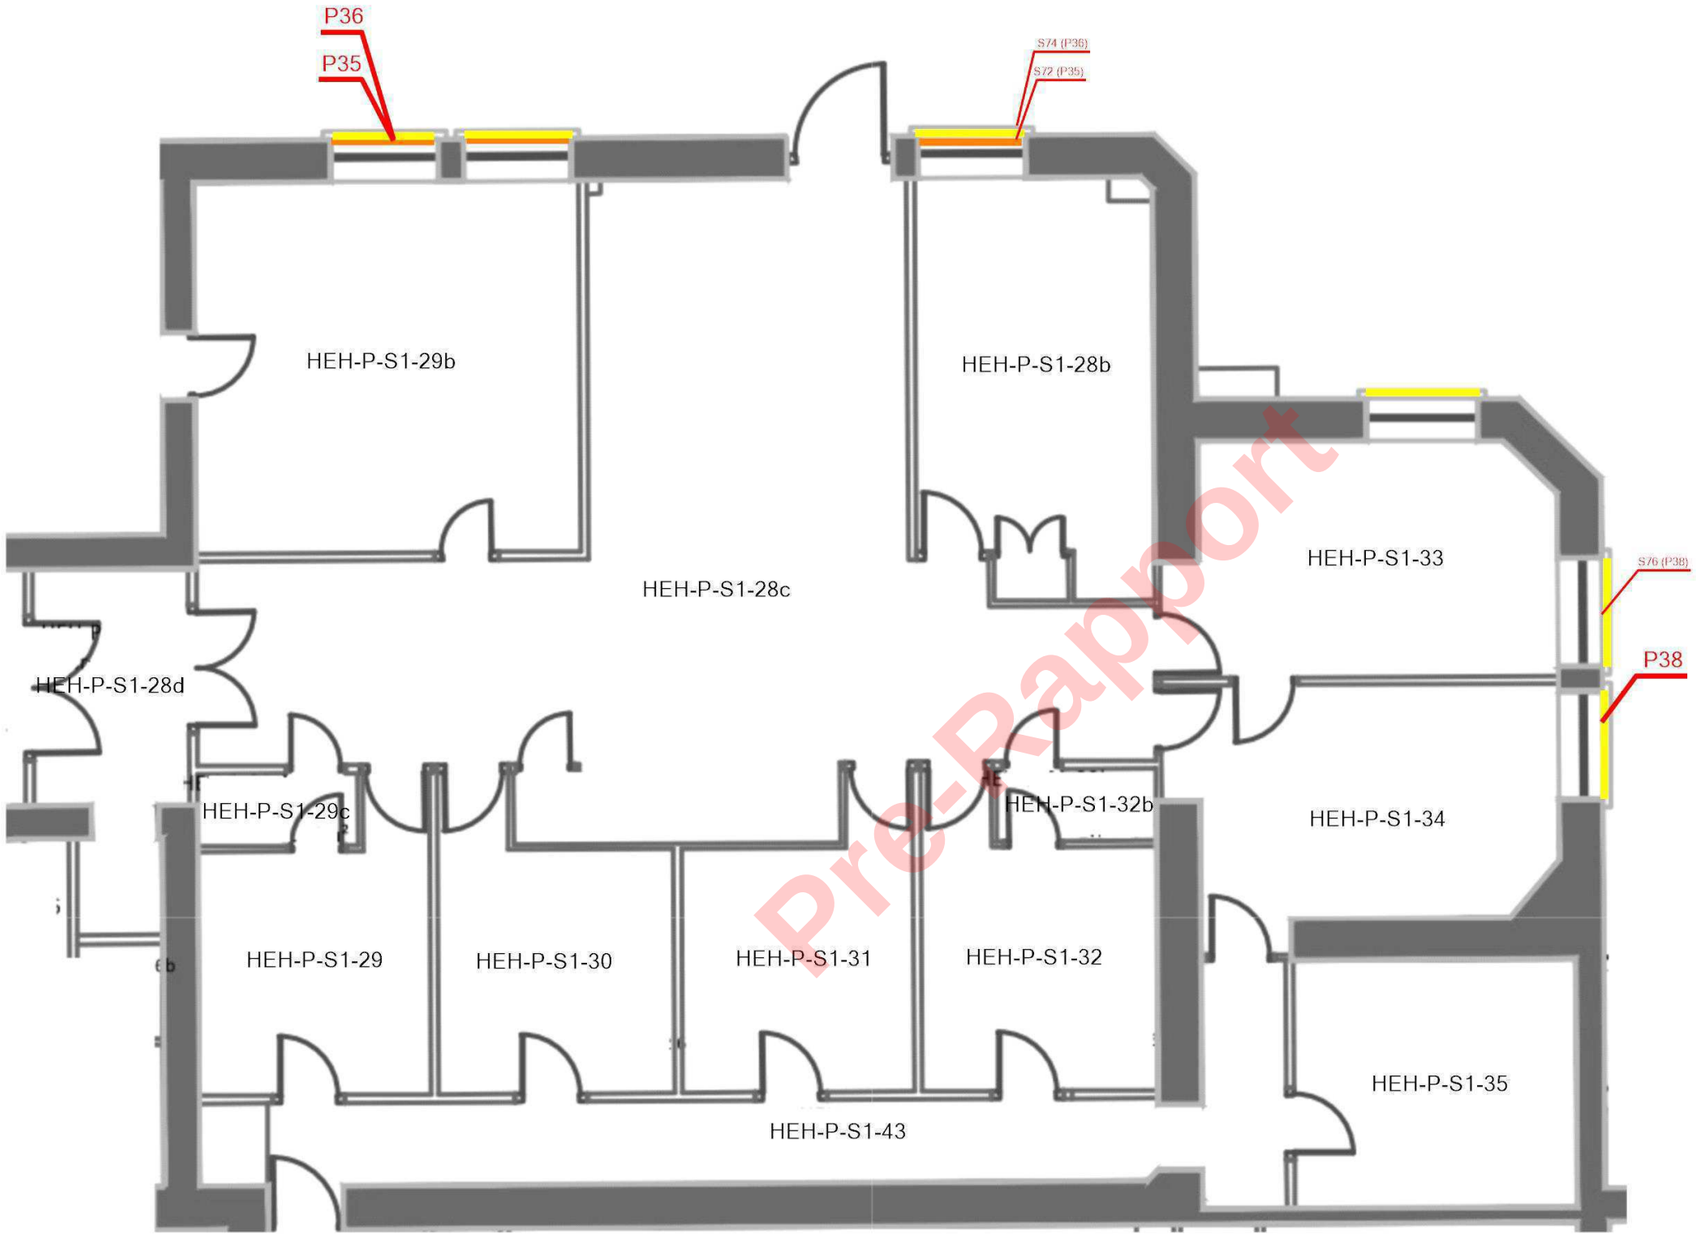

Pre-Rapport


Légende

	P36 : Mastic vitrier
	P38 : Mastic vitrier
	P35 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 PLACE DARSONVAL 69003 LYON	Bâtiment	24/09/2026	SABRE Mathieu

PAVILLON P - SOUS SOL 1 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002EX530497

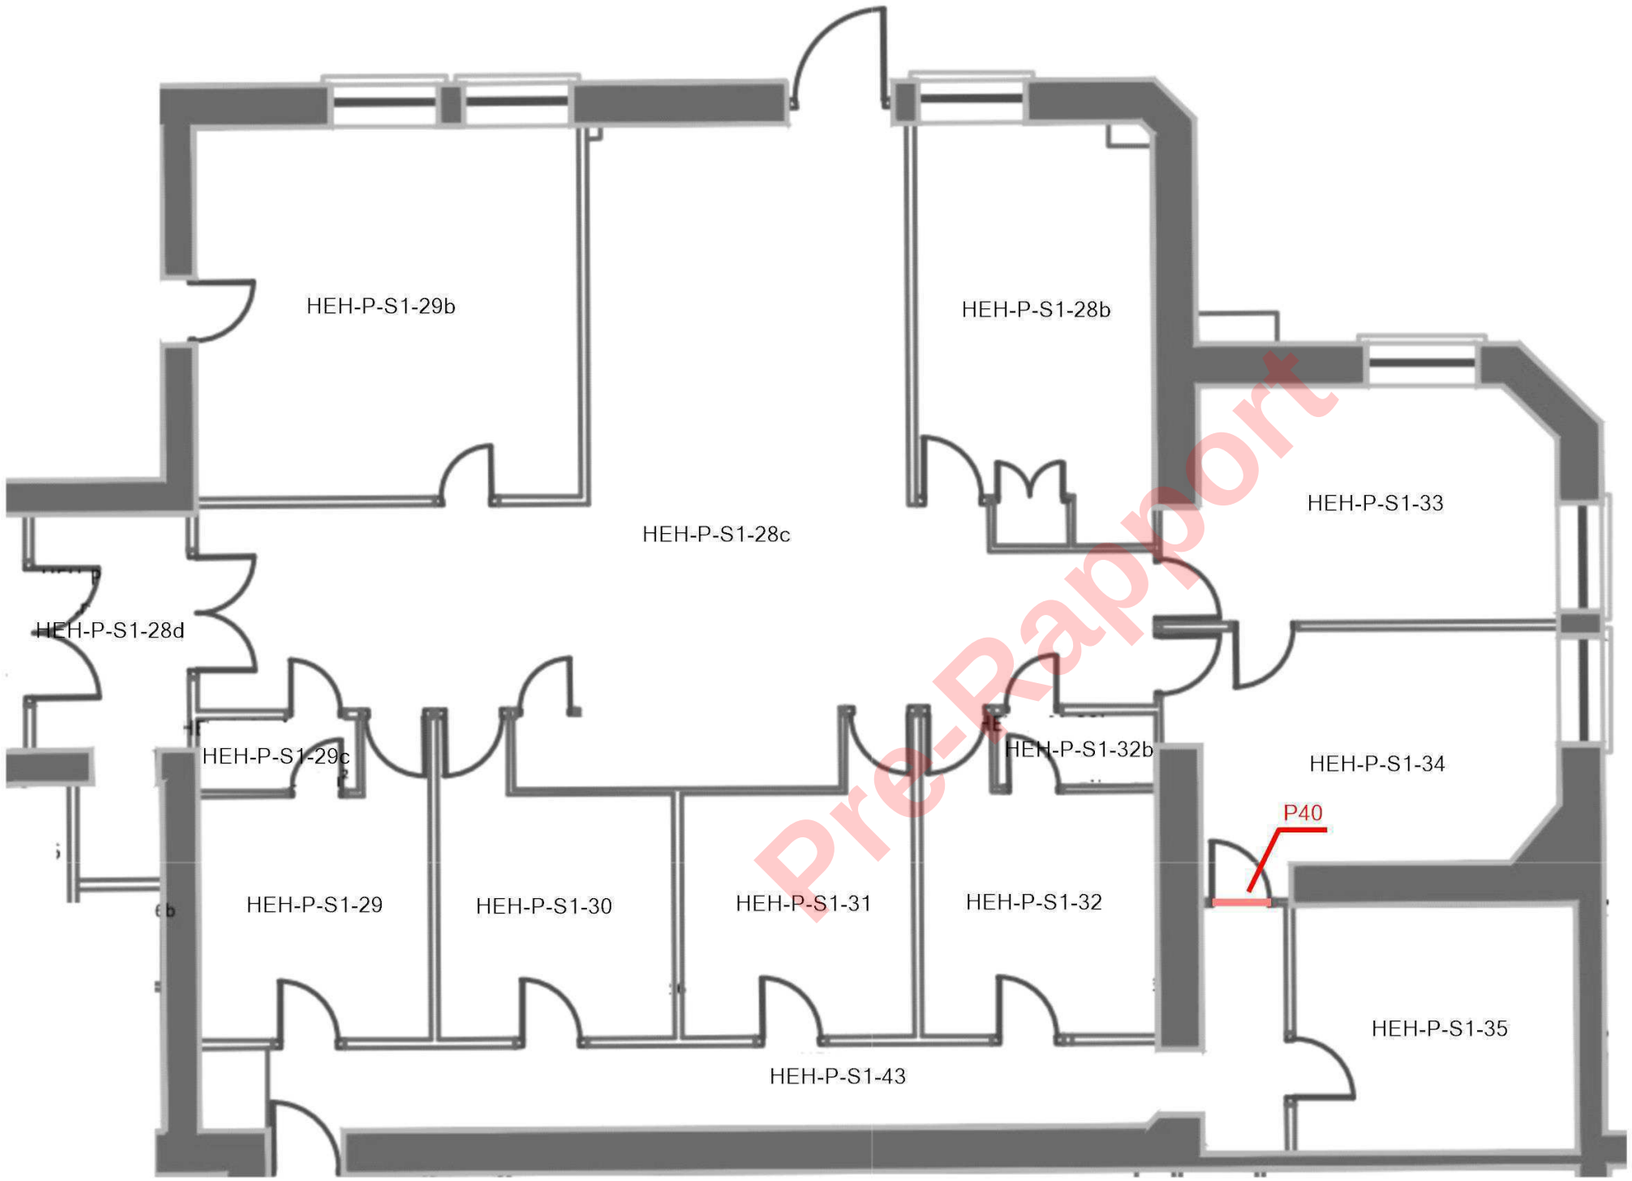


Pre-Rapport

Légende	
	P40 : Peinture / Mastic / Bois - Effritable / Effritable / Fibreux Effritable - Rose / Beige / Orange

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 PLACE DARSONVAL 69003 LYON	Bâtiment	24/09/2026	SABRE Mathieu

PAVILLON P - SOUS SOL 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EX530497

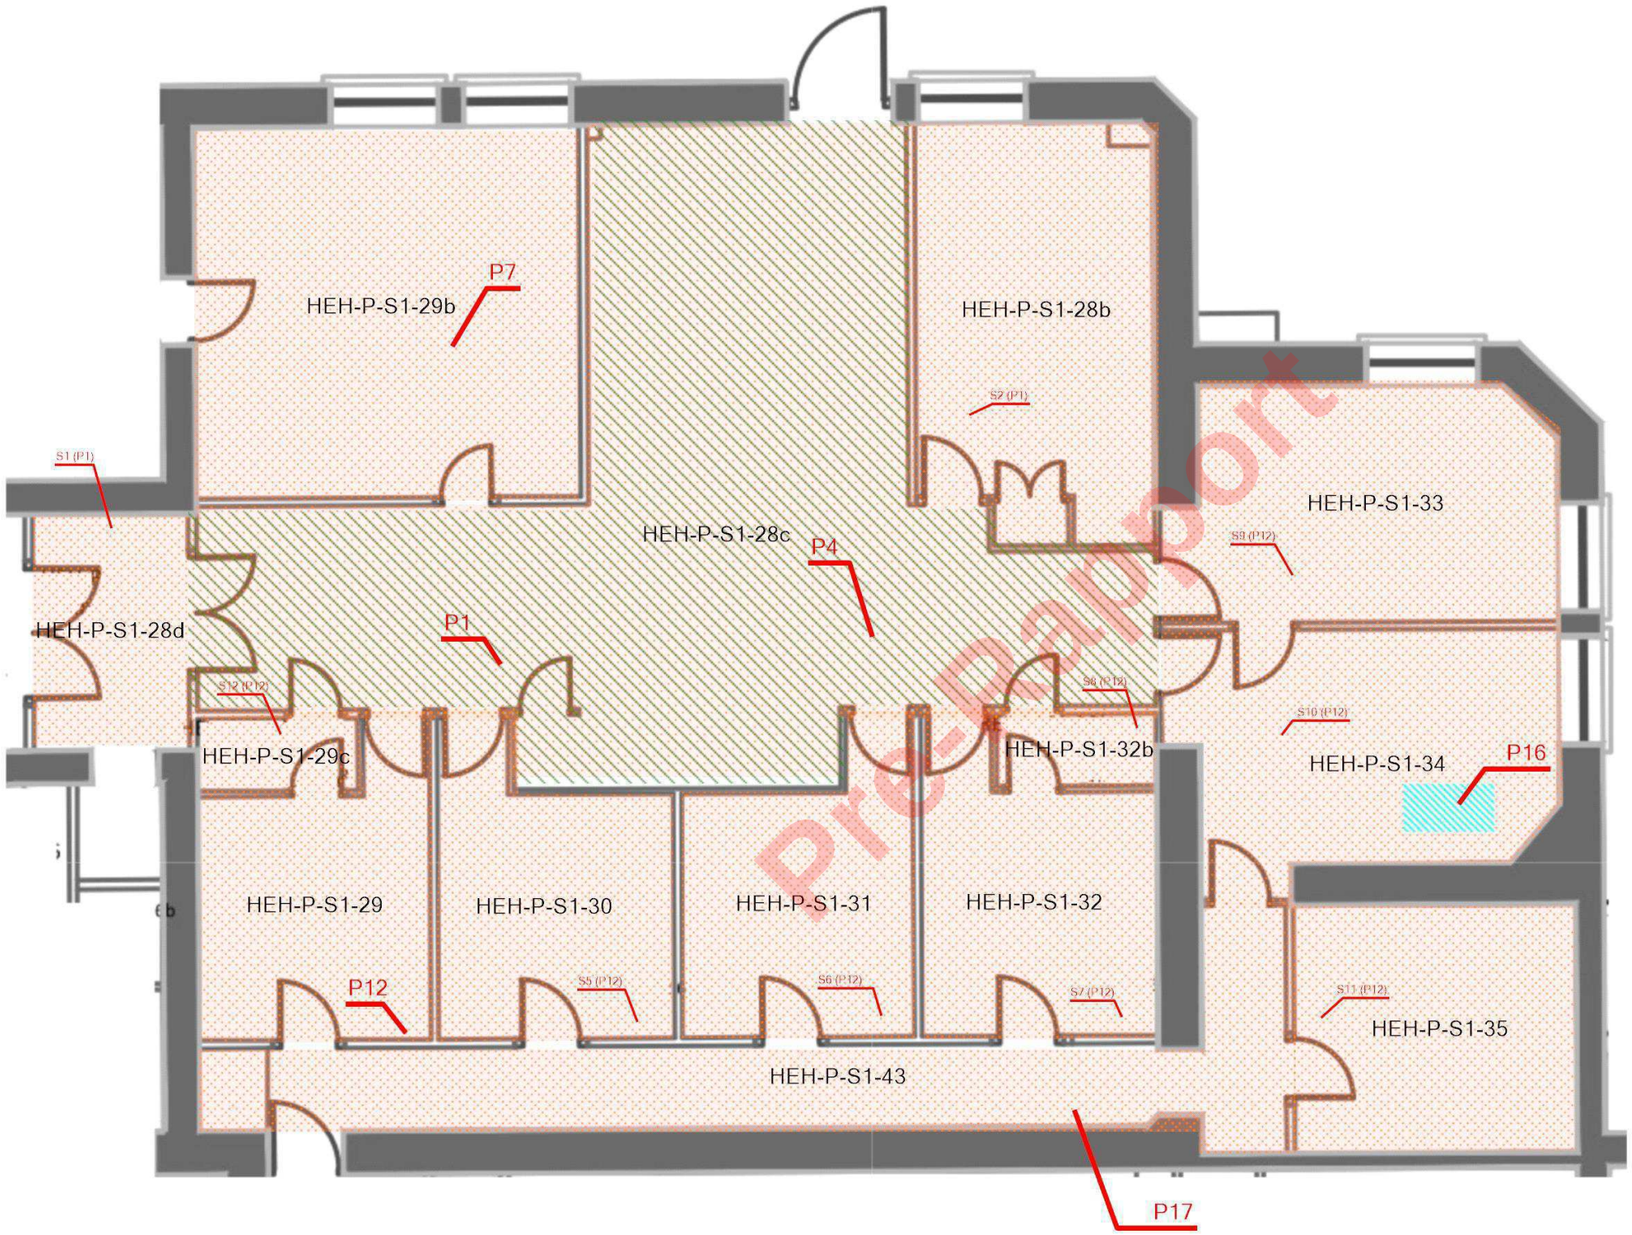

Pré-Rapport


Légende

	P17 : Colle bitumeuse
	P16 : Dalles plastiques
	P12 : Colle bitumeuse
	P4 : Ragréage
	P1 : Colle bitumeuse
	P7 : Ragréage / Colle / Ragréage / Matériau / Matériau - Effritable / Bitumineux / Dur / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Rose / Noir / Blanc

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 PLACE DARSONVAL 69003 LYON	Bâtiment	24/09/2026	SABRE Mathieu

PAVILLON P - SOUS SOL 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EX530497

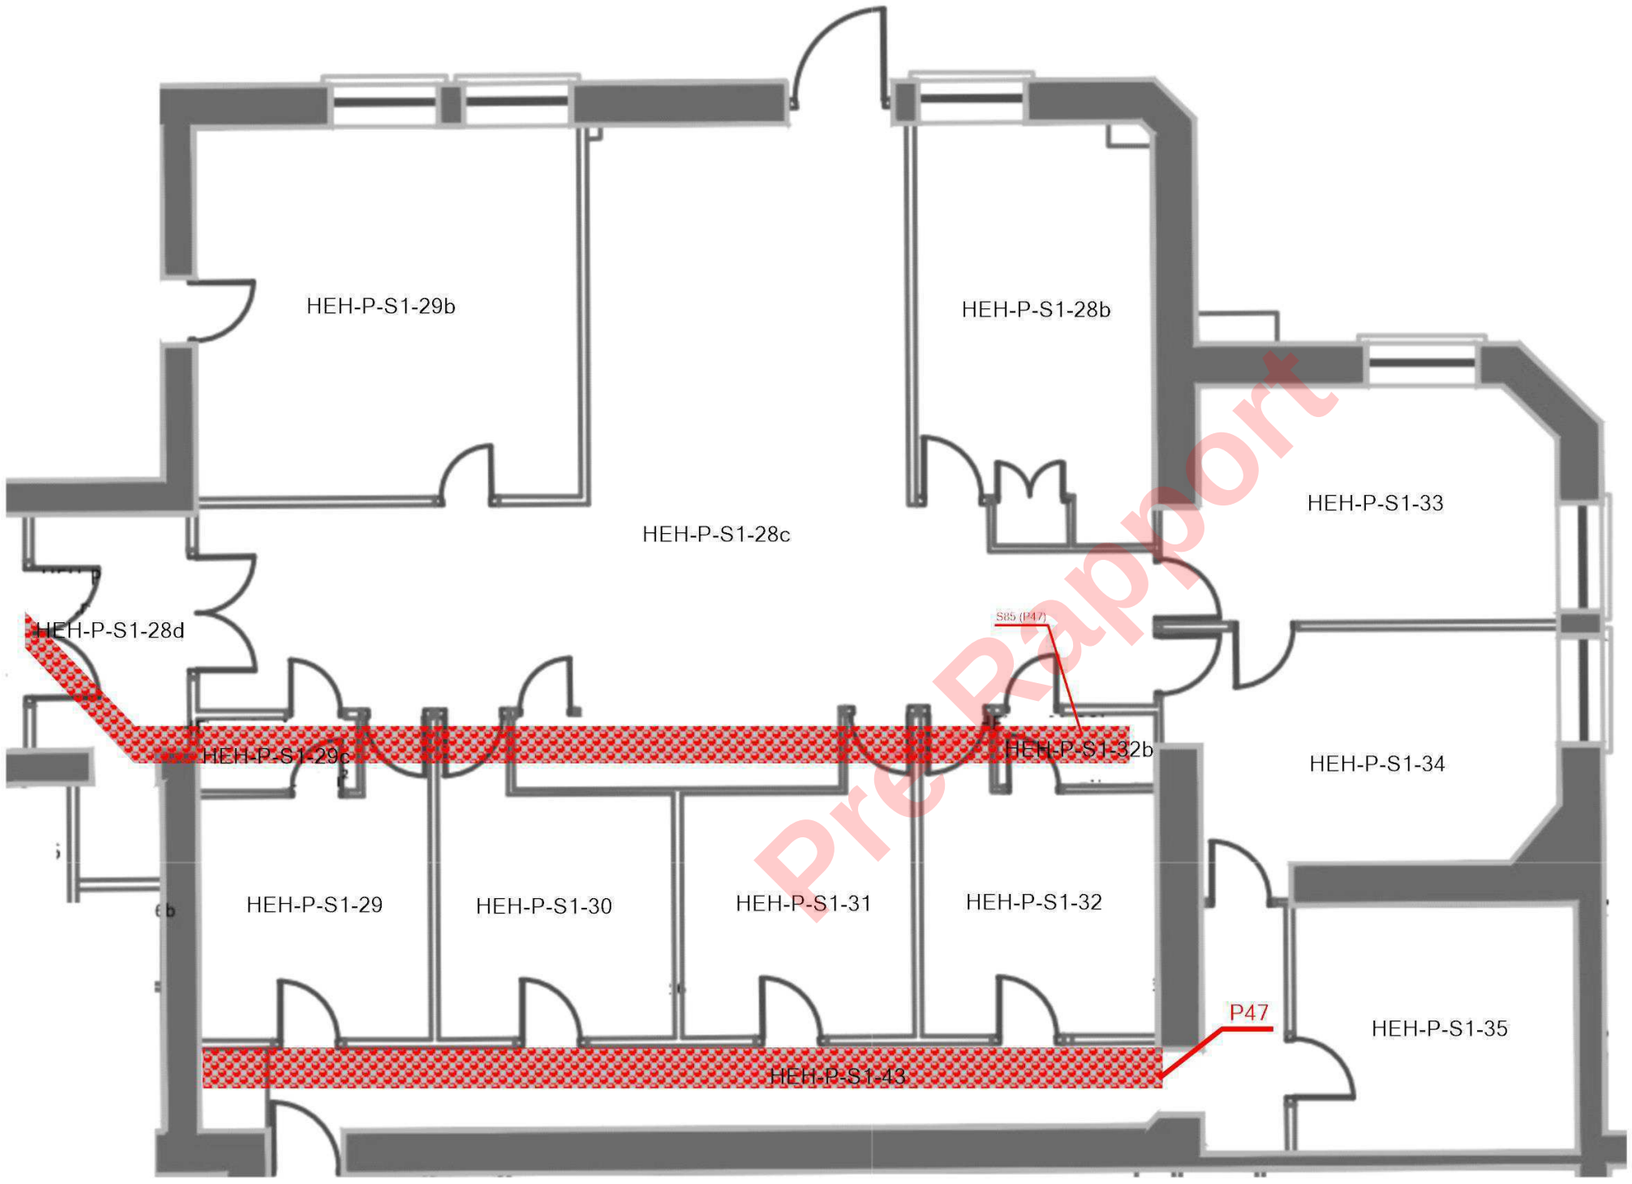

Pre Rapport

Légende	
	P47 : Mastics

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 PLACE DARSONVAL 69003 LYON	Bâtiment	24/09/2026	SABRE Mathieu

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX530497 n°1 - 1 (P1)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	Prélevement positif
002EX530497 n°2 - 1 (P2)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	Prélevement négatif
002EX530497 n°3 - 1 (P3)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	Prélevement négatif
002EX530497 n°4 - 1 (P4)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	Prélevement positif
002EX530497 n°5 - 1 (P5)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	Prélevement négatif
002EX530497 n°6 - 1 (P6)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b	Prélevement négatif
002EX530497 n°7 - 1 (P7)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b	Prélevement positif
002EX530497 n°8 - 1 (P8)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b	Prélevement négatif
002EX530497 n°9 - 1 (P9)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	Prélevement négatif
002EX530497 n°10 - 1 (P10)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28b	Prélevement négatif
002EX530497 n°11 - 1 (P11)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28d	Prélevement négatif
002EX530497 n°12 - 1 (P12)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29	Prélevement positif
002EX530497 n°13 - 1 (P13)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29	Prélevement négatif
002EX530497 n°14 - 1 (P14)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29	Prélevement négatif
002EX530497 n°15 - 1 (P15)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-33	Prélevement négatif
002EX530497 n°16 - 1 (P16)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-34	Prélevement positif
002EX530497 n°17 - 1 (P17)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43	Prélevement positif
002EX530497 n°18 - 1 (P18)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43	Prélevement négatif
002EX530497 n°19 - 1 (P19)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-33	Prélevement négatif
002EX530497 n°20 - 1 (P20)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-34	Prélevement négatif
002EX530497 n°21 - 1 (P21)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-31	Prélevement négatif
002EX530497 n°22 - 1 (P22)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-34	Prélevement négatif
002EX530497 n°23 - 1 (P23)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43	Prélevement négatif
002EX530497 n°24 - 1 (P24)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29	Prélevement négatif
002EX530497 n°25 - 1 (P25)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-30	Prélevement négatif
002EX530497 n°26 - 1 (P26)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	Prélevement négatif
002EX530497 n°27 - 1 (P27)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28d	Prélevement négatif
002EX530497 n°28 - 1 (P28)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-31	Prélevement négatif
002EX530497 n°29 - 1 (P29)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-33	Prélevement négatif
002EX530497 n°30 - 1 (P30)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-31	Prélevement négatif
002EX530497 n°31 - 1 (P31)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28b	Prélevement négatif
002EX530497 n°32 - 1 (P32)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	Prélevement négatif
002EX530497 n°33 - 1 (P33)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-30	Prélevement négatif
002EX530497 n°34 - 1 (P34)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43	Prélevement négatif
002EX530497 n°35 - 1 (P35)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b	Prélevement positif
002EX530497 n°36 - 1 (P36)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b	Prélevement positif
002EX530497 n°37 - 1 (P37)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-34	Prélevement négatif
002EX530497 n°38 - 1 (P38)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-34	Prélevement positif
002EX530497 n°39 - 1 (P39)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b	Prélevement négatif
002EX530497 n°40 - 1 (P40)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43	Prélevement positif
002EX530497 n°40 - 2 (P40)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43	Prélevement positif
002EX530497 n°41 - 1 (P41)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b	Prélevement négatif
002EX530497 n°42 - 1 (P42)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	Prélevement négatif
002EX530497 n°43 - 1 (P43)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28d	Prélevement négatif
002EX530497 n°44 - 1 (P44)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-34	Prélevement négatif
002EX530497 n°45 - 1 (P45)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43	Prélevement négatif
002EX530497 n°46 - 1 (P46)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43	Prélevement négatif
002EX530497 n°47 - 1 (P47)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43	Prélevement positif
002EX530497 n°47 - 2 (P47)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43	Prélevement positif
002EX530497 n°48 - 1 (P48)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	Prélevement négatif
	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b	I1

Pre-Rapport

S58 - 1 (S58)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	Absence : pas d'amiante par nature
S68 - 1 (S68)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	Absence : pas d'amiante par nature
S69 - 1 (S69)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43	Absence : pas d'amiante par nature
S77 - 1 (S77)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	Absence : pas d'amiante par nature
	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28d	I2
	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	I3

Pre-Rapport



002EX530497 n°1 - 1 (P1) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c



002EX530497 n°2 - 1 (P2) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c



002EX530497 n°3 - 1 (P3) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c



002EX530497 n°4 - 1 (P4) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c



002EX530497 n°5 - 1 (P5) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c



002EX530497 n°6 - 1 (P6) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b

Pre-Rapport



002EX530497 n°7 - 1 (P7) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b



002EX530497 n°8 - 1 (P8) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b



002EX530497 n°9 - 1 (P9) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c



002EX530497 n°10 - 1 (P10) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28b



002EX530497 n°11 - 1 (P11) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28d



002EX530497 n°12 - 1 (P12) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29

Pre-Rapport



002EX530497 n°13 - 1 (P13) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29



002EX530497 n°14 - 1 (P14) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29



002EX530497 n°15 - 1 (P15) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-33



002EX530497 n°16 - 1 (P16) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-34



002EX530497 n°17 - 1 (P17) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43



002EX530497 n°18 - 1 (P18) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43

Pre-Rapport



002EX530497 n°19 - 1 (P19) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-33



002EX530497 n°20 - 1 (P20) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-34




002EX530497 n°21 - 1 (P21) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-31



002EX530497 n°22 - 1 (P22) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-34



002EX530497 n°23 - 1 (P23) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43

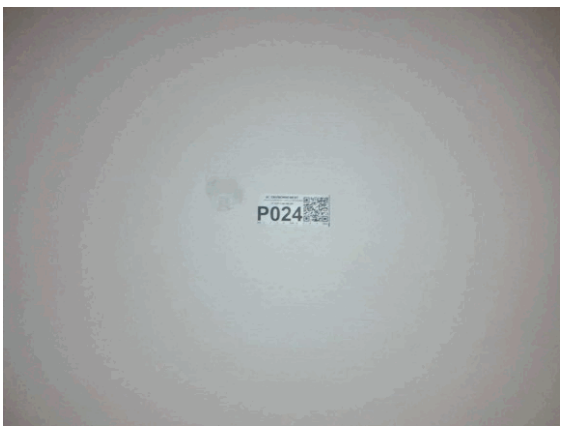

002EX530497 n°24 - 1 (P24) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29

Pre-Rapport



002EX530497 n°25 - 1 (P25) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-30



002EX530497 n°26 - 1 (P26) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c



002EX530497 n°27 - 1 (P27) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28d



002EX530497 n°28 - 1 (P28) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-31



002EX530497 n°29 - 1 (P29) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-33



002EX530497 n°30 - 1 (P30) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-31

Pre-Rapport



002EX530497 n°31 - 1 (P31) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28b



002EX530497 n°32 - 1 (P32) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c



002EX530497 n°33 - 1 (P33) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-30



002EX530497 n°34 - 1 (P34) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43



002EX530497 n°35 - 1 (P35) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b



002EX530497 n°36 - 1 (P36) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b

Pre-Rapport



002EX530497 n°37 - 1 (P37) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-34



002EX530497 n°38 - 1 (P38) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-34




002EX530497 n°39 - 1 (P39) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b



002EX530497 n°40 - 1 (P40) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43



002EX530497 n°40 - 2 (P40) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43

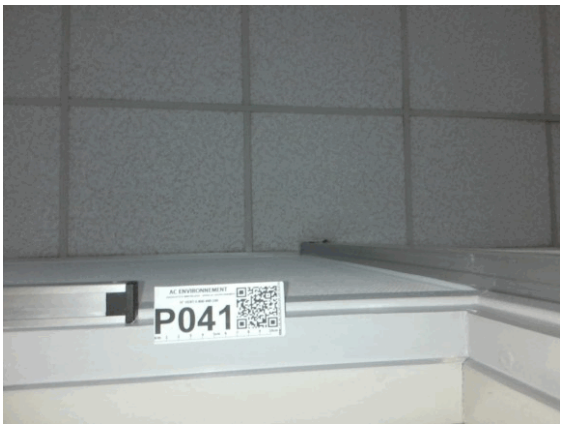


002EX530497 n°41 - 1 (P41) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b

Pré-Rapport



002EX530497 n°42 - 1 (P42) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c

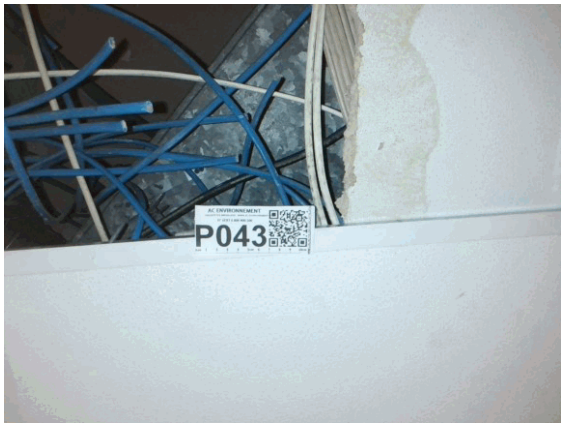

002EX530497 n°43 - 1 (P43) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28d



002EX530497 n°44 - 1 (P44) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-34



002EX530497 n°45 - 1 (P45) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43



002EX530497 n°46 - 1 (P46) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43



002EX530497 n°47 - 1 (P47) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43

Pre-Rapport



002EX530497 n°47 - 2 (P47) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43



002EX530497 n°48 - 1 (P48) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c



I1 - 1 - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b



S58 - 1 (S58) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c



S68 - 1 (S68) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c



S69 - 1 (S69) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43

Pre-Rapport



S77 - 1 (S77) - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c



I2 - 2 - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28d



002EX530497 n°49 - 2 - Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c

Pre-Rapport

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle - Bitumineux / Dur / Souple - Noir / Gris / Jaune - colle noire + ragréage	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	
P2 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Rose - Dalles plastiques roses + colle noire	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	
P2 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - Dalles plastiques roses + colle noire	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris - Dalles plastiques grises + colle jaune	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau - Effritable / Bitumineux - Gris / Noir - Colle jaune + ragréage	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Dur - Gris - Chape ciment	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris - Dalles plastiques grises + colle jaune	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b	
P7 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - colle noire + ragréage rose	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b	
P7 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Colle / Ragréage / Matériau / Matériau - Effritable / Bitumineux / Dur / Bitumineux / Effritable - Gris / Noir / Rose / Noir / Blanc - colle noire + ragréage rose	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Ragréage - Bitumineux / Dur - Noir / Marron - Ragréage marron	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b	
P9 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris Bleu - Dalles plastiques pailletées + colle noire + ragréage	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c	

Pre-Rapport

P9 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Dalles plastiques pailletées + colle noire + ragréage	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau / Ragréage - Dur / Souple / Bitumineux / Effritable - Gris / Jaune / Noir / Gris - Dalles plastiques noires	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28b
P11 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple Fibreux - Multicolore - Revêtement en lé plastique + colle jaune	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28d
P11 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Effritable - Gris - Revêtement en lé plastique + colle jaune	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28d
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Colle - Souple / Dur / Bitumineux - Jaune / Gris / Noir - colle noire + ragréage	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Matériau - Dur / Bitumineux - Gris / Noir - Ragréage marron	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris - Dalles plastiques marrons + colle noire	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Matériau - Dur / Souple / Bitumineux - Gris / Jaune / Noir - Dalles plastiques blanches + colle noire + ragréage	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-33
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Colle - Dur / Souple / Bitumineux - Gris / Jaune / Noir - Dalles plastiques pailletées + colle noire + ragréage	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-34
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Bitumineux / Dur / Effritable - Noir / Gris / Blanc - colle noire + ragréage	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43

Pre-Rapport

P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Dur - Gris - Dalles plastiques grises + colle noire	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43
P19	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Plinthe + colle grise	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-33
P20	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris - Plinthe + colle grise	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-34
P21	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - Plinthe + colle grise	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-31
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Toile / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc - Peinture + enduit plâtre sur porteur (pièces sèches)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-34
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - Peinture + enduit plâtre sur cloisons (pièces sèches)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - Peinture + enduit plâtre sur porteur (pièces humides)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - Peinture + enduit plâtre sur cloisons briques rouges	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-30
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - Colle de carreaux de plâtre	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c
P27	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Gris Beige - Plinthe + colle grise	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28d
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier - Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc - Plaque type BA13 + bande à joint (pièces humides)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-31
P29	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Souple - Jaune - Faïence + colle beige	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-33
P30	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Souple - Jaune - Faïence + colle beige	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-31

Pre-Rapport

P31 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Joint - Effritable / Dur - Rouge / Blanc - Faïence + colle beige	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28b
P31 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit / Carton / Plâtre - Dur / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc - Faïence + colle beige	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28b
P32	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc - Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c
P33	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc - Peinture + enduit plâtre (pièces humides)	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-30
P34	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Beige - Manchon bitumineux passe-dalle	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43
P35	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Gris - Mastic vitrier effritable sur ouvrant	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b
P36	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige - Mastic vitrier effritable sur dormant	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b
P37	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Gris - Mastic vitrier effritable sur ouvrant	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-34
P38	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic / Bois - Effritable / Effritable / Fibreux Effritable - Gris / Gris / Orange - Mastic vitrier effritable sur dormant	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-34
P39	Equipements divers et accessoires	Radiateurs	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Multicolore / Blanc - Peinture anti-condensation	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b
P40 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic / Bois - Effritable / Effritable / Fibreux Effritable - Rose / Beige / Orange - Mastic vitrier effritable	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43

Pre-Rapport

P40 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Plâtre - Effritable - Blanc - Mastic vitrier effritable	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43
P41	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc / Beige - Panneaux faux plafonds	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-29b
P42	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - Panneaux faux plafonds	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c
P43	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Beige - Panneaux faux plafonds	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28d
P44	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - Panneaux faux plafonds perforés	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-34
P45	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Laine - Bitumineux Fibreux / Fibreux Souple - Noir / Jaune - Isolant laine de verre dans FP métal	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43
P46	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Carton / Matériau / Laine - Souple Fibreux / Bitumineux / Souple Fibreux - Marron / Noir / Jaune - Isolant laine de verre + carton bitumineux	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43
P47	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau - Souple - Marron - Mastic marron sur conduit VMC	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-43
P48	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau / Enduit / Toile - Bitumineux Fibreux / Effritable / Souple Fibreux - Noir / Blanc / Blanc - Enveloppe sur liège	Pavillon P - Sous sol 1 - HEH-P-S1-28c

Pre-Rapport

ITGA ANALYTICS RIORGES
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C022026356750**
Adresse	Commande : 002EX530497 Affaire : HEH-P 5 PLACE D'ARSONVAL 69003 LYON

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 07/10/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026356750
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX530497_001

Référence labo	42PM02936473
Date du prélèvement	22/09/2026
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-28c
Remarque concernant le prélèvement	colle noire + ragréage

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	07/10/2026

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	BOD	Chrysotile ●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
	3	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530497_002

Référence labo	42PM02936474	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-28c		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles plastiques roses + colle noire Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Rose	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Ragréage Effritable Gris, Colle Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002EX530497_003

Référence labo	42PM02936475	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-28c		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles plastiques grises + colle jaune Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Dur Gris

Référence échantillon : 002EX530497_004

Référence labo	42PM02936476	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-28c		
Remarque concernant le prélèvement	Colle jaune + ragréage		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	BOD	Chrysotile ●
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530497_005

Référence labo	42PM02936477	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-28c		
Remarque concernant le prélèvement	Chape ciment		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX530497_006

Référence labo	42PM02936478	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-29b		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles plastiques grises + colle jaune Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Ragréage Effritable Rose

Référence échantillon : 002EX530497_007

Référence labo	42PM02936479	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-29b		
Remarque concernant le prélèvement	colle noire + ragréage rose		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté ●
2	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	BOD	Chrysotile ●
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
	4	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
	5	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-					
	6	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Les couches Matériau / Bitumineux / Noir, Matériau / Effritable / Blanc sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530497_008

Référence labo	42PM02936480	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-29b		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage marron		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	2	2	DRV	Non détecté
	2	Ragréage Dur Marron	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX530497_009

Référence labo	42PM02936481	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-28c		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles plastiques pailletées + colle noire + ragréage		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris Bleu	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EX530497_010

Référence labo	42PM02936482	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-28b		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles plastiques noires		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	BOD	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-					
	4	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530497_011

Référence labo	42PM02936483	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-28d		
Remarque concernant le prélèvement	Revêtement en lé plastique + colle jaune Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Souple Multicolore		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Fibreux Multicolore	2	2	SLV	-	-	-	-	Non détecté	●
2	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002EX530497_012

Référence labo	42PM02936484	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-29		
Remarque concernant le prélèvement	colle noire + ragréage		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	BOD	Chrysotile	●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Fraction 1 : D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont asbestiformes. Elles ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification : la diffraction électronique.

Référence échantillon : 002EX530497_013

Référence labo	42PM02936485	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-29		
Remarque concernant le prélèvement	Ragréage marron		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	2	2	DRV	Non détecté	●
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530497_014

Référence labo	42PM02936486	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-29		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles plastiques marrons + colle noire Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Marron		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX530497_015

Référence labo	42PM02936487	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-33		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles plastiques blanches + colle noire + ragréage Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Semi-dur Gris, Colle Résineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	BOD	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse :
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Ragréage Dur Gris

Référence échantillon : 002EX530497_016

Référence labo	42PM02936488	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-34		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles plastiques pailletées + colle noire + ragréage Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Semi-dur Gris, Colle Résineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	3	3	ETG	Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Colle Bitumineux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse :
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Ragréage Effritable Gris

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530497_017

Référence labo	42PM02936489	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colle bitumeuse		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-43		
Remarque concernant le prélèvement	colle noire + ragréage		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	BOD	Chrysotile ●
	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX530497_018

Référence labo	42PM02936490	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-43		
Remarque concernant le prélèvement	Dalles plastiques grises + colle noire Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Semi-dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX530497_019

Référence labo	42PM02936491	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-33		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle grise		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530497_020

Référence labo	42PM02936492	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-34		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle grise		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté ●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX530497_021

Référence labo	42PM02936493	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-31		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle grise		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EX530497_022

Référence labo	42PM02936494	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-34		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur porteur (pièces sèches) Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Pulvérulent Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Peinture Effritable Multicolore

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530497_023

Référence labo	42PM02936495	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-43		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur cloisons (pièces sèches) Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Pulvérulent Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Beige

Référence échantillon : 002EX530497_024

Référence labo	42PM02936496	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-29		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur porteur (pièces humides) Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Pulvérulent Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	BOD	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc Beige

Référence échantillon : 002EX530497_025

Référence labo	42PM02936497	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-30		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur cloisons briques rouges Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Pulvérulent Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Gris

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530497_026

Référence labo	42PM02936498	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Colle de carreaux de plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-28c		
Remarque concernant le prélèvement	Colle de carreaux de plâtre		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX530497_027

Référence labo	42PM02936499	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-28d		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle grise Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Peinture Effritable Gris Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Multicolore

Référence échantillon : 002EX530497_028

Référence labo	42PM02936500	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-31		
Remarque concernant le prélèvement	Plaque type BA13 + bande à joint (pièces humides) Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Plâtre Pulvérulent Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pré-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026356750
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX530497_029

Référence labo	42PM02936501	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-33		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couches non-analysées : Faïence Dur Vert, Peinture Effritable Rose, Enduit Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EX530497_030

Référence labo	42PM02936502	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-31		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Faïence Dur Vert, Enduit Effritable Blanc

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530497_031

Référence labo	42PM02936503	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-28b		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Rouge	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté	●
	2	Joint Dur Blanc	-	-	-						
2	3	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté	●
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 3.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EX530497_032

Référence labo	42PM02936504	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-28c		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches) Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Gris

Référence échantillon : 002EX530497_033

Référence labo	42PM02936505	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-30		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre (pièces humides) Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026356750
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX530497_034

Référence labo	42PM02936506	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Manchon		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-43		
Remarque concernant le prélèvement	Manchon bitumineux passe-dalle		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	ELF	Non détecté
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX530497_035

Référence labo	42PM02936507	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-29b		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable sur ouvrant Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Gris

Référence échantillon : 002EX530497_036

Référence labo	42PM02936508	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-29b		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable sur dormant Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530497_037

Référence labo	42PM02936509	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-34		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable sur ouvrant Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Gris	-	-	-	Acétone	2	2	VMD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Gris

Référence échantillon : 002EX530497_038

Référence labo	42PM02936510	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-34		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable sur dormant		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Chrysotile
	2	Mastic Effritable Gris	-	-	-					
	3	Bois Fibreux Effritable Orange	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX530497_039

Référence labo	42PM02936511	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Radiateurs - Peinture anti-condensation		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-29b		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture anti-condensation		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026356750
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX530497_040

Référence labo	42PM02936512	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-43		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Rose	-	-	-	Acétone	3	3	ETG	Chrysotile ●
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-					
	3	Bois Fibreux Effritable Orange	-	-	-					
2	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence échantillon : 002EX530497_041

Référence labo	42PM02936513	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-29b		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux faux plafonds		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	CVR	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	SLV					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EX530497_042

Référence labo	42PM02936514	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-28c		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux faux plafonds		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	CVR	Non détecté ●
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	SLV					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX530497_043

Référence labo	42PM02936515	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-28d		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux faux plafonds		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	SLV	Acétone	1	1	CVR	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EX530497_044

Référence labo	42PM02936516	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-34		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux faux plafonds perforés		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ELF	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026356750
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX530497_045

Référence labo	42PM02936517	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Isolant de faux-plafond		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-43		
Remarque concernant le prélèvement	Isolant laine de verre dans FP métal Le client a demandé à n'analyser que la couche Carton Bitumineux Noir Marron		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	ELF	Non détecté	●
	2	Laine Fibreux Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EX530497_046

Référence labo	42PM02936518	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-43		
Remarque concernant le prélèvement	Isolant laine de verre + carton bitumineux Le client a demandé à n'analyser que la couche Aluminium Carton Bitumineux Noir Marron		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	ELF	Non détecté	●
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-						
	3	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002EX530497_047

Référence labo	42PM02936519	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	07/10/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Mastics		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-43		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic marron sur conduit VMC		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Souple Marron	-	-	-	Acétone	2	2	VMD	Chrysotile	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026356750
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX530497_048

Référence labo	42PM02936520	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/09/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/10/2026
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Enveloppe de calorifuge		
Zone de prélèvement	Bâtiment - HEH-P-S1-28c		
Remarque concernant le prélèvement	Enveloppe sur liège		

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	1	ELF	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

Référence dossier: RSC022026356750

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 4 MOLP et 53 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 54/54

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Pre-Rapport


Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

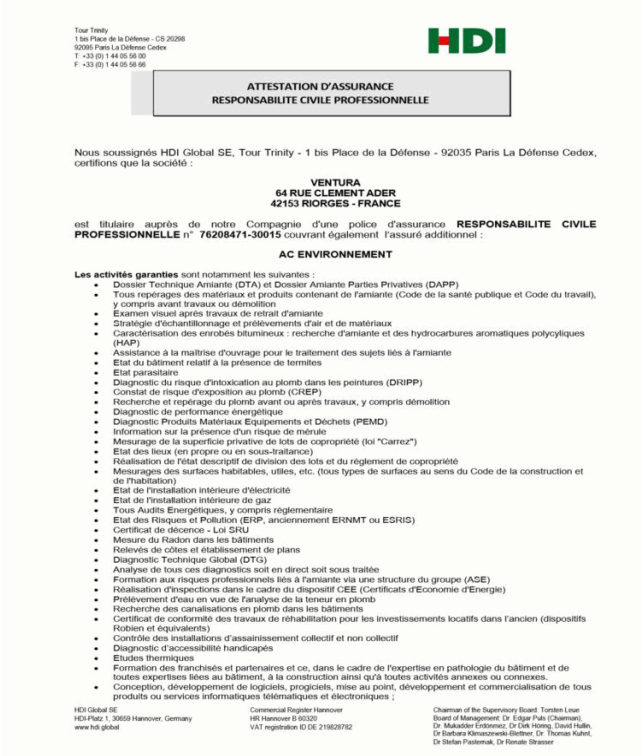

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 58 00
F : +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :


- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maitrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'Inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puhl (Chairman), Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt, Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Assurance 2026 AC 2/2

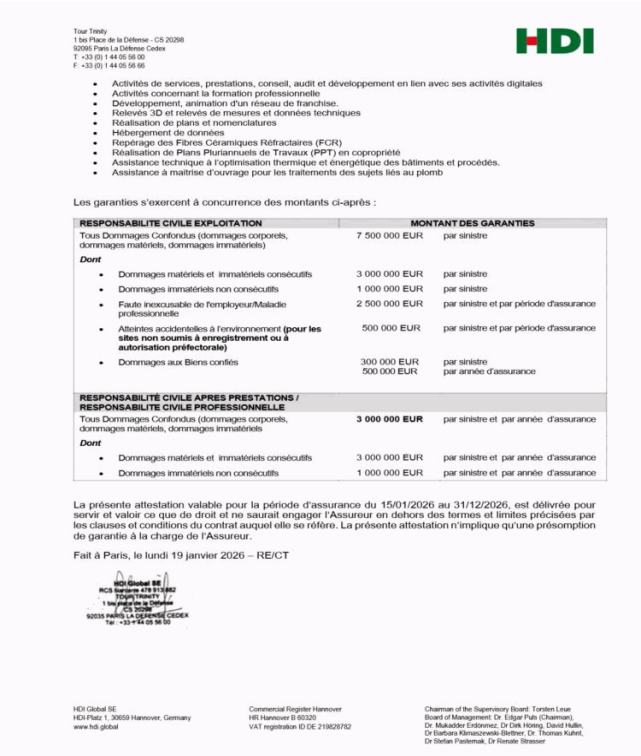

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 58 00
F : +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maitrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	**MONTANT DES GARANTIES**	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 – RE/CT


HDI Global SE
RCS Nanterre 479 513 882
TOUR TRINITY
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Tel : +33 1 44 05 58 00

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puhl (Chairman), Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt, Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Attestation sur l'honneur

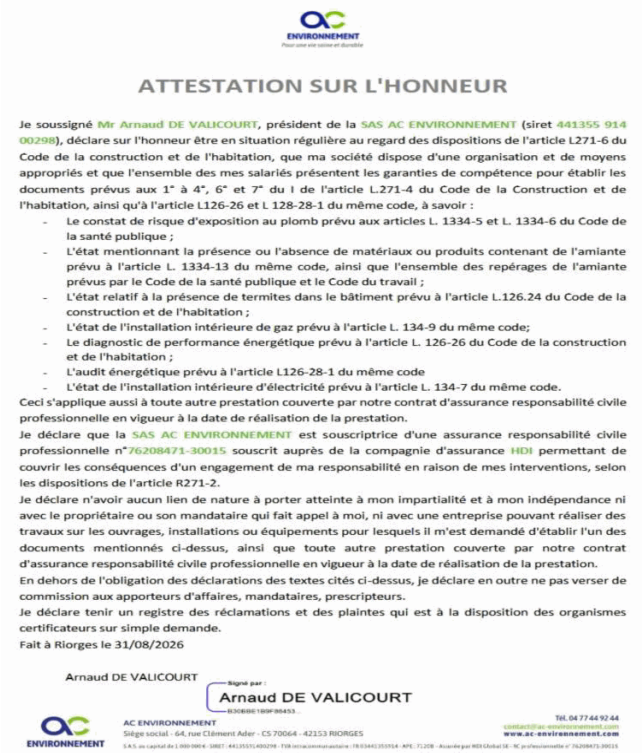

ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mr Arnaud DE VALICOURT, président de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 31/08/2026

Arnaud DE VALICOURT

Signé par :
Arnaud DE VALICOURT
B30BE8E1B9F86453...

ENVIRONNEMENT
AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44
contact@ac-environnement.com
www.ac-environnement.com

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI4978



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4978 Version 010

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SABRE Mathieu

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
DRIPP/CAT	Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôle après travaux en présence de plomb (1) Date d'effet : 16/09/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/07/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev23

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI4978



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4978 Version 010

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SABRE Mathieu

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
DRIPP/CAT	Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôle après travaux en présence de plomb (1) Date d'effet : 16/09/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/07/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev23